

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

UNIVERSITE DE STRASBOURG
18 Rue Goethe CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002HM005989-1

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 08/04/2019

Référence mandataire : Bâtiment
complet dont le logement de fonction

DÉSIGNATION DU BIEN

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 -
SPACS
43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
18 Rue Goethe CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

Diagnostics



Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pû être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Présence

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements contenant du plomb

Présence

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG

Référence client : CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPA
CS

Désignation : CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date de construction : Avant 1900

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MEISCH Pauline

Accompagnateur : Aucun ()

Date de repérage : 08/04/2019

Numéro attestation : CPDI4654 V003

Délivré le : 19/01/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
18 Rue Goethe CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
18 Rue Goethe CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 03/05/2019

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (validité
début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019)

A Riorges, le 03/05/2019

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D - Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous-sol - Vol 1 (S16)	Sous-sol - Vol 2 (S17)
Sous-sol - Vol 3 (S18)	Sous-sol - Vol 4 (S19)
Sous-sol - Vol 5 (S20)	Sous-sol - Vol 6 (S15)
Sous-sol - Vol 7 (S12)	Sous-sol - Vol 8 (S11)
Sous-sol - Vol 9 (S10)	Sous-sol - Vol 10 (S04)
Sous-sol - Vol 11 (Douches)	Sous-sol - Vol 12 (S01)
Sous-sol - Vol 13 (DG01)	Sous-sol - Vol 14 (S07)
Sous-sol - Vol 15 (S08)	Sous-sol - Vol 16 (DG02)
Sous-sol - Vol 17 (S09)	RDC - Vol 18 (001)
RDC - Vol 19 (002)	RDC - Vol 20 (008)
RDC - Vol 21 (DG01)	RDC - Vol 22 (003)
RDC - Vol 23 (009)	RDC - Vol 24 (WC)
RDC - Vol 25 (004)	RDC - Vol 26 (007)
RDC - Vol 27 (006)	RDC - Vol 28 (005)

RDC - Vol 29 (010)	R+1 - Vol 30 (100)
R+1 - Vol 31 (WC)	R+1 - Vol 32 (DGT)
R+1 - Vol 33 (102)	R+1 - Vol 34 (103)
R+1 - Vol 35 (109)	R+1 - Vol 36 (DG01)
R+1 - Vol 37 (108)	R+1 - Vol 38 (107)
R+1 - Vol 39 (DG02)	R+1 - Vol 40 (DG03)
R+1 - Vol 41 (106)	R+1 - Vol 42 (105)
R+1 - Vol 43 (111)	Combles - Vol 47 (PAL01)
RDC - Vol 54 (EXT)	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)
Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)	Toiture - Vol 57 (TOI01)
Toiture - Vol 58 (TOI02)	Façades - Vol 59 (Façades)
Combles - Vol 60 (Séjour)	Combles - Vol 61 (Chambre 1)
Combles - Vol 62 (SDB)	Combles - Vol 63 (Cuisine)
Combles - Vol 64 (W.C)	Combles - Vol 65 (Chambre 2)
Combles - Vol 66 (CO01)	Combles - Vol 67 (Co 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 60 (Séjour), Vol 61(Chambre 1), Vol 62(SDB), Vol 63(Cuisine) - Combles	Inaccessible sans sondages destructifs et sans possibilité de réparations	Sous le carrelage Vu avec donneur d'ordre
Ensemble des locaux avec sol en plancher bois - Ensemble des niveaux	Inaccessible sans sondage destructif	Sous plancher bois

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Rapport initial et indice 1 :
Réhabilitation complète du bâtiment.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Rapport initial :
Sous-sol, RDC, R+1, Façade

Rapport indice 1 :
Comble et Toiture.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et parties de composant des catégories suivantes conformément à la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.

Ouvrages/parties d'ouvrage inspectés	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	Sous-sol	Vol 1 (S16) - Vol 2 (S17) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 6 (S15) - Vol 9 (S10) - Vol 10 (S04) - Vol 11 (Douches) - Vol 14 (S07) - Vol 15 (S08)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 1 (S16) - Vol 2 (S17) - Vol 3 (S18) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 6 (S15) - Vol 7 (S12) - Vol 8 (S11) - Vol 9 (S10) - Vol 10 (S04) - Vol 11 (Douches) - Vol 13 (DG01) - Vol 14 (S07) - Vol 15 (S08) - Vol 16 (DG02) - Vol 17 (S09)	
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 1 (S16) - Vol 2 (S17) - Vol 3 (S18) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 6 (S15) - Vol 7 (S12) - Vol 8 (S11) - Vol 9 (S10) - Vol 10 (S04) - Vol 13 (DG01) - Vol 15 (S08) - Vol 16 (DG02) - Vol 17 (S09)	
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol	Vol 2 (S17) - Vol 3 (S18) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 6 (S15) - Vol 7 (S12) - Vol 10 (S04) - Vol 11 (Douches) - Vol 13 (DG01) - Vol 14 (S07) - Vol 15 (S08)	

Equipements divers et accessoires	Sous-sol	Vol 2 (S17) - Vol 4 (S19) - Vol 7 (S12) - Vol 9 (S10) - Vol 10 (S04) - Vol 15 (S08)
Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 3 (S18) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 6 (S15) - Vol 7 (S12) - Vol 8 (S11) - Vol 9 (S10) - Vol 10 (S04) - Vol 11 (Douches) - Vol 13 (DG01) - Vol 14 (S07) - Vol 15 (S08) - Vol 16 (DG02) - Vol 17 (S09)
Revêtement de mur	Sous-sol	Vol 9 (S10) - Vol 10 (S04) - Vol 13 (DG01) - Vol 15 (S08)
Equipements divers et accessoires	RDC	Vol 18 (001) - Vol 20 (008) - Vol 22 (003) - Vol 25 (004) - Vol 26 (007) - Vol 27 (006) - Vol 28 (005)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 18 (001) - Vol 19 (002) - Vol 20 (008) - Vol 22 (003) - Vol 23 (009) - Vol 24 (WC) - Vol 25 (004) - Vol 26 (007) - Vol 27 (006) - Vol 28 (005) - Vol 29 (010)
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 18 (001) - Vol 19 (002) - Vol 20 (008) - Vol 21 (DG01) - Vol 22 (003) - Vol 23 (009) - Vol 24 (WC) - Vol 25 (004) - Vol 26 (007) - Vol 27 (006) - Vol 28 (005) - Vol 29 (010)
Revêtement de mur	RDC	Vol 18 (001) - Vol 23 (009) - Vol 24 (WC) - Vol 28 (005) - Vol 54 (EXT)
Revêtement de sol	RDC	Vol 18 (001) - Vol 19 (002) - Vol 20 (008) - Vol 21 (DG01) - Vol 22 (003) - Vol 23 (009) - Vol 24 (WC) - Vol 25 (004) - Vol 27 (006) - Vol 28 (005) - Vol 29 (010) - Vol 54 (EXT)
Façades	RDC	Vol 19 (002) - Vol 20 (008) - Vol 27 (006) - Vol 54 (EXT)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 30 (100) - Vol 31 (WC) - Vol 32 (DGT) - Vol 33 (102) - Vol 34 (103) - Vol 35 (109) - Vol 36 (DG01) - Vol 37 (108) - Vol 38 (107) - Vol 39 (DG02) - Vol 40 (DG03) - Vol 41 (106) - Vol 42 (105) - Vol 43 (111)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 30 (100) - Vol 31 (WC) - Vol 32 (DGT) - Vol 33 (102) - Vol 34 (103) - Vol 35 (109) - Vol 36 (DG01) - Vol 37 (108) - Vol 38 (107) - Vol 39 (DG02) - Vol 40 (DG03) - Vol 41 (106) - Vol 42 (105) - Vol 43 (111)

Revêtement de sol	R+1	Vol 30 (100) - Vol 31 (WC) - Vol 32 (DGT) - Vol 33 (102) - Vol 34 (103) - Vol 36 (DG01) - Vol 39 (DG02) - Vol 40 (DG03) - Vol 41 (106) - Vol 42 (105) - Vol 43 (111)
Façades	R+1	Vol 31 (WC) - Vol 34 (103)
Revêtement de mur	R+1	Vol 31 (WC) - Vol 32 (DGT) - Vol 34 (103) - Vol 36 (DG01) - Vol 38 (107) - Vol 39 (DG02) - Vol 41 (106) - Vol 42 (105)
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 47 (PAL01) - Vol 60 (Séjour) - Vol 61 (Chambre 1) - Vol 62 (SDB) - Vol 63 (Cuisine) - Vol 64 (W.C) - Vol 65 (Chambre 2) - Vol 66 (CO01) - Vol 67 (Co 2)
Conduits, canalisations et équipements	Chaudière (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)
Conduits, canalisations et équipements	Chaudière (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)
Façades	Toiture	Vol 57 (TOI01)
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 57 (TOI01) - Vol 58 (TOI02)
Façades	Façades	Vol 59 (Façades)
Revêtement de sol	Façades	Vol 59 (Façades)
Façades	Combles	Vol 60 (Séjour) - Vol 62 (SDB) - Vol 63 (Cuisine) - Vol 66 (CO01) - Vol 67 (Co 2)
Plafond et faux-plafonds	Combles	Vol 60 (Séjour) - Vol 61 (Chambre 1) - Vol 62 (SDB) - Vol 63 (Cuisine) - Vol 64 (W.C) - Vol 65 (Chambre 2) - Vol 66 (CO01)
Revêtement de sol	Combles	Vol 60 (Séjour) - Vol 61 (Chambre 1) - Vol 62 (SDB) - Vol 63 (Cuisine) - Vol 64 (W.C) - Vol 65 (Chambre 2) - Vol 66 (CO01) - Vol 67 (Co 2)
Revêtement de mur	Combles	Vol 63 (Cuisine)
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 67 (Co 2)
Équipements divers et accessoires	Combles	Vol 67 (Co 2)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE À RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Les locaux étant occupés lors du repérage, les parties nécessitant des sondages destructifs importants (gaines, coffres, doublages de cloisons et plafond) n'ont pas pu être visitées ou l'ont été ponctuellement.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme: il y a lieu de réaliser des investigations approfondies

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (S12)	Chaudière	Local encombré empêchant l'investigation de la chaudière
Vol 55 (Détail 1)	Joint de bride	Inaccessibles (x7)
Vol 55 (Détail 1)	Joint de bride	Inaccessible
Vol 55 (Détail 1)	Joint de bride	Inaccessible
Vol 55 (Détail 1)	Joint de bride	Inaccessible
Vol 55 (Détail 1)	Joint de bride	Inaccessible

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (S10)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°21
Vol 5 (S20)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°21
Vol 4 (S19)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°21
Vol 2 (S17)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°21
Vol 6 (S15)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°21
Vol 1 (S16)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°21
Vol 24 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°48
Vol 23 (009)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°48
Vol 56 (Détail 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	002HM005989 n°73 Phase 1
Vol 56 (Détail 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	002HM005989 n°73 Phase 2
Vol 55 (Détail 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	002HM005989 n°76 Phase 1
Vol 55 (Détail 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	002HM005989 n°76 Phase 2
Vol 11 (Douches)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002HM005989 n°97

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Rapport initial et indice 1 :

Réserve n°1 : Lors de notre repérage réalisé en milieu occupé, une vérification visuelle a été réalisée sur les câbles électriques visibles. Néanmoins, lors de la phase travaux, en cas de découverte d'autres câbles électriques de type « câble tressé/tissé », des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

Réserve n°2 : Les parties de volume situées derrière les doublages de murs (Placoplatre, habillage bois,...) et de plafonds n'ont pu être visitées. Des prélèvements complémentaires peuvent donc s'avérer nécessaires après dépose de ces éléments de doublage.

Réserve n°3 : Des investigations approfondies de la chaudière et de ses équipements ne sont pas réalisable en fonctionnement. Des sondages sont impossibles sans atteinte à la fonction mécanique de l'appareil.

Réserve n°4 : La présence ou l'absence de dalle de ferrailage ou d'autres éléments noyés dans les dalles béton, n'a pu être sondé et devra faire l'objet d'investigations complémentaires en cas de découvert de ces matériaux en phase travaux.

Réserve n°5 : Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Équipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 57 (TOI01)	Ardoises	Ardoises composites	P187	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°187 - 1	P187	Matériau dur	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 57 (TOI01)	Verrière	Matériau bitumineux	P188	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°188 - 1	P188	Colle, Matériau hétérogène, Matériau fibreux, Aluminium, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 57 (TOI01)	Verrière	Matériau bitumineux	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188		002HM005989-1 n°188 - 1	P188	Colle, Matériau hétérogène, Matériau fibreux, Aluminium, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 57 (TOI01)	Conduit cheminée	Jonction entre briques	P190	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°190 - 1	P190	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 57 (TOI01)	Toiture	Toiture en zinc	S187	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 58 (TOI02)	Toiture	Toiture en zinc	S187	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S187						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Menuiseries	Mastic vitrier	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°21 - 1	002HM005989 n°21	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Menuiseries	Mastic vitrier	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002HM005989 n°21 - 1	002HM005989 n°21	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Menuiseries	Mastic vitrier	S28 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002HM005989 n°21 - 1	002HM005989 n°21	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Menuiseries	Mastic vitrier	S29 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002HM005989 n°21 - 1	002HM005989 n°21	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Menuiseries	Mastic vitrier	S30 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002HM005989 n°21 - 1	002HM005989 n°21	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Menuiseries	Mastic vitrier	S57 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002HM005989 n°21 - 1	002HM005989 n°21	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (S16)	Menuiseries	Mastic vitrier	S161 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002HM005989 n°21 - 1	002HM005989 n°21	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Menuiseries	Mastic vitrier	P54	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°54 - 1	002HM005989 n°54	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Menuiseries	Mastic vitrier	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002HM005989 n°54 - 1	002HM005989 n°54	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (002)	Menuiseries	Mastic vitrier	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002HM005989 n°54 - 1	002HM005989 n°54	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006)	Menuiseries	Mastic vitrier	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002HM005989 n°54 - 1	002HM005989 n°54	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008) - Vol 19 (002) - Vol 27 (006)	Menuiseries	Mastic vitrier	P54 - S51 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002HM005989 n°54 - 1	002HM005989 n°54	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 11 (Douches)	Menuiseries	Mastic vitrier	P97	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n°97 - 1	002HM 00598 9 n°97	Mastic, Peinture, Indissociabl es	Positif	Présen ce sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Menuiseries	Mastic vitrier	P106	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n °106 - 1	002HM 00598 9 n °106	Mastic, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Menuiseries	Mastic vitrier	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002HM 00598 9 n °106 - 1	002HM 00598 9 n °106	Mastic, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Menuiseries	Mastic vitrier	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002HM 00598 9 n °106 - 1	002HM 00598 9 n °106	Mastic, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Menuiseries	Mastic vitrier	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002HM 00598 9 n °106 - 1	002HM 00598 9 n °106	Mastic, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08) - Vol 14 (S07) - Vol 10 (S04)	Menuiseries	Mastic vitrier	P106 - S121 - S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002HM 00598 9 n °106 - 1	002HM 00598 9 n °106	Mastic, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n °107 - 1	002HM 00598 9 n °107	Joint, Gris(e)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (WC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P128	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°128 - 1	002HM005989 n°128	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002HM005989 n°128 - 1	002HM005989 n°128	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P136	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°136 - 1	002HM005989 n°136	Matériau hétérogène, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Menuiseries	Enduit sur pierre	P144	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°144 - 1	002HM005989 n°144	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Menuiseries	Enduit sur pierre	P144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002HM005989 n°144 - 1	002HM005989 n°144	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 54 (EXT)	Menuiseries	Enduit sur pierre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002HM005989 n°144 - 1	002HM005989 n°144	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Menuiseries	Enduit sur pierre	P144 - S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002HM005989 n°144 - 1	002HM005989 n°144	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Murs	Enduits	P145	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°145 - 1	002HM005989 n°145	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Murs	Enduits	P145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002HM005989 n°145 - 1	002HM005989 n°145	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Joint entre pierres	P147	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°147 - 1	002HM005989 n°147	Joint, Dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Joint entre pierres	P147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147		002HM005989 n°147 - 1	002HM005989 n°147	Joint, Dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Joint entre pierres	P148	Réalisation d'un prélèvement	Sousbassement	002HM005989 n°148 - 1	002HM005989 n°148	Joint, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Joint entre pierres	P148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148	Sousbassement	002HM005989 n°148 - 1	002HM005989 n°148	Joint, Dur	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Enduit de rebouchage	P150	Réalisation d'un prélèvement	Scellement des grilles	002HM005989 n°150 - 1	002HM005989 n°150	Matériau dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Enduit de rebouchage	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Scellement des grilles	002HM005989 n°150 - 1	002HM005989 n°150	Matériau dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Enduit ciment	P151	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°151 - 1	002HM005989 n°151	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Enduit ciment	P151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002HM005989 n°151 - 1	002HM005989 n°151	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Muret	Enduit ciment	P152	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°152 - 1	002HM005989 n°152	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 59 (Façades)	Muret	Enduit ciment	P152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002HM005989 n°152 - 1	002HM005989 n°152	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Enduit ciment	P153	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°153	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Murs	Enduit ciment	P153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153			002HM005989 n°153	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	P154	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°154 - 1	P154	Joint	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002HM005989-1 n°154 - 1	P154	Joint	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 63 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002HM005989-1 n°154 - 1	P154	Joint	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour) - Vol 63 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S168 - S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002HM005989-1 n°154 - 1	P154	Joint	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 60 (Séjour)	Menuiseries	Joint à lèvre	P155	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°155 - 1	P155	Joint	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Menuiseries	Joint à lèvre	P155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002HM005989-1 n°155 - 1	P155	Joint	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P156	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°156 - 1	P156	Joint, Transparent	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002HM005989-1 n°156 - 1	P156	Joint, Transparent	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 66 (CO01)	Menuiseries	Velux	S167	Réalisation d'un sondage		S167 - 1				Négatif sur marquage 2000
Combles	Vol 62 (SDB)	Menuiseries	Velux	S167	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S167		S167 - 1				Négatif sur marquage 2000
Combles	Vol 67 (Co 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P185	Réalisation d'un prélèvement	Lucarne		P185	Joint, Transparent	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 67 (Co 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185	Lucarne		P185	Joint, Transparent	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 57 (TOI01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P189	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°189 - 1	P189	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 57 (TOI01)	Menuiseries	Mastic vitrier	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002HM005989-1 n°189 - 1	P189	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	façade		002HM005989 n°5	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	façade		002HM005989 n°5	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	façade		002HM005989 n°5	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	façade		002HM005989 n°5	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	façade		002HM005989 n°5	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (S16)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	façade		002HM005989 n°5	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 1 (S16)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14 - S15 - S16 - S17 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	façade		002HM005989 n°5	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°7 - 1	002HM005989 n°7 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°7 - 1	002HM005989 n°7 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°8 - 1	002HM005989 n°8	Joint, Transparent	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	P9	Réalisation d'un prélèvement	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 2 (S17) - Vol 9 (S10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	P9 - S11 - S12 - S13 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	sur panneau bois	002HM005989 n°9 - 1	002HM005989 n°9	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (S16)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18) - Vol 2 (S17) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 1 (S16)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11 - S6 - S7 - S8 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (S16)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18) - Vol 2 (S17) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 1 (S16)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11 - S6 - S7 - S8 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002HM005989 n°11 - 1	002HM005989 n°11 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (S11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 17 (S09)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (S11) - Vol 17 (S09) - Vol 15 (S08)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24 - S106 - S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (S11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (S09)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM005989 n°16 - 1	002HM005989 n°16 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 8 (S11) - Vol 17 (S09) - Vol 15 (S08)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24 - S106 - S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002HM 00598 9 n°16 - 1	002HM 00598 9 n°16 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement	Allège	002HM 00598 9 n°20 - 1	002HM 00598 9 n°20 Phase 1	Plâtre, Analyse globale, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Allège	002HM 00598 9 n°20 - 1	002HM 00598 9 n°20 Phase 1	Plâtre, Analyse globale, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement	Allège	002HM 00598 9 n°20 - 1	002HM 00598 9 n°20 Phase 2	Peinture, Plâtre, Analyse globale, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Allège	002HM 00598 9 n°20 - 1	002HM 00598 9 n°20 Phase 2	Peinture, Plâtre, Analyse globale, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement	Allège	002HM 00598 9 n°20 - 1	002HM 00598 9 n°20 Phase 3	Papier, Analyse globale, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Allège	002HM005989 n°20 - 1	002HM005989 n°20 Phase 3	Papier, Analyse globale, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17) - Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17) - Vol 3 (S18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002HM005989 n°23 - 1	002HM005989 n°23 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26 (007)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 25 (004)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005) - Vol 27 (006) - Vol 26 (007) - Vol 20 (008) - Vol 25 (004) - Vol 18 (001)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002HM005989 n°25 - 1	002HM005989 n°25	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26 (007)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (008)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25 (004)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006) - Vol 26 (007) - Vol 20 (008) - Vol 25 (004) - Vol 18 (001)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002HM005989 n°26 - 1	002HM005989 n°26	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement	Embrasures	002HM005989 n°27 - 1	002HM005989 n°27	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Embrasures	002HM005989 n°27 - 1	002HM005989 n°27	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27 (006)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Embrasures	002HM005989 n°27 - 1	002HM005989 n°27	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26 (007)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Embrasures	002HM005989 n°27 - 1	002HM005989 n°27	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Embrasures	002HM005989 n°27 - 1	002HM005989 n°27	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Embrasures	002HM005989 n°27 - 1	002HM005989 n°27	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005) - Vol 27 (006) - Vol 26 (007) - Vol 20 (008) - Vol 18 (001)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27 - S83 - S84 - S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Embrasures	002HM005989 n°27 - 1	002HM005989 n°27	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Menuiseries	Menuiseries PVC	S36	Réalisation d'un sondage		S36 - 1				Négatif sur marquage 1998

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 28 (005)	Menuiseries	Menuiseries PVC	S36	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S36		S36 - 1				Négatif sur marquage 1998
RDC	Vol 25 (004)	Menuiseries	Menuiseries PVC	S36	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S36		S36 - 1				Négatif sur marquage 1998
RDC	Vol 27 (006)	Menuiseries	Menuiseries PVC	S36	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S36		S36 - 1				Négatif sur marquage 1998
RDC	Vol 18 (001)	Menuiseries	Menuiseries PVC	S36	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S36		S36 - 1				Négatif sur marquage 1998
RDC	Vol 22 (003)	Menuiseries	Mastic vitrier	P30	Réalisation d'un prélèvement	Porte bois	002HM005989 n°30 - 1	002HM005989 n°30	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Porte bois	002HM005989 n°30 - 1	002HM005989 n°30	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Menuiseries	Mastic vitrier	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Porte bois	002HM005989 n°30 - 1	002HM005989 n°30	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (008)	Menuiseries	Mastic vitrier	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Porte bois	002HM005989 n°30 - 1	002HM005989 n°30	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003) - Vol 20 (008)	Menuiseries	Mastic vitrier	S40 - S41 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Porte bois	002HM005989 n°30 - 1	002HM005989 n°30	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Menuiseries	Mastic vitrier	P35	Réalisation d'un prélèvement	Double Porte bois	002HM005989 n°35 - 1	002HM005989 n°35	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Menuiseries	Mastic vitrier	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Double Porte bois	002HM005989 n°35 - 1	002HM005989 n°35	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°36 - 1	002HM005989 n°36 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002HM005989 n°36 - 1	002HM005989 n°36 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°36 - 1	002HM005989 n°36 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 22 (003)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002HM005989 n°36 - 1	002HM005989 n°36 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°38 - 1	002HM005989 n°38	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002HM005989 n°38 - 1	002HM005989 n°38	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°39 - 1	002HM005989 n°39	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (002)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°45 - 1 - 002HM005989 n°45 - 2	002HM005989 n°45	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (002)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002HM005989 n°45 - 1 - 002HM005989 n°45 - 2	002HM005989 n°45	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 22 (003)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°46	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46			002HM005989 n°46	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (002)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46			002HM005989 n°46	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46			002HM005989 n°46	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 29 (010)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46			002HM005989 n°46	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003) - Vol 19 (002) - Vol 29 (010)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46 - S39 - S47 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46			002HM005989 n°46	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P48	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°48 - 1	002HM005989 n°48	Mastic, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (009)	Menuiseries	Mastic vitrier	S46 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002HM005989 n°48 - 1	002HM005989 n°48	Mastic, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 26 (007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P55	Réalisation d'un prélèvement	cloison bois	002HM005989 n°55 - 1	002HM005989 n°55 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26 (007)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P55	Réalisation d'un prélèvement	cloison bois	002HM005989 n°55 - 1	002HM005989 n°55 Phase 2	Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 29 (010)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°56 - 1	002HM005989 n°56	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P62	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°62 - 1	002HM005989 n°62	Ciment, Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002HM005989 n°62 - 1	002HM005989 n°62	Ciment, Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002HM005989 n°62 - 1	002HM005989 n°62	Ciment, Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 6 (S15) - Vol 7 (S12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P62 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002HM 00598 9 n°62 - 1	002HM 00598 9 n°62	Ciment, Enduit, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Menuiseries	Mastic vitrier	P64	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n°64 - 1 - 002HM 00598 9 n°64 - 2	002HM 00598 9 n°64	Mastic, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Menuiseries	Joint	P71	Réalisation d'un prélèvement	sur panneau bois	002HM 00598 9 n°71 - 1	002HM 00598 9 n°71	Mousse, Noir(e)	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P80	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n°80 - 1	002HM 00598 9 n°80	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélèvement	Allège	002HM 00598 9 n°85 - 1	002HM 00598 9 n°85 Phase 1	Matériau dur, Peinture souple, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélèvement	Allège	002HM 00598 9 n°85 - 1	002HM 00598 9 n°85 Phase 2	Peinture souple, Matériau dur, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 1	Plâtre, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 1	Plâtre, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 1	Plâtre, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S110 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 1	Plâtre, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 2	Papier, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 2	Papier, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 2	Papier, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S110 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002HM005989 n°88 - 1	002HM005989 n°88 Phase 2	Papier, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89 - S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89 - S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002HM005989 n°89 - 1	002HM005989 n°89 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°92 - 1	002HM005989 n°92	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002HM005989 n°92 - 1	002HM005989 n°92	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P94	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°94 - 1	002HM005989 n°94 Phase 1	Joint, Transparent	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P94	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°94 - 1	002HM005989 n°94 Phase 2	Mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Douches)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°96 - 1	002HM005989 n°96	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P100	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°100 - 1	002HM005989 n°100	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002HM005989 n°100 - 1	002HM005989 n°100	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 39 (DG02) - Vol 36 (DG01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109 - S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02) - Vol 36 (DG01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109 - S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002HM005989 n°109 - 1	002HM005989 n°109 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 (DG03)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°112 - 1	002HM005989 n°112 Phase 1	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 47 (PAL01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002HM005989 n°112 - 1	002HM005989 n°112 Phase 1	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (DG03)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°112 - 1	002HM005989 n°112 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 47 (PAL01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002HM005989 n°112 - 1	002HM005989 n°112 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (106)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P115	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°115 - 1	002HM005989 n°115	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (105)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002HM005989 n°115 - 1	002HM005989 n°115	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (109)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002HM005989 n°115 - 1	002HM005989 n°115	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (108)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002HM005989 n°115 - 1	002HM005989 n°115	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (107)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002HM005989 n°115 - 1	002HM005989 n°115	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (100)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002HM005989 n°115 - 1	002HM005989 n°115	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (105) - Vol 35 (109) - Vol 37 (108) - Vol 38 (107) - Vol 30 (100)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132 - S133 - S134 - S135 - S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002HM005989 n°115 - 1	002HM005989 n°115	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (106)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (106)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (105)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (111)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (109)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (108)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (107)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (100)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (106) - Vol 42 (105) - Vol 43 (111) - Vol 35 (109) - Vol 37 (108) - Vol 38 (107) - Vol 30 (100)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002HM005989 n°116 - 1 - 002HM005989 n°116 - 2	002HM005989 n°116	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P125	Réalisation d'un prélèvement	façade	002HM005989 n°125 - 1	002HM005989 n°125	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (102)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	façade	002HM005989 n°125 - 1	002HM005989 n°125	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	façade	002HM005989 n°125 - 1	002HM005989 n°125	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (102) - Vol 34 (103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S137 - S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	façade	002HM 00598 9 n °125 - 1	002HM 00598 9 n °125	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (DGT)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (102)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (WC) - Vol 32 (DGT) - Vol 33 (102) - Vol 34 (103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126 - S139 - S140 - S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (DGT)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (102)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM 00598 9 n °126 - 1	002HM 00598 9 n °126 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM005989 n°126 - 1	002HM005989 n°126 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC) - Vol 32 (DGT) - Vol 33 (102) - Vol 34 (103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126 - S139 - S140 - S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002HM005989 n°126 - 1	002HM005989 n°126 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (102)	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°129 - 1	002HM005989 n°129	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Menuiseries	Mastic vitrier	P133	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°133 - 1	002HM005989 n°133	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Menuiseries	Mastic vitrier	P134	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°134 - 1	002HM005989 n°134	Mastic, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 38 (107)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°140 - 1	002HM005989 n°140 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (108)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002HM005989 n°140 - 1	002HM005989 n°140 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (107)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°140 - 1	002HM005989 n°140 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (108)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002HM005989 n°140 - 1	002HM005989 n°140 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P159	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°159 - 1	P159	Colle	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 63 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002HM005989-1 n°159 - 1	P159	Colle	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P160	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°160 - 1	P160 Phase 1	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 63 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002HM005989-1 n°160 - 1	P160 Phase 1	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P160	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°160 - 1	P160 Phase 2	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 63 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002HM005989-1 n°160 - 1	P160 Phase 2	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P162	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°162 - 1	P162 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P162	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°162 - 1	P162 Phase 2	Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Gaines et coffres verticaux	Enduits plâtre	P163	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°163 - 1	P163	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°164 - 1	P164	Plâtre, Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 62 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002HM005989-1 n°164 - 1	P164	Plâtre, Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 64 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002HM005989-1 n°164 - 1	P164	Plâtre, Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB) - Vol 64 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164 - S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002HM005989-1 n°164 - 1	P164	Plâtre, Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 61 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P165	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°165 - 1	P165	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002HM005989-1 n°165 - 1	P165	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 65 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002HM005989-1 n°165 - 1	P165	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour) - Vol 65 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170 - S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002HM005989-1 n°165 - 1	P165	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 61 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P166	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°166 - 1	P166	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002HM005989-1 n°166 - 1	P166	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 65 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002HM005989-1 n°166 - 1	P166	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour) - Vol 65 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002HM005989-1 n°166 - 1	P166	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 61 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P167	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°167 - 1	P167 Phase 1	Plâtre, Enduit	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 61 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P167	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°167 - 1	P167 Phase 2	Papier, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 64 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	P169	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°169 - 1	P169	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 64 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P172	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°172 - 1	P172	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 66 (CO01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P173	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°173 - 1	P173	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 66 (CO01)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P174	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°174 - 1	P174	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 65 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002HM005989-1 n°174 - 1	P174	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002HM005989-1 n°174 - 1	P174	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002HM005989-1 n°174 - 1	P174	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 65 (Chambre 2) - Vol 60 (Séjour) - Vol 67 (Co 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174 - S175 - S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002HM005989-1 n°174 - 1	P174	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 67 (Co 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P179	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°179 - 1	P179	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002HM005989-1 n°179 - 1	P179	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P181	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°181 - 1	P181	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002HM005989-1 n°181 - 1	P181	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P183	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°183 - 1	P183	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P191	Réalisation d'un prélèvement	Verrière au-dessus des escaliers des combles	002HM005989-1 n°191 - 1	P191	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Plafonds	Enduits ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur document Voir DAT EXPERT HOME n° DAAT-USTRAS_CONF ORELE C-SPACS
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Plafonds	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	sur poutrelle métallique	002HM005989 n°6 - 1	002HM005989 n°6	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	sur poutrelle métallique	002HM005989 n°6 - 1	002HM005989 n°6	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Plafonds	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	sur poutrelle métallique	002HM005989 n°6 - 1	002HM005989 n°6	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Plafonds	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	sur poutrelle métallique	002HM005989 n°6 - 1	002HM005989 n°6	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Plafonds	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	sur poutrelle métallique	002HM005989 n°6 - 1	002HM005989 n°6	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (S16)	Plafonds	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	sur poutrelle métallique	002HM005989 n°6 - 1	002HM005989 n°6	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17) - Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 9 (S10) - Vol 1 (S16)	Plafonds	Enduits plâtre	S20 - S21 - S22 - S23 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	sur poutrelle métallique	002HM005989 n°6 - 1	002HM005989 n°6	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Plafonds	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 1	Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Plafonds	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 1	Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Plafonds	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 1	Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (S16)	Plafonds	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 1	Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 1 (S16)	Plafonds	Enduits ciment	S9 - S10 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 1	Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Plafonds	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 2	Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Plafonds	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 2	Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Plafonds	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 2	Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (S16)	Plafonds	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM005989 n°10 - 1	002HM005989 n°10 Phase 2	Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20) - Vol 1 (S16)	Plafonds	Enduits ciment	S9 - S10 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002HM 00598 9 n°10 - 1	002HM 00598 9 n°10 Phase 2	Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (S11)	Plafonds	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n°14 - 1	002HM 00598 9 n°14	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Plafonds	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002HM 00598 9 n°14 - 1	002HM 00598 9 n°14	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Plafonds	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n°29 - 1	002HM 00598 9 n°29	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006)	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002HM 00598 9 n°29 - 1	002HM 00598 9 n°29	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26 (007)	Plafonds	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002HM 00598 9 n°29 - 1	002HM 00598 9 n°29	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Plafonds	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002HM 00598 9 n°29 - 1	002HM 00598 9 n°29	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 25 (004)	Plafonds	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002HM005989 n°29 - 1	002HM005989 n°29	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002HM005989 n°29 - 1	002HM005989 n°29	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006) - Vol 26 (007) - Vol 20 (008) - Vol 25 (004) - Vol 18 (001)	Plafonds	Enduits plâtre	S87 - S88 - S89 - S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002HM005989 n°29 - 1	002HM005989 n°29	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Plafonds	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°42 - 1	002HM005989 n°42	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009)	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002HM005989 n°42 - 1	002HM005989 n°42	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Plafonds	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement	Embrasure	002HM005989 n°43 - 1	002HM005989 n°43	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Plafonds	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°47 - 1	002HM005989 n°47	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (002)	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002HM005989 n°47 - 1	002HM005989 n°47	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Plafonds	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002HM005989 n°47 - 1	002HM005989 n°47	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 29 (010)	Plafonds	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002HM005989 n°47 - 1	002HM005989 n°47	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (002) - Vol 22 (003) - Vol 29 (010)	Plafonds	Enduits plâtre	S38 - S48 - S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002HM005989 n°47 - 1	002HM005989 n°47	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (DG01)	Plafonds	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°51 - 1	002HM005989 n°51	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Plafonds	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002HM005989 n°51 - 1	002HM005989 n°51	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (DG01)	Plafonds	Enduits ciment	P52	Réalisation d'un prélèvement	paillasse	002HM005989 n°52 - 1	002HM005989 n°52	Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Plafonds	Enduits ciment	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	paillasse	002HM005989 n°52 - 1	002HM005989 n°52	Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Plafonds	Enduits ciment	P63	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°63 - 1	002HM005989 n°63	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Plafonds	Enduits ciment	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002HM005989 n°63 - 1	002HM005989 n°63	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Plafonds	Enduits ciment	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002HM005989 n°63 - 1	002HM005989 n°63	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15) - Vol 7 (S12)	Plafonds	Enduits ciment	P63 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002HM005989 n°63 - 1	002HM005989 n°63	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Plafonds	Enduits ciment	P81	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°81	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (S09)	Plafonds	Enduits ciment	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81			002HM005989 n°81	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Plafonds	Enduits ciment	P90	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°90 - 1	002HM005989 n°90	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Plafonds	Enduits ciment	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002HM005989 n°90 - 1	002HM005989 n°90	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Plafonds	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°105 - 1	002HM005989 n°105 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Plafonds	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°105 - 1	002HM005989 n°105 Phase 2	Peinture, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Plafonds	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°111 - 1	002HM005989 n°111 Phase 1	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Plafonds	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002HM005989 n°111 - 1	002HM005989 n°111 Phase 1	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (DG01)	Plafonds	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°111 - 1	002HM005989 n°111 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Plafonds	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002HM005989 n°111 - 1	002HM005989 n°111 Phase 2	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (DG03)	Plafonds	Enduits plâtre	P113	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°113 - 1	002HM005989 n°113	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (DG03)	Plafonds	Enduits plâtre	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002HM005989 n°113 - 1	002HM005989 n°113	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (106)	Plafonds	Enduits plâtre	P114	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (105)	Plafonds	Enduits plâtre	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (111)	Plafonds	Enduits plâtre	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (108)	Plafonds	Enduits plâtre	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (107)	Plafonds	Enduits plâtre	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (100)	Plafonds	Enduits plâtre	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (109)	Plafonds	Enduits plâtre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (105) - Vol 43 (111) - Vol 37 (108) - Vol 38 (107) - Vol 30 (100) - Vol 35 (109)	Plafonds	Enduits plâtre	S145 - S146 - S147 - S148 - S149 - S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002HM005989 n°114 - 1	002HM005989 n°114	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (WC)	Plafonds	Enduits plâtre	P127	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°127 - 1	002HM005989 n°127	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (DGT)	Plafonds	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002HM005989 n°127 - 1	002HM005989 n°127	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (102)	Plafonds	Enduits plâtre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002HM005989 n°127 - 1	002HM005989 n°127	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Plafonds	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002HM005989 n°127 - 1	002HM005989 n°127	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (DGT) - Vol 33 (102) - Vol 34 (103)	Plafonds	Enduits plâtre	S142 - S143 - S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002HM005989 n°127 - 1	002HM005989 n°127	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Plafonds	Enduits plâtre	P157	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°157 - 1	P157	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 63 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002HM005989-1 n°157 - 1	P157	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 60 (Séjour)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P158	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°158 - 1	P158	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	P161	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°161 - 1	P161	Plâtre, Analyse globale, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 61 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P168	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°168 - 1	P168	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 65 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002HM005989-1 n°168 - 1	P168	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 64 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	P171	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°171 - 1	P171	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 66 (CO01)	Plafonds	Enduits plâtre	P175	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°175 - 1	P175	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°1 - 1	002HM005989 n°1	Matériau dur, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°2 - 1	002HM005989 n°2	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002HM005989 n°2 - 1	002HM005989 n°2	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002HM005989 n°2 - 1	002HM005989 n°2	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18) - Vol 4 (S19)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P2 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002HM005989 n°2 - 1	002HM005989 n°2	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3			002HM005989 n°3	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Revêtement de sol	Nez de marche (colle)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°4 - 1	002HM005989 n°4 Phase 1	Matériau dur, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Revêtement de sol	Nez de marche (colle)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°4 - 1	002HM005989 n°4 Phase 2	Colle jaune, Matériau dur, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°12 - 1	002HM005989 n°12	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002HM005989 n°12 - 1	002HM005989 n°12	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Revêtement de sol	Ragréage	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002HM005989 n°12 - 1	002HM005989 n°12	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19) - Vol 5 (S20)	Revêtement de sol	Ragréage	P12 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002HM005989 n°12 - 1	002HM005989 n°12	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (S11)	Revêtement de sol	Chape maigre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°13 - 1	002HM005989 n°13 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Revêtement de sol	Chape maigre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002HM005989 n°13 - 1	002HM005989 n°13 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (S11)	Revêtement de sol	Chape maigre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°13 - 1	002HM005989 n°13 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Revêtement de sol	Chape maigre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002HM005989 n°13 - 1	002HM005989 n°13 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (S11)	Revêtement de sol	Joint	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°15 - 1	002HM005989 n°15	Joint, Dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Revêtement de sol	Plancher bois	S35	Réalisation d'un sondage		S35 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature bois
RDC	Vol 25 (004)	Revêtement de sol	Plancher bois	S35	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S35		S35 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature bois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27 (006)	Revêtement de sol	Plancher bois	S35	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S35		S35 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature bois
RDC	Vol 22 (003)	Revêtement de sol	Plancher bois	S35	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S35		S35 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature bois
RDC	Vol 25 (004)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°31	Plaque souple, Marron, Colle jaune, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25 (004)	Revêtement de sol	Ragréage	P32	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°32	Ragréage, Colle, Analyse globale, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P33	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°33 - 1	002HM005989 n°33	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 29 (010)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002HM005989 n°33 - 1	002HM005989 n°33	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P37	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°37 - 1	002HM005989 n°37	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002HM005989 n°37 - 1	002HM005989 n°37	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (DG01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002HM005989 n°37 - 1	002HM005989 n°37	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009) - Vol 21 (DG01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002HM005989 n°37 - 1	002HM005989 n°37	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (002)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P44	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°44 - 1	002HM005989 n°44	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P53	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°53 - 1	002HM005989 n°53	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27 (006)	Revêtement de sol	Plancher bois	S52	Réalisation d'un sondage		S52 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature bois
RDC	Vol 18 (001)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°57 - 1	002HM005989 n°57	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°58	Plaque semi rigide, Gris(e), Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P59	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°59	Ragréage, Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Revêtement de sol	Chape maigre	P61	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°61 - 1	002HM005989 n°61	Matériau dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Revêtement de sol	Chape maigre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002HM005989 n°61 - 1	002HM005989 n°61	Matériau dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Revêtement de sol	Chape maigre	P79	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°79 - 1	002HM005989 n°79	Matériau dur, Analyse globale, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (S09)	Revêtement de sol	Chape maigre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002HM005989 n°79 - 1	002HM005989 n°79	Matériau dur, Analyse globale, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Douches)	Revêtement de sol	Chape maigre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002HM005989 n°79 - 1	002HM005989 n°79	Matériau dur, Analyse globale, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (S09) - Vol 11 (Douches)	Revêtement de sol	Chape maigre	S119 - S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002HM005989 n°79 - 1	002HM005989 n°79	Matériau dur, Analyse globale, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Revêtement de sol	Chape maigre	P86	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°86 - 1	002HM005989 n°86	Matériau dur	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Revêtement de sol	Chape maigre	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002HM005989 n°86 - 1	002HM005989 n°86	Matériau dur	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 16 (DG02)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P87	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°87 - 1	002HM005989 n°87	Colle de faïence/carrelage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002HM005989 n°87 - 1	002HM005989 n°87	Colle de faïence/carrelage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002HM005989 n°87 - 1	002HM005989 n°87	Colle de faïence/carrelage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01) - Vol 14 (S07)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S108 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002HM005989 n°87 - 1	002HM005989 n°87	Colle de faïence/carrelage, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P93	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°93 - 1	002HM005989 n°93	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Douches)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P95	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°95 - 1	002HM005989 n°95	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P98	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°98 - 1	002HM005989 n°98	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Revêtement de sol	Chape maigre	P104	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°104 - 1	002HM005989 n°104	Matériau dur, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P108	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°108 - 1	002HM005989 n°108	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Revêtement de sol	Chape maigre	P117	Réalisation d'un prélèvement	escalier	002HM005989 n°117 - 1	002HM005989 n°117	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Revêtement de sol	Chape maigre	P117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117	escalier	002HM005989 n°117 - 1	002HM005989 n°117	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Revêtement de sol	Plancher bois	S130	Réalisation d'un sondage		S130 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature bois



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 (DG03)	Revêtement de sol	Plancher bois	S130	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S130		S130 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureb ois
R+1	Vol 41 (106)	Revêtement de sol	Plancher bois	S130	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S130		S130 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureb ois
R+1	Vol 42 (105)	Revêtement de sol	Plancher bois	S130	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S130		S130 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureb ois
R+1	Vol 43 (111)	Revêtement de sol	Plancher bois	S130	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S130		S130 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureb ois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (DGT)	Revêtement de sol	Rebouchage autour de conduits	P118	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°118 - 1	002HM005989 n°118	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (DGT)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P119	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°119 - 1	002HM005989 n°119	Plaque semi rigide, Noir(e)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (DGT)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P120	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°120 - 1	002HM005989 n°120	Plaque semi dure, Matériau fibreux	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P122	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°122 - 1	002HM005989 n°122	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (100)	Revêtement de sol	Plancher bois	S131	Réalisation d'un sondage		S131 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature bois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (103)	Revêtement de sol	Plancher bois	S131	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S131		S131 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureb ois
R+1	Vol 33 (102)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P130	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n °130 - 1	002HM005989 n °130	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (102)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n °131 - 1	002HM005989 n °131	Moquette	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (102)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P132	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n °132 - 1	002HM005989 n °132	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S151	Réalisation d'un sondage		S151 - 1				Négatif sur docum ent Voir DTA NORIS KO

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (105)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P137	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°137 - 1	002HM005989 n°137	Plaque souple, Vert(e), Colle jaune, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P142	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°142 - 1	002HM005989 n°142	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P143	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°143 - 1	002HM005989 n°143	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 59 (Façades)	Revêtement de sol	Etanchéité de cuvelages	P149	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°149 - 1	002HM005989 n°149	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 60 (Séjour)	Revêtement de sol	Chape maigre	P170	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°170 - 1	P170	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 66 (CO01)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P176	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°176 - 1	P176	Plaque bitumineuse	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 66 (CO01)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P177	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°177 - 1	P177	Plaque bitumineuse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P178	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°178 - 1	P178	Plaque bitumineuse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P180	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°180 - 1	P180	Plaque bitumineuse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 62 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S181	Réalisation d'un sondage		S181 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Elément récent. Mis en place par locataire.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 61 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S182	Réalisation d'un sondage		S182 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Elément récent. Mis en place par locataire.
Combles	Vol 60 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S183	Réalisation d'un sondage		S183 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Elément récent. Mis en place par locataire.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 63 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S183	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S183		S183 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Elément récent. Mis en place par locataire.
Combles	Vol 64 (W.C)	Revêtement de sol	Parquet bois	S184	Réalisation d'un sondage		S184 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Bois
Combles	Vol 65 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Parquet bois	S185	Réalisation d'un sondage		S185 - 1 - S185 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Bois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°18 - 1	002HM005989 n°18	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°19 - 1	002HM005989 n°19	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Revêtement de mur	Sous-couche des tissus muraux	P28	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°28 - 1	002HM005989 n°28 Phase 1	Enduit	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Revêtement de mur	Sous-couche des tissus muraux	P28	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°28 - 1	002HM005989 n°28 Phase 2	Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P40	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°40 - 1	002HM005989 n°40	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°41 - 1	002HM005989 n°41	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002HM005989 n°41 - 1	002HM005989 n°41	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (009)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°49 - 1	002HM005989 n°49	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002HM005989 n°49 - 1	002HM005989 n°49	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002HM005989 n°49 - 1	002HM005989 n°49	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P49 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002HM005989 n°49 - 1	002HM005989 n°49	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (009)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°50 - 1	002HM005989 n°50	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°60 - 1	002HM005989 n°60	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°84 - 1	002HM005989 n°84	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002HM005989 n°84 - 1	002HM005989 n°84	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P91	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°91 - 1	002HM005989 n°91	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002HM005989 n°91 - 1	002HM005989 n°91	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P99	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°99 - 1	002HM005989 n°99	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002HM005989 n°99 - 1	002HM005989 n°99	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P102	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°102 - 1	002HM005989 n°102	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P103	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°103 - 1	002HM005989 n°103	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	P110	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°110 - 1	002HM005989 n°110 Phase 1	Plâtre, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002HM005989 n°110 - 1	002HM005989 n°110 Phase 1	Plâtre, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	P110	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°110 - 1	002HM005989 n°110 Phase 2	Colle, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (DG01)	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002HM005989 n°110 - 1	002HM005989 n°110 Phase 2	Colle, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (DG02)	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	P110	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°110 - 1	002HM005989 n°110 Phase 3	Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (DG01)	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002HM005989 n°110 - 1	002HM005989 n°110 Phase 3	Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (DGT)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°121 - 1	002HM005989 n°121	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P123	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°123 - 1	002HM005989 n°123	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P124	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°124 - 1	002HM005989 n°124	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002HM005989 n°124 - 1	002HM005989 n°124	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (103)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°135 - 1	002HM005989 n°135	Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (105)	Revêtement de mur	Sous-couche des tissus muraux	P138	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°138 - 1	002HM005989 n°138	Papier, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (107)	Revêtement de mur	Sous-couche des tissus muraux	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002HM005989 n°138 - 1	002HM005989 n°138	Papier, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (107)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P139	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°139 - 1	002HM005989 n°139	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (106)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P141	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°141 - 1	002HM005989 n°141	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 54 (EXT)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P146	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°146 - 1	002HM005989 n°146	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (EXT)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002HM005989 n°146 - 1	002HM005989 n°146	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 63 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S186	Réalisation d'un sondage		S186 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Elément récent. Mis en place par locataire.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Conduit eau	Calorifugeage	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Négatif sur document Voir DTA NORIS KO
Sous-sol	Vol 3 (S18)	Conduit eau	Calorifugeage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Négatif sur document Voir DTA NORIS KO
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Conduit eau	Calorifugeage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Négatif sur document Voir DTA NORIS KO
Sous-sol	Vol 5 (S20)	Conduit eau	Calorifugeage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Négatif sur document Voir DTA NORIS KO
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Conduit eau	Calorifugeage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Négatif sur document Voir DTA NORIS KO

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P65	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Conduit eau	Calorifugeage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Conduit eau	Calorifugeage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Conduit eau	Calorifugeage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Conduit eau	Calorifugeage	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Douches)	Conduit eau	Calorifugeage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Conduit eau	Calorifugeage	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Conduit eau	Calorifugeage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12) - Vol 13 (DG01) - Vol 14 (S07) - Vol 15 (S08) - Vol 11 (Douches) - Vol 10 (S04)	Conduit eau	Calorifugeage	S58 - S111 - S112 - S113 - S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P65	Réalisation d'un prélèvement			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Conduit eau	Calorifugeage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Conduit eau	Calorifugeage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (S07)	Conduit eau	Calorifugeage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Conduit eau	Calorifugeage	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Douches)	Conduit eau	Calorifugeage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (DG01)	Conduit eau	Calorifugeage	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Conduit eau	Calorifugeage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12) - Vol 13 (DG01) - Vol 14 (S07) - Vol 15 (S08) - Vol 11 (Douches) - Vol 10 (S04)	Conduit eau	Calorifugeage	S58 - S111 - S112 - S113 - S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65			002HM005989 n°65 Phase 2	Tresse, Matériau fibreux, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P66	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°66 - 1	002HM005989 n°66	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P67	Réalisation d'un prélèvement	coudes	002HM005989 n°67 - 1	002HM005989 n°67	Laine de verre	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P68	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°68 - 1	002HM005989 n°68 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P68	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°68 - 1	002HM005989 n°68 Phase 2	Papier, Tresse, Matériau textile hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P69	Réalisation d'un prélèvement	Coude	002HM005989 n°69 - 1	002HM005989 n°69 Phase 1	Plâtre, Peinture souple, Laine de verre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P69	Réalisation d'un prélèvement	Coude	002HM005989 n°69 - 1	002HM005989 n°69 Phase 2	Peinture souple, Plâtre, Laine de verre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	P69	Réalisation d'un prélèvement	Coude	002HM005989 n°69 - 1	002HM005989 n°69 Phase 3	Laine de verre, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Conduit eau	Joint de bride	P70	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°70 - 1	002HM005989 n°70	Joint, Dur	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Conduit eau	Calorifugeage	S59	Réalisation d'un sondage		S59 - 1				Négatif sur document Voir DTA NORIS KO
Sous-sol	Vol 6 (S15)	Conduit eau	Calorifugeage	S59	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S59		S59 - 1				Négatif sur document Voir DTA NORIS KO
Chaufferie (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)	Conduit eau	Joint de bride	P72	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°72 - 1	002HM005989 n°72	Joint, Noir(e)	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)	Conduit eau	Joint de bride	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002HM005989 n°72 - 1	002HM005989 n°72	Joint, Noir(e)	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)	Conduit eau	Joint de bride	P73	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°73 - 1	002HM005989 n°73 Phase 1	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Chaufferie (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)	Conduit eau	Joint de bride	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002HM005989 n°73 - 1	002HM005989 n°73 Phase 1	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)	Conduit eau	Joint de bride	P73	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°73 - 1	002HM005989 n°73 Phase 2	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Chaufferie (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)	Conduit eau	Joint de bride	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002HM005989 n°73 - 1	002HM005989 n°73 Phase 2	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Chaufferie (détail 2)	Vol 56 (Détail 2)	Conduit eau	Tresses	P74	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°74 - 1	002HM005989 n°74	Tresse, Analyse globale, Papier	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P75	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°75 - 1	002HM005989 n°75	Mastic, Joint, Fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002HM005989 n°75 - 1	002HM005989 n°75	Mastic, Joint, Fibreux, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P76	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°76 - 1	002HM005989 n°76 Phase 1	Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables	Positif	Présence sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P76	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°76 - 1	002HM005989 n°76 Phase 2	Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P77	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°77 - 1	002HM005989 n°77	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002HM005989 n°77 - 1	002HM005989 n°77	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P78	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°78 - 1	002HM005989 n°78	Joint, Fibreux, Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002HM005989 n°78 - 1	002HM005989 n°78	Joint, Fibreux, Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	I2			I2 - 1				Inaccessibles (x7)
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	I3							Inaccessible
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	I4							Inaccessible
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	I5							Inaccessible

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie (détail 1)	Vol 55 (Détail 1)	Conduit eau	Joint de bride	I6							Inaccessible
Combles	Vol 67 (Co 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P182	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°182 - 1	P182	Matériau textile hétérogène, Carton, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002HM005989-1 n°182 - 1	P182	Matériau textile hétérogène, Carton, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002HM005989-1 n°182 - 1	P182	Matériau textile hétérogène, Carton, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P182 - S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002HM005989-1 n°182 - 1	P182	Matériau textile hétérogène, Carton, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°17 - 1	002HM005989 n°17	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Paillasse	Paillasse	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°22 - 1	002HM005989 n°22 Phase 1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Paillasse	Paillasse	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°22 - 1	002HM005989 n°22 Phase 2	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (S17)	Radiateurs	Tresses	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19)	Radiateurs	Tresses	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (S10)	Radiateurs	Tresses	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Radiateurs	Tresses	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Radiateurs	Tresses	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 22 (003)	Radiateurs	Tresses	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25 (004)	Radiateurs	Tresses	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Radiateurs	Tresses	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26 (007)	Radiateurs	Tresses	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006)	Radiateurs	Tresses	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Radiateurs	Tresses	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (S19) - Vol 9 (S10)	Radiateurs	Tresses	S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM005989 n°24 - 1	002HM005989 n°24	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (001) -	Radiateurs	Tresses	S64 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002HM	002HM	Peinture souple, Tresse, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 22 (003) -			S65 -			00598	00598			
	Vol 25 (004) -			S66 -			9 n°24	9 n°24			
	Vol 20 (008) -			S67 -			- 1				
	Vol 26 (007) -			S68 -							
	Vol 27 (006) -			S69 -							
	Vol 28 (005)			S70 -							
				S71							
RDC	Vol 22 (003)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P34	Réalisation d'un prélèvement		002HM 00598 9 n°34 - 1	002HM 00598 9 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM 00598 9 n°34 - 1	002HM 00598 9 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (008)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM 00598 9 n°34 - 1	002HM 00598 9 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25 (004)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM 00598 9 n°34 - 1	002HM 00598 9 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (001)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM 00598 9 n°34 - 1	002HM 00598 9 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 26 (007)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM005989 n°34 - 1	002HM005989 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27 (006)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM005989 n°34 - 1	002HM005989 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28 (005)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM005989 n°34 - 1	002HM005989 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (003) - Vol 20 (008) - Vol 25 (004) - Vol 18 (001) - Vol 26 (007) - Vol 27 (006) - Vol 28 (005)	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P34 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002HM005989 n°34 - 1	002HM005989 n°34	Peinture, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (S12)	Chaudière	Chaudière	I1			I1 - 1				Local encombré empêchant l'investigation de la chaudière

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Paillasse	Paillasse	P82	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°82 - 1	002HM005989 n°82	Matériau dur, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (S08)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P83	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°83 - 1	002HM005989 n°83	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (S04)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P101	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989 n°101 - 1	002HM005989 n°101	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Verrière	Mastic vitrier	P184	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°184 - 1	P184	Mastic, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Ballon ECS	Calorifugeage	P186	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°186 - 1	P186 Phase 1	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 67 (Co 2)	Ballon ECS	Calorifugeage	P186	Réalisation d'un prélèvement		002HM005989-1 n°186 - 1	P186 Phase 2	Laine de verre, Carton	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Zoom 1 - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Zoom 1 - MPCA Façades
	Sous-sol	Sous-sol - Zoom 2 - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Zoom 2 - MPCA Façades
	Sous-sol	Sous-sol - Zoom 3 - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Zoom 3 - MPCA Façades
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 2 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - Zoom 3 - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - Zoom 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 3 - Actions menées
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - Zoom 1 - Actions menées
	Combles	Combles - Zoom 2 - Actions menées
	Combles	Combles - Zoom 3 - Actions menées
	Combles	Combles - Zoom 4 - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Chaudière (détail 1)	Chaudière (détail 1) - Plan de repérage - Actions menées
	Chaudière (détail 1)	Chaudière (détail 1) - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Chaudière (détail 2)	Chaudière (détail 2) - Plan de repérage - Actions menées
	Chaudière (détail 2)	Chaudière (détail 2) - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005989-1

Légende




Zoom 1



Zoom 2



Zoom 3

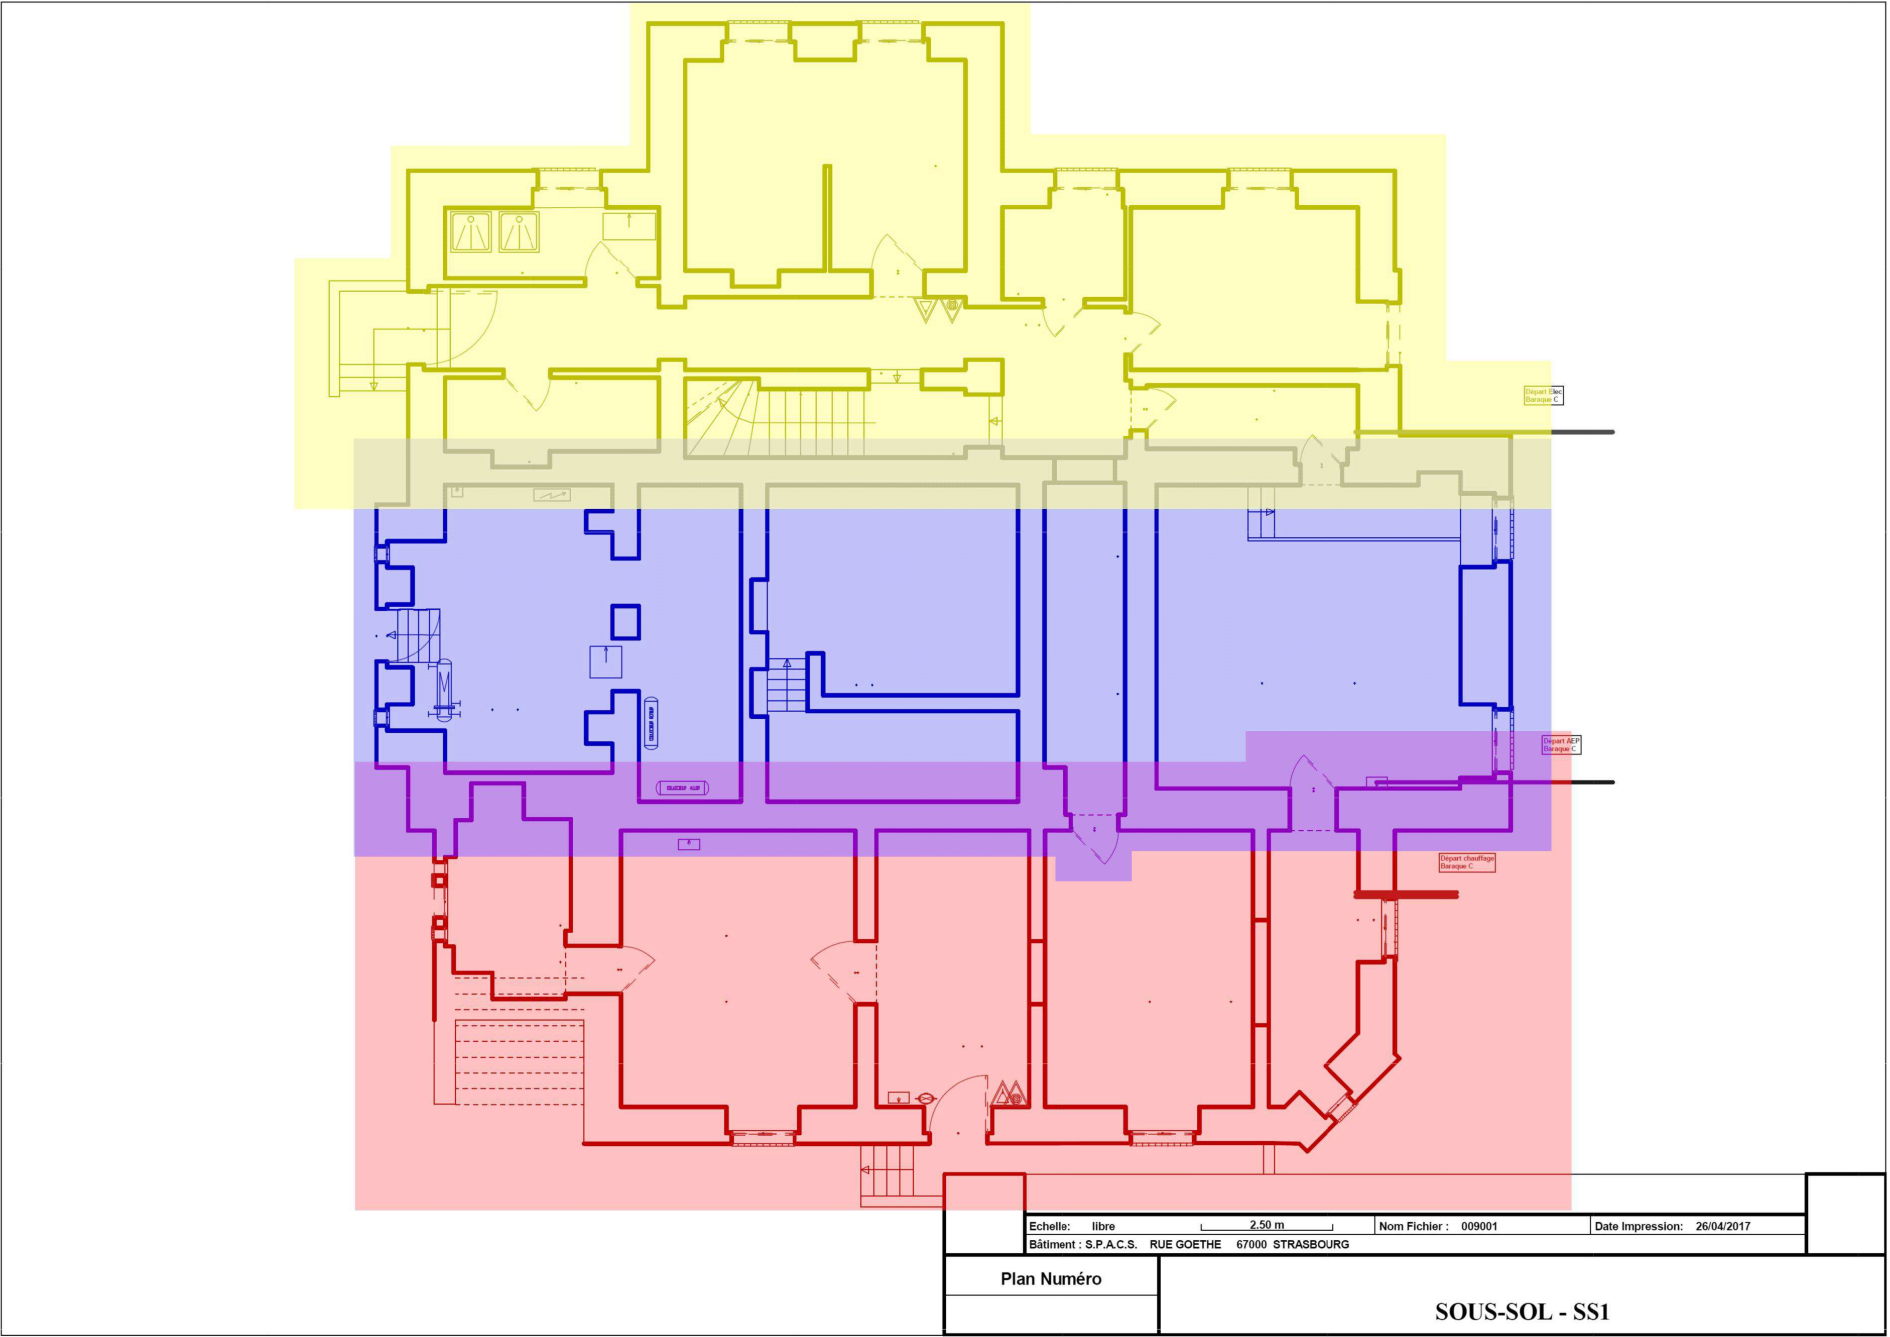

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation


CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Technicien intervenant

MEISCH Pauline


SOUS-SOL - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				 Localisation dun prélèvement négatif
				 Localisation dun sondage négatif
				 Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

SOUS-SOL - ZOOM 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002HM005989-1

Légende

	P21 : Mastic vitrier
---	----------------------

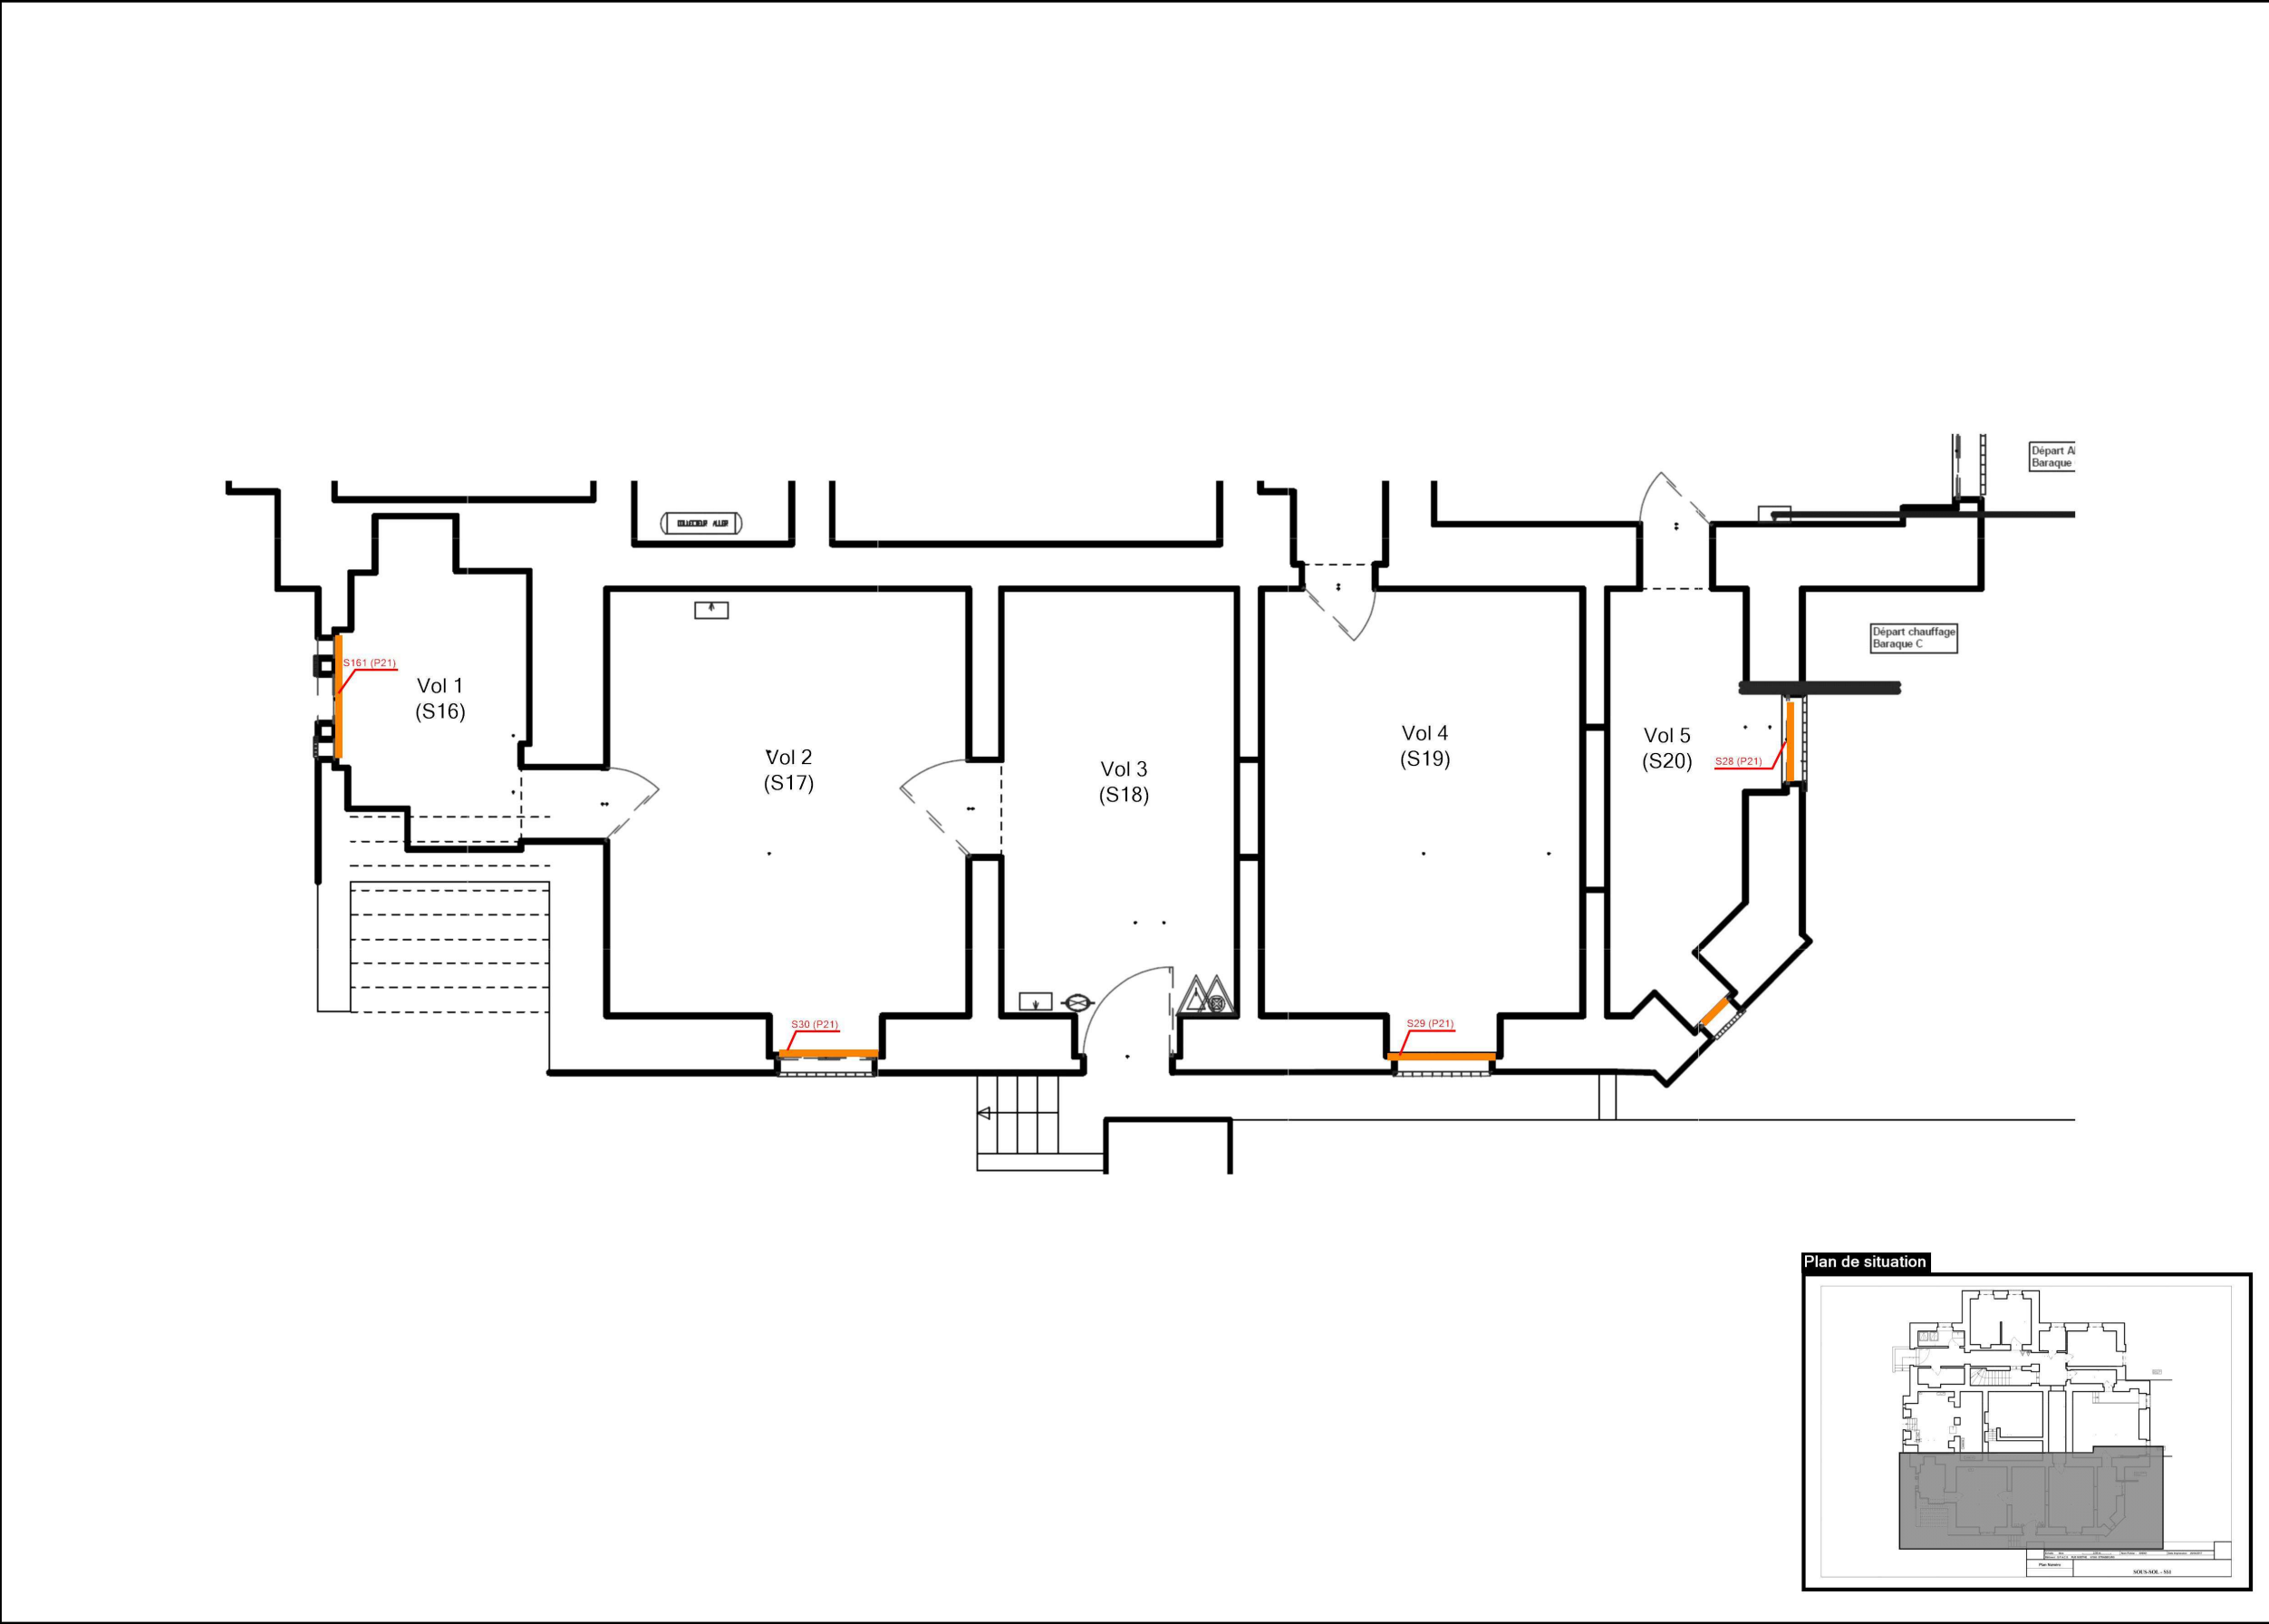

Architectural floor plan of the second floor of the SOHO-BOH building. The plan shows a complex arrangement of rooms, corridors, and stairwells. A large, dark grey rectangular area at the bottom of the plan is labeled 'SOHO-BOH, 512'.



Adresse du bien	

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention



08/04/2019

Techniciens intervenant

MEISCH Pauline


SOUS-SOL - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES	
------------------------------------	--

Légende

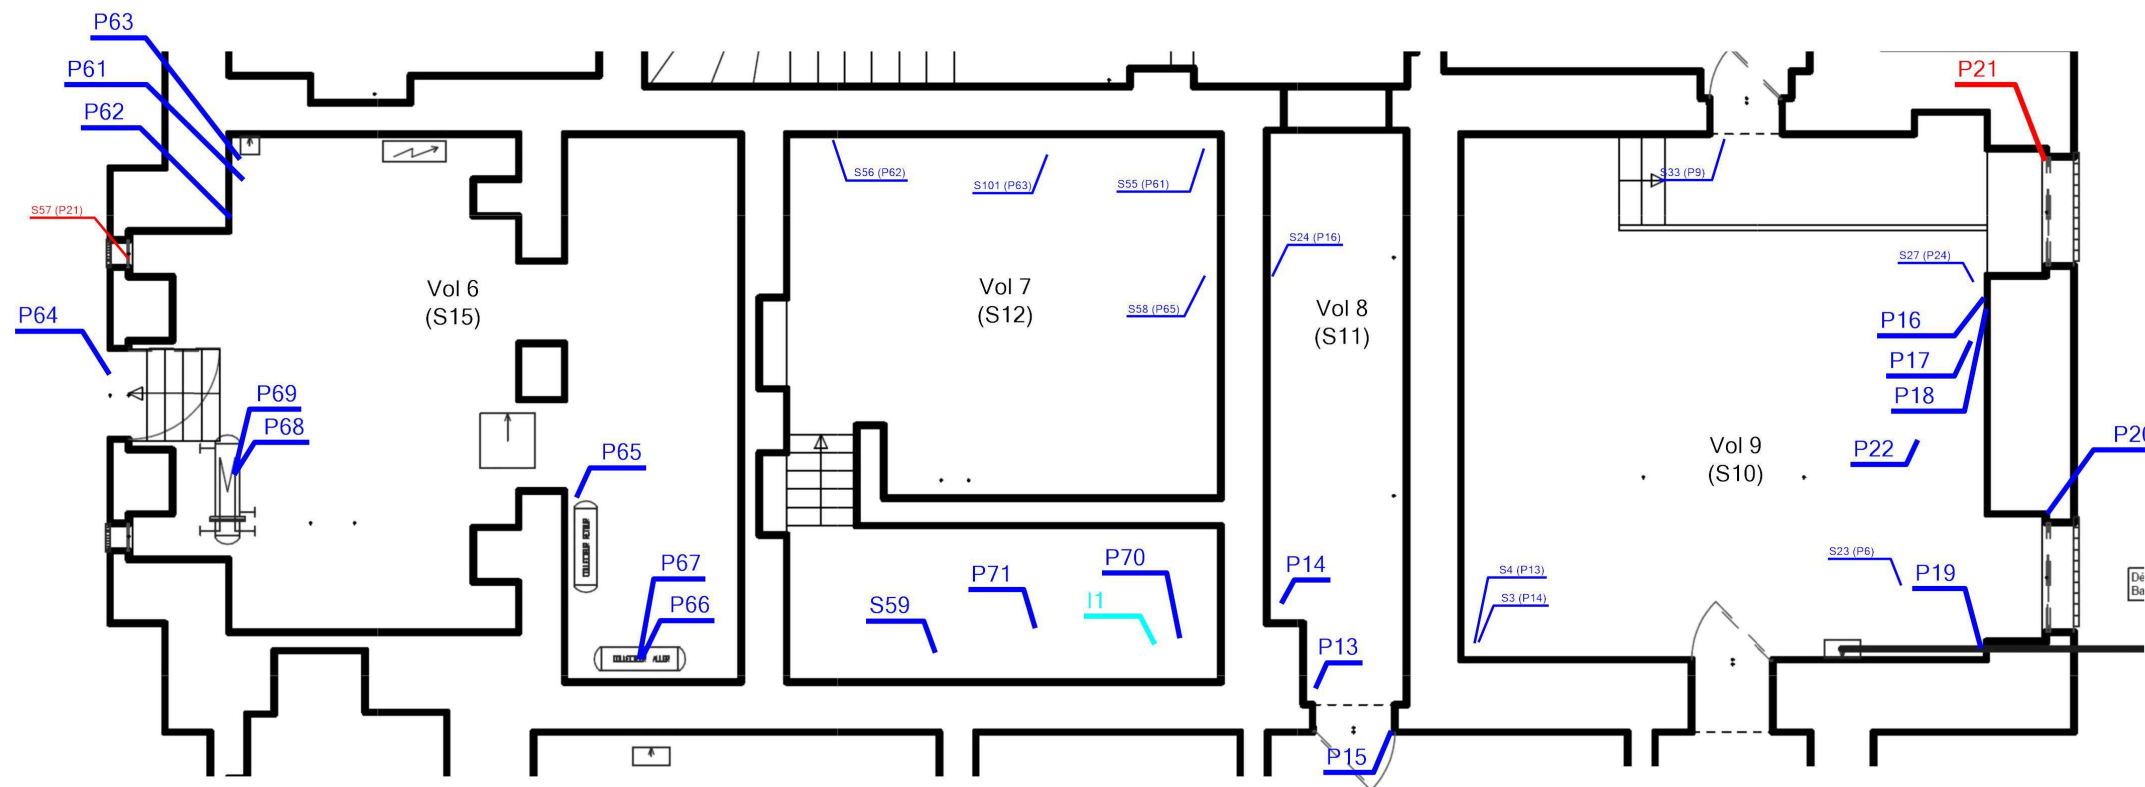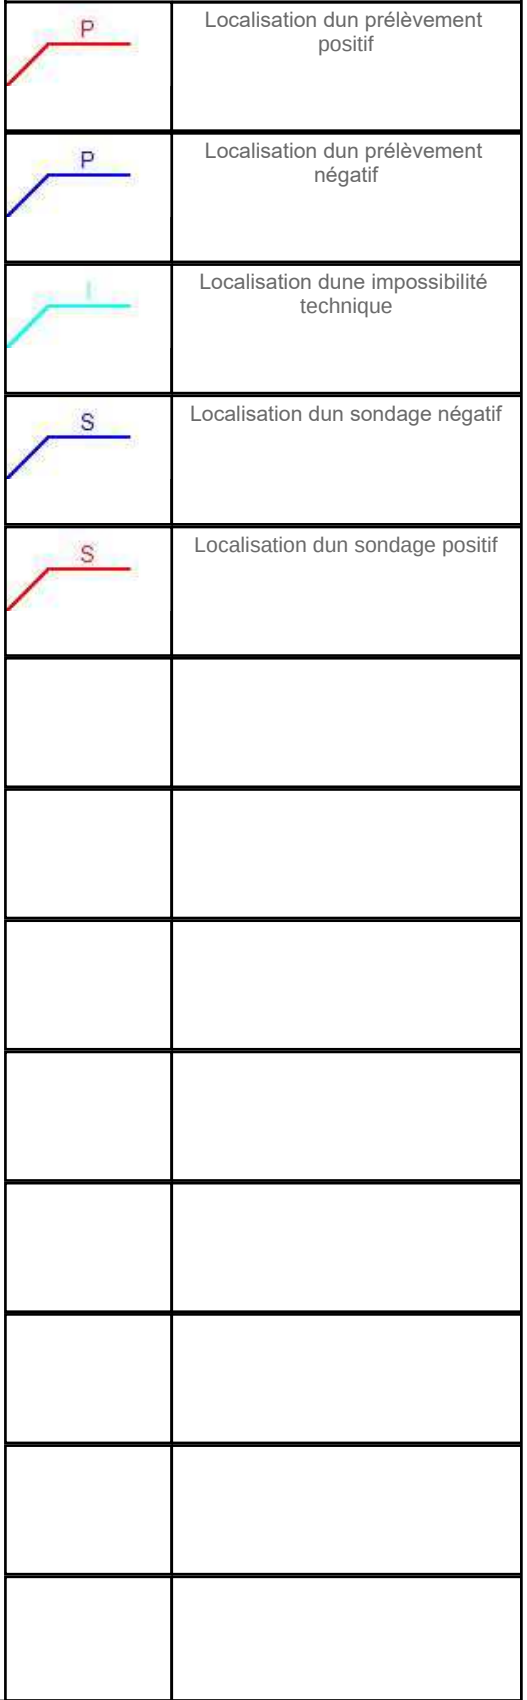

Plan de situation

Architectural site plan showing the layout of the building complex, including a large central structure and surrounding areas. The plan includes a legend at the bottom right identifying the building as 'Maison de la culture de la ville de Lausanne' and providing the address '1000 Lausanne, Suisse'.

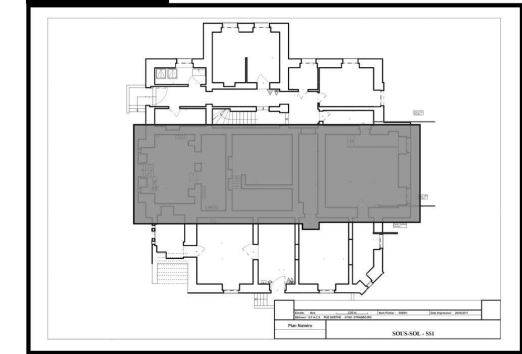


SOUS-SOL - ZOOM 2 - MPCA FAÇADES


Référence:
002HM005989-1

Légende

	P21 : Mastic vitrier
---	----------------------

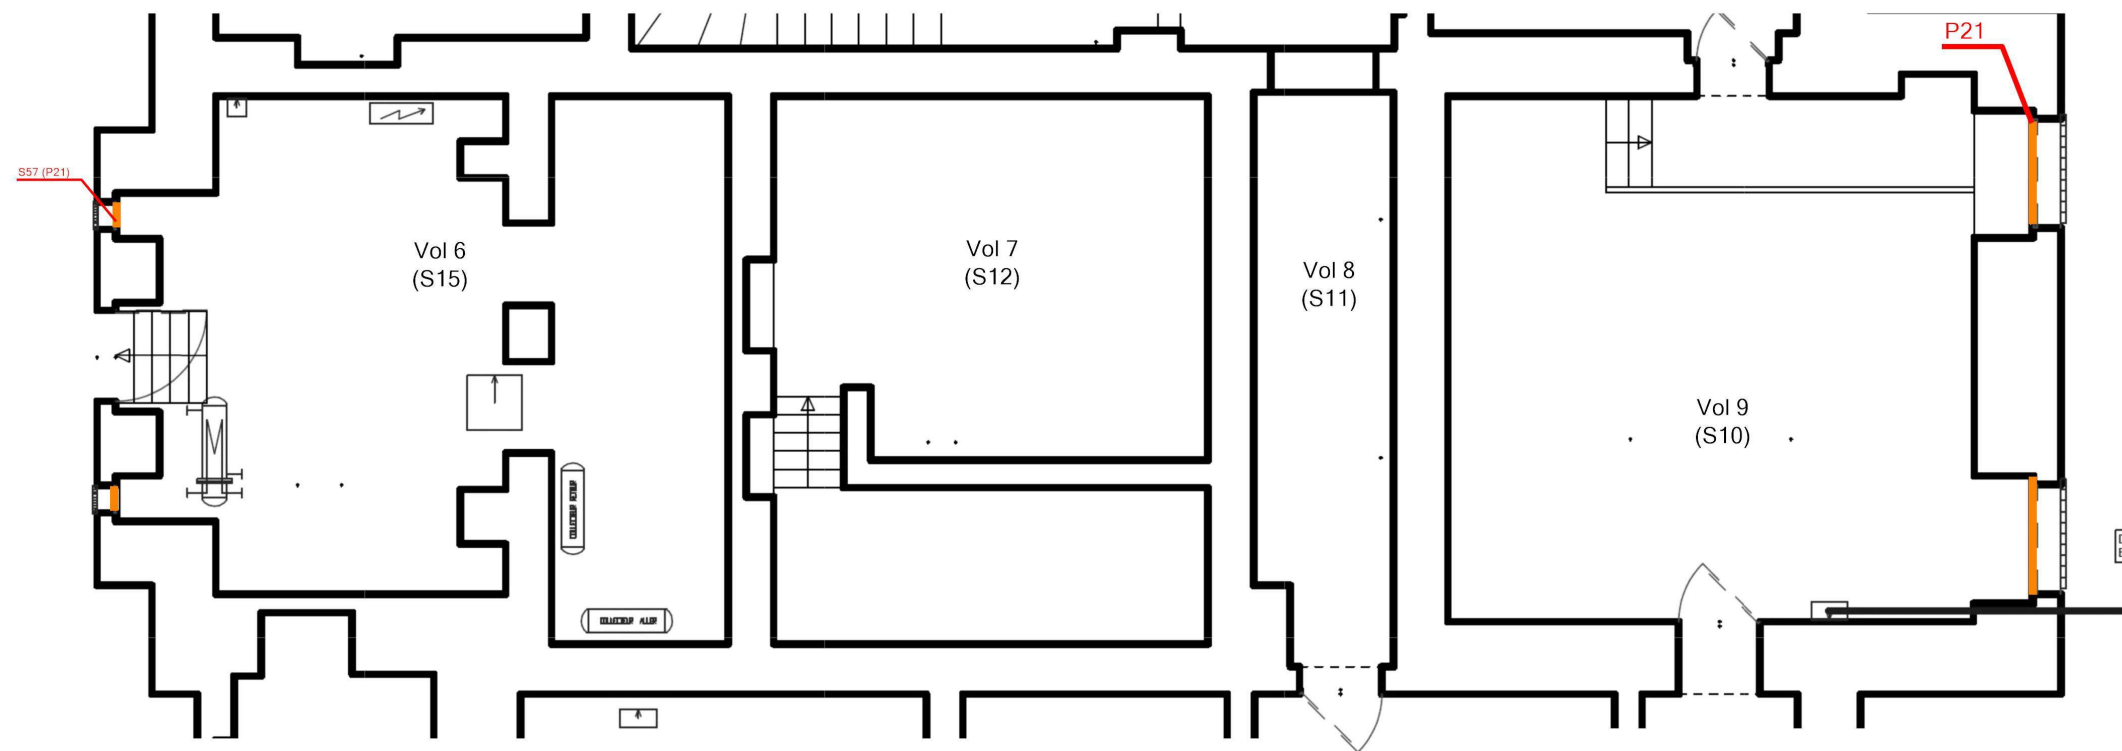

Plan de situation

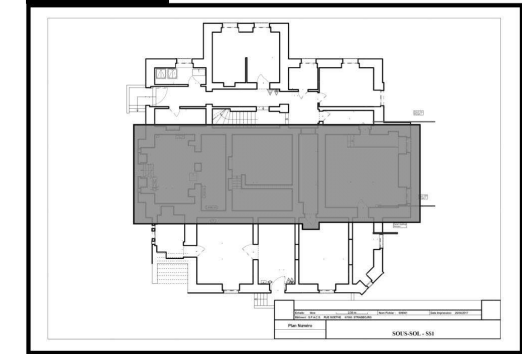


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Techniciens intervenant

MEISCH Pauline

SOUS-SOL - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005989-1


Légende

	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------


--	--

--	--

Techniciens intervenant	
MEISCH Pauline	

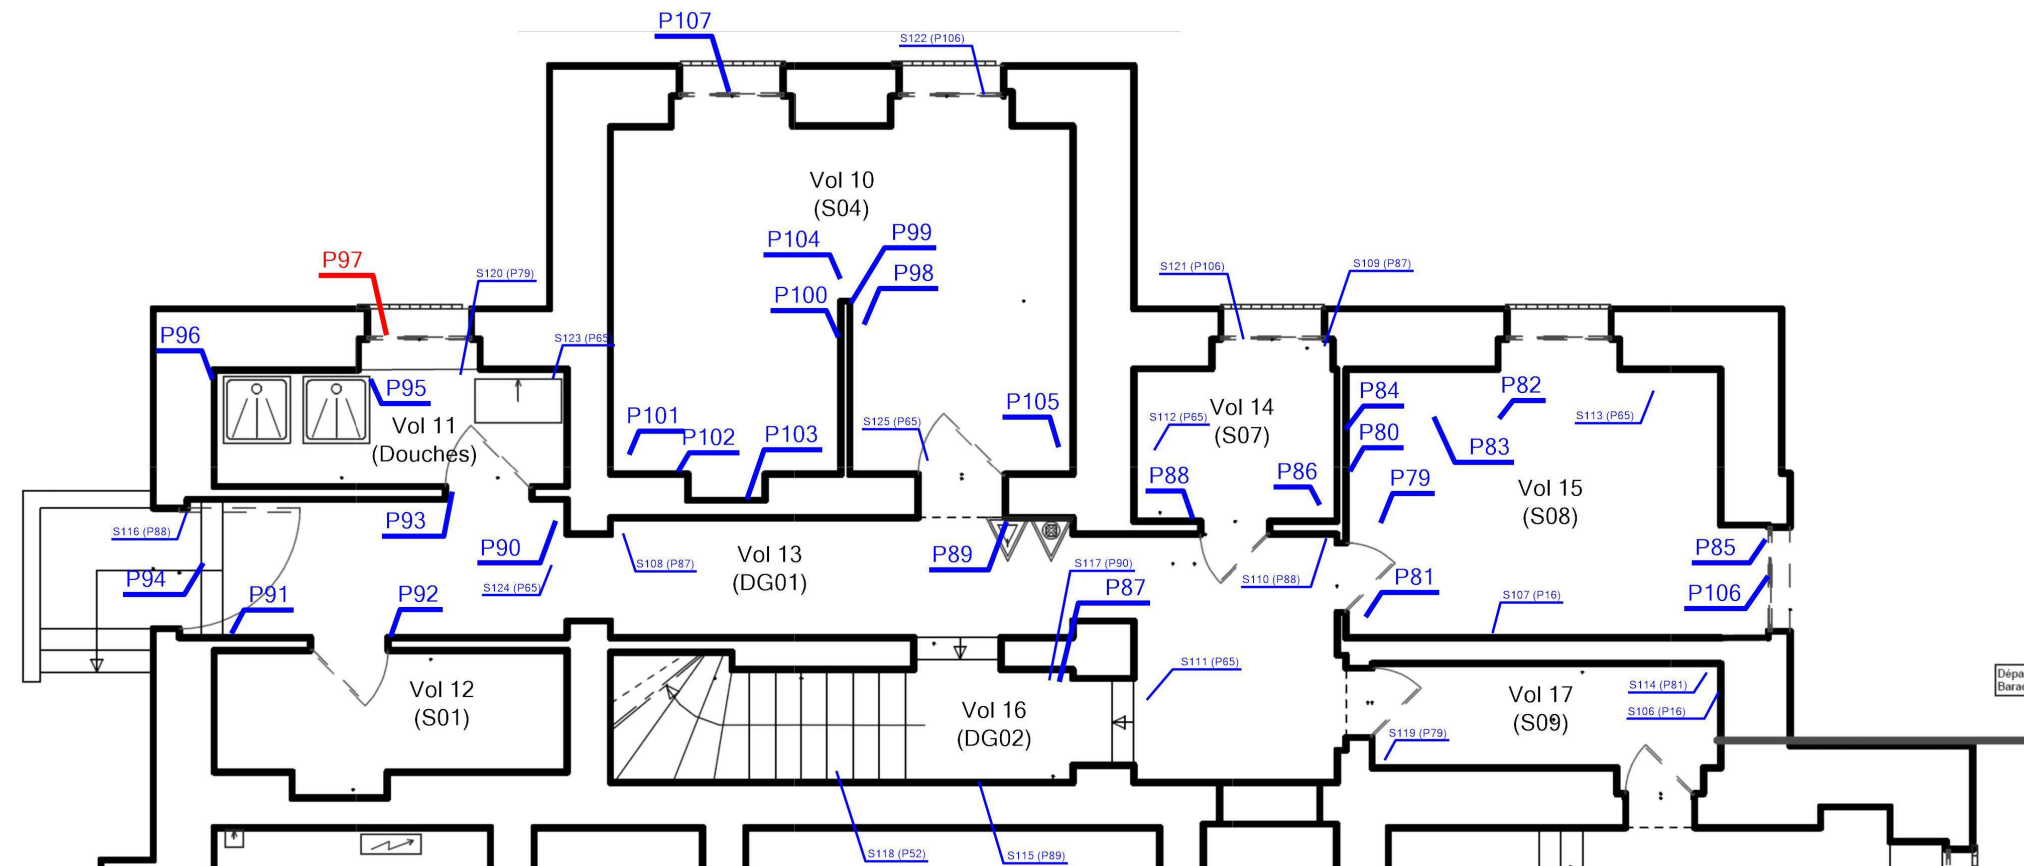

Plan de situation

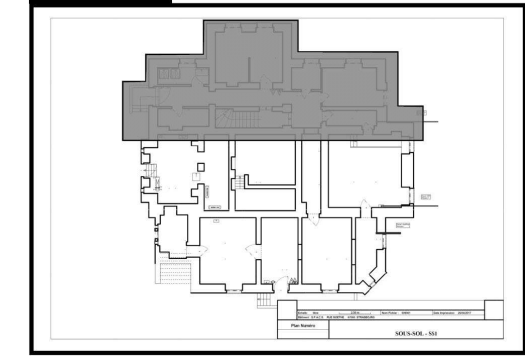

Adresse du bien
43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG

Désignation
CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention
08/04/2019


Techniciens intervenant
MEISCH Pauline

SOUS-SOL - ZOOM 3 - MPCA FAÇADES

Référence:
002HM005989-1


Légende

	P97 : Mastic vitrier
---	-----------------------------

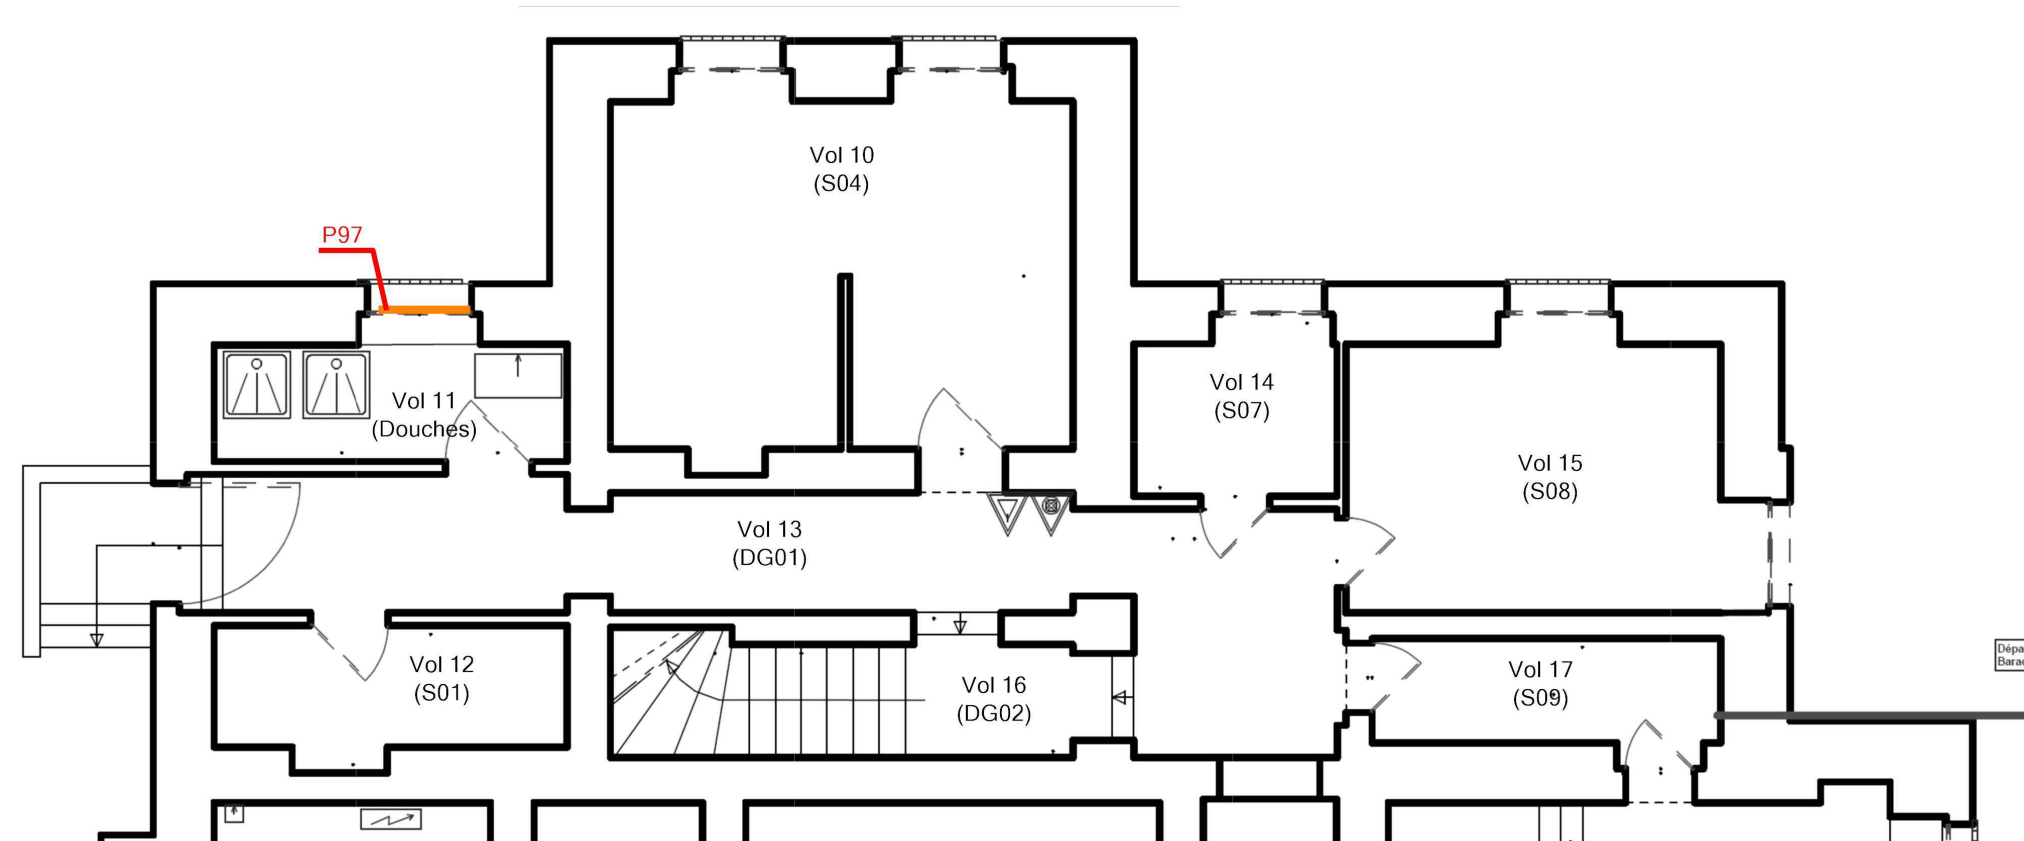

Plan de situation

Architectural site plan showing the layout of the building and surrounding area. The plan includes a large central building footprint, a parking lot, and a road. The building is divided into several sections, with the central part being the largest and most complex. The surrounding area includes a parking lot, a road, and a small garden. The plan is oriented with North at the top. A legend at the bottom right identifies the building footprint as 'SOUTH-HOUSE - 501' and the surrounding area as 'SOUTH-HOUSE - 501'.

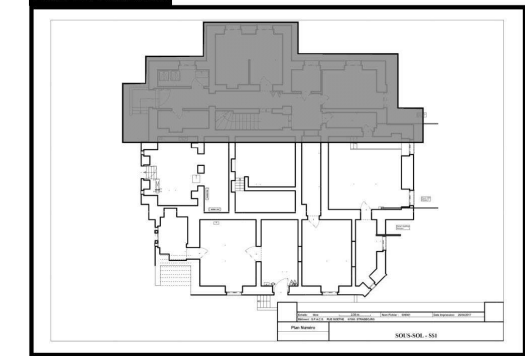

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation


CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS



Date intervention

08/04/2019

Techniciens intervenant

MEISCH Pauline

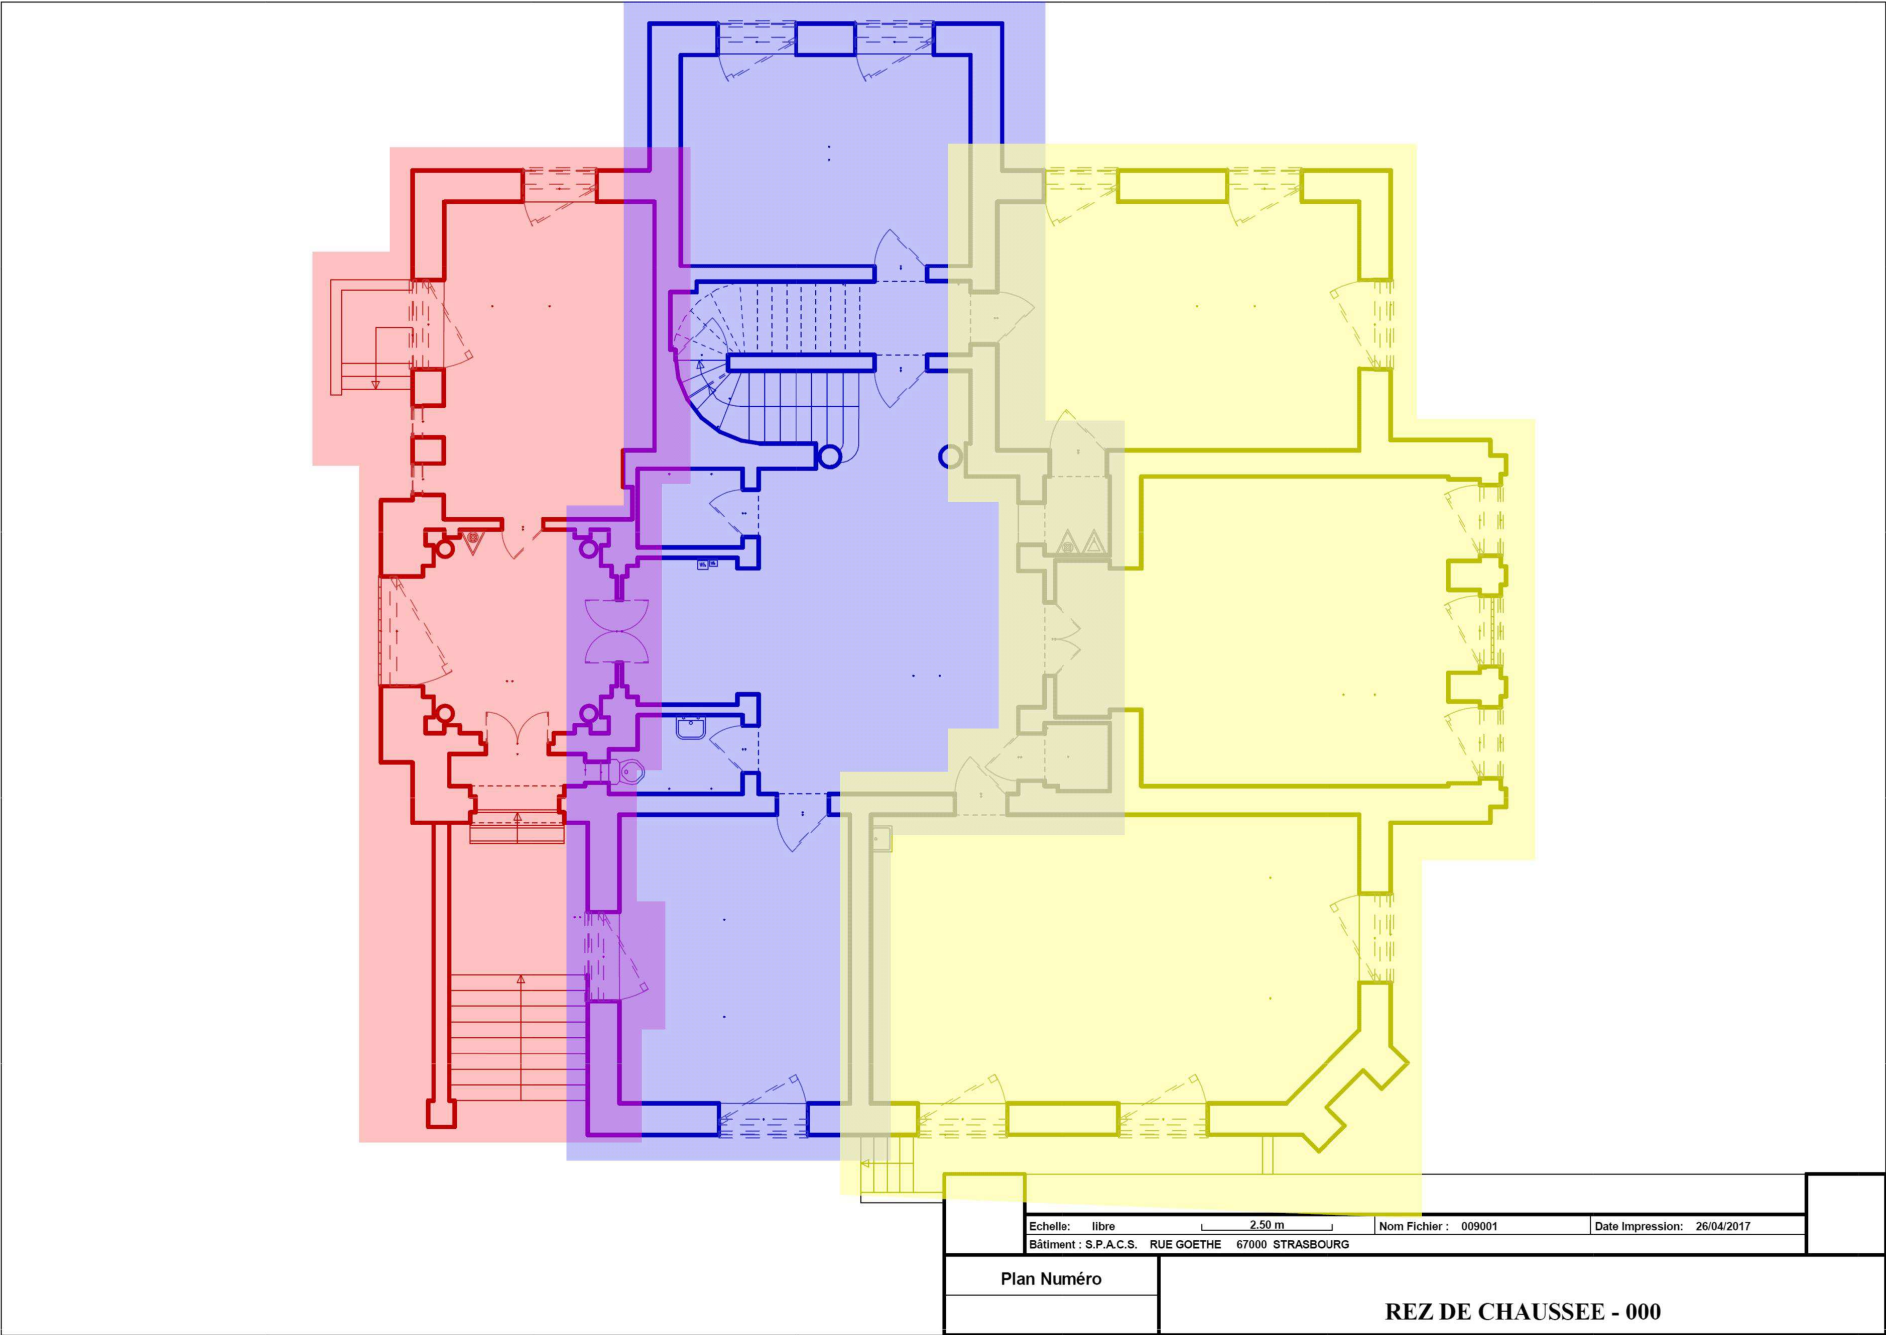RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				Zoom 1
				Zoom 2
				Zoom 3
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

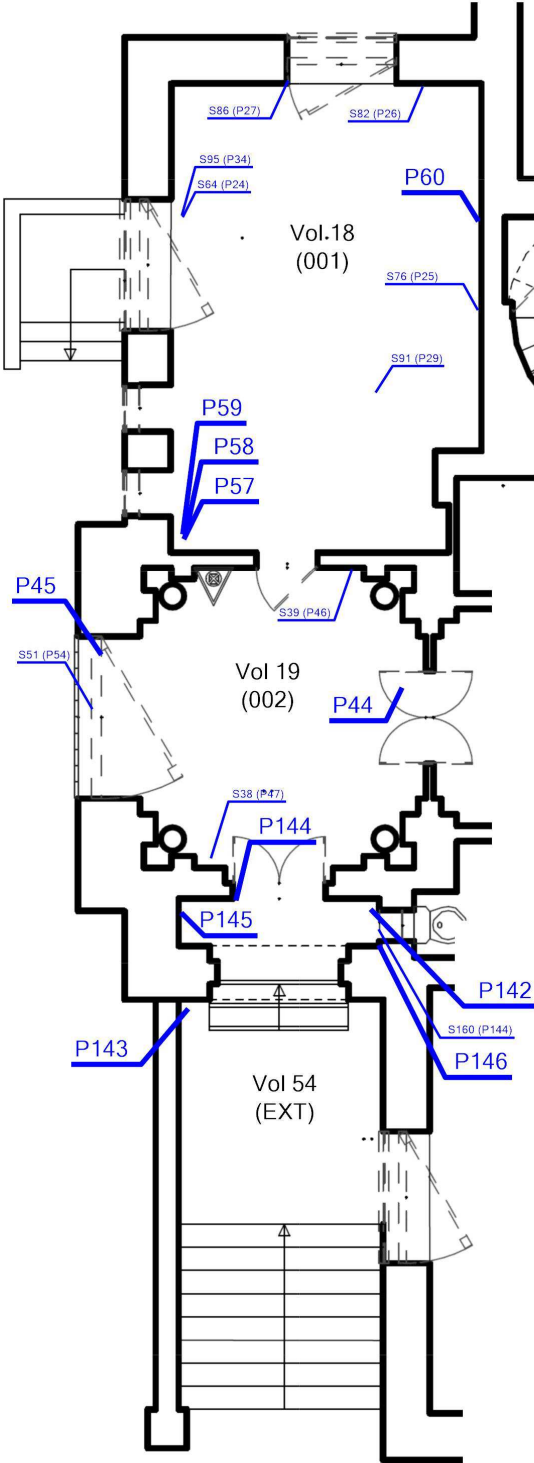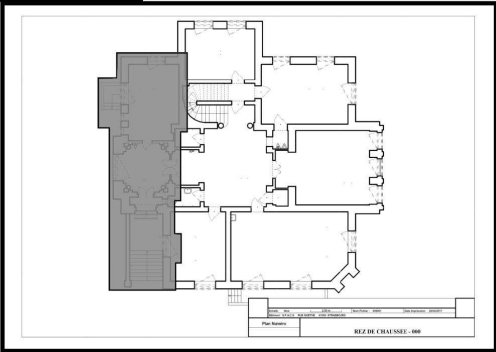RDC - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
 				Légende
				P Localisation dun prélèvement négatif
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

RDC - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005989-1


Légende

	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

--	--

	Techniciens intervenant
MEISCH Pauline	

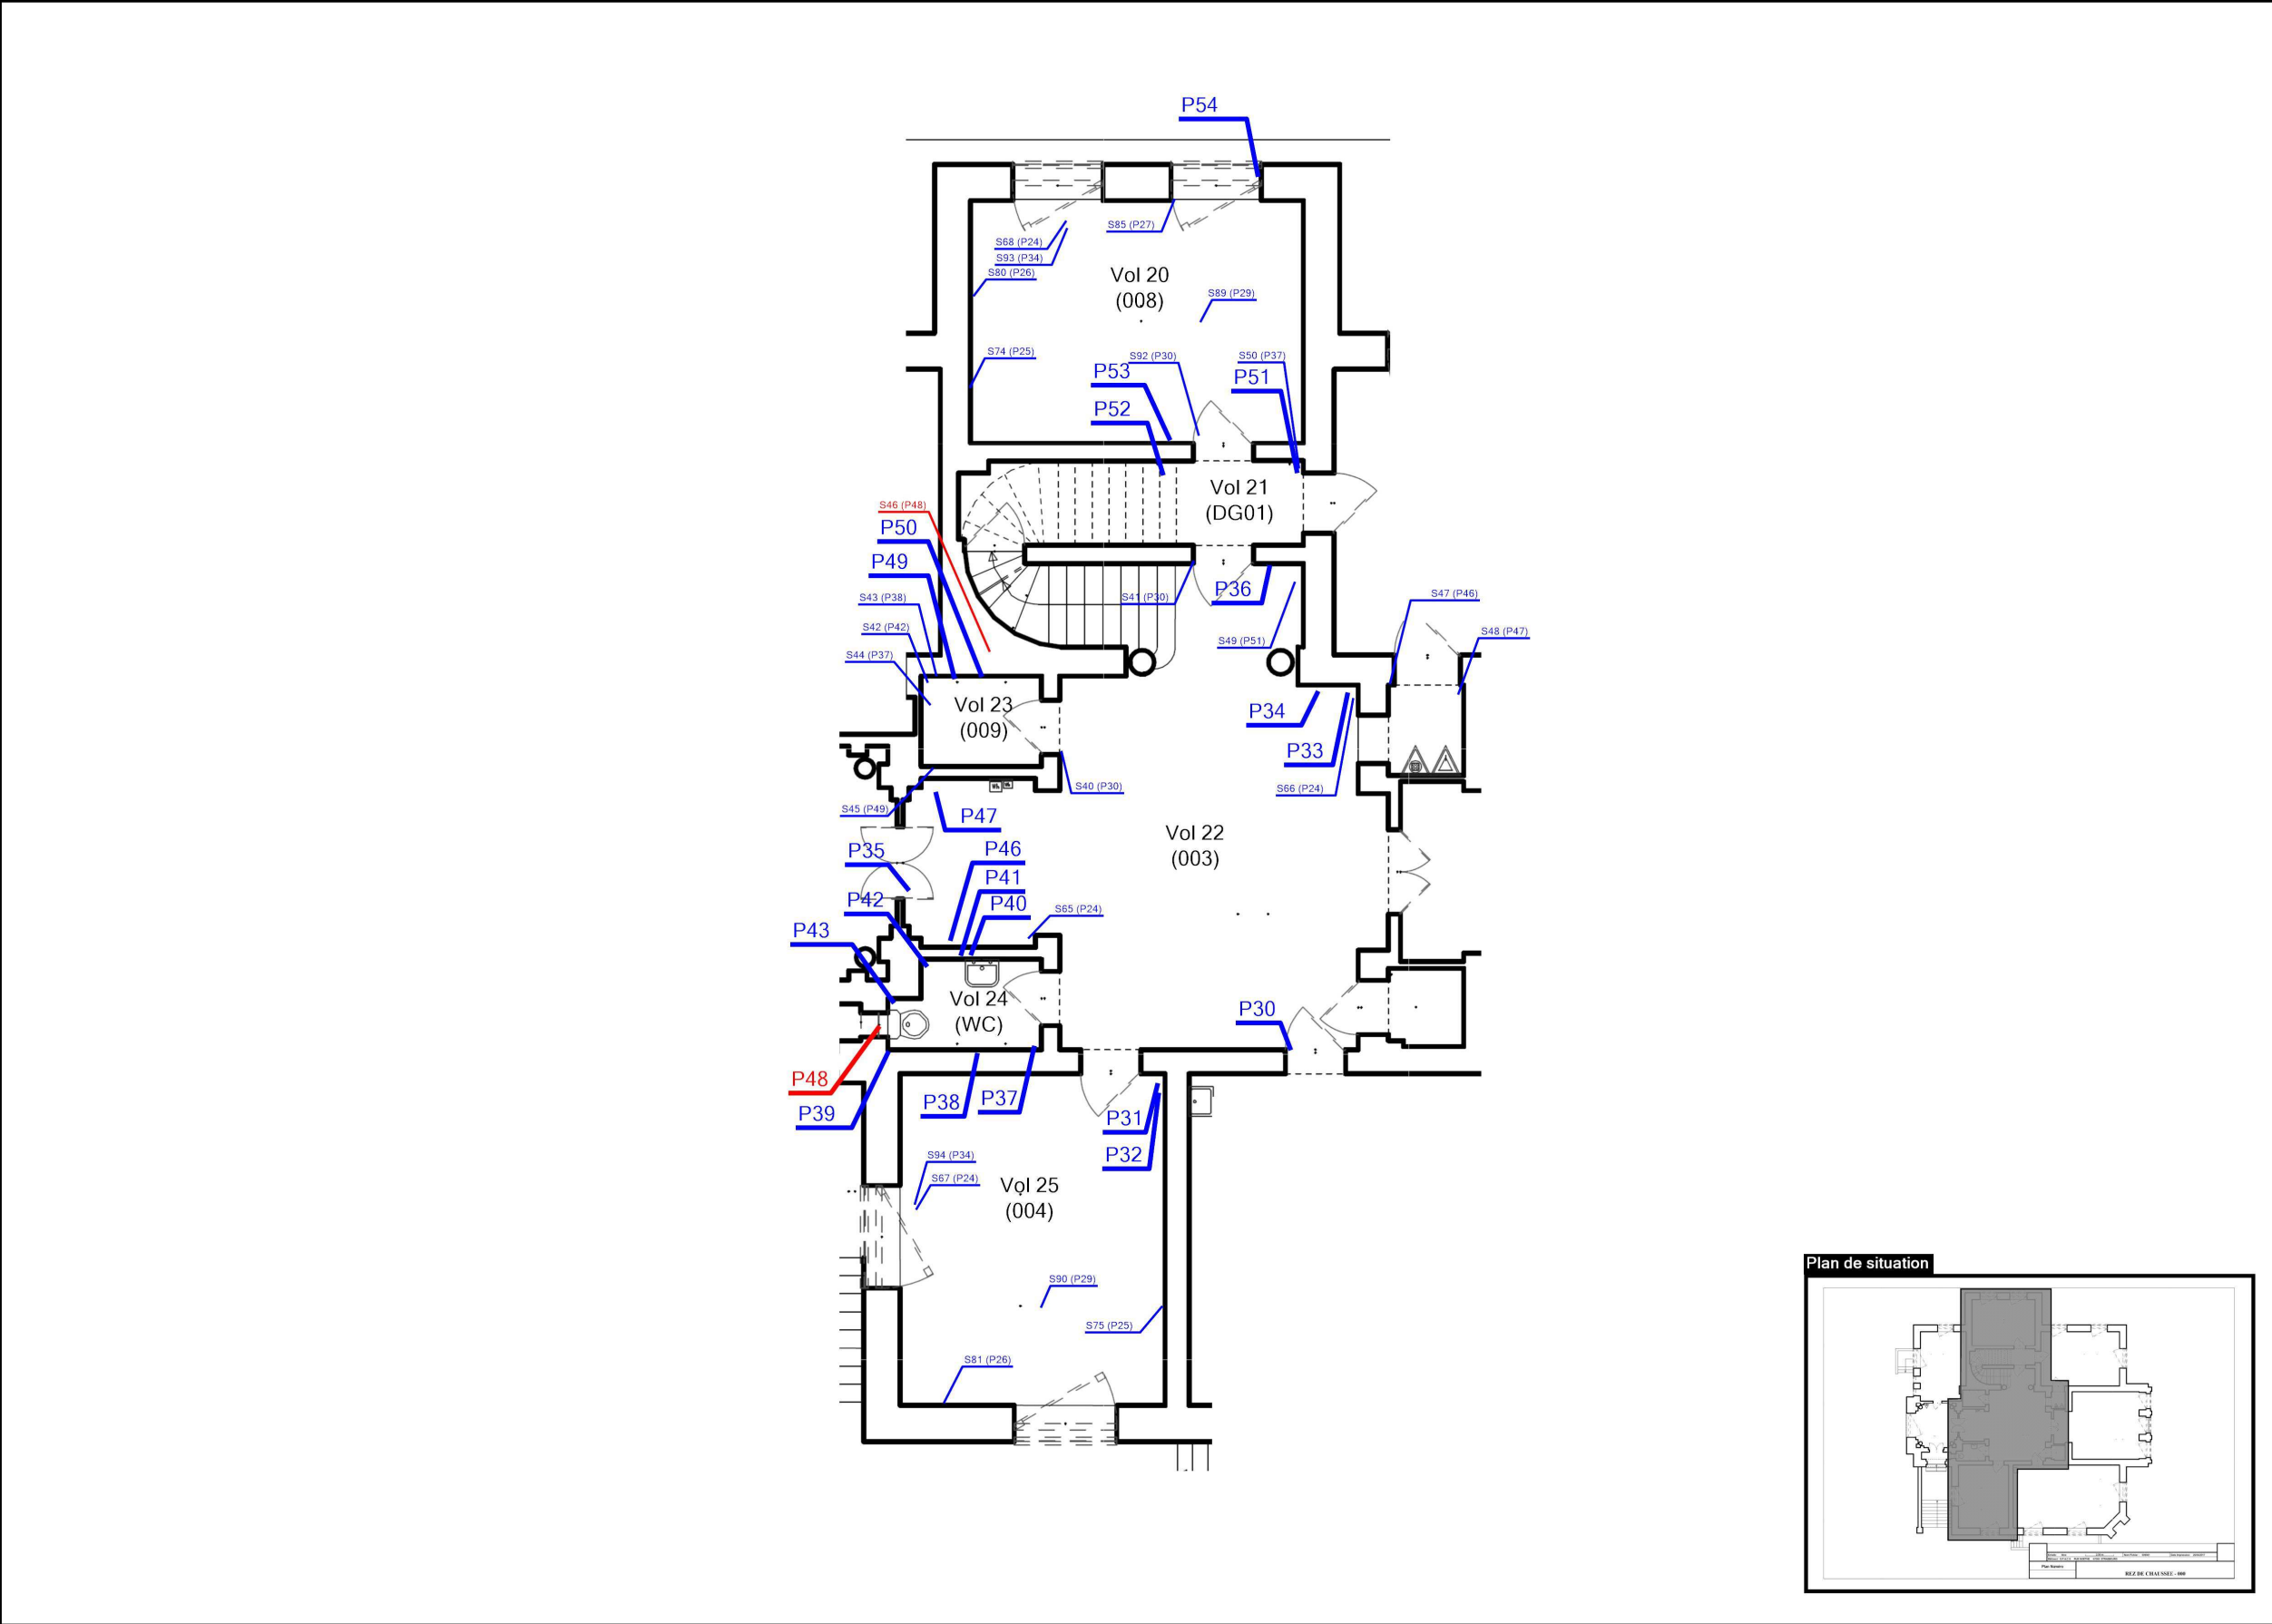

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019



Techniciens intervenant

MEISCH Pauline


Légende










P48 : Mastic vitrier

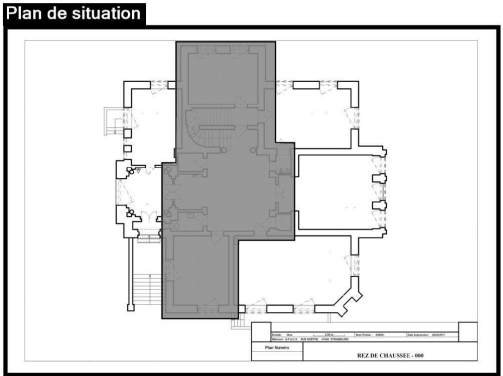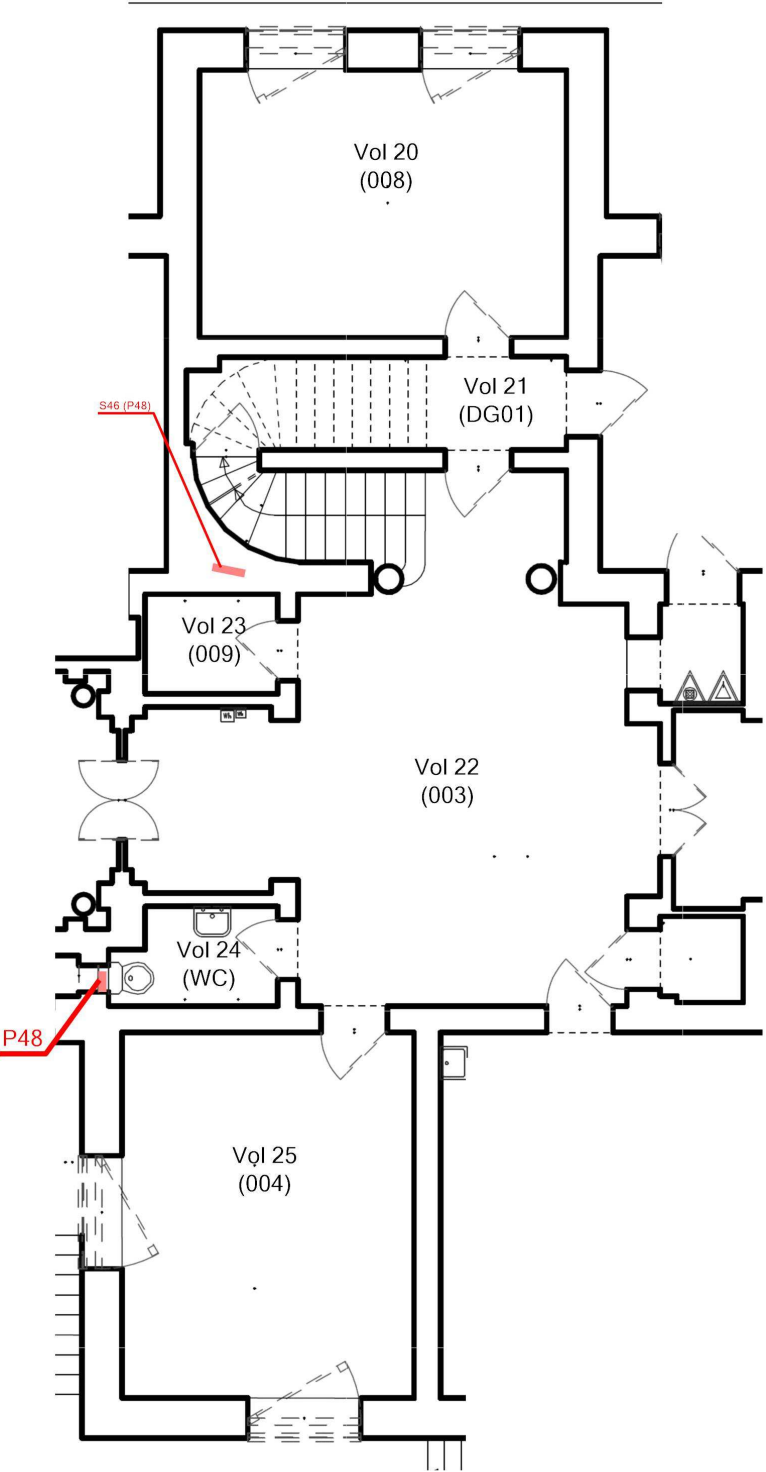

RDC - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				P Localisation dun prélèvement négatif
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

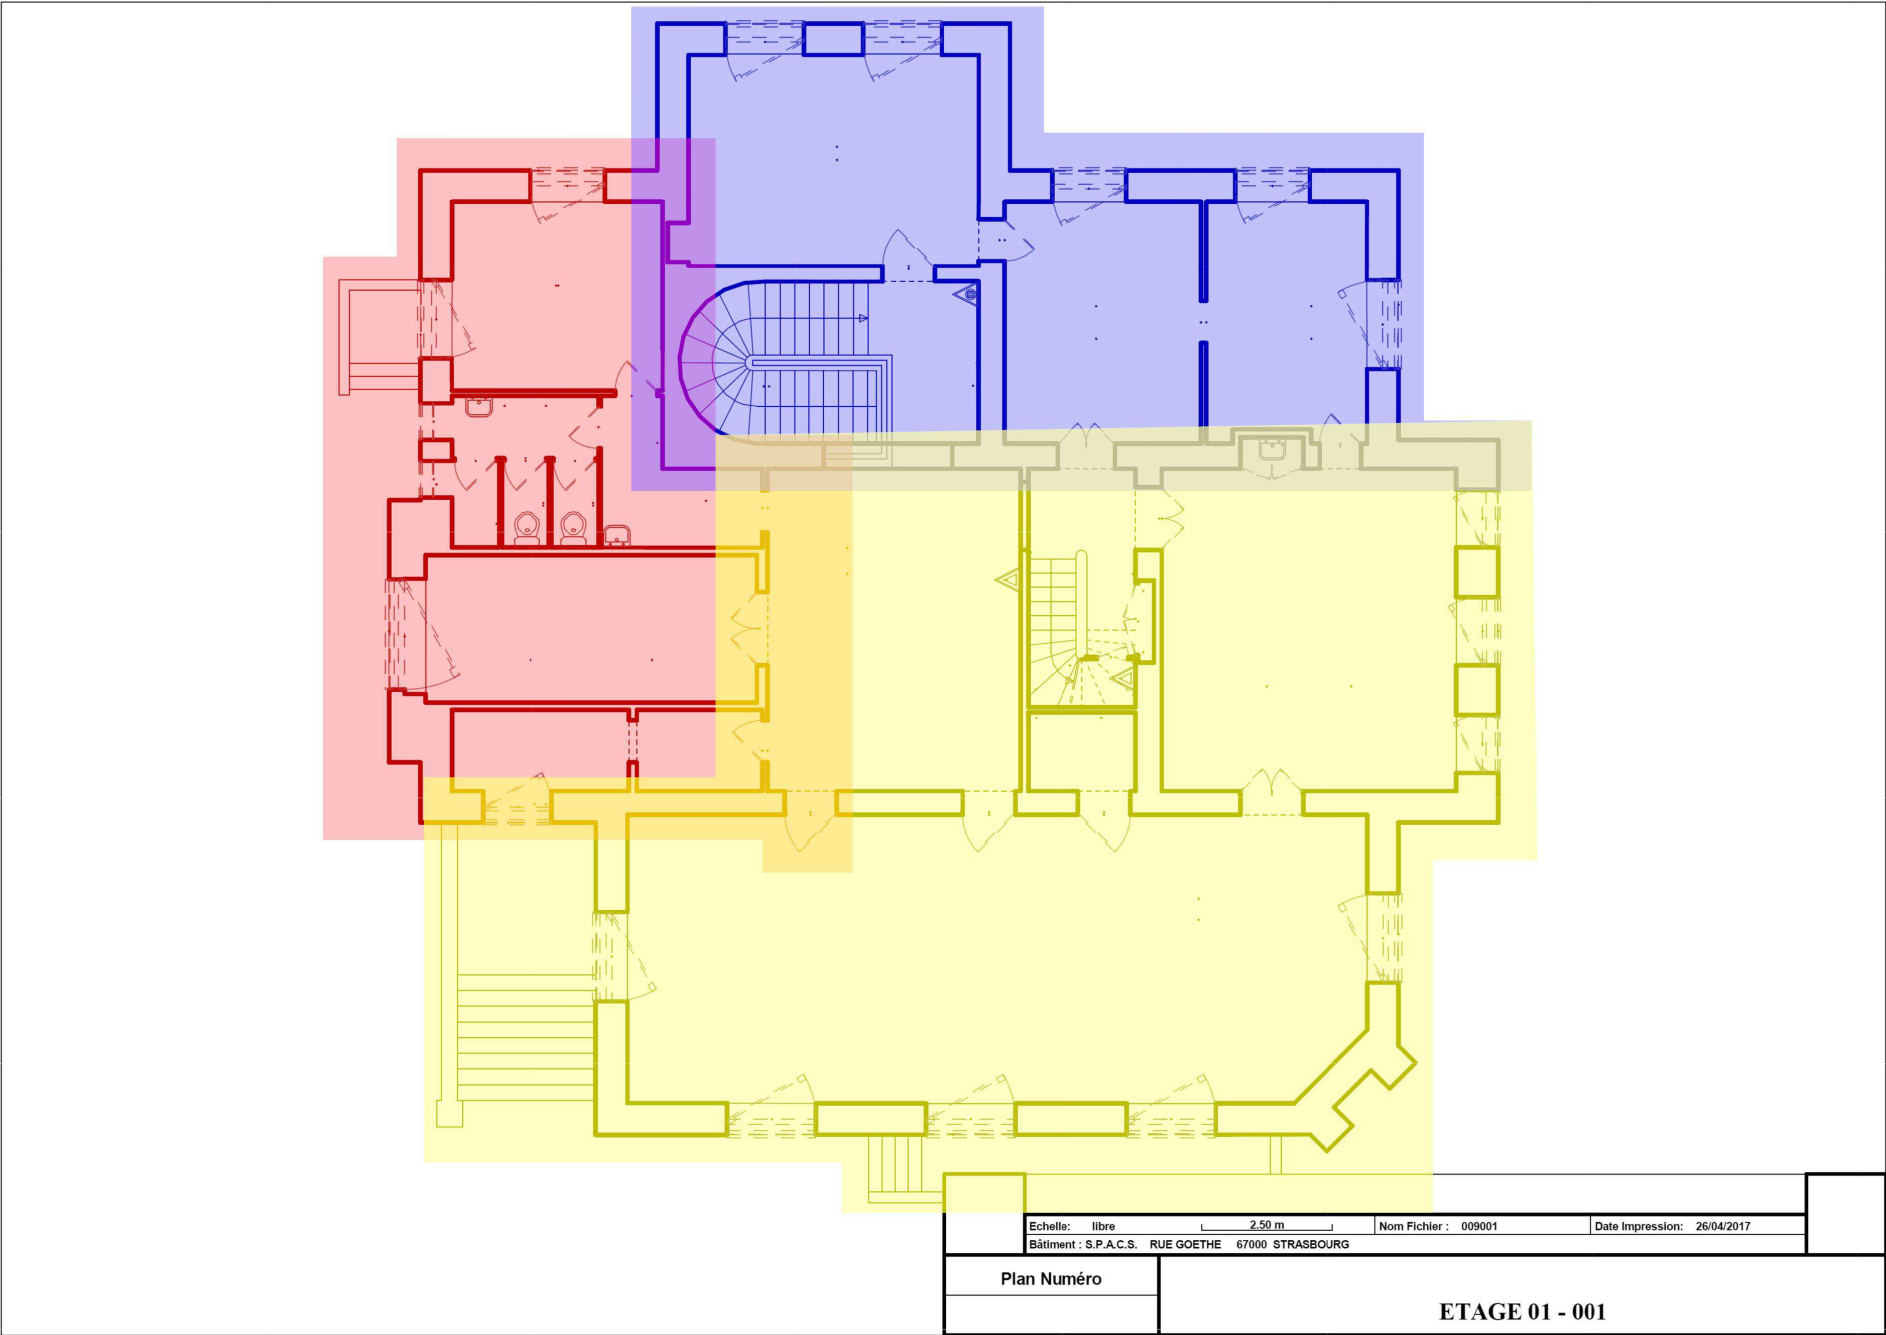
R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				Zoom 1
				Zoom 2
				Zoom 3
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

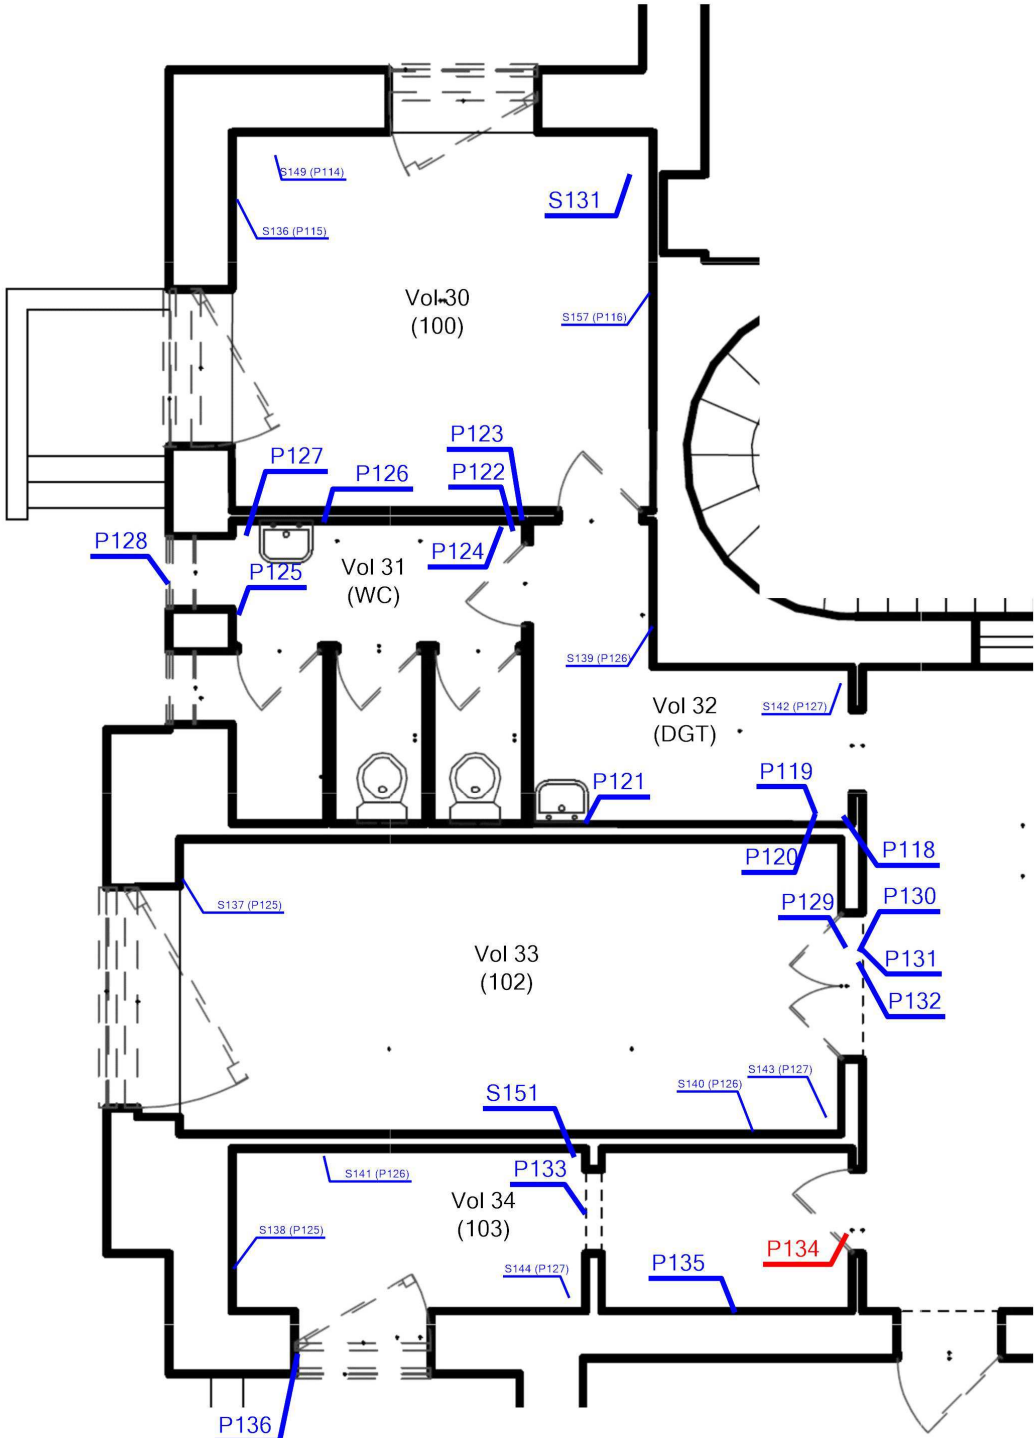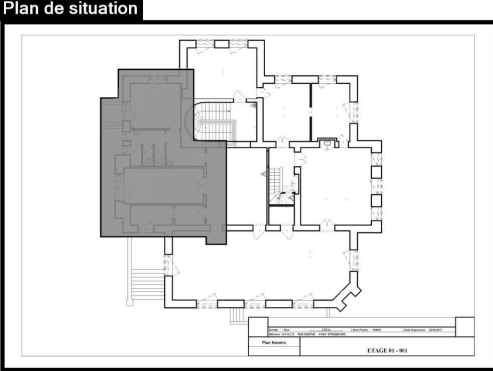
R+1 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
 				Légende
				 P Localisation dun prélèvement positif
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

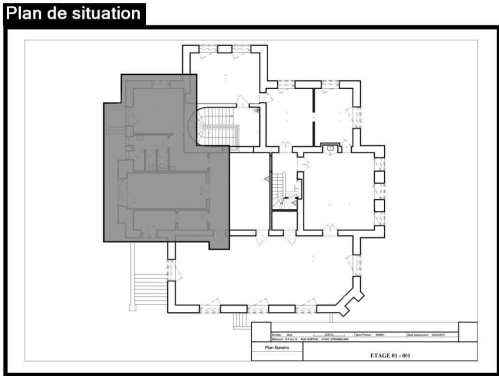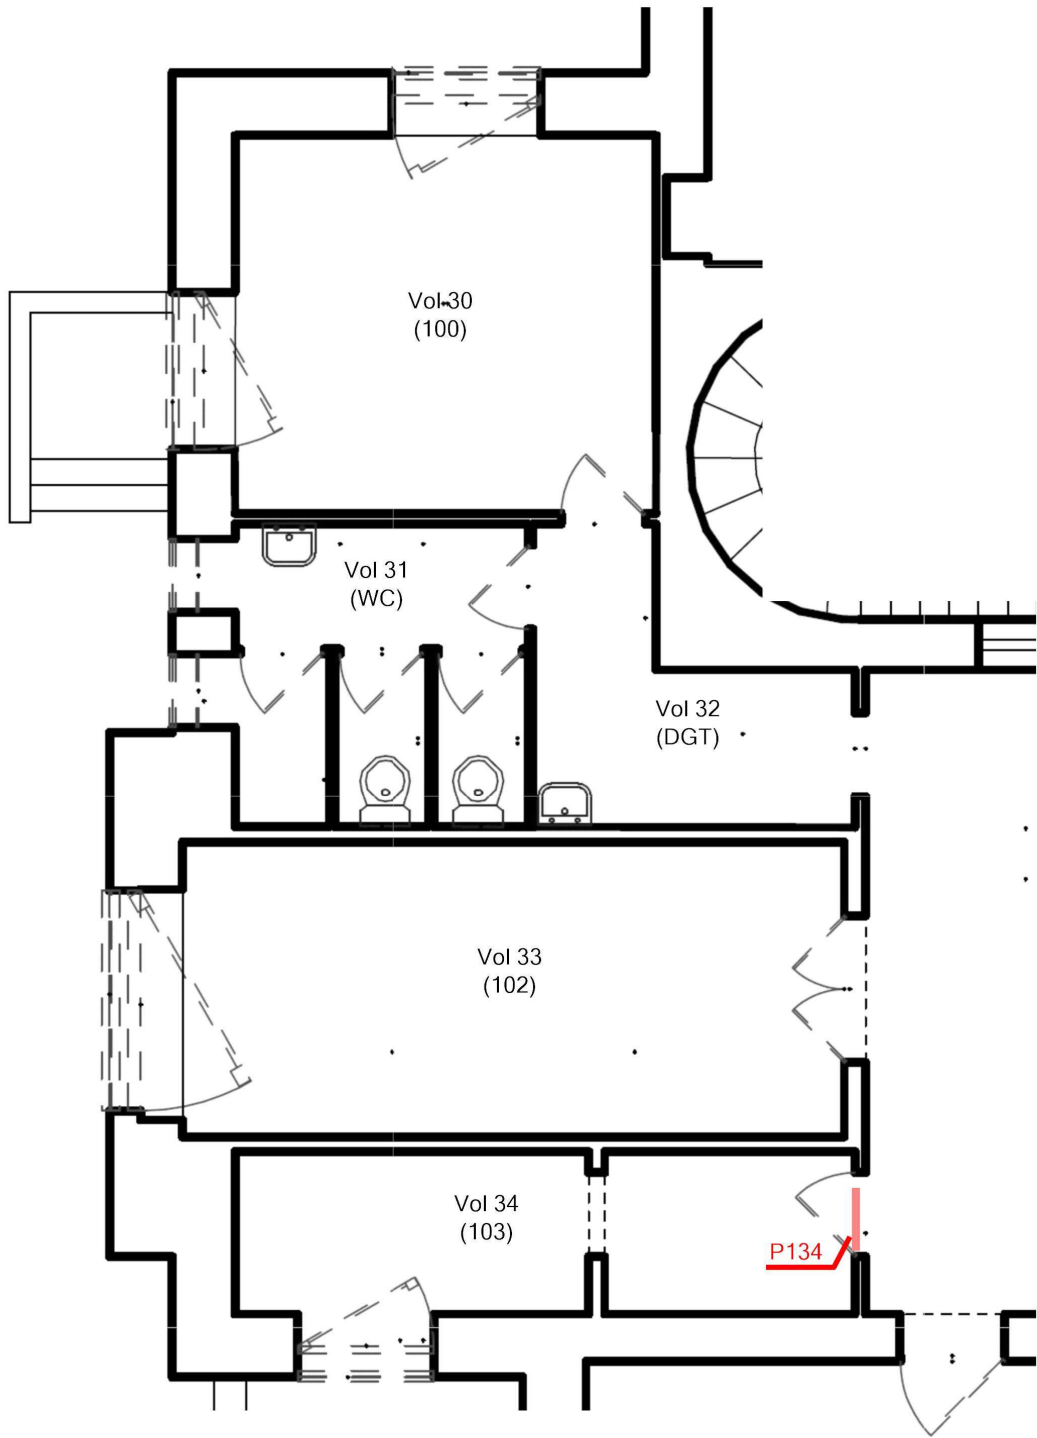

Légende	
	P134 : Mastic vitrier

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

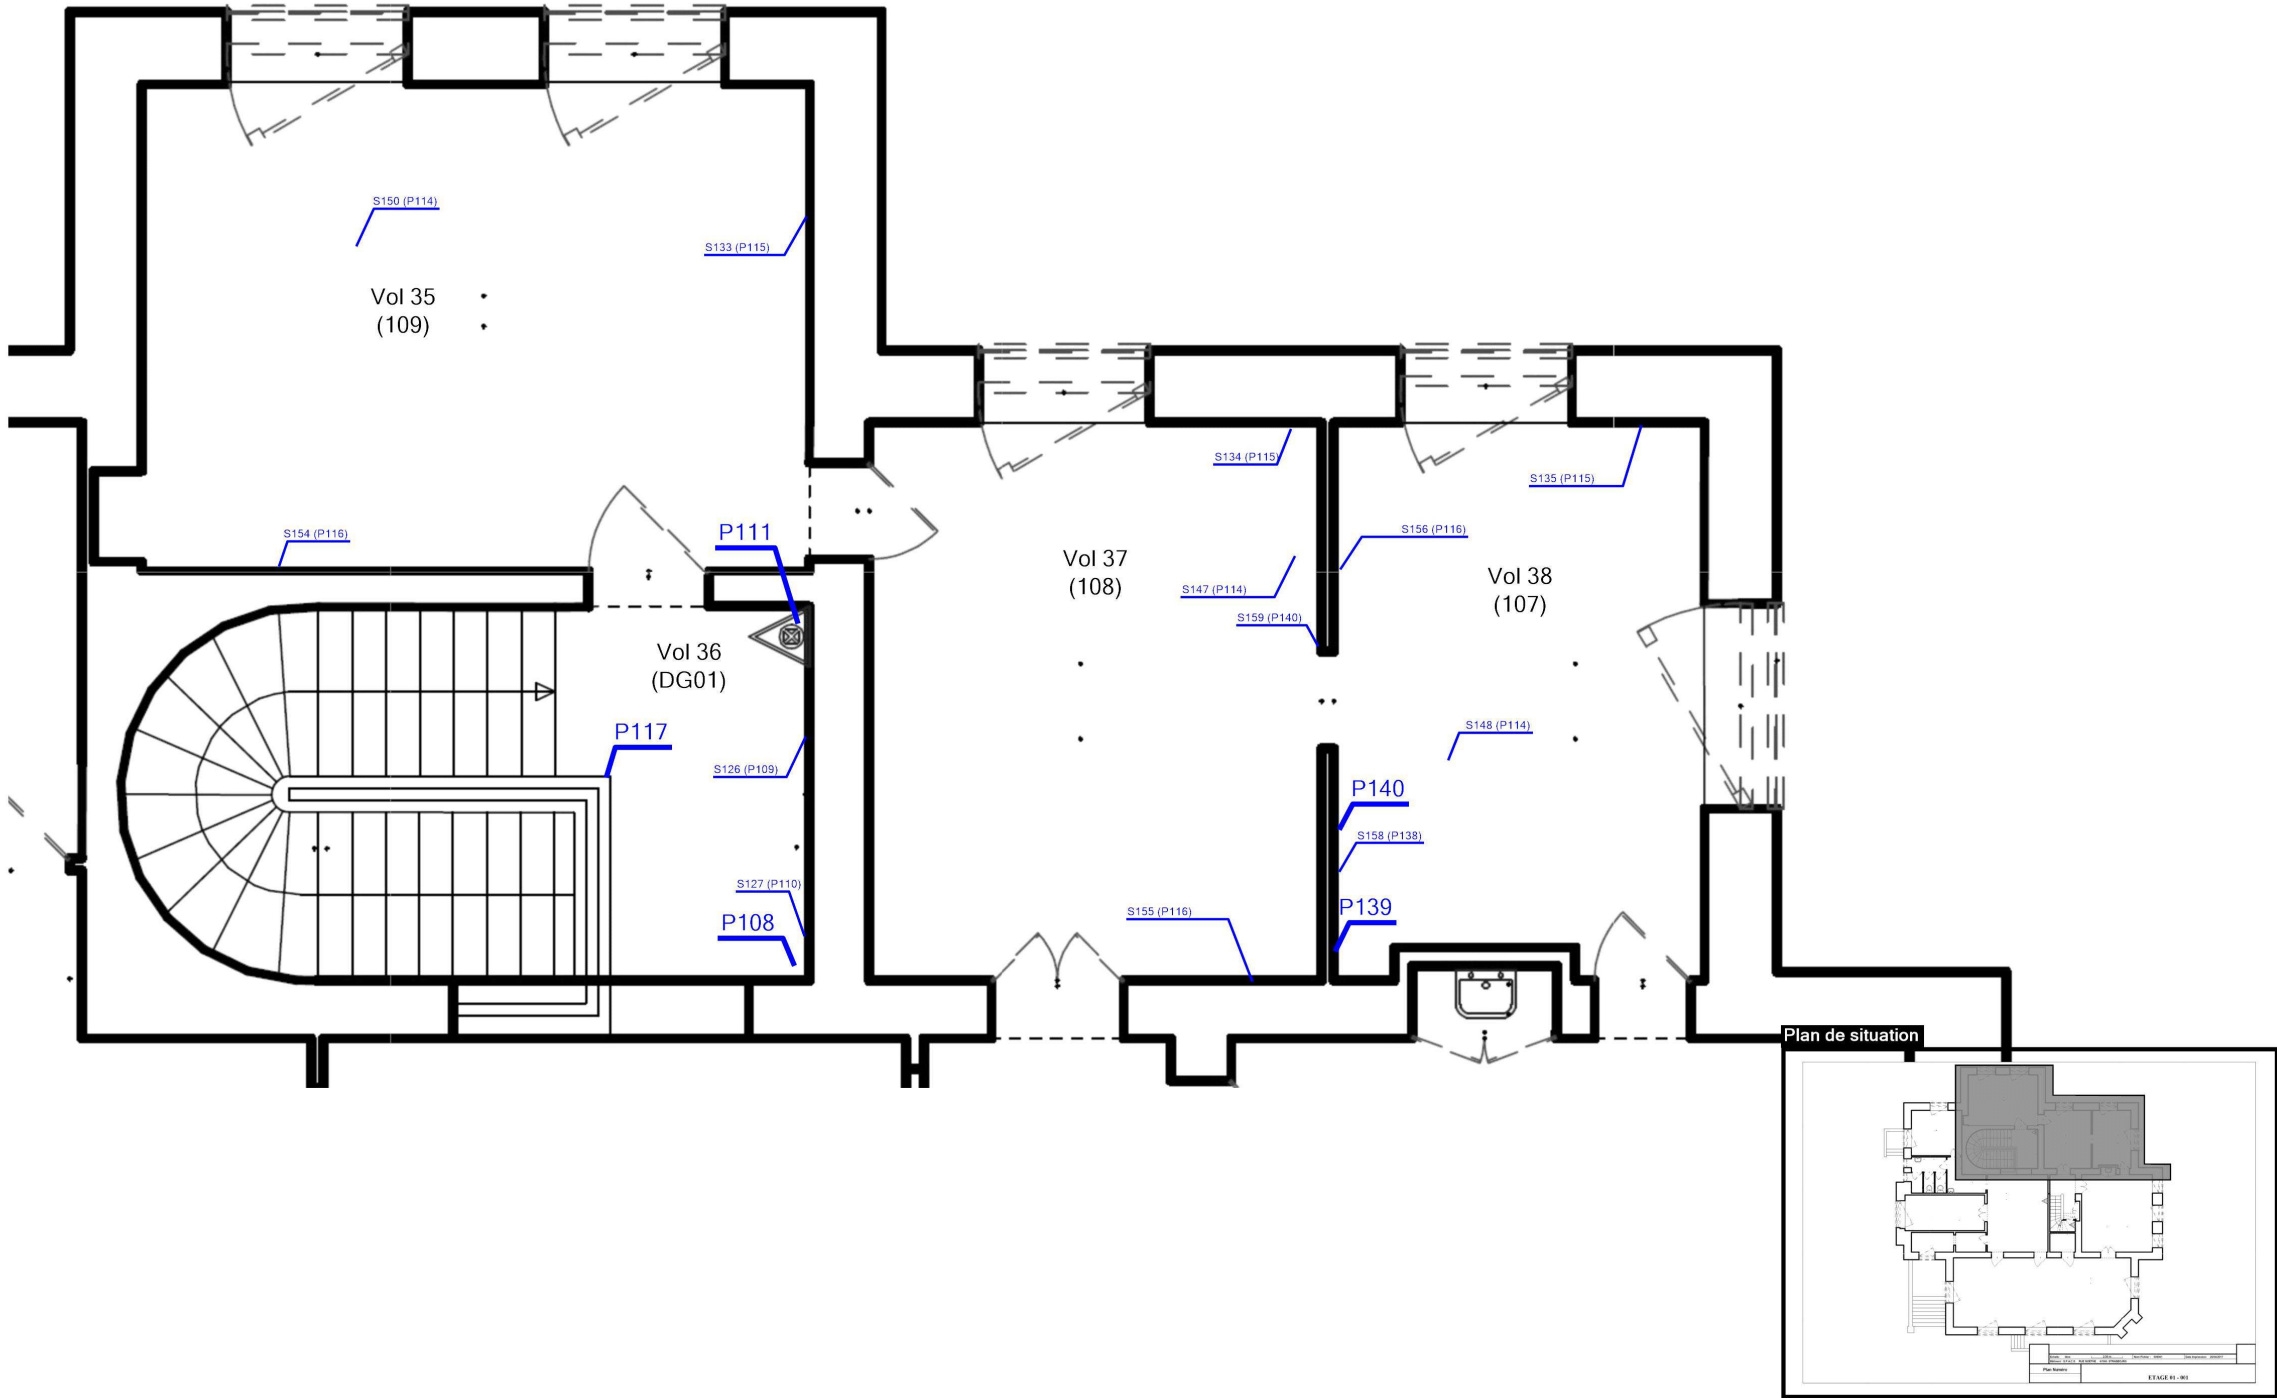R+1 - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				P Localisation dun prélèvement négatif
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

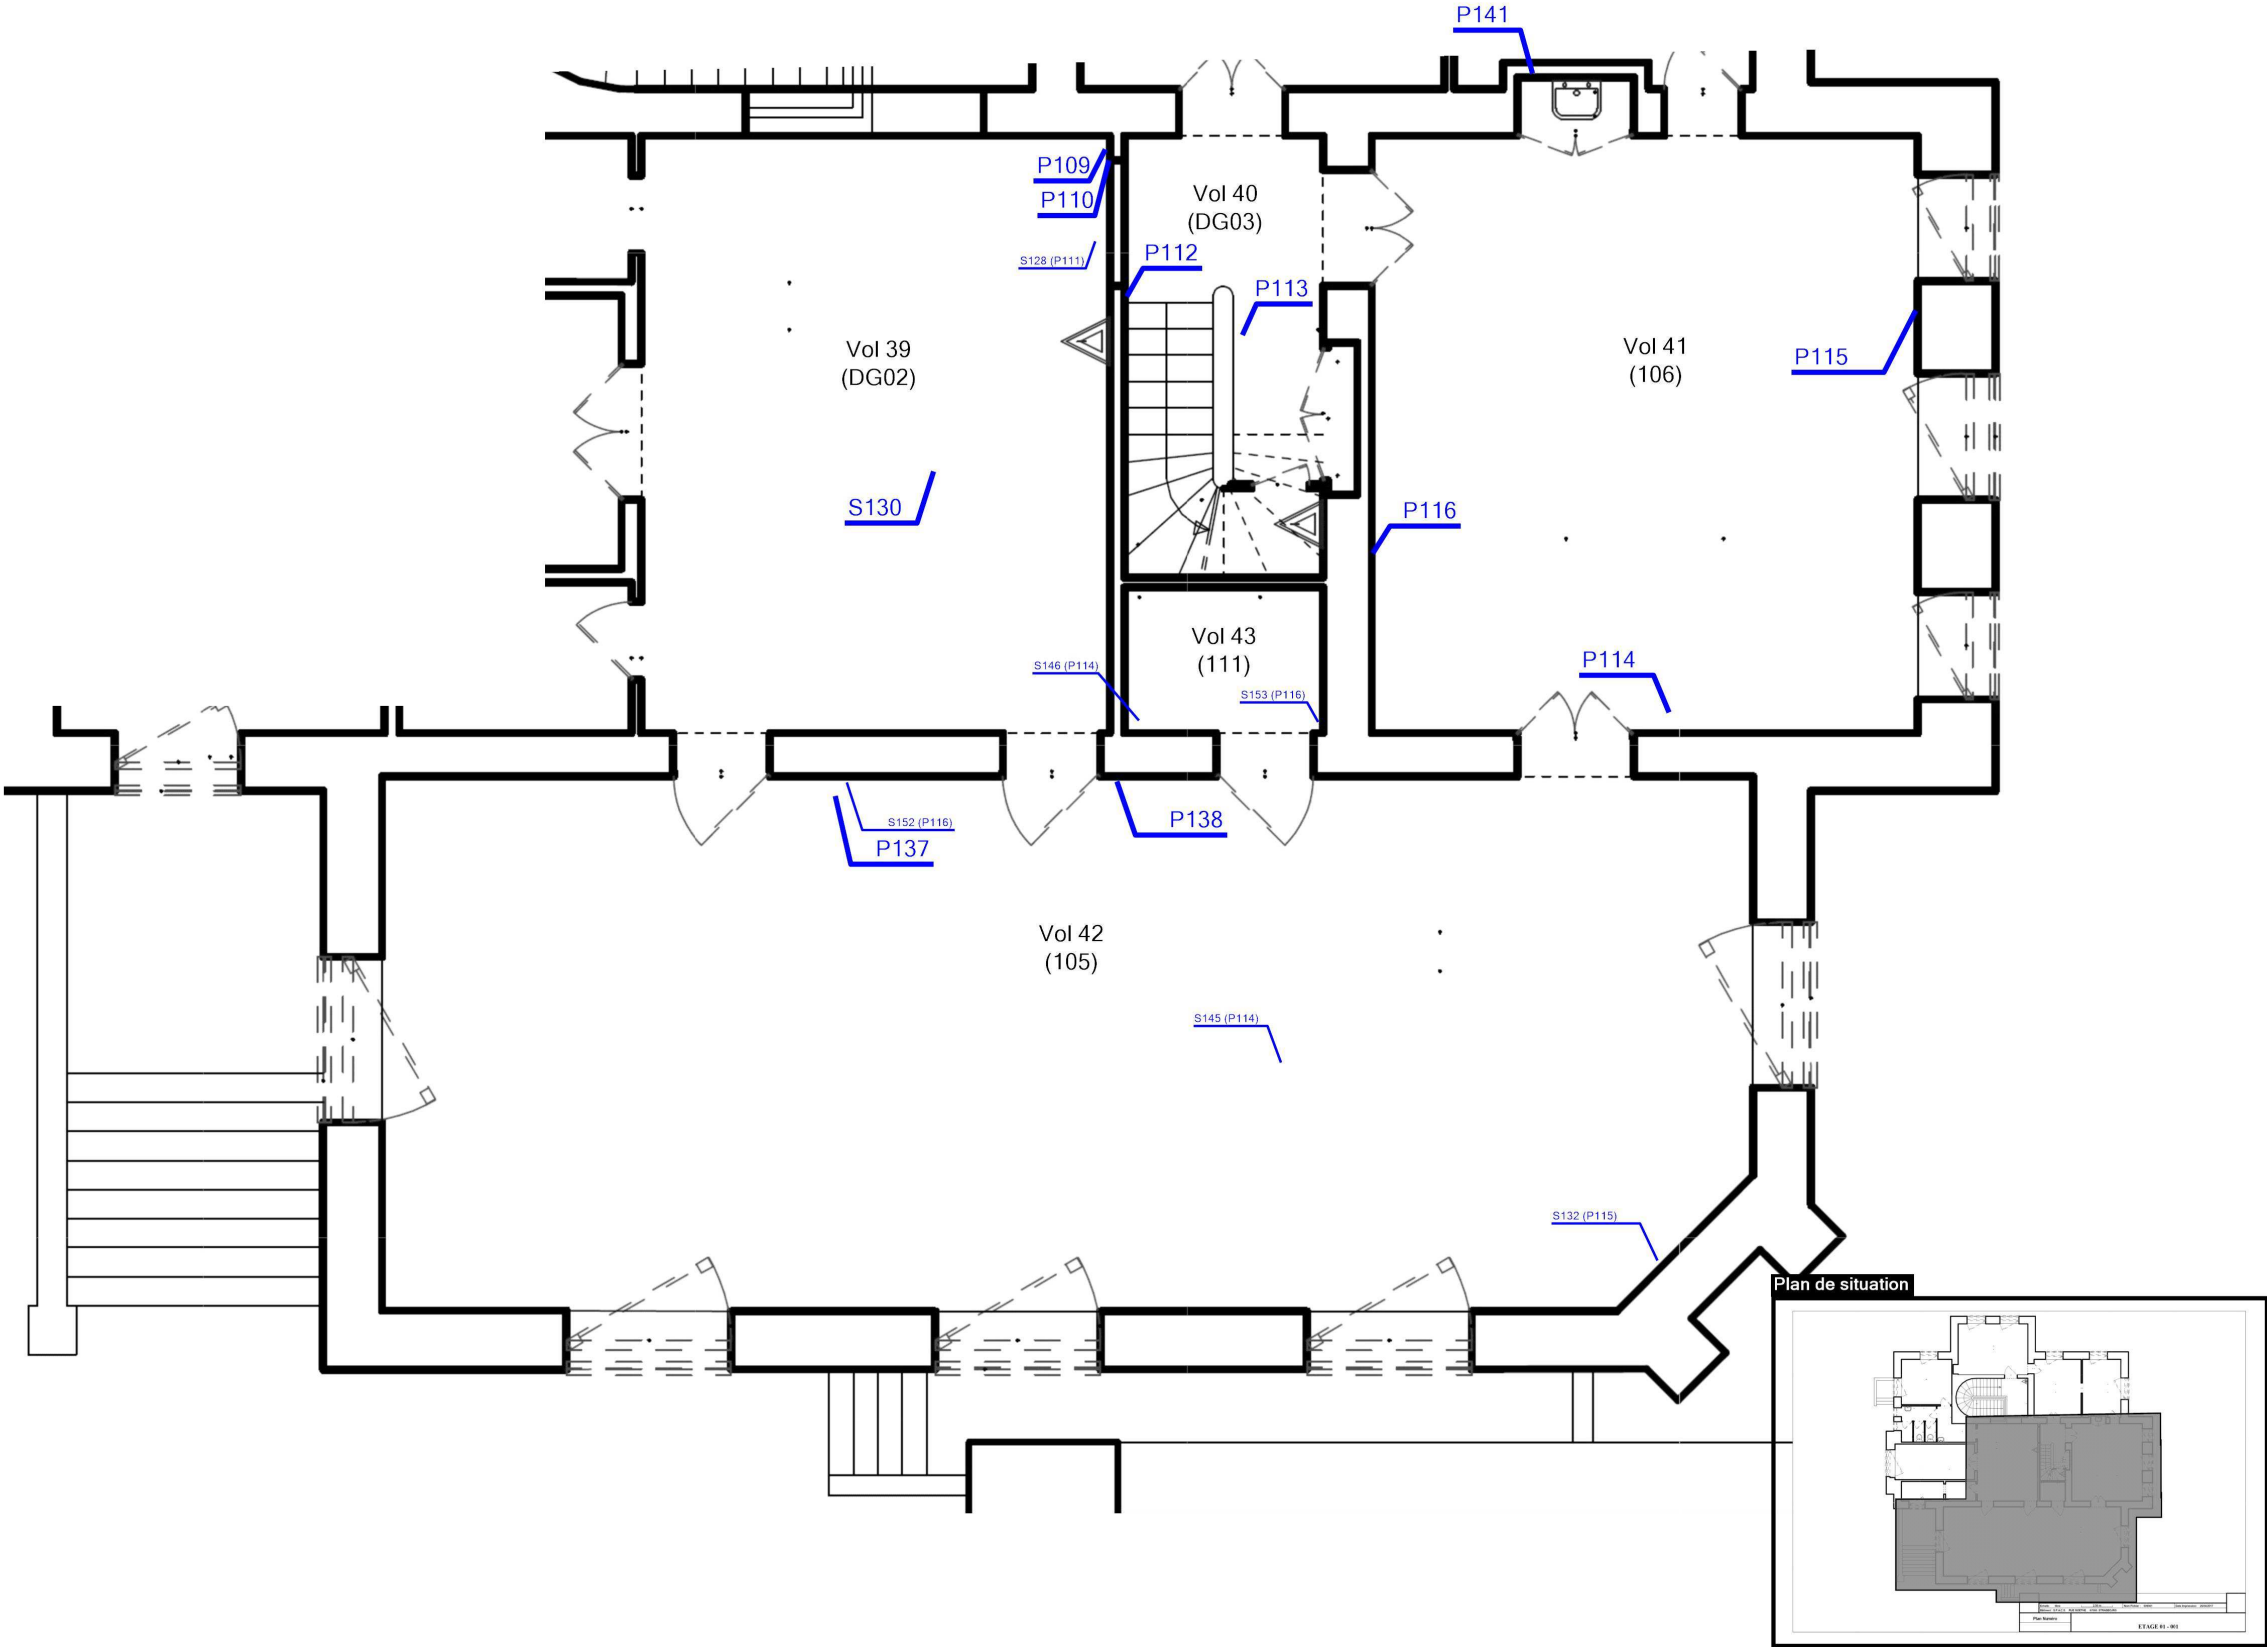

Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005989-1

Légende



Zoom 1




Zoom 2






Zoom 3



Zoom 4

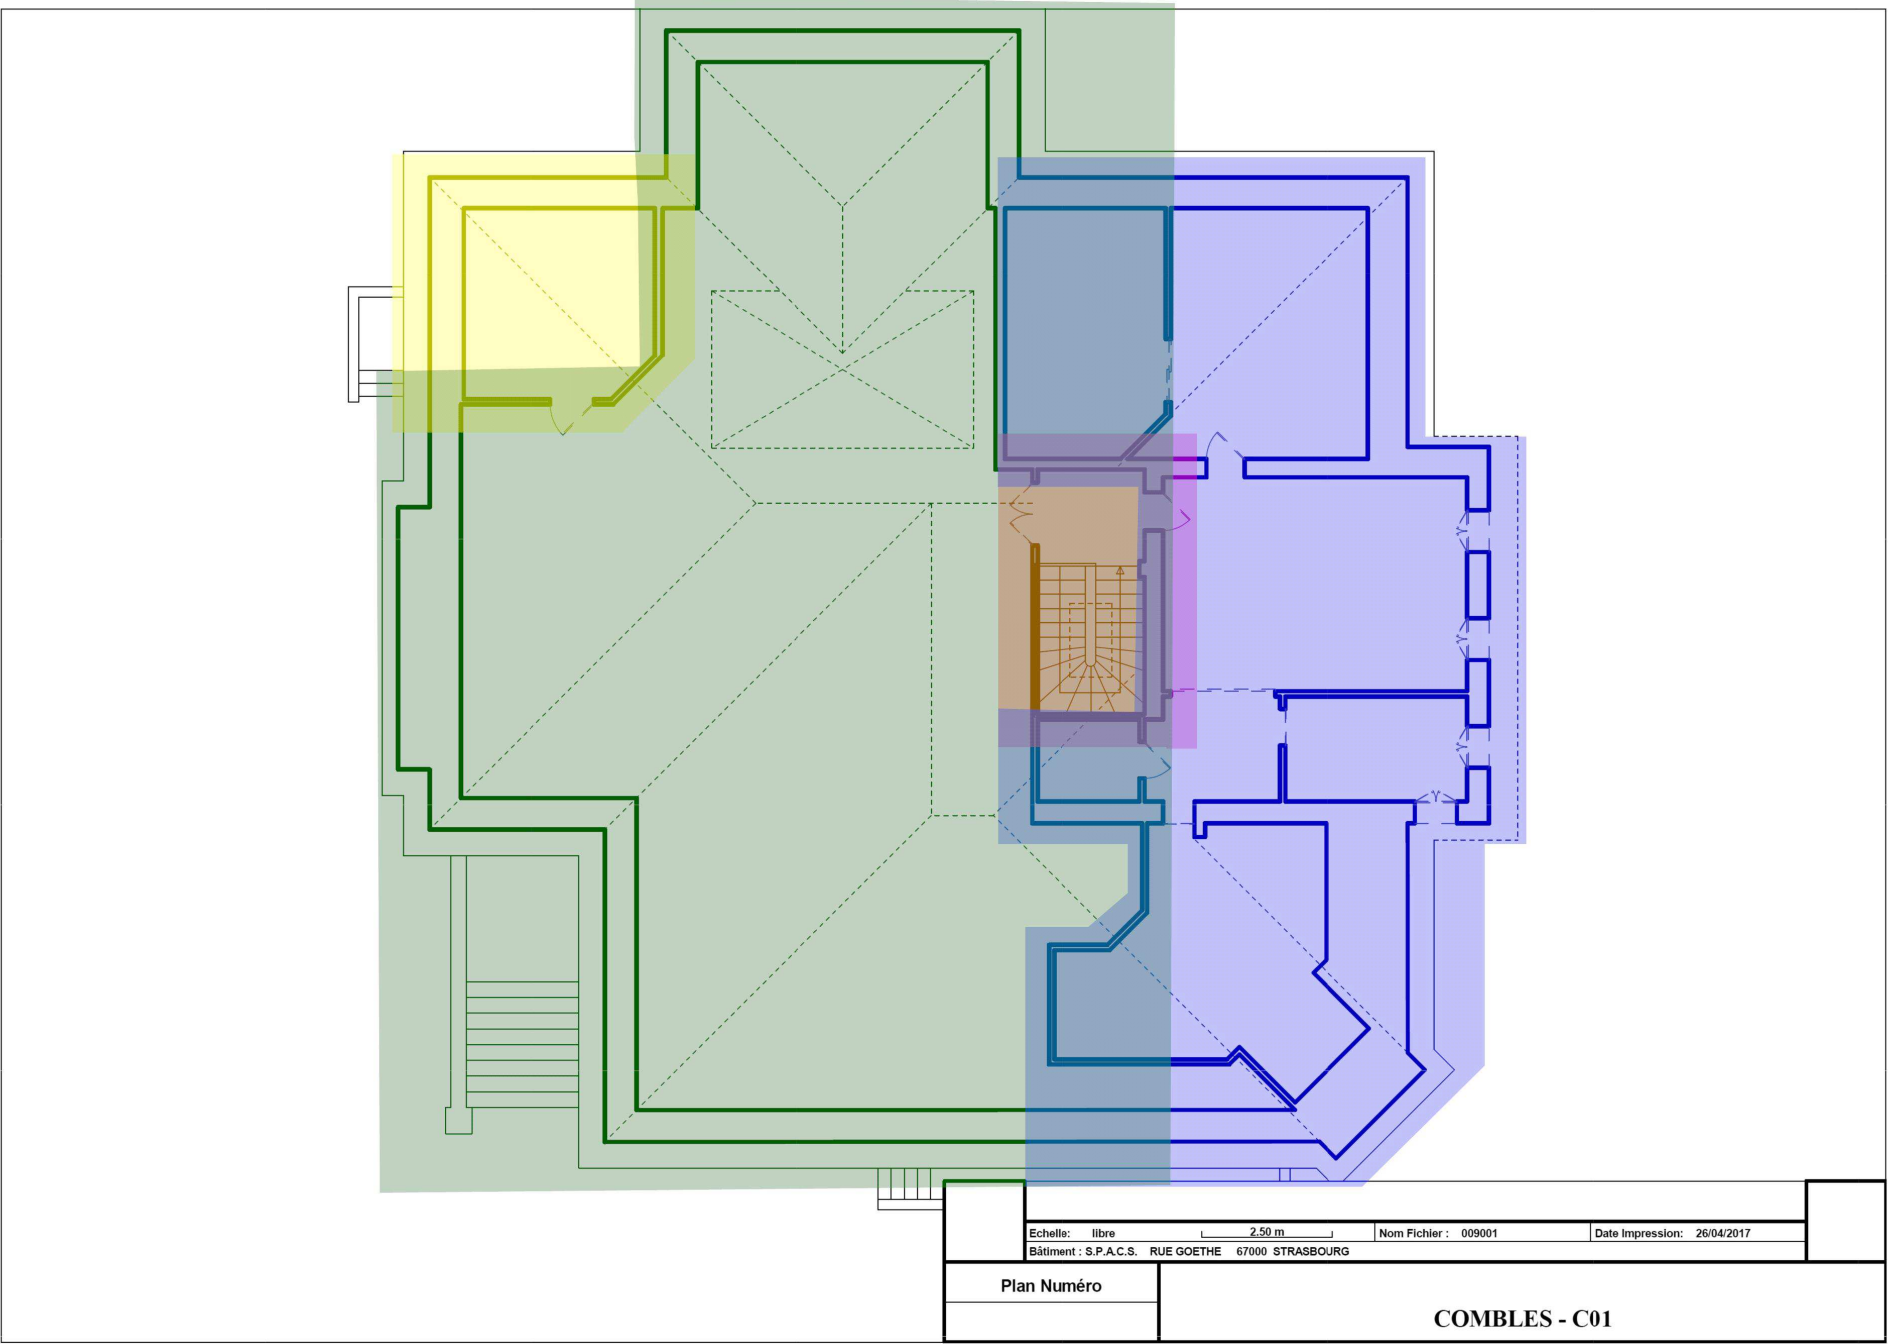

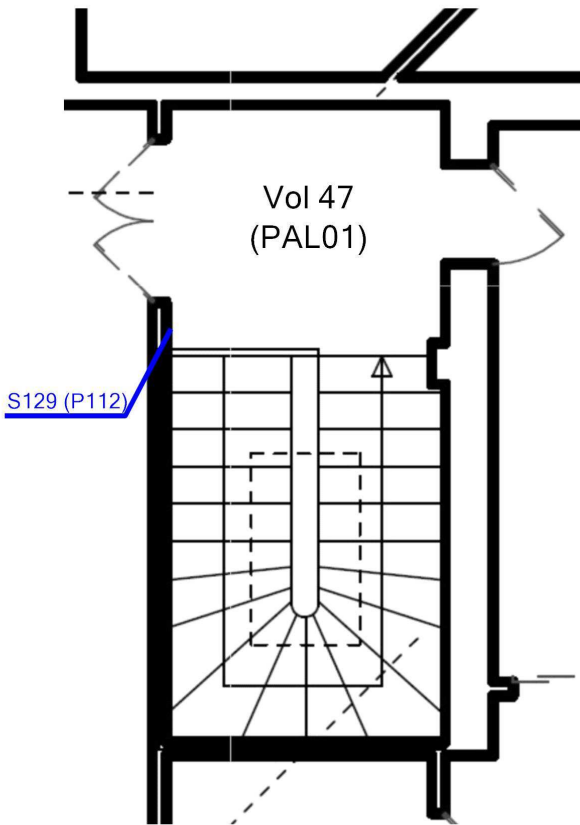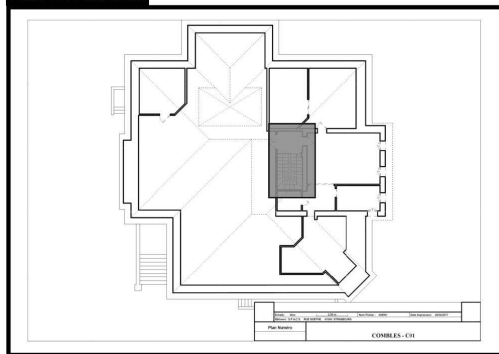COMBLES - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1	
 Plan de situation 				Légende	
				 S	Localisation dun sondage négatif
					Adresse du bien
43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG		CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019		MEISCH Pauline


COMBLES - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005989-1

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

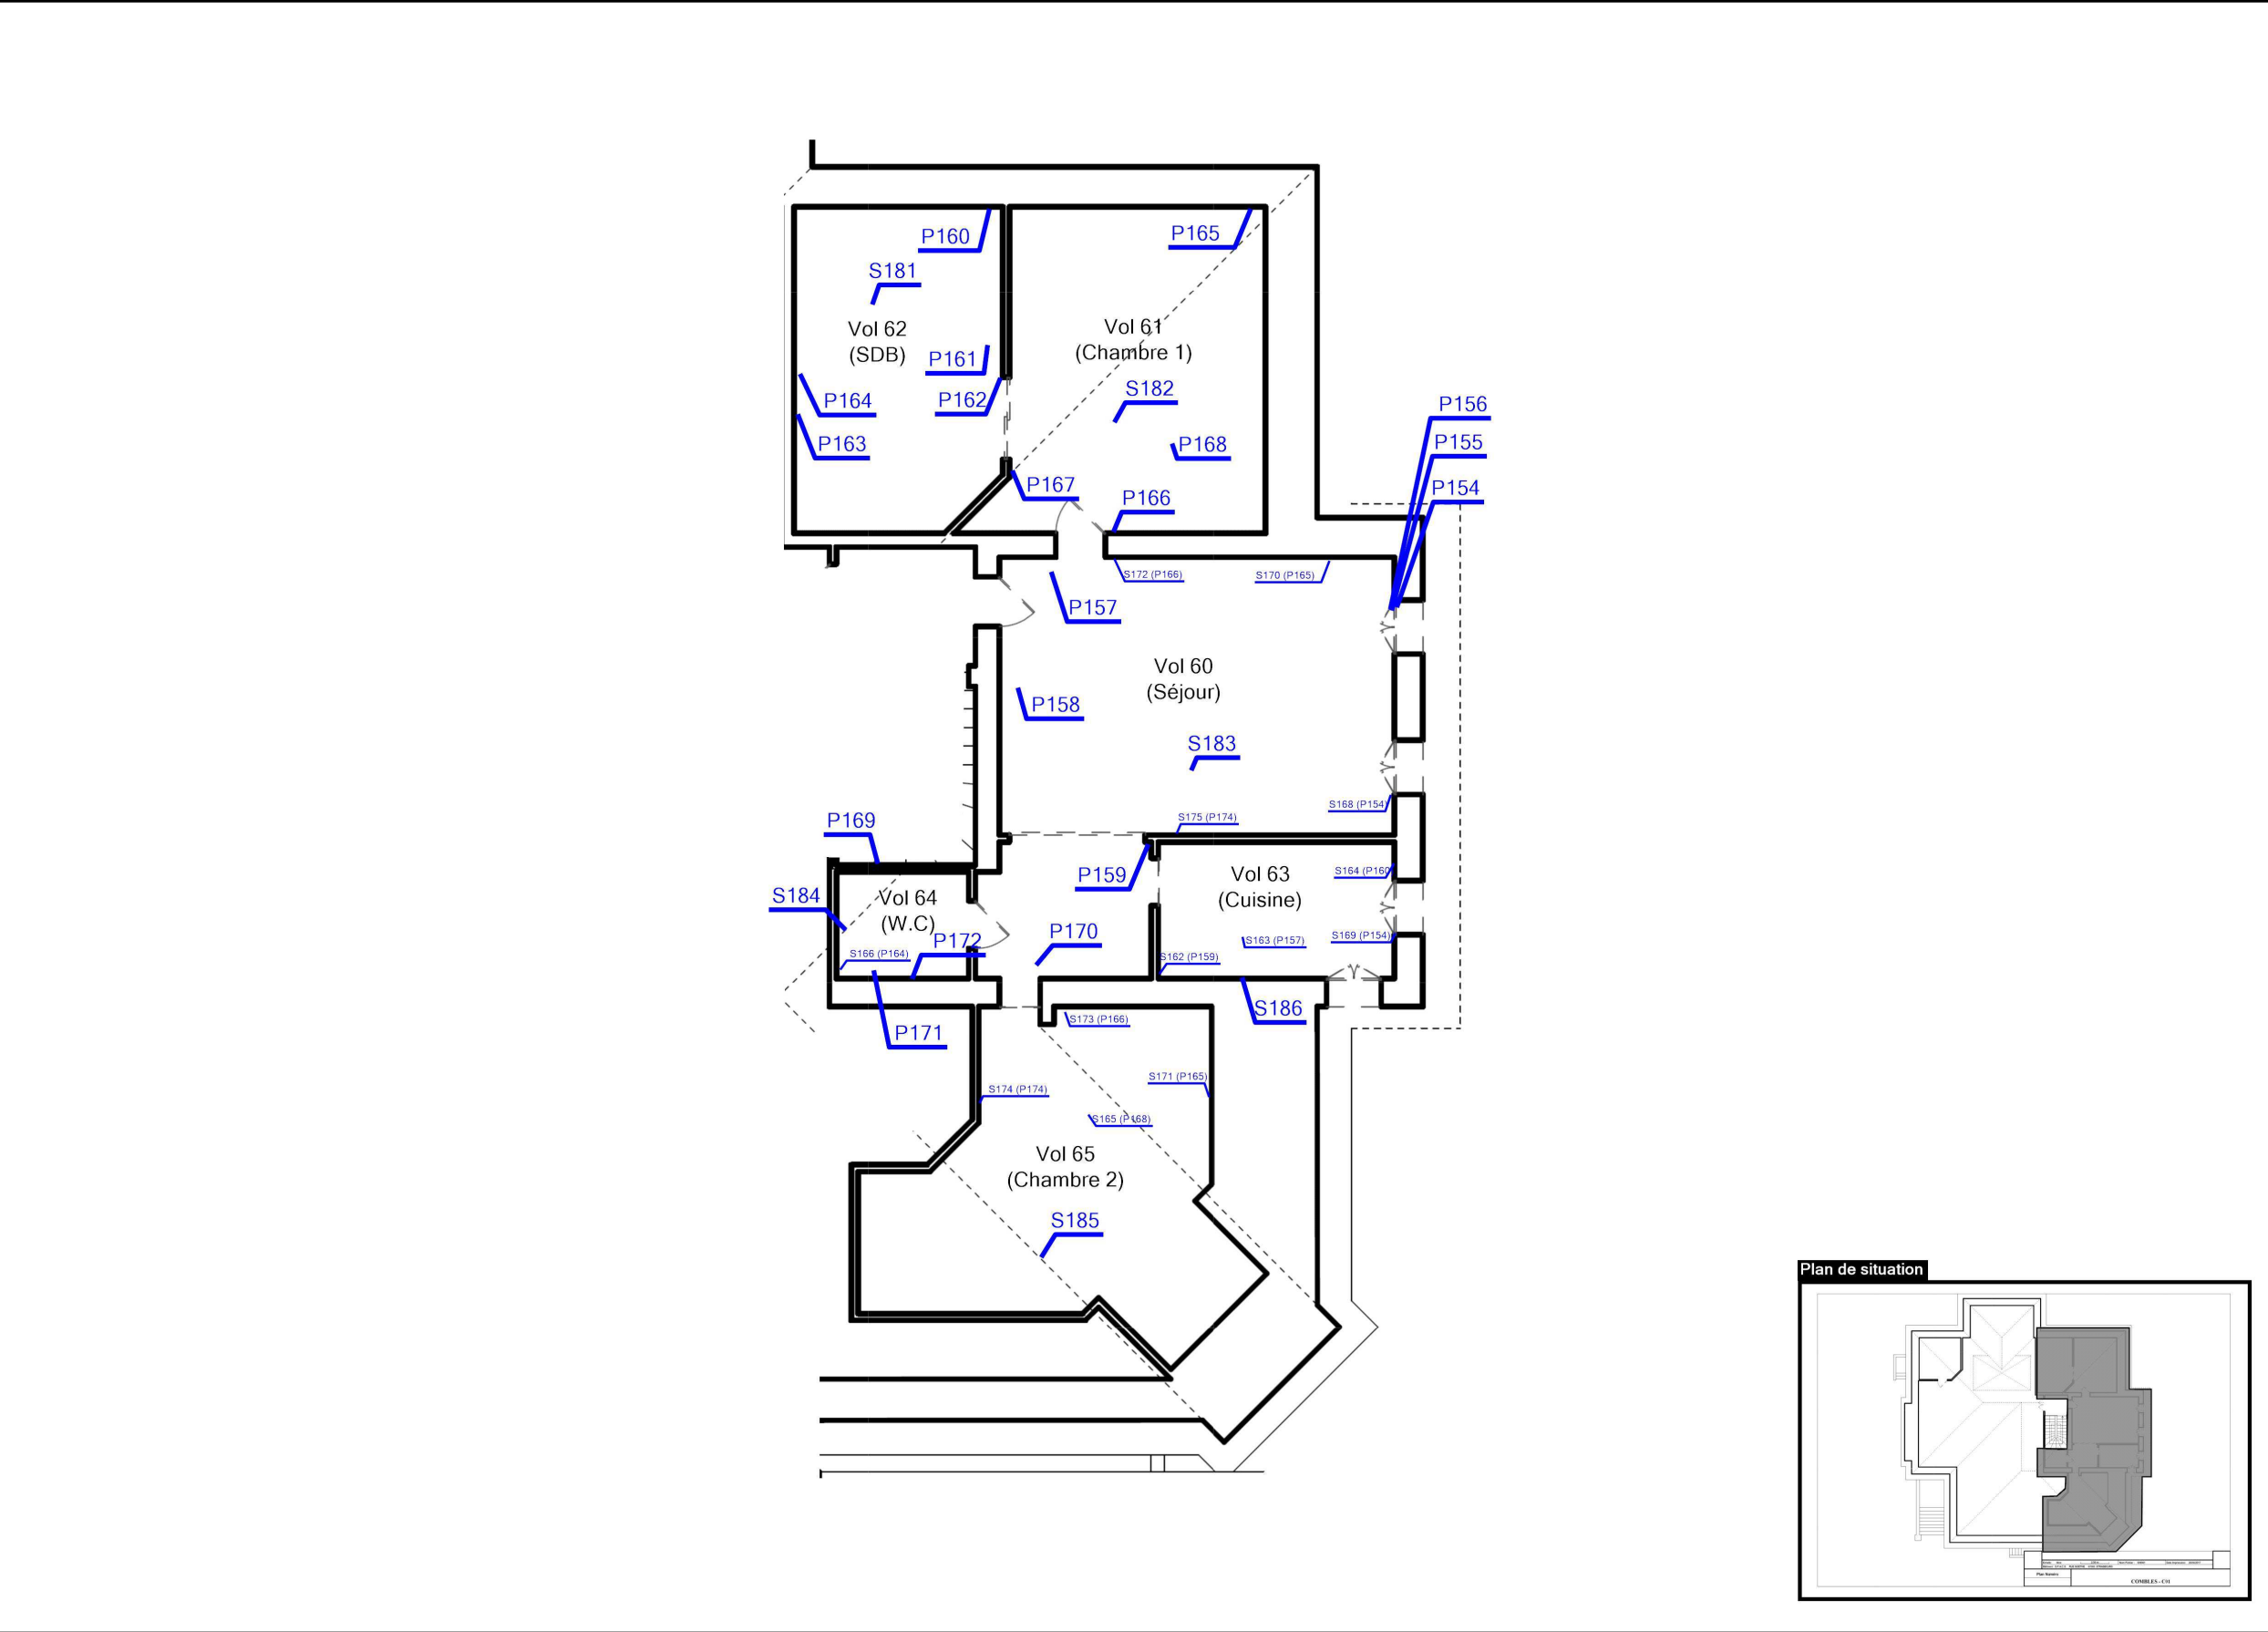

Adresse du bien	

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation




CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS



Date intervention

08/04/2019

Techniciens intervenant

MEISCH Pauline

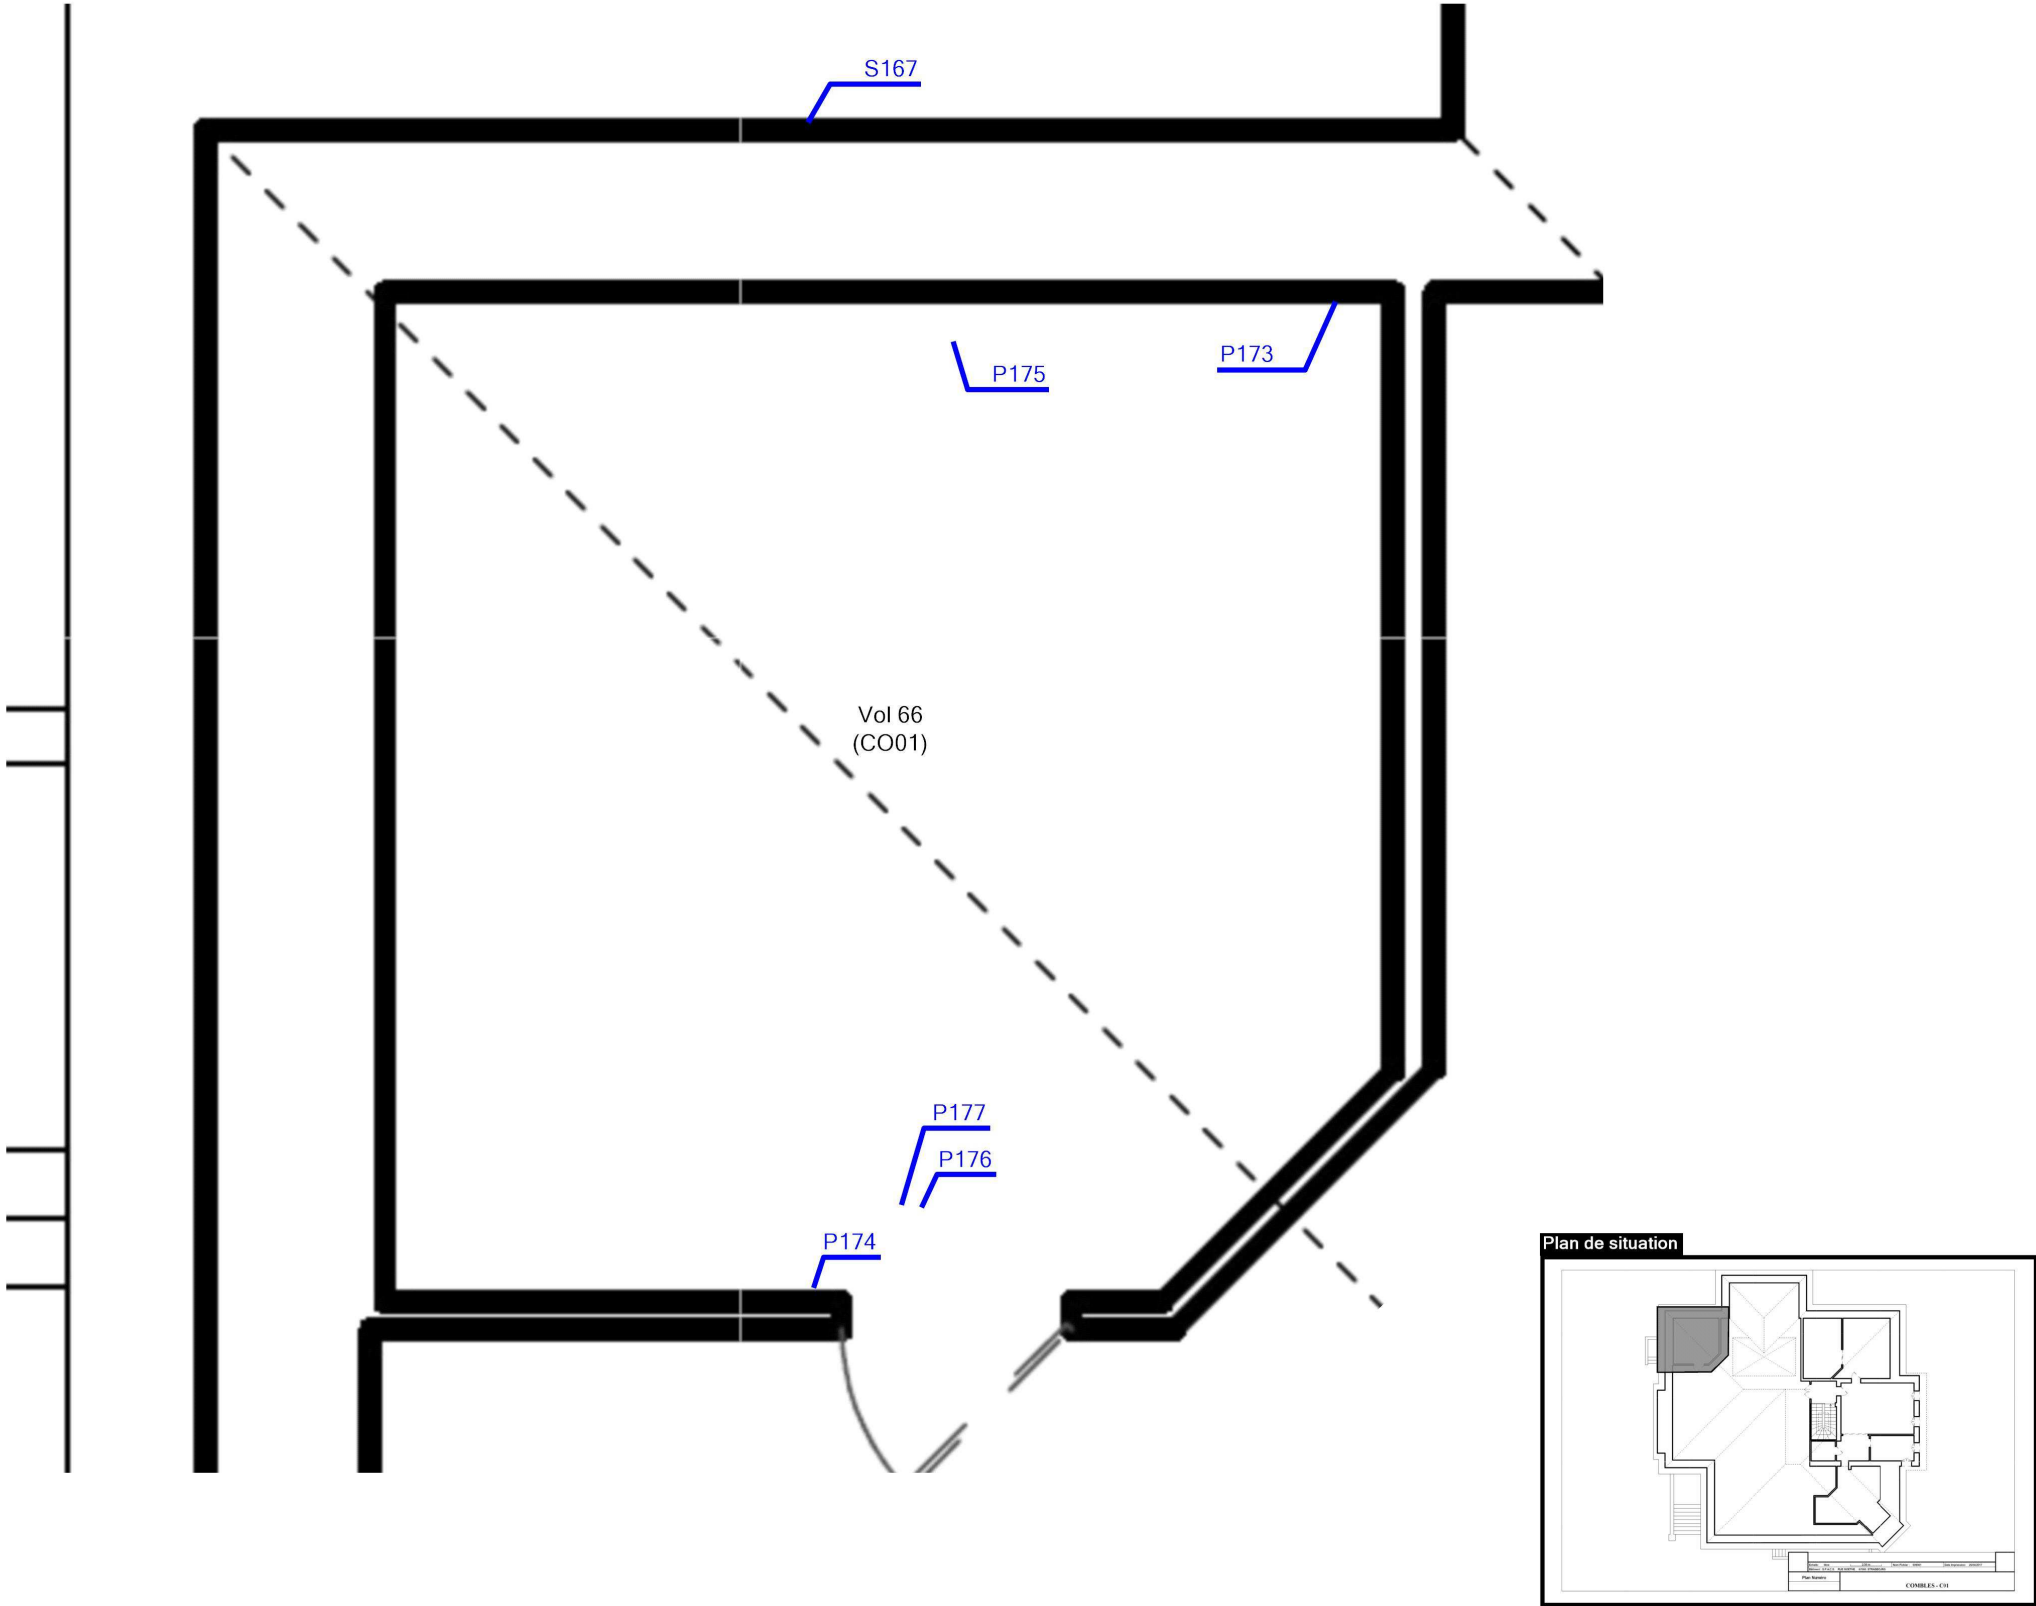
COMBLES - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

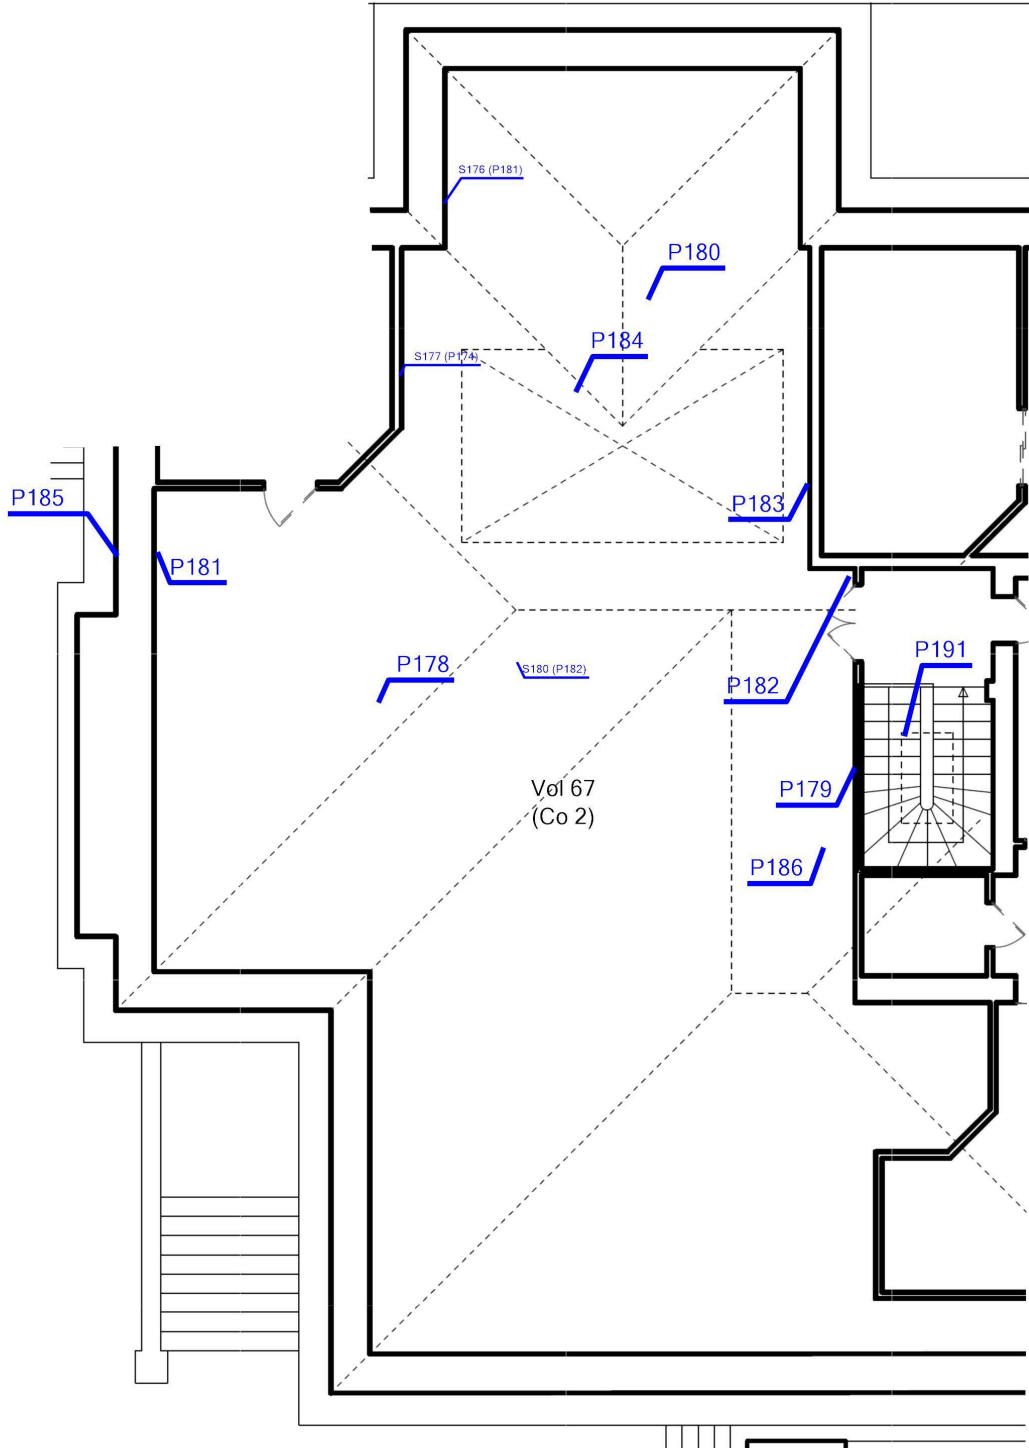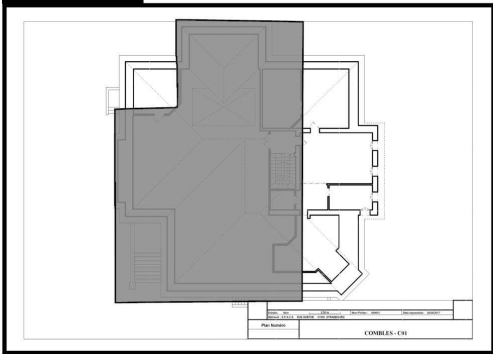COMBLES - ZOOM 4 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005989-1
 				Légende
				P Localisation dun prélèvement négatif
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline


TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005989-1


Légende



Localisation dun prélèvement
négatif



Localisation dun sondage négatif

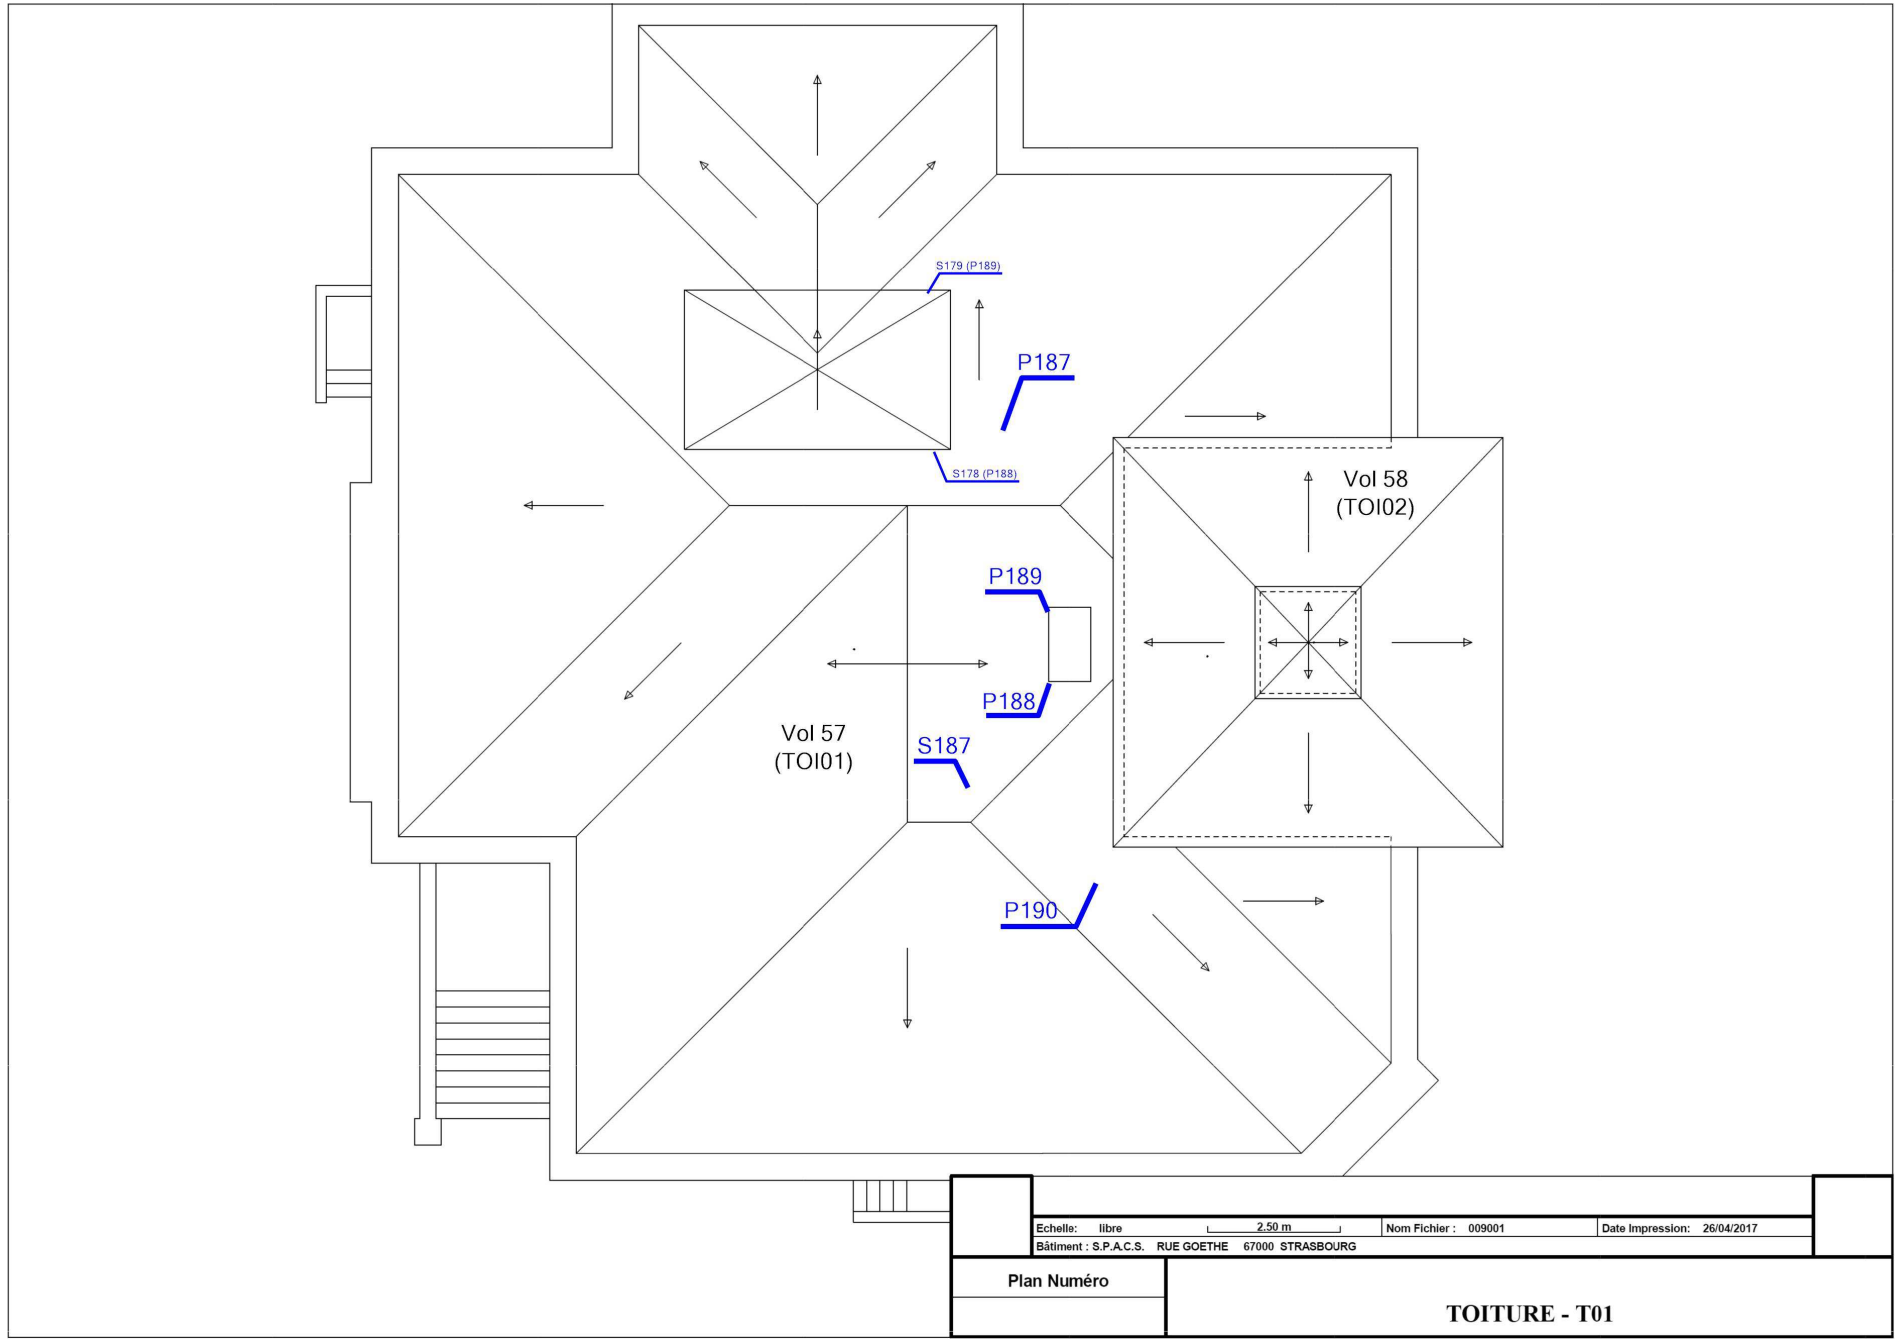

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS


Date intervention

08/04/2019

Technicien intervenant

MEISCH Pauline

Vol 55
(Détail 1)

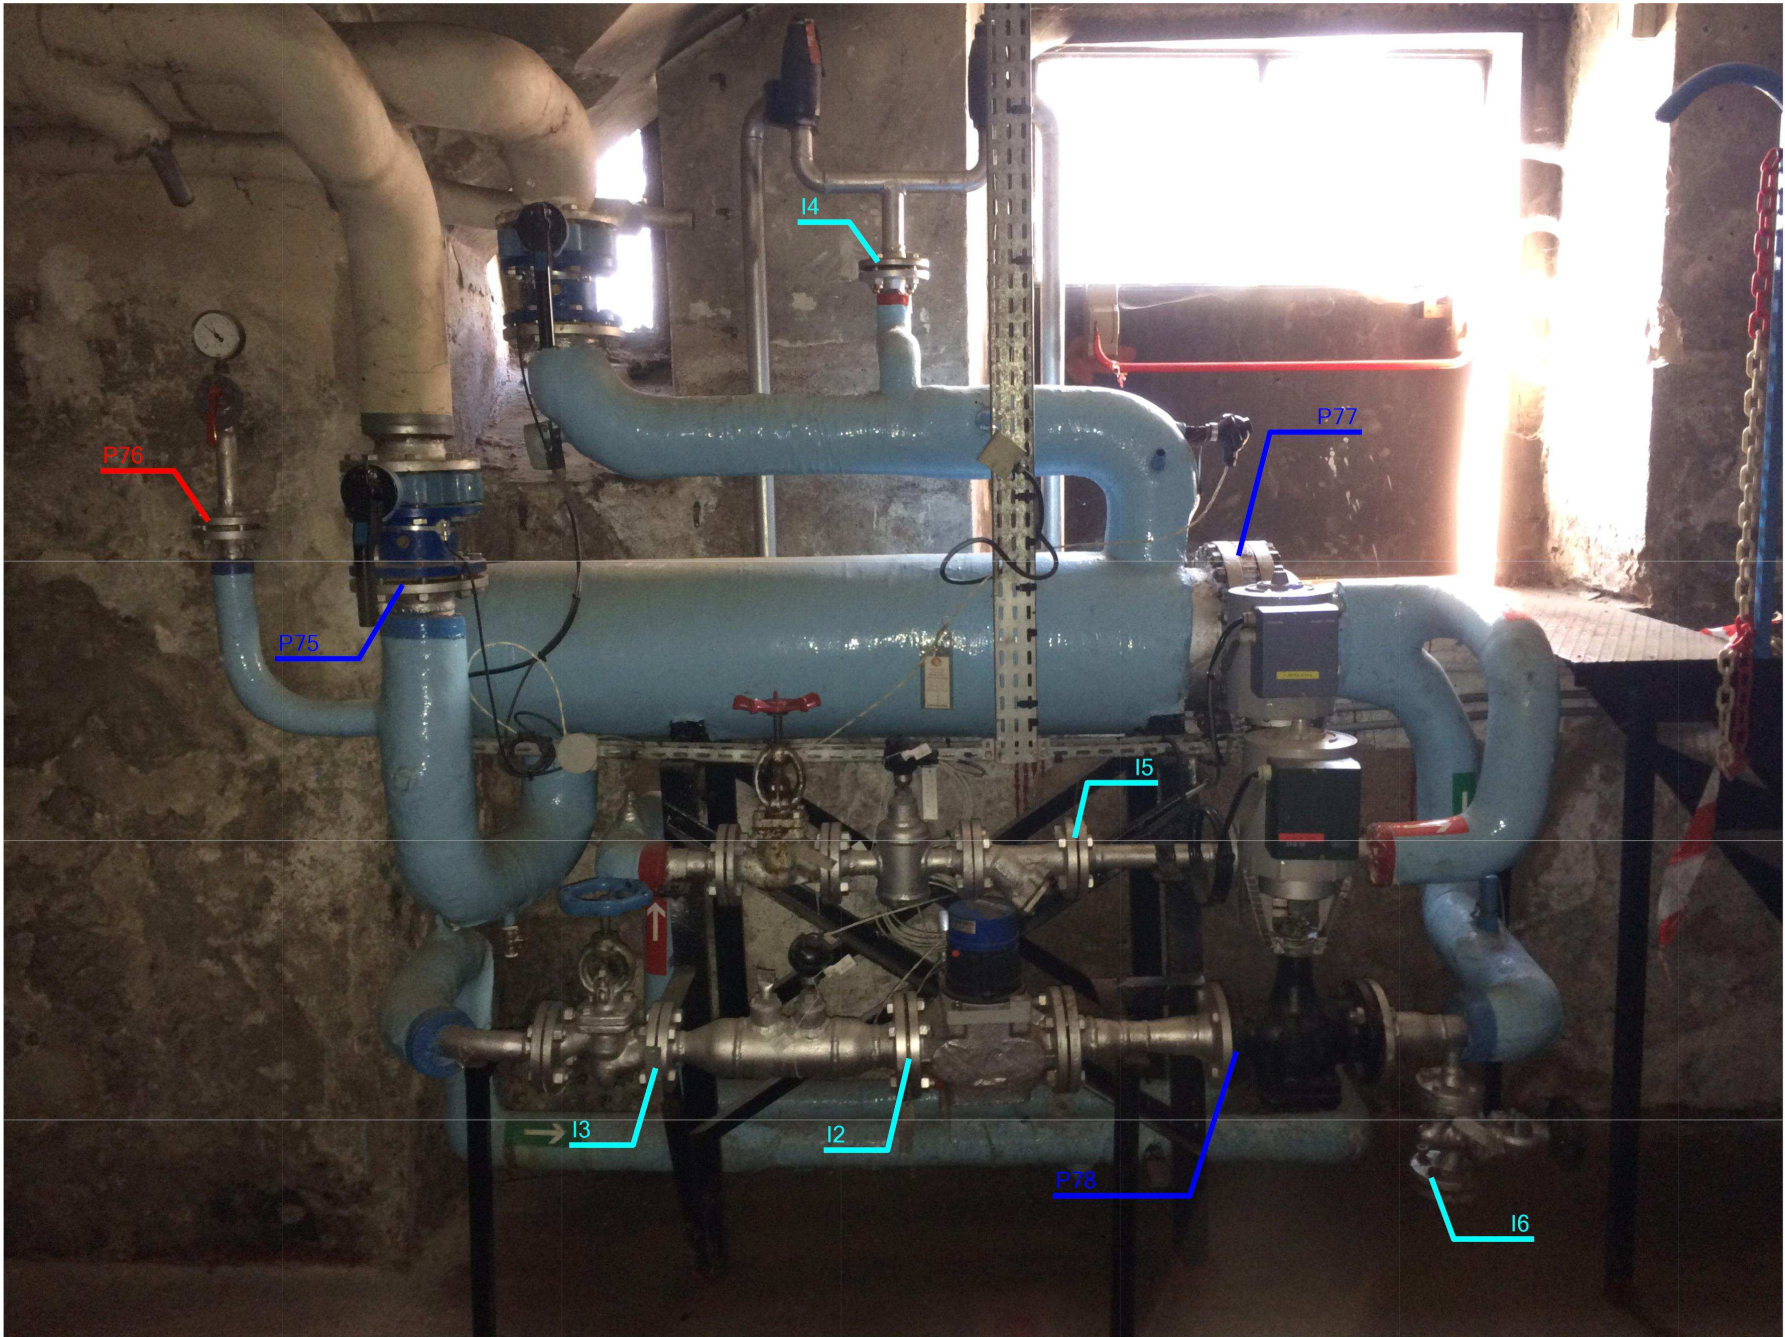

Légende


	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique



Légende	
	P76 : Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables, Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

Vol 56
(Détail 2)

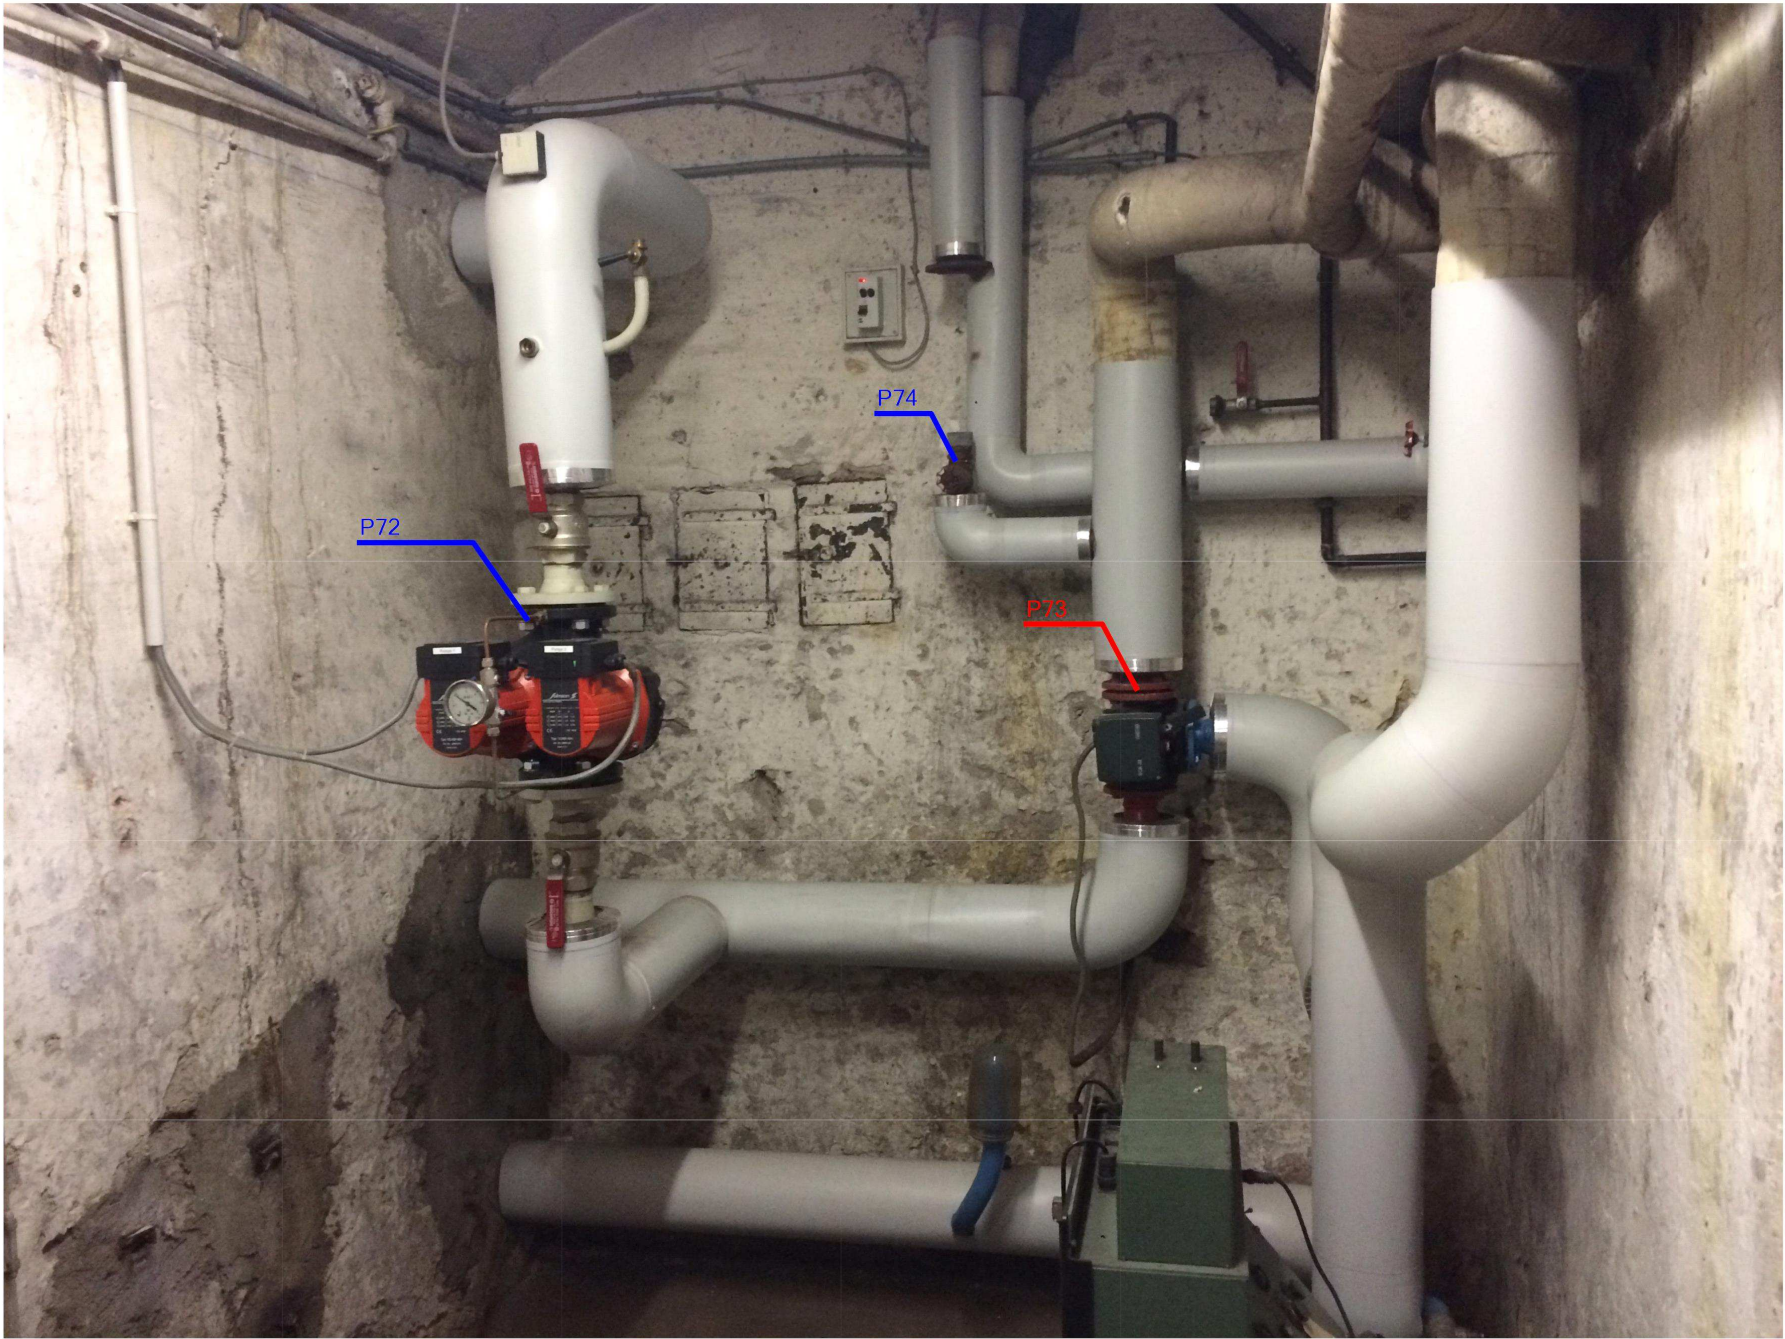

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

Vol 56
(Détail 2)



Légende

	P73 : Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables, Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005989-1

Légende

F

Localisation d'un prélèvement négatif

Vol 59
(Façades)

P153

P148

P147

P150

P149

P151

P152



Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Techniciens intervenant

MEISCH Pauline

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HM005989 n°75 - 1 (P75)	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)	Prélèvement négatif
002HM005989 n°76 - 1 (P76)	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)	Prélèvement positif
002HM005989 n°77 - 1 (P77)	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)	Prélèvement négatif
002HM005989 n°78 - 1 (P78)	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)	Prélèvement négatif
	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)	I2
002HM005989 n°72 - 1 (P72)	Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)	Prélèvement négatif
002HM005989 n°73 - 1 (P73)	Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)	Prélèvement positif
002HM005989 n°74 - 1 (P74)	Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°154 - 1 (P154)	Combles - Vol 60 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°155 - 1 (P155)	Combles - Vol 60 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°156 - 1 (P156)	Combles - Vol 60 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°157 - 1 (P157)	Combles - Vol 60 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°158 - 1 (P158)	Combles - Vol 60 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°159 - 1 (P159)	Combles - Vol 60 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°160 - 1 (P160)	Combles - Vol 62 (SDB)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°161 - 1 (P161)	Combles - Vol 62 (SDB)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°162 - 1 (P162)	Combles - Vol 62 (SDB)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°163 - 1 (P163)	Combles - Vol 62 (SDB)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°164 - 1 (P164)	Combles - Vol 62 (SDB)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°165 - 1 (P165)	Combles - Vol 61 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°166 - 1 (P166)	Combles - Vol 61 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°167 - 1 (P167)	Combles - Vol 61 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°168 - 1 (P168)	Combles - Vol 61 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°169 - 1 (P169)	Combles - Vol 64 (W.C)	Prélèvement négatif
002HM005989-1 n°170 - 1 (P170)	Combles - Vol 60 (Séjour)	Prélèvement négatif

002HM005989-1 n°171 - 1 (P171)	Combles - Vol 64 (W.C)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°172 - 1 (P172)	Combles - Vol 64 (W.C)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°173 - 1 (P173)	Combles - Vol 66 (CO01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°174 - 1 (P174)	Combles - Vol 66 (CO01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°175 - 1 (P175)	Combles - Vol 66 (CO01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°176 - 1 (P176)	Combles - Vol 66 (CO01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°177 - 1 (P177)	Combles - Vol 66 (CO01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°178 - 1 (P178)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°179 - 1 (P179)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°180 - 1 (P180)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°181 - 1 (P181)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°182 - 1 (P182)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°183 - 1 (P183)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°184 - 1 (P184)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°186 - 1 (P186)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°191 - 1 (P191)	Combles - Vol 67 (Co 2)	Prélevement négatif
S167 - 1 (S167)	Combles - Vol 66 (CO01)	Absence sur marquage du materiau
S181 - 1 (S181)	Combles - Vol 62 (SDB)	
S182 - 1 (S182)	Combles - Vol 61 (Chambre 1)	
S183 - 1 (S183)	Combles - Vol 60 (Séjour)	
S184 - 1 (S184)	Combles - Vol 64 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
S185 - 2 (S185)	Combles - Vol 65 (Chambre 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S185 - 1 (S185)	Combles - Vol 65 (Chambre 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S186 - 1 (S186)	Combles - Vol 63 (Cuisine)	
002HM005989 n°147 - 1 (P147)	Façades - Vol 59 (Façades)	Prélevement négatif
002HM005989 n°148 - 1 (P148)	Façades - Vol 59 (Façades)	Prélevement négatif
002HM005989 n°149 - 1 (P149)	Façades - Vol 59 (Façades)	Prélevement négatif
002HM005989 n°150 - 1 (P150)	Façades - Vol 59 (Façades)	Prélevement négatif

002HM005989 n°151 - 1 (P151)	Façades - Vol 59 (Façades)	Prélevement négatif
002HM005989 n°152 - 1 (P152)	Façades - Vol 59 (Façades)	Prélevement négatif
002HM005989 n°108 - 1 (P108)	R+1 - Vol 36 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°109 - 1 (P109)	R+1 - Vol 39 (DG02)	Prélevement négatif
002HM005989 n°110 - 1 (P110)	R+1 - Vol 39 (DG02)	Prélevement négatif
002HM005989 n°111 - 1 (P111)	R+1 - Vol 36 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°112 - 1 (P112)	R+1 - Vol 40 (DG03)	Prélevement négatif
002HM005989 n°113 - 1 (P113)	R+1 - Vol 40 (DG03)	Prélevement négatif
002HM005989 n°114 - 1 (P114)	R+1 - Vol 41 (106)	Prélevement négatif
002HM005989 n°115 - 1 (P115)	R+1 - Vol 41 (106)	Prélevement négatif
002HM005989 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 41 (106)	Prélevement négatif
002HM005989 n°116 - 2 (P116)	R+1 - Vol 41 (106)	Prélevement négatif
002HM005989 n°117 - 1 (P117)	R+1 - Vol 36 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°118 - 1 (P118)	R+1 - Vol 32 (DGT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°119 - 1 (P119)	R+1 - Vol 32 (DGT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°120 - 1 (P120)	R+1 - Vol 32 (DGT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°121 - 1 (P121)	R+1 - Vol 32 (DGT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°122 - 1 (P122)	R+1 - Vol 31 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°123 - 1 (P123)	R+1 - Vol 31 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°124 - 1 (P124)	R+1 - Vol 31 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°125 - 1 (P125)	R+1 - Vol 31 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°126 - 1 (P126)	R+1 - Vol 31 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°127 - 1 (P127)	R+1 - Vol 31 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°128 - 1 (P128)	R+1 - Vol 31 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°129 - 1 (P129)	R+1 - Vol 33 (102)	Prélevement négatif
002HM005989 n°130 - 1 (P130)	R+1 - Vol 33 (102)	Prélevement négatif
002HM005989 n°131 - 1 (P131)	R+1 - Vol 33 (102)	Prélevement négatif
002HM005989 n°132 - 1 (P132)	R+1 - Vol 33 (102)	Prélevement négatif

002HM005989 n°133 - 1 (P133)	R+1 - Vol 34 (103)	Prélevement négatif
002HM005989 n°134 - 1 (P134)	R+1 - Vol 34 (103)	Prélevement positif
002HM005989 n°135 - 1 (P135)	R+1 - Vol 34 (103)	Prélevement négatif
002HM005989 n°136 - 1 (P136)	R+1 - Vol 34 (103)	Prélevement négatif
002HM005989 n°137 - 1 (P137)	R+1 - Vol 42 (105)	Prélevement négatif
002HM005989 n°138 - 1 (P138)	R+1 - Vol 42 (105)	Prélevement négatif
002HM005989 n°139 - 1 (P139)	R+1 - Vol 38 (107)	Prélevement négatif
002HM005989 n°140 - 1 (P140)	R+1 - Vol 38 (107)	Prélevement négatif
002HM005989 n°141 - 1 (P141)	R+1 - Vol 41 (106)	Prélevement négatif
S130 - 1 (S130)	R+1 - Vol 39 (DG02)	Absence : pas d'amiante par nature
S131 - 1 (S131)	R+1 - Vol 30 (100)	Absence : pas d'amiante par nature
S151 - 1 (S151)	R+1 - Vol 34 (103)	Absence sur présentation de documents
002HM005989 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 28 (005)	Prélevement négatif
002HM005989 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 28 (005)	Prélevement négatif
002HM005989 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 28 (005)	Prélevement négatif
002HM005989 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 28 (005)	Prélevement négatif
002HM005989 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 28 (005)	Prélevement négatif
002HM005989 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 22 (003)	Prélevement négatif
002HM005989 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 22 (003)	Prélevement négatif
002HM005989 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 22 (003)	Prélevement négatif
002HM005989 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 22 (003)	Prélevement négatif
002HM005989 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 22 (003)	Prélevement négatif
002HM005989 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°39 - 1 (P39)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°40 - 1 (P40)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°41 - 1 (P41)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°42 - 1 (P42)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement négatif

002HM005989 n°43 - 1 (P43)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement négatif
002HM005989 n°44 - 1 (P44)	RDC - Vol 19 (002)	Prélevement négatif
002HM005989 n°45 - 1 (P45)	RDC - Vol 19 (002)	Prélevement négatif
002HM005989 n°45 - 2 (P45)	RDC - Vol 19 (002)	Prélevement négatif
002HM005989 n°47 - 1 (P47)	RDC - Vol 22 (003)	Prélevement négatif
002HM005989 n°48 - 1 (P48)	RDC - Vol 24 (WC)	Prélevement positif
002HM005989 n°49 - 1 (P49)	RDC - Vol 23 (009)	Prélevement négatif
002HM005989 n°50 - 1 (P50)	RDC - Vol 23 (009)	Prélevement négatif
002HM005989 n°51 - 1 (P51)	RDC - Vol 21 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°52 - 1 (P52)	RDC - Vol 21 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°53 - 1 (P53)	RDC - Vol 20 (008)	Prélevement négatif
002HM005989 n°54 - 1 (P54)	RDC - Vol 20 (008)	Prélevement négatif
002HM005989 n°55 - 1 (P55)	RDC - Vol 26 (007)	Prélevement négatif
002HM005989 n°56 - 1 (P56)	RDC - Vol 29 (010)	Prélevement négatif
002HM005989 n°57 - 1 (P57)	RDC - Vol 18 (001)	Prélevement négatif
002HM005989 n°60 - 1 (P60)	RDC - Vol 18 (001)	Prélevement négatif
002HM005989 n°142 - 1 (P142)	RDC - Vol 54 (EXT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°143 - 1 (P143)	RDC - Vol 54 (EXT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°144 - 1 (P144)	RDC - Vol 54 (EXT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°145 - 1 (P145)	RDC - Vol 54 (EXT)	Prélevement négatif
002HM005989 n°146 - 1 (P146)	RDC - Vol 54 (EXT)	Prélevement négatif
S35 - 1 (S35)	RDC - Vol 28 (005)	Absence : pas d'amiante par nature
S36 - 1 (S36)	RDC - Vol 28 (005)	Absence sur marquage du materiau
S52 - 1 (S52)	RDC - Vol 27 (006)	Absence : pas d'amiante par nature
002HM005989 n°1 - 1 (P1)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif
002HM005989 n°2 - 1 (P2)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif
002HM005989 n°4 - 1 (P4)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif
002HM005989 n°6 - 1 (P6)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif


002HM005989 n°7 - 1 (P7)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif
002HM005989 n°8 - 1 (P8)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif
002HM005989 n°9 - 1 (P9)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif
002HM005989 n°10 - 1 (P10)	Sous-sol - Vol 2 (S17)	Prélevement négatif
002HM005989 n°11 - 1 (P11)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Prélevement négatif
002HM005989 n°12 - 1 (P12)	Sous-sol - Vol 4 (S19)	Prélevement négatif
002HM005989 n°13 - 1 (P13)	Sous-sol - Vol 8 (S11)	Prélevement négatif
002HM005989 n°14 - 1 (P14)	Sous-sol - Vol 8 (S11)	Prélevement négatif
002HM005989 n°15 - 1 (P15)	Sous-sol - Vol 8 (S11)	Prélevement négatif
002HM005989 n°16 - 1 (P16)	Sous-sol - Vol 9 (S10)	Prélevement négatif
002HM005989 n°17 - 1 (P17)	Sous-sol - Vol 9 (S10)	Prélevement négatif
002HM005989 n°18 - 1 (P18)	Sous-sol - Vol 9 (S10)	Prélevement négatif
002HM005989 n°19 - 1 (P19)	Sous-sol - Vol 9 (S10)	Prélevement négatif
002HM005989 n°20 - 1 (P20)	Sous-sol - Vol 9 (S10)	Prélevement négatif
002HM005989 n°21 - 1 (P21)	Sous-sol - Vol 9 (S10)	Prélevement positif
002HM005989 n°22 - 1 (P22)	Sous-sol - Vol 9 (S10)	Prélevement négatif
002HM005989 n°23 - 1 (P23)	Sous-sol - Vol 2 (S17)	Prélevement négatif
002HM005989 n°24 - 1 (P24)	Sous-sol - Vol 2 (S17)	Prélevement négatif
002HM005989 n°61 - 1 (P61)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°62 - 1 (P62)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°63 - 1 (P63)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°64 - 2 (P64)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°64 - 1 (P64)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°66 - 1 (P66)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°67 - 1 (P67)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°68 - 1 (P68)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°69 - 1 (P69)	Sous-sol - Vol 6 (S15)	Prélevement négatif
002HM005989 n°70 - 1 (P70)	Sous-sol - Vol 7 (S12)	Prélevement négatif

002HM005989 n°71 - 1 (P71)	Sous-sol - Vol 7 (S12)	Prélevement négatif
002HM005989 n°79 - 1 (P79)	Sous-sol - Vol 15 (S08)	Prélevement négatif
002HM005989 n°80 - 1 (P80)	Sous-sol - Vol 15 (S08)	Prélevement négatif
002HM005989 n°82 - 1 (P82)	Sous-sol - Vol 15 (S08)	Prélevement négatif
002HM005989 n°83 - 1 (P83)	Sous-sol - Vol 15 (S08)	Prélevement négatif
002HM005989 n°84 - 1 (P84)	Sous-sol - Vol 15 (S08)	Prélevement négatif
002HM005989 n°85 - 1 (P85)	Sous-sol - Vol 15 (S08)	Prélevement négatif
002HM005989 n°86 - 1 (P86)	Sous-sol - Vol 14 (S07)	Prélevement négatif
002HM005989 n°87 - 1 (P87)	Sous-sol - Vol 16 (DG02)	Prélevement négatif
002HM005989 n°88 - 1 (P88)	Sous-sol - Vol 14 (S07)	Prélevement négatif
002HM005989 n°89 - 1 (P89)	Sous-sol - Vol 16 (DG02)	Prélevement négatif
002HM005989 n°90 - 1 (P90)	Sous-sol - Vol 13 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°91 - 1 (P91)	Sous-sol - Vol 13 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°92 - 1 (P92)	Sous-sol - Vol 13 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°93 - 1 (P93)	Sous-sol - Vol 13 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°94 - 1 (P94)	Sous-sol - Vol 13 (DG01)	Prélevement négatif
002HM005989 n°95 - 1 (P95)	Sous-sol - Vol 11 (Douches)	Prélevement négatif
002HM005989 n°96 - 1 (P96)	Sous-sol - Vol 11 (Douches)	Prélevement négatif
002HM005989 n°97 - 1 (P97)	Sous-sol - Vol 11 (Douches)	Prélevement positif
002HM005989 n°98 - 1 (P98)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°99 - 1 (P99)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°100 - 1 (P100)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°101 - 1 (P101)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°102 - 1 (P102)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°103 - 1 (P103)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°104 - 1 (P104)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°105 - 1 (P105)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
002HM005989 n°106 - 1 (P106)	Sous-sol - Vol 15 (S08)	Prélevement négatif

002HM005989 n°107 - 1 (P107)	Sous-sol - Vol 10 (S04)	Prélevement négatif
	Sous-sol - Vol 7 (S12)	I1
S1 - 1 (S1)	Sous-sol - Vol 3 (S18)	Absence sur présentation de documents
S2 - 1 (S2)	Sous-sol - Vol 2 (S17)	Absence sur présentation de documents
S59 - 1 (S59)	Sous-sol - Vol 7 (S12)	Absence sur présentation de documents
002HM005989-1 n°187 - 1 (P187)	Toiture - Vol 57 (TOI01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°188 - 1 (P188)	Toiture - Vol 57 (TOI01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°189 - 1 (P189)	Toiture - Vol 57 (TOI01)	Prélevement négatif
002HM005989-1 n°190 - 1 (P190)	Toiture - Vol 57 (TOI01)	Prélevement négatif



002HM005989 n°1 - 1 (P1) - Sous-sol - Vol 3 (S18)

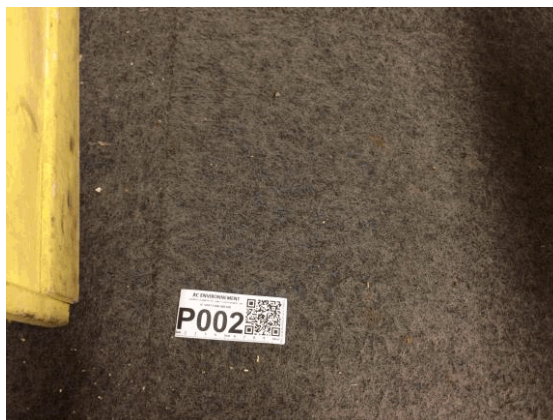

002HM005989 n°2 - 1 (P2) - Sous-sol - Vol 3 (S18)




002HM005989 n°4 - 1 (P4) - Sous-sol - Vol 3 (S18)



002HM005989 n°6 - 1 (P6) - Sous-sol - Vol 3 (S18)



002HM005989 n°7 - 1 (P7) - Sous-sol - Vol 3 (S18)

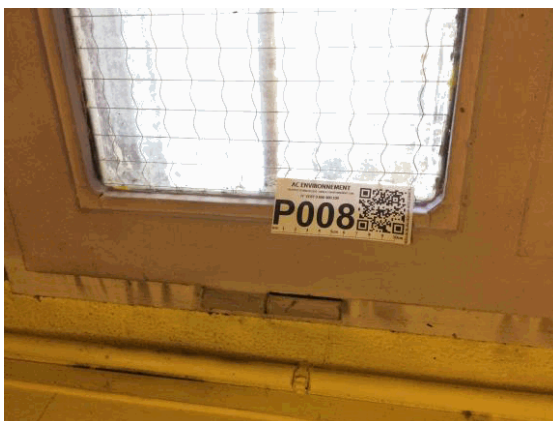

002HM005989 n°8 - 1 (P8) - Sous-sol - Vol 3 (S18)



002HM005989 n°9 - 1 (P9) - Sous-sol - Vol 3 (S18)



002HM005989 n°10 - 1 (P10) - Sous-sol - Vol 2 (S17)



002HM005989 n°11 - 1 (P11) - Sous-sol - Vol 3 (S18)



002HM005989 n°12 - 1 (P12) - Sous-sol - Vol 4 (S19)



002HM005989 n°13 - 1 (P13) - Sous-sol - Vol 8 (S11)



002HM005989 n°14 - 1 (P14) - Sous-sol - Vol 8 (S11)



002HM005989 n°15 - 1 (P15) - Sous-sol - Vol 8 (S11)



002HM005989 n°16 - 1 (P16) - Sous-sol - Vol 9 (S10)



002HM005989 n°17 - 1 (P17) - Sous-sol - Vol 9 (S10)



002HM005989 n°18 - 1 (P18) - Sous-sol - Vol 9 (S10)



002HM005989 n°19 - 1 (P19) - Sous-sol - Vol 9 (S10)




002HM005989 n°20 - 1 (P20) - Sous-sol - Vol 9 (S10)



002HM005989 n°21 - 1 (P21) - Sous-sol - Vol 9 (S10)



002HM005989 n°22 - 1 (P22) - Sous-sol - Vol 9 (S10)

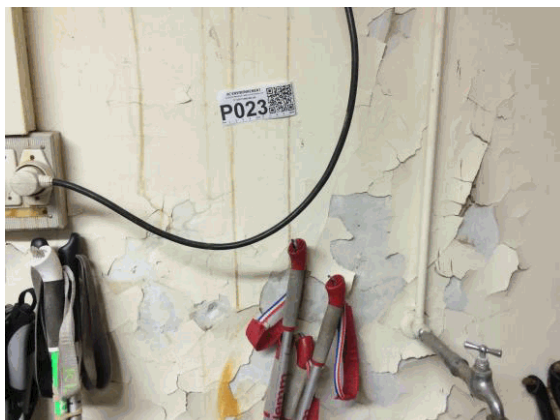

002HM005989 n°23 - 1 (P23) - Sous-sol - Vol 2 (S17)



002HM005989 n°24 - 1 (P24) - Sous-sol - Vol 2 (S17)



002HM005989 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 28 (005)



002HM005989 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 28 (005)



002HM005989 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 28 (005)



002HM005989 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 28 (005)



002HM005989 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 28 (005)



002HM005989 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 22 (003)



002HM005989 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 22 (003)



002HM005989 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 22 (003)




002HM005989 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 22 (003)



002HM005989 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 22 (003)



002HM005989 n°37 - 1 (P37) - RDC - Vol 24 (WC)

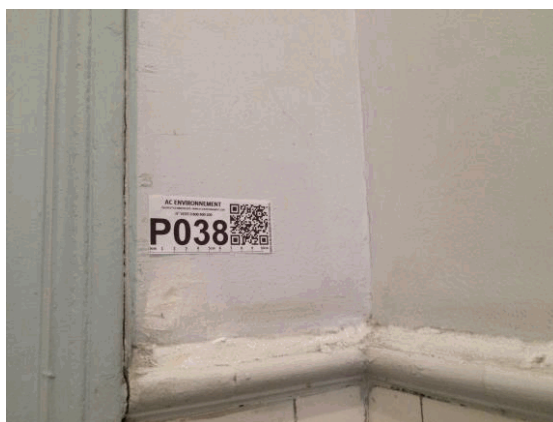

002HM005989 n°38 - 1 (P38) - RDC - Vol 24 (WC)



002HM005989 n°39 - 1 (P39) - RDC - Vol 24 (WC)



002HM005989 n°40 - 1 (P40) - RDC - Vol 24 (WC)



002HM005989 n°41 - 1 (P41) - RDC - Vol 24 (WC)



002HM005989 n°42 - 1 (P42) - RDC - Vol 24 (WC)



002HM005989 n°43 - 1 (P43) - RDC - Vol 24 (WC)



002HM005989 n°44 - 1 (P44) - RDC - Vol 19 (002)



002HM005989 n°45 - 1 (P45) - RDC - Vol 19 (002)



002HM005989 n°45 - 2 (P45) - RDC - Vol 19 (002)



002HM005989 n°47 - 1 (P47) - RDC - Vol 22 (003)



002HM005989 n°48 - 1 (P48) - RDC - Vol 24 (WC)



002HM005989 n°49 - 1 (P49) - RDC - Vol 23 (009)



002HM005989 n°50 - 1 (P50) - RDC - Vol 23 (009)



002HM005989 n°51 - 1 (P51) - RDC - Vol 21 (DG01)



002HM005989 n°52 - 1 (P52) - RDC - Vol 21 (DG01)



002HM005989 n°53 - 1 (P53) - RDC - Vol 20 (008)



002HM005989 n°54 - 1 (P54) - RDC - Vol 20 (008)



002HM005989 n°55 - 1 (P55) - RDC - Vol 26 (007)



002HM005989 n°56 - 1 (P56) - RDC - Vol 29 (010)



002HM005989 n°57 - 1 (P57) - RDC - Vol 18 (001)



002HM005989 n°60 - 1 (P60) - RDC - Vol 18 (001)



002HM005989 n°61 - 1 (P61) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°62 - 1 (P62) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°63 - 1 (P63) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°64 - 2 (P64) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°64 - 1 (P64) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°66 - 1 (P66) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°67 - 1 (P67) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°68 - 1 (P68) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°69 - 1 (P69) - Sous-sol - Vol 6 (S15)



002HM005989 n°70 - 1 (P70) - Sous-sol - Vol 7 (S12)



002HM005989 n°71 - 1 (P71) - Sous-sol - Vol 7 (S12)



002HM005989 n°72 - 1 (P72) - Chaufferie (détail 2) -
Vol 56 (Détail 2)



002HM005989 n°73 - 1 (P73) - Chauffage (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)



002HM005989 n°74 - 1 (P74) - Chauffage (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)



002HM005989 n°75 - 1 (P75) - Chauffage (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)



002HM005989 n°76 - 1 (P76) - Chauffage (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)



002HM005989 n°77 - 1 (P77) - Chauffage (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)



002HM005989 n°78 - 1 (P78) - Chauffage (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)



002HM005989 n°79 - 1 (P79) - Sous-sol - Vol 15 (S08)



002HM005989 n°80 - 1 (P80) - Sous-sol - Vol 15 (S08)



002HM005989 n°82 - 1 (P82) - Sous-sol - Vol 15 (S08)



002HM005989 n°83 - 1 (P83) - Sous-sol - Vol 15 (S08)



002HM005989 n°84 - 1 (P84) - Sous-sol - Vol 15 (S08)



002HM005989 n°85 - 1 (P85) - Sous-sol - Vol 15 (S08)



002HM005989 n°86 - 1 (P86) - Sous-sol - Vol 14 (S07)



002HM005989 n°87 - 1 (P87) - Sous-sol - Vol 16 (DG02)



002HM005989 n°88 - 1 (P88) - Sous-sol - Vol 14 (S07)



002HM005989 n°89 - 1 (P89) - Sous-sol - Vol 16 (DG02)



002HM005989 n°90 - 1 (P90) - Sous-sol - Vol 13 (DG01)



002HM005989 n°91 - 1 (P91) - Sous-sol - Vol 13 (DG01)



002HM005989 n°92 - 1 (P92) - Sous-sol - Vol 13 (DG01)



002HM005989 n°93 - 1 (P93) - Sous-sol - Vol 13 (DG01)



002HM005989 n°94 - 1 (P94) - Sous-sol - Vol 13 (DG01)



002HM005989 n°95 - 1 (P95) - Sous-sol - Vol 11 (Douches)



002HM005989 n°96 - 1 (P96) - Sous-sol - Vol 11 (Douches)



002HM005989 n°97 - 1 (P97) - Sous-sol - Vol 11 (Douches)



002HM005989 n°98 - 1 (P98) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°99 - 1 (P99) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°100 - 1 (P100) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°101 - 1 (P101) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°102 - 1 (P102) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°103 - 1 (P103) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°104 - 1 (P104) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°105 - 1 (P105) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°106 - 1 (P106) - Sous-sol - Vol 15 (S08)



002HM005989 n°107 - 1 (P107) - Sous-sol - Vol 10 (S04)



002HM005989 n°108 - 1 (P108) - R+1 - Vol 36 (DG01)



002HM005989 n°109 - 1 (P109) - R+1 - Vol 39 (DG02)



002HM005989 n°110 - 1 (P110) - R+1 - Vol 39 (DG02)



002HM005989 n°111 - 1 (P111) - R+1 - Vol 36 (DG01)



002HM005989 n°112 - 1 (P112) - R+1 - Vol 40 (DG03)



002HM005989 n°113 - 1 (P113) - R+1 - Vol 40 (DG03)



002HM005989 n°114 - 1 (P114) - R+1 - Vol 41 (106)



002HM005989 n°115 - 1 (P115) - R+1 - Vol 41 (106)



002HM005989 n°116 - 1 (P116) - R+1 - Vol 41 (106)



002HM005989 n°116 - 2 (P116) - R+1 - Vol 41 (106)



002HM005989 n°117 - 1 (P117) - R+1 - Vol 36 (DG01)



002HM005989 n°118 - 1 (P118) - R+1 - Vol 32 (DGT)



002HM005989 n°119 - 1 (P119) - R+1 - Vol 32 (DGT)



002HM005989 n°120 - 1 (P120) - R+1 - Vol 32 (DGT)



002HM005989 n°121 - 1 (P121) - R+1 - Vol 32 (DGT)




002HM005989 n°122 - 1 (P122) - R+1 - Vol 31 (WC)



002HM005989 n°123 - 1 (P123) - R+1 - Vol 31 (WC)



002HM005989 n°124 - 1 (P124) - R+1 - Vol 31 (WC)

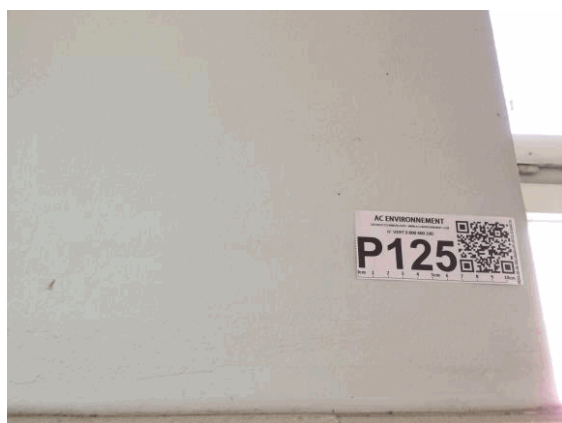


002HM005989 n°125 - 1 (P125) - R+1 - Vol 31 (WC)



002HM005989 n°126 - 1 (P126) - R+1 - Vol 31 (WC)



002HM005989 n°127 - 1 (P127) - R+1 - Vol 31 (WC)

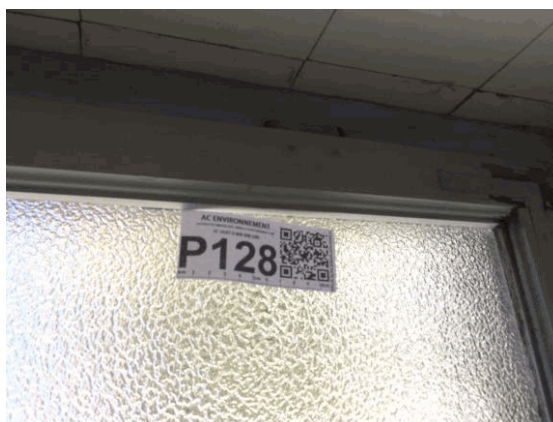

002HM005989 n°128 - 1 (P128) - R+1 - Vol 31 (WC)



002HM005989 n°129 - 1 (P129) - R+1 - Vol 33 (102)



002HM005989 n°130 - 1 (P130) - R+1 - Vol 33 (102)



002HM005989 n°131 - 1 (P131) - R+1 - Vol 33 (102)




002HM005989 n°132 - 1 (P132) - R+1 - Vol 33 (102)



002HM005989 n°133 - 1 (P133) - R+1 - Vol 34 (103)



002HM005989 n°134 - 1 (P134) - R+1 - Vol 34 (103)

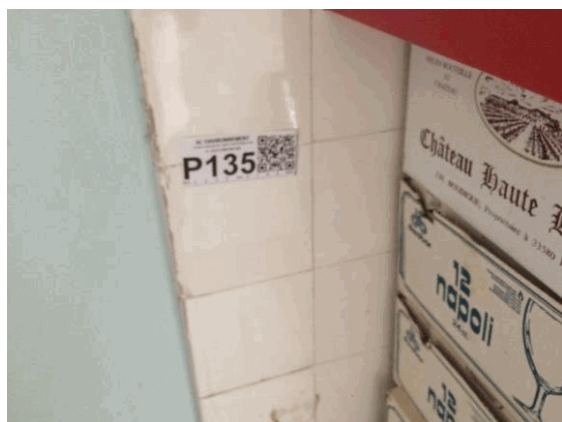

002HM005989 n°135 - 1 (P135) - R+1 - Vol 34 (103)



002HM005989 n°136 - 1 (P136) - R+1 - Vol 34 (103)



002HM005989 n°137 - 1 (P137) - R+1 - Vol 42 (105)



002HM005989 n°138 - 1 (P138) - R+1 - Vol 42 (105)



002HM005989 n°139 - 1 (P139) - R+1 - Vol 38 (107)



002HM005989 n°140 - 1 (P140) - R+1 - Vol 38 (107)



002HM005989 n°141 - 1 (P141) - R+1 - Vol 41 (106)



002HM005989 n°142 - 1 (P142) - RDC - Vol 54 (EXT)



002HM005989 n°143 - 1 (P143) - RDC - Vol 54 (EXT)



002HM005989 n°144 - 1 (P144) - RDC - Vol 54 (EXT)



002HM005989 n°145 - 1 (P145) - RDC - Vol 54 (EXT)



002HM005989 n°146 - 1 (P146) - RDC - Vol 54 (EXT)



002HM005989 n°147 - 1 (P147) - Façades - Vol 59
(Façades)



002HM005989 n°148 - 1 (P148) - Façades - Vol 59
(Façades)



002HM005989 n°149 - 1 (P149) - Façades - Vol 59
(Façades)



002HM005989 n°150 - 1 (P150) - Façades - Vol 59
(Façades)



002HM005989 n°151 - 1 (P151) - Façades - Vol 59
(Façades)



002HM005989 n°152 - 1 (P152) - Façades - Vol 59
(Façades)



002HM005989-1 n°154 - 1 (P154) - Combles - Vol 60
(Séjour)



002HM005989-1 n°155 - 1 (P155) - Combles - Vol 60
(Séjour)



002HM005989-1 n°156 - 1 (P156) - Combles - Vol 60
(Séjour)



002HM005989-1 n°157 - 1 (P157) - Combles - Vol 60
(Séjour)



002HM005989-1 n°158 - 1 (P158) - Combles - Vol 60
(Séjour)



002HM005989-1 n°159 - 1 (P159) - Combles - Vol 60
(Séjour)



002HM005989-1 n°160 - 1 (P160) - Combles - Vol 62
(SDB)



002HM005989-1 n°161 - 1 (P161) - Combles - Vol 62
(SDB)



002HM005989-1 n°162 - 1 (P162) - Combles - Vol 62
(SDB)



002HM005989-1 n°163 - 1 (P163) - Combles - Vol 62
(SDB)



002HM005989-1 n°164 - 1 (P164) - Combles - Vol 62
(SDB)



002HM005989-1 n°165 - 1 (P165) - Combles - Vol 61
(Chambre 1)



002HM005989-1 n°166 - 1 (P166) - Combles - Vol 61
(Chambre 1)



002HM005989-1 n°167 - 1 (P167) - Combles - Vol 61
(Chambre 1)



002HM005989-1 n°168 - 1 (P168) - Combles - Vol 61
(Chambre 1)



002HM005989-1 n°169 - 1 (P169) - Combles - Vol 64
(W.C)



002HM005989-1 n°170 - 1 (P170) - Combles - Vol 60
(Séjour)



002HM005989-1 n°171 - 1 (P171) - Combles - Vol 64
(W.C)



002HM005989-1 n°172 - 1 (P172) - Combles - Vol 64
(W.C)



002HM005989-1 n°173 - 1 (P173) - Combles - Vol 66
(CO01)



002HM005989-1 n°174 - 1 (P174) - Combles - Vol 66
(CO01)



002HM005989-1 n°175 - 1 (P175) - Combles - Vol 66
(CO01)



002HM005989-1 n°176 - 1 (P176) - Combles - Vol 66 (CO01)



002HM005989-1 n°177 - 1 (P177) - Combles - Vol 66 (CO01)



002HM005989-1 n°178 - 1 (P178) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°179 - 1 (P179) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°180 - 1 (P180) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°181 - 1 (P181) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°182 - 1 (P182) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°183 - 1 (P183) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°184 - 1 (P184) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°186 - 1 (P186) - Combles - Vol 67 (Co 2)



002HM005989-1 n°187 - 1 (P187) - Toiture - Vol 57 (TOI01)



002HM005989-1 n°188 - 1 (P188) - Toiture - Vol 57 (TOI01)



002HM005989-1 n°189 - 1 (P189) - Toiture - Vol 57 (TOI01)




002HM005989-1 n°190 - 1 (P190) - Toiture - Vol 57 (TOI01)




002HM005989-1 n°191 - 1 (P191) - Combles - Vol 67 (Cr 2)



I1 - 1 - Sous-sol - Vol 7 (S12)

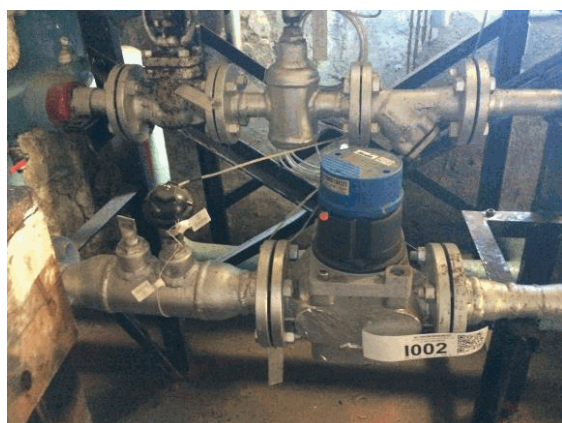

I2 - 1 - Chaufferie (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)

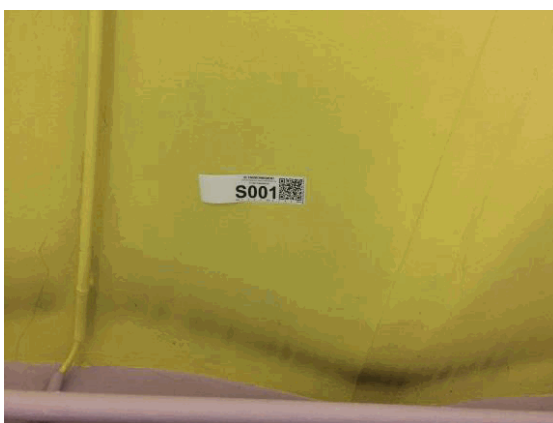

S1 - 1 (S1) - Sous-sol - Vol 3 (S18)



S2 - 1 (S2) - Sous-sol - Vol 2 (S17)



S35 - 1 (S35) - RDC - Vol 28 (005)



S36 - 1 (S36) - RDC - Vol 28 (005)



S52 - 1 (S52) - RDC - Vol 27 (006)



S59 - 1 (S59) - Sous-sol - Vol 7 (S12)



S130 - 1 (S130) - R+1 - Vol 39 (DG02)



S131 - 1 (S131) - R+1 - Vol 30 (100)




S151 - 1 (S151) - R+1 - Vol 34 (103)



S167 - 1 (S167) - Combles - Vol 66 (CO01)




S181 - 1 (S181) - Combles - Vol 62 (SDB)

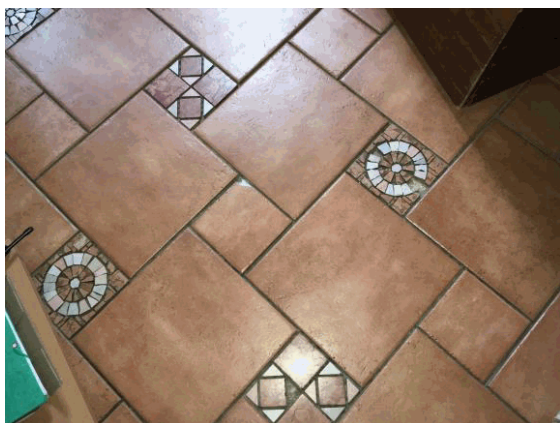

S182 - 1 (S182) - Combles - Vol 61 (Chambre 1)




S183 - 1 (S183) - Combles - Vol 60 (Séjour)

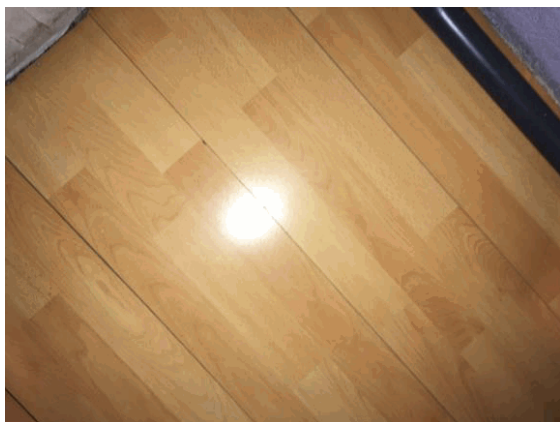

S184 - 1 (S184) - Combles - Vol 64 (W.C)



S185 - 2 (S185) - Combles - Vol 65 (Chambre 2)

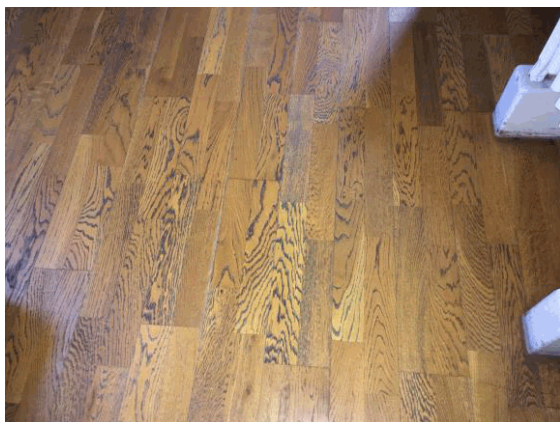

S185 - 1 (S185) - Combles - Vol 65 (Chambre 2)



S186 - 1 (S186) - Combles - Vol 63 (Cuisine)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002HM00598 9 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur, Analyse globale - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage, Colle jaune, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur, Colle jaune, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle jaune, Matériau dur, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - façade -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables - sur poutrelle métallique -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°7 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°7 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint, Transparent - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables - sur panneau bois -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°10 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 2 (S17)	
002HM00598 9 n°10 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 2 (S17)	
002HM00598 9 n°11 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°11 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 3 (S18)	
002HM00598 9 n°12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 4 (S19)	
002HM00598 9 n°13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 8 (S11)	
002HM00598 9 n°13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 8 (S11)	

002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°14	Plafonds	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 8 (S11)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°15	Revêtement de sol	Joint, Dur, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 8 (S11)
002HM00598 Parois verticales 9 n°16 Phase intérieures et enduits 1	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Parois verticales 9 n°16 Phase intérieures et enduits 2	Murs et cloisons	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Equipements divers et 9 n°17 accessoires	Paillasse	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°18	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°19	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Parois verticales 9 n°20 Phase intérieures et enduits 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Analyse globale, Peinture, Indissociables - Allège -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Parois verticales 9 n°20 Phase intérieures et enduits 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture, Plâtre, Analyse globale, Indissociables - Allège -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Parois verticales 9 n°20 Phase intérieures et enduits 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier, Analyse globale, Tresse - Allège -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Façades 9 n°21	Menuiseries	Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Equipements divers et 9 n°22 Phase accessoires 1	Paillasse	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Equipements divers et 9 n°22 Phase accessoires 2	Paillasse	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 9 (S10)
002HM00598 Parois verticales 9 n°23 Phase intérieures et enduits 1	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 2 (S17)
002HM00598 Parois verticales 9 n°23 Phase intérieures et enduits 2	Murs et cloisons	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 2 (S17)
002HM00598 Equipements divers et 9 n°24 accessoires	Radiateurs	Peinture souple, Tresse, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 2 (S17)
002HM00598 Parois verticales 9 n°25 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 28 (005)
002HM00598 Parois verticales 9 n°26 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 28 (005)
002HM00598 Parois verticales 9 n°27 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables - Embrasures -	RDC - Vol 28 (005)

002HM00598 Revêtement de mur 9 n°28 Phase 1	Revêtement de mur	Enduit - -	RDC - Vol 28 (005)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°28 Phase 2	Revêtement de mur	Tresse - -	RDC - Vol 28 (005)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°29	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 28 (005)
002HM00598 Parois verticales 9 n°30 intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - Porte bois -	RDC - Vol 22 (003)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°31	Revêtement de sol	Plaque souple, Marron, Colle jaune, Indissociables - -	RDC - Vol 25 (004)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°32	Revêtement de sol	Ragréage, Colle, Analyse globale, Indissociables - -	RDC - Vol 25 (004)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°33	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	RDC - Vol 22 (003)
002HM00598 Equipements divers et 9 n°34 accessoires	Radiateurs	Peinture, Analyse globale - -	RDC - Vol 22 (003)
002HM00598 Parois verticales 9 n°35 intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - Double Porte bois -	RDC - Vol 22 (003)
002HM00598 Parois verticales 9 n°36 Phase intérieures et enduits 1	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 22 (003)
002HM00598 Parois verticales 9 n°36 Phase intérieures et enduits 2	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	RDC - Vol 22 (003)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°37	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Parois verticales 9 n°38 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Parois verticales 9 n°39 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°40	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°41	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°42	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°43	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - Embrasure -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°44	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	RDC - Vol 19 (002)
002HM00598 Parois verticales 9 n°45 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables - -	RDC - Vol 19 (002)
002HM00598 Parois verticales 9 n°46 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 22 (003)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°47	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 22 (003)

002HM00598 Parois verticales 9 n°48 intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 24 (WC)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°49	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	RDC - Vol 23 (009)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°50	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	RDC - Vol 23 (009)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°51	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 21 (DG01)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°52	Plafonds	Enduit, Peinture, Indissociables - paillasse -	RDC - Vol 21 (DG01)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°53	Revêtement de sol	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables - -	RDC - Vol 20 (008)
002HM00598 Façades 9 n°54	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 20 (008)
002HM00598 Parois verticales 9 n°55 Phase intérieures et enduits 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - cloison bois -	RDC - Vol 26 (007)
002HM00598 Parois verticales 9 n°55 Phase intérieures et enduits 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Tresse - cloison bois -	RDC - Vol 26 (007)
002HM00598 Parois verticales 9 n°56 intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 29 (010)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°57	Revêtement de sol	Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables - -	RDC - Vol 18 (001)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°58	Revêtement de sol	Plaque semi rigide, Gris(e), Colle jaune, Indissociables - -	RDC - Vol 18 (001)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°59	Revêtement de sol	Ragréage, Colle jaune, Indissociables - -	RDC - Vol 18 (001)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°60	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	RDC - Vol 18 (001)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°61	Revêtement de sol	Matériau dur, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Parois verticales 9 n°62 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Enduit, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°63	Plafonds	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Parois verticales 9 n°64 intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°65 Phase et équipements 1	Conduit eau	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°65 Phase et équipements 2	Conduit eau	Tresse, Matériau fibreuse, Papier - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°66 et équipements	Conduit eau	Laine de verre - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°67 et équipements	Conduit eau	Laine de verre - coudes -	Sous-sol - Vol 6 (S15)

002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°68 Phase et équipements 1	Conduit eau	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°68 Phase et équipements 2	Conduit eau	Papier, Tresse, Matériau textile hétérogène - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°69 Phase et équipements 1	Conduit eau	Plâtre, Peinture souple, Laine de verre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°69 Phase et équipements 2	Conduit eau	Peinture souple, Plâtre, Laine de verre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°69 Phase et équipements 3	Conduit eau	Laine de verre, Tresse - -	Sous-sol - Vol 6 (S15)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°70 et équipements	Conduit eau	Joint, Dur - -	Sous-sol - Vol 7 (S12)
002HM00598 Parois verticales 9 n°71 intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse, Noir(e) - sur panneau bois -	Sous-sol - Vol 7 (S12)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°72 et équipements	Conduit eau	Joint, Noir(e) - -	Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°73 Phase et équipements 1	Conduit eau	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables - -	Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°73 Phase et équipements 2	Conduit eau	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables - -	Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°74 et équipements	Conduit eau	Tresse, Analyse globale, Papier - -	Chaudière (détail 2) - Vol 56 (Détail 2)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°75 et équipements	Conduit eau	Mastic, Joint, Fibreux, Indissociables - -	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°76 Phase et équipements 1	Conduit eau	Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables - -	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°76 Phase et équipements 2	Conduit eau	Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables - -	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°77 et équipements	Conduit eau	Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables - -	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)
002HM00598 Conduits, canalisations 9 n°78 et équipements	Conduit eau	Joint, Fibreux, Mastic, Peinture, Indissociables - -	Chaudière (détail 1) - Vol 55 (Détail 1)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°79	Revêtement de sol	Matériau dur, Analyse globale, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 15 (S08)
002HM00598 Parois verticales 9 n°80 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 15 (S08)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°81	Plafonds	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 15 (S08)

002HM00598 Equipements divers et 9 n°82 accessoires	Paillasse	Matériau dur, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 15 (S08)
002HM00598 Equipements divers et 9 n°83 accessoires	Paillasse	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 15 (S08)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°84	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 15 (S08)
002HM00598 Parois verticales 9 n°85 Phase intérieures et enduits 1	Murs et cloisons	Matériau dur, Peinture souple, Indissociables - Allège -	Sous-sol - Vol 15 (S08)
002HM00598 Parois verticales 9 n°85 Phase intérieures et enduits 2	Murs et cloisons	Peinture souple, Matériau dur, Indissociables - Allège -	Sous-sol - Vol 15 (S08)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°86	Revêtement de sol	Matériau dur - -	Sous-sol - Vol 14 (S07)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°87	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Analyse globale - -	Sous-sol - Vol 16 (DG02)
002HM00598 Parois verticales 9 n°88 Phase intérieures et enduits 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Analyse globale - -	Sous-sol - Vol 14 (S07)
002HM00598 Parois verticales 9 n°88 Phase intérieures et enduits 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier, Tresse - -	Sous-sol - Vol 14 (S07)
002HM00598 Parois verticales 9 n°89 Phase intérieures et enduits 1	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 16 (DG02)
002HM00598 Parois verticales 9 n°89 Phase intérieures et enduits 2	Murs et cloisons	Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 16 (DG02)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°90	Plafonds	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 13 (DG01)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°91	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 13 (DG01)
002HM00598 Parois verticales 9 n°92 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 13 (DG01)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°93	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 13 (DG01)
002HM00598 Parois verticales 9 n°94 Phase intérieures et enduits 1	Menuiseries	Joint, Transparent - -	Sous-sol - Vol 13 (DG01)
002HM00598 Parois verticales 9 n°94 Phase intérieures et enduits 2	Menuiseries	Mousse - -	Sous-sol - Vol 13 (DG01)

002HM00598 9 n°95	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 11 (Douches)
002HM00598 9 n°96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -
002HM00598 9 n°97	Façades	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -
002HM00598 9 n°98	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	Sous-sol - Vol 10 (S04)
002HM00598 9 n°99	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 10 (S04)
002HM00598 9 n°100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -
002HM00598 9 n°101	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -
002HM00598 9 n°102	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	Sous-sol - Vol 10 (S04)
002HM00598 9 n°103	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	Sous-sol - Vol 10 (S04)
002HM00598 9 n°104	Revêtement de sol	Matériau dur, Analyse globale - -	Sous-sol - Vol 10 (S04)
002HM00598 9 n°105	Plafond et faux-plafonds Phase 1	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -
002HM00598 9 n°105	Plafond et faux-plafonds Phase 2	Plafonds	Peinture, Plâtre, Indissociables - -
002HM00598 9 n°106	Façades	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -
002HM00598 9 n°107	Façades	Menuiseries	Joint, Gris(e) - -
002HM00598 9 n°108	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	R+1 - Vol 36 (DG01)
002HM00598 9 n°109	Parois verticales intérieures et enduits Phase 1	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables - -
002HM00598 9 n°109	Parois verticales intérieures et enduits Phase 2	Murs et cloisons	Peinture, Analyse globale, Ciment, Plâtre, Indissociables - -
002HM00598 9 n°110	Revêtement de mur Phase 1	Revêtement de mur	Plâtre, Colle, Indissociables - -
002HM00598 9 n°110	Revêtement de mur Phase 2	Revêtement de mur	Colle, Plâtre, Indissociables - -
002HM00598 9 n°110	Revêtement de mur Phase 3	Revêtement de mur	Tresse - -

002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°111 Phase 1	Plafonds	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables - -	R+1 - Vol 36 (DG01)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°111 Phase 2	Plafonds	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables - -	R+1 - Vol 36 (DG01)
002HM00598 Parois verticales 9 n°112 intérieures et enduits Phase 1	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables - -	R+1 - Vol 40 (DG03)
002HM00598 Parois verticales 9 n°112 intérieures et enduits Phase 2	Murs et cloisons	Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables - -	R+1 - Vol 40 (DG03)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°113	Plafonds	Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables - -	R+1 - Vol 40 (DG03)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°114	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 41 (106)
002HM00598 Parois verticales 9 n°115 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 41 (106)
002HM00598 Parois verticales 9 n°116 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 41 (106)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°117	Revêtement de sol	Ciment - escalier -	R+1 - Vol 36 (DG01)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°118	Revêtement de sol	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 32 (DGT)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°119	Revêtement de sol	Plaque semi rigide, Noir(e) - -	R+1 - Vol 32 (DGT)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°120	Revêtement de sol	Plaque semi dure, Matériau fibreux - -	R+1 - Vol 32 (DGT)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°121	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Indissociables - -	R+1 - Vol 32 (DGT)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°122	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°123	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°124	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Parois verticales 9 n°125 intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - façade -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Parois verticales 9 n°126 intérieures et enduits Phase 1	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Parois verticales 9 n°126 intérieures et enduits Phase 2	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Plafond et faux-plafonds 9 n°127	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Façades 9 n°128	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 31 (WC)
002HM00598 Parois verticales 9 n°129 intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 33 (102)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°130	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	R+1 - Vol 33 (102)

002HM00598 Revêtement de sol 9 n°131	Revêtement de sol	Moquette - -	R+1 - Vol 33 (102)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°132	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	R+1 - Vol 33 (102)
002HM00598 Parois verticales 9 n°133 intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 34 (103)
002HM00598 Parois verticales 9 n°134 intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 34 (103)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°135	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 34 (103)
002HM00598 Façades 9 n°136	Menuiseries	Matériau hétérogène, Colle, Indissociables - -	R+1 - Vol 34 (103)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°137	Revêtement de sol	Plaque souple, Vert(e), Colle jaune, Indissociables - -	R+1 - Vol 42 (105)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°138	Revêtement de mur	Papier, Tresse - -	R+1 - Vol 42 (105)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°139	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	R+1 - Vol 38 (107)
002HM00598 Parois verticales 9 n°140 intérieures et enduits Phase 1	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	R+1 - Vol 38 (107)
002HM00598 Parois verticales 9 n°140 intérieures et enduits Phase 2	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	R+1 - Vol 38 (107)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°141	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage - -	R+1 - Vol 41 (106)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°142	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	RDC - Vol 54 (EXT)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°143	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	RDC - Vol 54 (EXT)
002HM00598 Façades 9 n°144	Menuiseries	Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables - -	RDC - Vol 54 (EXT)
002HM00598 Façades 9 n°145	Murs	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 54 (EXT)
002HM00598 Revêtement de mur 9 n°146	Revêtement de mur	Peinture, Analyse globale - -	RDC - Vol 54 (EXT)
002HM00598 Façades 9 n°147	Murs	Joint, Dur, Peinture, Indissociables - -	Façades - Vol 59 (Façades)
002HM00598 Façades 9 n°148	Murs	Joint, Dur - -	Façades - Vol 59 (Façades)
002HM00598 Revêtement de sol 9 n°149	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables - -	Façades - Vol 59 (Façades)
002HM00598 Façades 9 n°150	Murs	Matériau dur, Peinture, Indissociables - -	Façades - Vol 59 (Façades)
002HM00598 Façades 9 n°151	Murs	Ciment - -	Façades - Vol 59 (Façades)

002HM00598	Façades	Muret	Ciment, Peinture, Indissociables - -	Façades - Vol 59 (Façades)
9 n°152				
002HM00598	Façades	Murs	Ciment - -	Façades - Vol 59 (Façades)
9 n°153				
P154	Façades	Menuiseries	Joint - -	Combles - Vol 60 (Séjour)
P155	Façades	Menuiseries	Joint - -	Combles - Vol 60 (Séjour)
P156	Façades	Menuiseries	Joint, Transparent - -	Combles - Vol 60 (Séjour)
P157	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 60 (Séjour)
P158	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Plâtre - -	Combles - Vol 60 (Séjour)
P159	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle - -	Combles - Vol 60 (Séjour)
P160 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture, Plâtre, Indissociables - -	Combles - Vol 62 (SDB)
P160 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 62 (SDB)
P161	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Analyse globale, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 62 (SDB)
P162 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 62 (SDB)
P162 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Tresse - -	Combles - Vol 62 (SDB)
P163	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 62 (SDB)
P164	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Enduit, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 62 (SDB)
P165	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 61 (Chambre 1)
P166	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 61 (Chambre 1)
P167 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre, Enduit - -	Combles - Vol 61 (Chambre 1)
P167 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier, Tresse - -	Combles - Vol 61 (Chambre 1)
P168	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 61 (Chambre 1)
P169	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 64 (W.C)
P170	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - -	Combles - Vol 60 (Séjour)
P171	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 64 (W.C)
P172	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 64 (W.C)
P173	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 66 (CO01)
P174	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 66 (CO01)
P175	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - -	Combles - Vol 66 (CO01)
P176	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque bitumineuse - -	Combles - Vol 66 (CO01)

P177	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque bitumineuse - -	Combles - Vol 66 (CO01)
P178	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque bitumineuse - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P179	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P180	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque bitumineuse - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P181	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P182	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau textile hétérogène, Carton, Tresse - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P183	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Ciment, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P184	Equipements divers et accessoires	Verrière	Mastic, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P185	Façades	Menuiseries	Joint, Transparent - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P186 Phase 1	Equipements divers et accessoires	Ballon ECS	Plâtre - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P186 Phase 2	Equipements divers et accessoires	Ballon ECS	Laine de verre, Carton - -	Combles - Vol 67 (Co 2)
P187	Toiture et étanchéité	Ardoises	Matériau dur - -	Toiture - Vol 57 (TOI01)
P188	Toiture et étanchéité	Verrière	Colle, Matériau hétérogène, Matériau fibreux, Aluminium, Indissociables - -	Toiture - Vol 57 (TOI01)
P189	Façades	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	Toiture - Vol 57 (TOI01)
P190	Toiture et étanchéité	Conduit cheminée	Ciment - -	Toiture - Vol 57 (TOI01)
P191	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic, Peinture, Indissociables - -	Combles - Vol 67 (Co 2)

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Annule et remplace le rapport édité le 27/03/2019 à 15:47 qui doit être détruit.

L'emploi de la ou des version(s) précédente(s) ou de leur reproduction engage la seule responsabilité du client.

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

La lettre 'M' indique les échantillons dont les résultats ont été modifiés depuis la version précédente du rapport.

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon FlashLab : 001 Localisation : Vol 3 (S18)						
- Matériau dur, Analyse globale		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 Localisation : Vol 3 (S18)						
- Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables		# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003 Localisation : Vol 3 (S18)						
- Ragréage, Colle jaune, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004 Localisation : Vol 3 (S18)						
- Matériau dur, Colle jaune, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Matériau dur, Indissociables		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 Localisation : Vol 3 (S18)						
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 006 Localisation : Vol 3 (S18) Observation(s) : Plâtre : Quantité insuffisante					
- Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007 Localisation : Vol 3 (S18)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008 Localisation : Vol 3 (S18)					
- Joint, Transparent	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009 Localisation : Vol 3 (S18)					
- Plâtre, Peinture, Matériau fibreux, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010 Localisation : Vol 2 (S17) Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011 Localisation : Vol 3 (S18)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 012 Localisation : Vol 4 (S19)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 013 Localisation : Vol 8 (S11)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 014 Localisation : Vol 8 (S11)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 015 Localisation : Vol 8 (S11)					
- Joint, Dur, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 016 Localisation : Vol 9 (S10)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 017 Localisation : Vol 9 (S10)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 018 Localisation : Vol 9 (S10)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 019 Localisation : Vol 9 (S10)					
Référence échantillon client : 002HM005989019 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 020 Localisation : Vol 9 (S10)					
Référence échantillon client : 002HM005989020 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués					
- Plâtre, Analyse globale, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
- Papier, Analyse globale, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 021 Localisation : Vol 9 (S10)					
Référence échantillon client : 002HM005989021 - Façades - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 022 Localisation : Vol 9 (S10)					
Référence échantillon client : 002HM005989022 - Equipements divers et accessoires - Paillasse - Paillasse					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 023 Localisation : Vol 2 (S17)					
Référence échantillon client : 002HM005989023 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 024 Localisation : Vol 2 (S17) Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Peinture souple, Tresse, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 025 Localisation : Vol 28 (005)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 026 Localisation : Vol 28 (005)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 027 Localisation : Vol 28 (005)					
- Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 028 Localisation : Vol 28 (005)					
- Enduit	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 029 Localisation : Vol 28 (005)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 030 Localisation : Vol 22 (003) Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 031 Localisation : Vol 25 (004)					
- Plaque souple, Marron, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 032 Localisation : Vol 25 (004)					
- Ragréage, Colle, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 033 Localisation : Vol 22 (003)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 034 Localisation : Vol 22 (003)					
- Peinture, Analyse globale	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 035 Localisation : Vol 22 (003)					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 036 Localisation : Vol 22 (003)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 037 Localisation : Vol 24 (WC)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 038 Localisation : Vol 24 (WC)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 039 Localisation : Vol 24 (WC)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 040					
Référence échantillon client : 002HM005989040 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
Localisation : Vol 24 (WC)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 041					
Référence échantillon client : 002HM005989041 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
Localisation : Vol 24 (WC)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 042					
Référence échantillon client : 002HM005989042 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 24 (WC)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 043					
Référence échantillon client : 002HM005989043 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 24 (WC)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 044					
Référence échantillon client : 002HM005989044 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
Localisation : Vol 19 (002)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 045					
Référence échantillon client : 002HM005989045 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 19 (002)					
- Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 046					
Référence échantillon client : 002HM005989046 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 22 (003)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 047					
Référence échantillon client : 002HM005989047 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 22 (003)					
Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 048 Localisation : Vol 24 (WC) Référence échantillon client : 002HM005989048 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 049 Localisation : Vol 23 (009) Référence échantillon client : 002HM005989049 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 050 Localisation : Vol 23 (009) Référence échantillon client : 002HM005989050 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 051 Localisation : Vol 21 (DG01) Référence échantillon client : 002HM005989051 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 052 Localisation : Vol 21 (DG01) Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée. Référence échantillon client : 002HM005989052 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 053 Localisation : Vol 20 (008) Référence échantillon client : 002HM005989053 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche					
- Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 054 Localisation : Vol 20 (008) Référence échantillon client : 002HM005989054 - Façades - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 055 Localisation : Vol 26 (007) Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 056 Localisation : Vol 29 (010)					
Référence échantillon client : 002HM005989056 - Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 057 Localisation : Vol 18 (001)					
Référence échantillon client : 002HM005989057 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche					
- Matériau bitumineux, Moquette, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 058 Localisation : Vol 18 (001)					
Référence échantillon client : 002HM005989058 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche					
- Plaque semi rigide, Gris(e), Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 059 Localisation : Vol 18 (001)					
Référence échantillon client : 002HM005989059 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol					
- Ragréage, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 060 Localisation : Vol 18 (001)					
Référence échantillon client : 002HM005989060 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 061 Localisation : Vol 6 (S15)					
Référence échantillon client : 002HM005989061 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre					
- Matériau dur, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 062 Localisation : Vol 6 (S15)					
Référence échantillon client : 002HM005989062 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 063 Localisation : Vol 6 (S15)					
Référence échantillon client : 002HM005989063 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 064 Localisation : Vol 6 (S15)					
Référence échantillon client : 002HM005989064 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 065 Localisation : Vol 6 (S15) Observation(s) : La totalité de plâtre a été utilisée.					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Tresse, Matériau fibreux, Papier	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 066 Localisation : Vol 6 (S15)					
Référence échantillon client : 002HM005989066 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage					
- Laine de verre	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 067 Localisation : Vol 6 (S15)					
Référence échantillon client : 002HM005989067 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage					
- Laine de verre	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 068 Localisation : Vol 6 (S15) Observation(s) : La totalité de plâtre a été utilisée.					
Référence échantillon client : 002HM005989068 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Papier, Tresse, Matériau textile hétérogène	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 069 Référence échantillon client : 002HM005989069 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage Localisation : Vol 6 (S15)					
- Plâtre, Peinture souple, Laine de verre, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture souple, Plâtre, Laine de verre, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Laine de verre, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 070 Référence échantillon client : 002HM005989070 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride Localisation : Vol 7 (S12)					
- Joint, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 071 Référence échantillon client : 002HM005989071 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint Localisation : Vol 7 (S12)					
- Mousse, Noir(e)	META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 072 Référence échantillon client : 002HM005989072 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride Localisation : Vol 56 (Détail 2)					
- Joint, Noir(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 073 Référence échantillon client : 002HM005989073 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride Localisation : Vol 56 (Détail 2) Observation(s) : Les fibres étant localisées dans joint fibreux , il en résulte que l'ensemble des phases est contaminé.					
- Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	# MOLP	Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de papier	2	N/A	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 074 Référence échantillon client : 002HM005989074 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Tresses Localisation : Vol 56 (Détail 2)					
- Tresse, Analyse globale, Papier	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 075 Référence échantillon client : 002HM005989075 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride					
Localisation : Vol 55 (Détail 1)					
- Mastic, Joint, Fibreux, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 076 Référence échantillon client : 002HM005989076 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride					
Localisation : Vol 55 (Détail 1)					
Observation(s) : Les fibres étant localisées dans joint fibreux, il en résulte que l'ensemble des phases est contaminé.La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables	# MOLP	Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de papier	2	N/A	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Joint, Fibreux, Mastic, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 077 Référence échantillon client : 002HM005989077 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride					
Localisation : Vol 55 (Détail 1)					
Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Joint, Fibreux, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 078 Référence échantillon client : 002HM005989078 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride					
Localisation : Vol 55 (Détail 1)					
Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Joint, Fibreux, Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 079 Référence échantillon client : 002HM005989079 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre					
Localisation : Vol 15 (S08)					
- Matériau dur, Analyse globale, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 080 Référence échantillon client : 002HM005989080 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
Localisation : Vol 15 (S08)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 081 Référence échantillon client : 002HM005989081 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment					
Localisation : Vol 15 (S08)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 082 Localisation : Vol 15 (S08)					
- Matériau dur, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 083 Localisation : Vol 15 (S08)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 084 Localisation : Vol 15 (S08)					
- Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 085 Localisation : Vol 15 (S08)					
- Matériau dur, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture souple, Matériau dur, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 086 Localisation : Vol 14 (S07)					
- Matériau dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 087 Localisation : Vol 16 (DG02)					
- Colle de faïence/carrelage, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 088 Localisation : Vol 14 (S07)					
- Plâtre, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Papier, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 089 Référence échantillon client : 002HM005989089 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre Localisation : Vol 16 (DG02)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 090 Référence échantillon client : 002HM005989090 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment Localisation : Vol 13 (DG01)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 091 Référence échantillon client : 002HM005989091 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) Localisation : Vol 13 (DG01)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 092 Référence échantillon client : 002HM005989092 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre Localisation : Vol 13 (DG01)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 093 Référence échantillon client : 002HM005989093 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Localisation : Vol 13 (DG01)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 094 Référence échantillon client : 002HM005989094 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier Localisation : Vol 13 (DG01)					
- Joint, Transparent	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Mousse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 095 Référence échantillon client : 002HM005989095 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Localisation : Vol 11 (Douches)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 096 Localisation : Vol 11 (Douches) Référence échantillon client : 002HM005989096 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 097 Localisation : Vol 11 (Douches) Référence échantillon client : 002HM005989097 - Façades - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 098 Localisation : Vol 10 (S04) Référence échantillon client : 002HM005989098 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 099 Localisation : Vol 10 (S04) Référence échantillon client : 002HM005989099 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe					
- Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 100 Localisation : Vol 10 (S04) Référence échantillon client : 002HM005989100 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 101 Localisation : Vol 10 (S04) Référence échantillon client : 002HM005989101 - Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 102 Localisation : Vol 10 (S04) Référence échantillon client : 002HM005989102 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 103 Localisation : Vol 10 (S04) Référence échantillon client : 002HM005989103 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 104 Localisation : Vol 10 (S04)					
- Matériau dur, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 105 Localisation : Vol 10 (S04)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 106 Localisation : Vol 15 (S08)					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 107 Localisation : Vol 10 (S04)					
- Joint, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 108 Localisation : Vol 36 (DG01)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 109 Localisation : Vol 39 (DG02)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Analyse globale, Ciment, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 110 Référence échantillon client : 002HM005989110 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Sous-couches des tissus muraux Localisation : Vol 39 (DG02)					
- Plâtre, Colle, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 111 Référence échantillon client : 002HM005989111 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre Localisation : Vol 36 (DG01)					
- Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 112 Référence échantillon client : 002HM005989112 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre Localisation : Vol 40 (DG03)					
- Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Analyse globale, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 113 Référence échantillon client : 002HM005989113 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre Localisation : Vol 40 (DG03)					
- Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 114 Référence échantillon client : 002HM005989114 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre Localisation : Vol 41 (106)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 115 Référence échantillon client : 002HM005989115 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre Localisation : Vol 41 (106)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 116 Localisation : Vol 41 (106)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 117 Localisation : Vol 36 (DG01)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 118 Localisation : Vol 32 (DGT)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 119 Localisation : Vol 32 (DGT)					
- Plaque semi rigide, Noir(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 120 Localisation : Vol 32 (DGT)					
- Plaque semi dure, Matériau fibreux	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 121 Localisation : Vol 32 (DGT)					
- Colle de faïence/carrelage, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 122 Localisation : Vol 31 (WC)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 123 Localisation : Vol 31 (WC)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 124 Localisation : Vol 31 (WC) Référence échantillon client : 002HM005989124 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 125 Localisation : Vol 31 (WC) Référence échantillon client : 002HM005989125 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 126 Localisation : Vol 31 (WC) Référence échantillon client : 002HM005989126 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 127 Localisation : Vol 31 (WC) Référence échantillon client : 002HM005989127 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 128 Localisation : Vol 31 (WC) Référence échantillon client : 002HM005989128 - Façades - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 129 Localisation : Vol 33 (102) Référence échantillon client : 002HM005989129 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 130 Localisation : Vol 33 (102) Référence échantillon client : 002HM005989130 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 131 Localisation : Vol 33 (102) Référence échantillon client : 002HM005989131 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche					
- Moquette	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 132 Localisation : Vol 33 (102)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 133 Localisation : Vol 34 (103)					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 134 Localisation : Vol 34 (103)					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 135 Localisation : Vol 34 (103)					
- Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 136 Localisation : Vol 34 (103)					
- Matériau hétérogène, Colle, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 137 Localisation : Vol 42 (105)					
- Plaque souple, Vert(e), Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 138 Localisation : Vol 42 (105)					
- Papier, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 139 Localisation : Vol 38 (107)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 140 Référence échantillon client : 002HM005989140 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre Localisation : Vol 38 (107)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 141 Référence échantillon client : 002HM005989141 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) Localisation : Vol 41 (106)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 142 Référence échantillon client : 002HM005989142 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Localisation : Vol 54 (EXT)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 143 Référence échantillon client : 002HM005989143 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage Localisation : Vol 54 (EXT)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 144 Référence échantillon client : 002HM005989144 - Façades - Menuiseries - Enduit sur pierre Localisation : Vol 54 (EXT)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Analyse globale, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 145 Référence échantillon client : 002HM005989145 - Façades - Murs - Enduits Localisation : Vol 54 (EXT)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 146 Référence échantillon client : 002HM005989146 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe Localisation : Vol 54 (EXT)					
- Peinture, Analyse globale	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 147 Référence échantillon client : 002HM005989147 - Façades - Murs - Joint entre pierres Localisation : Vol 59 (Façades)					
- Joint, Dur, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Aurélien WILLIG 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989 Référence FlashLab : 19FP005162 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 25/03/2019 Date d'analyse : 25/03/2019 Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 148 Localisation : Vol 59 (Façades)					
- Joint, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 149 Localisation : Vol 59 (Façades)					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 150 Localisation : Vol 59 (Façades)					
- Matériau dur, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 151 Localisation : Vol 59 (Façades)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 152 Localisation : Vol 59 (Façades)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 153 Localisation : Vol 59 (Façades)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement
Aurélien WILLIG
14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 002HM005989
Référence FlashLab : 19FP005162
Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG

Date d'acceptation : 25/03/2019
Date d'analyse : 25/03/2019
Date d'édition : 27/03/2019 à 16:49

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiant dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2

Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : Cécile JULIEN

Chef d'équipe



RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Annule et remplace le rapport édité le 03/05/2019 à 09:49 qui doit être détruit.

L'emploi de la ou des version(s) précédente(s) ou de leur reproduction engage la seule responsabilité du client.

Client : AC Environnement Pauline MEISCH 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989-1 Référence FlashLab : 19FP007353 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 24/04/2019 Date d'analyse : 30/04/2019 Date d'édition : 03/05/2019 à 10:46
--	--	--

La lettre 'M' indique les échantillons dont les résultats ont été modifiés depuis la version précédente du rapport.

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 001 Localisation : Vol 60 (Séjour) Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Joint	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 Localisation : Vol 60 (Séjour)					
- Joint	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003 Localisation : Vol 60 (Séjour) Observation(s) : Flocage : absence.					
- Joint, Transparent	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004 Localisation : Vol 60 (Séjour)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 Localisation : Vol 60 (Séjour)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Pauline MEISCH 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989-1 Référence FlashLab : 19FP007353 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 24/04/2019 Date d'analyse : 30/04/2019 Date d'édition : 03/05/2019 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 006 Localisation : Vol 60 (Séjour)					
- Colle	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007 Localisation : Vol 62 (SDB)					
- Peinture, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008 Localisation : Vol 62 (SDB)					
- Plâtre, Analyse globale, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009 Localisation : Vol 62 (SDB)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010 Localisation : Vol 62 (SDB)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011 Localisation : Vol 62 (SDB)					
- Plâtre, Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 012 Localisation : Vol 61 (Chambre 1)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Pauline MEISCH 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989-1 Référence FlashLab : 19FP007353 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 24/04/2019 Date d'analyse : 30/04/2019 Date d'édition : 03/05/2019 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 013 Localisation : Vol 61 (Chambre 1)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 014 Localisation : Vol 61 (Chambre 1)					
Référence échantillon client : 002HM005989-1167 - Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués					
- Plâtre, Enduit	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Papier, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 015 Localisation : Vol 61 (Chambre 1)					
Référence échantillon client : 002HM005989-1168 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 016 Localisation : Vol 64 (W.C)					
Référence échantillon client : 002HM005989-1169 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 017 Localisation : Vol 60 (Séjour)					
Référence échantillon client : 002HM005989-1170 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 018 Localisation : Vol 64 (W.C)					
Référence échantillon client : 002HM005989-1171 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 019 Localisation : Vol 64 (W.C)					
Référence échantillon client : 002HM005989-1172 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Pauline MEISCH 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989-1 Référence FlashLab : 19FP007353 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 24/04/2019 Date d'analyse : 30/04/2019 Date d'édition : 03/05/2019 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 020 Localisation : Vol 66 (CO01)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 021 Localisation : Vol 66 (CO01)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 022 Localisation : Vol 66 (CO01)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 023 Localisation : Vol 66 (CO01)					
- Plaque bitumineuse	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 024 Localisation : Vol 66 (CO01)					
- Plaque bitumineuse	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 025 Localisation : Vol 67 (Co 2)					
- Plaque bitumineuse	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 026 Localisation : Vol 67 (Co 2)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 027 Localisation : Vol 67 (Co 2)					
- Plaque bitumineuse	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Pauline MEISCH 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989-1 Référence FlashLab : 19FP007353 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 24/04/2019 Date d'analyse : 30/04/2019 Date d'édition : 03/05/2019 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 028 Localisation : Vol 67 (Co 2)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 029 Localisation : Vol 67 (Co 2) Observation(s) : Plâtre : Quantité insuffisante					
- Matériau textile hétérogène, Carton, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 030 Localisation : Vol 67 (Co 2)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 031 Localisation : Vol 67 (Co 2)					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 032 Localisation : Vol 67 (Co 2)					
- Joint, Transparent	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 033 Localisation : Vol 67 (Co 2) Observation(s) : La totalité de plâtre a été utilisée.					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Laine de verre, Carton	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 034 Localisation : Vol 57 (TOI01)					
- Matériau dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Pauline MEISCH 14, avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Référence client : 002HM005989-1 Référence FlashLab : 19FP007353 Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	Date d'acceptation : 24/04/2019 Date d'analyse : 30/04/2019 Date d'édition : 03/05/2019 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 035 Référence échantillon client : 002HM005989-1188 - Toiture et étanchéité - Verrière - Matériau bitumineux Localisation : Vol 57 (TOI01) Observation(s) : Matériau bitumineux : absence.					
- Colle, Matériau hétérogène, Matériau fibreux, Aluminium, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 036 Référence échantillon client : 002HM005989-1189 - Façades - Menuiseries - Mastic vitrier Localisation : Vol 57 (TOI01)					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 037 Référence échantillon client : 002HM005989-1190 - Toiture et étanchéité - Conduit cheminée - Jonction entre briques Localisation : Vol 57 (TOI01)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 038 Référence échantillon client : 002HM005989-1191 - Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier Localisation : Vol 67 (Co 2) Observation(s) : La totalité de l'échantillon a été utilisée.					
- Mastic, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement
Pauline MEISCH
14, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 002HM005989-1
Référence FlashLab : 19FP007353
Adresse du chantier : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG

Date d'acceptation : 24/04/2019
Date d'analyse : 30/04/2019
Date d'édition : 03/05/2019 à 10:46

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2

Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : Cécile JULIEN

Chef d'équipe



ANNEXE: DOCUMENTS

Certificat de compétences Diagnosticque Immobilier

N° CPDI4654

Version 003

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Madame MEISCH Pauline

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amlante sans mention	Amlante Sans Mention* Date d'effet : 19/01/2018 - Date d'expiration : 18/01/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE Individuel Date d'effet : 05/03/2018 - Date d'expiration : 04/03/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/12/2017 - Date d'expiration : 03/12/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 04/12/2017 - Date d'expiration : 03/12/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 18/01/2018 - Date d'expiration : 17/01/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/03/2018.

* Missions de repérage des nuisances et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques du Plan de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments soumis aux obligations de maintenance de ces nuisances et produits.

Arrêté du 21 novembre 2016 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des fonctions de repérage, de diagnostic et d'évaluation des nuisances et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques du Plan de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments soumis aux obligations de maintenance de ces nuisances et produits.

Certification de personnes
Diagnosticque
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Verte - 35760 Saint-Grégoire

CPE DR 11 nov 13

[illegible]

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -
35760 ST Grégoire - CPDI4654 V003

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -
35760 ST Grégoire - CPDI4654 V003