

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tel : 0388813042
 Fax :

UNIVERSITE DE STRASBOURG
 18 Rue Goethe CS 90032
 67081 STRASBOURG CEDEX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002HM005989-1

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 08/04/2019

Référence mandataire : Bâtiment
 complet dont le logement de fonction

DÉSIGNATION DU BIEN

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 -
 SPACS
 43 Rue Goethe
 67000 STRASBOURG

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
 18 Rue Goethe CS 90032
 67081 STRASBOURG CEDEX

Diagnostics



Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pû être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Présence

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements contenant du plomb

Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Diagnostic réalisé conformément au Code du travail, notamment les «Principes généraux de prévention - art. L4121-2» et «Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction - art. R4412-59 et suivants», à l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb, et à la norme NF X 46-030 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Non communiqué

N° de lot : Non communiqué

Désignation : CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date de construction ou permis de construire : Avant 1900

Fonction du bâtiment : Autres

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
18 Rue Goethe CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
18 Rue Goethe CS 90032
67081 STRASBOURG CEDEX

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS XLP (22206)

Date de changement de la source : 03/07/2017

Nature radionucléide : 109 Cd

Activité initiale : 1480 Mbq

Date de fin de validité de la source : 01/11/2022

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission : 08/04/2019

Date du rapport : 08/04/2019

Référence mission : 002HM005989-1

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 441355914

Nom prénom : MEISCH Pauline

Certification n° : CPDI4654 V003

Délivré le : 18/01/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia - Bat G - Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire

Informations complémentaires :

Logement vacant : Non Présence d'enfants : NC

Vide d'occupants : Non Nombre d'enfants (de - de 6 ans) : C

Présence d'adultes : NC

Nombre d'adultes : 0

Présence de revêtements contenant du plomb

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Présence de plomb laminé
- C-4 - Commentaires
- C-5 - Descriptif des travaux

D - Méthodologie et description des revêtements contenant du plomb

- D-1 - Valeurs de références utilisées pour la mesure du plomb par fluorescence X
- D-2 - Stratégie de mesurage
- D-3 - Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire
- D-4 - Présentation des résultats

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification
- G-5 - Attestation d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation constituera la base de la propre évaluation du risque des entrepreneurs amenés à procéder aux travaux conformément aux dispositions du Code du Travail.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.5).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 PRÉSENCE DE PLOMB LAMINÉ

Absence de plomb métallique

C-4 COMMENTAIRES

Néant

C-5 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux

Diagnostic réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le donneur d'ordre.

Périmètre d'intervention : Ensemble du bâtiment

Programme des travaux : Réhabilitation intégrale

D - MÉTHODOLOGIE ET DESCRIPTION DES REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm². Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

D-1 VALEURS DE RÉFÉRENCE UTILISÉES POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

D-2 STRATÉGIE DE MESURAGE

L'identification des locaux, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostics qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X ou prélèvements).

Choix de points de mesures :

- Seules les unités de diagnostics impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb ;
- Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur est seul à pouvoir déterminer le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'Unité de Diagnostic et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser les risques de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur,...).

D-3 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du Code de la Santé Publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acidosoluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil. Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb

— Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5g à 1g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5mg/g.

D-4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...).

L'ensemble des mesures, des constats visuels, des résultats d'échantillonnage sont récapitulés dans un tableau. En l'absence de mesure, la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée est indiquée. Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'une porte ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures en fonction de la zone à laquelle ils sont rattachés.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous-sol : Vol 1 (S16)	Sous-sol : Vol 2 (S17)
Sous-sol : Vol 3 (S18)	Sous-sol : Vol 4 (S19)
Sous-sol : Vol 5 (S20)	Sous-sol : Vol 6 (S15)
Sous-sol : Vol 7 (S12)	Sous-sol : Vol 8 (S11)
Sous-sol : Vol 9 (S10)	Sous-sol : Vol 10 (S04)
Sous-sol : Vol 11 (Douches)	Sous-sol : Vol 12 (S01)
Sous-sol : Vol 13 (DG01)	Sous-sol : Vol 14 (S07)
Sous-sol : Vol 15 (S08)	Sous-sol : Vol 16 (DG02)
Sous-sol : Vol 17 (S09)	RDC : Vol 18 (001)
RDC : Vol 19 (002)	RDC : Vol 20 (008)
RDC : Vol 21 (DG01)	RDC : Vol 22 (003)
RDC : Vol 23 (009)	RDC : Vol 24 (WC)
RDC : Vol 25 (004)	RDC : Vol 26 (007)
RDC : Vol 27 (006)	RDC : Vol 28 (005)
RDC : Vol 29 (010)	R+1 : Vol 30 (100)
R+1 : Vol 31 (WC)	R+1 : Vol 32 (DGT)
R+1 : Vol 33 (102)	R+1 : Vol 34 (103)
R+1 : Vol 35 (109)	R+1 : Vol 36 (DG01)
R+1 : Vol 37 (108)	R+1 : Vol 38 (107)
R+1 : Vol 39 (DG02)	R+1 : Vol 40 (DG03)
R+1 : Vol 41 (106)	R+1 : Vol 42 (105)
R+1 : Vol 43 (111)	Combles : Vol 47 (PAL01)
RDC : Vol 54 (EXT)	Toiture : Vol 57 (TOI01)
Toiture : Vol 58 (TOI02)	Façades : Vol 59 (Façades)
Combles : Vol 60 (Séjour)	Combles : Vol 61 (Chambre 1)
Combles : Vol 62 (SDB)	Combles : Vol 63 (Cuisine)
Combles : Vol 64 (W.C)	Combles : Vol 65 (Chambre 2)
Combles : Vol 66 (CO01)	Combles : Vol 67 (Co 2)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 56 (Détail 2)	Pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 55 (Détail 1)	Pièce non visée par le présent diagnostic	

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 47 (PAL01)									
1837	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	5,21	Non dégradé	Non dégradé	
1838	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	5,79	Non dégradé	Non dégradé	
1839	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	5,75	Non dégradé	Non dégradé	
1840	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,54	Non dégradé	Non dégradé	
1841	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Limon)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1842	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Limon)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1843	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Limon)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1844	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Marche)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1845	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Marche)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1846	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Marche)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1847	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Garde corps)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1848	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Garde corps)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1849	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Garde corps)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1850	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Contre marche)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 47 (PAL01)									
1851	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Contre marche)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1852	Plancher bas	Escalier tournant bois peint (Contre marche)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2230	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	5,39	Dégradé	Ecaillage	
2231	Plancher haut	Poutre bois peint (Poutre)	Centre Droite	Bois	Peinture	6,36	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 60 (Séjour)									
1914	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1915	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1916	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1917	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1918	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1919	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1920	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1921	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1922	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1923	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1924	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1925	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1926	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 60 (Séjour)									
1927	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1928	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1929	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1930	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1931	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1932	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1933	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1934	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1935	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1936	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1937	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
2001	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
2002	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
2003	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
2013	Plancher bas	Plinthe bois peint (Plinthe)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,36	Non dégradé	Non dégradé	
2015	E	Tablette fenêtre bois peint (Tablette)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,87	Non dégradé	Non dégradé	
2016	E	Tablette fenêtre bois peint (Tablette)	Haut Droite	Bois	Peinture	1,55	Non dégradé	Non dégradé	
2018	E	Embrasure fenêtre (Embrasure)	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	2,22	Non dégradé	Non dégradé	
2019	E	Embrasure fenêtre (Embrasure)	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	1,11	Non dégradé	Non dégradé	
2021	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 60 (Séjour)									
2022	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2023	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2024	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2025	E	Fenêtre PVC brut (Volet)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2026	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2027	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2028	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2029	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2030	E	Fenêtre PVC brut (Volet)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2063	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,32	Non dégradé	Non dégradé	
2064	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,28	Non dégradé	Non dégradé	
2065	A	Porte bois peint (Ouvrant intérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,24	Non dégradé	Non dégradé	
2066	A	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,2	Non dégradé	Non dégradé	
2127	D	Radiateur métal peint (Radiateur)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05		Ecaillage	
2128	D	Radiateur métal peint (Radiateur)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03		Ecaillage	
2129	D	Radiateur métal peint (Radiateur)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Ecaillage	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 61 (Chambre 1)									
1899	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1900	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1901	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1902	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1903	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1904	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1905	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1906	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1907	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1908	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1909	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1910	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1911	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1912	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1913	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1998	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1999	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
2000	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
2036	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,21	Non dégradé	Non dégradé	
2037	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 61 (Chambre 1)									
2038	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
2039	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2040	E	Porte bois peint (Ouvrant intérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,08	Non dégradé	Non dégradé	
2041	E	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2042	E	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2043	E	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2079	C	Velux bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
2080	C	Velux bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2081	C	Velux bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2082	C	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2083	C	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
2084	C	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
2085	C	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2086	C	Velux bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
2087	C	Velux bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2088	C	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2089	C	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 61 (Chambre 1)									
2090	C	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
2136	E	Radiateur métal peint (Radiateur)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02		Ecaillage	
2137	E	Radiateur métal peint (Radiateur)	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04		Ecaillage	
2138	E	Radiateur métal peint (Radiateur)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07		Ecaillage	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 62 (SDB)									
1884	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1885	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1886	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1887	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1888	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1889	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1890	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1891	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1892	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1893	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1894	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1895	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1896	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 62 (SDB)									
1897	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1898	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1995	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1996	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1997	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
2044	C	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2045	C	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2046	C	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2047	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2048	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2049	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2050	C	Porte bois peint (Ouvrant intérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
2051	C	Porte bois peint (Ouvrant intérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2052	C	Porte bois peint (Ouvrant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
2053	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2054	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 62 (SDB)									
2055	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2067	B	Velux bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2068	B	Velux bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2069	B	Velux bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2070	B	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2071	B	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2072	B	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2073	B	Velux bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2074	B	Velux bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2075	B	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
2076	B	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2077	B	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
2078	B	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
2142	B	Radiateur métal peint (Radiateur)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08		Ecaillage	
2143	B	Radiateur métal peint (Radiateur)	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04		Ecaillage	
2144	B	Radiateur métal peint (Radiateur)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03		Ecaillage	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 63 (Cuisine)									
1947	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1948	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1949	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1950	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1951	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1952	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1953	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1954	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1955	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1956	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1957	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1958	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
2004	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
2005	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
2006	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
2014	Plancher bas	Plinthe bois peint (Plinthe)	Haut Droite	Bois	Peinture	1,48	Non dégradé	Non dégradé	
2017	D	Tablette fenêtre bois peint (Tablette)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,79	Non dégradé	Non dégradé	
2020	D	Embrasure fenêtre (Embrasure)	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	1,92	Non dégradé	Non dégradé	
2031	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2032	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2033	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 63 (Cuisine)									
2034	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
2035	D	Fenêtre PVC brut (Volet)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 64 (W.C)									
1938	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1939	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1940	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1941	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1942	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1943	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1944	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1945	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1946	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
2007	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
2008	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
2009	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
2056	Plancher haut	Encadrement grille bois peint (Encadrement)	Centre Gauche	Bois	Peinture	10,55	Non dégradé	Non dégradé	
2057	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,66	Non dégradé	Non dégradé	
2058	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,61	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 64 (W.C)									
2059	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,65	Non dégradé	Non dégradé	
2060	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,94	Non dégradé	Non dégradé	
2061	B	Embrasure (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,83	Non dégradé	Non dégradé	
2133	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
2134	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
2135	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 65 (Chambre 2)									
1959	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1960	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1961	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1962	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1963	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1964	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1965	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1966	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1967	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1968	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1969	H	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1970	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 65 (Chambre 2)									
1971	I	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1972	I	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1973	I	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1974	J	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1975	J	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1976	J	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1977	K	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1978	K	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1979	K	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1980	L	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1981	L	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1982	L	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1983	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1984	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1985	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1986	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1987	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1988	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1989	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1990	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1991	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1992	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1993	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 65 (Chambre 2)									
1994	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
2010	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
2011	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
2012	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
2062	B	Embrasure (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,32	Non dégradé	Non dégradé	
2091	I	Velux bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2092	I	Velux bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
2093	I	Velux bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
2094	I	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2095	I	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2096	I	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2097	I	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2098	I	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2099	I	Velux bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2100	I	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
2101	I	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2102	I	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2103	F	Velux bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2104	F	Velux bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 65 (Chambre 2)									
2105	F	Velux bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2106	F	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2107	F	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2108	F	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2109	F	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2110	F	Velux bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2111	F	Velux bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2112	F	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2113	F	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2114	F	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2115	L	Velux bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2116	L	Velux bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2117	L	Velux bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2118	L	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2119	L	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2120	L	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2121	L	Velux bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2122	L	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm ²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 65 (Chambre 2)									
2123	L	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2124	L	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
2125	L	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2126	L	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
2145	D	Radiateur métal peint (Radiateur)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07		Ecaillage	
2146	D	Radiateur métal peint (Radiateur)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09		Ecaillage	
2147	D	Radiateur métal peint (Radiateur)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03		Ecaillage	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm ²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 66 (C001)									
1853	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1854	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1855	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1856	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1857	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1858	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1859	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1860	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1861	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 66 (C001)									
1862	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1863	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1864	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1865	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1866	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1867	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1868	B	Velux bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1869	B	Velux bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1870	B	Velux bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1871	B	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1872	B	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1873	B	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1874	B	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1875	B	Velux bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1876	B	Velux bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1877	B	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1878	B	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1879	B	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1880	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,37	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 66 (C001)									
1881	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,12	Non dégradé	Non dégradé	
1882	E	Porte bois peint (Ouvrant intérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,39	Non dégradé	Non dégradé	
1883	E	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,23	Non dégradé	Non dégradé	
2200	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
2201	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
2202	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 67 (Co 2)									
2130	P	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2131	P	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
2132	P	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2139	Q	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2140	Q	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2141	Q	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2148	R	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2149	R	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2150	R	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2151	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2152	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 67 (Co 2)									
2153	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2154	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,28	Non dégradé	Non dégradé	
2155	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,14	Non dégradé	Non dégradé	
2156	J	Porte bois peint (Ouvrant intérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,44	Non dégradé	Non dégradé	
2157	J	Porte bois peint (Dormant intérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,32	Non dégradé	Non dégradé	
2158	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2159	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2160	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
2161	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2162	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2163	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2164	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2165	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
2166	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2167	E	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
2168	E	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2169	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2170	F	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
2171	F	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
2172	F	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2173	G	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 67 (Co 2)									
2174	G	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
2175	G	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2176	H	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2177	H	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
2178	H	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2179	I	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2180	I	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
2181	I	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2182	J	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2183	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2184	J	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2185	K	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
2186	K	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2187	K	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2188	L	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2189	L	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2190	L	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2191	M	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2192	M	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
2193	M	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2194	N	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
2195	N	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
2196	N	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 67 (Co 2)									
2197	O	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2198	O	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
2199	O	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
2203	A	Lucarne métal peint (Dormant)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,41	Non dégradé	Non dégradé	
2204	A	Lucarne métal peint (Ouvrant)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,19	Non dégradé	Non dégradé	
2205	A	Lucarne métal peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,27	Non dégradé	Non dégradé	
2206	A	Lucarne métal peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,45	Non dégradé	Non dégradé	
2207	Q	Lucarne métal peint (Dormant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,28	Non dégradé	Non dégradé	
2208	Q	Lucarne métal peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,26	Non dégradé	Non dégradé	
2209	Q	Lucarne métal peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,15	Non dégradé	Non dégradé	
2210	Q	Lucarne métal peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,11	Non dégradé	Non dégradé	
2211	Plancher haut	Verrière métal peint (Dormant)	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09		Non dégradé	
2212	Plancher haut	Verrière métal peint (Dormant)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01		Non dégradé	
2213	Plancher haut	Verrière métal peint (Dormant)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06		Non dégradé	
2214	Plancher haut	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Combles - Vol 67 (Co 2)									
2215	Plancher haut	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
2216	Plancher haut	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
2217	Plancher haut	Charpente bois peint (Charpente)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,83	Non dégradé	Non dégradé	
2218	G	Velux bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2219	G	Velux bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2220	G	Velux bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2221	G	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
2222	G	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
2223	G	Velux bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2224	G	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
2225	G	Velux bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2226	G	Velux bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2227	G	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
2228	G	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
2229	G	Velux bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
Nombre total d'unités de Diagnostic : 29									

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Façades - Vol 59 (Façades)									
2247	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2248	E	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
2249	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
2250	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2251	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2252	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
2253	E	Mur pierre brut (Aucun)	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2254	F	Mur pierre brut (Aucun)	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2255	G	Mur pierre brut (Aucun)	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2256	A	Mur pierre brut (Aucun)	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2257	A	Mur pierre brut (Aucun)	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2258	B	Mur pierre brut (Aucun)	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2259	B	Mur pierre brut (Aucun)	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2260	C	Mur pierre brut (Aucun)	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
2261	C	Mur pierre brut (Aucun)	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 30 (100)									
1213	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
1292	B	Radiateur (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
1293	B	Radiateur (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	
1294	B	Radiateur (Aucun)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 30 (100)									
1403	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1404	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1405	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1406	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1407	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1408	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1409	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1410	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1411	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1412	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1413	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1414	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1415	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1416	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1417	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1418	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1419	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1420	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1421	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1422	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1423	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 30 (100)									
1424	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1425	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1426	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1427	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1428	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1429	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1430	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1431	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1432	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1433	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1434	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1435	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1436	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1437	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1438	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1439	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1440	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1441	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 30 (100)									
1442	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1443	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1444	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1445	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1446	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1447	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1448	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1449	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1450	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1451	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1452	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1453	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1454	B	Allège (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,88	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 31 (WC)									
1221	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
1238	D	Faïence brut (Faïence)	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1239	C	Faïence brut (Faïence)	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1240	B	Faïence brut (Faïence)	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1241	F	Faïence brut (Faïence)	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1242	G	Faïence brut (Faïence)	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 31 (WC)									
1243	A	Faïence brut (Faïence)	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1244	E	Faïence brut (Faïence)	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1312	C	Radiateur (Aucun)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0		Non dégradé	
1313	C	Radiateur (Aucun)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1314	C	Radiateur (Aucun)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
1455	E	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1456	E	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1457	E	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1458	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1459	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1460	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1461	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1462	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1463	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1464	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1465	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1466	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1467	E	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1468	E	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 31 (WC)									
1469	E	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1470	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1471	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1472	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1473	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1474	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1475	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1476	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1477	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1478	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1479	E	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1480	E	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1481	E	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1482	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1483	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1484	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1485	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1486	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 31 (WC)									
1487	E	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1488	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1489	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1490	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1491	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1492	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1493	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1494	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1495	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1496	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1497	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1498	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1499	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1500	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1501	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1502	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1503	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1504	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 31 (WC)									
1505	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1506	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1507	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1508	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1509	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1510	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1511	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1512	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1513	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1514	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1515	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1516	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1517	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1518	G	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1519	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1520	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1521	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1522	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1523	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1524	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1525	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1526	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1527	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 31 (WC)									
1528	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1529	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1530	C	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1531	F	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1532	F	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1533	G	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1534	G	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1535	A	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1536	D	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1537	B	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
1538	C	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	2,09	Etat d'usage	Etat d'usage	
1539	C	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,88	Non dégradé	Non dégradé	
1540	C	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,13	Etat d'usage	Etat d'usage	
1541	C	Fenetre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,9	Non dégradé	Non dégradé	
1593	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1594	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 31 (WC)									
1595	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1596	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1597	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1598	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 31

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 32 (DGT)									
1209	Plancher bas	Lés plastique (Aucun)	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
1245	B	Faïence brut (Faïence)	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1542	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1543	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1544	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1545	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1546	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1547	E	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1548	F	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1549	F	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1550	F	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1551	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1552	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1553	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1554	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 32 (DGT)									
1555	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1556	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1557	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1558	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1559	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1560	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1561	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1562	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1563	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1564	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1565	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1566	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1567	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1568	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1569	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1570	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1571	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1572	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1573	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1574	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1575	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1576	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1577	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 32 (DGT)									
1578	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1579	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1580	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1581	D	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1582	D	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1583	D	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1584	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1585	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1586	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1587	C	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1588	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1589	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1590	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1591	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1592	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 33 (102)									
1210	Plancher bas	Moquette (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Autre	Non mesuré	-	-	Moquette
1299	C	Radiateur (Aucun)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01		Non dégradé	
1300	C	Radiateur (Aucun)	Centre Centre	Métal	Peinture	0		Non dégradé	
1301	C	Radiateur (Aucun)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 33 (102)									
1341	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,3	Non dégradé	Non dégradé	
1342	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,49	Non dégradé	Non dégradé	
1343	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,86	Non dégradé	Non dégradé	
1344	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,7	Non dégradé	Non dégradé	
1345	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,73	Non dégradé	Non dégradé	
1346	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,65	Non dégradé	Non dégradé	
1347	C	Fenêtre bois peint (Dormant) Centre Droite		Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1348	C	Fenêtre bois peint (Dormant) Bas Droite		Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1349	C	Fenêtre bois peint (Dormant) Bas Gauche		Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1350	C	Fenêtre bois peint (Dormant) Bas Gauche extérieur)		Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1351	C	Fenêtre bois peint (Dormant) Haut Centre extérieur)		Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1352	C	Fenêtre bois peint (Dormant) Bas Gauche extérieur)		Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1353	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant) Haut Droite		Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1354	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant) Bas Gauche		Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1355	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant) Haut Centre		Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1356	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant) Haut Gauche extérieur)		Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1357	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant) Bas Gauche extérieur)		Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 33 (102)									
1358	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1359	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	6,84	Non dégradé	Non dégradé	
1360	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	5,84	Non dégradé	Non dégradé	
1361	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	5,39	Non dégradé	Non dégradé	
1362	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	5,8	Non dégradé	Non dégradé	
1363	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	4,12	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 34 (103)									
1211	Plancher bas	Dalle plastique (Aucun)	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	-	
1212	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
1246	H	Faïence brut (Faïence)	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1247	C	Faïence brut (Faïence)	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1302	D	Radiateur (Aucun)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1303	D	Radiateur (Aucun)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1304	D	Radiateur (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
1364	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	6,77	Non dégradé	Non dégradé	
1365	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,14	Non dégradé	Non dégradé	
1366	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	5,49	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 34 (103)									
1367	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	5,56	Non dégradé	Non dégradé	
1368	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	4,81	Non dégradé	Non dégradé	
1369	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1370	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1371	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1372	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1373	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1374	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1375	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1376	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1377	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1378	H	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1379	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1380	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1381	G	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1382	G	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1383	G	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1384	G	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1385	G	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1386	G	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1387	G	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1388	G	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 34 (103)									
1389	G	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1390	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1391	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1392	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1393	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1394	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre extérieur)	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1395	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1396	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1397	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1398	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1399	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre extérieur)	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1400	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche extérieur)	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1401	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1402	B	Allège (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,69	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 35 (109)									
1216	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 35 (109)									
1283	C	Radiateur (Aucun)	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1284	C	Radiateur (Aucun)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	
1285	C	Radiateur (Aucun)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
1704	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1705	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1706	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1707	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1708	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1709	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1710	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1711	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1712	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1713	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1714	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1715	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1758	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1759	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1760	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1772	D	Embrasure platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	5,12	Non dégradé	Non dégradé	
1773	D	Embrasure platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	6,74	Non dégradé	Non dégradé	
1774	D	Allège (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,81	Non dégradé	Non dégradé	
1775	D	Allège (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,82	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 35 (109)									
1785	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,32	Etat d'usage	Etat d'usage	
1786	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,39	Non dégradé	Non dégradé	
1787	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1788	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1789	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1790	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,63	Etat d'usage	Etat d'usage	
1791	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,1	Non dégradé	Non dégradé	
1792	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1793	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1794	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1795	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1796	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1797	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1798	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1799	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1800	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 36 (DG01)									
1220	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 36 (DG01)									
1674	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	6,27	Non dégradé	Non dégradé	
1675	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,34	Non dégradé	Non dégradé	
1676	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	5,18	Non dégradé	Non dégradé	
1677	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	6,21	Non dégradé	Non dégradé	
1678	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	5,37	Non dégradé	Non dégradé	
1679	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	6,85	Non dégradé	Non dégradé	
1680	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	5,92	Non dégradé	Non dégradé	
1681	Plancher bas	Escalier tournant béton peint (Limon)	Centre Gauche	Béton	Peinture	4,59	Non dégradé	Non dégradé	
1682	Plancher bas	Escalier tournant béton peint Bas Gauche (Marche)		Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	
1683	Plancher bas	Escalier tournant béton peint Centre Centre (Garde corps)		Métal	Peinture	0		Non dégradé	
1684	Plancher bas	Escalier tournant béton peint Centre Droite (Garde corps)		Métal	Peinture	0		Non dégradé	
1685	Plancher bas	Escalier tournant béton peint Haut Droite (Garde corps)		Métal	Peinture	0		Non dégradé	
1686	Plancher bas	Escalier tournant béton peint Haut Droite (Contre marche)		Béton	Peinture	0,08		Non dégradé	
1687	Plancher bas	Escalier tournant béton peint Centre Gauche (Contre marche)		Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	
1688	Plancher bas	Escalier tournant béton peint Centre Centre (Contre marche)		Béton	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 36 (DG01)									
1689	Plancher haut	Verrière (Dormant)	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	-	Inaccessible
1690	Plancher haut	Verrière (Dormant extérieur)	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	-	Métal Brut
1691	Plancher haut	Verrière (Ouvrant)	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	-	Métal Brut
1692	Plancher haut	Verrière (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	-	Métal Brut
1693	Plancher haut	Verrière (Volet)	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	-	Métal Brut
1694	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1695	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1696	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1697	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1698	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1699	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1700	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1701	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1702	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1703	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	10	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 37 (108)									
1214	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
1286	A	Radiateur (Aucun)	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
1287	A	Radiateur (Aucun)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01		Non dégradé	
1288	A	Radiateur (Aucun)	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 37 (108)									
1716	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1717	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1718	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1719	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1720	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1721	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1722	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1723	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1724	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1725	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1726	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1727	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1755	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1756	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1757	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1765	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,2	Non dégradé	Non dégradé	
1766	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,22	Non dégradé	Non dégradé	
1767	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,49	Non dégradé	Non dégradé	
1768	B	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,45	Non dégradé	Non dégradé	
1771	D	Embrasure platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	6,21	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 37 (108)									
1778	D	Allège (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,84	Non dégradé	Non dégradé	
1783	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,23	Etat d'usage	Etat d'usage	
1784	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,08	Non dégradé	Non dégradé	
1825	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1826	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1827	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1828	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1829	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1830	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1831	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1832	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1833	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1834	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1835	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1836	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 38 (107)									
1215	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
1235	A	Faience brut (Faience)	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	-	Faience brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 38 (107)									
1236	H	Faïence brut (Faïence)	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1237	G	Faïence brut (Faïence)	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1289	A	Radiateur (Aucun)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1290	A	Radiateur (Aucun)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	
1291	A	Radiateur (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1728	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1729	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1730	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1731	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1732	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1733	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1734	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1735	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1736	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1737	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1738	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1739	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1740	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1741	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1742	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1743	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1744	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1745	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 38 (107)									
1746	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1747	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1748	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1749	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1750	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1751	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1752	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1753	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1754	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1761	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,21	Non dégradé	Non dégradé	
1762	D	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,14	Non dégradé	Non dégradé	
1763	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,29	Non dégradé	Non dégradé	
1764	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,28	Non dégradé	Non dégradé	
1769	C	Embrasure platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	6,91	Non dégradé	Non dégradé	
1770	B	Embrasure platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,51	Non dégradé	Non dégradé	
1776	B	Allège (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,64	Non dégradé	Non dégradé	
1777	C	Allège (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,65	Non dégradé	Non dégradé	
1779	C	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,25	Etat d'usage	Etat d'usage	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 38 (107)									
1780	C	Fenetre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	2,46	Non dégradé	Non dégradé	
1781	B	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,94	Etat d'usage	Etat d'usage	
1782	B	Fenetre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	1,25	Non dégradé	Non dégradé	
1801	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1802	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1803	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1804	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1805	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1806	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1807	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1808	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1809	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1810	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1811	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1812	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1813	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1814	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1815	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1816	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1817	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1818	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 38 (107)									
1819	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1820	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1821	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1822	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1823	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1824	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 39 (DG02)									
1217	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
1599	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1600	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1601	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1602	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1603	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1604	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1605	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1606	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1607	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1608	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1609	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1610	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 39 (DG02)									
1611	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1612	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1613	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1614	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1615	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1616	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1617	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1618	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1619	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1620	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1621	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1622	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1623	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1624	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1625	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1626	D	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1627	D	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1628	D	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1629	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1630	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1631	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 39 (DG02)									
1632	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1633	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1634	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1635	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1636	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1637	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1638	C	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1639	C	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1640	C	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1641	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1642	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1643	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1644	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1645	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1646	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1647	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1648	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1649	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 39 (DG02)									
1650	C	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1651	C	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1652	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1653	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1654	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1655	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1656	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1657	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1658	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1659	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1660	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1661	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1662	D	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1663	D	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1664	D	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1665	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1666	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1667	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 39 (DG02)									
1668	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1669	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1670	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1671	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1672	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1673	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 40 (DG03)									
1218	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
1259	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,75	Etat d'usage	Etat d'usage	
1260	B	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,11	Non dégradé	Non dégradé	
1261	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,81	Etat d'usage	Etat d'usage	
1262	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,47	Non dégradé	Non dégradé	
1306	B	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1307	B	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1308	B	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1309	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 40 (DG03)									
1310	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1311	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1315	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1316	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1317	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1318	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1319	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1320	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1321	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1322	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1323	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1324	C	Escalier tournant bois peint (Limon)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1325	C	Escalier tournant bois peint (Limon)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1326	C	Escalier tournant bois peint (Limon)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1327	C	Escalier tournant bois peint (Marche)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1328	C	Escalier tournant bois peint (Marche)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1329	C	Escalier tournant bois peint (Marche)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1330	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 40 (DG03)									
1331	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1332	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1333	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1334	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1335	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1336	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	2,46	Non dégradé	Non dégradé	
1337	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	6,03	Non dégradé	Non dégradé	
1338	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	5,93	Non dégradé	Non dégradé	
1339	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	6,74	Non dégradé	Non dégradé	
1340	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	5,41	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 41 (106)									
1136	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1137	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1138	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1139	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1140	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 41 (106)									
1141	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1142	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1143	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1144	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1145	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1146	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1147	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1148	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1149	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1150	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1151	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1152	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1153	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1154	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1155	H	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1156	H	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1157	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1158	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1159	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1190	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1191	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1192	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1219	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 41 (106)									
1227	B	Cimaise (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	5,76	Non dégradé	Non dégradé	
1228	A	Cimaise (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,98	Non dégradé	Non dégradé	
1229	H	Cimaise (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,85	Non dégradé	Non dégradé	
1230	G	Cimaise (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,17	Non dégradé	Non dégradé	
1231	C	Cimaise (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,61	Non dégradé	Non dégradé	
1232	F	Faïence brut (Faïence)	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1233	E	Faïence brut (Faïence)	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1234	D	Faïence brut (Faïence)	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
1248	H	Allège (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,19	Non dégradé	Non dégradé	
1249	H	Allège (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,37	Non dégradé	Non dégradé	
1250	H	Embrasure bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,59	Non dégradé	Non dégradé	
1251	H	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,22	Etat d'usage	Etat d'usage	
1252	H	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,97	Non dégradé	Non dégradé	
1253	H	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,26	Etat d'usage	Etat d'usage	
1254	H	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,01	Non dégradé	Non dégradé	
1255	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,7	Etat d'usage	Etat d'usage	
1256	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,41	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------

R+1 - Vol 41 (106)

1257	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,72	Etat d'usage	Etat d'usage	
1258	B	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,2	Non dégradé	Non dégradé	
1280	B	Radiateur (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01		Non dégradé	
1281	B	Radiateur (Aucun)	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
1282	B	Radiateur (Aucun)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
1295	H	Embrasure platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	1,36	Non dégradé	Non dégradé	
1296	H	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,69	Etat d'usage	Etat d'usage	
1297	H	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,42	Non dégradé	Non dégradé	
1298	H	Embrasure platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	2,61	Non dégradé	Non dégradé	
1305	H	Garde-corps (Aucun)	Haut Droite	Métal	Peinture	3,32	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------

R+1 - Vol 42 (105)

1160	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1161	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1162	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1163	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1164	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1165	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 42 (105)									
1166	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1167	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1168	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1169	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1170	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1171	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1172	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1173	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1174	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1187	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1188	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1189	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1198	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,5	Etat d'usage	Etat d'usage	
1199	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,78	Non dégradé	Non dégradé	
1200	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,15	Etat d'usage	Etat d'usage	
1201	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,11	Non dégradé	Non dégradé	
1202	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,52	Etat d'usage	Etat d'usage	
1203	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,85	Non dégradé	Non dégradé	
1204	B	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,89	Etat d'usage	Etat d'usage	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 42 (105)									
1205	B	Fenetre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	1,95	Non dégradé	Non dégradé	
1206	E	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,77	Etat d'usage	Etat d'usage	
1207	E	Fenetre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,14	Non dégradé	Non dégradé	
1208	Plancher bas	Lés plastique (Aucun)	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
1222	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	6,43	Non dégradé	Non dégradé	
1223	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,47	Non dégradé	Non dégradé	
1224	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	6,9	Non dégradé	Non dégradé	
1225	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,42	Non dégradé	Non dégradé	
1226	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	5,36	Non dégradé	Non dégradé	
1263	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,76	Etat d'usage	Etat d'usage	
1264	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,45	Non dégradé	Non dégradé	
1265	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,63	Etat d'usage	Etat d'usage	
1266	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,47	Non dégradé	Non dégradé	
1267	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,6	Etat d'usage	Etat d'usage	
1268	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,2	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 42 (105)									
1269	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,8	Etat d'usage	Etat d'usage	
1270	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,36	Non dégradé	Non dégradé	
1271	A	Radiateur (Aucun)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01		Non dégradé	
1272	A	Radiateur (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1273	A	Radiateur (Aucun)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01		Non dégradé	
1274	A	Radiateur (Aucun)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
1275	A	Radiateur (Aucun)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
1276	A	Radiateur (Aucun)	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	
1277	D	Radiateur (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
1278	D	Radiateur (Aucun)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	
1279	D	Radiateur (Aucun)	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 43 (111)									
1175	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1176	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1177	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1178	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
1179	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
1180	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1181	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
R+1 - Vol 43 (111)									
1182	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1183	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
1184	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1185	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
1186	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
1193	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
1194	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
1195	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
1196	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,78	Etat d'usage	Etat d'usage	
1197	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,39	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 18 (001)									
568	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
569	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
570	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
571	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
572	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
573	F	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
574	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
575	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 18 (001)									
576	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
577	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
578	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
579	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
580	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
581	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
582	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
583	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
584	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
585	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
586	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
587	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
588	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
602	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,14	Non dégradé	Non dégradé	
603	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,8	Non dégradé	Non dégradé	
604	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	1,1	Non dégradé	Non dégradé	
605	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,95	Non dégradé	Non dégradé	
606	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	1,62	Non dégradé	Non dégradé	
607	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 18 (001)									
608	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
609	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
610	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
611	B	Fenêtre PVC brut (Volet)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
612	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
613	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
614	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
615	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
616	B	Fenêtre PVC brut (Volet)	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
617	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
618	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
619	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
620	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
621	B	Fenêtre PVC brut (Volet)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
622	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
623	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
624	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
625	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
626	C	Fenêtre PVC brut (Volet)	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 18 (001)									
627	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
628	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
629	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
630	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
631	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
632	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 19 (002)									
556	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
557	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
558	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
559	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
560	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
561	A	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
562	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
563	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
564	D	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
565	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
566	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
567	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
589	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 19 (002)									
590	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
591	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
592	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
593	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
594	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
595	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
596	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
597	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
598	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	10	Non dégradé	Non dégradé	
599	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
600	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
601	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
633	C	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
634	C	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
635	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
636	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
637	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
638	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
639	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,92	Etat d'usage	Etat d'usage	
640	D	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,16	Non dégradé	Non dégradé	
641	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,19	Etat d'usage	Etat d'usage	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 19 (002)									
642	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,31	Non dégradé	Non dégradé	
643	B	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	1,78	Etat d'usage	Etat d'usage	
644	B	Fenetre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,6	Non dégradé	Non dégradé	
645	D	Marbre (Aucun)	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
646	B	Marbre (Aucun)	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
647	A	Marbre (Aucun)	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
648	D	Marbre (Aucun)	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 20 (008)									
661	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
662	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
663	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
664	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
665	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
666	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
667	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
668	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
669	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
670	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 20 (008)									
671	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
672	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
757	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
758	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
759	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
769	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
805	C	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,7	Etat d'usage	Etat d'usage	
806	C	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,72	Non dégradé	Non dégradé	
807	C	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	1,66	Etat d'usage	Etat d'usage	
808	C	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,94	Non dégradé	Non dégradé	
910	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,72	Etat d'usage	Etat d'usage	
911	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,25	Non dégradé	Non dégradé	
1080	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1081	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1082	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1083	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1084	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1085	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1086	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 20 (008)									
1087	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1088	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1089	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1090	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1091	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 21 (DG01)									
763	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
764	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
765	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
912	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,46	Etat d'usage	Etat d'usage	
913	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,45	Non dégradé	Non dégradé	
914	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,99	Etat d'usage	Etat d'usage	
915	D	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,37	Non dégradé	Non dégradé	
916	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,27	Etat d'usage	Etat d'usage	
917	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,49	Non dégradé	Non dégradé	
918	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,4	Etat d'usage	Etat d'usage	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 21 (DG01)									
919	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,45	Non dégradé	Non dégradé	
1102	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,33	Non dégradé	Non dégradé	
1103	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	5,68	Non dégradé	Non dégradé	
1104	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	5,77	Non dégradé	Non dégradé	
1105	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	6,54	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 22 (003)									
772	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
920	K	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,74	Etat d'usage	Etat d'usage	
921	K	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,39	Non dégradé	Non dégradé	
922	T	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,88	Etat d'usage	Etat d'usage	
923	T	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,27	Non dégradé	Non dégradé	
924	F	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,92	Etat d'usage	Etat d'usage	
925	F	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,26	Non dégradé	Non dégradé	
926	D	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,73	Etat d'usage	Etat d'usage	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 22 (003)									
927	D	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,19	Non dégradé	Non dégradé	
928	P	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,55	Etat d'usage	Etat d'usage	
929	P	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,46	Non dégradé	Non dégradé	
930	R	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,01	Etat d'usage	Etat d'usage	
931	R	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,17	Non dégradé	Non dégradé	
932	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,85	Etat d'usage	Etat d'usage	
933	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49	Non dégradé	Non dégradé	
934	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,45	Etat d'usage	Etat d'usage	
935	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,28	Non dégradé	Non dégradé	
936	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,92	Etat d'usage	Etat d'usage	
937	B	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,31	Non dégradé	Non dégradé	
960	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
961	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
962	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
963	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
964	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
965	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 22 (003)									
966	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
967	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
968	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
969	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
970	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
971	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
972	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
973	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
974	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
975	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
976	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
977	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
978	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
979	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
980	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
981	K	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
982	K	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
983	K	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
984	L	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
985	L	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
986	L	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
987	M	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
988	M	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm ²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 22 (003)									
989	M	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
990	N	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
991	N	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
992	N	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
993	S	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
994	S	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
995	S	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
996	T	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
997	T	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
998	T	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
999	U	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1000	U	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1001	U	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1002	V	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1003	V	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1004	V	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1005	O	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1006	O	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1007	O	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1008	P	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1009	P	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1010	P	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1011	Q	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 22 (003)									
1012	Q	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1013	Q	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1014	R	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1015	R	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1016	R	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1101	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	10	Non dégradé	Non dégradé	
1106	M	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	6,9	Non dégradé	Non dégradé	
1107	N	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	5,42	Non dégradé	Non dégradé	
1108	O	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	6,93	Non dégradé	Non dégradé	
1109	P	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	5,13	Non dégradé	Non dégradé	
1110	Q	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	6,33	Non dégradé	Non dégradé	
1111	R	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	5,68	Non dégradé	Non dégradé	
1112	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	5,46	Non dégradé	Non dégradé	
1113	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	6	Non dégradé	Non dégradé	
1114	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	5,31	Non dégradé	Non dégradé	
1115	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	5,63	Non dégradé	Non dégradé	
1116	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	6,83	Non dégradé	Non dégradé	
1117	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	6,92	Non dégradé	Non dégradé	
1118	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	6,37	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 22 (003)									
1119	L	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
1120	L	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
1121	L	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
1122	K	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
1123	K	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
1124	K	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
1125	I	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
1126	I	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
1127	I	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
1128	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
1129	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
1130	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
1131	J	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
1132	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
1133	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
1134	L	Marbre (Aucun)	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut
1135	H	Marbre (Aucun)	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	-	Brut

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 23 (009)									
649	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
650	B	Mur plâtre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 23 (009)									
651	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
652	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
653	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
654	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
655	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
656	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
657	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
658	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
659	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
660	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
760	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
761	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
762	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
771	Plancher haut	Carrelage (Aucun)	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
780	D	Faïence brut (Faïence)	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
791	B	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
792	C	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
793	D	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
794	A	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
809	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,65	Etat d'usage	Etat d'usage	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------

RDC - Vol 23 (009)

810	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,41	Non dégradé	Non dégradé	
-----	---	------------------------------	------------	------	----------	------	-------------	-------------	--

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------

RDC - Vol 24 (WC)

773	Plancher haut	Carrelage (Aucun)	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
774	B	Faience brut (Faience)	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	-	Faience brut
775	A	Faience brut (Faience)	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	-	Faience brut
776	F	Faience brut (Faience)	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	-	Faience brut
777	E	Faience brut (Faience)	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	-	Faience brut
778	D	Faience brut (Faience)	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	-	Faience brut
779	C	Faience brut (Faience)	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	-	Faience brut
785	F	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
786	A	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
787	B	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
788	C	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
789	D	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut
790	E	Plinthe Carrelage brut (Aucun)	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	-	Carrelage brut

938	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,35	Etat d'usage	Etat d'usage	
-----	---	----------------------------	---------------	------	----------	------	--------------	--------------	--

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	---------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------

RDC - Vol 24 (WC)

939	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,45	Non dégradé	Non dégradé	
1092	C	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	1,71	Etat d'usage	Etat d'usage	
1093	C	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,32	Non dégradé	Non dégradé	
1094	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	5,81	Non dégradé	Non dégradé	
1095	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	6,17	Non dégradé	Non dégradé	
1096	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	5,51	Non dégradé	Non dégradé	
1097	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	6,23	Non dégradé	Non dégradé	
1098	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	5,55	Non dégradé	Non dégradé	
1099	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	5,99	Non dégradé	Non dégradé	
1100	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	10	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	---------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------

RDC - Vol 25 (004)

673	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
674	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
675	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
676	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
677	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
678	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 25 (004)									
679	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
680	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
681	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
682	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
683	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
684	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
766	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
767	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
768	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
770	Plancher bas	Lés plastique (Aucun)	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
795	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
796	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
797	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
798	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
799	D	Fenêtre PVC brut (Volet)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
800	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
801	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
802	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
803	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
804	C	Fenêtre PVC brut (Volet)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 25 (004)									
940	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,82	Etat d'usage	Etat d'usage	
941	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,44	Non dégradé	Non dégradé	
948	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
949	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
950	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
951	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
952	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
953	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
954	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
955	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
956	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
957	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
958	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
959	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 26 (007)									
685	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
686	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
687	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
688	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 26 (007)									
689	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
690	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
691	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
692	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
693	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
694	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
695	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
696	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
751	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
752	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
753	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
781	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
840	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
841	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
842	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
843	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
844	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
845	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
846	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
847	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
848	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 26 (007)									
849	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
850	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
851	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
852	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
853	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
854	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
855	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
856	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
857	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
858	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
859	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
860	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
861	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
862	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
863	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
864	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
865	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
866	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 26 (007)									
867	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
868	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
869	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
870	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
871	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
872	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
873	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
874	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
875	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
942	B	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	5,48	Etat d'usage	Etat d'usage	
943	B	Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,12	Non dégradé	Non dégradé	
944	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,19	Etat d'usage	Etat d'usage	
945	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,23	Non dégradé	Non dégradé	
1068	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1069	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1070	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1071	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 26 (007)									
1072	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1073	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1074	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1075	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1076	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1077	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1078	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1079	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 27 (006)									
697	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
698	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
699	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
700	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
701	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
702	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
703	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
704	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
705	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
706	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
707	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 27 (006)									
708	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
709	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
710	G	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
711	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
712	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
713	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
714	H	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
715	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
716	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
717	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
748	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
749	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
750	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
782	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
811	E	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
812	E	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
813	E	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
814	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
815	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
816	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
817	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 27 (006)									
818	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
819	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
820	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
821	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
822	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
823	E	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
824	E	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
825	E	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
826	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
827	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
828	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
829	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
830	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
831	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
832	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
833	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
834	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
835	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 27 (006)									
836	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
837	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
838	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
839	E	Fenêtre PVC brut (Volet)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
876	E	Garde-corps (Aucun)	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,94	Non dégradé	Non dégradé	
877	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,55	Etat d'usage	Etat d'usage	
878	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,31	Non dégradé	Non dégradé	
879	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
880	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
881	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
882	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
883	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
884	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
885	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
886	E	Ebrasement plâtre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm ²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 27 (006)									
887	E	Ebrasement platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
1032	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1033	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1034	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1035	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1036	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1037	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1038	H	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1039	H	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1040	H	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1041	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1042	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
1043	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1044	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1045	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1046	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1047	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1048	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1049	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1050	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1051	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1052	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm ²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	---------------------	--	-------------------------	---------------------------	-------------

RDC - Vol 27 (006)

1053	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1054	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1055	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm ²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	---------------------	--	-------------------------	---------------------------	-------------

RDC - Vol 28 (005)

730	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
731	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
732	A	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
733	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
734	B	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
735	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
736	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
737	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
738	C	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
739	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
740	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
741	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
742	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
743	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
744	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
745	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 28 (005)									
746	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
747	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
783	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
890	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
891	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
892	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
893	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
894	D	Fenêtre PVC brut (Volet)	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
895	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
896	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
897	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
898	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
899	D	Fenêtre PVC brut (Volet)	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
900	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
901	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
902	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
903	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
904	C	Fenêtre PVC brut (Volet)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
905	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 28 (005)									
906	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
907	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
908	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
909	B	Fenêtre PVC brut (Volet)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	-	PVC Brut
946	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	5,62	Etat d'usage	Etat d'usage	
947	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,49	Non dégradé	Non dégradé	
1017	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1018	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1019	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1020	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1021	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1022	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1023	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1024	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1025	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1026	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
1027	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1028	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1029	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1030	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
1031	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 29 (010)									
718	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
719	B	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
720	B	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02		Non dégradé	
721	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
722	C	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
723	C	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
724	D	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
725	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
726	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
727	A	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
728	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
729	A	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
754	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
755	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08		Non dégradé	
756	Plancher haut	Plafond platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
784	Plancher bas	Plancher bois (Aucun)	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	-	
888	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,22	Etat d'usage	Etat d'usage	
889	A	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,46	Non dégradé	Non dégradé	
1056	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1057	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1058	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 29 (010)									
1059	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
1060	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
1061	A	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
1062	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
1063	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1064	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1065	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
1066	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
1067	C	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 54 (EXT)									
518	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,3	Non dégradé	Non dégradé	
519	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,96	Non dégradé	Non dégradé	
520	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,2	Non dégradé	Non dégradé	
521	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	1,11	Non dégradé	Non dégradé	
522	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,18	Non dégradé	Non dégradé	
523	H	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,94	Non dégradé	Non dégradé	
524	C	Mur plâtre peint (Aucun)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,7	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 54 (EXT)									
525	I	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	5,34	Non dégradé	Non dégradé	
526	H	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
527	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09		Non dégradé	
528	H	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
529	G	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
530	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
531	G	Mur platre peint (Aucun)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
532	F	Mur platre peint (Aucun)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03		Non dégradé	
533	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
534	F	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
535	E	Mur platre peint (Aucun)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
536	E	Mur platre peint (Aucun)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06		Non dégradé	
537	E	Mur platre peint (Aucun)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04		Non dégradé	
538	D	Mur platre peint (Aucun)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07		Non dégradé	
539	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01		Non dégradé	
540	D	Mur platre peint (Aucun)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05		Non dégradé	
541	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
542	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
543	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
544	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
545	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
546	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
547	J	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
RDC - Vol 54 (EXT)									
548	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
549	J	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
550	K	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
551	K	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
552	K	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
553	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
554	F	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,33	Etat d'usage	Etat d'usage	
555	F	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,34	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 1 (S16)									
11	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
12	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
13	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
63	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	5,66	Dégradé	Dégradé	
64	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,23	Non dégradé	Non dégradé	
189	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
190	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
191	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
192	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 1 (S16)									
193	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
194	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
195	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
196	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
197	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
198	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
199	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
200	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
201	F	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
202	F	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
203	F	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
204	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
205	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
206	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
279	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
280	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
281	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07		Non dégradé	
302	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,56	Dégradé	Dégradé	
303	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,32	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 10 (S04)									
400	E	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
401	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
402	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
403	F	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
404	F	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
405	F	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
406	G	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
407	G	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
408	G	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
409	H	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
410	H	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
411	H	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
412	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
413	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
414	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
415	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
416	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
417	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
418	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
419	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
420	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
421	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
422	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 10 (S04)									
423	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
439	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07		Non dégradé	
440	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
441	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08		Non dégradé	
457	F	Faïence brut (Faïence)	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
458	E	Faïence brut (Faïence)	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
471	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
472	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
473	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
474	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
475	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
476	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
477	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
478	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
479	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
480	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
481	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
482	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 10 (S04)									
483	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
484	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
485	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
486	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
487	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
488	G	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
489	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
490	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
491	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
492	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
493	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
494	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
514	G	Eléments en fer (Aucun)	Bas Droite	Métal	Peinture	1,89	Non dégradé	Non dégradé	
515	G	Eléments en fer (Aucun)	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,24	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 11 (Douches)									
36	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
388	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 11 (Douches)									
389	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
390	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
391	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
392	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
393	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
394	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
395	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
396	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
397	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
398	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
399	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
442	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	
443	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
444	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08		Non dégradé	
459	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
460	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
461	C	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
462	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
463	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 11 (Douches)									
464	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
465	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
466	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
467	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
468	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
469	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
470	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
516	C	Eléments en fer (Aucun)	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,97	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 12 (S01)									
30	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
31	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
32	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
364	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
365	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
366	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
367	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
368	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 12 (S01)									
369	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
370	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
371	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
372	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
373	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
374	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
375	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
445	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
446	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06		Non dégradé	
447	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 13 (DG01)									
34	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
340	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
341	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
342	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
343	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
344	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
345	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 13 (DG01)									
346	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
347	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
348	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
349	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
350	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
351	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
352	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
353	E	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
354	E	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
355	F	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
356	F	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
357	F	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
358	G	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
359	G	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
360	G	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
361	H	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
362	H	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
363	H	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
433	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	
434	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	
435	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 13 (DG01)									
507	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,86	Non dégradé	Non dégradé	
508	H	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,97	Non dégradé	Non dégradé	
509	E	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Centre	Bois	Peinture	5,98	Non dégradé	Non dégradé	
510	F	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,23	Non dégradé	Non dégradé	
511	G	Plinthe bois peint (Aucun)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,82	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 14 (S07)									
33	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
328	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
329	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
330	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
331	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
332	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
333	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
334	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
335	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
336	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
337	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 14 (S07)									
338	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
339	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
436	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
437	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05		Non dégradé	
438	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
495	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
496	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
497	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
498	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
499	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite extérieur)	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
500	B	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre extérieur)	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
501	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
502	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
503	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
504	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre extérieur)	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
505	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche extérieur)	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
506	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre extérieur)	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
517	B	Eléments en fer (Aucun)	Haut Droite	Métal	Peinture	2,23	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 15 (S08)									
24	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
25	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Bas Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
26	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
316	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
317	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
318	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
319	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
320	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
321	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
322	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
323	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
324	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
325	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
326	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
327	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
424	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	
425	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08		Non dégradé	
426	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09		Non dégradé	
448	A	Faïence brut (Faïence)	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
449	D	Faïence brut (Faïence)	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 15 (S08)									
450	B	Faïence brut (Faïence)	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
451	B	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,9	Dégradé	Dégradé	
452	B	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,17	Non dégradé	Non dégradé	
453	A	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	1,62	Dégradé	Dégradé	
454	A	Fenetre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,54	Non dégradé	Non dégradé	
455	B	Eléments en fer (Aucun)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,42	Non dégradé	Non dégradé	
456	A	Eléments en fer (Aucun)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,48	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 16 (DG02)									
35	Plancher bas	Carrelage (Aucun)	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	-	
376	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
377	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
378	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
379	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
380	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
381	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
382	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
383	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 16 (DG02)									
384	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
385	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
386	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
387	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
430	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	
431	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09		Non dégradé	
432	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
512	D	Plinthe bois peint (Aucun)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,76	Non dégradé	Non dégradé	
513	B	Plinthe bois peint (Aucun)	Haut Droite	Bois	Peinture	6,08	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 17 (S09)									
27	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
28	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
29	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
304	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
305	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
306	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
307	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 17 (S09)									
308	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
309	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
310	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
311	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
312	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
313	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
314	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
315	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
427	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
428	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	
429	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 2 (S17)									
8	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
9	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
10	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
49	C	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
50	C	Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
51	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 2 (S17)									
52	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
53	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	
54	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
61	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,85	Dégradé	Dégradé	
62	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,24	Non dégradé	Non dégradé	
65	C	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,23	Dégradé	Dégradé	
66	C	Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,27	Non dégradé	Non dégradé	
177	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
178	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
179	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
180	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
181	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
182	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
183	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
184	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
185	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
186	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
187	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
188	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
273	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,09		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 2 (S17)									
274	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
275	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05		Non dégradé	
288	Plancher haut	Profilé métallique peint (Profilé)	Haut Droite	Métal	Peinture	3,81	Non dégradé	Non dégradé	
300	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,97	Dégradé	Dégradé	
301	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,68	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 3 (S18)									
0	Plancher bas	Moquette (Aucun)	Bas Centre	Bois	Autre	Non mesuré	-	-	Moquette
37	D	Porte métal peint (Dormant)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
38	D	Porte métal peint (Dormant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
39	D	Porte métal peint (Dormant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
40	D	Porte métal peint (Dormant Bas Centre extérieur)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
41	D	Porte métal peint (Dormant Centre Droite extérieur)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06		Non dégradé	
42	D	Porte métal peint (Dormant Centre Droite extérieur)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
43	D	Porte métal peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 3 (S18)									
44	D	Porte métal peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09		Non dégradé	
45	D	Porte métal peint (Ouvrant)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
46	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	
47	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
48	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	
55	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
56	A	Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
57	A	Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
58	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
59	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
60	A	Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
166	D	Porte métal peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,82	Non dégradé	Non dégradé	
167	D	Porte métal peint (Dormant)	Haut Droite	Métal	Peinture	4,95	Non dégradé	Non dégradé	
168	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
169	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
170	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
171	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
172	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
173	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
174	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 3 (S18)									
175	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
176	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
276	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
277	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
278	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01		Non dégradé	
289	Plancher haut	Profilé métallique peint (Profilé)	Bas Centre	Métal	Peinture	4,16	Non dégradé	Non dégradé	
292	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Autre	Peinture	10	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 4 (S19)									
1	Plancher bas	Moquette (Aucun)	Centre Droite	Bois	Autre	Non mesuré	-	-	Moquette
2	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
3	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
4	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
207	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
208	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
209	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
210	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
211	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 4 (S19)									
212	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
213	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
214	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
215	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
282	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08		Non dégradé	
283	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
284	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06		Non dégradé	
290	Plancher haut	Profilé métallique peint (Profilé)	Haut Centre	Métal	Peinture	3,55	Non dégradé	Non dégradé	
293	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Autre	Peinture	10	Non dégradé	Non dégradé	
294	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,91	Dégradé	Dégradé	
295	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,32	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 5 (S20)									
5	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
6	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
7	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
216	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 5 (S20)									
217	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
218	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
219	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
220	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
221	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
222	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
223	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
224	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
225	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
226	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
227	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
285	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
286	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
287	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
291	Plancher haut	Profilé métallique peint (Profilé)	Haut Droite	Métal	Peinture	4,71	Non dégradé	Non dégradé	
296	D	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,54	Dégradé	Dégradé	
297	D	Fenetre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	1,59	Non dégradé	Non dégradé	
298	C	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,63	Dégradé	Dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------

Sous-sol - Vol 5 (S20)

299	C	Fenetre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,29	Non dégradé	Non dégradé	
-----	---	------------------------------	---------------	------	----------	------	-------------	-------------	--

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------

Sous-sol - Vol 6 (S15)

21	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
22	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
23	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
67	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
68	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
69	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
70	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
71	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
72	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
73	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
74	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
75	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
76	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
77	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
78	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
79	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
80	E	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
81	E	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 6 (S15)									
82	F	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
83	F	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
84	F	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
85	G	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
86	G	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
87	G	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
88	H	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
89	H	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
90	H	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
91	I	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
92	I	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
93	I	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
94	J	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
95	J	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
96	J	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
97	K	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
98	K	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
99	K	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
100	L	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
101	L	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
102	L	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
103	M	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
104	M	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 6 (S15)									
105	M	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
106	N	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
107	N	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
108	N	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
109	O	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
110	O	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
111	O	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
112	P	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
113	P	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
114	P	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
148	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	
149	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01		Non dégradé	
150	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07		Non dégradé	
157	A	Garde corps (Aucun)	Bas Droite	Métal	Peinture	2,97	Non dégradé	Non dégradé	
158	A	Porte métal peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,5	Non dégradé	Non dégradé	
159	A	Porte métal peint (Dormant)	Bas Gauche	Métal	Peinture	7,94	Non dégradé	Non dégradé	
160	A	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,5	Dégradé	Dégradé	
161	A	Fenetre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	1,38	Non dégradé	Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 6 (S15)									
162	A	Fenetre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,76	Dégradé	Dégradé	
163	A	Fenetre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,32	Non dégradé	Non dégradé	
164	A	Grille métal peint (Aucun)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,12	Dégradé	Dégradé	
165	A	Grille métal peint (Aucun)	Haut Centre	Métal	Peinture	0,16	Dégradé	Dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 7 (S12)									
18	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Centre	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
19	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
20	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
115	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
116	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
117	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
118	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
119	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
120	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
121	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
122	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
123	C	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
124	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 7 (S12)									
125	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
126	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
145	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02		Non dégradé	
146	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07		Non dégradé	
147	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 8 (S11)									
15	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
16	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
17	Plancher bas	Sol béton peint (Aucun)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0		Non dégradé	
127	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
128	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
129	C	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
130	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
131	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
132	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
133	E	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
134	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
135	E	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 8 (S11)									
136	F	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08		Non dégradé	
137	F	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
138	F	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
139	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
140	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
141	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
142	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01		Non dégradé	
143	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
144	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
151	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07		Non dégradé	
152	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08		Non dégradé	
153	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 9 (S10)									
14	Plancher bas	Sol béton peint - copie (Aucun)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,45	Non dégradé	Non dégradé	
154	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09		Non dégradé	
155	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 9 (S10)									
156	Plancher haut	Plafond ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06		Non dégradé	
228	A	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
229	A	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
230	A	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05		Non dégradé	
231	B	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04		Non dégradé	
232	B	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
233	B	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09		Non dégradé	
234	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
235	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
236	C	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02		Non dégradé	
237	D	Mur ciment peint (Aucun)	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06		Non dégradé	
238	D	Mur ciment peint (Aucun)	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07		Non dégradé	
239	D	Mur ciment peint (Aucun)	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03		Non dégradé	
240	C	Garde corps (Aucun)	Bas Centre	Métal	Peinture	2,61	Non dégradé	Non dégradé	
241	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
242	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
243	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
244	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
245	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
246	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
247	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 9 (S10)									
248	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
249	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
250	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03		Non dégradé	
251	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
252	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01		Non dégradé	
253	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09		Non dégradé	
254	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08		Non dégradé	
255	D	Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04		Non dégradé	
256	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
257	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
258	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
259	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05		Non dégradé	
260	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
261	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
262	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06		Non dégradé	
263	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02		Non dégradé	
264	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Sous-sol - Vol 9 (S10)									
265	D	Embrasure ciment peint (Embrasure)	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02		Non dégradé	
266	D	Embrasure ciment peint (Embrasure)	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07		Non dégradé	
267	D	Embrasure ciment peint (Embrasure)	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04		Non dégradé	
268	D	Embrasure ciment peint (Embrasure)	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04		Non dégradé	
269	D	Embrasure ciment peint (Embrasure)	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05		Non dégradé	
270	D	Embrasure ciment peint (Embrasure)	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01		Non dégradé	
271	A	Faïence brut (Faïence)	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut
272	D	Faïence brut (Faïence)	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	-	Faïence brut

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Toiture - Vol 57 (TOI01)									
2232	Plancher haut	Toiture métal peint (Aucun)	Bas Centre	Métal	Peinture	2,69	Non dégradé	Non dégradé	
2234	A	Faitage verrière métal peint (Aucun)	Bas Gauche	Métal	Peinture	57,52	Non dégradé	Non dégradé	
2235	A	Verrière métal peint (Dormant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
2236	A	Verrière métal peint (Dormant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
2237	A	Verrière métal peint (Dormant)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07		Non dégradé	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Toiture - Vol 57 (TOI01)									
2238	A	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06		Non dégradé	
2239	A	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
2240	A	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07		Non dégradé	
2241	B	Verrière métal peint (Dormant)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
2242	B	Verrière métal peint (Dormant)	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03		Non dégradé	
2243	B	Verrière métal peint (Dormant)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
2244	B	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04		Non dégradé	
2245	B	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05		Non dégradé	
2246	B	Verrière métal peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02		Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Observation
Toiture - Vol 58 (TOI02)									
2233	Plancher haut	Toiture métal peint (Aucun)	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,88	Non dégradé	Non dégradé	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Santé Publique :

- Code de la Santé Publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le Code de la Santé Publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ;
- Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'Article L.1334-2 du Code de la Santé Publique ;
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des Constats de Risque d'Exposition au Plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitat : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitat et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb



• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).



Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

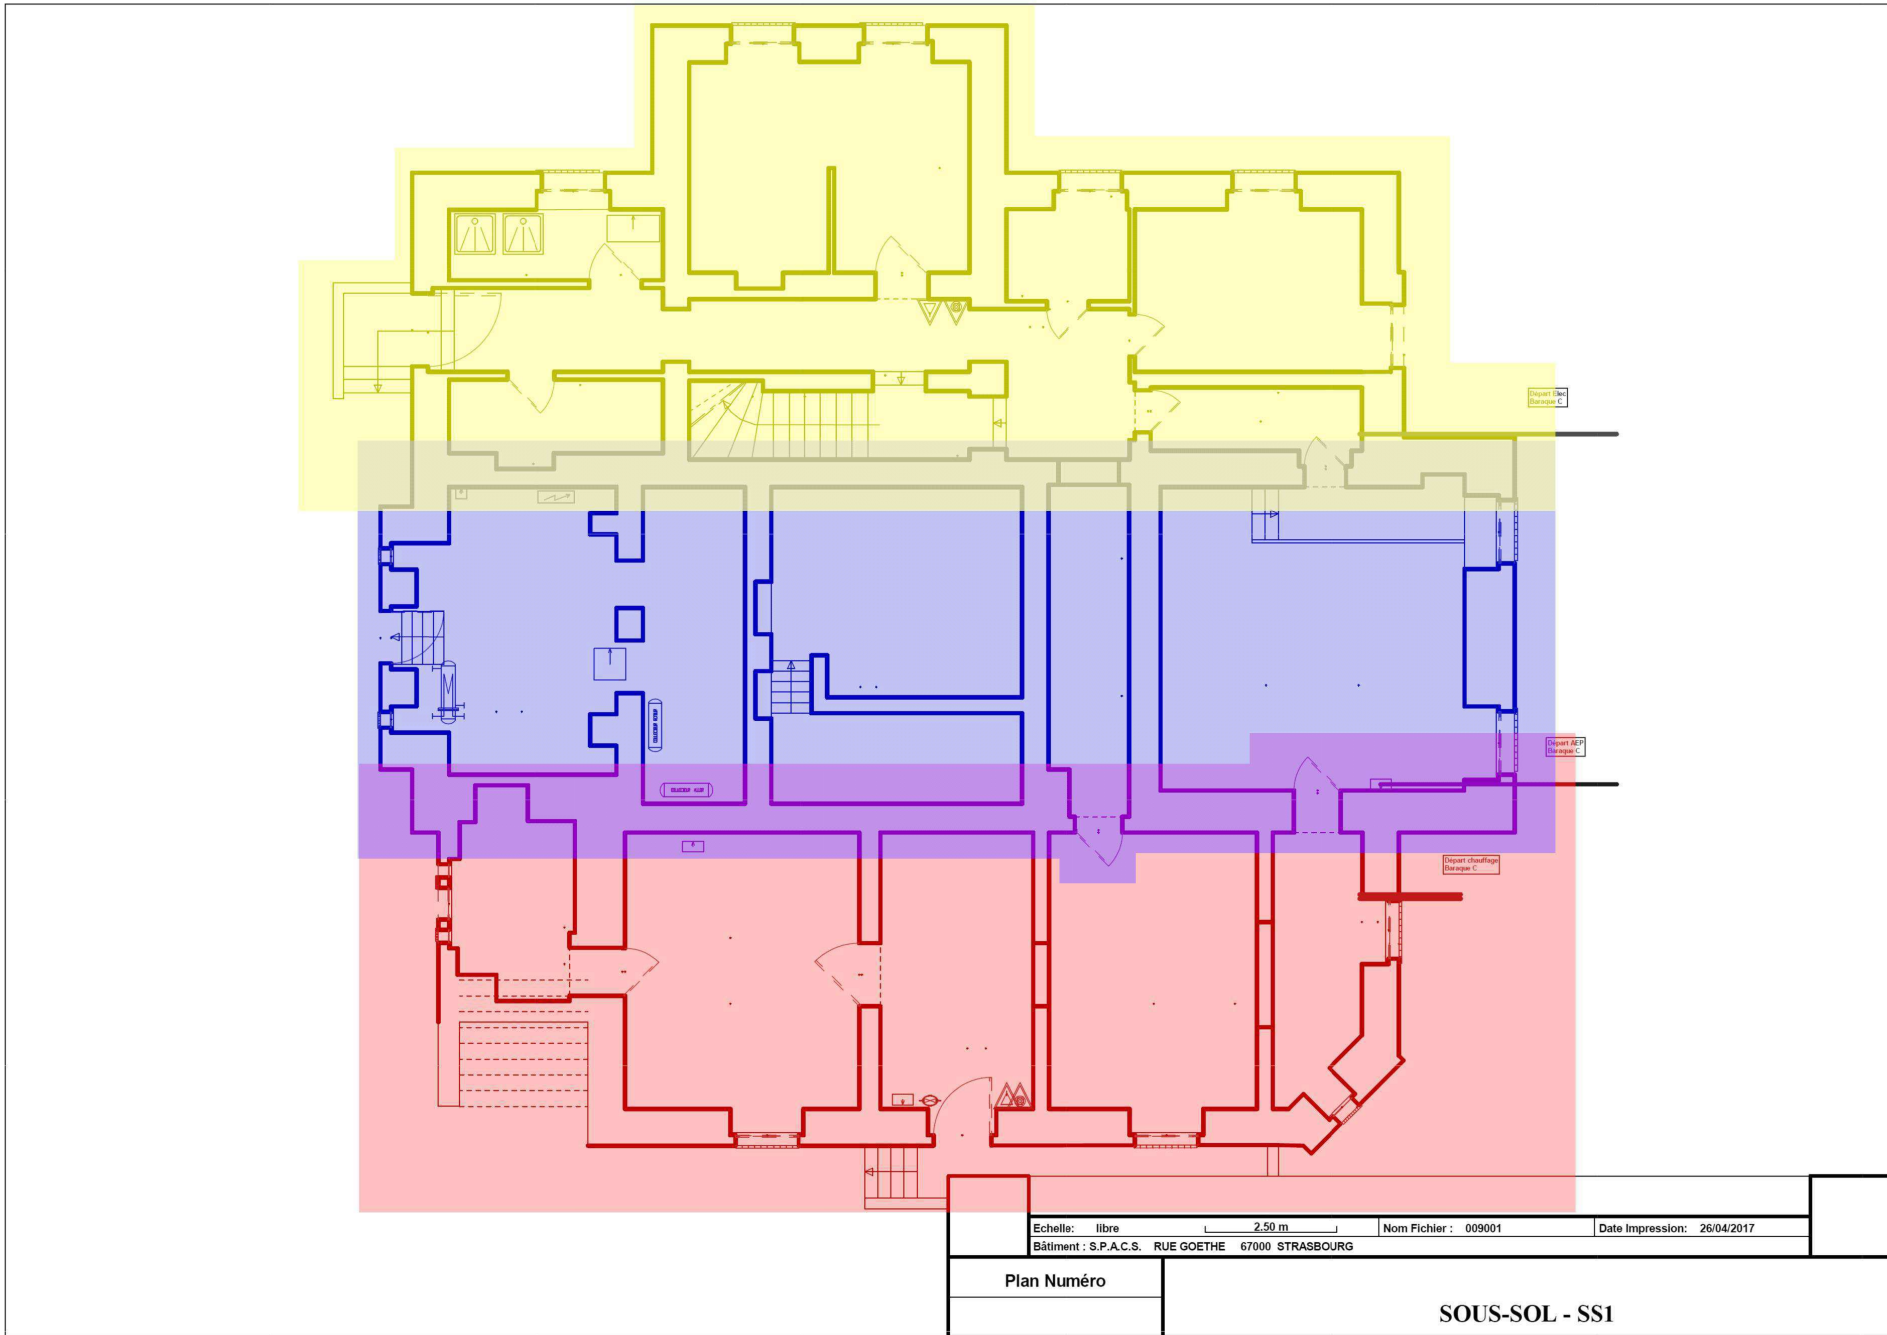

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1												
 <table><tr><td>Echelle: libre</td><td>2.50 m</td><td>Nom Fichier: 009001</td><td>Date Impression: 26/04/2017</td></tr><tr><td colspan="4">Bâtiment: S.P.A.C.S. RUE GOETHE 67000 STRASBOURG</td></tr><tr><td>Plan Numéro</td><td colspan="3">SOUS-SOL - SS1</td></tr></table>				Echelle: libre	2.50 m	Nom Fichier: 009001	Date Impression: 26/04/2017	Bâtiment: S.P.A.C.S. RUE GOETHE 67000 STRASBOURG				Plan Numéro	SOUS-SOL - SS1			Légende
				Echelle: libre	2.50 m	Nom Fichier: 009001	Date Impression: 26/04/2017									
				Bâtiment: S.P.A.C.S. RUE GOETHE 67000 STRASBOURG												
				Plan Numéro	SOUS-SOL - SS1											
					Zoom 1											
					Zoom 2											
					Zoom 3											
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant												
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline												

Légende

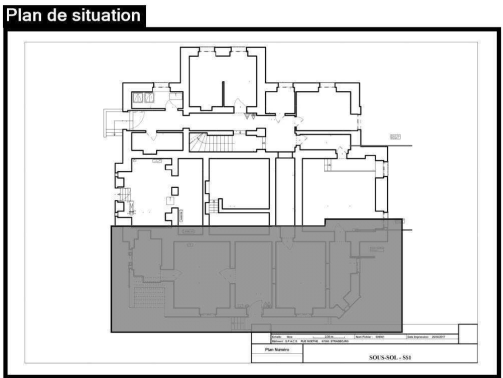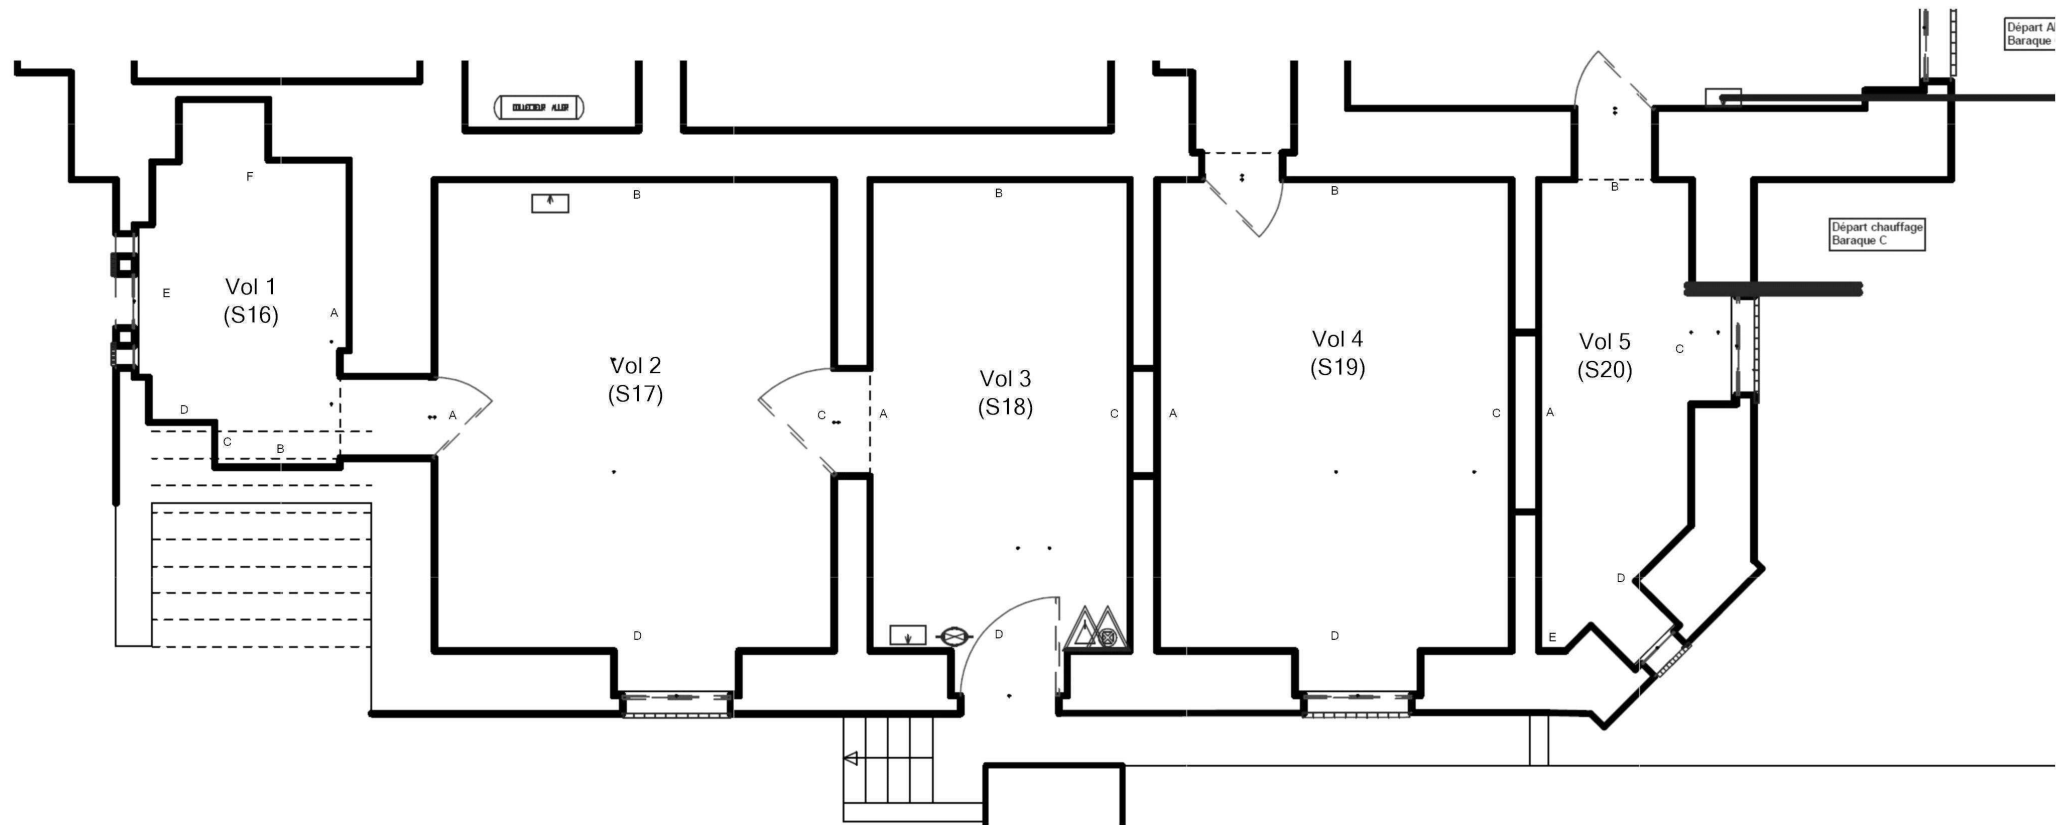

Légende



Volume et élément contenant du plomb

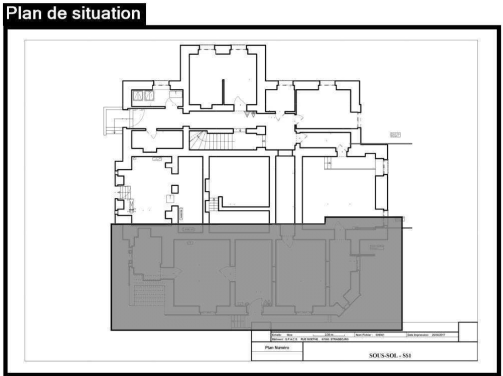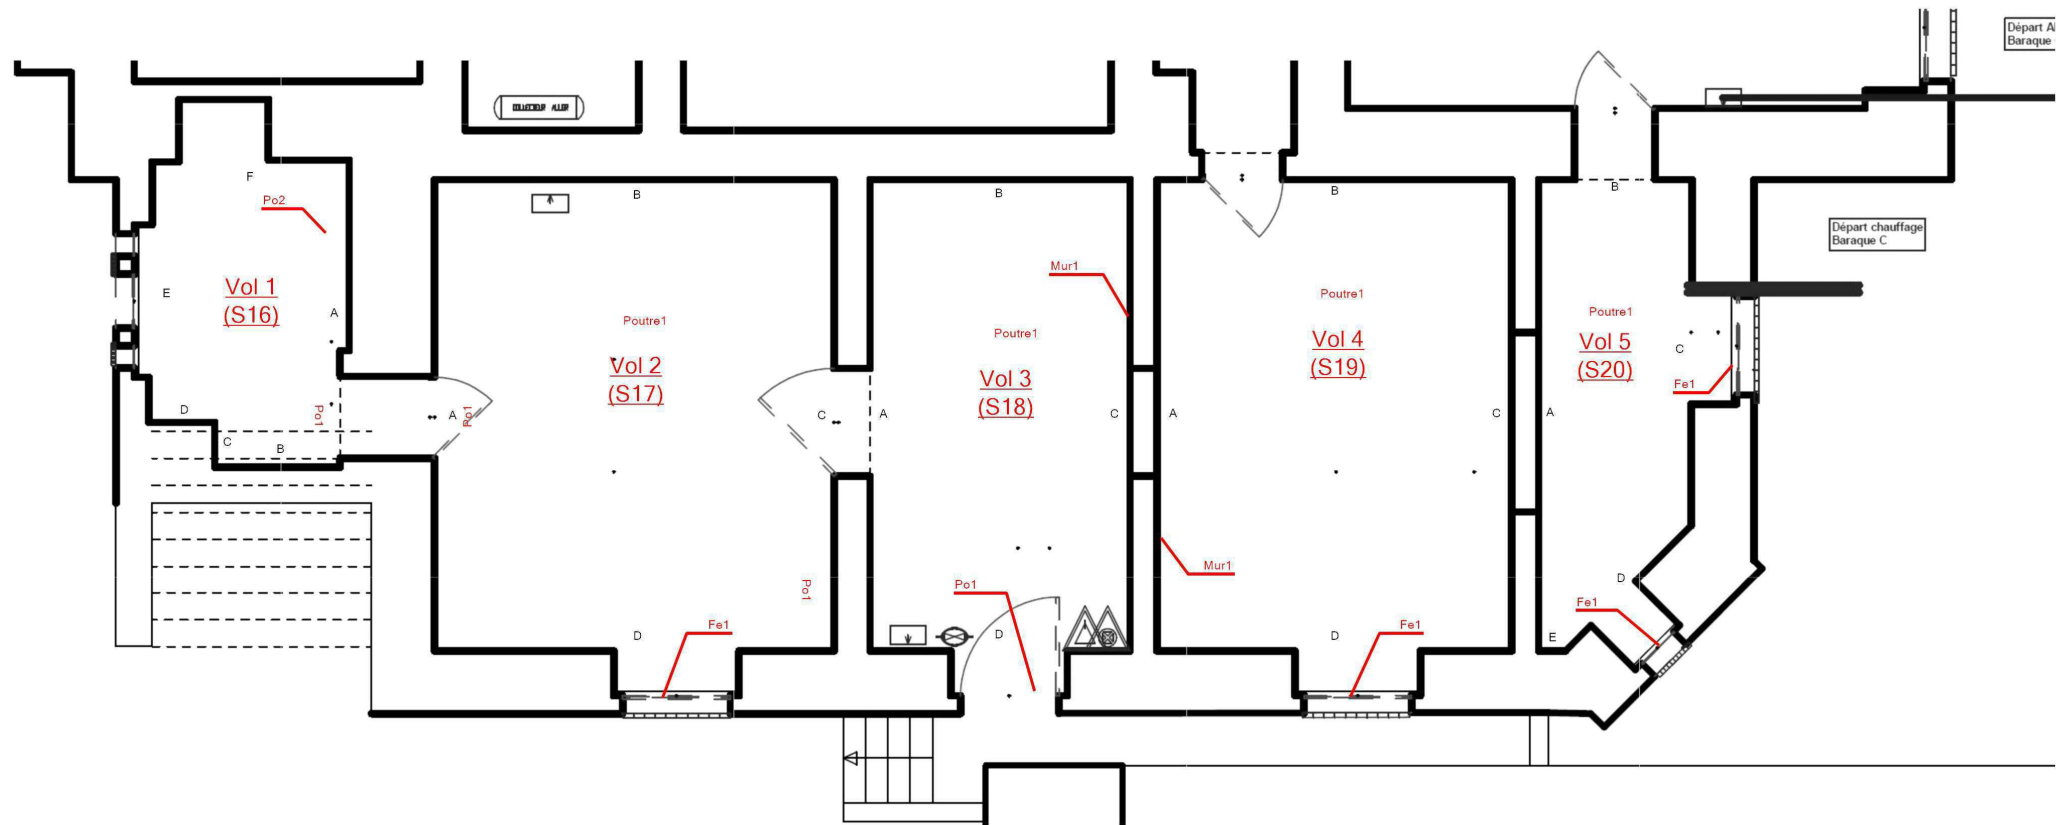

SOUS-SOL - ZOOM 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002HM005989-1

Légende

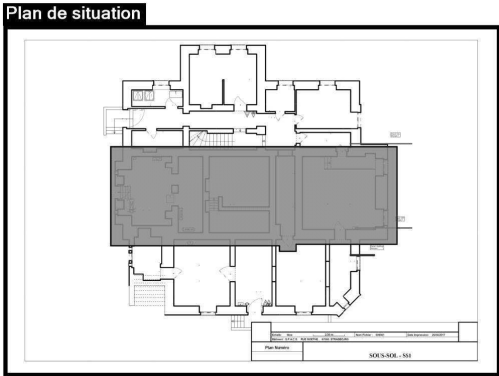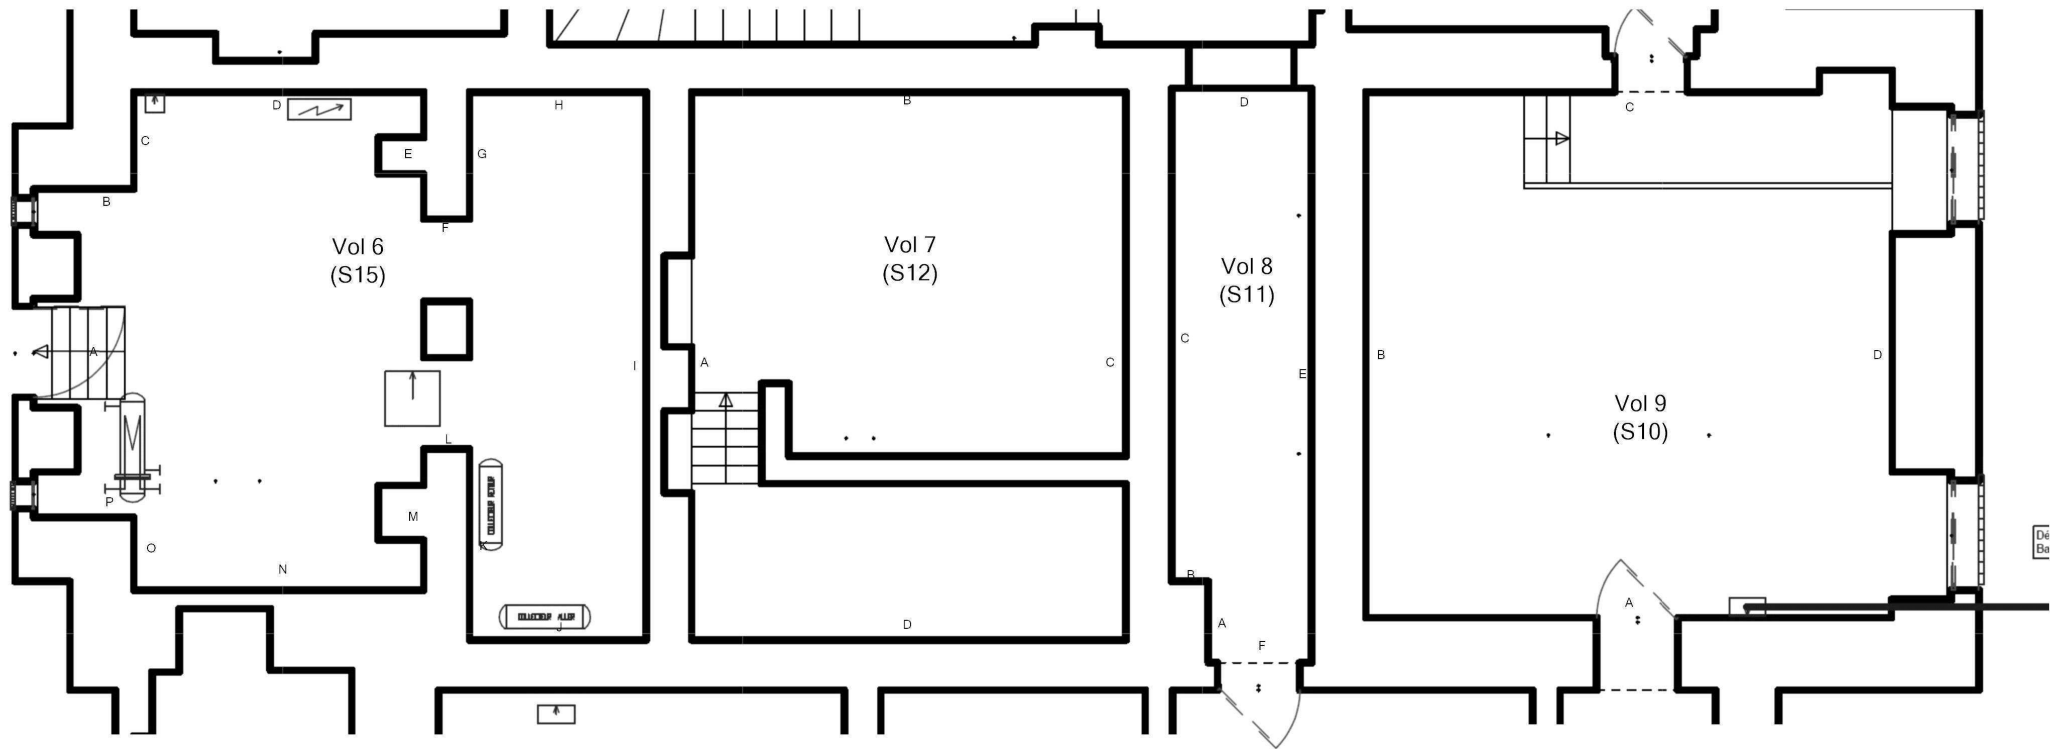

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Technicien intervenant


MEISCH Pauline

SOUS-SOL - ZOOM 2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002HM005989-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

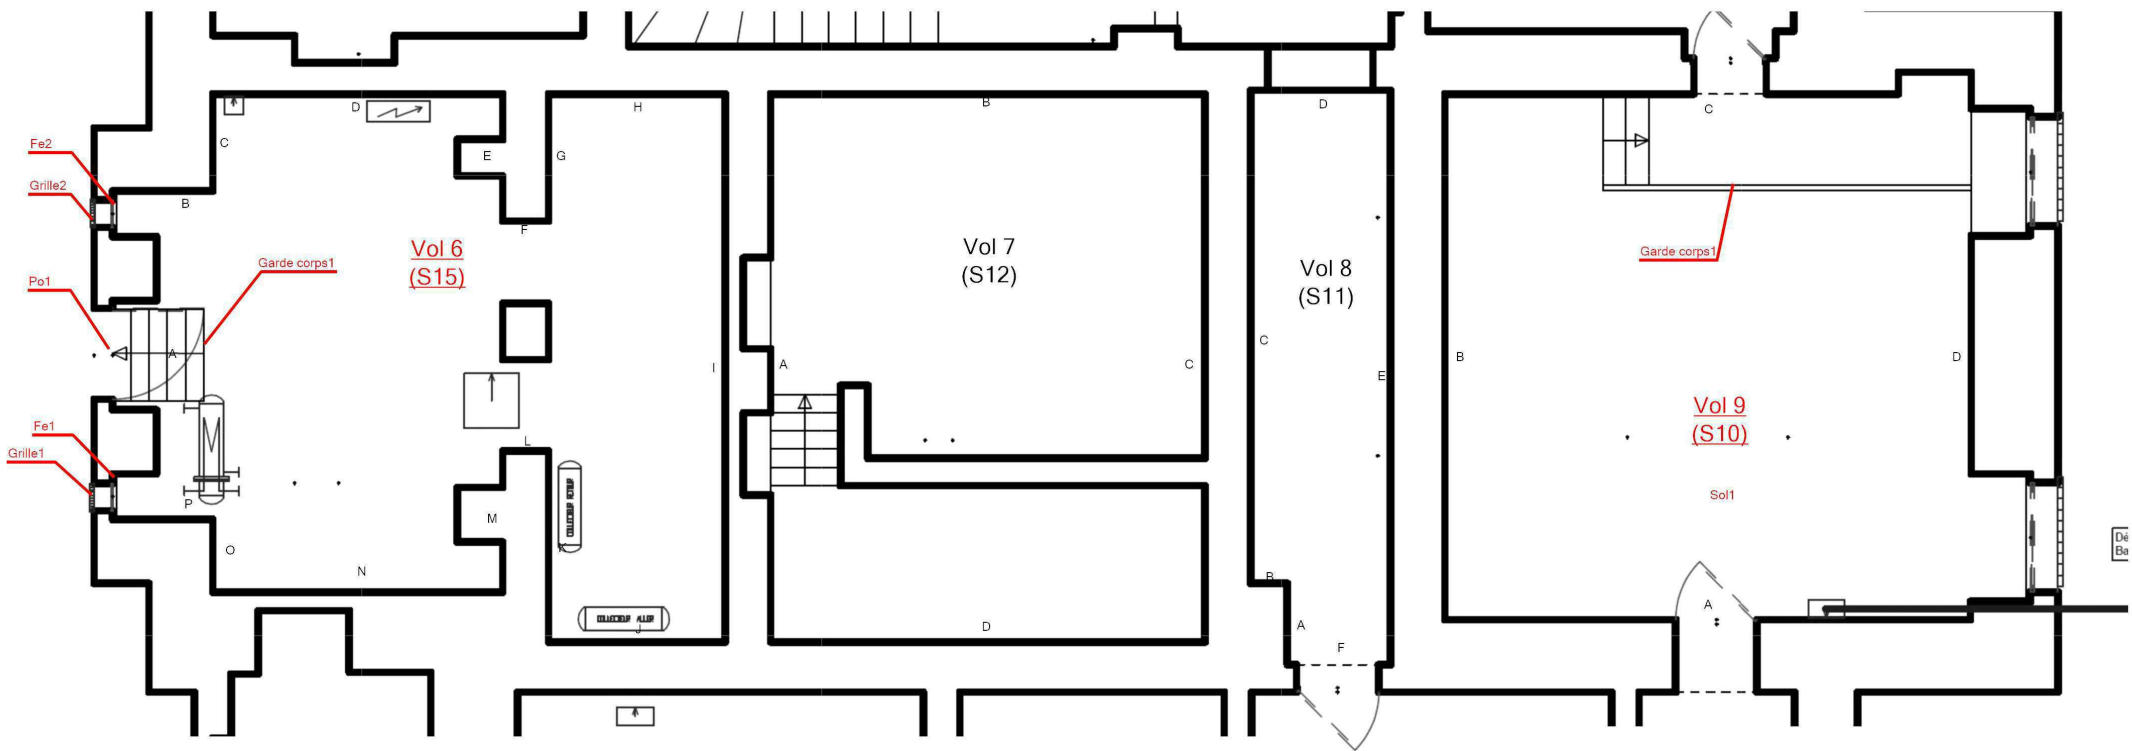

Plan de situation

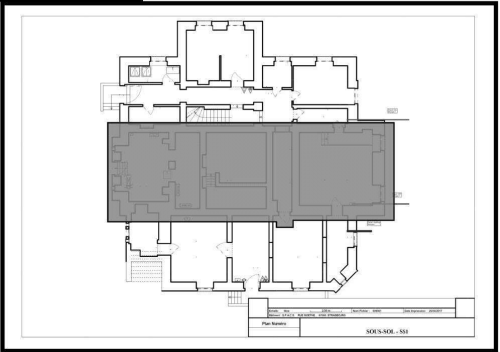

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS



Date intervention

08/04/2019

Technicien intervenant

MEISCH Pauline

Légende

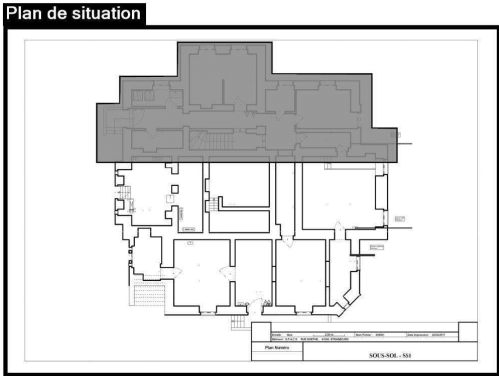
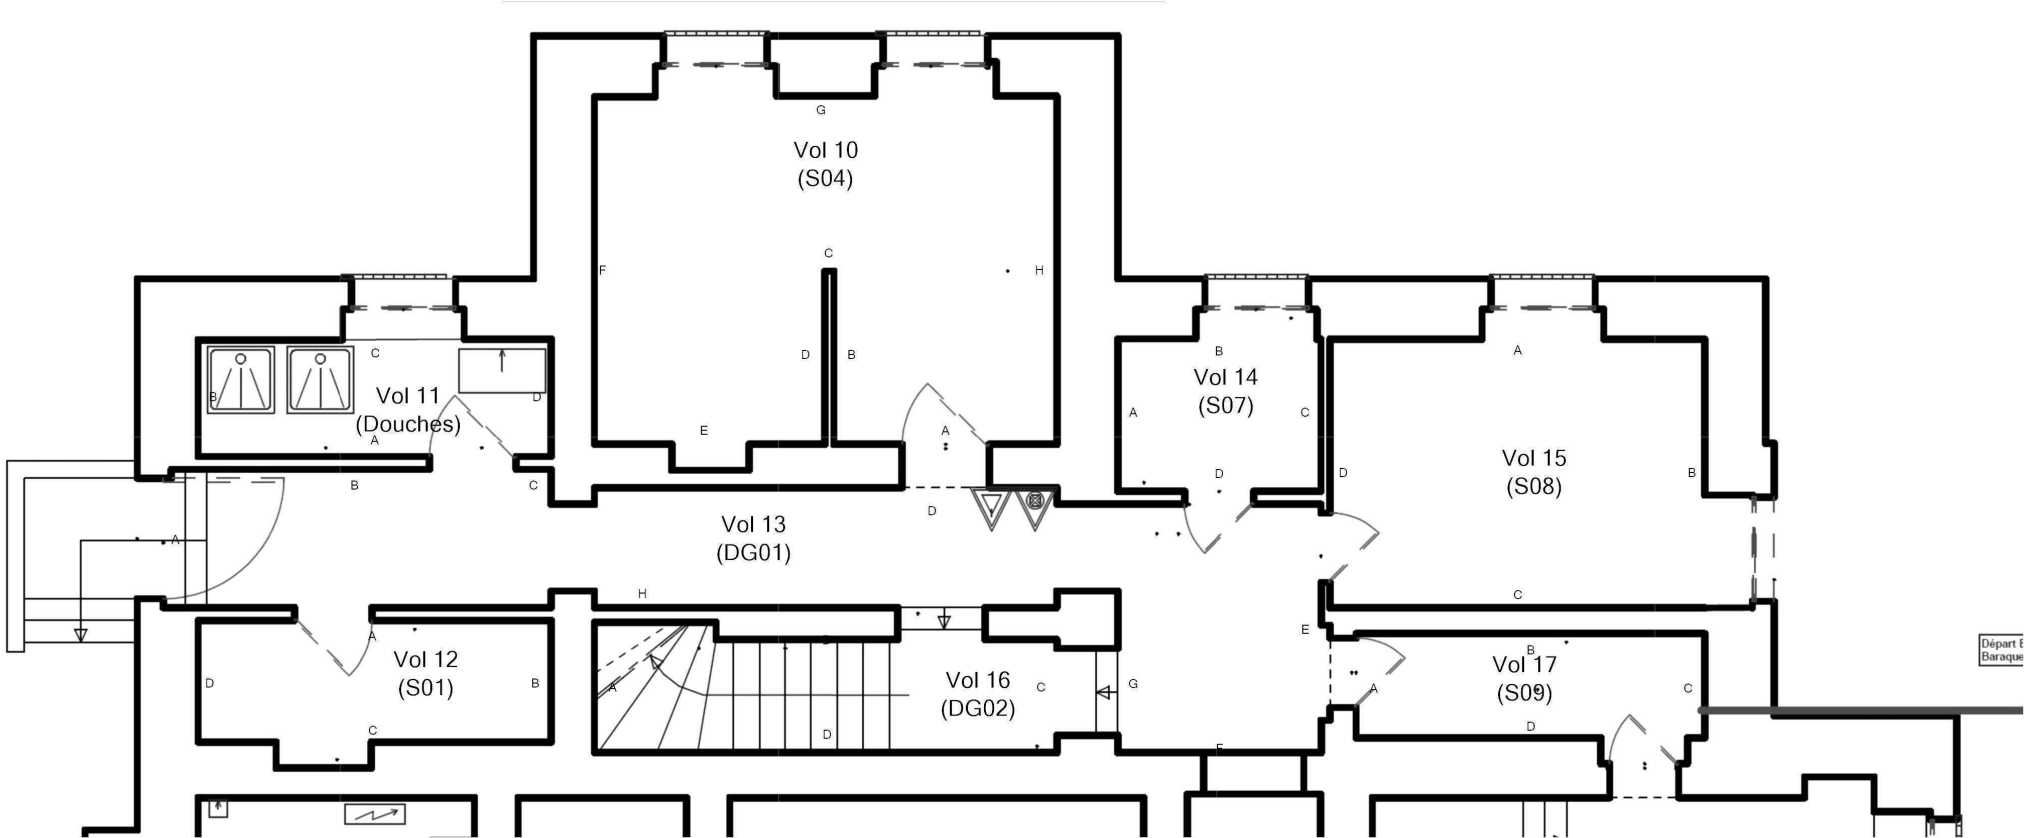



SOUS-SOL - ZOOM 3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002HM005989-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

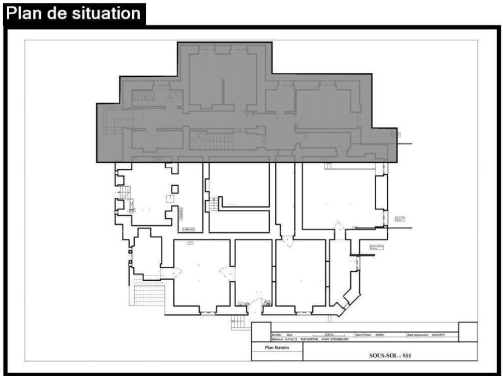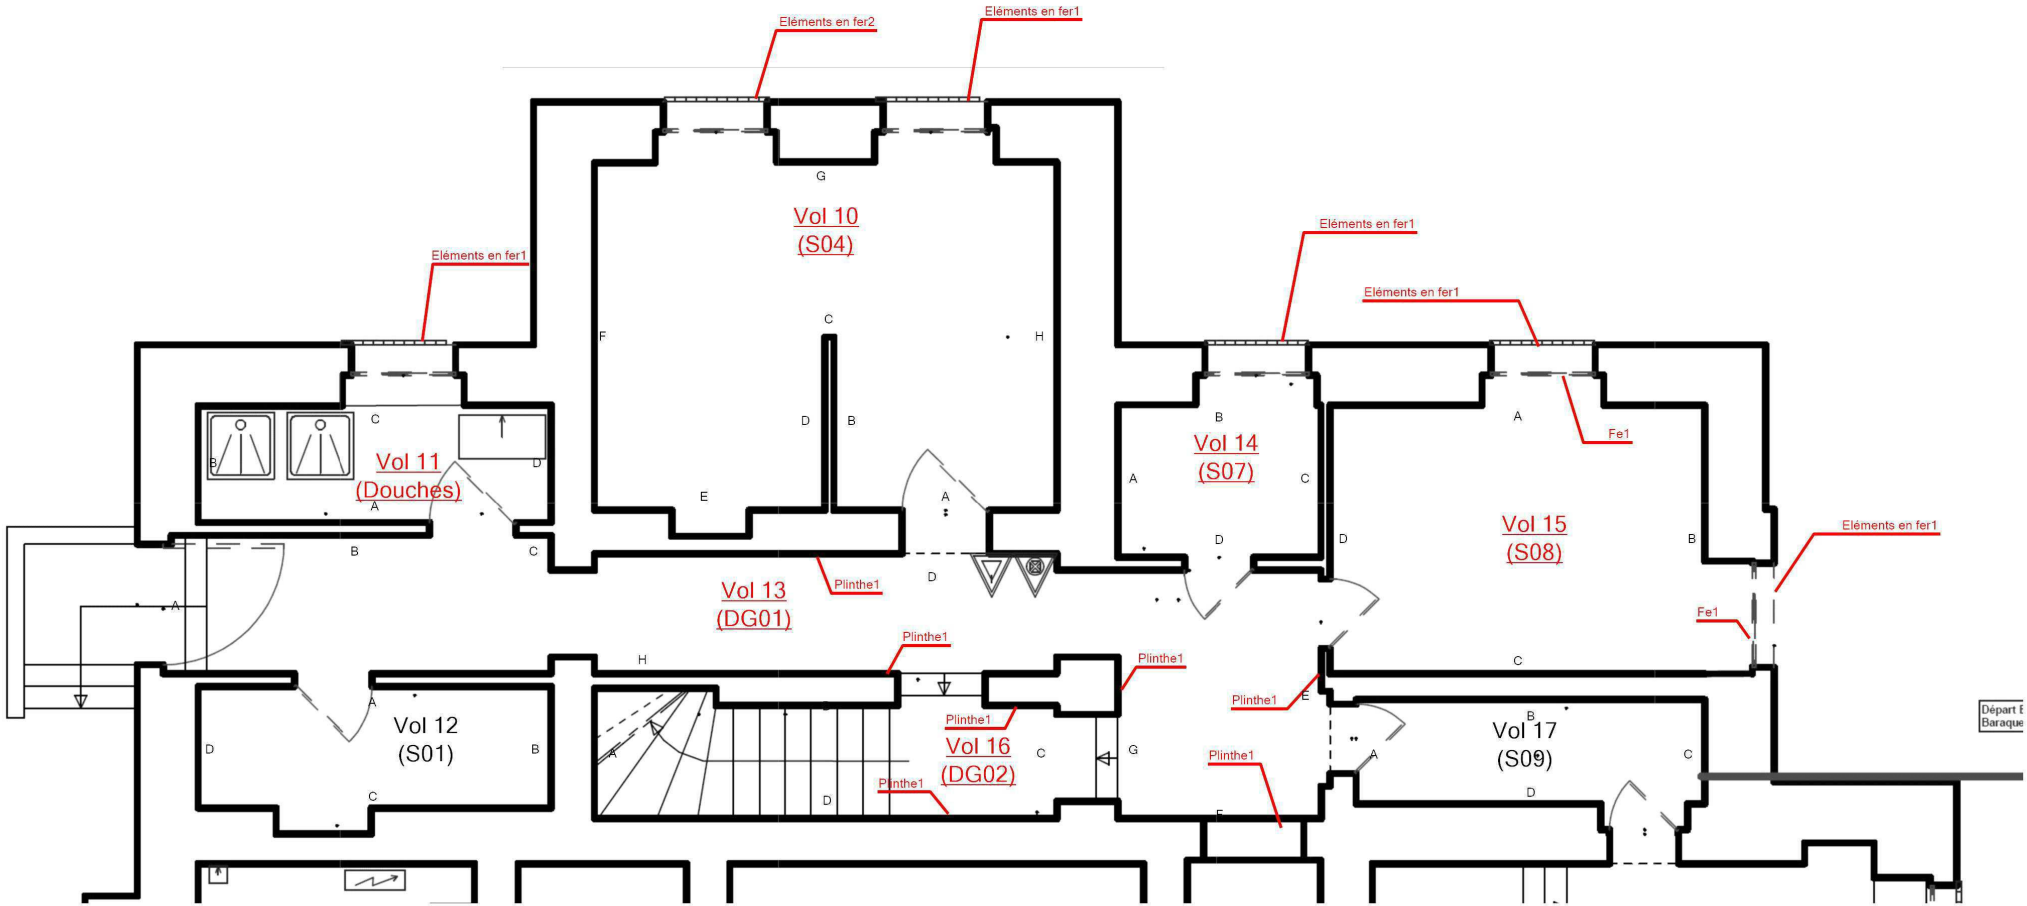


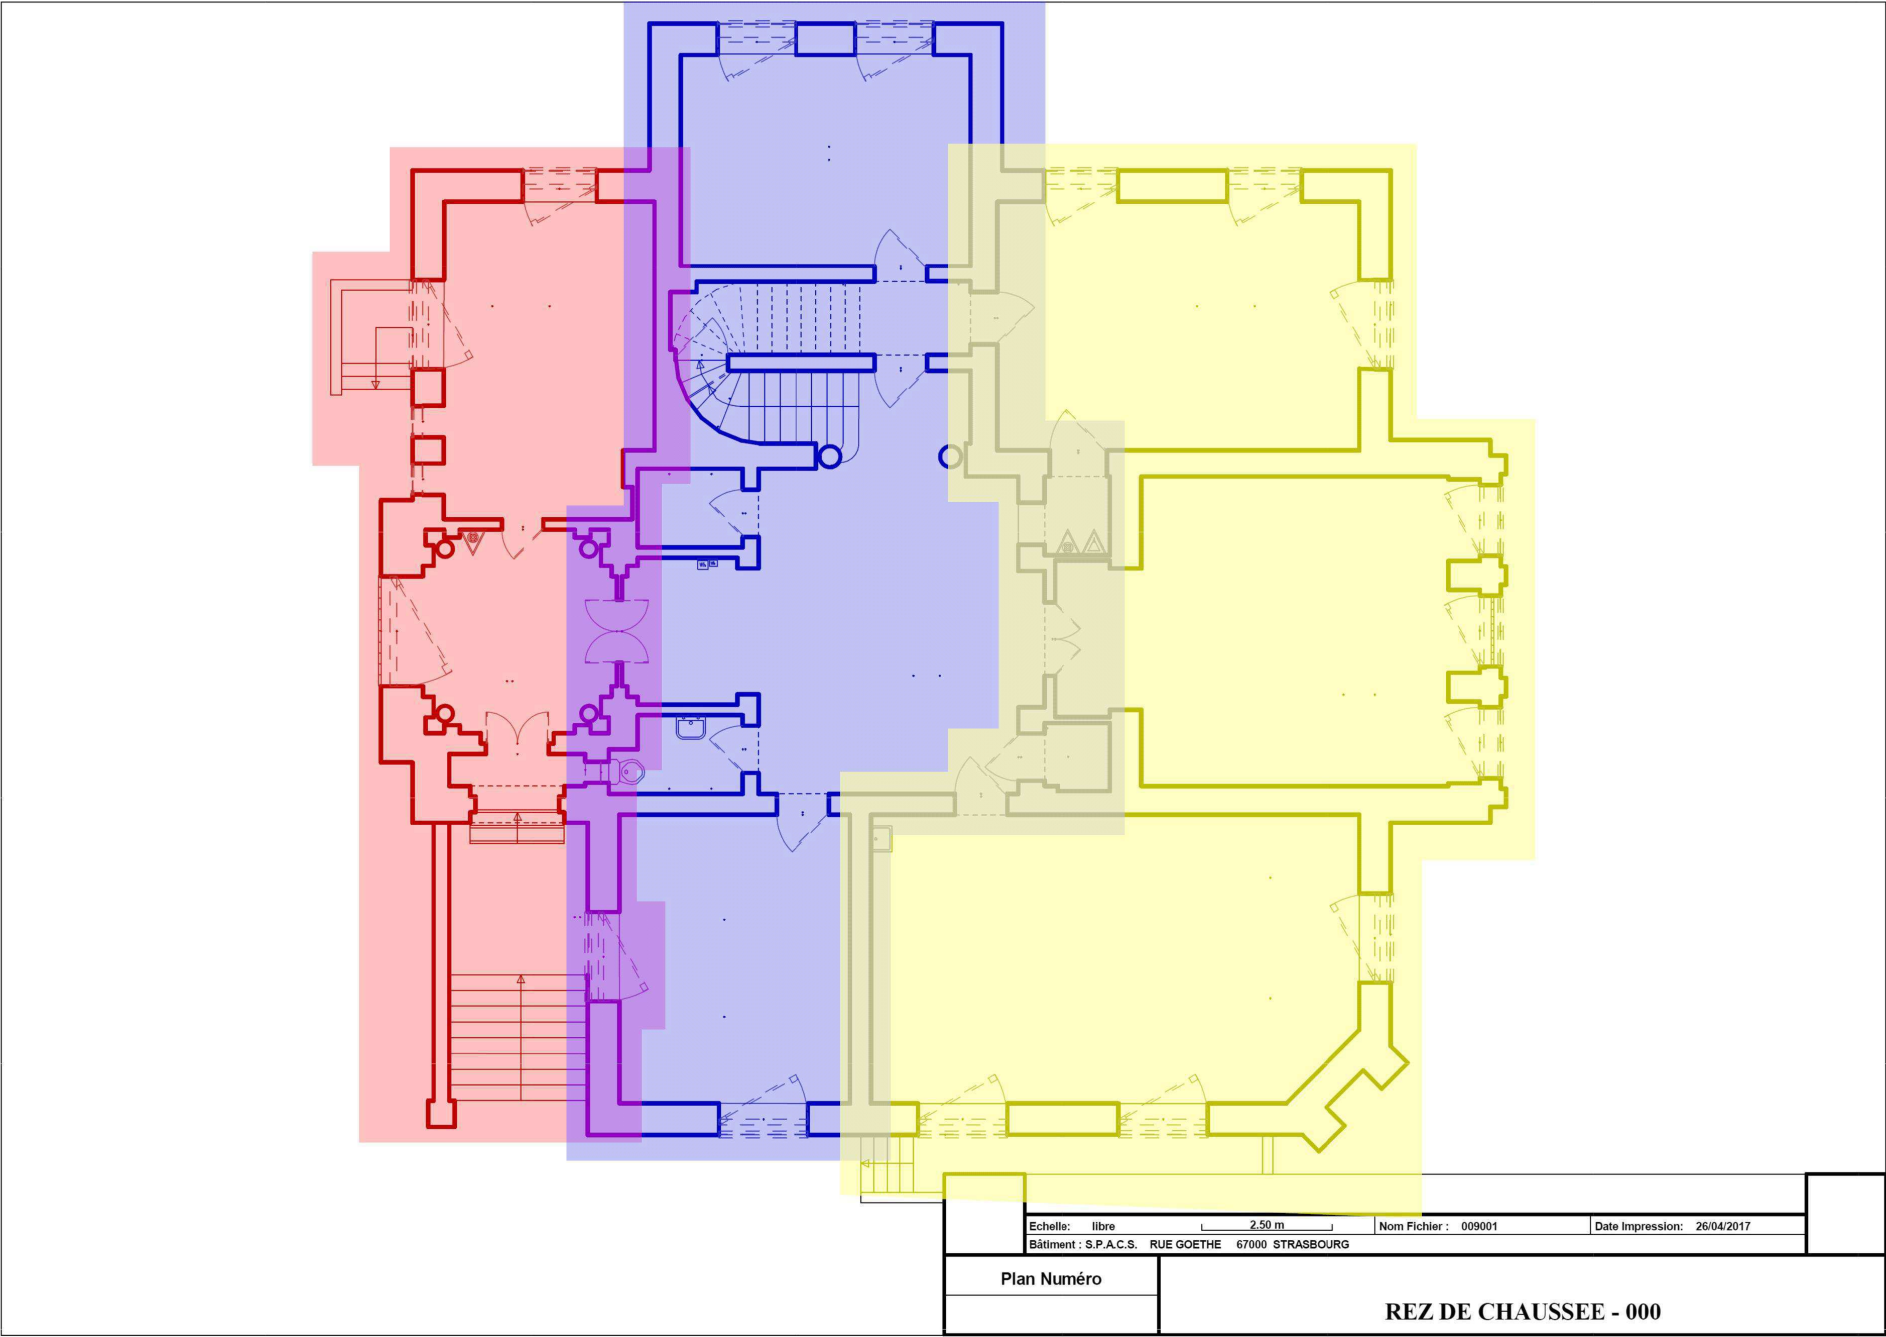RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				Zoom 1
				Zoom 2
				Zoom 3
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

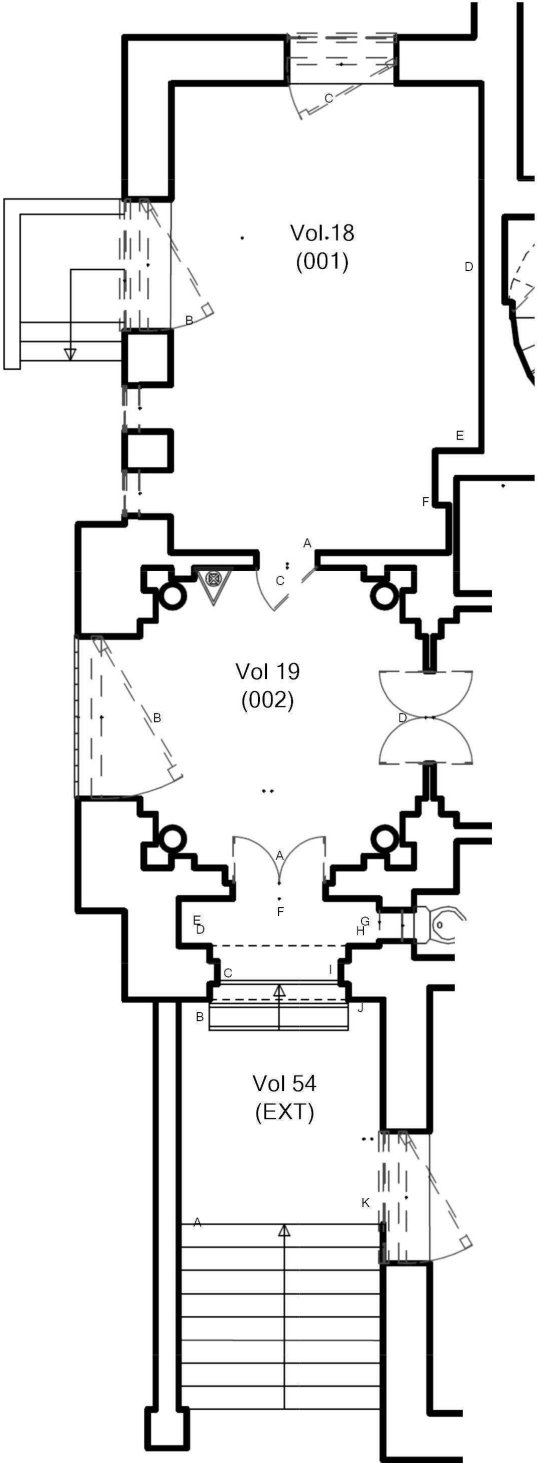
RDC - ZOOM 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline



Légende

Volume et élément contenant du plomb

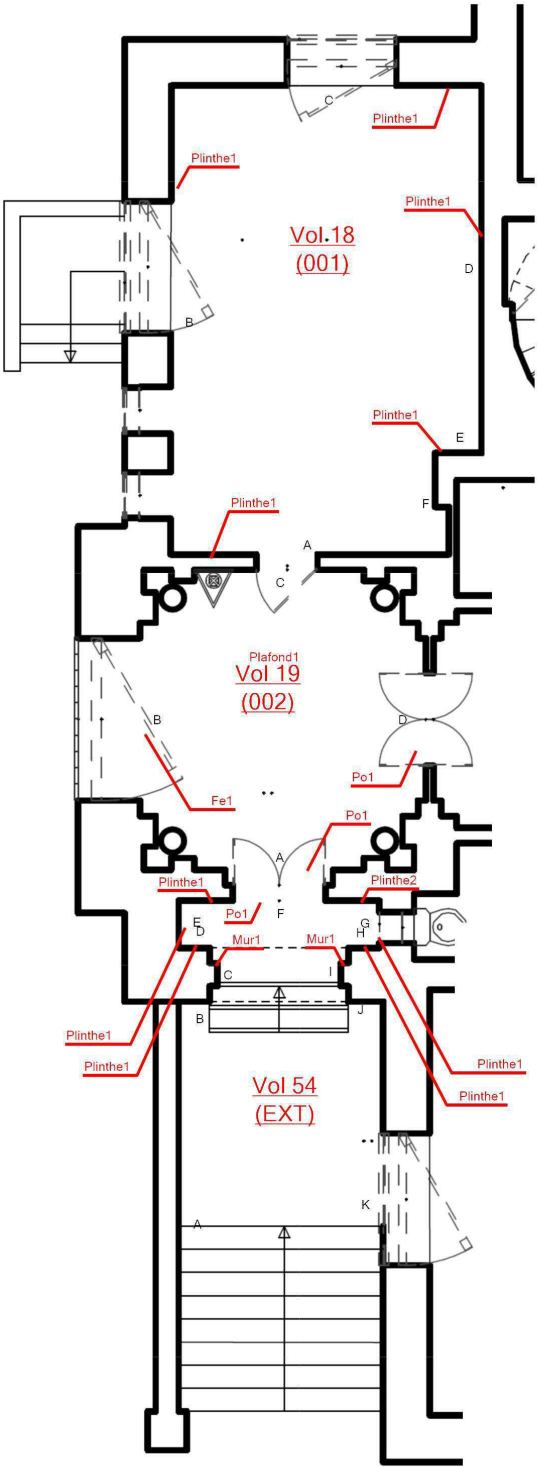

Plan de situation

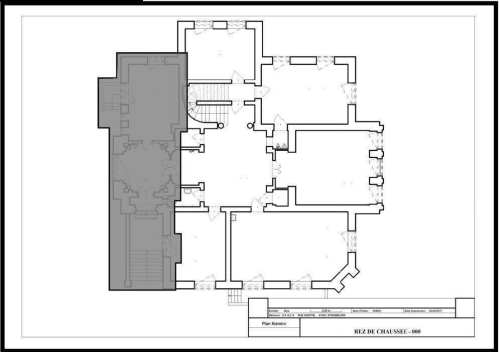

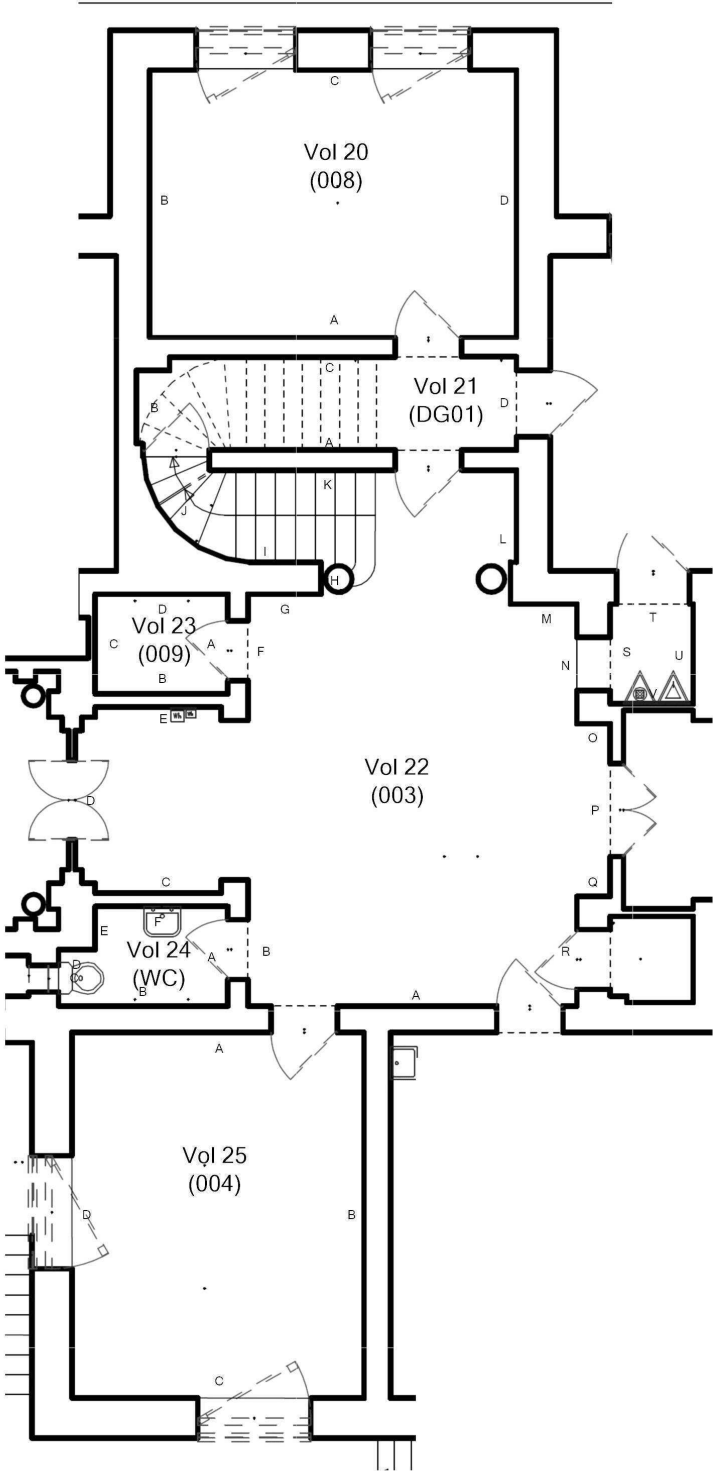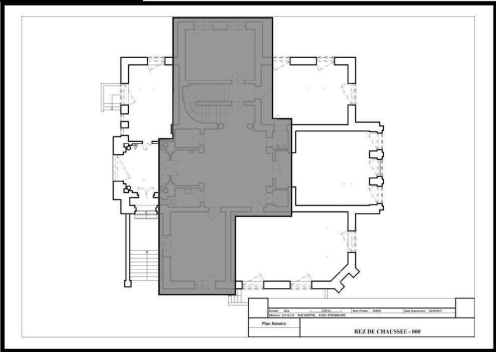
RDC - ZOOM 2 - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
 				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

RDC - ZOOM 2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002HM005989-1


Légende

Volume et élément contenant du plomb

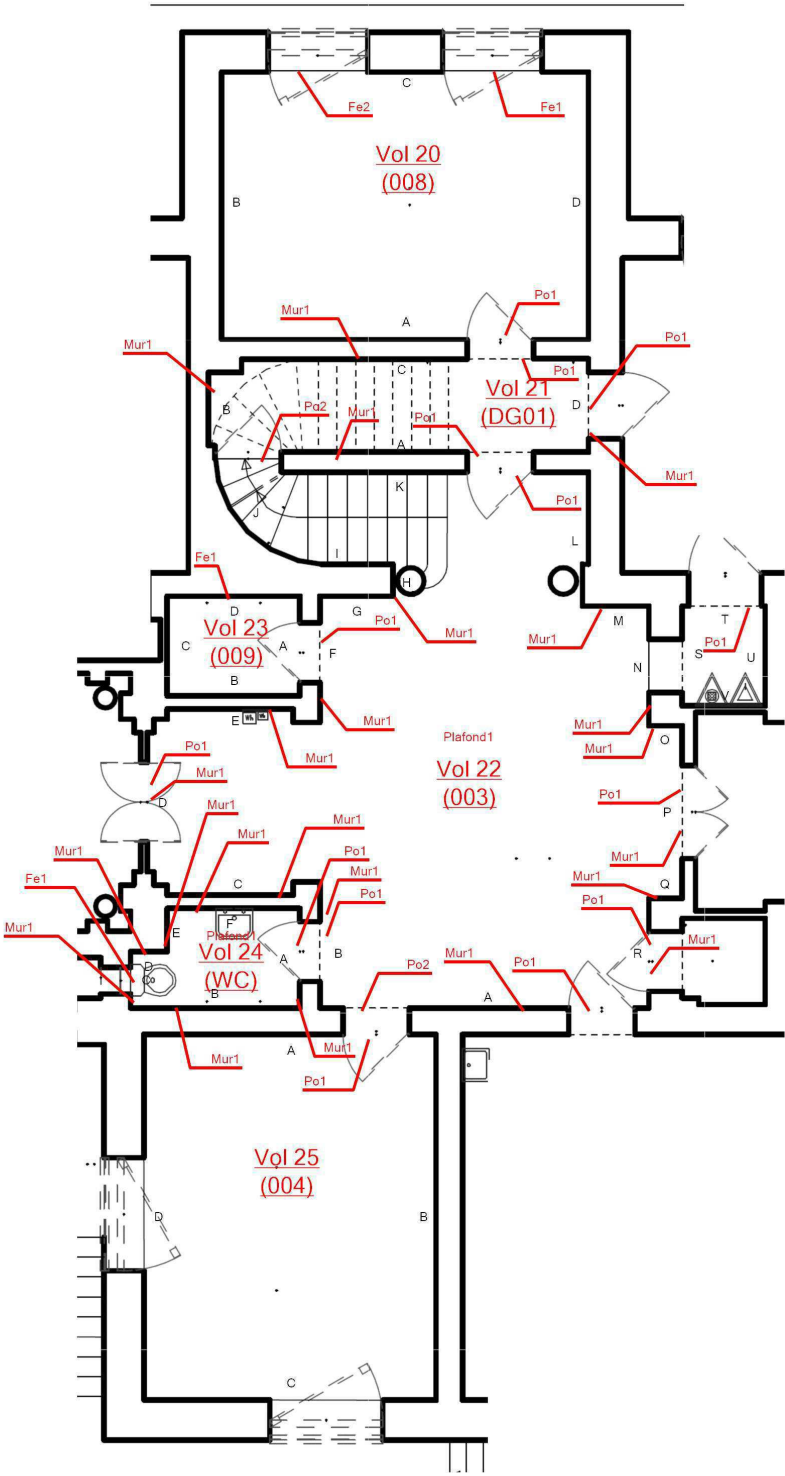



Plan de situation

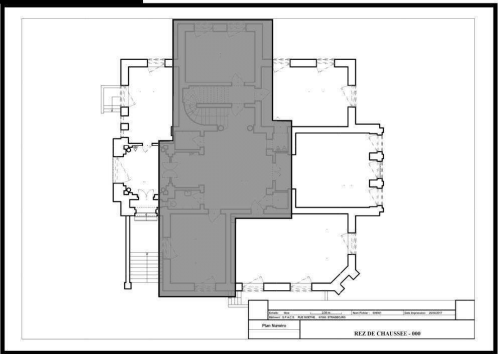


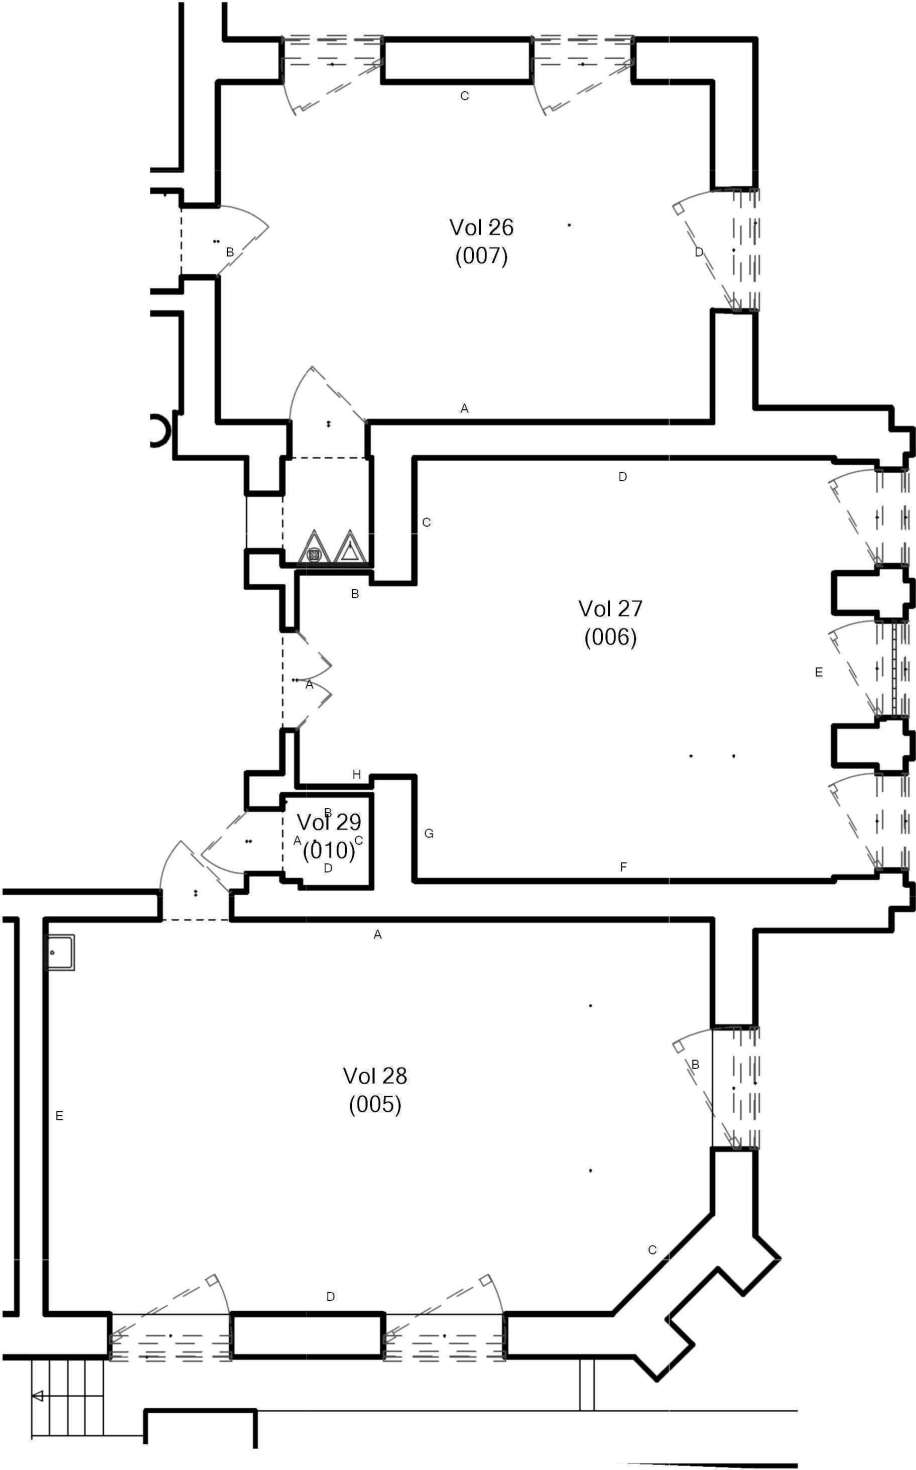
RDC - ZOOM 3 - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

Légende

Volume et élément contenant du plomb

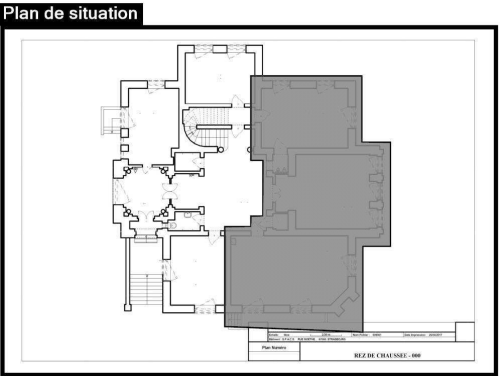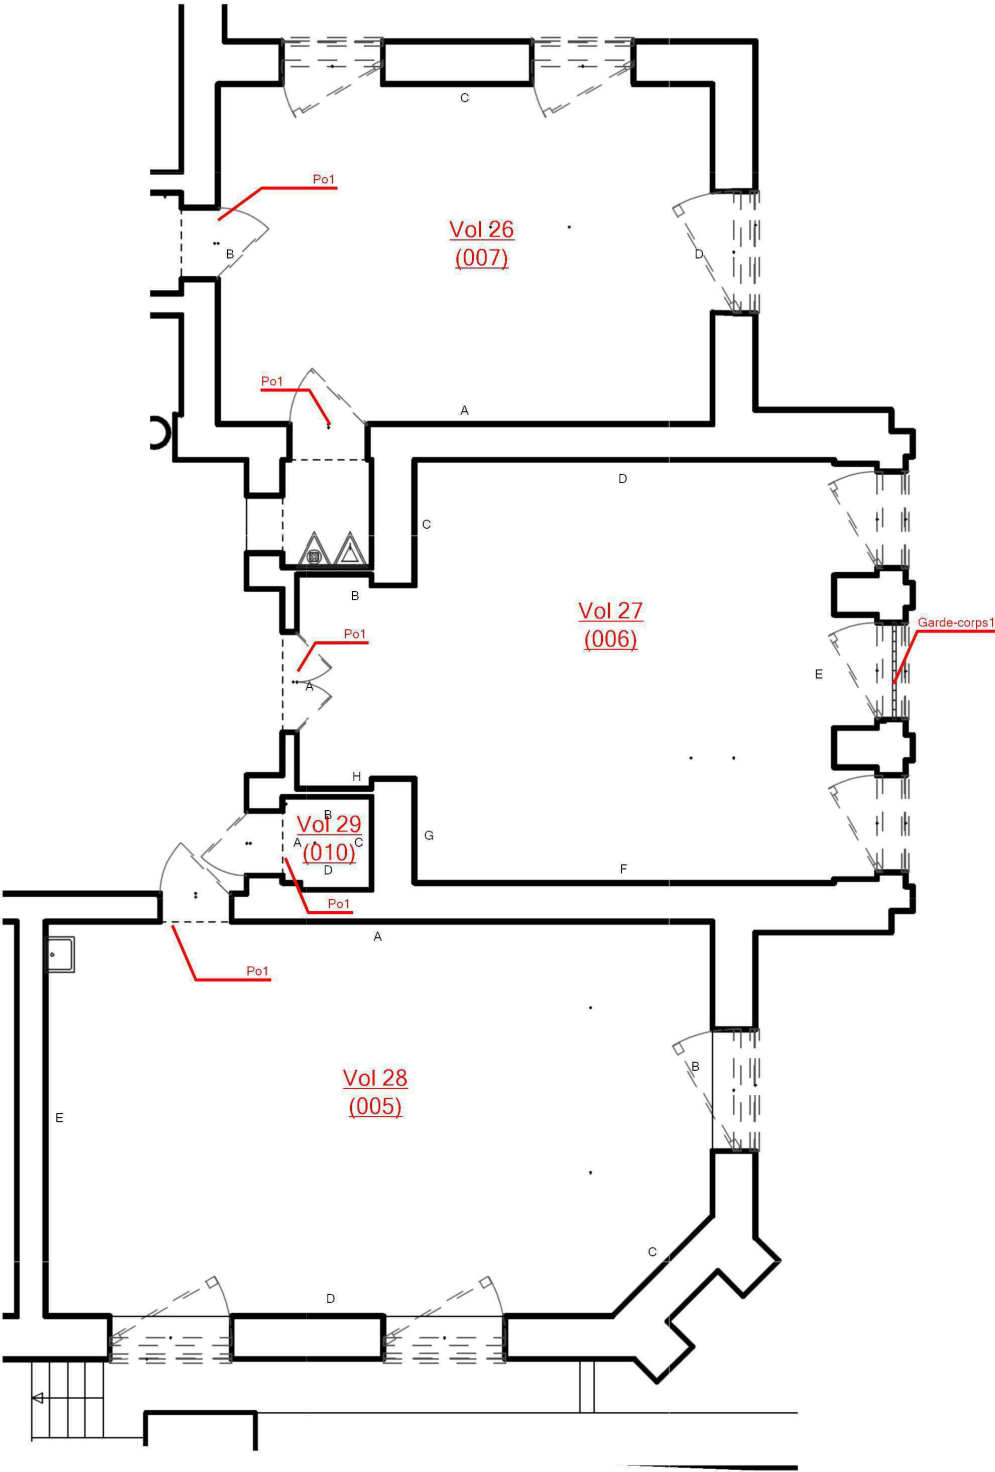

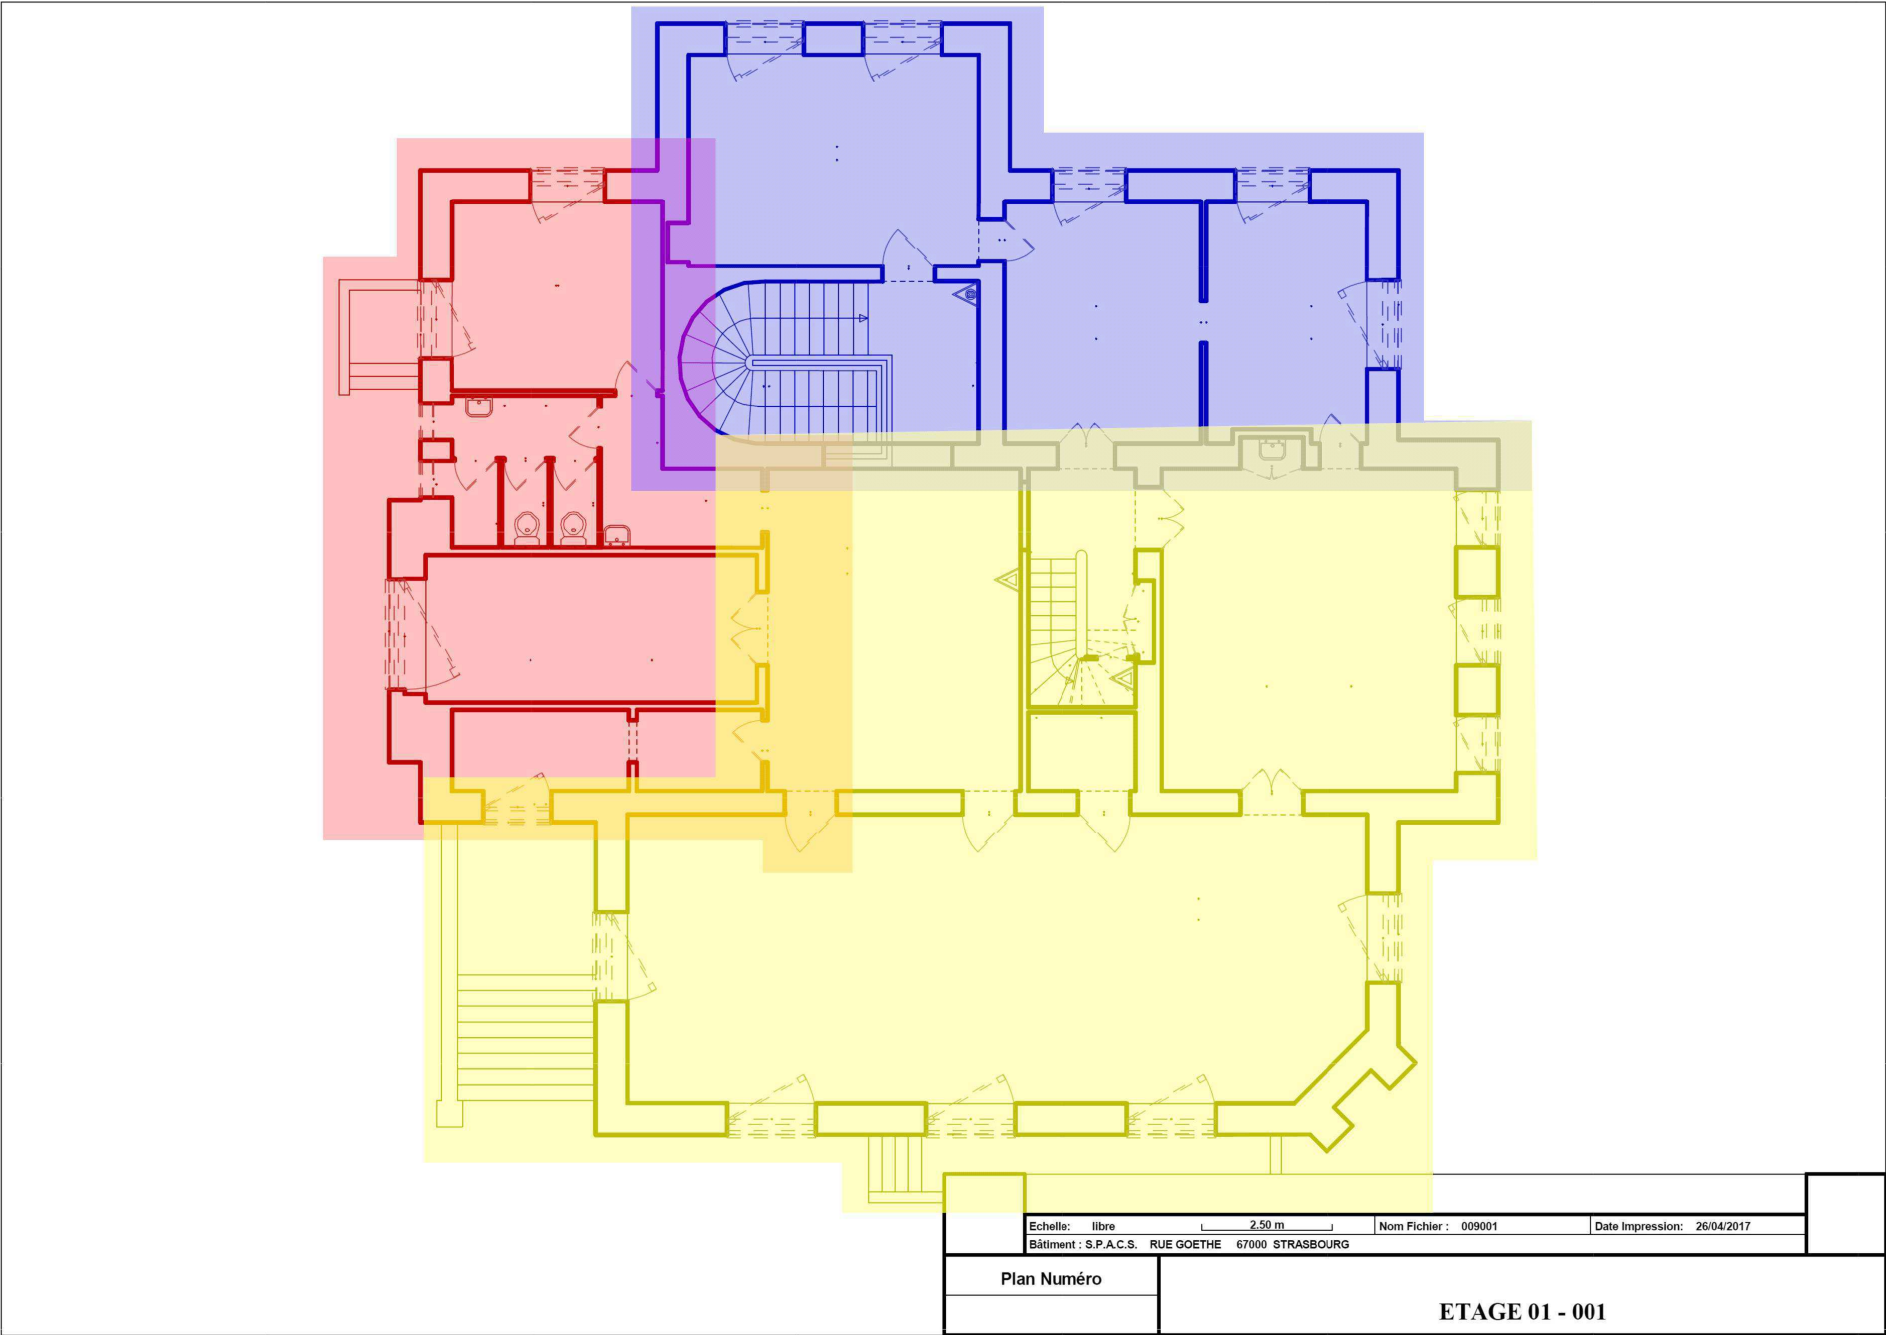R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				Zoom 1
				Zoom 2
				Zoom 3
Echelle: libre 2.50 m Nom Fichier : 009001 Date Impression: 26/04/2017 Plan Numéro ETAGE 01 - 001				
OC AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline


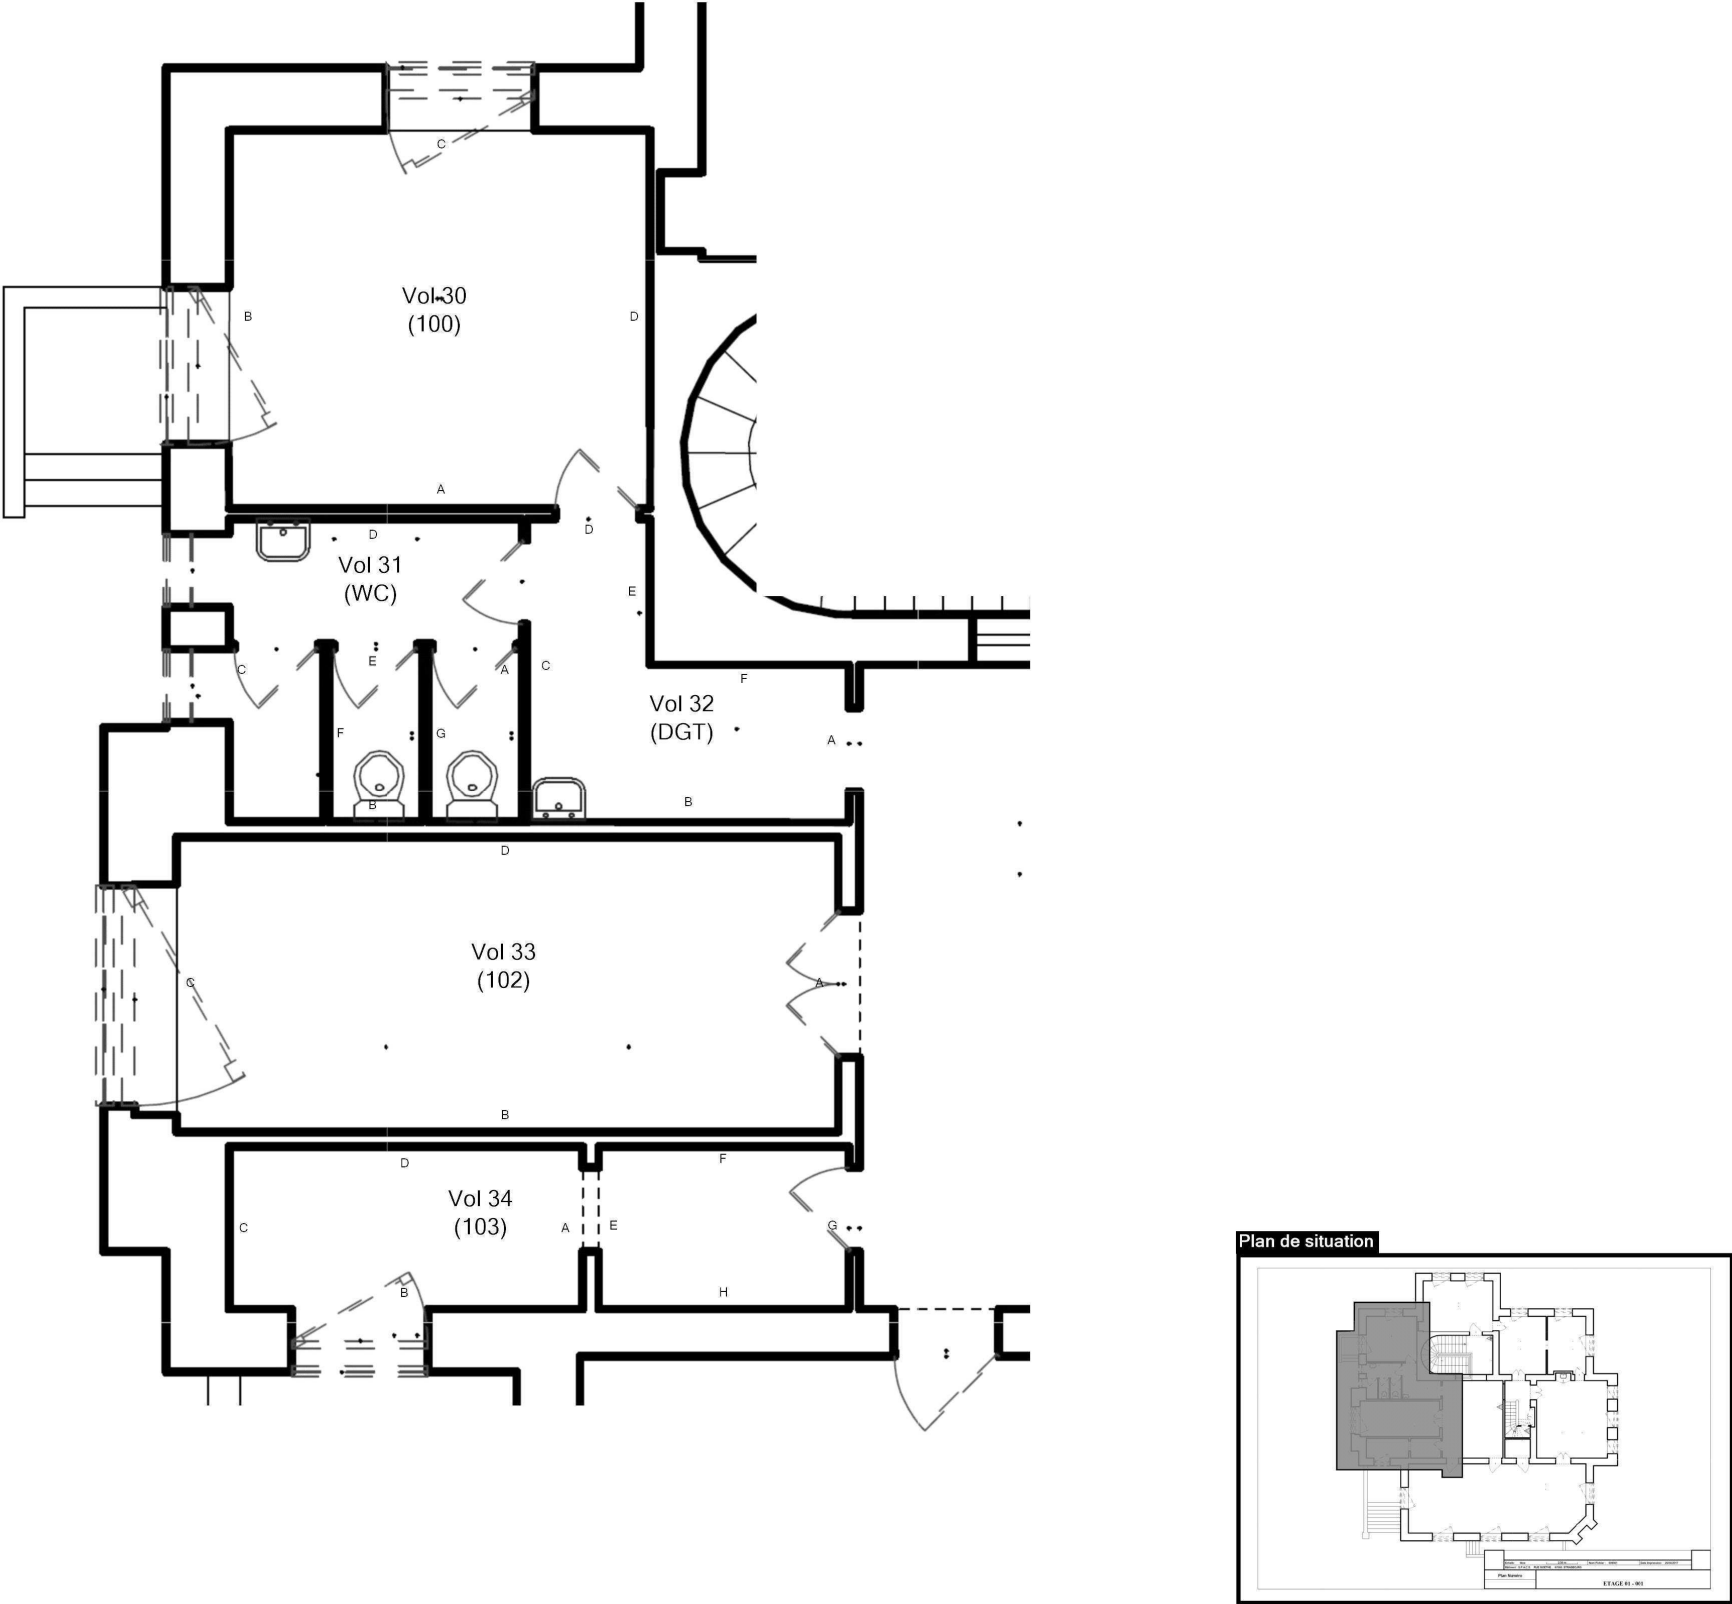
R+1 - ZOOM 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

R+1 - ZOOM 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002HM005989-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

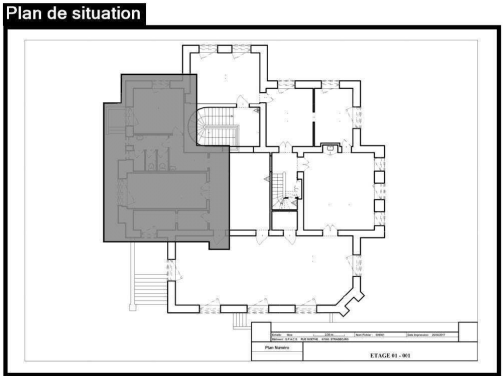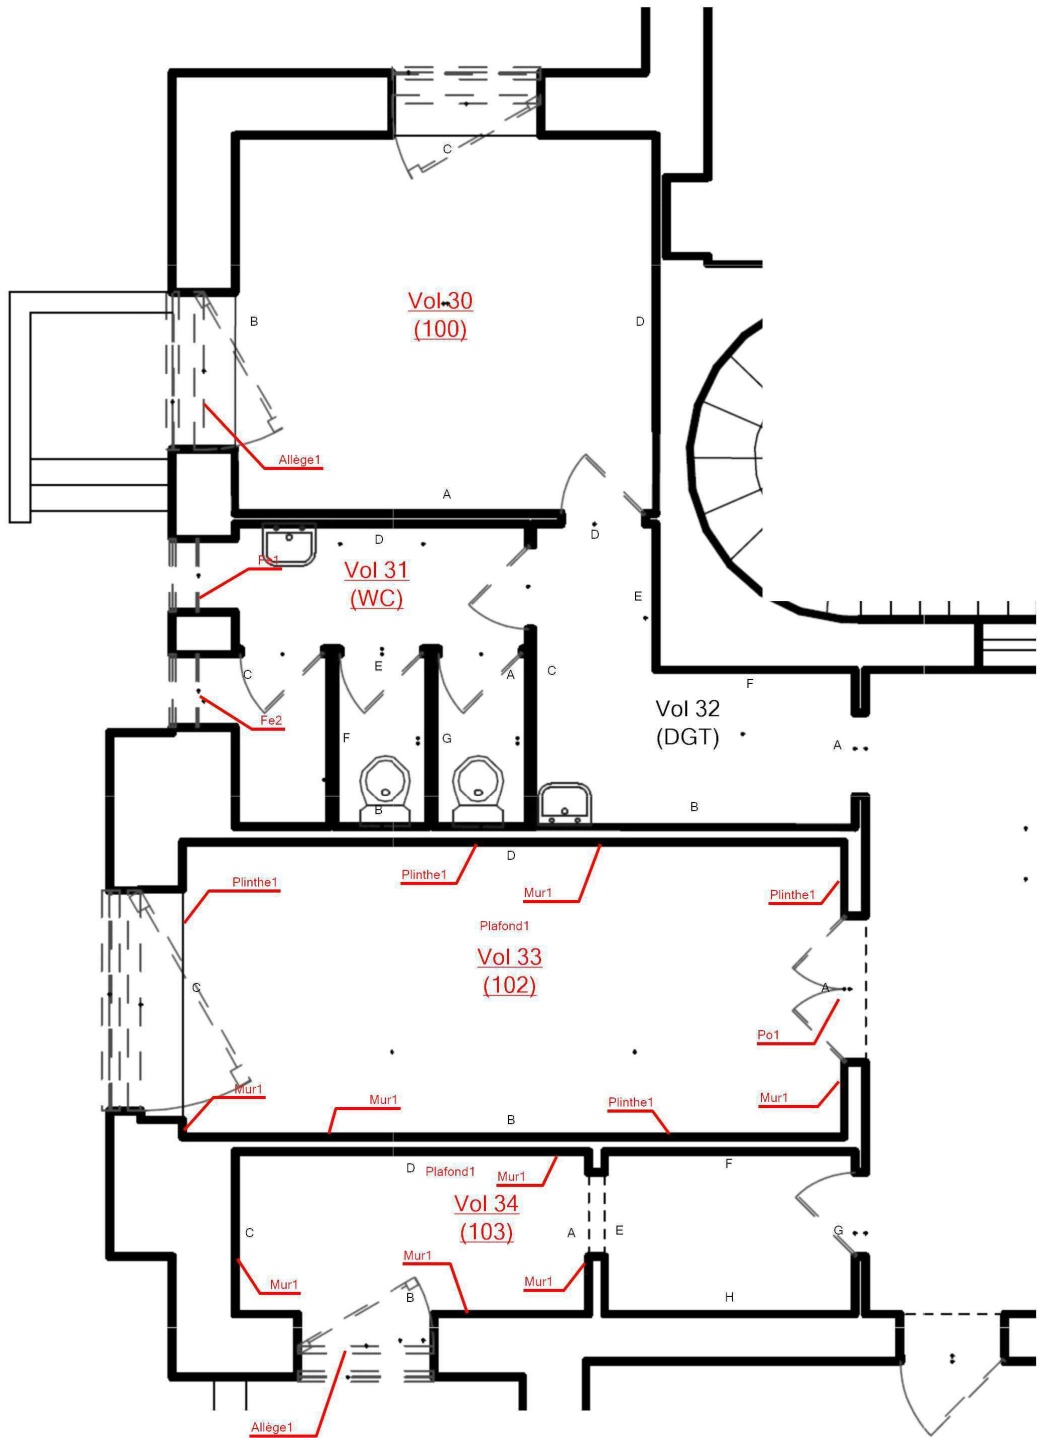

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation


CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019


Technicien intervenant


MEISCH Pauline

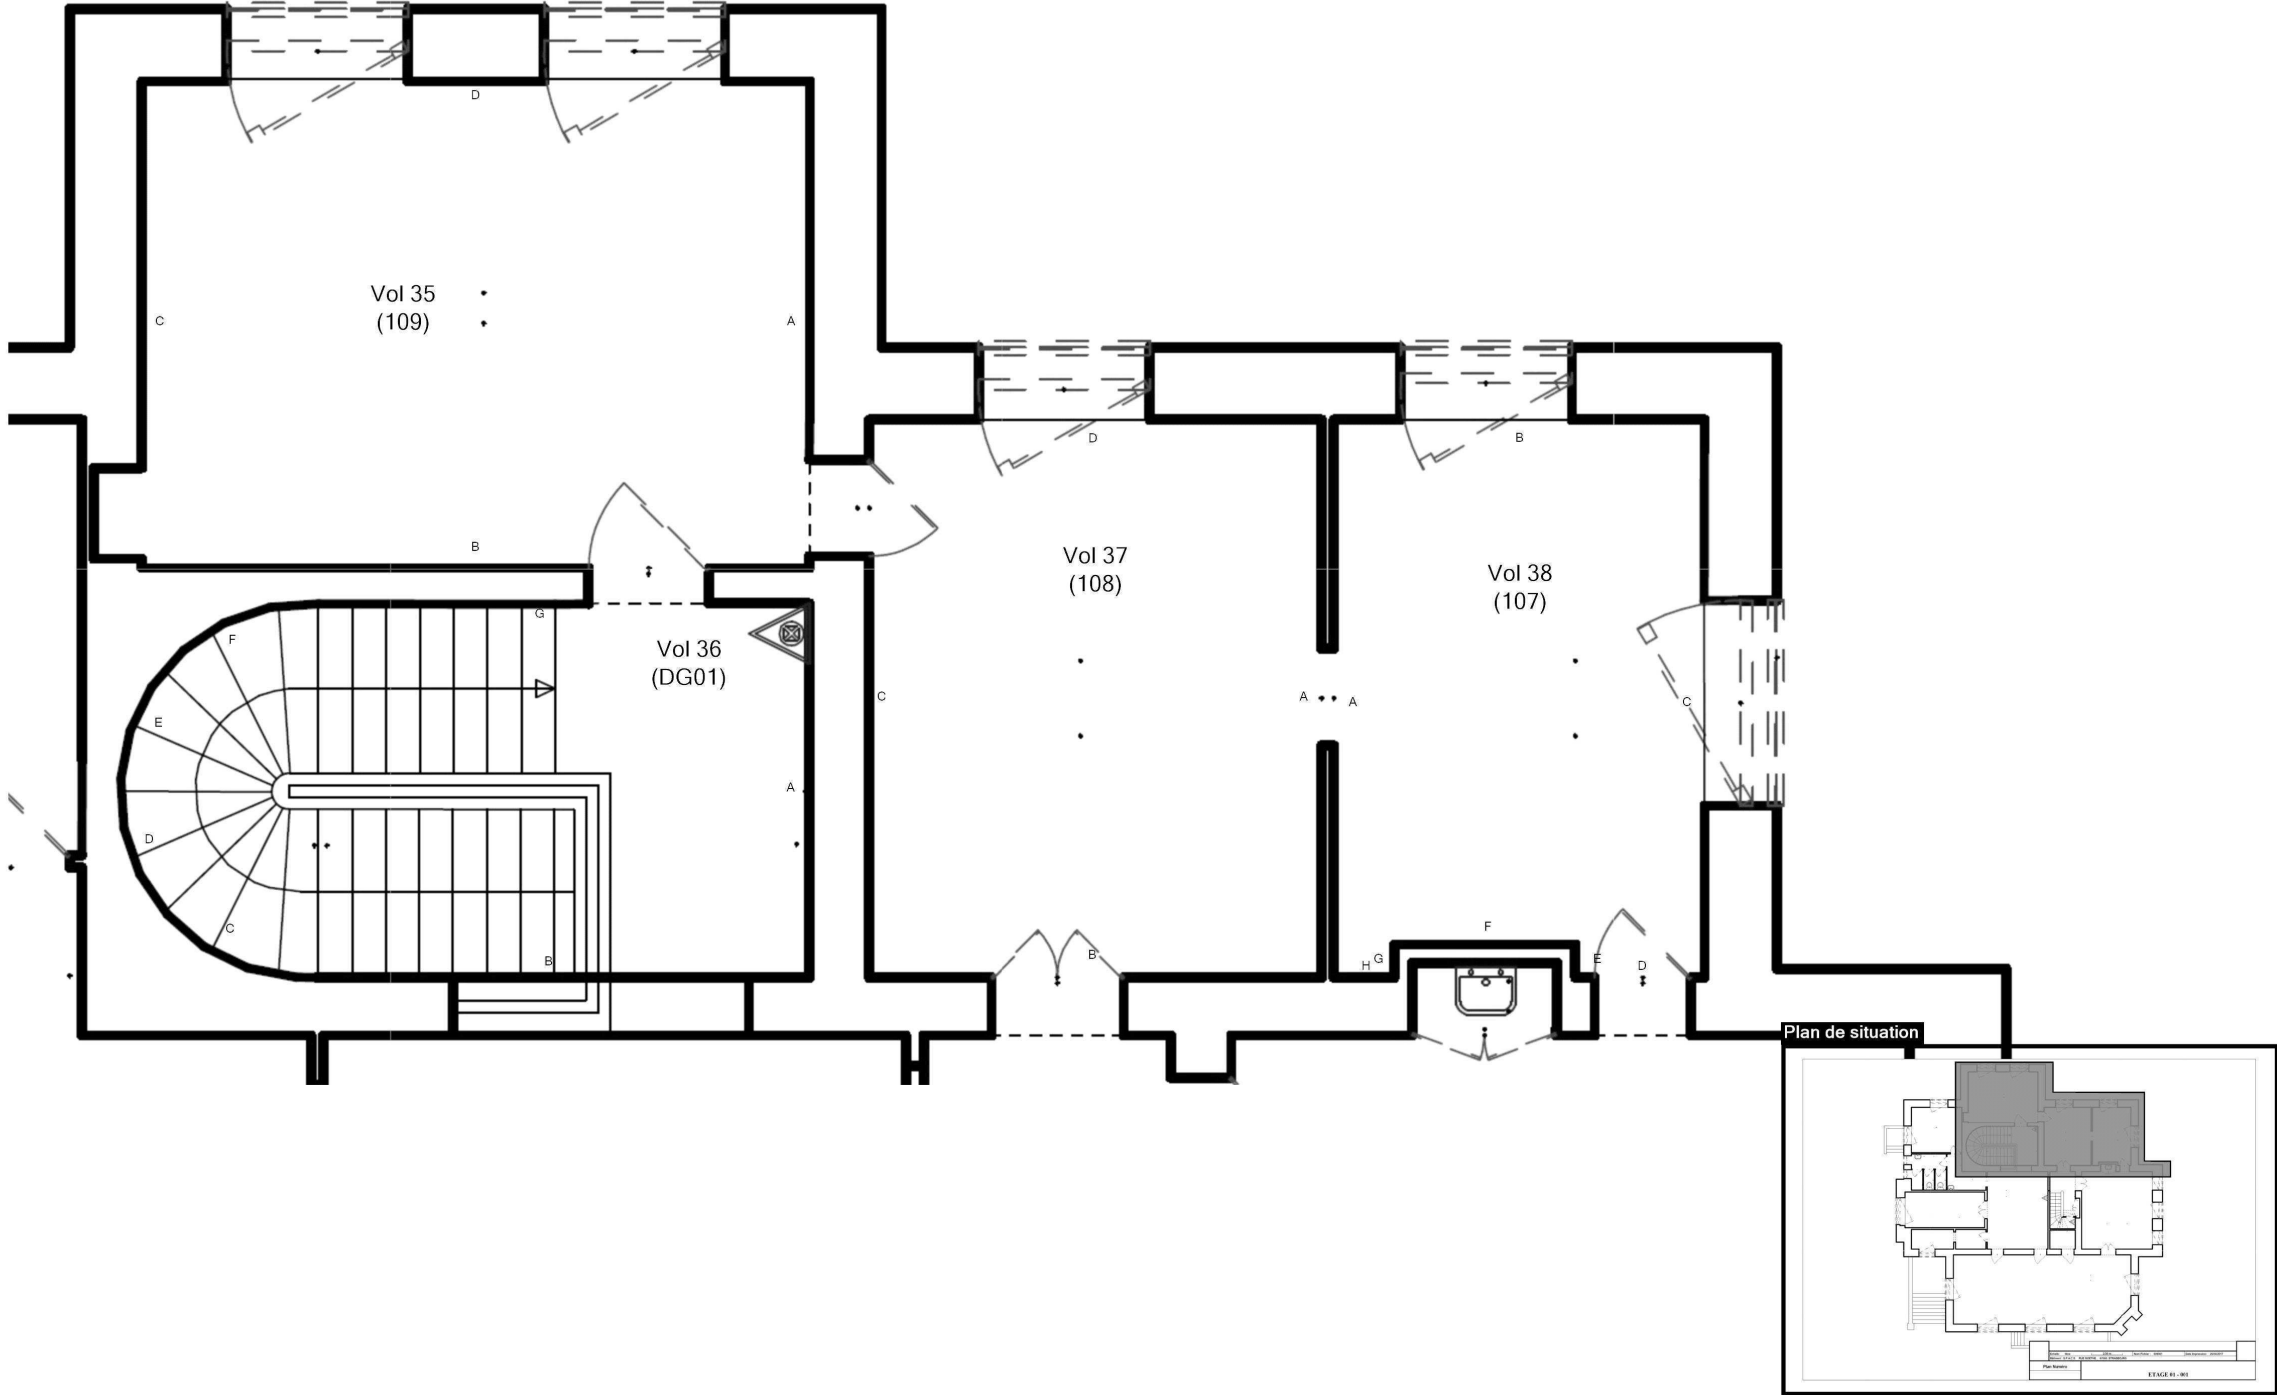R+1 - ZOOM 2 - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

Légende


Volume et élément contenant du plomb

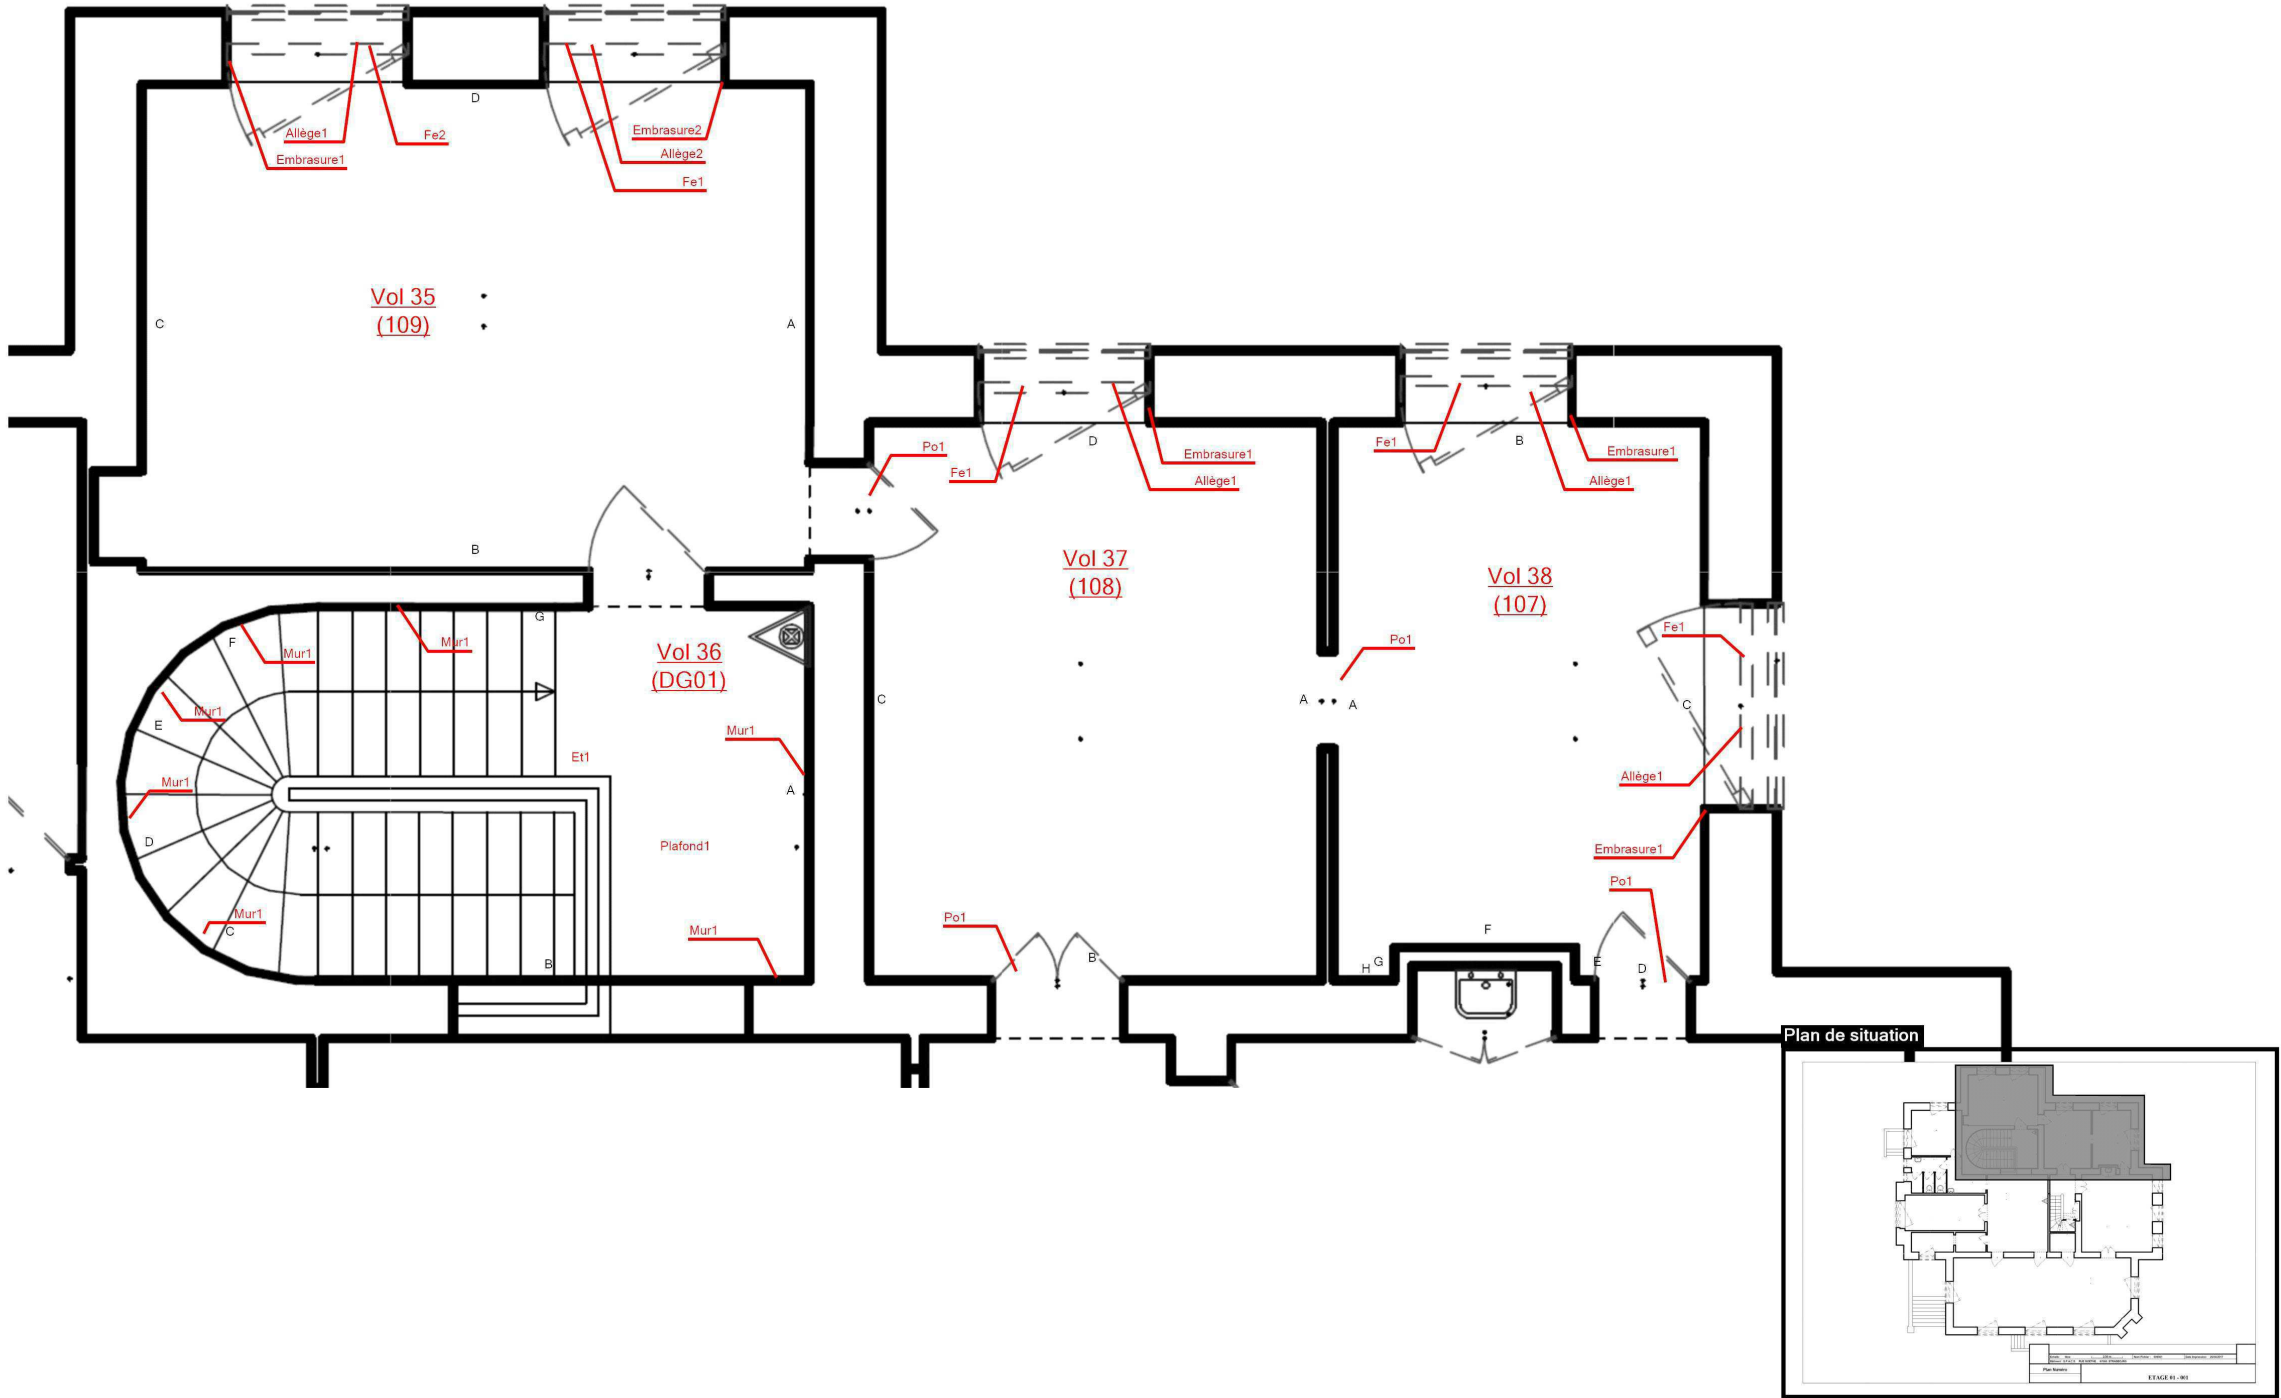


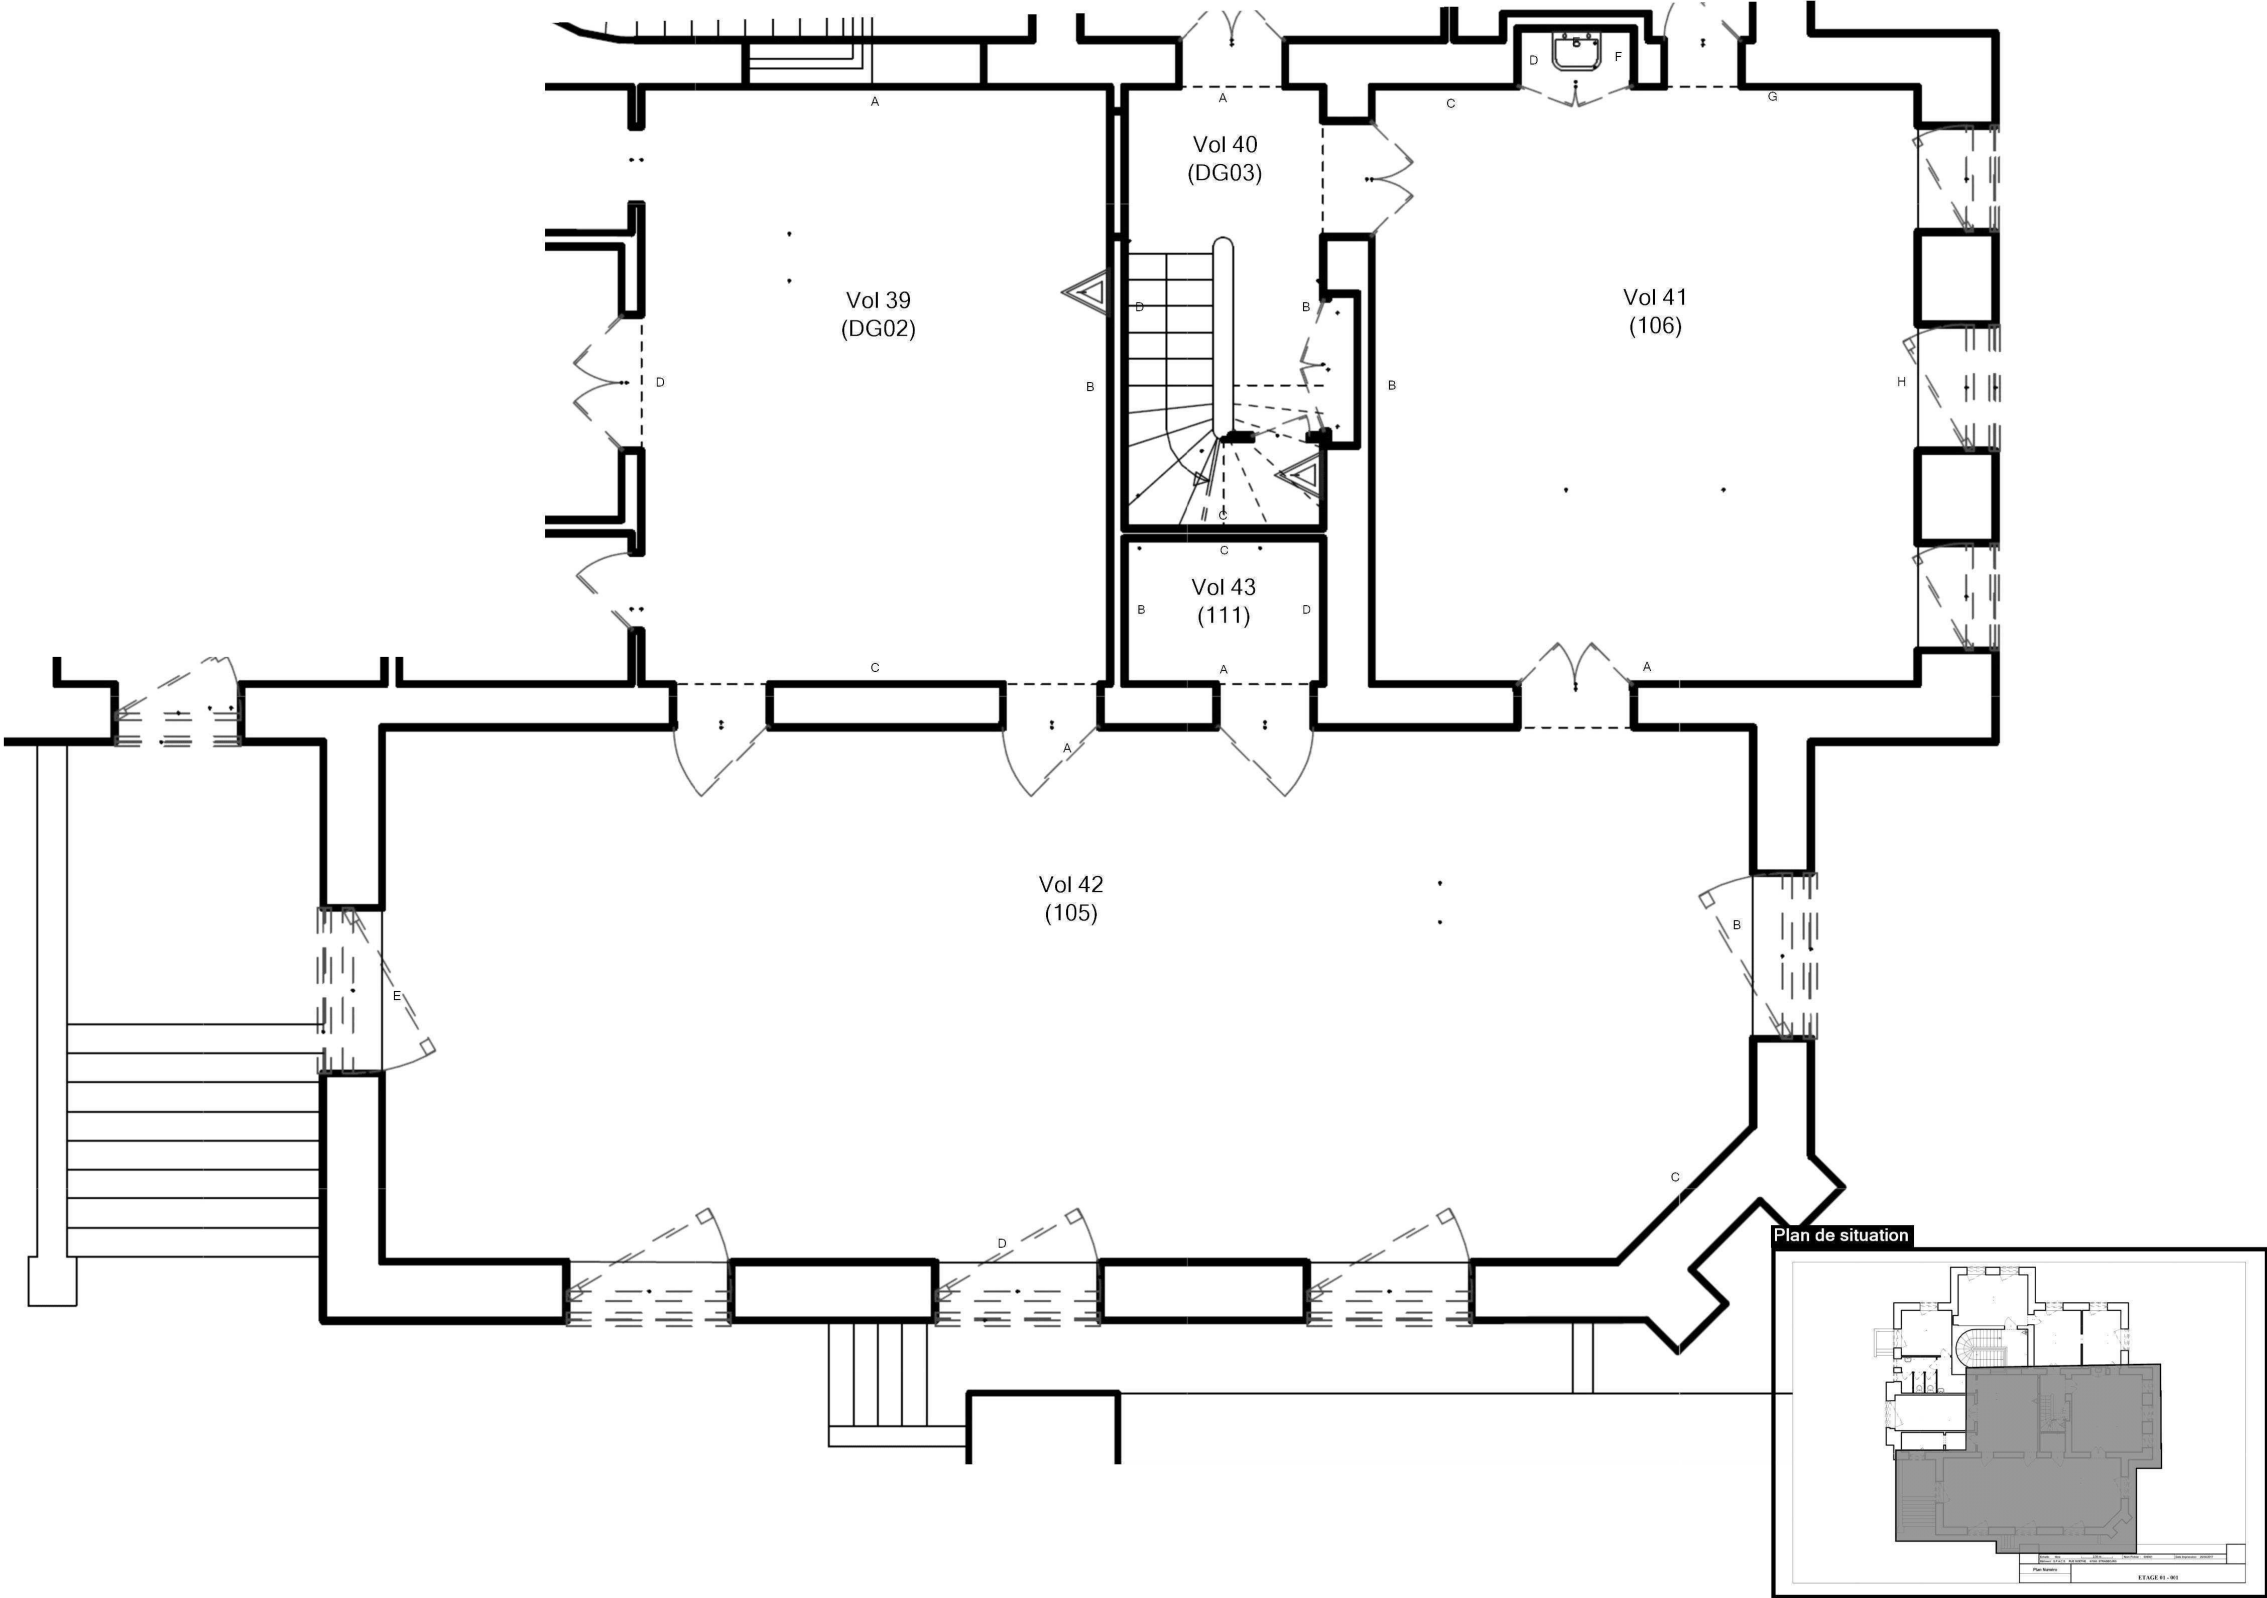R+1 - ZOOM 3 - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
				
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

Légende

Volume et élément contenant du plomb


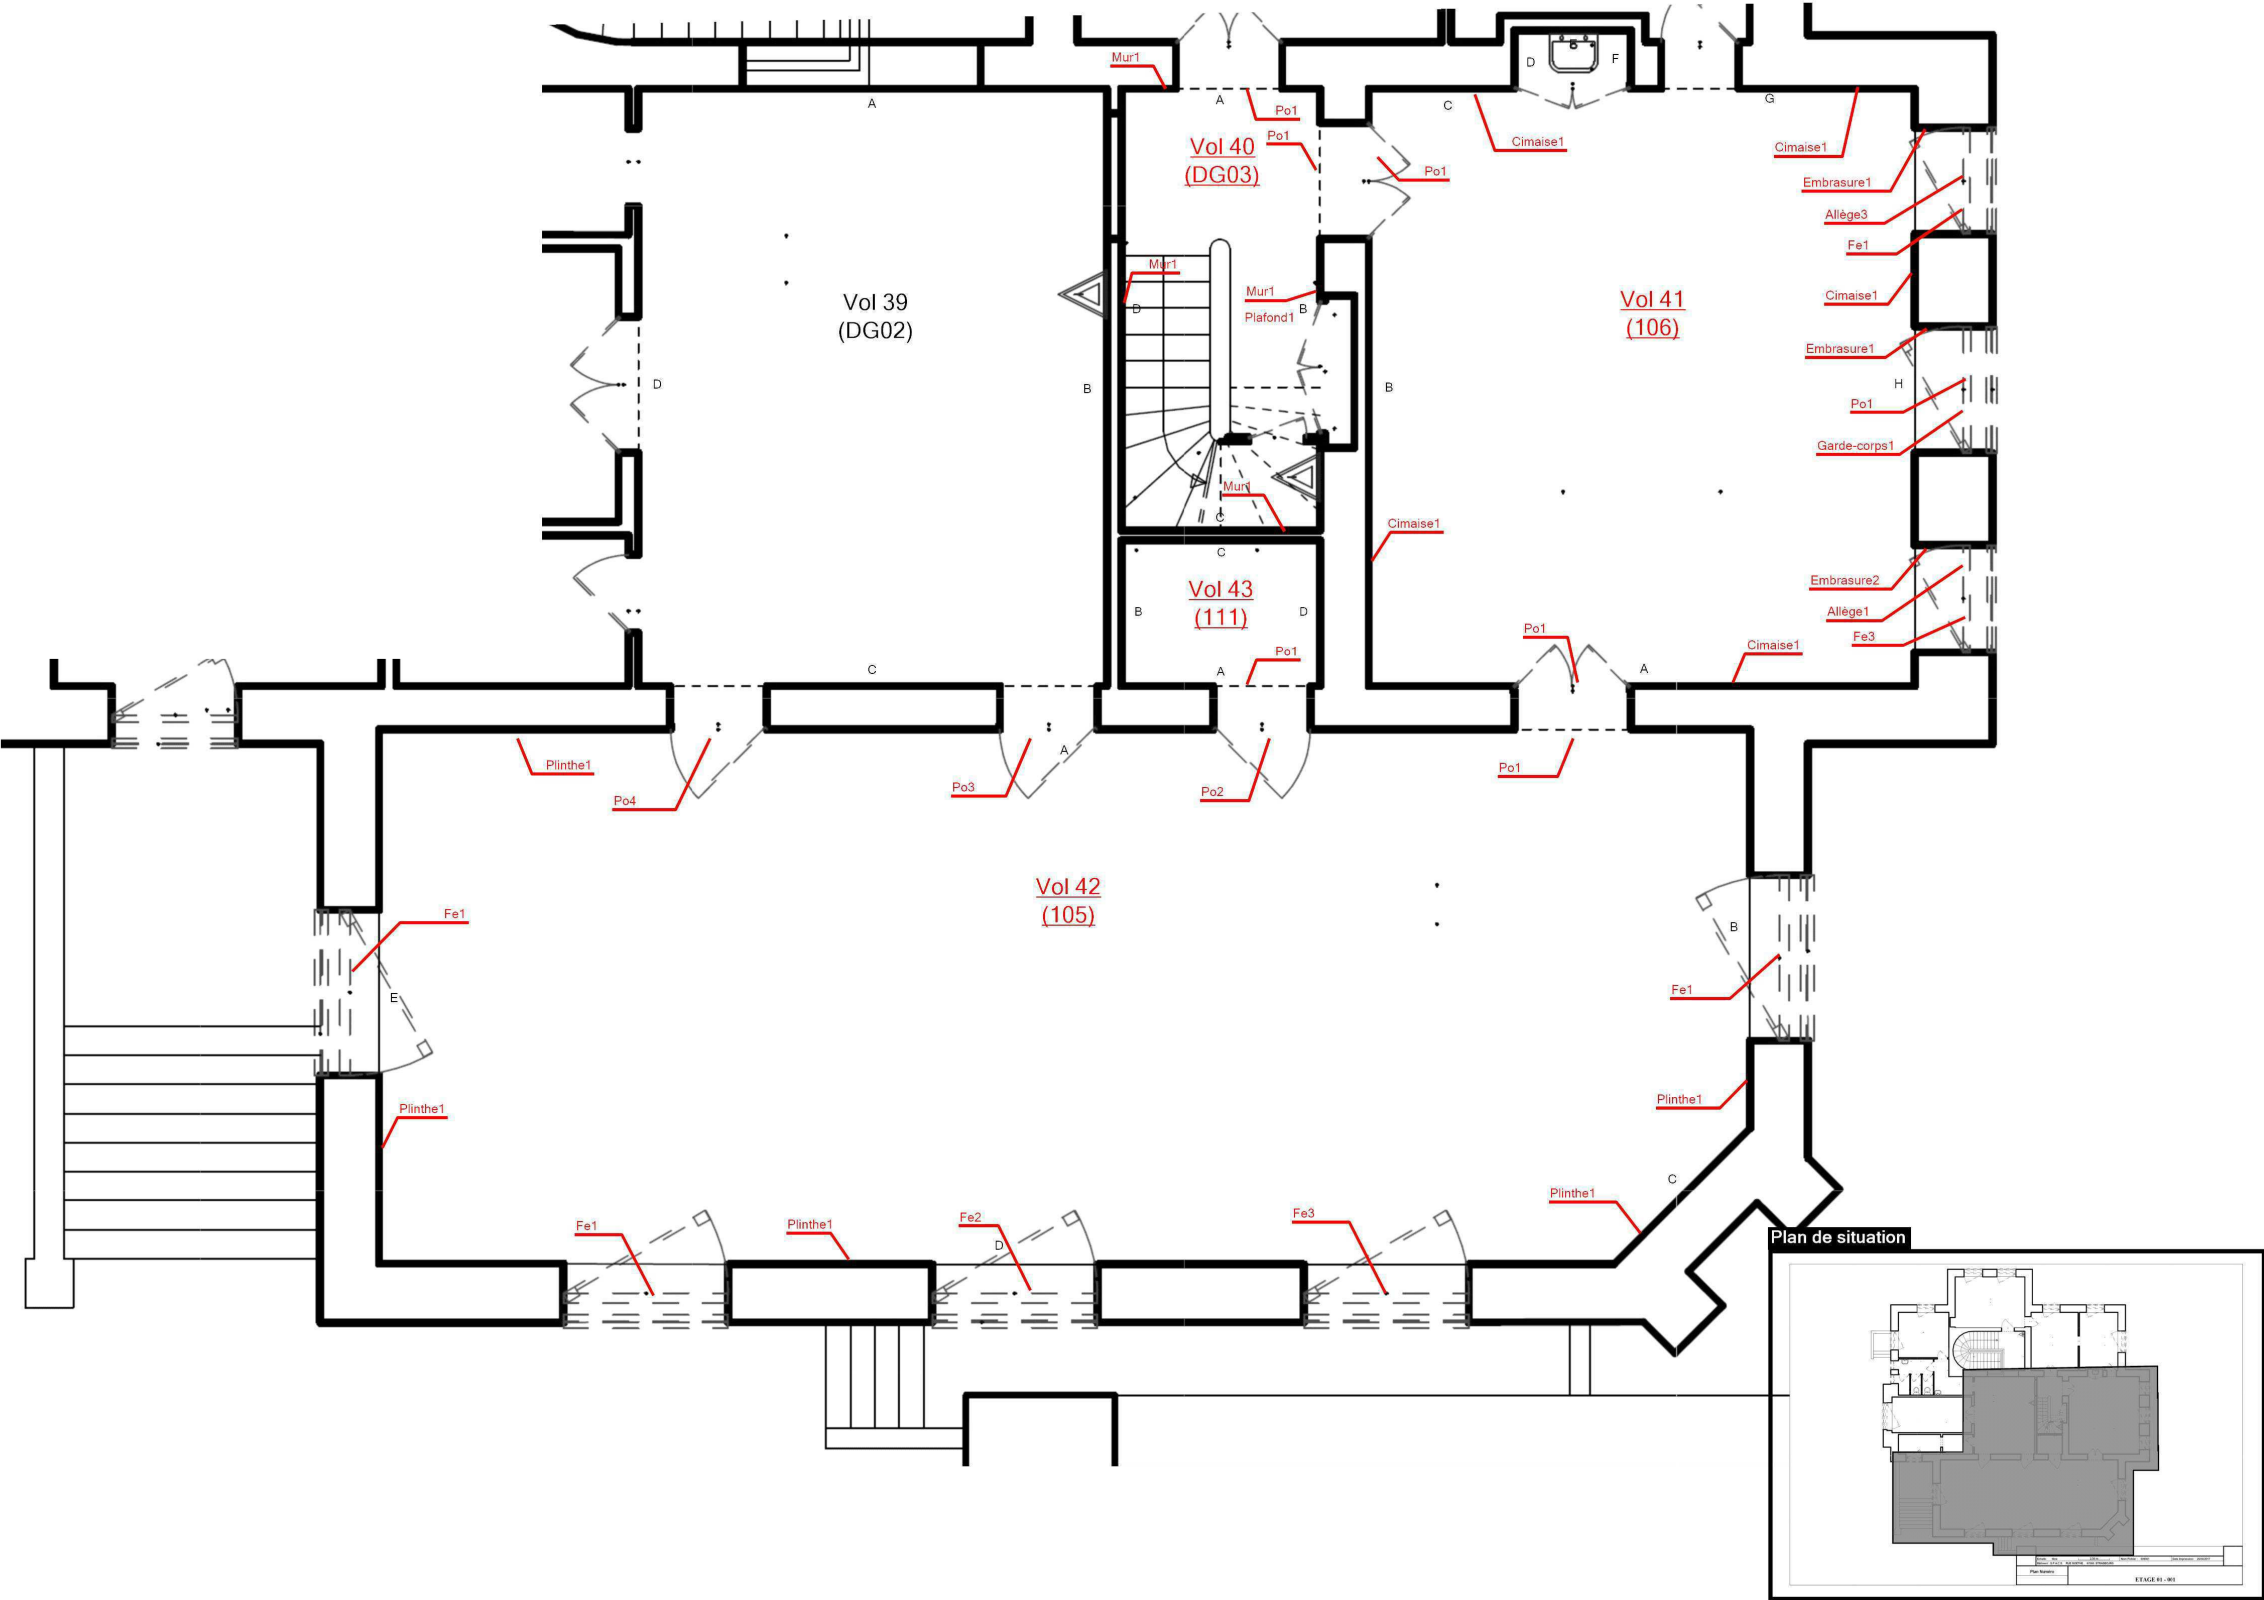


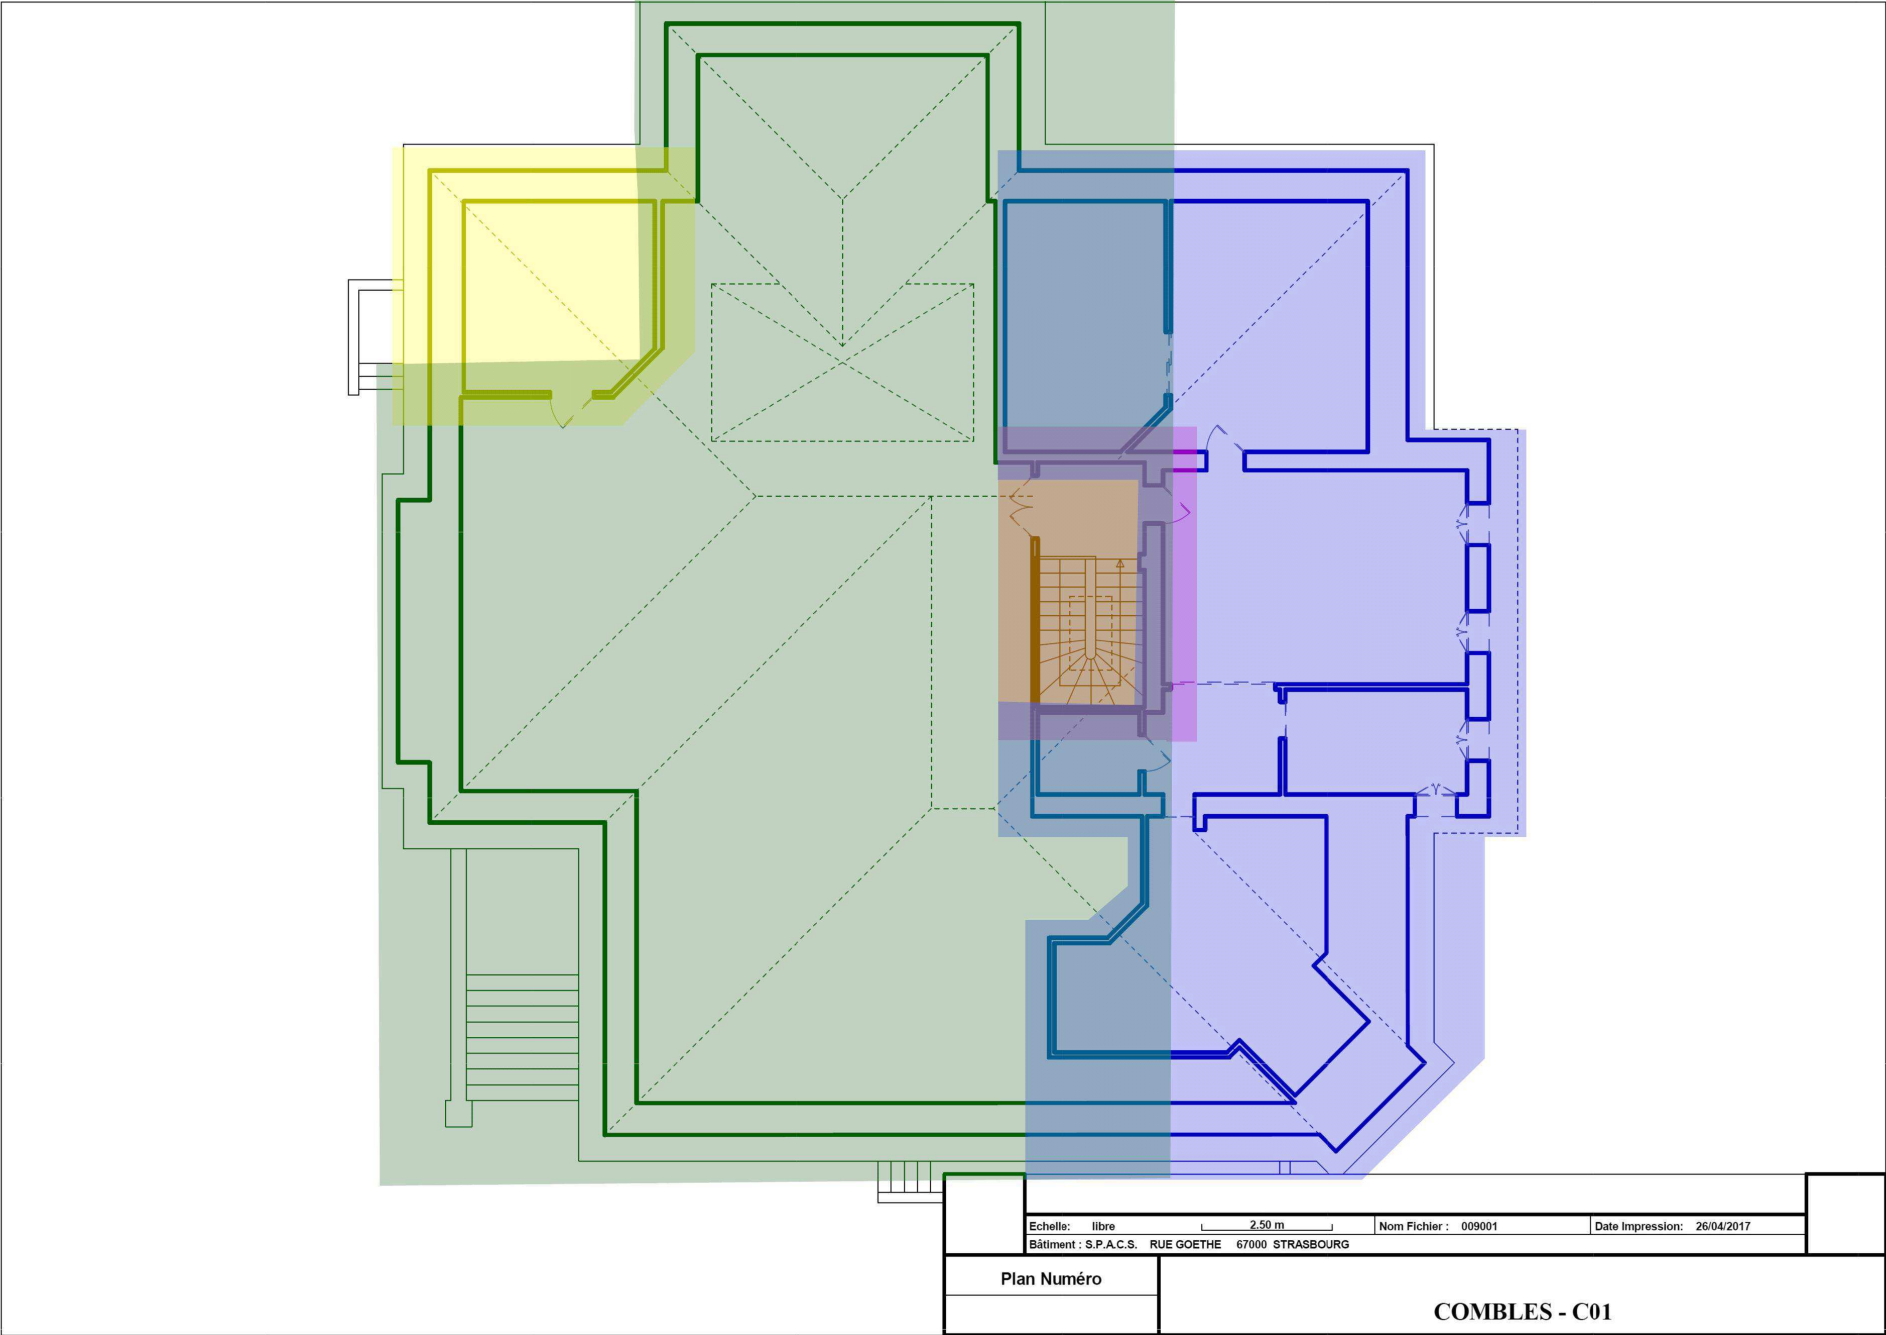COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
 Echelle: libre2.50 mNom Fichier : 009001Date Impression: 26/04/2017 Bâtiment : S.P.A.C.S. RUE GOETHE 67000 STRASBOURG Plan NuméroCOMBLES - C01				Légende
				Zoom 1
				Zoom 2
				Zoom 3
				Zoom 4
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

COMBLES - ZOOM 1 - COTATION VOLUME



Référence:
002HM005989-1

Légende

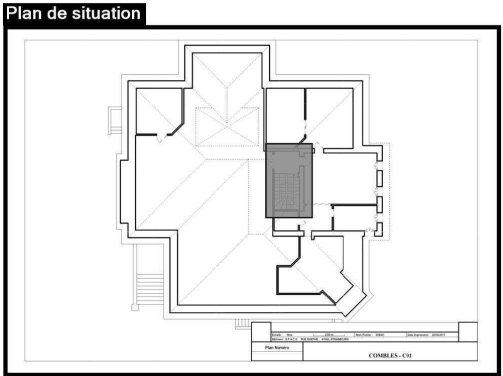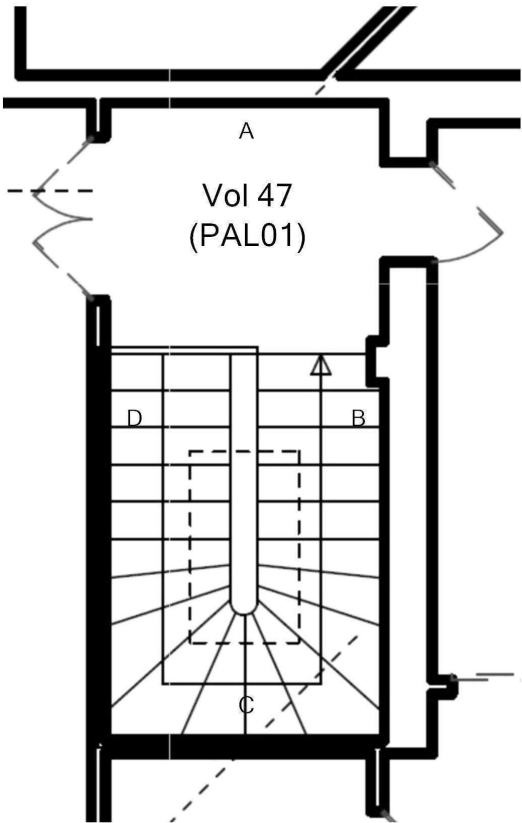

Légende



Volume et élément contenant du plomb

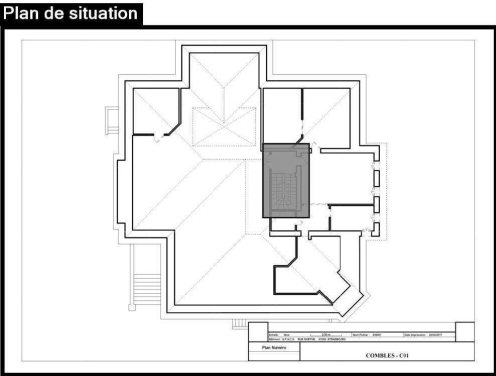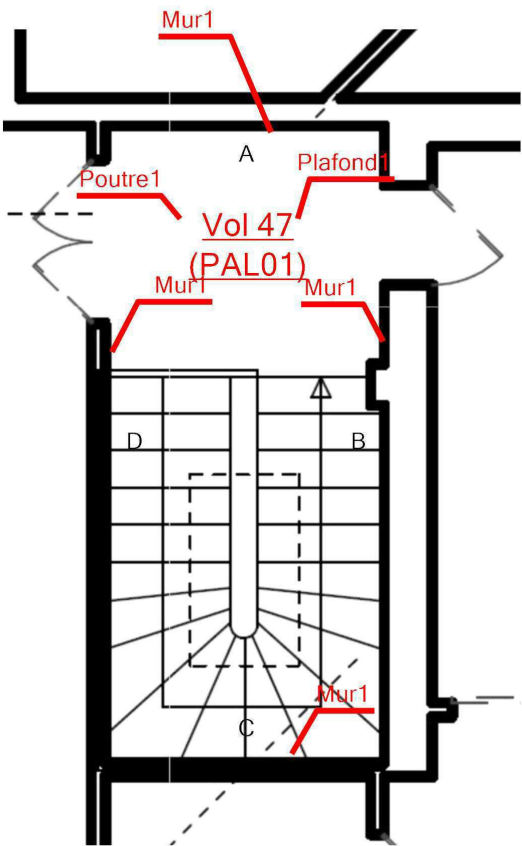

COMBLES - ZOOM 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002HM005989-1

Légende

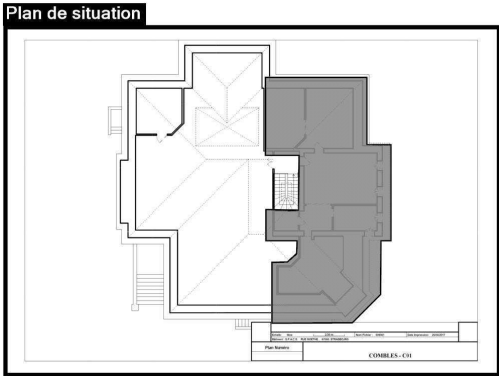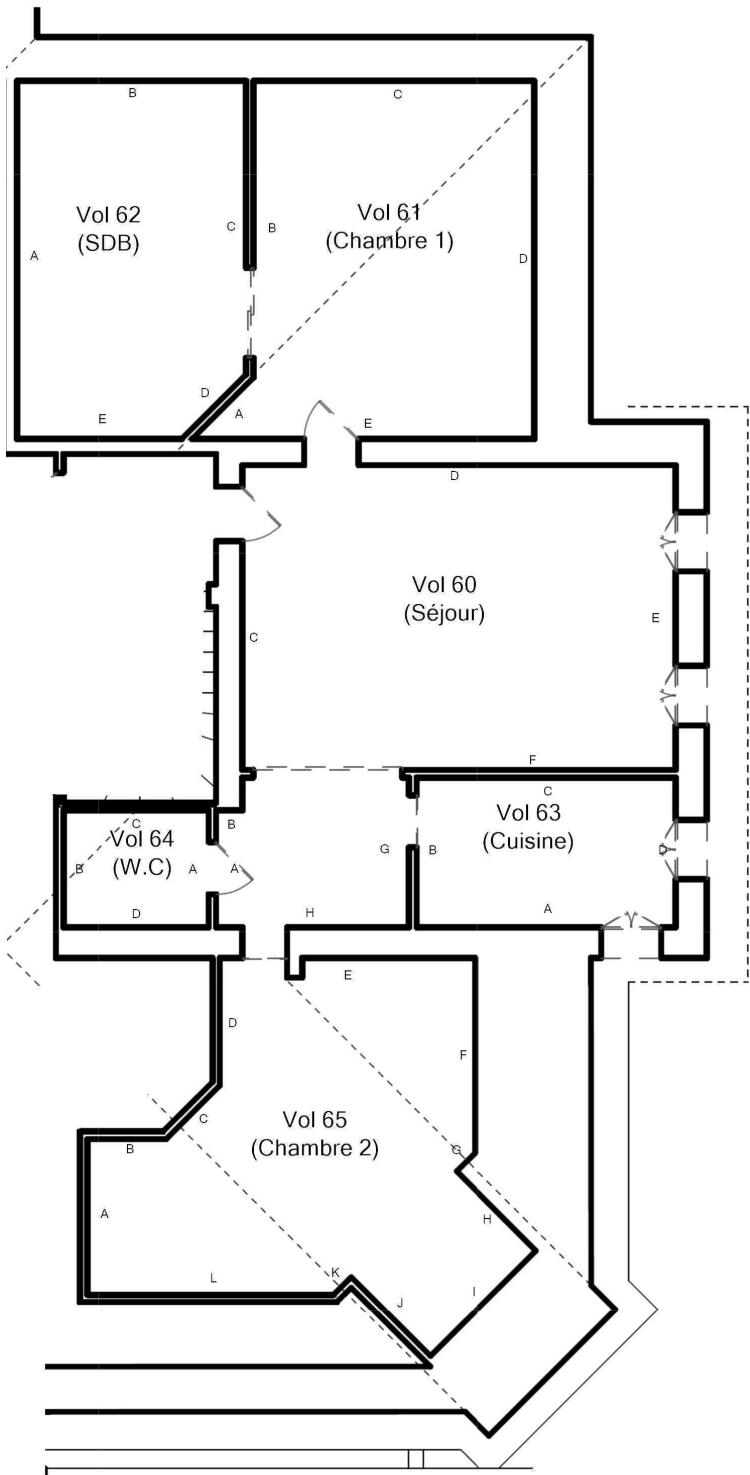

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention


08/04/2019

Technicien intervenant


MEISCH Pauline

Légende

Volume et élément contenant du plomb

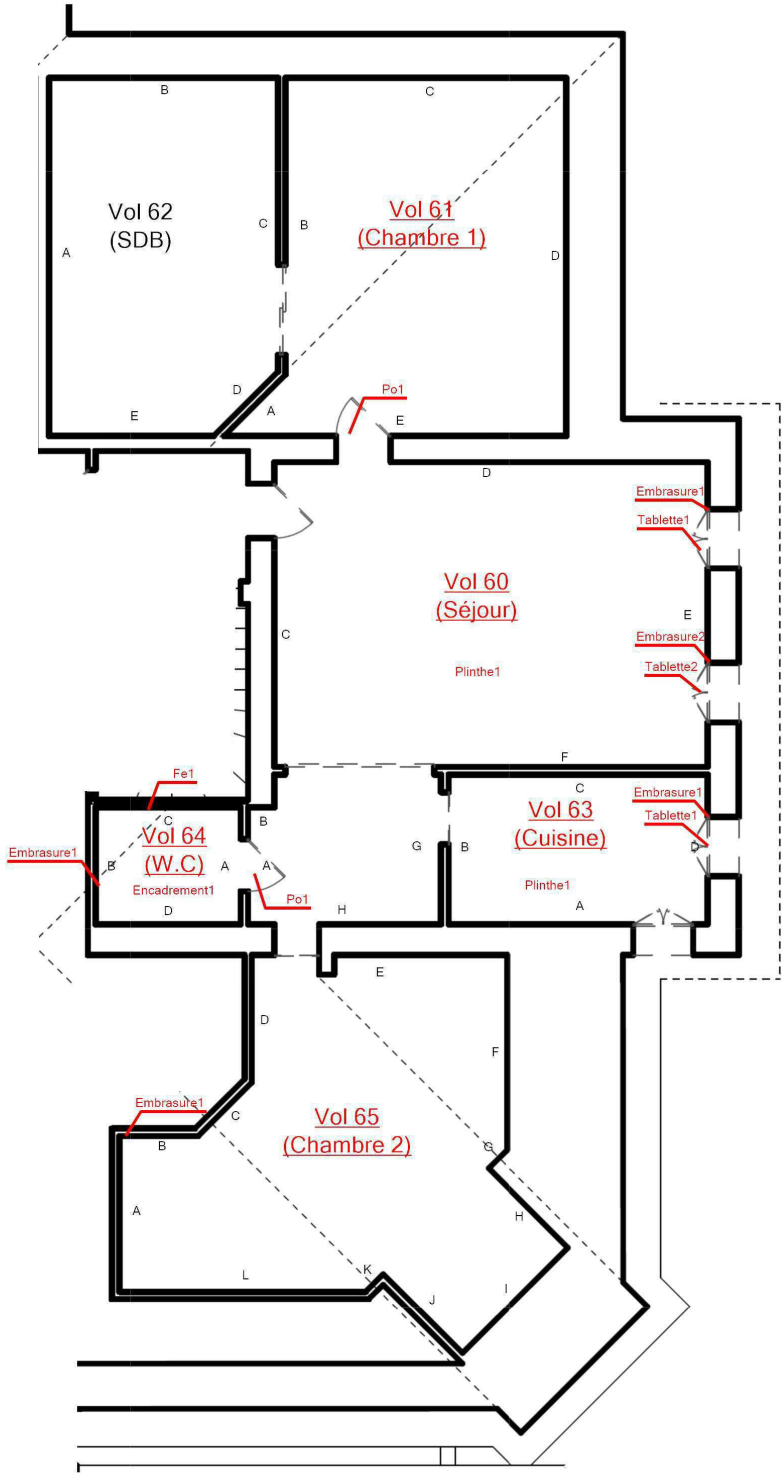



Plan de situation

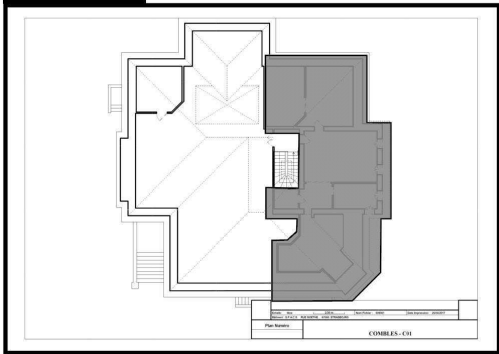

COMBLES - ZOOM 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002HM005989-1

Légende

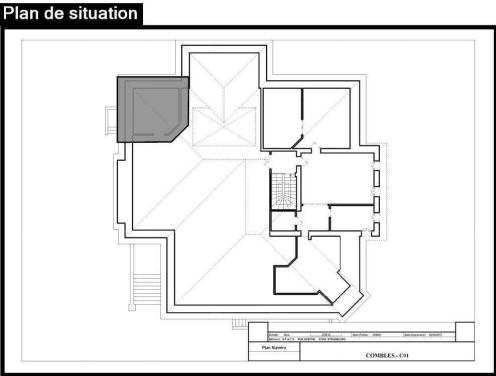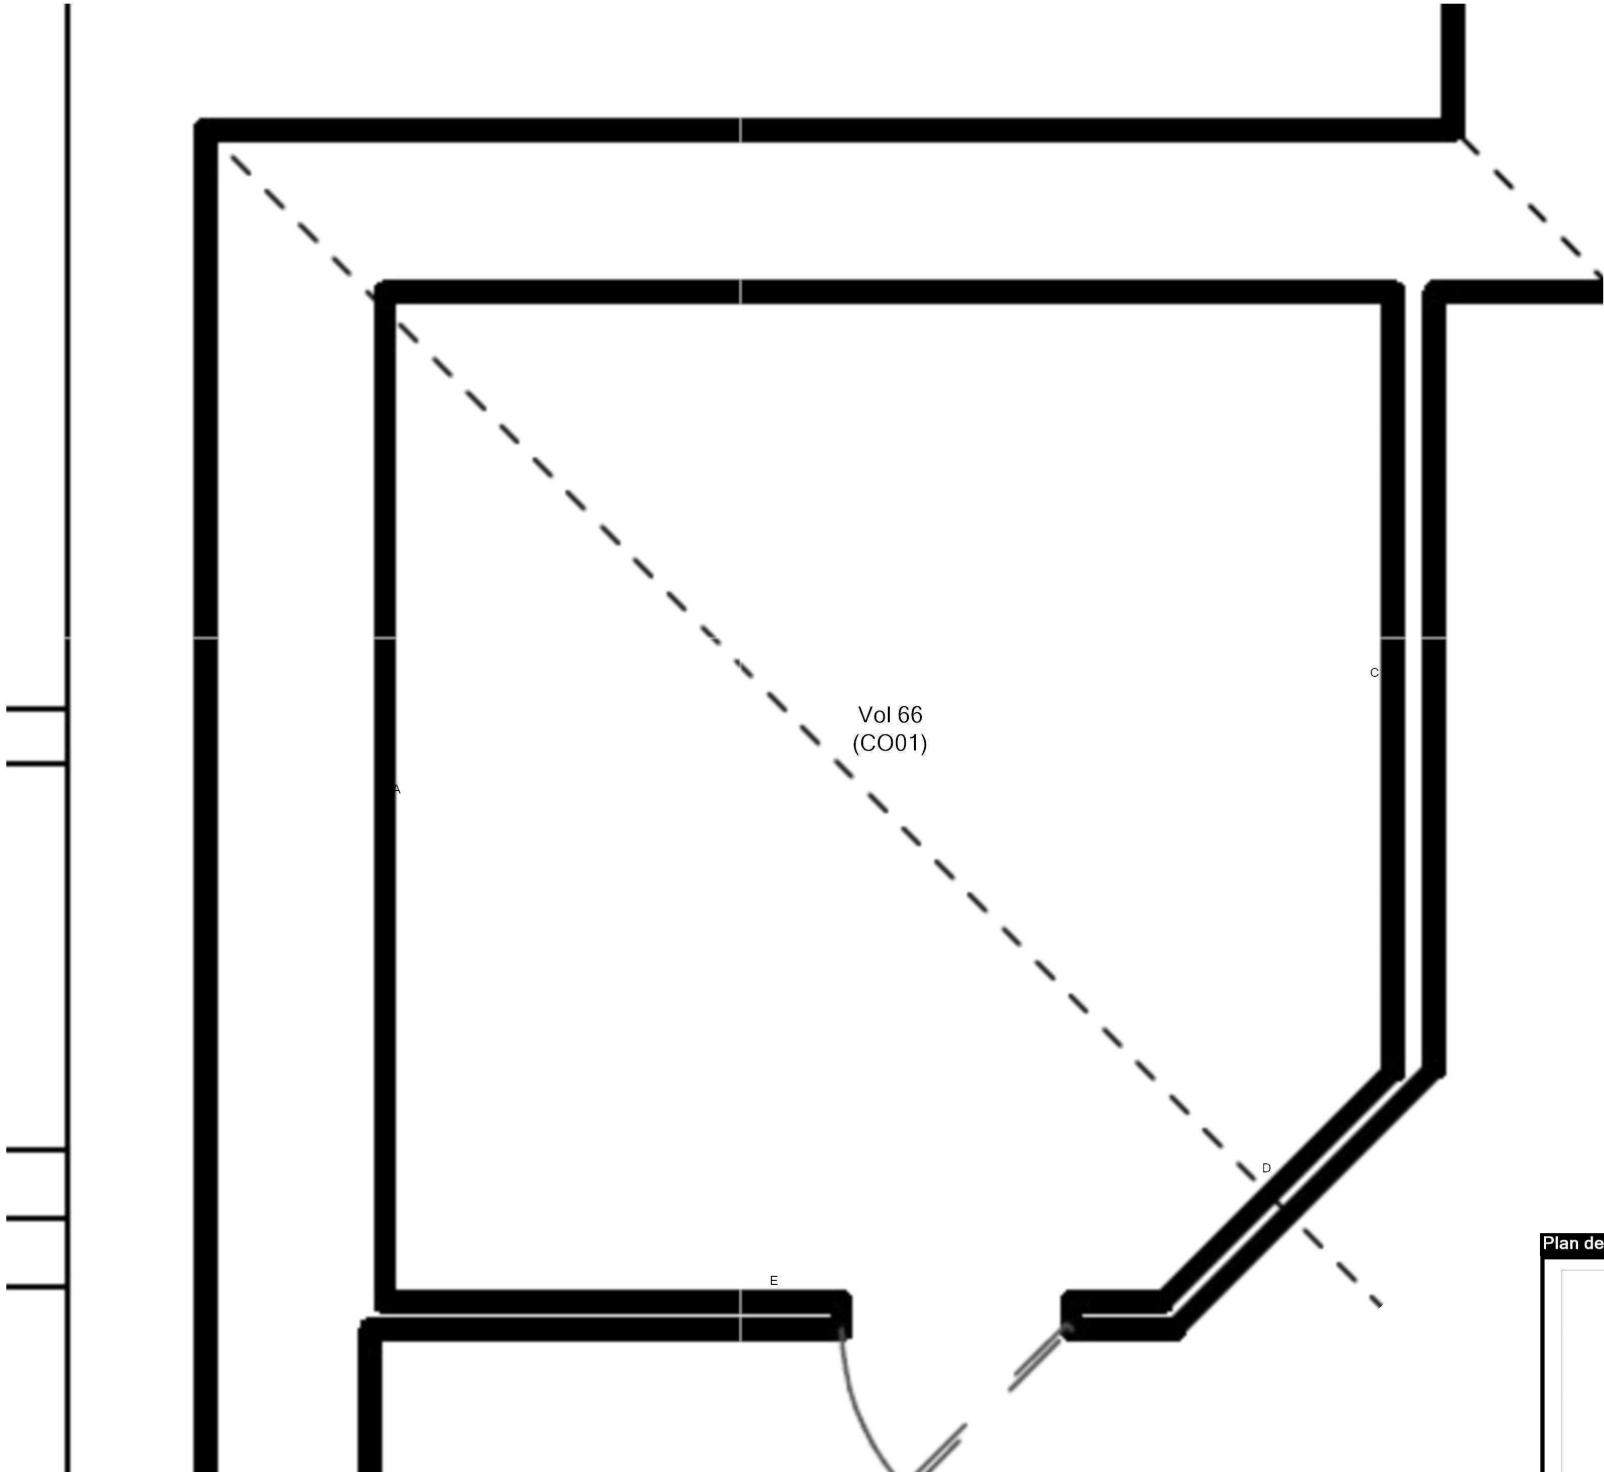

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Technicien intervenant



MEISCH Pauline

COMBLES - ZOOM 3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002HM005989-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

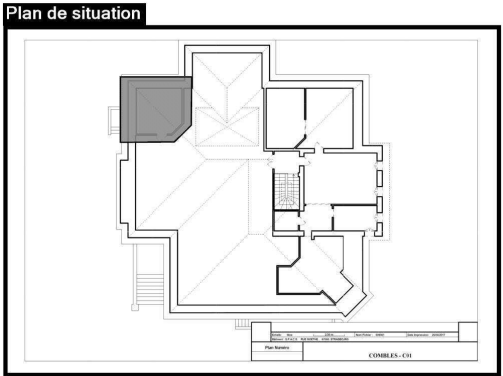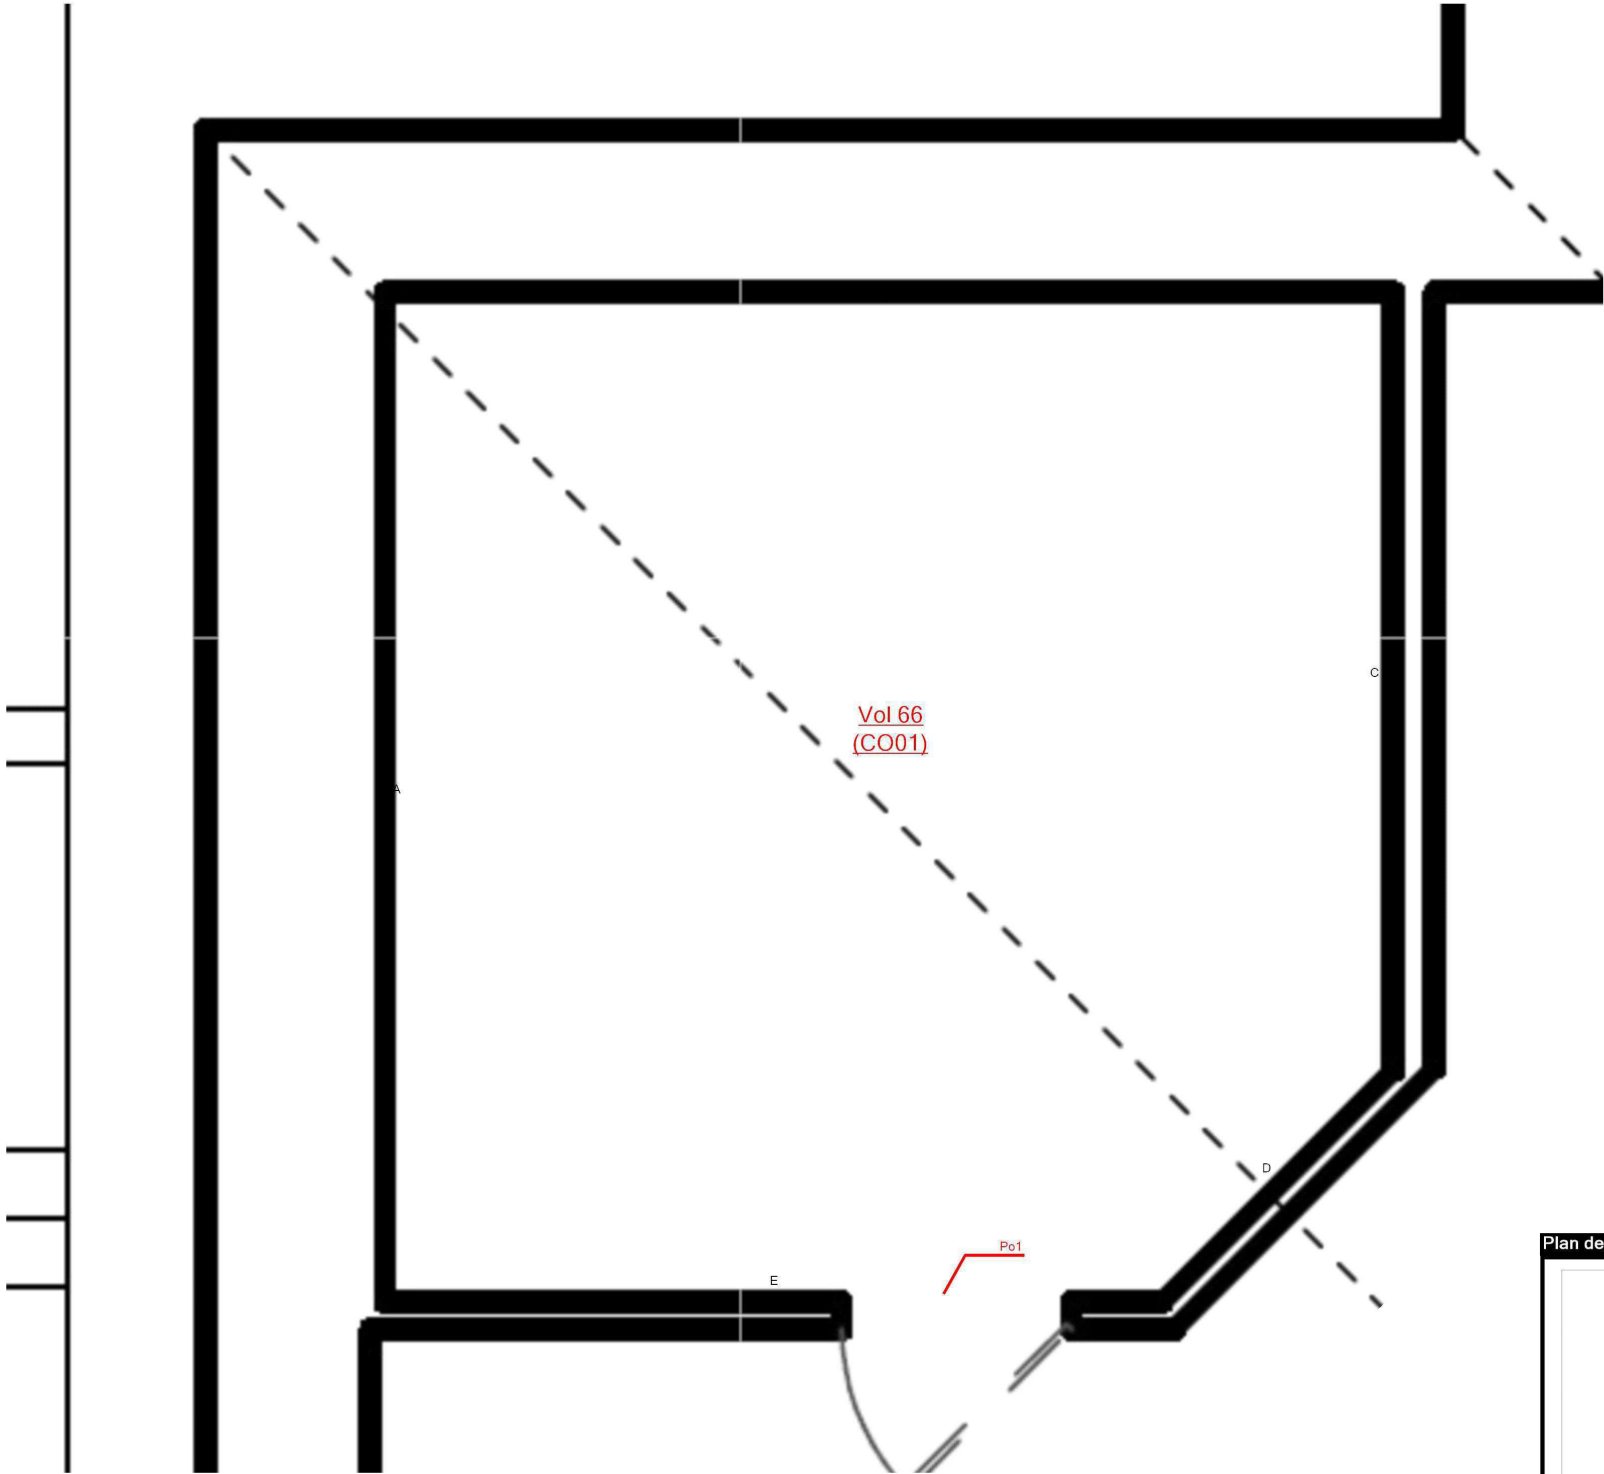

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019



Technicien intervenant

MEISCH Pauline

COMBLES - ZOOM 4 - COTATION VOLUME

Référence:
002HM005989-1

Légende

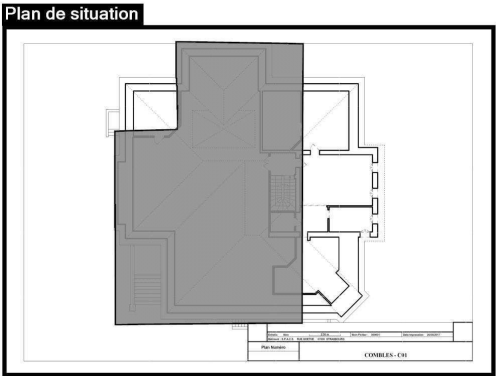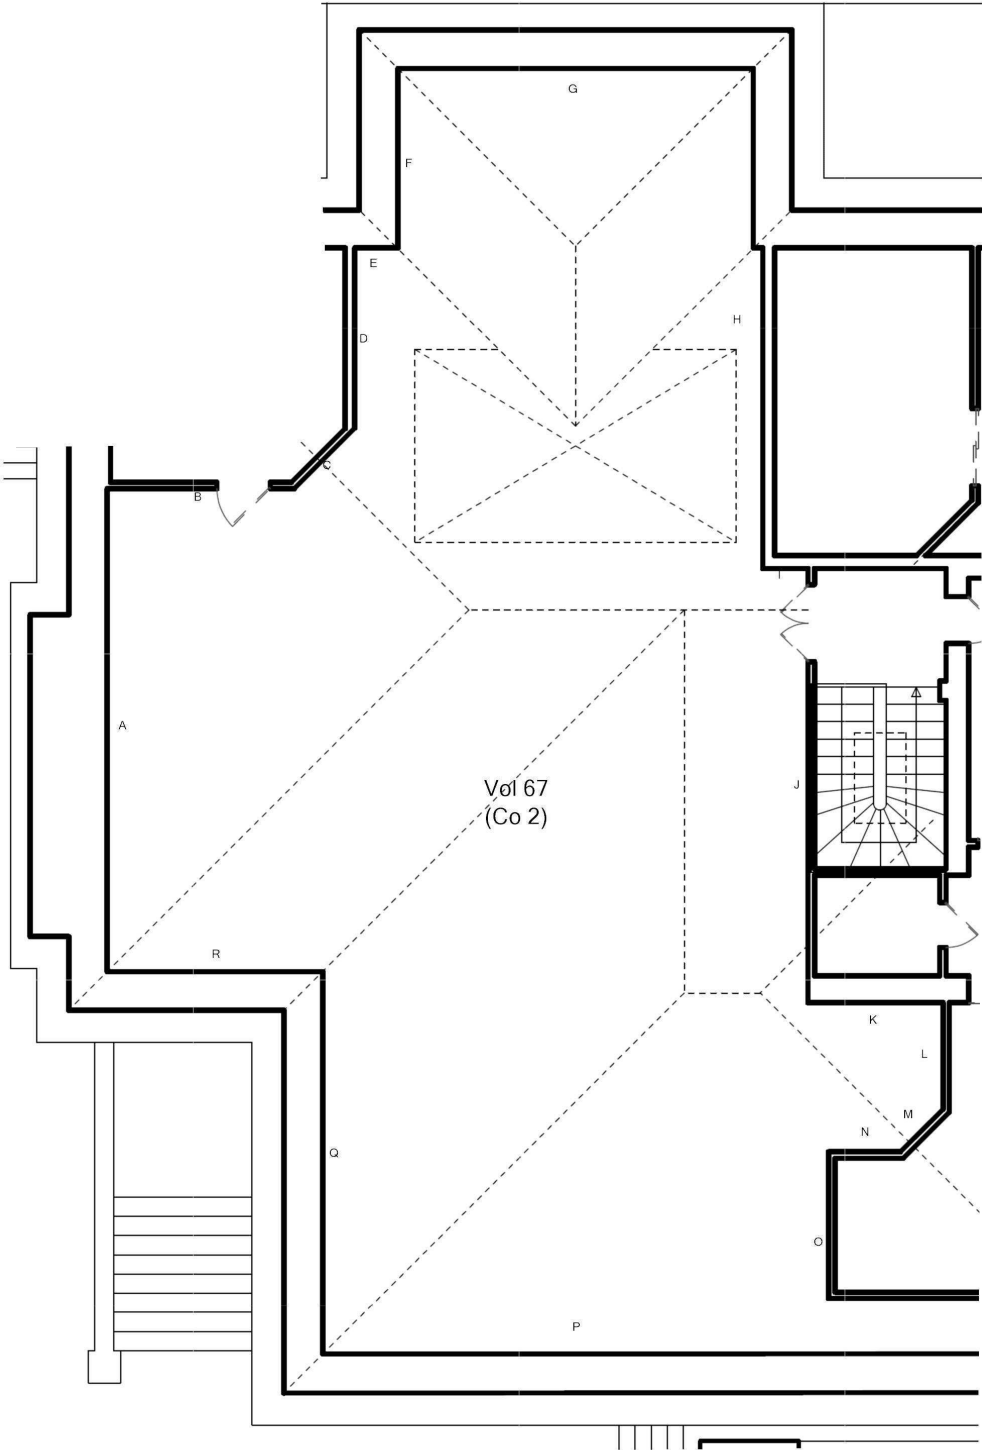

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Technicien intervenant



MEISCH Pauline

COMBLES - ZOOM 4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002HM005989-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

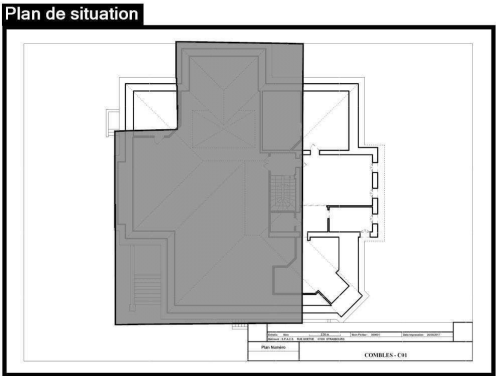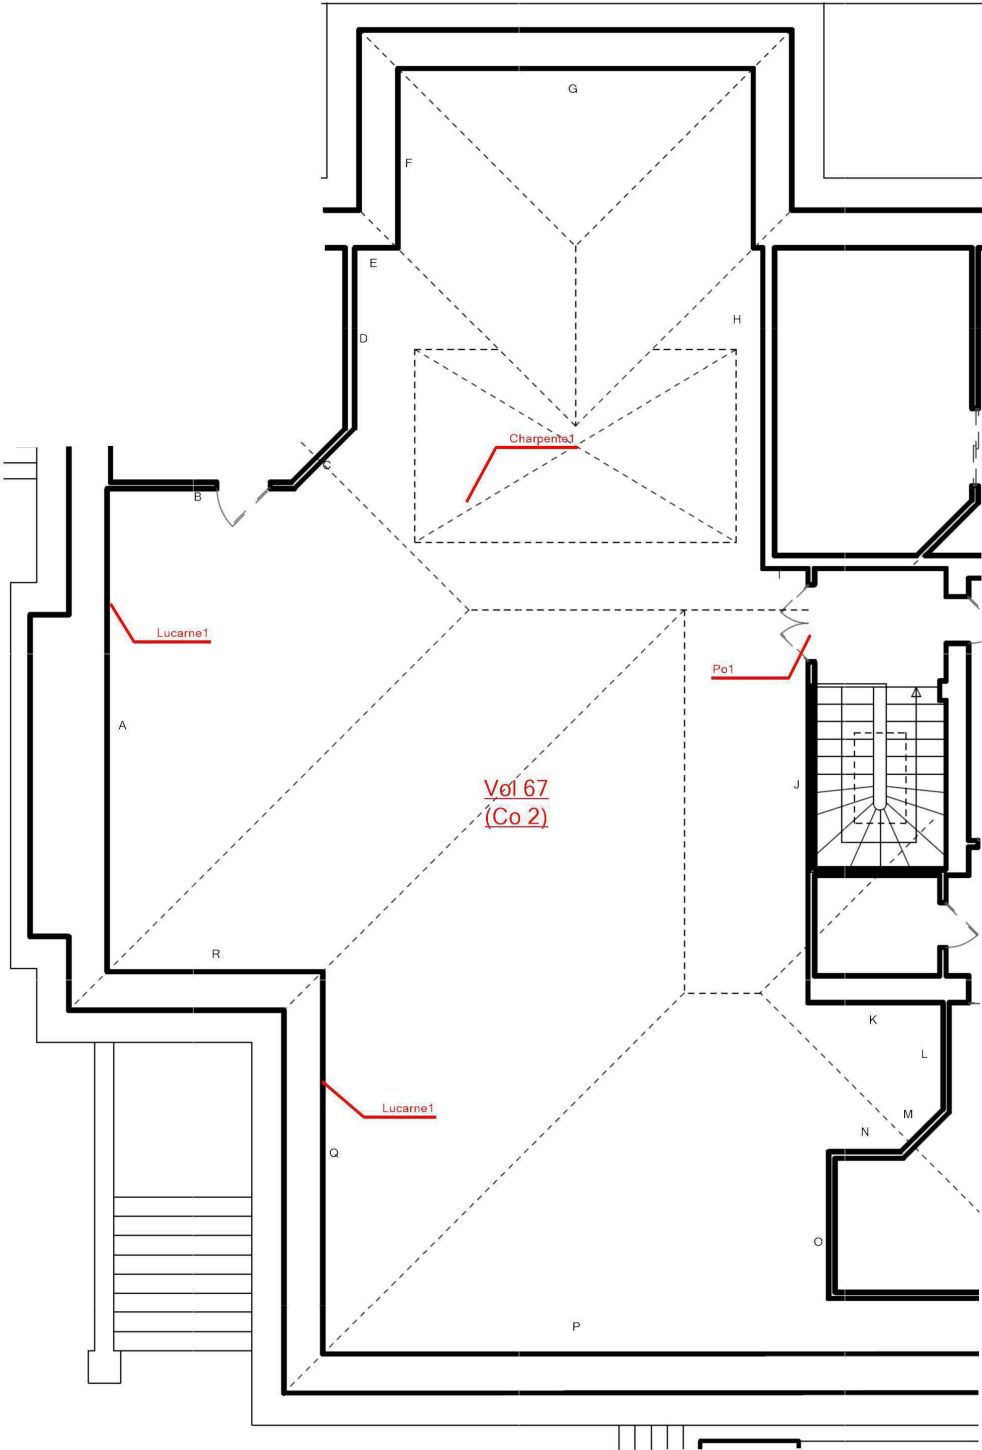

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019


Technicien intervenant

MEISCH Pauline

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002HM005989-1

Légende

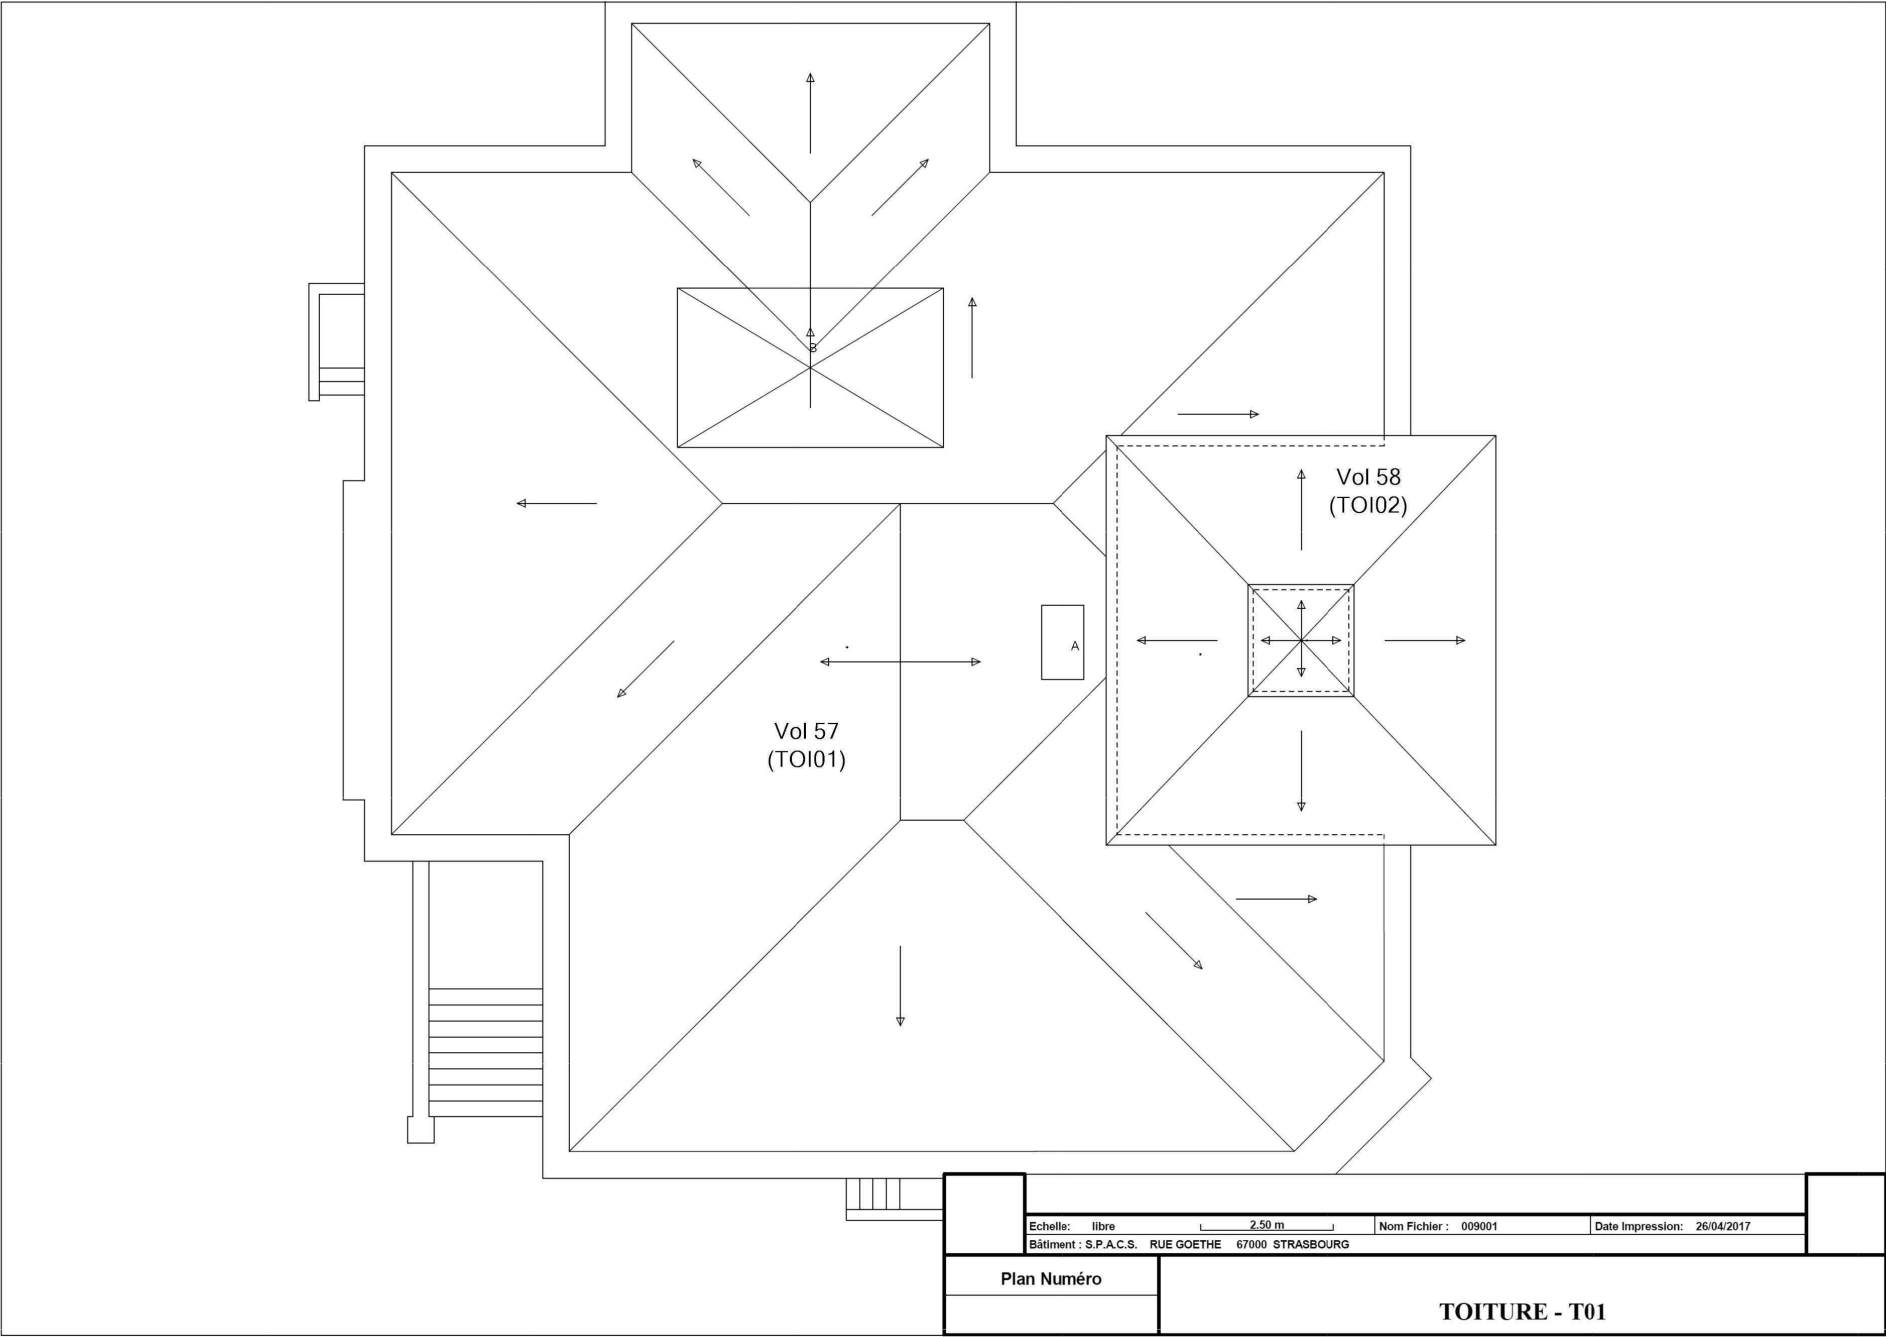

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Technicien intervenant


MEISCH Pauline

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002HM005989-1

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

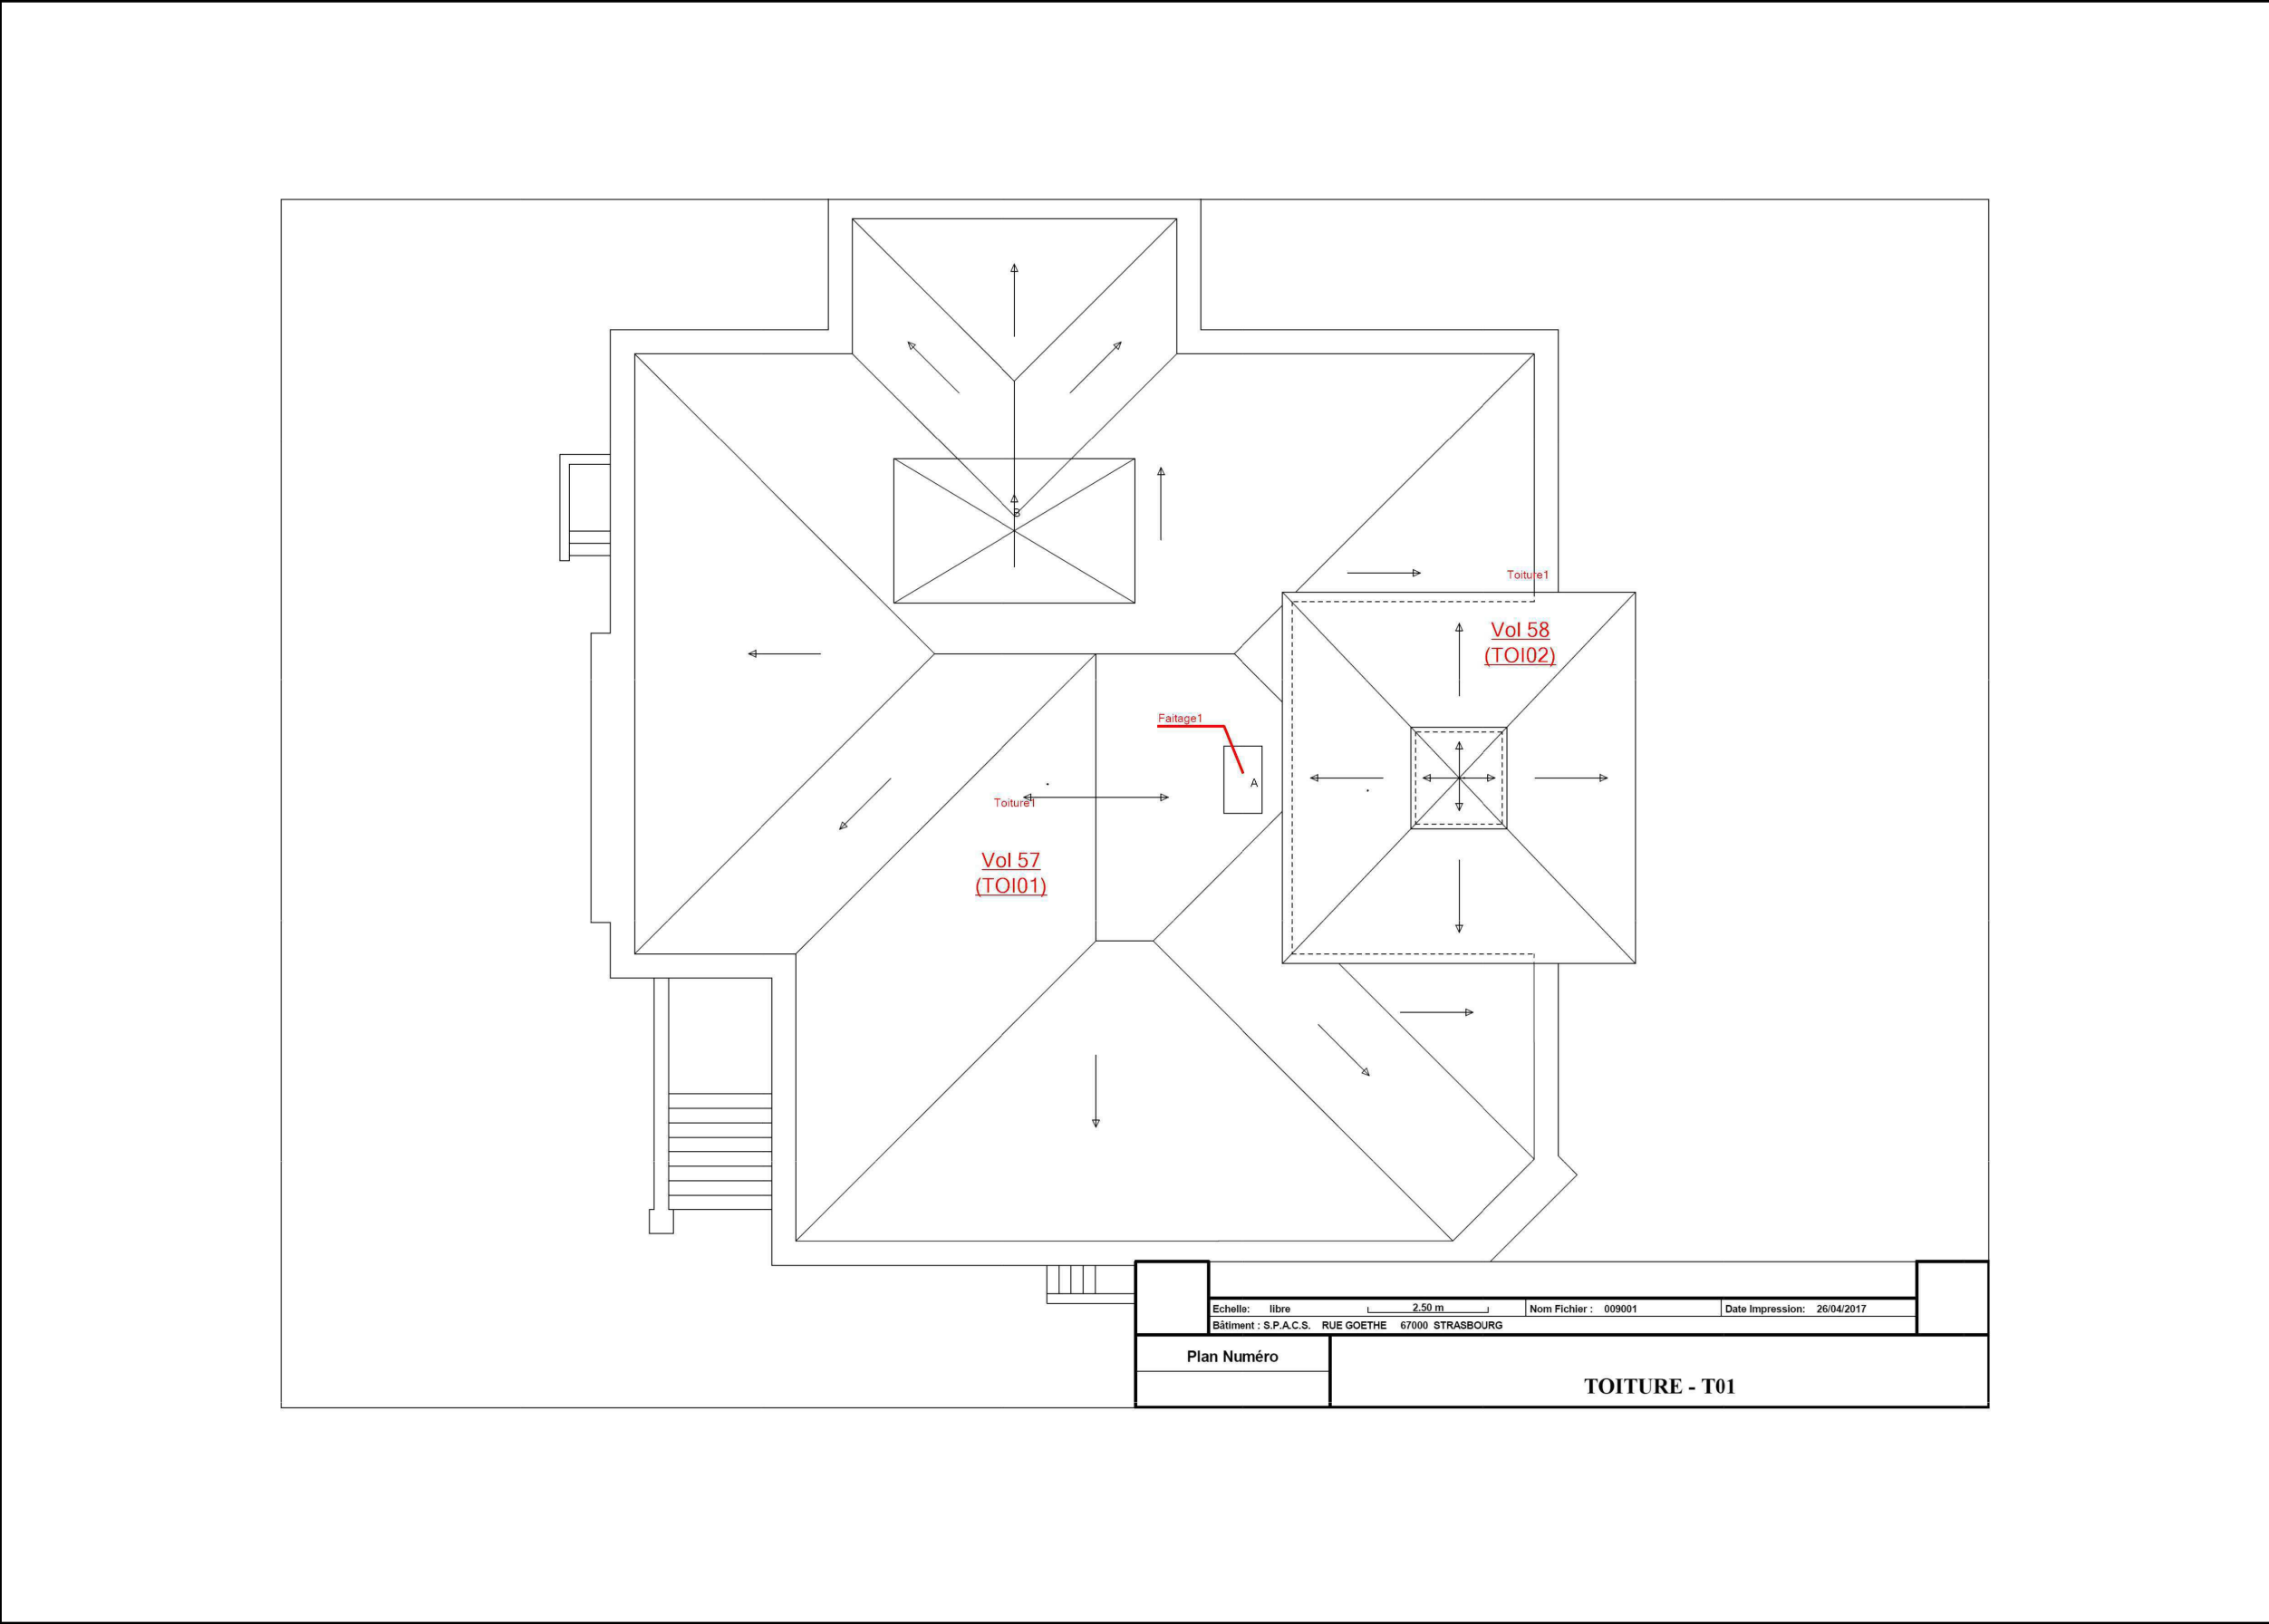

Adresse du bien

43 Rue Goethe
67000 STRASBOURG

Désignation

CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS

Date intervention

08/04/2019

Techniciens intervenant


MEISCH Pauline

Légende



Volume non visité

Vol 55
(Détail 1)

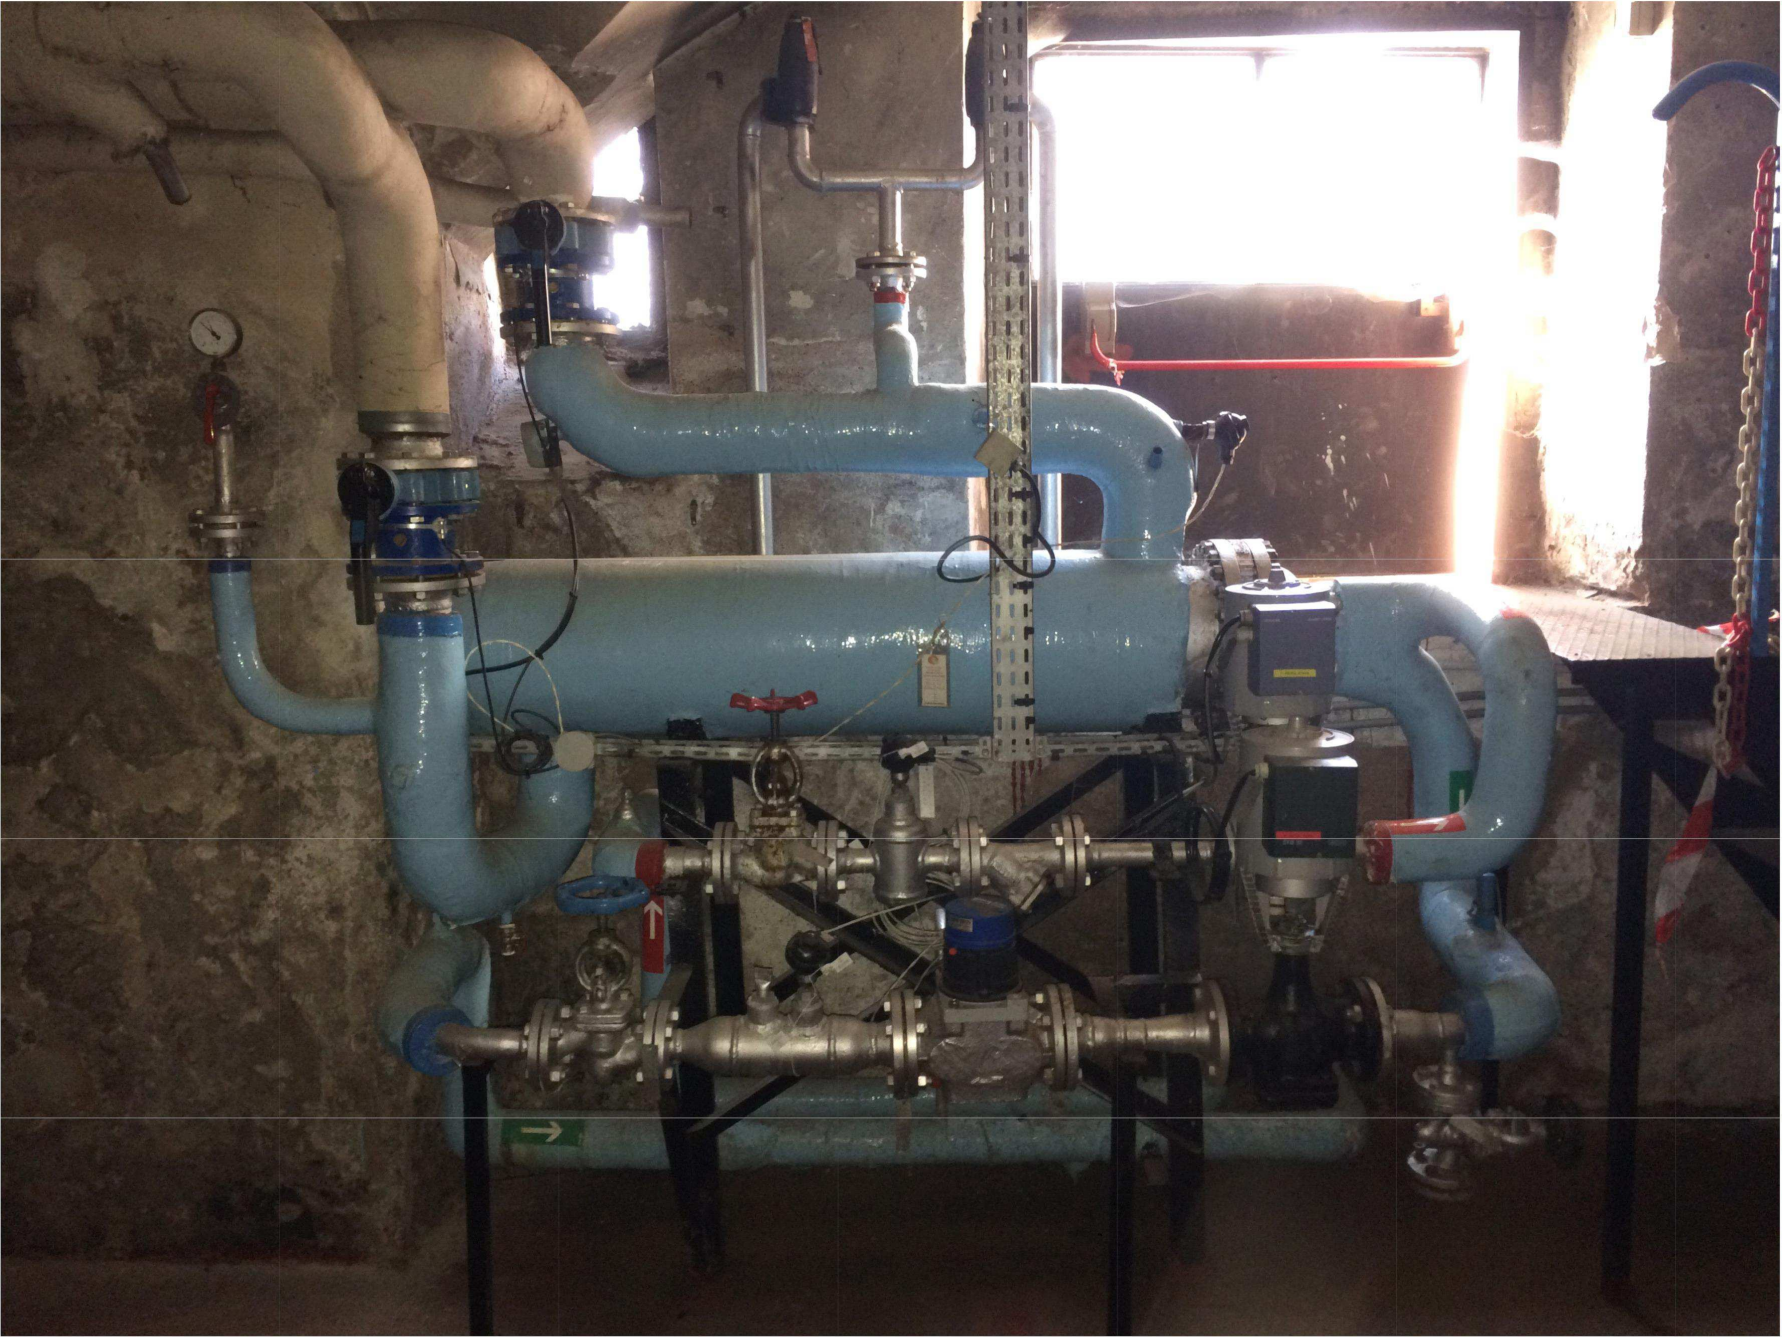



Légende



Volume non visité

Vol 56
(Détail 2)

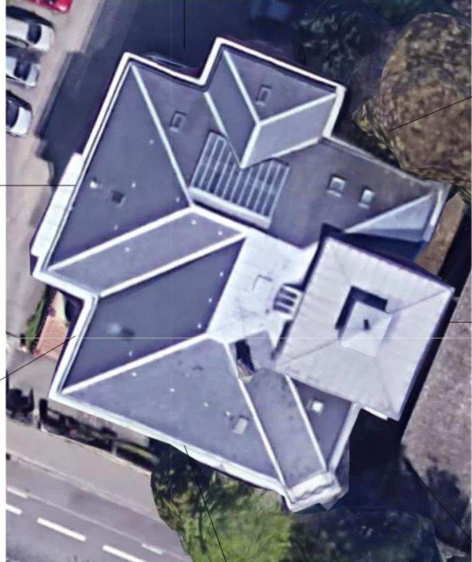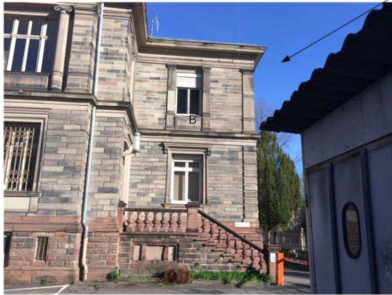

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002HM005989-1
				Légende
Vol 59 (Façades)        				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
43 Rue Goethe 67000 STRASBOURG		CAMPUS HISTORIQUE - 0090 - SPACS	08/04/2019	MEISCH Pauline

Lyon, le 20 JUIL. 2018

N/Réf. : CODEP-LYO-2018-033828

Affaire suivie par : Julie GILLES
Tél : 04.26.28.61.79
Mel : julie.gilles@asn.fr

M. Denis MORA
Société AC ENVIRONNEMENT
64, rue Clément Ader
42 153 RIORGES

Objet : Autorisation d'exercice d'une activité nucléaire à des fins non médicales
Sources radioactives scellées - Détection de plomb dans les peintures
Modification de l'autorisation de détenir et d'utiliser des radionucléides en sources scellées

Réf. : Votre demande de renouvellement d'autorisation reçue le 28 juin 2018 (formulaire daté du 27 juin 2018 et documents associés)

Numéro de dossier à rappeler dans toute correspondance : T420285

Monsieur,

Comme suite à votre demande rappelée en référence et en application de l'article L. 592-21 du code de l'environnement, je vous prie de trouver ci-joint l'autorisation qui vous a été accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cette autorisation est **valable jusqu'au 20 juillet 2023**. Elle met fin à l'autorisation CODEP-LYO-2018-011032 du 19 mars 2018.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'en application de l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus dans les codes du travail et de la santé publique, **vous devez faire contrôler votre installation tous les ans par un organisme agréé par l'ASN.**

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

L'inspecteur de la radioprotection,



Julie GILLES

ANNEXE: DOCUMENTS



LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par Année d'assurance
Dont	
1. Dommages corporels	6,000,000 € par Sinistre
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par Année d'assurance
2. Dommages matériels et immatériels consécutifs	750,000 € par Sinistre
3. Vol par préposés	15 000 € par Sinistre
4. Dommages immatériels non consécutifs	150,000 € par Sinistre
5. Atteintes à l'environnement	400,000 € par Année d'assurance
RC PROFESSIONNELLE/ RC PRODUITS LIVRES	
Tous dommages confondus	1 500,000 € par Année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus	
Dont	
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus trouvant sur origine dans une erreur de diagnostic	350 000 € par sinistre

- o Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat
- o Diagnostic d'assainissement collectif et individuel
- o Diagnostic d'accessibilité Handicapés

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- Relatif à une étude concernant la pollution des sol
- Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 21 Décembre 2018



Page 3 / 3

Assurance 3/3



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1^{er} novembre 2007) : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constatés et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT siren 441 355 914 00298 né à Savigny-Sur-Orge le 02/03/1977, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2^e et 3^e de l'article L.271-6, à savoir :

AMIANTE - PLOMB - TERMITES - DPE - GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT en la personne de Denis MORA est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1^{er} novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle QBE N°AM895928 renouvelable avec tacite reconduction de la SAS AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2019

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
N° de TVA 44 92 44 - N° de TVA 44 92 15 - N° de TVA 44 92 15 - N° de TVA 44 92 15
SIRET : 441 355 914 00298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120
Assurée par QBE Insurance 031 0004725 (date de validité : du 01/01/2019 au 31/12/2019)



ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cour Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
SIREN N° 441 355 914
64 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante – Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004725**
- à effet du **01/12/2014**
- période de validité de la présente attestation : du **01/01/2019 au 31/12/2019**

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incombent du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers réglementés ou non réglementés :
 - o Plomb y compris avant travaux ou démolition
 - o Parasitaires
 - o Installation de gaz
 - o Risques naturels et technologiques (ERNT)
 - o Performances énergétiques DPE
 - o Contrôle des installations d'assainissement non collectif
 - o Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
 - o Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
 - o Mesurage loi « Carrez »
 - o Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan mètre
 - o Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
 - o Mesure du radon dans les bâtiments
 - o Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
 - o Loi SRU, certificat de logement décent
 - o Investissement localif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
 - o Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
 - o Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée



QBE Insurance (Europe) Limited est une entreprise soumise par le Code des Assurances pour les contrats souscrits en France, soumise aux lois de la République Française et au statut des assurances en France. QBE Insurance (Europe) Limited est une société de droit anglais, soumise au statut des assurances en France. QBE Insurance (Europe) Limited est soumise par le Prudential Regulation Authority et est régie par la Prudential Regulation Authority et la Prudential Regulation Authority de la République Française. QBE Insurance (Europe) Limited est soumise par le Prudential Regulation Authority et est régie par la Prudential Regulation Authority et la Prudential Regulation Authority de la République Française. QBE Insurance (Europe) Limited est soumise par le Prudential Regulation Authority et est régie par la Prudential Regulation Authority et la Prudential Regulation Authority de la République Française.

Page 1 / 3

Attestation sur l'honneur

Assurance 1/3

ANNEXE: DOCUMENTS

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI4654 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Madame MEISCH Pauline

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 19/01/2018 - Date d'expiration : 18/01/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 05/03/2018 - Date d'expiration : 04/03/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/12/2017 - Date d'expiration : 03/12/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 04/12/2017 - Date d'expiration : 03/12/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 18/01/2018 - Date d'expiration : 17/01/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/03/2018.

* Missions de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention 1.
Missions de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, hormis les catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 500 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux en produits de la liste C. Les documents relatifs à l'état des travaux de réfection ou de confortement.

Antérieurement à la date de certification, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention 1, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, hormis les catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 500 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux en produits de la liste C. Les documents relatifs à l'état des travaux de réfection ou de confortement.

Antérieurement à la date de certification, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention 1, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, hormis les catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 500 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux en produits de la liste C. Les documents relatifs à l'état des travaux de réfection ou de confortement.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 nov13

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -
35760 ST Grégoire - CPDI4654 V003

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI4654 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Madame MEISCH Pauline

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 19/01/2018 - Date d'expiration : 18/01/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 05/03/2018 - Date d'expiration : 04/03/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/12/2017 - Date d'expiration : 03/12/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 04/12/2017 - Date d'expiration : 03/12/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 18/01/2018 - Date d'expiration : 17/01/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/03/2018.

* Missions de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention 1.
Missions de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, hormis les catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 500 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux en produits de la liste C. Les documents relatifs à l'état des travaux de réfection ou de confortement.

Antérieurement à la date de certification, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention 1, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, hormis les catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 500 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux en produits de la liste C. Les documents relatifs à l'état des travaux de réfection ou de confortement.

Antérieurement à la date de certification, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention 1, les centres de certification des personnes physiques opérant des contrôles de repérage des matériaux en produits de la liste A et des matériaux en produits de la liste B en évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux en produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, hormis les catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 500 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux en produits de la liste C. Les documents relatifs à l'état des travaux de réfection ou de confortement.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 nov13

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -
35760 ST Grégoire - CPDI4654 V003