

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 PLACE D'ARSONVAL 69437 LYON

Référence client : HEH-B09

Désignation : Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date de construction : En 2022

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : POUSIN Etienne

Accompagnateur : NC (0800 400 100)

Date de repérage : 19/06/2023

Numéro attestation : CPDI3806

Délivré le : 29/03/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 28/06/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 28/06/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Niveau 0 - (B09-00-01)	Niveau 0 - (B09-00-02)
Niveau 0 - (B09-00-00)	Niveau 0 - B09-00-ESC1
Niveau 0 - B09-00-ESC2	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
Niveau sous sol -1 - B09-S1-07	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b	Niveau sous sol -1 - B09-S1-06
Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
Niveau sous sol -1 - B09-S1-03	Niveau sous sol -1 - B09-S1-02
Niveau sous sol -1 - B09-S1-04	Toiture - Vol 18 (Toiture)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Niveau sous sol -1 - B09-S1-08	Pièce non visée par le présent diagnostic	

Niveau sous sol -1 - B09-S1-09

Pièce non visée par le présent diagnostic

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation totale des locaux expertisés dans un but de réaménagement (vu avec le donneur d'ordre)

- Réhabilitation du local (HEH-B09-S1-10) dans le bâtiment 9.

- Percement de la dalle en toiture pour passage de câbles

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble des volumes définis dans le schéma de repérage.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	Niveau 0	(B09-00-01) - (B09-00-02)	
Façades	Niveau 0	(B09-00-01) - (B09-00-02) - (B09-00-00)	
Parois verticales intérieures et enduits	Niveau 0	(B09-00-01) - (B09-00-02) - (B09-00-00)	
Plafond et faux-plafonds	Niveau 0	(B09-00-01) - (B09-00-02) - (B09-00-00)	
Revêtement de mur	Niveau 0	(B09-00-01)	
Revêtement de sol	Niveau 0	(B09-00-01) - (B09-00-02) - B09-00-ESC1 - B09-00-ESC2	
Conduits, canalisations et équipements	Niveau sous sol -1	B09-S1-01 - B09-S1-07b - B09-S1-05 - B09-S1-03b - B09-S1-04	
Parois verticales intérieures et enduits	Niveau sous sol -1	B09-S1-01 - B09-S1-07 - B09-S1-10 - B09-S1-07b - B09-S1-06 - B09-S1-05 - B09-S1-03b - B09-S1-02 - B09-S1-04	
Plafond et faux-plafonds	Niveau sous sol -1	B09-S1-01 - B09-S1-07 - B09-S1-10 - B09-S1-07b - B09-S1-06 - B09-S1-05 - B09-S1-03b - B09-S1-02 - B09-S1-04	

Revêtement de sol	Niveau sous sol -1	B09-S1-01 - B09-S1-07 - B09-S1-10 - B09-S1-07b - B09-S1-06 - B09-S1-05 - B09-S1-03b - B09-S1-02 - B09-S1-04
Façades	Niveau sous sol -1	B09-S1-10
Revêtement de mur	Niveau sous sol -1	B09-S1-10 - B09-S1-07b - B09-S1-06 - B09-S1-05
Equipements divers et accessoires	Niveau sous sol -1	B09-S1-05 - B09-S1-03b - B09-S1-04
Toiture et étanchéité	Niveau sous sol -1	B09-S1-05
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 18 (Toiture)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.	Etat de conservation (hors réglementation)
B09-S1-05	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture bitumineuse	002ER234493 n°32	Bon état
B09-S1-10	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P48	

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en œuvre
B09-S1-03	Joint	Inaccessible sans travaux destructifs (porte coupe feu).		
B09-S1-03b		Hauteur importante ou accès restreint sous escalier		
B09-S1-03		Hauteur importante ou accès restreint sous escalier		
(B09-00-01)	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements en fonctionnement		
(B09-00-02)	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements en fonctionnement		
B09-S1-03b	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements en fonctionnement		
B09-S1-04	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements en fonctionnement		
Niveau sous sol -1 - B09-S1-08		Pièce non visée par le présent diagnostic		
Niveau sous sol -1 - B09-S1-09		Pièce non visée par le présent diagnostic		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P51	Réalisation d'un prélèvement	Supérieur	002ER2 34493-1 n°51 - 2	P51 Phase 1	Matériau semi-dur (noir) (granulaire) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Toiture	Vol 18 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Supérieur	002ER2 34493-1 n°51 - 2	P51 Phase 1	Matériau semi-dur (noir) (granulaire) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P51	Réalisation d'un prélèvement	Supérieur	002ER2 34493-1 n°51 - 2	P51 Phase 2	Matériau de type mousse (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Toiture	Vol 18 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Supérieur	002ER2 34493-1 n°51 - 2	P51 Phase 2	Matériau de type mousse (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P52	Réalisation d'un prélèvement	Inférieur	002ER2 34493-1 n°52 - 2	P52	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Toiture	Vol 18 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Inférieur	002ER2 34493-1 n°52 - 2	P52	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau 0	(B09-00-01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°5 - 1	002ER2 34493 n°5	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau 0	(B09-00-01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°5 - 1	002ER2 34493 n°5	Peinture / Mastic - Effritable / Bleu Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-00)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°5 - 1	002ER2 34493 n°5	Peinture / Mastic - Effritable / Bleu Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-01) - (B09-00-00)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°5 - 1	002ER2 34493 n°5	Peinture / Mastic - Effritable / Bleu Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°6 - 1	002ER2 34493 n°6	Peinture / Mastic - Effritable / Multicolore / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°6 - 1	002ER2 34493 n°6	Peinture / Mastic - Effritable / Multicolore / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-02)	Menuiseries	Mastic vitrier	P12	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°12 - 1 - 002ER2 34493 n°12 - 2	002ER2 34493 n°12	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-00)	Menuiseries	Mastic vitrier	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Mastic vitrier	002ER2 34493 n°12 - 1 - 002ER2 34493 n°12 - 2	002ER2 34493 n°12	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Menuiseries	Mastic vitrier	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°48 - 1	P48	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Positif	Présence sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau 0	(B09-00-01)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment partie basse	002ER2 34493 n°7 - 2	002ER2 34493 n°7	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-01)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment partie Haute	002ER2 34493 n°8 - 1	002ER2 34493 n°8	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-02)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°11 - 1	002ER2 34493 n°11	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-00)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduits ciment	002ER2 34493 n°11 - 1	002ER2 34493 n°11	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduits ciment	002ER2 34493 n°11 - 1	002ER2 34493 n°11	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°15 - 1	002ER2 34493 n°15	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°20 - 1	002ER2 34493 n°20	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Murs et cloisons	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°26 - 1	002ER2 34493 n°26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Murs et cloisons	Enduits ciment	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Enduits ciment	002ER2 34493 n°26 - 1	002ER2 34493 n°26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-06	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Enduits ciment	002ER2 34493 n°26 - 1	002ER2 34493 n°26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-02	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Enduits ciment	002ER2 34493 n°26 - 1	002ER2 34493 n°26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05 - B09-S1-06 - B09-S1-02	Murs et cloisons	Enduits ciment	P26 - S11 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Enduits ciment	002ER2 34493 n°26 - 1	002ER2 34493 n°26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-06	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement	Enduits plâtre cloison	002ER2 34493 n°27 - 1	002ER2 34493 n°27	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Enduits plâtre cloison	002ER2 34493 n°27 - 1	002ER2 34493 n°27	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Menuiseries	Mastic vitrier	P33	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier souple translucide	002ER2 34493 n°33 - 2	002ER2 34493 n°33	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Beige / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Menuiseries	Mastic vitrier	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Mastic vitrier souple translucide	002ER2 34493 n°33 - 2	002ER2 34493 n°33	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Beige / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-06	Menuiseries	Mastic vitrier	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Mastic vitrier souple translucide	002ER2 34493 n°33 - 2	002ER2 34493 n°33	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Beige / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b - B09-S1-06	Menuiseries	Mastic vitrier	P33 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Mastic vitrier souple translucide	002ER2 34493 n°33 - 2	002ER2 34493 n°33	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Beige / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03	Porte coupe-feu	Joint	I1	Inaccessible sans travaux destructifs (porte coupe feu).						Inaccessible sans travaux destructifs (porte coupe feu).	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Murs et cloisons	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment sur mur pièce sèche.	002ER2 34493 n°35 - 1	002ER2 34493 n°35	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Murs et cloisons	Enduits ciment	P36	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment sur mur Soubassement	002ER2 34493 n°36 - 1	002ER2 34493 n°36	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Marron Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P41	Réalisation d'un prélèvement	Plaque type "BA13" pièce sèche + bande à joint.	002ER2 34493 n°41 - 1	002ER2 34493 n°41 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P41	Réalisation d'un prélèvement	Plaque type "BA13" pièce sèche + bande à joint.	002ER2 34493 n°41 - 1	002ER2 34493 n°41 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°45 - 1	P45	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER2 34493-1 n°45 - 1	P45	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10 - B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10 - B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10 - B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-10 - B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 5	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 5	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 5	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10 - B09-S1-07	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P46 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER2 34493-1 n°46 - 1	P46 Phase 5	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau 0	(B09-00-01)	Plafonds	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°9 - 2	002ER2 34493 n°9	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-00)	Plafonds	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduits ciment	002ER2 34493 n°9 - 2	002ER2 34493 n°9	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau 0	(B09-00-02)	Plafonds	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduits ciment	002ER2 34493 n°9 - 2	002ER2 34493 n°9	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03	Plafonds	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduits ciment	002ER2 34493 n°9 - 2	002ER2 34493 n°9	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-00) - (B09-00-02)	Plafonds	Enduits ciment	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduits ciment	002ER2 34493 n°9 - 2	002ER2 34493 n°9	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Plafonds	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°16 - 1	002ER2 34493 n°16	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Plafonds	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment		002ER2 34493 n°22	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P29	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux et plaques	002ER2 34493 n °29 - 2	002ER2 34493 n°29	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-06	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Panneaux et plaques	002ER2 34493 n °29 - 2	002ER2 34493 n°29	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Panneaux et plaques	002ER2 34493 n °29 - 2	002ER2 34493 n°29	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-02	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Panneaux et plaques	002ER2 34493 n °29 - 2	002ER2 34493 n°29	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-06 - B09-S1-07b - B09-S1-02	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S14 - S15 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Panneaux et plaques	002ER2 34493 n°29 - 2	002ER2 34493 n°29	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Plafonds	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°30 - 2	002ER2 34493 n°30	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-06	Plafonds	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Enduits ciment	002ER2 34493 n°30 - 2	002ER2 34493 n°30	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Plafonds	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Enduits ciment	002ER2 34493 n°30 - 2	002ER2 34493 n°30	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-02	Plafonds	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Enduits ciment	002ER2 34493 n°30 - 2	002ER2 34493 n°30	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-06 - B09-S1-07b - B09-S1-02	Plafonds	Enduits ciment	S16 - S17 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Enduits ciment	002ER2 34493 n°30 - 2	002ER2 34493 n°30	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Plafonds	Enduits ciment	P37	Réalisation d'un prélèvement	Enduits ciment	002ER2 34493 n°37 - 1	002ER2 34493 n°37	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER2 34493-1 n°49 - 1	P49 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER2 34493-1 n°49 - 1	P49 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°49 - 1	P49 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER2 34493-1 n°49 - 1	P49 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Plafonds	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER2 34493-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Plafonds	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER2 34493-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------	-----------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau 0	B09-00-ESC2	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Chape maigre escalier	002ER2 34493 n°1 - 2	002ER2 34493 n°1	Peinture / Mortier / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Bleu / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	B09-00-ESC1	Revêtement de sol	Chape maigre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Chape maigre escalier	002ER2 34493 n°1 - 2	002ER2 34493 n°1	Peinture / Mortier / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Bleu / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-02)	Revêtement de sol	Chape maigre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Chape maigre escalier	002ER2 34493 n°1 - 2	002ER2 34493 n°1	Peinture / Mortier / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Bleu / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	B09-00-ESC1	Revêtement de sol	Chape maigre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Chape maigre escalier	002ER2 34493 n°1 - 2	002ER2 34493 n°1	Peinture / Mortier / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Bleu / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	B09-00-ESC1 - (B09-00-02)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1 - S2 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Chape maigre escalier	002ER2 34493 n°1 - 2	002ER2 34493 n°1	Peinture / Mortier / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Bleu / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-01)	Revêtement de sol	Chape maigre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Chape maigre	002ER2 34493 n°2 - 1	002ER2 34493 n°2	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Colles de carrelage	002ER2 34493 n°3 - 1	002ER2 34493 n°3	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau 0	(B09-00-02)	Revêtement de sol	Chape maigre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Chape maigre	002ER2 34493 n°10 - 1	002ER2 34493 n°10	Mortier / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 1	Fibres / Mortier / Mortier - Souple Fibreux / Dur / Dur - Bleu / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Revêtement de sol	Ragréage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 1	Fibres / Mortier / Mortier - Souple Fibreux / Dur / Dur - Bleu / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-02	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 1	Fibres / Mortier / Mortier - Souple Fibreux / Dur / Dur - Bleu / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 1	Fibres / Mortier / Mortier - Souple Fibreux / Dur / Dur - Bleu / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 1	Fibres / Mortier / Mortier - Souple Fibreux / Dur / Dur - Bleu / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05 - B09-S1-02 - B09-S1-03 - B09-S1-01	Revêtement de sol	Ragréage	S9 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 1	Fibres / Mortier / Mortier - Souple Fibreux / Dur / Dur - Bleu / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 2	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Revêtement de sol	Ragréage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 2	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-02	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 2	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 2	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 2	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05 - B09-S1-02 - B09-S1-03 - B09-S1-01	Revêtement de sol	Ragréage	S9 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage	002ER2 34493 n°13 - 1	002ER2 34493 n°13 Phase 2	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Revêtement de sol	Joint de carrelage	P14	Réalisation d'un prélèvement	Joint de carrelage	002ER2 34493 n°14 - 1	002ER2 34493 n°14	Matériau / Joint - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Joint de carrelage	002ER2 34493 n°14 - 1	002ER2 34493 n°14	Matériau / Joint - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-02	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Joint de carrelage	002ER2 34493 n°14 - 1	002ER2 34493 n°14	Matériau / Joint - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-03	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Joint de carrelage	002ER2 34493 n°14 - 1	002ER2 34493 n°14	Matériau / Joint - Effritable / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Joint de carrelage	002ER2 34493 n°14 - 1	002ER2 34493 n°14	Matériau / Joint - Effritable / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05 - B09-S1-02 - B09-S1-03 - B09-S1-01	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S10 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Joint de carrelage	002ER2 34493 n°14 - 1	002ER2 34493 n°14	Matériau / Joint - Effritable / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P18	Réalisation d'un prélèvement	Chape maigre (base ciment)	002ER2 34493 n°18 - 1	002ER2 34493 n°18	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Effritable / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Chape maigre (base ciment)	002ER2 34493 n°18 - 1	002ER2 34493 n°18	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Effritable / Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Revêtement de sol	Chape maigre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Chape maigre	002ER2 34493 n°19 - 1	002ER2 34493 n°19	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Revêtement de sol	Chape maigre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Chape maigre ancienne	002ER2 34493 n°21 - 2	002ER2 34493 n°21	Mortier / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Revêtement de sol	Chape maigre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Chape maigre ancienne	002ER2 34493 n°21 - 2	002ER2 34493 n°21	Mortier / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélèvement	Colles de carrelage	002ER2 34493 n°28 - 1	002ER2 34493 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-06	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Colles de carrelage	002ER2 34493 n°28 - 1	002ER2 34493 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P40	Réalisation d'un prélèvement	Lés plastiques avec sous-couche	002ER2 34493 n°40 - 1	002ER2 34493 n°40	Revêtement / Colle / Peinture / Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple Effritable / Souple Fibreux - Bleu / Jaune / Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°44 - 1	P44 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER2 34493-1 n°44 - 1	P44 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°44 - 1	P44 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER2 34493-1 n°44 - 1	P44 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------	-----------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau 0	(B09-00-01)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement	Colle de carrelage (plinthe)	002ER2 34493 n°4 - 1	002ER2 34493 n°4	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Réalisation d'un prélèvement	Colle de carrelage (plinthe)	002ER2 34493 n°24 - 1	002ER2 34493 n°24	Colle / Matériau / Mortier - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Colle de carrelage (plinthe)	002ER2 34493 n°24 - 1	002ER2 34493 n°24	Colle / Matériau / Mortier - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Colle de carrelage (faïence)	002ER2 34493 n°25 - 1	002ER2 34493 n°25	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493-1 n°47 - 1	P47	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Conduit air	Platre sur conduit	P17	Réalisation d'un prélèvement	Platre sur conduit	002ER2 34493 n°17 - 1	002ER2 34493 n°17	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Conduit air	Platre sur conduit	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Platre sur conduit	002ER2 34493 n°17 - 1	002ER2 34493 n°17	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Mousse coupe feu	Mousse coupe feu	P23	Réalisation d'un prélèvement		002ER2 34493 n°23 - 1	002ER2 34493 n°23	Mousse - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Mousse coupe feu	Mousse coupe feu	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002ER2 34493 n°23 - 1	002ER2 34493 n°23	Mousse - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	enduit Contour puit lumière	enduit Contour puit lumière	P31	Réalisation d'un prélèvement	enduit Contour puit lumière	002ER2 34493 n°31 - 2	002ER2 34493 n°31	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-07b	Conduit air	Joint entre éléments	P34	Réalisation d'un prélèvement	Joint entre éléments(car tonné)	002ER2 34493 n°34 - 2	002ER2 34493 n°34	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P38	Réalisation d'un prélèvement	Calorifugeage	002ER2 34493 n°38 - 1	002ER2 34493 n°38	Matériau / Toile / Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple - Blanc / Blanc / Noir / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Calorifugeage	002ER2 34493 n°38 - 1	002ER2 34493 n°38	Matériau / Toile / Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple - Blanc / Blanc / Noir / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Conduit air	Joint entre éléments	P39	Réalisation d'un prélèvement	Joint entre éléments	002ER2 34493 n°39 - 1	002ER2 n°39	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-01	Conduit air	Joint entre éléments	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Joint entre éléments	002ER2 34493 n°39 - 1	002ER2 34493 n°39	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Clapets/volet Coupe feu	Clapets/volet Coupe feu	P42	Réalisation d'un prélèvement	Clapets/volet Coupe feu		002ER2 34493 n°42	Matériau - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Clapets/volet Coupe feu	Etanchéité traversée cloison	P43	Réalisation d'un prélèvement	Etanchéité traversée cloison		002ER2 34493 n°43	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-05	Evier	Peinture bitumineuse	P32	Réalisation d'un prélèvement	Peinture bitumineuse	002ER2 34493 n°32 - 1	002ER2 34493 n°32	Peinture / Peinture - Bitumineux / Effritable - Noir / Orange	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Ensemble des éléments		I2	Hauteur importante ou accès restreint sous escalier						Hauteur importante ou accès restreint sous escalier	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Niveau sous sol -1	B09-S1-03	Ensemble des éléments		I2	Hauteur importante ou accès restreint sous escalier						Hauteur importante ou accès restreint sous escalier	
Niveau 0	(B09-00-01)	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements	I3	Ensembles des équipements en fonctionnement						Ensembles des équipements en fonctionnement	
Niveau 0	(B09-00-02)	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements	I3	Ensembles des équipements en fonctionnement						Ensembles des équipements en fonctionnement	
Niveau sous sol -1	B09-S1-03b	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements	I3	Ensembles des équipements en fonctionnement						Ensembles des équipements en fonctionnement	
Niveau sous sol -1	B09-S1-04	Ensembles des équipements	Ensembles des équipements	I3	Ensembles des équipements en fonctionnement						Ensembles des équipements en fonctionnement	

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Niveau sous sol -1							
002ER23449 3 n°32	Evier	Peinture / Peinture - Bitumineux / Effritable - Noir / Orange	B09-S1-05	4,7 m		1,22 m²	1 unité(s)
P48	Menuiseries	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	B09-S1-10	9,58 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Niveau 0	Niveau 0 - Plan de repérage - Actions menées
	Niveau sous sol -1	Niveau sous sol -1 - Plan de repérage - Actions menées
	Niveau sous sol -1	Niveau sous sol -1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Niveau sous sol -1	Niveau sous sol -1 - MPCA Façades
	Niveau sous sol -1	Niveau sous sol -1 - MPCA Equipements divers et accessoires
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées

NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER234493-1

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

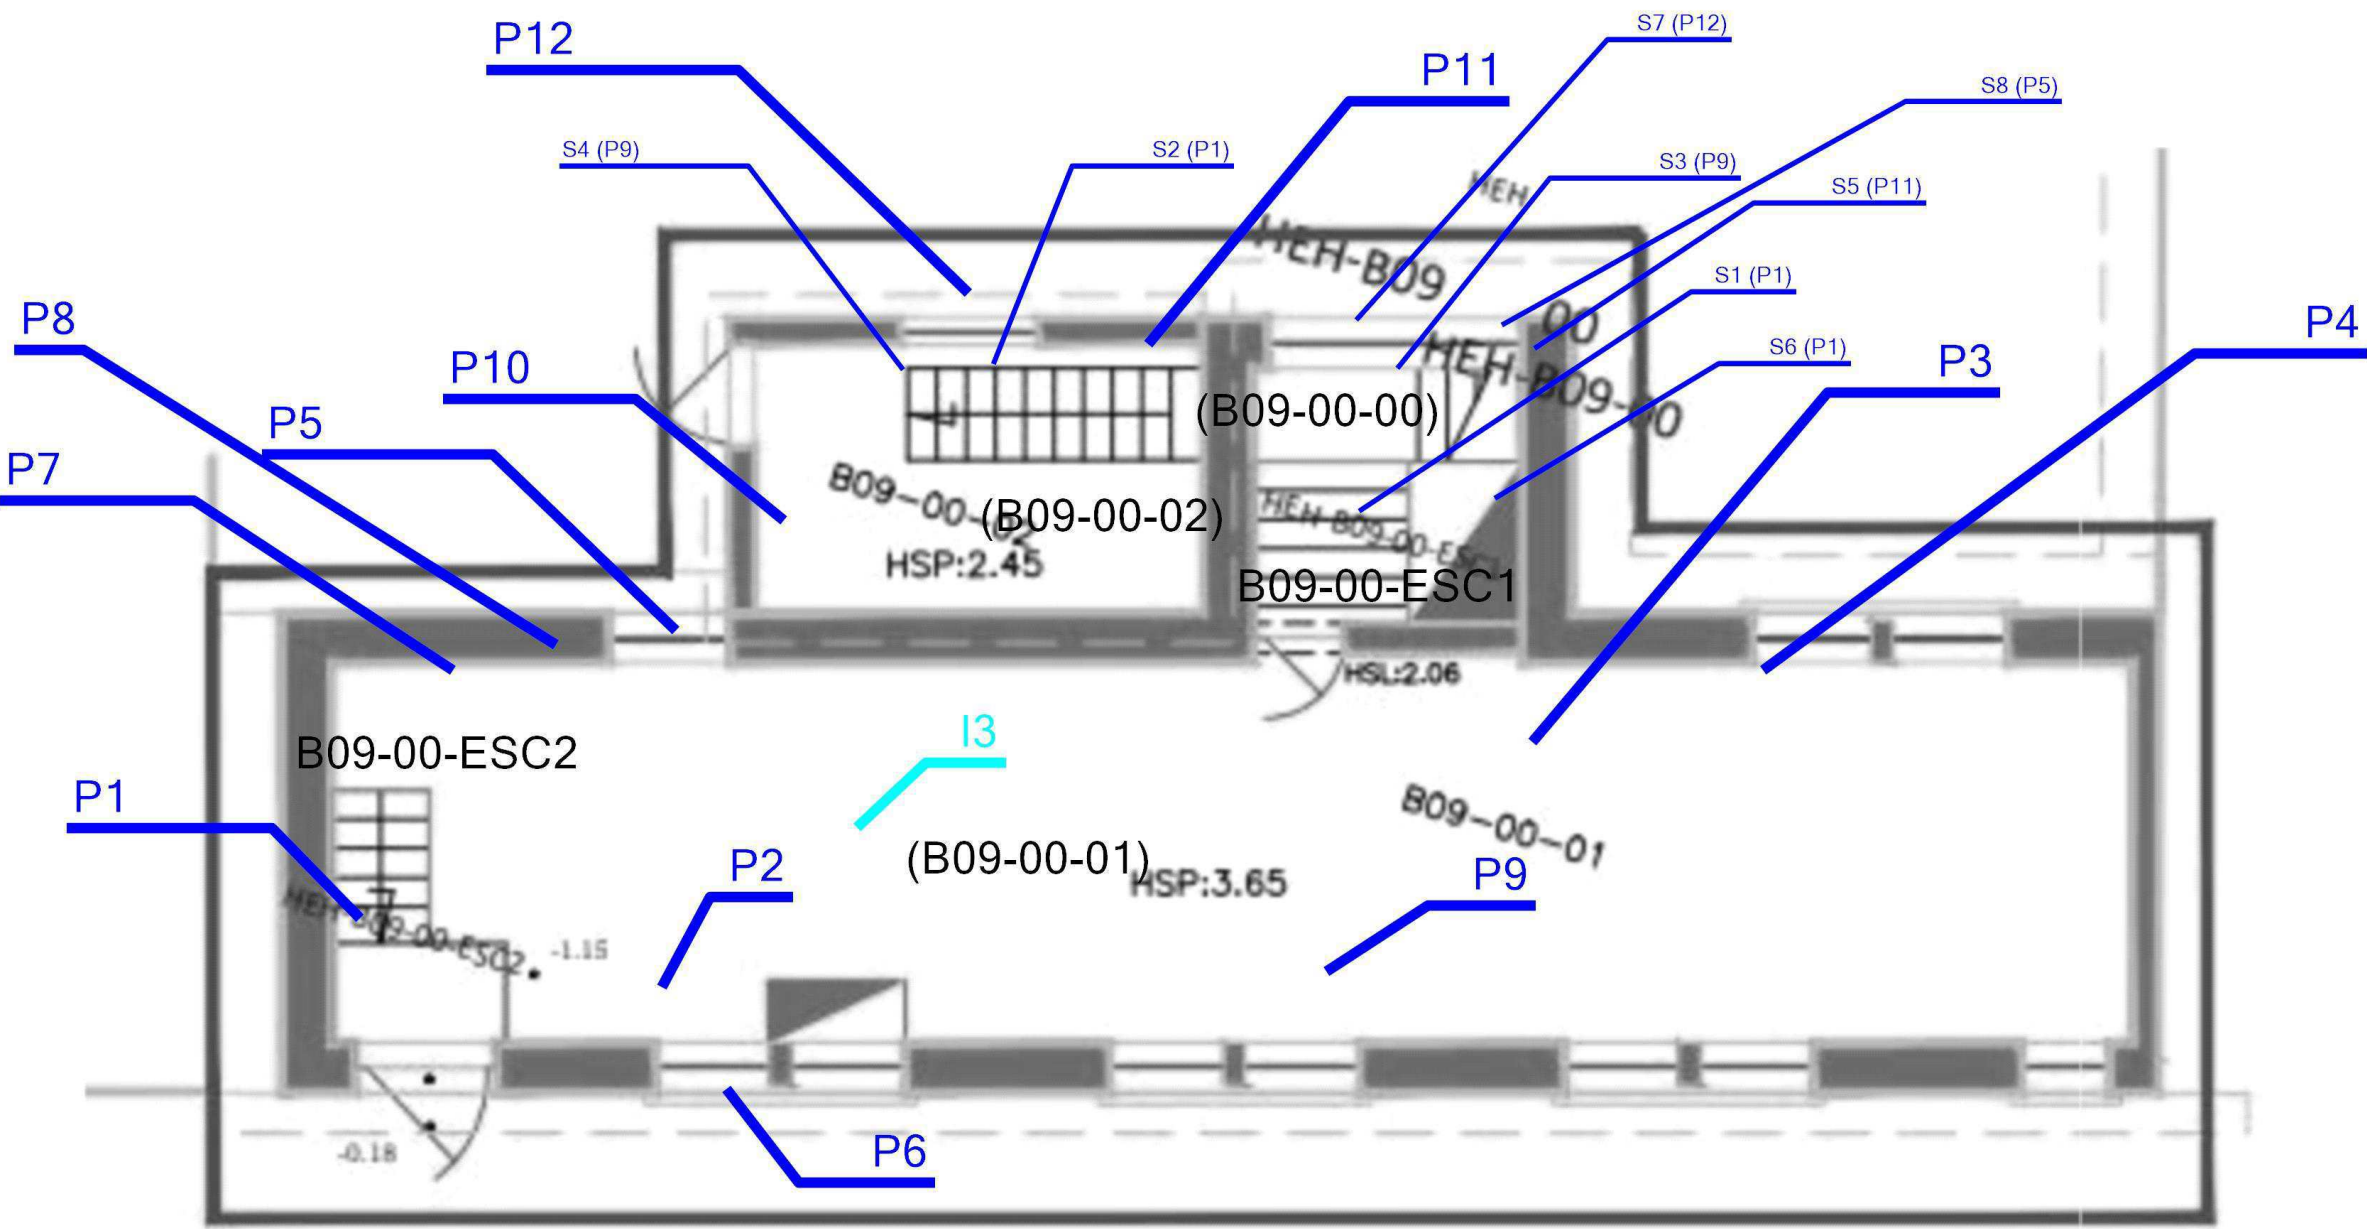

Adresse du bien

5 PLACE D'ARSONVAL
69437 LYON

Désignation

Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date intervention

19/06/2023

Technicien intervenant

POUSIN Etienne

NIVEAU SOUS SOL -1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	---------------------------------------

	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

	Volume non visité
---	-------------------

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
POUSIN Etienne

--	--

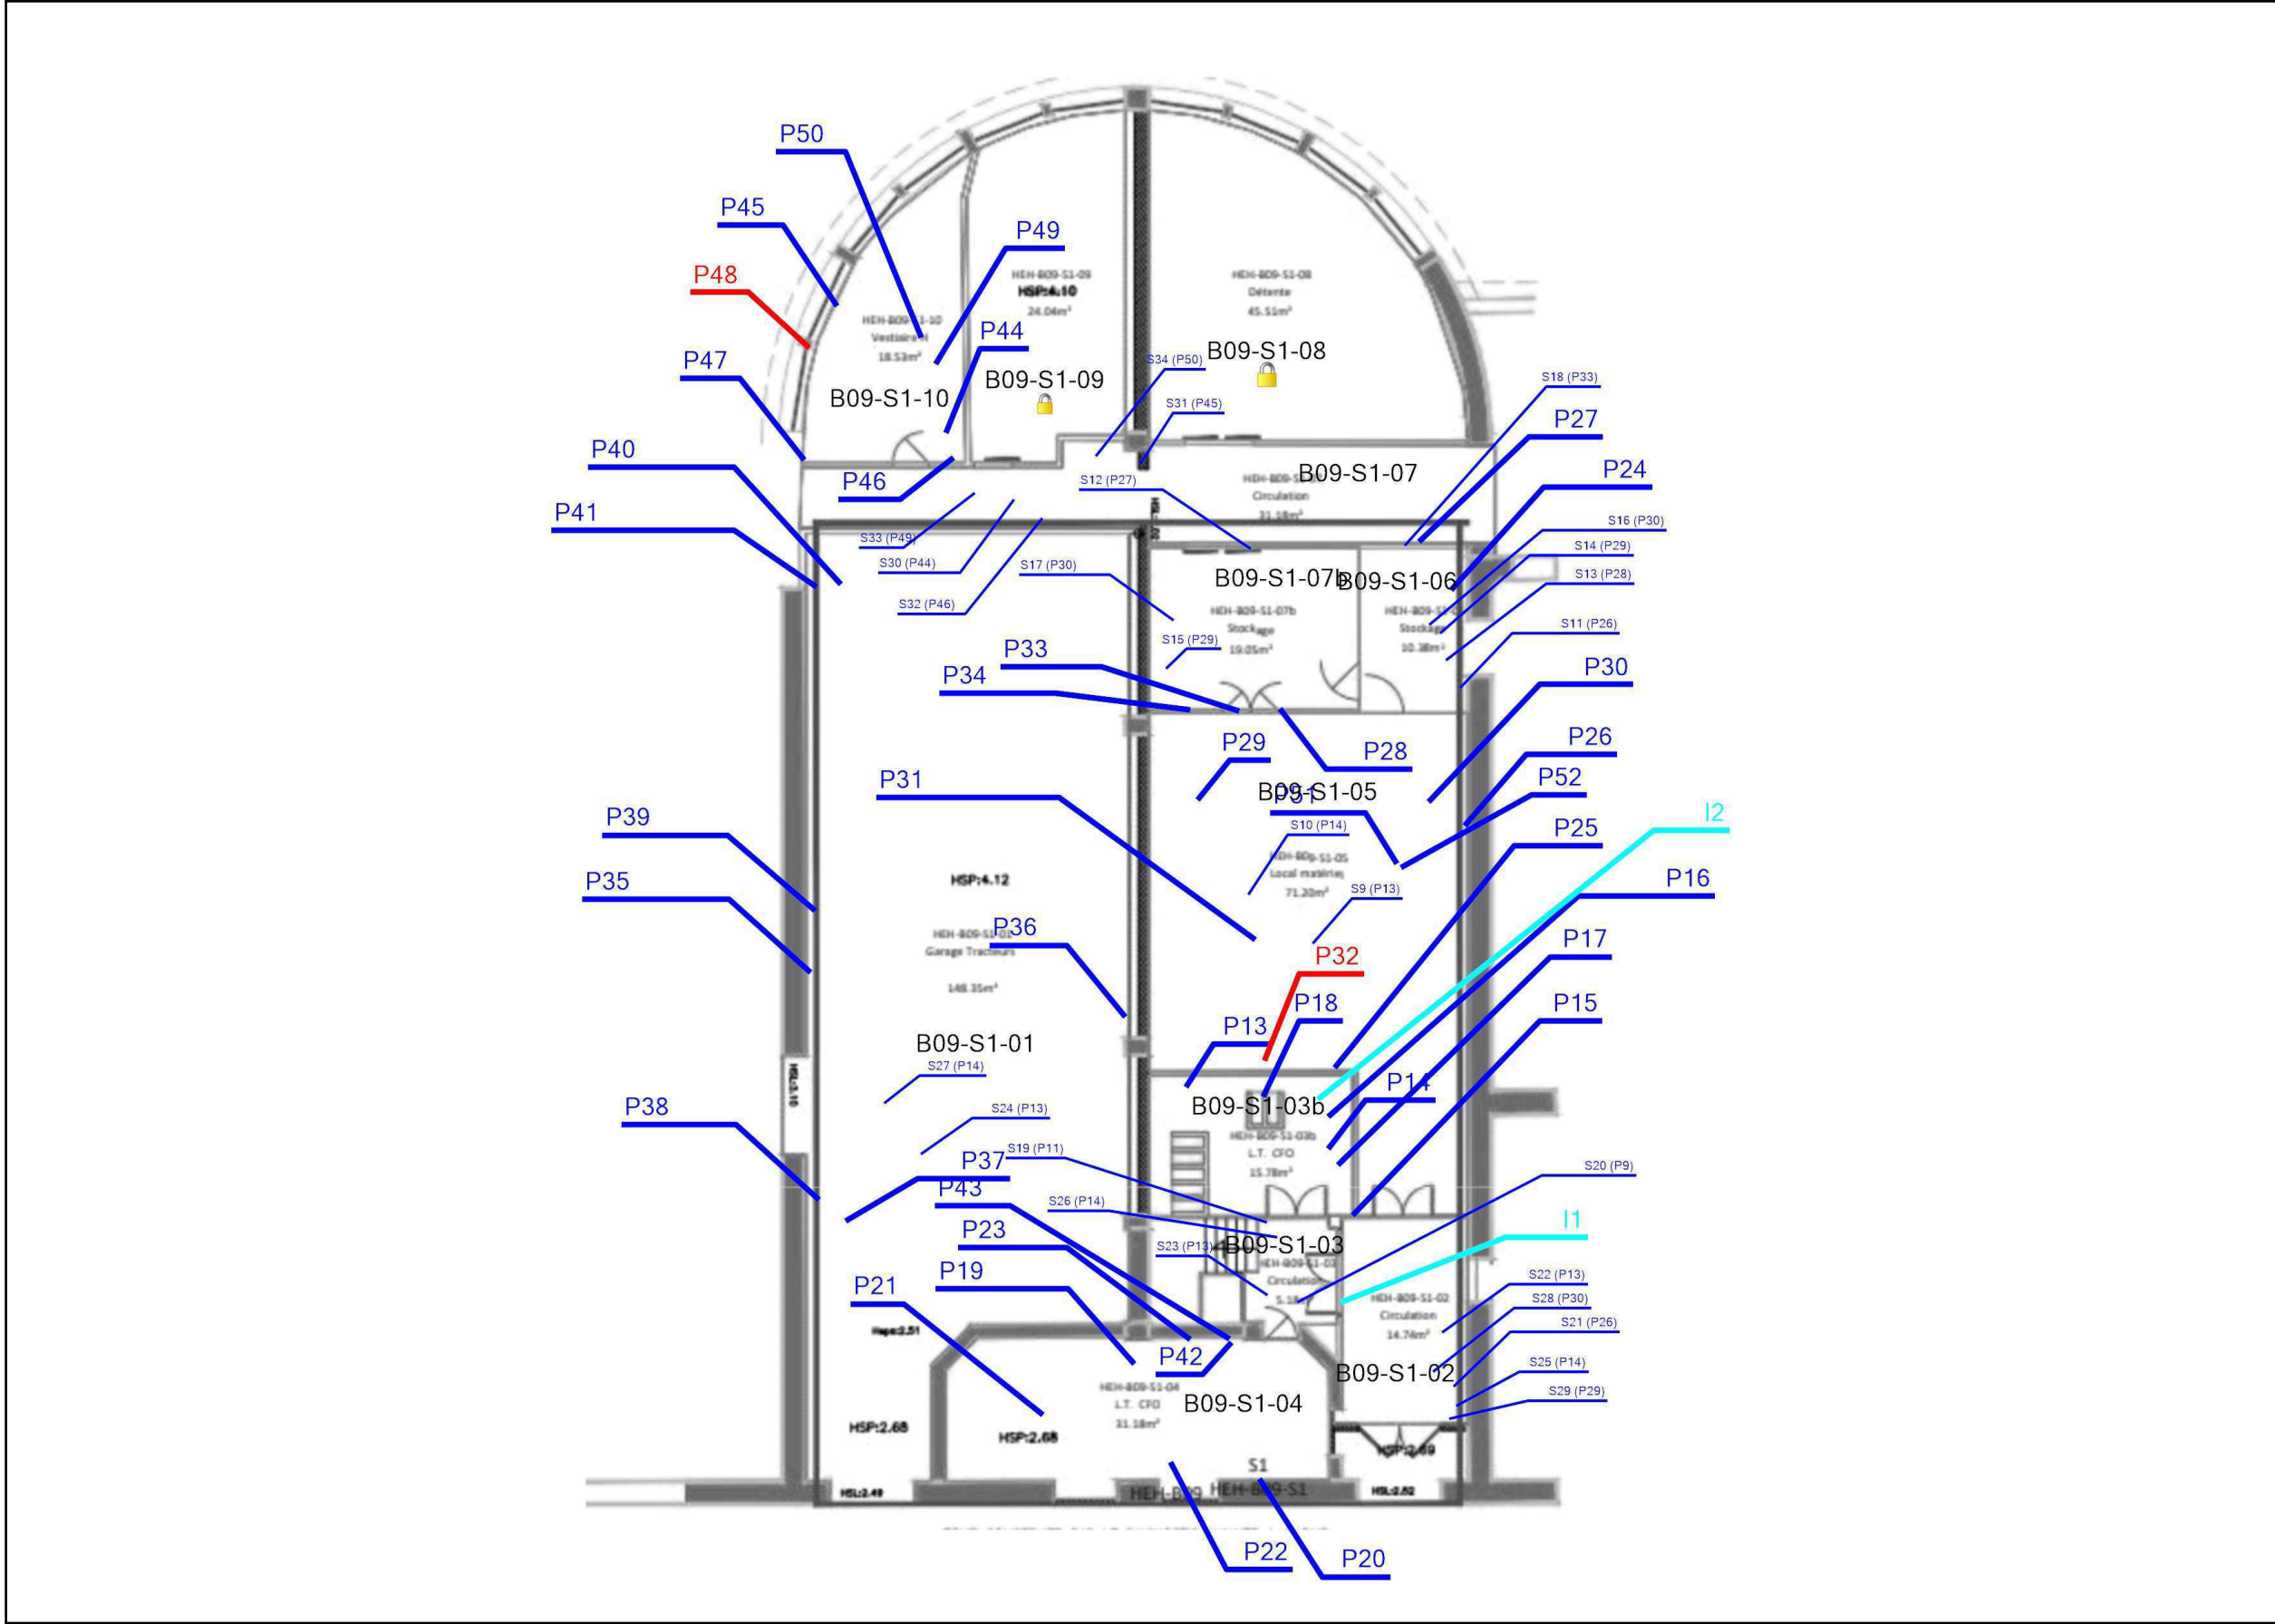

Adresse du bien
5 PLACE D'ARSONVAL 69437 LYON

Désignation
Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date intervention
19/06/2023

Techniciens intervenant
POUSIN Etienne

NIVEAU SOUS SOL -1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER234493-1


Légende



P32 : Peinture bitumineuse



P48 : Mastic vitrier

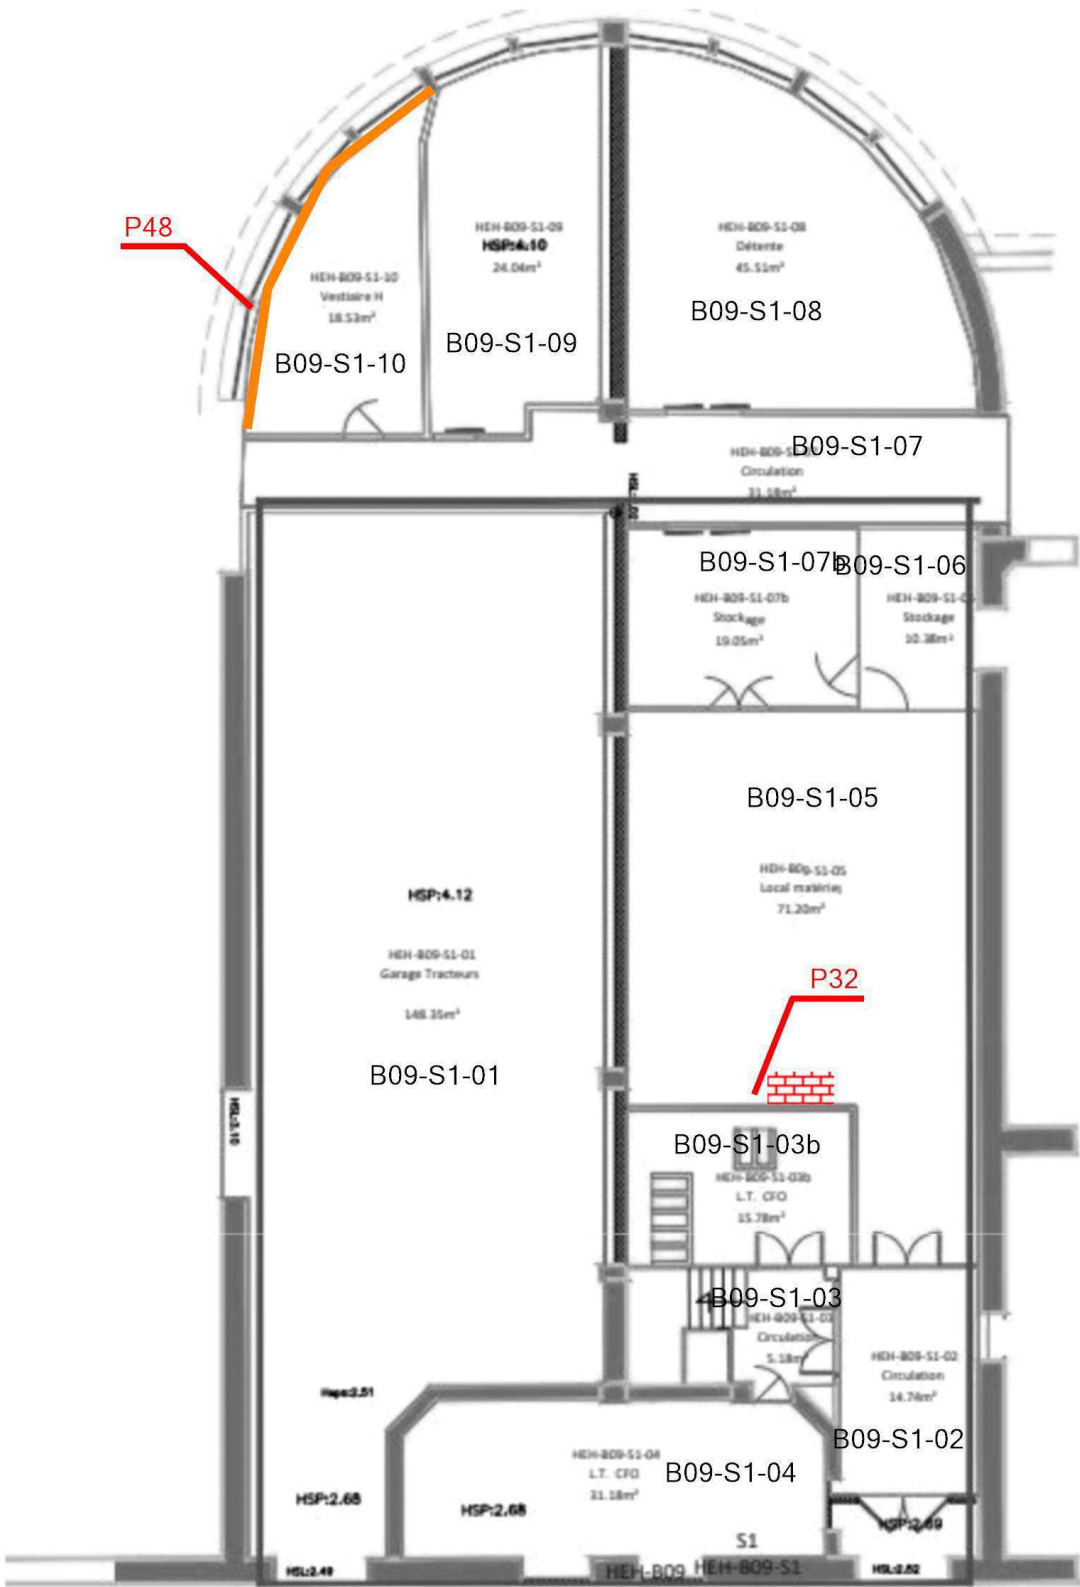

NIVEAU SOUS SOL -1 - MPCA FAÇADES				Référence: 002ER234493-1
				Légende
				P48 : Mastic vitrier
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 PLACE D'ARSONVAL 69437 LYON	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8	19/06/2023	POUSIN Etienne


NIVEAU SOUS SOL -1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER234493-1

Légende



P32 : Peinture bitumineuse

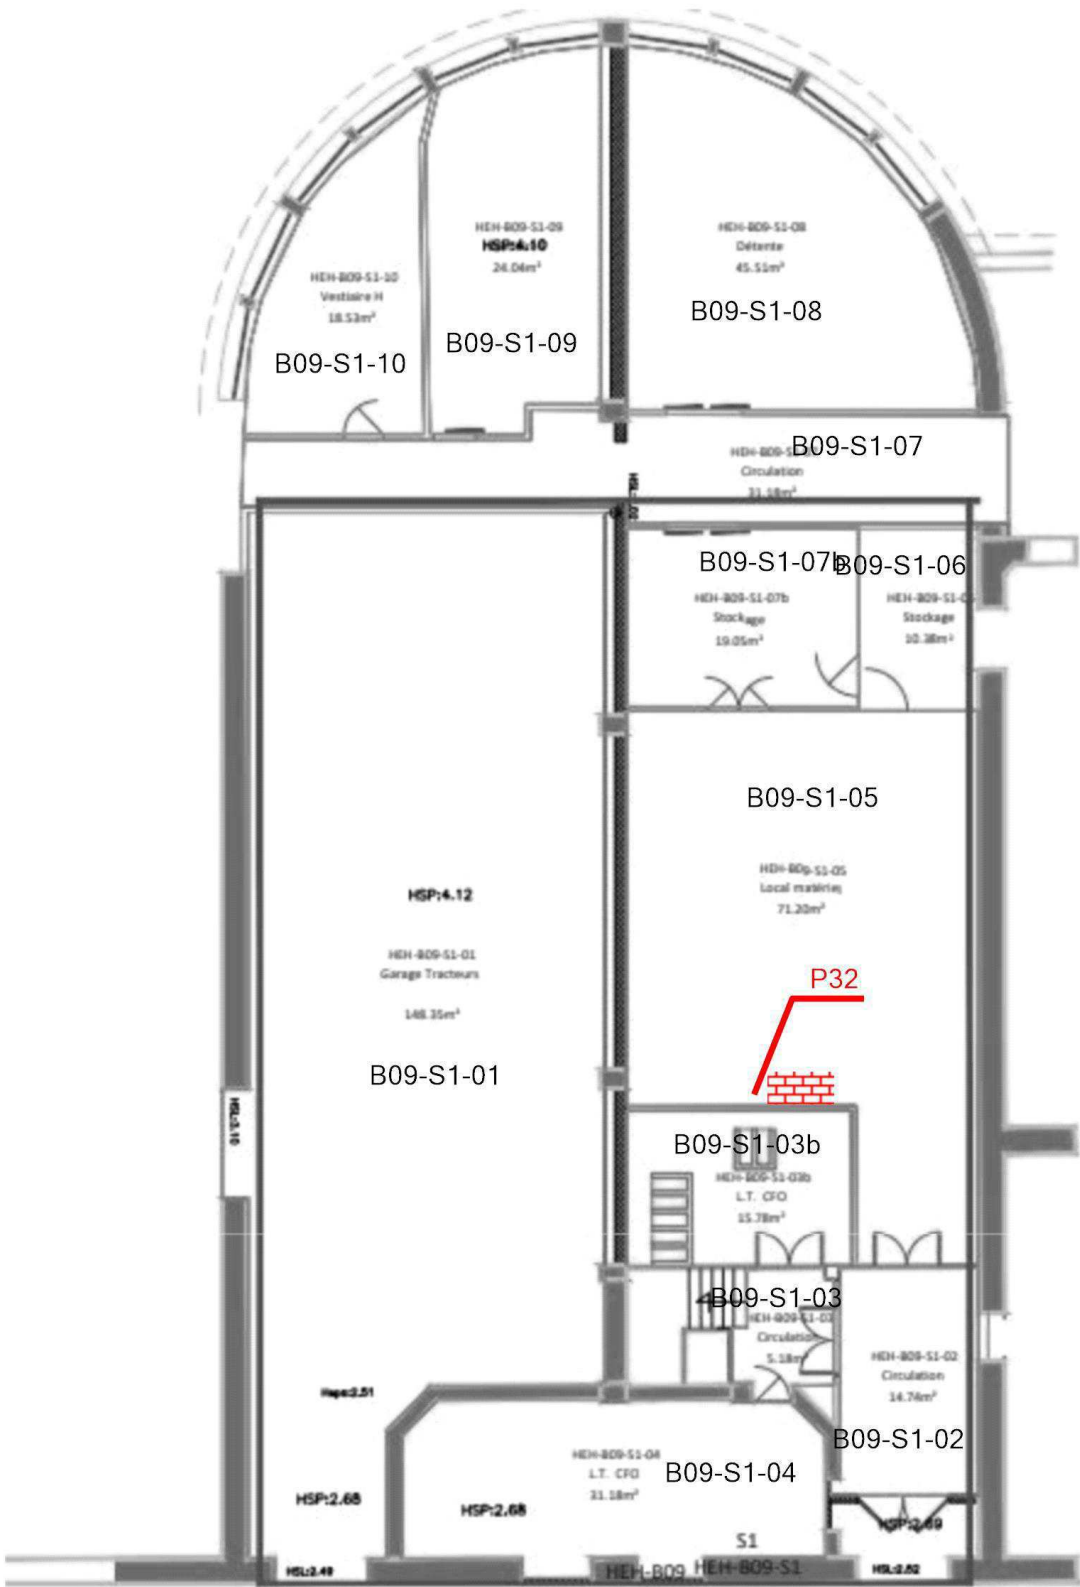

Adresse du bien

5 PLACE D'ARSONVAL
69437 LYON

Désignation

Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date intervention

19/06/2023

Technicien intervenant

POUSIN Etienne

Légende

S Localisation dun sondage négatif



Vol 18
(Toiture)

Adresse du bien

5 PLACE D'ARSONVAL
69437 LYON

Désignation

Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date intervention

19/06/2023

Technicien intervenant

POUSIN Etienne

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER234493 n°1 - 2 (P1)	Niveau 0 - B09-00-ESC2	Prélevement négatif
002ER234493 n°2 - 1 (P2)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°3 - 1 (P3)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°4 - 1 (P4)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°5 - 1 (P5)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°6 - 1 (P6)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°7 - 2 (P7)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°8 - 1 (P8)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°9 - 2 (P9)	Niveau 0 - (B09-00-01)	Prélevement négatif
002ER234493 n°10 - 1 (P10)	Niveau 0 - (B09-00-02)	Prélevement négatif
002ER234493 n°11 - 1 (P11)	Niveau 0 - (B09-00-02)	Prélevement négatif
002ER234493 n°12 - 2 (P12)	Niveau 0 - (B09-00-02)	Prélevement négatif
002ER234493 n°12 - 1 (P12)	Niveau 0 - (B09-00-02)	Prélevement négatif
002ER234493 n°13 - 1 (P13)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b	Prélevement négatif
002ER234493 n°14 - 1 (P14)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b	Prélevement négatif
002ER234493 n°15 - 1 (P15)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b	Prélevement négatif
002ER234493 n°16 - 1 (P16)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b	Prélevement négatif
002ER234493 n°17 - 1 (P17)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b	Prélevement négatif
002ER234493 n°18 - 1 (P18)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b	Prélevement négatif
002ER234493 n°19 - 1 (P19)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04	Prélevement négatif
002ER234493 n°20 - 1 (P20)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04	Prélevement négatif
002ER234493 n°21 - 2 (P21)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04	Prélevement négatif
002ER234493 n°23 - 1 (P23)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04	Prélevement négatif
002ER234493 n°24 - 1 (P24)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-06	Prélevement négatif
002ER234493 n°25 - 1 (P25)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement négatif
002ER234493 n°26 - 1 (P26)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement négatif
002ER234493 n°27 - 1 (P27)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-06	Prélevement négatif
002ER234493 n°28 - 1 (P28)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b	Prélevement négatif
002ER234493 n°29 - 2 (P29)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement négatif
002ER234493 n°30 - 2 (P30)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement négatif
002ER234493 n°31 - 2 (P31)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement négatif
002ER234493 n°32 - 1 (P32)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement positif
002ER234493 n°33 - 2 (P33)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b	Prélevement négatif
002ER234493 n°34 - 2 (P34)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b	Prélevement négatif
002ER234493 n°35 - 1 (P35)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01	Prélevement négatif
002ER234493 n°36 - 1 (P36)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01	Prélevement négatif
002ER234493 n°37 - 1 (P37)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01	Prélevement négatif
002ER234493 n°38 - 1 (P38)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01	Prélevement négatif
002ER234493 n°39 - 1 (P39)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01	Prélevement négatif
002ER234493 n°40 - 1 (P40)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01	Prélevement négatif

002ER234493 n°41 - 1 (P41)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°44 - 1 (P44)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°45 - 1 (P45)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°46 - 1 (P46)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°47 - 1 (P47)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°48 - 1 (P48)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10	Prélevement positif
002ER234493-1 n°49 - 1 (P49)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°50 - 1 (P50)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°51 - 2 (P51)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement négatif
002ER234493-1 n°52 - 2 (P52)	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05	Prélevement négatif



002ER234493 n°1 - 2 (P1) - Niveau 0 - B09-00-ESC2



002ER234493 n°2 - 1 (P2) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°3 - 1 (P3) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°4 - 1 (P4) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°5 - 1 (P5) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°6 - 1 (P6) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°7 - 2 (P7) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°8 - 1 (P8) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°9 - 2 (P9) - Niveau 0 - (B09-00-01)



002ER234493 n°10 - 1 (P10) - Niveau 0 - (B09-00-02)



002ER234493 n°11 - 1 (P11) - Niveau 0 - (B09-00-02)



002ER234493 n°12 - 2 (P12) - Niveau 0 - (B09-00-02)



002ER234493 n°12 - 1 (P12) - Niveau 0 - (B09-00-02)



002ER234493 n°13 - 1 (P13) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-03b




002ER234493 n°14 - 1 (P14) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-03b



002ER234493 n°15 - 1 (P15) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-03b



002ER234493 n°16 - 1 (P16) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-03b

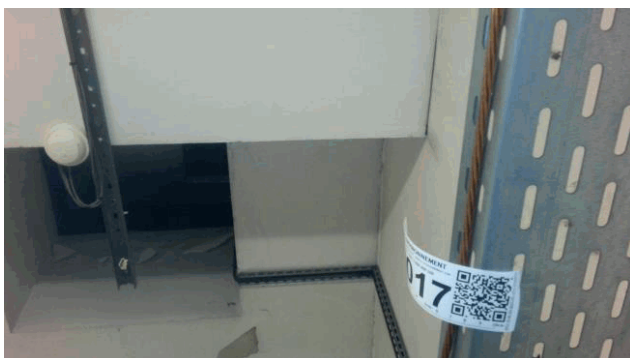

002ER234493 n°17 - 1 (P17) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-03b



002ER234493 n°18 - 1 (P18) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-03b



002ER234493 n°19 - 1 (P19) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-04



002ER234493 n°20 - 1 (P20) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-04



002ER234493 n°21 - 2 (P21) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-04



002ER234493 n°23 - 1 (P23) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-04



002ER234493 n°24 - 1 (P24) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-06



002ER234493 n°25 - 1 (P25) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05



002ER234493 n°26 - 1 (P26) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05



002ER234493 n°27 - 1 (P27) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-06



002ER234493 n°28 - 1 (P28) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-07b



002ER234493 n°29 - 2 (P29) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05



002ER234493 n°30 - 2 (P30) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05



002ER234493 n°31 - 2 (P31) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05



002ER234493 n°32 - 1 (P32) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05



002ER234493 n°33 - 2 (P33) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-07b

002ER234493 n°34 - 2 (P34) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-07b



002ER234493 n°35 - 1 (P35) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-01

002ER234493 n°36 - 1 (P36) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-01



002ER234493 n°37 - 1 (P37) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-01



002ER234493 n°38 - 1 (P38) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-01



002ER234493 n°39 - 1 (P39) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-01



002ER234493 n°40 - 1 (P40) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-01



002ER234493 n°41 - 1 (P41) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-01



002ER234493-1 n°44 - 1 (P44) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-10



002ER234493-1 n°45 - 1 (P45) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-10



002ER234493-1 n°46 - 1 (P46) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-10



002ER234493-1 n°47 - 1 (P47) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-10



002ER234493-1 n°48 - 1 (P48) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-10



002ER234493-1 n°49 - 1 (P49) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-10



002ER234493-1 n°50 - 1 (P50) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-10



002ER234493-1 n°51 - 2 (P51) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05



002ER234493-1 n°52 - 2 (P52) - Niveau sous sol -1 -
B09-S1-05

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER234493 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier / Béton - Effrifiable / Effrifiable / Dur - Blanc Bleu / Gris / Gris - Chape maigre escalier -	Niveau 0 - B09-00-ESC2	
002ER234493 n°2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effrifiable - Gris - Chape maigre -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colles de carrelage -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Colle de carrelage (plinthe) -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°5	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effrifiable / Effrifiable - Bleu Blanc / Beige - Mastic vitrier -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°6	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effrifiable / Effrifiable - Multicolore / Rouge - Mastic vitrier -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effrifiable / Effrifiable - Multicolore / Gris - Enduits ciment partie basse -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effrifiable / Effrifiable / Effrifiable - Multicolore / Blanc / Gris - Enduits ciment partie Haute -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effrifiable / Effrifiable / Effrifiable - Multicolore / Blanc / Gris - Enduits ciment -	Niveau 0 - (B09-00-01)	
002ER234493 n°10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Mortier - Effrifiable / Effrifiable - Beige / Gris - Chape maigre -	Niveau 0 - (B09-00-02)	
002ER234493 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Matériau - Effrifiable / Effrifiable - Gris / Blanc - Enduits ciment -	Niveau 0 - (B09-00-02)	
002ER234493 n°12	Façades	Menuiseries	Mastic - Effrifiable - Gris - Mastic vitrier -	Niveau 0 - (B09-00-02)	

002ER234493 n°13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Fibres / Mortier / Mortier - Souple Fibreux / Dur / Dur - Bleu / Gris / Blanc - Ragréage -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
002ER234493 n°13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Ragréage -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
002ER234493 n°14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Joint - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Joint de carrelage -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
002ER234493 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Enduits ciment -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
002ER234493 n°16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris - Enduits ciment -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
002ER234493 n°17	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Plâtre sur conduit -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
002ER234493 n°18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris - Chape maigre (base ciment) -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b
002ER234493 n°19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Beige - Chape maigre -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04
002ER234493 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Gris - Enduits ciment -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04
002ER234493 n°21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Beige - Chape maigre ancienne -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04
002ER234493 n°22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type plâtre / Mortier / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Beige / Gris / Blanc - Enduits ciment -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04

002ER234493 n°23	Conduits, canalisations et équipements	Mousse coupe feu	Mousse - Souple - Jaune - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04
002ER234493 n°24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau / Mortier - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris - Colle de carrelage (plinthe) -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-06
002ER234493 n°25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Colle de carrelage (faïence) -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05
002ER234493 n°26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris - Enduits ciment -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05
002ER234493 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc - Enduits plâtre cloison -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-06
002ER234493 n°28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colles de carrelage -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b
002ER234493 n°29	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Panneaux et plaques -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05
002ER234493 n°30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Gris - Enduits ciment -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05
002ER234493 n°31	Conduits, canalisations et équipements	enduit Contour puit lumière	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc - enduit Contour puit lumière -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05
002ER234493 n°32	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture / Peinture - Bitumineux / Effritable - Noir / Orange - Peinture bitumineuse -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-05
002ER234493 n°33	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Beige / Translucide - Mastic vitrier souple translucide -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b
002ER234493 n°34	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Carton - Souple Fibreux - Marron - Joint entre éléments(cartonné) -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b

002ER234493 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Gris - Enduit ciment sur mur pièce sèche. -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
002ER234493 n°36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron Blanc / Beige / Gris - Enduit ciment sur mur Soubassement -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
002ER234493 n°37	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris - Enduits ciment -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
002ER234493 n°38	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau / Toile / Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple - Blanc / Blanc / Noir / Bleu - Calorifugeage -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
002ER234493 n°39	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Gris - Joint entre éléments -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
002ER234493 n°40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Peinture / Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Bleu / Jaune / Marron / Beige / Beige - Lés plastiques avec sous-couche -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
002ER234493 n°41 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Beige / Blanc / Marron - Plaque type "BA13" pièce sèche + bande à joint. -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01

002ER234493 n°41 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Plaque type "BA13" pièce sèche + bande à joint. -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-01
002ER234493 n°42	Conduits, canalisations et équipements	Clapets/volet Coupe feu	Matériau - Effritable Fibreux - Beige - Clapets/volet Coupe feu -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04
002ER234493 n°43	Conduits, canalisations et équipements	Clapets/volet Coupe feu	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Etanchéité traversée cloison -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-04
P44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (noir) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) en traces - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P46 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P46 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P46 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P46 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P46 Phase 5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10
P47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) - -	Niveau sous sol -1 - B09-S1-10

P48 Façades Menuiseries Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) - Niveau sous sol -1 - B09-S1-10

P49 Phase 1 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces - - Niveau sous sol -1 - B09-S1-10

P49 Phase 2 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) - - Niveau sous sol -1 - B09-S1-10

P49 Phase 3 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - - Niveau sous sol -1 - B09-S1-10

P50 Phase 1 Plafond et faux-plafonds Plafonds Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - - Niveau sous sol -1 - B09-S1-10

P50 Phase 2 Plafond et faux-plafonds Plafonds Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) - - Niveau sous sol -1 - B09-S1-10

P51 Phase 1 Toiture et étanchéité Revêtement bitumeux d'étanchéité Matériau semi-dur (noir) (granulaire) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris) - Supérieur - Niveau sous sol -1 - B09-S1-05

P51 Phase 2 Toiture et étanchéité Revêtement bitumeux d'étanchéité Matériau de type mousse (jaune) - Supérieur - Niveau sous sol -1 - B09-S1-05

P52 Toiture et étanchéité Revêtement bitumeux d'étanchéité Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) - Inférieur - Niveau sous sol -1 - B09-S1-05

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C032022054914
Adresse Commande : 002ER234493
Affaire : HEH-B09
5 PLACE D'ARSONVAL
69437 LYON

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 04/11/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032022054914 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER234493_001

Référence labo	69PM00397005	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-00-ESC2		
Remarque concernant le prélèvement	Chape maigre escalier Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone			1	2	EGO	Non détecté
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-							
	3	Béton Dur Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER234493_002

Référence labo	69PM00397006	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)		
Remarque concernant le prélèvement	Chape maigre		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effrifiable Gris	-	-	Acétone		1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie, la diffraction électronique et la composition chimique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER234493_003

Référence labo	69PM00397007	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)		
Remarque concernant le prélèvement	Colles de carrelage		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Carrelage Dur Blanc, Mortier Dur Gris

Référence échantillon : 002ER234493_004

Référence labo	69PM00397008	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de carrelage (plinthe)		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Plinthe Dur Beige, Peinture Effritable Blanc Bleu

Référence échantillon : 002ER234493_005

Référence labo	69PM00397009	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_006

Référence labo	69PM00397010	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Mastic Effritable Rouge	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER234493_007

Référence labo 69PM00397011

Date du prélèvement 28/10/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment

Zone de prélèvement Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)

Remarque concernant le prélèvement Enduits ciment partie basse

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_008

Référence labo 69PM00397012

Date du prélèvement 28/10/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment

Zone de prélèvement Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)

Remarque concernant le prélèvement Enduits ciment partie Haute

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_009

Référence labo 69PM00397013

Date du prélèvement 28/10/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment

Zone de prélèvement Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-01)

Remarque concernant le prélèvement Enduits ciment

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_010

Référence labo 69PM00397014

Date du prélèvement 28/10/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre

Zone de prélèvement Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-02)

Remarque concernant le prélèvement Chape maigre

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER234493_011

Référence labo	69PM00397015	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-02)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Brique Effritable Rouge

Référence échantillon : 002ER234493_012

Référence labo	69PM00397016	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - (B09-00-02)		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER234493_013

Référence labo	69PM00397017	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-03b		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Fibres Souples Fibreux Bleu	1	1	ALA	Acétone	1	2	SHA
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Blanc	-	-	-				
2	4	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
	5	Mortier Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Le matériau Mortier est accrédité selon la portée 1 du LAB INF 44.



Référence échantillon : 002ER234493_014

Référence labo	69PM00397018
Date du prélèvement	28/10/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint de carrelage
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-03b
Remarque concernant le prélèvement	Joint de carrelage

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 SHA
	2	Joint Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_015

Référence labo	69PM00397019
Date du prélèvement	28/10/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-03b
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	2 2 LMO
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_016

Référence labo	69PM00397020
Date du prélèvement	28/10/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-03b
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	- - -	Acétone	1 2 SHA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_017

Référence labo	69PM00397021
Date du prélèvement	28/10/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Platre sur conduit
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-03b
Remarque concernant le prélèvement	Platre sur conduit

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 SHA
	2	Enduit type plâtre Effritable Fibreux Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER234493_018

Référence labo	69PM00397022	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-03b		
Remarque concernant le prélèvement	Chape maigre (base ciment)		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
	2	Mortier Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_019

Référence labo	69PM00397023	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-04		
Remarque concernant le prélèvement	Chape maigre		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_020

Référence labo	69PM00397024	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-04		
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-				
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_021

Référence labo	69PM00397025	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-04		
Remarque concernant le prélèvement	Chape maigre ancienne		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
	2	Mortier Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER234493_022

Référence labo	69PM00397026	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-04		
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-				Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Analyse non réglementaire : Une analyse d'ensemble a été demandée sur un échantillon dissociable, et est donc non conforme aux exigences de l'arrêté du 1er Octobre 2019.

Référence échantillon : 002ER234493_023

Référence labo	69PM00397027	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Mousse coupe feu - Mousse coupe feu		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-04		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Jaune	-	-	-				Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER234493_024

Référence labo	69PM00397028	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-06		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de carrelage (plinthe) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-				Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Plinthe Dur Beige, Peinture Effritable Multicolore



Référence échantillon : 002ER234493_025

Référence labo	69PM00397029	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de carrelage (faïence) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone	1	2	SHA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Matériau Effritable Blanc, Mortier Dur Gris, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER234493_026

Référence labo	69PM00397030	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	- - -	Acétone	1	2	SHA		Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	- - -						
	3	Mortier Effritable Gris	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_027

Référence labo	69PM00397031	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-06		
Remarque concernant le prélèvement	Enduits plâtre cloison		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1	2	SHA		Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Fibreux Blanc	- - -						
	3	Plâtre Effritable Blanc	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_028

Référence labo	69PM00397032	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-07b		
Remarque concernant le prélèvement	Colles de carrelage Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	SHA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Carrelage Dur Beige, Peinture Effritable Beige



Référence échantillon : 002ER234493_029

Référence labo	69PM00397033	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux et plaques		
	Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	1	2	LMO	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ALA				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER234493_030

Référence labo	69PM00397034	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	2	2	QVA	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_031

Référence labo	69PM00397035	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - enduit Contour puit lumière - enduit Contour puit lumière		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	enduit Contour puit lumière		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	LMO	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Fibreux Blanc	2	2	ALA				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER234493_032

Référence labo	69PM00397036	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Peinture bitumineuse		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture bitumineuse		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	SHA	Chrysotile ●
	2	Peinture Effritable Orange	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER234493_033

Référence labo	69PM00397037	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-07b		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier souple translucide		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1 2 SHA
	2	Joint Souple Translucide	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_034

Référence labo	69PM00397038	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-07b		
Remarque concernant le prélèvement	Joint entre éléments(cartonné)		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	2 2 ALA	-	- - -
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	0 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER234493_035

Référence labo	69PM00397039	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-01		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur mur pièce sèche.		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Marron	- - -	Acétone	1 2 SHA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_036

Référence labo	69PM00397040	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-01		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur mur Soubassement		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Marron Blanc	- - -	Acétone	1 2 SHA
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER234493_037

Référence labo	69PM00397041
Date du prélèvement	28/10/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-01
Remarque concernant le prélèvement	Enduits ciment

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/11/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_038

Référence labo	69PM00397042
Date du prélèvement	28/10/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-01
Remarque concernant le prélèvement	Calorifugeage

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/11/2022

Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.

Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.											
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme		1	2	LMO	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	ALA						
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
	4	Matériau Souple Bleu	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER234493_039

Référence labo	69PM00397043
Date du prélèvement	28/10/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Joint entre éléments
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-01
Remarque concernant le prélèvement	Joint entre éléments

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/11/2022

Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.

Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.												
Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone			1	2	SHA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER234493_040

Référence labo	69PM00397044	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-01		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastiques avec sous-couche		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Bleu	1	1	ALA	Acétone	1	2	LMO
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Marron	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
	5	Matériau Souple Fibreux Beige	2	2	ALA				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER234493_041

Référence labo	69PM00397045	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-01		
Remarque concernant le prélèvement	Plaque type "BA13" pièce sèche + bande à joint.		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	QVA
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	ALA				
	4	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	ALA				
2	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.

Couche 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER234493_042

Référence labo	69PM00397046	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Clapets/volet Coupe feu - Clapets/volet Coupe feu		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-04		
Remarque concernant le prélèvement	Clapets/volet Coupe feu		

Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Matériau Effritable Fibreux Beige	2	2	ALA	Acétone	1	2	QVA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER234493_043

Référence labo	69PM00397047	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/11/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Clapets/volet Coupe feu - Etanchéité traversée cloison		
Zone de prélèvement	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - B09-S1-04		
Remarque concernant le prélèvement	Etanchéité traversée cloison		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SHA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Analyste Matériaux
Quentin Vours




Accréditation
N°1-6519
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 235 rue de l'étang - 69760 Limonest - Fax : 04 78 08 91 54
SIRET : 441 355 914 00504 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 0800 400 100
aclubs-limonest@ac-environnem

L.M.O.F 07.8 V5
PAGE 13 / 13

AC ENVIRONNEMENT
Monsieur Etienne POUSIN
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-035686-01 Date d'émission de rapport : 28/06/2023 12:32 Page 1/4
Dossier N° : 23Y019980 Date de réception : 22/06/2023 Date d'analyse : 26/06/2023
Référence dossier Client:002ER234493-1
002ER234493-1 - Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - 69437 LYON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	002ER234493-1 n°44 / B09-S1-10 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Souple Multicolore	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (noir)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
002	002ER234493-1 n°45 / B09-S1-10 / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Plâtre Pulvérulent Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	002ER234493-1 n°46 / B09-S1-10 / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Plâtre Pulvérulent Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / J126	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) (plâtreux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / J126	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 73 / 76

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-035686-01 Date d'émission de rapport : 28/06/2023 12:32 Page 2/4
 Dossier N° : 23Y019980 Date de réception : 22/06/2023 Date d'analyse : 26/06/2023
 Référence dossier Client:002ER234493-1
 002ER234493-1 - Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - 69437 LYON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	002ER234493-1 n°47 / B09-S1-10 / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	002ER234493-1 n°48 / B09-S1-10 / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier – Couche à analyser : Mastic Dur Beige	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	002ER234493-1 n°49 / B09-S1-10 / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Plaque Pulvérulent Beige	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	002ER234493-1 n°50 / B09-S1-10 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Plâtre Pulvérulent Blanc	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 74 / 76

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-035686-01 Date d'émission de rapport : 28/06/2023 12:32 Page3/4
 Dossier N° : 23Y019980 Date de réception : 22/06/2023 Date d'analyse : 26/06/2023
 Référence dossier Client:002ER234493-1
 002ER234493-1 - Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - 69437 LYON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	002ER234493-1 n°51 / B09-S1-05 / Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité – Couche à analyser : Revêtement Souple Noir	Matériau semi-dur (noir) (granulaire) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (jaune)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
009	002ER234493-1 n°52 / B09-S1-05 / Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité – Couche à analyser : Revêtement Souple Noir	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 75 / 76

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-035686-01

Date d'émission de rapport : 28/06/2023 12:32

Page 4/4

Dossier N° : 23Y019980

Date de réception : 22/06/2023

Date d'analyse : 26/06/2023

Référence dossier Client:002ER234493-1

002ER234493-1 - Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8 - 69437 LYON

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Mickael Carreira
Responsable Dptmt Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 76 / 76

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

Assurance AC 2023 02/02

Tout Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hanovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße 10b, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosibles bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, aménagement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relève de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (dispositif Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5004 2909
F +49 511 5004 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße 10b,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralfen Baubler/Chairman, Andreas
Benschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation AC 2023



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 24 février 2023

Dominique BISAGA



AC ENVIRONNEMENT - SIEGE SOCIAL
64 Rue Clément Ader - CS 70264 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 77 44 92 15 - contact@ac-environnement.com
S.A.S au capital de 100 000 € - SIRET 441 355 914 00298 - RCS RIORGES 441 355 914 00298 - APE 7020Z

0800 430 100
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI3806

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI 3806 Version 008

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'ICert, atteste que :

Monsieur **POUSIN Etienne**

Est certifié(e) selon le référentiel ICert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 29/03/2018 - Date d'expiration : 28/03/2023
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 29/03/2018 - Date d'expiration : 28/03/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/09/2022.

Au 01/11/2022, ICert délivre les certificats de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de conseil, de diagnostic ou de mise d'œuvre, en vertu de la loi n° 2017-133 du 27 septembre 2017 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique (LCAP), et en vertu de la loi n° 2017-133 du 27 septembre 2017 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique (LCAP), et en vertu de la loi n° 2017-133 du 27 septembre 2017 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique (LCAP).

ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres. ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres.

ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres. ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres.

ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres. ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres.

ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres. ICert est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de promouvoir la profession de diagnostic immobilier en France et à l'étranger, et de garantir la qualité des prestations de diagnostic immobilier réalisées par ses membres.

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI3806



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 3806 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur POUSIN Etienne

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 29/03/2023 - Date d'expiration : 28/03/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 29/03/2023 - Date d'expiration : 28/03/2030
Electricité	Etat de l'installation Interieure electrique Date d'effet : 12/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Gaz	Etat de l'installation interieure gaz Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>.
Valable à partir du 29/03/2023.

Valide à partir du 29/03/2023.

1. 27 de fevereiro 2015: início da implementação do sistema de certificação das pessoas físicas e jurídicas, com a finalidade de assegurar a qualidade dos serviços oferecidos por elas. O sistema de certificação dos serviços oferecidos por pessoas físicas e jurídicas, com a finalidade de assegurar a qualidade dos serviços oferecidos por elas, é o sistema de certificação dos serviços oferecidos por pessoas físicas e jurídicas, com a finalidade de assegurar a qualidade dos serviços oferecidos por elas.



CPE DI FR 11 rev18