

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 5 PLACE D'ARSONVAL 69437 LYON

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : HEH-B09

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date de construction ou permis de construire : En 2022

Fonction du bâtiment : Commerces

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FENx (2-0871)

Date de chargement de la source : 14/04/2021

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850MBq

Date de fin de validité de la source : 14/04/2026

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 19/06/2023

Date du rapport : 19/06/2023

Référence mission : 002ER234493-1

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : POUSIN Etienne

Certification n° : CPDI3806

Délivré le : 02/08/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Oui

Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble des volumes définis dans le schéma de repérage.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réhabilitation totale des locaux expertisés dans un but de réaménagement (vu avec le donneur d'ordre)

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

- Cas général :

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.

EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».

L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;

- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;

- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- Cas particulier de la cage d'escalier

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas où le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).

Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.

Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Niveau 0 : (B09-00-01)	Niveau 0 : (B09-00-02)
Niveau 0 : (B09-00-00)	Niveau 0 : B09-00-ESC1
Niveau 0 : B09-00-ESC2	Niveau sous sol -1 : B09-S1-01
Niveau sous sol -1 : B09-S1-10	Niveau sous sol -1 : B09-S1-07b
Niveau sous sol -1 : B09-S1-06	Niveau sous sol -1 : B09-S1-05
Niveau sous sol -1 : B09-S1-03b	Niveau sous sol -1 : B09-S1-03
Niveau sous sol -1 : B09-S1-02	Niveau sous sol -1 : B09-S1-04
Toiture : Vol 18 (Toiture)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
B09-S1-07	Pièce non visée par le présent diagnostic	
B09-S1-08	Pièce non visée par le présent diagnostic	
B09-S1-09	Pièce non visée par le présent diagnostic	

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,01	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,01	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
33	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Fenêtre métal peint positif (Dormant extérieur)-Fenêtre métal peint1	Bas Gauche	Métal	Peinture	5,78 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Fenêtre métal peint positif (Dormant)-Fenêtre métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	5,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant extérieur)-Fenêtre métal peint1	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
128	A	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant)-Fenêtre métal peint1	Haut Centre	Métal	Peinture	7,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	C	Rambardes positif - etat d usage (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
3	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
17	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	C	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant extérieur)-Fenêtre métal peint1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant)-Fenêtre métal peint1	Bas Droite	Métal	Peinture	5,21 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant extérieur)-Fenêtre métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
76	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant)-Fenêtre métal peint1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant extérieur)-Fenêtre métal peint2	Bas Centre	Métal	Peinture	5,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant)-Fenêtre métal peint2	Bas Centre	Métal	Peinture	5,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant extérieur)-Fenêtre métal peint2	Bas Droite	Métal	Peinture	5,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint2	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint2	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint2	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant)-Fenêtre métal peint2	Haut Gauche	Métal	Peinture	6,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint2	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
90	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint2	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint2	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant extérieur)-Fenêtre métal peint3	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant)-Fenêtre métal peint3	Bas Centre	Métal	Peinture	5,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant extérieur)-Fenêtre métal peint3	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint3	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint3	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint3	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant)-Fenêtre métal peint3	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint3	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint3	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint3	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant extérieur)-Fenêtre métal peint4	Bas Centre	Métal	Peinture	6,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	C	Fenêtre métal peint positif (Dormant)-Fenêtre métal peint4	Centre Droite	Métal	Peinture	5,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
104	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant extérieur)-Fenêtre métal peint4	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint4	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint4	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint4	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	C	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant)-Fenêtre métal peint4	Centre Droite	Métal	Peinture	7,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint4	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint4	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	C	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint4	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Centre Centre	Pierre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Gauche	Pierre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Niveau 0 -

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
21	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Fenêtre métal peint positif (Dormant extérieur)-Fenêtre métal peint1	Bas Gauche	Métal	Peinture	5,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Fenêtre métal peint positif (Dormant)-Fenêtre métal peint1	Centre Droite	Métal	Peinture	5,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant extérieur)-Fenêtre métal peint1	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	D	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 -								
117	D	Fenêtre métal peint positif (Allège)-Fenêtre métal peint1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Fenêtre métal peint positif (Ouvrant)-Fenêtre métal peint1	Haut Centre	Métal	Peinture	6,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	D	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	D	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Fenêtre métal peint positif (Embrasure)-Fenêtre métal peint1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - B09-00-ESC1								
45	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	B	Rambardes positif - etat d usage (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	6,73 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau 0 - B09-00-ESC2								
12	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
70	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
71	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-01								
149	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	G	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	G	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	G	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	C	Mur platre peint-Mur PP1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	C	Mur platre peint-Mur PP1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	C	Mur platre peint-Mur PP1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Centre Droite	Pierre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-01								
250	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Centre Centre	Pierre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
391	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	D	portique métal peint - copie (portique)-portique métal peint3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	B	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	B	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	B	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	E	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-01								
399	E	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	E	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
401	D	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	D	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
403	D	Barre de protection métal peint - copie (Barre de protection métal)-Barre de protection métal1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
404	E	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
405	E	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
406	E	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
407	B	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
408	B	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	B	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-01								
413	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		17						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-02								
260	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Centre Centre	Pierre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-02								
272	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	Plancher haut	Mur ciment peint-Mur ciment peint3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-02								
287	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
315	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
318	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
331	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
332	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
334	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
336	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
344	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-02								
346	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
347	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
348	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
349	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-03								
182	H	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	H	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	H	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	H	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	H	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	H	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-03								
192	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	Planc her haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	Planc her haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Gauche	Pierre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	Planc her haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Centre Gauche	Pierre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
304	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
305	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-03								
307	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b								
197	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
208	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-03b								
251	Plancher bas	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	Plancher bas	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Centre Gauche	Pierre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	Plancher bas	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-04								
158	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-04								
159	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	Plancher bas	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Centre	Pierre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	Plancher bas	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-04								
259	Plancher bas	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
309	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
422	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
423	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	D	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-05								
209	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	C	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-05								
215	E	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	E	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	E	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	F	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Centre	Pierre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
350	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
351	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
352	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-05								
354	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
417	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
418	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-06								
221	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	D	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	C	Mur plâtre peint-Mur PP1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	C	Mur plâtre peint-Mur PP1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	C	Mur plâtre peint-Mur PP1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	B	Mur plâtre peint-Mur PP1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	B	Mur plâtre peint-Mur PP1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	B	Mur plâtre peint-Mur PP1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Mur plâtre peint-Mur PP1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Mur plâtre peint-Mur PP1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Mur plâtre peint-Mur PP1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-06								
266	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Centre	Pierre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Centre	Pierre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	C	Conduit- copie (Conduit air et EP)-Conduit air et EP1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b								
224	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b								
225	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	B	Mur ciment peint-Mur ciment peint1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	D	Mur platre peint-Mur PP1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Mur platre peint-Mur PP1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	D	Mur platre peint-Mur PP1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Mur platre peint-Mur PP1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Mur platre peint-Mur PP1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Mur platre peint-Mur PP1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Haut Centre	Pierre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	Plancher haut	Plafond ciment peint - copie-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-07b								
370	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
375	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
381	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
382	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-10								
431	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-10								
434	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
435	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
437	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
438	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
439	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
441	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
442	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
443	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
444	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
453	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-10								
457	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
460	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
461	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
462	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
463	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
464	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
465	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
466	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
467	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
468	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
469	E	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
470	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
471	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
474	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
477	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
478	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-10								
480	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
489	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
498	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
499	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
500	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
501	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Niveau sous sol -1 - B09-S1-10								
503	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
508	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
509	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
510	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
511	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
512	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
513	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
514	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER234493-1

Légende

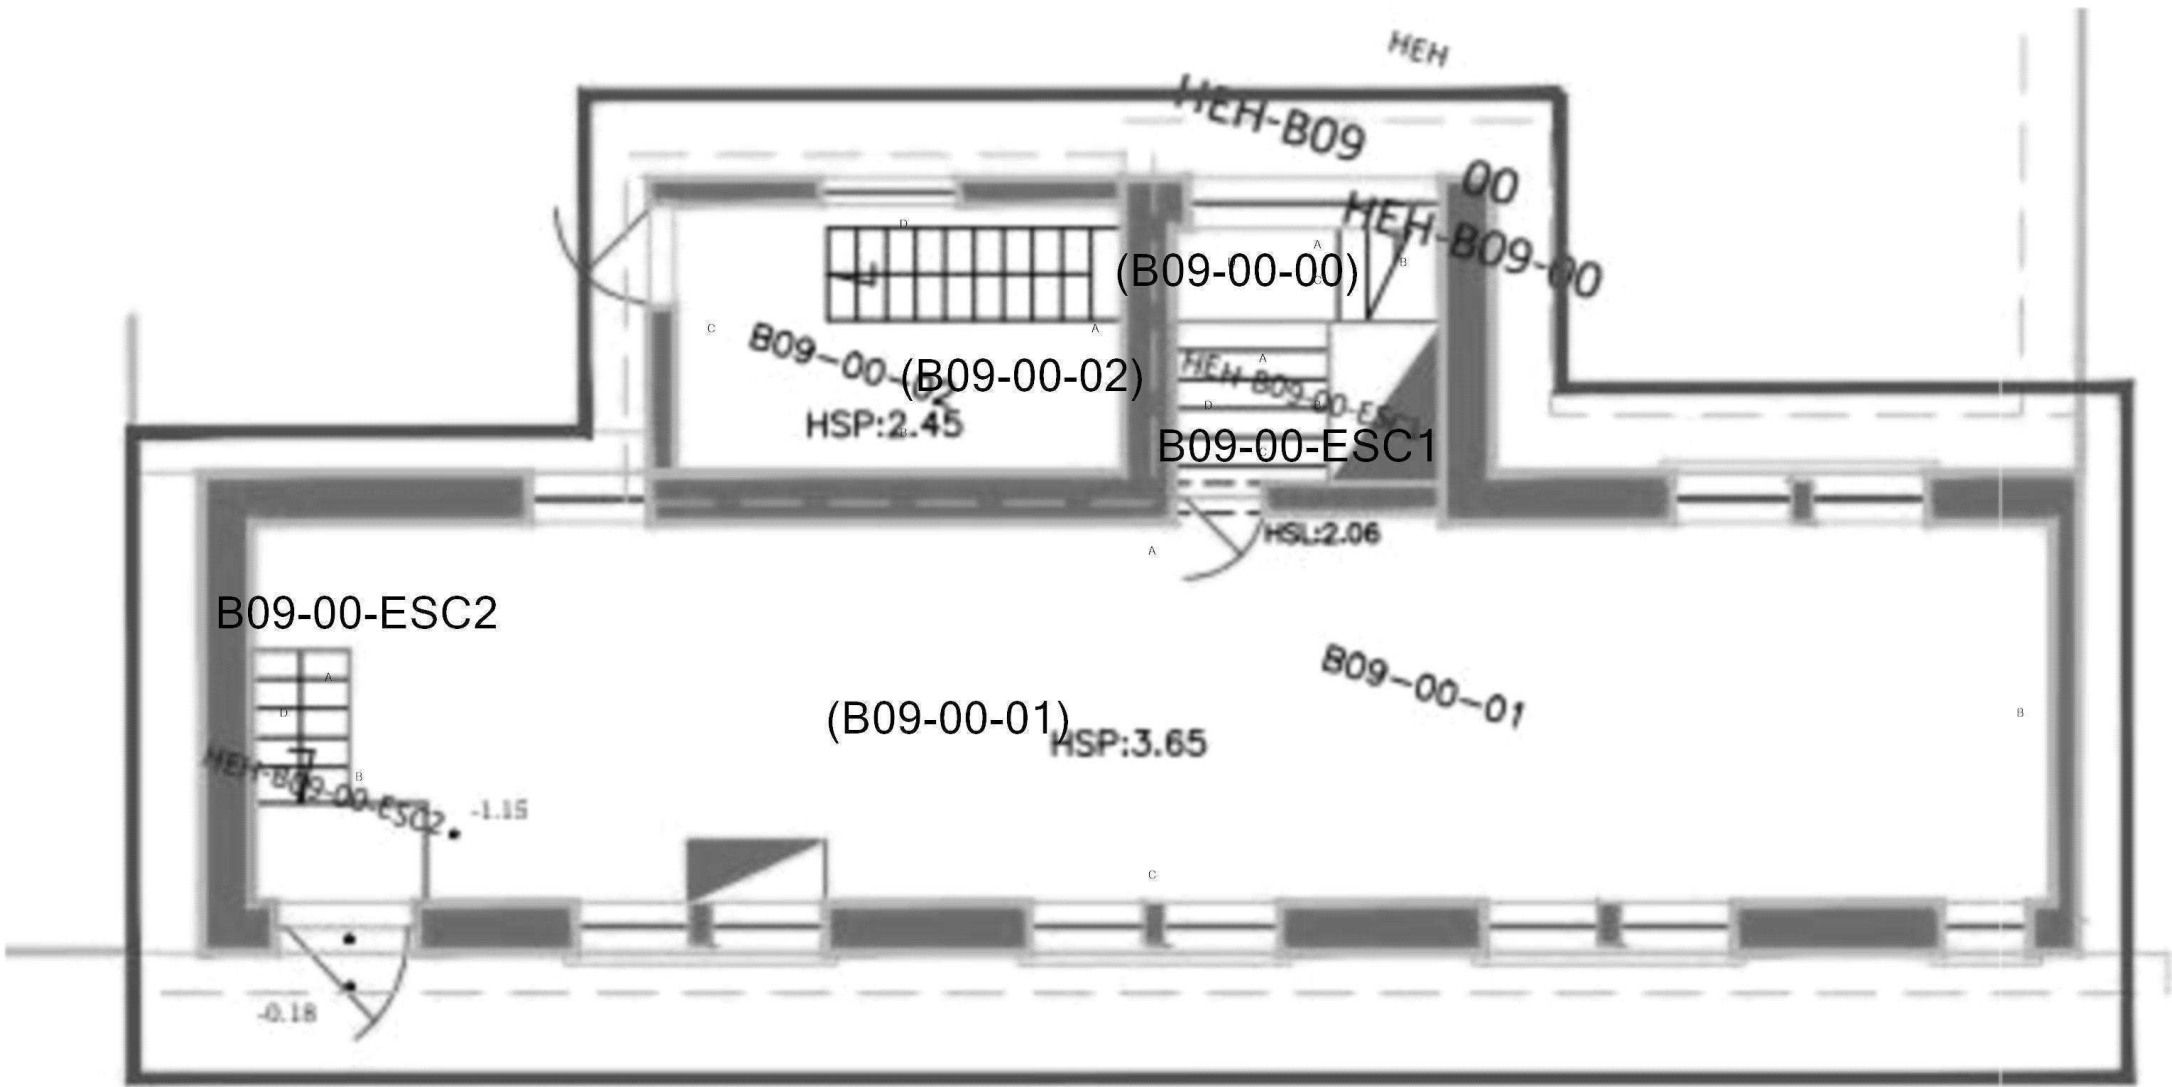

Adresse du bien
5 PLACE D'ARSONVAL
69437 LYON

Désignation
Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date intervention
19/06/2023


Technicien intervenant
POUSIN Etienne

NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER234493-1

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

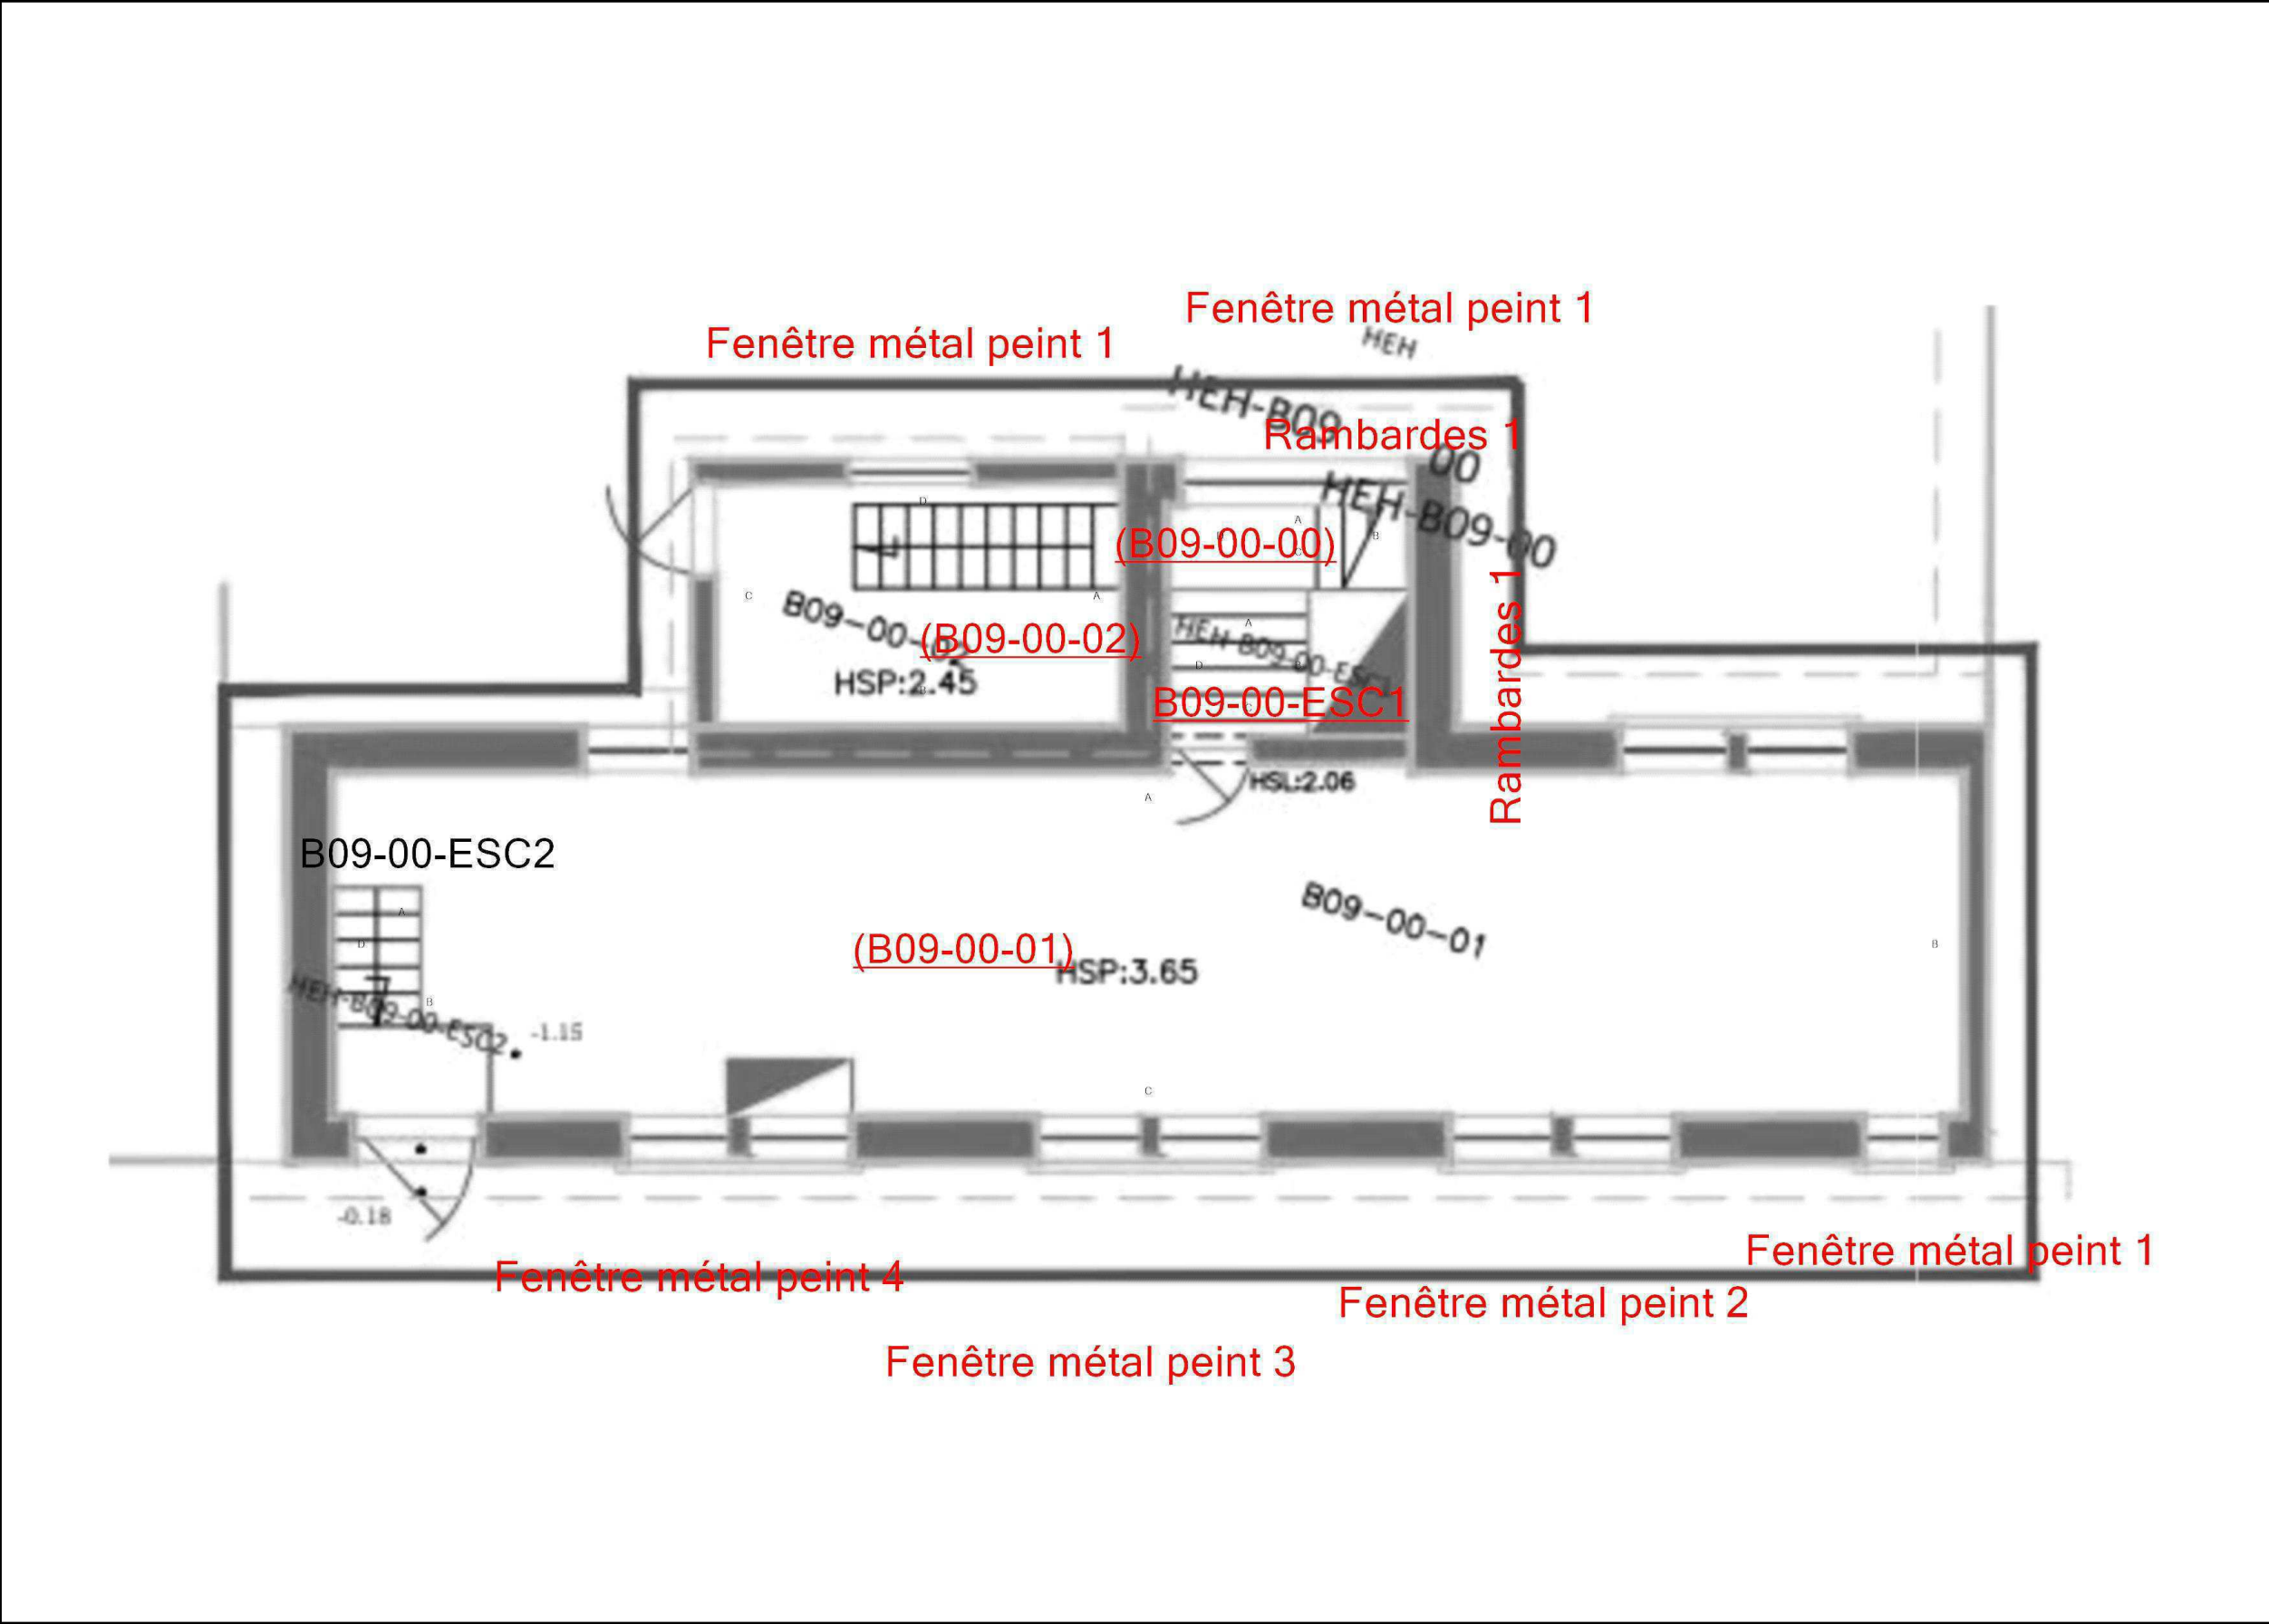

Adresse du bien

5 PLACE D'ARSONVAL
69437 LYON

Désignation

Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8

Date intervention


19/06/2023


Techniciens intervenant

POUSIN Etienne

Légende

Volume et élément contenant du plomb

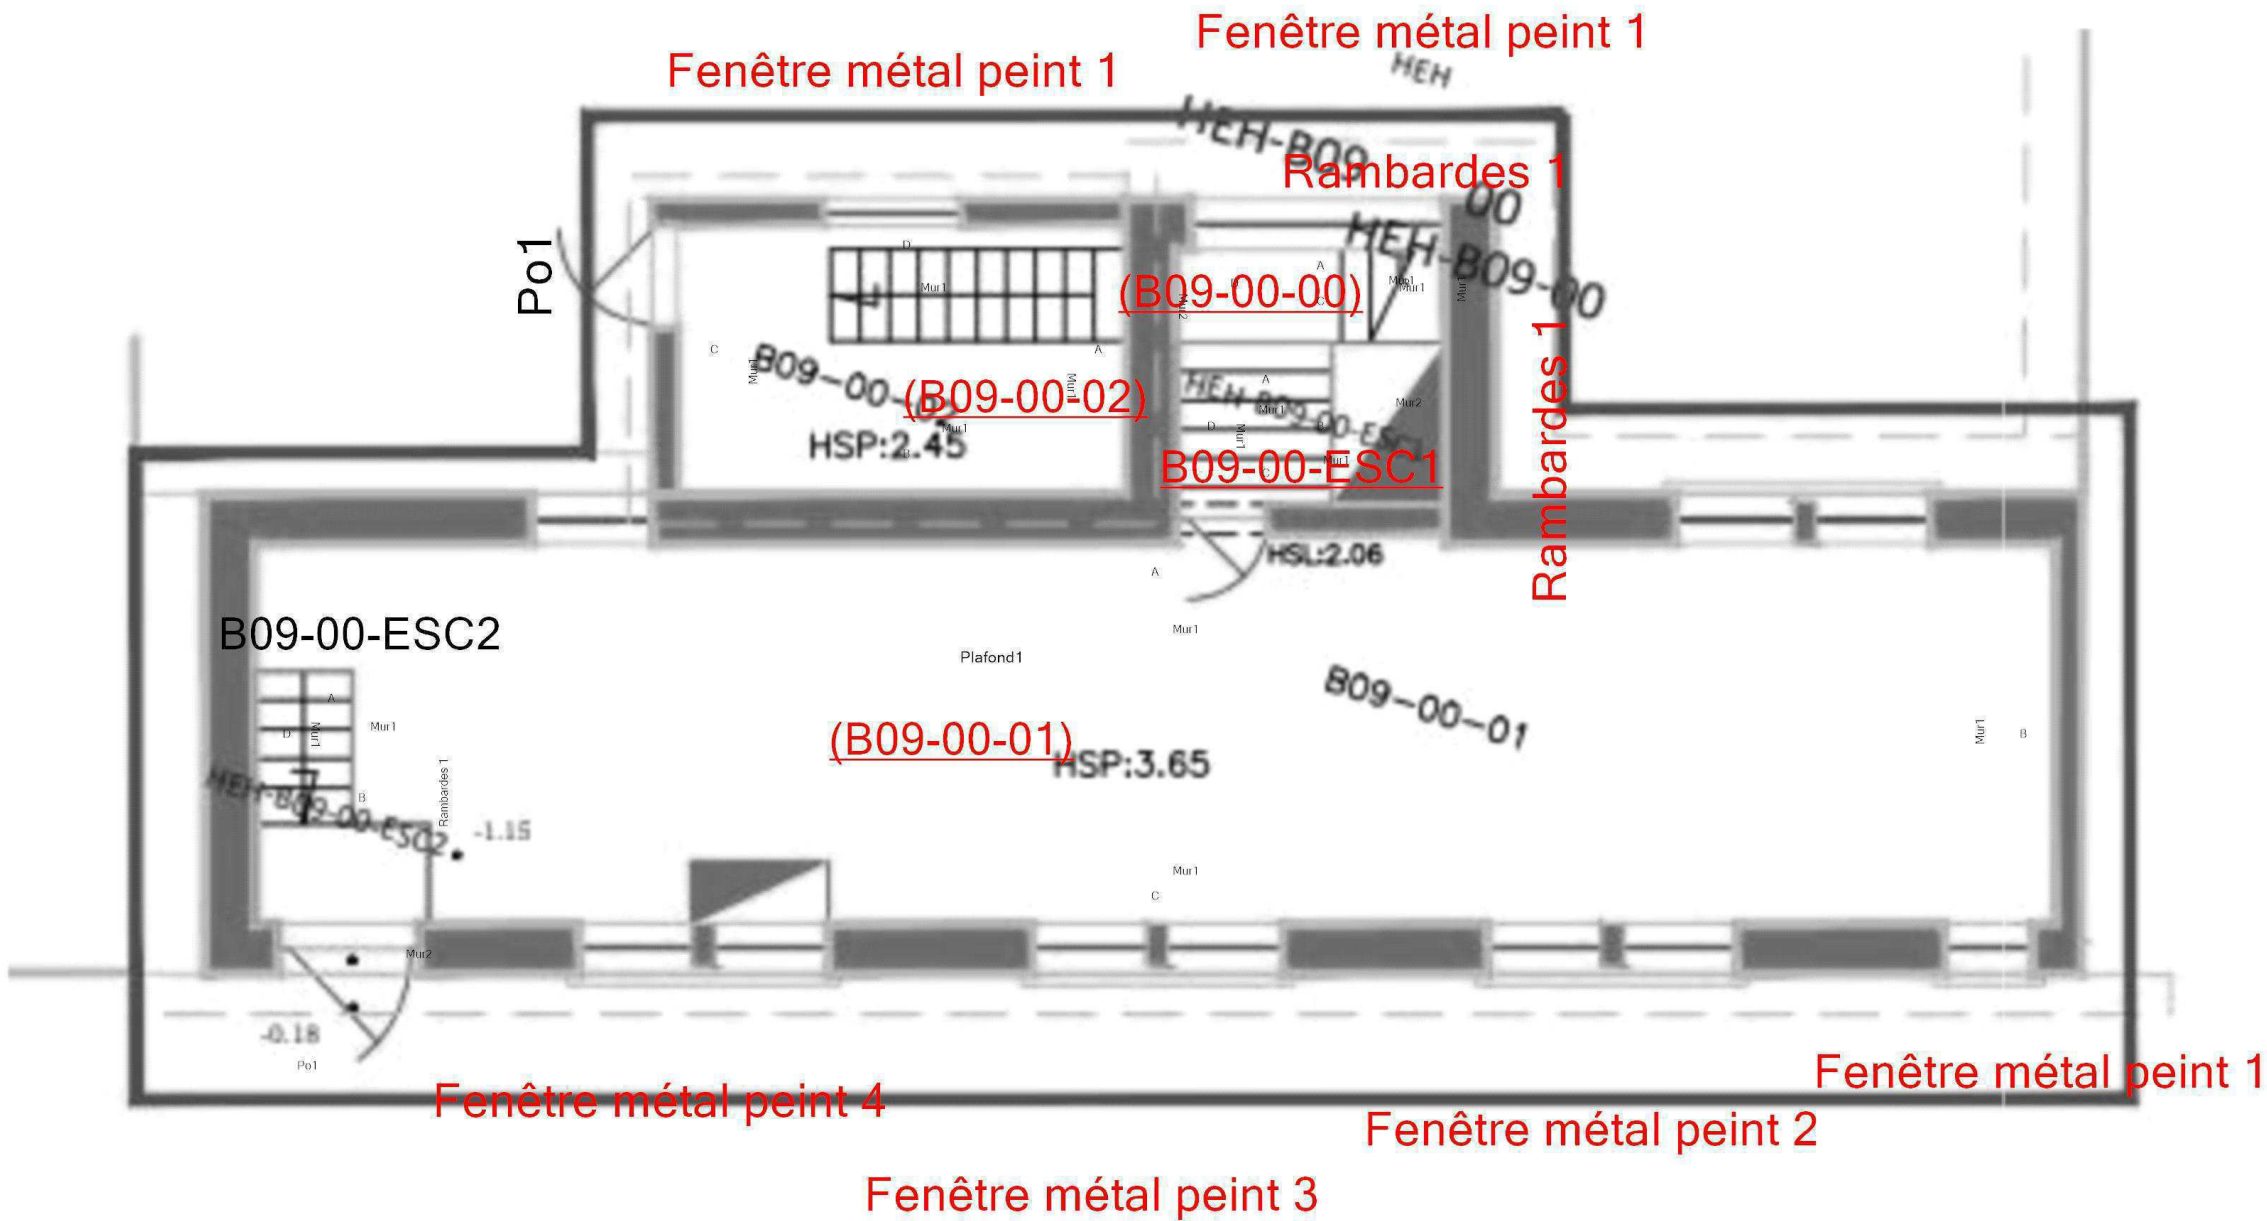

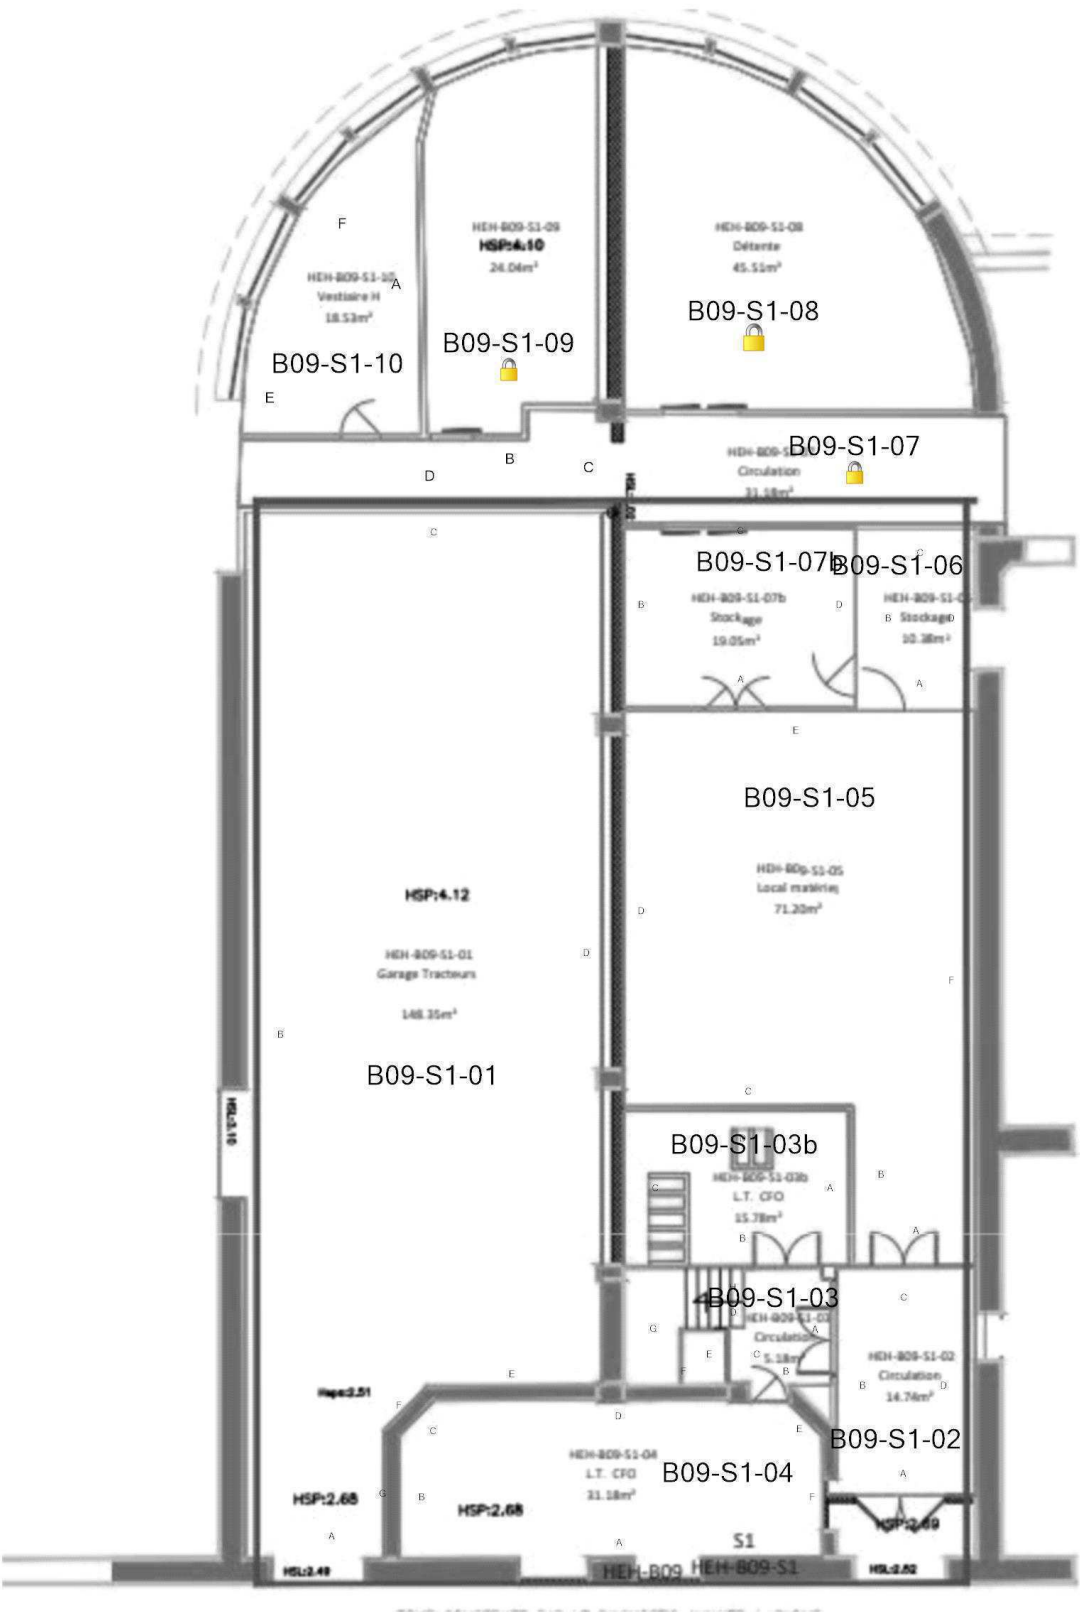
NIVEAU SOUS SOL -1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER234493-1
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 PLACE D'ARSONVAL 69437 LYON	Hôpital Edouard HERRIOT – Bâtiment 8	19/06/2023	POUSIN Etienne

[illegible]

Volume et élément contenant du plomb

[illegible]

Légende

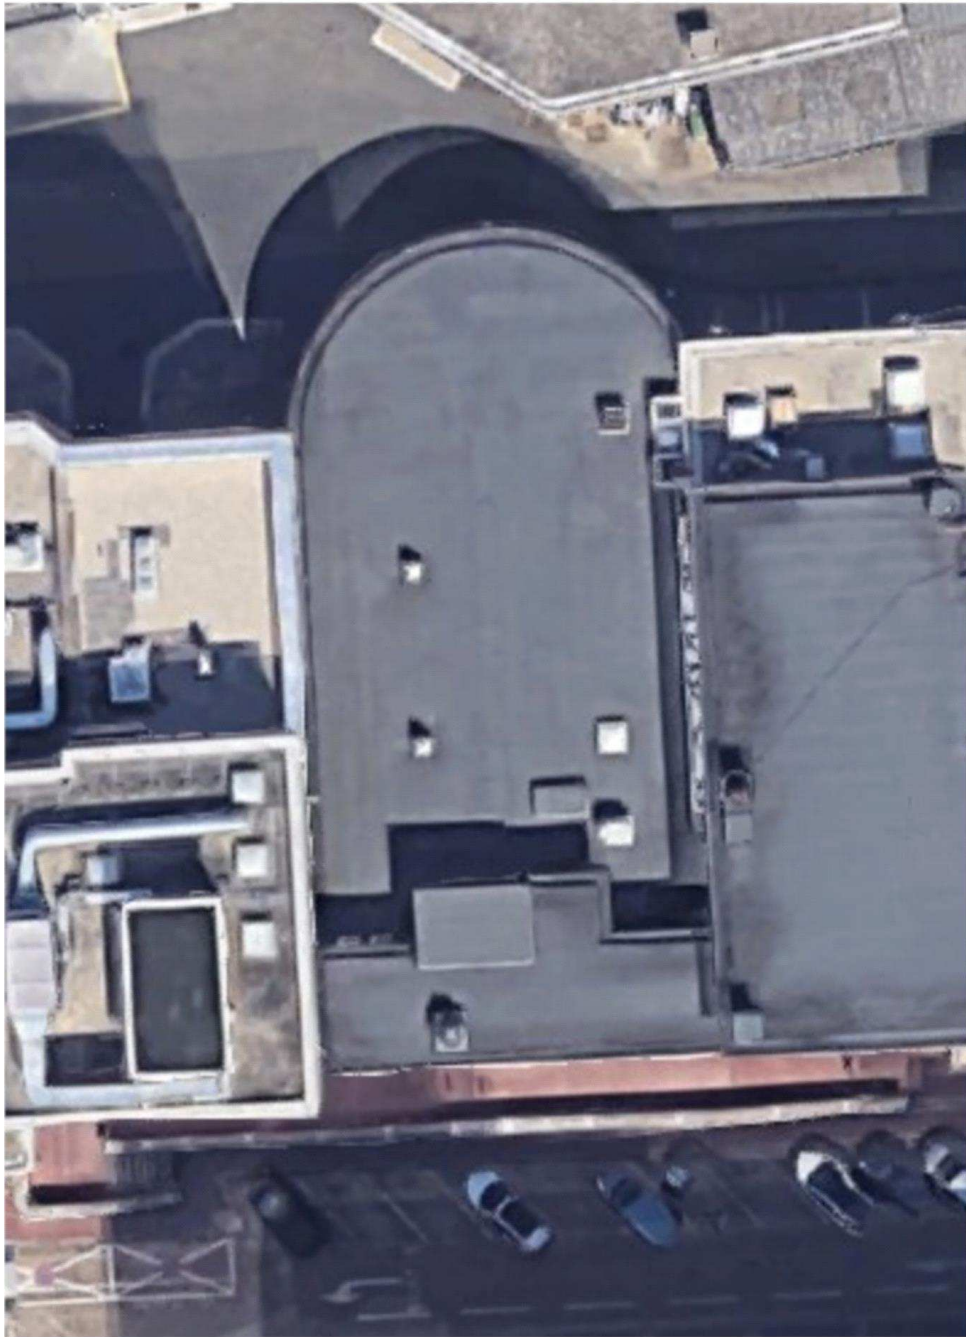

Vol 18
(Toiture)

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

Assurance AC 2023 02/02



 HDI Global SE

 92035 Paris la Défense - CE 20/06/2019

 T : +33 (0) 1 44 50 50 50

 F : +33 (0) 1 44 50 56 66



pour Trinity

 92035 Paris la Défense - CE 20/06/2019

ATTESTATION D'ASSURANCE

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, pour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover - Allemagne - Register de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle des Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhewindstraße Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société soussignée :

VENTURA

46 RUE CLEMENT ADOR

42150 RIGORIS - FRANCE

est titulaire assurée de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76204871-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **ACTIVITE ENVIRONNEMENT :**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosions bitumineuses - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'oxydation au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage de plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minéral
- Mesurage de la superficie privative de lots ou copropriétés (lot "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation d'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesure des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat d'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure d'gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ENRMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitement
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'air en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global Specialty SE
 T +33 01 6042 2029
 F +33 01 6044 4949
www.hdi-specialty.com

Insurance company located by
 Bundesanstalt für
 Finanzdienstleistungsaufsicht,
 Grauhewindstraße Str. 108,
 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
 30655 Hannover - Germany
 Commercial Register Hannover - CE
 Company Number HRB 211924
 Executive Board: Udo Wittenberg
 Executive Board Ralph Beutner/Chairman, Andreas
 Schneider, Thorsten Bracht, Thorsten Bracht

•	Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques mécatroniques et électroniques ;	
•	Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales	
•	Activités concernant la formation professionnelle	
•	Développement, animation d'un réseau de franchise,	
•	Réseaux 3D et relevés de mesures et données techniques	
•	Réalisation de plans et nomenclatures	
•	Hébergement de données	
•	Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)	
•	Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété	

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Domages Conforûns (dommages corporels, dommages matériels, dommages immat�riels)	7 600 000 EUR par sin�tre
Dont	
• Dommages mat�riels et immat�riels cons�cufs	3 000 000 EUR par sin�tre
• Dommages immat�riels non cons�cufs	1 000 000 EUR par sin�tre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 600 000 EUR par sin�tre et par p�riode d'assurance
• Atteintes accidentelles � l'environnement (pour les sites non soumis � enregistrement ou � autorisation pr�fectorale)	500 000 EUR par sin�tre et par p�riode d'assurance
• Dommages aux Biens conf�s	30 000 EUR par sin�tre

RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous Domages Confor�ns (dommages corporels, dommages mat�riels, dommages immat�riels)	3 000 000 EUR par sin�tre et par ann�e d'assurance
Dont	
• Dommages mat�riels et immat�riels cons�cufs	3 000 000 EUR par sin�tre et par ann�e d'assurance
• Dommages immat�riels non cons�cufs	1 000 000 EUR par sin�tre et par ann�e d'assurance

La pr sentation valable pour la p riode d'assurance du 01/01/2023   31/12/2023, est d livr e pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites pr c d es par les clauses et conditions du contrat auquel elle se r f re. La pr sentation ant rieure n'impose qu'une pr somption de garantie   la charge de l'Assur .

Fait   Paris, le vendredi 23 d cembre 2022 – VJ/S/HJB



Attestation AC 2023

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI3806

Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 3806 Version 008

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur POUSIN Etienne

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante avec mention Date d'effet : 29/03/2018 - Date d'expiration : 28/03/2023
Amiante sans mention	Amiante sans mention Date d'effet : 29/03/2018 - Date d'expiration : 28/03/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029
Plomb	Plomb : Constat de plomb - Exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/09/2022.



AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mis salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'il résulte des L126-26 et L126-28 du 1^{er} même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état énergétique prévu à l'article L. 126-28 du 1^{er} même code ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriteur(e) d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-50015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **ADI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des propriétaires certifianteurs sur simple demande.

Fait à **Rorgnes** le **24 février 2023**

Dominique BISAGA





AC ENVIRONNEMENT - SEGE SOCIAL
 10, rue Clément Ader - CS 70064 - 42155 RORGNES
 ☎ 04 77 49 42 44 ☎ 04 81 97 01 15 ✉ contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com
AC Environnement est une entreprise membre de l'association AC Environnement 1987



0800 4200 100
 www.ac-environnement.com

[illegible]

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI3806

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 3806 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur POUSIN Etienne

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 29/03/2023 - Date d'expiration : 28/03/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 29/03/2023 - Date d'expiration : 28/03/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 13/11/2022 - Date d'expiration : 12/11/2029
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 05/10/2020 - Date d'expiration : 04/10/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies>

Valable à partir du 29/03/2023.

(Signature)

Arrêté du 21 novembre 2018 modifiant les critères de certification des personnes effectuant certaines missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition aux gaz, des diagnostics de risque d'exposition aux radon, des diagnostics de risque d'exposition aux champignons, des diagnostics de risque d'exposition aux nuisances sonores, des diagnostics de risque d'exposition aux vibrations, des diagnostics de risque d'exposition aux champs électromagnétiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs statiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs thermiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs acoustiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs lumineux, des diagnostics de risque d'exposition aux champs magnétiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs électriques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs mécaniques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs chimiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs biologiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs physiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs psychologiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs sociologiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs économiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs politiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs culturels, des diagnostics de risque d'exposition aux champs éducatifs, des diagnostics de risque d'exposition aux champs sportifs, des diagnostics de risque d'exposition aux champs artistiques, des diagnostics de risque d'exposition aux champs religieux, des diagnostics de risque d'exposition aux champs sociaux, des diagnostics de risque d'exposition aux champs familiaux, des diagnostics de risque d'exposition aux champs professionnels, des diagnostics de risque d'exposition aux champs personnels, des diagnostics de risque d'exposition aux champs individuels, des diagnostics de risque d'exposition aux champs collectifs, des diagnostics de risque d'exposition aux champs communautaires, des diagnostics de risque d'exposition aux champs nationaux, des diagnostics de risque d'exposition aux champs internationaux, des diagnostics de risque d'exposition aux champs universels.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DR 11 mai 18