



ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D'OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX344029

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 03/07/2026

Référence mandataire : Bâtiment de
Dijon

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment de Dijon
39 Rue Vannerie
21000 DIJON

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE REGION
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : -
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D'OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX344029

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 03/07/2026

Référence mandataire : Bâtiment de
Dijon

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment de Dijon

39 Rue Vannerie

21000 DIJON

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE REGION
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : -
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 39 Rue Vannerie 21000 DIJON

Référence client : Bâtiment de Dijon

Désignation : Bâtiment de Dijon

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SULPIZIO OLIVIER

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 03/07/2026

Numéro attestation : CPDI6639

Délivré le : 05/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE
COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE
COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 01/07/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 01/07/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous-sol - Vol 1 (Cave 1)	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)
Sous-sol - Vol 4 (Esc. 1)	Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)
RDC - Vol 6 (W.c 1)	RDC - Vol 7 (W.c 2)
RDC - Vol 8 (Extérieur 2)	RDC - Vol 9 (Esc. 2)
RDC - Vol 10 (CHA 001)	RDC - Vol 11 (Esc. 3)
RDC - Vol 12 (CHA 014)	RDC - Vol 13 (CHA 013)
RDC - Vol 14 (CHA 015)	RDC - Vol 15 (CHA 016)
RDC - Vol 16 (CHA 017)	RDC - Vol 17 (CHA 018)
RDC - Vol 18 (Esc. 4)	RDC - Vol 19 (CHA 024)
RDC - Vol 20 (CHA 025)	RDC - Vol 21 (Esc. 5)
R+1 - Vol 22 (Esc. 6)	R+1 - Vol 23 (CHA 122)
R+1 - Vol 24 (CHA 121)	R+1 - Vol 25 (Esc. 7)
R+1 - Vol 26 (CHA 120)	R+1 - Vol 27 (CHA 119)
R+1 - Vol 28 (CHA 109)	R+1 - Vol 30 (CHA 110)

R+1 - Vol 31 (CHA 111)	R+1 - Vol 32 (CHA 112)
R+1 - Vol 33 (CHA 114)	R+1 - Vol 34 (CHA 113)
R+1 - Vol 35 (CHA 115)	R+1 - Vol 36 (CHA 116)
R+1 - Vol 37 (Esc. 8)	R+1 - Vol 38 (CHA 117)
R+1 - Vol 39 (CHA 118)	R+1 - Vol 40 (CHA 101)
R+1 - Vol 41 (CHA 102)	R+1 - Vol 42 (Esc. 9)
R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)	R+1 - Vol 44 (CHA 103)
R+1 - Vol 45 (CHA 104)	R+1 - Vol 46 (CHA 105)
R+1 - Vol 47 (CHA 106)	R+1 - Vol 48 (Esc. 10)
R+1 - Vol 49 (CM 107)	R+1 - Vol 50 (CM 106)
R+1 - Vol 51 (CM 105)	R+1 - Vol 52 (CM 104)
R+1 - Vol 53 (CM 103)	R+1 - Vol 54 (Esc. 11)
R+1 - Vol 55 (Esc. 12)	R+1 - Vol 56 (W.c 3)
R+1 - Vol 57 (CM 101)	R+1 - Vol 58 (CM 112)
R+1 - Vol 59 (CM 111)	R+1 - Vol 60 (CM 110)
R+1 - Vol 61 (CM 109)	R+1 - Vol 62 (W.c 4)
R+2 - Vol 63 (CHA 229)	R+2 - Vol 64 (CHA 226)
R+2 - Vol 65 (CHA 225)	R+2 - Vol 66 (CHA 218)
R+2 - Vol 67 (CHA 220)	R+2 - Vol 68 (CHA 222)
R+2 - Vol 69 (CHA 223)	R+2 - Vol 70 (CHA 207)
R+2 - Vol 71 (CHA 208)	R+2 - Vol 72 (CHA 202)
R+2 - Vol 73 (CHA 205)	R+2 - Vol 74 (CHA 204)
R+2 - Vol 75 (CHA 203)	R+2 - Vol 76 (CHA 201)
R+2 - Vol 77 (Esc. 14)	R+2 - Vol 78 (Extérieur 4)
R+2 - Vol 79 (CHA 209)	R+2 - Vol 80 (CHA 211)
R+2 - Vol 81 (CHA 213)	R+2 - Vol 82 (CHA 215)
R+2 - Vol 83 (CHA 216)	R+2 - Vol 84 (CM 203)
R+2 - Vol 85 (CM 202)	R+2 - Vol 86 (Esc. 15)
R+2 - Vol 87 (W.c 5)	R+2 - Vol 88 (CM 201)
R+2 - Vol 89 (CM 204)	R+2 - Vol 90 (CM 205)
R+2 - Vol 91 (CM 206)	R+2 - Vol 92 (CM 207)
R+2 - Vol 93 (CM 208)	R+2 - Vol 94 (CM 209)
R+2 - Vol 95 (CM 210)	R+2 - Vol 96 (Esc. 13)
RDC - Vol 97 CHA 001b	RDC - Vol 98 CHA 004
Coupes cour CO - Vol 99 (Façade 1)	Coupes cour CO - Vol 100 (Façade 2)
Coupes cour CO - Vol 101 (Façade 3)	R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)
R+1 - Vol 103 (Esc. 16)	Sous-sol - Vol 104 (Cave 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Les travaux envisagés concerne les menuiseries extérieur.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	Sous-sol	Vol 1 (Cave 1) - Vol 2 (CHAS01) - Vol 5 (Extérieur 1) - Vol 104 (Cave 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 1 (Cave 1) - Vol 2 (CHAS01) - Vol 4 (Esc. 1) - Vol 104 (Cave 2)	
Façades	RDC	Vol 6 (W.c 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 8 (Extérieur 2) - Vol 9 (Esc. 2) - Vol 10 (CHA 001) - Vol 11 (Esc. 3) - Vol 12 (CHA 014) - Vol 13 (CHA 013) - Vol 14 (CHA 015) - Vol 15 (CHA 016) - Vol 16 (CHA 017) - Vol 17 (CHA 018) - Vol 18 (Esc. 4) - Vol 19 (CHA 024) - Vol 20 (CHA 025) - Vol 21 (Esc. 5)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 6 (W.c 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 8 (Extérieur 2) - Vol 10 (CHA 001) - Vol 11 (Esc. 3) - Vol 12 (CHA 014) - Vol 13 (CHA 013) - Vol 14 (CHA 015) - Vol 15 (CHA 016) - Vol 16 (CHA 017) - Vol 17 (CHA 018) - Vol 18 (Esc. 4) - Vol 19 (CHA 024) - Vol 20 (CHA 025) - Vol 21 (Esc. 5) - Vol 97 CHA 001b - Vol 98 CHA 004	



Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 12 (CHA 014) - Vol 13 (CHA 013) - Vol 14 (CHA 015) - Vol 15 (CHA 016) - Vol 16 (CHA 017) - Vol 17 (CHA 018) - Vol 18 (Esc. 4) - Vol 19 (CHA 024) - Vol 20 (CHA 025) - Vol 21 (Esc. 5) - Vol 98 CHA 004
Façades	R+1	Vol 22 (Esc. 6) - Vol 23 (CHA 122) - Vol 24 (CHA 121) - Vol 25 (Esc. 7) - Vol 26 (CHA 120) - Vol 27 (CHA 119) - Vol 28 (CHA 109) - Vol 30 (CHA 110) - Vol 31 (CHA 111) - Vol 32 (CHA 112) - Vol 33 (CHA 114) - Vol 34 (CHA 113) - Vol 35 (CHA 115) - Vol 36 (CHA 116) - Vol 37 (Esc. 8) - Vol 38 (CHA 117) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 40 (CHA 101) - Vol 41 (CHA 102) - Vol 42 (Esc. 9) - Vol 43 (Extérieur 3) - Vol 45 (CHA 104) - Vol 46 (CHA 105) - Vol 47 (CHA 106) - Vol 48 (Esc. 10) - Vol 49 (CM 107) - Vol 50 (CM 106) - Vol 51 (CM 105) - Vol 52 (CM 104) - Vol 53 (CM 103) - Vol 54 (Esc. 11) - Vol 55 (Esc. 12) - Vol 56 (W.c 3) - Vol 57 (CM 101) - Vol 59 (CM 111) - Vol 60 (CM 110) - Vol 61 (CM 109) - Vol 62 (W.c 4) - Vol 103 (Esc. 16)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 34 (CHA 113) - Vol 35 (CHA 115) - Vol 36 (CHA 116) - Vol 37 (Esc. 8) - Vol 38 (CHA 117) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 40 (CHA 101) - Vol 43 (Extérieur 3) - Vol 44 (CHA 103) - Vol 45 (CHA 104) - Vol 46 (CHA 105) - Vol 47 (CHA 106) - Vol 48 (Esc. 10) - Vol 49 (CM 107) - Vol 50 (CM 106) - Vol 51 (CM 105) - Vol 52 (CM 104) - Vol 53 (CM 103) - Vol 54 (Esc. 11) - Vol 55 (Esc. 12) - Vol 56 (W.c 3) - Vol 57 (CM 101) - Vol 58 (CM 112) - Vol 59 (CM 111) - Vol 61 (CM 109) - Vol 62 (W.c 4) - Vol 103 (Esc. 16)



Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 35 (CHA 115) - Vol 36 (CHA 116) - Vol 37 (Esc. 8) - Vol 38 (CHA 117) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 40 (CHA 101) - Vol 49 (CM 107) - Vol 50 (CM 106) - Vol 51 (CM 105) - Vol 52 (CM 104) - Vol 53 (CM 103) - Vol 54 (Esc. 11) - Vol 55 (Esc. 12) - Vol 57 (CM 101) - Vol 58 (CM 112) - Vol 59 (CM 111) - Vol 60 (CM 110) - Vol 61 (CM 109) - Vol 62 (W.c 4)
Façades	R+2	Vol 63 (CHA 229) - Vol 64 (CHA 226) - Vol 65 (CHA 225) - Vol 66 (CHA 218) - Vol 67 (CHA 220) - Vol 68 (CHA 222) - Vol 69 (CHA 223) - Vol 70 (CHA 207) - Vol 71 (CHA 208) - Vol 72 (CHA 202) - Vol 74 (CHA 204) - Vol 75 (CHA 203) - Vol 76 (CHA 201) - Vol 77 (Esc. 14) - Vol 78 (Extérieur 4) - Vol 79 (CHA 209) - Vol 80 (CHA 211) - Vol 81 (CHA 213) - Vol 82 (CHA 215) - Vol 83 (CHA 216) - Vol 84 (CM 203) - Vol 85 (CM 202) - Vol 86 (Esc. 15) - Vol 87 (W.c 5) - Vol 88 (CM 201) - Vol 89 (CM 204) - Vol 90 (CM 205) - Vol 91 (CM 206) - Vol 92 (CM 207) - Vol 93 (CM 208) - Vol 94 (CM 209) - Vol 95 (CM 210) - Vol 96 (Esc. 13) - Vol 102 (Extérieur 5)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 63 (CHA 229) - Vol 64 (CHA 226) - Vol 65 (CHA 225) - Vol 66 (CHA 218) - Vol 67 (CHA 220) - Vol 68 (CHA 222) - Vol 69 (CHA 223) - Vol 70 (CHA 207) - Vol 71 (CHA 208) - Vol 72 (CHA 202) - Vol 73 (CHA 205) - Vol 76 (CHA 201) - Vol 78 (Extérieur 4) - Vol 80 (CHA 211) - Vol 81 (CHA 213) - Vol 82 (CHA 215) - Vol 83 (CHA 216) - Vol 84 (CM 203) - Vol 88 (CM 201) - Vol 89 (CM 204) - Vol 90 (CM 205) - Vol 94 (CM 209) - Vol 95 (CM 210) - Vol 96 (Esc. 13) - Vol 102 (Extérieur 5)

Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 63 (CHA 229) - Vol 64 (CHA 226) - Vol 66 (CHA 218) - Vol 67 (CHA 220) - Vol 68 (CHA 222) - Vol 69 (CHA 223) - Vol 70 (CHA 207) - Vol 71 (CHA 208) - Vol 72 (CHA 202) - Vol 73 (CHA 205) - Vol 76 (CHA 201) - Vol 80 (CHA 211) - Vol 81 (CHA 213) - Vol 82 (CHA 215) - Vol 83 (CHA 216) - Vol 84 (CM 203) - Vol 85 (CM 202) - Vol 86 (Esc. 15) - Vol 87 (W.c 5) - Vol 88 (CM 201) - Vol 89 (CM 204) - Vol 90 (CM 205) - Vol 94 (CM 209) - Vol 95 (CM 210) - Vol 96 (Esc. 13) - Vol 102 (Extérieur 5)
Parois verticales intérieures et enduits	Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1) - Vol 100 (Façade 2) - Vol 101 (Façade 3)
Plafond et faux-plafonds	Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1) - Vol 100 (Façade 2) - Vol 101 (Façade 3)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant



E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.



E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 13 (CHA 013)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P1
Vol 72 (CHA 202)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P45
Vol 102 (Extérieur 5)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P45
Vol 94 (CM 209)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P45
Vol 95 (CM 210)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P45
Vol 89 (CM 204)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P45
Vol 90 (CM 205)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P45
Vol 75 (CHA 203)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P45
Vol 74 (CHA 204)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P49
Vol 72 (CHA 202)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P49
Vol 93 (CM 208)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P49
Vol 92 (CM 207)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P49
Vol 91 (CM 206)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P49
Vol 70 (CHA 207)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 71 (CHA 208)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 72 (CHA 202)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 80 (CHA 211)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 81 (CHA 213)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 82 (CHA 215)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 83 (CHA 216)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 65 (CHA 225)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 66 (CHA 218)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 64 (CHA 226)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 63 (CHA 229)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 96 (Esc. 13)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83
Vol 67 (CHA 220)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P95
Vol 68 (CHA 222)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P95
Vol 69 (CHA 223)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P95
Vol 55 (Esc. 12)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98
Vol 56 (W.c 3)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98
Vol 57 (CM 101)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98
Vol 54 (Esc. 11)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98
Vol 53 (CM 103)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98
Vol 103 (Esc. 16)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P104

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néant

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (CHA 013)	Menuiseries	Mastic vitrier	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°1 - 1	P1	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 13 (CHA 013)	Menuiseries	Mastic vitrier	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 34402 9 n°1 - 1	P1	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 14 (CHA 015)	Menuiseries	Mastic vitrier	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (CHA 016)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (CHA 017)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (CHA 018)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (CHA 024)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (CHA 025)	Menuiseries	Mastic vitrier	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Esc. 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (CHA 014)	Menuiseries	Mastic vitrier	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (CHA 016) - Vol 16 (CHA 017) - Vol 17 (CHA 018) - Vol 19 (CHA 024) - Vol 20 (CHA 025) - Vol 21 (Esc. 5) - Vol 12 (CHA 014)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 34402 9 n°2 - 1	P2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Esc. 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Esc. 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX 34402 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Esc. 4)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°6 - 1	P6	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (CHA 018)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°7 - 1	P7	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (CHA 018)	Menuiseries	Joint de structure	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°8 - 1	P8	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Esc. 7)	Menuiseries	Mastic vitrier	P9	Réalisation d'un prélèvement			P9	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (CHA 121)	Menuiseries	Mastic vitrier	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			P9	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (CHA 122)	Menuiseries	Mastic vitrier	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			P9	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (CHA 121) - Vol 23 (CHA 122)	Menuiseries	Mastic vitrier	S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			P9	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (CHA 122)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P10	Réalisation d'un prélèvement			P10	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (CHA 119)	Menuiseries	Mastic vitrier	P11	Réalisation d'un prélèvement			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (CHA 119)	Menuiseries	Mastic vitrier	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (CHA 120)	Menuiseries	Mastic vitrier	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (CHA 109)	Menuiseries	Mastic vitrier	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (CHA 110)	Menuiseries	Mastic vitrier	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (CHA 111)	Menuiseries	Mastic vitrier	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (CHA 112)	Menuiseries	Mastic vitrier	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (CHA 119) - Vol 26 (CHA 120) - Vol 28 (CHA 109) - Vol 30 (CHA 110) - Vol 31 (CHA 111) - Vol 32 (CHA 112)	Menuiseries	Mastic vitrier	P11 - S28 - S29 - S130 - S131 - S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11			P11	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (CHA 109)	Menuiseries	Mastic vitrier	P12	Réalisation d'un prélèvement			P12	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Esc. 6)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P13	Réalisation d'un prélèvement			P13	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Esc. 6)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13			P13	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Esc. 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Réalisation d'un prélèvement			P14	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Esc. 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélèvement			P15	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°16 - 1	P16	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 104 (Cave 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 34402 9 n°16 - 1	P16	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Menuiseries	Mastic vitrier	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°17 - 1	P17	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Cave 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 34402 9 n°17 - 1	P17	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 1	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 1	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Cave 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 1	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 104 (Cave 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 1	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01) - Vol 1 (Cave 1) - Vol 104 (Cave 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18 - S31 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 1	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 2	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 2	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Cave 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 2	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 104 (Cave 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 2	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01) - Vol 1 (Cave 1) - Vol 104 (Cave 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18 - S31 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 34402 9 n°18 - 1	P18 Phase 2	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (W.c 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°20 - 1	P20	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 34402 9 n°20 - 1	P20	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (CHA 001)	Menuiseries	Mastic vitrier	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 34402 9 n°20 - 1	P20	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Esc. 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 34402 9 n°20 - 1	P20	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (W.c 1) - Vol 10 (CHA 001) - Vol 11 (Esc. 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX 34402 9 n°20 - 1	P20	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (W.c 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°21 - 1	P21	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (W.c 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 34402 9 n°21 - 1	P21	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (CHA 001)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 34402 9 n°21 - 1	P21	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Esc. 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 34402 9 n°21 - 1	P21	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (W.c 1) - Vol 10 (CHA 001) - Vol 11 (Esc. 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 34402 9 n°21 - 1	P21	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (Extérieur 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°24 - 1	P24	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (Extérieur 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 34402 9 n°24 - 1	P24	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Extérieur 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 34402 9 n°24 - 1	P24	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Esc. 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 34402 9 n°24 - 1	P24	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8 (Extérieur 2) - Vol 9 (Esc. 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S43 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 34402 9 n°24 - 1	P24	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Extérieur 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°25 - 1	P25	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Extérieur 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 34402 9 n°25 - 1	P25	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77 (Esc. 14)	Menuiseries	Mastic vitrier	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 34402 9 n°25 - 1	P25	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Extérieur 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 34402 9 n°25 - 1	P25	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Extérieur 4) - Vol 77 (Esc. 14)	Menuiseries	Mastic vitrier	P25 - S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EX 34402 9 n°25 - 1	P25	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 5 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 34402 9 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 34402 9 n°26 - 1	P26	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint de structure	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°27 - 1	P27	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint de structure	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 34402 9 n°27 - 1	P27	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint de structure	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 34402 9 n°27 - 1	P27	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Extérieur 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°28 - 1	P28	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint de structure	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°30 - 1	P30	Mousse / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Extérieur 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°34 - 1	P34	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Extérieur 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 34402 9 n°34 - 1	P34	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Extérieur 4)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 34402 9 n°34 - 1	P34	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79 (CHA 209)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 34402 9 n°34 - 1	P34	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Extérieur 4) - Vol 79 (CHA 209)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S137 - S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 34402 9 n°34 - 1	P34	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Extérieur 3)	Menuiseries	Joint de structure	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°35 - 1	P35	Mastic - Résineux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Extérieur 3)	Menuiseries	Joint de structure	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 34402 9 n°35 - 1	P35	Mastic - Résineux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Esc. 9)	Menuiseries	Joint de structure	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 34402 9 n°35 - 1	P35	Mastic - Résineux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Extérieur 4)	Menuiseries	Joint de structure	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 34402 9 n°35 - 1	P35	Mastic - Résineux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Extérieur 3) - Vol 42 (Esc. 9)	Menuiseries	Joint de structure	P35 - S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 34402 9 n°35 - 1	P35	Mastic - Résineux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Menuiseries	Mastic vitrier	P40	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°40 - 1	P40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Menuiseries	Mastic vitrier	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 34402 9 n°40 - 1	P40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 95 (CM 210)	Menuiseries	Mastic vitrier	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 34402 9 n°40 - 1	P40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 94 (CM 209)	Menuiseries	Mastic vitrier	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 34402 9 n°40 - 1	P40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (CM 204)	Menuiseries	Mastic vitrier	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 34402 9 n°40 - 1	P40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (CM 205)	Menuiseries	Mastic vitrier	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 34402 9 n°40 - 1	P40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201) - Vol 95 (CM 210) - Vol 94 (CM 209) - Vol 89 (CM 204) - Vol 90 (CM 205)	Menuiseries	Mastic vitrier	P40 - S200 - S201 - S202 - S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EX 34402 9 n°40 - 1	P40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P43	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°43 - 1	P43	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 34402 9 n°43 - 1	P43	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 95 (CM 210)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 34402 9 n°43 - 1	P43	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (CM 209)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 34402 9 n°43 - 1	P43	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (CM 204)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 34402 9 n°43 - 1	P43	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (CM 205)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 34402 9 n°43 - 1	P43	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201) - Vol 95 (CM 210) - Vol 94 (CM 209) - Vol 89 (CM 204) - Vol 90 (CM 205)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P43 - S212 - S213 - S214 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EX 34402 9 n°43 - 1	P43	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Mastic vitrier	P44	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°44 - 1	P44	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 75 (CHA 203)	Menuiseries	Mastic vitrier	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EX 34402 9 n°44 - 1	P44	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Joint de structure	P45	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°45 - 1	P45	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 102 (Extérieur 5)	Menuiseries	Joint de structure	S199 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 34402 9 n°45 - 1	P45	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 94 (CM 209)	Menuiseries	Joint de structure	S225 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 34402 9 n°45 - 1	P45	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 95 (CM 210)	Menuiseries	Joint de structure	S226 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 34402 9 n°45 - 1	P45	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 89 (CM 204)	Menuiseries	Joint de structure	S227 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 34402 9 n°45 - 1	P45	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 90 (CM 205)	Menuiseries	Joint de structure	S228 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 34402 9 n°45 - 1	P45	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 75 (CHA 203)	Menuiseries	Joint de structure	S232 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 34402 9 n°45 - 1	P45	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P46	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°46 - 1	P46	Mastic - Résineux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 75 (CHA 203)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EX 34402 9 n°46 - 1	P46	Mastic - Résineux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74 (CHA 204)	Menuiseries	Mastic vitrier	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°47 - 1	P47	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Mastic vitrier	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 34402 9 n°47 - 1	P47	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (CM 208)	Menuiseries	Mastic vitrier	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 34402 9 n°47 - 1	P47	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (CM 207)	Menuiseries	Mastic vitrier	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 34402 9 n°47 - 1	P47	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 91 (CM 206)	Menuiseries	Mastic vitrier	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 34402 9 n°47 - 1	P47	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202) - Vol 93 (CM 208) - Vol 92 (CM 207) - Vol 91 (CM 206)	Menuiseries	Mastic vitrier	S51 - S216 - S217 - S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EX 34402 9 n°47 - 1	P47	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74 (CHA 204)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P48	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°48 - 1	P48	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EX 34402 9 n°48 - 1	P48	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 93 (CM 208)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EX 34402 9 n°48 - 1	P48	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 92 (CM 207)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EX 34402 9 n°48 - 1	P48	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 91 (CM 206)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EX 34402 9 n°48 - 1	P48	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 72 (CHA 202) - Vol 93 (CM 208) - Vol 92 (CM 207) - Vol 91 (CM 206)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S52 - S219 - S220 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EX 34402 9 n°48 - 1	P48	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74 (CHA 204)	Menuiseries	Joint de structure	P49	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°49 - 1	P49	Matériau - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Joint de structure	S53 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EX 34402 9 n°49 - 1	P49	Matériau - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 93 (CM 208)	Menuiseries	Joint de structure	S222 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EX 34402 9 n°49 - 1	P49	Matériau - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 92 (CM 207)	Menuiseries	Joint de structure	S223 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EX 34402 9 n°49 - 1	P49	Matériau - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 91 (CM 206)	Menuiseries	Joint de structure	S224 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EX 34402 9 n°49 - 1	P49	Matériau - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 74 (CHA 204)	Menuiseries	Mastic vitrier	P50	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°50 - 1	P50	Mastic - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 74 (CHA 204)	Menuiseries	Joint de structure	P51	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°51 - 1	P51	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Menuiseries	Mastic vitrier	P54	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°54 - 1	P54	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Menuiseries	Mastic vitrier	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EX 34402 9 n°54 - 1	P54	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Esc. 8)	Menuiseries	Mastic vitrier	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EX 34402 9 n°54 - 1	P54	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (CHA 118)	Menuiseries	Mastic vitrier	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EX 34402 9 n°54 - 1	P54	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (CHA 117)	Menuiseries	Mastic vitrier	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EX 34402 9 n°54 - 1	P54	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 (CHA 101) - Vol 37 (Esc. 8) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 38 (CHA 117)	Menuiseries	Mastic vitrier	P54 - S54 - S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EX 34402 9 n°54 - 1	P54	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Menuiseries	Joint compribande	P56	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°56 - 1	P56	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Menuiseries	Joint compribande	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EX 34402 9 n°56 - 1	P56	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Esc. 8)	Menuiseries	Joint compribande	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EX 34402 9 n°56 - 1	P56	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (CHA 118)	Menuiseries	Joint compribande	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EX 34402 9 n°56 - 1	P56	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (CHA 117)	Menuiseries	Joint compribande	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EX 34402 9 n°56 - 1	P56	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 (CHA 101) - Vol 37 (Esc. 8) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 38 (CHA 117)	Menuiseries	Joint compribande	P56 - S56 - S94 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EX 34402 9 n°56 - 1	P56	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (CHA 102)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P59	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°59 - 1	P59	Joint / Matériau - Souple / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (CHA 102)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EX 34402 9 n°59 - 1	P59	Joint / Matériau - Souple / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (CHA 102)	Menuiseries	Mastic vitrier	P60	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (CHA 102)	Menuiseries	Mastic vitrier	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EX 34402 9 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (CM 109)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P63	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (W.c 4)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EX 34402 9 n°63 - 1	P63	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61 (CM 109)	Menuiseries	Mastic vitrier	P64	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°64 - 1	P64	Mastic - Dur Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (W.c 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EX 34402 9 n°64 - 1	P64	Mastic - Dur Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111)	Menuiseries	Mastic vitrier	P65	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°65 - 1	P65	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111)	Menuiseries	Mastic vitrier	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EX 34402 9 n°65 - 1	P65	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (CM 110)	Menuiseries	Mastic vitrier	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EX 34402 9 n°65 - 1	P65	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111) - Vol 60 (CM 110)	Menuiseries	Mastic vitrier	P65 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EX 34402 9 n°65 - 1	P65	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P66	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 59 (CM 111)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 34402 9 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (CM 110)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 34402 9 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111) - Vol 60 (CM 110)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P66 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 34402 9 n°66 - 1	P66	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Extérieur 5)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P71	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°71 - 1	P71	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Extérieur 5)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002EX 34402 9 n°71 - 1	P71	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (CHA 115)	Menuiseries	Mastic vitrier	P74	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°74 - 1	P74	Mastic - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (CHA 115)	Menuiseries	Mastic vitrier	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 34402 9 n°74 - 1	P74	Mastic - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (CHA 116)	Menuiseries	Mastic vitrier	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 34402 9 n°74 - 1	P74	Mastic - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (CHA 115) - Vol 36 (CHA 116)	Menuiseries	Mastic vitrier	P74 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EX 34402 9 n°74 - 1	P74	Mastic - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (CHA 115)	Murs	Enduit ciment	P75	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (CHA 115)	Murs	Enduit ciment	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (CHA 116)	Murs	Enduit ciment	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (CHA 113)	Murs	Enduit ciment	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Esc. 16)	Murs	Enduit ciment	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (CHA 111)	Murs	Enduit ciment	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (CHA 110)	Murs	Enduit ciment	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Esc. 10)	Murs	Enduit ciment	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (CHA 106)	Murs	Enduit ciment	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (CHA 105)	Murs	Enduit ciment	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (CHA 104)	Murs	Enduit ciment	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (CHA 115) - Vol 36 (CHA 116) - Vol 34 (CHA 113) - Vol 103 (Esc. 16) - Vol 31 (CHA 111) - Vol 30 (CHA 110) - Vol 48 (Esc. 10) - Vol 47 (CHA 106) - Vol 46 (CHA 105) - Vol 45 (CHA 104)	Murs	Enduit ciment	P75 - S102 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S127 - S128 - S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 34402 9 n°75 - 1	P75	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (CHA 113)	Menuiseries	Mastic vitrier	P78	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (CHA 113)	Menuiseries	Mastic vitrier	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (CHA 111)	Menuiseries	Mastic vitrier	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (CHA 110)	Menuiseries	Mastic vitrier	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Esc. 10)	Menuiseries	Mastic vitrier	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (CHA 106)	Menuiseries	Mastic vitrier	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (CHA 105)	Menuiseries	Mastic vitrier	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (CHA 104)	Menuiseries	Mastic vitrier	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (CHA 113) - Vol 31 (CHA 111) - Vol 30 (CHA 110) - Vol 48 (Esc. 10) - Vol 47 (CHA 106) - Vol 46 (CHA 105) - Vol 45 (CHA 104)	Menuiseries	Mastic vitrier	P78 - S105 - S106 - S107 - S108 - S109 - S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 34402 9 n°78 - 1	P78	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (CHA 113)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P79	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (CHA 113)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (CHA 111)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (CHA 110)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Esc. 10)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (CHA 106)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (CHA 105)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (CHA 104)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (CHA 112)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (CHA 111)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (CHA 110)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (CHA 113) - Vol 31 (CHA 111) - Vol 30 (CHA 110) - Vol 48 (Esc. 10) - Vol 47 (CHA 106) - Vol 46 (CHA 105) - Vol 45 (CHA 104) - Vol 32 (CHA 112)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P79 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116 - S133 - S134 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EX 34402 9 n°79 - 1	P79	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (CHA 114)	Menuiseries	Mastic vitrier	P81	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°81 - 1	P81	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Menuiseries	Mastic vitrier	P82	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°82 - 1	P82	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Menuiseries	Mastic vitrier	P82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EX 34402 9 n°82 - 1	P82	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71 (CHA 208)	Menuiseries	Mastic vitrier	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EX 34402 9 n°82 - 1	P82	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Mastic vitrier	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EX 34402 9 n°82 - 1	P82	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 70 (CHA 207) - Vol 71 (CHA 208) - Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Mastic vitrier	P82 - S66 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EX 34402 9 n°82 - 1	P82	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P83	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S68 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 71 (CHA 208)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S69 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S70 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 80 (CHA 211)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S85 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 81 (CHA 213)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S86 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 82 (CHA 215)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S87 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 83 (CHA 216)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S88 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 65 (CHA 225)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S166 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 66 (CHA 218)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S167 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 64 (CHA 226)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S168 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 63 (CHA 229)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S169 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 96 (Esc. 13)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S170 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 34402 9 n°83 - 1	P83	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 88 (CM 201)	Menuiseries	Joint vitrier	P86	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°86 - 1	P86	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201)	Menuiseries	Joint vitrier	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 34402 9 n°86 - 1	P86	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (CM 203)	Menuiseries	Joint vitrier	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 34402 9 n°86 - 1	P86	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201) - Vol 84 (CM 203)	Menuiseries	Joint vitrier	P86 - S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 34402 9 n°86 - 1	P86	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P87	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°87 - 1	P87	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EX 34402 9 n°87 - 1	P87	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (CM 203)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EX 34402 9 n°87 - 1	P87	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 88 (CM 201) - Vol 84 (CM 203)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P87 - S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002EX 34402 9 n°87 - 1	P87	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201)	Menuiseries	Joint compribande	P88	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°88 - 1	P88	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201)	Menuiseries	Joint compribande	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EX 34402 9 n°88 - 1	P88	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (CM 203)	Menuiseries	Joint compribande	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EX 34402 9 n°88 - 1	P88	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201) - Vol 84 (CM 203)	Menuiseries	Joint compribande	P88 - S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EX 34402 9 n°88 - 1	P88	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (W.c 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (CM 202)	Menuiseries	Mastic vitrier	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EX 34402 9 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 86 (Esc. 15)	Menuiseries	Mastic vitrier	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EX 34402 9 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (CM 202) - Vol 86 (Esc. 15)	Menuiseries	Mastic vitrier	S193 - S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EX 34402 9 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (W.c 5)	Murs	Enduit ciment	P92	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°92 - 1	P92	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (CM 202)	Murs	Enduit ciment	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EX 34402 9 n°92 - 1	P92	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Esc. 15)	Murs	Enduit ciment	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EX 34402 9 n°92 - 1	P92	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (CM 202) - Vol 86 (Esc. 15)	Murs	Enduit ciment	S194 - S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EX 34402 9 n°92 - 1	P92	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (CHA 220)	Menuiseries	Mastic vitrier	P94	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°94 - 1	P94	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 68 (CHA 222)	Menuiseries	Mastic vitrier	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EX 34402 9 n°94 - 1	P94	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (CHA 223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EX 34402 9 n°94 - 1	P94	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68 (CHA 222) - Vol 69 (CHA 223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002EX 34402 9 n°94 - 1	P94	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (CHA 220)	Menuiseries	Joint de structure	P95	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°95 - 1	P95	Matériau - Résineux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 68 (CHA 222)	Menuiseries	Joint de structure	S77 (P95)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EX 34402 9 n°95 - 1	P95	Matériau - Résineux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 69 (CHA 223)	Menuiseries	Joint de structure	S78 (P95)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EX 34402 9 n°95 - 1	P95	Matériau - Résineux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 55 (Esc. 12)	Menuiseries	Mastic vitrier	P98	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°98 - 1	P98	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 56 (W.c 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S146 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002EX 34402 9 n°98 - 1	P98	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 57 (CM 101)	Menuiseries	Mastic vitrier	S147 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002EX 34402 9 n°98 - 1	P98	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 54 (Esc. 11)	Menuiseries	Mastic vitrier	S148 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002EX 34402 9 n°98 - 1	P98	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 55 (Esc. 12)	Menuiseries	Mastic vitrier	S149 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002EX 34402 9 n°98 - 1	P98	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 53 (CM 103)	Menuiseries	Mastic vitrier	S150 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002EX 34402 9 n°98 - 1	P98	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 50 (CM 106)	Menuiseries	Mastic vitrier	P101	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°101 - 1	P101	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (CM 106)	Menuiseries	Mastic vitrier	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002EX 34402 9 n°101 - 1	P101	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (CM 104)	Menuiseries	Mastic vitrier	P103	Réalisation d'un prélèvement			P103	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (CM 105)	Menuiseries	Mastic vitrier	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103			P103	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (CM 107)	Menuiseries	Mastic vitrier	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103			P103	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (CM 105) - Vol 49 (CM 107)	Menuiseries	Mastic vitrier	S141 - S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103			P103	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Esc. 16)	Menuiseries	Mastic vitrier	P104	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n °104 - 1	P104	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 103 (Esc. 16)	Menuiseries	Mastic vitrier	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002EX 34402 9 n °104 - 1	P104	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (CHA 015)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (CHA 016)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (CHA 017)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (CHA 018)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Esc. 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (CHA 024)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (CHA 025)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (Esc. 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (CHA 013)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (CHA 014)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (CHA 016) - Vol 16 (CHA 017) - Vol 17 (CHA 018) - Vol 18 (Esc. 4) - Vol 19 (CHA 024) - Vol 20 (CHA 025) - Vol 21 (Esc. 5) - Vol 13 (CHA 013) - Vol 12 (CHA 014)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 34402 9 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 34402 9 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Cave 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 34402 9 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 104 (Cave 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 34402 9 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (CHAS01) - Vol 1 (Cave 1) - Vol 104 (Cave 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32 - S33 - S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX 34402 9 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (CHA 001)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (CHA 001)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 34402 9 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 34402 9 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 34402 9 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Esc. 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 34402 9 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (CHA 001) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 6 (W.c 1) - Vol 11 (Esc. 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22 - S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 34402 9 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (Esc. 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement			P23	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Extérieur 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°29 - 1	P29	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98 CHA 004	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°31 - 1	P31	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 97 CHA 001b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 97 CHA 001b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EX 34402 9 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Extérieur 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P36	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°36 - 1	P36	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Extérieur 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX 34402 9 n°36 - 1	P36	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 (Extérieur 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX 34402 9 n°36 - 1	P36	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (CHA 103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°37 - 1	P37	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°38 - 1	P38	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 34402 9 n°38 - 1	P38	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Coupes cour CO	Vol 100 (Façade 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 34402 9 n°38 - 1	P38	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Coupes cour CO	Vol 101 (Façade 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 34402 9 n°38 - 1	P38	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1) - Vol 100 (Façade 2) - Vol 101 (Façade 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P38 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 34402 9 n°38 - 1	P38	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EX 34402 9 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 95 (CM 210)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EX 34402 9 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (CM 209)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EX 34402 9 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (CM 204)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EX 34402 9 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (CM 205)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EX 34402 9 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 76 (CHA 201) - Vol 95 (CM 210) - Vol 94 (CM 209) - Vol 89 (CM 204) - Vol 90 (CM 205)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41 - S204 - S205 - S206 - S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EX 34402 9 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73 (CHA 205)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73 (CHA 205)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX 34402 9 n°52 - 1	P52	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P55	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°55 - 1	P55	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EX 34402 9 n°55 - 1	P55	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Esc. 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EX 34402 9 n°55 - 1	P55	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (CHA 118)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EX 34402 9 n°55 - 1	P55	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (CHA 117)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EX 34402 9 n°55 - 1	P55	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101) - Vol 37 (Esc. 8) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 38 (CHA 117)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P55 - S55 - S92 - S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EX 34402 9 n°55 - 1	P55	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°57 - 1	P57	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EX 34402 9 n°57 - 1	P57	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Esc. 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EX 34402 9 n°57 - 1	P57	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (CHA 118)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EX 34402 9 n°57 - 1	P57	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (CHA 117)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EX 34402 9 n°57 - 1	P57	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101) - Vol 37 (Esc. 8) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 38 (CHA 117)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57 - S57 - S96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EX 34402 9 n°57 - 1	P57	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (CM 109)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61 (CM 109)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EX 34402 9 n°61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EX 34402 9 n°61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (CM 109) - Vol 62 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P61 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EX 34402 9 n°61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°67 - 1	P67	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 59 (CM 111)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 34402 9 n°67 - 1	P67	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Extérieur 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°69 - 1	P69	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Extérieur 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EX 34402 9 n°69 - 1	P69	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (CM 112)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P72	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°72 - 1	P72	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (CM 112)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002EX 34402 9 n°72 - 1	P72	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (CHA 115)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P76	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (CHA 116)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EX 34402 9 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (CHA 113)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 103 (Esc. 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EX 34402 9 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Esc. 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EX 34402 9 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (CHA 106)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EX 34402 9 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 46 (CHA 105)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EX 34402 9 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (CHA 104)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EX 34402 9 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Esc. 16) - Vol 48 (Esc. 10) - Vol 47 (CHA 106) - Vol 46 (CHA 105) - Vol 45 (CHA 104)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S117 - S118 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002EX 34402 9 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71 (CHA 208)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 80 (CHA 211)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (CHA 213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 82 (CHA 215)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (CHA 216)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 66 (CHA 218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65 (CHA 225)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64 (CHA 226)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 63 (CHA 229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 96 (Esc. 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207) - Vol 71 (CHA 208) - Vol 72 (CHA 202) - Vol 80 (CHA 211) - Vol 81 (CHA 213) - Vol 82 (CHA 215) - Vol 83 (CHA 216) - Vol 66 (CHA 218) - Vol 65 (CHA 225) - Vol 64 (CHA 226) - Vol 63 (CHA 229) - Vol 96 (Esc. 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84 - S71 - S72 - S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 34402 9 n°84 - 1	P84	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°89 - 1	P89	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 88 (CM 201)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EX 34402 9 n°89 - 1	P89	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (CM 203)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EX 34402 9 n°89 - 1	P89	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201) - Vol 84 (CM 203)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89 - S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EX 34402 9 n°89 - 1	P89	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (CHA 220)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°97 - 1 - 002EX 34402 9 n°97 - 2	P97	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 67 (CHA 220)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EX 34402 9 n°97 - 1 - 002EX 34402 9 n°97 - 2	P97	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68 (CHA 222)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EX 34402 9 n°97 - 1 - 002EX 34402 9 n°97 - 2	P97	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (CHA 223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EX 34402 9 n°97 - 1 - 002EX 34402 9 n°97 - 2	P97	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (CHA 220) - Vol 68 (CHA 222) - Vol 69 (CHA 223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97 - S81 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002EX 34402 9 n°97 - 1 - 002EX 34402 9 n°97 - 2	P97	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 55 (Esc. 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Esc. 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Esc. 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (CM 103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (CM 104)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (CM 105)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (CM 106)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (CM 107)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 56 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (CM 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Esc. 12) - Vol 54 (Esc. 11) - Vol 53 (CM 103) - Vol 52 (CM 104) - Vol 51 (CM 105) - Vol 50 (CM 106) - Vol 49 (CM 107) - Vol 56 (W.c 3) - Vol 57 (CM 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002EX 34402 9 n°99 - 1	P99	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (CHA 015)	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (CHA 016)	Plafonds	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (CHA 017)	Plafonds	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (CHA 018)	Plafonds	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Esc. 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (CHA 024)	Plafonds	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (CHA 025)	Plafonds	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Esc. 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (CHA 013)	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (CHA 014)	Plafonds	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (CHA 016) - Vol 16 (CHA 017) - Vol 17 (CHA 018) - Vol 18 (Esc. 4) - Vol 19 (CHA 024) - Vol 20 (CHA 025) - Vol 21 (Esc. 5) - Vol 13 (CHA 013) - Vol 12 (CHA 014)	Plafonds	Enduits plâtre	S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 34402 9 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98 CHA 004	Plafonds	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°32 - 1	P32	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P39	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°39 - 1	P39	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 34402 9 n°39 - 1	P39	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Coupes cour CO	Vol 100 (Façade 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 34402 9 n°39 - 1	P39	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Coupes cour CO	Vol 101 (Façade 3)	Plafonds	Panneaux vissés	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 34402 9 n°39 - 1	P39	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Coupes cour CO	Vol 99 (Façade 1) - Vol 100 (Façade 2) - Vol 101 (Façade 3)	Plafonds	Panneaux vissés	P39 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EX 34402 9 n°39 - 1	P39	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Plafonds	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°42 - 1	P42	Enduit / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 76 (CHA 201)	Plafonds	Enduits plâtre	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EX 34402 9 n°42 - 1	P42	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 95 (CM 210)	Plafonds	Enduits plâtre	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EX 34402 9 n°42 - 1	P42	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 94 (CM 209)	Plafonds	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EX 34402 9 n°42 - 1	P42	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 89 (CM 204)	Plafonds	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EX 34402 9 n°42 - 1	P42	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 90 (CM 205)	Plafonds	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EX 34402 9 n°42 - 1	P42	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76 (CHA 201) - Vol 95 (CM 210) - Vol 94 (CM 209) - Vol 89 (CM 204) - Vol 90 (CM 205)	Plafonds	Enduits plâtre	P42 - S208 - S209 - S210 - S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EX 34402 9 n°42 - 1	P42	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 73 (CHA 205)	Plafonds	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (CHA 101)	Plafonds	Enduits plâtre	P58	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°58 - 1	P58	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Esc. 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EX 34402 9 n°58 - 1	P58	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (CHA 118)	Plafonds	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EX 34402 9 n°58 - 1	P58	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (CHA 117)	Plafonds	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EX 34402 9 n°58 - 1	P58	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Esc. 8) - Vol 39 (CHA 118) - Vol 38 (CHA 117)	Plafonds	Enduits plâtre	S58 - S98 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EX 34402 9 n°58 - 1	P58	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61 (CM 109)	Plafonds	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°62 - 1	P62	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (W.c 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EX 34402 9 n°62 - 1	P62	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111)	Plafonds	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°68 - 1	P68	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111)	Plafonds	Enduits plâtre	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EX 34402 9 n°68 - 1	P68	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (CM 110)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EX 34402 9 n°68 - 1	P68	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (CM 111) - Vol 60 (CM 110)	Plafonds	Enduits plâtre	P68 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EX 34402 9 n°68 - 1	P68	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 102 (Extérieur 5)	Plafonds	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 102 (Extérieur 5)	Plafonds	Enduits plâtre	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002EX 34402 9 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (CM 112)	Plafonds	Panneaux vissés	P73	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°73 - 1	P73	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (CM 112)	Plafonds	Panneaux vissés	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EX 34402 9 n°73 - 1	P73	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (CHA 115)	Plafonds	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°77 - 1	P77	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (CHA 115)	Plafonds	Enduits plâtre	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX 34402 9 n°77 - 1	P77	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (CHA 116)	Plafonds	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX 34402 9 n°77 - 1	P77	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (CHA 115) - Vol 36 (CHA 116)	Plafonds	Enduits plâtre	P77 - S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX 34402 9 n°77 - 1	P77	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Plafonds	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207)	Plafonds	Enduits plâtre	P85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 71 (CHA 208)	Plafonds	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 (CHA 202)	Plafonds	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80 (CHA 211)	Plafonds	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 81 (CHA 213)	Plafonds	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 82 (CHA 215)	Plafonds	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 83 (CHA 216)	Plafonds	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66 (CHA 218)	Plafonds	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64 (CHA 226)	Plafonds	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 63 (CHA 229)	Plafonds	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 96 (Esc. 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (CHA 207) - Vol 71 (CHA 208) - Vol 72 (CHA 202) - Vol 80 (CHA 211) - Vol 81 (CHA 213) - Vol 82 (CHA 215) - Vol 83 (CHA 216) - Vol 66 (CHA 218) - Vol 64 (CHA 226) - Vol 63 (CHA 229) - Vol 96 (Esc. 13)	Plafonds	Enduits plâtre	P85 - S73 - S74 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 34402 9 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 88 (CM 201)	Plafonds	Panneaux vissés	P90	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°90 - 1	P90	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 88 (CM 201)	Plafonds	Panneaux vissés	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EX 34402 9 n°90 - 1	P90	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 84 (CM 203)	Plafonds	Panneaux vissés	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EX 34402 9 n°90 - 1	P90	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 88 (CM 201) - Vol 84 (CM 203)	Plafonds	Panneaux vissés	P90 - S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EX 34402 9 n°90 - 1	P90	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 87 (W.c 5)	Plafonds	Enduits plâtre	P93	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°93 - 1	P93	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 85 (CM 202)	Plafonds	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EX 34402 9 n°93 - 1	P93	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 86 (Esc. 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EX 34402 9 n°93 - 1	P93	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 85 (CM 202) - Vol 86 (Esc. 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S195 - S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EX 34402 9 n°93 - 1	P93	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (CHA 220)	Plafonds	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68 (CHA 222)	Plafonds	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 34402 9 n°96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (CHA 223)	Plafonds	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 34402 9 n°96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 68 (CHA 222) - Vol 69 (CHA 223)	Plafonds	Enduits plâtre	S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 34402 9 n°96 - 1	P96	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Esc. 12)	Plafonds	Panneaux vissés	P100	Réalisation d'un prélèvement		002EX 34402 9 n°100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Esc. 11)	Plafonds	Panneaux vissés	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n°100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (CM 103)	Plafonds	Panneaux vissés	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n°100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (CM 104)	Plafonds	Panneaux vissés	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n °100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (CM 105)	Plafonds	Panneaux vissés	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n °100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (CM 106)	Plafonds	Panneaux vissés	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n °100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (CM 107)	Plafonds	Panneaux vissés	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n °100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (CM 101)	Plafonds	Panneaux vissés	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n °100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Esc. 11) - Vol 53 (CM 103) - Vol 52 (CM 104) - Vol 51 (CM 105) - Vol 50 (CM 106) - Vol 49 (CM 107) - Vol 57 (CM 101)	Plafonds	Panneaux vissés	S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164 - S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002EX 34402 9 n °100 - 1	P100	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (CM 106)	Plafonds	Enduits plâtre	P102	Réalisation d'un prélèvement			P102	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (CM 106)	Plafonds	Enduits plâtre	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102			P102	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (CM 104)	Plafonds	Enduits plâtre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102			P102	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (CM 105)	Plafonds	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102			P102	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (CM 107)	Plafonds	Enduits plâtre	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102			P102	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (CM 106) - Vol 52 (CM 104) - Vol 51 (CM 105) - Vol 49 (CM 107)	Plafonds	Enduits plâtre	P102 - S143 - S144 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102			P102	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Façades
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Façades
	Coupes cour CO	Coupes cour CO - Plan de repérage - Actions menées
	Coupes cour CO	Coupes cour CO - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX344029

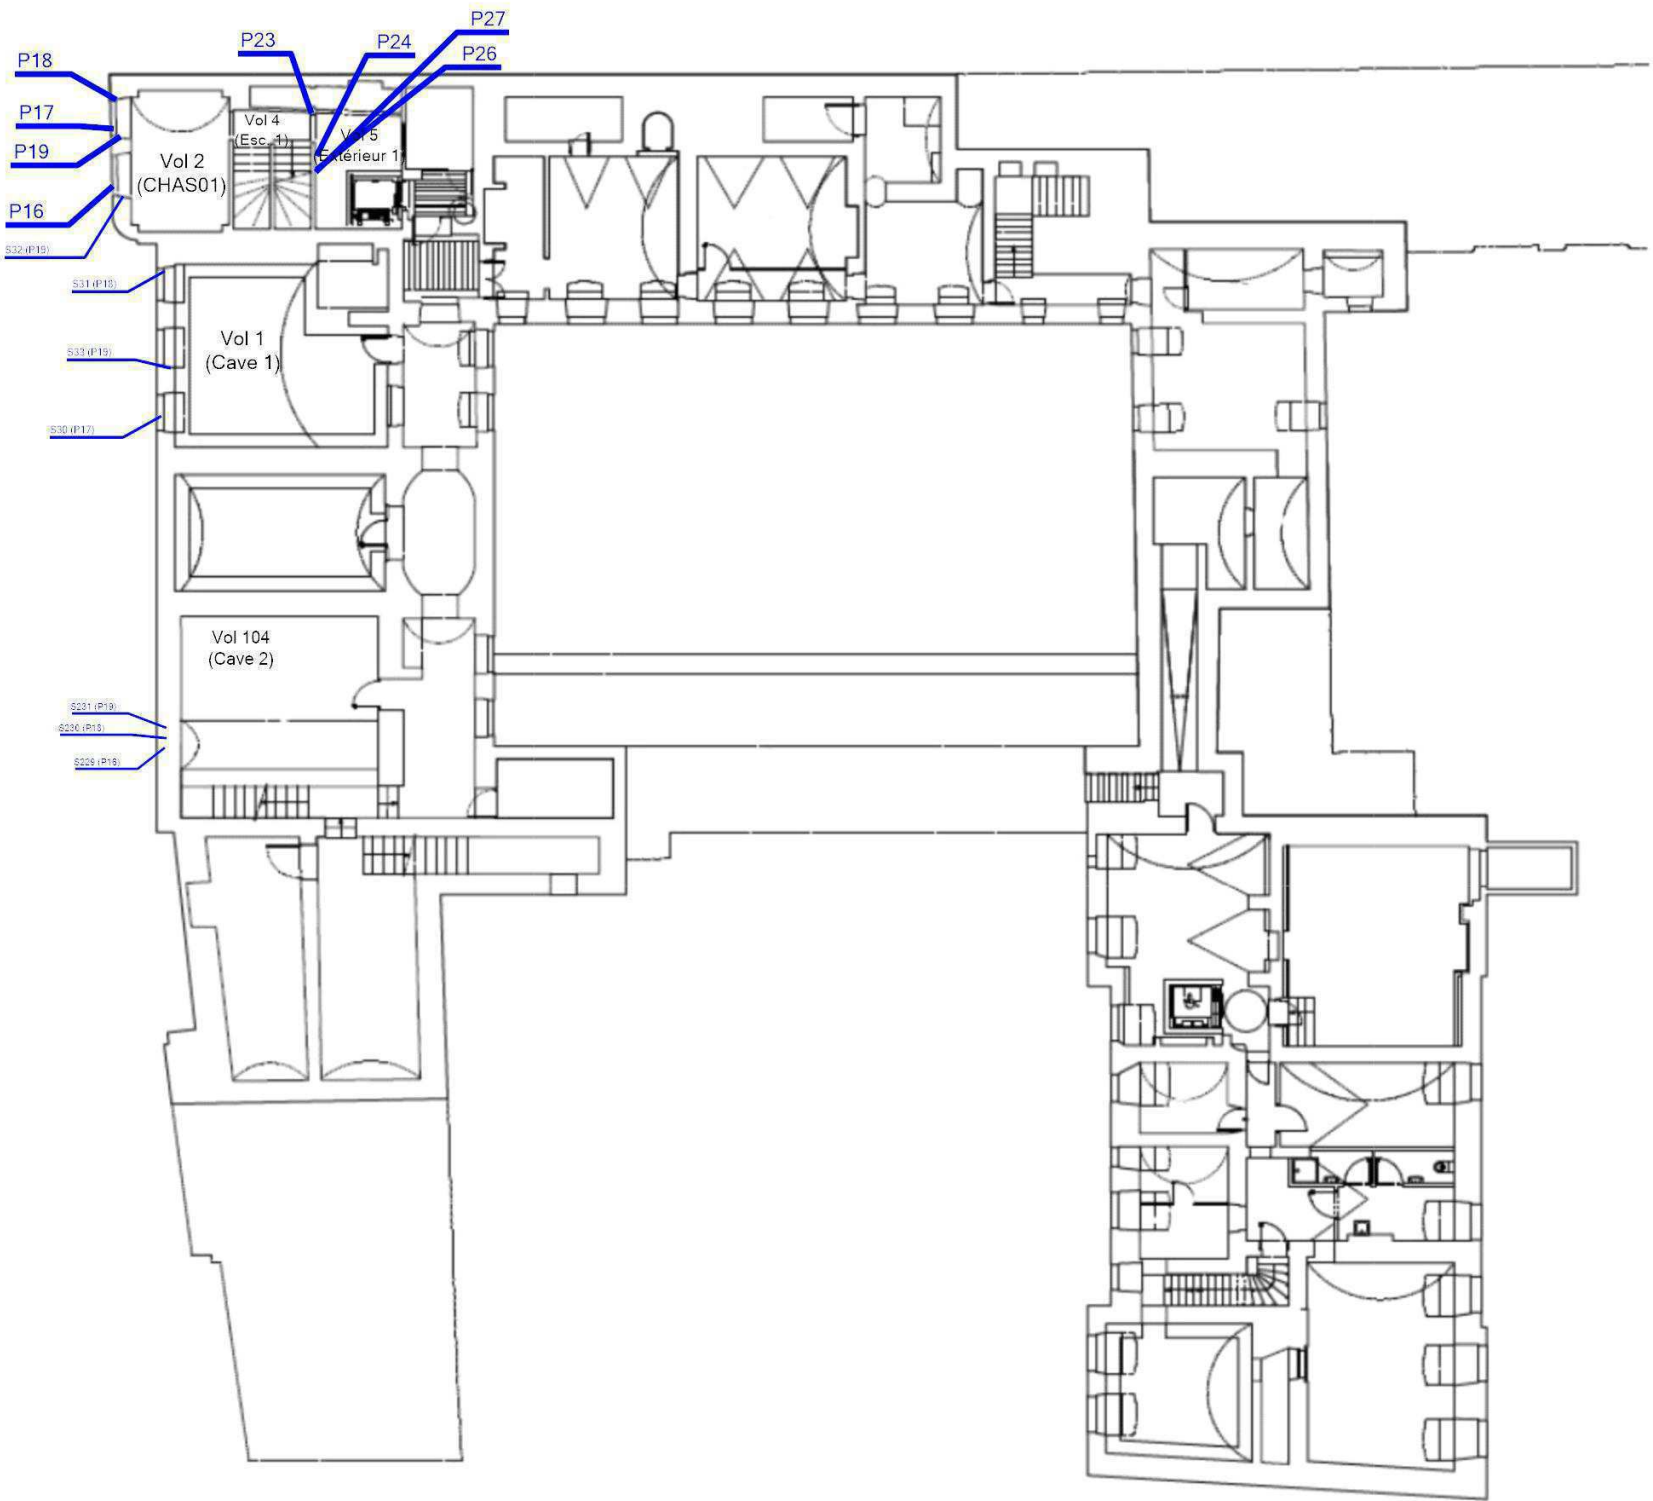

Légende




Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX344029
				Légende
				Périmètre d'intervention 1
				Périmètre d'intervention 2
				Périmètre d'intervention 3
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	03/07/2026	SULPIZIO OLIVIER


Légende




Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

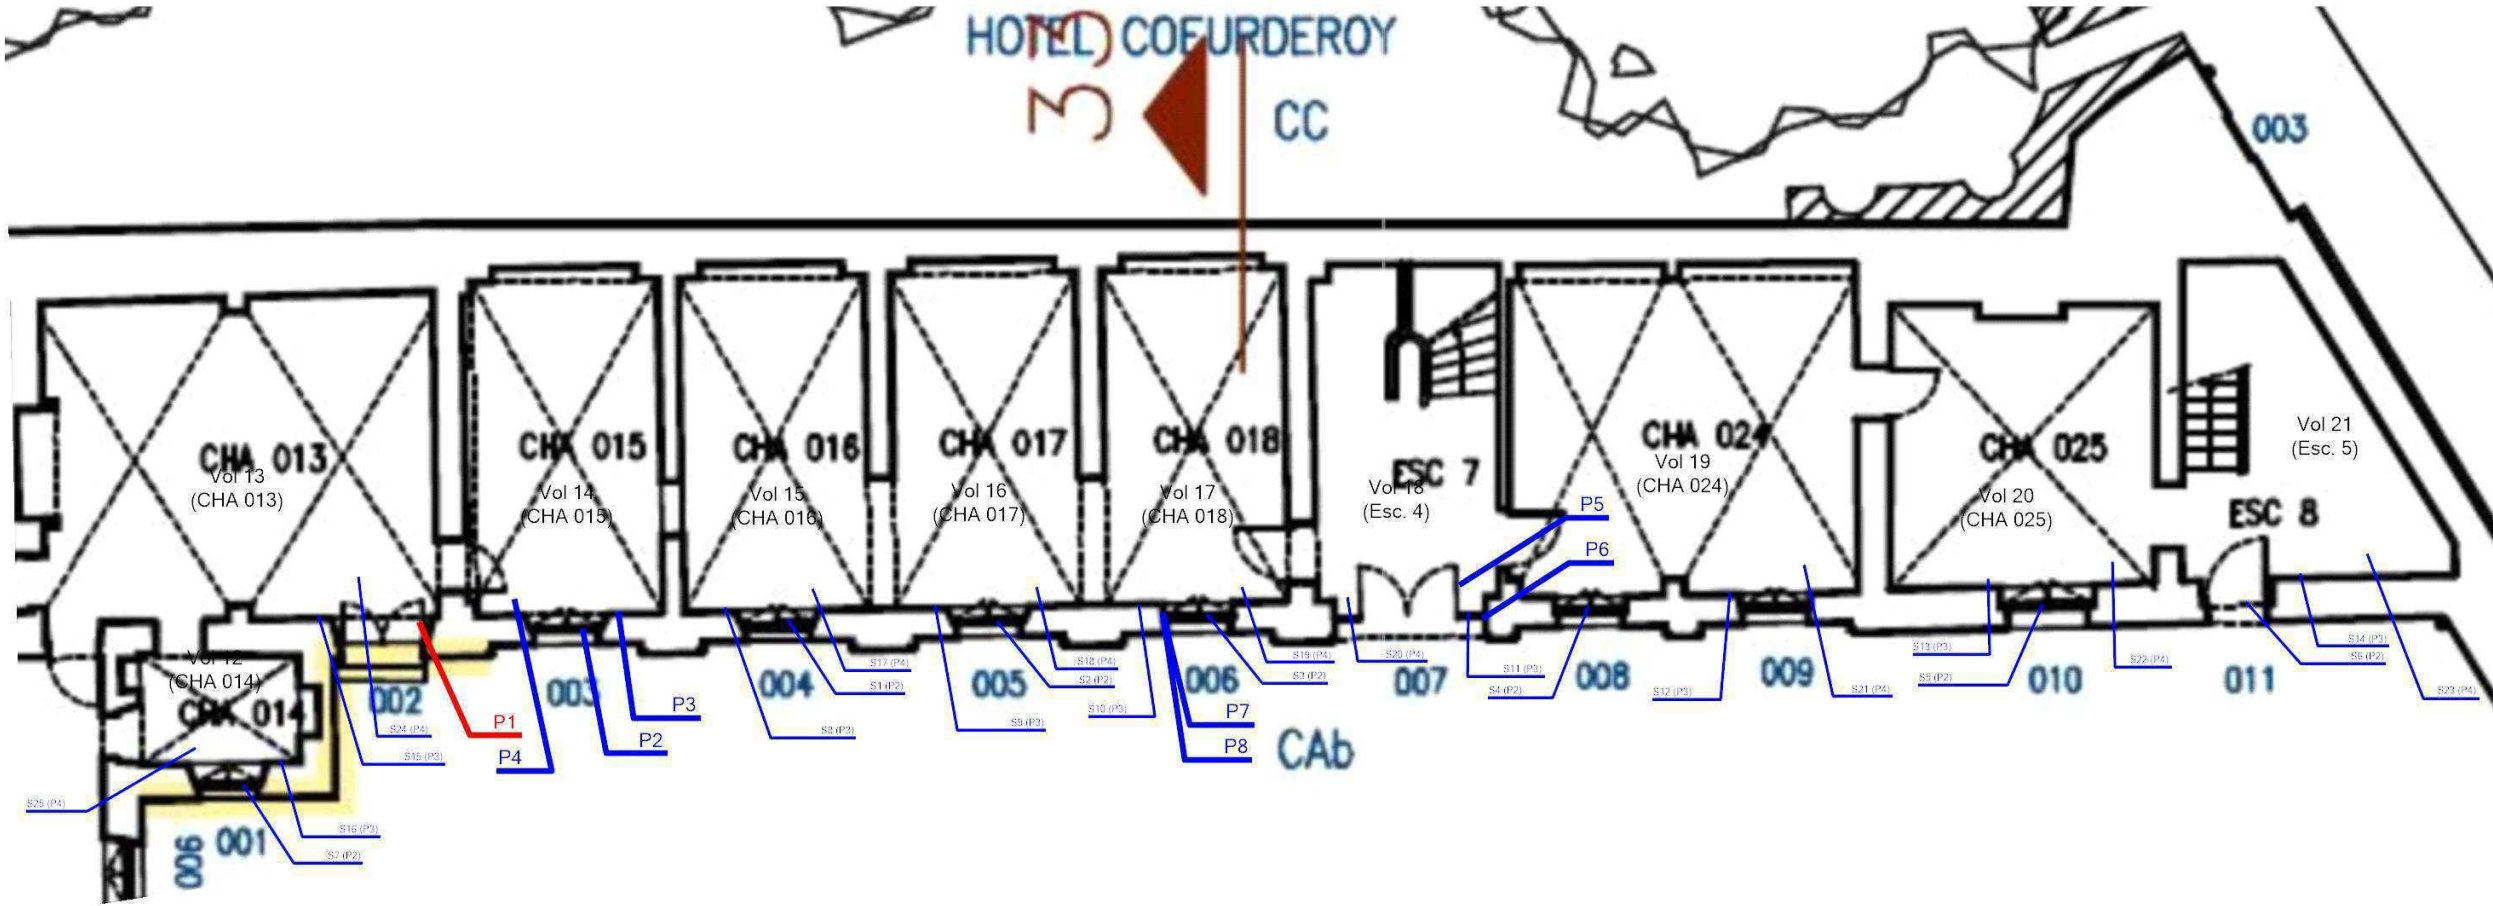

Plan de situation

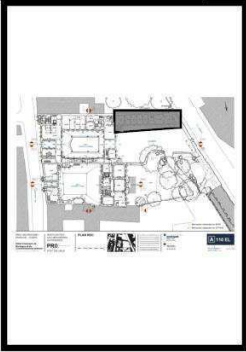

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026


Technicien intervenant

SULPIZIO OLIVIER


Légende



P1 : Mastic vitrier

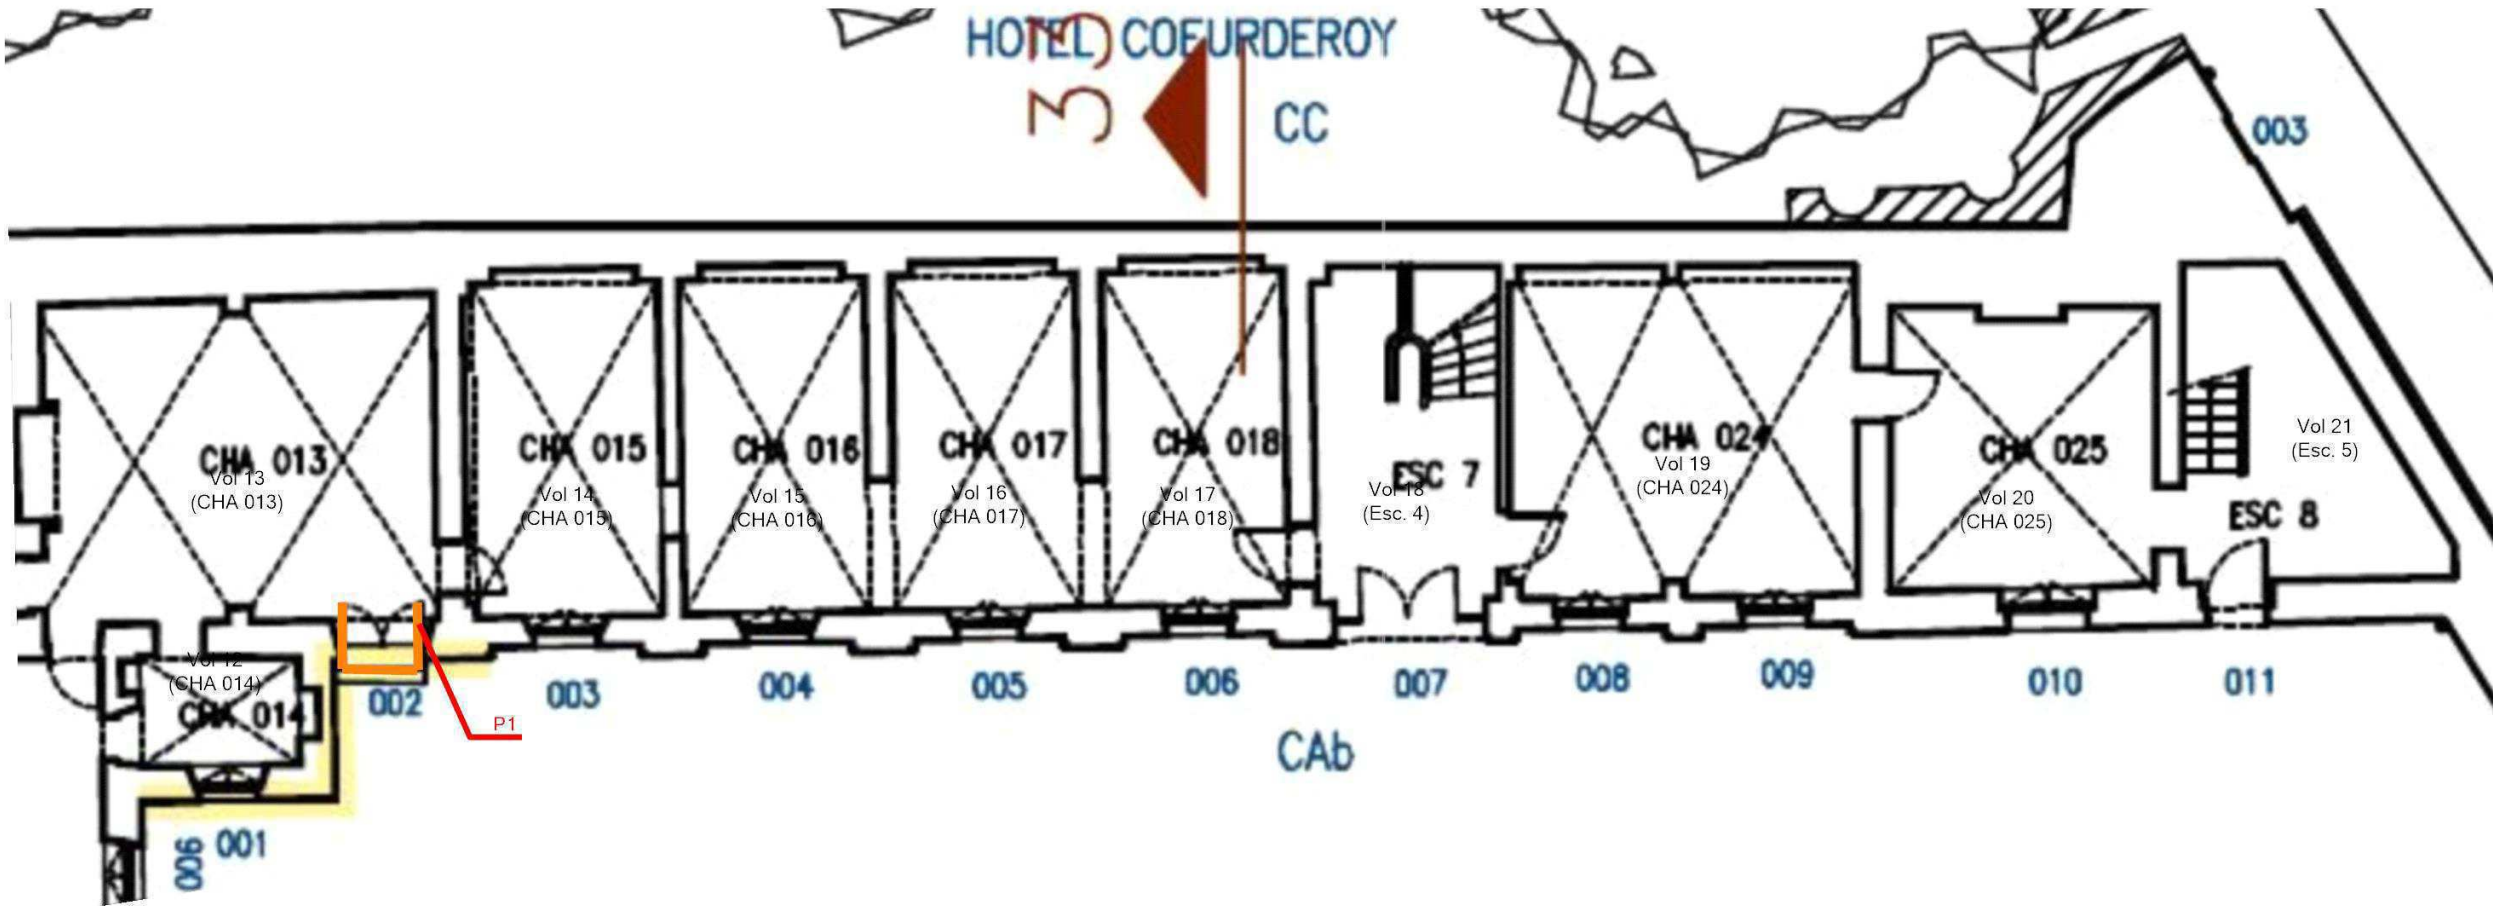

Plan de situation

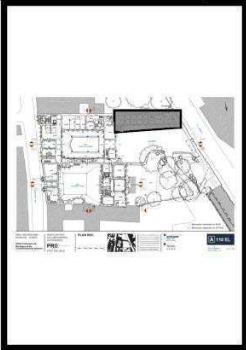

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon


Date intervention

03/07/2026


Technicien intervenant

SULPIZIO OLIVIER


Légende



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

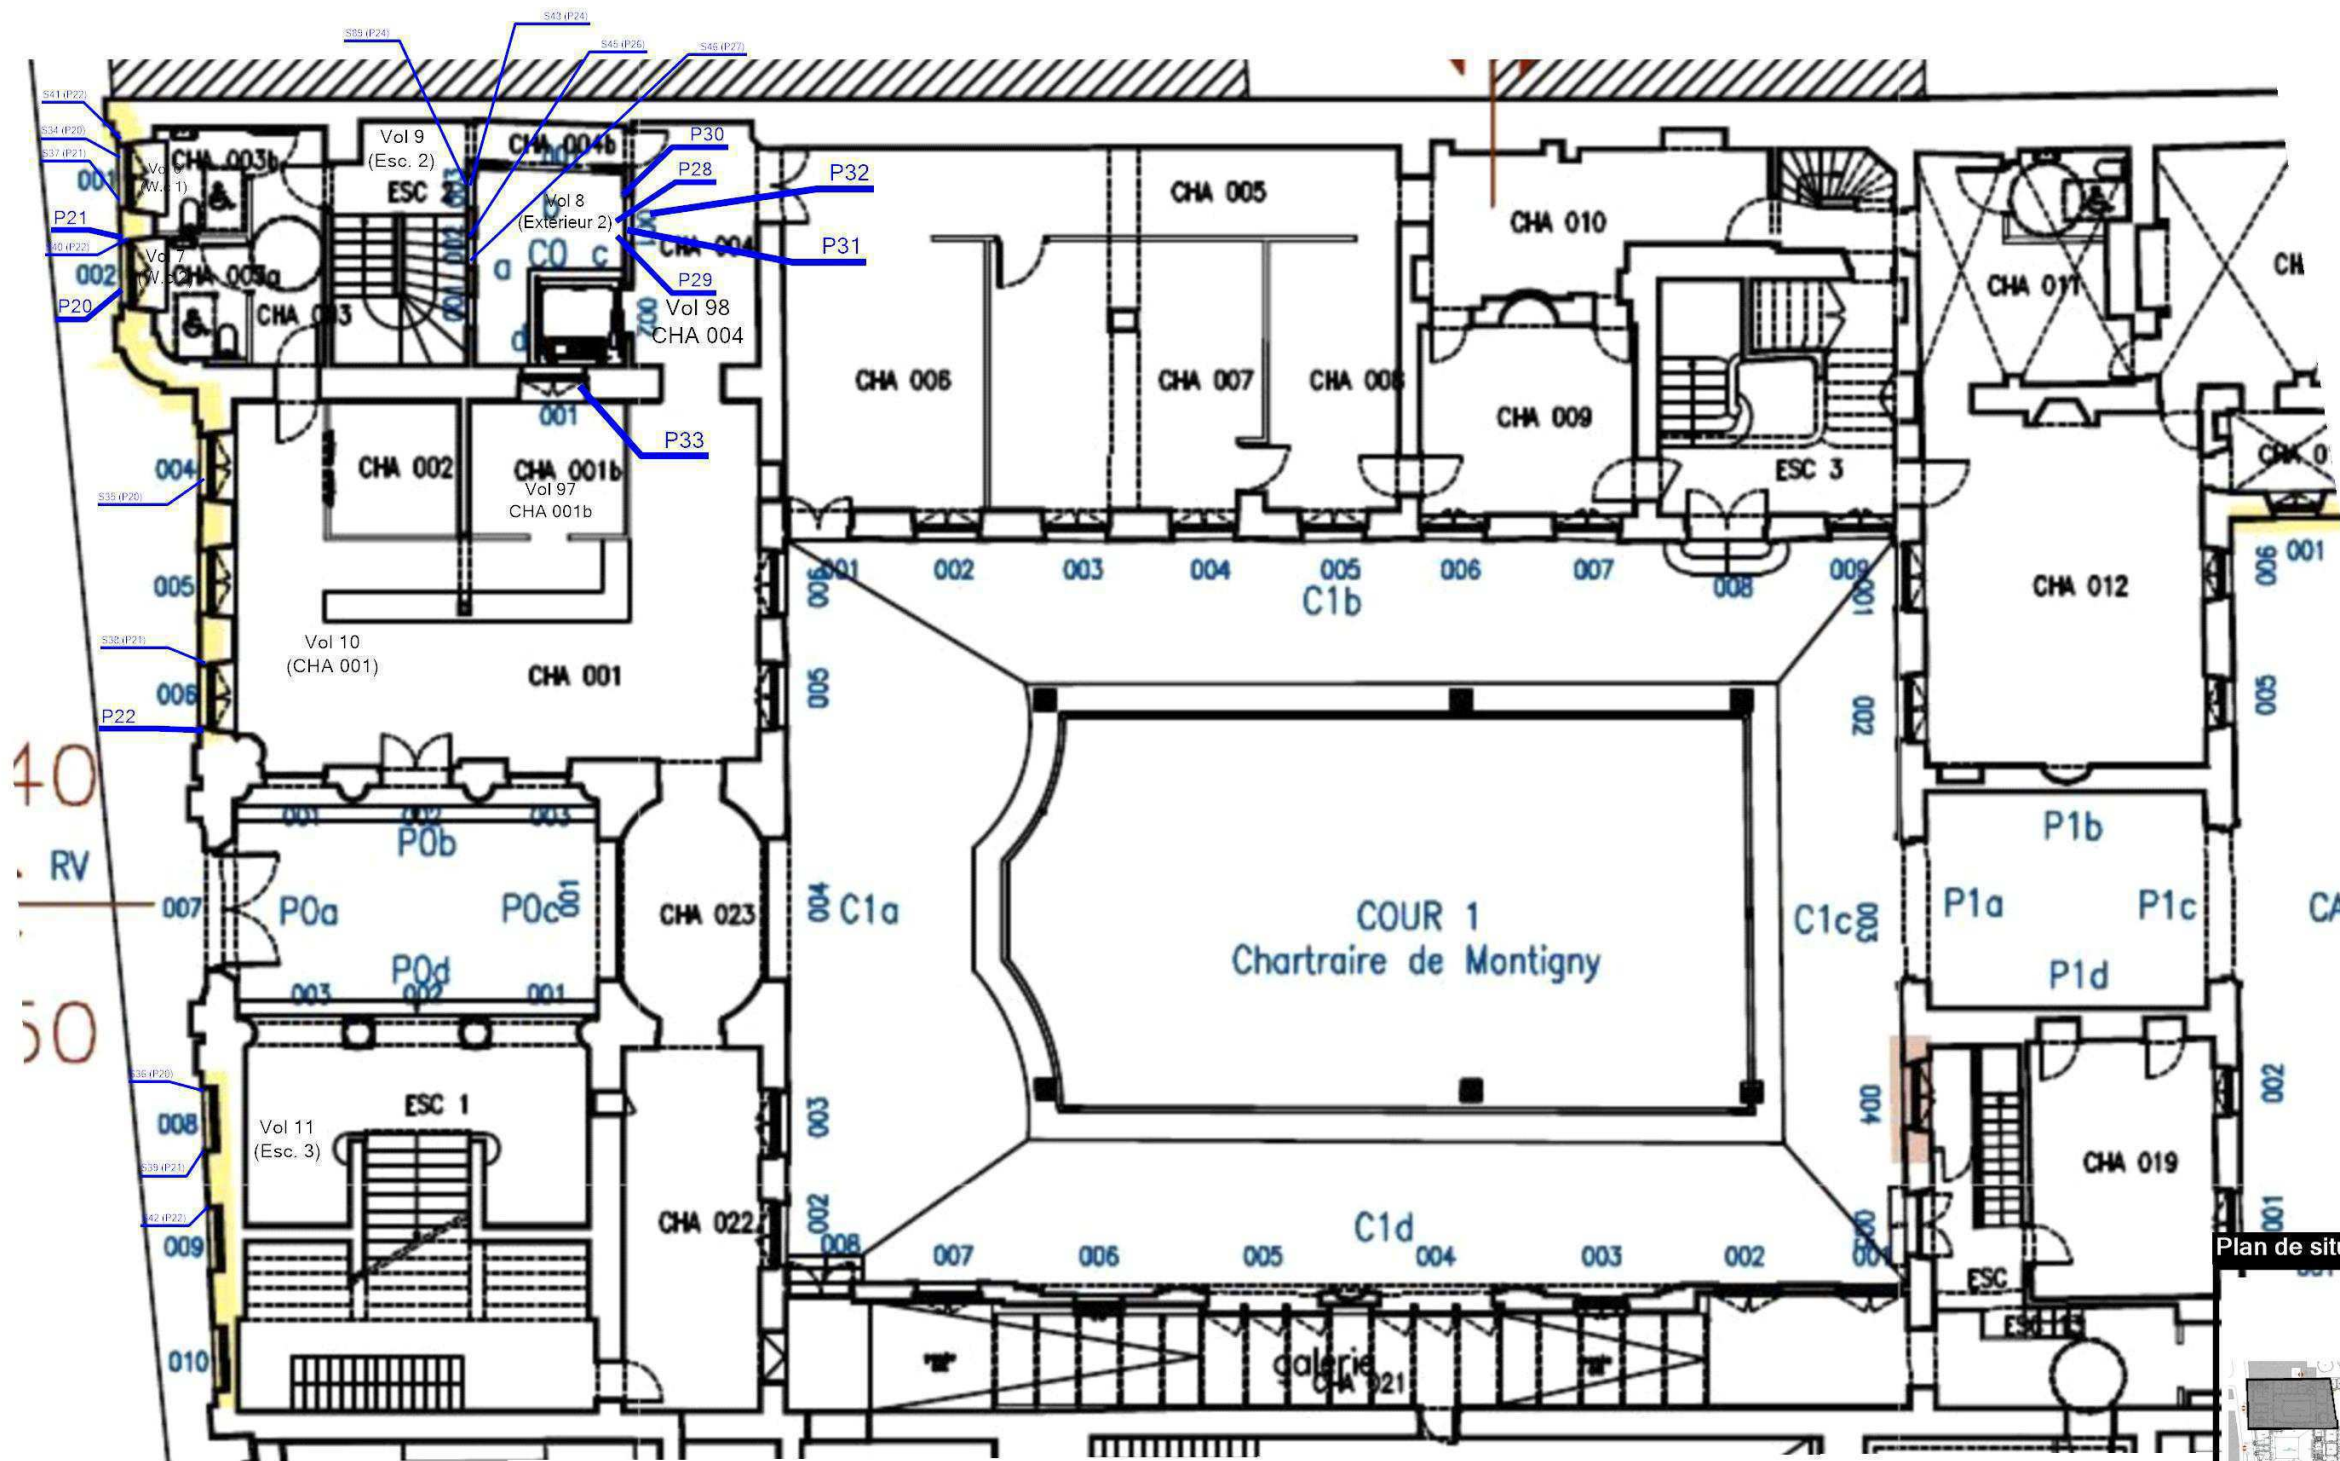

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon



Date intervention


03/07/2026

Technicien intervenant


SULPIZIO OLIVIER

Légende

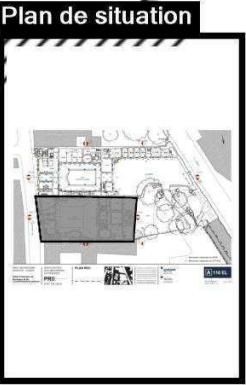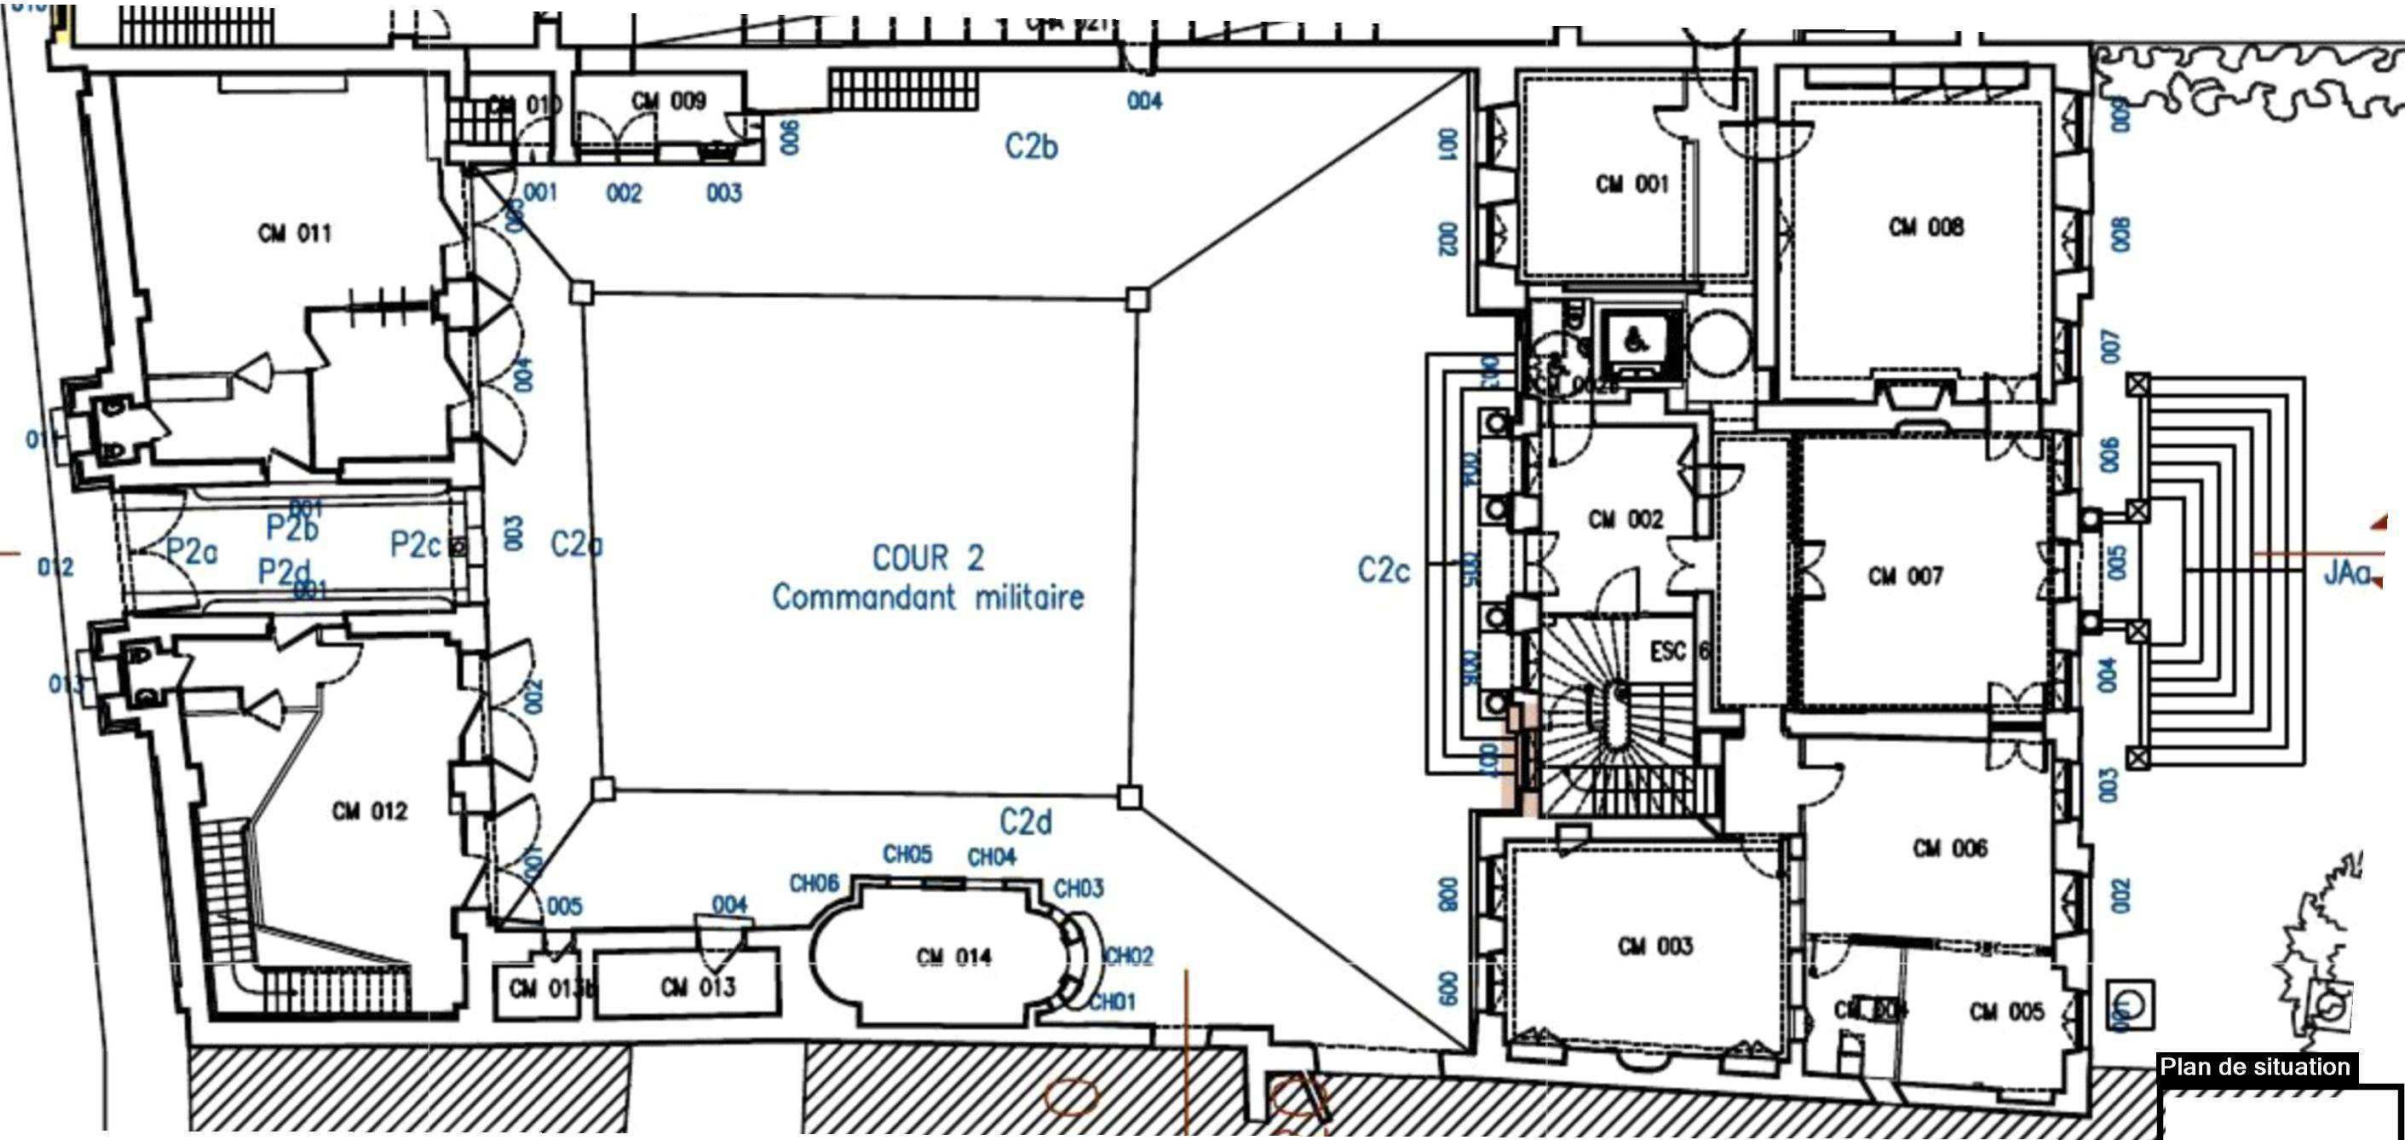


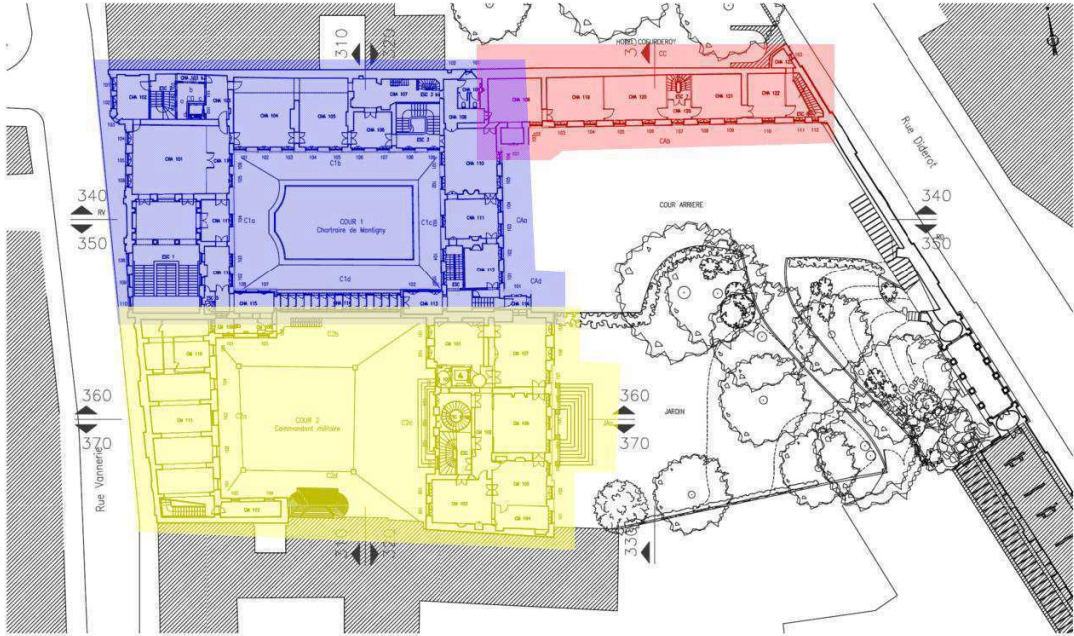R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX344029
 DRAC BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE Hôtel Chartraire de Montigny et du Commandement Militaire RESTAURATION DES MENUISERIES EXTERIEURES PRO ETAT DES LIEUX PLAN 1er ETAGE archipat 89029 LYON 04 77 24 71 80 TINCHANT SAVOIE VERMOREL 04 78 89 80 85 A 120 EL				Légende
				Périmètre d'intervention 1
				Périmètre d'intervention 2
				Périmètre d'intervention 3
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	03/07/2026	SULPIZIO OLIVIER


Légende




Localisation dun prélèvement
négatif



Localisation dun sondage négatif

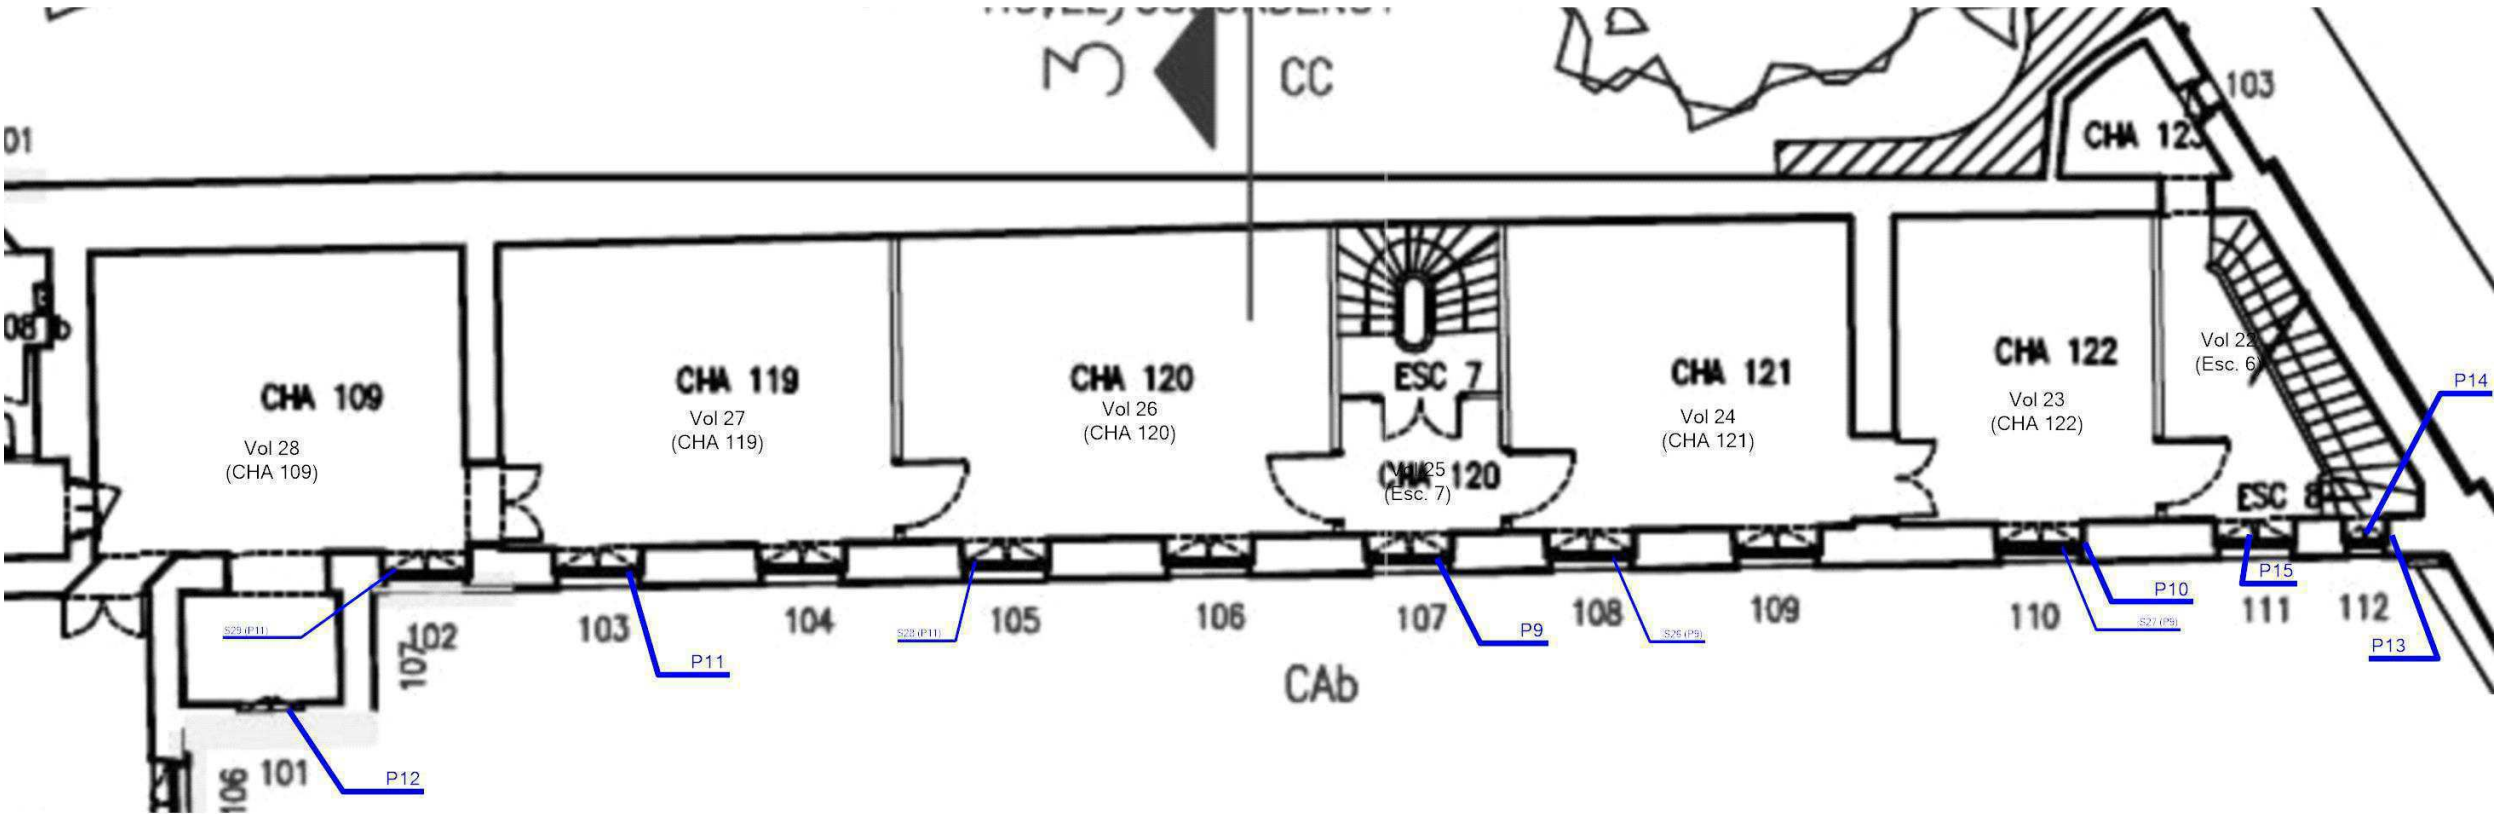

Plan de situation

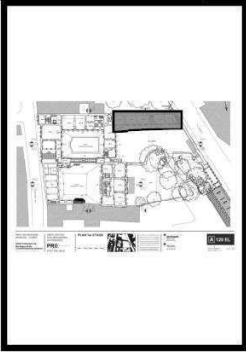

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026


Technicien intervenant

SULPIZIO OLIVIER


Légende



P104 : Mastic vitrier

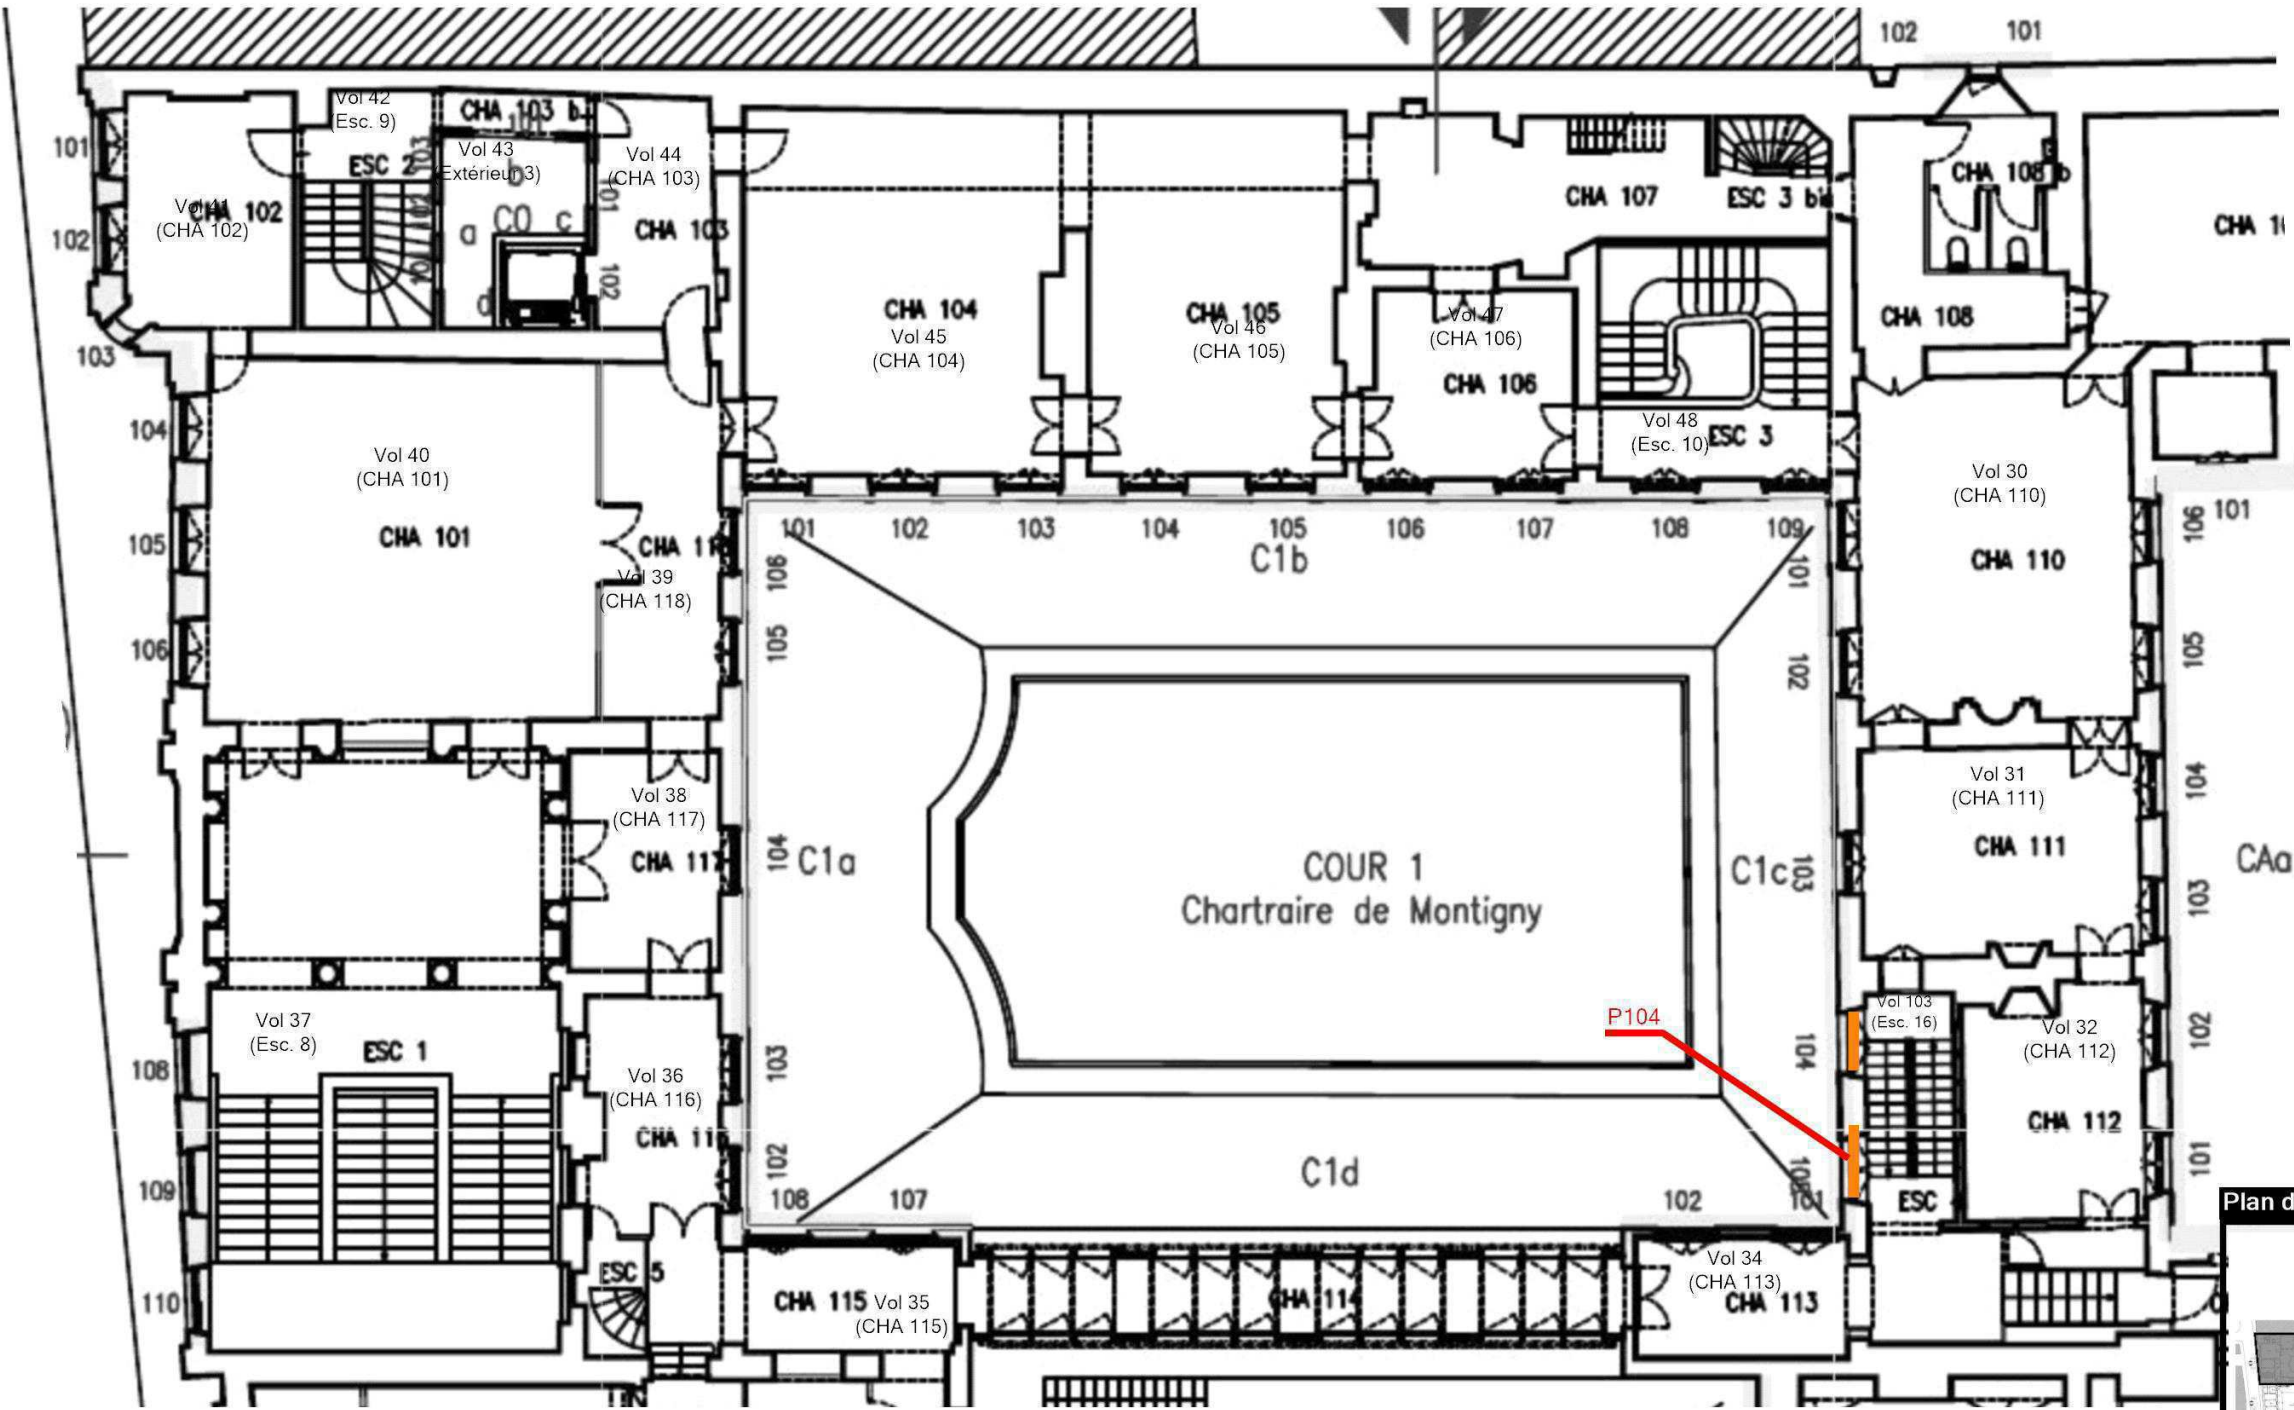

Plan de situation

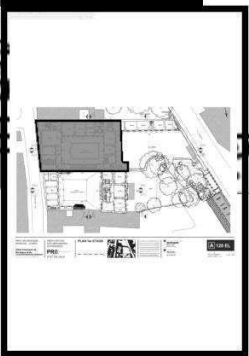

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon


Date intervention

03/07/2026


Technicien intervenant

SULPIZIO OLIVIER


Légende



Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

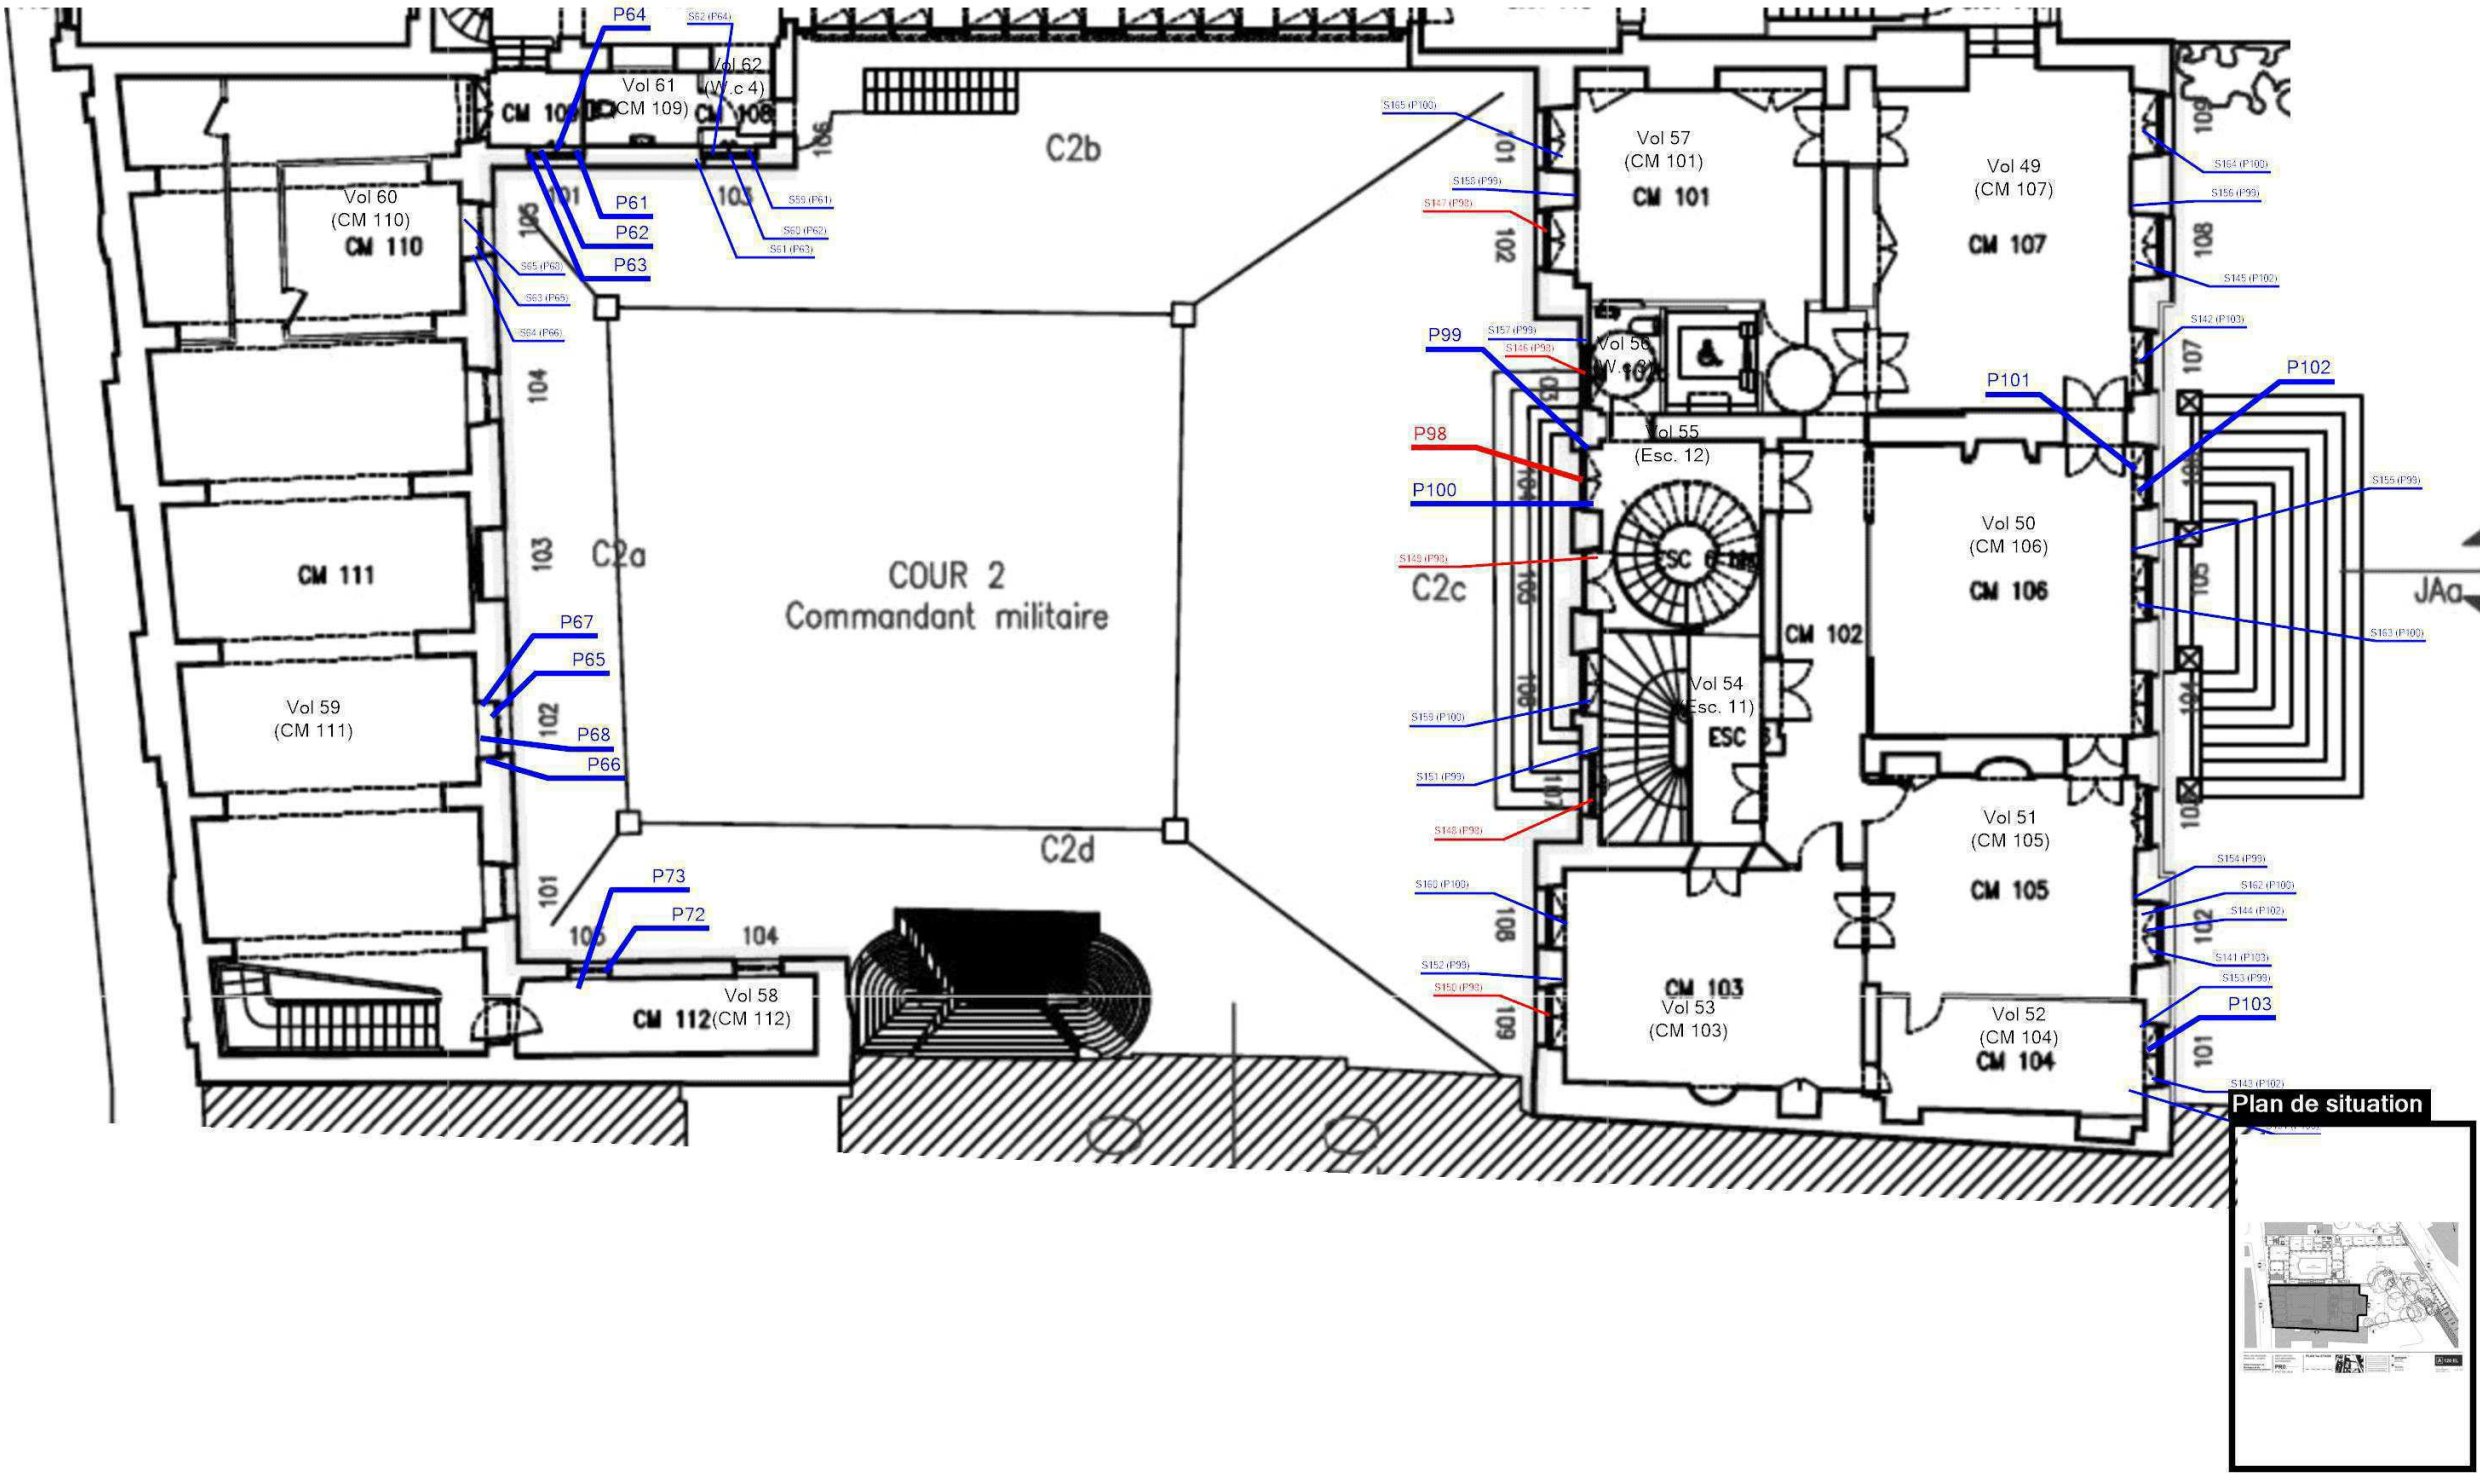


R+1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX344029

Légende

	P98 : Mastic vitrier
---	-----------------------------

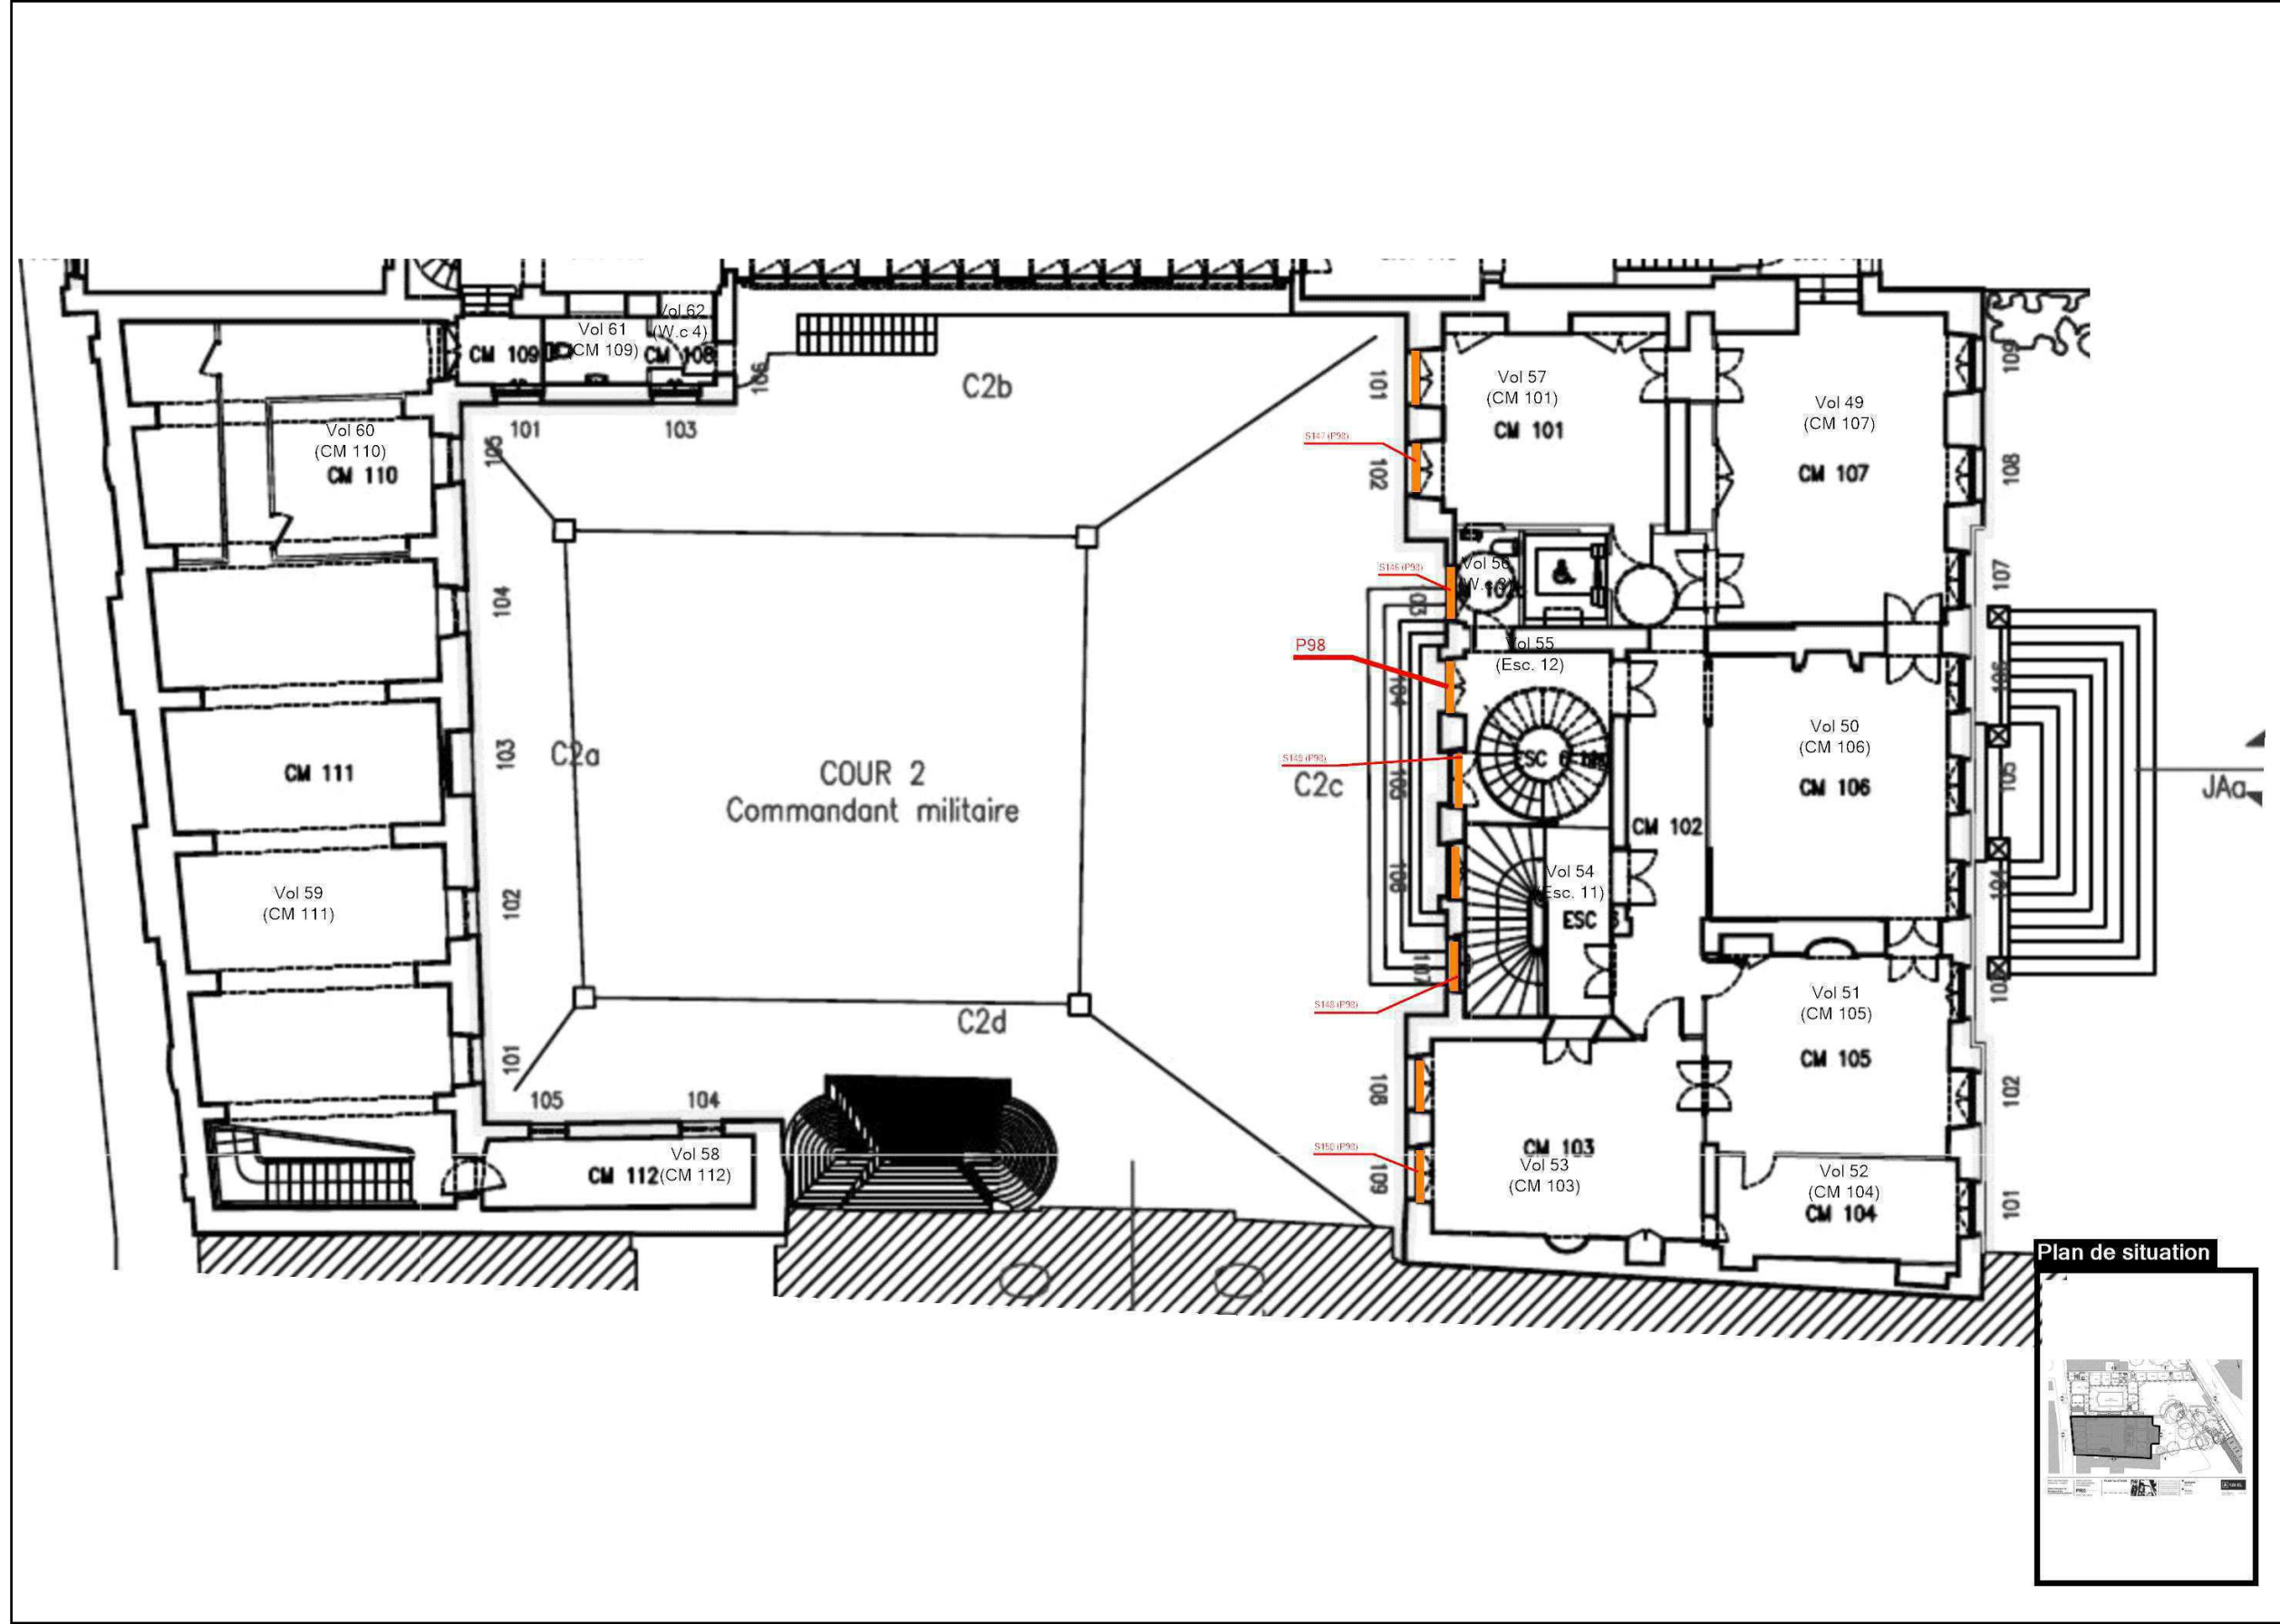

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation


Bâtiment de Dijon

Date intervention


	03/07/2026
--	------------

Techniciens intervenant

SULPIZIO OLIVIER

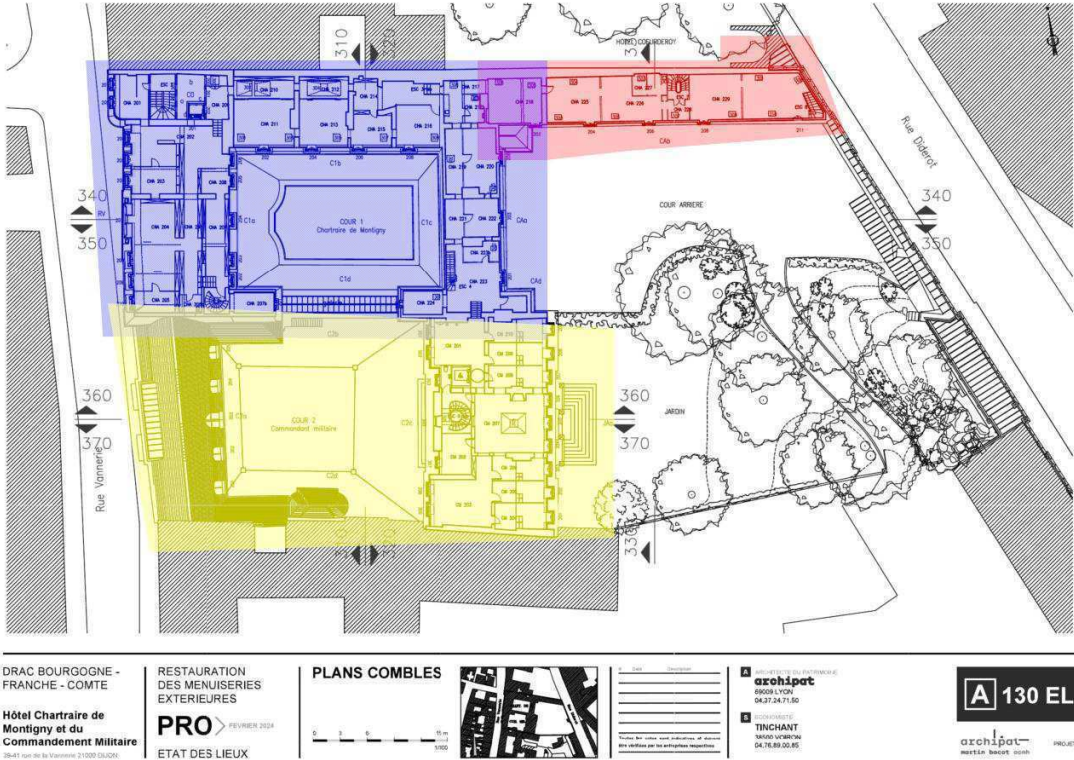R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX344029
				Légende
				Périmètre d'intervention 1
				Périmètre d'intervention 2
				Périmètre d'intervention 3
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	03/07/2026	SULPIZIO OLIVIER


Légende




Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

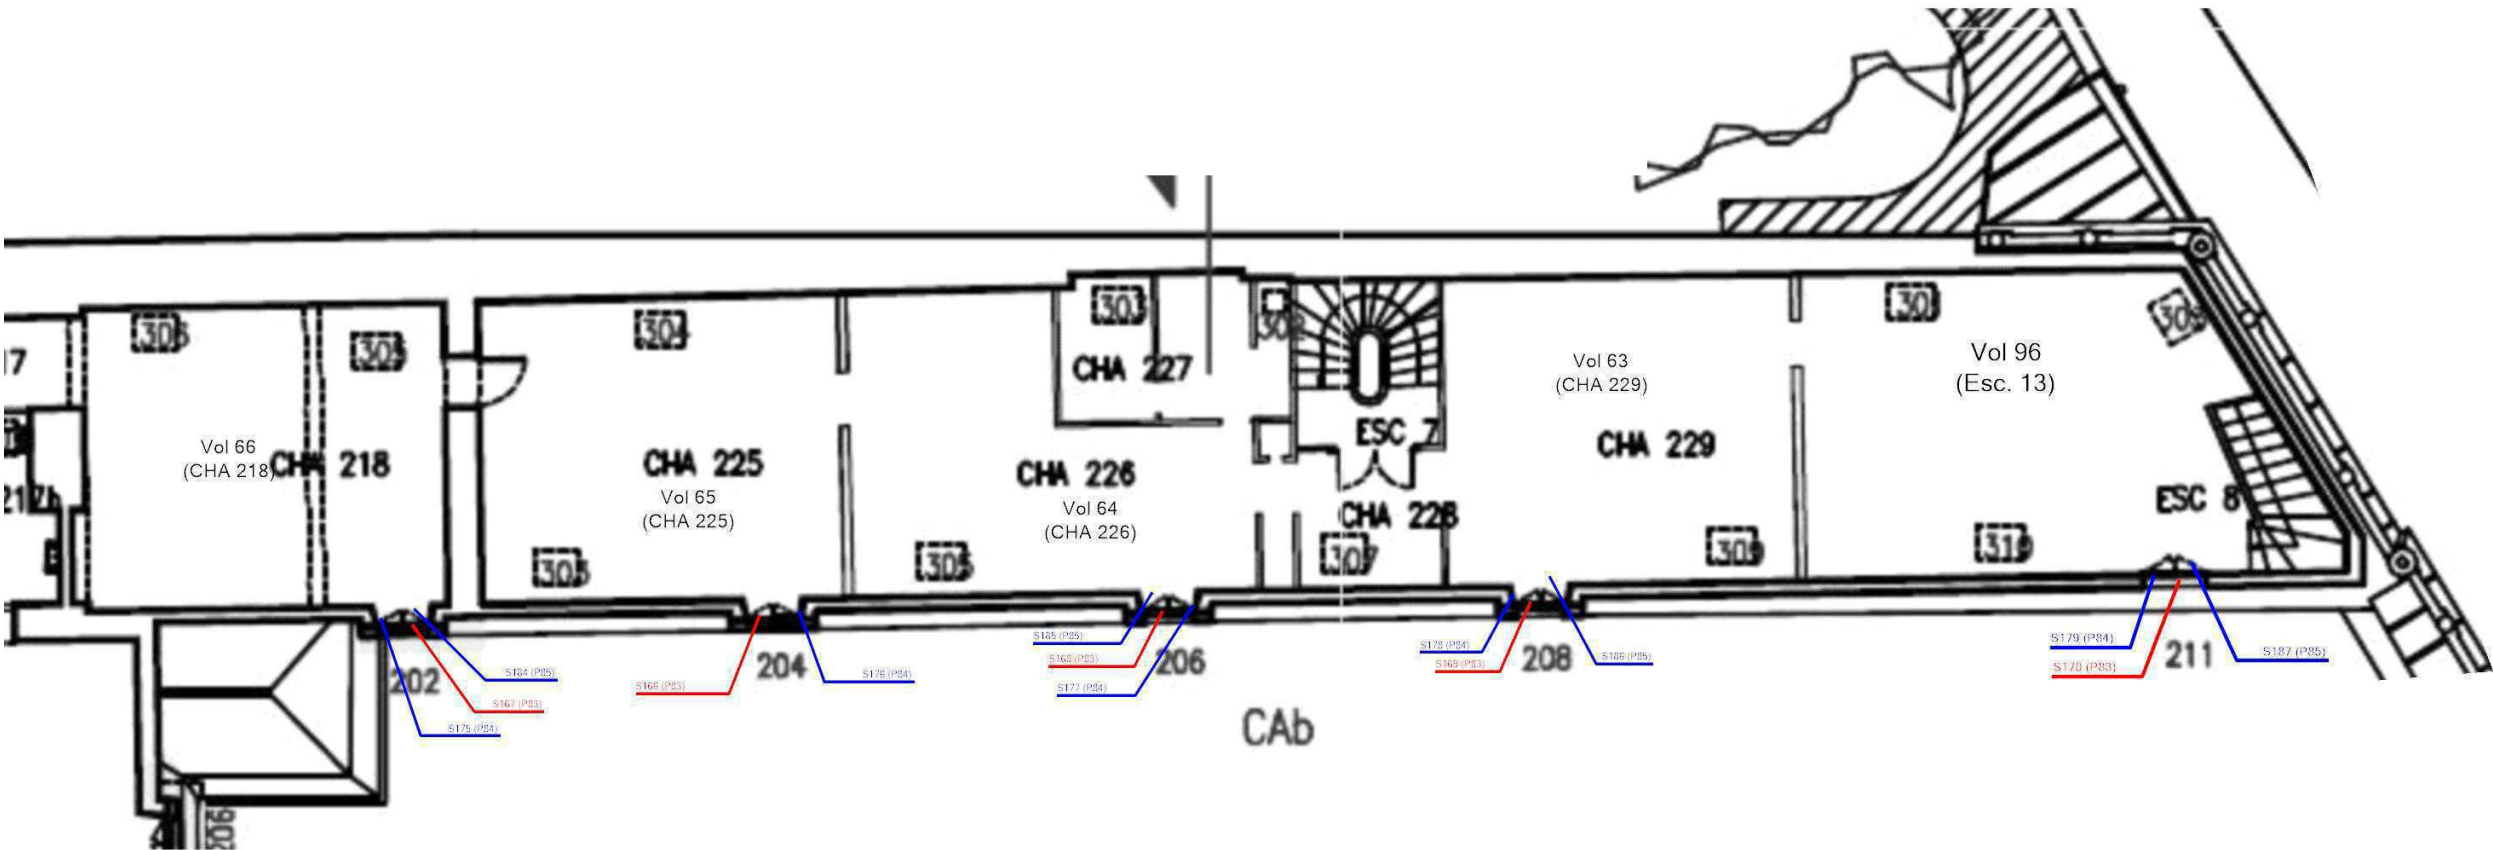

Plan de situation

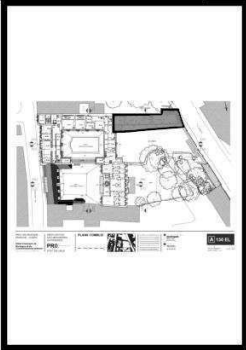

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026

Technicien intervenant


SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - MPCA FAÇADES


Référence:
002EX344029

Légende

	P83 : Joint détachéité
--	------------------------

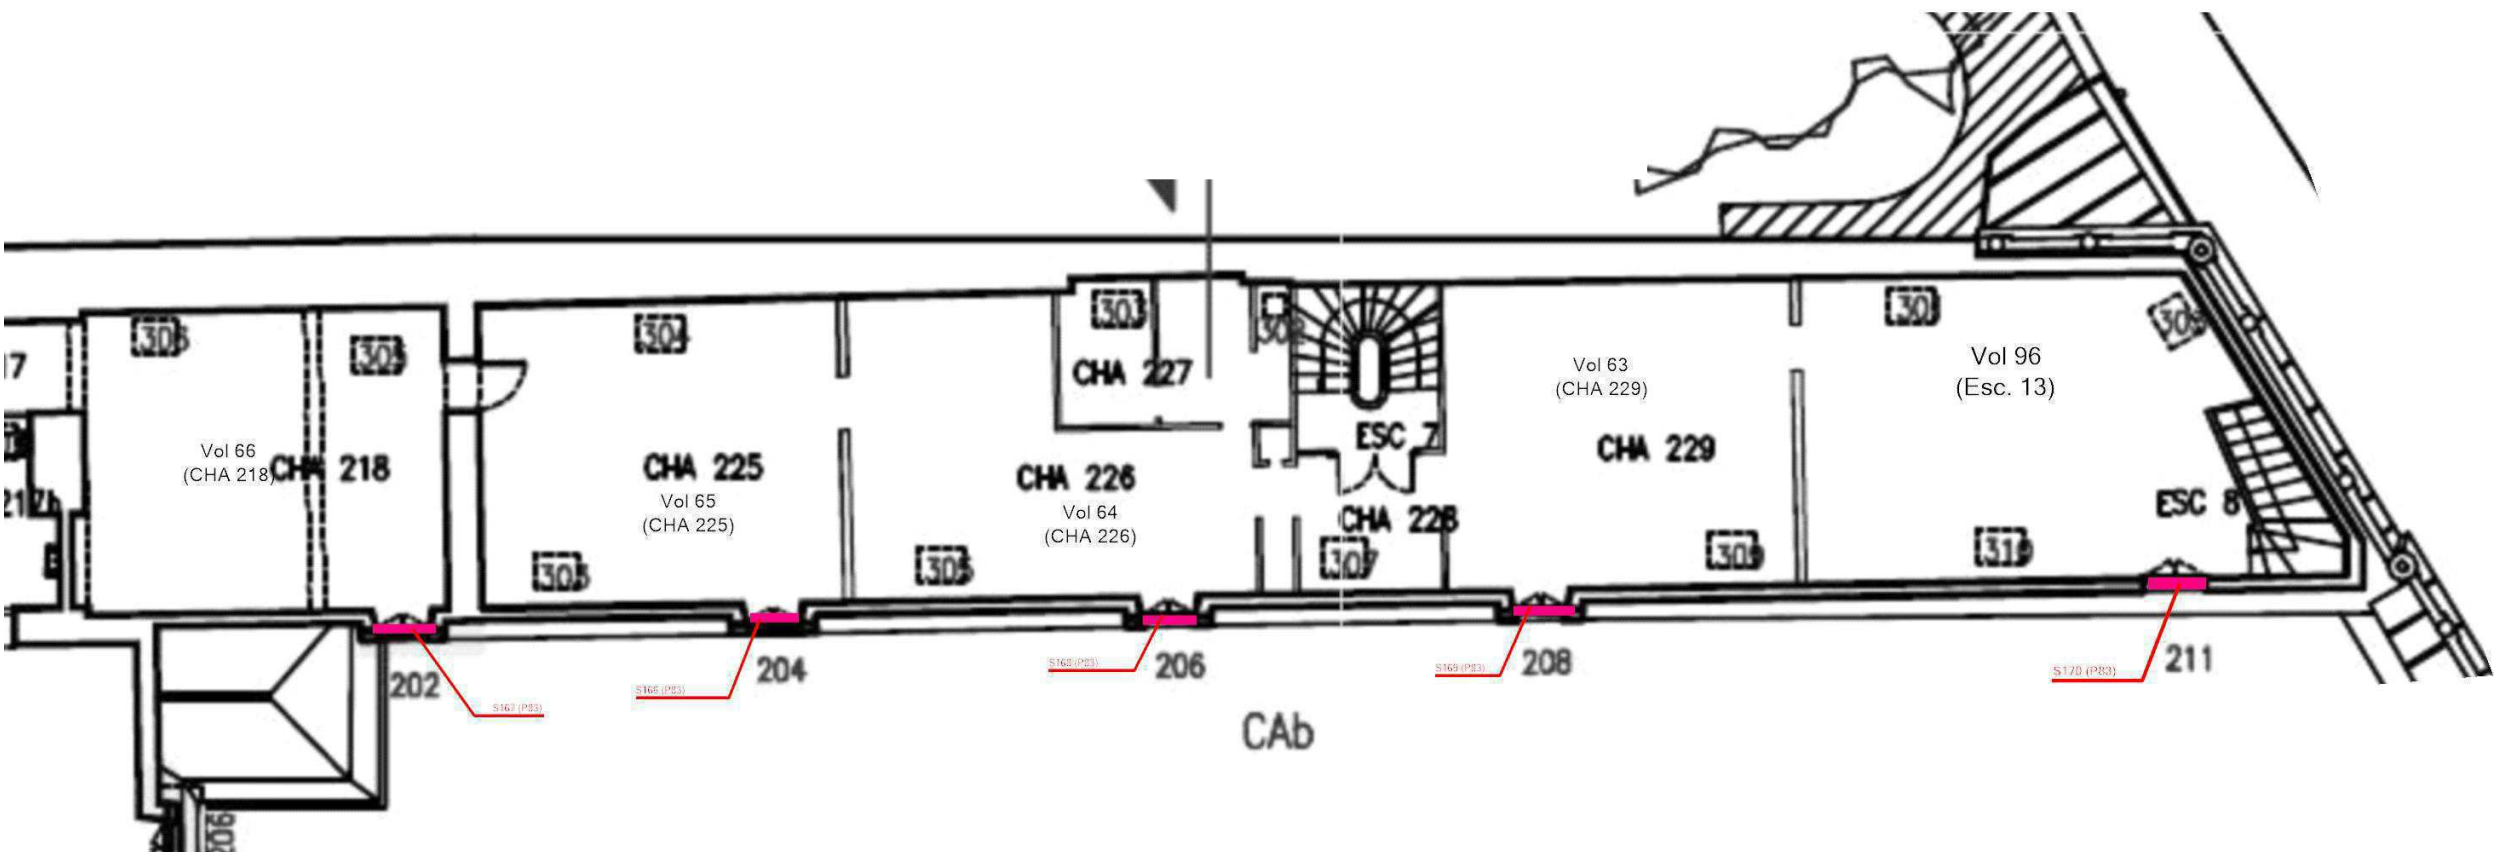

Plan de situation

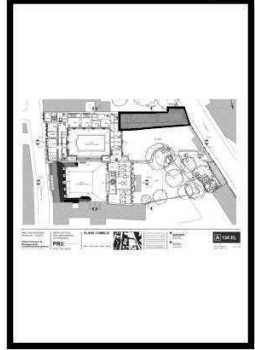

Adresse du bien	

39 Rue Vannerie 21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026

Techniciens intervenant

SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX344029

Légende

P

Localisation d'un prélèvement positif

P


Localisation d'un prélèvement négatif

S


Localisation dun sondage négatif

§

Localisation dun sondage positif

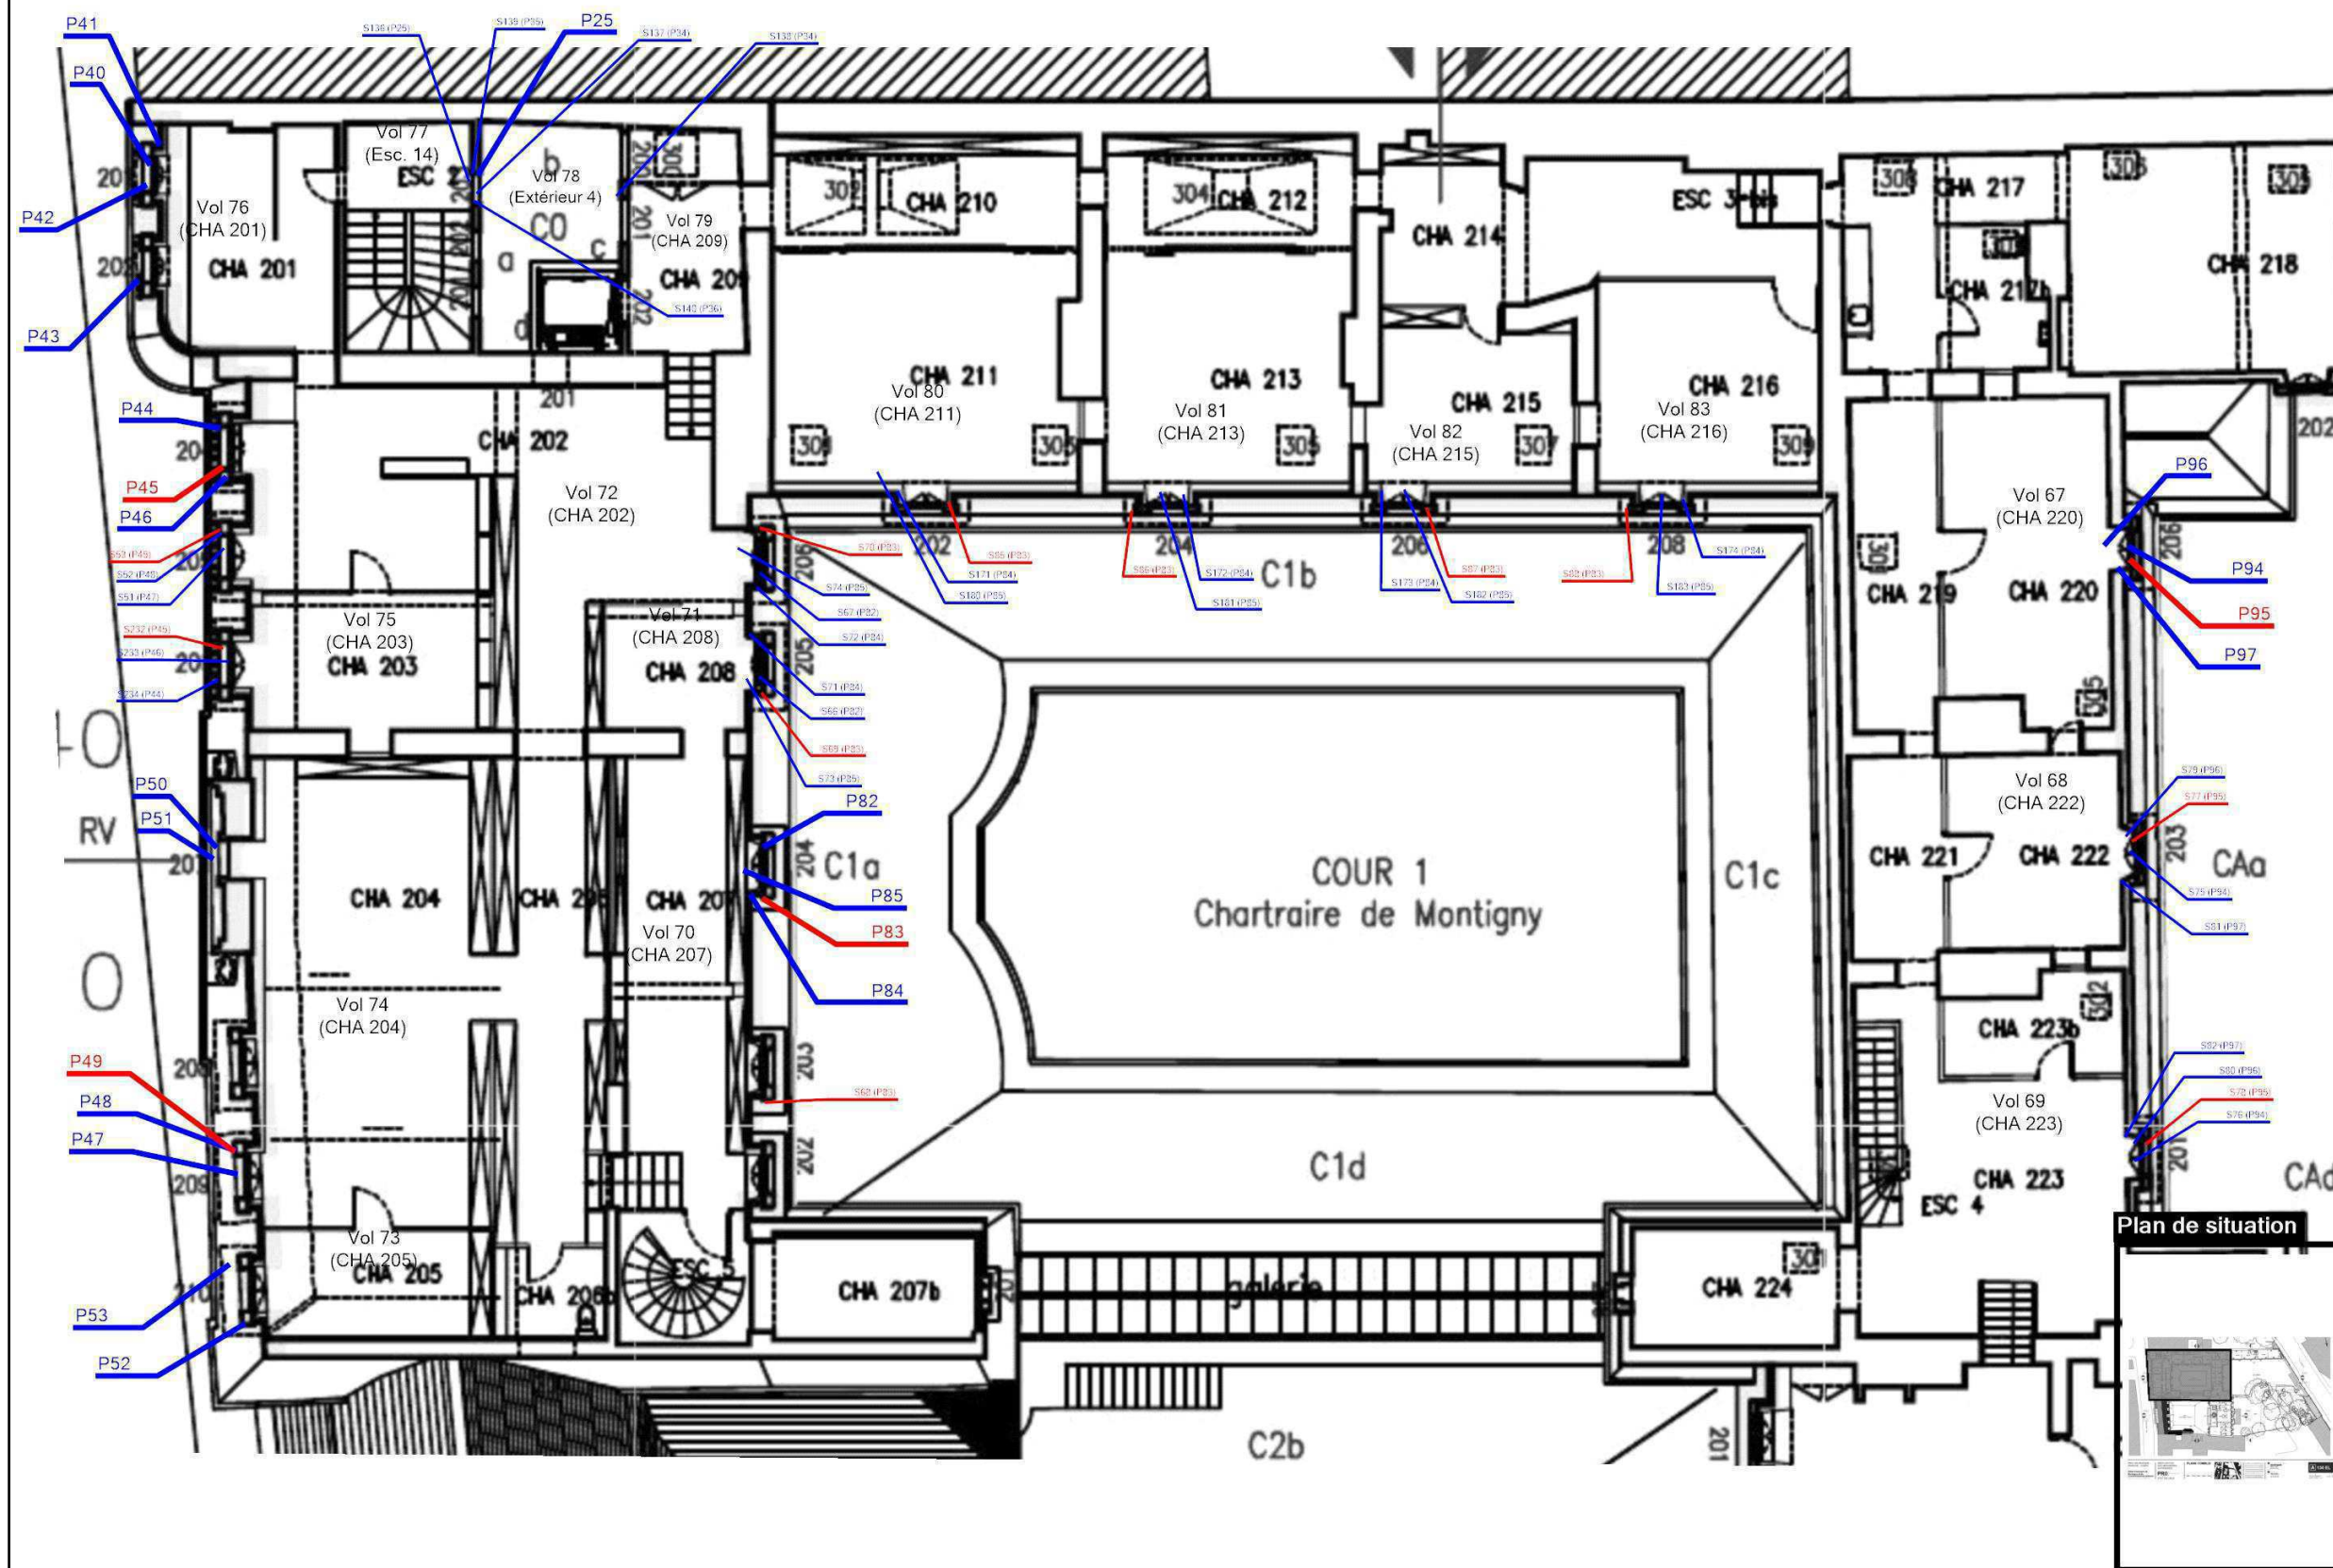

Plan de situation

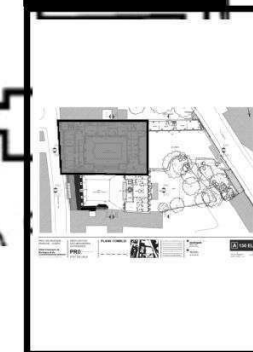

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026

Techniciens intervenant

	SULPIZIO OLIVIER
--	------------------

R+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX344029


Légende

	P83 : Joint détachéité
--	------------------------

	P49 : Joint de structure
--	--------------------------

	P95 : Joint de structure
--	--------------------------

	P45 : Joint de structure
--	--------------------------

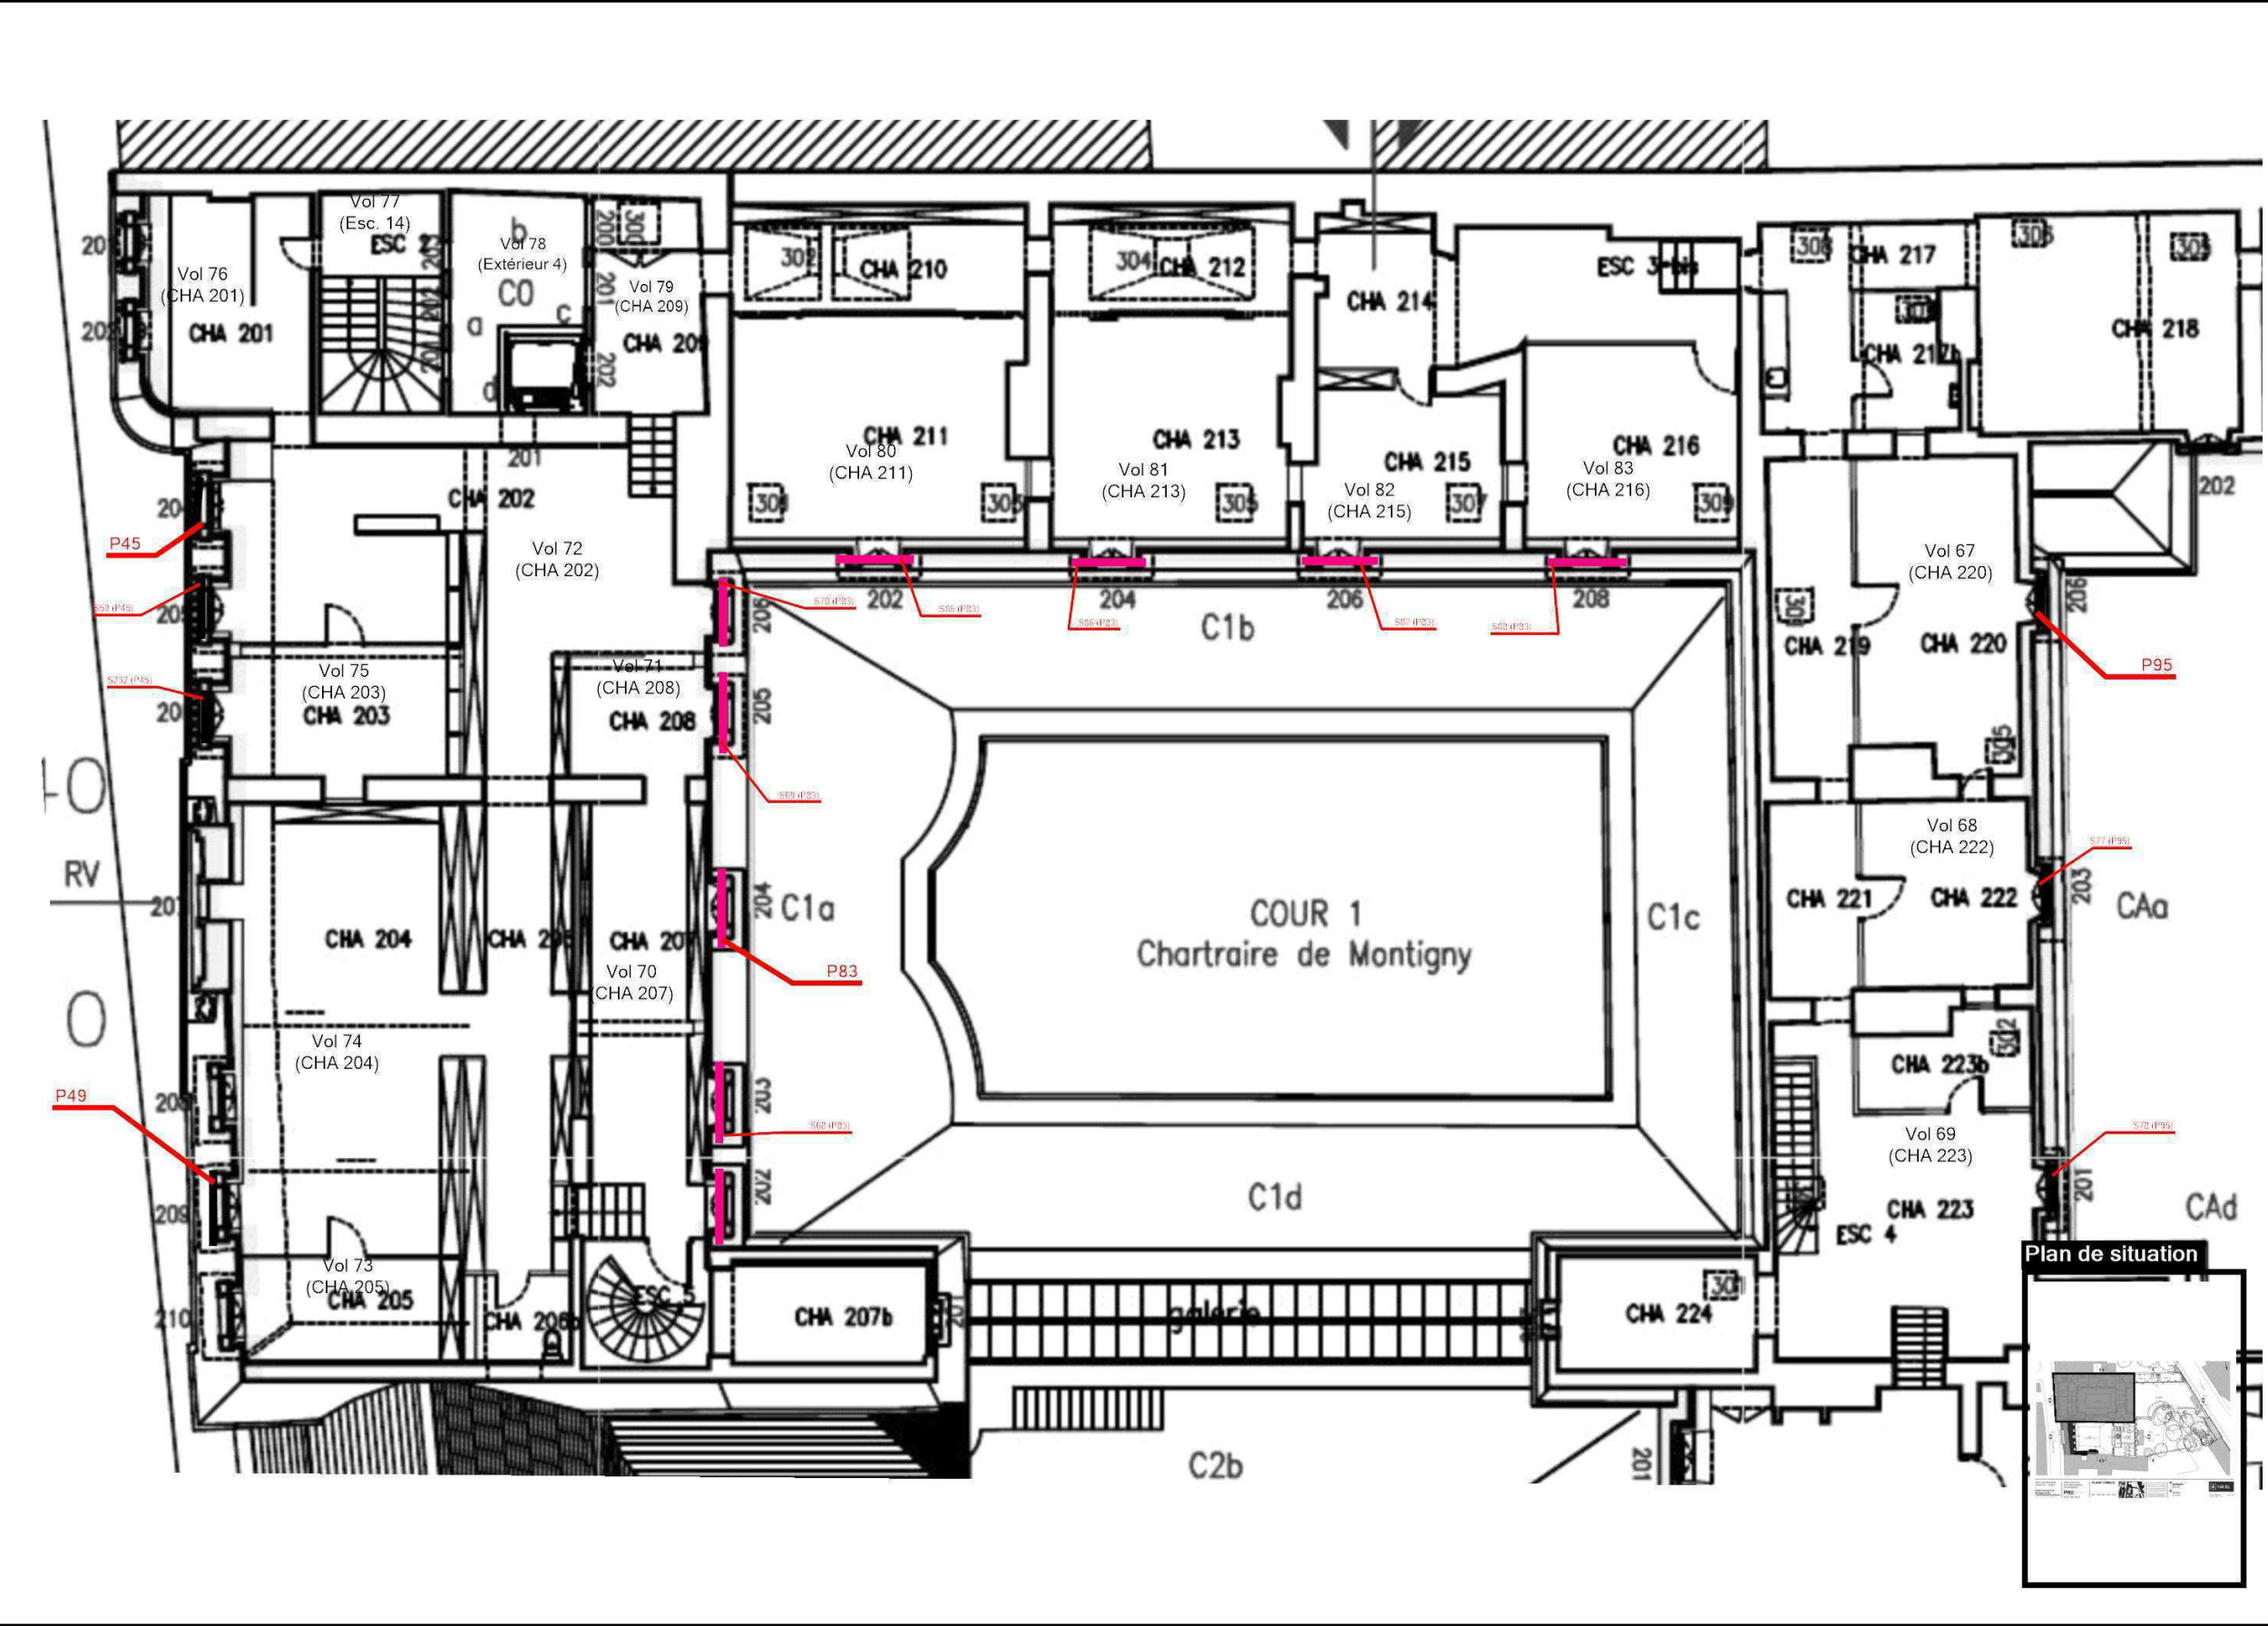

Adresse du bien

39 Rue Vannerie 21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026

Techniciens intervenant

SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES



Référence:
002EX344029

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

Localisation dun sondage positif

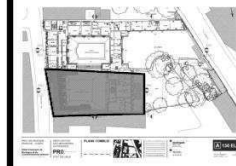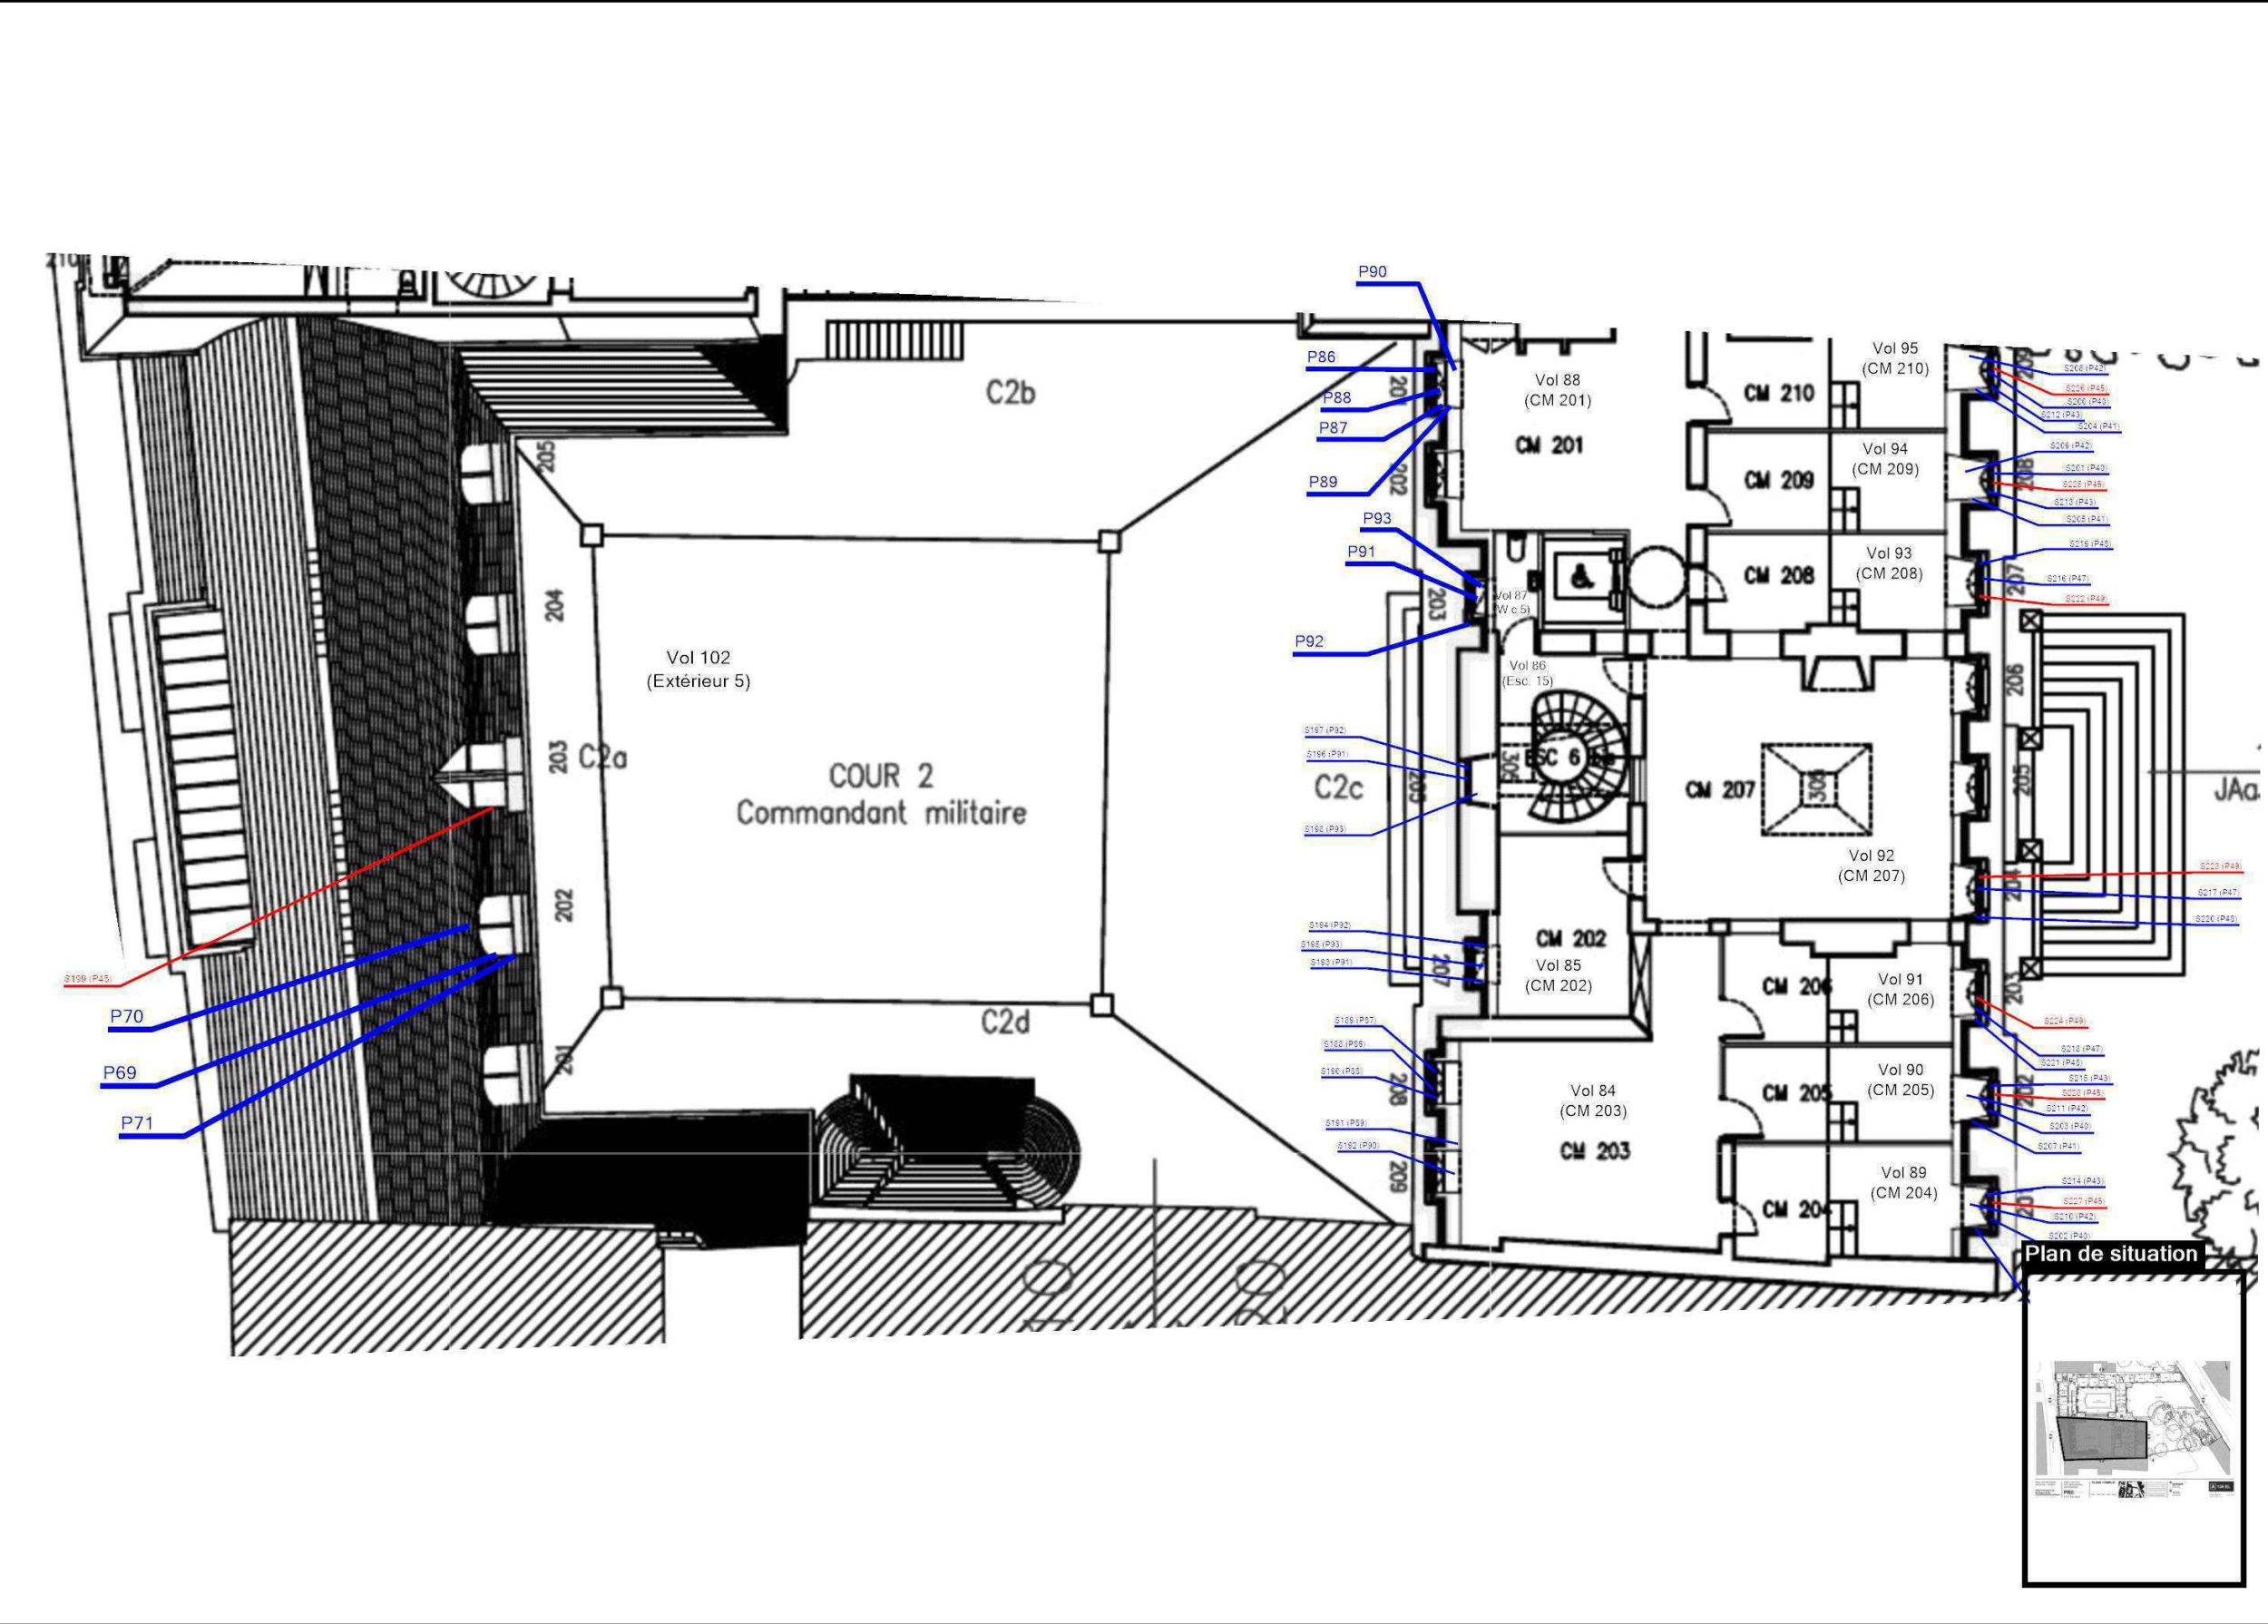

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026


Techniciens intervenant

SULPIZIO OLIVIER

Légende

P49 : Joint de structure

P45 : Joint de structure

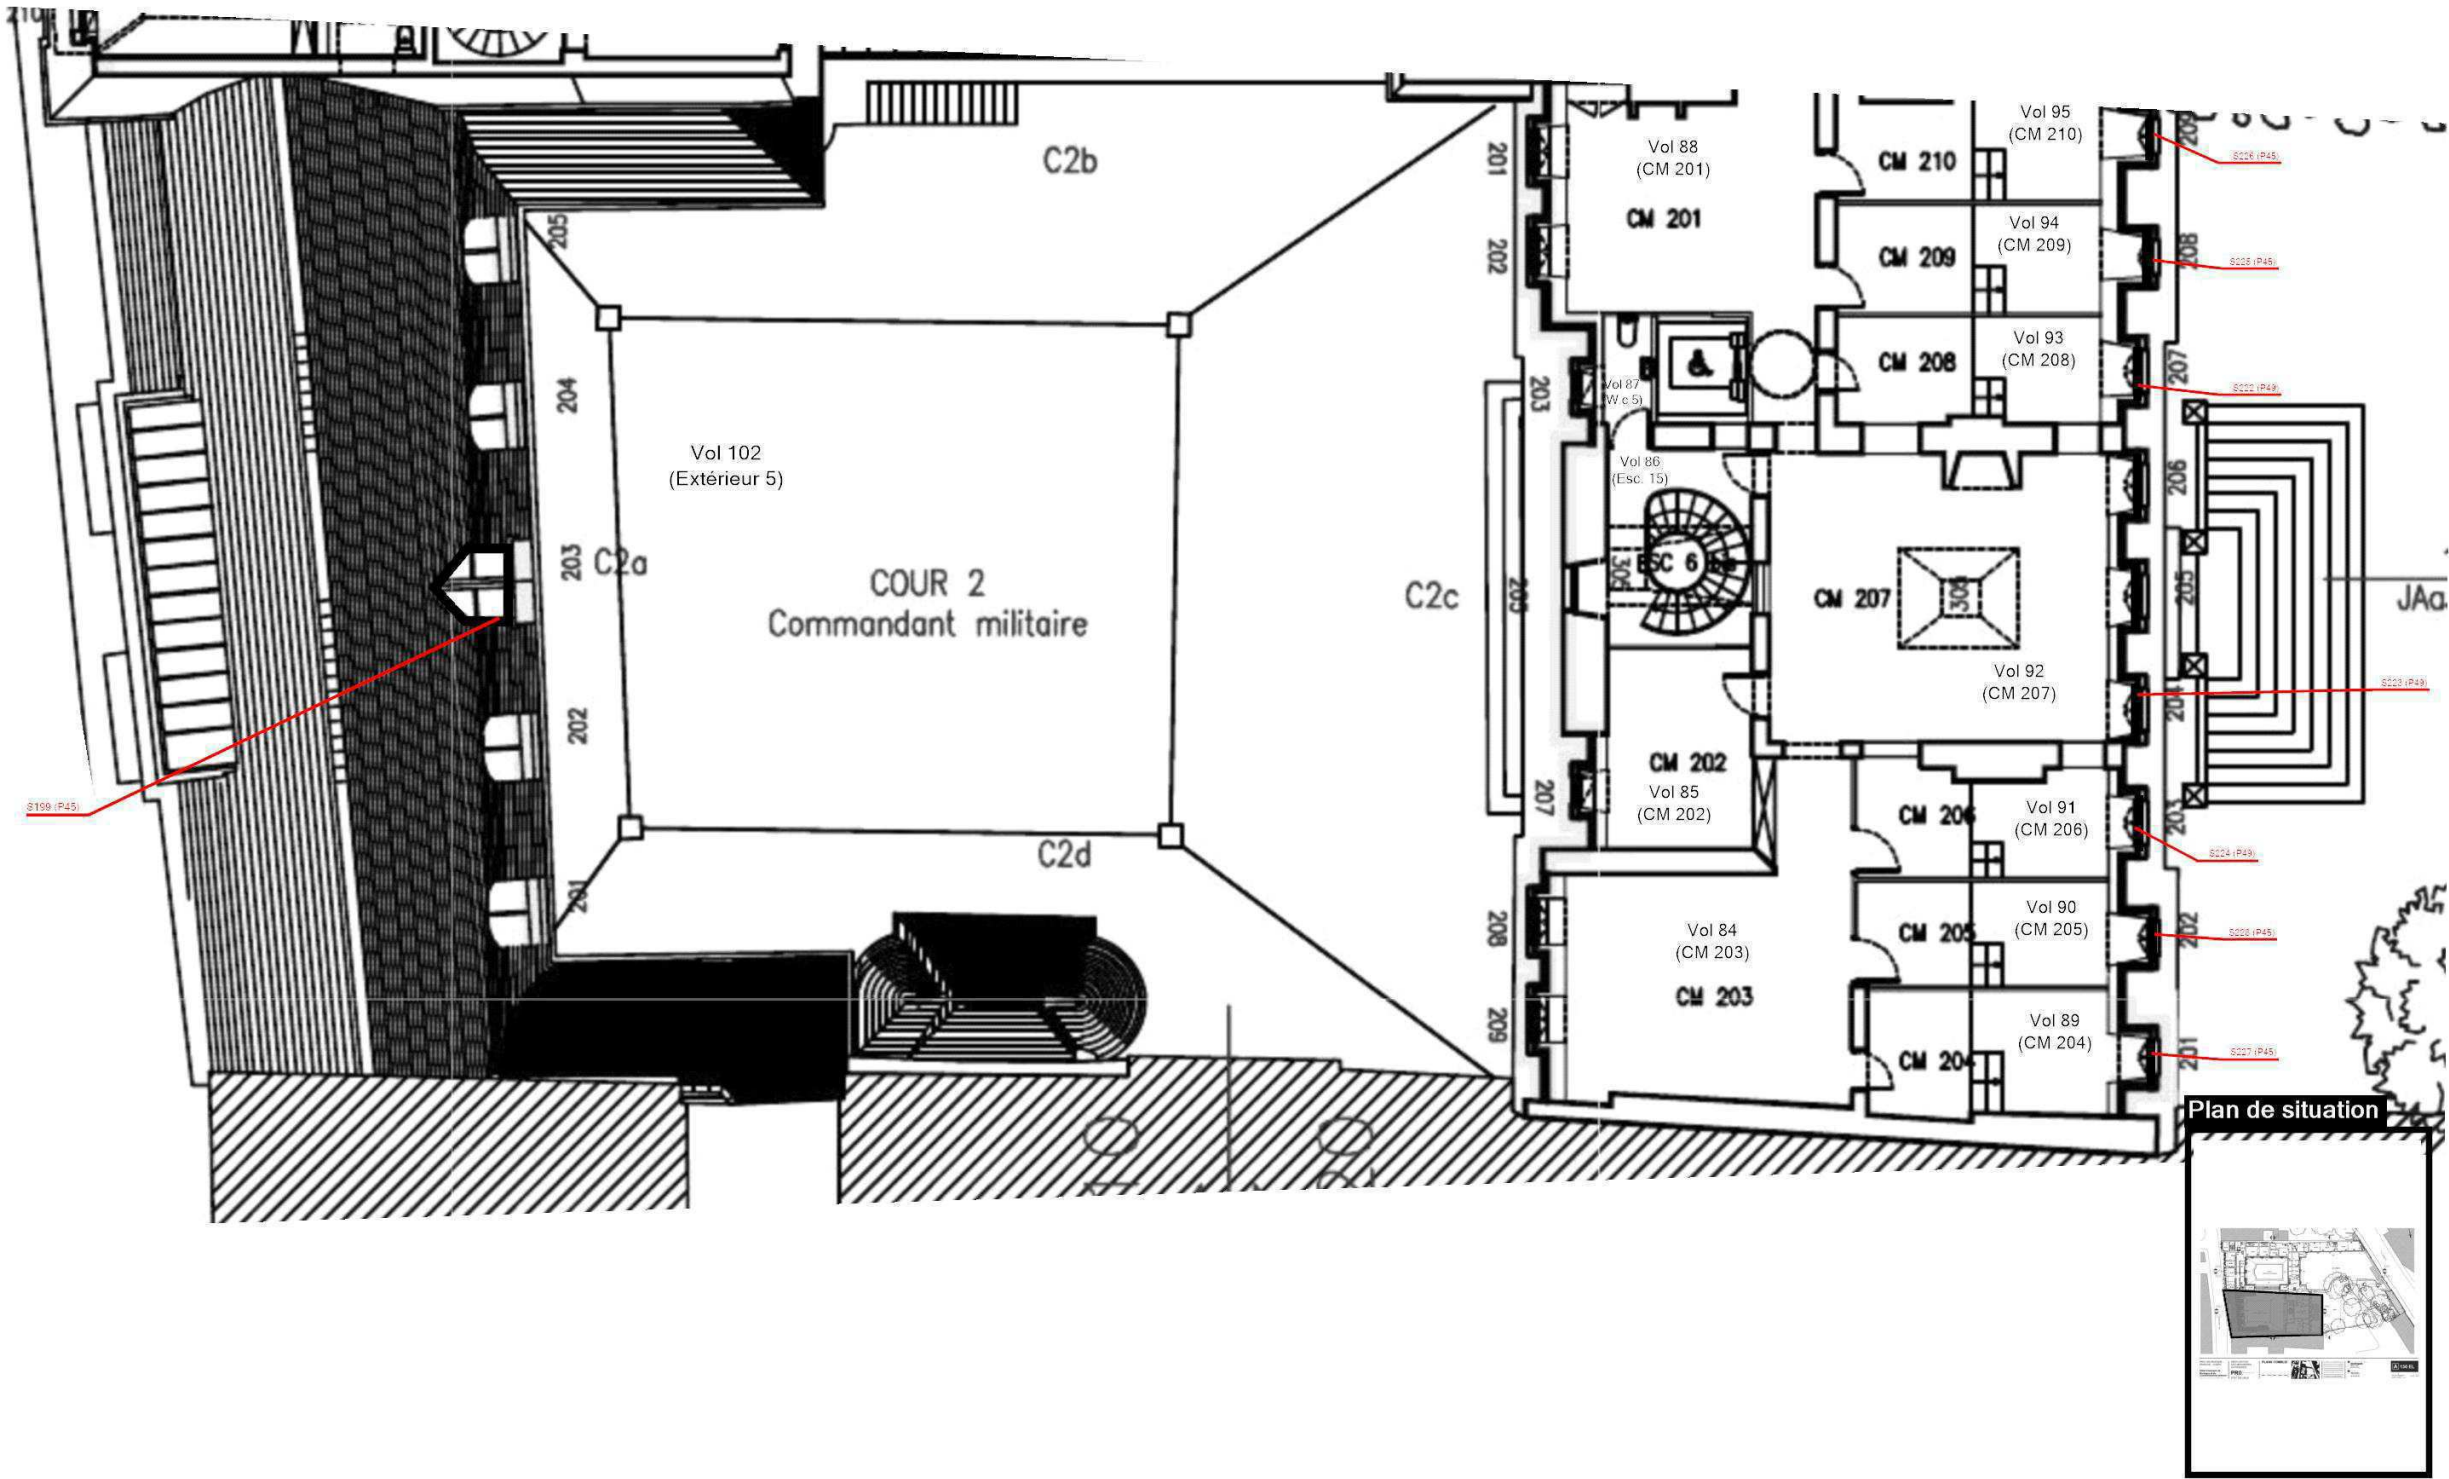


COUPES COUR CO - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX344029

Légende



Périmètre d'intervention 1

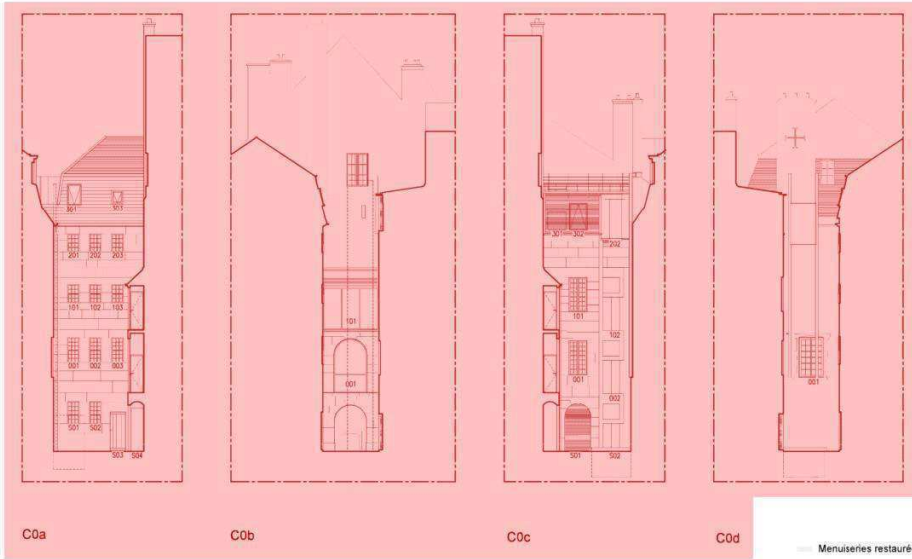

Menuseries restaurées en BASE
Menuseries restaurées en OPTION

DRAC BOURGOGNE -
FRANCHE - COMTE

Hôtel Chartraire de
Montigny et du
Commandement Militaire

28-41 rue de la Vannerie 21000 DIJON

RESTAURATION
DES MENUISERIES
EXTERIEURES

PRO FEVRIER 2024

ETAT DES LIEUX

COUPES COUR C0

archipote
89000 LYON
04 77 24 71 80

TINCHANT
SAVOIS VERMOREL
04 78 89 55 95

A 380EL

archipote
martin baillot arch



Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon



Date intervention


03/07/2026

Technicien intervenant


SULPIZIO OLIVIER

Légende


	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

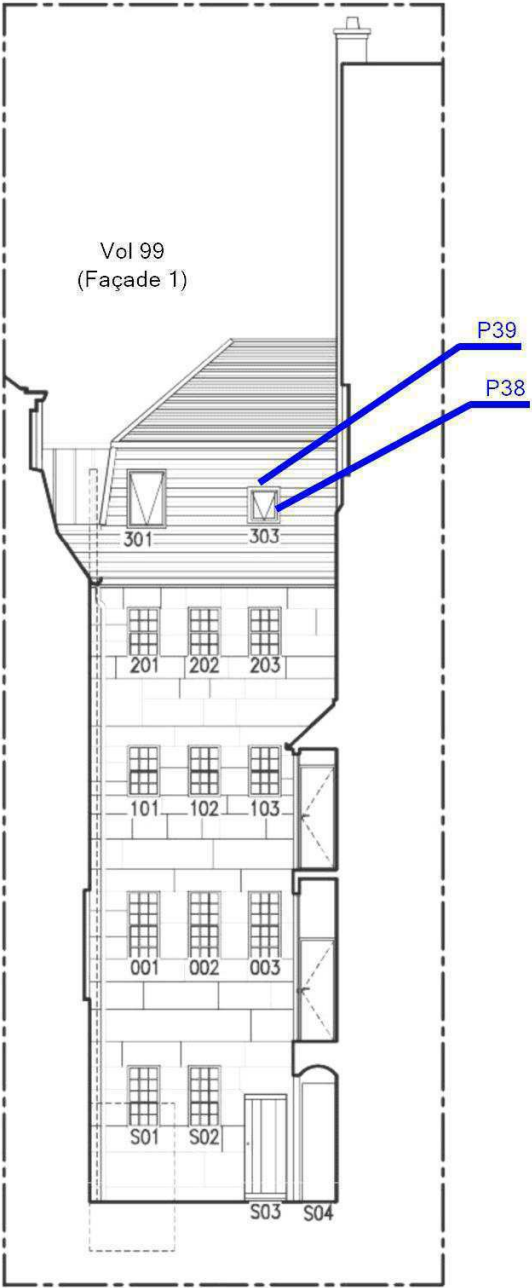


C0a

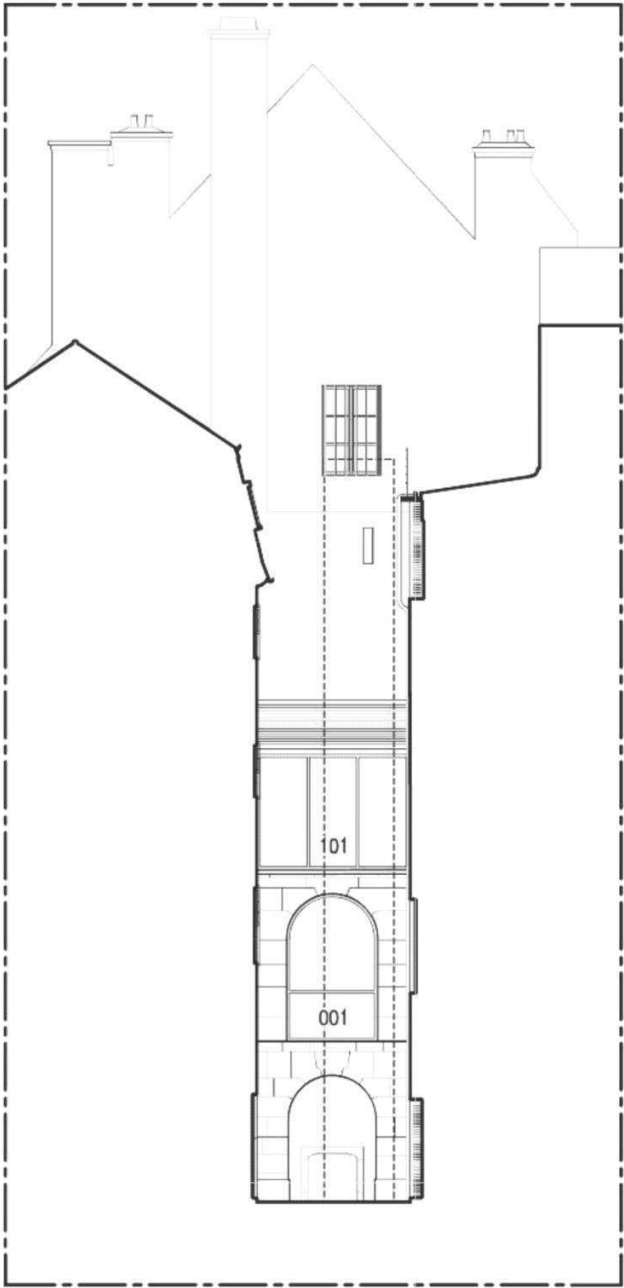

C0b

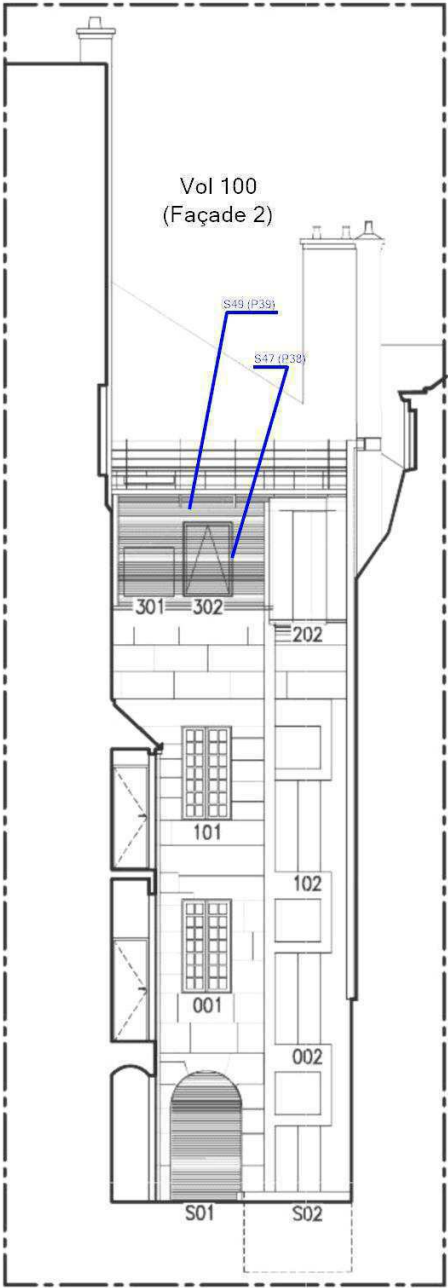


C0c

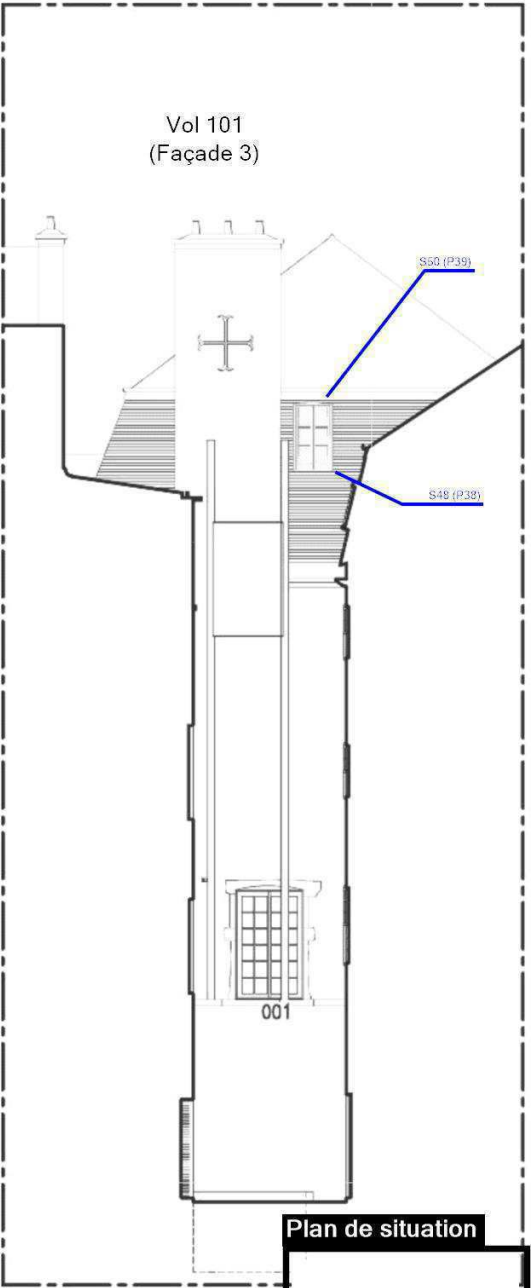

C0d

Plan de situation

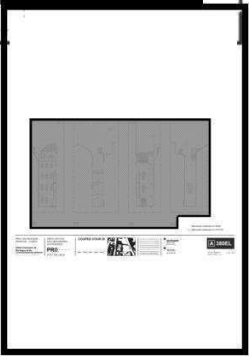

Adresse du bien

39 Rue Vannerie
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment de Dijon

Date intervention

03/07/2026

Technicien intervenant

SULPIZIO OLIVIER



ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX344029 n°38 - 1 (P38)	Coupes cour CO - Vol 99 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°39 - 1 (P39)	Coupes cour CO - Vol 99 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°37 - 1 (P37)	R+1 - Vol 44 (CHA 103)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°54 - 1 (P54)	R+1 - Vol 40 (CHA 101)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°55 - 1 (P55)	R+1 - Vol 40 (CHA 101)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Vol 40 (CHA 101)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 40 (CHA 101)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 40 (CHA 101)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 41 (CHA 102)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 41 (CHA 102)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Vol 61 (CM 109)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 61 (CM 109)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 61 (CM 109)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 61 (CM 109)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 59 (CM 111)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 59 (CM 111)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 59 (CM 111)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 59 (CM 111)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 58 (CM 112)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 58 (CM 112)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 35 (CHA 115)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°75 - 1 (P75)	R+1 - Vol 35 (CHA 115)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°76 - 1 (P76)	R+1 - Vol 35 (CHA 115)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°77 - 1 (P77)	R+1 - Vol 35 (CHA 115)	Prélèvement négatif



002EX344029 n°78 - 1 (P78)	R+1 - Vol 34 (CHA 113)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°79 - 1 (P79)	R+1 - Vol 34 (CHA 113)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°80 - 1 (P80)	R+1 - Vol 34 (CHA 113)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°81 - 1 (P81)	R+1 - Vol 33 (CHA 114)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°98 - 1 (P98)	R+1 - Vol 55 (Esc. 12)	Prélèvement positif
002EX344029 n°99 - 1 (P99)	R+1 - Vol 55 (Esc. 12)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°100 - 1 (P100)	R+1 - Vol 55 (Esc. 12)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°101 - 1 (P101)	R+1 - Vol 50 (CM 106)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°104 - 1 (P104)	R+1 - Vol 103 (Esc. 16)	Prélèvement positif
002EX344029 n°25 - 1 (P25)	R+2 - Vol 78 (Extérieur 4)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 76 (CHA 201)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 76 (CHA 201)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°42 - 1 (P42)	R+2 - Vol 76 (CHA 201)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°43 - 1 (P43)	R+2 - Vol 76 (CHA 201)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°44 - 1 (P44)	R+2 - Vol 72 (CHA 202)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°45 - 1 (P45)	R+2 - Vol 72 (CHA 202)	Prélèvement positif
002EX344029 n°46 - 1 (P46)	R+2 - Vol 72 (CHA 202)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°47 - 1 (P47)	R+2 - Vol 74 (CHA 204)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°48 - 1 (P48)	R+2 - Vol 74 (CHA 204)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°49 - 1 (P49)	R+2 - Vol 74 (CHA 204)	Prélèvement positif
002EX344029 n°50 - 1 (P50)	R+2 - Vol 74 (CHA 204)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°51 - 1 (P51)	R+2 - Vol 74 (CHA 204)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°52 - 1 (P52)	R+2 - Vol 73 (CHA 205)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°53 - 1 (P53)	R+2 - Vol 73 (CHA 205)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°69 - 1 (P69)	R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°70 - 1 (P70)	R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°71 - 1 (P71)	R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°82 - 1 (P82)	R+2 - Vol 70 (CHA 207)	Prélèvement négatif
002EX344029 n°83 - 1 (P83)	R+2 - Vol 70 (CHA 207)	Prélèvement positif
002EX344029 n°84 - 1 (P84)	R+2 - Vol 70 (CHA 207)	Prélèvement négatif



002EX344029 n°85 - 1 (P85)	R+2 - Vol 70 (CHA 207)	Prélevement négatif
002EX344029 n°86 - 1 (P86)	R+2 - Vol 88 (CM 201)	Prélevement négatif
002EX344029 n°87 - 1 (P87)	R+2 - Vol 88 (CM 201)	Prélevement négatif
002EX344029 n°88 - 1 (P88)	R+2 - Vol 88 (CM 201)	Prélevement négatif
002EX344029 n°89 - 1 (P89)	R+2 - Vol 88 (CM 201)	Prélevement négatif
002EX344029 n°90 - 1 (P90)	R+2 - Vol 88 (CM 201)	Prélevement négatif
002EX344029 n°91 - 1 (P91)	R+2 - Vol 87 (W.c 5)	Prélevement négatif
002EX344029 n°92 - 1 (P92)	R+2 - Vol 87 (W.c 5)	Prélevement négatif
002EX344029 n°93 - 1 (P93)	R+2 - Vol 87 (W.c 5)	Prélevement négatif
002EX344029 n°94 - 1 (P94)	R+2 - Vol 67 (CHA 220)	Prélevement négatif
002EX344029 n°95 - 1 (P95)	R+2 - Vol 67 (CHA 220)	Prélevement positif
002EX344029 n°96 - 1 (P96)	R+2 - Vol 67 (CHA 220)	Prélevement négatif
002EX344029 n°97 - 1 (P97)	R+2 - Vol 67 (CHA 220)	Prélevement négatif
002EX344029 n°97 - 2 (P97)	R+2 - Vol 67 (CHA 220)	Prélevement négatif
002EX344029 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 13 (CHA 013)	Prélevement positif
002EX344029 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 14 (CHA 015)	Prélevement négatif
002EX344029 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 14 (CHA 015)	Prélevement négatif
002EX344029 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 14 (CHA 015)	Prélevement négatif
002EX344029 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 18 (Esc. 4)	Prélevement négatif
002EX344029 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 18 (Esc. 4)	Prélevement négatif
002EX344029 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 17 (CHA 018)	Prélevement négatif
002EX344029 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 17 (CHA 018)	Prélevement négatif
002EX344029 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 7 (W.c 2)	Prélevement négatif
002EX344029 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 7 (W.c 2)	Prélevement négatif
002EX344029 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 10 (CHA 001)	Prélevement négatif
002EX344029 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 8 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002EX344029 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 8 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002EX344029 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 8 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002EX344029 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 98 CHA 004	Prélevement négatif
002EX344029 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 98 CHA 004	Prélevement négatif




002EX344029 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 97 CHA 001b	Prélevement négatif
002EX344029 n°16 - 1 (P16)	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	Prélevement négatif
002EX344029 n°17 - 1 (P17)	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	Prélevement négatif
002EX344029 n°18 - 1 (P18)	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	Prélevement négatif
002EX344029 n°19 - 1 (P19)	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	Prélevement négatif
002EX344029 n°24 - 1 (P24)	Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX344029 n°26 - 1 (P26)	Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX344029 n°27 - 1 (P27)	Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)	Prélevement négatif



002EX344029 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 13 (CHA 013)




002EX344029 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 14 (CHA 015)

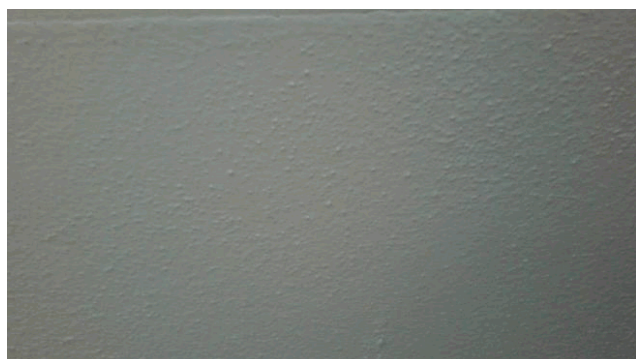

002EX344029 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 14 (CHA 015)



002EX344029 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 14 (CHA 015)

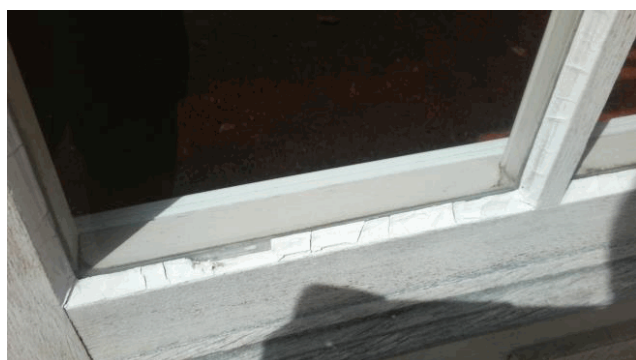

002EX344029 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 18 (Esc. 4)



002EX344029 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 18 (Esc. 4)



002EX344029 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 17 (CHA 018)



002EX344029 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 17 (CHA 018)



002EX344029 n°16 - 1 (P16) - Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)



002EX344029 n°17 - 1 (P17) - Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)



002EX344029 n°18 - 1 (P18) - Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)



002EX344029 n°19 - 1 (P19) - Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)



002EX344029 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 7 (W.c 2)



002EX344029 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 7 (W.c 2)



002EX344029 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 10 (CHA 001)



002EX344029 n°24 - 1 (P24) - Sous-sol - Vol 5
(Extérieur 1)



002EX344029 n°25 - 1 (P25) - R+2 - Vol 78 (Extérieur 4)



002EX344029 n°26 - 1 (P26) - Sous-sol - Vol 5
(Extérieur 1)



002EX344029 n°27 - 1 (P27) - Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)



002EX344029 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 8 (Extérieur 2)



002EX344029 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 8 (Extérieur 2)




002EX344029 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 8 (Extérieur 2)



002EX344029 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 98 CHA 004



002EX344029 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 98 CHA 004

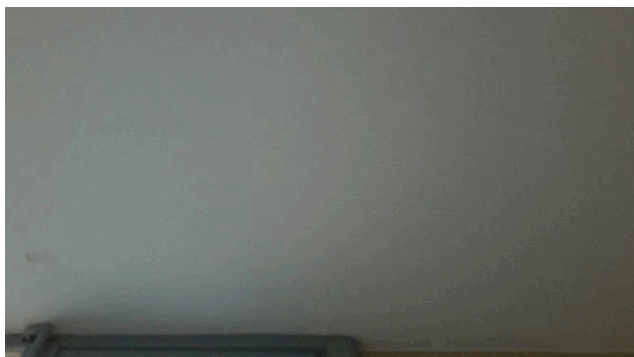

002EX344029 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 97 CHA 001b



002EX344029 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)



002EX344029 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)




002EX344029 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)




002EX344029 n°37 - 1 (P37) - R+1 - Vol 44 (CHA 103)



002EX344029 n°38 - 1 (P38) - Coupes cour CO - Vol 99 (Façade 1)

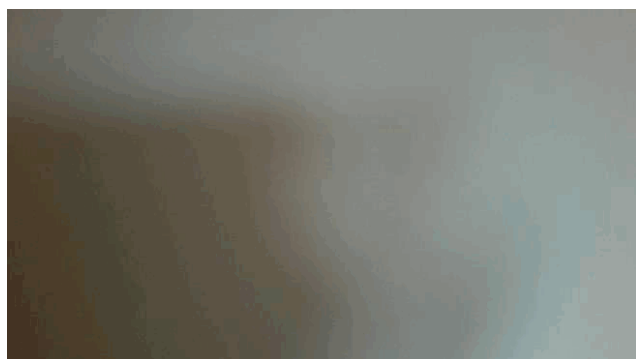

002EX344029 n°39 - 1 (P39) - Coupes cour CO - Vol 99
(Façade 1)

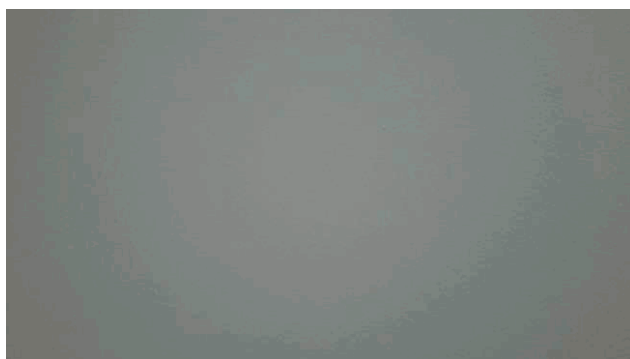

002EX344029 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 76 (CHA 201)



002EX344029 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 76 (CHA 201)



002EX344029 n°42 - 1 (P42) - R+2 - Vol 76 (CHA 201)



002EX344029 n°43 - 1 (P43) - R+2 - Vol 76 (CHA 201)



002EX344029 n°44 - 1 (P44) - R+2 - Vol 72 (CHA 202)



002EX344029 n°45 - 1 (P45) - R+2 - Vol 72 (CHA 202)



002EX344029 n°46 - 1 (P46) - R+2 - Vol 72 (CHA 202)




002EX344029 n°47 - 1 (P47) - R+2 - Vol 74 (CHA 204)



002EX344029 n°48 - 1 (P48) - R+2 - Vol 74 (CHA 204)



002EX344029 n°49 - 1 (P49) - R+2 - Vol 74 (CHA 204)

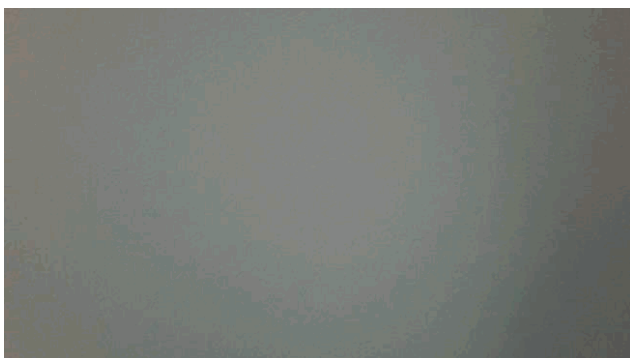

002EX344029 n°50 - 1 (P50) - R+2 - Vol 74 (CHA 204)



002EX344029 n°51 - 1 (P51) - R+2 - Vol 74 (CHA 204)




002EX344029 n°52 - 1 (P52) - R+2 - Vol 73 (CHA 205)




002EX344029 n°53 - 1 (P53) - R+2 - Vol 73 (CHA 205)



002EX344029 n°54 - 1 (P54) - R+1 - Vol 40 (CHA 101)

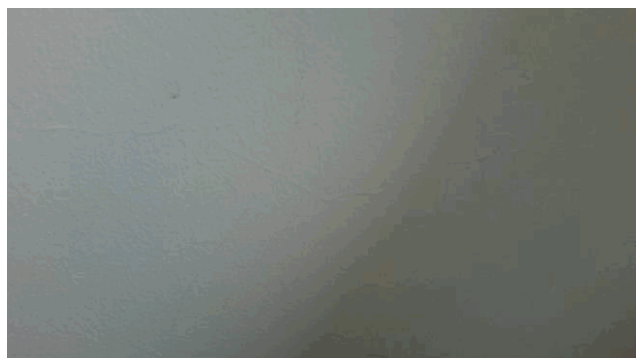

002EX344029 n°55 - 1 (P55) - R+1 - Vol 40 (CHA 101)

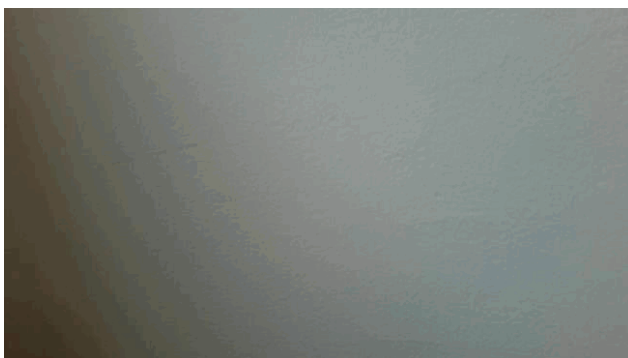


002EX344029 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Vol 40 (CHA 101)



002EX344029 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 40 (CHA 101)



002EX344029 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 40 (CHA 101)

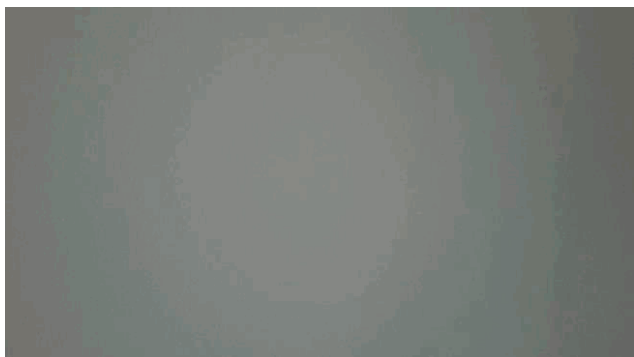

002EX344029 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 41 (CHA 102)



002EX344029 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 41 (CHA 102)



002EX344029 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Vol 61 (CM 109)



002EX344029 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 61 (CM 109)



002EX344029 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 61 (CM 109)



002EX344029 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 61 (CM 109)



002EX344029 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 59 (CM 111)



002EX344029 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 59 (CM 111)




002EX344029 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 59 (CM 111)




002EX344029 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 59 (CM 111)



002EX344029 n°69 - 1 (P69) - R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)

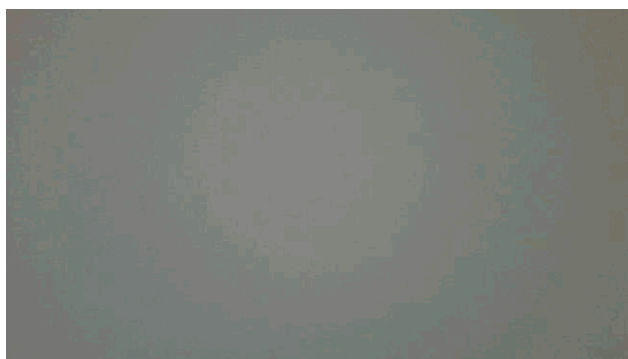

002EX344029 n°70 - 1 (P70) - R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)

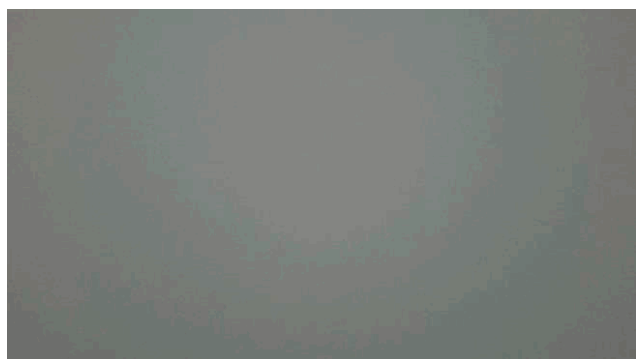

002EX344029 n°71 - 1 (P71) - R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)

002EX344029 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 58 (CM 112)



002EX344029 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 58 (CM 112)

002EX344029 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 35 (CHA 115)




002EX344029 n°75 - 1 (P75) - R+1 - Vol 35 (CHA 115)



002EX344029 n°76 - 1 (P76) - R+1 - Vol 35 (CHA 115)



002EX344029 n°77 - 1 (P77) - R+1 - Vol 35 (CHA 115)

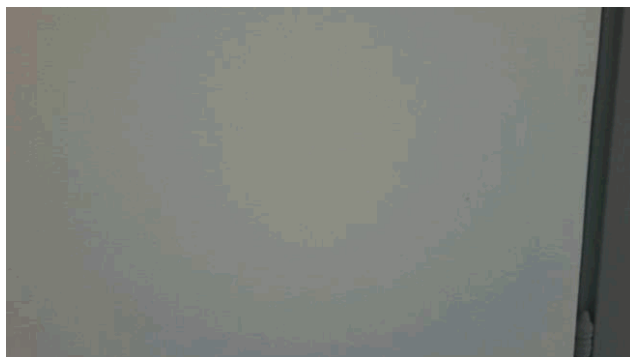

002EX344029 n°78 - 1 (P78) - R+1 - Vol 34 (CHA 113)



002EX344029 n°79 - 1 (P79) - R+1 - Vol 34 (CHA 113)



002EX344029 n°80 - 1 (P80) - R+1 - Vol 34 (CHA 113)



002EX344029 n°81 - 1 (P81) - R+1 - Vol 33 (CHA 114)



002EX344029 n°82 - 1 (P82) - R+2 - Vol 70 (CHA 207)



002EX344029 n°83 - 1 (P83) - R+2 - Vol 70 (CHA 207)



002EX344029 n°84 - 1 (P84) - R+2 - Vol 70 (CHA 207)



002EX344029 n°85 - 1 (P85) - R+2 - Vol 70 (CHA 207)



002EX344029 n°86 - 1 (P86) - R+2 - Vol 88 (CM 201)



002EX344029 n°87 - 1 (P87) - R+2 - Vol 88 (CM 201)




002EX344029 n°88 - 1 (P88) - R+2 - Vol 88 (CM 201)



002EX344029 n°89 - 1 (P89) - R+2 - Vol 88 (CM 201)



002EX344029 n°90 - 1 (P90) - R+2 - Vol 88 (CM 201)

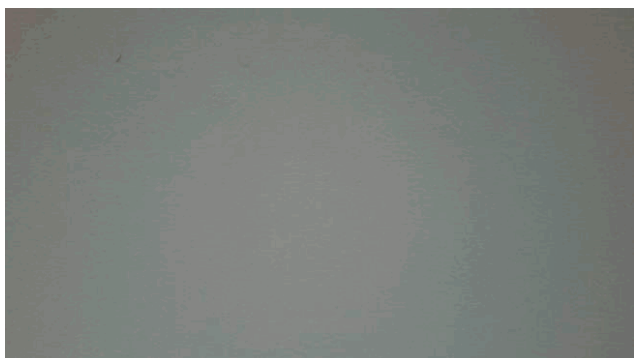

002EX344029 n°91 - 1 (P91) - R+2 - Vol 87 (W.c 5)



002EX344029 n°92 - 1 (P92) - R+2 - Vol 87 (W.c 5)



002EX344029 n°93 - 1 (P93) - R+2 - Vol 87 (W.c 5)




002EX344029 n°94 - 1 (P94) - R+2 - Vol 67 (CHA 220)



002EX344029 n°95 - 1 (P95) - R+2 - Vol 67 (CHA 220)



002EX344029 n°96 - 1 (P96) - R+2 - Vol 67 (CHA 220)

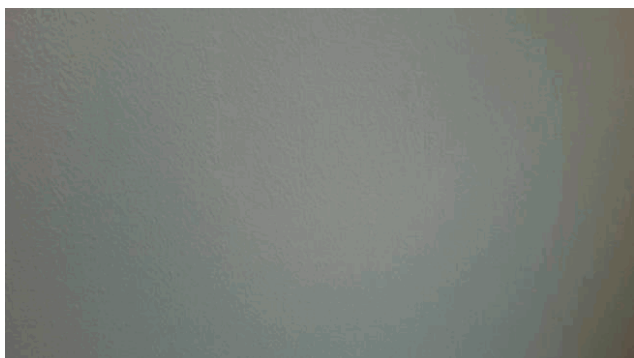

002EX344029 n°97 - 1 (P97) - R+2 - Vol 67 (CHA 220)



002EX344029 n°97 - 2 (P97) - R+2 - Vol 67 (CHA 220)



002EX344029 n°98 - 1 (P98) - R+1 - Vol 55 (Esc. 12)



002EX344029 n°99 - 1 (P99) - R+1 - Vol 55 (Esc. 12)



002EX344029 n°100 - 1 (P100) - R+1 - Vol 55 (Esc. 12)



002EX344029 n°101 - 1 (P101) - R+1 - Vol 50 (CM 106)



002EX344029 n°104 - 1 (P104) - R+1 - Vol 103 (Esc. 16)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	RDC - Vol 13 (CHA 013)	
P2	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	RDC - Vol 14 (CHA 015)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	RDC - Vol 14 (CHA 015)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 14 (CHA 015)	
P5	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	RDC - Vol 18 (Esc. 4)	
P6	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	RDC - Vol 18 (Esc. 4)	
P7	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	RDC - Vol 17 (CHA 018)	
P8	Façades	Menuiseries	Matériau - Bitumineux - Noir	RDC - Vol 17 (CHA 018)	
P9	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R+1 - Vol 25 (Esc. 7)	
P10	Façades	Menuiseries	Matériau - Dur - Blanc	R+1 - Vol 23 (CHA 122)	
P11	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R+1 - Vol 27 (CHA 119)	
P12	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R+1 - Vol 28 (CHA 109)	
P13	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Beige	R+1 - Vol 22 (Esc. 6)	
P14	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R+1 - Vol 22 (Esc. 6)	
P15	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris	R+1 - Vol 22 (Esc. 6)	
P16	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	
P17	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	
P18 Phase 1	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Gris	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	
P18 Phase 2	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Beige	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Beige	Sous-sol - Vol 2 (CHAS01)	
P20	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	RDC - Vol 7 (W.c 2)	



P21	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Beige	RDC - Vol 7 (W.c 2)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 10 (CHA 001)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	Sous-sol - Vol 4 (Esc. 1)
P24	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)
P25	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	R+2 - Vol 78 (Extérieur 4)
P26	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Beige	Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)
P27	Façades	Menuiseries	Matériau - Bitumineux - Noir	Sous-sol - Vol 5 (Extérieur 1)
P28	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	RDC - Vol 8 (Extérieur 2)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Beige	RDC - Vol 8 (Extérieur 2)
P30	Façades	Menuiseries	Mousse / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Beige	RDC - Vol 8 (Extérieur 2)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	RDC - Vol 98 CHA 004
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Blanc	RDC - Vol 98 CHA 004
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 97 CHA 001b
P34	Façades	Menuiseries	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Beige	R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)
P35	Façades	Menuiseries	Mastic - Résineux - Gris	R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Beige	R+1 - Vol 43 (Extérieur 3)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	R+1 - Vol 44 (CHA 103)
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Coupes cour CO - Vol 99 (Façade 1)
P39	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Coupes cour CO - Vol 99 (Façade 1)
P40	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	R+2 - Vol 76 (CHA 201)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 76 (CHA 201)

P42	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - Vol 76 (CHA 201)
P43	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	R+2 - Vol 76 (CHA 201)
P44	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	R+2 - Vol 72 (CHA 202)
P45	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Résineux - Beige / Gris	R+2 - Vol 72 (CHA 202)
P46	Façades	Menuiseries	Mastic - Résineux - Blanc	R+2 - Vol 72 (CHA 202)
P47	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Blanc	R+2 - Vol 74 (CHA 204)
P48	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Beige	R+2 - Vol 74 (CHA 204)
P49	Façades	Menuiseries	Matériau - Effritable - Gris	R+2 - Vol 74 (CHA 204)
P50	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 74 (CHA 204)
P51	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	R+2 - Vol 74 (CHA 204)
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 73 (CHA 205)
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 73 (CHA 205)
P54	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 40 (CHA 101)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Beige	R+1 - Vol 40 (CHA 101)
P56	Façades	Menuiseries	Mousse - Souple - Noir	R+1 - Vol 40 (CHA 101)
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 40 (CHA 101)
P58	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 40 (CHA 101)
P59	Façades	Menuiseries	Joint / Matériau - Souple / Dur - Beige / Beige	R+1 - Vol 41 (CHA 102)
P60	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	R+1 - Vol 41 (CHA 102)
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 61 (CM 109)

P62	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 61 (CM 109)
P63	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Gris	R+1 - Vol 61 (CM 109)
P64	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur Effritable - Gris	R+1 - Vol 61 (CM 109)
P65	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	R+1 - Vol 59 (CM 111)
P66	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Gris	R+1 - Vol 59 (CM 111)
P67	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Beige	R+1 - Vol 59 (CM 111)
P68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 59 (CM 111)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)
P71	Façades	Menuiseries	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	R+2 - Vol 102 (Extérieur 5)
P72	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	R+1 - Vol 58 (CM 112)
P73	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	R+1 - Vol 58 (CM 112)
P74	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Blanc	R+1 - Vol 35 (CHA 115)
P75	Façades	Murs	Mortier - Dur - Beige	R+1 - Vol 35 (CHA 115)
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 35 (CHA 115)
P77	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 35 (CHA 115)
P78	Façades	Menuiseries	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Beige	R+1 - Vol 34 (CHA 113)
P79	Façades	Menuiseries	Joint - Dur - Blanc	R+1 - Vol 34 (CHA 113)

P80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Multicolore / Blanc / Beige	R+1 - Vol 34 (CHA 113)
P81	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	R+1 - Vol 33 (CHA 114)
P82	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	R+2 - Vol 70 (CHA 207)
P83	Façades	Menuiseries	Matériau / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Gris	R+2 - Vol 70 (CHA 207)
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 70 (CHA 207)
P85	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 70 (CHA 207)
P86	Façades	Menuiseries	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	R+2 - Vol 88 (CM 201)
P87	Façades	Menuiseries	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	R+2 - Vol 88 (CM 201)
P88	Façades	Menuiseries	Mousse - Souple - Noir	R+2 - Vol 88 (CM 201)
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 88 (CM 201)
P90	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 88 (CM 201)
P91	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	R+2 - Vol 87 (W.c 5)
P92	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	R+2 - Vol 87 (W.c 5)
P93	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 87 (W.c 5)
P94	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R+2 - Vol 67 (CHA 220)
P95	Façades	Menuiseries	Matériau - Résineux - Gris	R+2 - Vol 67 (CHA 220)
P96	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 67 (CHA 220)

P97	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 67 (CHA 220)
P98	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R+1 - Vol 55 (Esc. 12)
P99	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 55 (Esc. 12)
P100	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 55 (Esc. 12)
P101	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	R+1 - Vol 50 (CM 106)
P102	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 50 (CM 106)
P103	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	R+1 - Vol 52 (CM 104)
P104	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Beige / Beige	R+1 - Vol 103 (Esc. 16)



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C032026106780 Commande : 002EX344029 Affaire : Bâtiment de Dijon 39 Rue Vannerie 21000 DIJON	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 01/07/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX344029_001

Référence labo	69PM00820268	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 13 (CHA 013)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	Acétone	1	1	RIO	Chrysotile
	2	Mastic Effritable Beige	-	-		-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.							

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_002

Référence labo	69PM00820269	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 14 (CHA 015)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_003

Référence labo	69PM00820270	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 14 (CHA 015)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_004

Référence labo	69PM00820271	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 14 (CHA 015)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_005

Référence labo	69PM00820272	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 18 (Esc. 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone			1	1	RIO	Non détecté
	2	Mastic Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_006

Référence labo	69PM00820273	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 18 (Esc. 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX344029_007

Référence labo	69PM00820274	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 17 (CHA 018)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_008

Référence labo	69PM00820275	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 17 (CHA 018)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET					Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone			1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET							

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_009

Référence labo	69PM00820276	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 25 (Esc. 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(++)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(++)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	RIO	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_010

Référence labo	69PM00820277	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 23 (CHA 122)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Blanc	-	-	-	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_011

Référence labo	69PM00820278	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 27 (CHA 119)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_012

Référence labo	69PM00820279	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 28 (CHA 109)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_013

Référence labo	69PM00820280	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 22 (Esc. 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_014

Référence labo	69PM00820281	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 22 (Esc. 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effrifiable Blanc	-	-	-	1	1	RIO	Non détecté	
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_015

Référence labo	69PM00820282	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 22 (Esc. 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_016

Référence labo	69PM00820283	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 2 (CHAS01)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	Acétone	1	1	RIO	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
●									

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_017

Référence labo	69PM00820284	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 2 (CHAS01)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_018

Référence labo	69PM00820285	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 2 (CHAS01)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
2	2	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_019

Référence labo	69PM00820286	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 2 (CHAS01)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_020

Référence labo	69PM00820287	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER Sulpizio	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 7 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté	
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_021

Référence labo	69PM00820288	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER Sulpizio	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 7 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX344029_022

Référence labo	69PM00820289	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER Sulpizio	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 10 (CHA 001)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780 **RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE**

Référence échantillon : 002EX344029_023

Référence labo	69PM00820290	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 4 (Esc. 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_024

Référence labo	69PM00820291	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 5 (Extérieur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_025

Référence labo	69PM00820292	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 78 (Extérieur 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_026

Référence labo	69PM00820293	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 5 (Extérieur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Beige	- - -	Acétone	1 1 RIO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_027

Référence labo	69PM00820294	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 5 (Extérieur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1 1 RIO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_028

Référence labo	69PM00820295	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 8 (Extérieur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	- - -	Acétone	1 1 RIO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_029

Référence labo	69PM00820296	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 8 (Extérieur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_030

Référence labo	69PM00820297	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 8 (Extérieur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Mousse Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
	2	Matériau Effrifiable Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_031

Référence labo	69PM00820298	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 98 CHA 004		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	Acétone	1	1	MXV	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_032

Référence labo	69PM00820299	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 98 CHA 004		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	1	MVX	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_033

Référence labo	69PM00820300	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 97 CHA 001b		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	MVX	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_034

Référence labo	69PM00820301	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 43 (Extérieur 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Beige	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	
	2	Matériau Effrifiable Beige	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_035

Référence labo	69PM00820302	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 43 (Extérieur 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Résineux Gris	-	-	-	Chloroforme	4 4 JYK	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_036

Référence labo	69PM00820303	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 43 (Extérieur 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MVX	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_037

Référence labo	69PM00820304	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 44 (CHA 103)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	MVX	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_038

Référence labo	69PM00820305	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 99 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	1	MVX	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-							
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_039

Référence labo	69PM00820306	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 99 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone			1	1	MVX	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	- - -							
	3	Plâtre Effritable Blanc	- - -							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_040

Référence labo	69PM00820307	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 76 (CHA 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MVX	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_041

Référence labo	69PM00820308	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 76 (CHA 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MXV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_042

Référence labo	69PM00820309	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 76 (CHA 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MXV	Non détecté
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_043

Référence labo	69PM00820310	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 76 (CHA 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	MVX	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_044

Référence labo	69PM00820311	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 72 (CHA 202)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_045

Référence labo	69PM00820312	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 72 (CHA 202)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	MVX
	2	Mastic Résineux Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Chrysotile ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_046

Référence labo	69PM00820313	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 72 (CHA 202)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mastic Résineux Blanc	-	-	-	Chloroforme	2	2	ZLB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_047

Référence labo	69PM00820314	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 74 (CHA 204)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MX	Non détecté
	2	Mastic Dur Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_048

Référence labo	69PM00820315	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 74 (CHA 204)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MXV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_049

Référence labo	69PM00820316	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 74 (CHA 204)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	2	ZLB	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_050

Référence labo	69PM00820317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 74 (CHA 204)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mastic Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_051

Référence labo	69PM00820318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 74 (CHA 204)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_052

Référence labo	69PM00820319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 73 (CHA 205)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_053

Référence labo	69PM00820320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 73 (CHA 205)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_054

Référence labo	69PM00820321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 40 (CHA 101)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
	2	Mastic Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_055

Référence labo	69PM00820322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 40 (CHA 101)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_056

Référence labo	69PM00820323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint compribande		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 40 (CHA 101)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mousse Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	MVX	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_057

Référence labo	69PM00820324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 40 (CHA 101)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	1	MVX	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_058

Référence labo	69PM00820325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 40 (CHA 101)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	1	MVX	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_059

Référence labo	69PM00820326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 41 (CHA 102)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
	2	Matériau Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_060

Référence labo	69PM00820327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 41 (CHA 102)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MVX
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_061

Référence labo	69PM00820328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 61 (CM 109)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_062

Référence labo	69PM00820329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 61 (CM 109)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_063

Référence labo	69PM00820330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 61 (CM 109)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX344029_064

Référence labo	69PM00820331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 61 (CM 109)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mastic Dur Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_065

Référence labo	69PM00820332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 59 (CM 111)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_066

Référence labo	69PM00820333	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 59 (CM 111)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_067

Référence labo	69PM00820334	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 59 (CM 111)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Plâtre Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_068

Référence labo	69PM00820335	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 59 (CM 111)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté	
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_069

Référence labo	69PM00820336	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 102 (Extérieur 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté	
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_070

Référence labo	69PM00820337	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 102 (Extérieur 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_071

Référence labo	69PM00820338	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 102 (Extérieur 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_072

Référence labo	69PM00820339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 58 (CM 112)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_073

Référence labo	69PM00820340	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 58 (CM 112)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_074

Référence labo	69PM00820341	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 35 (CHA 115)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1 1 RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_075

Référence labo	69PM00820342	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 35 (CHA 115)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_076

Référence labo	69PM00820343	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 35 (CHA 115)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	RIO	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_077

Référence labo	69PM00820344	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 35 (CHA 115)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur			Attaque chimique			Présence d'amiante
		Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_078

Référence labo	69PM00820345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 34 (CHA 113)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur			Attaque chimique			Présence d'amiante
		Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
	2	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_079

Référence labo	69PM00820346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 34 (CHA 113)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur			Attaque chimique			Présence d'amiante
		Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	-	-	-	Acétone	1	1	RIO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_080

Référence labo	69PM00820347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 34 (CHA 113)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone		1	1	RIO	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_081

Référence labo	69PM00820348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 33 (CHA 114)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	Acétone	1	1	RIO	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX344029_082

Référence labo	69PM00820349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	30/06/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 70 (CHA 207)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mastic Effrifiable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_083

Référence labo	69PM00820350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 70 (CHA 207)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Résineux Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MFH
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Chrysotile

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_084

Référence labo	69PM00820351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 70 (CHA 207)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_085

Référence labo	69PM00820352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 70 (CHA 207)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_086

Référence labo	69PM00820353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 88 (CM 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(++)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(++)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	Acétone	1	1	MFH	Non détecté	
	2	Matériau Effritable Gris	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_087

Référence labo	69PM00820354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 88 (CM 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_088

Référence labo	69PM00820355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint compribande		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 88 (CM 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mousse Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	MFH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_089

Référence labo	69PM00820356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 88 (CM 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	1	MFH	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET							

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_090

Référence labo	69PM00820357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 88 (CM 201)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone			1 1 MFH	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_091

Référence labo	69PM00820358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 87 (W.c 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MFH	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_092

Référence labo	69PM00820359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 87 (W.c 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_093

Référence labo	69PM00820360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 87 (W.c 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_094

Référence labo	69PM00820361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 67 (CHA 220)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*) Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées ^(*) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone			1 1 MFH	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_095

Référence labo	69PM00820362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 67 (CHA 220)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Matériau Résineux Gris	-	-	-	Chloroforme	1	1	MFH	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX344029_096

Référence labo	69PM00820363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 67 (CHA 220)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	MFH	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_097

Référence labo	69PM00820364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 67 (CHA 220)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	MFH	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_098

Référence labo	69PM00820365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 55 (Esc. 12)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Chrysotile

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_099

Référence labo	69PM00820366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 55 (Esc. 12)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX344029_100

Référence labo	69PM00820367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 55 (Esc. 12)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_101

Référence labo	69PM00820368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 50 (CM 106)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	2	MFH	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX344029_102

Référence labo	69PM00820369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 50 (CM 106)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	1	MFH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX344029_103

Référence labo	69PM00820370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 52 (CM 104)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone		1	1	MFH	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026106780

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX344029_104

Référence labo	69PM00820371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/06/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	01/07/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment de Dijon - Vol 103 (Esc. 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	MFH	Chrysotile
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.								

Référence dossier: RSC032026106780

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 105 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 105/105

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste matériaux
Laurent Demarconnay



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

L.M.O.F 07.8 V15

PAGE 36 / 36

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMED)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurage des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, ancrissement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, projets, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30855 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakhor Entemov, Dr. Dirk Hönig, David Huhn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Florent Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Conflueurs (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maître professionnel	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR	par sinistre
	500 000 EUR	par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Conflueurs (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30855 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakhor Entemov, Dr. Dirk Hönig, David Huhn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Florent Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage Société - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. en liquidation 1505 0004 - SIRET 44135591400298 - Publications trimestrielles 00013332101 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

02 80 71 44 02 44
02 80 71 44 02 44
02 80 71 44 02 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6639



Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier



N° CPDI6639 Version 006

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SULPIZIO Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
	Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
	Date d'effet : 05/12/2023 - Date d'expiration : 02/12/2033
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1)
	Date d'effet : 22/04/2026 - Date d'expiration : 21/04/2033
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1)
	Date d'effet : 22/04/2026 - Date d'expiration : 21/04/2033
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
	Date d'effet : 20/03/2023 - Date d'expiration : 19/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostics.din.developpement-durable.gouv.fr/>
Valable à partir du 22/04/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

ICERT Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Immeuble Pentagone 2 - 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23