

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2012-639 du 4 mai 2012 n°2013-594 du 5 juillet 2013 n°2015-789 du 29 juin 2015 n°2017-899 du 9 mai 2017 n°2019-251 du 27 mars 2019	du 16 juillet 2019
Code de la Santé Publique :		
Norme :		
Norme NFX 46 -020 d'août 2017		

1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse :	CPAM 125 RUE SAINT SULPICE 59508 DOUAI
Complément d'adresse :	
Bât :	Entrée :
Esc. :	Etage :
Porte :	Lot n° :
Référence cadastrale :	Non Communiqué(s)
Fonction principale du bâtiment :	Bureaux
Type de bien :	Bureaux Nbr de pièce : /
Catégorie du bâtiment :	Bureaux
Date du permis de construire :	Antérieur au 1 juillet 1997
N° de dossier	Date de la commande
4514864	04/12/2023
Date du repérage	Accompagnateur
05/12/2023	M. Beaugarte



Référence du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre :

2 DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme :	QUALICONSULT IMMOBILIER	Auteur du repérage :	GAJDOWSKI Mickael
Adresse :	SYNERGIE PARK 13 rue Pierre et Marie Curie LEZENNES FRANCE	Compétence Certifié par :	ICERT N° CPDI3145 Depuis le 07/07/2017
Désignation de la compagnie d'assurance :	MMA ENTREPRISES	Numéro de police :	127106241
		Date de validité :	31/12/2023

3 DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire :	EUROFINS NORD	Adresse :	Parc du Pommier 557 Chemin de Noyelles 62110 HÉNIN-BEAUMONT
N° d'accréditation :	1-1593 rév 10		

Date de la visite de reconnaissance	Date de la réalisation du repérage	Date de la visite complémentaire
05/12/2023	05/12/2023	/

REVISION	DATE	OBJET
Version 1	08/12/2023	Création du document

CONCLUSION DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

MATERIAU OU PRODUIT	LOCALISATION	ETAGE	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS	QUANTITE (U, ml, m²)
Enduits à base de ciment - Peinture marron	Façades Nord	Extérieur	Résultat d'analyse (P001)	/	25 m²
Enduits à base de ciment - Peinture marron	Façades Nord Ouest	Extérieur	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	/	25 m²



INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES RESTANT A REALISER



Edité le : 08/12/2023
Fait à : LEZENNES



Cachet de l'entreprise



Signature de l'opérateur

GAJDOWSKI Mickael

QUALICONSULT IMMOBILIER
 13 Rue Pierre et Marie Curie – Synergie Park
 59260 LEZENNES
 Tél. 03 20 64 43 82 - Fax 03 20 64 43 81
 lille.facilities@qualiconsult.fr
 SIRET 490 676 293 00635



SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENT INTERVENANTS	4
1.1 IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE	4
1.2 IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE :	4
2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	4
2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :	4
2.2 OBSERVATIONS :	4
3. PREAMBULE.....	5
4. BUT DE LA MISSION	5
4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX	5
4.2 PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
4.3 PERIMETRE DE REPERAGE.....	5
5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	6
5.1 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE	6
5.2 PHASE DE REPERAGE	6
5.3 PHASE DE REPERAGE	7
6. LOCAUX VISITES ET NON VISITES INSCRIT AU PROGRAMME DE TRAVAUX	7
7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE.....	8
7.1 DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE	8
7.2 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
7.3 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	9
8. OBSERVATION	9
ANNEXE : FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	19
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	24
ANNEXE : CERTIFICAT DE QUALIFICATION	33
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	34

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENT INTERVENANTS

1.1 IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

	Nom : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LILLE DO
Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>	
	Adresse : 125 RUE SAINT SULPICE CENTRE TERTIAIRE DE L ARSENAL 59508 DOUAI

1.2 IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE :

	Nom : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LILLE DO
Qualité du propriétaire : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>	
	Adresse : 125 RUE SAINT SULPICE CENTRE TERTIAIRE DE L ARSENAL 59508 DOUAI

2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Plan d'architecte

2.2 OBSERVATIONS :

- Conditions du repérage :**

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon le programme de repérage élaboré en regard du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

- Observation(s) :** Néant
- Moyen(s) mis à disposition par le donneur d'ordre :** Néant
- Justificatif des écarts à la norme :** Sans Objet

3. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux envisagés au sein de l'immeuble sis** :



CPAM
125 RUE SAINT SULPICE
59508 DOUAI

Date de délivrance du permis de construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Bureaux**

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

RAPPORTS DE REPERAGE AMIANTE ANTERIEURS :



4. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux.

4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Programme de travaux : Rejointoiement des voiles brique ;
 Traitement du ferrailage apparent ;
 Ravalement des façades peintes ;
 Rejointoiement et traitement des appuis de fenêtres et jardinières ;
 Remplacement des habillages d'allèges Dibond.

Référence du programme des travaux : **Non fournis**

4.2 PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

4.3 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux composant le bien	Etage	Travaux
Façades Nord	Extérieur	Concernée
Façades Nord Ouest	Extérieur	Concernée
Façades Sud Est	Extérieur	Concernée
Façades Sud	Extérieur	Concernée
Façades Ouest	Extérieur	Concernée

5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

5.1 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux**, les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par **la norme NF X 46-020**. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- D'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ses obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

5.2 PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, il :

- Recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

5.3 PHASE DE REPERAGE

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 relatif « aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétence du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

6. LOCAUX VISITES ET NON VISITES INSCRIT AU PROGRAMME DE TRAVAUX

Liste des locaux inscrits au programme de travaux	Etage	Visité	 Justification
Façades Nord	Extérieur	OUI	/
Façades Nord Ouest	Extérieur	OUI	/
Façades Sud Est	Extérieur	OUI	/
Façades Sud	Extérieur	OUI	/
Façades Ouest	Extérieur	OUI	/

7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

7.1 DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
Façades Nord	Extérieur	Façade - Briquettes	Colle à base de ciment
		Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture marron
		Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche
		Façade - Brique et briquettes	Jointes à base de ciment
		Façade - Allèges béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène
Façades Nord Ouest	Extérieur	Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture marron
		Façade - Allèges béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche
		Façade - Briquettes	Colle à base de ciment
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène
		Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche
		Façade - Brique et briquettes	Jointes à base de ciment
Façades Sud Est	Extérieur	Façade n°1 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment
		Façade n°1 - Brique et briquettes	Jointes à base de ciment
		Façade n°2 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment
		Façade n°2 - Brique et briquettes	Jointes à base de ciment
		Façade - Briquettes	Colle à base de ciment
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène
Façades Sud	Extérieur	Façade - Soubassement béton	Enduits à base de ciment
		Façade n°1 - Brique et briquettes	Jointes à base de ciment
		Façade - Briquettes	Colle à base de ciment
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène
Façades Ouest	Extérieur	Façade n°1 - Brique et briquettes	Jointes à base de ciment
		Façade n°2 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment
		Façade n°2 - Brique et briquettes	Jointes à base de ciment
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène
		Façade n°1 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment
		Façade n°3 - Briquettes	Colle à base de ciment

7.2 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
Façades Nord	Extérieur	Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture marron	Résultat d'analyse (P001)
Façades Nord Ouest	Extérieur	Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture marron	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)



7.3 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE


Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
Façades Nord	Extérieur	Façade - Briquettes	Colle à base de ciment	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
		Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P002)
		Façade - Brique et briquettes	Joints à base de ciment	Résultat d'analyse (P003)
		Façade - Allèges béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P004)
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Façades Nord Ouest	Extérieur	Façade - Allèges béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
		Façade - Briquettes	Colle à base de ciment	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Façade - Voile béton	Enduits à base de ciment - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
		Façade - Brique et briquettes	Joints à base de ciment	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
Façades Sud Est	Extérieur	Façade n°1 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse (P010)
		Façade n°1 - Brique et briquettes	Joints à base de ciment	Résultat d'analyse (P011)
		Façade n°2 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse (P012)
		Façade n°2 - Brique et briquettes	Joints à base de ciment	Résultat d'analyse (P013)
		Façade - Briquettes	Colle à base de ciment	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Façades Sud	Extérieur	Façade - Soubassement béton	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse (P014)
		Façade n°1 - Brique et briquettes	Joints à base de ciment	Résultat d'analyse (P015)
		Façade - Briquettes	Colle à base de ciment	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Façades Ouest	Extérieur	Façade n°1 - Brique et briquettes	Joints à base de ciment	Résultat d'analyse (P006)
		Façade n°2 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse (P007)
		Façade n°2 - Brique et briquettes	Joints à base de ciment	Résultat d'analyse (P008)
		Façade - Allèges Dibond	Aluminium + polyéthylène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Façade n°1 - Soubassement béton	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse (P005)
		Façade n°3 - Briquettes	Colle à base de ciment	Résultat d'analyse (P009)

8. OBSERVATION

Néant.

ANNEXE : FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

 PRELEVEMENT : P001

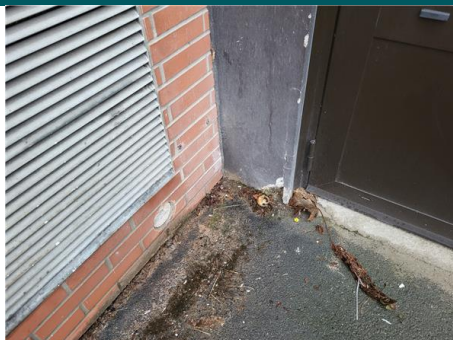

 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Nord / Façade	Enduits à base de ciment - Peinture marron

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE




Fibres d'amiante de type chrysotile

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment / Peinture marron		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

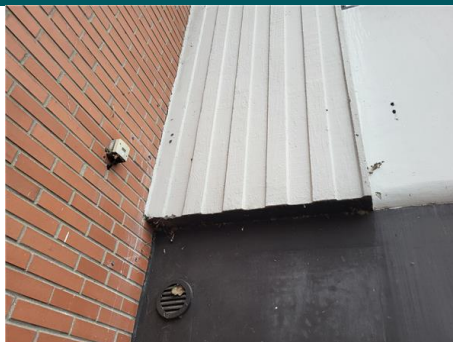PRELEVEMENT : P002


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Nord / Façade	Enduits à base de ciment - Peinture blanche


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment / Peinture blanche		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

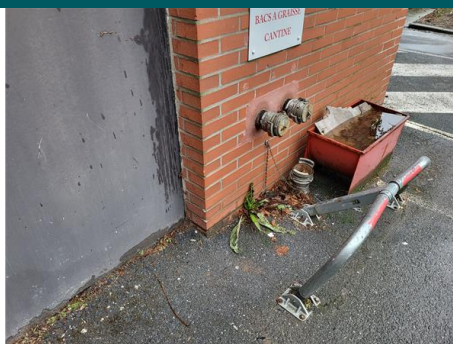PRELEVEMENT : P003


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Nord / Façade	Joints à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Joints à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P004


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Nord / Façade	Enduits à base de ciment - Peinture blanche

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment / Peinture blanche		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Ouest / Façade n°1	Enduits à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P006


 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Ouest / Façade n°1	Joints à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Joints à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007


 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Ouest / Façade n°2	Enduits à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Ouest / Façade n°2	Joints à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE




DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Joints à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

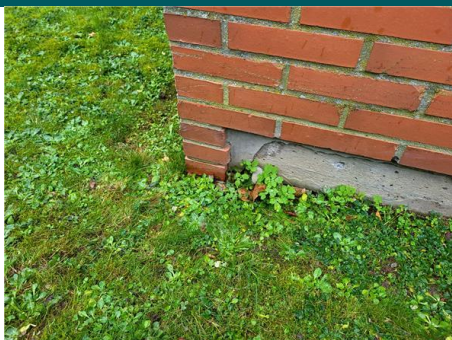

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Ouest / Façade n°3	Colle à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE




DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Colle à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

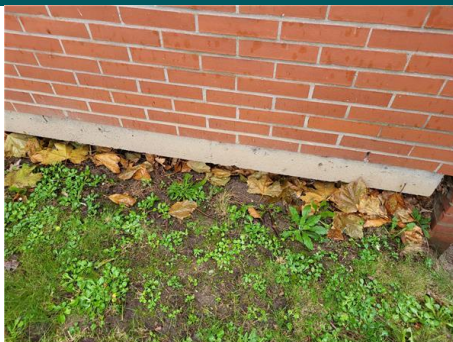PRELEVEMENT : P010


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Sud Est / Façade n°1	Enduits à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Sud Est / Façade n°1	Joints à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Joints à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

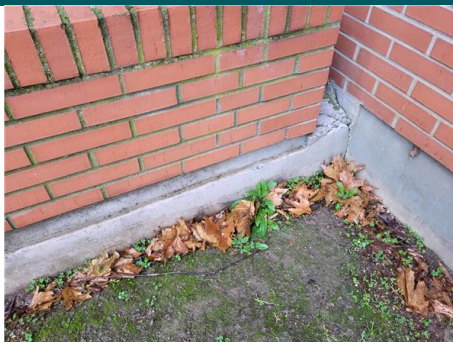

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Sud Est / Façade n°2	Enduits à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type mousse (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Sud Est / Façade n°2	Joints à base de ciment


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Joints à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-HB-134767-01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge)	0	

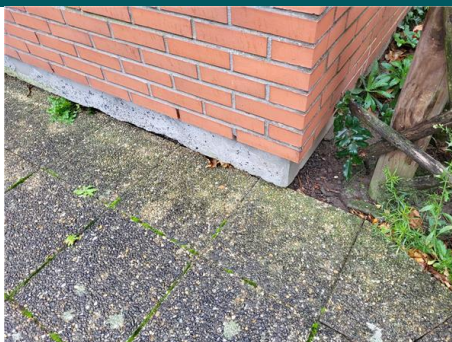PRELEVEMENT : P014


Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Sud / Façade	Enduits à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

 PRELEVEMENT : P015


 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4514864	05/12/2023	Extérieur - Façades Sud / Façade n°1	Joints à base de ciment

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Joints à base de ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-HB-134767-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
N° dossier : 4514864
N° planche : 1/4 Version : 0
Type : Croquis
Date : 08/12/2023
Intervenant : GAJDOWSKI Mickael
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : Plan de masse
Adresse : CPAM
125 RUE SAINT SULPICE
59508 DOUAI
Localisation / Bâtiment :
Niveau : Extérieur – Plan de masse
Commentaire :

P1 / Façade : Enduits à base de ciment
+ Peinture marron

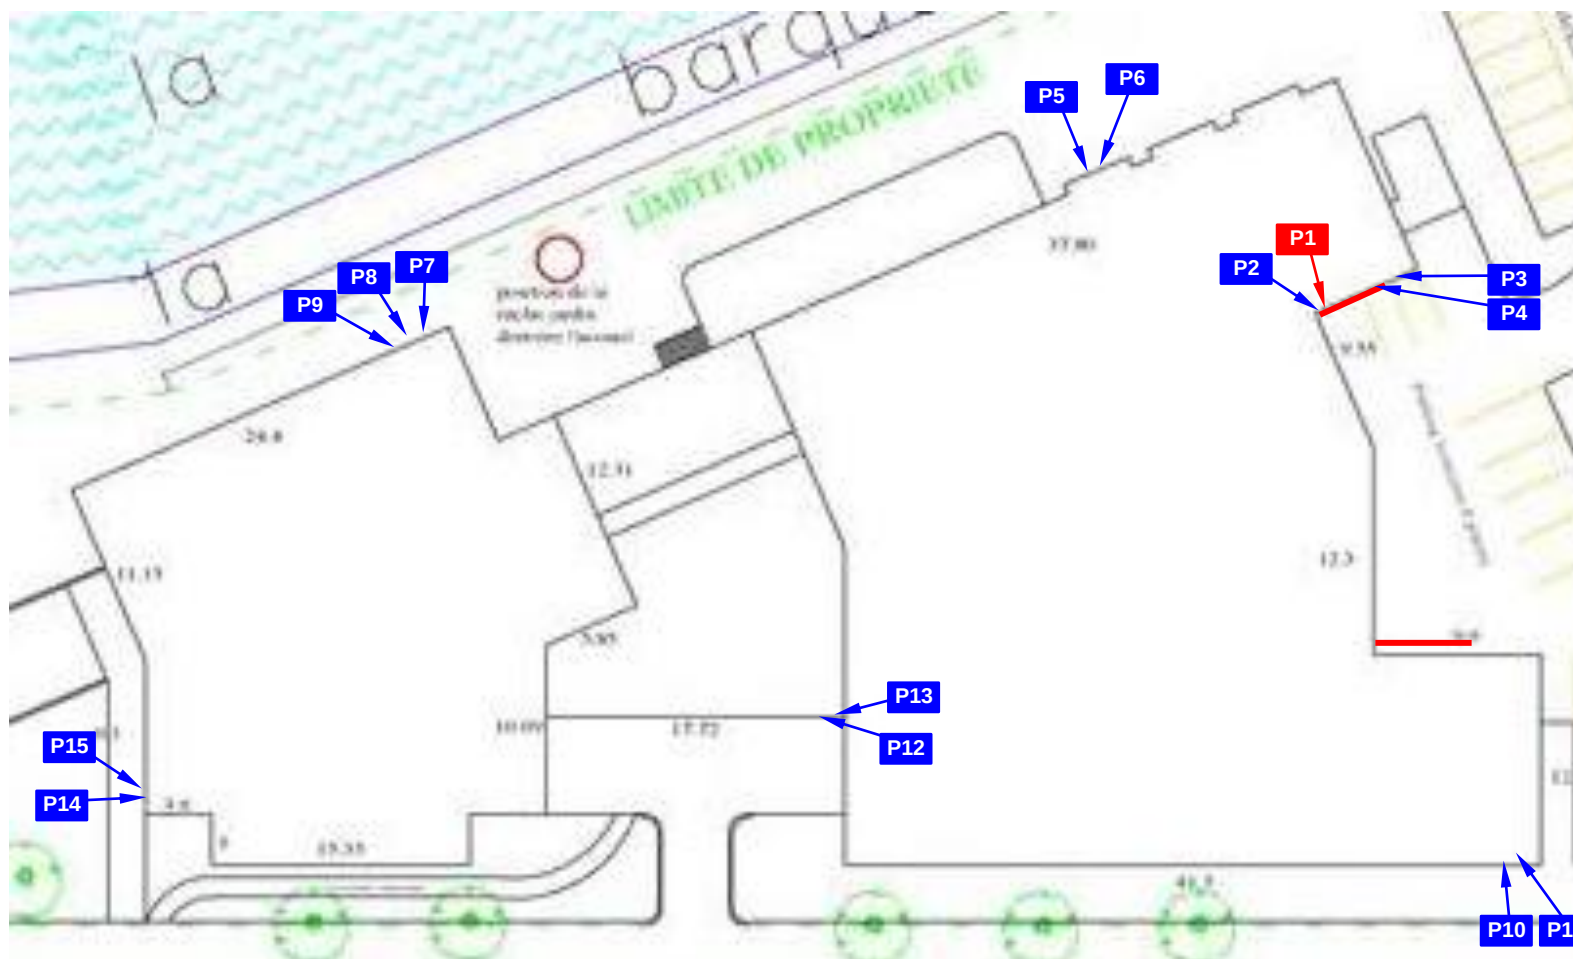


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
N° dossier : 4514864
N° planche : 2/4 Version : 0
Type : Croquis
Date : 08/12/2023
Intervenant : GAJDOWSKI Mickael
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : Façades Nord
Adresse : CPAM
125 RUE SAINT SULPICE
59508 DOUAI
Localisation / Bâtiment :
Niveau : Extérieur – Façades Nord
Commentaire :

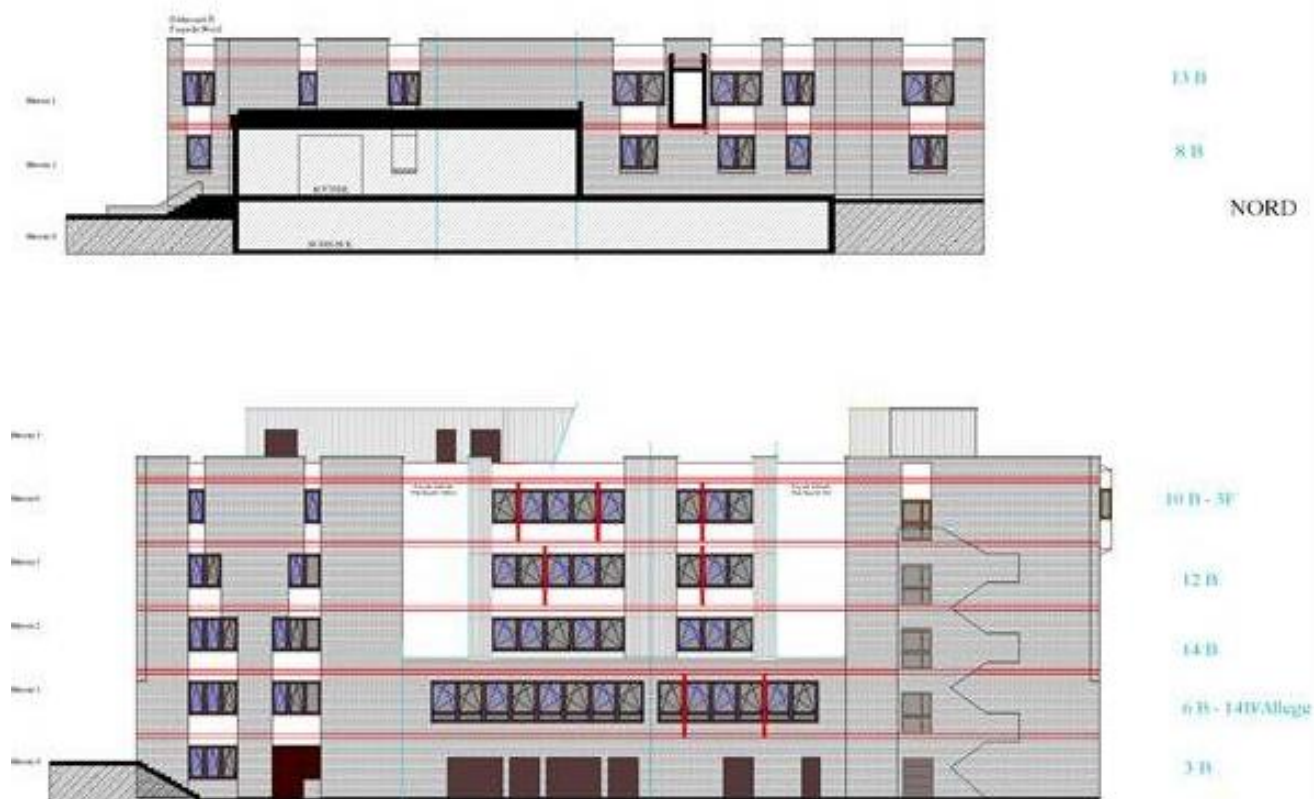


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
N° dossier : 4514864
N° planche : 3/4 Version : 0
Type : Croquis
Date : 08/12/2023
Intervenant : GAJDOWSKI Mickael
Origine du plan : **CABINET DE DIAGNOSTICS**

Titre : Façades Ouest
Adresse : CPAM
125 RUE SAINT SULPICE
59508 DOUAI
Localisation / Bâtiment :
Niveau : Extérieur – Façades Ouest
Commentaire :

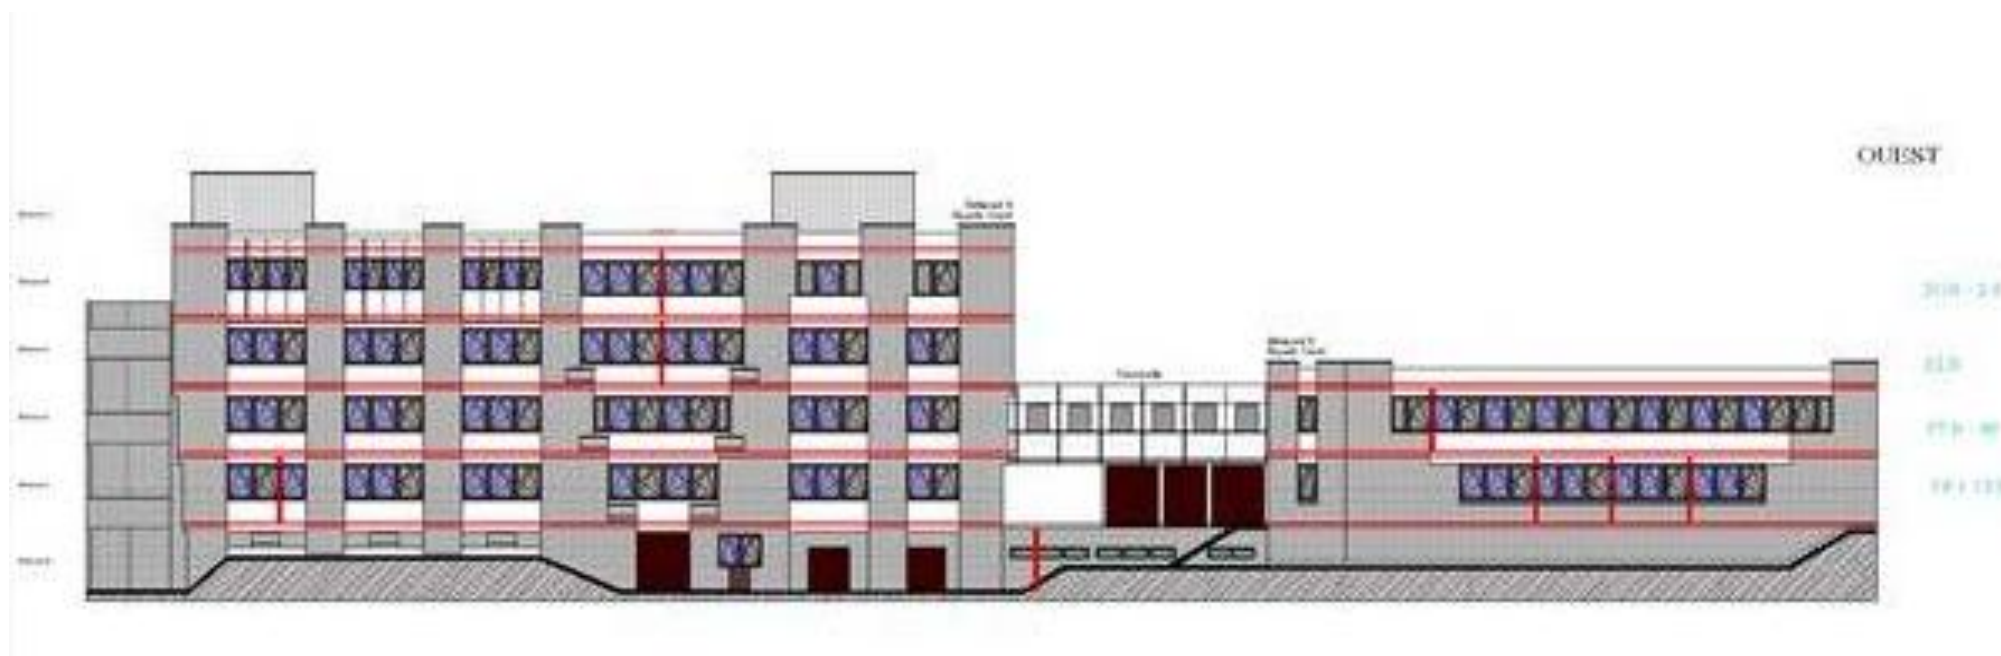

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
N° dossier : 4514864
N° planche : 4/4 Version : 0
Type : Croquis
Date : 08/12/2023
Intervenant : GAJDOWSKI Mickael
Origine du plan : **CABINET DE DIAGNOSTICS**

Titre : Façades Sud Est
Adresse : CPAM
125 RUE SAINT SULPICE
59508 DOUAI
Localisation / Bâtiment :
Niveau : Extérieur – Façades Sud-Est
Commentaire :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE





PV_00720231201196808



Analyses pour le Bâtiment

QUALICONSULT IMMOBILIER
Monsieur Mickael GAJDOWSKI
Synergie Park
13 Rue Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES

Notre référence : AR-23-HB-134767-01

Numéro de dossier : 23N045565

Référence de dossier :

4514864 A - CPAM 125 RUE SAINT SULPICE 59508 DOUAI - CAISSE PRIMAIRE
ASSUR MALADIE LILLE DO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N045565-001 - Référence P001-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Enduits à base de ciment -
Peinture marron, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N045565-002 - Référence P002-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Enduits à base de ciment -
Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N045565-003 - Référence P003-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Joints à base de ciment,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N045565-004 - Référence P004-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Enduits à base de ciment -
Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N045565-005 - Référence P005-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°1 - Enduits à base de
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N045565-006 - Référence P006-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°1 - Joints à base de
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 23N045565-007 - Référence P007-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°2 - Enduits à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-008 - Référence P008-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°2 - Joints à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-009 - Référence P009-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°3 - Colle à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-010 - Référence P010-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°1 - Enduits à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-011 - Référence P011-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°1 - Joints à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-012 - Référence P012-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°2 - Enduits à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-013 - Référence P013-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°2 - Joints à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-014 - Référence P014-Extérieur - Façades Sud - - Façade - Enduits à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N045565-015 - Référence P015-Extérieur - Façades Sud - - Façade n°1 - Joints à base de ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-068819-01 Date d'émission de rapport : 08/12/2023 11:15 Page 1/5
Référence laboratoire N° : 23RI074211 Référence de suivi du dossier N° : 23N045565
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
Date d'analyse : 07/12/2023
Référence dossier Client: 23N045565 - 4514864 A - CPAM 125 RUE SAINT SULPICE 59508 DOUAI - CAISSE PRIMAIRE
ASSUR MALADIE LILLE DO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	23N045565-001 - P001-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Enduits à base de ciment - Peinture marron	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (2) (3)	23N045565-002 - P002-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Enduits à base de ciment - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N045565-003 - P003-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Joints à base de ciment	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-068819-01 Date d'émission de rapport : 08/12/2023 11:15 Page2/5
Référence laboratoire N° : 23RI074211 Référence de suivi du dossier N° : 23N045565
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
Date d'analyse : 07/12/2023
Référence dossier Client: 23N045565 - 4514864 A - CPAM 125 RUE SAINT SULPICE 59508 DOUAI - CAISSE PRIMAIRE
ASSUR MALADIE LILLE DO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (2) (3) (4)	23N045565-004 - P004-Extérieur - Façades Nord - - Façade - Enduits à base de ciment - Peinture blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23N045565-005 - P005-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°1 - Enduits à base de ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23N045565-006 - P006-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°1 - Joints à base de ciment	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N045565-007 - P007-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°2 - Enduits à base de ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23N045565-008 - P008-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°2 - Joints à base de ciment	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-068819-01 Date d'émission de rapport : 08/12/2023 11:15 Page 3/5
Référence laboratoire N° : 23RI074211 Référence de suivi du dossier N° : 23N045565
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
Date d'analyse : 07/12/2023
Référence dossier Client: 23N045565 - 4514864 A - CPAM 125 RUE SAINT SULPICE 59508 DOUAI - CAISSE PRIMAIRE
ASSUR MALADIE LILLE DO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (2)	23N045565-009 - P009-Extérieur - Façades Ouest - - Façade n°3 - Colle à base de ciment	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (2)	23N045565-010 - P010-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°1 - Enduits à base de ciment	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23N045565-011 - P011-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°1 - Joints à base de ciment	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (2)	23N045565-012 - P012-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°2 - Enduits à base de ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type mousse (blanc) en traces	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (2)	23N045565-013 - P013-Extérieur - Façades Sud Est - - Façade n°2 - Joints à base de ciment	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-068819-01 Date d'émission de rapport : 08/12/2023 11:15 Page4/5
 Référence laboratoire N° : 23RI074211 Référence de suivi du dossier N° : 23N045565
 Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
 Date d'analyse : 07/12/2023
 Référence dossier Client: 23N045565 - 4514864 A - CPAM 125 RUE SAINT SULPICE 59508 DOUAI - CAISSE PRIMAIRE
 ASSUR MALADIE LILLE DO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	23N045565-014 - P014-Extérieur - Façades Sud - - Façade - Enduits à base de ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23N045565-015 - P015-Extérieur - Façades Sud - - Façade n°1 - Joints à base de ciment	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-068819-01
Référence laboratoire N° : 23RI074211
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023
Date d'analyse : 07/12/2023
Référence dossier Client: 23N045565 - 4514864 A - CPAM 125 RUE SAINT SULPICE 59508 DOUAI - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LILLE DO

Date d'émission de rapport : 08/12/2023 11:15
Référence de suivi du dossier N° : 23N045565
Date de réception : 06/12/2023

Page 5/5

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Magdalena Borówka
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA


ANNEXE : CERTIFICAT DE QUALIFICATION


Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI3145 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GAJDOWSKI Mickaël

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention
	Date d'effet : 07/07/2017 - Date d'expiration : 06/07/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention
	Date d'effet : 07/07/2017 - Date d'expiration : 06/07/2024
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
	Date d'effet : 24/10/2019 - Date d'expiration : 23/10/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique
	Date d'effet : 24/12/2018 - Date d'expiration : 23/12/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz
	Date d'effet : 24/12/2018 - Date d'expiration : 23/12/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
	Date d'effet : 19/11/2019 - Date d'expiration : 18/11/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Etdit à Saint-Grégoire, le 06/07/2022.

Arrêté du 11 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 11 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 40522
PORTEE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

ATTESTATION D'ASSURANCE
ASSQC11

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER**
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2023**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 25/05/2023

L'assureur
MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9

El. Sanyal

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 365 euros
RCS Le Mans 440 048 882

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 622 906 euros
RCS Le Mans 440 042 174

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE