

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

FABREGAS
83500 LA SEYNE SUR MER

Propriétaire

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
HOTEL DE LA METROPOLE
107 BOULEVARD HENRI FABRE CS 30536
83041 TOULON CEDEX 9

Demandeur

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
HOTEL DE LA METROPOLE
107 BOULEVARD HENRI FABRE CS 30536
83041 TOULON CEDEX 9

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 25/02/2022

Date de visite : 17/02/2022

Nombre de pages : 25

Fait à : VALBONNE

Référence du dossier :
2202CPASOBCI021154CR

Nombre de prélèvements : 24

Le présent rapport est établi par
CHRISTIAN ROCHAS

dont les compétences sont certifiées par
: **SOCOTEC Certification France**

sur la durée de validité du 01/07/2020 au
30/06/2027

Certificat de compétence :
n° DTI/2003-008

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2022

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	7
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	8
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	8
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	10
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	11
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	12
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	15
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	22
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	23
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	24

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

CREATION/REFECTION SANITAIRES AU RDC

2. PERIMETRE DU REPERAGE

RDC

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Néant		

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	CUISINE
Rez de chaussée	ARRIERE CUISINE
Rez de chaussée	WC

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : (Cofrac :)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
plan	plan
plan 2	plan 2

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
Néant		-				

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - WC	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - WC	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Colle de faïence	Colle plinthe	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Colle de faïence	Colle plinthe	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Rez de chaussée - WC	Colle de faïence	Colle plinthe	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - WC	Colle de faïence	Colle plinthe	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-006	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de faïence	colle plinthe	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de faïence	colle plinthe	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de faïence	Colle de faïence	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de faïence	Colle de faïence	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de faïence	Colle de faïence	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - CUISINE	Colle de faïence	Colle de faïence	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - CUISINE; Rez de chaussée - WC	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - CUISINE; Rez de chaussée - WC	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée - CUISINE; Rez de chaussée - WC	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - CUISINE; Rez de chaussée - WC	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

--	--

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

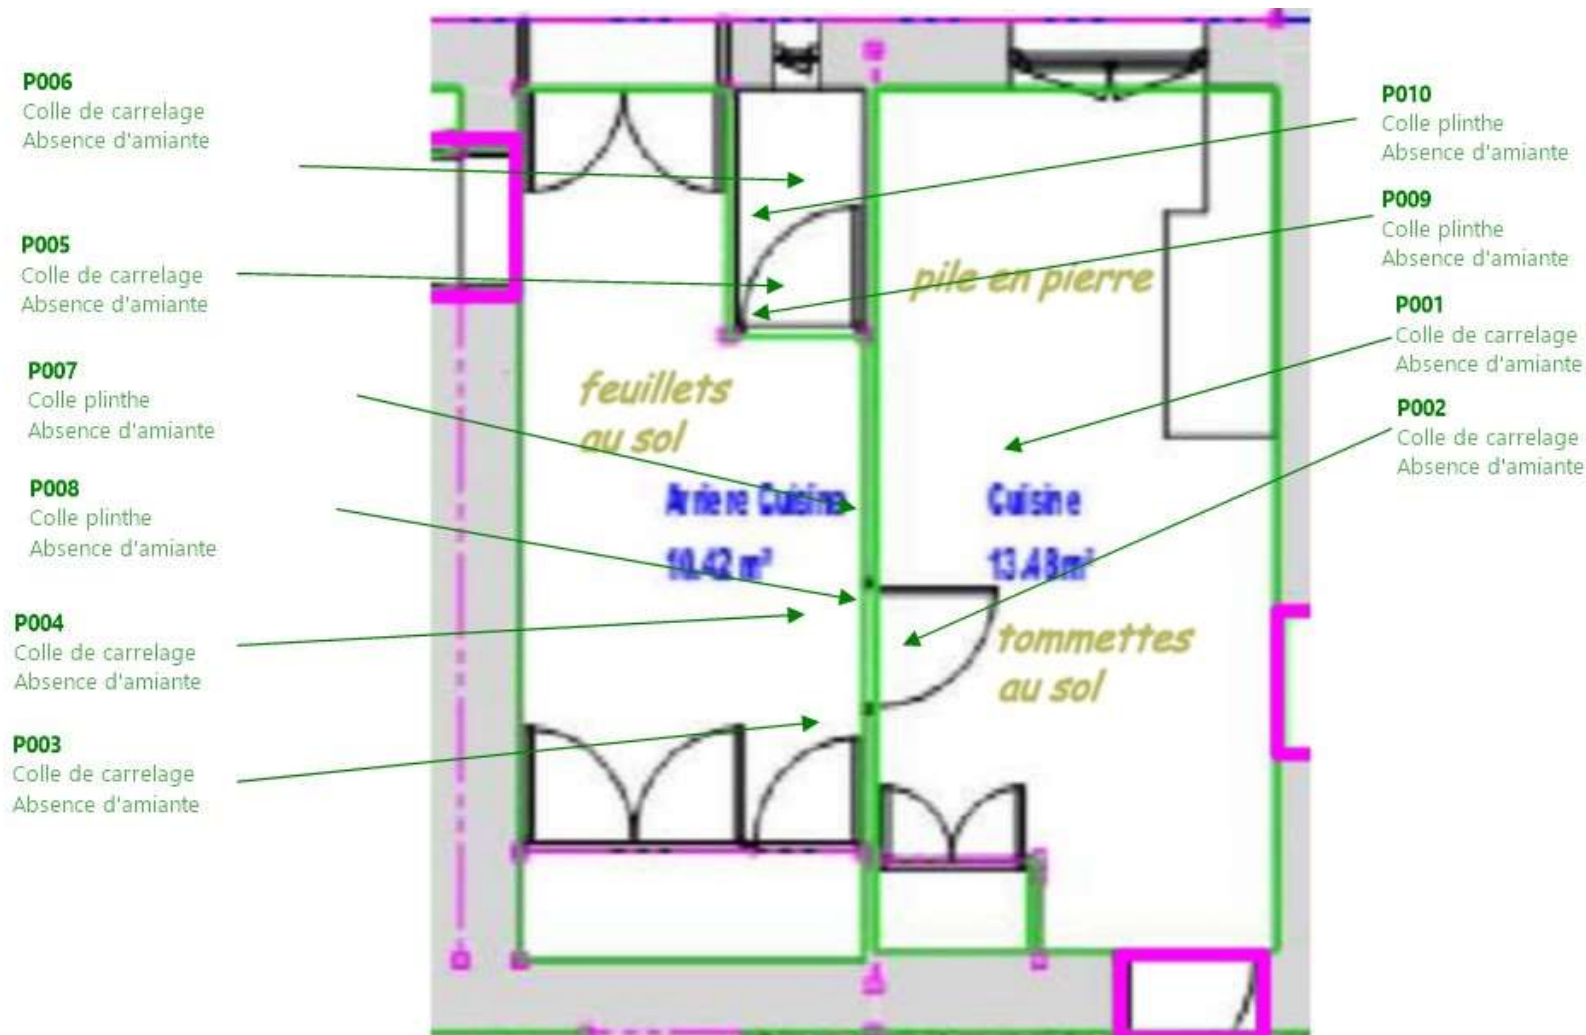


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : CHRISTIAN ROCHAS
Dossier n° 2202CPASOBCI021154CR du 17/02/2022
Adresse du bien : FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER

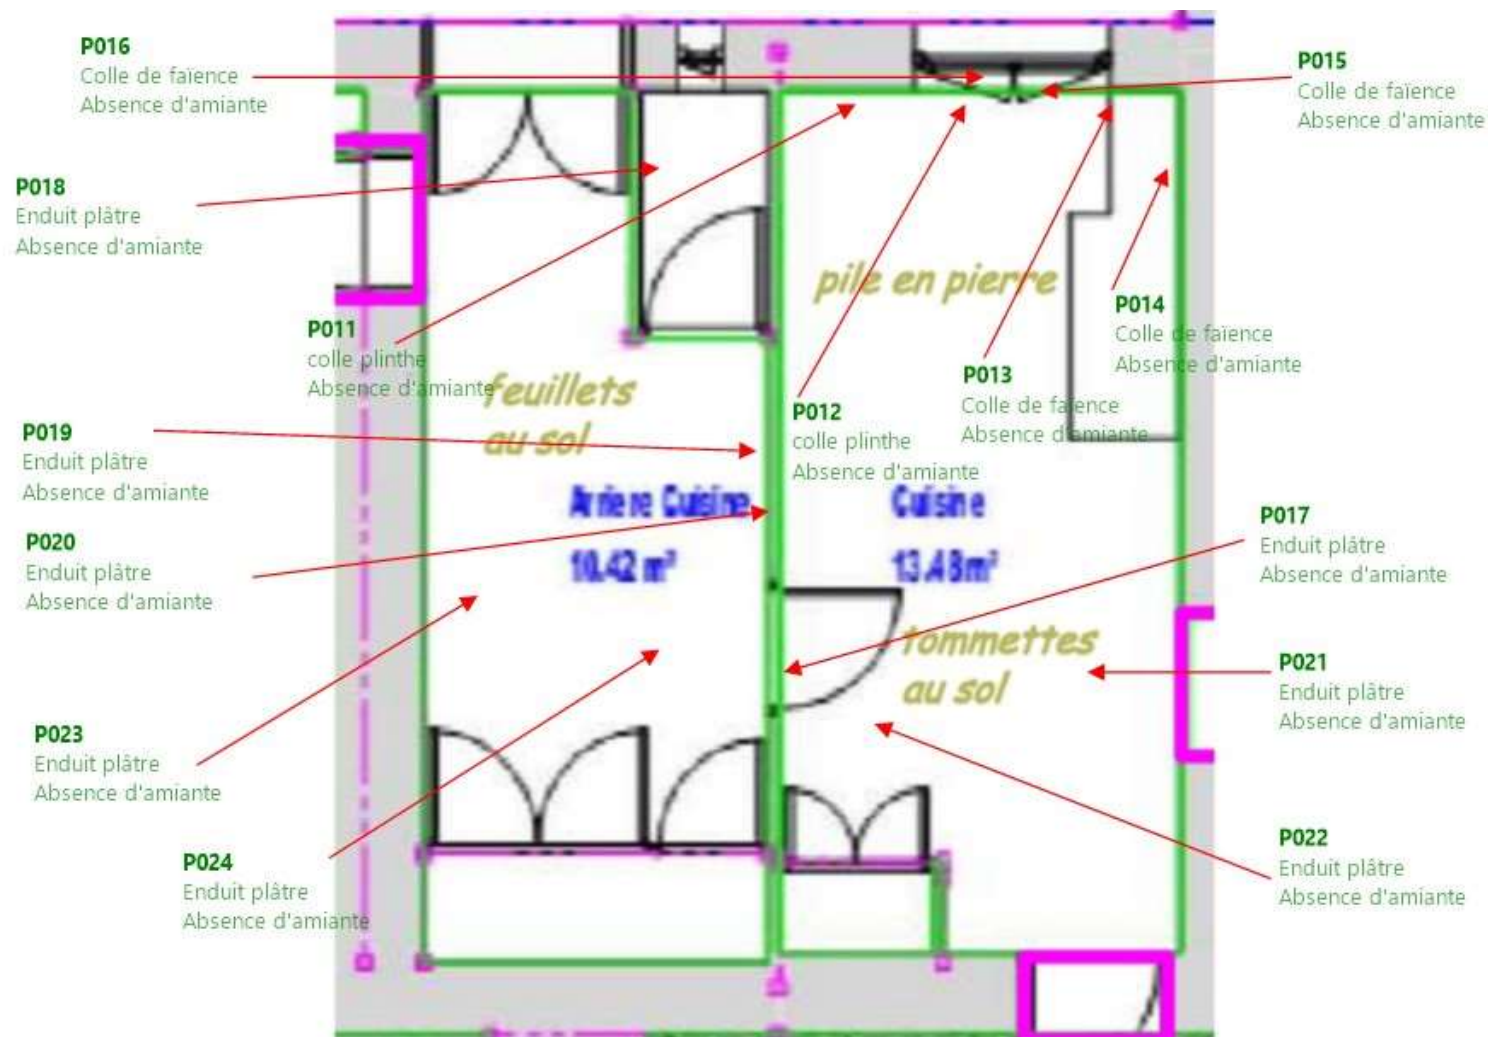


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : CHRISTIAN ROCHAS
Dossier n° 2202CPASOBCI021154CR du 17/02/2022
Adresse du bien : FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Astépan – Bât E – Route de la Côte d'Azur – CS 30012 –
 13590 MEYREUIL
 Tél : 04.42.12.11.20
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont déclarés par le protocole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0422-3346 EN DATE DU 24/02/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC SOPHIA ANTIPOLIS (CPASO) 1681 Route des Dolines 06560 VALBONNE	Ref. Commande ITGA : IT0422-3346 Ref. Commande Client : 2202CPASOBC021154CR_2022_02_17_114T_0836
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/02/2022

Préparation(s) : Réalisée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou : Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSO 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse
 ou : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (gratuites pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
 diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10058	
Ref échantillon client : P001 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - CUISINE		Designation ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10059	
Ref échantillon client : P002 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - CUISINE		Designation ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
 laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0422-3346 EN DATE DU 24/02/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Valeur d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2202CPASOBCI021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P003 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - ARRIÈRE CUISINE		Ref échantillon ITGA : IT042202-10860 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO
Ref dossier client : 2202CPASOBCI021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P004 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - ARRIÈRE CUISINE		Ref échantillon ITGA : IT042202-10861 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage avec poussières / Colle grise	
Peintures multiples non séparable + Carrelage avec poussières	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : FZL
Ref dossier client : 2202CPASOBCI021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P005 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC		Ref échantillon ITGA : IT042202-10862 Description ITGA : Carrelage hétérogène / Colle grise hétérogène / Matériau compact marron hétérogène	
Carrelage hétérogène + Matériau compact marron hétérogène	---	Non analysé	
* Colle grise hétérogène	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO
Ref dossier client : 2202CPASOBCI021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P006 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC		Ref échantillon ITGA : IT042202-10863 Description ITGA : Peinture / Carrelage hétérogène / Colle grise hétérogène / Couche plâtrée blanche / Matériau beige	
Peinture non séparable + Carrelage hétérogène + Couche plâtrée blanche non séparable + Matériau beige non séparable	---	Non analysé	
* Colle grise hétérogène	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : FZL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0422-3346 EN DATE DU 24/02/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Valeur d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P007 - Colle plâtre - Rev.de chaussée - ARRIERE CUISINE		Ref échantillon ITGA : IT042202-10864 Description ITGA : Colle rose en vrac hétérogène / Couche plâtrée blanche	
* Colle rose en vrac hétérogène	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : FZL (2)
Couche plâtrée blanche non séparable	---	Non analysé	
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P008 - Colle plâtre - Rev.de chaussée - ARRIERE CUISINE		Ref échantillon ITGA : IT042202-10865 Description ITGA : Colle rose en vrac hétérogène / Couche plâtrée blanche	
* Colle rose en vrac hétérogène	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : CNE (2)
Couche plâtrée blanche non séparable	---	Non analysé	
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P009 - Colle plâtre - Rev.de chaussée - WC		Ref échantillon ITGA : IT042202-10866 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Matériau orange	
Peintures multiples non séparable + Carrelage + Couche plâtrée blanche non séparable + Matériau orange non séparable	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : FZL
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P010 - Colle plâtre - Rev.de chaussée - WC		Ref échantillon ITGA : IT042202-10867 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P011 - colle plâtre - Rev.de chaussée - CUISINE		Ref échantillon ITGA : IT042202-10868 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche en faible quantité	
* Colle grise + Couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0422-3346 EN DATE DU 24/02/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIEL(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Valeur d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P012 - Colle plâtre - Rez de chaussée - CUISINE		Ref échantillon ITQA : IT042202-10869 Description ITQA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P013 - Colle de faïence - Rez de chaussée - CUISINE		Ref échantillon ITQA : IT042202-10870 Description ITQA : Colle beige en vrac	
* Colle beige en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : SNT (2)
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P014 - Colle de faïence - Rez de chaussée - CUISINE		Ref échantillon ITQA : IT042202-10871 Description ITQA : Colle beige en vrac	
* Colle beige en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (2)
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P015 - Colle de faïence - Rez de chaussée - CUISINE		Ref échantillon ITQA : IT042202-10872 Description ITQA : Peinture / Matériau beige / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Matériau beige + Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Ref échantillon client : P016 - Colle de faïence - Rez de chaussée - CUISINE		Ref échantillon ITQA : IT042202-10873 Description ITQA : Peinture / Matériau beige / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Matériau beige + Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0422-3346 EN DATE DU 24/02/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Vitesse d'analyse	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10874	
Ref échantillon client : P017 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - WC		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO / SNT (2)
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10875	
Ref échantillon client : P018 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - CUISINE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : SNT (2)
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10876	
Ref échantillon client : P019 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (2)
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10877	
Ref échantillon client : P020 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (2)
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10878	
Ref échantillon client : P021 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - CUISINE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (2)
Ref dossier client : 2202CPASOBC021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER		Ref échantillon ITGA : IT042202-10879	
Ref échantillon client : P022 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - CUISINE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0422-3346 EN DATE DU 24/02/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Valeur d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2202CPASOBCI021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Réf échantillon client : P024 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE		Réf échantillon ITGA : IT042202-10880 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (2)
Réf dossier client : 2202CPASOBCI021154CR - DOMAINE DE FABREGAS 1409 ROUTE DE FABREGAS 83500 LA SEYNE SUR MER Réf échantillon client : P024 - Enduit plâtre - Rez de chaussée - ARRIERE CUISINE		Réf échantillon ITGA : IT042202-10881 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/02/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : ADO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-réceptionnées et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai concerne au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Charlotte Goncalves Chef d'équipe



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 6/6

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance et Banque

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00

☎ 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**

Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 20/12/2021

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 759 030 € - 722 057 400 RCS Nanterre TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 400 - AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,30 € - 310 499 939 RCS Nanterre - AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques directs - Siren 715 699 309 TVA intracommunautaire n° FR 39 715 699 309 - AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 437 345 - Siège social : 383, Terrasse de l'Azule 92127 Nanterre Cedex - Jarkilo - SA au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 130 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 645,390 704 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92120 Châillon TVA intracommunautaire n° FR 81 431 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.