



ENVIRONNEMENT

AGENCE DEUX SEVRES

860 RUE DU PETIT FIEF
79230 AIFFRES
Tel : 0549173333
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX274443

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 22/04/2026

Reference mandataire : Pôle biologie
santé

DÉSIGNATION DU BIEN

BÂTIMENT B37

1 Rue Georges Bonnet
86000 POITIERS

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème
arrondissement
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb



ENVIRONNEMENT

AGENCE DEUX SEVRES

860 RUE DU PETIT FIEF
79230 AIFFRES
Tel : 0549173333
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX274443

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 22/04/2026

Reference mandataire : Pôle biologie
santé

DÉSIGNATION DU BIEN

BÂTIMENT B37

1 Rue Georges Bonnet
86000 POITIERS

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème
arrondissement
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS

Référence client : Pôle biologie santé

Désignation : BÂTIMENT B37

Date de construction : En 1990

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : LECOUTRE NICOLAS

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 22/04/2026

Numéro attestation : CPDI5325

Délivré le : 11/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 07/05/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 07/05/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU

Oui

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 4 (Local technique 1)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 8 (Local technique 2)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 9 (Local technique 3)
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 10 (Gt)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 11 (Sous station)
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 12 (Local stockage 1)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 13 (Local stockage 2)
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 14 (Local stockage 3)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 15 (Local stockage 4)
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 16 (Local stockage 5)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 18 (Local stockage 7)
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 21 (Garage)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 22 (Local électrique)
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 23 (Local stockage 9)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 30 (Local technique 5)
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 32 (Bureau 7)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 33 (Local technique 6)
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 34 (Laboratoire 2)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 35 (Laboratoire 3)
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 37 (Laboratoire 7)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 38 (Laboratoire 8)
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 39 (Laboratoire 4)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 41 (Escalier 1)

Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 42 (Circulation 4)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 43 (Escalier 2)
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 44 (Circulation 5)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 45 (Circulation 6)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 47 (Circulation 8)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 48 (Escalier 3)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 49 (Salle de réunion)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 50 (Bureau 1)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 52 (Laboratoire 11)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 53 (Bureau 5)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 54 (Local technique 7)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 55 (Laboratoire 9)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 56 (Laboratoire 10)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 57 (Bureau 2)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 58 (Bureau 3)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 59 (Bureau 4)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 60 (Laboratoire 12)
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 61 (Escalier 4)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 40 (Laboratoire 5)	Moyen investigation non mis a disposition	
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 36 (Laboratoire 6)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 31 (Laboratoire 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 1 (Vide sanitaire 1)	Risque sanitaire ou physique avéré	
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 3 (Vide sanitaire 3)	Risque sanitaire ou physique avéré	
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 29 (Bureau 6)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 19 (Local stockage 8)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 2 (Vide sanitaire 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 17 (Local stockage 6)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 7 (Ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 28 (Chambre froide 1)	Pièce non visée par le présent diagnostic	
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 51 (Chambre froide 2)	Inaccessible sans sondage destructif	
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 20 (Local technique 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 6 (Machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé



D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'un rafraîchissement globale :

Sols, murs, plafonds, faïences.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensembles des volumes.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Plafond et faux-plafonds	Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 4 (Local technique 1) - Vol 5 (Circulation 1) - Vol 8 (Local technique 2) - Vol 9 (Local technique 3) - Vol 10 (Gt) - Vol 12 (Local stockage 1) - Vol 13 (Local stockage 2) - Vol 14 (Local stockage 3) - Vol 15 (Local stockage 4) - Vol 18 (Local stockage 7) - Vol 21 (Garage) - Vol 22 (Local électrique) - Vol 23 (Local stockage 9) - Vol 24 (Circulation 2)	
Revêtement de sol	Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 4 (Local technique 1) - Vol 5 (Circulation 1) - Vol 8 (Local technique 2) - Vol 9 (Local technique 3) - Vol 11 (Sous station) - Vol 12 (Local stockage 1) - Vol 13 (Local stockage 2) - Vol 14 (Local stockage 3) - Vol 15 (Local stockage 4) - Vol 16 (Local stockage 5) - Vol 18 (Local stockage 7) - Vol 21 (Garage) - Vol 22 (Local électrique) - Vol 23 (Local stockage 9) - Vol 24 (Circulation 2)	

Parois verticales intérieures et enduits	Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1) - Vol 8 (Local technique 2) - Vol 9 (Local technique 3) - Vol 10 (Gt) - Vol 11 (Sous station) - Vol 12 (Local stockage 1) - Vol 13 (Local stockage 2) - Vol 14 (Local stockage 3) - Vol 15 (Local stockage 4) - Vol 16 (Local stockage 5) - Vol 18 (Local stockage 7) - Vol 21 (Garage) - Vol 22 (Local électrique) - Vol 23 (Local stockage 9) - Vol 24 (Circulation 2)
Revêtement de mur	Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)
Parois verticales intérieures et enduits	Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3) - Vol 26 (Sanitaires) - Vol 27 (Vestiaire) - Vol 30 (Local technique 5) - Vol 32 (Bureau 7) - Vol 33 (Local technique 6) - Vol 34 (Laboratoire 2) - Vol 35 (Laboratoire 3) - Vol 37 (Laboratoire 7) - Vol 38 (Laboratoire 8) - Vol 39 (Laboratoire 4) - Vol 41 (Escalier 1) - Vol 42 (Circulation 4) - Vol 43 (Escalier 2) - Vol 44 (Circulation 5) - Vol 45 (Circulation 6)
Plafond et faux-plafonds	Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3) - Vol 26 (Sanitaires) - Vol 27 (Vestiaire) - Vol 30 (Local technique 5) - Vol 32 (Bureau 7) - Vol 33 (Local technique 6) - Vol 34 (Laboratoire 2) - Vol 35 (Laboratoire 3) - Vol 37 (Laboratoire 7) - Vol 38 (Laboratoire 8) - Vol 39 (Laboratoire 4) - Vol 41 (Escalier 1) - Vol 42 (Circulation 4) - Vol 43 (Escalier 2) - Vol 44 (Circulation 5) - Vol 45 (Circulation 6)
Revêtement de mur	Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3) - Vol 26 (Sanitaires) - Vol 41 (Escalier 1) - Vol 43 (Escalier 2)

Revêtement de sol	Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3) - Vol 26 (Sanitaires) - Vol 27 (Vestiaire) - Vol 30 (Local technique 5) - Vol 32 (Bureau 7) - Vol 33 (Local technique 6) - Vol 34 (Laboratoire 2) - Vol 35 (Laboratoire 3) - Vol 37 (Laboratoire 7) - Vol 38 (Laboratoire 8) - Vol 39 (Laboratoire 4) - Vol 41 (Escalier 1) - Vol 42 (Circulation 4) - Vol 43 (Escalier 2) - Vol 44 (Circulation 5) - Vol 45 (Circulation 6)
Parois verticales intérieures et enduits	Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7) - Vol 47 (Circulation 8) - Vol 48 (Escalier 3) - Vol 49 (Salle de réunion) - Vol 50 (Bureau 1) - Vol 52 (Laboratoire 11) - Vol 53 (Bureau 5) - Vol 54 (Local technique 7) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 57 (Bureau 2) - Vol 58 (Bureau 3) - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 60 (Laboratoire 12) - Vol 61 (Escalier 4)
Plafond et faux-plafonds	Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7) - Vol 47 (Circulation 8) - Vol 48 (Escalier 3) - Vol 49 (Salle de réunion) - Vol 50 (Bureau 1) - Vol 52 (Laboratoire 11) - Vol 53 (Bureau 5) - Vol 54 (Local technique 7) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 57 (Bureau 2) - Vol 58 (Bureau 3) - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 60 (Laboratoire 12) - Vol 61 (Escalier 4)
Revêtement de sol	Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7) - Vol 47 (Circulation 8) - Vol 48 (Escalier 3) - Vol 49 (Salle de réunion) - Vol 50 (Bureau 1) - Vol 52 (Laboratoire 11) - Vol 53 (Bureau 5) - Vol 54 (Local technique 7) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 57 (Bureau 2) - Vol 58 (Bureau 3) - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 60 (Laboratoire 12) - Vol 61 (Escalier 4)
Façades	Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)



D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 56 (Laboratoire 10)	Joint de structure	Menuiserie aluminium en place accès Comprimand impossible	Dépose de menuiserie	
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 40 (Laboratoire 5)		Moyen investigation non mis a disposition		
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 36 (Laboratoire 6)		Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé	
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 31 (Laboratoire 1)		Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé	
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 1 (Vide sanitaire 1)		Risque sanitaire ou physique avéré		
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 3 (Vide sanitaire 3)		Risque sanitaire ou physique avéré		
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 29 (Bureau 6)		Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé	
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 19 (Local stockage 8)		Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé	
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 2 (Vide sanitaire 2)		Risque sanitaire ou physique avéré		
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 17 (Local stockage 6)		Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé	
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 7 (Ascenseur)		Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé	



Bâtiment B 37
niveau 0 - Vol 28
(Chambre froide 1)

Pièce non visée par le
présent diagnostic

Bâtiment B37 -
niveau 1 - Vol 51
(Chambre froide 2)

Inaccessible sans
sondage destructif

Bâtiment B37 -
niveau - 1 - Vol 20
(Local technique
4)

Moyen investigation
non mis a disposition

Pas de clé

Bâtiment B37 -
niveau - 1 - Vol 6
(Machinerie
ascenseur)

Moyen investigation
non mis a disposition

Pas de clé

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Menuiserie aluminium en place accès Comprimband impossible	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 12 (Local stockage 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 12 (Local stockage 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 13 (Local stockage 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 13 (Local stockage 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 14 (Local stockage 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 14 (Local stockage 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 14 (Local stockage 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 15 (Local stockage 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 15 (Local stockage 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 11 (Sous station)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 10 (Gt)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 8 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 21 (Garage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 21 (Garage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 18 (Local stockage 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 21 (Garage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 21 (Garage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 22 (Local électrique)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 22 (Local électrique)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 22 (Local électrique)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 23 (Local stockage 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 16 (Local stockage 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 16 (Local stockage 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX2 74443 n °2 - 1	P2	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
	(Circulation 2) -			S15 -								
	Vol 12 (Local			S16 -								
	stockage 1) - Vol			S17 -								
	13 (Local			S18 -								
	stockage 2) - Vol			S19 -								
	14 (Local			S20 -								
	stockage 3) - Vol			S21 -								
	15 (Local			S22 -								
	stockage 4) - Vol			S23 -								
	11 (Sous station)			S24 -								
	- Vol 9 (Local			S25 -								
	technique 3) - Vol			S26 -								
	10 (Gt) - Vol 8			S27 -								
	(Local technique			S28 -								
	2) - Vol 21			S29 -								
	(Garage) - Vol 18			S30 -								
	(Local stockage			S31 -								
	7) - Vol 22 (Local			S32 -								
	électrique) - Vol			S33 -								
	23 (Local			S34 -								
	stockage 9) - Vol			S35 -								
	16 (Local			S36 -								
	stockage 5)			S37 -								
				S38 -								
				S39 -								
				S40 -								
				S41 -								
				S59 -								
				S60								
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 22 (Local électrique)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 8 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 8 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 8 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 11 (Sous station)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 11 (Sous station)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 11 (Sous station)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 12 (Local stockage 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 16 (Local stockage 5)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 18 (Local stockage 7)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 18 (Local stockage 7)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n °3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 21 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n°3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2) - Vol 8 (Local technique 2) - Vol 9 (Local technique 3) - Vol 11 (Sous station) - Vol 12 (Local stockage 1) - Vol 16 (Local stockage 5) - Vol 18 (Local stockage 7) - Vol 21 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S61 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX2 74443 n°3 - 1	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002EX2 74443 n°5 - 1	P5	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mur de refend	002EX2 74443 n°5 - 1	P5	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mur de refend	002EX2 74443 n °5 - 1	P5	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mur de refend	002EX2 74443 n °5 - 1	P5	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mur de refend	002EX2 74443 n °5 - 1	P5	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 45 (Circulation 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 34 (Laboratoire 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 33 (Local technique 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3) - Vol 41 (Escalier 1) - Vol 43 (Escalier 2) - Vol 39 (Laboratoire 4) - Vol 45 (Circulation 6) - Vol 35 (Laboratoire 3) - Vol 34 (Laboratoire 2) - Vol 33 (Local technique 6) - Vol 30 (Local technique 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95 - S96 - S97 - S98 - S99 - S100 - S101 - S124 - S125 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend	002EX2 74443 n °13 - 1	P13	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 44 (Circulation 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 44 (Circulation 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 42 (Circulation 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 42 (Circulation 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26 (Sanitaires)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 33 (Local technique 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 33 (Local technique 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 33 (Local technique 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 34 (Laboratoire 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 45 (Circulation 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 45 (Circulation 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 37 (Laboratoire 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 37 (Laboratoire 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 37 (Laboratoire 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 38 (Laboratoire 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 38 (Laboratoire 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 38 (Laboratoire 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 50 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 50 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 54 (Local technique 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 54 (Local technique 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 54 (Local technique 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 53 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 53 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 53 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 55 (Laboratoire 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 57 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 57 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 57 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 59 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 59 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 60 (Laboratoire 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47 (Circulation 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47 (Circulation 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25	Cloisons	Jonction entre	S102 -	Sondage et	Cloisons	002EX2	P14	Peinture non	Négatif	Négatif sur	
	(Circulation 3) -	légères ou	panneaux	S103 -	extension de la	séparative	74443 n		séparable +		analyse	
	Vol 44	préfabriquées	préfabriqués	S104 -	ZPSO du		°14 - 1		enduit plâtreux			
	(Circulation 5) -			S105 -	prélèvement P14				blanc non			
	Vol 42			S106 -					séparable +			
	(Circulation 4) -			S107 -					papier non			
	Vol 39			S108 -					séparable +			
	(Laboratoire 4) -			S109 -					matériau plâtreux			
	Vol 27 (Vestiaire)			S110 -					blanc avec			
	- Vol 26			S111 -					couche			
	(Sanitaires) - Vol			S112 -					cartonnée non			
	30 (Local			S113 -					séparable			
	technique 5) - Vol			S114 -								
	33 (Local			S115 -								
	technique 6) - Vol			S126 -								
	32 (Bureau 7) -			S127 -								
	Vol 34			S128 -								
	(Laboratoire 2) -			S129 -								
	Vol 45			S133 -								
	(Circulation 6) -			S134 -								
	Vol 35			S135 -								
	(Laboratoire 3) -			S136 -								
	Vol 37			S137 -								
	(Laboratoire 7) -			S138 -								
	Vol 38			S159 -								
	(Laboratoire 8)			S160 -								
				S161 -								
				S162 -								
				S163 -								
				S164 -								
				S165 -								
				S166 -								
				S167 -								
				S168 -								
				S169 -								
				S170 -								
				S171 -								

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
				S172 -								
				S173 -								
				S174 -								
				S175 -								
				S176 -								
				S177 -								
				S178								
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion) - Vol 50 (Bureau 1) - Vol 52 (Laboratoire 11) - Vol 54 (Local technique 7) - Vol 53 (Bureau 5) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 57 (Bureau 2) - Vol 58 (Bureau 3) - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 60 (Laboratoire 12) - Vol 46 (Circulation 7) - Vol 47 (Circulation 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225 - S226 - S227 - S228 - S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Cloisons séparative	002EX2 74443 n °14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °15 - 1	P15 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX2 74443 n °15 - 1	P15 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °15 - 1	P15 Phase 2	Bois	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX2 74443 n °15 - 1	P15 Phase 2	Bois	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °16 - 1	P16	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX2 74443 n °16 - 1	P16	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 34 (Laboratoire 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 34 (Laboratoire 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 38 (Laboratoire 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 37 (Laboratoire 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 50 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 53 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 55 (Laboratoire 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 55 (Laboratoire 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 57 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 59 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits ciment	S130 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
	(Sanitaires) - Vol			S142 -								
	32 (Bureau 7) -			S143 -								
	Vol 34			S144 -								
	(Laboratoire 2) -			S145 -								
	Vol 35			S146 -								
	(Laboratoire 3) -			S149 -								
	Vol 38			S150								
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion) - Vol 50	Murs et cloisons	Enduits ciment	S194 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Donnant sur l'extérieur	002EX2 74443 n °23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
	(Bureau 1) - Vol			S195 -								
	52 (Laboratoire			S196 -								
	11) - Vol 53			S197 -								
	(Bureau 5) - Vol			S198 -								
	55 (Laboratoire			S199 -								
	9) - Vol 56			S200 -								
	(Laboratoire 10) -			S201 -								
	Vol 57 (Bureau 2)			S202 -								
	- Vol 58 (Bureau			S203 -								
	3) - Vol 59			S204								
	(Bureau 4)											
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
	(Circulation 7)											
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits ciment	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
	(Circulation 8)											



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 48 (Escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 48 (Escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 60 (Laboratoire 12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 59 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 60 (Laboratoire 12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 55 (Laboratoire 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 54 (Local technique 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47 (Circulation 8) - Vol 61 (Escalier 4) - Vol 46 (Circulation 7) - Vol 48 (Escalier 3) - Vol 49 (Salle de réunion) - Vol 60 (Laboratoire 12) - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 54 (Local technique 7) - Vol 52 (Laboratoire 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S190 - S191 - S192 - S193 - S206 - S207 - S208 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mur de refend	002EX2 74443 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur	002EX2 74443 n °28 - 1	P28	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 60 (Laboratoire 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Doublage mur	002EX2 74443 n °28 - 1	P28	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Plafonds	Flocages	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 4 (Local technique 1)	Plafonds	Flocages	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 8 (Local technique 2)	Plafonds	Flocages	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Plafonds	Flocages	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Plafonds	Flocages	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 10 (Gt)	Plafonds	Flocages	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 12 (Local stockage 1)	Plafonds	Flocages	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 13 (Local stockage 2)	Plafonds	Flocages	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 14 (Local stockage 3)	Plafonds	Flocages	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 15 (Local stockage 4)	Plafonds	Flocages	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 21 (Garage)	Plafonds	Flocages	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 23 (Local stockage 9)	Plafonds	Flocages	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 22 (Local électrique)	Plafonds	Flocages	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 18 (Local stockage 7)	Plafonds	Flocages	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 4 (Local technique 1) - Vol 8 (Local technique 2) - Vol 9 (Local technique 3) - Vol 10 (Gt) - Vol 12 (Local stockage 1) - Vol 13 (Local stockage 2) - Vol 14 (Local stockage 3) - Vol 15 (Local stockage 4) - Vol 21 (Garage) - Vol 23 (Local stockage 9) - Vol 22 (Local électrique) - Vol 18 (Local stockage 7)	Plafonds	Flocages	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX2 74443 n °1 - 1	P1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Plafonds sous face escalier	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Plafonds sous face escalier	Enduits ciment	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX2 74443 n °6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Plafonds sous face escalier	Enduits ciment	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX2 74443 n °6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4)	Plafonds sous face escalier	Enduits ciment	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX2 74443 n °6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 48 (Escalier 3)	Plafonds sous face escalier	Enduits ciment	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX2 74443 n °6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1) - Vol 43 (Escalier 2)	Plafonds sous face escalier	Enduits ciment	S267 - S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX2 74443 n °6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4) - Vol 48 (Escalier 3)	Plafonds sous face escalier	Enduits ciment	S269 - S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX2 74443 n °6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Plafonds	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Plafonds	Enduits ciment	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Plafonds	Enduits ciment	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26 (Sanitaires)	Plafonds	Enduits ciment	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5)	Plafonds	Enduits ciment	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 33 (Local technique 6)	Plafonds	Enduits ciment	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7)	Plafonds	Enduits ciment	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 34 (Laboratoire 2)	Plafonds	Enduits ciment	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Plafonds	Enduits ciment	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 37 (Laboratoire 7)	Plafonds	Enduits ciment	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 38 (Laboratoire 8)	Plafonds	Enduits ciment	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX2 74443 n °17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39	Plafonds	Enduits ciment	S123 -	Sondage et		002EX2	P17	Peintures	Négatif	Négatif sur	
	(Laboratoire 4) -			S131 -	extension de la		74443 n		multiples non		analyse	
	Vol 27 (Vestiaire)			S132 -	ZPSO du		°17 - 1		séparable +			
	- Vol 26			S152 -	prélèvement P17				enduit compact			
	(Sanitaires) - Vol			S153 -					gris en vrac non			
	30 (Local			S154 -					séparable			
	technique 5) - Vol			S155 -								
	33 (Local			S156 -								
	technique 6) - Vol			S157 -								
	32 (Bureau 7) -			S158								
	Vol 34											
	(Laboratoire 2) -											
	Vol 35											
	(Laboratoire 3) -											
	Vol 37											
	(Laboratoire 7) -											
	Vol 38											
	(Laboratoire 8)											
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 42 (Circulation 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °18 - 1	P18	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 45 (Circulation 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX2 74443 n °18 - 1	P18	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX2 74443 n °18 - 1	P18	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 44 (Circulation 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX2 74443 n °18 - 1	P18	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 45 (Circulation 6) - Vol 25 (Circulation 3) - Vol 44 (Circulation 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120 - S121 - S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX2 74443 n °18 - 1	P18	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 60 (Laboratoire 12)	Plafonds	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Plafonds	Enduits ciment	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 50 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits ciment	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11)	Plafonds	Enduits ciment	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 53 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits ciment	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 54 (Local technique 7)	Plafonds	Enduits ciment	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 55 (Laboratoire 9)	Plafonds	Enduits ciment	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Plafonds	Enduits ciment	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 57 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits ciment	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits ciment	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 59 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits ciment	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4)	Plafonds	Enduits ciment	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 48 (Escalier 3)	Plafonds	Enduits ciment	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion) - Vol 50 (Bureau 1) - Vol 52 (Laboratoire 11) - Vol 53 (Bureau 5) - Vol 54 (Local technique 7) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 57 (Bureau 2) - Vol 58 (Bureau 3) - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 61 (Escalier 4) - Vol 48 (Escalier 3)	Plafonds	Enduits ciment	S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX2 74443 n °30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Plafonds	Flocages	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °31 - 1	P31	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47 (Circulation 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °32 - 1	P32	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX2 74443 n °32 - 1	P32	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX2 74443 n °32 - 1	P32	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S265 - S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX2 74443 n °32 - 1	P32	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 24 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 4 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 8 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 9 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 11 (Sous station)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 12 (Local stockage 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 13 (Local stockage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 14 (Local stockage 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 15 (Local stockage 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 16 (Local stockage 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 18 (Local stockage 7)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 21 (Garage)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 23 (Local stockage 9)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 22 (Local électrique)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 4 (Local technique 1) - Vol 8 (Local technique 2) - Vol 9 (Local technique 3) - Vol 11 (Sous station) - Vol 12 (Local stockage 1) - Vol 13 (Local stockage 2) - Vol 14 (Local stockage 3) - Vol 15 (Local stockage 4) - Vol 16 (Local stockage 5) - Vol 18 (Local stockage 7) - Vol 21 (Garage) - Vol 23 (Local stockage 9) - Vol 22 (Local électrique)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S64 - S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX2 74443 n °4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °8 - 1	P8 Phase 1	Revêtement souple gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX2 74443 n °8 - 1	P8 Phase 1	Revêtement souple gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °8 - 1	P8 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX2 74443 n °8 - 1	P8 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Nez de marche	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4)	Revêtement de sol	Nez de marche	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 48 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2) - Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S117 - S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4) - Vol 48 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	S271 - S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Nez de marche	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4)	Revêtement de sol	Nez de marche	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 48 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2) - Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S117 - S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4) - Vol 48 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	S271 - S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Nez de marche	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4)	Revêtement de sol	Nez de marche	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 48 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2) - Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S117 - S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 61 (Escalier 4) - Vol 48 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	S271 - S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX2 74443 n °9 - 1	P9 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Joint dilatation	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °10 - 1	P10 Phase 1	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Joint dilatation	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX2 74443 n °10 - 1	P10 Phase 1	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Joint dilatation	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °10 - 1	P10 Phase 2	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Joint dilatation	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX2 74443 n °10 - 1	P10 Phase 2	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX2 74443 n °11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 42 (Circulation 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX2 74443 n °11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX2 74443 n °11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 44 (Circulation 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX2 74443 n °11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1) - Vol 42 (Circulation 4) - Vol 43 (Escalier 2) - Vol 44 (Circulation 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S83 - S84 - S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX2 74443 n °11 - 1	P11	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °19 - 1	P19 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 60 (Laboratoire 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX2 74443 n °19 - 1	P19 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 39 (Laboratoire 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °19 - 1	P19 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 60 (Laboratoire 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX2 74443 n °19 - 1	P19 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 33 (Local technique 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 34 (Laboratoire 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 55 (Laboratoire 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 54 (Local technique 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5) - Vol 33 (Local technique 6) - Vol 34 (Laboratoire 2) - Vol 35 (Laboratoire 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S139 - S140 - S141 - S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 54 (Local technique 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S249 - S250 - S251 - S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 33 (Local technique 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 34 (Laboratoire 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 35 (Laboratoire 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 55 (Laboratoire 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 56 (Laboratoire 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 54 (Local technique 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 30 (Local technique 5) - Vol 33 (Local technique 6) - Vol 34 (Laboratoire 2) - Vol 35 (Laboratoire 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S139 - S140 - S141 - S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 52 (Laboratoire 11) - Vol 55 (Laboratoire 9) - Vol 56 (Laboratoire 10) - Vol 54 (Local technique 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S249 - S250 - S251 - S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX2 74443 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 38 (Laboratoire 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7) - Vol 38 (Laboratoire 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147 - S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 27 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 38 (Laboratoire 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 32 (Bureau 7) - Vol 38 (Laboratoire 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147 - S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX2 74443 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 37 (Laboratoire 7)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °24 - 1	P24 Phase 1	Moquette verte	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 37 (Laboratoire 7)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °24 - 1	P24 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 45 (Circulation 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °25 - 1	P25 Phase 1	Revêtement cassant gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 45 (Circulation 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °25 - 1	P25 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °26 - 1	P26 Phase 1	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47 (Circulation 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX2 74443 n °26 - 1	P26 Phase 1	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °26 - 1	P26 Phase 2	Revêtement souple gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47 (Circulation 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX2 74443 n °26 - 1	P26 Phase 2	Revêtement souple gris avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 46 (Circulation 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °26 - 1	P26 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 47 (Circulation 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX2 74443 n °26 - 1	P26 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 59 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 1	Moquette verte avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 1	Moquette verte avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 57 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 1	Moquette verte avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 53 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 1	Moquette verte avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 50 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 1	Moquette verte avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 1	Moquette verte avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3) - Vol 57 (Bureau 2) - Vol 53 (Bureau 5) - Vol 50 (Bureau 1) - Vol 49 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S244 - S245 - S246 - S247 - S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 1	Moquette verte avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 59 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 57 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 53 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 50 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 49 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B37 - niveau 1	Vol 58 (Bureau 3) - Vol 57 (Bureau 2) - Vol 53 (Bureau 5) - Vol 50 (Bureau 1) - Vol 49 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S244 - S245 - S246 - S247 - S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX2 74443 n °29 - 1	P29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B37 - niveau - 1	Vol 5 (Circulation 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage type brique	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °7 - 1	P7	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 41 (Escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (brique)	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	




GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 25 (Circulation 3) - Vol 41 (Escalier 1) - Vol 43 (Escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (briquelette)	S87 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX2 74443 n °12 - 1	P12	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
				S88 -								
				S89 -								
				S90 -								
				S91 -								
				S92 -								
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °22 - 1	P22 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	
Bâtiment B 37 niveau 0	Vol 26 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EX2 74443 n °22 - 1	P22 Phase 2	Colle beige avec couche en papier + joint cassant blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse	





ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Bâtiment B37 - niveau - 1	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment B37 - niveau - 1	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Bâtiment B 37 niveau 0	Bâtiment B 37 niveau 0 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment B 37 niveau 0	Bâtiment B 37 niveau 0 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Bâtiment B37 - niveau 1	Bâtiment B37 - niveau 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment B37 - niveau 1	Bâtiment B37 - niveau 1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées

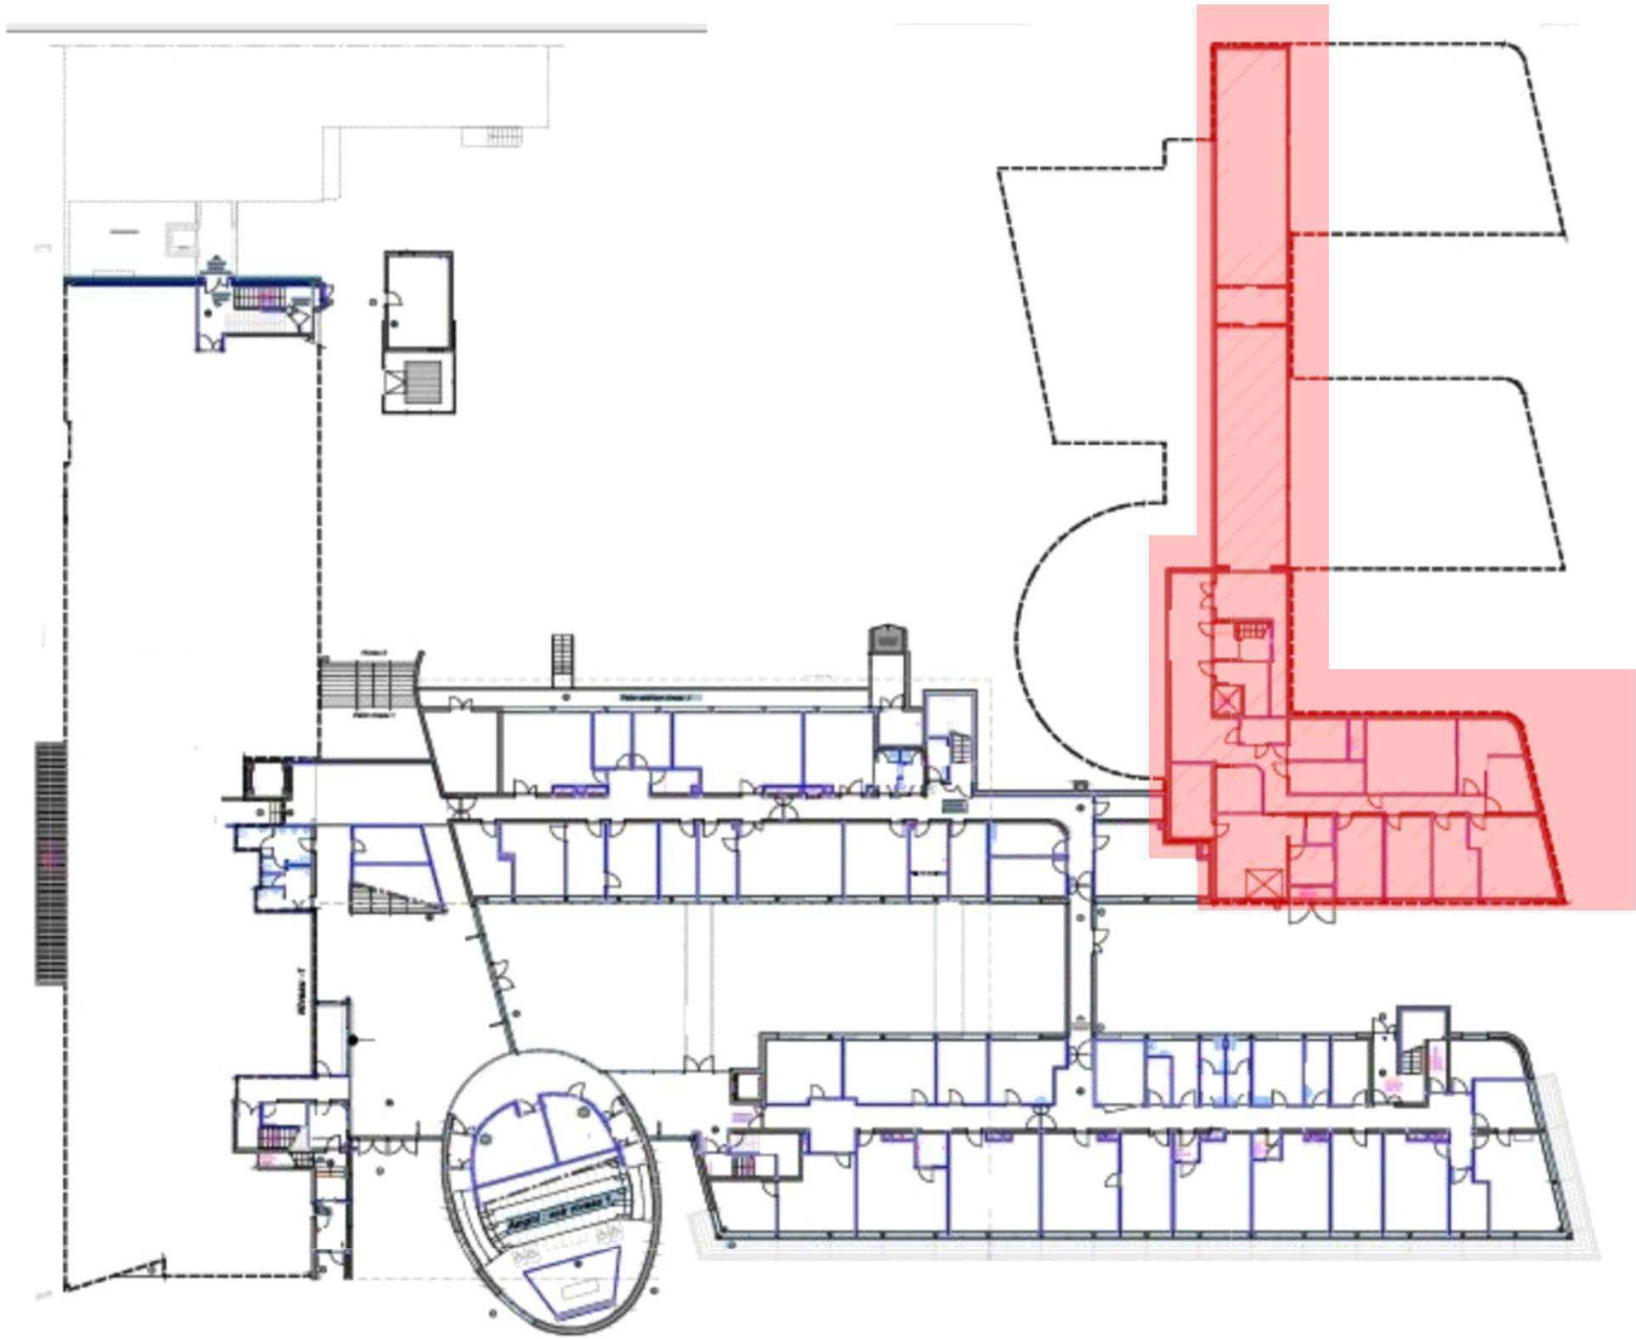

Légende	
	Périmètre d'intervention 1


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

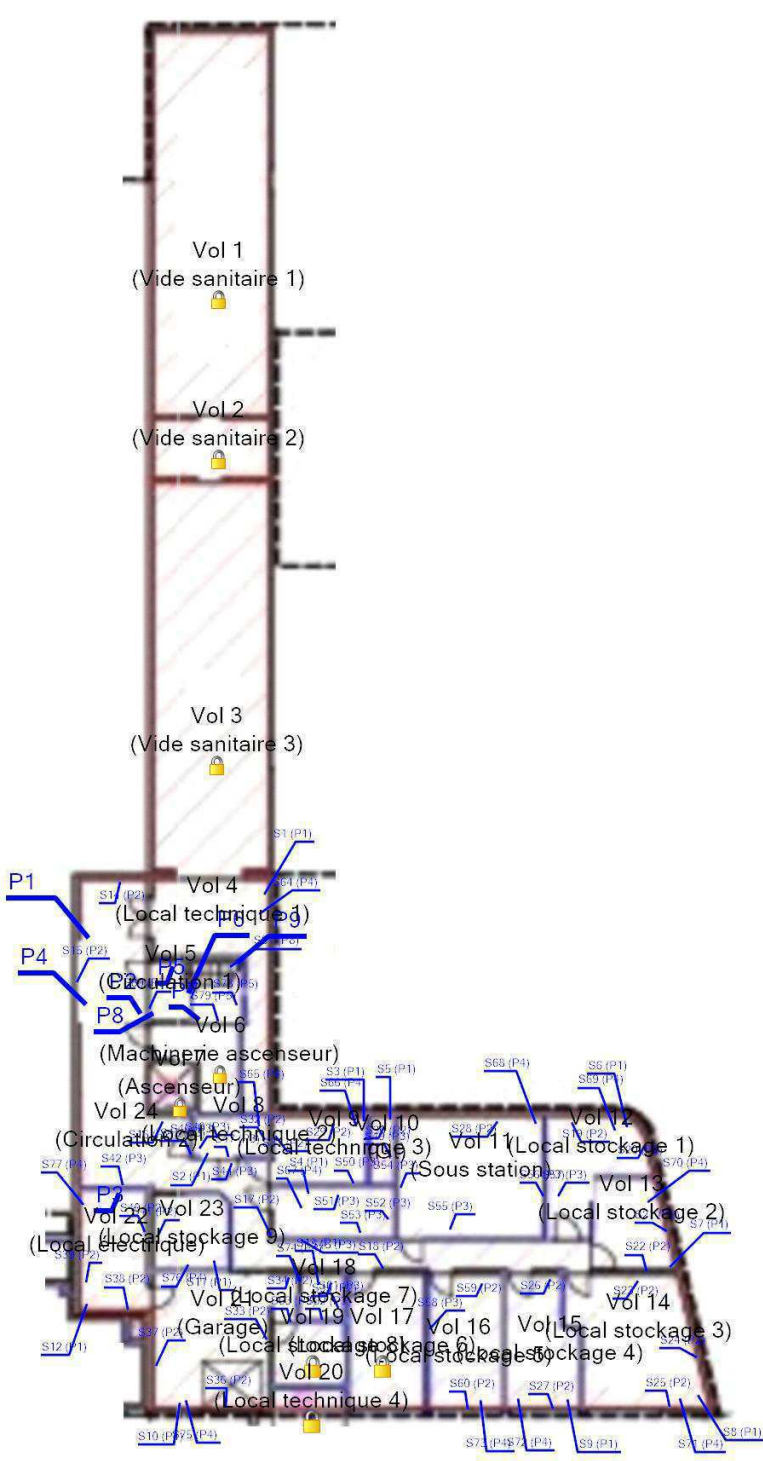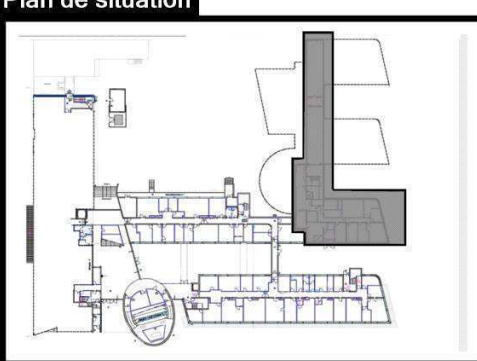BÂTIMENT B37 - NIVEAU - 1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX274443
 Plan de situation 				Légende
				 Localisation dun prélèvement négatif
				 Localisation dun sondage négatif
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

Légende



Périmètre d'intervention 1

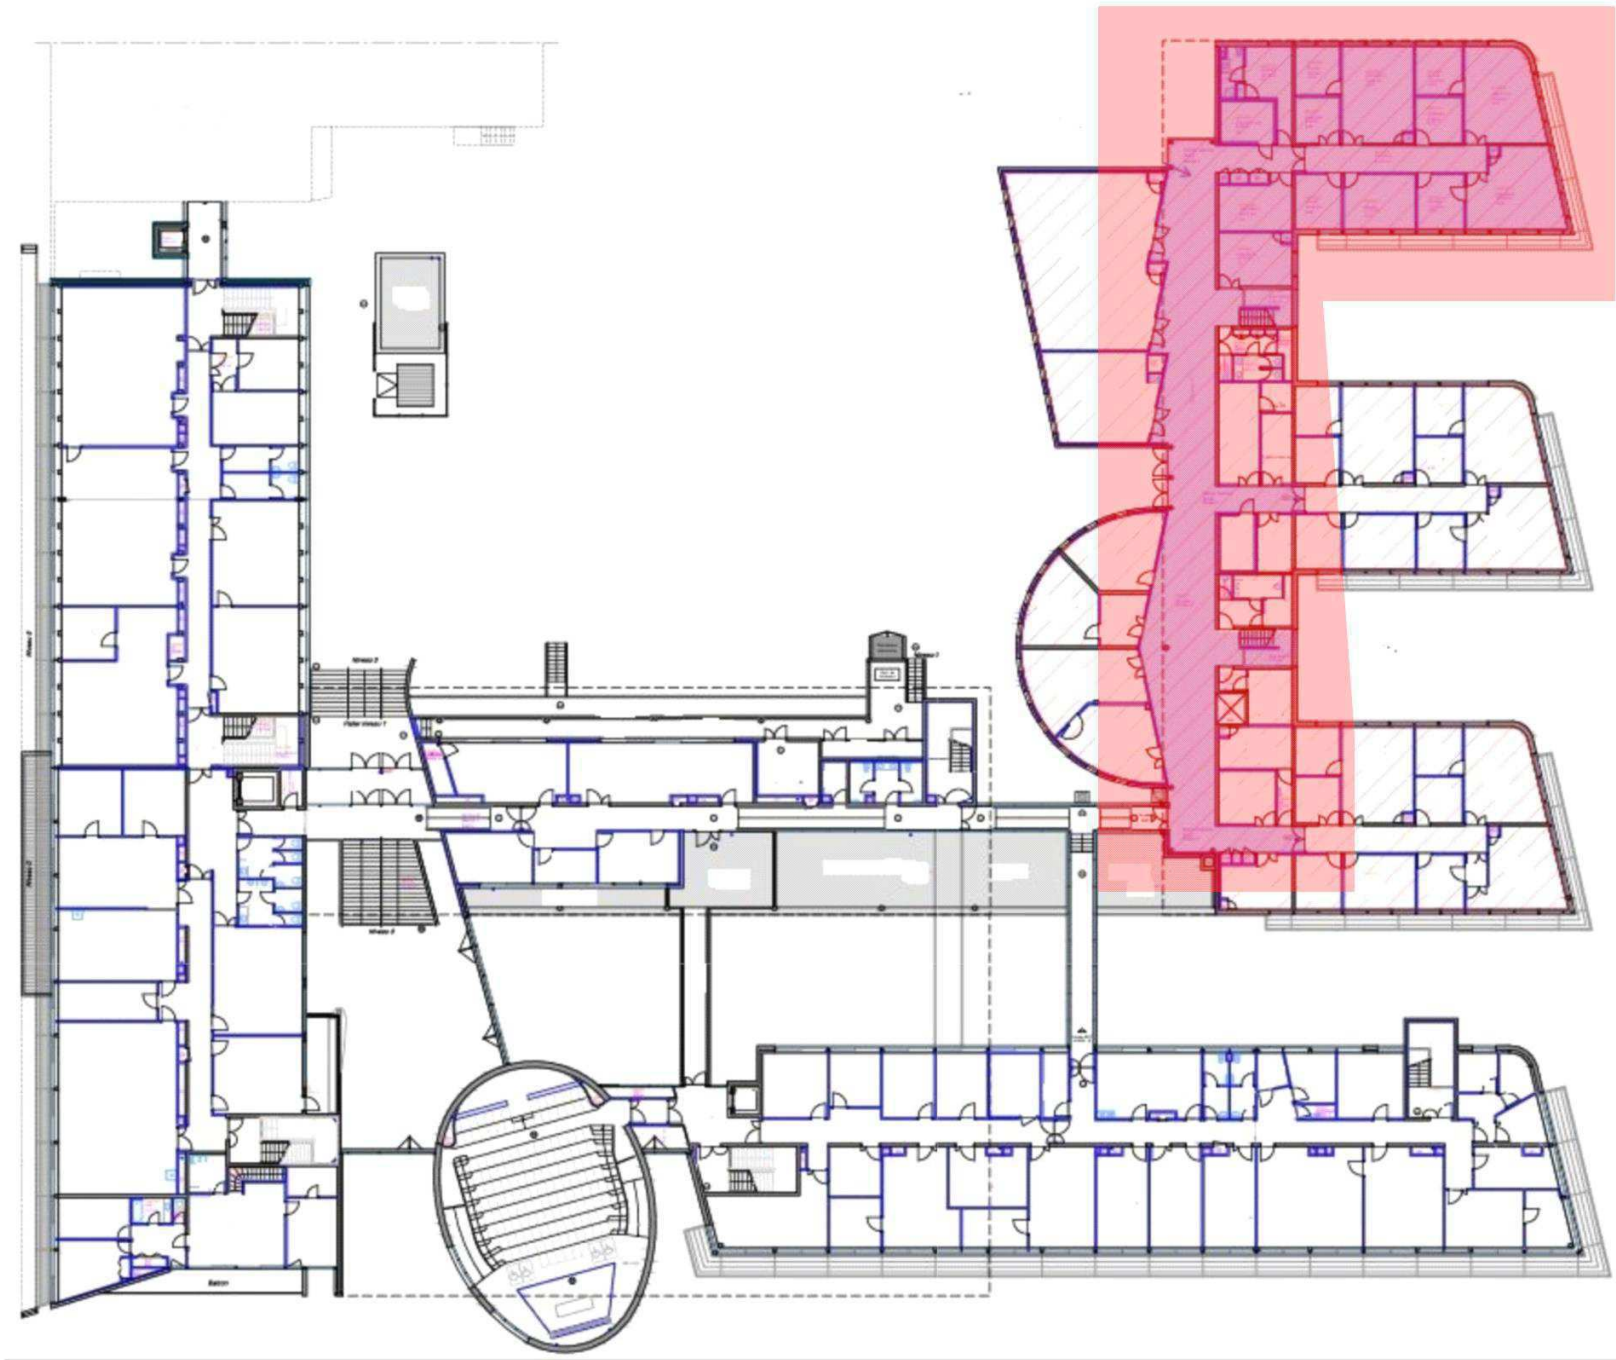

Adresse du bien

1 Rue Georges Bonnet
86000 POITIERS

Désignation

BÂTIMENT B37

Date intervention

22/04/2026

Technicien intervenant

LECOUTRE NICOLAS

Référence:
002EX274443


The floor plan illustrates the spatial organization of the 1st floor. It features a central corridor system (Circulation 1-6) connecting various functional spaces. Laboratories are distributed across the upper and middle sections, while technical and office spaces are located in the upper right. The plan is densely annotated with room numbers, window identifiers, and door symbols, providing a comprehensive overview of the building's layout.



Légende



Périmètre d'intervention 1

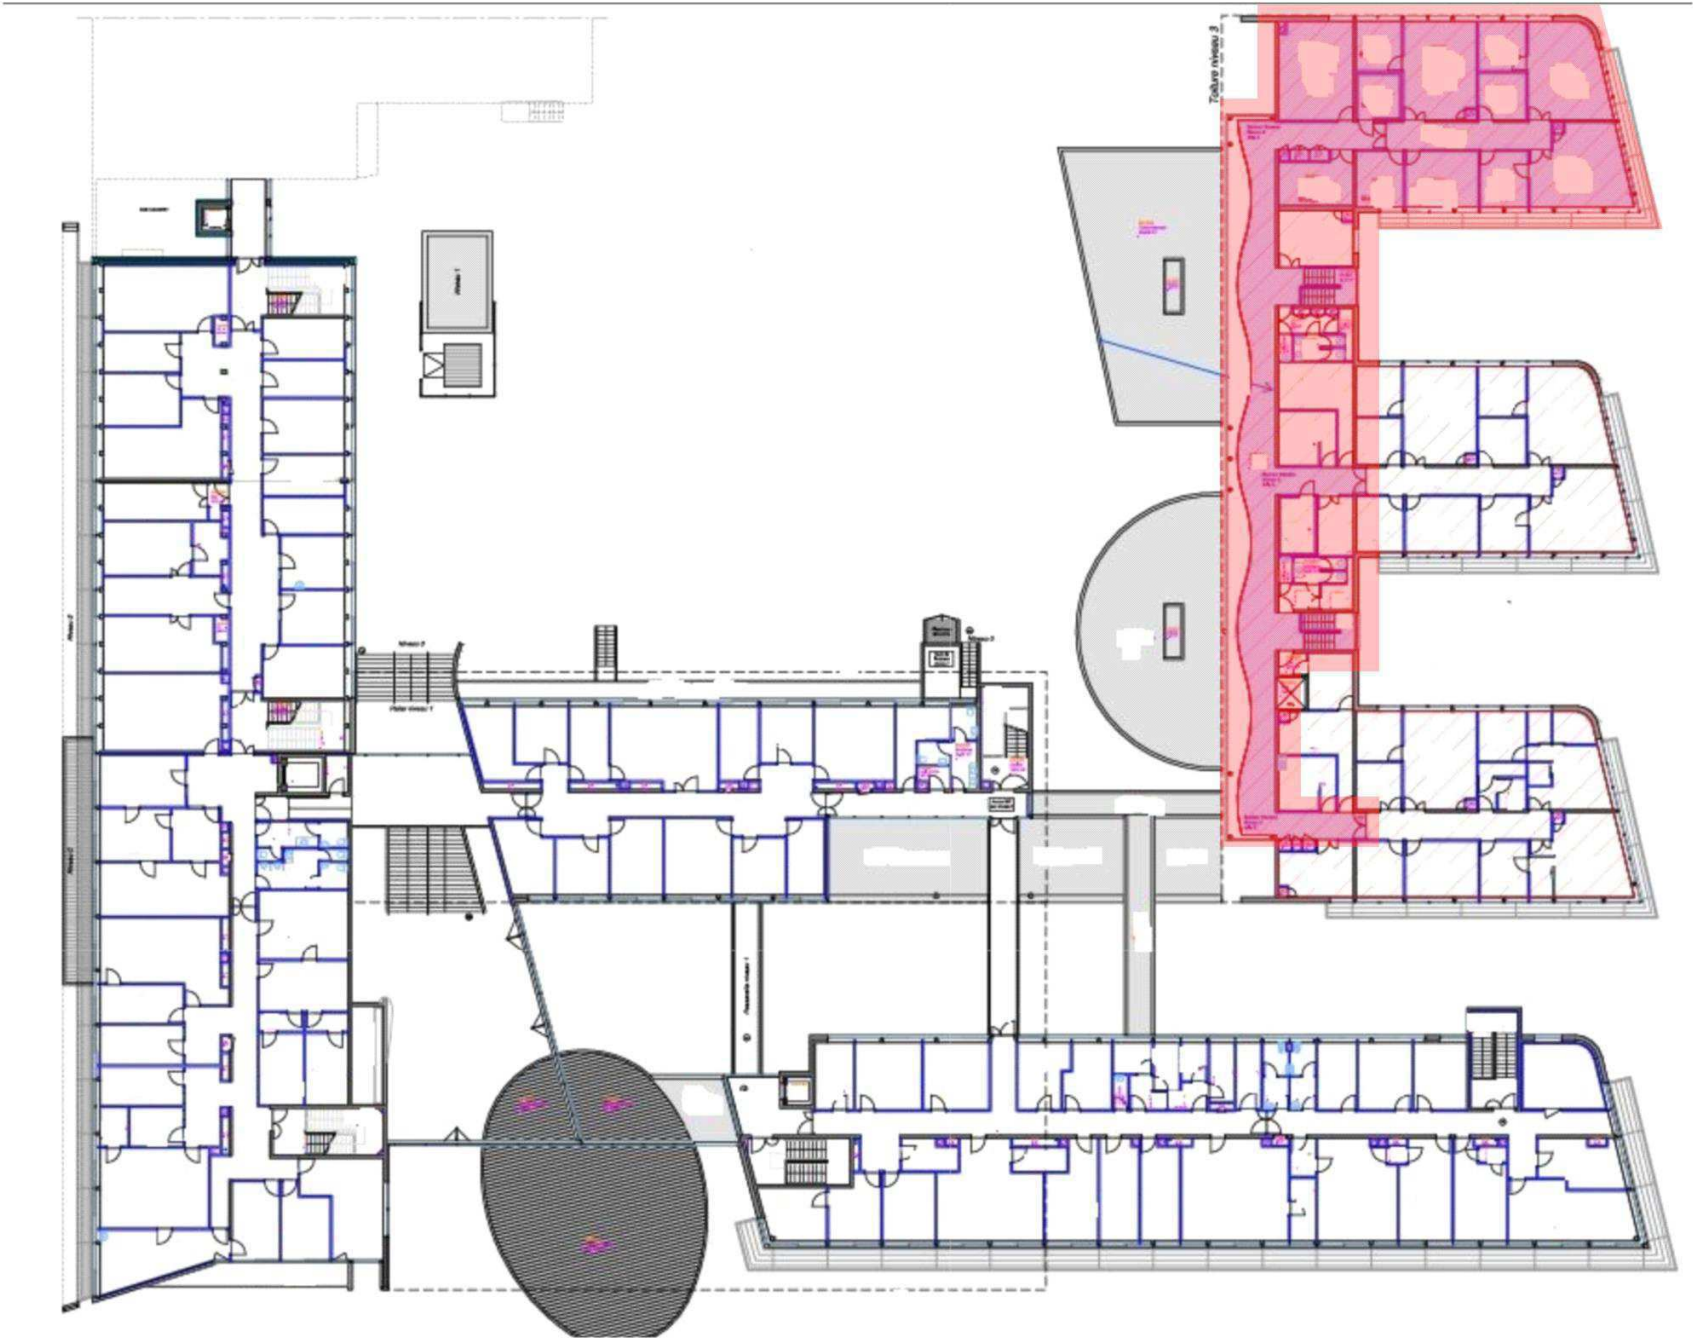

Adresse du bien

1 Rue Georges Bonnet
86000 POITIERS

Désignation

BÂTIMENT B37

Date intervention

22/04/2026

Technicien intervenant

LECOUTRE NICOLAS

Référence:
002EX274443



The floor plan illustrates the layout of the 1st floor, featuring a central corridor system and several functional areas. Key rooms include:

- Bureaux (Offices):** Vol. 49 (Bureau 1), Vol. 52 (Bureau 5), Vol. 54 (Bureau 9), Vol. 56 (Bureau 10), Vol. 57 (Bureau 2), Vol. 58 (Bureau 3), Vol. 59 (Bureau 4), Vol. 60 (Bureau 7), Vol. 61 (Bureau 8).
- Laboratoires (Laboratories):** Vol. 50 (Laboratoire 1), Vol. 51 (Laboratoire 2), Vol. 53 (Laboratoire 3), Vol. 55 (Laboratoire 4), Vol. 56 (Laboratoire 10), Vol. 57 (Laboratoire 11), Vol. 58 (Laboratoire 12), Vol. 59 (Laboratoire 13), Vol. 60 (Laboratoire 14), Vol. 61 (Laboratoire 15).
- Salles de Réunion (Meeting Rooms):** Vol. 49 (Salle de réunion), Vol. 50 (Salle de réunion), Vol. 51 (Salle de réunion), Vol. 52 (Salle de réunion), Vol. 53 (Salle de réunion), Vol. 54 (Salle de réunion), Vol. 55 (Salle de réunion), Vol. 56 (Salle de réunion), Vol. 57 (Salle de réunion), Vol. 58 (Salle de réunion), Vol. 59 (Salle de réunion), Vol. 60 (Salle de réunion), Vol. 61 (Salle de réunion).
- Circulation:** Vol. 46 (Circulation 7), Vol. 47 (Circulation 8), Vol. 48 (Circulation 9), Vol. 49 (Circulation 10), Vol. 50 (Circulation 11), Vol. 51 (Circulation 12), Vol. 52 (Circulation 13), Vol. 53 (Circulation 14), Vol. 54 (Circulation 15), Vol. 55 (Circulation 16), Vol. 56 (Circulation 17), Vol. 57 (Circulation 18), Vol. 58 (Circulation 19), Vol. 59 (Circulation 20), Vol. 60 (Circulation 21), Vol. 61 (Circulation 22).
- Escaliers (Staircases):** Vol. 48 (Escalier 3), Vol. 61 (Escalier 4).
- Parking:** Located on the left side of the plan.

The plan also includes numerous door labels (e.g., S246 (P29), S253 (P20), S254 (P30), S255 (P31), S256 (P32), S257 (P33), S258 (P34), S259 (P35), S260 (P36), S261 (P37), S262 (P38), S263 (P39), S264 (P40), S265 (P41), S266 (P42), S267 (P43), S268 (P44), S269 (P45), S270 (P46), S271 (P47), S272 (P48), S273 (P49), S274 (P50), S275 (P51), S276 (P52), S277 (P53), S278 (P54), S279 (P55), S280 (P56), S281 (P57), S282 (P58), S283 (P59), S284 (P60), S285 (P61), S286 (P62), S287 (P63), S288 (P64), S289 (P65), S290 (P66), S291 (P67), S292 (P68), S293 (P69), S294 (P70), S295 (P71), S296 (P72), S297 (P73), S298 (P74), S299 (P75), S300 (P76), S301 (P77), S302 (P78), S303 (P79), S304 (P80), S305 (P81), S306 (P82), S307 (P83), S308 (P84), S309 (P85), S310 (P86), S311 (P87), S312 (P88), S313 (P89), S314 (P90), S315 (P91), S316 (P92), S317 (P93), S318 (P94), S319 (P95), S320 (P96), S321 (P97), S322 (P98), S323 (P99), S324 (P100), S325 (P101), S326 (P102), S327 (P103), S328 (P104), S329 (P105), S330 (P106), S331 (P107), S332 (P108), S333 (P109), S334 (P110), S335 (P111), S336 (P112), S337 (P113), S338 (P114), S339 (P115), S340 (P116), S341 (P117), S342 (P118), S343 (P119), S344 (P120), S345 (P121), S346 (P122), S347 (P123), S348 (P124), S349 (P125), S350 (P126), S351 (P127), S352 (P128), S353 (P129), S354 (P130), S355 (P131), S356 (P132), S357 (P133), S358 (P134), S359 (P135), S360 (P136), S361 (P137), S362 (P138), S363 (P139), S364 (P140), S365 (P141), S366 (P142), S367 (P143), S368 (P144), S369 (P145), S370 (P146), S371 (P147), S372 (P148), S373 (P149), S374 (P150), S375 (P151), S376 (P152), S377 (P153), S378 (P154), S379 (P155), S380 (P156), S381 (P157), S382 (P158), S383 (P159), S384 (P160), S385 (P161), S386 (P162), S387 (P163), S388 (P164), S389 (P165), S390 (P166), S391 (P167), S392 (P168), S393 (P169), S394 (P170), S395 (P171), S396 (P172), S397 (P173), S398 (P174), S399 (P175), S400 (P176), S401 (P177), S402 (P178), S403 (P179), S404 (P180), S405 (P181), S406 (P182), S407 (P183), S408 (P184), S409 (P185), S410 (P186), S411 (P187), S412 (P188), S413 (P189), S414 (P190), S415 (P191), S416 (P192), S417 (P193), S418 (P194), S419 (P195), S420 (P196), S421 (P197), S422 (P198), S423 (P199), S424 (P200), S425 (P201), S426 (P202), S427 (P203), S428 (P204), S429 (P205), S430 (P206), S431 (P207), S432 (P208), S433 (P209), S434 (P210), S435 (P211), S436 (P212), S437 (P213), S438 (P214), S439 (P215), S440 (P216), S441 (P217), S442 (P218), S443 (P219), S444 (P220), S445 (P221), S446 (P222), S447 (P223), S448 (P224), S449 (P225), S450 (P226), S451 (P227), S452 (P228), S453 (P229), S454 (P230), S455 (P231), S456 (P232), S457 (P233), S458 (P234), S459 (P235), S460 (P236), S461 (P237), S462 (P238), S463 (P239), S464 (P240), S465 (P241), S466 (P242), S467 (P243), S468 (P244), S469 (P245), S470 (P246), S471 (P247), S472 (P248), S473 (P249), S474 (P250), S475 (P251), S476 (P252), S477 (P253), S478 (P254), S479 (P255), S480 (P256), S481 (P257), S482 (P258), S483 (P259), S484 (P260), S485 (P261), S486 (P262), S487 (P263), S488 (P264), S489 (P265), S490 (P266), S491 (P267), S492 (P268), S493 (P269), S494 (P270), S495 (P271), S496 (P272), S497 (P273), S498 (P274), S499 (P275), S500 (P276), S501 (P277), S502 (P278), S503 (P279), S504 (P280), S505 (P281), S506 (P282), S507 (P283), S508 (P284), S509 (P285), S510 (P286), S511 (P287), S512 (P288), S513 (P289), S514 (P290), S515 (P291), S516 (P292), S517 (P293), S518 (P294), S519 (P295), S520 (P296), S521 (P297), S522 (P298), S523 (P299), S524 (P300), S525 (P301), S526 (P302), S527 (P303), S528 (P304), S529 (P305), S530 (P306), S531 (P307), S532 (P308), S533 (P309), S534 (P310), S535 (P311), S536 (P312), S537 (P313), S538 (P314), S539 (P315), S540 (P316), S541 (P317), S542 (P318), S543 (P319), S544 (P320), S545 (P321), S546 (P322), S547 (P323), S548 (P324), S549 (P325), S550 (P326), S551 (P327), S552 (P328), S553 (P329), S554 (P330), S555 (P331), S556 (P332), S557 (P333), S558 (P334), S559 (P335), S560 (P336), S561 (P337), S562 (P338), S563 (P339), S564 (P340), S565 (P341), S566 (P342), S567 (P343), S568 (P344), S569 (P345), S570 (P346), S571 (P347), S572 (P348), S573 (P349), S574 (P350), S575 (P351), S576 (P352), S577 (P353), S578 (P354), S579 (P355), S580 (P356), S581 (P357), S582 (P358), S





ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante


Référence	Localisation	Action
002EX274443 n°10 - 1 (P10)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°11 - 1 (P11)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°12 - 1 (P12)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°13 - 1 (P13)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°14 - 1 (P14)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°15 - 1 (P15)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°16 - 1 (P16)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°17 - 1 (P17)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°18 - 1 (P18)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 42 (Circulation 4)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°19 - 1 (P19)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 39 (Laboratoire 4)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°20 - 1 (P20)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°21 - 1 (P21)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°22 - 1 (P22)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°23 - 1 (P23)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°24 - 1 (P24)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 37 (Laboratoire 7)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°25 - 1 (P25)	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 45 (Circulation 6)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°1 - 1 (P1)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°2 - 1 (P2)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°3 - 1 (P3)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 22 (Local électrique)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°4 - 1 (P4)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°5 - 1 (P5)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°6 - 1 (P6)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°7 - 1 (P7)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°8 - 1 (P8)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°9 - 1 (P9)	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°26 - 1 (P26)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)	Prélèvement négatif
002EX274443 n°27 - 1 (P27)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)	Prélèvement négatif



002EX274443 n°28 - 1 (P28)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 49 (Salle de réunion)	Prélevement négatif
002EX274443 n°29 - 1 (P29)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 59 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002EX274443 n°30 - 1 (P30)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 60 (Laboratoire 12)	Prélevement négatif
002EX274443 n°31 - 1 (P31)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)	Prélevement négatif
002EX274443 n°32 - 1 (P32)	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 47 (Circulation 8)	Prélevement négatif
	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 56 (Laboratoire 10)	I1



002EX274443 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 24 (Circulation 2)

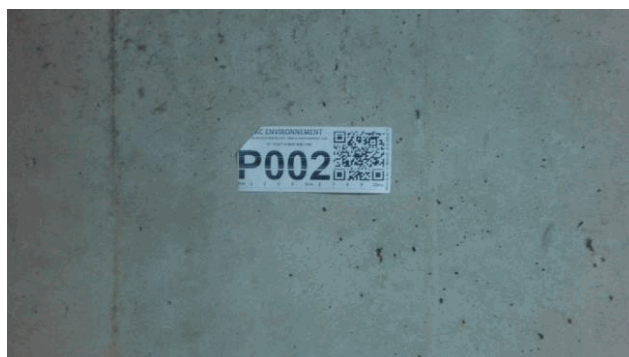

002EX274443 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 24 (Circulation 2)



002EX274443 n°3 - 1 (P3) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 22 (Local électrique)



002EX274443 n°4 - 1 (P4) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 24 (Circulation 2)



002EX274443 n°5 - 1 (P5) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 5 (Circulation 1)



002EX274443 n°6 - 1 (P6) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 5 (Circulation 1)



002EX274443 n°7 - 1 (P7) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 5 (Circulation 1)



002EX274443 n°8 - 1 (P8) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 5 (Circulation 1)



002EX274443 n°9 - 1 (P9) - Bâtiment B37 - niveau - 1 -
Vol 5 (Circulation 1)



002EX274443 n°10 - 1 (P10) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)



002EX274443 n°11 - 1 (P11) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)



002EX274443 n°12 - 1 (P12) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)



002EX274443 n°13 - 1 (P13) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)



002EX274443 n°14 - 1 (P14) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)



002EX274443 n°15 - 1 (P15) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)



002EX274443 n°16 - 1 (P16) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)



002EX274443 n°17 - 1 (P17) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 25 (Circulation 3)




002EX274443 n°18 - 1 (P18) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 42 (Circulation 4)




002EX274443 n°19 - 1 (P19) - Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 39 (Laboratoire 4)



002EX274443 n°20 - 1 (P20) - Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)

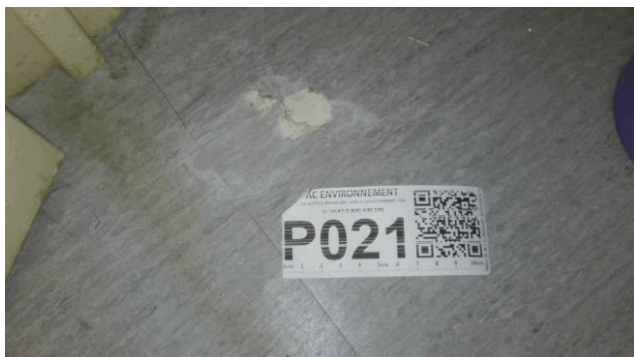

002EX274443 n°21 - 1 (P21) - Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)

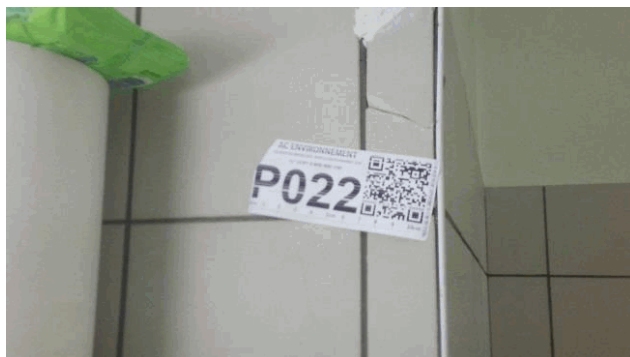

002EX274443 n°22 - 1 (P22) - Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)



002EX274443 n°23 - 1 (P23) - Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)




002EX274443 n°24 - 1 (P24) - Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 37 (Laboratoire 7)



002EX274443 n°25 - 1 (P25) - Bâtiment B 37 niveau 0 -
Vol 45 (Circulation 6)



002EX274443 n°26 - 1 (P26) - Bâtiment B37 - niveau 1
- Vol 46 (Circulation 7)

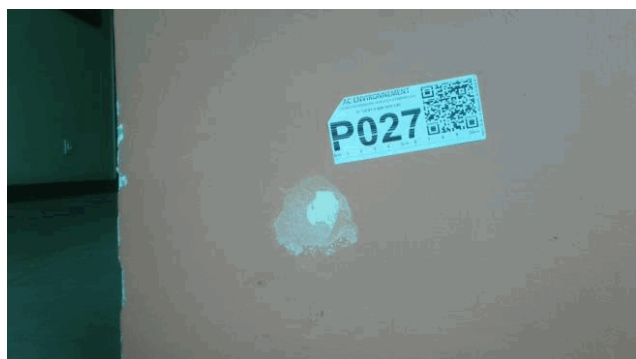

002EX274443 n°27 - 1 (P27) - Bâtiment B37 - niveau 1 -
Vol 46 (Circulation 7)



002EX274443 n°28 - 1 (P28) - Bâtiment B37 - niveau 1
- Vol 49 (Salle de réunion)



002EX274443 n°29 - 1 (P29) - Bâtiment B37 - niveau 1 -
Vol 59 (Bureau 4)



002EX274443 n°30 - 1 (P30) - Bâtiment B37 - niveau 1
- Vol 60 (Laboratoire 12)



002EX274443 n°31 - 1 (P31) - Bâtiment B37 - niveau 1 -
Vol 46 (Circulation 7)



002EX274443 n°32 - 1 (P32) - Bâtiment B37 - niveau 1
- Vol 47 (Circulation 8)



I1 - 1 - Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 56 (Laboratoire 10)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 22 (Local électrique)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable - Mur de refend	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds sous face escalier	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac hétérogène	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec couche en toile	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple noir avec poussières	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche souple	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P9 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris	Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple gris	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)	



P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - Mur de refend	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Cloisons séparative	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P15 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P15 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Bois	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)
P18	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 42 (Circulation 4)
P19 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 39 (Laboratoire 4)
P19 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 39 (Laboratoire 4)
P20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)
P20 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)

P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)
P22 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)
P22 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + joint cassant blanc en faible quantité	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable - Donnant sur l'extérieur	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)
P24 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 37 (Laboratoire 7)
P24 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène non séparable	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 37 (Laboratoire 7)
P25 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris avec couche en toile	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 45 (Circulation 6)
P25 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 45 (Circulation 6)
P26 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple incolore	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)
P26 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec couche en toile	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)
P26 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable - Mur de refend	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Doublage mur	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 49 (Salle de réunion)

P29 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte avec couche en toile	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 59 (Bureau 4)
P29 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 59 (Bureau 4)
P30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 60 (Laboratoire 12)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)
P32	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 47 (Circulation 8)



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0726-17923 Réf. Commande Client : 002EX274443
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 24 (Circulation 2)		Réf échantillon ITGA : IT072604-49045 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
1 Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 24 (Circulation 2)		Réf échantillon ITGA : IT072604-49046 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 22 (Local électrique)	Réf échantillon ITGA : IT072604-49047 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
1  Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 24 (Circulation 2)	Réf échantillon ITGA : IT072604-49048 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
1  Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 5 (Circulation 1)	Réf échantillon ITGA : IT072604-49049 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac		
1  Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds sous face escalier / Enduits ciment / Vol 5 (Circulation 1)	Réf échantillon ITGA : IT072604-49050 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac		
1  Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage type briquelette / Vol 5 (Circulation 1)	Réf échantillon ITGA : IT072604-49051 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène		
1  Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (Circulation 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49052	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris
1 ▶ Revêtement souple gris avec couche en toile	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
1 ▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 5 (Circulation 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49053	
		Description ITGA :	Revêtement souple noir avec poussières / Colle polymère jaune avec couche souple / Ragréage gris
1 ▶ Revêtement souple noir avec poussières	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
1 ▶ Colle polymère jaune avec couche souple	META (B) le 06/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
1 ▶ Ragréage gris	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint dilatation / Vol 25 (Circulation 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49054	
		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige / Matériau compact gris hétérogène / Matériau souple gris
1 ▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (5)
1 ▶ Matériau souple gris	META (B) le 06/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 25 (Circulation 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49055	
		Description ITGA :	Colle grise en vrac hétérogène
1 ▶ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SEK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49056 Description ITGA : Colle grise hétérogène		
Réf échantillon client : 002EX274443012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (brique) / Vol 25 (Circulation 3)				
1  Colle grise hétérogène		META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SEK
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49057 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Réf échantillon client : 002EX274443013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 25 (Circulation 3)				
1  Peinture non séparable + (1) Matériau plâtreux blanc non séparable		META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49058 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Réf échantillon client : 002EX274443014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 25 (Circulation 3)				
1  Peinture non séparable + (1) Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable		META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49060 Description ITGA : Peinture / Bois		
Réf échantillon client : 002EX274443015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Peinture sur boiserie / Vol 25 (Circulation 3)				
1  Peinture		META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SEK
Bois		---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49062 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac		
Réf échantillon client : 002EX274443016 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 25 (Circulation 3)				
1	Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49065 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris en vrac		
Réf échantillon client : 002EX274443017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 25 (Circulation 3)				
1	Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49067 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Réf échantillon client : 002EX274443018 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 42 (Circulation 4)				
1	Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37		Réf échantillon ITGA : IT072604-49069 Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Réf échantillon client : 002EX274443019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 39 (Laboratoire 4)				
1	Revêtement souple rose (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
1	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 26 (Sanitaires)			
		Réf échantillon ITGA :	IT072604-49072
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris
Carrelage	---	Non analysé	
1  Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 27 (Vestiaire)			
		Réf échantillon ITGA :	IT072604-49074
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris
1  Revêtement souple gris	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
1  Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443022 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 26 (Sanitaires)			
		Réf échantillon ITGA :	IT072604-49077
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Joint cassant blanc en faible quantité
Carrelage	---	Non analysé	
1  Colle beige avec couche en papier + Joint cassant blanc en faible quantité	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SEK
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 27 (Vestiaire)			
		Réf échantillon ITGA :	IT072604-49080
		Description ITGA :	Peinture / Enduit compact gris en vrac hétérogène
1  Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 37 (Laboratoire 7)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49083	
		Description ITGA : Moquette verte / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
1 ▶ Moquette verte	META (B) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
1 ▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 45 (Circulation 6)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49086	
		Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
1 ▶ Revêtement cassant gris avec couche en toile	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SEK
1 ▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SEK (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 46 (Circulation 7)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49088	
		Description ITGA : Matériau souple incolore / Revêtement souple gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Matériau souple incolore	---	Non analysé	
1 ▶ Revêtement souple gris avec couche en toile	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
1 ▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 46 (Circulation 7)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49147	
		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443028 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 49 (Salle de réunion)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49095	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 59 (Bureau 4)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49097	
		Description ITGA : Moquette verte avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc	
1 ▶ Moquette verte avec couche en toile (1)	META (B) le 06/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
1 ▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (5)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443030 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 60 (Laboratoire 12)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49099	
		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443031 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 46 (Circulation 7)			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-49102	
		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
1 ▶ Matériau cotonneux blanc avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-17923 EN DATE DU 07/05/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Pôle biologie santé 1 Rue Georges Bonnet - 86000 POITIERS BÂTIMENT B37 Réf échantillon client : 002EX274443032 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 47 (Circulation 8)			
Réf échantillon ITGA : IT072604-49105 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige			
1 Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 07/05/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKN (5)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

1. accréditation n° 1-5967

Validé par : Céline ROUAUT Analyste

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Pôle biologie santé

N° de lot : Non communiqué

Désignation : BÂTIMENT B37

Date de construction ou permis de construire : En 1990

Fonction du bâtiment : Enseignement (Supérieur)

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEnX (23-1114)

Date de chargement de la source : 21/07/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 21/07/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : LECOUTRE NICOLAS

Certification n° : CPDI5325

Délivré le : 27/07/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

Donneur d'ordre :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 22/04/2026

Date du rapport : 22/04/2026

Référence mission : 002EX274443

Circonstance du constat : Travaux

Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...);
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux



et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les

constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 1 (Vide sanitaire 1)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 2 (Vide sanitaire 2)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 3 (Vide sanitaire 3)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 4 (Local technique 1)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 5 (Circulation 1)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 8 (Local technique 2)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 9 (Local technique 3)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 11 (Sous station)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 12 (Local stockage 1)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 13 (Local stockage 2)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 14 (Local stockage 3)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 15 (Local stockage 4)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 16 (Local stockage 5)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 21 (Garage)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 22 (Local électrique)	Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 23 (Local stockage 9)
Bâtiment B37 - niveau - 1 : Vol 24 (Circulation 2)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 25 (Circulation 3)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 26 (Sanitaires)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 27 (Vestiaire)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 30 (Local technique 5)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 32 (Bureau 7)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 33 (Local technique 6)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 34 (Laboratoire 2)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 35 (Laboratoire 3)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 36 (Laboratoire 6)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 37 (Laboratoire 7)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 38 (Laboratoire 8)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 39 (Laboratoire 4)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 40 (Laboratoire 5)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 41 (Escalier 1)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 42 (Circulation 4)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 43 (Escalier 2)	Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 44 (Circulation 5)
Bâtiment B 37 niveau 0 : Vol 45 (Circulation 6)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 46 (Circulation 7)
Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 47 (Circulation 8)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 48 (Escalier 3)
Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 49 (Salle de réunion)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 50 (Bureau 1)
Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 52 (Laboratoire 11)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 53 (Bureau 5)
Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 54 (Local technique 7)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 55 (Laboratoire 9)
Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 56 (Laboratoire 10)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 57 (Bureau 2)
Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 58 (Bureau 3)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 59 (Bureau 4)
Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 60 (Laboratoire 12)	Bâtiment B37 - niveau 1 : Vol 61 (Escalier 4)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 17 (Local stockage 6)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 10 (Gt)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 20 (Local technique 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 7 (Ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 28 (Chambre froide 1)	Pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 51 (Chambre froide 2)	Inaccessible sans sondage destructif	Chambre froide
Vol 31 (Laboratoire 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 18 (Local stockage 7)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 19 (Local stockage 8)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 6 (Machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé
Vol 29 (Bureau 6)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clé

**E-3** RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)								
186	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)								
208	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	H	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)								
231	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	P	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	P	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
346	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
347	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
348	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
349	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
350	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
351	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
352	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
354	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)								
356	H	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	H	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	M	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	M	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	O	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
363	O	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	O	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
365	O	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
395	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
396	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
397	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
398	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
399	D	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 25 (Circulation 3)

401	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
511	L	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
512	L	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
513	L	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
514	L	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
515	L	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
516	K	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
517	K	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
518	K	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
519	K	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
520	K	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
521	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
522	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
523	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
524	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
525	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)

282	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 26 (Sanitaires)								
315	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	E	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
403	F	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
404	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
405	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)								
285	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
407	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
408	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 27 (Vestiaire)								
409	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
410	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 30 (Local technique 5)								
322	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 32 (Bureau 7)								
324	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 32 (Bureau 7)								
368	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 33 (Local technique 6)								
288	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
412	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
413	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
414	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
415	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 34 (Laboratoire 2)								



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 34 (Laboratoire 2)								
291	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
417	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
418	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
419	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
420	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
421	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
422	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
423	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
424	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 34 (Laboratoire 2)								
425	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
426	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
427	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
428	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
429	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
430	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
431	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
432	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
433	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
434	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
435	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 35 (Laboratoire 3)								
297	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 35 (Laboratoire 3)								
331	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
437	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
438	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
439	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
440	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
441	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
442	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
443	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
444	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
445	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
447	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
448	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
449	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
450	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
452	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 35 (Laboratoire 3)

453	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
455	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
457	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
458	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
459	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
460	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
461	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
462	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
463	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
464	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
465	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
466	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
467	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
468	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
469	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
470	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 36 (Laboratoire 6)

303	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	-----------------------	------------	--------	----------	-------------	-------------	---------



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 36 (Laboratoire 6)								
304	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
472	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
473	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
474	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
475	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
476	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
477	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
478	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
479	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
480	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 37 (Laboratoire 7)								
306	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
307	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
334	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
335	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
482	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
483	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
484	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
485	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
486	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
487	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
488	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
489	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
490	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
491	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
492	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 37 (Laboratoire 7)								
493	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
494	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
495	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 38 (Laboratoire 8)								
309	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
336	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
497	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
498	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
499	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
500	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 38 (Laboratoire 8)								
501	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
502	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
503	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
504	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
505	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 39 (Laboratoire 4)								
312	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
339	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 40 (Laboratoire 5)



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 40 (Laboratoire 5)								
234	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
382	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 40 (Laboratoire 5)								
506	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
507	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
508	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
509	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
510	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 41 (Escalier 1)								
246	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 3								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 42 (Circulation 4)								
255	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 42 (Circulation 4)								
256	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 3								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 43 (Escalier 2)								
264	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 43 (Escalier 2)								
387	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 44 (Circulation 5)								
273	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 44 (Circulation 5)								
393	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B 37 niveau 0 - Vol 45 (Circulation 6)								
317	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
318	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 11 (Sous station)								
87	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 11 (Sous station)								
95	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 12 (Local stockage 1)								
99	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 12 (Local stockage 1)								
169	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 13 (Local stockage 2)								
111	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 3								



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 14 (Local stockage 3)								
117	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 15 (Local stockage 4)								
126	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 15 (Local stockage 4)

177	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 16 (Local stockage 5)

180	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 21 (Garage)

129	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 21 (Garage)								
131	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
137	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 22 (Local électrique)								
141	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
146	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 22 (Local électrique)								
150	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 23 (Local stockage 9)								
183	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)								
21	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)								
26	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 24 (Circulation 2)								
160	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 9								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 4 (Local technique 1)								
3	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	E	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	E	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	E	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 4 (Local technique 1)								
18	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)								
48	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 5 (Circulation 1)								
57	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 8 (Local technique 2)								
27	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 8 (Local technique 2)								
66	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	D	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	D	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	D	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 9 (Local technique 3)								
72	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau - 1 - Vol 9 (Local technique 3)								
78	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)								
526	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
527	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 46 (Circulation 7)								
649	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 47 (Circulation 8)								
600	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
601	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
637	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
639	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 48 (Escalier 3)								
562	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
564	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
565	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
566	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 49 (Salle de réunion)								
528	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
529	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
533	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
568	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
570	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
650	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 49 (Salle de réunion)								
651	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
652	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
653	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
654	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 50 (Bureau 1)								
530	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
655	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
656	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
657	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
658	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
659	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
660	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 50 (Bureau 1)								
661	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
662	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
663	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
664	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 52 (Laboratoire 11)								
534	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
665	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
666	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
667	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
668	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
669	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
670	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 52 (Laboratoire 11)								
671	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
672	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
673	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
674	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
675	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
676	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
677	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
678	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
679	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 53 (Bureau 5)								
536	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
537	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
593	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 53 (Bureau 5)								
646	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
681	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
682	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
683	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
684	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
685	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
686	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
687	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
688	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
689	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 54 (Local technique 7)

580	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
585	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 54 (Local technique 7)								
626	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 55 (Laboratoire 9)								
538	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
541	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
690	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
691	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
692	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
693	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
694	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
695	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
696	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 55 (Laboratoire 9)								
697	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
698	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
699	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
700	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
701	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
702	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
703	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
704	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
705	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
706	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
707	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
708	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
709	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 56 (Laboratoire 10)								
542	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 56 (Laboratoire 10)								
598	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
711	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
712	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
713	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
714	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
715	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
716	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
717	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
718	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
719	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
720	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
721	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
722	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
723	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
724	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
725	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
726	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
727	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
728	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
729	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 56 (Laboratoire 10)								
731	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
732	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
733	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
734	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 57 (Bureau 2)								
546	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
605	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
735	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
736	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
737	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
738	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
739	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
740	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
741	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
742	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
743	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 57 (Bureau 2)								
744	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 58 (Bureau 3)								
548	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
607	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
608	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
610	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
611	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
746	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
747	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
748	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
749	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
750	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
751	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
752	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
753	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
754	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 58 (Bureau 3)								
755	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
756	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
757	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
758	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
759	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 59 (Bureau 4)								
550	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
614	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
615	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
616	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
617	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
760	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
761	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
762	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
763	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
764	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
765	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 59 (Bureau 4)								
766	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
767	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
768	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
769	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 60 (Laboratoire 12)								
552	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
553	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
618	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
640	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
642	E	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	E	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur (Ouvrant / Dormant intérieur)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment B37 - niveau 1 - Vol 61 (Escalier 4)								
556	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
560	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
561	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).



F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>


BÂTIMENT B37 - NIVEAU - 1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX274443

Légende



Périmètre d'intervention 1

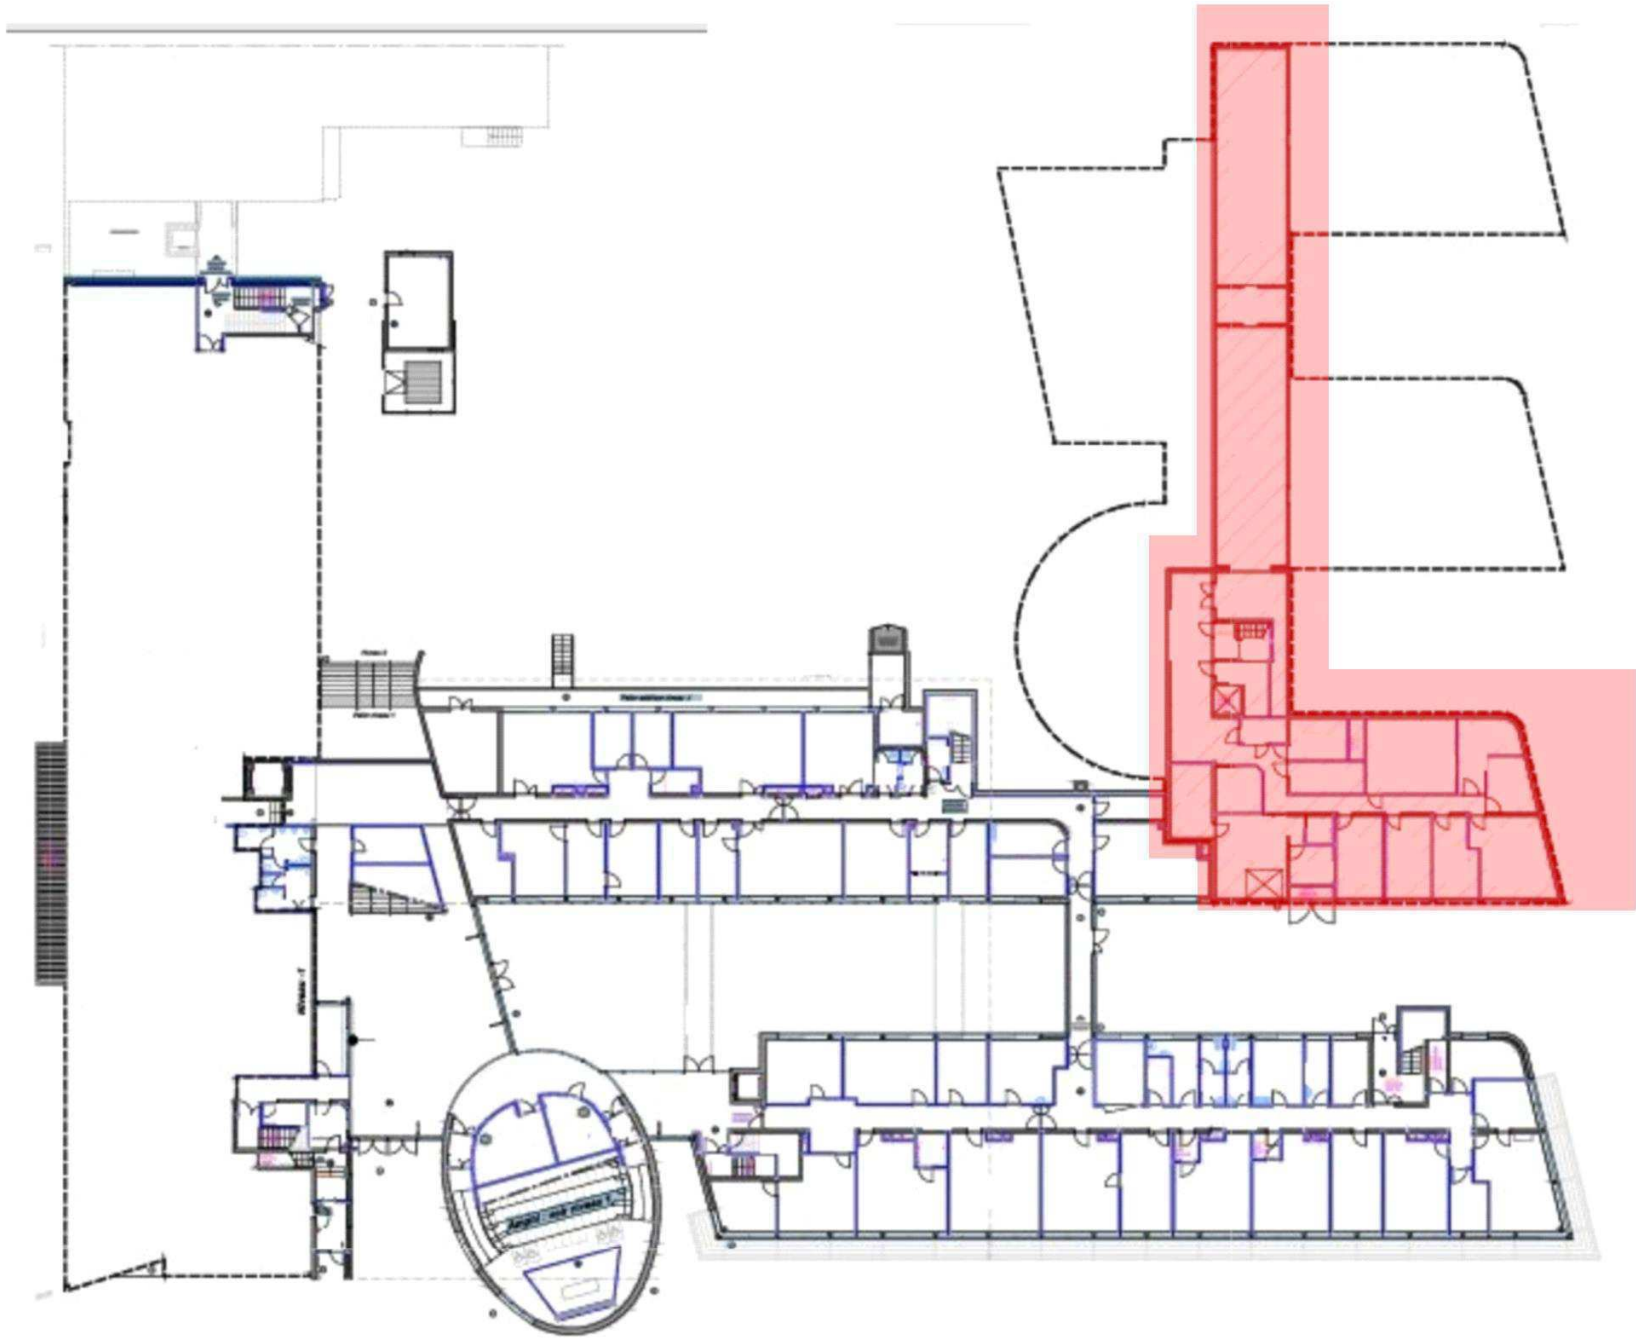

Adresse du bien

1 Rue Georges Bonnet
86000 POITIERS

Désignation


BÂTIMENT B37

Date intervention

22/04/2026

Technicien intervenant

LECOUTRE NICOLAS

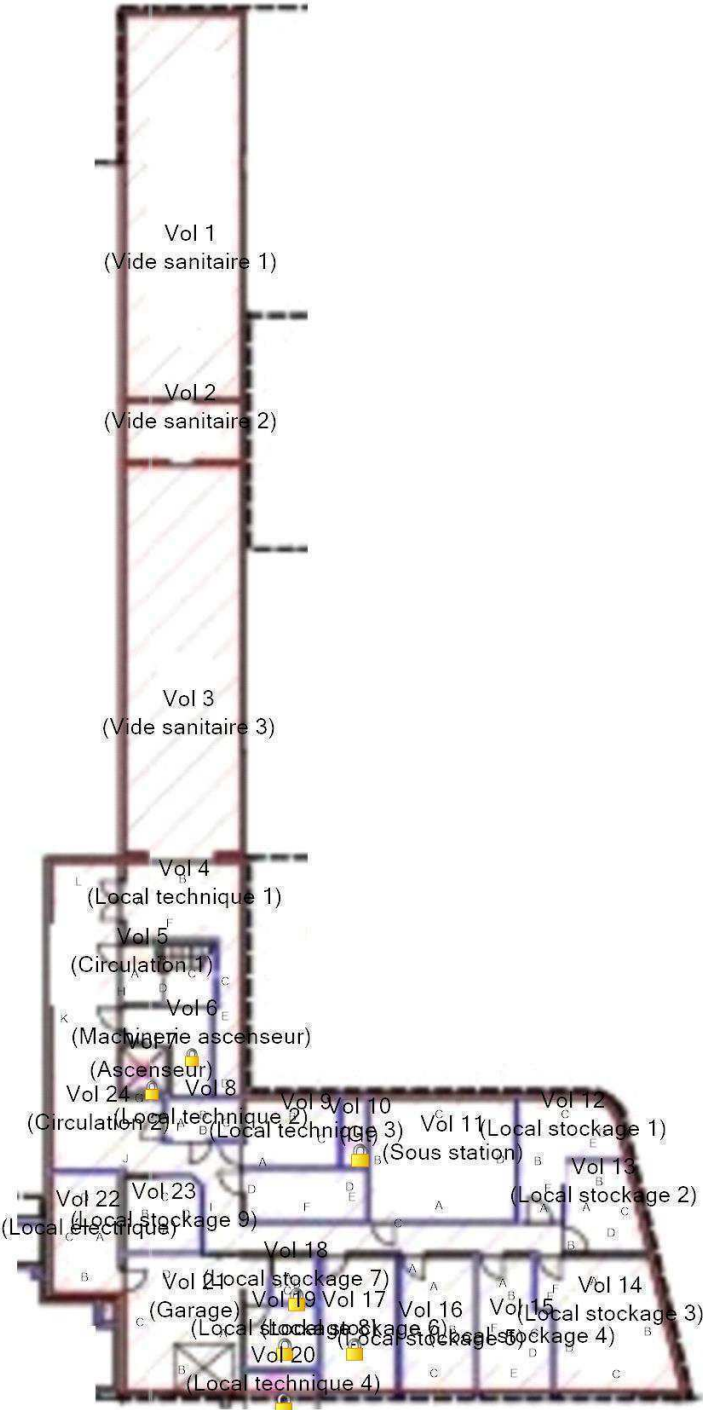
BÂTIMENT B37 - NIVEAU - 1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002EX274443
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

BÂTIMENT B37 - NIVEAU - 1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX274443

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

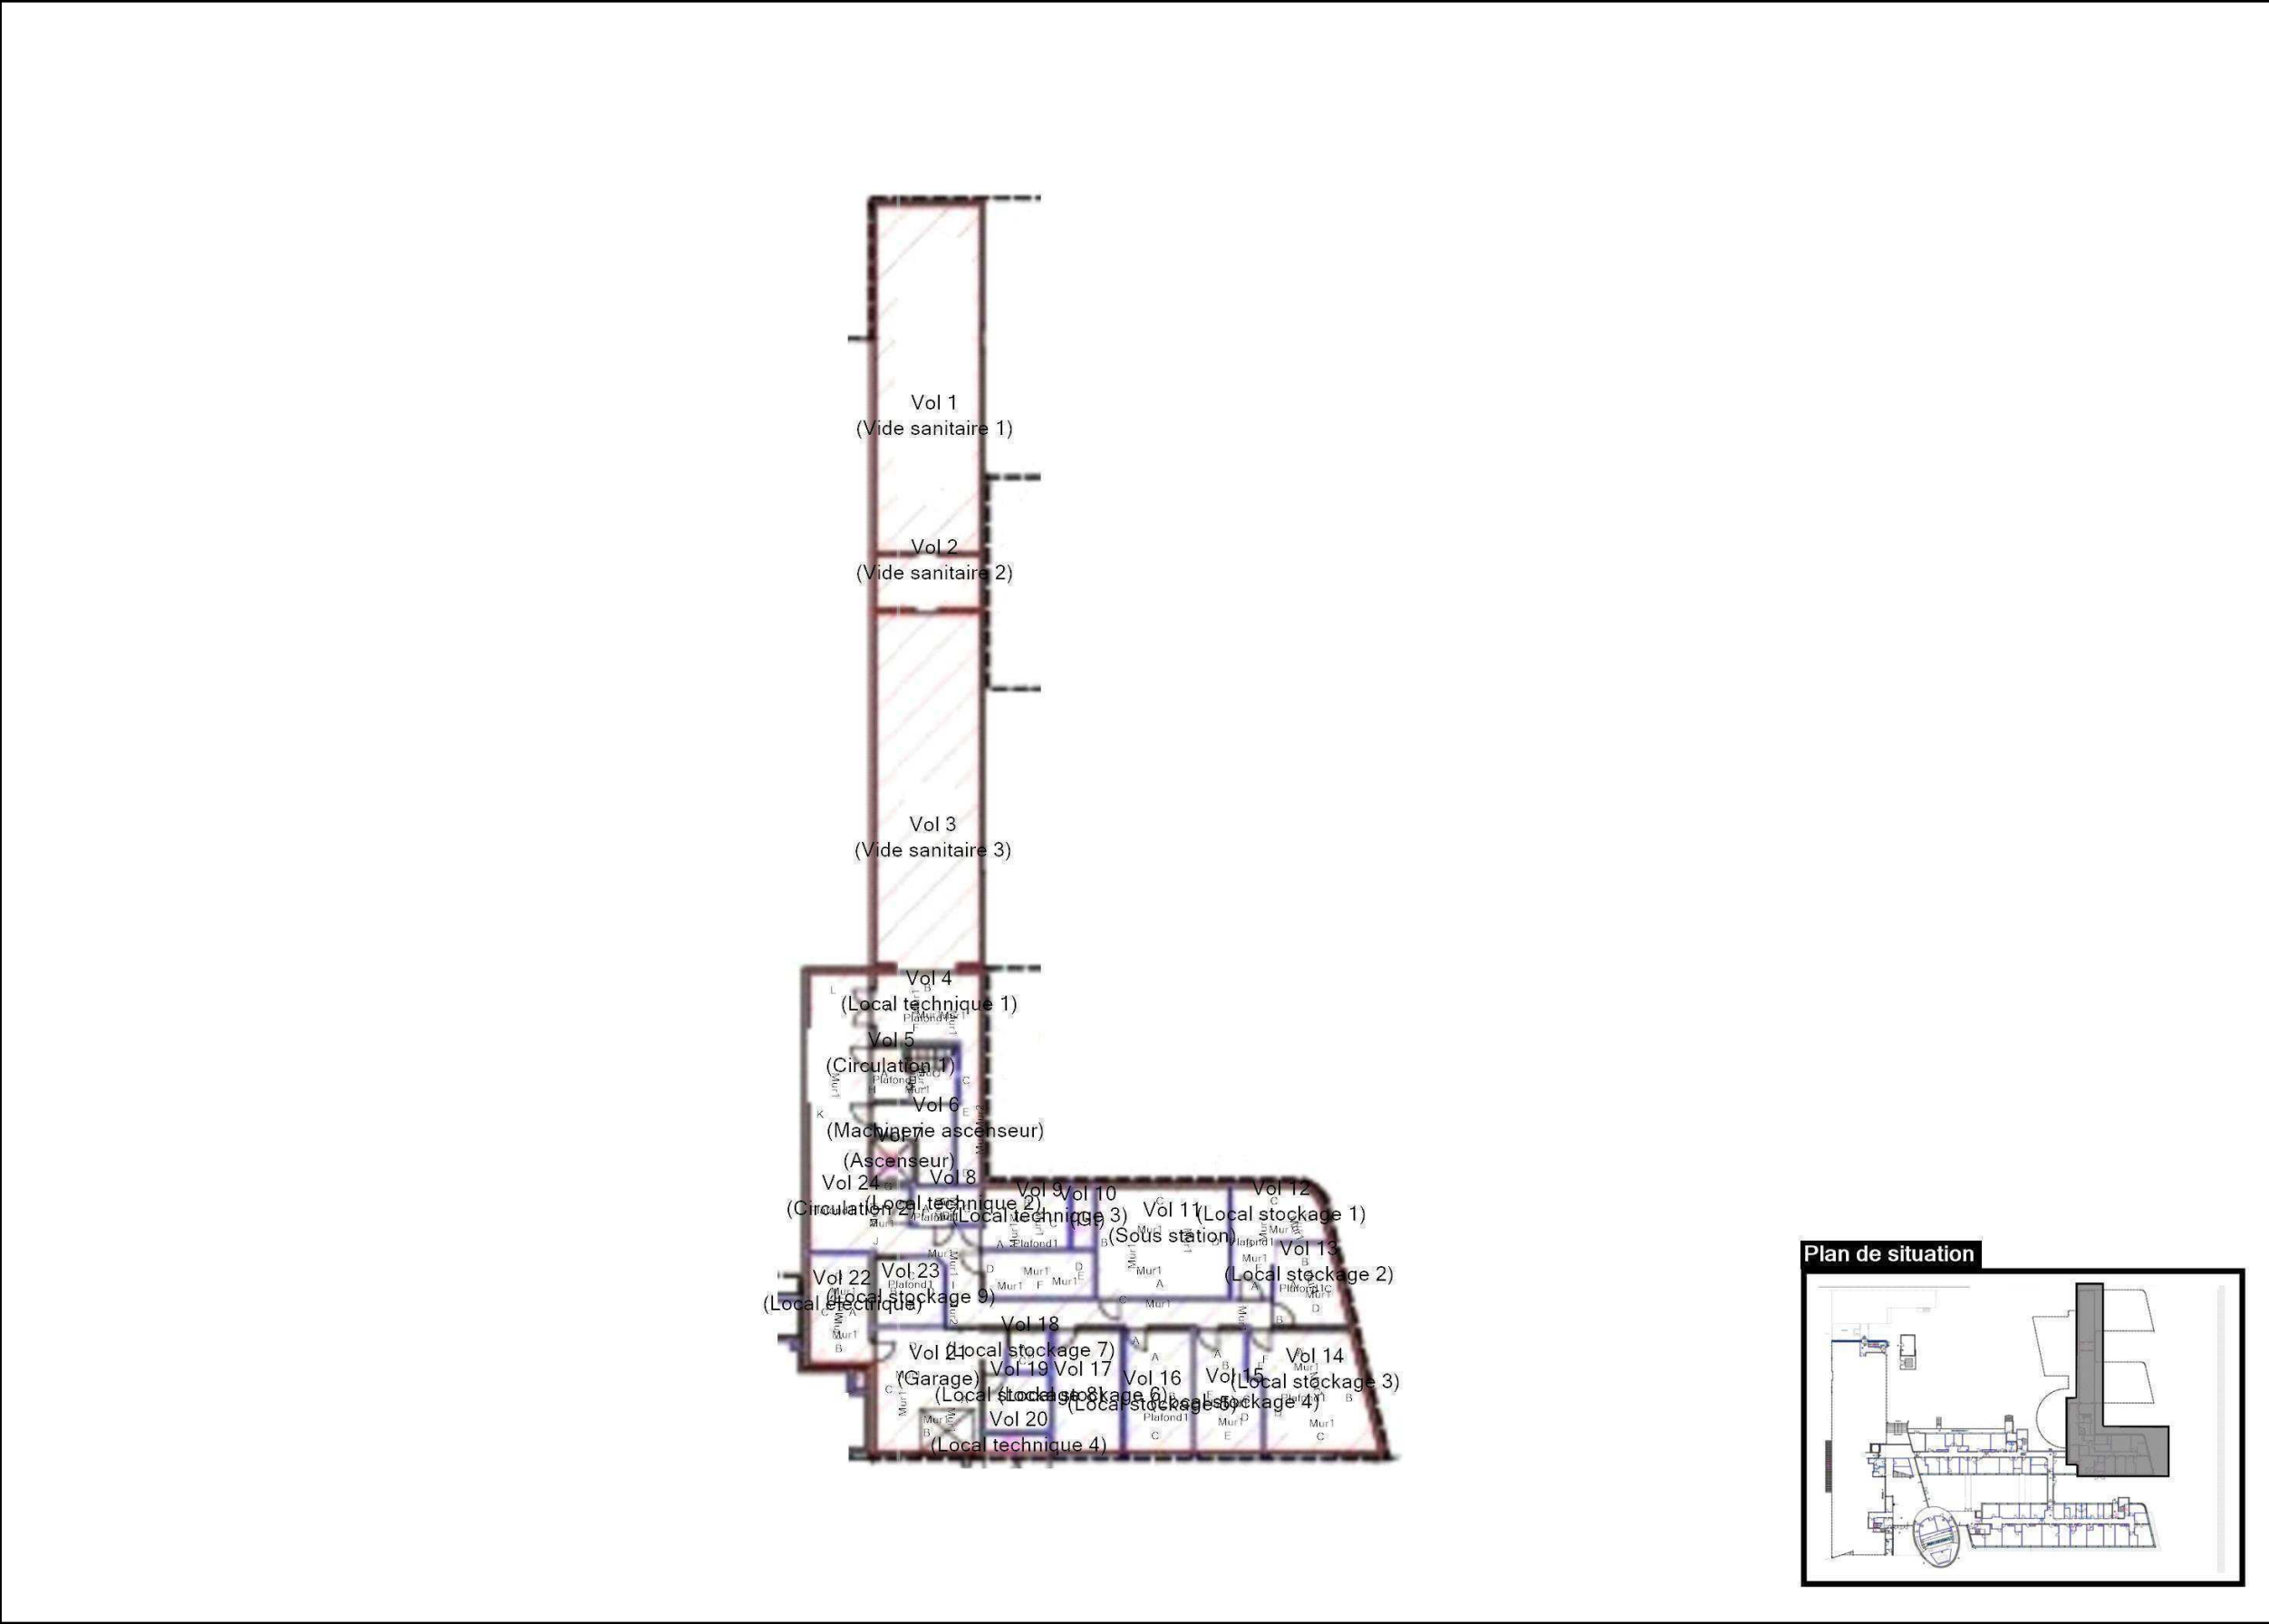

Adresse du bien

1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS
--

Désignation


BÂTIMENT B37

Date intervention
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

22/04/2026

Techniciens intervenant

LECOUTRE NICOLAS


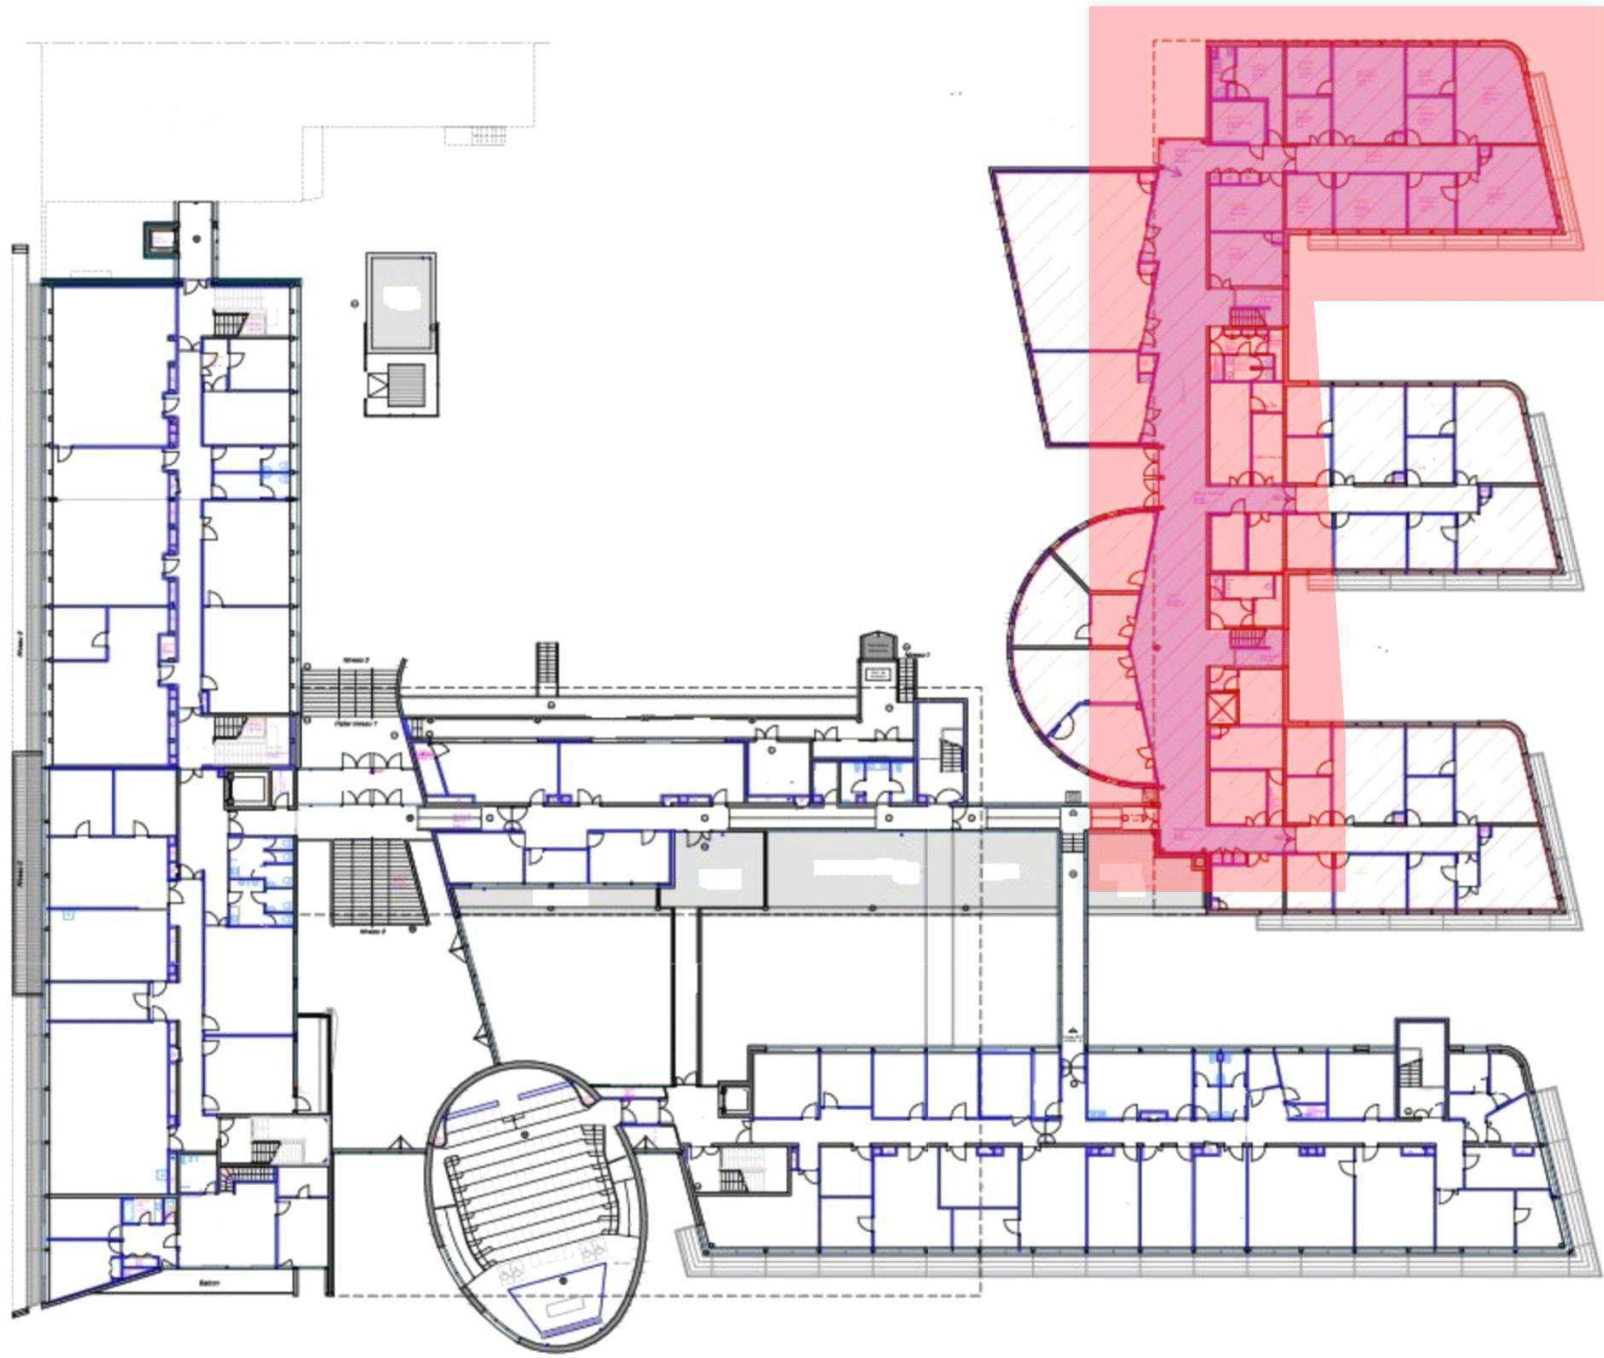
BÂTIMENT B 37 NIVEAU 0 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX274443
				Légende
				Périmètre d'intervention 1
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

BÂTIMENT B 37 NIVEAU 0 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002EX274443
	Légende			
		Volume non visité		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

BÂTIMENT B 37 NIVEAU 0 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EX274443
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
Plan de situation				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

BÂTIMENT B37 - NIVEAU 1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX274443
				Légende
				 Périmètre d'intervention 1
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

BÂTIMENT B37 - NIVEAU 1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002EX274443
				Légende
				Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS

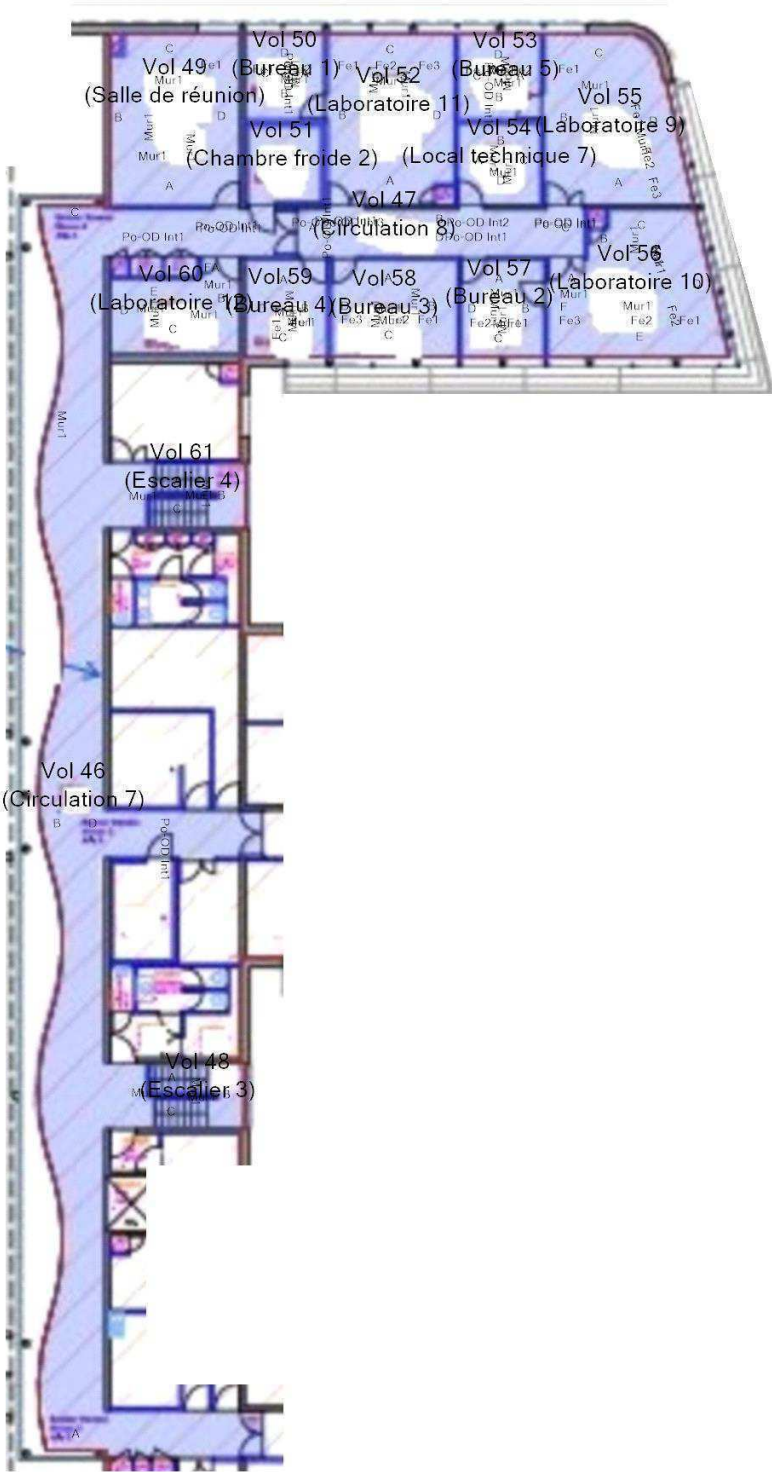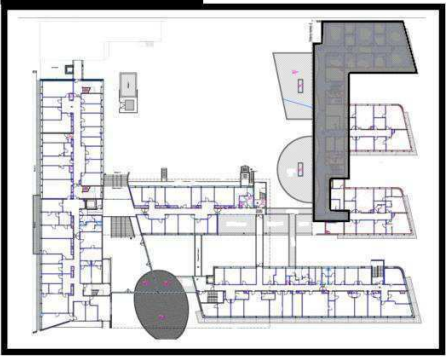BÂTIMENT B37 - NIVEAU 1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EX274443	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
Plan de situation 					
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	1 Rue Georges Bonnet 86000 POITIERS	BÂTIMENT B37	22/04/2026	LECOUTRE NICOLAS	

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 50
F : +33 (0) 1 44 05 56 50



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLÉMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, ancrissement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous-traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30653 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover HR 10320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakder Entemmes, Dr. Dirk Hing, David Hallin,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Postemak, Dr. Florent Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 50
F : +33 (0) 1 44 05 56 50



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibrilles Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladeur professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR	par sinistre
	500 000 EUR	par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30653 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover HR 10320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakder Entemmes, Dr. Dirk Hing, David Hallin,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Postemak, Dr. Florent Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R211-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage Société SAS - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. en liquidation 1505 0004 5047 44135591400298 00013330151 471 71208 - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

01 86 77 44 92 48
01 86 77 44 92 48
01 86 77 44 92 48

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5325



Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier



N° CPDI5325 Version 007

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LECOUTRE Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
	Date d'effet : 12/12/2020 - Date d'expiration : 10/12/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 12/12/2020 - Date d'expiration : 10/12/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1)
	Date d'effet : 20/10/2020 - Date d'expiration : 19/10/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1)
	Date d'effet : 20/10/2020 - Date d'expiration : 19/10/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
	Date d'effet : 27/07/2023 - Date d'expiration : 26/07/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/>

Valable à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) En vertu du décret n° 2020-1058 relatif aux critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans les domaines de : diagnostics actuels, diagnostics des termites, des agents organiques de l'habitat et des organismes susceptibles de nuire à la santé.

ICERT

Institut de Certification

Certification de personnes

Diagnostic Immobilier

Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Immeuble Pentagone 2 - 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev33

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT – Parc d’Affaires, Espace Performance – Bât K
– 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI5325



**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**



N° CPDI5325 Version 007

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :


Monsieur LECOUTRE Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 11/12/2020 - Date d'expiration : 10/12/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 11/12/2020 - Date d'expiration : 10/12/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 20/10/2020 - Date d'expiration : 19/10/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 20/10/2020 - Date d'expiration : 19/10/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 27/07/2023 - Date d'expiration : 26/07/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/>
Valable à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert



ICERT est un organisme de certification des compétences des professionnels intervenant dans les domaines de : diagnostics immobiliers, Electricité, gaz, plomb et termites, de la mise en conformité des formules et les exigences spécifiques aux engagements de certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Gregoire

CPE DI FR 11 rev13