

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **30/03/2026**
Heure d'arrivée : **11 h 20**
Date émission : **30/03/2026**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOET**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Propriétaire**
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2026**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	LE BESCONT Etienne	Diagnostiqueur	I.Cert	Obtention : 03/03/2020 Échéance : 02/03/2027 N° de certification : CPDI4811
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	LE BESCONT Etienne	Diagnostiqueur	I.Cert	Obtention : 03/03/2020 Échéance : 02/03/2027 N° de certification : CPDI4811

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	3
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	6
	D.1. Listes des locaux visités.....	6
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	7
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	13
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	101
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	102
	D.6. Zones non visitées.....	103
E.	Annexes au rapport.....	104
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	104
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	106
	E.3. Planches de repérage.....	113
	E.4. Résultats d'analyses.....	132

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **30/03/2026**

Type de bâtiment : **Bâtiments**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

BATIMENT A : L'espace sous la dalle du bâtiment peut comporter des matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ces éléments de construction ne peuvent être investigués sans travaux lourds de destruction et/ou de terrassement. Lors de ces travaux, il conviendra de faire appel à un diagnostiqueur dès lors qu'un doute serait émis sur la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés dans le présent rapport. Ceci ne donne pas lieu à un pré-rapport.

BATIMENT B : L'espace sous la dalle du bâtiment peut comporter des matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ces éléments de construction ne peuvent être investigués sans travaux lourds de destruction et/ou de terrassement. Lors de ces travaux, il conviendra de faire appel à un diagnostiqueur dès lors qu'un doute serait émis sur la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés dans le présent rapport. Ceci ne donne pas lieu à un pré-rapport.

BATIMENT C : L'espace sous la dalle du bâtiment peut comporter des matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ces éléments de construction ne peuvent être investigués sans travaux lourds de destruction et/ou de terrassement. Lors de ces travaux, il conviendra de faire appel à un diagnostiqueur dès lors qu'un doute serait émis sur la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés dans le présent rapport. Ceci ne donne pas lieu à un pré-rapport.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :



L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

BATIMENT A

Colle de faïence (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Cuisine	Joint d'étanchéité de hôte (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Cuisine
Dalles de sol(a) + colle(a) (noir) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Pièce 1	Colle de faïence (paillasse douche) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Douche
Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Douche	Joint étanchéité de siphon (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Douche
Dalles de sol(a) + colle(a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB	Colle noire(a) + ragréage(a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB
Colle de faïence (paillasse baignoire) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - SdB	Mastic vitrier (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Pièce 1
Joints (tresses) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Chaufferie	Joints (tresses) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Chaufferie
Joints (tresses) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Chaufferie	Colle de faïence (tablier de baignoire) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - SdB
Colle de faïence (paillasse baignoire) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - SdB	Colle de faïence (paillasse douche) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Douche
Colle de faïence (paillasse douche) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Douche	

BATIMENT B

Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Local	Béton (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures
Ardoise fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures	Ardoise fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures

BATIMENT C

Plaque fibres-ciment au plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - P 5	Linoleum + colle jaune (A) + ragréage (A) (Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)) Localisation : RDC - P 3
Panneaux fibres-ciment (Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)) Localisation : RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Panneaux fibres-ciment (Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)) Localisation : Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8; Étage 1 - Dégagement



Conduit fibres-ciment en réseaux enterré (Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)) Localisation : Parties extérieures	
--	--

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

BATIMENT A

- ❖ RDC - Pièce 1
- ❖ RDC - Dégageement
- ❖ RDC - Pièce 2
- ❖ RDC - Pièce 3
- ❖ Étage 1 - Pièce 1
- ❖ Étage 1 - WC 1
- ❖ Étage 1 - Pièce 3
- ❖ Étage 1 - WC 2
- ❖ Étage 1 - Pièce 5
- ❖ Étage 1 - Dégageement
- ❖ Étage 2 - Palier
- ❖ Étage 2 - Dégageement
- ❖ Étage 2 - Cheminée 2
- ❖ Étage 2 - Pièce 6
- ❖ Combles - Grenier

- ❖ RDC - WC
- ❖ RDC - S/escalier
- ❖ RDC - Cuisine
- ❖ RDC - Pièce 4
- ❖ Étage 1 - Palier
- ❖ Étage 1 - Pièce 2
- ❖ Étage 1 - Pièce 4
- ❖ Étage 1 - Douche
- ❖ Étage 1 - Pièce 6
- ❖ Étage 2 - Pièce 1
- ❖ Étage 2 - Escalier
- ❖ Étage 2 - Pièce 3
- ❖ Étage 2 - Pièce 4
- ❖ Étage 2 - Pièce 7
- ❖ Extérieur - Parking

- ❖ RDC - SAS
- ❖ RDC - Escalier
- ❖ RDC - Véranda
- ❖ RDC - Chaufferie
- ❖ Étage 1 - Escalier
- ❖ Étage 1 - Cheminée
- ❖ Étage 1 - SAS
- ❖ Étage 1 - SdB
- ❖ Étage 1 - Pièce 7
- ❖ Étage 2 - Pièce 2
- ❖ Étage 2 - WC
- ❖ Étage 2 - Cheminée 1
- ❖ Étage 2 - Pièce 5
- ❖ Étage 2 - Pièce 8

BATIMENT B

- ❖ Local
- ❖ WC 3
- ❖ WC 6
- ❖ Toiture

- ❖ WC 1
- ❖ WC 4
- ❖ WC 7

- ❖ WC 2
- ❖ WC 5
- ❖ Dégageement

BATIMENT C

- ❖ RDC - P 1
- ❖ RDC - P 4
- ❖ RDC - P 9
- ❖ Étage 1 - P 8
- ❖ Façade

- ❖ RDC - P 2
- ❖ RDC - P 5
- ❖ RDC - Chaufferie
- ❖ Étage 1 - Dégageement
- ❖ Toiture

- ❖ RDC - P 3
- ❖ RDC - P 6
- ❖ Étage 1 - P 7
- ❖ Étage 1 - Combles

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

BATIMENT A / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1 BATIMENTA DAT

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
RDC - Cuisine	Identifiant : M0042 Description : Colle de faïence	Après analyse en laboratoire (P0042)	
RDC - Cuisine	Identifiant : M0048 Description : Joint d'étanchéité de hôte	Après analyse en laboratoire (P0048)	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0095 Description : Dalles de sol(a) + colle(a) (noir)	Après analyse en laboratoire (P0095)	
Étage 1 - Douche	Identifiant : M0146 Description : Colle de faïence (paillasse douche)	Après analyse en laboratoire (P0146)	



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Étage 1 - Douche	Identifiant : M0147 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0147)	
Étage 1 - Douche	Identifiant : M0148 Description : Joint étanchéité de siphon	Après analyse en laboratoire (P0148)	
Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB	Identifiant : M0150 Description : Dalles de sol(a) + colle(a)	Après analyse en laboratoire (P0150)	
Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB	Identifiant : M0151 Description : Colle noire(a) + ragréage(a)	Après analyse en laboratoire (P0151)	



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0154 Description : Colle de faïence (paillasse baignoire)	Après analyse en laboratoire (P0154)	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0191 Description : Mastic vitrier	Après analyse en laboratoire (P0191)	
RDC - Chauffage	Identifiant : M0279 Description : Joints (tresses)	Après analyse en laboratoire (P0279)	
RDC - Chauffage	Identifiant : M0280 Description : Joints (tresses)	Après analyse en laboratoire (P0280)	



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0285 Description : Joints (tresses)	Après analyse en laboratoire (P0285)	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0297 Description : Colle de faïence (tablier de baignoire)	Après analyse en laboratoire (P0297)	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0298 Description : Colle de faïence (paillasse baignoire)	Après analyse en laboratoire (P0298)	
Étage 1 - Douche	Identifiant : M0302 Description : Colle de faïence (paillasse douche)	Après analyse en laboratoire (P0302)	



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Étage 1 - Douche	Identifiant : M0303 Description : Colle de faïence (paillasse douche)	Après analyse en laboratoire (P0303)	

BATIMENT B / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTB_DEML

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Local	Identifiant : M0008 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0008)	
Parties extérieures	Identifiant : M0020 Description : Béton	Après analyse en laboratoire (P0020)	
Parties extérieures	Identifiant : M0024 Description : Ardoise fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0024)	



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0028 Description : Ardoise fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0028)	

BATIMENT C / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTC_DEML

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
RDC - P 5	Identifiant : M0010 Description : Plaque fibres-ciment au plafond	Après analyse en laboratoire (P0010)	
RDC - P 3	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0003 Description : Linoleum + colle jaune (A) + ragréage (A)	Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)	
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0004 Description : Panneaux fibres-ciment	Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)	
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0017 Description : Panneaux fibres-ciment	Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)	
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0027 Description : Conduit fibres-ciment en réseaux enterré	Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)	

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse**BATIMENT A / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1 BATIMENTA DAT**

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1; RDC - WC; RDC - SAS; RDC - Dégagement; RDC - Pièce 2; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Colle de faïence (blanc)	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Peinture murale	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Colle de faïence (beige)	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Béton	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Colle	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Colle	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Enduit plâtre + peinture de plafond	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Isolant + (colle papier)	
RDC - Pièce 1	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Enduit ciment	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Enduit plâtre peint plafond (sur poutre béton)	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Isolant (noir)	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Colle sous tablettes fenêtres	
RDC - WC; RDC - SAS; RDC - Dégagement; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - SAS; RDC - Dégagement; RDC - S/escalier; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Colle de carrelage de sol	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - WC; RDC - SAS	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Colle de faïence	
RDC - WC; RDC - SAS	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Colle de faïence	
RDC - WC; RDC - SAS; RDC - Dégagement; RDC - Pièce 2; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Isolant	
RDC - WC; RDC - SAS	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Enduit plâtre peint plafond	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - SAS	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Joint étanchéité évier	
RDC - WC; RDC - SAS	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Peinture murale	
RDC - SAS	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Enduit ciment	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Colle	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - S/escalier	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Béton	
RDC - S/escalier	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - S/escalier	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Peinture porte	
RDC - Escalier	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Joint de maçonnerie	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Escalier	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Escalier	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Enduit ciment	
RDC - Escalier	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Enduit ciment	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Enduit plâtre sur mur béton	




Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Peinture murale	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Isolant	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0035 (P0035) Description : Isolant	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Colle de carrelage de sol	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Colle de plinthe carrelage	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Faux plafond	
RDC - Pièce 2	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Enduit plâtre peint plafond(rosace)	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Colle de moquette	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Cuisine	Identifiant : M0041 (P0041) Description : Colle de faïence	
RDC - Cuisine	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Joint étanchéité évier	
RDC - Cuisine	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Peinture bitumineuse isophonique	
RDC - Dégagement; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3	Identifiant : M0045 (P0045) Description : Colle de carrelage de sol	

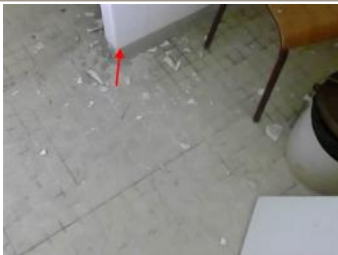

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Cuisine	Identifiant : M0046 (P0046) Description : Colle de plinthe carrelage	
RDC - Cuisine	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Placoplâtre mural	
RDC - Cuisine	Identifiant : M0049 (P0049) Description : Peinture murale	
RDC - Cuisine	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Enduit plâtre peint plafond	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Cuisine	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Enduit ciment + peinture	
RDC - Véranda	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Véranda	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Colle de plinthe carrelage	
RDC - Véranda	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Véranda	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Enduit ciment	
RDC - Véranda	Identifiant : M0056 (P0056) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
RDC - Véranda	Identifiant : M0057 (P0057) Description : Joint mousse	
RDC - Véranda	Identifiant : M0058 (P0058) Description : Joint d'étanchéité de châssis	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Véranda	Identifiant : M0059 (P0059) Description : Mastic vitrier	
RDC - Véranda	Identifiant : M0060 (P0060) Description : Enduit ciment + peinture	
RDC - Véranda	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC - Véranda	Identifiant : M0062 (P0062) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Véranda	Identifiant : M0063 (P0063) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	
RDC - Véranda	Identifiant : M0064 (P0064) Description : Joint d'étanchéité de châssis (gris)	
RDC - Véranda	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Joint d'étanchéité de châssis (noir)	
RDC - Véranda	Identifiant : M0066 (P0066) Description : Joint d'étanchéité	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0068 (P0068) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Pièce 1; RDC - WC; RDC - SAS; RDC - Dégagement; RDC - Pièce 2; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Plaque plane cartonée	




Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0071 (P0071) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0072 (P0072) Description : Colle de plinthe carrelage	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Colle de mortier	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0075 (P0075) Description : Isolant	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0077 (P0077) Description : Peinture murale	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Isolant	


Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Enduit plâtre peint plafond	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0080 (P0080) Description : Enduit plâtre peint plafond (rosace)	
RDC - Dégagement; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0081 (P0081) Description : Pla Copán mural	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0082 (P0082) Description : Colle de mortier	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0083 (P0083) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0084 (P0084) Description : Placopan mural	
RDC - Pièce 1; RDC - Dégagement; RDC - Pièce 2; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4; Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Joint d'étanchéité de châssis	
RDC - Pièce 1; RDC - Dégagement; Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Joint châssis-vitrage	

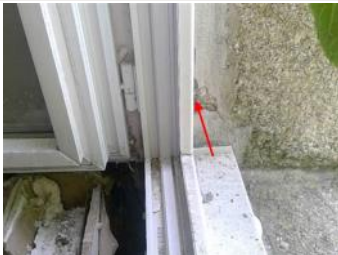Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 1; RDC - Dégagement; RDC - Pièce 2; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4; Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Enduit ciment	
RDC - Pièce 1; RDC - WC; RDC - SAS; RDC - Dégagement; RDC - Pièce 2; RDC - Cuisine; RDC - Pièce 3; RDC - Pièce 4	Identifiant : M0089 (P0089) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0090 (P0090) Description : Mastic vitrier	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0091 (P0091) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0092 (P0092) Description : Enduit ciment	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0093 (P0093) Description : Isolant (blanc)	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0094 (P0094) Description : Isolant (marron)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Palier; Étage 1 - Escalier; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 1 - Cheminée; Étage 1 - Pièce 3; Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6; Étage 1 - Pièce 7; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0096 (P0096) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - Pièce 3; Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6; Étage 1 - Pièce 7; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0097 (P0097) Description : Faux plafond	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 1 - Pièce 3; Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6; Étage 1 - Pièce 7; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0098 (P0098) Description : Enduit plâtre + peinture de plafond	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0099 (P0099) Description : Enduit ciment	

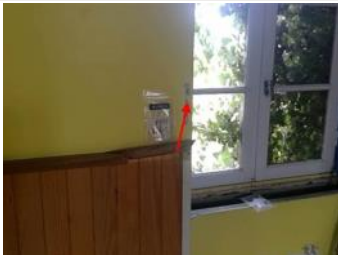Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0100 (P0100) Description : Joint d'étanchéité de châssis (blanc)	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Palier; Étage 1 - Escalier; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 1 - Pièce 3; Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6; Étage 1 - Pièce 7; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0101 (P0101) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0102 (P0102) Description : Joint d'étanchéité de châssis (gris)	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0103 (P0103) Description : Colle de mortier	



Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0104 (P0104) Description : Enduit ciment + peinture	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0105 (P0105) Description : Colle de mortier	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0106 (P0106) Description : Isolant	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0107 (P0107) Description : Isolant	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0108 (P0108) Description : Isolant	
Étage 1 - Palier	Identifiant : M0109 (P0109) Description : Enduit ciment	
Étage 1 - Palier	Identifiant : M0110 (P0110) Description : Enduit ciment + peinture	
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0111 (P0111) Description : Peinture porte (bleu)	



Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0112 (P0112) Description : Mastic vitrier	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0113 (P0113) Description : Peinture murale	
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0114 (P0114) Description : Enduit ciment	
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0115 (P0115) Description : Joint ciment	



Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0116 (P0116) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0117 (P0117) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0118 (P0118) Description : Colle de faïence (blanc)	
Étage 1 - WC 1	Identifiant : M0119 (P0119) Description : Colle de faïence (bleu)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0120 (P0120) Description : Colle de moquette	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0121 (P0121) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0122 (P0122) Description : Enduit ciment	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0123 (P0123) Description : Mastic vitrier	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0124 (P0124) Description : Linoleum + colle	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0125 (P0125) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0126 (P0126) Description : Joint étanchéité évier	
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0127 (P0127) Description : Enduit plâtre sur mur brique	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0128 (P0128) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0129 (P0129) Description : Enduit plâtre joints mur brique	
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0130 (P0130) Description : brique	
Étage 1 - Cheminée	Identifiant : M0131 (P0131) Description : Enduit plâtre joints mur brique	




Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 2	Identifiant : M0132 (P0132) Description : Peinture porte	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0133 (P0133) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0134 (P0134) Description : Isolant	
Étage 1 - Pièce 3	Identifiant : M0135 (P0135) Description : Colle + ragréage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 3	Identifiant : M0136 (P0136) Description : Dalles de sol + colle	
Étage 1 - Pièce 3	Identifiant : M0137 (P0137) Description : Colle jaune	
Étage 1 - Pièce 3	Identifiant : M0138 (P0138) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - Pièce 4	Identifiant : M0139 (P0139) Description : Linoleum + colle	




Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 4	Identifiant : M0140 (P0140) Description : Colle + ragréage	
Étage 1 - Pièce 4	Identifiant : M0141 (P0141) Description : Peinture murale	
Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6	Identifiant : M0142 (P0142) Description : Colle de moquette	
Étage 1 - WC 2	Identifiant : M0143 (P0143) Description : Colle de faïence	

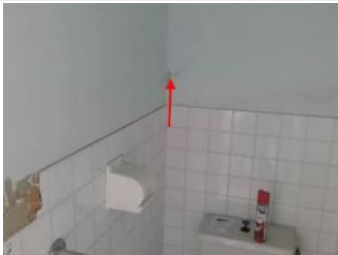
Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - WC 2	Identifiant : M0144 (P0144) Description : Joint	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 1 - Pièce 3; Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - SAS; Étage 1 - WC 2; Étage 1 - Douche; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6; Étage 1 - Pièce 7; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0145 (P0145) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Douche	Identifiant : M0149 (P0149) Description : Joint étanchéité douche	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0152 (P0152) Description : Enduit plâtre sur joints de brique	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0153 (P0153) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0155 (P0155) Description : Mastic vitrier	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0156 (P0156) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0157 (P0157) Description : Joint étanchéité évier	

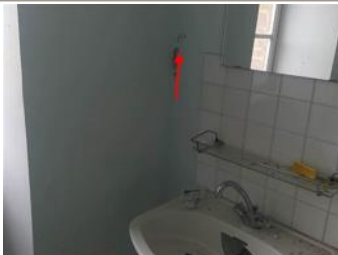

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0158 (P0158) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Pièce 4	Identifiant : M0159 (P0159) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0160 (P0160) Description : Colle	
Étage 1 - Pièce 5	Identifiant : M0161 (P0161) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 5	Identifiant : M0162 (P0162) Description : Colle jaunes	
Étage 1 - Pièce 6	Identifiant : M0163 (P0163) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - Pièce 6	Identifiant : M0164 (P0164) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 1 - Pièce 6	Identifiant : M0165 (P0165) Description : Moquette	

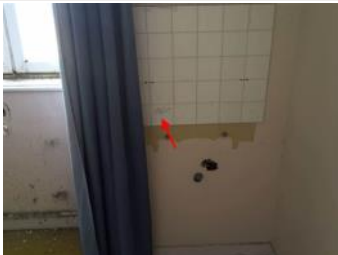
Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 6	Identifiant : M0166 (P0166) Description : Colle de moquette	
Étage 1 - Pièce 7	Identifiant : M0167 (P0167) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - Pièce 7	Identifiant : M0168 (P0168) Description : Colle de moquette	
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Palier; Étage 1 - Escalier; Étage 1 - WC 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 1 - Cheminée; Étage 1 - Pièce 3; Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - SAS; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6; Étage 1 - Pièce 7; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0169 (P0169) Description : Mastic vitrier	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1; Étage 1 - Pièce 2; Étage 1 - Pièce 3; Étage 1 - Pièce 4; Étage 1 - SdB; Étage 1 - Pièce 5; Étage 1 - Pièce 6; Étage 1 - Pièce 7; Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0170 (P0170) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0171 (P0171) Description : Joint ciment chassis-maçonnerie	
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0172 (P0172) Description : Colle de faïence	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - WC; Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0173 (P0173) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	




Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0174 (P0174) Description : Isolant	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0175 (P0175) Description : Colle (panneau de liège)	
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0176 (P0176) Description : Linoleum + colle	
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0177 (P0177) Description : Linoleum + colle (nez de marche)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0178 (P0178) Description : Linoleum + colle (marche et contre marche)	
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0179 (P0179) Description : Linoleum + colle	
Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0180 (P0180) Description : Colle + ragréage	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0181 (P0181) Description : Linoleum + colle	

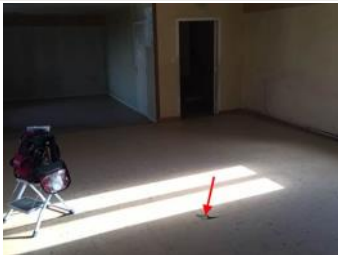Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0182 (P0182) Description : Colle + ragréage + colle jaune	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0183 (P0183) Description : Linoleum + colle	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0184 (P0184) Description : Peinture murale (vert; bleu)	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2	Identifiant : M0185 (P0185) Description : Isolant	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0186 (P0186) Description : Colle	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0187 (P0187) Description : Linoleum + colle	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0188 (P0188) Description : Colle + ragréage	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Palier; Étage 2 - Escalier; Étage 2 - Dégagement	Identifiant : M0189 (P0189) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	

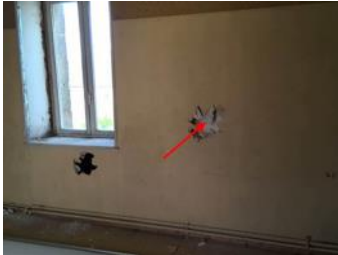Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0190 (P0190) Description : Joint ciment chassis-maçonnerie	
Étage 2 - Pièce 1	Identifiant : M0192 (P0192) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Palier; Étage 2 - WC; Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0193 (P0193) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Palier; Étage 2 - WC; Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0194 (P0194) Description : Enduit plâtre plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Palier; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0195 (P0195) Description : Joint ciment chassis-maçonnerie	
Étage 2 - Palier; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0196 (P0196) Description : Joint chassis-vitrage	
Étage 2 - Palier; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0197 (P0197) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Étage 2 - Palier; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0198 (P0198) Description : Joint d'étanchéité de fenêtres	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Palier; Étage 2 - Escalier	Identifiant : M0199 (P0199) Description : Joint de maçonnerie	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Palier; Étage 2 - Dégagement	Identifiant : M0200 (P0200) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 2 - WC	Identifiant : M0201 (P0201) Description : Enduit plâtre mural	
Étage 2 - WC	Identifiant : M0202 (P0202) Description : Colle de faïence (bleu)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - WC	Identifiant : M0203 (P0203) Description : Colle de faïence (blanc)	
Étage 2 - WC	Identifiant : M0204 (P0204) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 2 - WC	Identifiant : M0205 (P0205) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 2 - WC	Identifiant : M0206 (P0206) Description : Peinture murale (bleu)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - WC	Identifiant : M0207 (P0207) Description : Mastic vitrier	
Étage 2 - WC	Identifiant : M0208 (P0208) Description : Joint de maçonnerie	
Étage 2 - WC; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0209 (P0209) Description : Enduit plâtre joint de mur brique	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0210 (P0210) Description : Enduit ciment mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0211 (P0211) Description : brique	
Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4	Identifiant : M0212 (P0212) Description : Mastic vitrier	
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0213 (P0213) Description : Colle de moquette	
Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0214 (P0214) Description : Peinture murale (beige)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Cheminée 1	Identifiant : M0215 (P0215) Description : Enduit plâtre sur Linteaux	
Étage 2 - Cheminée 1	Identifiant : M0216 (P0216) Description : Enduit plâtre	
Étage 2 - Cheminée 1	Identifiant : M0217 (P0217) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 2 - Cheminée 1	Identifiant : M0218 (P0218) Description : brique	



Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0219 (P0219) Description : Joint étanchéité évier	
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0220 (P0220) Description : Mastic vitrier	
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0221 (P0221) Description : Joint ciment chassis-maçonnerie	
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0222 (P0222) Description : Peinture murale	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 3	Identifiant : M0223 (P0223) Description : Peinture plafond	
Étage 2 - Palier	Identifiant : M0224 (P0224) Description : Colle (jaune)	
Étage 2 - Pièce 4	Identifiant : M0225 (P0225) Description : Plaque plane	
Étage 2 - Pièce 4	Identifiant : M0226 (P0226) Description : Joint étanchéité évier	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 4	Identifiant : M0227 (P0227) Description : Enduit plâtre	
Étage 2 - Pièce 4	Identifiant : M0228 (P0228) Description : Joint étanchéité Lavabo	
Étage 2 - Pièce 4	Identifiant : M0229 (P0229) Description : Enduit ciment mural	
Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0230 (P0230) Description : Enduit ciment (Scellement)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0231 (P0231) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Palier; Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0232 (P0232) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - WC; Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0233 (P0233) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Palier; Étage 2 - WC; Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0234 (P0234) Description : Enduit plâtre peint plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0235 (P0235) Description : Béton	
Étage 2 - Pièce 4	Identifiant : M0236 (P0236) Description : Béton	
Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0237 (P0237) Description : Plaque plane	
Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0238 (P0238) Description : Joint étanchéité évier	


Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0239 (P0239) Description : Peinture murale (beige; noir)	
Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0240 (P0240) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0241 (P0241) Description : Peinture murale (gris)	
Étage 2 - Pièce 7	Identifiant : M0242 (P0242) Description : Peinture murale (bleu)	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - Pièce 1; Étage 2 - Pièce 2; Étage 2 - Palier; Étage 2 - WC; Étage 2 - Dégagement; Étage 2 - Pièce 3; Étage 2 - Pièce 4; Étage 2 - Pièce 5; Étage 2 - Pièce 6; Étage 2 - Pièce 7; Étage 2 - Pièce 8	Identifiant : M0243 (P0243) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Combles - Grenier	Identifiant : M0244 (P0244) Description : Enduit plâtre (calfeutrement)	
Étage 2 - Pièce 5	Identifiant : M0245 (P0245) Description : Mastic vitrier	
Étage 1 - Escalier; Étage 2 - Escalier; Combles - Grenier	Identifiant : M0246 (P0246) Description : Mastic vitrier	

Localisation	Description du matériau	Photo
Combles - Grenier	Identifiant : M0247 (P0247) Description : Peinture murale (rouge)	
Combles - Grenier	Identifiant : M0248 (P0248) Description : Béton	
Combles - Grenier	Identifiant : M0249 (P0249) Description : Enduit plâtre + peinture mural	
Combles - Grenier	Identifiant : M0250 (P0250) Description : Enduit plâtre	

Localisation	Description du matériau	Photo
Combles - Grenier	Identifiant : M0251 (P0251) Description : Mastic vitrier	
Combles - Grenier	Identifiant : M0252 (P0252) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Parties extérieures	Identifiant : M0253 (P0253) Description : Ardoises	
Combles - Grenier	Identifiant : M0254 (P0254) Description : Enduit plâtre	

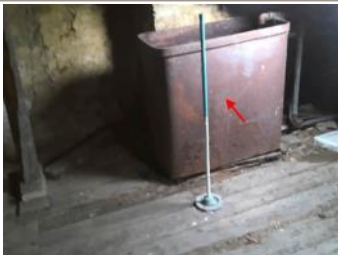

Localisation	Description du matériau	Photo
Combles - Grenier	Identifiant : M0255 (P0255) Description : Peinture murale (rouge)	
Combles - Grenier	Identifiant : M0256 (P0256) Description : Enduit ciment mural	
Combles - Grenier	Identifiant : M0257 (P0257) Description : Mastic vitrier	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0258 (P0258) Description : Colle de plinthe carrelage	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0259 (P0259) Description : Joint chassis-maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0260 (P0260) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0261 (P0261) Description : Joint de maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0262 (P0262) Description : Joint de maçonnerie	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0263 (P0263) Description : Enduit de façade	
Extérieur - Parking	Identifiant : M0264 (P0264) Description : Peinture porte (rouge)	
Extérieur - Parking	Identifiant : M0265 (P0265) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0266 (P0266) Description : Mastic vitrier	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Pièce 1	Identifiant : M0267 (P0267) Description : Mastic vitrier	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0268 (P0268) Description : Panneaux de fibralith plafond	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0269 (P0269) Description : Enduit plâtre	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0270 (P0270) Description : Enduit ciment mural	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0271 (P0271) Description : Béton	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0272 (P0272) Description : Béton	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0273 (P0273) Description : Calorifugeage	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0274 (P0274) Description : Enduit ciment mural	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0275 (P0275) Description : Peinture murale (blanc)	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0276 (P0276) Description : Joint d'étanchéité de Tuyauteries	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0277 (P0277) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0278 (P0278) Description : Isolant	




Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0281 (P0281) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0282 (P0282) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0283 (P0283) Description : Béton	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0284 (P0284) Description : Enduit plâtre plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Chauffage	Identifiant : M0286 (P0286) Description : Peinture murale (bleu)	
RDC - Chauffage	Identifiant : M0287 (P0287) Description : Peinture murale (rouge)	
Parties extérieures	Identifiant : M0288 (P0288) Description : Appui de fenêtre	
Parties extérieures	Identifiant : M0289 (P0289) Description : Enduit ciment mural	



Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0290 (P0290) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0291 (P0291) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Pièce 3	Identifiant : M0292 (P0292) Description : Mastic vitrier	
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0293 (P0293) Description : Mastic vitrier	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Pièce 4	Identifiant : M0294 (P0294) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0295 (P0295) Description : Enduit ciment mural	
Parties extérieures	Identifiant : M0296 (P0296) Description : Enduit ciment mural	
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0299 (P0299) Description : Colle de faïence	

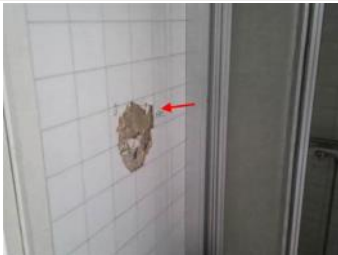Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - SdB	Identifiant : M0300 (P0300) Description : Colle de faïence	
Étage 1 - Douche	Identifiant : M0301 (P0301) Description : Colle de faïence	

BATIMENT B / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1 BATIMENTB_DEML

Localisation	Description du matériau	Photo
Local; WC 1; WC 2; WC 3; WC 4; WC 5; WC 6; WC 7; Dégagement	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Peinture murale (blanc)	
Local; WC 1; WC 2; WC 3; WC 4; WC 5; WC 6; WC 7; Dégagement	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Enduit ciment peint mural	



Localisation	Description du matériau	Photo
Local	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Peinture plafond	
Local	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Peinture murale (rouge)	
Local	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Plaque plane	
Local; WC 1; WC 2; WC 3; WC 4; WC 5; WC 6; WC 7; Dégagement	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Béton	



Localisation	Description du matériau	Photo
Local	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Béton	
Local	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Béton (caillebotis)	
Local	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Enduit ciment mural	
Local	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Joint étanchéité évier	

Localisation	Description du matériau	Photo
Dégagement	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Béton	
WC 2; WC 3; WC 4; WC 5; WC 6; WC 7	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Béton	
WC 1; WC 2; WC 3; WC 4; WC 5; WC 6; WC 7	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Peinture murale (bleu)	
Dégagement	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Enduit ciment mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
Dégagement	Identifiant : M0016 (P0016) Description : joint ciment vitrier	
Dégagement	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Joint étanchéité urinoir	
Dégagement	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Enduit ciment peint mural	
Dégagement	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Enduit ciment mural de calfeutrement	



Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Joint de maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Joint de maçonnerie	
Parties extérieures	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Ardoises	



Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Enduit ciment de solin	
Parties extérieures	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Enduit de façade	

BATIMENT C / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTC_DEML

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - P 6	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Peinture porte	
RDC - P 5	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Mastic vitrier	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - P 4	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Peinture porte	
RDC - P 4	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - P 4	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Béton	
RDC - P 4	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Béton	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - P 5	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Enduit ciment peint mural	
RDC - P 5	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Mastic vitrier	
RDC - P 5	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Joint étanchéité évier	
RDC - Chauffage	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Béton	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Joints (tresses)	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Joints (tresses)	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Isolant	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Enduit plâtre	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Enduit ciment mural	
RDC - Chaufferie	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Enduit ciment mural	
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre (bleu)	
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre (noir)	
Étage 1 - P 7	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Enduit ciment peint mural	
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Isolant	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Joint étanchéité évier	
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Mastic vitrier	
Étage 1 - Dégagement	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Enduit ciment mural	
Étage 1 - Combles	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Joint de maçonnerie	



Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Combles	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Faux plafond	
Parties extérieures	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Peinture porte	
Parties extérieures	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Peinture murale (rouge)	
Parties extérieures	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Peinture murale (blanc)	
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : M0035 (P0035) Description : Joint chassis-vitrage	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	
RDC - P 1	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Béton	
RDC - P 1	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Mastic vitrier	
RDC - P 2	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Béton	



Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - P 3	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Mastic vitrier	



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

BATIMENT C

Localisation	Description du matériau
Façade	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0001 Description : Joint mastic vitrier Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0002 Description : Linoleum Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0005 Description : Enduit plâtre mural + peinture (embrasure) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0006 Description : Enduit plâtre mural + peinture (embrasure) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0007 Description : Enduit plâtre mural + peinture (doublage) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0008 Description : Enduit plâtre mural + peinture (cimaise) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0009 Description : Joint mastic vitrier Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 2; RDC - P 3	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0010 Description : Joint mastic vitrier Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0011 Description : Enduit plâtre mural + peinture (cloison) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 5	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0012 Description : Colle de carrelage de sol Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 5	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0013 Description : Colle de faïence Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 5	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0014 Description : Enduit plâtre mural + peinture (cloison) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 5	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0015 Description : Joint mastic vitrier Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)



Localisation	Description du matériau
RDC - Chaufferie	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0016 Description : Enduit plâtre peint plafond Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
Étage 1 - P 7; Étage 1 - P 8	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0018 Description : Enduit plâtre mural + peinture (doublage) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
Façade	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0018_bis Description : Enduit de façade Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
Façade	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0020 Description : Enduit de façade Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 6	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0021 Description : Joint béton sol Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 6	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0022 Description : Enduit plâtre mural + peinture (cloison) Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; Façade	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0023 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3; RDC - P 5; Façade	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0024 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3; RDC - P 5; RDC - P 6; Façade	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0025 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 1; RDC - P 2; RDC - P 3; RDC - P 5	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0026 Description : Peinture sur bois des faux plafonds Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - Chaufferie	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0028 Description : Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)
RDC - P 4	Identifiant : ZPSO_SOCOTEC-0029 Description : Conduite galvanisée/mixte bois Justification : Suivant documentation consultée (Rapport SOCOTEC n°1910118A0000183 du 06/02/2020)

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **LE FOLGOET**, le **30/03/2026**

Par : **LE BESCONT Etienne**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 SAINT GREGOIRE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

BATIMENT A / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTA_DAT

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Pièce 1
P0002	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 1
P0003	Colle de faïence (blanc)	RDC - Pièce 1
P0004	Peinture murale	RDC - Pièce 1
P0005	Colle de faïence (beige)	RDC - Pièce 1
P0006	Béton	RDC - Pièce 1
P0007	Colle	RDC - Pièce 1
P0008	Colle	RDC - Pièce 1
P0009	Enduit plâtre + peinture de plafond	RDC - Pièce 1
P0010	Isolant + (colle papier)	RDC - Pièce 1
P0011	Enduit ciment	RDC - Pièce 1
P0012	Enduit plâtre peint plafond (sur poutre béton)	RDC - Dégagement
P0013	Isolant (noir)	RDC - Dégagement
P0014	Colle sous tablettes fenêtres	RDC - Dégagement
P0015	Colle de carrelage de sol	RDC - Dégagement
P0016	Colle de carrelage de sol	RDC - SAS
P0017	Colle de faïence	RDC - SAS
P0018	Colle de faïence	RDC - WC
P0019	Isolant	RDC - WC
P0020	Enduit plâtre peint plafond	RDC - WC
P0021	Joint étanchéité évier	RDC - SAS
P0022	Peinture murale	RDC - SAS
P0023	Enduit ciment	RDC - SAS
P0024	Colle	RDC - Dégagement
P0025	Béton	RDC - S/escalier
P0026	Joint de maçonnerie	RDC - S/escalier
P0027	Peinture porte	RDC - S/escalier
P0028	Joint de maçonnerie	RDC - Escalier
P0029	Joint de maçonnerie	RDC - Escalier
P0030	Enduit ciment	RDC - Escalier
P0031	Enduit ciment	RDC - Escalier
P0032	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Dégagement
P0033	Peinture murale	RDC - Dégagement
P0034	Isolant	RDC - Dégagement
P0035	Isolant	RDC - Pièce 2
P0036	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 2
P0037	Colle de plinthe carrelage	RDC - Pièce 2
P0038	Faux plafond	RDC - Pièce 2
P0039	Enduit plâtre peint plafond(rosace)	RDC - Pièce 2
P0040	Colle de moquette	RDC - Dégagement
P0041	Colle de faïence	RDC - Cuisine
P0042	Colle de faïence	RDC - Cuisine
P0043	Joint étanchéité évier	RDC - Cuisine
P0044	Peinture bitumineuse isophonique	RDC - Cuisine
P0045	Colle de carrelage de sol	RDC - Cuisine
P0046	Colle de plinthe carrelage	RDC - Cuisine
P0047	Placoplâtre mural	RDC - Cuisine
P0048	Joint d'étanchéité de hôte	RDC - Cuisine
P0049	Peinture murale	RDC - Cuisine
P0050	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Cuisine
P0051	Enduit ciment + peinture	RDC - Cuisine
P0052	Colle de carrelage de sol	RDC - Véranda

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0053	Colle de plinthe carrelage	RDC - Véranda
P0054	Colle de faïence	RDC - Véranda
P0055	Enduit ciment	RDC - Véranda
P0056	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Véranda
P0057	Joint mousse	RDC - Véranda
P0058	Joint d'étanchéité de chassis	RDC - Véranda
P0059	Mastic vitrier	RDC - Véranda
P0060	Enduit ciment + peinture	RDC - Véranda
P0061	Joint chassis-vitrage	RDC - Véranda
P0062	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	RDC - Véranda
P0063	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	RDC - Véranda
P0064	Joint d'étanchéité de chassis (gris)	RDC - Véranda
P0065	Joint d'étanchéité de chassis (noir)	RDC - Véranda
P0066	Joint d'étanchéité	RDC - Véranda
P0067	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	RDC - Pièce 3
P0068	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 3
P0069	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Pièce 3
P0070	Plaque plane cartonné	RDC - Pièce 3
P0071	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 4
P0072	Colle de plinthe carrelage	RDC - Pièce 4
P0073	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 4
P0074	Colle de mortier	RDC - Pièce 4
P0075	Isolant	RDC - Pièce 4
P0076	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Pièce 4
P0077	Peinture murale	RDC - Pièce 4
P0078	Isolant	RDC - Pièce 4
P0079	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Pièce 4
P0080	Enduit plâtre peint plafond (rosace)	RDC - Pièce 4
P0081	Pla Copán mural	RDC - Pièce 4
P0082	Colle de mortier	RDC - Dégagement
P0083	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Dégagement
P0084	Placopan mural	RDC - Dégagement
P0085	Joint d'étanchéité de chassis	RDC - Dégagement
P0086	Joint chassis-vitrage	RDC - Dégagement
P0087	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	RDC - Dégagement
P0088	Enduit ciment	RDC - Dégagement
P0089	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Dégagement
P0090	Mastic vitrier	RDC - Dégagement
P0091	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	RDC - Dégagement
P0092	Enduit ciment	RDC - Dégagement
P0093	Isolant (blanc)	Étage 1 - Pièce 1
P0094	Isolant (marron)	Étage 1 - Pièce 1
P0095	Dalles de sol(a) + colle(a) (noir)	Étage 1 - Pièce 1
P0096	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Pièce 1
P0097	Faux plafond	Étage 1 - Pièce 1
P0098	Enduit plâtre + peinture de plafond	Étage 1 - Pièce 1
P0099	Enduit ciment	Étage 1 - Pièce 1
P0100	Joint d'étanchéité de chassis (blanc)	Étage 1 - Pièce 1
P0101	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Pièce 1
P0102	Joint d'étanchéité de chassis (gris)	Étage 1 - Pièce 1
P0103	Colle de mortier	Étage 1 - Pièce 1
P0104	Enduit ciment + peinture	Étage 1 - Pièce 1
P0105	Colle de mortier	Étage 1 - Pièce 1
P0106	Isolant	Étage 1 - Pièce 1
P0107	Isolant	Étage 1 - Pièce 1
P0108	Isolant	Étage 1 - Pièce 1

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0109	Enduit ciment	Étage 1 - Palier
P0110	Enduit ciment + peinture	Étage 1 - Palier
P0111	Peinture porte (bleu)	Étage 1 - WC 1
P0112	Mastic vitrier	Étage 1 - WC 1
P0113	Peinture murale	Étage 1 - Dégagement
P0114	Enduit ciment	Étage 1 - WC 1
P0115	Joint ciment	Étage 1 - WC 1
P0116	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - WC 1
P0117	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - WC 1
P0118	Colle de faïence (blanc)	Étage 1 - WC 1
P0119	Colle de faïence (bleu)	Étage 1 - WC 1
P0120	Colle de moquette	Étage 1 - Dégagement
P0121	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 1 - Dégagement
P0122	Enduit ciment	Étage 1 - Dégagement
P0123	Mastic vitrier	Étage 1 - Dégagement
P0124	Linoleum + colle	Étage 1 - Dégagement
P0125	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 1 - Dégagement
P0126	Joint étanchéité évier	Étage 1 - Dégagement
P0127	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Cheminée
P0128	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Cheminée
P0129	Enduit plâtre joints mur brique	Étage 1 - Cheminée
P0130	brique	Étage 1 - Cheminée
P0131	Enduit plâtre joints mur brique	Étage 1 - Cheminée
P0132	Peinture porte	Étage 1 - Pièce 2
P0133	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - Dégagement
P0134	Isolant	Étage 1 - Dégagement
P0135	Colle + ragréage	Étage 1 - Pièce 3
P0136	Dalles de sol + colle	Étage 1 - Pièce 3
P0137	Colle jaune	Étage 1 - Pièce 3
P0138	Colle de faïence	Étage 1 - Pièce 3
P0139	Linoleum + colle	Étage 1 - Pièce 4
P0140	Colle + ragréage	Étage 1 - Pièce 4
P0141	Peinture murale	Étage 1 - Pièce 4
P0142	Colle de moquette	Étage 1 - Pièce 4
P0143	Colle de faïence	Étage 1 - WC 2
P0144	Joint	Étage 1 - WC 2
P0145	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - WC 2
P0146	Colle de faïence (paillasse douche)	Étage 1 - Douche
P0147	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - Douche
P0148	Joint étanchéité de siphon	Étage 1 - Douche
P0149	Joint étanchéité douche	Étage 1 - Douche
P0150	Dalles de sol(a) + colle(a)	Étage 1 - SAS
P0151	Colle noire(a) + ragréage(a)	Étage 1 - SAS
P0152	Enduit plâtre sur joints de brique	Étage 1 - SdB
P0153	Colle de faïence	Étage 1 - SdB
P0154	Colle de faïence (paillasse baignoire)	Étage 1 - SdB
P0155	Mastic vitrier	Étage 1 - SdB
P0156	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage 1 - SdB
P0157	Joint étanchéité évier	Étage 1 - SdB
P0158	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - SdB
P0159	Colle de faïence	Étage 1 - Pièce 4
P0160	Colle	Étage 1 - Pièce 1
P0161	Colle de faïence	Étage 1 - Pièce 5
P0162	Colle jaunes	Étage 1 - Pièce 5
P0163	Colle de faïence	Étage 1 - Pièce 6
P0164	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 1 - Pièce 6

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0165	Moquette	Étage 1 - Pièce 6
P0166	Colle de moquette	Étage 1 - Pièce 6
P0167	Colle de faïence	Étage 1 - Pièce 7
P0168	Colle de moquette	Étage 1 - Pièce 7
P0169	Mastic vitrier	Étage 1 - Pièce 7
P0170	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage 1 - Pièce 7
P0171	Joint ciment chassis-maçonnerie	Étage 1 - Dégagement
P0172	Colle de faïence	Étage 2 - Pièce 2
P0173	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 2 - Pièce 2
P0174	Isolant	Étage 2 - Pièce 2
P0175	Colle (panneau de liège)	Étage 2 - Pièce 2
P0176	Linoleum + colle	Étage 2 - Pièce 2
P0177	Linoleum + colle (nez de marche)	Étage 2 - Pièce 2
P0178	Linoleum + colle (marche et contre marche)	Étage 2 - Pièce 2
P0179	Linoleum + colle	Étage 2 - Pièce 2
P0180	Colle + ragréage	Étage 2 - Pièce 2
P0181	Linoleum + colle	Étage 2 - Pièce 1
P0182	Colle + ragréage + colle jaune	Étage 2 - Pièce 1
P0183	Linoleum + colle	Étage 2 - Pièce 1
P0184	Peinture murale (vert; bleu)	Étage 2 - Pièce 1
P0185	Isolant	Étage 2 - Pièce 1
P0186	Colle	Étage 2 - Pièce 1
P0187	Linoleum + colle	Étage 2 - Pièce 1
P0188	Colle + ragréage	Étage 2 - Pièce 1
P0189	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 2 - Pièce 1
P0190	Joint ciment chassis-maçonnerie	Étage 2 - Pièce 1
P0191	Mastic vitrier	Étage 2 - Pièce 1
P0192	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage 2 - Pièce 1
P0193	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 2 - Pièce 1
P0194	Enduit plâtre plafond	Étage 2 - Palier
P0195	Joint ciment chassis-maçonnerie	Étage 2 - Palier
P0196	Joint chassis-vitrage	Étage 2 - Palier
P0197	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage 2 - Palier
P0198	Joint d'étanchéité de fenêtres	Étage 2 - Palier
P0199	Joint de maçonnerie	Étage 2 - Escalier
P0200	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 2 - Palier
P0201	Enduit plâtre mural	Étage 2 - WC
P0202	Colle de faïence (bleu)	Étage 2 - WC
P0203	Colle de faïence (blanc)	Étage 2 - WC
P0204	Colle de carrelage de sol	Étage 2 - WC
P0205	Colle de plinthe carrelage	Étage 2 - WC
P0206	Peinture murale (bleu)	Étage 2 - WC
P0207	Mastic vitrier	Étage 2 - WC
P0208	Joint de maçonnerie	Étage 2 - WC
P0209	Enduit plâtre joint de mur brique	Étage 2 - WC
P0210	Enduit ciment mural	Étage 1 - Dégagement
P0211	brique	Étage 1 - Dégagement
P0212	Mastic vitrier	Étage 2 - Pièce 3
P0213	Colle de moquette	Étage 2 - Pièce 3
P0214	Peinture murale (beige)	Étage 2 - Pièce 3
P0215	Enduit plâtre sur Linteaux	Étage 2 - Cheminée 1
P0216	Enduit plâtre	Étage 2 - Cheminée 1
P0217	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 2 - Cheminée 1
P0218	brique	Étage 2 - Cheminée 1
P0219	Joint étanchéité évier	Étage 2 - Pièce 3
P0220	Mastic vitrier	Étage 2 - Pièce 3

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0221	Joint ciment chassiss-maçonnerie	Étage 2 - Pièce 3
P0222	Peinture murale	Étage 2 - Pièce 3
P0223	Peinture plafond	Étage 2 - Pièce 3
P0224	Colle (jaune)	Étage 2 - Palier
P0225	Plaque plane	Étage 2 - Pièce 4
P0226	Joint étanchéité évier	Étage 2 - Pièce 4
P0227	Enduit plâtre	Étage 2 - Pièce 4
P0228	Joint étanchéité Lavabo	Étage 2 - Pièce 4
P0229	Enduit ciment mural	Étage 2 - Pièce 4
P0230	Enduit ciment (Scellement)	Étage 2 - Pièce 4
P0231	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 2 - Pièce 4
P0232	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 2 - Pièce 4
P0233	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 2 - Pièce 4
P0234	Enduit plâtre peint plafond	Étage 2 - Pièce 4
P0235	Béton	Étage 2 - Pièce 4
P0236	Béton	Étage 2 - Pièce 4
P0237	Plaque plane	Étage 2 - Pièce 5
P0238	Joint étanchéité évier	Étage 2 - Pièce 5
P0239	Peinture murale (beige; noir)	Étage 2 - Pièce 5
P0240	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 2 - Pièce 6
P0241	Peinture murale (gris)	Étage 2 - Pièce 7
P0242	Peinture murale (bleu)	Étage 2 - Pièce 7
P0243	Enduit plâtre peint plafond	Étage 2 - Pièce 7
P0244	Enduit plâtre (calfeutrement)	Combles 2 - Grenier
P0245	Mastic vitrier	Étage 2 - Pièce 5
P0246	Mastic vitrier	Combles - Grenier
P0247	Peinture murale (rouge)	Combles - Grenier
P0248	Béton	Combles - Grenier
P0249	Enduit plâtre + peinture mural	Combles - Grenier
P0250	Enduit plâtre	Combles - Grenier
P0251	Mastic vitrier	Combles - Grenier
P0252	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Combles - Grenier
P0253	Ardoises	Parties extérieures
P0254	Enduit plâtre	Combles - Grenier
P0255	Peinture murale (rouge)	Combles - Grenier
P0256	Enduit ciment mural	Combles - Grenier
P0257	Mastic vitrier	Combles - Grenier
P0258	Colle de plinthe carrelage	RDC - Dégagement
P0259	Joint chassiss-maçonnerie	RDC - Dégagement
P0260	Béton	Parties extérieures
P0261	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0262	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0263	Enduit de façade	Parties extérieures
P0264	Peinture porte (rouge)	Extérieur - Parking
P0265	Joint de maçonnerie	Extérieur - Parking
P0266	Mastic vitrier	RDC - Chaufferie
P0267	Mastic vitrier	Étage 1 - Pièce 1
P0268	Panneaux de fibralith plafond	RDC - Chaufferie
P0269	Enduit plâtre	RDC - Chaufferie
P0270	Enduit ciment mural	RDC - Chaufferie
P0271	Béton	RDC - Chaufferie
P0272	Béton	RDC - Chaufferie
P0273	Calorifugeage	RDC - Chaufferie
P0274	Enduit ciment mural	RDC - Chaufferie
P0275	Peinture murale (blanc)	RDC - Chaufferie
P0276	Joint d'étanchéité de Tuyauteries	RDC - Chaufferie

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0277	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Chauffage
P0278	Isolant	RDC - Chauffage
P0279	Joints (tresses)	RDC - Chauffage
P0280	Joints (tresses)	RDC - Chauffage
P0281	Enduit ciment mural	Parties extérieures
P0282	Enduit ciment mural	RDC - Chauffage
P0283	Béton	RDC - Chauffage
P0284	Enduit plâtre plafond	RDC - Chauffage
P0285	Joints (tresses)	RDC - Chauffage
P0286	Peinture murale (bleu)	RDC - Chauffage
P0287	Peinture murale (rouge)	RDC - Chauffage
P0288	Appui de fenêtre	Parties extérieures
P0289	Enduit ciment mural	Parties extérieures
P0290	Béton	Parties extérieures
P0291	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0292	Mastic vitrier	RDC - Pièce 3
P0293	Mastic vitrier	RDC - Pièce 4
P0294	Béton	RDC - Pièce 4
P0295	Enduit ciment mural	Parties extérieures
P0296	Enduit ciment mural	Parties extérieures
P0297	Colle de faïence (tablier de baignoire)	Étage 1 - SdB
P0298	Colle de faïence (paillasse baignoire)	Étage 1 - SdB
P0299	Colle de faïence	Étage 1 - SdB
P0300	Colle de faïence	Étage 1 - SdB
P0301	Colle de faïence	Étage 1 - Douche
P0302	Colle de faïence (paillasse douche)	Étage 1 - Douche
P0303	Colle de faïence (paillasse douche)	Étage 1 - Douche

BATIMENT B / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTB_DEML

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Peinture murale (blanc)	Local
P0002	Enduit ciment peint mural	Local
P0003	Peinture plafond	Local
P0004	Peinture murale (rouge)	Local
P0005	Plaque plane	Local
P0006	Béton	Local
P0007	Béton	Local
P0008	Conduit fibres-ciment	Local
P0009	Béton (caillebotis)	Local
P0010	Enduit ciment mural	Local
P0011	Joint étanchéité évier	Local
P0012	Béton	Dégagement
P0013	Béton	WC 1
P0014	Peinture murale (bleu)	WC 2
P0015	Enduit ciment mural	Dégagement
P0016	joint ciment vitrier	Dégagement
P0017	Joint étanchéité urinoir	Dégagement
P0018	Enduit ciment peint mural	Dégagement
P0019	Enduit ciment mural de calfeutrement	Dégagement
P0020	Béton	Parties extérieures
P0021	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0022	Joint de maçonnerie	Parties extérieures
P0023	Béton	Parties extérieures
P0024	Ardoise fibres-ciment	Parties extérieures




Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0025	Ardoises	Parties extérieures
P0026	Enduit ciment de solin	Parties extérieures
P0027	Enduit de façade	Parties extérieures
P0028	Ardoise fibres-ciment	Parties extérieures

BATIMENT C / Sous-dossier EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTC_DEML

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Peinture porte	RDC - P 6
P0002	Mastic vitrier	RDC - P 5
P0003	Peinture porte	RDC - P 4
P0004	Joint de maçonnerie	RDC - P 4
P0005	Béton	RDC - P 4
P0006	Béton	RDC - P 4
P0007	Enduit ciment peint mural	RDC - P 5
P0008	Mastic vitrier	RDC - P 5
P0009	Joint étanchéité évier	RDC - P 5
P0010	Plaque fibres-ciment au plafond	RDC - P 5
P0011	Béton	RDC - Chauffage
P0012	Joint de maçonnerie	RDC - Chauffage
P0013	Joints (tresses)	RDC - Chauffage
P0014	Joints (tresses)	RDC - Chauffage
P0015	Isolant	RDC - Chauffage
P0016	Enduit plâtre	RDC - Chauffage
P0017	Enduit ciment mural	RDC - Chauffage
P0018	Enduit ciment mural	RDC - Chauffage
P0019	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage 1 - P 7
P0020	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre (bleu)	Étage 1 - P 7
P0021	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre (noir)	Étage 1 - P 7
P0022	Enduit ciment peint mural	Étage 1 - P 7
P0023	Isolant	Étage 1 - P 7
P0024	Joint étanchéité évier	Étage 1 - P 7
P0025	Mastic vitrier	Étage 1 - P 7
P0026	Enduit ciment mural	Étage 1 - Dégagement
P0027	Joint de maçonnerie	Étage 1 - Combles
P0028	Faux plafond	Étage 1 - Combles
P0029	Peinture porte	Parties extérieures
P0030	Béton	Parties extérieures
P0031	Béton	Parties extérieures
P0032	Béton	Parties extérieures
P0033	Peinture murale (rouge)	Parties extérieures
P0034	Peinture murale (blanc)	Parties extérieures
P0035	Joint chassis-vitrage	RDC - P 1
P0036	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	RDC - P 1
P0037	Béton	RDC - P 1
P0038	Mastic vitrier	RDC - P 1
P0039	Béton	RDC - P 2
P0040	Mastic vitrier	RDC - P 3




E.3. Planches de repérage

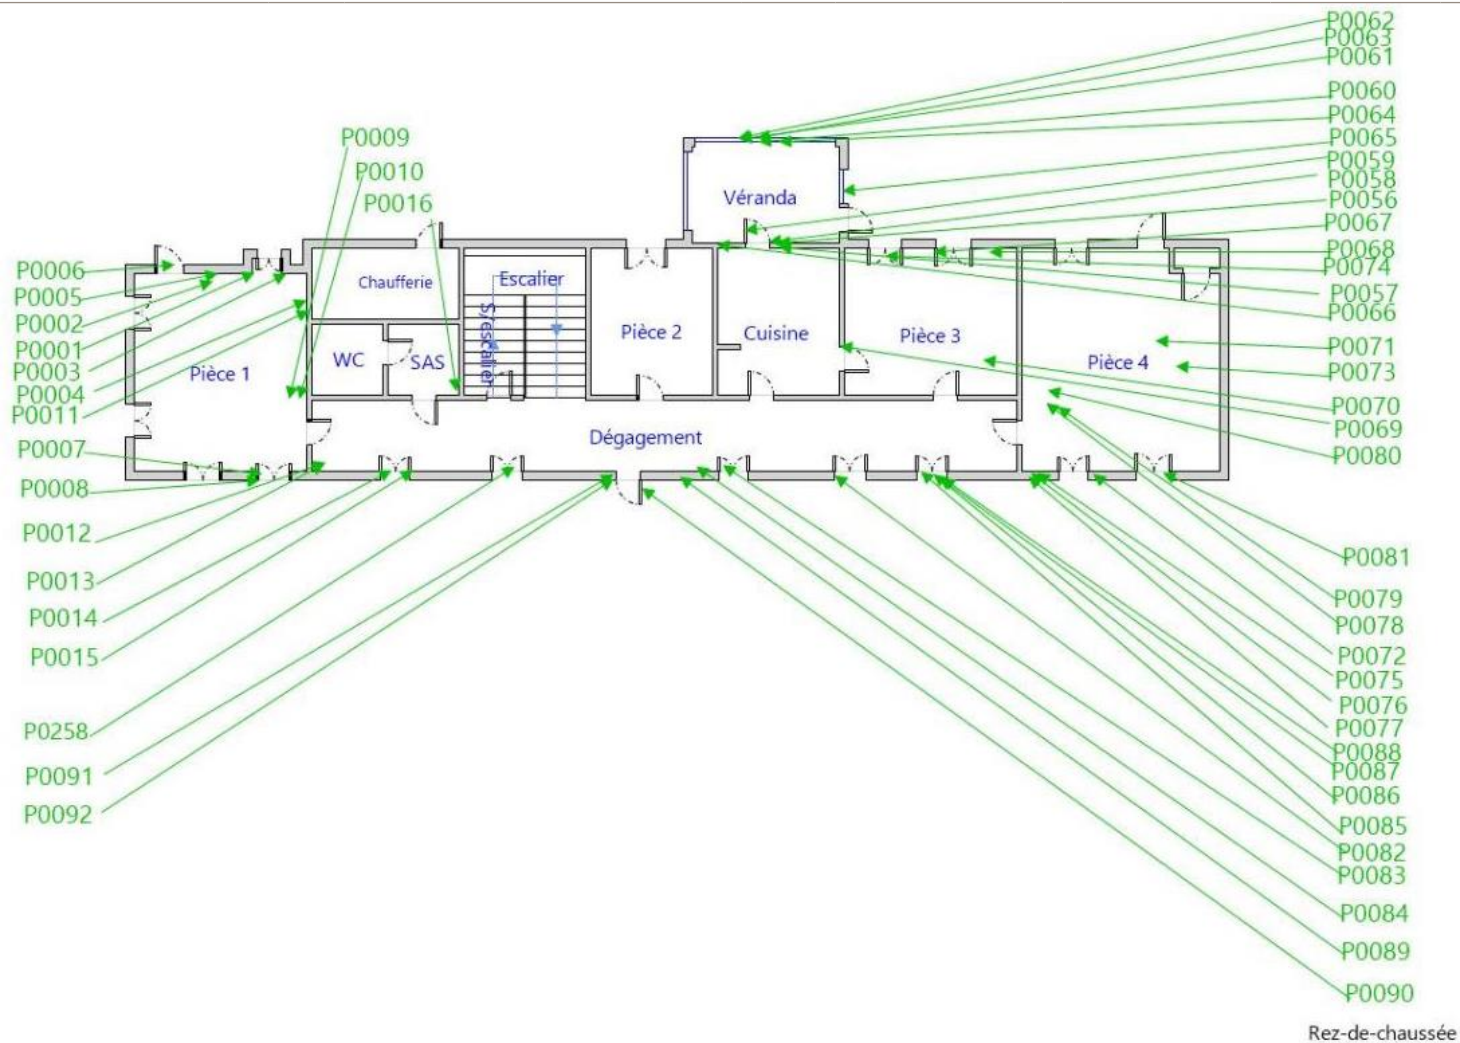BATIMENT A

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETEtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 1 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

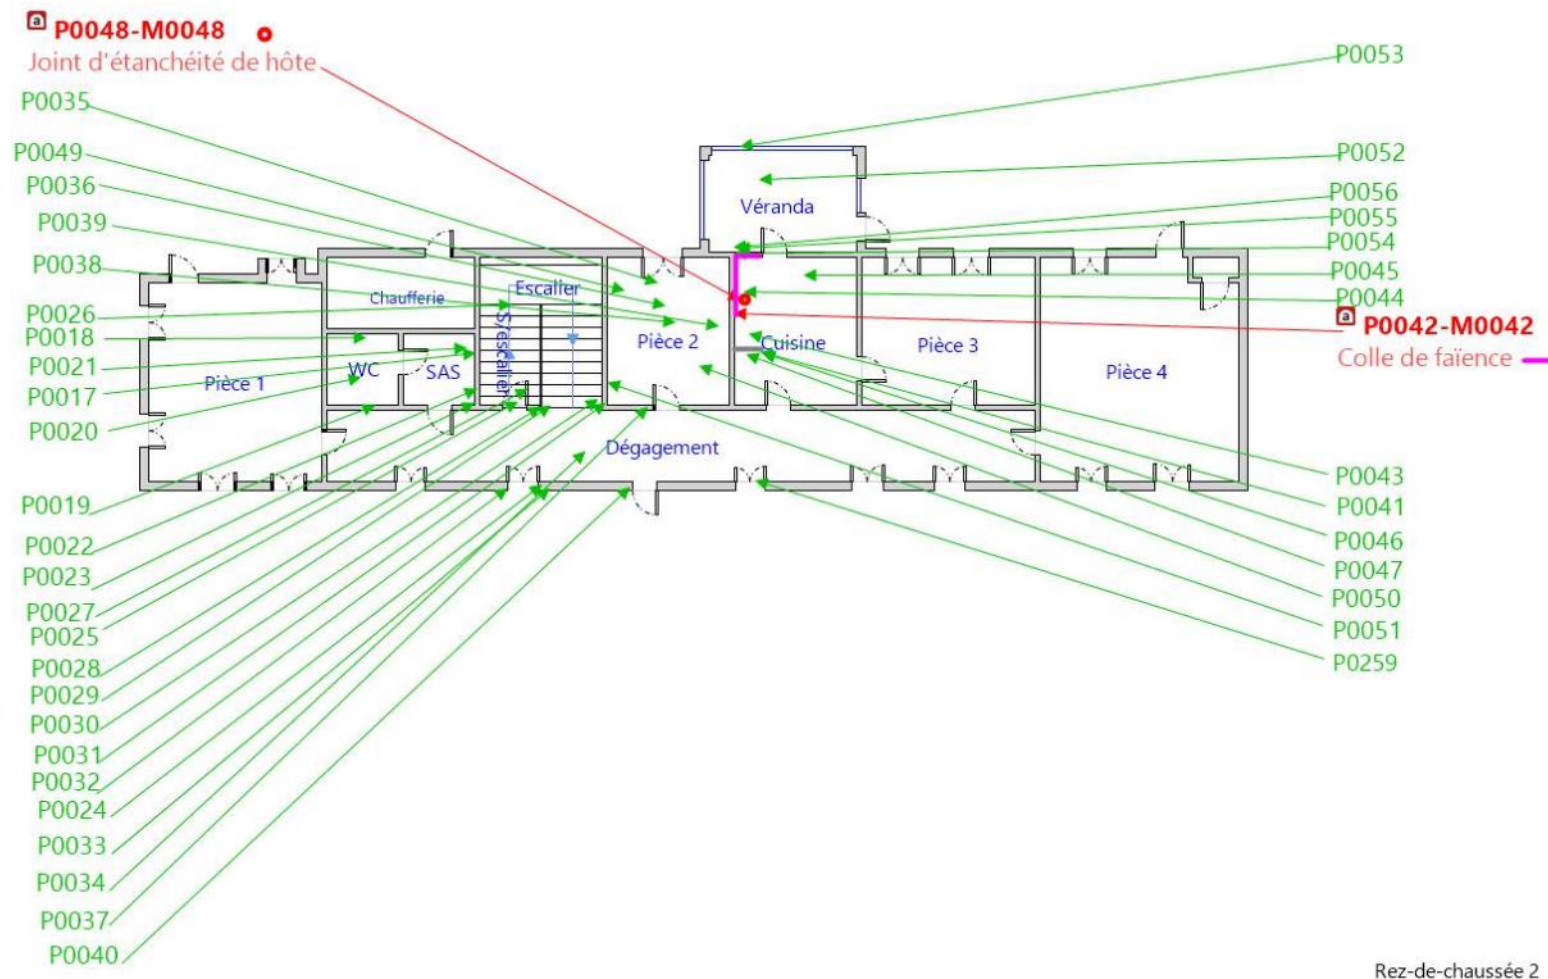


Rez-de-chaussée 2

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETEtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 2 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026

P XXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
XXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
M XXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

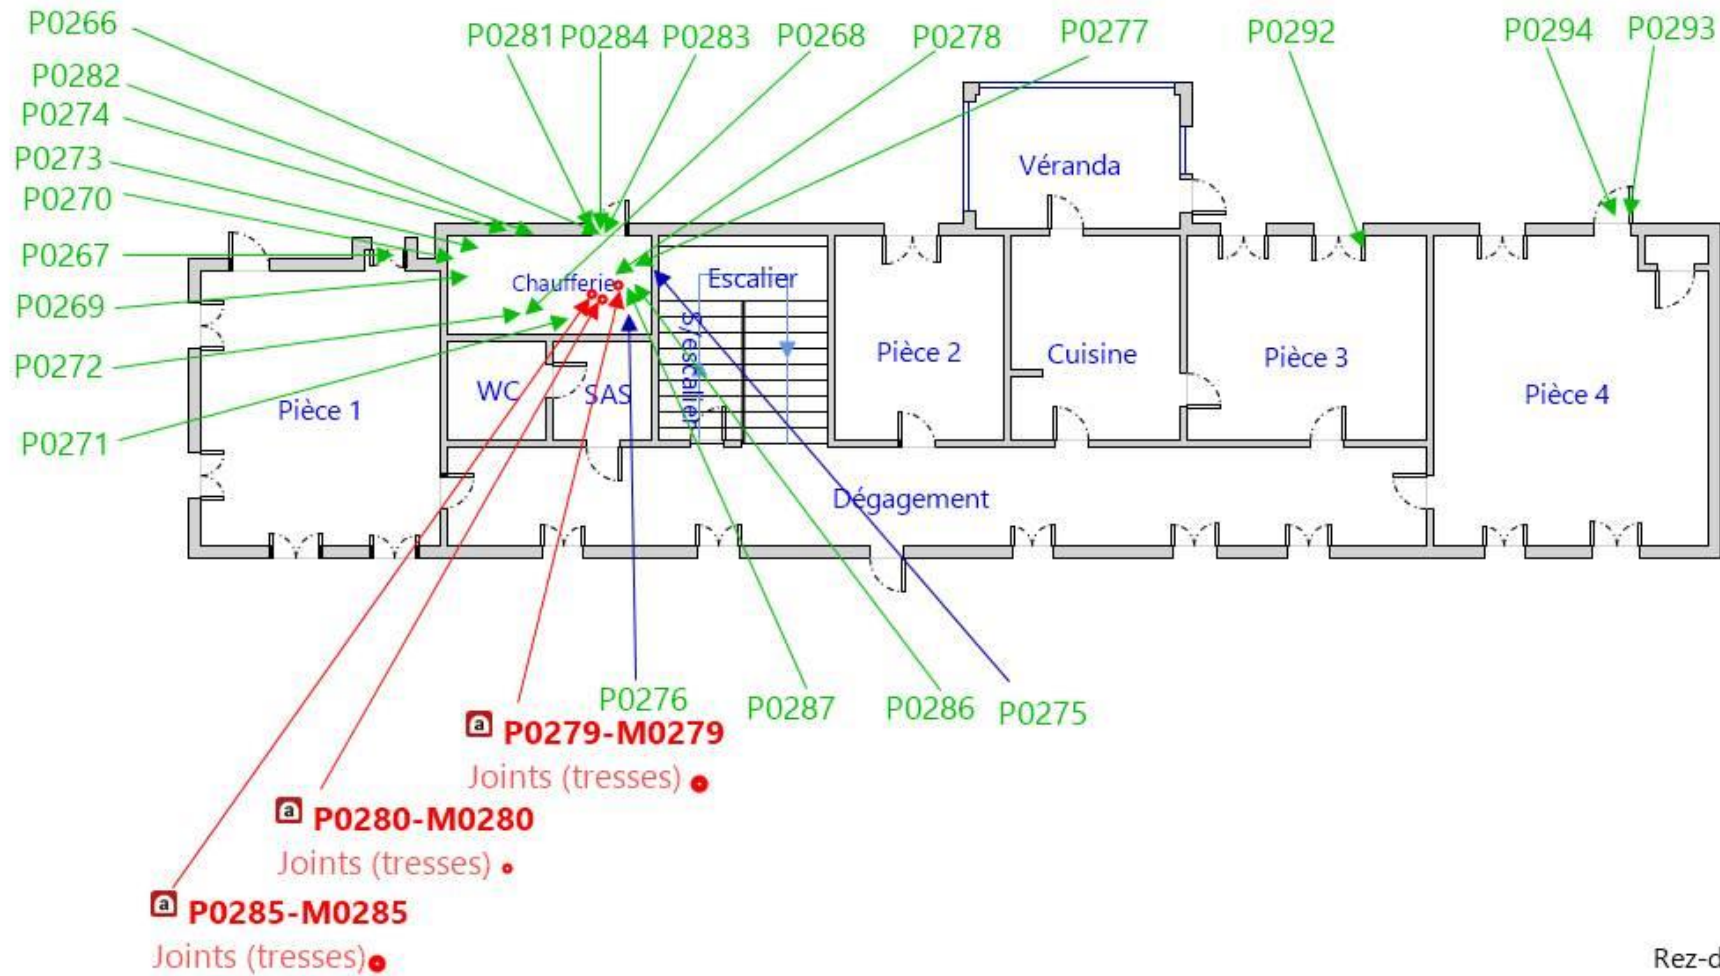

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOET

Établi par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026

Croquis 3 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

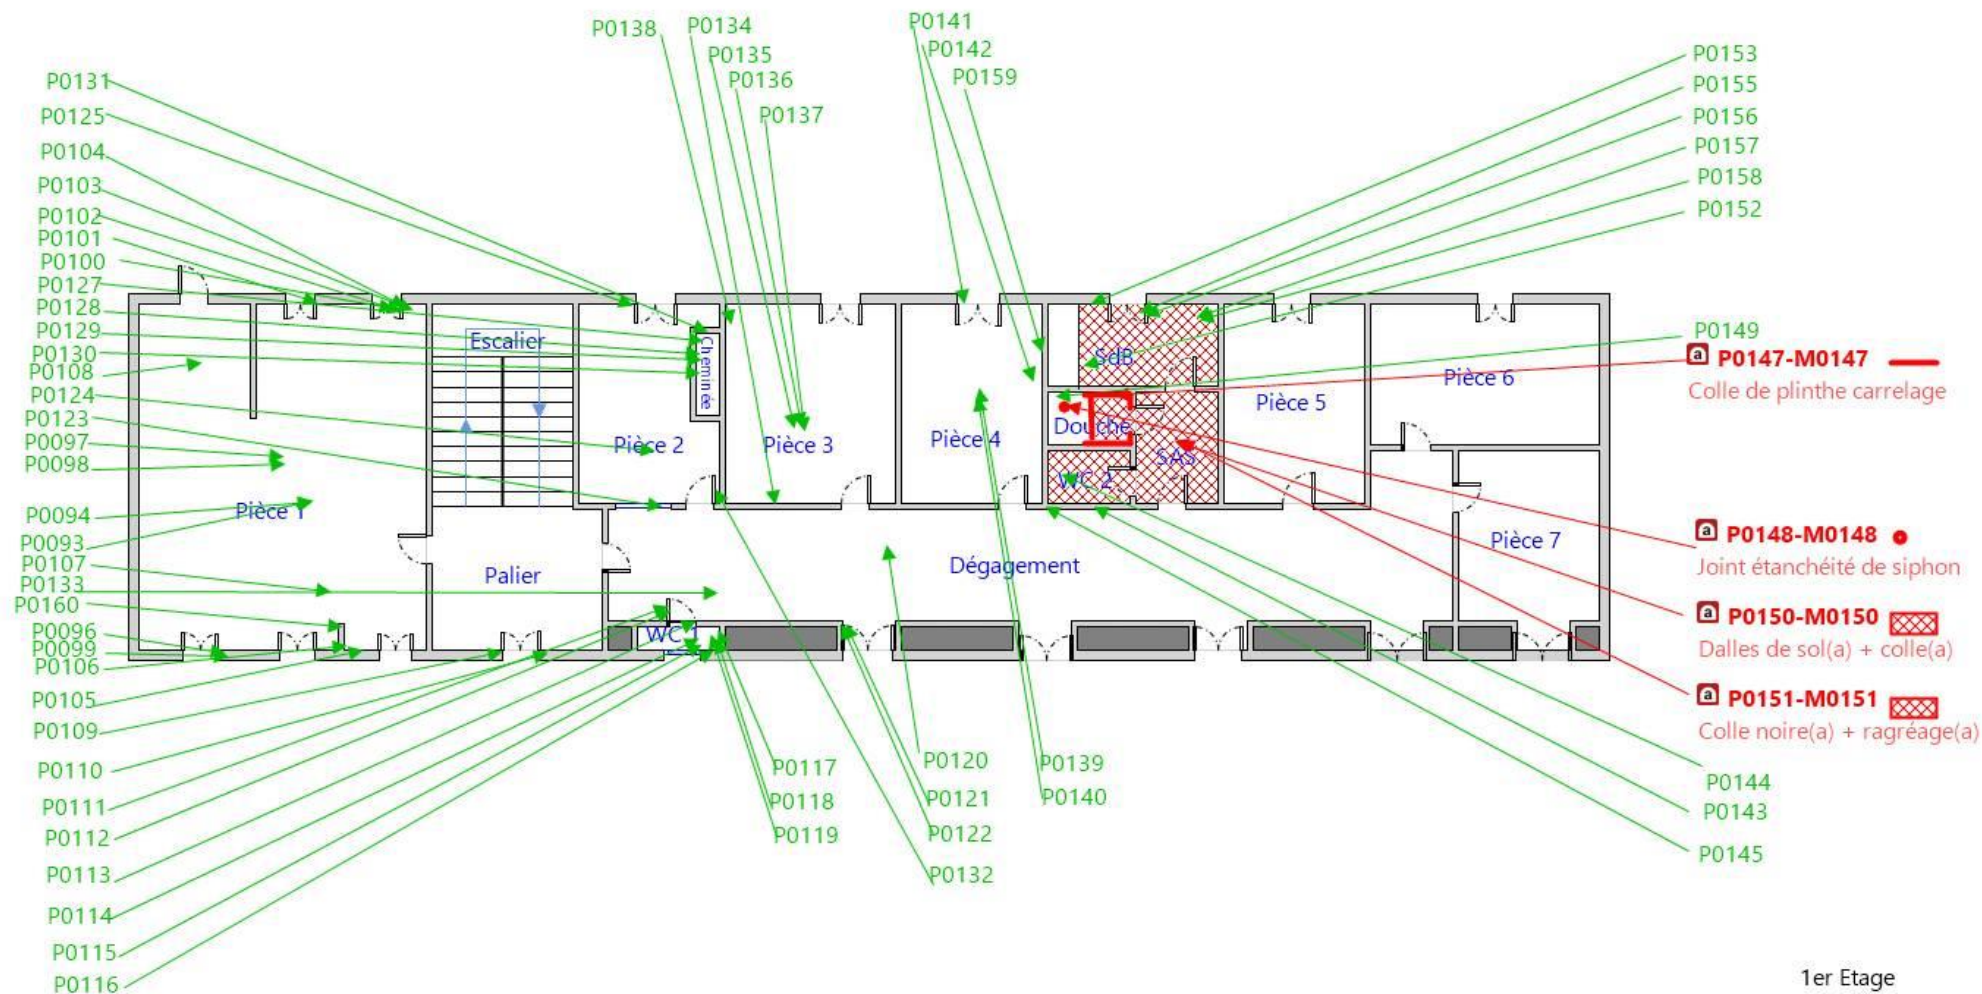

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOET

Établi par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026

Croquis 4 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026


a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

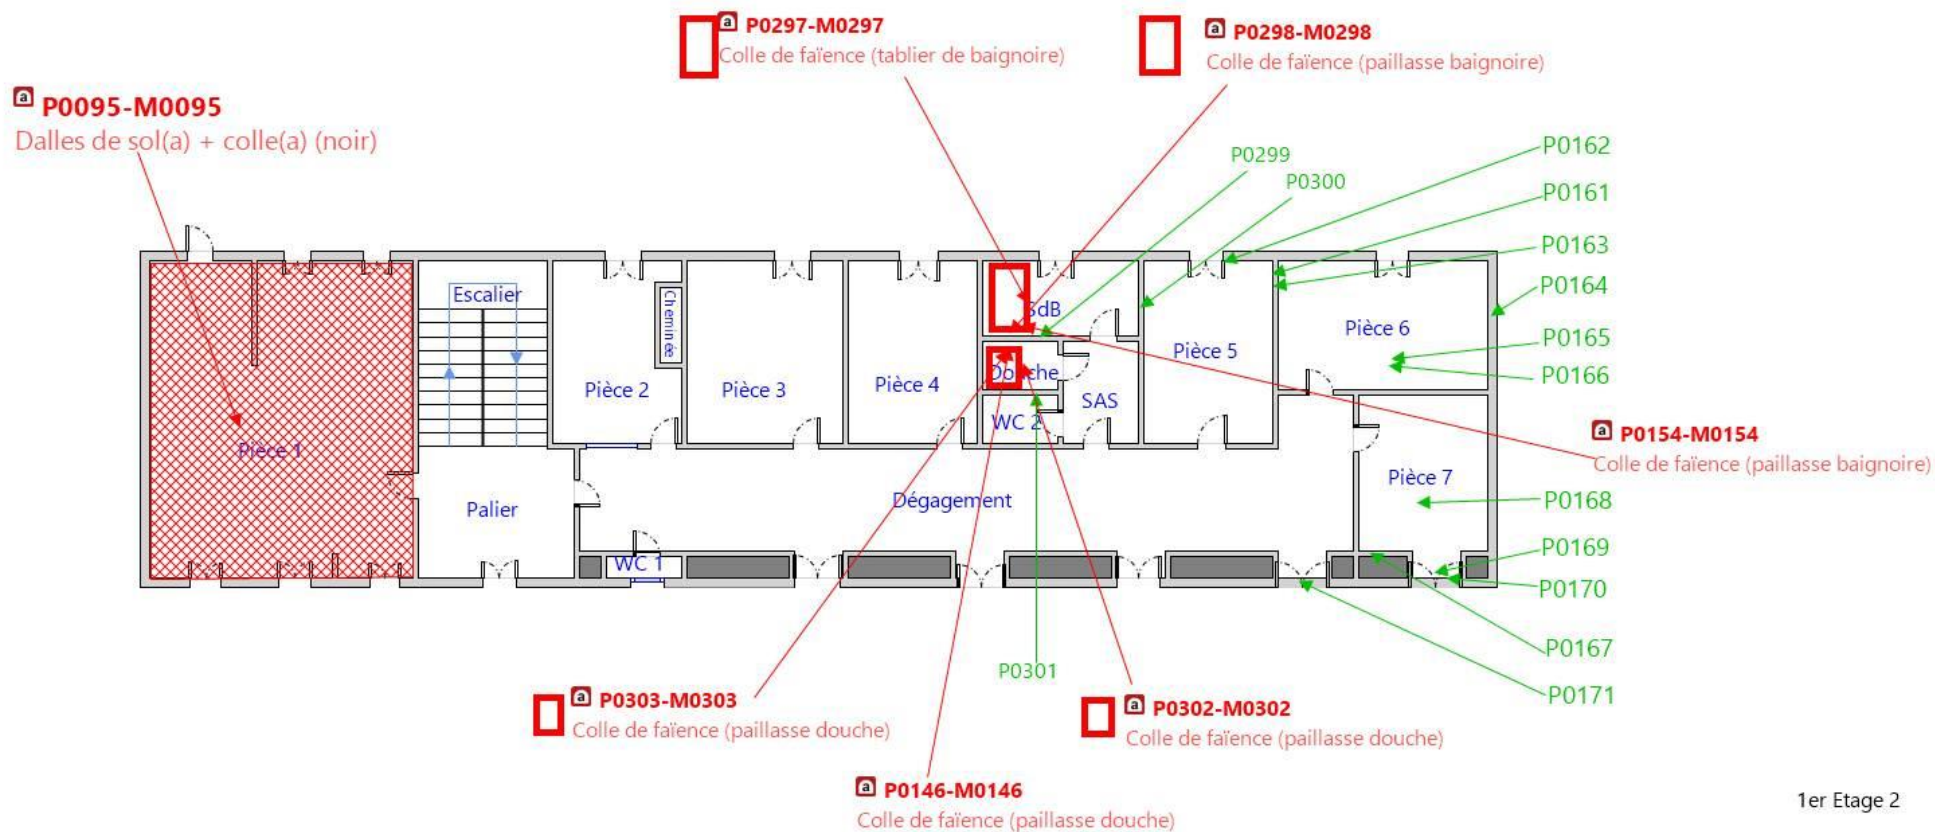

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETEtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 5 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

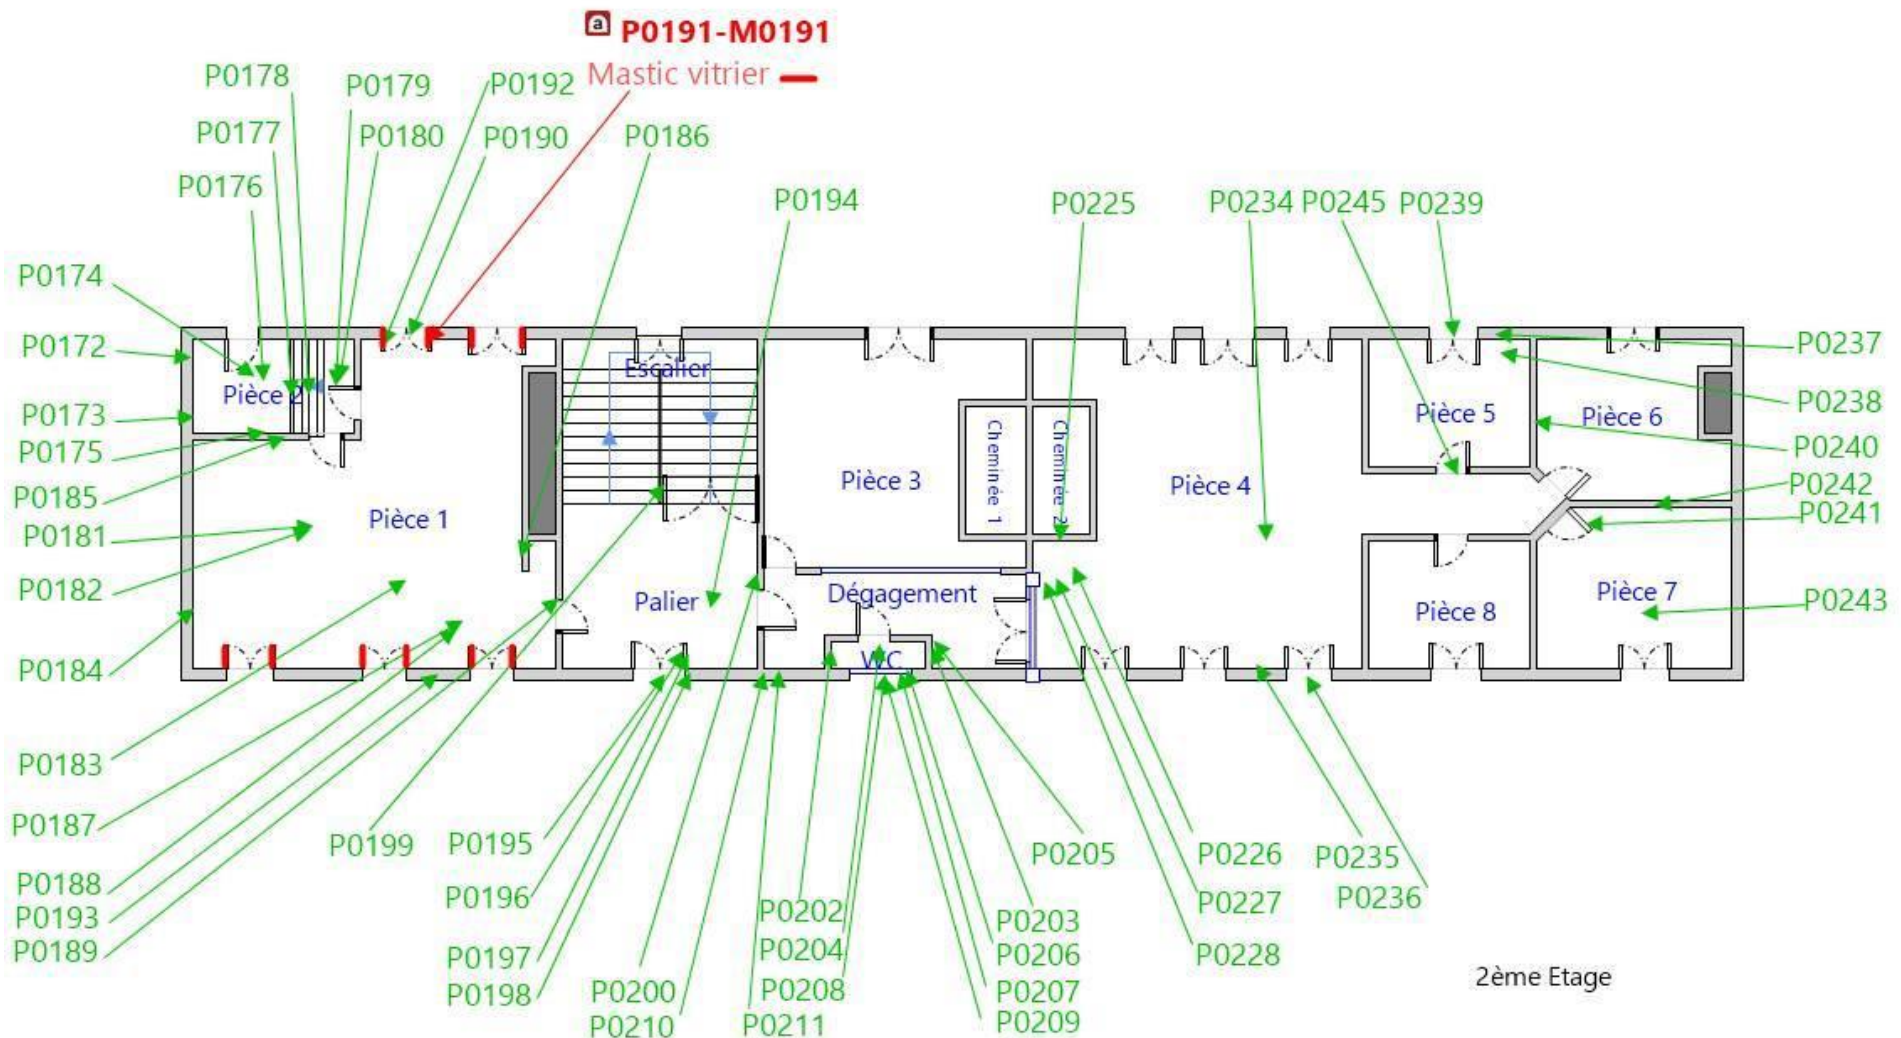

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOET

Établi par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026

Croquis 6 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

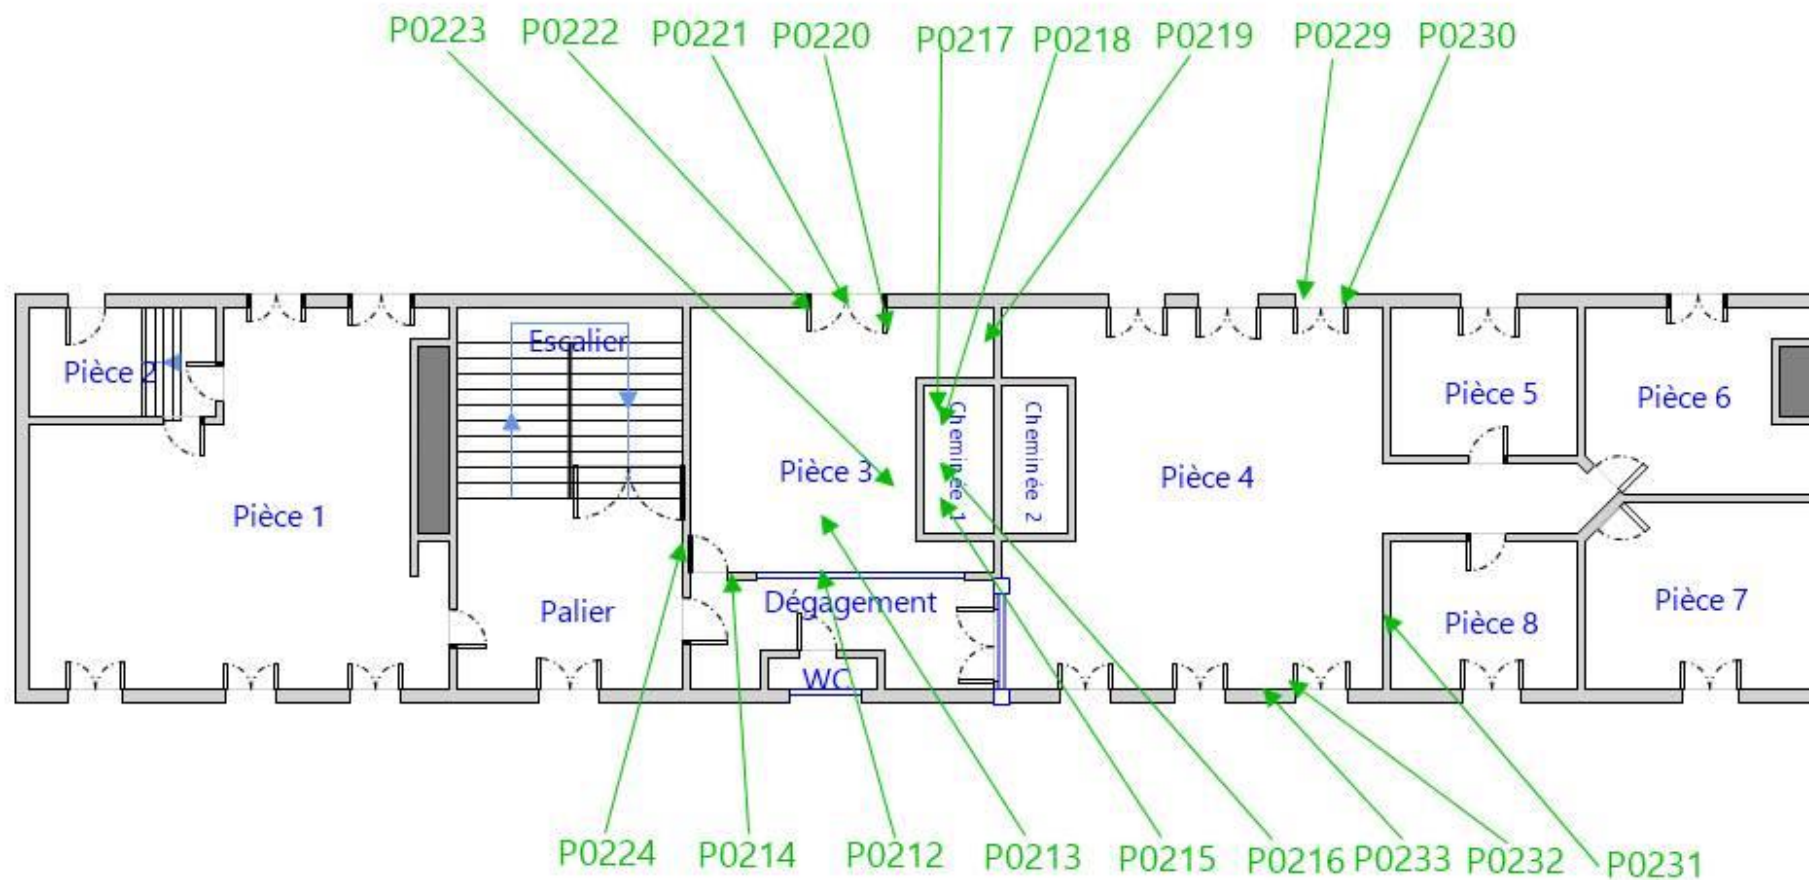

2ème Etage 2

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOET

Etabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026

Croquis 7 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

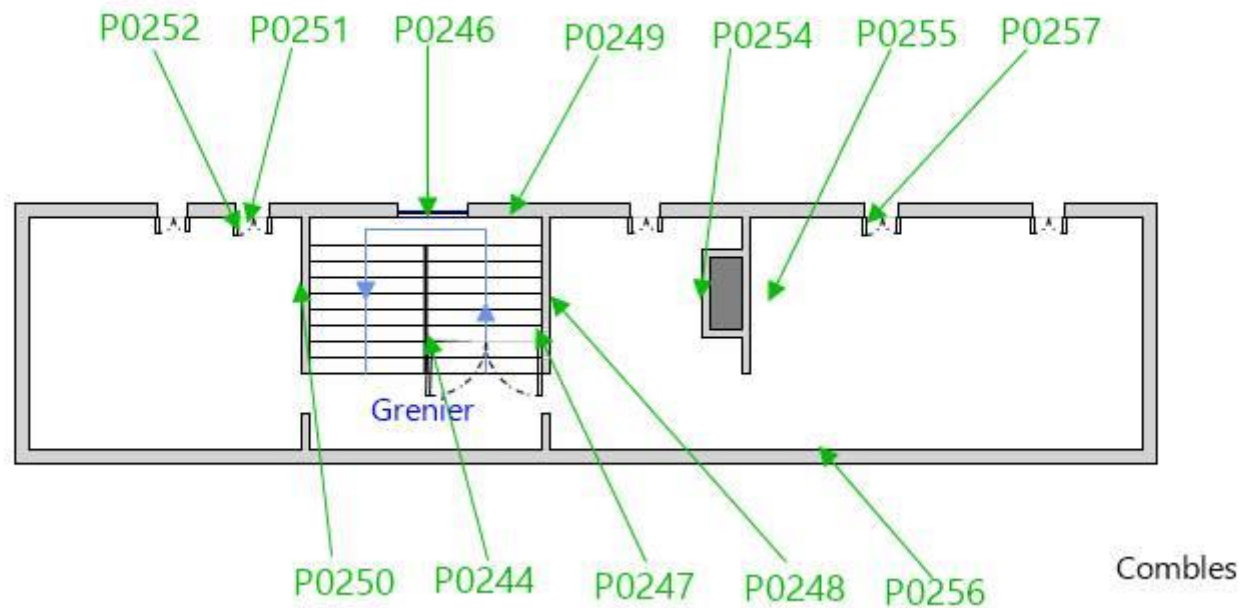

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETÉtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 8 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

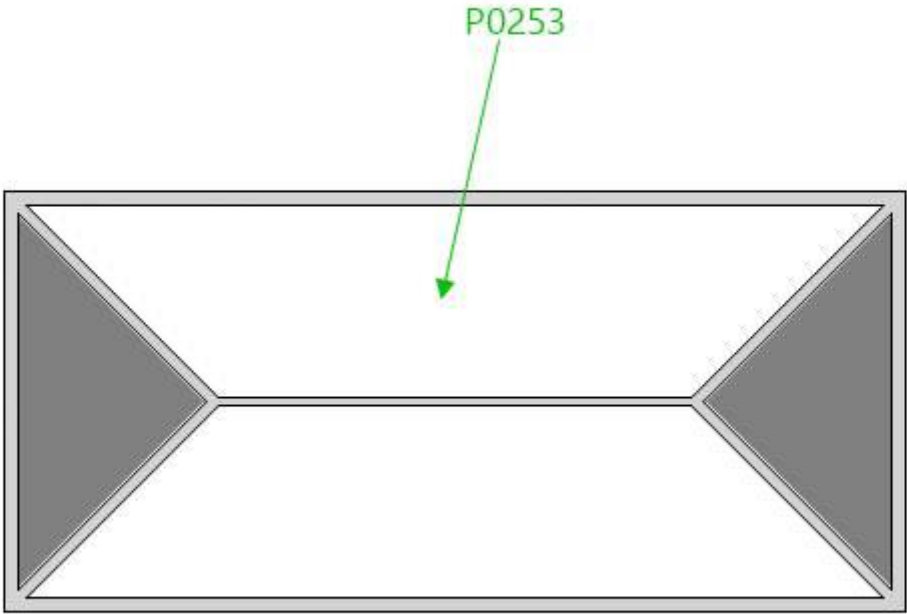


Toiture

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT				Croquis 9 / 11	
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien : BATIMENTS A - B - C PLACE DE L'EGLISE 29260 LE FOLGOET	Établi par : LE BESCONT Etienne Société : AED Groupe Le : 30/03/2026	Version : V01 du : 30/03/2026	 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
				PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
				 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

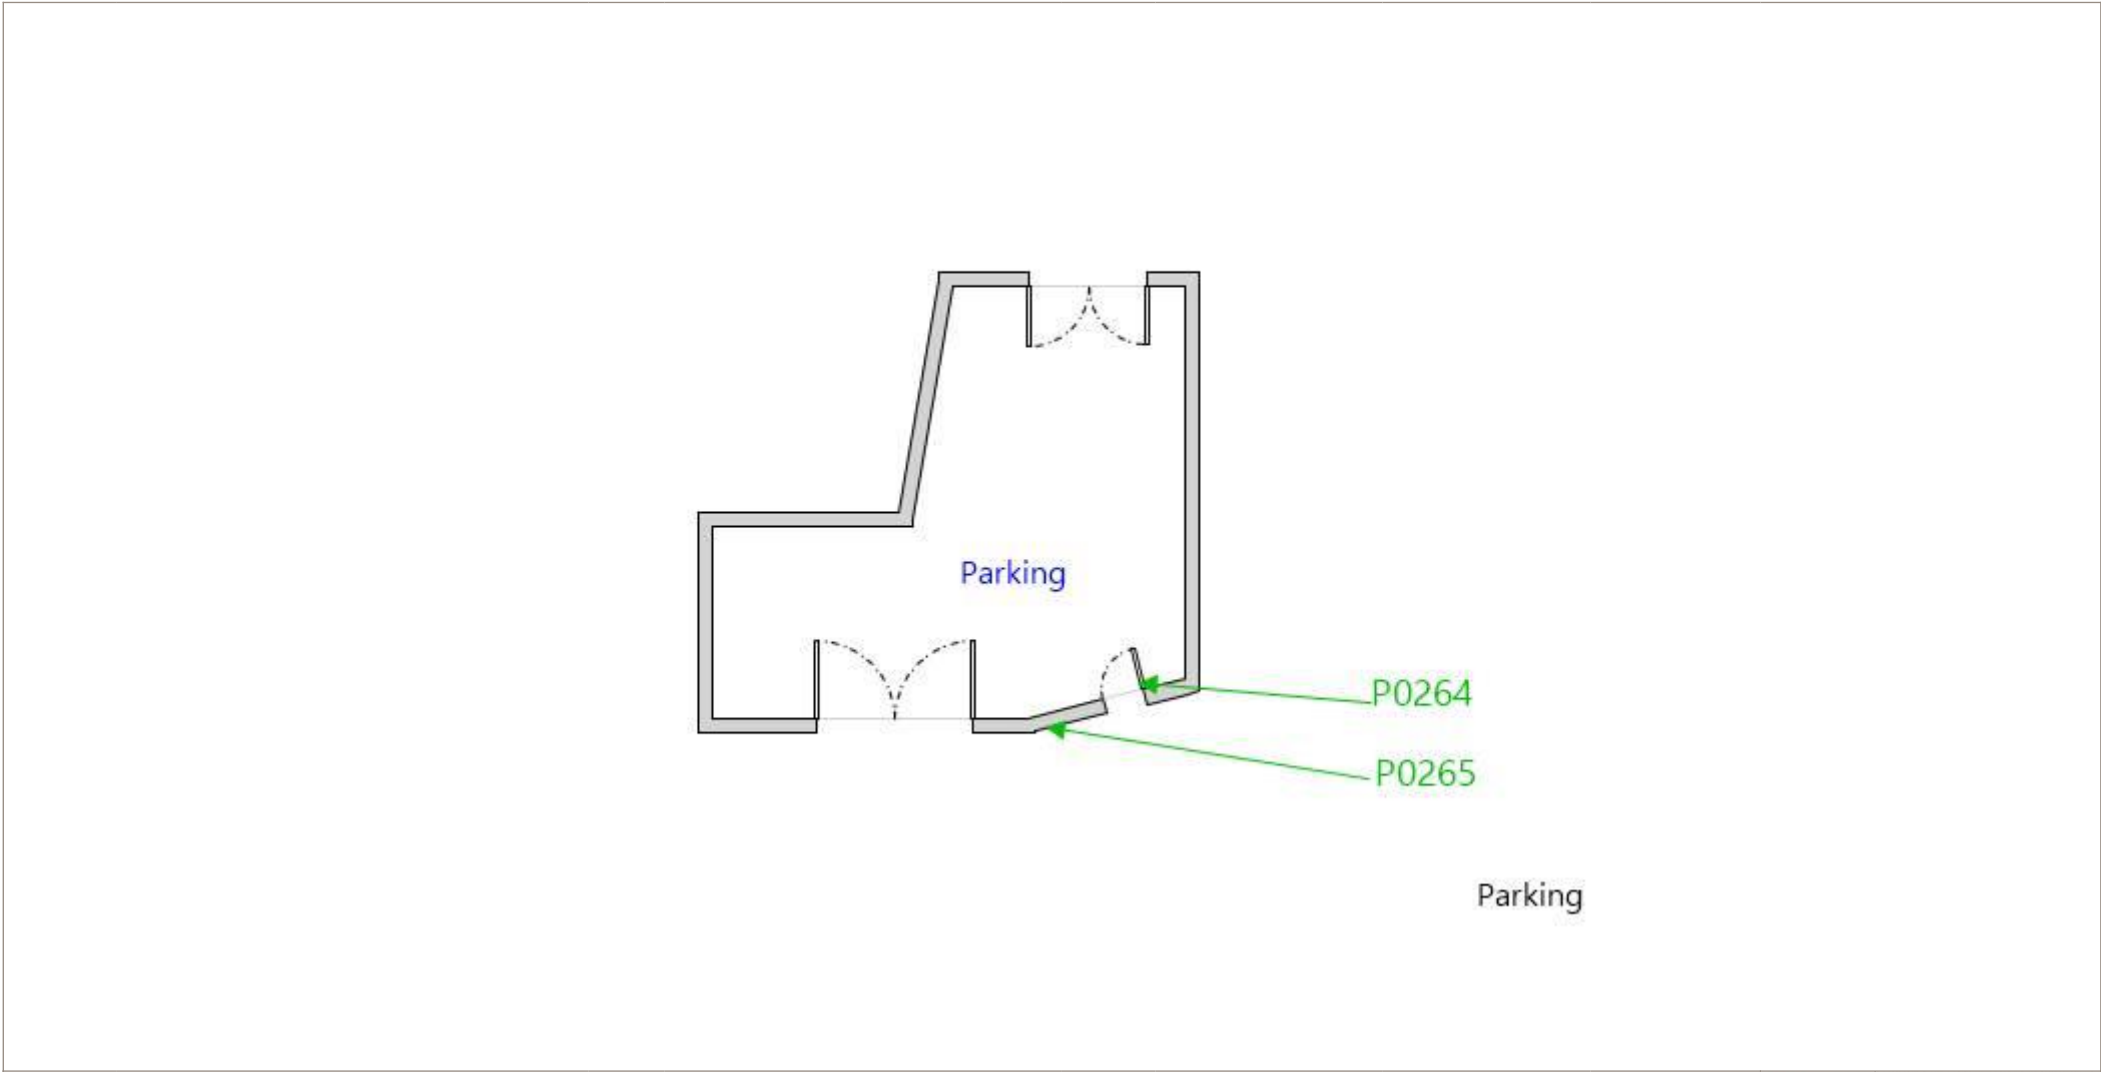


Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT					Croquis 10 / 11				
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES		Bien : BATIMENTS A - B - C PLACE DE L'EGLISE 29260 LE FOLGOET		Etabli par : LE BESCONT Etienne Société : AED Groupe Le : 30/03/2026		Version : V01 du : 30/03/2026		 PXXX - MXXX  MXXX Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)	

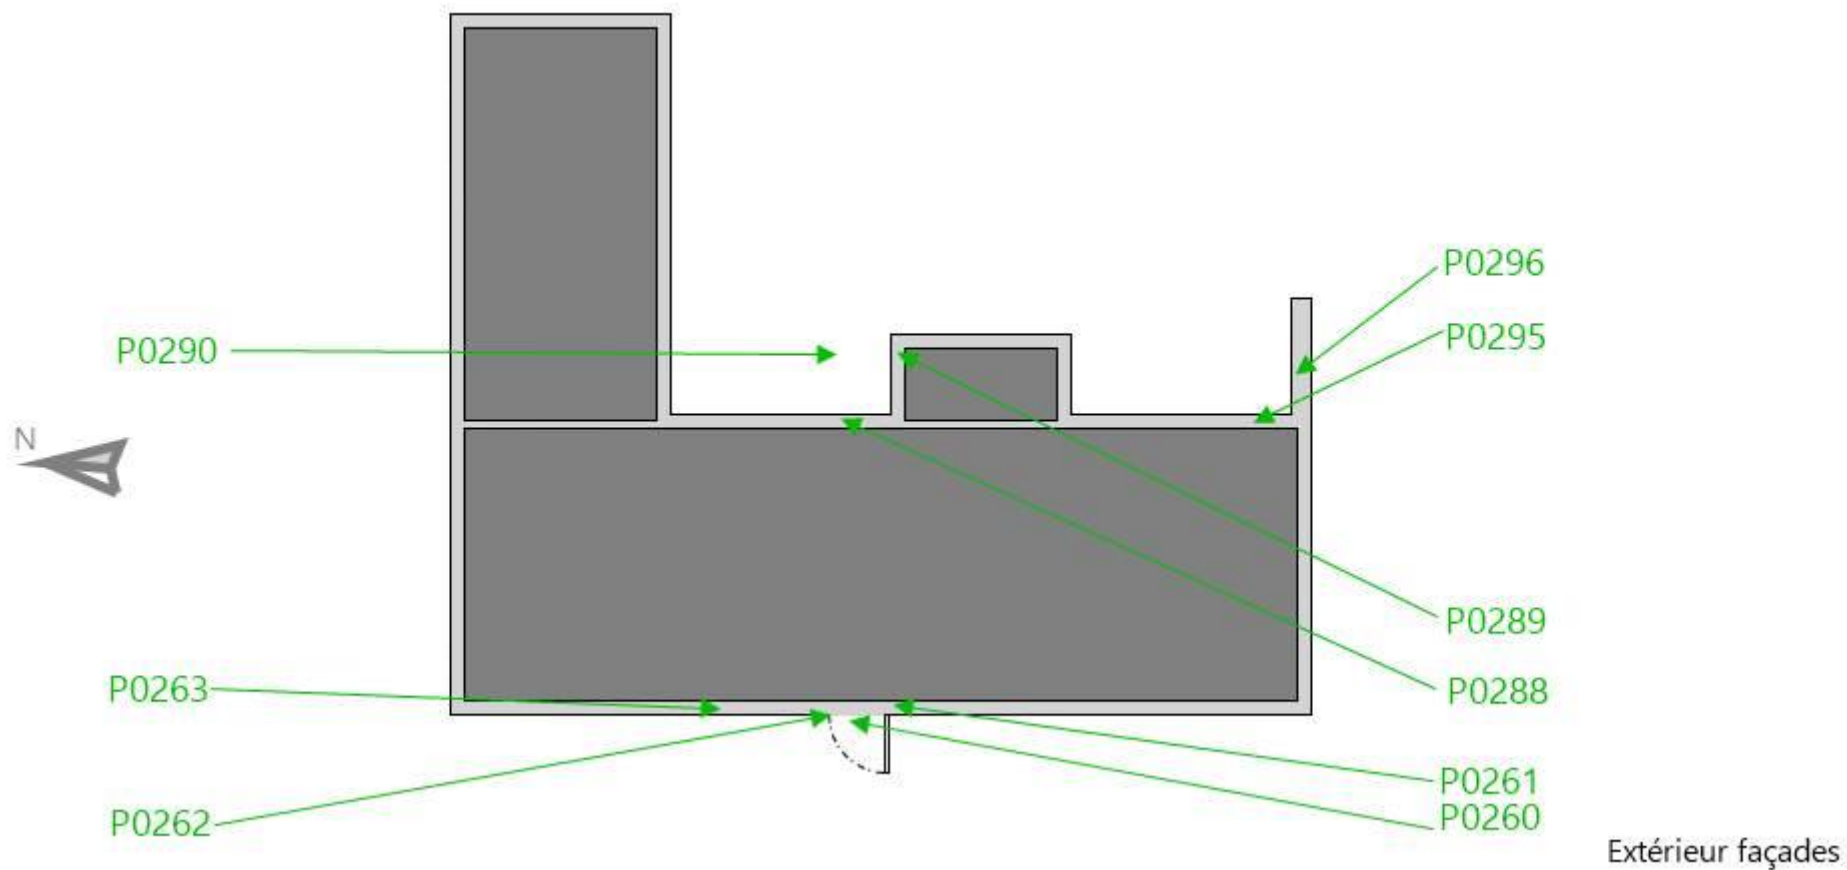

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETEtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 11 / 11
Version : V01
du : 30/03/2026


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

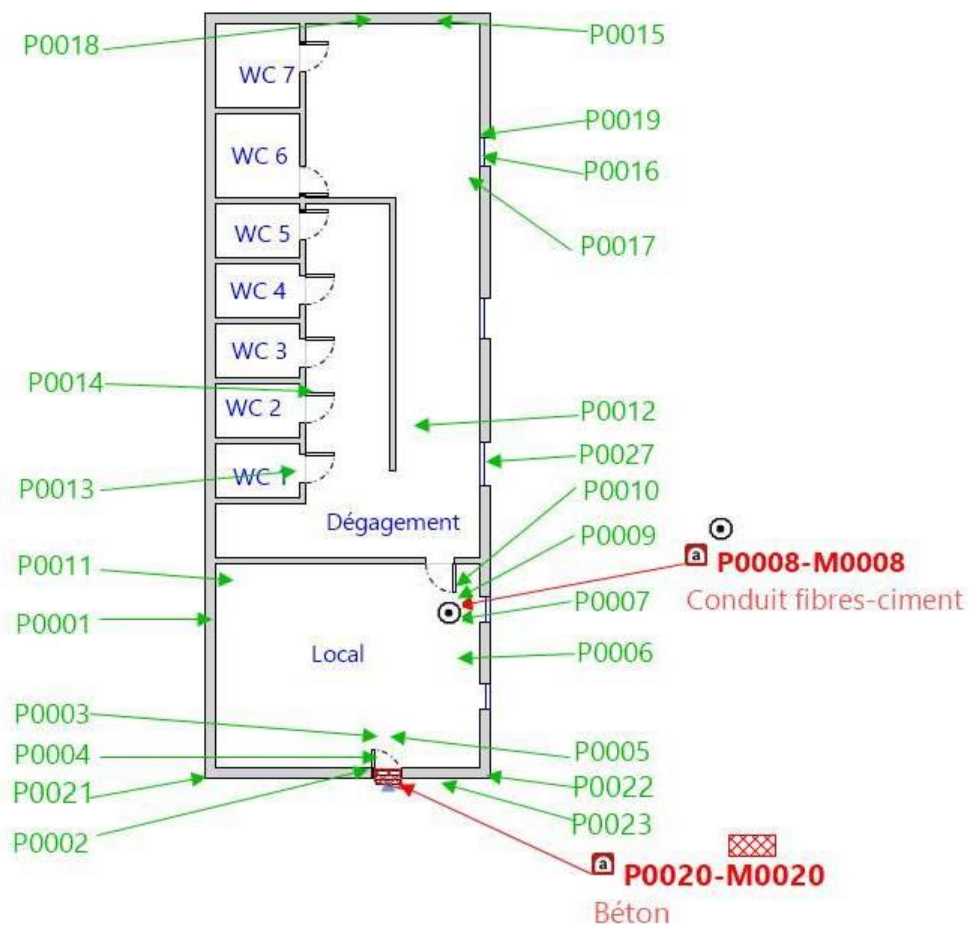BATIMENT B

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETEtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 1 / 2
Version : V01
du : 30/03/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

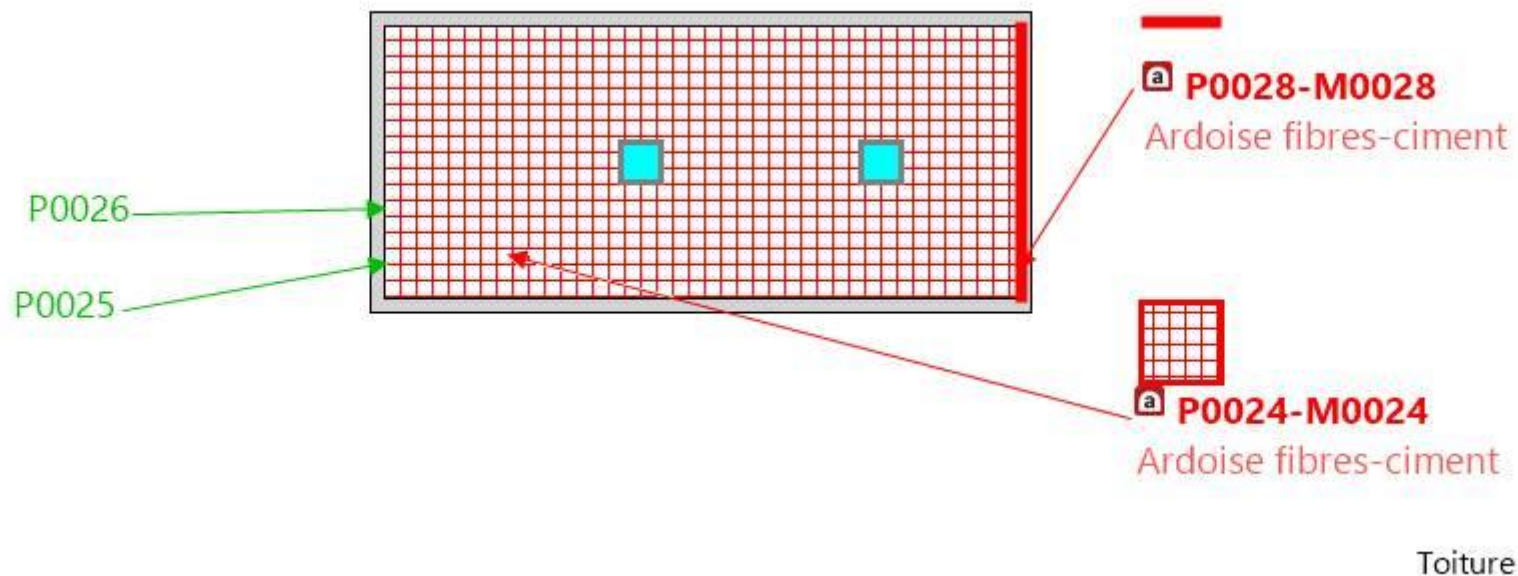


Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETÉtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 2 / 2
Version : V01
du : 30/03/2026

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

BATIMENT C

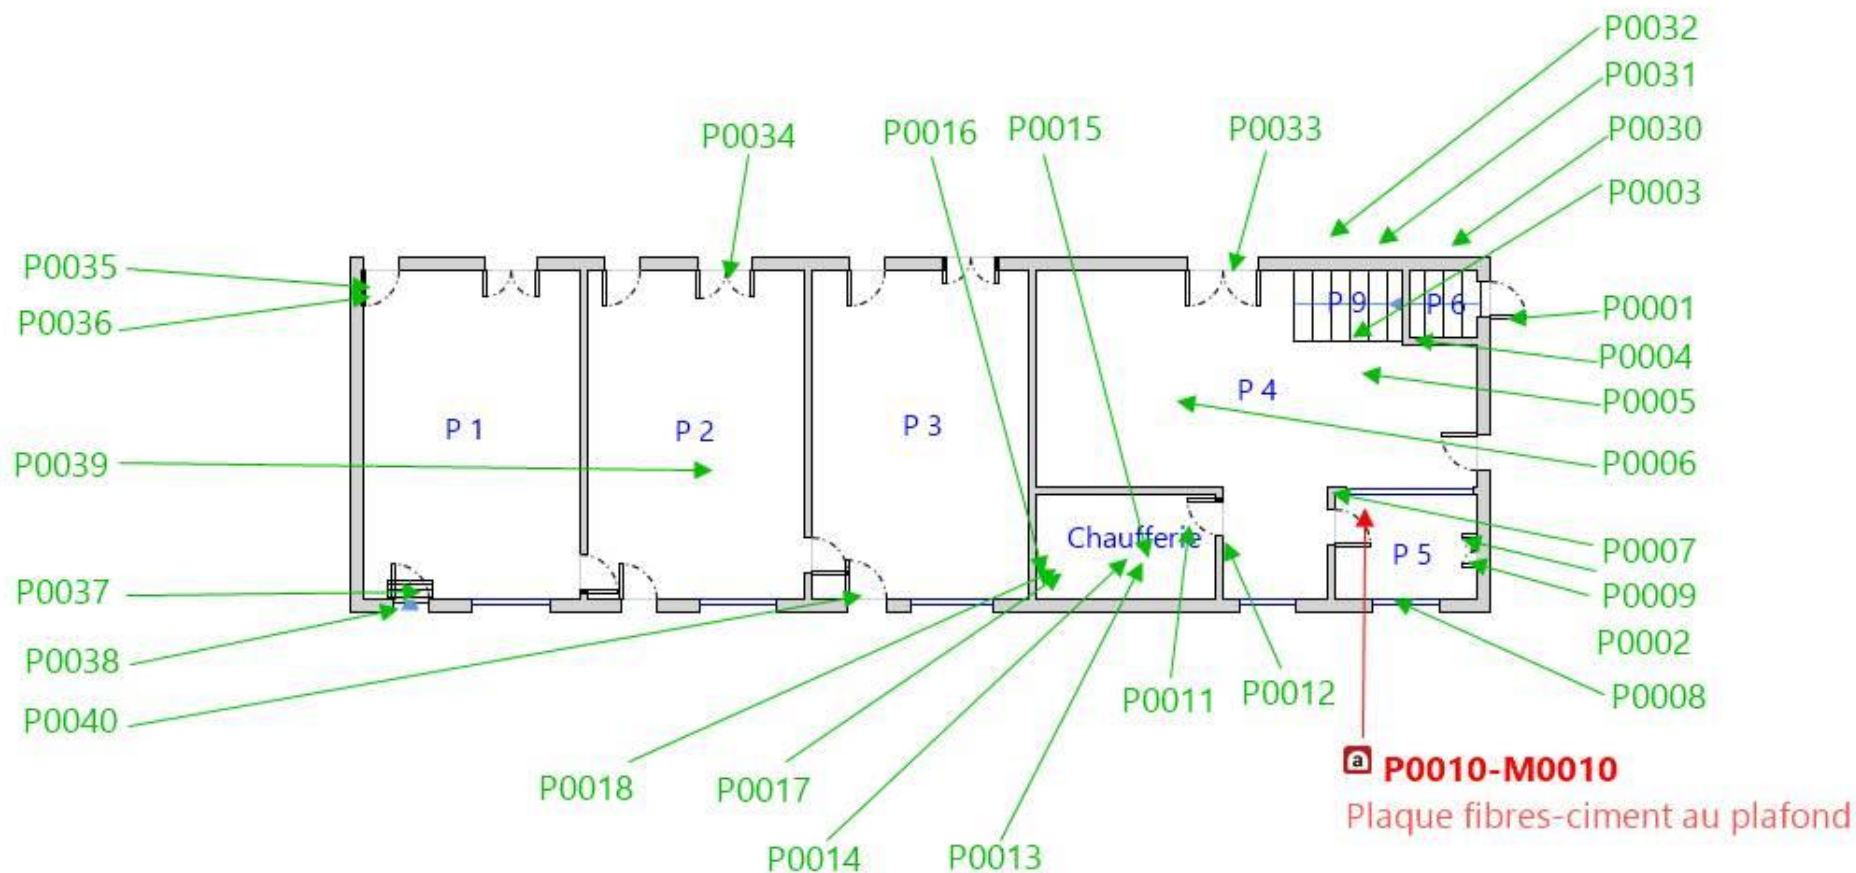

Rez-de-chaussée - Prélèvements

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOET

Etabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026

Croquis 1 / 4
Version : V01
du : 30/03/2026


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

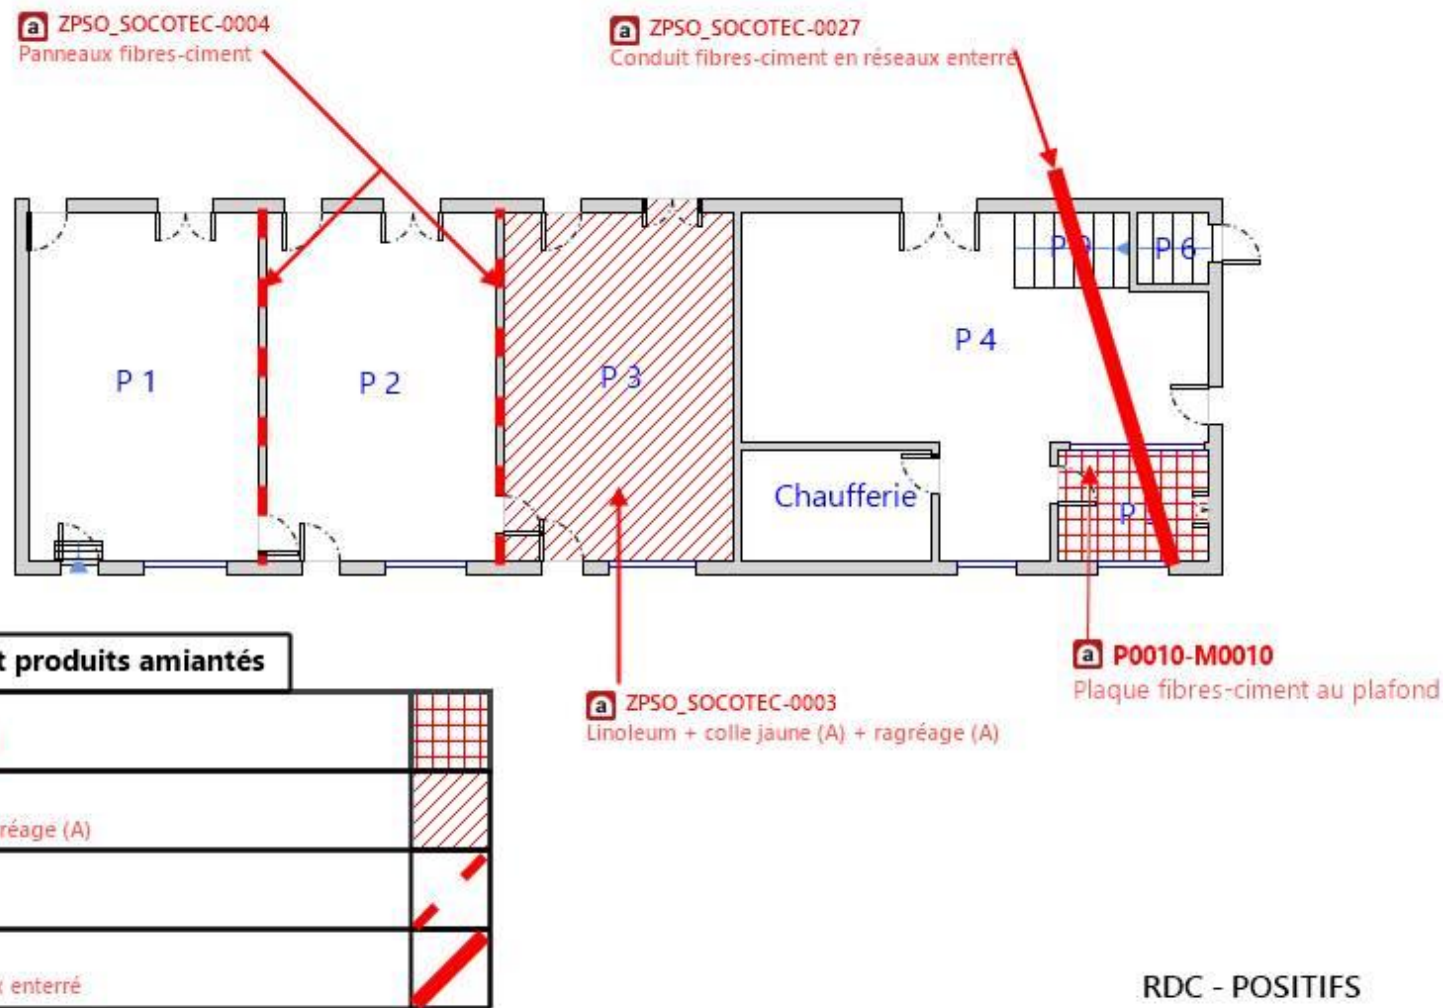

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETÉtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 2 / 4
Version : V01
du : 30/03/2026


a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

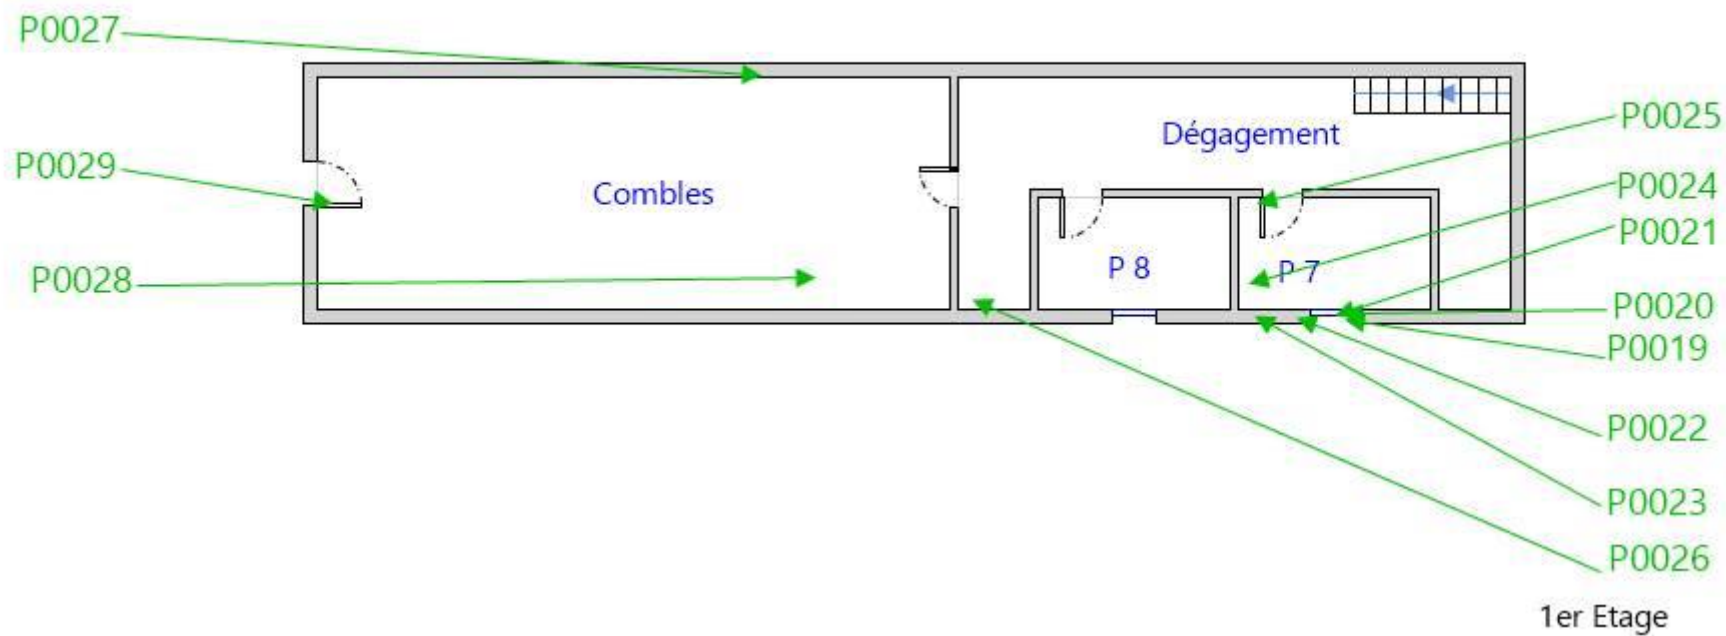

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETÉtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 3 / 4
Version : V01
du : 30/03/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

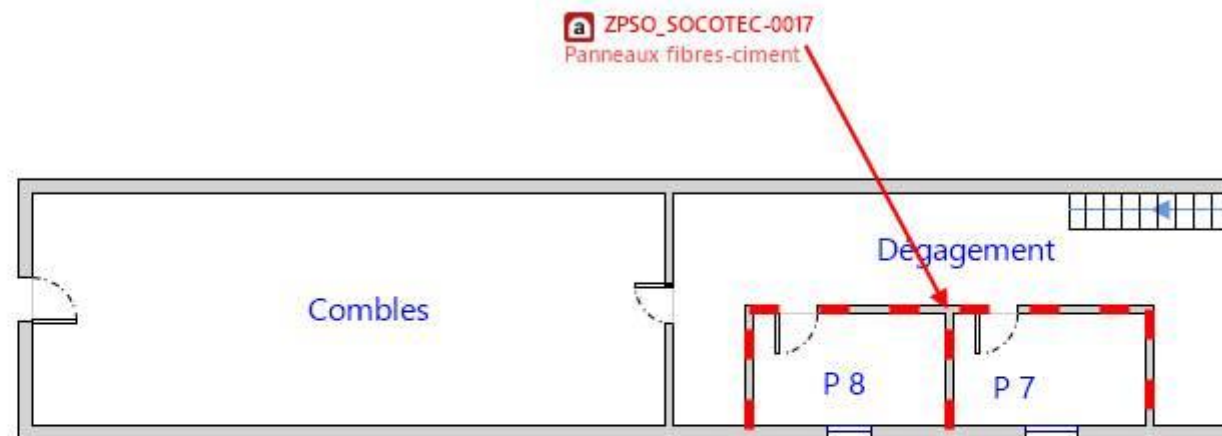**Légendes matériaux et produits amiantés**

a ZPSO_SOCOTEC-0017
Panneaux fibres-ciment


1er étage - POSITIFS

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : BATIMENTS A - B - C
PLACE DE L'EGLISE
29260 LE FOLGOETÉtabli par : LE BESCONT Etienne
Société : AED Groupe
Le : 30/03/2026Croquis 4 / 4
Version : V01
du : 30/03/2026

a PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

CAROTTAGE

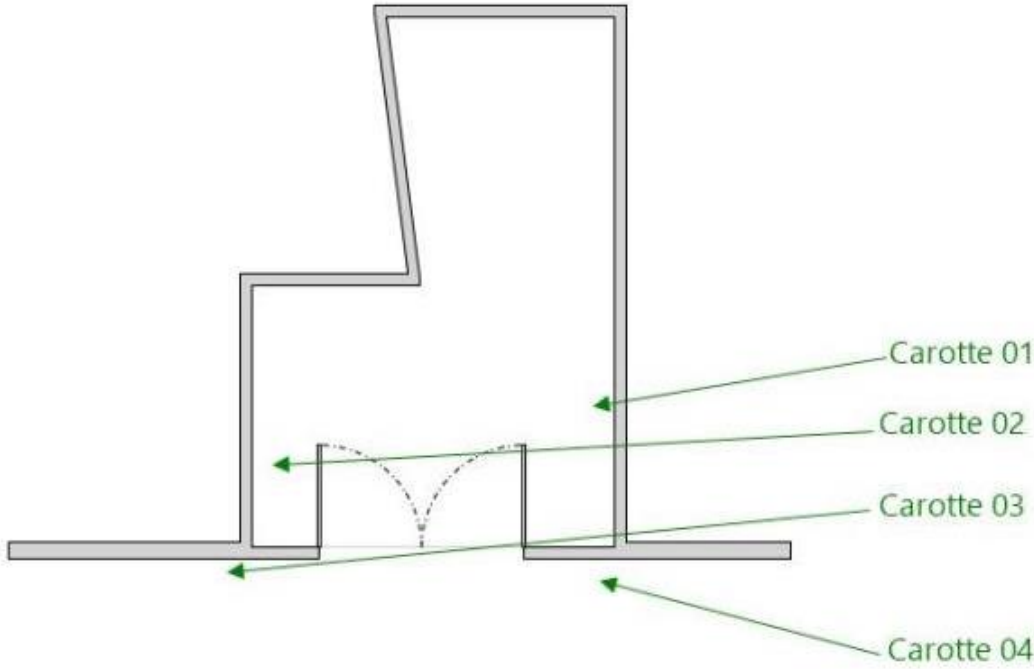

Annexe au rapport : EPFBR3_02_20260330_17-29055-1_COMPILATION_DATBAT				Croquis 1 / 1		PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien : BATIMENTS A - B - C PLACE DE L'EGLISE 29260 LE FOLGOET	Etabli par : LE BESCONT Etienne Société : AED Groupe Le : 30/03/2026	Version : V01 du : 30/03/2026			PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
						MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.4. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur David SISSAN

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 1/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (jaune)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0003 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (blanc) - RDC - Piece 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0004 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Piece 1	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 2/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0005 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (beige) - RDC - Piece 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0007 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0008 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0009 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de plafond - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 3/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - Plafonds - Isolants - Isolant + (colle papier) - RDC - Piece 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0011 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - RDC - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond (sur poutre béton) - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0013 - Plafonds - Isolants - Isolant (noir) - RDC - Degagement	Matériau (fibreux) (noir)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0014 - Revêtements de murs - Colles - Colle sous tablettes fenêtres - RDC - Degagement	Matériau de type colle (beige)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page4/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P0015 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Degagement	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0016 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - SAS	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0017 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - SAS	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0018 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0019 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - WC	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 5/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P0020 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - WC	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0021 - Evier - Joints - Joint étanchéité evier - RDC - SAS	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P0022 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - SAS	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0023 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - RDC - SAS	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P0024 - Revêtements de murs - Colles - Colle - RDC - Degagement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page6/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P0025 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - S/escalier	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0026 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC - S/escalier	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P0027 - Porte - Peinture - Peinture porte - RDC - S/escalier	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0028 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC - Escalier	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P0029 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC - Escalier	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38 Page 7/20
Dossier N° : 25SE011638 Date de réception : 07/05/2025 Date d'analyse : 12/05/2025
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P0030 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - RDC - Escalier	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P0031 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - RDC - Escalier	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P0032 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0033 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (vert)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0034 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - Degagement	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 8/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	P0035 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - Piece 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0036 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0037 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Piece 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P0038 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0039 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond(rosace) - RDC - Piece 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page9/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P0040 - Revetements de murs - Colles - Colle de moquette - RDC - Degagement	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0041 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (i)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P0042 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
043	P0043 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - Cuisine	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P0044 - Evier - Peinture bitumineuse - Peinture bitumineuse isophonique - RDC - Cuisine	Matériau de type peinture (noir)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page10/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	P0045 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P0046 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P0047 - Murs et cloisons - Panneaux colles ou visses - Placoplatre mural - RDC - Cuisine	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P0048 - Hote - Mastics et joints - Joint d'étanchéité de hote - RDC - Cuisine	Matériau souple de type mastic (gris) + (marron)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
049	P0049 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Cuisine	Matériau de type peinture (beige) + (marron)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 11/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	P0050 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - Cuisine	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P0051 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture - RDC - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P0052 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Veranda	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P0053 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Veranda	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P0054 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Veranda	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type brique (marron)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38 Page 12/20
 Dossier N° : 25SE011638 Date de réception : 07/05/2025 Date d'analyse : 12/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	P0055 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - RDC - Veranda	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	P0056 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Veranda	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (marron)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P0057 - Murs - Mastics et joints - Joint mousse - RDC - Veranda	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (marron)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P0058 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'étanchéité de chassis - RDC - Veranda	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P0059 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Veranda	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38 Page13/20
Dossier N° : 25SE011638 Date de réception : 07/05/2025 Date d'analyse : 12/05/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	P0060 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture - RDC - Veranda	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P0061 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - Veranda	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P0062 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Veranda	Matériau (gris) (fibreux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P0063 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC - Veranda	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38 Page14/20
Dossier N° : 25SE011638 Date de réception : 07/05/2025 Date d'analyse : 12/05/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	P0064 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis (gris) - RDC - Veranda	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P0065 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis (noir) - RDC - Veranda	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P0066 - Tuyaux - Tuyaux - Joint d'etancheite - RDC - Veranda	Matériau souple de type joint (beige) (fibreuse) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P0067 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - RDC - Piece 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page15/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	P0068 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 3	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	P0069 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - Piece 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P0070 - Plafonds - Panneaux colles ou visses - Plaque plane cartonne - RDC - Piece 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P0071 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 4	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page16/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	P0072 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Piece 4	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P0073 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 4	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	P0074 - Revetements de murs - Colles - Colle de mortier - RDC - Piece 4	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	P0075 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - Piece 4	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (marron) + (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	P0076 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (beige)(i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 17/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	P0077 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Piece 4	Matériau de type peinture (blanc) + (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P0078 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - Piece 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (noir) + (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P0079 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P0080 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond (rosace) - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P0081 - Murs et cloisons - Panneaux colles ou visées - Placoplatre mural - RDC - Piece 4	Matériau (marron) (fibreux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page18/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	P0082 - Revetements de murs - Colles - Colle de mortier - RDC - Degagement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	P0083 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P0084 - Murs et cloisons - Panneaux colles ou visées - Pla Copan mural - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	P0085 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis - RDC - Degagement	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (noir)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P0086 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - Degagement	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38

Page 19/20

Dossier N° : 25SE011638

Date de réception : 07/05/2025

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	P0087 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Degagement	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	P0088 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC - Degagement	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	P0089 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) + (marron)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	P0090 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025393-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2025 2:38 Page 20/20
Dossier N° : 25SE011638 Date de réception : 07/05/2025 Date d'analyse : 12/05/2025
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Fabrice Malumba
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

SARL AED EXPERTISES

Monsieur David SISSAN

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 1/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P0091 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte - RDC - Degagement	Matériau souple (gris) (transparent) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0093 - Planchers - Chape maigre - Isolant (blanc) - Etage 1 - Piece 1	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 2/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P0094 - Planchers - Isolant - Isolant (marron) - Etage 1 - Piece 1	Matériau fibreux de type isolant (marron) ; matériau (poudreux) (noir) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P0095 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle (noir) - Etage 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (bitumineux) (noir)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P0096 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0097 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 1 - Piece 1					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 3/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0098 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de plafond - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0099 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - Etage 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P0100 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis (blanc) - Etage 1 - Piece 1	Matériau (poudreux) (gris) en traces ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 4/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P0101 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0102 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'étanchéité de chassis (gris) - Etage 1 - Piece 1	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0103 - Revêtements de murs - Colles - Colle de mortier - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0104 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (marron)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 5/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P0105 - Revetements de murs - Colles - Colle de mortier - Etag 1 - Piece 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron) en traces ; matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0106 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - Etag 1 - Piece 1	Matériau (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0107 - Plafonds - Isolants - Isolant - Etag 1 - Piece 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (poudreux) (noir) en traces	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 6/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (2)	P0108 - Plafonds - Isolants - Isolant - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (jaune) (jaune) (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0109 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - Etage 1 - Palier	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0110 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture - Etage 1 - Palier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0111 - Porte - Peinture - Peinture porte (bleu) - Etage 1 - WC 1	Matériau de type peinture (bleu)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 7/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P0112 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - WC 1	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0113 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Etage 1 - Degagement	Matériau de type peinture (vert) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P0114 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - Etage 1 - WC 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P0115 - Revêtements de sol - Joints - Joint ciment - Etage 1 - WC 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0116 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - WC 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 8/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P0117 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - WC 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0118 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (blanc) - Etage 1 - WC 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P0119 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (bleu) - Etage 1 - WC 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P0120 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - Etage 1 - Degagement	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 9/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P0121 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 1 - Degagement	Matériau (poudreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P0122 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment - Etage 1 - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0123 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 10/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P0124 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etagé 1 - Degagement	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P0125 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Etagé 1 - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)(i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0126 - Evier - Joints - Joint étancheité evier - Etagé 1 - Degagement	Matériau souple de type joint (marron) + (jaune)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0127 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etagé 1 - Cheminée	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 11/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	P0128 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 1 - Cheminée	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0129 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre joints mur brique - Etage 1 - Cheminée	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P0130 - Murs et cloisons - Enduits projetés - brique - Etage 1 - Cheminée	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0131 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre joints mur brique - Etage 1 - Cheminée	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P0132 - Porte - Peinture - Peinture porte - Etage 1 - Pièce 2	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu) (clair) + (gris) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) (clair)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page12/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	P0133 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Etage 1 - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P0134 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - Etage 1 - Degagement	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (noir) ; matériau (noir) en traces	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P0135 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Piece 3	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rayé) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P0136 - Revêtements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - Etage 1 - Piece 3	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) (foncé)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P0137 - Revêtements de sol - Colles - Colle jaune - Etage 1 - Piece 3	Matériau de type colle (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page13/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	P0138 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Piece 3	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P0139 - Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage 1 - Piece 4	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rayé) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P0140 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Piece 4	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rayé) (marron) ; matériau de type colle (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P0141 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Etage 1 - Piece 4	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P0142 - Revetements de murs - Colles - Colle de moquette - Etage 1 - Piece 4					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 14/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type moquette (beige) (clair) ; matériau de type colle (jaune) (foncé) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P0143 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - WC 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P0144 - Revêtements de sol - Joints - Joint - Etage 1 - WC 2	Matériau semi-dur de type joint (beige) + (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P0145 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - WC 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (bleu) (clair)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 15/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	P0146 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Douche	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
057	P0147 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Douche	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (marron) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) (foncé)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
058	P0148 - siphon - Joints - Joint etancheite de siphon - Etage 1 - Douche	Matériau souple de type joint (friable) (fibreux) (beige)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
059	P0149 - douche - Joints - Joint etancheite douche - Etage 1 - Douche	Matériau souple de type joint (blanc) (foncé)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 16/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	P0150 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - Etage 1 - SAS	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
061	P0151 - Revetements de sol - Colles - Colle noire + ragréage - Etage 1 - SAS	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
062	P0152 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur joints de brique - Etage 1 - SdB	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (poudreux) (rouge) en traces	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P0153 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - SdB	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 17/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	P0154 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence paillasse - Etage 1 - SdB	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
065	P0155 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - SdB	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P0156 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage 1 - SdB	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P0157 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Etage 1 - SdB	Matériau (poudreux) (gris) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53

Page 18/19

Dossier N° : 25SE011781

Date de réception : 09/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	P0158 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - SdB	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
069	P0159 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Piece 4	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
070	P0160 - Revêtements de murs - Colles - Colle - Etage 1 - Piece 1	Matériau de type colle (jaune) (clair)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-025649-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2025 22:53 Page 19/19
Dossier N° : 25SE011781 Date de réception : 09/05/2025 Date d'analyse : 13/05/2025
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Violaine Magaud
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

SARL AED EXPERTISES

Monsieur David SISSAN

310 Rue des Fougères
35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 1/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0161 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Piece 5	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0162 - Revêtements de mur - Colles - Colle jaunes - Etage 1 - Piece 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0163 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Piece 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0164 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 1 - Piece 6	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 2/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0165 - Revetements de sol - Moquette - Moquette - Etage 1 - Piece 6	Matériau souple fibreux de type moquette (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0166 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - Etage 1 - Piece 6	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0167 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Piece 7	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0168 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - Etage 1 - Piece 7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0169 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - Piece 7	Matériau semi-dur de type mastic (marron) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page3/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0170 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage 1 - Piece 7	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0171 - Rejingot de fenetre - Mastics et joints - Joint ciment chassis-maçonnerie - Etage 1 - Degagement	Matériau dur de type ciment (gris)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0172 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 2 - Piece 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0173 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 2 - Piece 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page4/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P0174 - Plafonds - Isolants - Isolant - Etage 2 - Piece 2	Matériau fibreux de type isolant (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0175 - Revetements de murs - Colles - Colle (panneau de liege) - Etage 2 - Piece 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0176 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage 2 - Piece 2	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0177 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle (nez de marche) - Etage 2 - Piece 2	Matériau souple de type dalle de sol (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page5/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P0178 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle (marche et contre marche) - Etage 2 - Piece 2	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0179 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage 2 - Piece 2	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0180 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 2 - Piece 2	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreux)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 6/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P0181 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etagé 2 - Piece 1	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreux)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P0182 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage + colle jaune - Etagé 2 - Piece 1	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0183 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etagé 2 - Piece 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P0184 - Chambranle - Peinture - Peinture murale (vert; bleu) - Etagé 2 - Piece 1	Matériau de type peinture (vert) + (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 7/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P0185 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - Etage 2 - Piece 1	Matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (noir)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0186 - Plinthes - Colles - Colle - Etage 2 - Piece 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P0187 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum + colle - Etage 2 - Piece 1	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0188 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 2 - Piece 1	Matériau souple de type dalle de sol (beige) (fibreux) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page8/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P0189 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - Etage 2 - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P0190 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint ciment chassis-maçonnerie - Etage 2 - Piece 1	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P0191 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 2 - Piece 1	Matériau souple de type mastic (beige)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032	P0192 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage 2 - Piece 1	Matériau souple de type joint (marron)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page9/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	P0193 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 2 - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0194 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre plafond - Etage 2 - Palier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P0195 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint ciment chassis-maçonnerie - Etage 2 - Palier	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0196 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Etage 2 - Palier	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page10/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	P0197 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage 2 - Palier	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P0198 - Fenetres - Fenetres - Joint d'etancheite de fenetres - Etage 2 - Palier	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0199 - Murs et chassis bois - Maconnerie - Joint de maconnerie - Etage 2 - Escalier	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P0200 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - Etage 2 - Palier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 11/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	P0201 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - Etage 2 - WC	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P0202 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (bleu) - Etage 2 - WC	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P0203 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (blanc) - Etage 2 - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type brique (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P0204 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P0205 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01 Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45 Page 12/32
 Dossier N° : 25SE012552 Date de réception : 16/05/2025 Date d'analyse : 20/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	P0206 - Porte et chassis - Peinture - Peinture murale (bleu) - Etage 2 - WC	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P0207 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 2 - WC	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P0208 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Etage 2 - WC	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P0209 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre joint de mur brique - Etage 2 - WC	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P0210 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Etage 1 - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page13/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	P0211 - Murs et cloisons - Brique - brique - Etage 1 - Degagement	Matériau dur de type brique (marron)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P0212 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 2 - Piece 3	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P0213 - Revêtements de sol - Colles - Colle de moquette - Etage 2 - Piece 3	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P0214 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (beige) - Etage 2 - Piece 3	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P0215 - Linteaux - Enduits projetés - Enduit platre sur Linteaux - Etage 2 - Cheminee 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page14/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	P0216 - Sol - Enduits projetés - Enduit plâtre - Etage 2 - Cheminée 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P0217 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 2 - Cheminée 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P0218 - Murs et cloisons - Brique - brique - Etage 2 - Cheminée 1	Matériau dur de type brique (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P0219 - Evier - Joints - Joint étancheité evier - Etage 2 - Pièce 3	Matériau souple de type joint (orange)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P0220 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 2 - Pièce 3	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page15/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	P0221 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint ciment chassis-maçonnerie - Etage 2 - Piece 3	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P0222 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Etage 2 - Piece 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P0223 - Plafonds - Peinture - Peinture plafond - Etage 2 - Piece 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	P0224 - Revêtements de plinthes - Colles - Colle (jaune) - Etage 2 - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P0225 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type plaque (blanc) + (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 16/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	P0226 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Etage 2 - Piece 4	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P0227 - Evier - Enduits projetes - Enduit platre - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	P0228 - Lavabo - Joints - Joint etancheite Lavabo - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	P0229 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P0230 - Fenetres - Enduits projetes - Enduit ciment (Scellement) - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page17/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	P0231 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur brique - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau dur de type brique (rouge) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P0232 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P0233 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	P0234 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - Etage 2 - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page18/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	P0235 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton - Etage 2 - Piece 4	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	P0236 - Linteaux - Maçonnerie - Beton - Etage 2 - Piece 4	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	P0237 - Murs et cloisons - Revêtements durs - Plaque plane - Etage 2 - Piece 5	Matériau semi-dur de type plaque (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P0238 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Etage 2 - Piece 5	Matériau souple de type joint (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P0239 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (beige; noir) - Etage 2 - Piece 5	Matériau de type peinture (noir) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page19/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	P0240 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 2 - Piece 6	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P0241 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (gris) - Etage 2 - Piece 7	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P0242 - Porte et plinthes - Peinture - Peinture murale (bleu) - Etage 2 - Piece 7	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	P0243 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Etage 2 - Piece 7	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P0244 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre (calfeutrement) - Combles 2 - Grenier	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page20/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	P0245 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 2 - Piece 5	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P0246 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Combles - Grenier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P0247 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (rouge) - Combles - Grenier	Matériau de type peinture (orange) (rouge) + (noir)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	P0248 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton - Combles - Grenier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	P0249 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre + peinture mural - Combles - Grenier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 21/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	P0250 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre - Combles - Grenier	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091	P0251 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Combles - Grenier	Matériau souple de type mastic (jaune) (collant) ; matériau (noir)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	P0252 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenetre - Combles - Grenier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (marron) (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	P0253 - Toitures - Ardoises - Ardoises - Parties extérieures	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	P0254 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre - Combles - Grenier	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 22/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095 (1)	P0255 - Cuve - Peinture - Peinture murale (rouge) - Combles - Grenier	Matériau de type peinture (orange) + (marron)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	P0256 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Combles - Grenier	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	P0257 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Combles - Grenier	Matériau souple de type mastic (jaune) (collant)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	P0258 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Degagement	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099	P0259 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-maçonnerie - RDC - Degagement	Matériau souple de type joint (transparent) + (noir) en traces	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 23/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	P0260 - Planchers - Dalle - Béton - Parties extérieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
101	P0261 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - Parties extérieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102	P0262 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - Parties extérieures	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103	P0263 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
104	P0264 - Porte - Peinture - Peinture porte (rouge) - Extérieur - Parking	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01 Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45 Page 24/32
 Dossier N° : 25SE012552 Date de réception : 16/05/2025 Date d'analyse : 20/05/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	P0265 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Extérieur - Parking	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	P0266 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Chauffage	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107	P0267 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type mastic (noir) ; matériau de type peinture (blanc) en traces(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
108	P0268 - Plafonds - Panneaux colles ou visses - Panneaux de fibralith plafond - RDC - Chauffage	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109	P0269 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit platre - RDC - Chauffage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page25/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	P0270 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Chaufferie	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
111	P0271 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Chaufferie	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	P0272 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Chaufferie	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	P0273 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Chaufferie	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page26/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
114	P0274 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Chaufferie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (gris) (cimenteux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
115	P0275 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (blanc) - RDC - Chaufferie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	P0276 - Tuyauteries - Tuyauteries - Joint d'étanchéité de Tuyauteries - RDC - Chaufferie	Matériau de type tresse de fibres (blanc) + (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	P0277 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur brique - RDC - Chaufferie	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01 Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45 Page27/32
Dossier N° : 25SE012552 Date de réception : 16/05/2025 Date d'analyse : 20/05/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
118	P0278 - Chaudiere - Isolants - Isolant - RDC - Chaufferie	Matériau de type maillage de fibres (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
119 (2)	P0279 - 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Portes coupe-feu - Joints (tresses) - Joints (tresses) - RDC - Chaufferie	Matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau (noir)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
120	P0280 - 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Portes coupe-feu - Joints (tresses) - Joints (tresses) - RDC - Chaufferie	Matériau de type tresse de fibres (noir) (blanc)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
121	P0281 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (cimenteux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 28/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
122	P0282 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Chauffage	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
123	P0283 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - Chauffage	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
124	P0284 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre plafond - RDC - Chauffage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	P0285 - 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Portes coupe-feu - Joints (tresses) - Joints (tresses) - RDC - Chauffage	Matériau souple de type joint (marron) + (noir) (fibreuse)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page29/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
126	P0286 - Tuyauterie - Peinture - Peinture murale (bleu) - RDC - Chaufferie	Matériau de type peinture (bleu) + (gris) ; matériau (marron) (friable)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	P0287 - Tuyauterie - Peinture - Peinture murale (rouge) - RDC - Chaufferie	Matériau de type peinture (rouge) + (jaune) en traces ; matériau (marron)(i)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
128	P0288 - Appuis de fenetres - Appuis de fenetres - Appui de fenetre - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
129	P0289 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	P0290 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (beige)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01 Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45 Page30/32
Dossier N° : 25SE012552 Date de réception : 16/05/2025 Date d'analyse : 20/05/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131	P0291 - Sol - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Parties extérieures	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132	P0292 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 3	Matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	P0293 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	P0294 - Escalier - Maçonnerie - Béton - RDC - Piece 4	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
135	P0295 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01 Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45 Page31/32
Dossier N° : 25SE012552 Date de réception : 16/05/2025 Date d'analyse : 20/05/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
136	P0296 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (vert) en traces	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau tresse de fibres ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026556-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 32/32

Dossier N° : 25SE012552

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 20/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_A_DAT



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Monsieur Olivier JOSSO

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-004190-01

Date d'émission de rapport : 09/02/2026 14:45

Page1/3

Dossier N° : 26SE002630

Date de réception : 05/02/2026

Date d'analyse : 05/02/2026

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTA_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0297 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (tablier de baignoire) - Etage 1 - SdB	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P0298 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (paillasse baignoire) - Etage 1 - SdB	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P0299 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - SdB	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0300 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - SdB	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-004190-01

Date d'émission de rapport : 09/02/2026 14:45

Page2/3

Dossier N° : 26SE002630

Date de réception : 05/02/2026

Date d'analyse : 05/02/2026

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTA_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0301 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Douche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0302 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Douche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	P0303 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence (paillasse douche) - Etage 1 - Douche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-004190-01

Date d'émission de rapport : 09/02/2026 14:45

Page 3/3

Dossier N° : 26SE002630

Date de réception : 05/02/2026

Date d'analyse : 05/02/2026

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENTA_DAT

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Antoine HERVE
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Monsieur David SISSAN

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026538-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 16:29

Page 1/7

Dossier N° : 25SE012536

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_B_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (blanc) - Local	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Local	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0003 - plafond - Peinture - Peinture plafond - Local	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0004 - Porte et chassis - Peinture - Peinture murale (rouge) - Local	Matériau de type peinture (marron) + (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026538-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 16:29

Page 2/7

Dossier N° : 25SE012536

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_B_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0005 - Plafonds - Panneaux colles ou visées - Plaque plane - Local	Matériau (marron) + (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - Planchers - Dalle - Béton - Local	Matériau dur de type béton (gris) (foncé)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0007 - Planchers - Dalle - Béton - Local	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0008 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Local	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / KC6K	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
009	P0009 - Planchers - Dalle - Béton (caillebotis) - Local	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026538-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 16:29

Page3/7

Dossier N° : 25SE012536

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_B_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Local	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0011 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Local	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - Planchers - Dalle - Beton - Degagement	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0013 - Planchers - Dalle - Beton - WC 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0014 - Porte et chassis - Peinture - Peinture murale (bleu) - WC 2	Matériau de type peinture (bleu) + (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026538-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 16:29

Page4/7

Dossier N° : 25SE012536

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_B_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P0015 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (clair)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0016 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - joint ciment vitrier - Degagement	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0017 - Evier - Joints - Joint etancheite urinoir - Degagement	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0018 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (beige)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0019 - Fenetres - Enduits projetes - Enduit ciment mural de calfeutrement - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026538-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 16:29

Page5/7

Dossier N° : 25SE012536

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_B_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P0020 - Escalier - Maçonnerie - Béton - Parties extérieures	Matériau dur de type béton (gris)(i)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	P0021 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Parties extérieures	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P0022 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Parties extérieures	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0023 - Planchers - Dalle - Béton - Parties extérieures	Matériau dur de type béton (gris)(ii)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P0024 - Toitures - Ardoises (fibres-ciment) - Ardoise fibres-ciment - Parties extérieures	Matériau dur de type ardoise (noir) (fibreuse)	MOLP * / J3TD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026538-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 16:29

Page6/7

Dossier N° : 25SE012536

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_B_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P0025 - Toitures - Ardoises - Ardoises - Parties exterieures	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0026 - Murs solin - Enduits projetes - Enduit ciment de solin - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P0027 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (clair)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0028 - Toitures - Ardoises (fibres-ciment) - Ardoise fibres-ciment - Parties exterieures	Matériau dur de type ardoise (fibreuse) (noir)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026538-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 16:29

Page 7/7

Dossier N° : 25SE012536

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_B_DEML

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SARL AED EXPERTISES

Monsieur David SISSAN

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 1/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - Porte - Peinture - Peinture porte - RDC - P 6	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau (vert) en traces	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - P 5	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0003 - Porte - Peinture - Peinture porte - RDC - P 4	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0004 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - P 4	Matériau dur de type joint ciment (beige) (poudreux)(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 2/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0005 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - P 4	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - P 4	Matériau dur de type béton (gris)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - P 5	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0008 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - P 5	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0009 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - P 5	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 3/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - Plafonds - Panneaux colles ou visses - Plaque fibres-ciment - RDC - P 5	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MOLP * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	P0011 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Chaufferie	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Chaufferie	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0013 - 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Portes coupe-feu - Joints (tresses) - Joints (tresses) - RDC - Chaufferie	Matériau souple de type joint (fibreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page4/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P0014 - 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Portes coupe-feu - Joints (tresses) - Joints (tresses) - RDC - Chaufferie	Matériau souple de type joint (beige) (fibreuse) ; matériau (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0015 - Porte - Isolants - Isolant - RDC - Chaufferie	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0016 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre - RDC - Chaufferie	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0017 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Chaufferie	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01 Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45 Page5/10
Dossier N° : 25SE012433 Date de réception : 16/05/2025 Date d'analyse : 19/05/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P0018 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Chaufferie	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0019 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage 1 - P 7	Matériau souple de type joint (gris) + (beige) (friable)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0020 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre (bleu) - Etage 1 - P 7	Matériau souple de type joint (bleu) (fibreuse) ; matériau (gris) en traces	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0021 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre (noir) - Etage 1 - P 7	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page6/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P0022 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Etage 1 - P 7	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (vert)(i)	MET * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0023 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - Etage 1 - P 7	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	P0024 - Evier - Joints - Joint étancheité evier - Etage 1 - P 7	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P0025 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - P 7	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0026 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Etage 1 - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 7/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P0027 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Etage 1 - Combles	Matériau dur de type joint ciment (beige) (poudreux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0028 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 1 - Combles	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P0029 - Porte - Peinture - Peinture porte - Parties extérieures	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P0030 - Escalier - Maçonnerie - Béton - Parties extérieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P0031 - Planchers - Dalle - Béton - Parties extérieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 8/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	P0032 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0033 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (rouge) - Parties exterieures	Matériau de type peinture (marron) + (gris) + (vert) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0034 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale (blanc) - Parties exterieures	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P0035 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - P 1	Matériau souple de type joint (marron)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0036 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC - P 1	Matériau souple de type joint (marron) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01

Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45

Page 9/10

Dossier N° : 25SE012433

Date de réception : 16/05/2025

Date d'analyse : 19/05/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	P0037 - Escalier - Maçonnerie - Béton - RDC - P 1	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P0038 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - P 1	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc) + (vert)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0039 - Planchers - Dalle - Béton - RDC - P 2	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P0040 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - P 3	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-026557-01	Date d'émission de rapport : 21/05/2025 22:45	Page 10/10
Dossier N° : 25SE012433	Date de réception : 16/05/2025	Date d'analyse : 19/05/2025
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_02_20250416_17-29055-1_BATIMENT_C_DEML		

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jade Pokorski
Cheffe de Groupe Technicien
Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4811 Version 010

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LE BESCONT Etienne

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
Audit Énergétique	Audit Énergétique (2) Date d'effet : 14/11/2025 - Date d'expiration : 18/01/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (3) Date d'effet : 19/01/2021 - Date d'expiration : 18/01/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (3) Date d'effet : 19/01/2021 - Date d'expiration : 18/01/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 26/03/2024 - Date d'expiration : 25/03/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 26/03/2024 - Date d'expiration : 25/03/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 13/11/2023 - Date d'expiration : 12/11/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 14/11/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
(3) Arrêté du 20 juillet 2023 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

**AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance