

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° de dossier : 26DA01020

Date du rapport : 24/02/2026



Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

La mission est effectuée en application : - de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés, - de l'article R4412-97 du code du travail, - du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, - de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Normes utilisées

Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse

Rue : 14 avenue Duquesne

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

N-1, N-2, Lot numéro Non communiqué

Code postal, ville : 75007 PARIS 07

Périmètre de repérage

Différentes zones délimitées par le donneur d'ordre.

Type de logement :

Autres

Fonction principale du bâtiment :

Autres

Date de construction :

Date du permis de construire non connue

BATEXPERT

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s)	Nom et prénom :	Ministeres Sociaux
	Adresse :	14 avenue Duquesne 75007 PARIS 07
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :	Ministeres Sociaux
	Adresse :	14 avenue Duquesne 75007 PARIS 07

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage				
-----	FEUILLET Arnaud	Opérateur de repérage	TECHNICERT ZAC DU MOULIN CAPIGNARD 5 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS-LE-ROI	Obtention : 07/03/2025 Échéance : 06/03/2032 N° de certification : TC25-1043
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				

Raison sociale de l'entreprise : BATEXPERT (Numéro SIRET : 49086394100038)

Adresse : 12 rue des Bâisseurs, 91560 Crosnes

Désignation de la compagnie d'assurance : QBE

Numéro de police et date de validité : 031 0004460 - 31/12/2026

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 24/02/2026

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 72 pages

SOMMAIRE

1	CONCLUSIONS.....	3
2	LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES	4
3	LA MISSION DE REPERAGE	4
3.1	Le cadre réglementaire	4
3.2	Programme de travaux	4
3.3	Programme et périmètre de repérage.....	4
4	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
4.1	Rapports précédemment réalisés	5
4.2	Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur.....	5
4.3	Plan et procédures de prélèvements	5
5	RESULTATS DU REPERAGE	6
6	SIGNATURES.....	29
7	ANNEXES.....	30
7.1	Fiche d'identification et de cotation	30
7.2	Conséquences règlementaires et recommandations	40
7.3	Recommandations générales de sécurité	41
7.4	Plans et croquis	43
7.5	Photos.....	47
7.6	Rapports d'essais de laboratoire.....	51
7.7	Autres documents	Erreur ! Signet non défini.
7.8	Assurance	70
7.9	Certificat de compétences	72

1 CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent « Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

- Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre :**

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
N-1	Conduits et éléments sous dalles	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive	Sondages complémentaires à réaliser en phase travaux (Vu avec le Donneur d'Ordre)
Sous-sol N-1 - Local -1351 Salle de sport, Sous-sol N-1 - Local -1336 Annexe salle de sport	Sol - Parquet bois	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive	Sondages complémentaires à réaliser en phase travaux (Vu avec le Donneur d'Ordre)

2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Raison sociale et nom de l'entreprise : My Easy Lab

Adresse : Rua Monte de Além, 62 4580-733 Sobrosa - Paredes PORTUGAL

Numéro d'accréditation Cofrac : L0705

3 LA MISSION DE REPERAGE

3.1 Le cadre réglementaire

La mission est effectuée en application :

- de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés,
- de l'article R4412-97 du code du travail,
- du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, -
- de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Programme de travaux

Programme des travaux : Réfection des réseaux enterrés

3.3 Programme et périmètre de repérage

Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Périmètre de repérage : Différentes zones délimitées par le donneur d'ordre.

Référence du programme de travaux : E-mail de Mr Carpentier du 08/01/2026

4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de visite sur site : 06/02/2026

4.1 Rapports précédemment réalisés

Documents demandés	Documents remis
Fiches techniques et/ou factures des matériaux installés lors de rénovations	Non
Plans et/ou croquis de localisation des zones et ouvrages à repérer	Oui
Programme de travaux	Oui
CCTP	Oui

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site		X	
Combles ou toiture accessibles et visitables			X
Plénums, combles et conduits accessibles			X
Signalisation des zones sensibles ou interdites			X
Disponibilité d'un responsable ou d'un accompagnateur sur site	X		

4.3 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé le respect du plan et des procédures d'intervention.

5 RESULTATS DU REPERAGE

Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie :

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-003 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur 1	1	Identifiant : ZPSO-003 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Extérieur 1	P003	
ZPSO-003-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur 1	1	Identifiant : ZPSO-003-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2
ZPSO-025 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation extérieure	1	Identifiant : ZPSO-025 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	P030; P032	

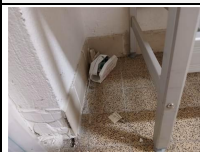
ZPSO-025-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation extérieure	1	Identifiant : ZPSO-025-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030-2	P030-2	Idem photo : P030-2
	2	Identifiant : ZPSO-025-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032-2	P032-2	Idem photo : P032-2
ZPSO-057 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation extérieure	1	Identifiant : ZPSO-057 Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	P066	
ZPSO-057-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation extérieure	1	Identifiant : ZPSO-057-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P066-2	P066-2	

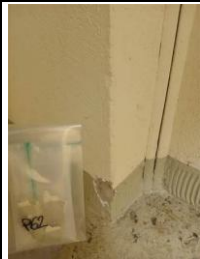
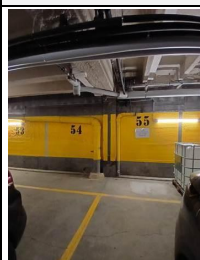
3 - Parois verticales intérieures

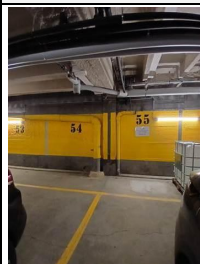
ZPSO-006 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	Identifiant : ZPSO-006 Description : Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 1 Sous-sol N-1 - Local -1248	P006; P010	
ZPSO-006-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	Identifiant : ZPSO-006-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010-2	P010-2	

ZPSO-007 : Partie à inspecter : Enduit plâtreux (Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 1	P009	
ZPSO-007-2 : Partie à inspecter : Enduit plâtreux (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009-2	P009-2	Idem photo : P009-2
ZPSO-009 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local poubelle	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009 <u>Description</u> : Béton enduit + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local poubelle	P012	
ZPSO-015 : Partie à inspecter : Enduit plâtreux (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - SAS 1	P018	
ZPSO-015-2 : Partie à inspecter : Enduit plâtreux (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018-2	P018-2	Idem photo : P018-2

ZPSO-018 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 2	P021	
ZPSO-018-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021-2	P021-2	Idem photo : P021-2
ZPSO-024 : Partie à inspecter : Enduit plâtreux.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1202	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Enduit plâtreux <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1202	P029	
ZPSO-040 : Partie à inspecter : Enduit plâtreux (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-040 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Circulation 2	P048	
ZPSO-040-2 : Partie à inspecter : Enduit plâtreux (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-040-2 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048-2	P048-2	Idem photo : P048-2

ZPSO-044 : Partie à inspecter : Colle + Joint.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2515	1	Identifiant : ZPSO-044 Description : Colle + Joint Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2515	P052	
ZPSO-045 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2515	1	Identifiant : ZPSO-045 Description : Béton enduit + Peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2515	P053	
ZPSO-047 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2516	1	Identifiant : ZPSO-047 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2516	P055	
ZPSO-047-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2516	1	Identifiant : ZPSO-047-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055-2	P055-2	Idem photo : P055-2
ZPSO-051 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	Identifiant : ZPSO-051 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2520	P059	

ZPSO-051-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-051-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059-2	P059-2	Idem photo : P059-2
ZPSO-054 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2064	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-054 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2064	P062	
ZPSO-054-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2064	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-054-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P062-2	P062-2	Idem photo : P062-2
ZPSO-058 : Partie à inspecter : Béton enduit.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-058 <u>Description</u> : Béton enduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P067	
ZPSO-061 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-061 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P070	

ZPSO-061-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-061-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P070-2	P070-2	
ZPSO-062 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-062 Description : Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P071	
ZPSO-062-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type ciment (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-062-2 Description : Matériau dur de type ciment (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071-2	P071-2	Idem photo : P071-2
ZPSO-066 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-066 Description : Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P075	
ZPSO-066-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-066-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075-2	P075-2	Idem photo : P075-2

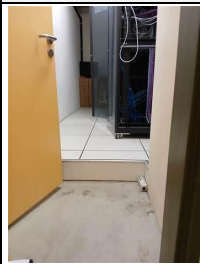
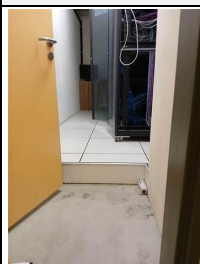
4 - Plafonds et faux plafonds

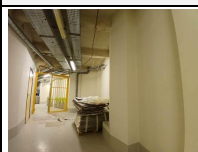
Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-001 : Partie à inspecter : Bardeau bitumineux.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur 1	1	Identifiant : ZPSO-001 Description : Bardeau bitumineux Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Extérieur 1	P001	
ZPSO-002 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur 1	1	Identifiant : ZPSO-002 Description : Dalle béton enduite Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Extérieur 1	P002	
ZPSO-004 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau souple de type revêtement de sol (vert)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	Identifiant : ZPSO-004 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 1	P004; P007	
Local -1228	2	Identifiant : ZPSO-004 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P007	P004; P007	Idem photo : P004; P007
ZPSO-004-2 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	Identifiant : ZPSO-004-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2

ZPSO-005 : Partie à inspecter : Ragréage.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 1	P005; P008	
ZPSO-008 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1240	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
Local -1248	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1248	P011	
ZPSO-010 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local poubelle	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-010 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local poubelle	P013	

ZPSO-011 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau souple de type revêtement de sol (vert)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1241	1	Identifiant : ZPSO-011 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1241	P014	
ZPSO-011-2 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1241	1	Identifiant : ZPSO-011-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014-2	P014-2	Idem photo : P014-2
ZPSO-012 : Partie à inspecter : Ragréage.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1241	1	Identifiant : ZPSO-012 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1241	P015	
ZPSO-013 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1230	1	Identifiant : ZPSO-013 Description : Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1230	P016	
ZPSO-013-2 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1230	1	Identifiant : ZPSO-013-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016-2	P016-2	

ZPSO-014 : Partie à inspecter : Colle de plancher technique.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1230	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Colle de plancher technique <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1230	P017	
ZPSO-016 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau souple de type revêtement de sol (vert)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - SAS 1	P019	
ZPSO-016-2 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019-2	P019-2	Idem photo : P019-2
ZPSO-017 : Partie à inspecter : Ragréage.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - SAS 1	P020	
ZPSO-019 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 2	P022; P023	

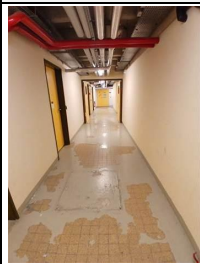
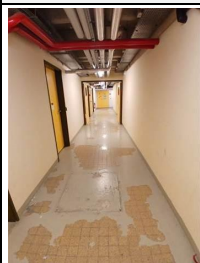
ZPSO-019-2 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023-2	P023-2	
ZPSO-020 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1213	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-020 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1213	P024; P025	
ZPSO-020-2 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1213	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-020-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025-2	P025-2	Idem photo : P025-2
ZPSO-021 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1202	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1202	P026	

ZPSO-022 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (vert)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-022 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (vert) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 3	P027	
ZPSO-022-2 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-022-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027-2	P027-2	Idem photo : P027-2
ZPSO-023 : Partie à inspecter : Ragréage.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-023 <u>Description</u> : Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 3	P028	
ZPSO-026 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation extérieure	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-026 <u>Description</u> : Dalle béton enduite <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	P031; P033	

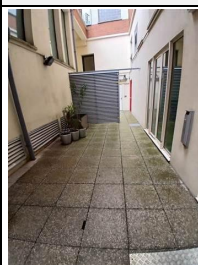
ZPSO-027 : Partie à inspecter : Revêtement semi-dur gris (Matériau souple de type dalle de sol (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	Identifiant : ZPSO-027 Description : Matériau souple de type dalle de sol (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 3	P034	
ZPSO-027-2 : Partie à inspecter : Revêtement semi-dur gris (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	Identifiant : ZPSO-027-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034-2	P034-2	Idem photo : P034-2
ZPSO-028 : Partie à inspecter : Ragréage (Matériau souple de type dalle de sol (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	Identifiant : ZPSO-028 Description : Matériau souple de type dalle de sol (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 3	P035	
Local -1117	2	Identifiant : ZPSO-028 Description : Matériau souple de type dalle de sol (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P035	P035	Idem photo : P035
ZPSO-028-2 : Partie à inspecter : Ragréage (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	Identifiant : ZPSO-028-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P035-2	P035-2	

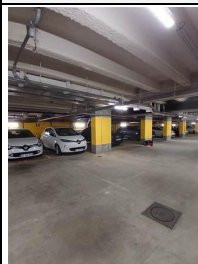
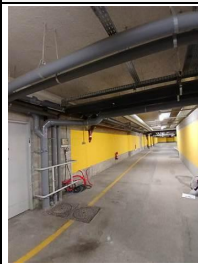
ZPSO-029 : Partie à inspecter : Joint + Colle de carrelage mosaïque.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-029 <u>Description</u> : Joint + Colle de carrelage mosaïque <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 3	P036; P043	
ZPSO-030 : Partie à inspecter : Revêtement semi-dur noir sur béton.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Revêtement semi-dur noir sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Circulation 3	P037	
ZPSO-031 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau souple de type revêtement de sol (vert)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1116R	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-031 <u>Description</u> : Matériau souple de type revêtement de sol (vert) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1116R	P038	
ZPSO-031-2 : Partie à inspecter : Revêtement souple vert + Colle (Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (bleu)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1116R	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-031-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (bleu) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038-2	P038-2	Idem photo : P038-2
ZPSO-032 : Partie à inspecter : Revêtement souple bleu sous-couche.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1116R	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-032 <u>Description</u> : Revêtement souple bleu sous-couche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1116R	P039	

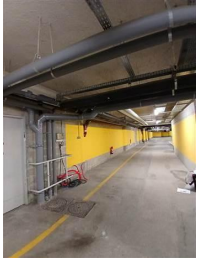
ZPSO-033 : Partie à inspecter : Ragréege.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -1116R	1	Identifiant : ZPSO-033 Description : Ragréege Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - Local -1116R	P040	
ZPSO-034 : Partie à inspecter : Revêtement souple gris + Colle (Matériau souple de type revêtement de sol (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 2	1	Identifiant : ZPSO-034 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - SAS 2	P041	
ZPSO-034-2 : Partie à inspecter : Revêtement souple gris + Colle (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 2	1	Identifiant : ZPSO-034-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041-2	P041-2	Idem photo : P041-2
ZPSO-035 : Partie à inspecter : Ragréege.					
Niveau : Sous-sol N-1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 2	1	Identifiant : ZPSO-035 Description : Ragréege Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-1 - SAS 2	P042	
ZPSO-036 : Partie à inspecter : Revêtement souple gris + Colle.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	Identifiant : ZPSO-036 Description : Revêtement souple gris + Colle Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Circulation 1	P044	

ZPSO-037 : Partie à inspecter : Colle + Joint de carrelage mosaïque.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-037 <u>Description</u> : Colle + Joint de carrelage mosaïque <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Circulation 1	P045	
ZPSO-038 : Partie à inspecter : Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune (Matériau semi-dur de type revêtement de sol (beige)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type revêtement de sol (beige) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Circulation 2	P046	
ZPSO-038-2 : Partie à inspecter : Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune (Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038-2 <u>Description</u> : Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P046-2	P046-2	
ZPSO-039 : Partie à inspecter : Colle + Joint de carrelage grand carreaux gris.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-039 <u>Description</u> : Colle + Joint de carrelage grand carreaux gris <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - WC 1	P047	

ZPSO-041 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2517	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-041 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2517	P049	
ZPSO-042 : Partie à inspecter : Ragréage.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2517	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-042 <u>Description</u> : Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2517	P050	
ZPSO-043 : Partie à inspecter : Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2515	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-043 <u>Description</u> : Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2515	P051	
ZPSO-046 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SAS 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-046 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - SAS 1	P054	

ZPSO-048 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-048 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2520	P056	
ZPSO-053 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation Classotheque	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-053 <u>Description</u> : Dalle béton enduite + Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Circulation Classotheque	P061	
ZPSO-055 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2064	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-055 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2064	P063	
ZPSO-055-2 : Partie à inspecter : Dalle béton enduite + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2064	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-055-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063-2	P063-2	Idem photo : P063-2
ZPSO-056 : Partie à inspecter : Béton enduit.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation extérieure	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-056 <u>Description</u> : Béton enduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	P064; P065	

ZPSO-059 : Partie à inspecter : Béton enduit.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-059 <u>Description</u> : Béton enduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P068	
ZPSO-060 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-060 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P069	
ZPSO-060-2 : Partie à inspecter : Béton enduit + Peinture (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-060-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069-2	P069-2	Idem photo : P069-2
ZPSO-063 : Partie à inspecter : Béton enduit.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-063 <u>Description</u> : Béton enduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P072	
ZPSO-064 : Partie à inspecter : Béton enduit (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-064 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P073	

ZPSO-064-2 : Partie à inspecter : Béton enduit (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-064-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P073-2	P073-2	
ZPSO-065 : Partie à inspecter : Béton enduit (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-065 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P074; P075; P076	
ZPSO-065-2 : Partie à inspecter : Béton enduit (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)). Partie à inspecter : Béton enduit (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-065-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075-2	P075-2	
	2	Identifiant : ZPSO-065-2 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P076-2	P076-2	
ZPSO-067 : Partie à inspecter : Béton enduit (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant : ZPSO-067 Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Parking	P077; P078	

ZPSO-067-2 : Partie à inspecter : Béton enduit (Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-067-2 <u>Description</u> : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P077-2	P077-2	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO-049 : Partie à inspecter : Enveloppe de calorifugeage bande tissée plâtrée (Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-049 <u>Description</u> : Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2520	P057	

ZPSO-049-2 : Partie à inspecter : Enveloppe de calorifugeage bande tissée plâtrée (Matériau de type maillage de fibres (blanc)).					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-049-2 <u>Description</u> : Matériau de type maillage de fibres (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057-2	P057-2	Idem photo : P057-2

ZPSO-050 : Partie à inspecter : Calorifugeage.					
Niveau : Sous-sol N-2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-050 <u>Description</u> : Calorifugeage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2520	P058	

ZPSO-052 : Partie à inspecter : Enveloppe de calorifugeage bande tissée enduite bitumineuse (Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau de type mousse (bleu)).

Niveau : Sous-sol N-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	Identifiant : ZPSO-052 Description : Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau de type mousse (bleu) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol N-2 - Local -2520	P060	

ZPSO-052-2 : Partie à inspecter : Enveloppe de calorifugeage bande tissée enduite bitumineuse (Matériau de type mousse (bleu)).

Niveau : Sous-sol N-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local -2520	1	Identifiant : ZPSO-052-2 Description : Matériau de type mousse (bleu) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060-2	P060-2	Idem photo : P060-2

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

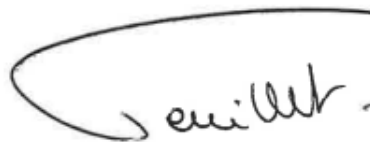
6 SIGNATURES

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **TECHNICERT - ZAC DU MOULIN CAPIGNARD 5 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS-LE-ROI**

Fait à **Crosnes**, le **24/02/2026**

Par : **FEUILLET Arnaud**

Signature du représentant :



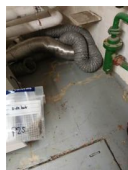
7 ANNEXES

7.1 Fiche d'identification et de cotation

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P001	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Extérieur 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Bardeau bitumineux	Absence d'amiante	
P002	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Extérieur 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Dalle béton enduite	Absence d'amiante	
P003	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Extérieur 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P003-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Extérieur 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes		Absence d'amiante	
P004	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Absence d'amiante	
P004-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P005	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Ragréage	Absence d'amiante	
P006	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P007	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Absence d'amiante	
P008	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Ragréage	Absence d'amiante	

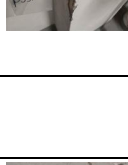
Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P009	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante	
P009-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches		Absence d'amiante	
P010	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1248	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P010-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1248	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante	
P011	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1248	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Dalle béton enduite + Peinture	Absence d'amiante	
P012	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local poubelle	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Béton enduit + Peinture	Absence d'amiante	
P013	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local poubelle	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Dalle béton enduite + Peinture	Absence d'amiante	
P014	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1241	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Absence d'amiante	
P014-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1241	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P015	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1241	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-012 <u>Description:</u> Ragréage	Absence d'amiante	
P016	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1230	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P016-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1230	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	

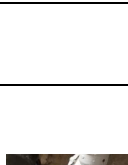
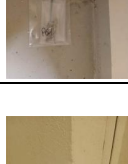
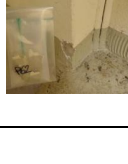
Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P017	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1230	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-014 Description: Colle de plancher technique	Absence d'amiante	
P018	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches	Identifiant: ZPSO-015 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante	
P018-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches		Absence d'amiante	
P019	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-016 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Absence d'amiante	
P019-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P020	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-017 Description: Ragréage	Absence d'amiante	
P021	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-018 Description: Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P021-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante	
P022	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-019 Description: Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P023	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-019 Description: Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P023-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P024	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1213	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-020 Description: Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Absence d'amiante	
P025	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1213	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-020 Description: Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Absence d'amiante	
P025-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1213	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P026	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1202	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-021 Description: Dalle béton enduite + Peinture	Absence d'amiante	
P027	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-022 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (vert)	Absence d'amiante	
P027-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P028	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-023 Description: Ragréage	Absence d'amiante	
P029	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local -1202	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches	Identifiant: ZPSO-024 Description: Enduit plâtreux	Absence d'amiante	
P030	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes	Identifiant: ZPSO-025 Description: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P030-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes		Absence d'amiante	

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P031	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 026 <u>Description:</u> Dalle béton enduite	Absence d'amiante	
P032	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 025 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P032-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes		Absence d'amiante	
P033	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 026 <u>Description:</u> Dalle béton enduite	Absence d'amiante	
P034	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 027 <u>Description:</u> Matériau souple de type dalle de sol (gris)	Absence d'amiante	
P034-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P035	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 028 <u>Description:</u> Matériau souple de type dalle de sol (gris)	Absence d'amiante	
P035-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P036	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 029 <u>Description:</u> Joint + Colle de carrelage mosaïque	Absence d'amiante	
P037	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 030 <u>Description:</u> Revêtement semi- dur noir sur béton	Absence d'amiante	
P038	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local - 1116R	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 031 <u>Description:</u> Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Absence d'amiante	
P038-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local - 1116R	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P039	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local - 1116R	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO- 032 <u>Description:</u> Revêtement souple bleu sous- couche	Absence d'amiante	

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P040	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Local - 1116R	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 033 Description: Ragréage	Absence d'amiante	
P041	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 034 Description: Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Absence d'amiante	
P041-2	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P042	07/02/2026	Sous-sol N-1 - SAS 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 035 Description: Ragréage	Absence d'amiante	
P043	07/02/2026	Sous-sol N-1 - Circulation 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 029 Description: Joint + Colle de carrelage mosaïque	Absence d'amiante	
P044	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 036 Description: Revêtement souple gris + Colle	Absence d'amiante	
P045	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 037 Description: Colle + Joint de carrelage mosaïque	Absence d'amiante	
P046	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 038 Description: Matériau semi-dur de type revêtement de sol (beige)	Absence d'amiante	
P046-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P047	07/02/2026	Sous-sol N-2 - WC 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO- 039 Description: Colle + Joint de carrelage grand carreaux gris	Absence d'amiante	
P048	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches	Identifiant: ZPSO- 040 Description: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante	
P048-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches		Absence d'amiante	

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P049	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2517	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-041 <u>Description:</u> Dalle béton enduite + Peinture	Absence d'amiante	
P050	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2517	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042 <u>Description:</u> Ragréage	Absence d'amiante	
P051	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2515	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043 <u>Description:</u> Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune	Absence d'amiante	
P052	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2515	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO-044 <u>Description:</u> Colle + Joint	Absence d'amiante	
P053	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2515	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Identifiant:</u> ZPSO-045 <u>Description:</u> Béton enduit + Peinture	Absence d'amiante	
P054	07/02/2026	Sous-sol N-2 - SAS 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-046 <u>Description:</u> Dalle béton enduite + Peinture	Absence d'amiante	
P055	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2516	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Identifiant:</u> ZPSO-047 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)	Absence d'amiante	
P055-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2516	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante	
P056	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-048 <u>Description:</u> Dalle béton enduite + Peinture	Absence d'amiante	
P057	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	Absence d'amiante	
P057-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides		Absence d'amiante	

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P058	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides	<u>Identifiant:</u> ZPSO-050 <u>Description:</u> Calorifugeage	Absence d'amiante	
P059	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Identifiant:</u> ZPSO-051 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P059-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante	
P060	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides	<u>Identifiant:</u> ZPSO-052 <u>Description:</u> Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau de type mousse (bleu)	Absence d'amiante	
P060-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2520	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides		Absence d'amiante	
P061	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation Classotheque	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-053 <u>Description:</u> Dalle béton enduite + Peinture	Absence d'amiante	
P062	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2064	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Description:</u> Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P062-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2064	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante	
P063	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2064	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-055 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Absence d'amiante	
P063-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Local -2064	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P064	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056 <u>Description:</u> Béton enduit	Absence d'amiante	

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P065	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056 <u>Description:</u> Béton enduit	Absence d'amiante	
P066	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes	<u>Identifiant:</u> ZPSO-057 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P066-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes		Absence d'amiante	
P067	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO-058 <u>Description:</u> Béton enduit	Absence d'amiante	
P068	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-059 <u>Description:</u> Béton enduit	Absence d'amiante	
P069	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-060 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P069-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P070	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO-061 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P070-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux		Absence d'amiante	
P071	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO-062 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	Absence d'amiante	
P071-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux		Absence d'amiante	
P072	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Description:</u> Béton enduit	Absence d'amiante	

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat	Photo
P073	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-064 <u>Description:</u> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	Absence d'amiante	
P073-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P074	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-065 <u>Description:</u> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	Absence d'amiante	
P075	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-066 <u>Description:</u> Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Absence d'amiante	
P075-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P076	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-065 <u>Description:</u> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	Absence d'amiante	
P076-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P077	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-067 <u>Description:</u> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	Absence d'amiante	
P077-2	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante	
P078	07/02/2026	Sous-sol N-2 - Parking	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	<u>Identifiant:</u> ZPSO-067 <u>Description:</u> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	Absence d'amiante	

7.2 Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
- Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.3 Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 Plans et croquis

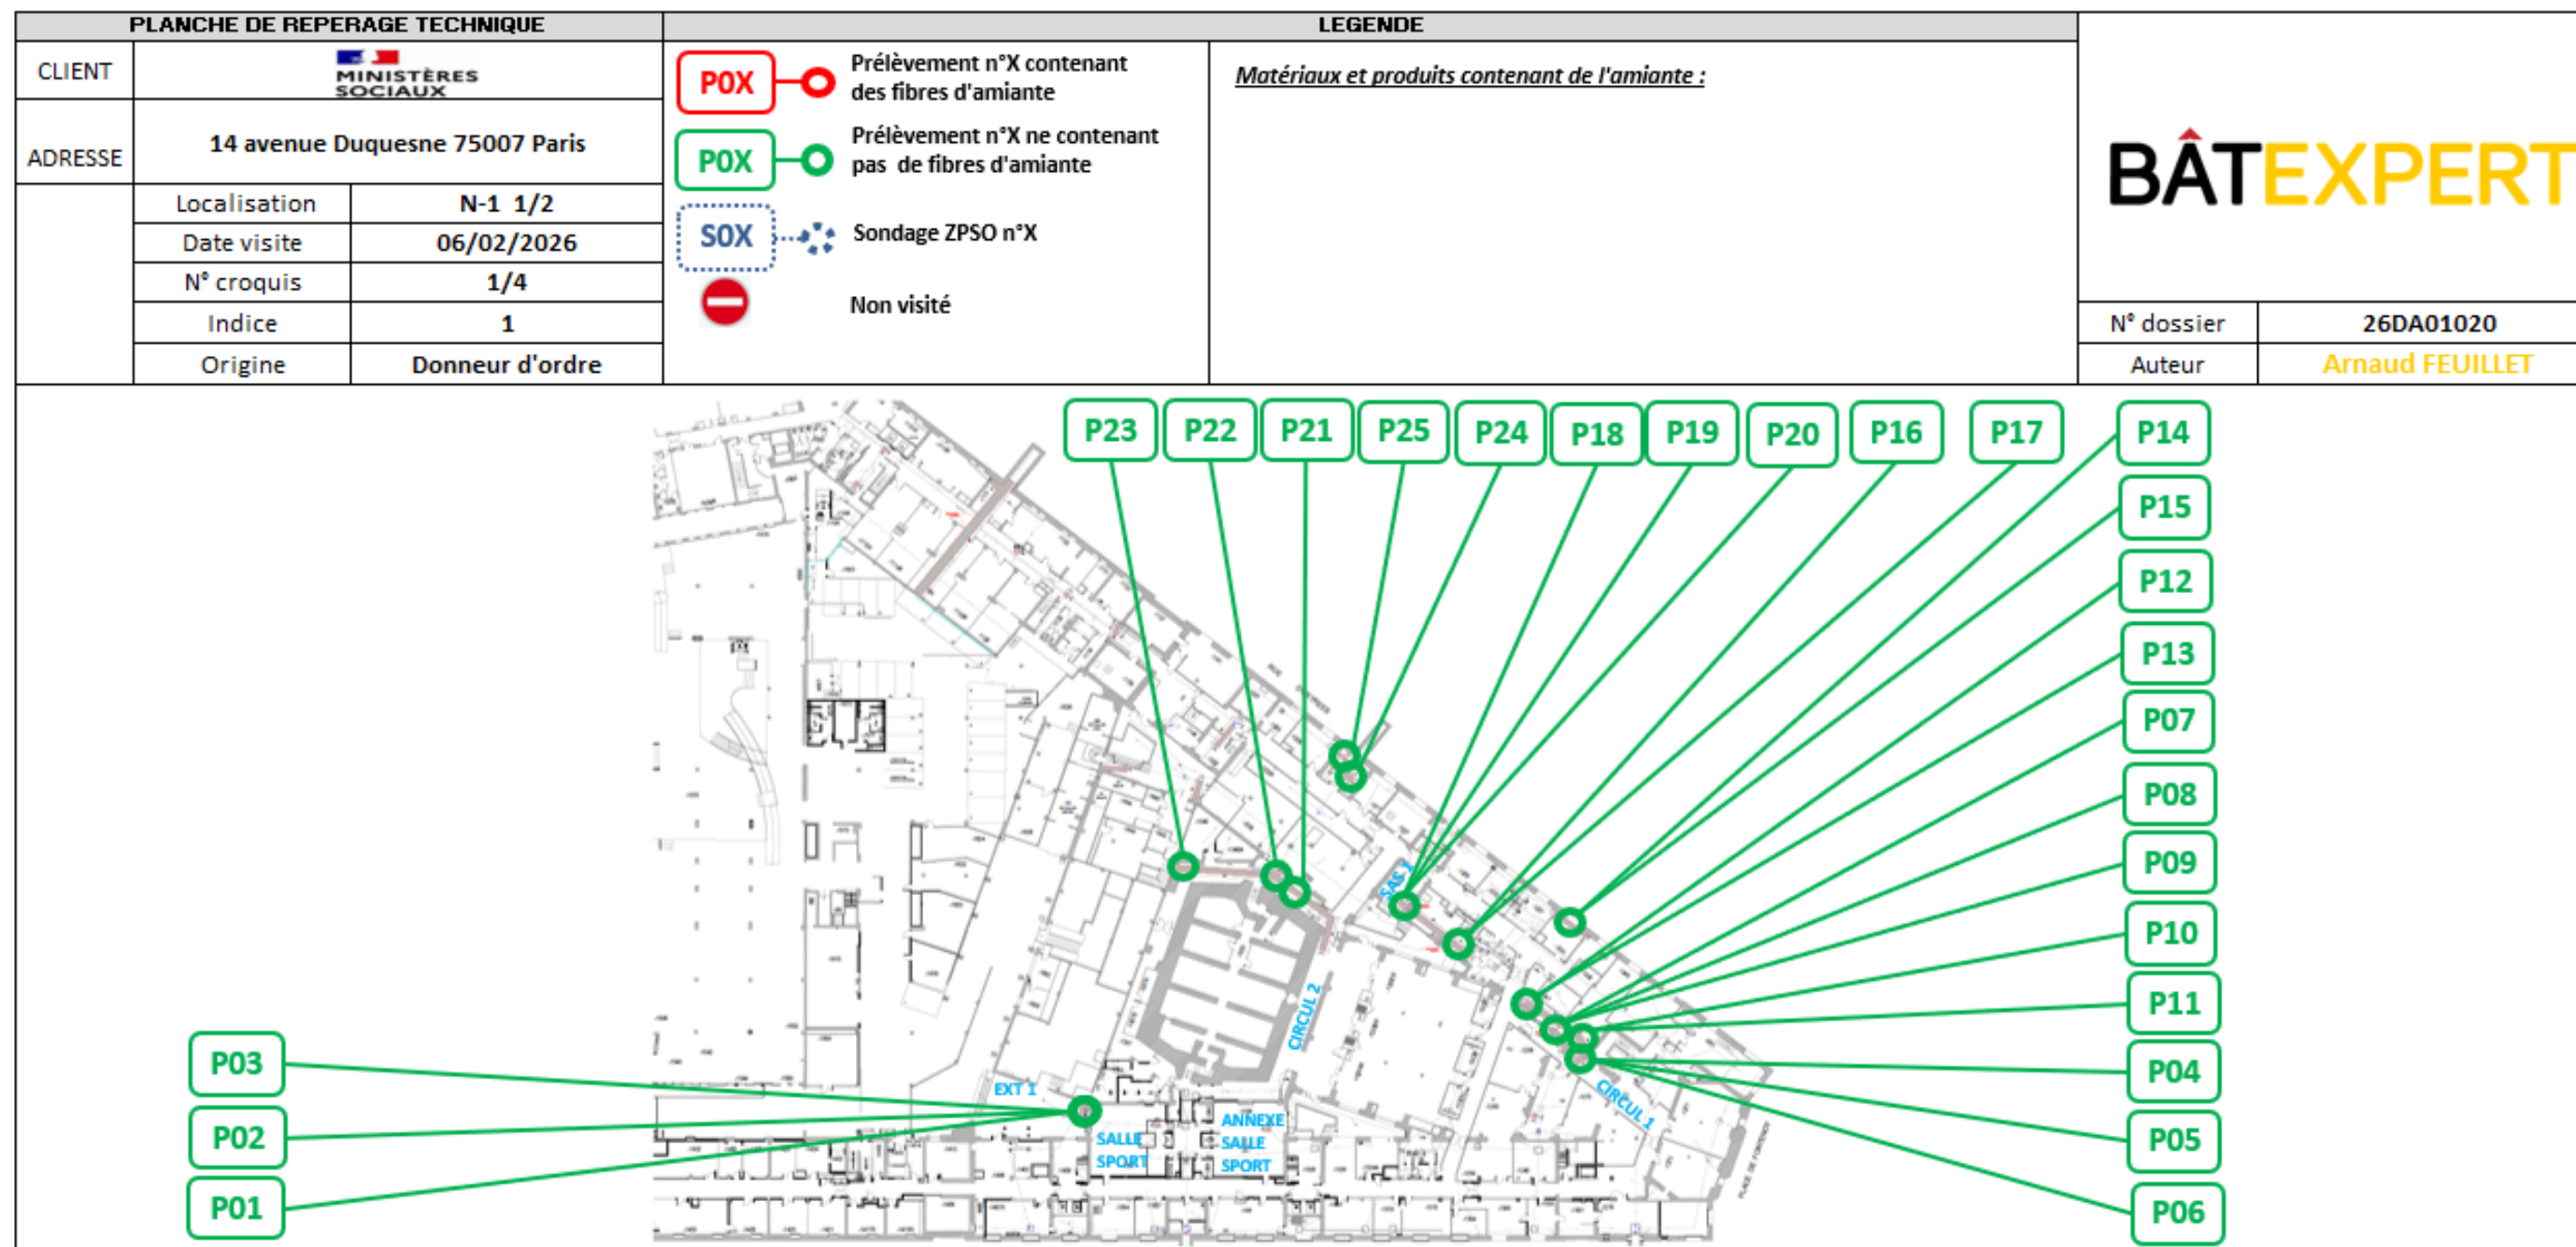
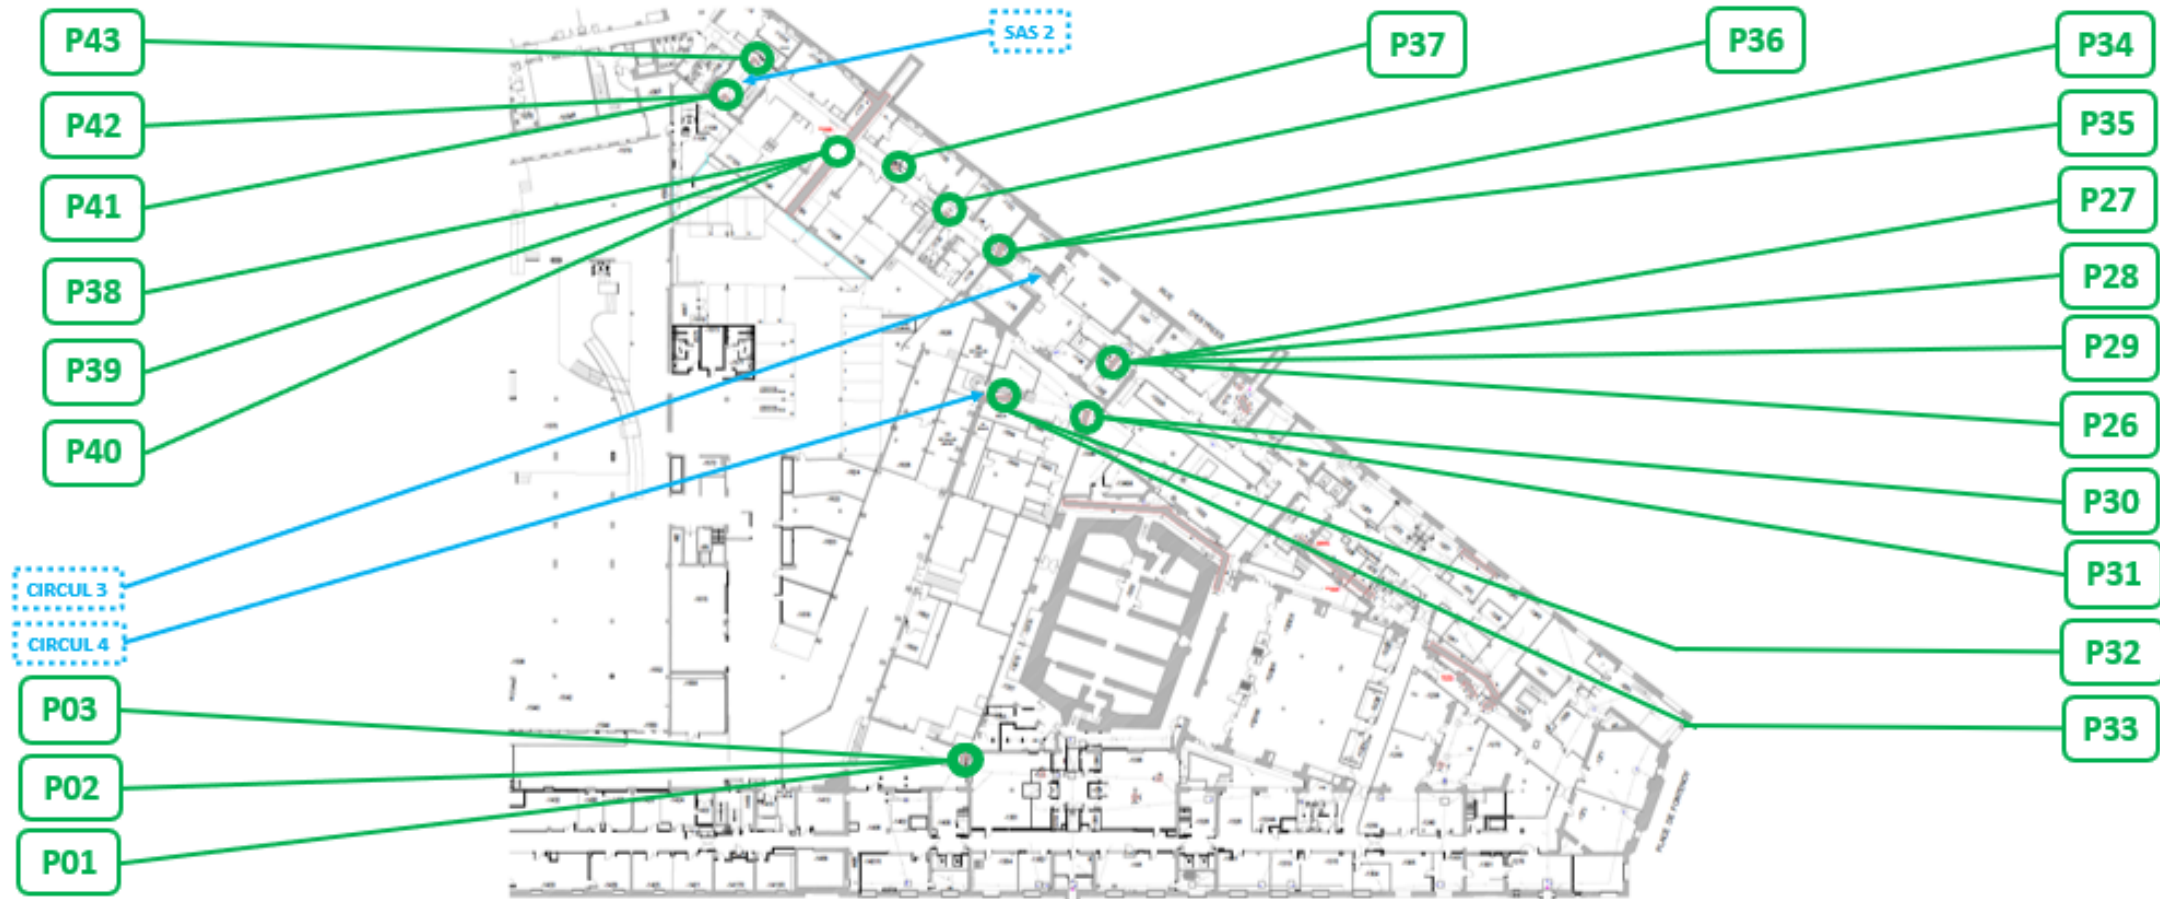
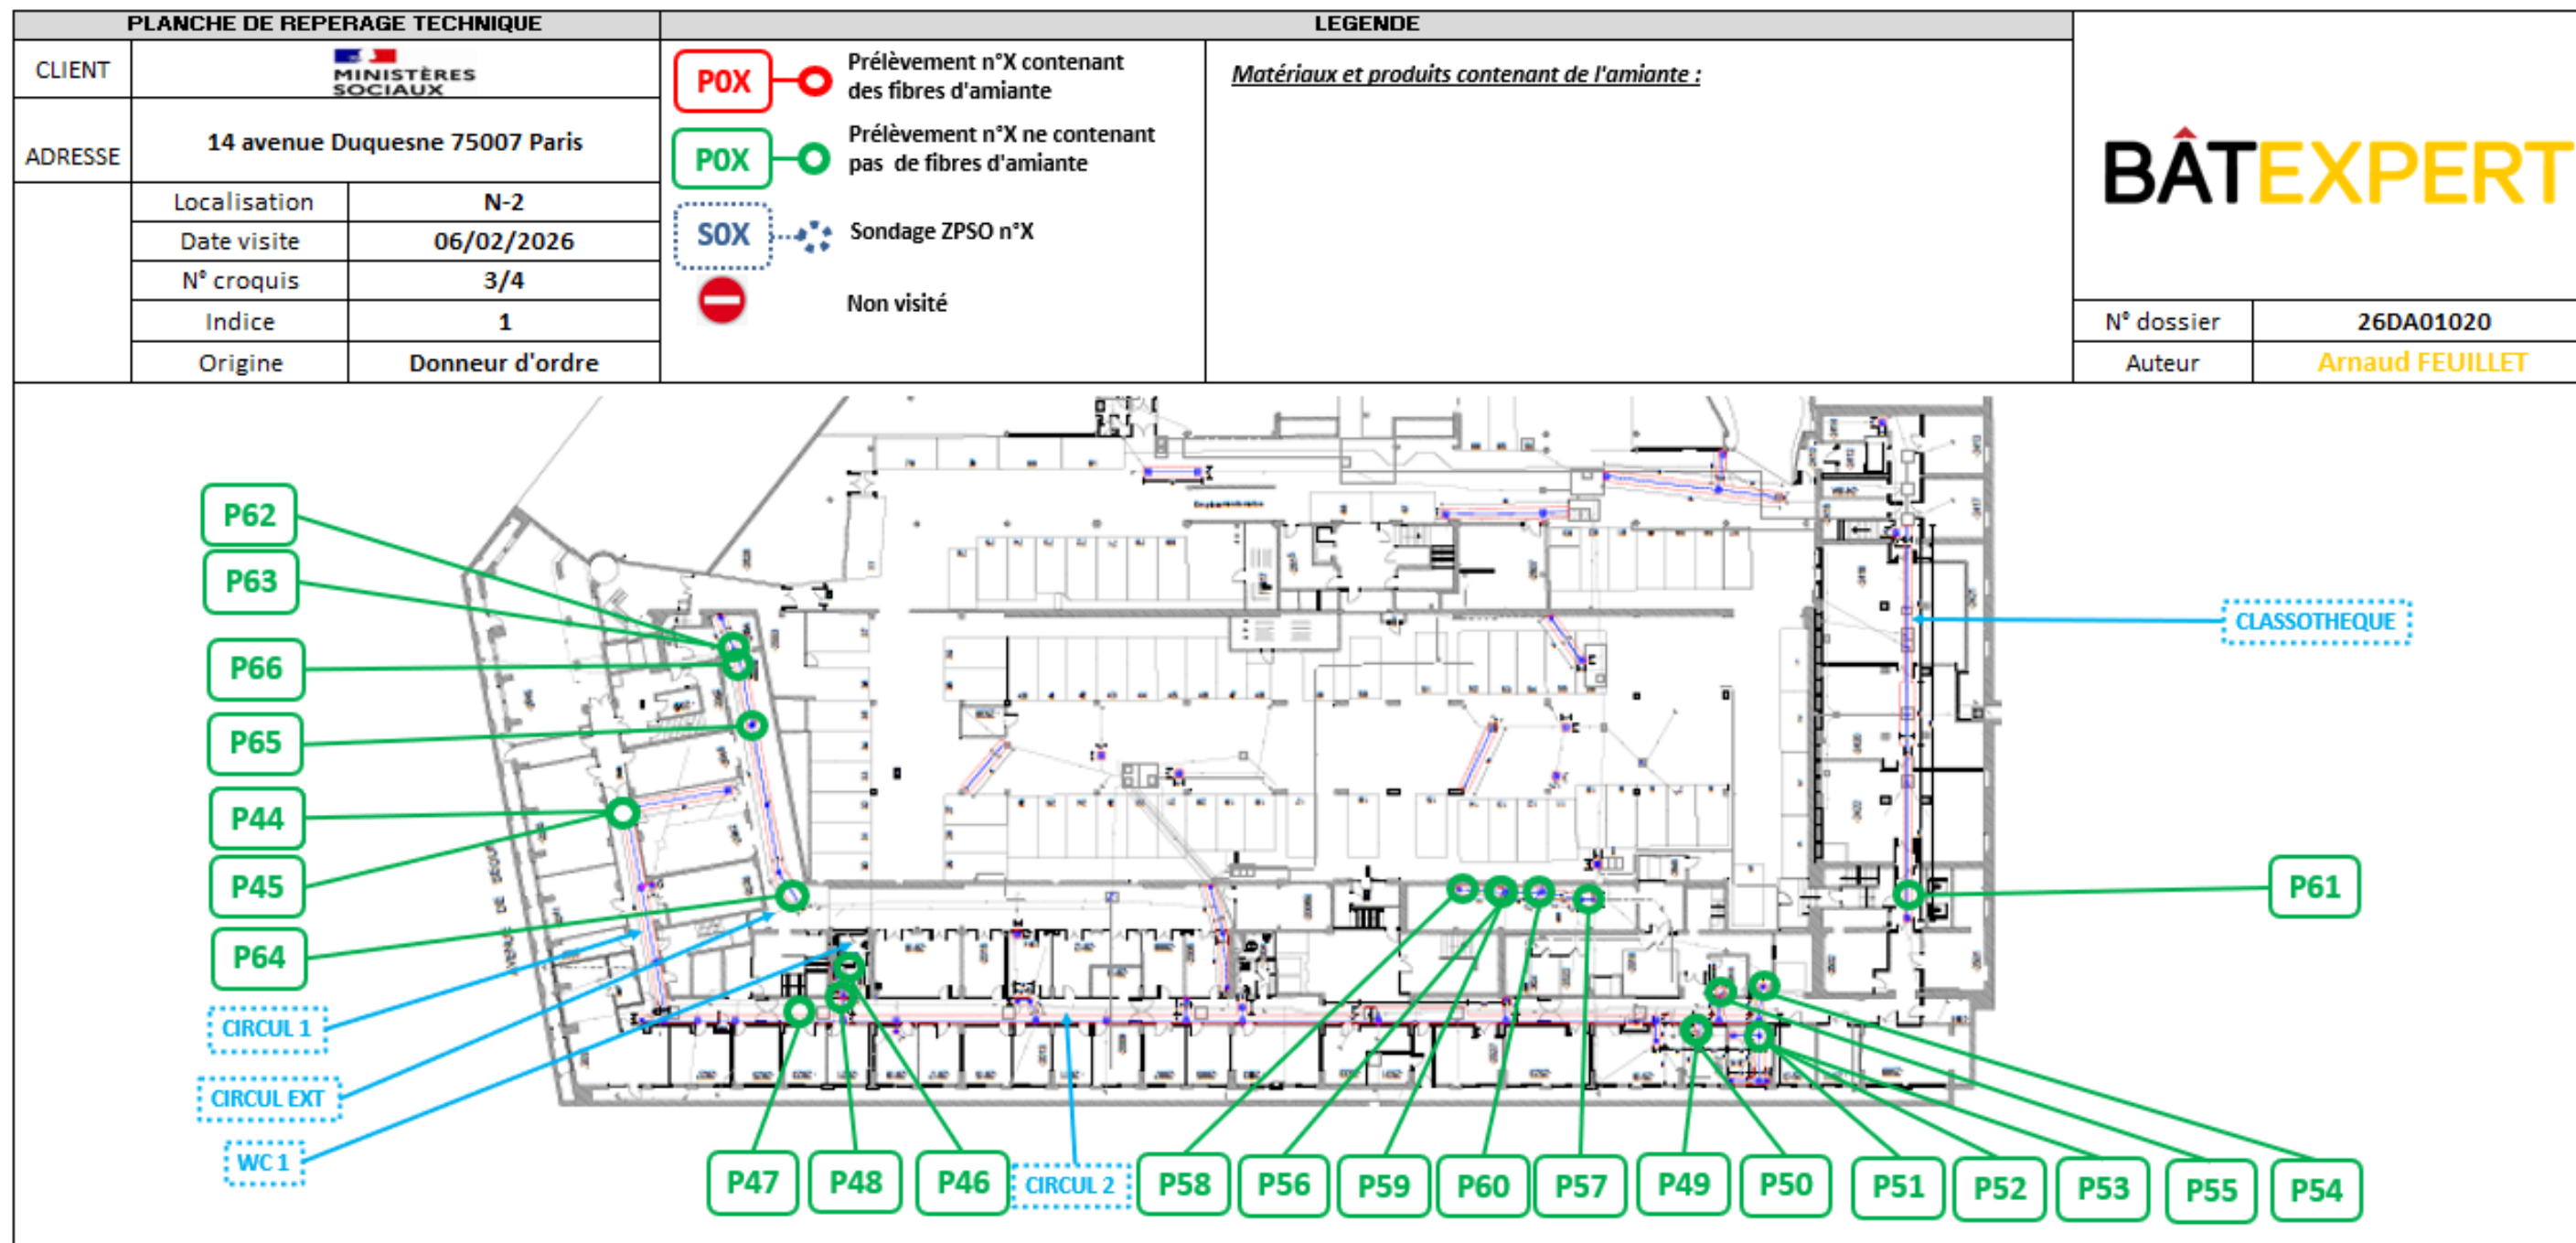
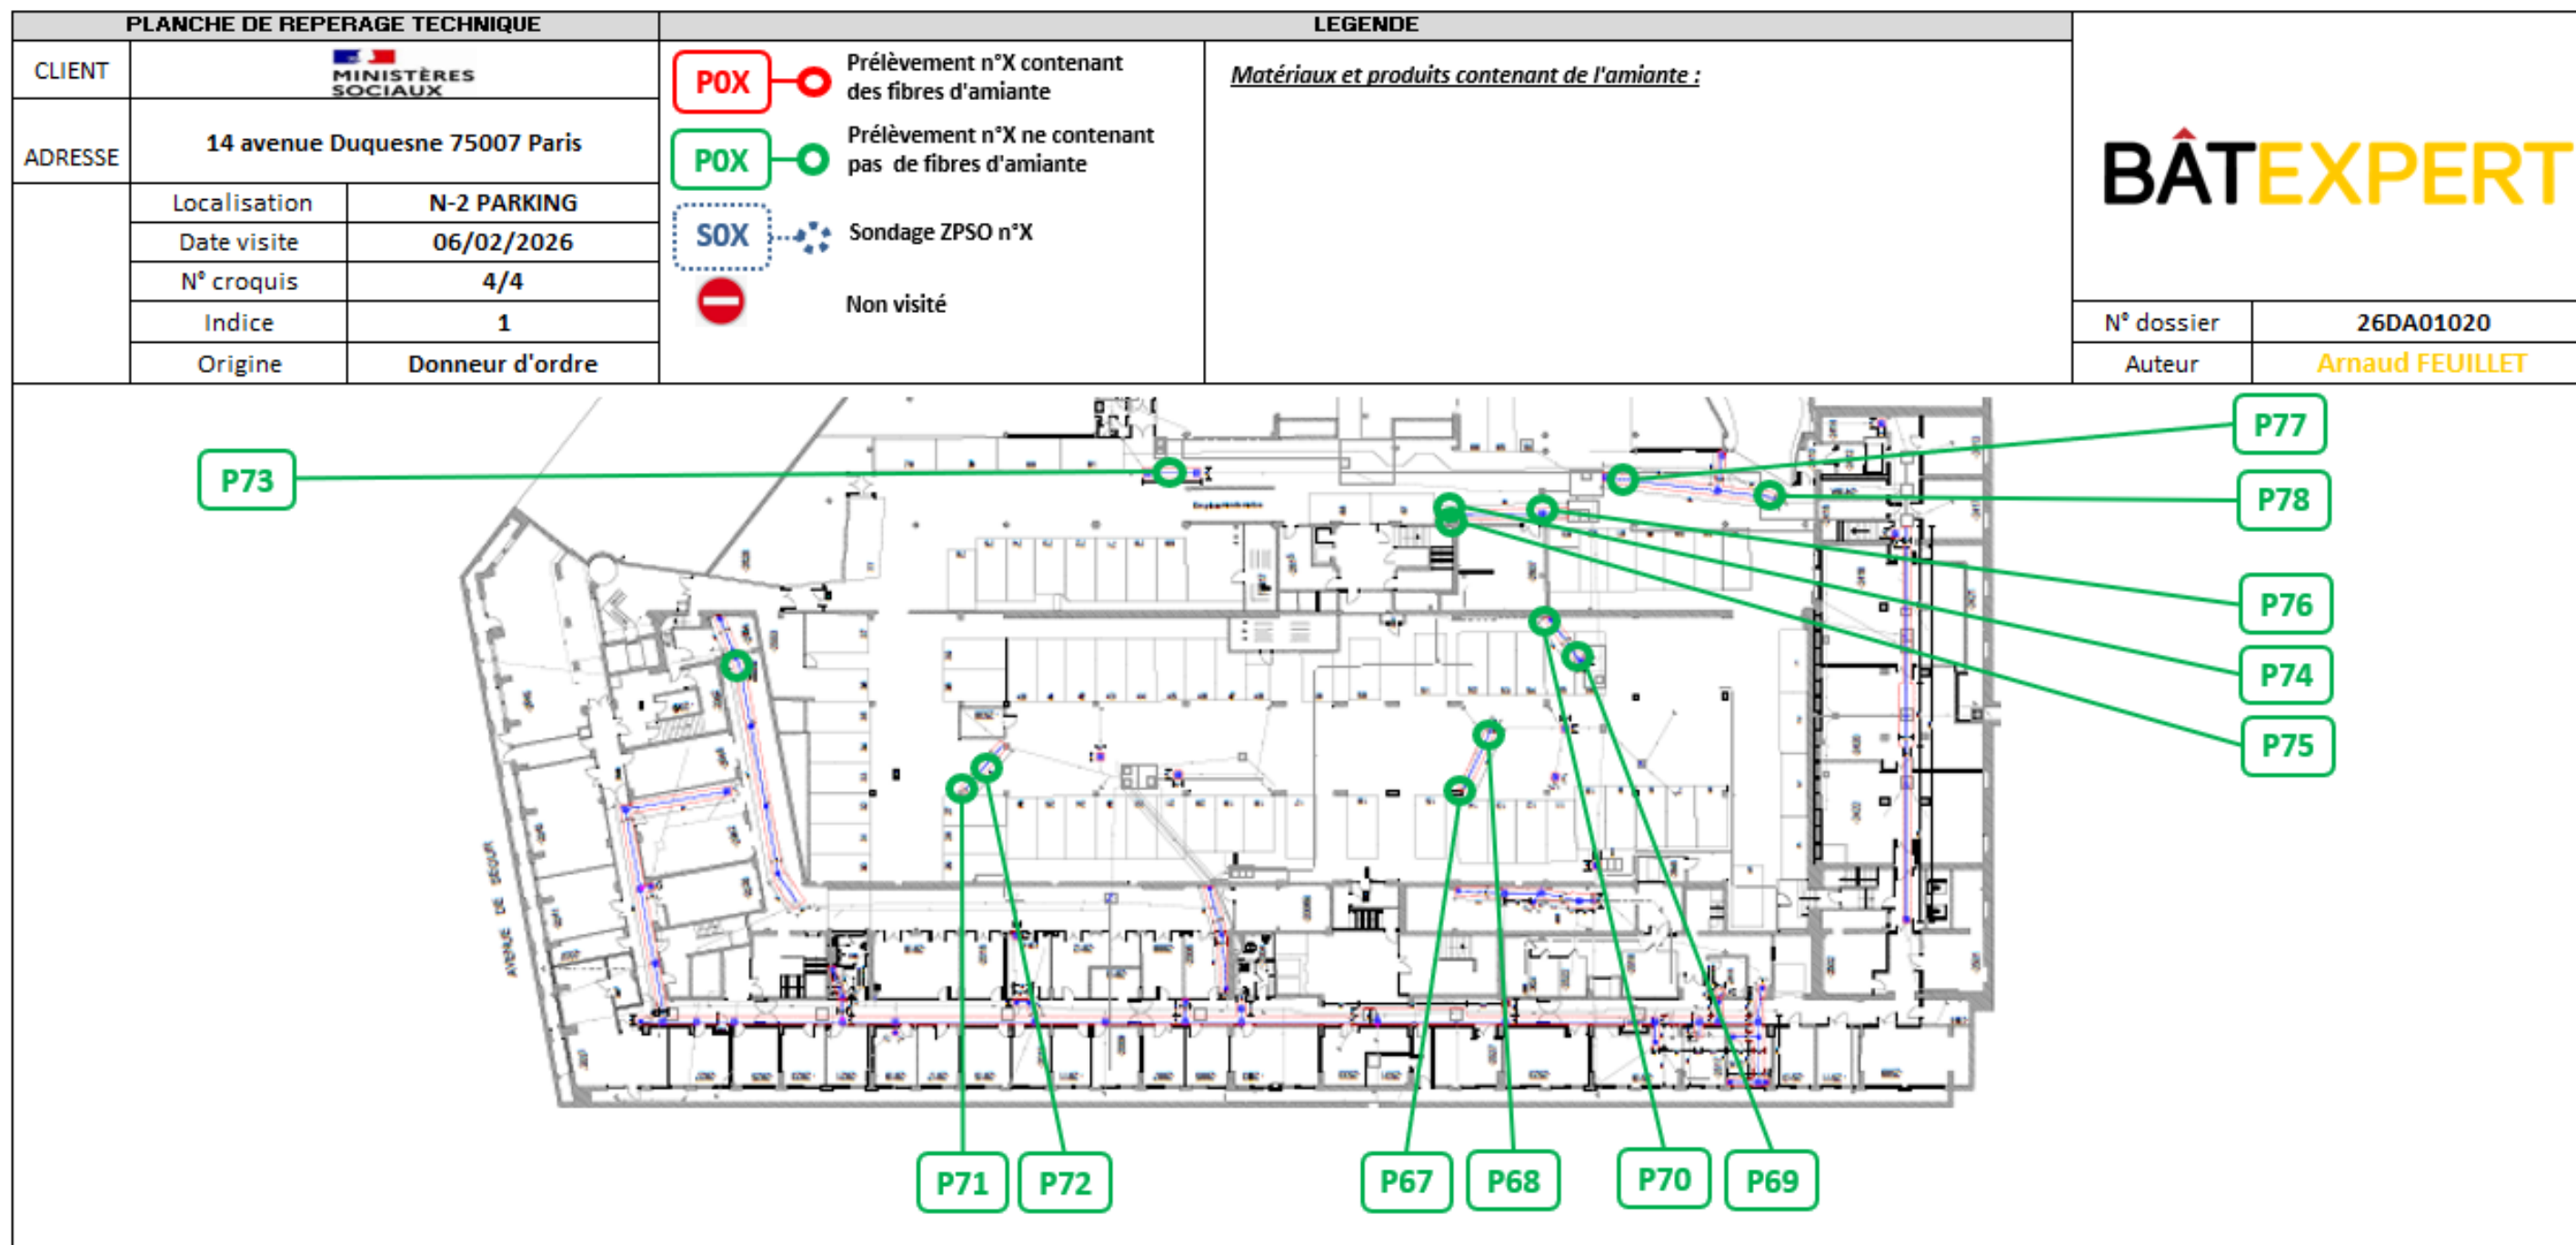


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE			
CLIENT	 MINISTÈRES SOCIAUX		P0X  Prélèvement n°X contenant des fibres d'amiante P0X  Prélèvement n°X ne contenant pas de fibres d'amiante S0X  Sondage ZPSO n°X  Non visité	<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
ADRESSE	14 avenue Duquesne 75007 Paris				N° dossier	26DA01020
	Localisation	N-1 2/2			Auteur	Arnaud FEUILLET
	Date visite	06/02/2026				
	N° croquis	2/4				
	Indice	1				
	Origine	Donneur d'ordre				







7.5 Photos

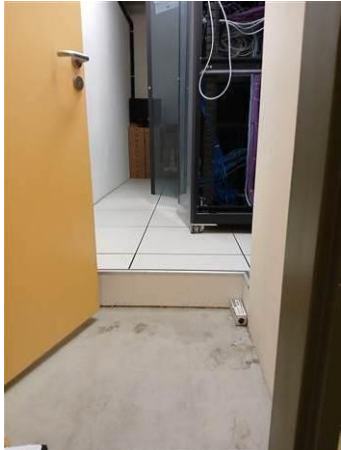
	Photo n° PhA001 Localisation : Sous-sol N-1 - Circulation 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Béton enduit + Peinture Description : Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
	Photo n° PhA002 Localisation : Sous-sol N-1 - Extérieur 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Bardeau bitumineux Description : Bardeau bitumineux
	Photo n° PhA003 Localisation : Sous-sol N-1 - Local -1230 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Dalle béton enduite + Peinture Description : Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
	Photo n° PhA004 Localisation : Sous-sol N-1 - Circulation 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Dalle béton enduite + Peinture Description : Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

	Photo n° PhA005 Localisation : Sous-sol N-1 - Circulation 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Ragraéage Description : Matériau souple de type dalle de sol (gris)
	Photo n° PhA006 Localisation : Sous-sol N-1 - Circulation 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Joint + Colle de carrelage mosaïque Description : Joint + Colle de carrelage mosaïque
	Photo n° PhA007 Localisation : Sous-sol N-1 - Circulation 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Revêtement semi-dur noir sur béton Description : Revêtement semi-dur noir sur béton
	Photo n° PhA008 Localisation : Sous-sol N-2 - WC 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle + Joint de carrelage grand carreaux gris Description : Colle + Joint de carrelage grand carreaux gris

	Photo n° PhA009 Localisation : Sous-sol N-2 - Circulation 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune Description : Matériau semi-dur de type revêtement de sol (beige)
	Photo n° PhA010 Localisation : Sous-sol N-2 - Local -2515 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Plinthes Partie d'ouvrage : Colle + Joint Description : Colle + Joint
	Photo n° PhA011 Localisation : Sous-sol N-2 - Circulation extérieure Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Béton enduit Description : Béton enduit
	Photo n° PhA012 Localisation : Sous-sol N-2 - Circulation extérieure Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes Partie d'ouvrage : Béton enduit + Peinture Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
	Photo n° PhA013 Localisation : Sous-sol N-2 - Parking Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Béton enduit Description : Béton enduit

	Photo n° PhA014 Localisation : Sous-sol N-2 - Parking Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux Partie d'ouvrage : Béton enduit + Peinture Description : Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
	Photo n° PhA015 Localisation : Sous-sol N-2 - Parking Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Béton enduit Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)
	Photo n° PhA016 Localisation : Sous-sol N-2 - Parking Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Béton enduit Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)
	Photo n° PhA017 Localisation : Sous-sol N-2 - Parking Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Béton enduit Description : Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)

7.6 Rapports d'essais de laboratoire



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



BATEXPERT
Mr. Arnaud FEUILLET
Rue des Bâtisseurs 12
91560 CROSNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010615-01
Date d'émission de rapport : 21/02/2026 20:56

Référence dossier Client: 698def25aa699Dossier: 26DA01020
Référence dossier N° : 26UV012281
Référence laboratoire N° : 26EK009157

Reçu par MyEasyLab le : 16/02/2026 12:12
Reçu par le laboratoire le : 16/02/2026
Date d'analyse : 20/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Bardeau bitumineux - Bardeau bitumineux - Sous-sol N-1 - Extérieur 1	Matériau souple (marron) ; matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite - Sous-sol N-1 - Extérieur 1	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-1 - Extérieur 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple vert + Colle - Revêtement souple vert + Colle - Sous-sol N-1 - Circulation 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/7



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010615-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-1 - Circulation 1	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-1 - Circulation 1	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple vert + Colle - Revêtement souple vert + Colle - Sous-sol N-1 - Circulation 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (2)	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-1 - Circulation 1	Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches - Enduit platreaux - Enduit platreaux - Sous-sol N-1 - Circulation 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-1 - Local -1248	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais (identifiés par le symbole *) ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/7



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010615-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Local -1248	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-1 - Local poubelle	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Local poubelle	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple vert + Colle - Revêtement souple vert + Colle - Sous-sol N-1 - Local -1241	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Sous-sol N-1 - Local -1241	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Local -1230	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/7



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010615-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (3)	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de plancher technique - Sous-sol N-1 - Local -1230	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc) + (beige)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches - Enduit platreux - Enduit platreux - Sous-sol N-1 - SAS 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple vert + Colle - Revêtement souple vert + Colle - Sous-sol N-1 - SAS 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-1 - SAS 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-1 - Circulation 2	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/7



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010615-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Circulation 2	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Circulation 2	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Local -1213	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Local -1213	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-1 - Local -1202	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/7



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010615-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple vert + Colle - Revêtement souple vert + Colle - Sous-sol N-1 - Circulation 3	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type peinture (vert)	MET / WXSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WXSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-1 - Circulation 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WXSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches - Enduit platreux - Enduit platreux - Sous-sol N-1 - Local -1202	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / WXSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2)	Un matériau de type peinture (vert) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3)	Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
Observation(s) couche(s)	
(i)	La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010615-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JOFRN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

**Catarina
Nunes**Catarina Nunes
Production Manager

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/7



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



BATEXPERT
Mr. Arnaud FEUILLET
Rue des Bâtisseurs 12
91560 CROSNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010616-01
Date d'émission de rapport : 21/02/2026 20:57

Référence dossier Client: 698def7d7b26aDossier: 26DA01020
Référence dossier N° : 26UV012271
Référence laboratoire N° : 26EK009147

Reçu par MyEasyLab le : 16/02/2026 12:08
Reçu par le laboratoire le : 16/02/2026
Date d'analyse : 20/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P030 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle béton enduite - Dalle béton enduite - Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	Matériau dur (bitumineux) (granulaire) (noir)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P032 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle béton enduite - Dalle béton enduite - Sous-sol N-1 - Circulation extérieure	Matériau dur (bitumineux) (granulaire) (noir)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010616-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P034 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement semi-dur gris - Revêtement semi-dur gris - Sous-sol N-1 - Circulation 3	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-1 - Circulation 3	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint + Colle de carrelage mosaïque - Joint + Colle de carrelage mosaïque - Sous-sol N-1 - Circulation 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement semi-dur noir sur béton - Revêtement semi-dur noir sur béton - Sous-sol N-1 - Circulation 3	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple vert + Colle - Revêtement souple vert + Colle - Sous-sol N-1 - Local -1116R	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010616-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P039 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple bleu sous-couche - Revêtement souple bleu sous-couche - Sous-sol N-1 - Local -1116R	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-1 - Local -1116R	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple gris + Colle - Revêtement souple gris + Colle - Sous-sol N-1 - SAS 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-1 - SAS 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P043 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint + Colle de carrelage mosaïque - Joint + Colle de carrelage mosaïque - Sous-sol N-1 - Circulation 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P044 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement souple gris + Colle - Revêtement souple gris + Colle - Sous-sol N-2 - Circulation 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P045 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle + Joint de carrelage mosaïque - Colle + Joint de carrelage mosaïque - Sous-sol N-2 - Circulation 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010616-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P046 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune - Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune - Sous-sol N-2 - Circulation 2	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle + Joint de carrelage grand carreaux gris - Colle + Joint de carrelage grand carreaux gris - Sous-sol N-2 - WC 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P048 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches - Enduit platreaux - Enduit platreaux - Sous-sol N-2 - Circulation 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P049 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-2 - Local -2517	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Sous-sol N-2 - Local -2517	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P051 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune - Colle + Joint de carrelage grand carreaux jaune - Sous-sol N-2 - Local -2515	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010616-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Plinthes - Colle + Joint - Colle + Joint - Sous-sol N-2 - Local -2515	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UW60	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Local -2515	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P054 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle béton enduite + Peinture - Dalle béton enduite + Peinture - Sous-sol N-2 - SAS 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Local -2516	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AN6T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	P056 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle béton enduite + Peinture - Dalle béton enduite + Peinture - Sous-sol N-2 - Local -2520	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P057 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides - Enveloppe de calorifugeage bande tissée platee - Enveloppe de calorifugeage bande tissée platee - Sous-sol N-2 - Local -2520	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	P058 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides - Calorifugeage - Calorifugeage - Sous-sol N-2 - Local -2520	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010616-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Local -2520	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Catarina
Nunes

Catarina Nunes
Production Manager



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.


BATEXPERT
Mr. Arnaud FEUILLET
Rue des Bâtisseurs 12
91560 CROSNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010926-01
Date d'émission de rapport : 23/02/2026 22:15

Référence dossier Client: 698defbbadc09Dossier: 26DA01020
Référence dossier N° : 26UV012317
Référence laboratoire N° : 26EK009180

Reçu par MyEasyLab le : 16/02/2026 12:32
Reçu par le laboratoire le : 16/02/2026
Date d'analyse : 21/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P060 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides - Enveloppe de calorifugeage bande tissée enduite bitumineuse - Enveloppe de calorifugeage bande tissée enduite bitumineuse - Sous-sol N-2 - Local -2520	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau de type mousse (bleu)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (bleu)(i)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle béton enduite + Peinture - Dalle béton enduite + Peinture - Sous-sol N-2 - Circulation Classotheque	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Béton enduit + Peinture - Béton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Local -2064	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010926-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P063 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle beton enduite + Peinture - Sous-sol N-2 - Local -2064	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P065 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P066 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Circulation extérieure	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P068 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010926-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P069 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (gris)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P072 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010926-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	P074 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P075 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Beton enduit + Peinture - Beton enduit + Peinture - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	P076 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/6



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010926-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P077 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P078 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Beton enduit - Beton enduit - Sous-sol N-2 - Parking	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	Un matériau de type peinture (bleu) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
Observation(s) couche(s)	
(i)	La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-010926-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et / ou en MET) est de 0,1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JOFRN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

**Margarida Barbosa**
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/6

7.7 Assurance

**QBE Europe SA/NV**

Tour CBX
1 Passerelle des Reflets
92913 Paris La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00

www.QBEfrance.com

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés **QBE Europe SA/NV** – Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets – 92913 Paris La Défense Cedex dont le siège social est situé Bastion Tower – 10 Place du Champ de Mars 5 – 1050 BRUXELLES – BELGIQUE, attestons que :

BATEXPERT
12 Rue des Bâisseurs
91560 CROSNE

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004460**
- à effet du **01/01/2015**
- période de validité de la présente attestation : du **01/01/2026** au **31/12/2026**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Diagnostic amiante avant vente ; avant travaux ou démolition
 - Dossier Technique Amiante (DTA)
 - Contrôle périodique amiante
 - Examen visuel des surfaces traitées après retrait amiante
 - Dossier amiante parties privatives
 - Diagnostic termites ; états parasitaires
 - Diagnostics plomb, avant travaux et avant démolition et CREP
 - Diagnostic gaz, électricité et DPE sans mention
 - Diagnostic PEMD (Produits-Equipements-Matériaux-Déchets) : Gestion des déchets avant démolition de bâtiments
 - Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, le décret n° 24-1159 du 26 décembre 1994, le décret n° 95-543 du 4 mai 1995, l'arrêté du 7 mars 1995, décret n° 2003-608 du 24 janvier 2003 et les autres textes subséquents, à l'occasion d'opérations de bâtiment et de génie civil.
- Il est précisé que cette activité est notamment exercée sur des chantiers de traitement de l'amiante en place et de désamiantage.



QBE European Operations est le nom commercial de QBE UK Limited, QBE Underwriting Limited et QBE Europe SA/NV. QBE Europe SA/NV est une société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles. Son siège social est situé Bastion Tower, 10 place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles – Belgique. La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556. Son établissement principal est sis Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 COURBEVOIE. QBE Europe SA/NV est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France. QBE Europe SA/NV est agréée sous le numéro 3093 et soumise au contrôle de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et sa succursale en France est également soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Pour toute réclamation : <https://qbe.france.com/nous-contacter/reclamations>


LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6,000,000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

INTITULE DES GARANTIES	MONTANT DES GARANTIES
<u>RC EXPLOITATION</u> PI - PI - RCE - Tous dommages confondus Dont : PI - PI - RCE - Dommages Corporels PI - PI - RCE - Faute inexcusable PI - PI - RCE - Dommages Matériels et Immatériels Consécutifs PI - PI - RCE - Vol par préposés PI - PI - RCE - Dommages Immatériels Non Consécutifs PI - PI - RCE - Atteintes accidentelles à l'environnement	6,000,000 EUR par Année d'assurance 6,000,000 EUR par Sinistre 1,000,000 EUR par Année d'assurance 750,000 EUR par Sinistre 15,000 EUR par Sinistre 150,000 EUR par Année d'assurance 400,000 EUR par Année d'assurance
<u>RC PROFESSIONNELLE</u> Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non confondus	500,000 EUR par Année d'assurance

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur, et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à La Défense, le 28 janvier 2026.


QBE EUROPE SA/NV
 Tour CBX - 19ème étage
 1 Passerelle des Reflets
 92400 Courbevoie
 Tél. 01 80 04 33 00
 www.qbefrance.com

7.8 Certificat de compétences



Certificat de Compétence

Diagnosics Techniques Immobiliers

TechniCert attribue la Certification d'Opérateur de Diagnostic Immobilier à :

M. FEUILLET Arnaud sous le numéro de certifié **TC25-1043**.
TechniCert Référentiel de Certification PROC 800

Domaines Technique	Arrêtés de référence	Date d'effet	Date D'expiration
Gaz	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.4.1 / 2.4.2		
Électricité	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.5.1 et 2.5.2		
Termites	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.3.1 / 2.3.2		
☒ Métropole ☐ Outremer :			
Amiante sans Mention	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2	07/03/2025	06/03/2032
Amiante avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3	18/04/2025	06/03/2032
Energie sans Mention	Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant le diagnostic de performance énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1 / 2.2		
Energie avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1 / 2.2 / 2.3		
Audit Énergétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en l'annexe IV et à l'annexe V		
Plomb sans Mention	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1.1 / 2.1.2	22/05/2025	21/05/2032

Le maintien des dates de validités est conditionné à la bonne exécution des opérations de contrôle.



Accréditation
N° 4-0624
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Les Alluets Le Roi, 22/05/2025
La Gérante TECHNICERT



TechniCert
Société par Actions Simplifiée
Siège Social : 78580 Les Alluets Le Roi
Tél : 01 84 91 44 15 - Email : contact@technicert.fr
www.technicert.fr
RCS Nanterre 508 418 418

TECHNICERT, SARL au Capital de 5000€ – 5 rue Traversière, ZAC Moulin du Capignard - 78580 Les Alluets Le Roi
Téléphone : 09.54.91.44.15 – Email : contact@technicert.fr – Site : www.technicert.fr
Siret : 853 648 418 R.C.S. Versailles

FORM 910.3-C_Certificat de compétence 09/2024

Fin du rapport n° 26DA01020