

Repérage Amiante & Plomb Avant Travaux

Réf. : DIA-RJS00-2512-021



Propriétaire : DRFIP de la région Grand Est
et du Département du Bas-Rhin

Adresse du bien : 35 Avenue des Vosges
67000 STRASBOURG

Nature du bien : Bâtiment administratif

Amiante

Présence d'amiante :

- Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :

- Ragréage (Après analyse n°013)
- Colle noire (Après analyse n°013)
- Colle noire (Après analyse n°014)
- Dalles de sol (Après analyse n°011)
- Colle noire (Après analyse n°011)
- Colle noire (Après analyse n°015)
- Dalles de sol (Après analyse n°015)
- Dalles de sol (Après analyse n°014)
- Dalles de sol (Après analyse n°005)
- Colle jaune (Après analyse n°005)
- Colle noire (Après analyse n°004)
- Colle jaune (Après analyse n°024)
- Dalles de sol (Après analyse n°025)
- Colle noire (Après analyse n°025)
- Ragréage (Après analyse n°025)

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

Plomb

Présence de revêtements contenant du plomb.

Des dispositions particulières doivent être mises en oeuvre pour protéger les travailleurs et les occupants.

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.

* pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.

Les intervenants du dossier



Propriétaire : DRFIP de la région Grand Est et du
Département du Bas-Rhin,

4 Place de la République, 67000 STRASBOURG



Votre cabinet : Aléa Contrôles Strasbourg

98, Rue de Hochfelden, 67200 STRASBOURG

03 90 41 18 03 stephane.rojas@aleacontrôles.com



Technicien : Adrien ULM

03 90 41 18 03 adrien.ulm@aleacontrôles.com



Adrien ULM

Synthèse dossier
Réf. : DIA-RJS00-2512-021

Sommaire

Rapport Amiante	4
Procès-verbal d'analyse	46
Procès-verbal d'analyse	58
Procès-verbal d'analyse	59
Procès-verbal d'analyse	61
Rapport Plomb	62
Certificat de compétences Aléa du dossier	88
Attestation d'assurance Aléa du dossier	89
Ordre de mission	92

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux portant sur tout ou partie de l'immeuble désigné ci-dessous. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

Il ne s'applique pas aux repérages de l'amiante dans les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l'amiante a pu être utilisée, ni aux sols et aux roches en place.

1. Donneur d'ordre

DRFIP de la région Grand Est et du Département du Bas-Rhin, Monsieur Gabriel LAVERGNE
4 Place de la République
67000 STRASBOURG

2. Propriétaire

DRFIP de la région Grand Est et du Département du Bas-Rhin,
4 Place de la République
67000 STRASBOURG

3. Identification de l'immeuble bâti

Adresse du bien	35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG
Description Sommaire	Bâtiment administratif
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Non communiquées
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Référence du programme de travaux	Non communiquées
Permis de construire délivré en	Non communiqué

4. Références de la mission

Commande effectuée le	04/12/2025
Visite réalisée le(s)	11/12/2025 à 09:00
Rapport émis le	13/01/2026
Opérateur(s) de repérage, entité et certification	Adrien ULM Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (Réf : B2C 1275)
Assurances	AXA Assurances RCP n° 1148866204 Montant de garantie : 2.000.000 € Date de validité : 31/12/2026
Laboratoire accrédité (analyse)	ITGA
Contact sur place	DRFIP de la région Grand Est et du Département du Bas-Rhin Monsieur LAVERGNE
Sous-traitance	Sans objet

Textes de référence : Arrêté du 23/01/2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ; Norme NF X 46-020 version août 2017 ; Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ; Décret n°2019-251 du 27 mars 2019.

5. Conclusion(s) de la mission de repérage

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

En Présence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Colle noire	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Salle de réunion, Local coffre	4	105 m2	P004
Dalles de sol + Colle jaune	Rez-de-chaussée : Bureau 29, Espace guichet	5	44 m2	P005
Dalles de sol + Colle noire	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Local informatique	11	80 m2	P011
Ragréage + Colle noire	Rez-de-chaussée : Bureau 5	13	46 m2	P013
Dalles de sol + Colle noire	Rez-de-chaussée : Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1	14	170 m2	P014
Dalles de sol + Colle noire	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29	15	150 m2	P015
Colle jaune	1er étage : Salle de réunion	24	70 m2	P024
Dalles de sol + Colle noire + Ragréage	1er étage : Salle de réunion	25	70 m2	P025

En Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Bandes calicot	Rez-de-chaussée : Local coffre, Salle de réunion	1	P001
Faux-plafond	Rez-de-chaussée : Local coffre	2	P002
Linoleum (2ème couche)	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre	3	P003
Linoleum (3ème couche)	Rez-de-chaussée : Local coffre, Bureau 5, Salle de réunion	4	P004
Revêtement de sol	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7	6	P006
Bandes calicot	Rez-de-chaussée : Espace guichet	7	P007

Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 7	8	P008
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 5	9	P009
Linoleum	Rez-de-chaussée : Couloir	10	P010
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Local informatique	12	P012
Dalles de sol	Rez-de-chaussée : Bureau 21	16	P016
Ragréage	Rez-de-chaussée : Bureau 21	17	P017
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 21	18	P018
Ragréage	Rez-de-chaussée : Couloir	19	P019
Colle plinthe	Rez-de-chaussée : Wc	20	P020
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	21	P021
Revêtement de sol	1er étage : Salle de réunion	22	P022
Linoleum (2ème couche)	1er étage : Salle de réunion	23	P023
Linoleum (3ème couche)	1er étage : Salle de réunion	24	P024
Linoleum	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3	26	P026
Ragréage	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3	27	P027
Faux-plafond	Sous-sol : Dégagement 2 , Réception, Dégagement 3	28	P028
Colle plinthe	Sous-sol : Cuisine	29	P029
Colle faïence	Sous-sol : Cuisine	30	P030
Colle sol	Sous-sol : Cuisine	31	P031
Bande bitumineuse sous évier	Sous-sol : Cuisine	32	P032
Linoléum	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	33	P033
Terrazzo	Sous-sol : Cuisine	34	P034
Enduit mur	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	35	P035
Enduit plafond	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	36	P036
Mastic fenêtre	Sous-sol : Débarras 1	37	P037
Revêtement de sol	Sous-sol : Débarras 1	38	P038
Mastic fenêtre	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	39	P039

Enduit mur	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	40	P040
Enduit plafond	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	41	P041
Enduit plafond	Sous-sol : Local CTA	42	P042
Enduit mur	Sous-sol : Local CTA	43	P043
Enduit façade	Extérieur : Cour intérieure	44	P044
Enduit soubassement	Extérieur : Cour intérieure	45	P045
Enrobé routier	Extérieur : Cour intérieure	46	P046
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	47	P047
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	48	P048

Fait à STRASBOURG, le 13/01/2026

Adrien ULM
Opérateur de repérage certifié



6. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

7. Sommaire

- 1 Donneur d'ordre
 - 2 Propriétaire
 - 3 Identification du bien immobilier et de ses annexes
 - 4 Références de la mission
 - 5 Conclusion(s) de la mission de repérage
 - 6 Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités
 - 7 Sommaire
 - 8 Programme de travaux du donneur d'ordre
 - 9 Programme de la mission de repérage
 - 10 Périmètre de la mission de repérage
 - 11 Autres interlocuteurs éventuels
 - 12 Obligations des intervenants
 - 13 Ecart et adjonctions réalisées lors de la mission par rapport à la réglementation
 - 14 Zones présentant des similitudes d'ouvrages
 - 15 Liste et localisation des matériaux et produits repérés
 - 16 Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante
 - 17 Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante
 - 18 Schémas
 - 19 Investigations complémentaires à mener
 - 20 Documentation disponible
 - 21 Observations
 - 22 Modalités de repérage
 - 23 Conditions particulières d'exécution
- Et, le cas échéant en annexe :
Annexe : Procès-verbaux d'analyse

8. Programme de travaux du donneur d'ordre

Référence du document décrivant le programme des travaux transmis par le donneur d'ordre : non communiqué
Description du programme des travaux : Programme et périmètre des travaux selon les documents "PROGRAMME_35AVVOSGES_DDFIP" transmis par M. LAVERGNE

9. Programme de la mission de repérage

Le programme de la mission de repérage ne porte que sur les éléments listés dans le paragraphe 9 ci-dessous.

Matériaux ou produits	Localisation(s)
Colle noire	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Salle de réunion, Local coffre
Dalles de sol	Rez-de-chaussée : Bureau 29, Espace guichet
Colle jaune	Rez-de-chaussée : Bureau 29, Espace guichet
Dalles de sol	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Local informatique
Colle noire	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Local informatique
Ragréage	Rez-de-chaussée : Bureau 5
Colle noire	Rez-de-chaussée : Bureau 5
Colle noire	Rez-de-chaussée : Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1

Dalles de sol	Rez-de-chaussée : Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1
Colle noire	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29
Dalles de sol	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29
Colle jaune	1er étage : Salle de réunion
Dalles de sol	1er étage : Salle de réunion
Colle noire	1er étage : Salle de réunion
Ragréage	1er étage : Salle de réunion
Bandes calicot	Rez-de-chaussée : Local coffre, Salle de réunion
Faux-plafond	Rez-de-chaussée : Local coffre
Linoleum (2ème couche)	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre
Linoleum (3ème couche)	Rez-de-chaussée : Local coffre, Bureau 5, Salle de réunion
Revêtement de sol	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7
Bandes calicot	Rez-de-chaussée : Espace guichet
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 7
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 5
Linoleum	Rez-de-chaussée : Couloir
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Local informatique
Dalles de sol	Rez-de-chaussée : Bureau 21
Ragréage	Rez-de-chaussée : Bureau 21
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 21
Ragréage	Rez-de-chaussée : Couloir
Colle plinthe	Rez-de-chaussée : Wc
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc
Revêtement de sol	1er étage : Salle de réunion
Linoleum (2ème couche)	1er étage : Salle de réunion
Linoleum (3ème couche)	1er étage : Salle de réunion
Linoleum	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3
Ragréage	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3
Faux-plafond	Sous-sol : Dégagement 2 , Réception, Dégagement 3

Colle plinthe	Sous-sol : Cuisine
Colle faïence	Sous-sol : Cuisine
Colle sol	Sous-sol : Cuisine
Bande bitumineuse sous évier	Sous-sol : Cuisine
Linoléum	Sous-sol : Débarras 2, Courrier
Terrazzo	Sous-sol : Cuisine
Enduit mur	Sous-sol : Débarras 2, Courrier
Enduit plafond	Sous-sol : Débarras 2, Courrier
Mastic fenêtre	Sous-sol : Débarras 1
Revêtement de sol	Sous-sol : Débarras 1
Mastic fenêtre	Sous-sol : Local transpalette, Local archives
Enduit mur	Sous-sol : Local transpalette, Local archives
Enduit plafond	Sous-sol : Local transpalette, Local archives
Enduit plafond	Sous-sol : Local CTA
Enduit mur	Sous-sol : Local CTA
Enduit façade	Extérieur : Cour intérieure
Enduit soubassement	Extérieur : Cour intérieure
Enrobé routier	Extérieur : Cour intérieure
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc

10. Périmètre de la mission de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés :

1er étage : Salle de réunion

Extérieur : Cour intérieure

Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1, Wc, Bureau 21

Sous-sol : Local CTA, Local transpalette, Couloir , Local archives, Dégagement 1, Débarras 1, Débarras 2, Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3 , Cuisine, Courrier

11. Autres interlocuteurs éventuels

Maîtrise d'œuvre : non communiqué

Maître d'ouvrage délégué : non communiqué

Coordonnateur : non communiqué

Accompagnateur désigné par le donneur d'ordre : DRFIP de la région Grand Est et du Département du Bas-Rhin
Monsieur LAVERGNE

12. Obligations des intervenants

Pour rappel, ce présent document vient en complément des rapports existants de repérage antérieurs (Dossier Technique Amiante, Constat Vente, autres diagnostics avant-travaux, ...). Il appartient au maître d'ouvrage ou à l'employeur des salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante. Ces documents doivent également être communiqués par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre et au coordinateur. Conformément au code du travail, ces rapports, y compris le présent document, doivent être joints au plan de prévention, PGSSPS, PGSCSPS, Dossier d'interventions ultérieures... Ils doivent être remis à l'ensemble des employeurs de salariés susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante dans le cadre du chantier de travaux. Ils doivent également être joints aux éventuels dossiers d'appel d'offre ou demande de devis concernant l'intervention de salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante.

Le présent rapport doit faire partie intégrante de l'évaluation des risques à établir dans le cadre du chantier. Le repérage, objet du présent rapport, est, conformément à la norme NF X 46-020 de la version en vigueur, réalisé à l'initiative du donneur d'ordre ou, à défaut, du maître d'œuvre ou du responsable de l'entreprise des travaux.

Pour rappel, le maître d'ouvrage doit, à l'issue de travaux de désamiantage faire procéder à un examen visuel réglementaire par un diagnostiqueur certifié (se renseigner auprès de votre interlocuteur Aléa Contrôles).

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, le donneur d'ordre adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

13. Ecart et adjonctions réalisés lors de la mission par rapport à la réglementation

Sans Objet.

14. Zones présentant des similitudes d'ouvrages


ZPSO DESCRIPTION	ET	Localisation(s)	MPCA repéré ?
ZPSO #1 : Bandes calicot		Rez-de-chaussée : Local coffre, Salle de réunion	Non
ZPSO #2 : Faux-plafond		Rez-de-chaussée : Local coffre	Non
ZPSO #3 : Linoleum [2ème couche]		Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre	Non
ZPSO #4 : Linoleum [3ème couche]		Rez-de-chaussée : Local coffre, Bureau 5, Salle de réunion	Non
ZPSO #4 : Colle noire		Rez-de-chaussée : Bureau 5, Salle de réunion, Local coffre	Oui
ZPSO #5 : Dalles de sol		Rez-de-chaussée : Bureau 29, Espace guichet	Oui
ZPSO #5 : Colle jaune		Rez-de-chaussée : Bureau 29, Espace guichet	Oui
ZPSO #6 : Revêtement de sol		Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7	Non
ZPSO #7 : Bandes calicot		Rez-de-chaussée : Espace guichet	Non
ZPSO #8 : Enduit mur		Rez-de-chaussée : Bureau 7	Non
ZPSO #9 : Enduit mur		Rez-de-chaussée : Bureau 5	Non
ZPSO #10 : Linoleum		Rez-de-chaussée : Couloir	Non
ZPSO #11 : Dalles de sol		Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Local informatique	Oui
ZPSO #11 : Colle noire		Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Local informatique	Oui
ZPSO #12 : Enduit mur		Rez-de-chaussée : Local informatique	Non
ZPSO #13 : Ragréage		Rez-de-chaussée : Bureau 5	Oui
ZPSO #13 : Colle noire		Rez-de-chaussée : Bureau 5	Oui
ZPSO #14 : Colle noire		Rez-de-chaussée : Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1	Oui
ZPSO #14 : Dalles de sol		Rez-de-chaussée : Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1	Oui
ZPSO #15 : Colle noire		Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29	Oui
ZPSO #15 : Dalles de sol		Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29	Oui
ZPSO #16 : Dalles de sol		Rez-de-chaussée : Bureau 21	Non
ZPSO #17 : Ragréage		Rez-de-chaussée : Bureau 21	Non
ZPSO #18 : Enduit mur		Rez-de-chaussée : Bureau 21	Non
ZPSO #19 : Ragréage		Rez-de-chaussée : Couloir	Non
ZPSO #20 : Colle		Rez-de-chaussée : Wc	Non

plinthe		
ZPSO #21 : Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	Non
ZPSO #22 : Revêtement de sol	1er étage : Salle de réunion	Non
ZPSO #23 : Linoleum (2ème couche)	1er étage : Salle de réunion	Non
ZPSO #24 : Linoleum (3ème couche)	1er étage : Salle de réunion	Non
ZPSO #24 : Colle jaune	1er étage : Salle de réunion	Oui
ZPSO #25 : Dalles de sol	1er étage : Salle de réunion	Oui
ZPSO #25 : Colle noire	1er étage : Salle de réunion	Oui
ZPSO #25 : Ragréage	1er étage : Salle de réunion	Oui
ZPSO #26 : Linoleum	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3	Non
ZPSO #27 : Ragréage	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3	Non
ZPSO #28 : Faux-plafond	Sous-sol : Dégagement 2 , Réception, Dégagement 3	Non
ZPSO #29 : Colle plinthe	Sous-sol : Cuisine	Non
ZPSO #30 : Colle faïence	Sous-sol : Cuisine	Non
ZPSO #31 : Colle sol	Sous-sol : Cuisine	Non
ZPSO #32 : Bande bitumineuse sous évier	Sous-sol : Cuisine	Non
ZPSO #33 : Linoléum	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	Non
ZPSO #34 : Terrazzo	Sous-sol : Cuisine	Non
ZPSO #35 : Enduit mur	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	Non
ZPSO #36 : Enduit plafond	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	Non
ZPSO #37 : Mastic fenêtre	Sous-sol : Débarras 1	Non
ZPSO #38 : Revêtement de sol	Sous-sol : Débarras 1	Non
ZPSO #39 : Mastic fenêtre	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	Non
ZPSO #40 : Enduit mur	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	Non
ZPSO #41 : Enduit plafond	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	Non
ZPSO #42 : Enduit plafond	Sous-sol : Local CTA	Non
ZPSO #43 : Enduit mur	Sous-sol : Local CTA	Non
ZPSO #44 : Enduit façade	Extérieur : Cour intérieure	Non
ZPSO #45 : Enduit soubassement	Extérieur : Cour intérieure	Non

ZPSO #46 : Enrobé routier	Extérieur : Cour intérieure	Non
ZPSO #47 : Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	Non
ZPSO #48 : Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	Non

15. Liste et localisation des matériaux et produits repérés

ZPSO #1		Parois verticales intérieures / Bandes calicot	
Localisation : Rez-de-chaussée : Local coffre, Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bandes calicot Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local coffre		P001	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°001

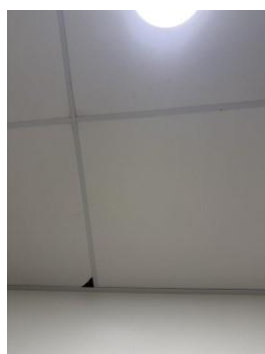ZPSO #2		Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond	
Localisation : Rez-de-chaussée : Local coffre			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local coffre		P002	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°002

ZPSO #3		Divers / Linoleum (2ème couche)	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoleum (2ème couche) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local coffre		P003	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°003

ZPSO #4		Divers / Linoleum (3ème couche)	
Localisation : Rez-de-chaussée : Local coffre, Bureau 5, Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoleum (3ème couche) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local coffre		P004	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°004
Colle noire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local coffre		P004	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°004 Types de fibres : Chrysotile

ZPSO #5		Planchers et planchers techniques / Dalles de sol + Colle jaune	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 29, Espace guichet			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Dalles de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Espace guichet		P005	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°005 Types de fibres : Chrysotile
Colle jaune Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Espace guichet		P005	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°005 Types de fibres : Chrysotile

ZPSO #6		Divers / Revêtement de sol	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Revêtement de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local coffre		P006	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°006

ZPSO #7		Parois verticales intérieures / Bandes calicot	
Localisation : Rez-de-chaussée : Espace guichet			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bandes calicot Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Espace guichet		P007	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°007

ZPSO #8		Parois verticales intérieures / Enduit mur	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 7			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit mur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Bureau 7		P008	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°008

ZPSO #9		Parois verticales intérieures / Enduit mur	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 5			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit mur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Bureau 5		P009	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°009

ZPSO #10	Divers / Linoleum		
Localisation : Rez-de-chaussée : Couloir			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoleum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Couloir		P010	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°010

ZPSO #11		Planchers et planchers techniques / Dalles de sol + Colle noire	
Localisation : Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Local informatique			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Dalles de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local informatique		P011	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°011 Types de fibres : Chrysotile
Colle noire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local informatique		P011	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°011 Types de fibres : Chrysotile

ZPSO #12		Parois verticales intérieures / Enduit mur	
Localisation : Rez-de-chaussée : Local informatique			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit mur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local informatique		P012	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°012

ZPSO #13		Planchers et planchers techniques / Ragréage + Colle noire	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 5			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragréage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Bureau 5		P013	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°013 Types de fibres : Chrysotile
Colle noire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Bureau 5		P013	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°013 Types de fibres : Chrysotile


ZPSO #14		Planchers et planchers techniques / Colle noire + Dalles de sol	
Localisation : Rez-de-chaussée : Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle noire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Espace guichet		P014	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°014 Types de fibres : Chrysotile
Dalles de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Espace guichet		P014	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°014 Types de fibres : Chrysotile

ZPSO #15		Planchers et planchers techniques / Colle noire + Dalles de sol	
Localisation : Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle noire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local informatique		P015	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°015 Types de fibres : Chrysotile
Dalles de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Local informatique		P015	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°015 Types de fibres : Chrysotile

ZPSO #16		Planchers et planchers techniques / Dalles de sol	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 21			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Dalles de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Bureau 21		P016	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°016

ZPSO #17		Planchers et planchers techniques / Ragrée	
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 21			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragrée Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Bureau 21		P017	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°017

ZPSO #18	Parois verticales intérieures / Enduit mur		
Localisation : Rez-de-chaussée : Bureau 21			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit mur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Bureau 21		P018	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°018

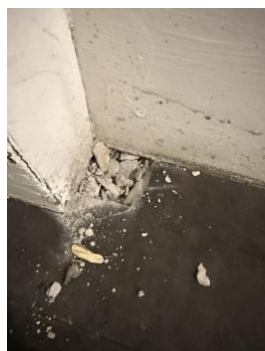ZPSO #19		Planchers et planchers techniques / Ragréage	
Localisation : Rez-de-chaussée : Couloir			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragréage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Couloir		P019	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°019

ZPSO #20		Parois verticales intérieures / Colle plinthe	
Localisation : Rez-de-chaussée : Wc			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle plinthe Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Wc		P020	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°020


ZPSO #21		Planchers et planchers techniques / Colle sol	
Localisation : Rez-de-chaussée : Wc			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Wc		P021	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°021

ZPSO #22	Divers / Revêtement de sol		
Localisation : 1er étage : Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Revêtement de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : 1er étage Salle de réunion		P022	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°022

ZPSO #23		Divers / Linoleum (2ème couche)	
Localisation : 1er étage : Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoleum (2ème couche) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : 1er étage Salle de réunion		P023	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°023

ZPSO #24		Divers / Linoleum (3ème couche) + Colle jaune	
Localisation : 1er étage : Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoleum (3ème couche) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : 1er étage Salle de réunion		P024	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°024
Colle jaune Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : 1er étage Salle de réunion		P024	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°024 Types de fibres : Chrysotile

ZPSO #25		Planchers et planchers techniques / Dalles de sol + Colle noire + Ragréage	
Localisation : 1er étage : Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Dalles de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : 1er étage Salle de réunion		P025	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°025 Types de fibres : Chrysotile
Colle noire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : 1er étage Salle de réunion		P025	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°025 Types de fibres : Chrysotile
Ragréage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : 1er étage Salle de réunion		P025	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°025 Types de fibres : Chrysotile

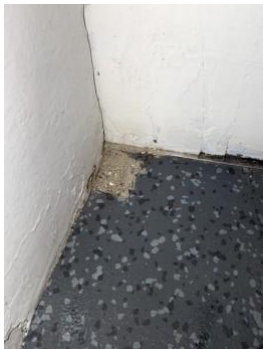ZPSO #26		Divers / Linoleum	
Localisation : Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoleum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Dégagement 2		P026	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°026

ZPSO #27		Planchers et planchers techniques / Ragréage	
Localisation : Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragréage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Dégagement 2		P027	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°027

ZPSO #28		Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond	
Localisation : Sous-sol : Dégagement 2 , Réception, Dégagement 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Dégagement 3		P028	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°028

ZPSO #29		Parois verticales intérieures / Colle plinthe	
Localisation : Sous-sol : Cuisine			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle plinthe Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Cuisine		P029	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°029

ZPSO #30		Parois verticales intérieures / Colle faïence	
Localisation : Sous-sol : Cuisine			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Cuisine		P030	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°030

ZPSO #31		Planchers et planchers techniques / Colle sol	
Localisation : Sous-sol : Cuisine			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Cuisine		P031	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°031

ZPSO #32		Divers / Bande bitumineuse sous évier	
Localisation : Sous-sol : Cuisine			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bande bitumineuse sous évier Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Cuisine		P032	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°032

ZPSO #33		Divers / Linoléum	
Localisation : Sous-sol : Débarras 2, Courrier			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Courrier		P033	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°033

ZPSO #34		Divers / Terrazzo	
Localisation : Sous-sol : Cuisine			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Terrazzo Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Cuisine		P034	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°034

ZPSO #35		Parois verticales intérieures / Enduit mur	
Localisation : Sous-sol : Débarras 2, Courrier			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit mur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Courrier		P035	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°035

ZPSO #36		Plafonds et faux plafonds / Enduit plafond	
Localisation : Sous-sol : Débarras 2, Courrier			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit plafond Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Courrier		P036	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°036

ZPSO #37		Parois verticales extérieures et Façades / Mastic fenêtre	
Localisation : Sous-sol : Débarras 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastic fenêtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Débarras 1		P037	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°037

ZPSO #38		Divers / Revêtement de sol	
Localisation : Sous-sol : Débarras 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Revêtement de sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Débarras 1		P038	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°038

ZPSO #39		Parois verticales extérieures et Façades / Mastic fenêtre	
Localisation : Sous-sol : Local transpalette, Local archives			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastic fenêtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Local transpalette		P039	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°039

ZPSO #40		Parois verticales intérieures / Enduit mur	
Localisation : Sous-sol : Local transpalette, Local archives			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit mur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Local transpalette		P040	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°040

ZPSO #41		Plafonds et faux plafonds / Enduit plafond	
Localisation : Sous-sol : Local transpalette, Local archives			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit plafond Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Local transpalette		P041	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°041

ZPSO #42		Plafonds et faux plafonds / Enduit plafond	
Localisation : Sous-sol : Local CTA			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit plafond Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Local CTA		P042	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°042

ZPSO #43		Parois verticales intérieures / Enduit mur	
Localisation : Sous-sol : Local CTA			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit mur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Local CTA		P043	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°043

ZPSO #44		Parois verticales extérieures et Façades / Enduit façade	
Localisation : Extérieur : Cour intérieure			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit façade Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Extérieur Cour intérieure		P044	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°044

ZPSO #45		Parois verticales extérieures et Façades / Enduit soubassement	
Localisation : Extérieur : Cour intérieure			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit soubassement Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Extérieur Cour intérieure		P045	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°045

ZPSO #46		Aménagements, voiries et réseaux divers / Enrobé routier	
Localisation : Extérieur : Cour intérieure			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enrobé routier Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Extérieur Cour intérieure		P046	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°046

ZPSO #47		Planchers et planchers techniques / Colle sol	
Localisation : Rez-de-chaussée : Wc			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Wc		P047	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°047

ZPSO #48		Planchers et planchers techniques / Colle sol		
Localisation : Rez-de-chaussée : Wc				
Partie Inspectée / Description		Photo	N° Ech.	Conclusion
Colle sol Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Rez-de-chaussée Wc			P048	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°048

16. Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Type de fibre	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Colle noire	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Salle de réunion, Local coffre	4	Chrysotile	105 m2	P004
Dalles de sol + Colle jaune	Rez-de-chaussée : Bureau 29, Espace guichet	5	Chrysotile	44 m2	P005
Dalles de sol + Colle noire	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Local informatique	11	Chrysotile	80 m2	P011
Ragréage + Colle noire	Rez-de-chaussée : Bureau 5	13	Chrysotile	46 m2	P013
Dalles de sol + Colle noire	Rez-de-chaussée : Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1	14	Chrysotile	170 m2	P014
Dalles de sol + Colle noire	Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29	15	Chrysotile	150 m2	P015
Colle jaune	1er étage : Salle de réunion	24	Chrysotile	70 m2	P024
Dalles de sol + Colle noire + Ragréage	1er étage : Salle de réunion	25	Chrysotile	70 m2	P025

17. Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante


Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Bandes calicot	Rez-de-chaussée : Local coffre, Salle de réunion	1	P001
Faux-plafond	Rez-de-chaussée : Local coffre	2	P002
Linoleum (2ème couche)	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre	3	P003
Linoleum (3ème couche)	Rez-de-chaussée : Local coffre, Bureau 5, Salle de réunion	4	P004
Revêtement de sol	Rez-de-chaussée : Bureau 5, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7	6	P006
Bandes calicot	Rez-de-chaussée : Espace guichet	7	P007
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 7	8	P008
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 5	9	P009
Linoleum	Rez-de-chaussée : Couloir	10	P010
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Local informatique	12	P012
Dalles de sol	Rez-de-chaussée : Bureau 21	16	P016
Ragréage	Rez-de-chaussée : Bureau 21	17	P017
Enduit mur	Rez-de-chaussée : Bureau 21	18	P018
Ragréage	Rez-de-chaussée : Couloir	19	P019
Colle plinthe	Rez-de-chaussée : Wc	20	P020
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	21	P021
Revêtement de sol	1er étage : Salle de réunion	22	P022
Linoleum (2ème couche)	1er étage : Salle de réunion	23	P023
Linoleum (3ème couche)	1er étage : Salle de réunion	24	P024
Linoleum	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3	26	P026
Ragréage	Sous-sol : Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3	27	P027
Faux-plafond	Sous-sol : Dégagement 2 , Réception, Dégagement 3	28	P028
Colle plinthe	Sous-sol : Cuisine	29	P029

Colle faïence	Sous-sol : Cuisine	30	P030
Colle sol	Sous-sol : Cuisine	31	P031
Bande bitumineuse sous évier	Sous-sol : Cuisine	32	P032
Linoléum	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	33	P033
Terrazzo	Sous-sol : Cuisine	34	P034
Enduit mur	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	35	P035
Enduit plafond	Sous-sol : Débarras 2, Courrier	36	P036
Mastic fenêtre	Sous-sol : Débarras 1	37	P037
Revêtement de sol	Sous-sol : Débarras 1	38	P038
Mastic fenêtre	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	39	P039
Enduit mur	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	40	P040
Enduit plafond	Sous-sol : Local transpalette, Local archives	41	P041
Enduit plafond	Sous-sol : Local CTA	42	P042
Enduit mur	Sous-sol : Local CTA	43	P043
Enduit façade	Extérieur : Cour intérieure	44	P044
Enduit soubassement	Extérieur : Cour intérieure	45	P045
Enrobé routier	Extérieur : Cour intérieure	46	P046
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	47	P047
Colle sol	Rez-de-chaussée : Wc	48	P048

18. Schémas

Planche de repérage technique

Planche 1 / Sous-sol

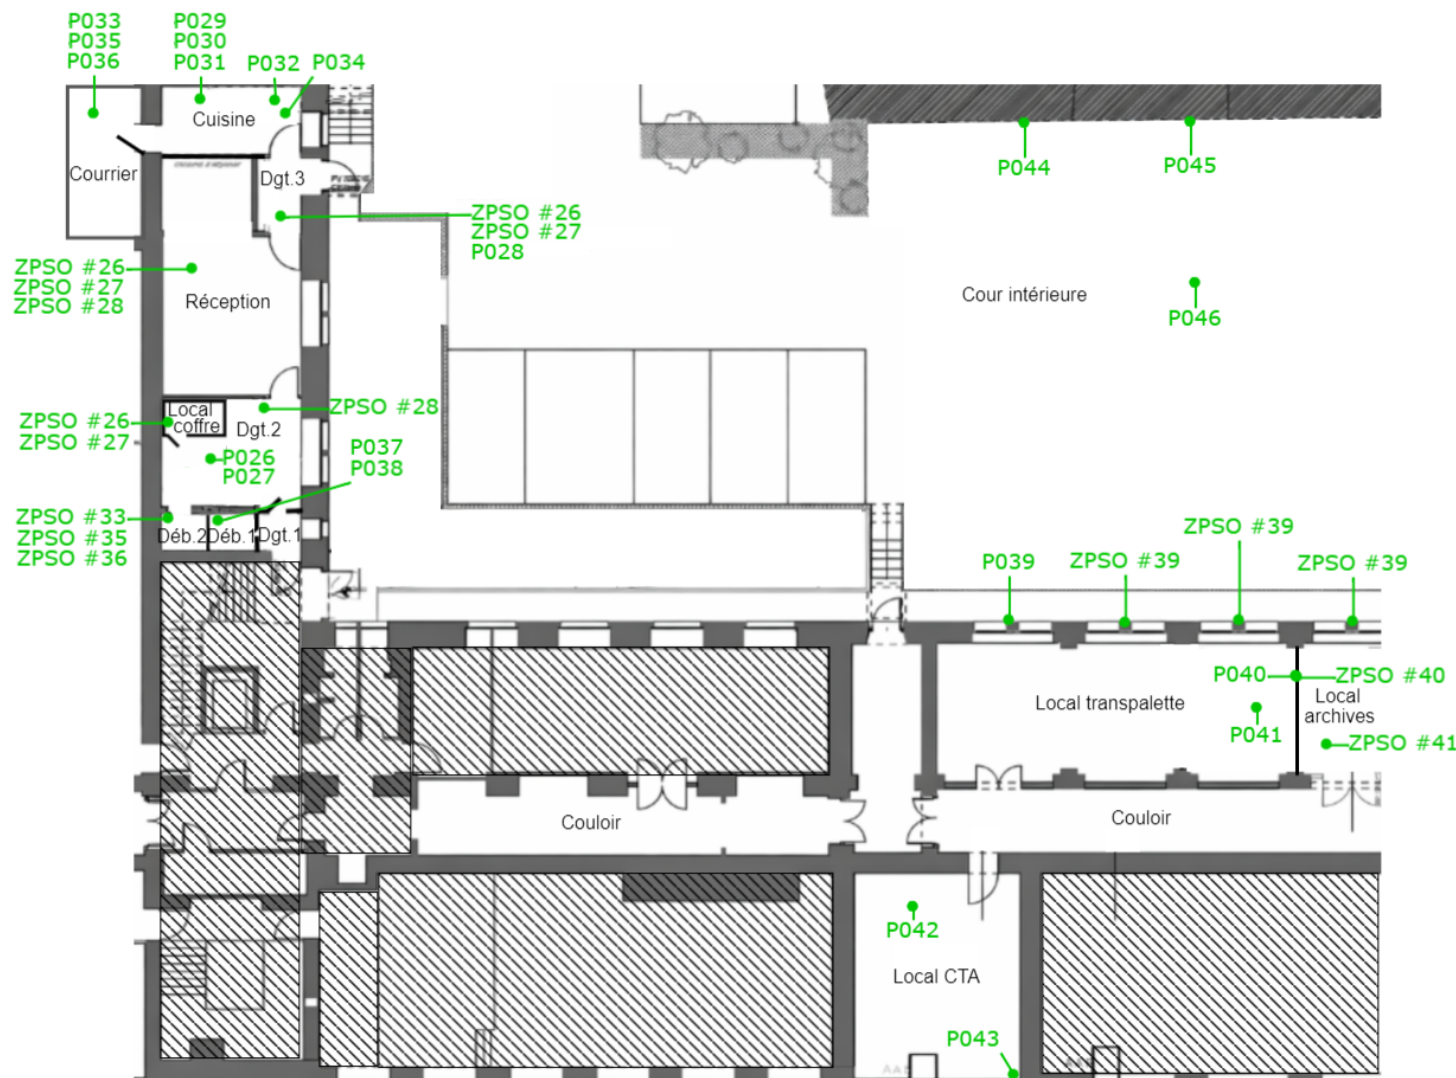

Matériaux et produits sans amiante

P033 Linoléum	P035 Enduit mur
P036 Enduit plafond	P029 Colle plinthe
P032 Bande bitumineuse sous évier	P034 Terrazzo
P042 Enduit plafond	P043 Enduit mur
P028 Faux-plafond	P037 Mastic fenêtre
P026 Linoleum	P027 Ragréage
P039 Mastic fenêtre	P040 Enduit mur
P041 Enduit plafond	P046 Enrobé routier
P044 Enduit façade	P045 Enduit soubassement
P038 Revêtement de sol	P031 Colle sol
P030 Colle faïence	

Zone présentant des similitudes d'ouvrage

ZPSO #33 Linoléum
ZPSO #35 Enduit mur
ZPSO #36 Enduit plafond
ZPSO #28 Faux-plafond
ZPSO #26 Linoleum
ZPSO #27 Ragréage
ZPSO #39 Mastic fenêtre
ZPSO #40 Enduit mur
ZPSO #41 Enduit plafond

- Hors périmètre de la mission
- ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- Examen en absence


35 Avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG

DIA-RJS00-2512-021

Adrien ULM

Planche de repérage technique

Planche 2.1 / Rez-de-chaussée / Positive

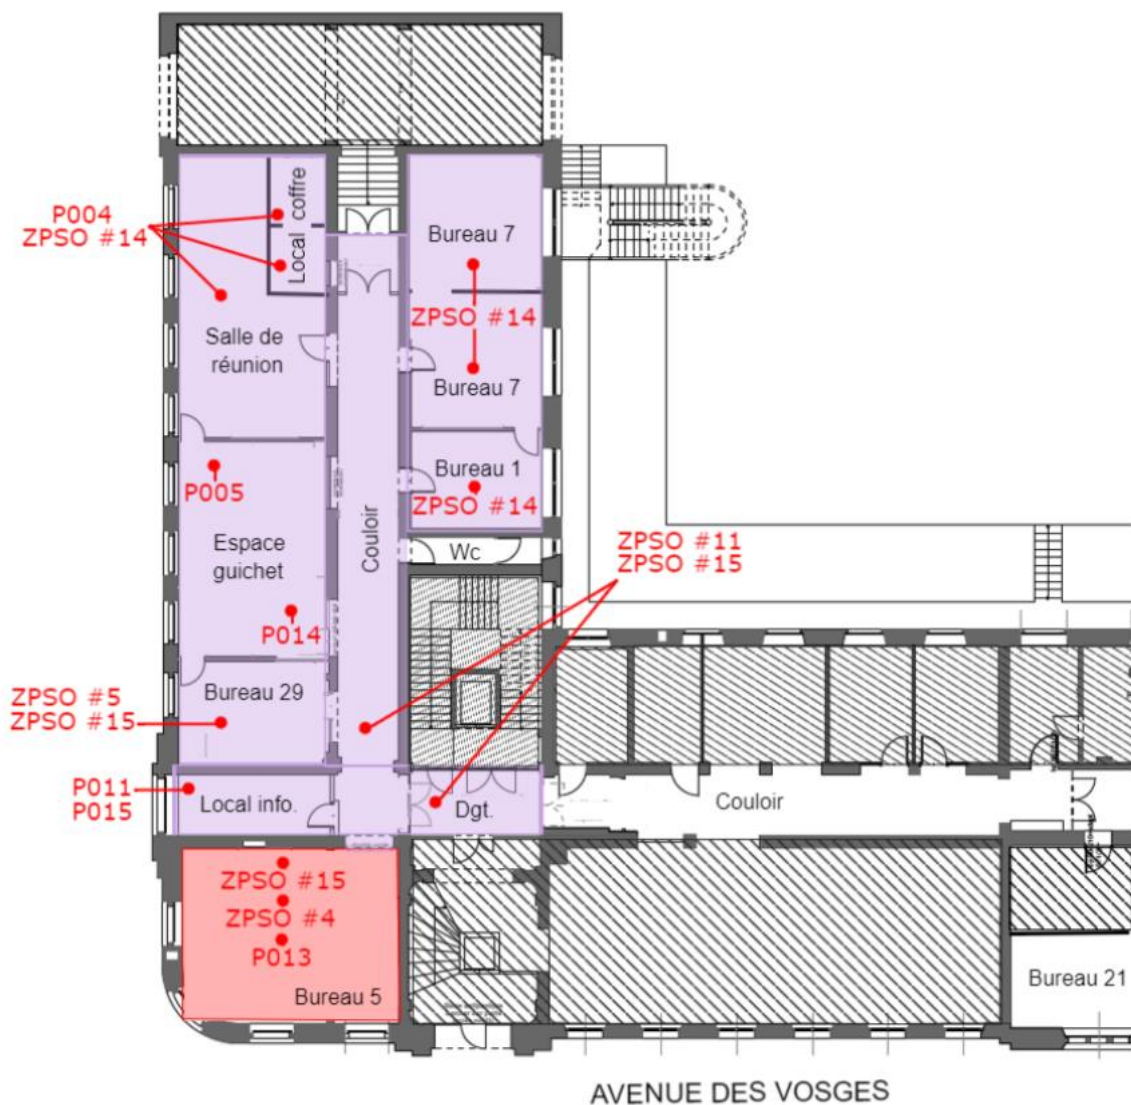

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P004 Colle noire	P005 Dalles de sol + Colle jaune
P011 Dalles de sol + Colle noire	P013 Ragréage + Colle noire
P014 Dalles de sol + Colle noire	P015 Dalles de sol + Colle noire

Zone présentant des similitudes d'ouvrage

ZPSO #5	Dalles de sol + Colle jaune
ZPSO #11	Dalles de sol + Colle noire
ZPSO #13	Ragréage + Colle noire
ZPSO #14	Dalles de sol + Colle noire
ZPSO #15	Dalles de sol + Colle noire

- Dalles de sol + Colle + Ragréage
- Dalles de sol + Colle
- Hors périmètre de la mission
- ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- elm Examen en présence


35 Avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG

DIA-RJS00-2512-021

Adrien ULM

Planche de repérage technique

Planche 2.2 / Rez-de-chaussée / Négative

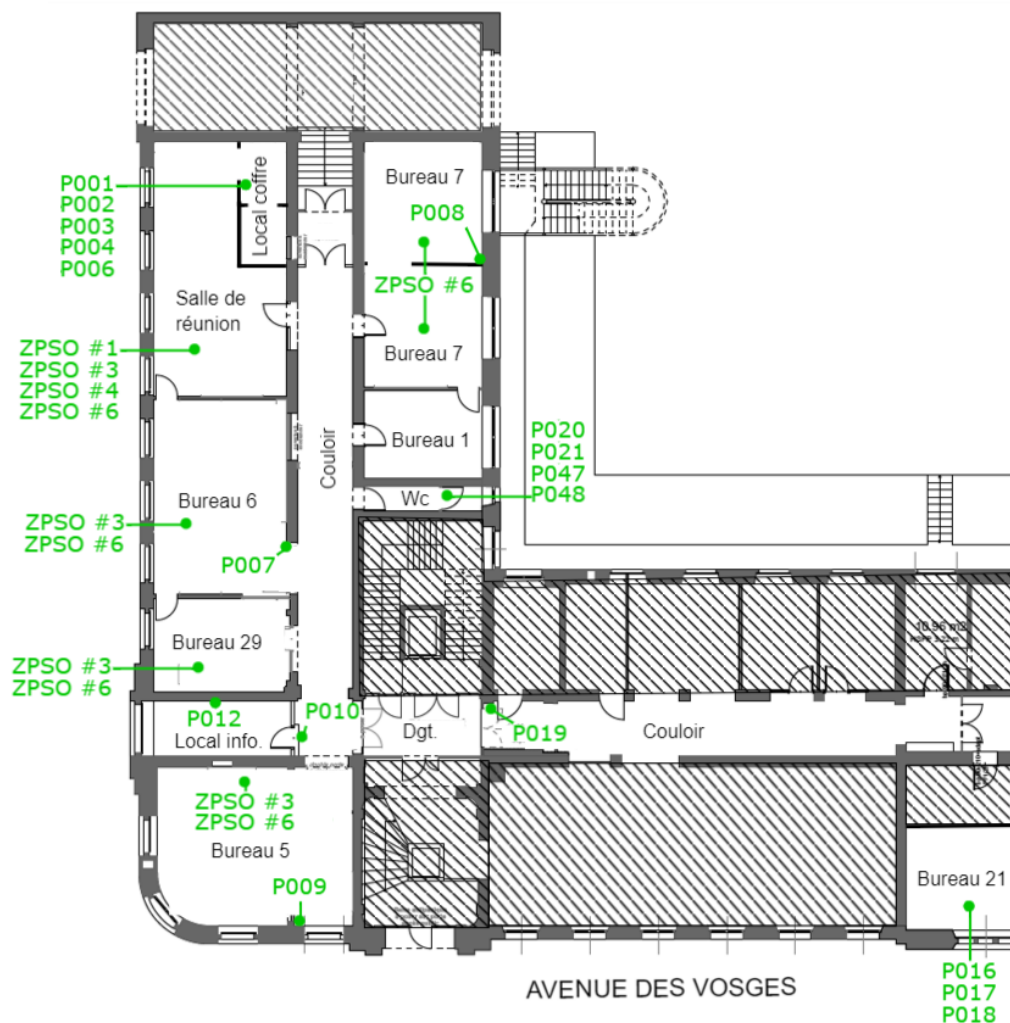

Matériaux et produits sans amiante

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| P001 Bandes calicot | P002 Faux-plafond |
| P003 Linoleum | P004 Linoleum |
| P006 Revêtement de sol type parquet | P007 Bandes calicot |
| P008 Enduit de mur | P009 Enduit de mur |
| P010 Linoleum | P012 Enduit mur |
| P016 Dalles de sol | P017 Ragréage |
| P018 Enduit mur | P019 Ragréage |
| P020 Colle plinthe | P021 Colle carrelage sol |
| P047 Colle sol | P048 Colle sol |
| P016 Dalles de sol | P017 Ragréage |
| P018 Enduit mur | |

Zone présentant des similitudes d'ouvrage

- | | |
|---------|--------------------------------|
| ZPSO #1 | Bandes calicot |
| ZPSO #3 | Linoleum |
| ZPSO #6 | Revêtement de sol type parquet |

- Hors périmètre de la mission
- Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- Examen en absence

35 Avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG

DIA-RJS00-2512-021

Adrien ULM

Planche de repérage technique

Planche 3.1 / 1er étage / Positive



Matériaux et produits contenant de l'amiante

P024 Colle jaune

P025 Dalles de sol + Colle noire + Ragréage

 Dalles de sol + Colle + Ragréage

 Hors périmètre de la mission

 Examen en présence


35 Avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG

DIA-RJS00-2512-021

Adrien ULM

Planche de repérage technique

Planche 3.2 / 1^{er} étage / Négative

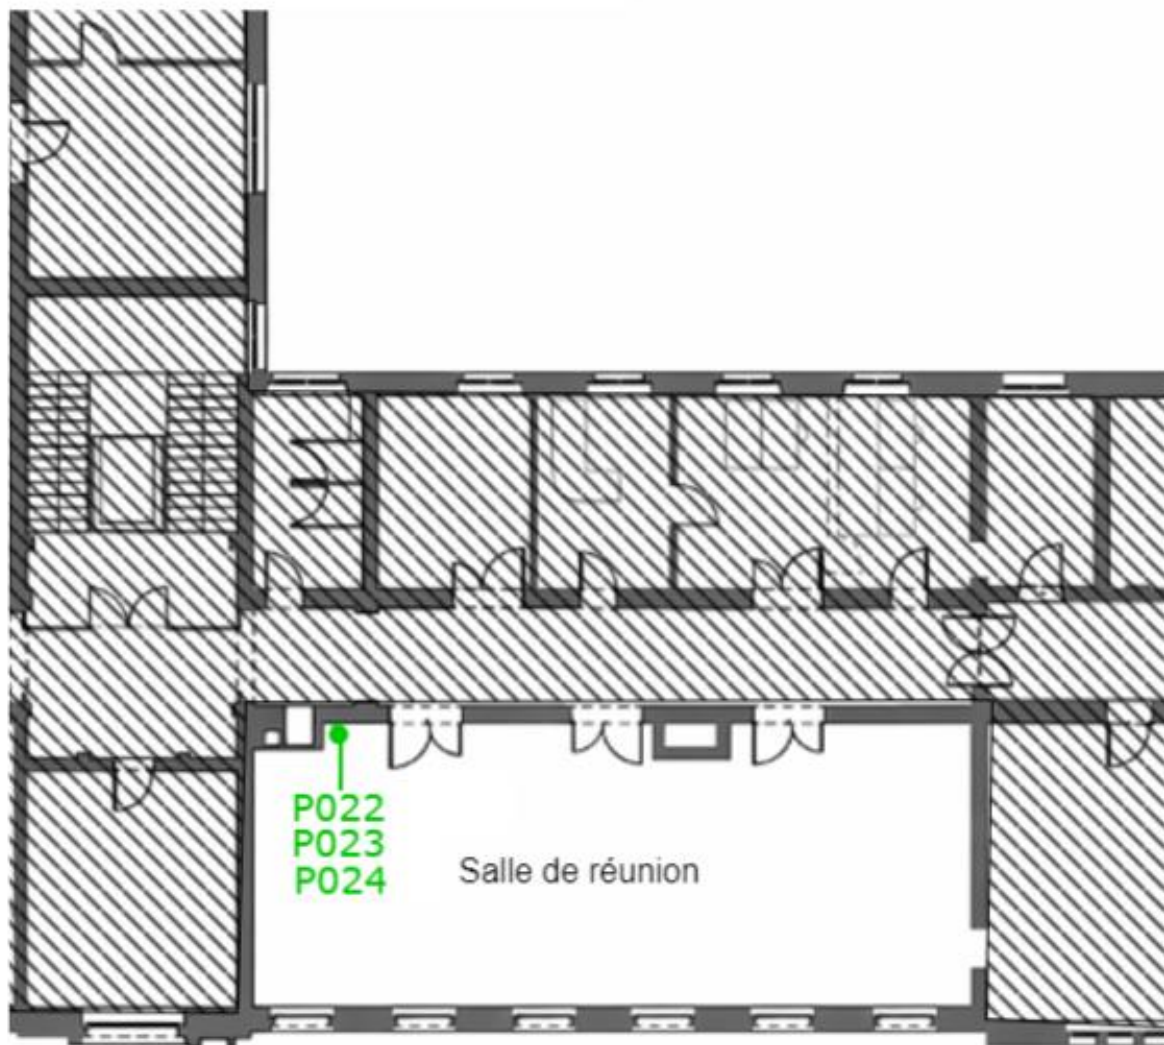

Matériaux et produits sans amiante

P022 Revêtement de sol P023 Linoleum
P024 Linoleum



Hors périmètre de la mission



Examen en absence

35 Avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG

DIA-RJS00-2512-021

Adrien ULM

19. Investigations complémentaires à mener

Sans Objet.

20. Documentation disponible

Type de document technique	Nom du document technique	Date	Opérateur et société	Utilisable
Plans	Étude de faisabilité pour la densification du bâtiment du centre des finances publiques de Strasbourg - Vosges	16/07/2025	N. METZGER	Oui

21. Observations

Sans Objet.

22. Modalités de repérage

Le repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante, d'après l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, porte sur les produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble suivant la liste définie en annexe I de l'arrêté précité (voir conditions particulières du présent document).

Le repérage est réalisé si possible après évacuation et enlèvement des mobiliers des parties du bâtiment concernées par les travaux, de manière que tous les composants soient accessibles.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe I de l'arrêté du 23 janvier 2020 et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection de l'ouvrage est exhaustive au regard du programme des travaux. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers (les plénums, gaines techniques, gaines maçonnées, joints de cloisons et cloisons démontables par exemple doivent être examinés).

Le repérage ne se limite pas à la zone où les travaux sont envisagés. Il s'étend aux locaux contigus et à ceux des niveaux inférieurs.

Lorsque l'opérateur de repérage a la connaissance des matériaux ou produits qui contiennent effectivement de l'amiante, il peut revenir sur site pour estimer leurs quantités. Les quantités données dans ce rapport sont estimatives et sont données à titre indicatives.

23. Conditions particulières d'exécution

Liste des matériaux à repérer dans le cadre du repérage amiante avant travaux (liste non exhaustive)
(Annexe I : Liste minimale des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer de l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)

Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») - Plaques en matériaux bitumineux - Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises en fibrociment - Bardeaux bitumineux (« shingles »).
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare pluie - Isolants fibreux en sous toiture - Flocages, enduits projetés
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux pluviales - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Tresses d'étanchéité à l'air - Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) - Jonctions bitumineuses - Solins en fibre ciment - Colle des solins en fibre ciment
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur - Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) - Parties planes ou relevés : complexes asphaltés - Colles, produits d'accrochage
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes

Parois verticales extérieures et Façades

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage - Ardoises composites hors fibrociment - Ardoises en fibrociment - Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses - Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) - Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés - Carton-amiante - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs - Revêtements plastiques épais (RPE) - Peintures sur béton - Enduits pelliculaires de lissage/débullage - Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants - Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes - Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) - Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux (pluviales et usées) - Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Parois verticales intérieures

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Murs et cloisons maçonnés	Flocages. - Enduits à base de plâtre ou ciment ou projetés, lissés ou talochés - Enduits de ragréage, débullage, lissage - Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu - Fourreaux (carton, fibres ciment...)
Poteaux	Flocages. - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) - Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison - Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés - Flocages - Plots de colle fixant les cloisons au mur - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac - Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment -
Gaines et coffres verticaux	Flocages - Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) - Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite - Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment - Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) - Revêtements bitumineux - Peintures intumescents

Plafonds et faux plafond

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Plafonds.	Flocages. - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés - Panneaux collés vissés ou cloués - Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Peintures intumescents - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) - Résines - Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich) - Peintures intumescents - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) -

Gaines et coffres horizontaux.	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) - Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques. - Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux - Pare vapeur - Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond - Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) -
Suspentes et contrevents	Flocage - Protections en plâtre - Peintures intumescents

Planchers et planchers techniques

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Revêtements de sols	Dalles de sol - Nez de marche - Dalles moquettes avec entre couche noire - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - Colles bitumineuses - Colles non bitumineuses - Moquette - Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.) - Peintures de sol - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - Revêtements de sols sportifs - Joints de dilatation et d'assemblage - Joints de cantonnement sur faux planchers - Enduit de cuvelage - Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

Conduits et accessoires intérieurs

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) - Matelas - Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage - Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides - Rubans adhésifs - Mastics - Conduits en fibres-ciment, manchons - Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage) - Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets/volets coupe-feu.	Clapets (tunnels, lames, joints) - Volets coupe-feu y compris ossature - Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures.	Conduits et vidoirs en fibres-ciment - Joints d'étanchéité des trappes

Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Panneaux des cloisons palières

Parois des équipements

Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...) - Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) - Isolants - Colles - Joints

Matériels en machinerie

Freins d'ascenseurs - Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... - Tresses - Joints plats

Équipements divers et accessoires

Ouvrages ou Composants de la construction

Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder

Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois, à fuel, à charbon, Groupes électrogènes

Flocages - Bourres - Tresses - Calorifugeages - Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides - Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.) - Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques.

Convecteurs et radiateurs électriques

Isolants thermiques cartonnés -Tresses des diffuseurs

Fusibles à broche

Carton, tresse

Canalisations électriques préfabriquées

Isolants

Coffres-forts

Portes et parois

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Plaques souples bitumineuses anti vibratiles

Jardinières, bac à sable incendie

Éléments en fibres-ciment

Fondations et soubassements

Ouvrages ou Composants de la construction

Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder

Étanchéité des murs enterrés

Enduits bitumineux des ouvrages enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

Conduits et fourreaux

Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie

Aménagements, voiries et réseaux divers

Ouvrages ou Composants de la construction

Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder

Conduits, Siphons

Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

Voiries

Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

Espaces sportifs

Revêtements de sols

Aménagements extérieurs

Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

Le repérage amiante en cas de démolition peut donner lieu à des démontages et sondages destructifs.

Annexe : procès-verbaux d'analyse



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : DBS LAB 11 B Rue de Madrid 67300 Schiltigheim	Réf. Commande ITGA : IT0325-15551 Réf. Commande Client : 1442448 - 35 AVENUE DES VOSGES - DRFP
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30120	
Réf échantillon client : 001 - Bande calicot -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	(1) META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 002 - Faux-plafond -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30121	Description ITGA : Enduit blanc avec couche fibreuse / Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau noir en faible quantité en vrac
▸ Enduit blanc avec couche fibreuse non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières + Matériau noir en faible quantité en vrac non séparable (1)	MOLP + META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP (4)
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 003 - Linoléum -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30122	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 004 - Linoléum -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30123	Description ITGA : Colle polymère jaune / Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire
▸ Colle polymère jaune + Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP (5)
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable (1)	MOLP le 18/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30124	
Réf échantillon client : 005 - Revêtement de sol -		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune	
▸ Dalle dure cassante grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30125	
Réf échantillon client : 006 - Revêtement de sol -		Description ITGA : Revêtement cassant beige et noir	
▸ Revêtement cassant beige et noir	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30126	
Réf échantillon client : 007 - Bande calicot -		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30127	
Réf échantillon client : 008 - Enduit mur -		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP (4)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30128	
Réf échantillon client : 009 - Enduit -		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT072512-30129			
Réf échantillon client : 010 - Linoléum marches -		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Peinture non séparable + Revêtement souple beige (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE (5)
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT072512-30130			
Réf échantillon client : 011 - Dalle de sol -		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire	
▸ Dalle dure cassante grise	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/12/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VJG
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT072512-30131			
Réf échantillon client : 012 - Enduit mur -		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT072512-30132			
Réf échantillon client : 013 - Ragraage -		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragraage gris en vrac	
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragraage gris en vrac (1)	MOLP le 18/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP (4)

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Page 4/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30133	
Réf échantillon client : 014 - Dalle de sol + colle noire -		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire	
Matériau gris en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable (4) + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	(1) META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE (5)
Dalle dure cassante grise	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE
Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30134	
Réf échantillon client : 015 - Colle noire -		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE
Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30135	
Réf échantillon client : 016 - Dalle de sol -		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	(1) META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30136	
Réf échantillon client : 017 - Ragréege -		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréege gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréege gris non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30137	
Réf échantillon client : 018 - Enduit mur -		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (4)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30138	
Réf échantillon client : 019 - Ragréege -		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréege gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréege gris non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30139	
Réf échantillon client : 020 - Colle plinthe -		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en vrac / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30140	
Réf échantillon client : 021 - Colle sol -		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en faible quantité / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise en faible quantité + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30141	
Réf échantillon client : 022 - Revêtement de sol -		Description ITGA : Revêtement cassant beige et noir	
▸ Revêtement cassant beige et noir	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30142	
Réf échantillon client : 023 - Linoléum -		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30143	
Réf échantillon client : 024 - Linoléum -		Description ITGA : Colle polymère jaune / Revêtement bicouche souple blanc et noir / Colle polymère jaune avec couche en mousse / Peinture en faible quantité	
▸ Revêtement bicouche souple blanc et noir	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle polymère jaune avec couche en mousse + Peinture en faible quantité non séparable (1)	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30144	
Réf échantillon client : 025 - Dalle de sol + colle noire -		Description ITGA :	Ragréage rose en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Matériau blanc en vrac
▸ Dalle dure cassante grise	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DGM
▸ Ragréage rose en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable (4) + Peinture en faible quantité non séparable (4) + Colle bitumineuse noire + Matériau blanc en vrac non séparable (1)	MOLP le 18/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP (4)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30145	
Réf échantillon client : 026 - Linoléum -		Description ITGA :	Peinture / Revêtement bicouche souple beige et gris / Colle polymère jaune en faible quantité
▸ Peinture non séparable + Revêtement bicouche souple beige et gris + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30146	
Réf échantillon client : 027 - Ragréage -		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30147	
Réf échantillon client : 028 - Faux-plafond -		Description ITGA :	Enduit blanc / Matériau fibreux beige
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30148	
Réf échantillon client : 029 - Colle plinthe -		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée / Peinture avec couche en toile	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche cartonnée + Peinture avec couche en toile non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30149	
Réf échantillon client : 030 - Colle faïence -		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30150	
Réf échantillon client : 031 - Colle sol -		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30151	
Réf échantillon client : 032 - Bande bitumineuse sous évier -		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
▸ Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30152	
Réf échantillon client : 033 - Linoléum -		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30153	
Réf échantillon client : 034 - Terrazzo -		Description ITGA : Matériau beige et gris	
▸ Matériau beige et gris	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30154	
Réf échantillon client : 035 - Enduit mur -		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (5)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30155	
Réf échantillon client : 036 - Enduit plafond -		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac / Matériau blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac + Matériau blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP (4)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30156	
Réf échantillon client : 037 - Mastic fenetre -		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 038 - Revêtement de sol -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30157	Description ITGA : Revêtement cassant marron avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Revêtement cassant marron avec couche en toile	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (5)
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 039 - Mastic fenêtre -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30158	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact beige en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 040 - Enduit mur -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30159	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (4)
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 041 - Enduit plafond -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30160	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : - Réf échantillon client : 042 - Enduit plafond -			
		Réf échantillon ITGA : IT072512-30161	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0325-15551 EN DATE DU 18/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30162	
Réf échantillon client : 043 - Enduit mur -		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30163	
Réf échantillon client : 044 - Enduit façade -		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072512-30164	
Réf échantillon client : 045 - Enduit soubassement -		Description ITGA : Enduit gris en vrac	
Enduit gris en vrac	META (A) le 18/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 12/12



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT252512-3849 EN DATE DU 23/12/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DBS LAB
Stéphane ROJAS
11 B Rue de Madrid
67300 Schiltigheim

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-15553
Echantillon ITGA : IT252512-3849
Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	1442448 - 35 AVENUE DES VOSGES - DRFP
Dossier client	-
Echantillon	46 - Enrobé - Extérieur
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 23/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FAF (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) L'analyse de la fraction est non réglementaire.

Validé par : Marion GUINAULT Analyste



ITGA
Agence de saint-etienne enrobés
44 rue Jean Huss
42000 Saint-Etienne
Tel. : 04.77.79.52.99
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole ^(C).

Rapport d'essai : KSP2512-1681-001_1

Date : 26 décembre 2025

Client :	DBS LAB	ITGA :	
Réf. commande :	1442448 - 35 AEVNUE DES VOSGES - DRFIP / IT0325-15553	Date de réception des échantillons :	16 décembre 2025
Interlocuteur :	M. ROJAS Hugo ROJAS Stéphane		
Adresse :	98 RUE DE HOCHFELDEN 67200 STRASBOURG		

Site de prélèvement :

-

Description :

Enrobé bitumineux (x1)

Analyses demandées :

Teneur en HAP

Observations :

Prélèvements effectués par vos soins

La somme des 16 HAP est donnée à titre indicatif. Le résultat affiché est précédé du signe ≤ si la teneur d'au moins un des composés sur les 16 HAP prioritaires est en dessous de sa limite de quantification. Dans ce cas, la valeur de la limite de quantification est utilisée pour le calcul de la somme. Le résultat de la somme devient alors une indication par excès.

Saint-Etienne, le vendredi 26 décembre 2025

L'Analyste Habilitée
Ferdaous SAID

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Siège social : Rue de la Terre Adélie - Bât. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX - Tél. 02 99 35 41 41 - Fax 02 99 35 41 42
S.A.S au capital de 168420 euros - R.C.S. Rennes B 394 082 697 - Siret 394 082 697 00332

1/2

Teneur en HAP

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : Méthode interne IT 441
Matériau : Enrobé
Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction au solvant
Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

	46
Emplacement	Enrobé / Extérieur Date de prélèvement : 12/12/2025

RÉSULTAT

TENEUR	LQ	I		46
Naphtalène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Acénaphthylène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Acénaphthène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Fluorène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Phénanthrène ^(C)	0,50	35%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Anthracène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Fluoranthène ^(C)	0,50	35%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Pyrène ^(C)	0,50	35%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Chrysène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Benzo[k]fluoranthène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Dibenzo[a,h]anthracène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,i]pérylène ^(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP			mg/kg	≤ 8,0

REMARQUES

- Date de préparation de l'échantillon : 24/12/2025
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

RAPPORT D'ESSAI N°26BIFP000010
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

DONNEES CLIENT

DBS LAB - ALEA CONTROLES
Stéphane ROJAS
98 rue de Hochfelden
67200 STRASBOURG

Référence client : 1442448 - 35 AVENUE DES VOSGES - DRFIP
Adresse du site : 35 avenue des Vosges

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BIFP000010
Date de réception : 05/01/2026
Edition du rapport : 06/01/2026 à 15:41

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BIFP000010-001 Localisation @ : Wc - Rdc # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.	Référence échantillon client @ : 47 - Colle sol					
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	aelkhatab	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BIFP000010-002 Localisation @ : Wc - Rdc # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.	Référence échantillon client @ : 48 - Colle sol					
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	aelkhatab	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Conduisant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

1/2

DONNEES CLIENT

DBS LAB - ALEA CONTROLES
Stéphane ROJAS
98 rue de Hochfelden
67200 STRASBOURG

Référence client : 1442448 - 35 AVENUE DES VOSGES - DRFIP
Adresse du site : 35 avenue des Vosges

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BIFP000010
Date de réception : 05/01/2026
Edition du rapport : 06/01/2026 à 15:41

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.

Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050 (parties utiles de la norme).

** MOP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure à la limite de détection.

** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : PANTZER Gaétan
Technicien Laboratoire

N/A = Non Applicable ou Non Conduisant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

2/2

Rapport de repérage du plomb avant travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements, matériaux ou produits contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation, de démolition, de travaux de maintenance ou d'entretien définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

Ce rapport n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le présent document s'applique aux immeubles bâtis et ne vise pas les équipements de procédés industriels.

Il ne s'applique pas non plus aux poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution environnementale).

Donneur d'ordre

DRFIP de la région Grand Est et du Département du Bas-Rhin, Monsieur Gabriel LAVERGNE

4 Place de la République
67000 STRASBOURG

Propriétaire

DRFIP de la région Grand Est et du Département du Bas-Rhin

4 Place de la République
67000 STRASBOURG

Identification de l'immeuble bâti

Adresse du bien	35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG
Description Sommaire	Bâtiment administratif
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Non communiquées
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Permis de construire délivré en	Non communiqué
Nature des travaux	Rénovation/Réhabilitation
Référence du programme de travaux	Non communiqué

Références de la mission

Commande effectuée le	04/12/2025
Visite réalisée le	11/12/2025 à 09:00
Opérateur de repérage et certification	Adrien ULM. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEM (Réf : B2C 1275)
Assurances	AXA Assurances RCP n° 1148866204 Montant de garantie : 2.000.000 € Date de validité : 31/12/2026
Laboratoire accrédité (analyse)	FLASHLAB
Sous-traitance	Sans objet

Synthèse du repérage plomb avant travaux

Présence de Plomb

La présence de plomb est détectée

Le plomb est à prendre en compte dans l'évaluation des risques avant la réalisation des travaux. Des mesures de préventions spécifiques pour le plomb seront à mettre en œuvre s'il existe un risque d'exposition.

NB : Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelage peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été effectuée (hors champs de recherche d'après la norme NF X 46-035).

Fait à STRASBOURG, le 13/01/2026

Adrien ULM
Opérateur de repérage certifié



Objet de la mission

L'objet de ce document est d'identifier les revêtements, matériaux, produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux et susceptible d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation, de démolition, de travaux de maintenance ou d'entretien définis préalablement à la mission.

L'altération de ces peintures, matériaux, composants ou produits de construction et de décoration peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences. Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

NOTA :

Le présent document s'applique aux immeubles bâtis.

Le présent document ne vise pas les équipements de procédés industriels.

Le présent document ne s'applique pas aux poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution environnementale).

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelage peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugée pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Textes réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- Articles 2, 3, 4 et Annexes 1 et 2 de l'Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
- Préconisation pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux (hors champs code de la santé publique) - DIRECCTE CENTRE / Mars 2014
- Norme NF X 46035 juin 2021 Repérage plomb — Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction

Documentation disponible

Type de document technique	Nom du document technique	Date	Opérateur et société	Utilisable
Plans	Étude de faisabilité pour la densification du bâtiment du centre des finances publiques	16/07/2025	N. METZGER	Oui

Programme de travaux du donneur d'ordre

Référence du document décrivant le programme des travaux transmis par le donneur d'ordre : non communiqué

Description du programme des travaux :

Programme et périmètre des travaux selon les documents "PROGRAMME_35AWOSGES_DDFIP" transmis par M. LAVERGNE

Périmètre de la mission de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés :

1er étage : Salle de réunion

Extérieur : Cour intérieure

Rez-de-chaussée : Couloir , Dégagement , Bureau 5, Local informatique, Bureau 29, Espace guichet, Salle de réunion, Local coffre, Bureau 7, Bureau 1, Wc, Bureau 21

Sous-sol : Local CTA, Local transpalette, Couloir , Local archives, Dégagement 1, Débarras 1, Débarras 2, Dégagement 2 , Local coffre, Réception, Dégagement 3 , Cuisine, Courrier

Autres observations

Sans objet

Moyens de mesure utilisés

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. L'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Marque	Modèle	N° série	Nature du radionucléide	Date de chargement	Activité initiale	Durée de validité
FONDIS Electronic	FEnX	2-0843	Cadmium 109	17/06/2024	898 MBq	60 mois

Nom du titulaire de la déclaration ASN (DGSNR) : DBS LAB - Stéphane ROJAS

Nom de la personne compétente en radioactivité : ALARA EXPERTISE

Numéro de déclaration ASN : T670571

Date de la déclaration ASN : -

Valeurs d'étalonnages :

Date	NIST SRM2575 (0.31mg/cm²)		NIST SRM2574 (0.71mg/cm²)	
	Initiale	Finale	Initiale	Finale
11/12/2025 10:24	0,31	0,31	0,71	0,71

Stratégie de mesures

■ Stratégie de mesurage

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

■ Analyse physico-chimique

Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X, il effectue un prélèvement pour une analyse chimique. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb total.

■ Hors champs de recherche ou de mesure :


Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelage peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugée pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués.

Relevés des mesures

L'ensemble des mesures, des constats visuels, des résultats échantillonnage est récapitulé dans un tableau. En l'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée est indiquée. Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées.

Repérage dans la pièce (Rep.)

A l'intérieur de chaque pièce, les mesures sont effectuées sur les unités de repérage dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la cloison ou le mur correspondant à la porte d'entrée dans la pièce (Rep. A).

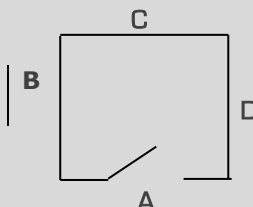

Localisation des mesures

HG
G gauche
BG

H haut
C centre
B bas

HD
D droite
BD

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.

Concernant l'interprétation des mesures, voir conditions particulières d'exécution.

Nombre total d'unités de repérage

281

Nombre total de mesures

419

Abréviations :

N°	Numéro de la mesure
nm	Non mesuré

Sous-sol : Local CTA (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
1	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
2	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
3	Plafond		Pierre / Peinture	Au centre	3,39	0,030		
4	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
5	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
6	Sol		Béton /	A gauche	0	0,030		
7	Sol		Béton /	Au centre	0	0,030		
8	Structure		Métal / Peinture	Au centre	4,86	0,030		
9	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	14,28	0,030		
10	Plinthes	ACD	Pierre / Peinture	Au centre	7,95	0,030		
11	Mur	B	Enduit / Peinture	Au centre	14,61	0,030		
12	Mur	C	Moellon /	Au centre	0	0,030		
13	Mur	C	Moellon /	En haut	0	0,030		
14	Volet	C	Bois / Peinture	Au centre	2,95	0,030		
15	Mur	D	Enduit / Peinture	Au centre	8,05	0,030		

Nombre Total d'UR : 11

Sous-sol : Local transpalette (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
16	Monte charge		Métal / Peinture	Au centre	1,80	0,030		
17	Plafond		Béton / Peinture	Au centre	4,25	0,030		
18	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
19	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
20	Sol		Béton /	A gauche	0	0,030		
21	Sol		Béton /	Au centre	0	0,030		
22	Structure		Métal / Peinture	Au centre	5,25	0,030		
23	Structure monte charge		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
24	Structure monte charge		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
25	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	26,62	0,030		
26	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
27	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
28	Mur	B	Enduit / Peinture	Au centre	9,32	0,030		
29	Embrasure	C	Enduit / Peinture	Au centre	9,27	0,030		
30	Fenêtre et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	8,74	0,030		
31	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
32	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
33	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
34	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
35	Mur	C	Enduit / Peinture	Au centre	15,26	0,030		
36	Tablette	C	Bois / Peinture	Au centre	5,08	0,030		
37	Tablette	C	Enduit / Peinture	Au centre	12,61	0,030		
38	Mur	D	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
39	Mur	D	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 17

Sous-sol : Couloir (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
40	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	15,01	0,030		
41	Sol		Béton /	A gauche	0	0,030		
42	Sol		Béton /	Au centre	0	0,030		
43	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	10,01	0,030		
44	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
45	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
46	Plinthes	ABCD	Pierre / Peinture	Au centre	15	0,030		
47	Mur	B	Enduit / Peinture	Au centre	24,34	0,030		
48	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
49	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
50	Mur	C	Enduit / Peinture	Au centre	20,48	0,030		
51	Porte et huisserie	C	Métal / Peinture	Au centre	0,59	0,030		
52	Mur	D	Enduit / Peinture	Au centre	23,89	0,030		

Nombre Total d'UR : 10

Sous-sol : Local archives (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
53	Plafond		Béton / Peinture	Au centre	4,28	0,030		
54	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
55	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
56	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
57	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
58	Sol		Béton /	A gauche	0	0,030		
59	Sol		Béton /	Au centre	0	0,030		
60	Structure		Métal / Peinture	Au centre	4,86	0,030		
61	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
62	Mur	A	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
63	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	8,02	0,030		
64	Plinthes	AB	Pierre / Peinture	Au centre	9	0,030		
65	Embrasure	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
66	Embrasure	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
67	Fenêtre et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	8,74	0,030		
68	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
69	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
70	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
71	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
72	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	10,37	0,030		
73	Tablette	C	Bois / Peinture	Au centre	5,08	0,030		
74	Plinthes	CD	Pierre / Peinture	A gauche	0	0,030		
75	Plinthes	CD	Pierre / Peinture	Au centre	0	0,030		
76	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
77	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 16

Sous-sol : Dégagement 1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
78	Embrasure		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
79	Embrasure		Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
80	Mur		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
81	Mur		Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
82	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	3,39	0,030		
83	Sol		Terrazzo /	A gauche	0	0,030		
84	Sol		Terrazzo /	Au centre	0	0,030		
85	Chambrière	A	Bois / Peinture	Au centre	7,27	0,030		
86	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	7,25	0,030		
87	Porte. Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
88	Porte. Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
89	Porte. Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
90	Porte. Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
91	Mur	B	Enduit / Peinture	Au centre	6,98	0,030		
92	Mur	C	Enduit / Peinture	Au centre	7,52	0,030		
93	Fenêtre Ext. et huisserie	D	PVC /	-	nm	-		
94	Fenêtre Int. et huisserie	D	PVC /	-	nm	-		
95	Mur	D	Enduit / Peinture	Au centre	7,25	0,030		
96	Tablette	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
97	Tablette	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 14

Sous-sol : Débarras 1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
98	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
99	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
100	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	2,74	0,030		
101	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
102	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		
103	Sol		Terrazzo /	A gauche	0	0,030		

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
104	Sol		Terrazzo /	Au centre	0	0,030		
105	Conduit	A	Fonte / NC	Au centre	6,66	0,030		
106	Fenêtre et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	3,90	0,030		
107	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	6,25	0,030		
108	Mur	B	Enduit / Peinture	Au centre	6,74	0,030		
109	Conduit	C	Fonte /	Au centre	0	0,030		
110	Conduit	C	Fonte /	En haut	0	0,030		
111	Fenêtre et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	3,79	0,030		
112	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
113	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
114	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
115	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
116	Mur	C	Enduit / Peinture	Au centre	5,99	0,030		
117	Mur	D	Enduit / Peinture	Au centre	6,11	0,030		

Nombre Total d'UR : 14

Sous-sol : Débarras 2 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
118	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
119	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
120	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
121	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
122	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
123	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		
124	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
125	Mur	A	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
126	Fenêtre et huisserie	B	Bois /	Au centre	2,71	0,030		
127	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	B	Bois /	Au centre	0	0,030		
128	Fenêtre et huisserie Ext. et huisserie	B	Bois /	En haut	0	0,030		
129	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	B	Bois /	Au centre	0	0,030		
130	Fenêtre et huisserie Int. et huisserie	B	Bois /	En haut	0	0,030		
131	Mur	B	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
132	Mur	B	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
133	Mur	C	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
134	Mur	C	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
135	Mur	D	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
136	Mur	D	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
137	Mur	E	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
138	Mur	E	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
139	Mur	F	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
140	Mur	F	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 12

Sous-sol : Dégagement 2 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
141	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
142	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
143	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
144	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
145	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
146	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		
147	Chambrante	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
148	Chambrante	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
149	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
150	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
151	Plinthes	ABF	Bois / Peinture	Au centre	3,12	0,030		
152	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
153	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
154	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
155	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
156	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
157	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
158	Mur	E	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
159	Mur	E	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
160	Fenêtre Ext. et huisserie	F	PVC /	-	nm	-		
161	Fenêtre Int. et huisserie	F	PVC /	-	nm	-		
162	Mur	F	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
163	Mur	F	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
164	Tablette	F	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
165	Tablette	F	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 14

Sous-sol : Local coffre (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
166	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
167	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
168	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
169	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
170	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
171	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
172	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
173	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur [mg/cm²]/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
174	Mur	A	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
175	Mur	A	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
176	Mur	B	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
177	Mur	B	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
178	Mur	C	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
179	Mur	C	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
180	Mur	D	Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
181	Mur	D	Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 8

Sous-sol : Réception (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur [mg/cm²]/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
182	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
183	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
184	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
185	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
186	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	2,77	0,030		
187	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	1,80	0,030		
188	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
189	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		
190	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
191	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
192	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
193	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
194	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
195	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
196	Fenêtre et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	2,90	0,030		
197	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
198	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
199	Mur	E	Enduit / Tapisserie	Au centre	2,16	0,030		
200	Fenêtre Ext. et huisserie	F	PVC /	-	nm	-		
201	Fenêtre Int. et huisserie	F	PVC /	-	nm	-		

Nombre Total d'UR : 13

Sous-sol : Dégagement 3 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur [mg/cm²]/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
202	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
203	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
204	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
205	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
206	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
207	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		
208	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	8,07	0,030		
209	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	2,27	0,030		
210	Fenêtre et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	2,90	0,030		
211	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	8,42	0,030		
212	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	7,89	0,030		
213	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	8,18	0,030		
214	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
215	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 10

Sous-sol : Cuisine (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur [mg/cm²]/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
216	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
217	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
218	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
219	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
220	Plinthes		Carrelage /	-	nm	-		
221	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	4,51	0,030		
222	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
223	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
224	Sol		Carrelage /	-	nm	-		
225	Tablette		PVC /	-	nm	-		
226	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	1,99	0,030		
227	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	2,18	0,030		
228	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	2,04	0,030		
229	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
230	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
231	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
232	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
233	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	1,86	0,030		

Nombre Total d'UR : 13

Sous-sol : Courrier (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
234	Mur		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
235	Mur		Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		
236	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
237	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
238	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
239	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
240	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
241	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 4

Rez-de-chaussée : Couloir (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
242	Chambranie		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
243	Chambranie		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
244	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
245	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
246	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
247	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
248	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
249	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
250	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	9,78	0,030		
251	Poteau	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	9,75	0,030		
252	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	3,88	0,030		
253	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	4,52	0,030		
254	Chambranie	D	Bois / Peinture	Au centre	3,69	0,030		
255	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	3,51	0,030		

Nombre Total d'UR : 10

Rez-de-chaussée : Dégagement (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
256	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
257	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
258	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	5,25	0,030		
259	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	5,08	0,030		
260	Poteau	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	5,04	0,030		
261	Plinthes	BD	Bois / Peinture	Au centre	15,78	0,030		
262	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	4,96	0,030		
263	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	4,78	0,030		
264	Poteau	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	5,04	0,030		

Nombre Total d'UR : 8

Rez-de-chaussée : Bureau 5 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
265	Allège		Bois / Peinture	Au centre	1,34	0,030		
266	Embrasure		Enduit / Tapisserie	Au centre	2,07	0,030		
267	Fenêtre Ext. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
268	Fenêtre Int. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
269	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
270	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
271	Poteau		Enduit / Tapisserie	Au centre	4,42	0,030		
272	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
273	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
274	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
275	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
276	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
277	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
278	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	5,57	0,030		
279	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
280	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
281	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
282	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
283	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
284	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 13

Rez-de-chaussée : Bureau 29 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
285	Allège		Bois / Peinture	Au centre	1,60	0,030		
286	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
287	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
288	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	2,08	0,030		
289	Porte et huisserie		Bois / Vernis	Au centre	0	0,030		
290	Porte et huisserie		Bois / Vernis	En haut	0	0,030		
291	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
292	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
293	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
294	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
295	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
296	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
297	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
298	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
299	Poteau	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	4,42	0,030		
300	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
301	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
302	Embrasure	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0,44	0,030		
303	Fenêtre Ext. et huisserie	D	PVC /	-	nm	-		
304	Fenêtre Int. et huisserie	D	PVC /	-	nm	-		
305	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
306	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 14

Rez-de-chaussée : Espace guichet (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
307	Allège		Bois / Peinture	Au centre	1,60	0,030		
308	Embrasure		Enduit / Tapisserie	Au centre	15,6	0,030		
309	Fenêtre Ext. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
310	Fenêtre Int. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
311	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
312	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
313	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	3	0,030		
314	Porte et huisserie		Bois / Vernis	Au centre	0	0,030		
315	Porte et huisserie		Bois / Vernis	En haut	0	0,030		
316	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
317	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
318	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
319	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
320	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
321	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
322	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
323	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
324	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
325	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
326	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
327	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 13

Rez-de-chaussée : Salle de réunion (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
328	Embrasure		Enduit / Tapisserie	Au centre	1,64	0,030		
329	Fenêtre Ext. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
330	Fenêtre Int. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
331	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
332	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
333	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	4,25	0,030		
334	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
335	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
336	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
337	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
338	Porte et huisserie	A	Bois / Vernis	Au centre	0	0,030		
339	Porte et huisserie	A	Bois / Vernis	En haut	0	0,030		
340	Allège	B	Bois / Peinture	Au centre	3,25	0,030		
341	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
342	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
343	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
344	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
345	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
346	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
347	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	Au centre	0	0,030		
348	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 13

Rez-de-chaussée : Local coffre (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
349	Plafond		/	A gauche	0	0,030		
350	Plafond		/	Au centre	0	0,030		
351	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
352	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
353	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0	0,030		
354	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
355	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
356	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
357	Sol		Linoléum /	A gauche	0	0,030		
358	Sol		Linoléum /	Au centre	0	0,030		
359	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,030		
360	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,030		
361	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,030		

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
362	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,030		
363	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,030		
364	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,030		
365	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0	0,030		
366	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 9

Rez-de-chaussée : Bureau 7 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
367	Embrasure		Enduit / Tapisserie	Au centre	1,57	0,030		
368	Fenêtre Ext. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
369	Fenêtre Int. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
370	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
371	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
372	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	3,12	0,030		
373	Porte et huisserie		Bois / Vernis	Au centre	0	0,030		
374	Porte et huisserie		Bois / Vernis	En haut	0	0,030		
375	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
376	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
377	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
378	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
379	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
380	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
381	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
382	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
383	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
384	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
385	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
386	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 12

Rez-de-chaussée : Bureau 1 (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
387	Allège		Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
388	Allège		Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
389	Embrasure		Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
390	Embrasure		Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
391	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
392	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		
393	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	3,05	0,030		
394	Porte et huisserie		Bois / Vernis	Au centre	0	0,030		
395	Porte et huisserie		Bois / Vernis	En haut	0	0,030		
396	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
397	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
398	Sol		Parquet stratifié /	A gauche	0	0,030		
399	Sol		Parquet stratifié /	Au centre	0	0,030		
400	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
401	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
402	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
403	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
404	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
405	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
406	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
407	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		

Nombre Total d'UR : 11

Rez-de-chaussée : Wc (Plomb non détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
408	Mur		/ Faïence	-	nm	-		
409	Mur		Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
410	Mur		Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
411	Plafond		Enduit / Peinture	A gauche	0	0,030		
412	Plafond		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
413	Plinthes		Carrelage /	-	nm	-		
414	Sol		Carrelage /	-	nm	-		

Nombre Total d'UR : 5

1er étage : Salle de réunion (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
415	Embrasure		Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
416	Embrasure		Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
417	Fenêtre Ext. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
418	Fenêtre Int. et huisserie		PVC /	-	nm	-		
419	Plafond		Faux plafond /	A gauche	0	0,030		
420	Plafond		Faux plafond /	Au centre	0	0,030		

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
421	Radiateur		Métal / Peinture	Au centre	0	0,030		
422	Radiateur		Métal / Peinture	En haut	0	0,030		
423	Sol		Parquet /	A gauche	0	0,030		
424	Sol		Parquet /	Au centre	0	0,030		
425	Mur	A	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
426	Mur	A	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
427	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0	0,030		
428	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0	0,030		
429	Plinthes	ACD	Bois / Peinture	Au centre	4,18	0,030		
430	Mur	B	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
431	Mur	B	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
432	Allège	C	Bois / Peinture	Au centre	1,88	0,030		
433	Mur	C	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
434	Mur	C	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
435	Mur	D	Enduit / Tapisserie	Au centre	0	0,030		
436	Mur	D	Enduit / Tapisserie	En haut	0	0,030		
437	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	Au centre	0	0,030		
438	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	En haut	0	0,030		


Nombre Total d'UR : 14

Extérieur : Cour intérieure (Plomb détecté)

N°	Unité de repérage	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	Valeur (mg/cm²)/constat visuel	Marge erreur	d'	Travaux Envisagés
439	Escalier		Métal /	Au centre	0	0,030		
440	Escalier		Métal /	En haut	0	0,030		
441	Garde-corps		Métal / Peinture	Au centre	1,63	0,030		
442	Mur		Enduit / Peinture	Au centre	0	0,030		
443	Mur		Enduit / Peinture	En haut	0	0,030		


Nombre Total d'UR : 3

Schéma du repérage plomb avant travaux

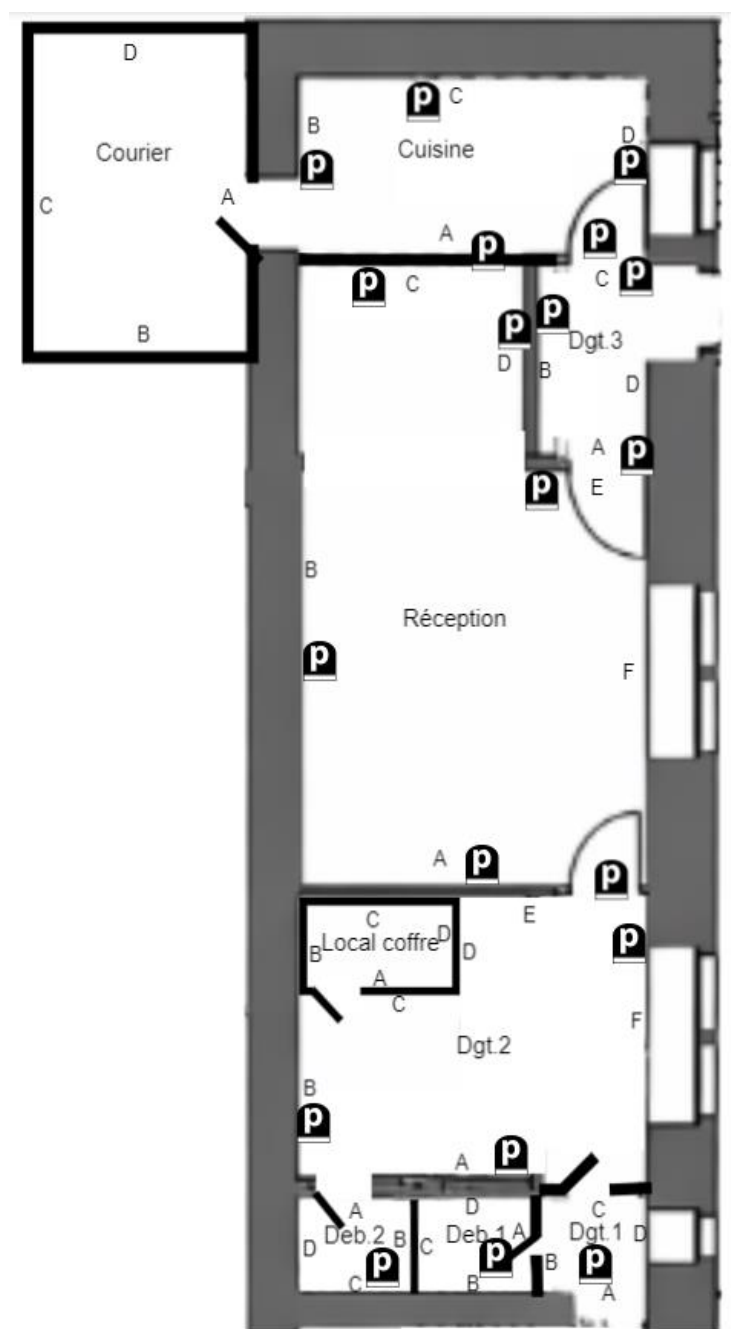

Présence de plomb

Réf : DIA-RJS00-2512-021	Planche 1.1		Planche de repérage technique
35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG	Indice A	Auteur : Adrien ULM	Sous-sol

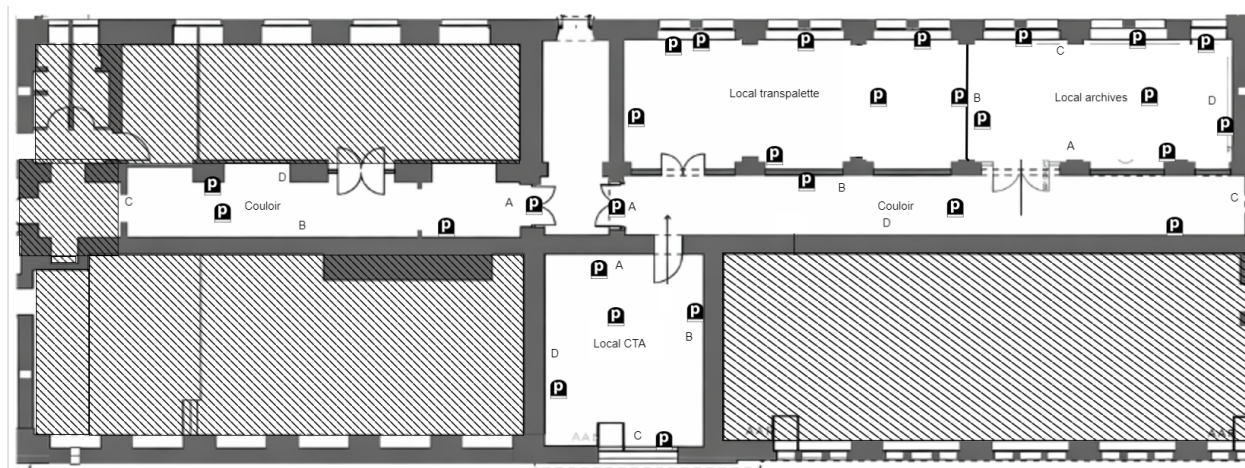


Présence de plomb



Hors périmètre de la mission

Réf : DIA-RJS00-2512-021	Planche 1.2		Planche de repérage technique
35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG	Indice A	Auteur : Adrien ULM	Sous-sol

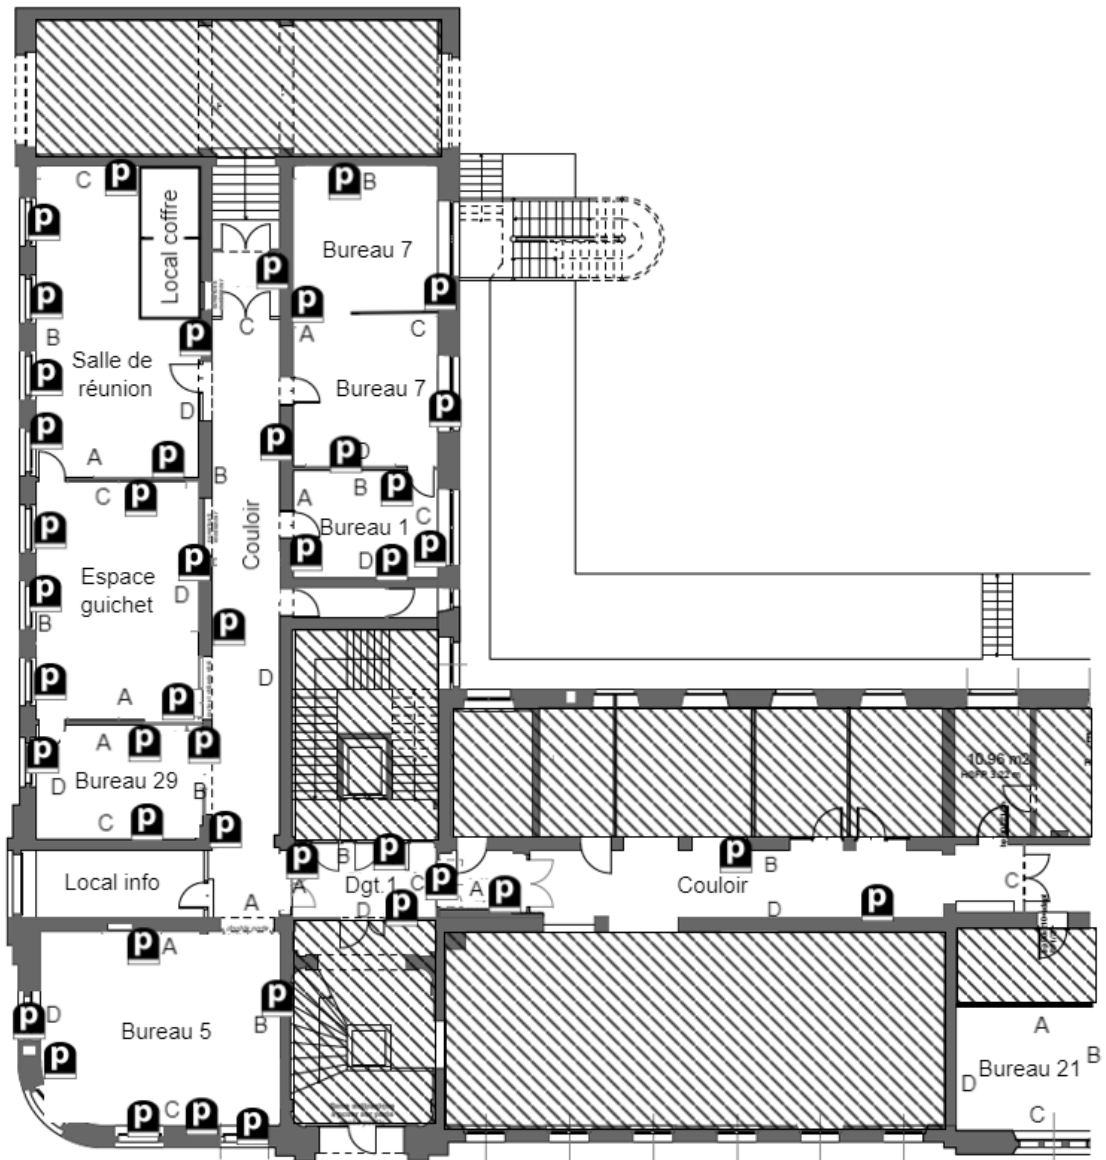


Présence de plomb



Hors périmètre de la mission

Réf : DIA-RJS00-2512-021	Planche 2		Planche de repérage technique
35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG	Indice A	Auteur : Adrien ULM	Rez-de-chaussée

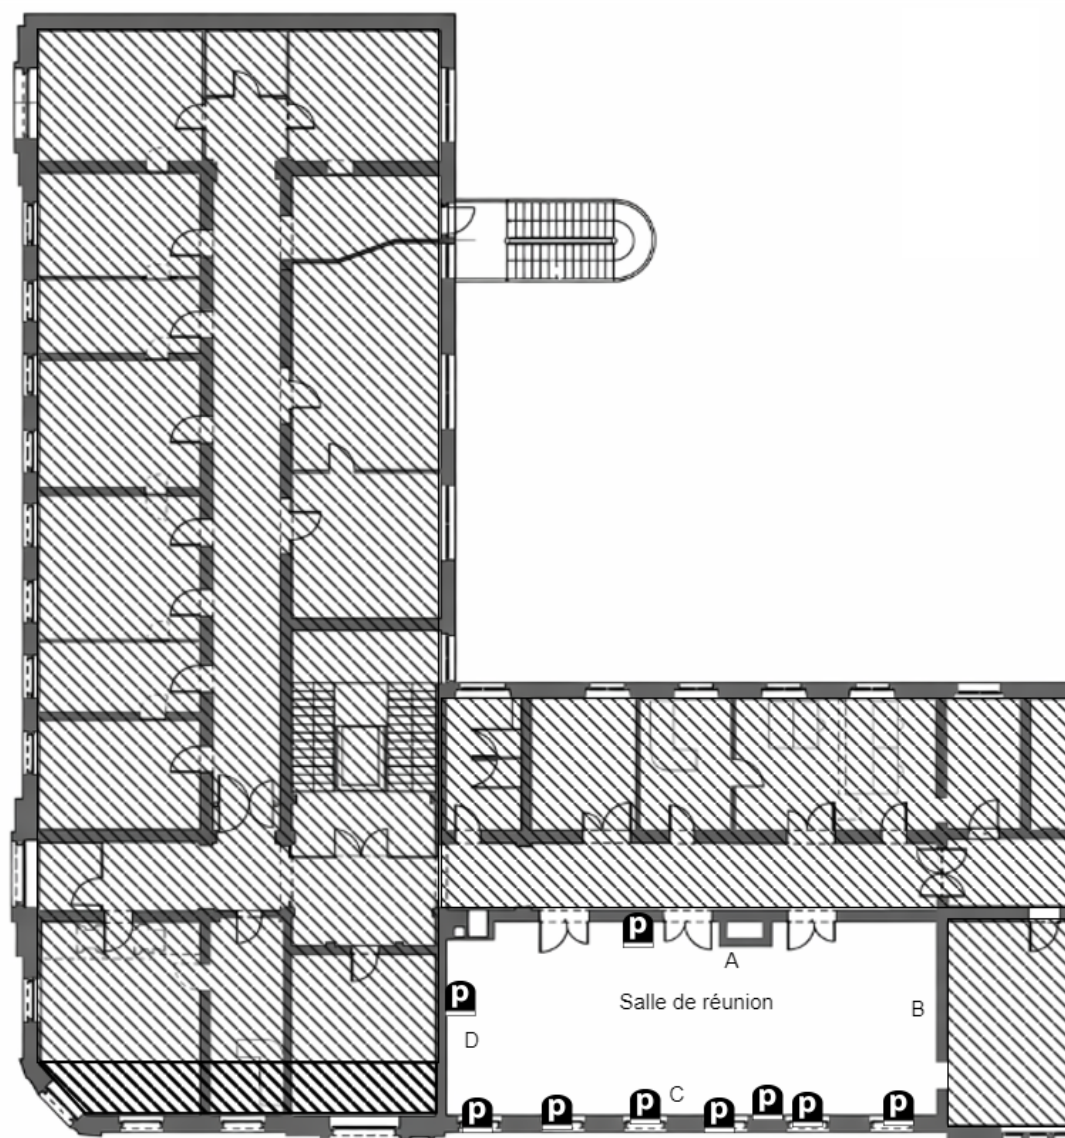

Présence de plomb



Hors périmètre de la mission

Réf : DIA-RJS00-2512-021	Planche 3		Planche de repérage technique
35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG	Indice A	Auteur : Adrien ULM	1er étage

Analyses

Aucune analyse n'a été effectuée.

Méthodologie du repérage

Les modalités du repérage avant intervention dans les ouvrages concernés par la présence de peintures au plomb ne sont pas définies réglementairement. Cependant, le respect des principes généraux de prévention, du risque chimique et de la réglementation relative à la protection des travailleurs exposés au plomb justifie que la recherche de plomb dans les peintures du bâti ancien soit effectuée dans le cadre de l'évaluation des risques à travers un diagnostic plomb.

La méthodologie respecte les prérogatives de la norme NF X 46-035 de juin 2021 sur les travaux dans les interventions sur les ouvrages anciens :

- Visite préalable, état des lieux,
- Identification de tous les éléments de construction susceptibles d'être revêtus de peinture au plomb ou contenant du plomb,
- Réalisation de mesures à l'aide d'un analyseur portable à fluorescence X sur tous les éléments unitaires,
- Établissement d'une cartographie,
- Rédaction d'un compte-rendu de diagnostic suivi d'un descriptif des dispositions à mettre en œuvre sur le chantier le cas échéant.

Descriptif des dispositions à mettre en œuvre sur le chantier

Préparation de chantier :

- Compte tenu de la nature particulière des travaux, un protocole doit être établi, avant le démarrage de chaque chantier. Ce protocole est destiné à formaliser les règles à respecter pour que la réalisation du chantier soit conduite dans des conditions de sécurité optimales, tant pour les habitants de l'immeuble concerné et le voisinage, que pour les salariés des entreprises intervenantes.
- Les travaux devront être réalisés en l'absence d'occupants et plus particulièrement des enfants mineurs et des femmes enceintes, notamment au cours des phases dites « à risques ».
- Il convient également de :
 - Examiner le présent diagnostic en détail,
 - Choisir la technique d'intervention la moins polluante possible, notamment vis-à-vis de la concentration en plomb,
 - Informer le médecin du travail et le CHSCT ou les délégués du personnel (le cas échéant),
 - Choisir les protections collectives,
 - Choisir les équipements de protection individuelle adaptés à la technique,
 - Informer les salariés sur le risque plomb,
 - Former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage de chantier, évacuation des déchets, entrée et sortie de la zone de travail, hygiène générale, interdictions) ; le formateur doit être compétent vis-à-vis du risque plomb,
 - Prévoir l'installation des locaux vestiaires, sanitaires et réfectoires,
 - Choisir les modes de tri, de stockage et d'élimination des déchets, et mettre en place la procédure de cheminement et d'évacuation,
 - Définir les moyens d'aide aux manutentions,
 - Repérer les différents réseaux à l'intérieur de l'immeuble afin d'organiser la neutralisation de ceux pouvant présenter un risque lors des travaux,

- Réaliser, si possible en premier lieu, les creusements de saignées (pour électricité ou plomberie) dans les mêmes conditions que les travaux de traitement des peintures,
- Intégrer l'analyse des risques et les mesures de prévention retenues dans les éventuels documents réglementaires (PPSPS, plan de prévention,...) ou dans un document spécifique, puis les commenter aux salariés,
- Approvisionner tous les matériels et installations nécessaires, les sacs pour les déchets et les équipements de protection individuelle.

Avant de démarrer les travaux, il convient de :

- En cas d'emprise sur la voie publique, signaler le chantier et aménager des passages pour les piétons,
- Rendre le chantier inaccessible au public,
- Délimiter et signaler les zones de travaux à risques,
- Indiquer au maître d'ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrôle initial d'empoussièrement surfacique sur le sol,
- En fonction de la technique employée, prévoir éventuellement un isolement de la zone, un sas d'accès, une extraction d'air,...
- Aménager un local inaccessible au public pour stocker les déchets,
- Mettre à disposition des opérateurs, sur le chantier :
 - Un point d'eau équipé de savon et de brosses à ongles,
 - Une douche équipée : cabine pouvant être fermée avec espace de déshabillage et patère, calbotis au sol, eau à température réglable, chauffage, aération,...
 - Un local avec des armoires vestiaires à deux compartiments distincts (vêtements de travail, vêtements de ville),
 - Des toilettes,
 - Un local à usage de réfectoire.
- Disposer des protections collectives contre le risque de chute de hauteur à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments,
- Mettre à disposition des plates-formes individuelles roulantes légères ou des échafaudages adaptés à la configuration des lieux (escaliers,...),
- Faire mettre hors service les installations existantes (gaz, électricité,...) situées dans la zone de travail et pouvant présenter des risques pour les intervenants,
- Mettre en œuvre des coffrets électriques avec disjoncteur différentiel (sensibilité 30 mA),
- Eclairer la zone de travail à l'aide d'appareils de classe II (double isolation) : projecteur mobile IP 447, baladeuse IP45 munie d'une protection mécanique (verrine ou grille métallique).

Pendant les travaux, il convient de :

- Mettre à disposition des salariés, sur le chantier, les documents décrivant l'organisation de la prévention (PPSPS, plan de prévention, document spécifique,...),
- Maintenir les moyens mis en place pour rendre le chantier inaccessible,
- Appliquer à toute personne présente sur le chantier – en particulier lors des visites de chantier – les dispositions prévues pour les intervenants,
- Commencer par les travaux les plus polluants,
- Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail,
- Proscrire le balayage,
- Ramasser régulièrement les déchets, les stocker dans un local inaccessible au public,

- Ne jamais faire brûler du bois recouvert de peinture au plomb,
- Organiser des pauses en fonction des conditions de travail des opérateurs (température, humidité,...) et des équipements de protection respiratoire choisis.

Après les travaux, il convient de :

- Réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des accès à l'aide d'un aspirateur avec filtre de très haute capacité, proscrire le balayage,
- Indiquer au maître d'ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrôle d'empoussièrement surfacique sur le sol,
- Fournir au maître d'ouvrage un plan indiquant les parois ou éléments contenant du plomb après recouvrement ou encoffrement.

Gestion des déchets :

- Les déchets générés sur les chantiers de réhabilitation/Démolition de biens revêtus de peintures au plomb peuvent être classés en plusieurs catégories selon leur charge polluante déterminante pour le choix d'une filière d'élimination. La détermination de cette filière d'élimination s'effectue en fonction de la nature des déchets et de la teneur en plomb lixiviable :
 - Matériaux inertes : classe 3,
 - Éléments non déstructurés en bois ou métalliques, éléments en plâtre, revêtus de peinture au plomb : classe 2 ou en filière de valorisation ou en filière plâtre avec alvéoles mono-matériaux,
 - Débris et poussières de peinture au plomb avec teneur en plomb lixiviable inférieure à 50 mg/kg : classe 1,
 - Débris et poussières de peinture au plomb avec teneur en plomb lixiviable supérieure à 50 mg/kg : traitement spécial puis classe.

Principales solutions techniques de traitement des peintures au plomb

Les principales solutions techniques de traitement des peintures au plomb sont :

- Le recouvrement :
 - Par de la peinture : application d'un film mince de peinture formant barrière à la peinture au plomb existante,
 - Par des revêtements : application sur les surfaces à traiter de produits adhérents afin de recouvrir complètement les anciennes peintures (verniss, résines en phase solvant, tissus, toile de verre, fibres minérales ou végétales),
 - Par du doublage : recouvrement des surfaces à traiter à l'aide de produits rigides appliqués directement séparés par une lame d'air ventilé en cas d'humidité des habitations, supprimant l'accès à ces surfaces et formant barrière à la peinture au plomb existante.
- Le retrait :
 - Par décapage thermique : génération d'air chaud par une résistance électrique en vue d'obtenir le ramollissement des liants organiques des peintures et leur décollement à l'aide de couteaux de peintre et grattoirs (brûleur à flamme interdit),
 - Par décapage chimique : les couches de peinture sont dissoutes ou hydrolysées par des décapants chimiques organiques ou minéraux,
 - Par décapage par grenailage avec aspiration à la source (principalement pour ouvrages métalliques et hors site pour des pièces démontables résistant au grenailage : le principe repose sur le retrait des peintures par abrasion à l'aide de particules abrasives métalliques ou autres. Le procédé nécessite une aspiration en continu par un dispositif adapté permettant d'évacuer les poussières de peinture et de récupérer les grenailles (projection de sable très fin),
 - Par technique de remplacement : certaines parties d'ouvrages démontables peuvent être remplacées par des éléments neufs.

Conditions particulières d'exécution

Textes de référence

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- DIRECCTE Centre – mars 2014 - Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux [Hors champ code de la santé publique]
- Norme NF X 46 035 de juin 2021

Précisions :

Limite du repérage plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

La norme NF X46-035 de juin 2021 demande d'identifier toute surface comportant un revêtement, un matériau ou un produit avec présence de plomb. Les mesures faites présentent deux types de limitation :

- **Limitation due à l'échantillonnage :** Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de repérage (UR) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UR et de la nature des travaux.
- **Limitation due à la technique de mesure dans le cas des mesures faites par appareil portable :** Les mesures sont faites par émission d'un rayonnement γ produit par une source radioactive et analyse spectrale du rayonnement de fluorescence X réémis en retour par les atomes de plomb. Les différents rayonnements peuvent subir des altérations dues aux différentes couches de revêtement situées entre le plomb et la surface. **De ce fait, les mesures du plomb en profondeur peuvent présenter des dispersions importantes.**
- En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb. Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail. Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. **Les valeurs faibles ($< 1 \text{ mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings.).**

Précisions OPPBTP (mai 2008) : « Les modalités du diagnostic avant intervention dans les ouvrages concernés par la présence de peintures au plomb ne sont pas définies réglementairement. Cependant le respect des principes généraux de prévention, du risque chimique et de la réglementation relative à la protection des travailleurs exposés au plomb justifie que la recherche de plomb dans les peintures du bâti ancien soit effectuée avant tous travaux de réhabilitation lors de l'évaluation des risques réglementaire ».

Ce repérage est réalisé dans le cadre de la protection de salariés susceptibles d'altérer des revêtements, matériaux ou produits de la construction, notamment les éléments et revêtements extérieurs contenant du plomb lors de travaux, réhabilitation, déconstruction et démolition. Il n'a pas de durée de validité et peut être réalisé pour tout type de bien : à usage d'habitation ou non, construit avant 1949 ou non...

Ce repérage est réalisé dans le cadre de la protection de salariés susceptibles d'altérer des revêtements, produits ou matériaux contenant du plomb lors de travaux. Il n'a pas de durée de validité et peut être réalisé pour tout type de bien : à usage d'habitation ou non, construit avant 1949 ou non...

Notice d'information des salaires

Le Code du Travail prévoit que l'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur susceptible d'être exposé au plomb qui l'informe sur les dangers du plomb, les risques liés au poste de travail et les moyens de prévention [voir exemple de document en annexe à compléter le cas échéant par l'employeur].



A LIRE ATTENTIVEMENT

Lieu :

Date :

Nom du responsable du chantier :

Tél. :

DANGERS PRESENTES PAR L'EXPOSITION AU PLOMB ET CEUX PRESENTES PAR LE POSTE DE TRAVAIL :

- Risques généraux :

Présence du plomb dans les peintures :

- La céruse (hydrocarbonate de plomb) a été très couramment employée dans les mélanges pour la fabrication des peintures et enduits. Elle a été très utilisée en raison de ses nombreux avantages (blanc parfait, résistance, imperméabilité,...). Elle servait à la réalisation d'impressions, rebouchages, enduits, peinture et décoration (faux bois, faux marbres) sur plusieurs supports tels que plâtre, fer et bois. En conséquence, de très nombreuses peintures encore en place aujourd'hui ont une très forte probabilité de contenir du plomb.
- L'absorption de plomb peut provoquer de graves atteintes à la santé.

- Risques pour la santé :

L'intoxication par le plomb, dénommée saturnisme, se rencontre encore chez les salariés du bâtiment. Connu de longue date, le saturnisme peut donner des manifestations cliniques variées traduisant les effets biologiques et toxiques sur l'organisme :

- Effets biologiques :

- Une altération de la synthèse de l'hémoglobine au niveau de la moelle osseuse,
- Une perturbation de la fabrication des globules rouges (anémie) et une fragilisation des globules rouges favorisant leur destruction précoce,
- Une atteinte tardive et progressive de la fonction rénale, signe d'une imprégnation importante.

- Effets toxiques :

- Aigus :

- Troubles neuropsychiques,
- Douleurs abdominales (coliques de plomb),

- Chroniques :

- Atteinte du système nerveux central (syndrome psycho-organique),
- Atteinte du système nerveux périphérique (paralysie radiale),
- Atteinte de la moelle osseuse et du sang,
- Hypertension artérielle.

— Risques sur le poste de travail : rayer les techniques non utilisées

- Préparation de surfaces, recouvrement, petits travaux :
 - Emission limitée de poussières et de particules chargées en plomb.
- Grattage, ponçage, piochage :
 - Dans le cas d'un travail à sec, il y a une émission très importante de poussières chargées en plomb. Lorsqu'on peut travailler à l'humide, cette émission est considérablement réduite.
- Décapage thermique :
 - Poussières, brûlures et incendie.
- Décapage chimique caustique :
 - Risque de brûlures graves aux niveaux cutané et oculaire, nécessitant des soins immédiats pour éviter des effets irréversibles. Il faut donc éviter toute exposition de la peau et des yeux des salariés pendant l'application du produit, son maintien en place et son enlèvement. Cette exposition n'est pas facile à détecter du fait que la brûlure chimique n'entraîne pas une douleur immédiate.
 - Risque d'exposition aux poussières peu important.
 - Cette technique engendre une production importante de déchets chimiques et la pollution des eaux de rinçage. Elle nécessite le stockage des produits chimiques et des déchets dans un local inaccessible au public et aéré.
- Décapage chimique par produits à base de solvants :
 - En cas d'inhalation, le chlorure de méthylène (ou dichlorométhane) peut entraîner des troubles de vigilance, des vertiges, des maux de tête. En outre, il est suspecté d'être cancérogène. Son contact avec la peau provoque des brûlures douloureuses. En cas de contact avec les yeux, il y a un risque de détérioration de la cornée.
 - Par ailleurs, le chlorure de méthylène passe facilement à travers la peau en provoquant les mêmes malaises que par inhalation. Il faut noter que peu de gants restent longtemps imperméables à ce produit.
 - Risques d'incendie et d'explosion.
 - Risque d'exposition aux poussières peu important.
 - Cette technique engendre une production importante de déchets. Elle nécessite le stockage des produits chimiques et des déchets dans un local inaccessible au public et aéré.
- Sablage :
 - Emission importante de poussières plombifères et silicieuses (selon de matériau de sablage utilisé).
- Démolition partielle en intérieure :
 - Emission très importante de poussières et de particules chargées en plomb.
 - Manutention de grandes quantités de gravats.

- Incendie, explosion, électrisation (présence de canalisations de fluides et de conducteurs électriques).
- Affaiblissement de la structure du bâtiment.
- Démolition totale à l'air libre :
 - Emission de poussières pouvant contenir du plomb, sur un grand périmètre.
 - Manutention et transport de grandes quantités de gravats.
- Autre :

MOYENS COLLECTIFS MIS EN ŒUVRE POUR PREVENIR CES DANGERS ET PRECAUTIONS A PRENDRE EN CE QUI CONCERNE LE PORT ET L'EMPLOI D'EQUIPEMENTS ET DE VETEMENTS DE PROTECTION :

- Méthodes de travail offrant les meilleures garanties d'hygiène :
- Mesures d'hygiène :
 - Ne pas manger, boire, fumer et mâcher de la gomme sur les lieux de travail,
 - Après le travail, avant chaque repas et avant chaque pause (toilettes, boisson ou cigarette), nettoyer soigneusement avec du savon toutes les parties du corps non protégées, se rincer la bouche, se brosser les mains et surtout les ongles,
 - En plus, en fin de journée, prendre une douche avant de quitter le chantier,
 - Ne pas rapporter de vêtements de travail souillés au domicile,
- Protections collectives :
 - Utiliser la technique la moins polluante possible,
 - Isoler la zone de travail, utiliser si présence le sas d'entrée et de sortie,
 - Capturer les poussières et les fumées au plus près possible de la source d'émission,
 - Nettoyer régulièrement la zone de travail sans balayage,
 - Utiliser un aspirateur avec filtre à très haute efficacité.
- Protections individuelles :
 - Obligation de porter les équipements de protection respiratoire,
 - Obligation de porter les vêtements de travail et autres équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité,...),
 - Entretenir ses équipements.
- Nécessité de se soumettre aux examens médicaux périodiques :
 - Se faire examiner préalablement avant toute exposition au plomb (examens cliniques et biologiques par le médecin du travail),
 - Si nécessaire, obtenir une fiche d'aptitude renouvelable tous les 6 mois.

QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

- Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes
- Choisir un mode opératoire le moins polluant
- En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
 - Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)
 - Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
 - Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
 - Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
 - Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
 - Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
 - Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
 - Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
 - Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.
- Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
 - des conseils dans le choix des protections,
 - une aide à l'information et à la formation,
 - une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr

RSI région Centre
<http://www.rsi.fr/centre>
Tél 08 20 20 96 26



- Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre : www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre
- Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé, des documents vous informent :
 - le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
 - la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
 - Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

Attestation de durée de vie de la source



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est 55 MBq. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : DBS LAB

Modèle de l'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0843
Numéro de série de la source : RTV-1703-23
Activité de la source (Mbq) : 898
Date d'origine de la source : 05/12/2022
Date de fin de validité de la source : 13/01/2028



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

Certificat de compétence



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 1275

CERTIFICATION DE PERSONNES attribuée à :

Adrien ULM

Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenu le : 18/06/2024

Valable jusqu'au : 17/06/2031*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenu le : 18/06/2024

Valable jusqu'au : 17/06/2031*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Plomb sans mention : Secteur A - Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)

Obtenu le : 06/12/2024

Valable jusqu'au : 05/12/2031*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Fait à STRASBOURG, le 06 décembre 2024

Responsable Qualité
SCHNEIDER Sandrine



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : B.2.C@outlook.com • www.b2c-france.com

Attestation d'assurance



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 11442952504

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

DBS LAB
98 RUE HOCHFELDEN
67200 STRASBOURG

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° 11442952504.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément, de Qualification au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

2 000 000 € PAR SINISTRE ET PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 12 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Activités assurées

Activités assurées : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification, autres diagnostics et missions d'expertises :

- AMIANTE aéronef
- AMIANTE avant démolition
- AMIANTE avant travaux immeubles bâtis dont enrobé
- AMIANTE environnemental
- AMIANTE génie civil
- AMIANTE industrie
- AMIANTE matériel ferroviaire
- AMIANTE navire
- Assainissement collectif
- Attestation de respect de la RT2012 – RE 2020
- Audit énergétique
- Building Information Modeling (BIM)
- Certificat de qualité de vie (CQV)
- Certificat d'ensoleillement
- Constat amiante vente sans mention
- Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic de Performance Energétique avec Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic de Performance Energétique sans Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic défiscalisation ancien
- Diagnostic du Risque d'Intoxication par le plomb dans les peintures DRIPP
- Diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD)
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Dossier Amiante Parties Privatives
- Dossier Technique Amiante avec mention
- Dossier Technique Amiante sans mention
- Etat des installations intérieures de Gaz
- Etat des installations intérieures d'Electricité
- Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)
- Etat des Risques et Pollutions
- Etat descriptif de division (EDD) et calcul de tantièmes de copropriété
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de Termites dans le bâti
- Etats des lieux
- Examen DRIPP après travaux
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Logement décent
- Mérules
- Mérules avant démolition
- Photo 360 et visite virtuelle
- Plan 2D/3D
- Contrôle plomb après ou lors de travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Police N°11442952504

- PLOMB avant démolition
- PLOMB avant travaux
- PLOMB dans l'eau
- Projet de Plan Pluriannuel de Travaux
- Qualité de l'air (benzène, CO2, formaldéhyde)
- Mission de mesure d'activité volumique de radon prévus à l'article 1333-33 du code de la santé publique dans les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux
- Mission de mesures d'activité volumique de radon dans les bâtiments et activités prévus à l'article R 4451-44 du code du travail et chez les particuliers
- Règlement de copropriété (Création/modification)
- Repérage polluants BTP avant travaux (fibres céramiques réfractaires, chrome VI, silice, particules minérales allongées)
- Sécurité piscine
- Superficie Carrez/Habitable et autres
- TERMITES avant démolition
- HAP enrobé
- Etat des Nuisances Sonores Aériennes (ENSA)
- Tutorat DPE

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3



ORDRE DE MISSION REF : DIA-RJS00-2512-021 WEB : 1442448

1. Caractéristiques du bien immobilier – adresse – condition d'accès

Nature et type du bien	Contrôle Bâtiment administratif
Annexe	-
Année de construction :	Non communiquée
Adresse	35 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG

2. Mission à effectuer

Amiante Travaux, Plomb Avant travaux

Conditions générales de vente et d'exécution

I – Engagement sur l'honneur

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, la société, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens - appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),

Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 550 000 € par sinistre et par année d'assurance),

N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.

II - Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toutes nos prestations de services. La vente de la prestation est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Diagnostiqueur. Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur ou demandeur, comme visé à l'article L. 113-3 du Code de la consommation. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément par le Diagnostiqueur.

III - Définition de la mission

Sauf mission différente spécifiée à la commande et mentionnée dans les attestations, les diagnostics portent sur les surfaces et volumes privatifs normalement accessibles de la construction représentés dans les plans et éléments cadastraux remis à la demande de mission ou indiqués par un représentant du demandeur ou acheteur lors du diagnostic. A défaut, le Diagnostiqueur recherchera au mieux ces surfaces et volumes à diagnostiquer. Dans tous les cas, seuls ceux décrits dans les attestations dans les cadres décrivant les surfaces, volumes, parties d'immeubles, pièces ou locaux visités feront foi en cas de contestation. Les références cadastrales et no de lots portés sur l'attestation sont ceux fournis par le donneur d'ordre. Il appartient au donneur d'ordre ou au propriétaire de vérifier qu'ils correspondent bien aux surfaces et volumes ayant fait l'objet du diagnostic. Les surfaces et volumes normalement accessibles sont définis comme ne nécessitant pas pour leur accès de déplacer des encombrants, de pratiquer des démontages ou des ouvertures, de démonter ou forcer des serrures, de disposer d'appareillages spéciaux tels qu'échelles ou nacelles. Les observations éventuelles « hors mission » sont données à titre informatif et ne préjugent en rien d'une analyse exhaustive des pathologies pouvant affecter les bâtiments.

IV – Commande

Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les « demandes de diagnostic » de l'opérateur de repérage, remis à la clientèle lors de la demande d'intervention. L'acceptation de la commande par le Diagnostiqueur résulte de la réalisation de la prestation de repérage ou diagnostic. Toute commande parvenue à l'opérateur de repérage est réputée ferme et définitive.

V - Fourniture de la prestation

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, l'intervention s'effectuera sur le lieu d'intervention du repérage désigné dans la « demande de diagnostic », dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur d'une « demande de diagnostic » en bonne et due forme. Sauf analyse complémentaire en laboratoire, l'attestation sera disponible au siège du Diagnostiqueur dans les 2 jours ouvrés après l'intervention. Toute demande supplémentaire par rapport à la mission de base augmentera le délai ci-dessus mentionné du temps nécessaire à sa réalisation sans excéder 5 jours ouvrés.

A défaut de toute livraison dans les 7 jours après expiration dudit délai, sauf cas de force majeure ou d'analyse en laboratoire, l'Acheteur ou demandeur pourra de plein droit demander, si bon lui semble, la résolution de la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

VI - Réalisation de la prestation, obligations de l'acheteur ou demandeur

Dans le cas où le Diagnostiqueur sous-traite une partie de sa mission (hors analyse en laboratoire), le sous-traitant est explicitement désigné au § Sous-Traitance. La mention « sans objet » signifie que l'opérateur déclare sur l'honneur n'avoir pas recours à une sous-traitance.

L'acheteur ou demandeur doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la réalisation de la mission.

L'Acheteur ou demandeur devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les dates et heures convenues. En cas de carence, l'opérateur de repérage adressera à l'Acheteur ou demandeur un avis de passage fixant une nouvelle date d'intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant fixés. Passé ce délai, l'opérateur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil.

L'opérateur pourra être accompagné par un examinateur représentant son organisme de certification.

VII - Prix et modalités de paiement

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des prestations rendues sont ceux figurant dans le barème des prix au jour de la commande. Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs. Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes taxes comprises. Toute mission supplémentaire à la mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, notamment les analyses éventuelles d'échantillons (amiante, plomb), des surfaces et volumes à diagnostiquer différents de ceux décrits à la commande ou la mission confiée à l'opérateur.

Le prix est calculé sur la base d'un temps estimé de prestation par diagnostic, selon la nature et le type de bien, qui est multiplié par un taux horaire fonction des compétences des intervenants, auquel s'ajoute les frais de déplacement. Des frais annexes de prélèvement et d'analyse en laboratoire peuvent éventuellement être facturés comme indiqués dans les présentes CGV. Des majorations ou minorations du prix sont appliquées en fonction du taux d'occupation du cabinet, du mode de paiement et/ou de livraison choisi par le client.

Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le paiement du prix s'effectue comptant et sans escompte par chèque à la commande sur « demande de diagnostic » ou le jour de l'intervention. Une facture sera remise à l'Acheteur ou demandeur.

Pour les professionnel, l'Article L441-3, Article L441-6 : à compter du 1er janvier 2013, une indemnité fixée à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 sera facturée en cas de règlement postérieur à la date d'échéance.

VIII Traitement des réclamations au titre du service

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou leur exécution relève des juridictions françaises. Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, le cabinet franchisé DIAGAMTER propose aux clients-consommateurs particuliers un service de médiation pour les litiges de consommation liés à l'utilisation des prestations.

Médiateur de la consommation : Société Médiation Professionnelle - Alteritaz

www.mediateur-consommation-smp.fr

5, rue Salvaing 12000 Rodez

IX - Garantie, indépendance, juridiction compétente

Chaque Diagnostiqueur constitue une entreprise financièrement et juridiquement indépendante opérant sous la marque et la méthodologie DIAGAMTER. Seul interlocuteur et responsable vis à vis de son client, les prestations effectuées sont garanties par une assurance RCP. Conformément à la loi, le Diagnostiqueur est totalement indépendant des sociétés de travaux et traitements pouvant être mis en œuvre après ses diagnostics, garantissant l'impartialité et la validité de ceux-ci vis-à-vis de la loi. Vérifiez l'appartenance de votre Diagnostiqueur au réseau DIAGAMTER et la validité de son assurance sur le site web www.diagamter.com. Pour la définition de la juridiction compétente, l'opérateur élit domicile en son siège social.

X - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre de son activité, le Diagnostiqueur sera amené à collecter et traiter certaines Données personnelles de l'Acheteur ou demandeur.

Soucieux de la protection des données personnelles, la société KOALYS s'assure que le Diagnostiqueur respecte la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi "Informatique et Libertés" (la "loi Informatique et Libertés") et le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit règlement général sur la protection des données ou RGPD (le "RGPD").

RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Le responsable de traitement est la société SAS KOALYS, (Société anonyme par actions simplifiée, au capital social de 50 010 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 411 007 834, ayant son siège social sis SAS KOALYS, 46 route de narbonne 31320 Auzeville Tolosane) est selon les cas :

l'entité responsable du traitement des Données personnelles de l'Acheteur ou du demandeur au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD)

le franchiseur de l'entité responsable du traitement des Données Personnes de l'Acheteur ou du demandeur au sens de l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD)

Pour toutes questions ou précisions relatives au traitement des Données personnelles, il convient de contacter : Par téléphone aux numéros suivants : 05.34.44.50.00. Par email à l'adresse suivante : contact.rgpd@diagamter.com

Par courrier à l'adresse suivante : Diagamter, Service de la protection des données personnelles, 46 route de narbonne 31320 Auzeville Tolosane

Il est précisé que le Client peut, s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site blocktel.gouv.fr

TYPE DE DONNEES COLLECTEES

Le bien immobilier à diagnostiquer : Type de transaction (Vente, Location, Travaux/démolition, etc.) Type de bien Code postal Ville Adresse postale Nombre de pièces Surface estimée du bien et ses annexes Date de construction Présence/ Age de l'installation électrique Présence/ Age de l'installation gaz Type d'assainissement des eaux (collectif/individuel) Présence de piscine privative ou fontaine Images 360 ou visite virtuelle de l'intérieur et de l'extérieur du bien Numéro de lot et section cadastrale figurant sur le titre de propriété. Nom du distributeur de gaz et numéro de point de comptage estimation (PCE) ou le numéro de compteur (Diagnostic Gaz / DPE) Copie des factures d'électricité des 3 dernières années (si non disponible, au moins 1 année complète)(DPE) Date et référence du devis Dernière étape validée par le client Date de la dernière modification apportée au devis Date et montant du paiement par carte, le cas échéant En cas de paiement par carte, la société DIAGAMTER partage certaines données avec l'intermédiaire de paiement afin qu'il puisse fournir un reçu Données récoltées par le biais des cookies via le site internet	Nombre d'enfants dans le foyer (Plomb/Amiante, déclaration obligatoire à l'ARS, agence nationale de santé). Nombre de niveaux Documents et informations concernant les précédentes interventions Le client : Civilité Nom de famille Prénom Adresse email N° de téléphone Adresse postale, si différente de celle du bien immobilier à diagnostiquer. Code postal, si différent de celui du bien immobilier à diagnostiquer. Ville, si différente de celle du bien immobilier à diagnostiquer. Images des biens meubles personnels présents au sein du bien immobilier en cas de prise de vue 360 ou de visite virtuelle. Civilité, Nom, Prénom et adresse du représentant, le cas échéant. Civilité, Nom, Prénom et qualité de la personne présente lors de la v cas échéant
--	---

FINALITES DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

En application de la réglementation, tout traitement de données à caractère personnel doit, pour être licite, reposer sur l'un des fondements juridiques énoncés à l'article 6 du RGPD. Le tableau ci-dessous expose les différentes finalités pouvant être poursuivies lors de nos traitements de vos données et les fondements juridiques sur lesquels repose la poursuite de chacune de ces finalités.

Finalité	Fondement juridique
Gestion du fonctionnement et optimisation de notre Solution et services	Intérêts légitimes de DIAGAMTER et de ses clients
Mise en relation avec le diagnostiqueur approprié	Exécution du contrat ou intérêts légitimes des clients selon les cas
Etablir un devis et prendre rendez-vous en ligne	Mesures précontractuelles
Paiement en ligne	Exécution du contrat
Permettre au diagnostiqueur de préparer son intervention sur place	Exécution du contrat
Permettre l'établissement et la livraison d'un rapport de diagnostic	Exécution du contrat
Fourniture d'un service d'assistance	Exécution du contrat et intérêts légitimes des clients
Application nos Conditions Générales Vente et d'Exécution	Exécution du contrat
Analyse des données, l'audit, et l'identification des tendances d'usage	Intérêts légitimes de DIAGAMTER
Réalisation d'analyses marketings et statistiques	Intérêts légitimes de DIAGAMTER

Contrôle et la prévention des fraudes, malwares, et la gestion des in de sécurité	Intérêts légitimes de DIAGAMTER (défendre ses droits et intérêt obligations légales selon les cas
Développement de nouveaux produits et services	Intérêts légitimes de DIAGAMTER
L'exercice de tout recours visant à limiter les dommages que nous n d'encourir, notamment en cas d'action illicite en lien avec l'utilisation d Site	Intérêts légitimes de DIAGAMTER
Protection de nos droits, de notre confidentialité, de notre sécurité et notre propriété et/ou ceux de nos Clients, des Consommateurs ou de	Intérêts légitimes de DIAGAMTER
	Obligations légales

Les textes régissant nos obligations légales contiennent notamment :

La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique ;

Le Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD),

La Directive 2005/29/ce du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE ;

La loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés

Amiante liste A : Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage : Durée de validité : 3 ans si présence d'amiante score 1, 3 mois si présence d'amiante score 2 (pour faire une mesure d'empoussièrement et reclasser le MPCA en score 1 ou 3), 3 ans si présence d'amiante score 3 (pour réaliser les travaux), illimité si absence d'amiante

Amiante liste B : Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage : Pas de durée de validité : c'est au propriétaire de décider la périodicité de surveillance (en général, le propriétaire se base sur la liste A), illimité si absence d'amiante

Amiante liste C : Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage : Pas de durée de validité

Amiante fiche récapitulative : Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » : Durée de validité dépend des MPCA qui ont été trouvés (MPCA de liste A, B, pas de MPCA) et de leurs scores

Amiante avant travaux : norme NF X 46-020 d'août 2017 : Pas de durée de validité

Examen visuel après travaux de désamiantage : NF X 46-021 de septembre 2021 : Pas de durée de validité

Amiante, Voir également : le décret n°2011-629

CREP : Article R271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation pour la vente et Article R1334-11 du Code de la Santé Publique pour la location

Durée de validité si présence de plomb dont la concentration est supérieure ou égale à 1 mg/cm² : 1 an en cas de vente, 6 ans en cas de location, illimité en cas de réalisation d'un CREP pour les parties communes, illimité dans le cas contraire

- DPE bâtiments ou partie de bâtiments à usage d'habitation : Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 31 mars 2021. La durée de validité est établie par le Décret du 17/12/2020 : 10 ans

- DPE neuf : Arrêté du 03 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 31/03/2021. Durée de validité 10 ans

- DPE tertiaire : Arrêté du 16 mars 2023 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 : Durée de validité : 10 ans

Termites : Article R271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation Durée de validité : 6 mois

Etat parasitaire : Norme NF P 03-200 de mai 2016 : Pas de durée de validité – on se base généralement sur les termites = 6 mois

- Gaz : Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 12 février 2014 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz, Norme NF P45-500 Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation – Etat des installations intérieures de gaz - Diagnostic, Article 3 du décret n°2016-1104 pour la location : Durée de validité : 6 ans dans le cadre d'une location, 3 ans dans le cadre d'une vente

Electricité : Article R271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation pour la vente, Article 3 du décret n°2016-1105 et Article 3 du décret n°2016-1104 pour la location : Durée de validité : 6 ans dans le cadre d'une location, 3 ans dans le cadre d'une vente

DROITS DE L'ACHETEUR OU DU DEMANDEUR

La société DIAGAMTER et le Diagnostiqueur garantissent à toutes les personnes visitant le Site internet ou utilisant leurs services un droit d'accès aux Données à caractère personnel les concernant, ainsi qu'un droit de rectification, un droit à l'effacement, un droit à la limitation du traitement, un droit à la portabilité de leurs Données et un droit d'opposition conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

Au titre de ces droits :

L'Acheteur ou demandeur peut demander de mettre à jour ou supprimer ses Données en s'adressant au Diagnostiqueur ou par mail à l'adresse : contact.rgpd@diagamter.com;

L'Acheteur ou demandeur peut exercer son droit d'accès pour connaître le détail des Données personnelles le concernant en contactant DIAGAMTER à l'adresse suivante : contact.rgpd@diagamter.com.

L'Acheteur ou demandeur peut vérifier, compléter ou mettre à jour les informations qu'il a fournies en contactant DIAGAMTER à l'adresse suivante : contact.rgpd@diagamter.com.

L'Acheteur ou demandeur peut demander de supprimer la totalité des données à caractère personnel en contactant DIAGAMTER à l'adresse suivante : contact.rgpd@diagamter.com.

L'Acheteur ou demandeur peut demander la portabilité de ses données. Ces données ne concernent que ce qu'il a entré dans les formulaires du site ou que le Diagnostiqueur a rempli pour lui avec son accord, dans le cadre d'une vente téléphonique, en contactant DIAGAMTER à l'adresse suivante : contact.rgpd@diagamter.com.

L'Acheteur ou demandeur peut demander de se voir transmettre l'intégralité des Données collectées dans un format structuré en contactant DIAGAMTER à l'adresse suivante : contact.rgpd@diagamter.com.

L'Acheteur ou demandeur peut introduire une réclamation relative au traitement de ses données personnelles auprès de l'autorité de contrôle compétente (en France, il s'agit de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, la CNIL).

L'existence ou non de ces différents droits dépend notamment du fondement juridique du traitement concerné par la demande. Ces droits ne sont pas non plus sans limites et, dans certains cas, DIAGAMTER peut donc refuser une demande (par exemple pour des motifs légitimes impérieux pour ce qui concerne le droit d'opposition). Ainsi, dans certaines hypothèses, il se peut que DIAGAMTER réponde qu'une demande ne peut pas donner lieu à une réponse positive en expliquant la raison pour laquelle elle ne peut y déferer.

L'Acheteur ou demandeur dispose également du droit de définir, modifier et révoquer à tout moment des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données personnelles après son décès en application de l'article 40-1 de la loi Informatique et Libertés. Ces directives peuvent être générales ou particulières. DIAGAMTER peut uniquement être dépositaire des directives particulières concernant les données qu'elle traite. Les directives générales peuvent être recueillies et conservées par un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. L'Acheteur ou demandeur a aussi le droit de désigner un tiers auquel les données le concernant pourront être communiquées après sa mort. L'Acheteur ou demandeur s'engage alors à informer ce tiers de sa démarche et du fait que des données permettant de l'identifier sans ambiguïté seront transmises à DIAGAMTER et à lui communiquer la Politique de confidentialité de DIAGAMTER.

Conditions générales de vente du Constat de Risque d'Exposition au Plomb

Le diagnostiqueur pourra, conformément à la réglementation, être amené à réaliser des prélèvements de revêtement dans le cadre du diagnostic plomb.

Conditions générales de vente du Constat Amiante

En cas de constat amiante, le demandeur autorise, sauf mention contraire (dans ce cas, le propriétaire ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés - constat vente - ou s'expose à une amende pénale - DTA), l'opérateur de repérage à prélever pour analyse amiante les échantillons nécessaires (coût unitaire technique MOLP, TTC ou MET, TTC). Le programme des différents repérages amiante « vente », « DAPP », « Démolition » ou « DTA » réglementaires est réalisé d'après les listes de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique. Avant la visite, le demandeur doit remettre à l'opérateur tous les documents relatifs au bien immobilier (dossier descriptif, rapport de recherche antérieur, 3 derniers PV d'assemblée générale). Le donneur d'ordre doit remettre au diagnostiqueur, préalablement au démarrage de la mission, tout document lié à la problématique amiante dans l'immeuble concerné (diagnostics antérieurs, analyse de laboratoire,...).