



ENVIRONNEMENT

AGENCE LOIRE ATLANTIQUE

4 rue de la flamme Olympique
44860 PONT ST MARTIN
Tel : 0252331253
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER746865-9
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 17/04/2026
Référence mandataire : 16, Boulevard
Mirault

DÉSIGNATION DU BIEN

16, Boulevard Mirault_
16, BOULEVARD MIRAUT
49103 ANGERS

PROPRIÉTAIRE

EFS CENTRE PAYS DE LA LOIRE
50 Avenue Marcel Dassault
37200 TOURS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS

Référence client : 16, Boulevard Mirault

Désignation : 16, Boulevard Mirault

Date de construction : En 1979

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : GUILLOTON LAURENT

Accompagnateur : Julien Ouvrat ()

Date de repérage : 17/04/2026

Numéro attestation : 16-685

Délivré le : 29/09/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
EFS CENTRE PAYS DE LA LOIRE
50 Avenue Marcel Dassault
37200 TOURS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 27/04/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 27/04/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU

Oui

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 4 (Attente)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 5 (Entretien pré don 1)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 6 (Bureau 1)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 11 (ECG)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 12 (Circulation 1)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 13 (Attente malade)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 14 (Infirmières)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 15 (Réserve 2)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 16 (Circulation 2)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 21 (Bureau 2)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)

R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 23 (Bureau 4)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 24 (Bureau 5)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 28 (Salle de pause)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 31 (Bureau 7)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 32 (Bureau 8)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 33 (Bureau 9)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 34 (Bureau 10)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 35 (Bureau 11)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 36 (Bureau 12)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 37 (Bureau 13)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 38 (Bureau 14)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 39 (Bureau 15)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 40 (Bureau 16)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 42 (Cage escalier)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 46 (Dégagement 5)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 47 (Local 1)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 48 (W.c 3)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 52 (Machinerie ascenseur 1)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 53 (Ascenseur 1)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 54 (Bureau 18)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 55 (Bureau 19)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 56 (Bureau 20)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 57 (Bureau 21)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 58 (Bureau 22)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 59 (W.c 5)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 60 (W.c 6)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 61 (Circulation 3)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 62 (Circulation 4)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 63 (Circulation 5)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 65 (Hématologie)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 66 (Local 2)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 67 (Local 3)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 68 (Local 4)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 69 (Bureau 23)
R+1 EFS Labo QBD - Vol 70 (Couloir 1)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 71 (Palier 1)
Toit terrasse - Vol 74 (Toiture terrasse)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 79 (Parking)
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 80 (Magasin)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 81 (Circulation 6)
Rdc EFS Labo - Vol 82 (Palier 2)	Rdc EFS Labo - Vol 83 (Circulation 7)
Rdc EFS Labo - Vol 84 (Vestiaire 3)	Rdc EFS Labo - Vol 85 (Vestiaire 4)
Rdc EFS Labo - Vol 86 (Bureau 24)	Rdc EFS Labo - Vol 87 (Salle de repos)
Rdc EFS Labo - Vol 89 (Circulation 8)	Rdc EFS Labo - Vol 90 (Bureau 25)
Rdc EFS Labo - Vol 91 (Bureau 26)	Rdc EFS Labo - Vol 92 (Bureau 27)
Rdc EFS Labo - Vol 93 (Bureau 28)	Rdc EFS Labo - Vol 94 (Bureau 29)
Rdc EFS Labo - Vol 95 (Bureau 30)	Rdc EFS Labo - Vol 96 (Bureau 31)
Rdc EFS Labo - Vol 98 (Dégagement 6)	Rdc EFS Labo - Vol 99 (Circulation 9)
Façade - Vol 103 (Façade sud)	Chaufferie - Vol 104 (Chaufferie)
Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)	Rdc EFS Labo - Vol 106 (Extérieur rue)

RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 108 (Réserve 4)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 109 (Bureau 33)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 110 (Bureau 34)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 111 (Bureau 35)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Rdc EFS Labo - Vol 102 (Laboratoire 3)	Risque sanitaire ou physique avéré	
Rdc EFS Labo - Vol 88 (Salle de congélation)	Risque sanitaire ou physique avéré	
R+1 EFS Labo QBD - Vol 72 (Vestiaire 1)	Risque sanitaire ou physique avéré	
R+1 EFS Labo QBD - Vol 64 (IHD)	Risque sanitaire ou physique avéré	
Rdc EFS Labo - Vol 97 (Bureau 32)	Absence de clés	
R+1 EFS Labo QBD - Vol 73 (Vestiaire 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	
R+1 EFS Labo QBD - Vol 78 (Labo qbd 4)	Risque sanitaire ou physique avéré	
Rdc EFS Labo - Vol 100 (Laboratoire 1)	Risque sanitaire ou physique avéré	
R+1 EFS Labo QBD - Vol 75 (Labo qbd 1)	Risque sanitaire ou physique avéré	
Rdc EFS Labo - Vol 101 (Laboratoire 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	
R+1 EFS Labo QBD - Vol 77 (Labo qbd 3)	Risque sanitaire ou physique avéré	
R+1 EFS Labo QBD - Vol 76 (Labo qbd 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- 1 - Remplacement de la manœuvre
- 2 - Remplacement de la boîte à bouton de la cabine
- 3:

- Passage d'un conduit au sous-sol.
- Installation de poubelles sur le mur de la cafétéria.
- Réfection du bureau de la directrice.
- Réfection de la chaufferie en toiture

- 5:
- Prélèvements de tuyaux extérieur + moquette ascenseur

Mission-6:

- Passage de câble par le plafond.

Mission-7:

Prélèvements des murs et plafonds volumes 65 et 65.

Mission 8 :

Réfection des locaux techniques et bureaux au RDC.

Mission 9:

RDC: Démolition du SAS d'entrée au RDC.

Toiture terrasse: Analyse des matériaux et des équipements de la machinerie d'ascenseur.

R+1: Bureau 6: Analyse du mur extérieur, sur les deux premières couches: Peinture + Plâtre, sans le support en béton lissé amianté, situé derrière.

R+1: Bureau 5: Analyse du sol.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Tuyaux extérieur + moquette ascenseur

Mission-6:

- plafond en enduit ciment.

Mission - 7

Volumes 65 et 66.

Mission 8 : RDC du bâtiment .

Mission 9: RDC: Volume 112: SAS

Toiture terrasse: Volume 113: Machinerie d'ascenseur

2

R+1: Volume 26: Bureau 6

R+2: Volume 24: Bureau 5

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
--	--------------------	--------	--------------

Conduits, canalisations et équipements	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall) - Vol 4 (Attente) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall) - Vol 4 (Attente) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 9 (Sanit H1) - Vol 10 (Sanit F1) - Vol 11 (ECG) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 16 (Circulation 2) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3) - Vol 52 (Machinerie ascenseur 1) - Vol 53 (Ascenseur 1) - Vol 107 (Couloir 2) - Vol 108 (Réserve 4) - Vol 110 (Bureau 34) - Vol 111 (Bureau 35) - Vol 112 (SAS)
Plafond et faux-plafonds	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall) - Vol 4 (Attente) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 9 (Sanit H1) - Vol 10 (Sanit F1) - Vol 11 (ECG) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 16 (Circulation 2) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3) - Vol 107 (Couloir 2) - Vol 108 (Réserve 4) - Vol 109 (Bureau 33) - Vol 110 (Bureau 34) - Vol 111 (Bureau 35) - Vol 112 (SAS)
Revêtement de mur	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 9 (Sanit H1) - Vol 10 (Sanit F1) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3) - Vol 107 (Couloir 2) - Vol 108 (Réserve 4) - Vol 110 (Bureau 34)

Revêtement de sol	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall) - Vol 4 (Attente) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 9 (Sanit H1) - Vol 10 (Sanit F1) - Vol 11 (ECG) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 16 (Circulation 2) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3) - Vol 107 (Couloir 2) - Vol 108 (Réserve 4) - Vol 109 (Bureau 33) - Vol 110 (Bureau 34) - Vol 111 (Bureau 35) - Vol 112 (SAS)
Façades	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1) - Vol 20 (Extérieur 2) - Vol 112 (SAS)
Façades	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3) - Vol 25 (Dégagement 1) - Vol 26 (Bureau 6) - Vol 27 (Amphithéâtres) - Vol 28 (Salle de pause) - Vol 29 (W.c 1) - Vol 30 (W.c 2) - Vol 41 (Bureau 17) - Vol 42 (Cage escalier) - Vol 43 (Dégagement 2) - Vol 44 (Dégagement 3) - Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 48 (W.c 3) - Vol 49 (W.c 4)
Plafond et faux-plafonds	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3) - Vol 25 (Dégagement 1) - Vol 26 (Bureau 6) - Vol 27 (Amphithéâtres) - Vol 37 (Bureau 13) - Vol 38 (Bureau 14) - Vol 39 (Bureau 15) - Vol 40 (Bureau 16) - Vol 41 (Bureau 17) - Vol 43 (Dégagement 2) - Vol 45 (Dégagement 4) - Vol 48 (W.c 3) - Vol 49 (W.c 4)

Revêtement de sol	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3) - Vol 23 (Bureau 4) - Vol 24 (Bureau 5) - Vol 25 (Dégagement 1) - Vol 26 (Bureau 6) - Vol 27 (Amphithéâtres) - Vol 28 (Salle de pause) - Vol 29 (W.c 1) - Vol 30 (W.c 2) - Vol 31 (Bureau 7) - Vol 32 (Bureau 8) - Vol 33 (Bureau 9) - Vol 34 (Bureau 10) - Vol 35 (Bureau 11) - Vol 37 (Bureau 13) - Vol 38 (Bureau 14) - Vol 39 (Bureau 15) - Vol 40 (Bureau 16) - Vol 41 (Bureau 17) - Vol 43 (Dégagement 2) - Vol 44 (Dégagement 3) - Vol 45 (Dégagement 4) - Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 48 (W.c 3) - Vol 49 (W.c 4)
Equipements divers et accessoires	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 29 (W.c 1)
Revêtement de mur	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 29 (W.c 1) - Vol 30 (W.c 2) - Vol 48 (W.c 3) - Vol 49 (W.c 4)
Conduits, canalisations et équipements	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 45 (Dégagement 4)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 50 (Stockage 1) - Vol 51 (Stockage 2) - Vol 80 (Magasin)
Plafond et faux-plafonds	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 50 (Stockage 1) - Vol 51 (Stockage 2) - Vol 79 (Parking) - Vol 80 (Magasin)
Revêtement de sol	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 50 (Stockage 1) - Vol 51 (Stockage 2)
Ascenseurs et monte charges	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 53 (Ascenseur 1)
Plafond et faux-plafonds	R+1 EFS Labo QBD	Vol 54 (Bureau 18) - Vol 55 (Bureau 19) - Vol 56 (Bureau 20) - Vol 57 (Bureau 21) - Vol 58 (Bureau 22) - Vol 59 (W.c 5) - Vol 60 (W.c 6) - Vol 61 (Circulation 3) - Vol 62 (Circulation 4) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 65 (Hématologie) - Vol 66 (Local 2) - Vol 67 (Local 3) - Vol 68 (Local 4) - Vol 69 (Bureau 23) - Vol 70 (Couloir 1) - Vol 71 (Palier 1)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 EFS Labo QBD	Vol 65 (Hématologie) - Vol 66 (Local 2)
Conduits, canalisations et équipements	Toit terrasse	Vol 74 (Toiture terrasse)
Façades	Toit terrasse	Vol 74 (Toiture terrasse)
Conduits, canalisations et équipements	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 81 (Circulation 6)

Conduits, canalisations et équipements	Rdc EFS Labo	Vol 82 (Palier 2) - Vol 106 (Extérieur rue)
Plafond et faux-plafonds	Rdc EFS Labo	Vol 83 (Circulation 7) - Vol 84 (Vestiaire 3) - Vol 85 (Vestiaire 4) - Vol 86 (Bureau 24) - Vol 87 (Salle de repos) - Vol 89 (Circulation 8) - Vol 90 (Bureau 25) - Vol 91 (Bureau 26) - Vol 92 (Bureau 27) - Vol 93 (Bureau 28) - Vol 94 (Bureau 29) - Vol 95 (Bureau 30) - Vol 96 (Bureau 31) - Vol 98 (Dégagement 6) - Vol 99 (Circulation 9)
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc EFS Labo	Vol 87 (Salle de repos)
Façades	Façade	Vol 103 (Façade sud)
Parois verticales intérieures et enduits	Chaufferie	Vol 104 (Chaufferie)
Plafond et faux-plafonds	Chaufferie	Vol 104 (Chaufferie)
Revêtement de sol	Chaufferie	Vol 104 (Chaufferie)
Revêtement de mur	Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)
Revêtement de sol	Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)
Toiture et étanchéité	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 112 (SAS)
Ascenseurs et monte charges	Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)
Parois verticales intérieures et enduits	Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)
Plafond et faux-plafonds	Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)
Revêtement de sol	Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

R+1: Bureau 6: Analyse du mur extérieur, sur les deux premières couches: Peinture + Plâtre, sans le support en béton lissé amianté, situé derrière.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Hall)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises	002ER746865 n°11
Vol 3 (Hall)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises	002ER746865 n°12
Vol 7 (Entretien pré don 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 5 (Entretien pré don 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 4 (Attente)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 3 (Hall)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 16 (Circulation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 12 (Circulation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 8 (Prélèvement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 14 (Infirmières)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 15 (Réserve 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°21
Vol 17 (Cafétéria)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002ER746865 n°22
Vol 17 (Cafétéria)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002ER746865 n°30
Vol 3 (Hall)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	002ER746865 n°31
Vol 4 (Attente)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002ER746865 n°32
Vol 3 (Hall)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002ER746865 n°32
Vol 5 (Entretien pré don 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002ER746865 n°32
Vol 7 (Entretien pré don 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002ER746865 n°32
Vol 8 (Prélèvement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002ER746865 n°32

Vol 14 (Infirmières)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002ER746865 n°32
Vol 15 (Réserve 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002ER746865 n°32
Vol 4 (Attente)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°34
Vol 3 (Hall)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°34
Vol 5 (Entretien pré don 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°34
Vol 7 (Entretien pré don 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°34
Vol 17 (Cafétéria)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°34
Vol 15 (Réserve 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°35
Vol 14 (Infirmières)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°35
Vol 8 (Prélèvement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	002ER746865 n°35
Vol 19 (Extérieur 1)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	002ER746865 n°40
Vol 19 (Extérieur 1)	Façades	Murs	Enduit ciment	002ER746865 n°41
Vol 19 (Extérieur 1)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	S68
Vol 20 (Extérieur 2)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	002ER746865 n°42
Vol 20 (Extérieur 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	002ER746865 n°43
Vol 19 (Extérieur 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	002ER746865 n°44
Vol 20 (Extérieur 2)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	S131
Vol 30 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002ER746865-1 n°56
Vol 27 (Amphithéâtres)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	002ER746865-1 n°59
Vol 49 (W.c 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002ER746865-1 n°67
Vol 48 (W.c 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	002ER746865-1 n°67
Vol 41 (Bureau 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	002ER746865-1 n°73 Phase 2
Vol 45 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER746865-1 n°85
Vol 40 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER746865-1 n°85
Vol 37 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER746865-1 n°85
Vol 38 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER746865-1 n°85
Vol 39 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER746865-1 n°85
Vol 45 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	002ER746865-1 n°86

Vol 40 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	002ER746865-1 n°86
Vol 39 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	002ER746865-1 n°86
Vol 38 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	002ER746865-1 n°86
Vol 37 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	002ER746865-1 n°86
Vol 45 (Dégagement 4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	002ER746865-3 n°107
Vol 82 (Palier 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	002ER746865-3 n°112
Vol 87 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	002ER746865-4 n°117
Vol 22 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	002ER746865-4 n°119
Vol 22 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	002ER746865-4 n°120
Vol 87 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	002ER746865-5 n°131
Vol 106 (Extérieur rue)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002ER746865-5 n°136
Vol 112 (SAS)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P150

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Rdc EFS Labo - Vol 102 (Laboratoire 3)		Risque sanitaire ou physique avéré		
Rdc EFS Labo - Vol 88 (Salle de congélation)		Risque sanitaire ou physique avéré		
R+1 EFS Labo QBD - Vol 72 (Vestiaire 1)		Risque sanitaire ou physique avéré		
R+1 EFS Labo QBD - Vol 64 (IHD)		Risque sanitaire ou physique avéré		
Rdc EFS Labo - Vol 97 (Bureau 32)		Absence de clés		
R+1 EFS Labo QBD - Vol 73 (Vestiaire 2)		Risque sanitaire ou physique avéré		

R+1 EFS Labo
QBD - Vol 78
(Labo qbd 4)

Risque sanitaire ou
physique avéré

Rdc EFS Labo -
Vol 100
(Laboratoire 1)

Risque sanitaire ou
physique avéré

R+1 EFS Labo
QBD - Vol 75
(Labo qbd 1)

Risque sanitaire ou
physique avéré

Rdc EFS Labo -
Vol 101
(Laboratoire 2)

Risque sanitaire ou
physique avéré

R+1 EFS Labo
QBD - Vol 77
(Labo qbd 3)

Risque sanitaire ou
physique avéré

R+1 EFS Labo
QBD - Vol 76
(Labo qbd 2)

Risque sanitaire ou
physique avéré

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

En cas de découverte de Matériaux ou Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) non repérés dans ce présent rapport, lors de la phase de travaux, il conviendra de faire réaliser des sondages ou des prélèvements complémentaires ou de considérer ces éléments comme contenant de l'amiante.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Ascenseurs et monte charges**
- 9 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P152	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °152 - 1	P152	Matériau / Laine - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P153	Réalisation d'un prélèvement	Alumunisé, en périphérie	002ER 74686 5-9 n °153 - 1	P153	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153	Alumunisé, en périphérie	002ER 74686 5-9 n °153 - 1	P153	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Eléments ponctuels	Joint entre éléments	P154	Réalisation d'un prélèvement	Sur couvertines	002ER 74686 5-9 n °154 - 1	P154	Joint / Joint / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Translucide / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Eléments ponctuels	Joint entre éléments	P154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Sur couvertines	002ER 74686 5-9 n °154 - 1	P154	Joint / Joint / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Translucide / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint vitrier	P40	Réalisation d'un prélèvement	Sur vitrage extérieur	002ER 74686 5 n°40 - 1	002ER 74686 5 n°40	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S133 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Sur vitrage extérieur	002ER 74686 5 n°40 - 1	002ER 74686 5 n°40	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	P41	Réalisation d'un prélèvement	Embrasure extérieure	002ER 74686 5 n°41 - 1	002ER 74686 5 n°41	Béton - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Embrasure extérieure	002ER 74686 5 n°41 - 1	002ER 74686 5 n°41	Béton - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	S132 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Embrasure extérieure	002ER 74686 5 n°41 - 1	002ER 74686 5 n°41	Béton - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint de structure	S68	Réalisation d'un sondage	Joint entre menuiserie et mur					Présen ce sur docum ent Corres pond au PV 19W01 825800 5 du rapport Apave A31922 6240_1 _EFS-A ngers en date du 28/06/2 019



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint de structure	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68	Joint entre menuiserie et mur					Présen ce sur docum ent Corres pond au PV 19W01 825800 5 du rapport Apave A31922 6240_1 _EFS-A ngers en date du 28/06/2 019
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint vitrier	P42	Réalisation d'un prélèvement	Sur vitrage extérieur	002ER 74686 5 n°42 - 1	002ER 74686 5 n°42	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S127 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Sur vitrage extérieur	002ER 74686 5 n°42 - 1	002ER 74686 5 n°42	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Marron	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°43 - 1	002ER 74686 5 n°43	Mastic - Résineux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S130 (P43)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 74686 5 n°43 - 1	002ER 74686 5 n°43	Mastic - Résineux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P44	Réalisation d'un prélèvement			002ER 74686 5 n°44	Mastic - Résineux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 19 (Extérieur 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S129 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44			002ER 74686 5 n°44	Mastic - Résineux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Murs	Enduit ciment	P45	Réalisation d'un prélèvement	Embrasure extérieure		002ER 74686 5 n°45	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Murs	Enduit ciment	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Embrasure extérieure		002ER 74686 5 n°45	Béton - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint de structure	S131	Réalisation d'un sondage	Joint entre menuiserie et mur					Présen ce sur docum ent Corres pond au PV 19W01 825800 5 du rapport Apave A31922 6240_1 _EFS-A ngers en date du 28/06/2 019



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 20 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint de structure	S131	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S131	Joint entre menuiserie et mur					Présen ce sur docum ent Corres pond au PV 19W01 825800 5 du rapport Apave A31922 6240_1 _EFS-A ngers en date du 28/06/2 019
Façade	Vol 103 (Façade sud)	Murs	Enduit ciment	P115	Réalisation d'un prélèvement	Gris / niveau du sous-sol	002ER 74686 5-4 n °115 - 2	002ER 74686 5-4 n °115	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 103 (Façade sud)	Murs	Etanchéité extérieure des fondations	P116	Réalisation d'un prélèvement	Noir / niveau du sous-sol	002ER 74686 5-4 n °116 - 2	002ER 74686 5-4 n °116	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P123	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER 74686 5-4 n °123 - 1	002ER 74686 5-4 n °123	Matériau / Mastic - Effritable / Résineux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Blanc	002ER 74686 5-4 n °123 - 1	002ER 74686 5-4 n °123	Matériau / Mastic - Effritable / Résineux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P124	Réalisation d'un prélèvement	Noire / intérieur	002ER 74686 5-4 n °124 - 1	002ER 74686 5-4 n °124	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124	Noire / intérieur	002ER 74686 5-4 n °124 - 1	002ER 74686 5-4 n °124	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P125	Réalisation d'un prélèvement	Noire / extérieur	002ER 74686 5-4 n °125 - 1	002ER 74686 5-4 n °125	Matériau - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125	Noire / extérieur	002ER 74686 5-4 n °125 - 1	002ER 74686 5-4 n °125	Matériau - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toit terrasse	Vol 74 (Toiture terrasse)	Murs	Enduit ciment	P129	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER 74686 5-4 n °129 - 1	002ER 74686 5-4 n °129	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toit terrasse	Vol 74 (Toiture terrasse)	Murs	Enduit ciment	P129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129	Beige	002ER 74686 5-4 n °129 - 1	002ER 74686 5-4 n °129	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P151	Réalisation d'un prélèvement	Joint entre éléments	002ER 74686 5-9 n °151 - 1	P151	Matériau - Effritable - Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Joint entre éléments	002ER 74686 5-9 n °151 - 1	P151	Matériau - Effritable - Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphérique et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphérique et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 12 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphérique et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S135 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S136 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°21 - 1	002ER 74686 5 n°21	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°22 - 1	002ER 74686 5 n°22	Plâtre / Ciment / Mortier - Effritable Fibreux / Dur Fibreux / Dur - Blanc / Gris / Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°22 - 1	002ER 74686 5 n°22	Plâtre / Ciment / Mortier - Effritable Fibreux / Dur Fibreux / Dur - Blanc / Gris / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°22 - 1	002ER 74686 5 n°22	Plâtre / Ciment / Mortier - Effritable Fibreux / Dur Fibreux / Dur - Blanc / Gris / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°23 - 1	002ER 74686 5 n°23	Matériau / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°23 - 1	002ER 74686 5 n°23	Matériau / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°24 - 1	002ER 74686 5 n°24	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits plâtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Mur périphériqu e et porteur	002ER 74686 5 n°24 - 1	002ER 74686 5 n°24	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 13 (Attente malade)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 12 (Circulation 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 11 (ECG)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 111 (Bureau 35)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 4 (Attente) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 16 (Circulation 2) - Vol 3 (Hall) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 11 (ECG) - Vol 111 (Bureau 35) - Vol 110 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S137 - S138 - S143 - S144 - S145 - S147 - S148 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 13 (Attente malade)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 12 (Circulation 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 11 (ECG)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 111 (Bureau 35)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 4 (Attente) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 16 (Circulation 2) - Vol 3 (Hall) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 11 (ECG) - Vol 111 (Bureau 35) - Vol 110 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S137 - S138 - S143 - S144 - S145 - S147 - S148 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°25 - 1	002ER 74686 5 n°25 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 1	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 1	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 1	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 108 (Réserve 4)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 1	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3) - Vol 108 (Réserve 4)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26 - S65 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 1	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 2	Papier / Enduit / Carton - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 2	Papier / Enduit / Carton - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 2	Papier / Enduit / Carton - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 108 (Réserve 4)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 2	Papier / Enduit / Carton - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3) - Vol 108 (Réserve 4)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26 - S65 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 2	Papier / Enduit / Carton - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 3	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 3	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 3	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 108 (Réserve 4)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 3	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 18 (Réserve 3) - Vol 108 (Réserve 4)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26 - S65 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°26 - 1	002ER 74686 5 n°26 Phase 3	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Menuiseries	Mastic vitrier	P30	Réalisation d'un prélèvement	Porte	002ER 74686 5 n°30 - 1	002ER 74686 5 n°30	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Menuiseries	Mastic vitrier	P31	Réalisation d'un prélèvement	Porte	002ER 74686 5 n°31 - 1	002ER 74686 5 n°31	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P36	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°36 - 1	002ER 74686 5 n°36 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Pièce humide	002ER 74686 5 n°36 - 1	002ER 74686 5 n°36 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P36	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°36 - 1	002ER 74686 5 n°36 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Pièce humide	002ER 74686 5 n°36 - 1	002ER 74686 5 n°36 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P37	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide		002ER 74686 5 n°37 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Pièce humide		002ER 74686 5 n°37 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P37	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide		002ER 74686 5 n°37 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Pièce humide		002ER 74686 5 n°37 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Cloison modulaire vitré récente (de type algéco) PVC	S146	Réalisation d'un sondage		S146 - 1 - S146 - 2 - S146 - 3				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Cloison modulaire vitré récente (de type algéco) PVC	S146	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S146		S146 - 1 - S146 - 2 - S146 - 3				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Cloison modulaire vitré récente (de type algéco) PVC	S146	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S146		S146 - 1 - S146 - 2 - S146 - 3				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Cloison modulaire vitré récente (de type algéco) PVC	S146	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S146		S146 - 1 - S146 - 2 - S146 - 3				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Cloison modulaire vitré récente (de type algéco) PVC	S146	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S146		S146 - 1 - S146 - 2 - S146 - 3				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 28 (Salle de pause)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P47	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002ER 74686 5-1 n °47 - 1	002ER 74686 5-1 n °47	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 28 (Salle de pause)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P48	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °48 - 1	002ER 74686 5-1 n °48	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 29 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P51	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce humide	002ER 74686 5-1 n °51 - 1	002ER 74686 5-1 n °51	Enduit / Papier / Enduit / Peinture - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 30 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P55	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce humide	002ER 74686 5-1 n °55 - 1	002ER 74686 5-1 n °55	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 27 (Amphithéâtre s)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °58 - 1	002ER 74686 5-1 n °58	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 27 (Amphithéâtre s)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P59	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002ER 74686 5-1 n °59 - 1	002ER 74686 5-1 n °59	Peinture / Enduit / Fibres / Mortier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 25 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P64	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce de dégagement	002ER 74686 5-1 n °64 - 1	002ER 74686 5-1 n °64	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 25 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P65	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces de dégagement	002ER 74686 5-1 n °65 - 1	002ER 74686 5-1 n °65	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 49 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P69	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce humide	002ER 74686 5-1 n °69 - 1	002ER 74686 5-1 n °69	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 48 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Doublage pièce humide	002ER 74686 5-1 n °69 - 1	002ER 74686 5-1 n °69	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 49 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P71	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièce humide	002ER 74686 5-1 n °71 - 1	002ER 74686 5-1 n °71	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 42 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P72	Réalisation d'un prélèvement	Porteur cage d'escalier	002ER 74686 5-1 n °72 - 1	002ER 74686 5-1 n °72 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 42 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Porteur cage d'escalier	002ER 74686 5-1 n °72 - 1	002ER 74686 5-1 n °72 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 42 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P72	Réalisation d'un prélèvement	Porteur cage d'escalier	002ER 74686 5-1 n °72 - 1	002ER 74686 5-1 n °72 Phase 2	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 42 (Cage escalier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Porteur cage d'escalier	002ER 74686 5-1 n °72 - 1	002ER 74686 5-1 n °72 Phase 2	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 41 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P73	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °73 - 1	002ER 74686 5-1 n °73 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 41 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P73	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °73 - 1	002ER 74686 5-1 n °73 Phase 2	Ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 41 (Bureau 17)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °75 - 1	002ER 74686 5-1 n °75	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 44 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P77	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièce de dégageme nt	002ER 74686 5-1 n °77 - 1	002ER 74686 5-1 n °77	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Doublage pièce de dégageme nt	002ER 74686 5-1 n °77 - 1	002ER 74686 5-1 n °77	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Doublage pièce de dégageme nt	002ER 74686 5-1 n °77 - 1	002ER 74686 5-1 n °77	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2) - Vol 46 (Dégagement 5)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S163 - S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	Doublage pièce de dégageme nt	002ER 74686 5-1 n °77 - 1	002ER 74686 5-1 n °77	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 44 (Dégagement 3)	Poteaux (périphériq ues et intérieurs)	Enduits ciment	P78	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °78 - 1	002ER 74686 5-1 n °78	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P81	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces de dégageme nt	002ER 74686 5-1 n °81 - 1	002ER 74686 5-1 n °81 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P81	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces de dégageme nt	002ER 74686 5-1 n °81 - 1	002ER 74686 5-1 n °81 Phase 2	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 50 (Stockage 1)	Poteaux (périphériq ues et intérieurs)	Enduits ciment	P95	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °95 - 1	002ER 74686 5-1 n °95	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Poteaux (périphériq ues et intérieurs)	Enduits ciment	P99	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °99 - 1	002ER 74686 5-1 n °99	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P100	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièce	002ER 74686 5-1 n °100 - 1	002ER 74686 5-1 n °100	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 52 (Machinerie ascenseur 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P103	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-2 n °103 - 2	002ER 74686 5-2 n °103	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 53 (Ascenseur 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P104	Réalisation d'un prélèvement	Fosse	002ER 74686 5-2 n °104 - 2	002ER 74686 5-2 n °104	Matériau / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 53 (Ascenseur 1)	Murs et cloisons	Joint de parpaing	P105	Réalisation d'un prélèvement	Fosse		002ER 74686 5-2 n °105	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 80 (Magasin)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P114	Réalisation d'un prélèvement	Magasins	002ER 74686 5-4 n °114 - 1	002ER 74686 5-4 n °114	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 80 (Magasin)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Magasins	002ER 74686 5-4 n °114 - 1	002ER 74686 5-4 n °114	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 87 (Salle de repos)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P117	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5-4 n °117 - 1	002ER 74686 5-4 n °117	Enduit / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P119	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche / allège	002ER 74686 5-4 n °119 - 1	002ER 74686 5-4 n °119	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119	Pièce sèche / allège	002ER 74686 5-4 n °119 - 1	002ER 74686 5-4 n °119	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P120	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °120 - 1	002ER 74686 5-4 n °120	Peinture / Enduit / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °120 - 1	002ER 74686 5-4 n °120	Peinture / Enduit / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P122	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °122 - 1	002ER 74686 5-4 n °122 Phase 1	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °122 - 1	002ER 74686 5-4 n °122 Phase 1	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P122	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °122 - 1	002ER 74686 5-4 n °122 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °122 - 1	002ER 74686 5-4 n °122 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 104 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P127	Réalisation d'un prélèvement	Chaufferie	002ER 74686 5-4 n °127 - 1	002ER 74686 5-4 n °127	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 87 (Salle de repos)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P131	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide (complément P117)	002ER 74686 5-5 n °131 - 1	002ER 74686 5-5 n °131	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 65 (Hématologie)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P138	Réalisation d'un prélèvement	Jonction entre panneaux préfabriqués	002ER 74686 5-7 n °138 - 2	002ER 74686 5-7 n °138	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 66 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P139	Réalisation d'un prélèvement	Jonction entre panneaux préfabriqués	002ER 74686 5-7 n °139 - 2	002ER 74686 5-7 n °139	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 107 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P142	Réalisation d'un prélèvement	Circulation	002ER 74686 5-8 n °142 - 2	002ER 74686 5-8 n °142	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Circulation	002ER 74686 5-8 n °142 - 2	002ER 74686 5-8 n °142	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P146	Réalisation d'un prélèvement	Mur périphérique et porteur / Piece sèche	002ER 74686 5-8 n °146 - 1	002ER 74686 5-8 n °146	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 111 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Mur périphérique et porteur / Piece sèche	002ER 74686 5-8 n °146 - 1	002ER 74686 5-8 n °146	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P148	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °148 - 1	P148	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Dur / Dur - Gris / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		002ER 74686 5-9 n °148 - 1	P148	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Dur / Dur - Gris / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Menuiseries	Mastic vitrier	P150	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °150 - 1	P150	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Menuiseries	Mastic vitrier	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002ER 74686 5-9 n °150 - 1	P150	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P156	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °156 - 1	P156	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P157	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 26 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P159	Réalisation d'un prélèvement	Sur mur extérieur sans enduit ciment	002ER 74686 5-9 n °159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 26 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P160	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative s pièces sèches	002ER 74686 5-9 n °160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 26 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160	Cloisons séparative s pièces sèches	002ER 74686 5-9 n °160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°27 - 1	002ER 74686 5 n°27 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°27 - 1	002ER 74686 5 n°27 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°28 - 1	002ER 74686 5 n°28 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5 n°28 - 1	002ER 74686 5 n°28 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 11 (ECG)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 13 (Attente malade)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 12 (Circulation 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 109 (Bureau 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 4 (Attente) - Vol 3 (Hall) - Vol 11 (ECG) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 16 (Circulation 2) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 109 (Bureau 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 74686 5 n°29 - 1	002ER 74686 5 n°29	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S66	Réalisation d'un sondage		S66 - 1				Négatif sur marqua ge
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Faux plafonds	Faux plafonds métal	S141	Réalisation d'un sondage		S141 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Faux plafonds	Faux plafonds métal	S141	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S141		S141 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Faux plafonds	Faux plafonds métal	S142	Réalisation d'un sondage		S142 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Faux plafonds	Faux plafonds métal	S142	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S142		S142 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 27 (Amphithéâtre s)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P57	Réalisation d'un prélèvement	Doublage plafond pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °57 - 1	002ER 74686 5-1 n °57	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 27 (Amphithéâtre s)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °62 - 1	002ER 74686 5-1 n °62	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 25 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °63 - 1	002ER 74686 5-1 n °63	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 49 (W.c 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P70	Réalisation d'un prélèvement	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °70 - 1	002ER 74686 5-1 n °70	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 48 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °70 - 1	002ER 74686 5-1 n °70	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 41 (Bureau 17)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °76 - 1	002ER 74686 5-1 n °76 Phase 1	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 41 (Bureau 17)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °76 - 1	002ER 74686 5-1 n °76 Phase 2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °84 - 1	002ER 74686 5-1 n °84	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 45 (Dégagement 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P88	Réalisation d'un prélèvement	60x60 Blanc clouté	002ER 74686 5-1 n °88 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °88 - 2	002ER 74686 5-1 n °88	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	60x60 Blanc clouté	002ER 74686 5-1 n °88 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °88 - 2	002ER 74686 5-1 n °88	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 39 (Bureau 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	60x60 Blanc clouté	002ER 74686 5-1 n °88 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °88 - 2	002ER 74686 5-1 n °88	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 38 (Bureau 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	60x60 Blanc clouté	002ER 74686 5-1 n °88 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °88 - 2	002ER 74686 5-1 n °88	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 37 (Bureau 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	60x60 Blanc clouté	002ER 74686 5-1 n °88 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °88 - 2	002ER 74686 5-1 n °88	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16) - Vol 39 (Bureau 15) - Vol 38 (Bureau 14) - Vol 37 (Bureau 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S187 - S188 - S189 - S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	60x60 Blanc clouté	002ER 74686 5-1 n °88 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °88 - 2	002ER 74686 5-1 n °88	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 45 (Dégagement 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P89	Réalisation d'un prélèvement	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °89 - 1	002ER 74686 5-1 n °89	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °89 - 1	002ER 74686 5-1 n °89	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 39 (Bureau 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °89 - 1	002ER 74686 5-1 n °89	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 38 (Bureau 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °89 - 1	002ER 74686 5-1 n °89	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 37 (Bureau 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °89 - 1	002ER 74686 5-1 n °89	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16) - Vol 39 (Bureau 15) - Vol 38 (Bureau 14) - Vol 37 (Bureau 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S191 - S192 - S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89	60x60 Blanc	002ER 74686 5-1 n °89 - 1	002ER 74686 5-1 n °89	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 50 (Stockage 1)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °92 - 1	002ER 74686 5-1 n °92	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 50 (Stockage 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P93	Réalisation d'un prélèvement	60x120 Gris	002ER 74686 5-1 n °93 - 1	002ER 74686 5-1 n °93	Faux plafond / Laine / Matériau - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P96	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °96 - 1	002ER 74686 5-1 n °96	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P97	Réalisation d'un prélèvement	60x120 Gris	002ER 74686 5-1 n °97 - 1	002ER 74686 5-1 n °97	Laine - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P98	Réalisation d'un prélèvement	60x120 blanc (1 Plaque)	002ER 74686 5-1 n °98 - 1	002ER 74686 5-1 n °98 Phase 1	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P98	Réalisation d'un prélèvement	60x120 blanc (1 Plaque)	002ER 74686 5-1 n °98 - 1	002ER 74686 5-1 n °98 Phase 2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P102	Réalisation d'un prélèvement	60x120 blanc clouté (1 Plaque)	002ER 74686 5-1 n °102 - 1	002ER 74686 5-1 n °102	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 62 (Circulation 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P109	Réalisation d'un prélèvement	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 55 (Bureau 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 54 (Bureau 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 69 (Bureau 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 70 (Couloir 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 63 (Circulation 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 71 (Palier 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 61 (Circulation 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 58 (Bureau 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 57 (Bureau 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 56 (Bureau 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 68 (Local 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 67 (Local 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 66 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 55 (Bureau 19) - Vol 54 (Bureau 18) - Vol 69 (Bureau 23) - Vol 70 (Couloir 1) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 71 (Palier 1) - Vol 61 (Circulation 3) - Vol 58 (Bureau 22) - Vol 57 (Bureau 21) - Vol 56 (Bureau 20) - Vol 68 (Local 4) - Vol 67 (Local 3) - Vol 66 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S208 - S209 - S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 1	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 62 (Circulation 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P109	Réalisation d'un prélèvement	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 55 (Bureau 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 54 (Bureau 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 69 (Bureau 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 70 (Couloir 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 63 (Circulation 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 71 (Palier 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 61 (Circulation 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 58 (Bureau 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 57 (Bureau 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 56 (Bureau 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 68 (Local 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 67 (Local 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 66 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 55 (Bureau 19) - Vol 54 (Bureau 18) - Vol 69 (Bureau 23) - Vol 70 (Couloir 1) - Vol 63 (Circulation 5) - Vol 71 (Palier 1) - Vol 61 (Circulation 3) - Vol 58 (Bureau 22) - Vol 57 (Bureau 21) - Vol 56 (Bureau 20) - Vol 68 (Local 4) - Vol 67 (Local 3) - Vol 66 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S208 - S209 - S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	60x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °109 - 1	002ER 74686 5-3 n °109 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS Labo QBD	Vol 60 (W.c 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S207	Réalisation d'un sondage		S207 - 1				Négatif sur docum ent Mise en œuvre par le donneu r d'ordre après 1997
R+1 EFS Labo QBD	Vol 59 (W.c 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207		S207 - 1				Négatif sur docum ent Mise en œuvre par le donneu r d'ordre après 1997
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 79 (Parking)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P110	Réalisation d'un prélèvement	120x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °110 - 1	002ER 74686 5-3 n °110 Phase 1	Matériau - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 79 (Parking)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	120x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °110 - 1	002ER 74686 5-3 n °110 Phase 1	Matériau - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 79 (Parking)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P110	Réalisation d'un prélèvement	120x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °110 - 1	002ER 74686 5-3 n °110 Phase 2	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 79 (Parking)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	120x60cm blanc	002ER 74686 5-3 n °110 - 1	002ER 74686 5-3 n °110 Phase 2	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 83 (Circulation 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Réalisation d'un sondage		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 87 (Salle de repos)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 86 (Bureau 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc EFS Labo	Vol 85 (Vestiaire 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 84 (Vestiaire 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 89 (Circulation 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 90 (Bureau 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 91 (Bureau 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 92 (Bureau 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 93 (Bureau 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc EFS Labo	Vol 94 (Bureau 29)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 95 (Bureau 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 99 (Circulation 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 96 (Bureau 31)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211		S211 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 89 (Circulation 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S212	Réalisation d'un sondage		S212 - 1				Négatif sur marqua ge
Rdc EFS Labo	Vol 98 (Dégagement 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S212	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S212		S212 - 1				Négatif sur marqua ge
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits ciment	P121	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °121 - 1	002ER 74686 5-4 n °121	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 104 (Chaufferie)	Plafonds	Enduits ciment	P128	Réalisation d'un prélèvement	Chaufferie	002ER 74686 5-4 n °128 - 1	002ER 74686 5-4 n °128	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 80 (Magasin)	Plafonds	Enduits ciment	P130	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-4 n °130 - 1	002ER 74686 5-4 n °130	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS Labo QBD	Vol 65 (Hématologie)	Plafonds	Enduits ciment	P137	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-6 n °137 - 2	002ER 74686 5-6 n °137	Béton / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 26 (Bureau 6)	Plafonds	Enduit péliculaire	P140	Réalisation d'un prélèvement	Enduit péliculaire	002ER 74686 5-7 n °140 - 2	002ER 74686 5-7 n °140	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 107 (Couloir 2)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P143	Réalisation d'un prélèvement	Circulation	002ER 74686 5-8 n °143 - 2	002ER 74686 5-8 n °143	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 109 (Bureau 33)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143	Circulation	002ER 74686 5-8 n °143 - 2	002ER 74686 5-8 n °143	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRault	Vol 108 (Réserve 4)	Plafonds	Enduits ciment	P144	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-8 n °144 - 1	002ER 74686 5-8 n °144	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRault	Vol 110 (Bureau 34)	Plafonds	Enduits ciment	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Pièce sèche	002ER 74686 5-8 n °144 - 1	002ER 74686 5-8 n °144	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRault	Vol 111 (Bureau 35)	Plafonds	Enduits ciment	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Pièce sèche	002ER 74686 5-8 n °144 - 1	002ER 74686 5-8 n °144	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRault	Vol 110 (Bureau 34) - Vol 111 (Bureau 35)	Plafonds	Enduits ciment	S224 - S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Pièce sèche	002ER 74686 5-8 n °144 - 1	002ER 74686 5-8 n °144	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRault	Vol 107 (Couloir 2)	Plafonds	Enduits ciment	P145	Réalisation d'un prélèvement	Circulation	002ER 74686 5-8 n °145 - 1	002ER 74686 5-8 n °145	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P149	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °149 - 1	P149	Matériau / Fibres / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Plafonds	Enduits ciment	P158	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °158 - 1	P158	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	P1	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 11 (ECG)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 13 (Attente malade)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 12 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 4 (Attente) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 11 (ECG) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 16 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Jaune	002ER 74686 5 n°1 - 1	002ER 74686 5 n°1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	P2	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 109 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 111 (Bureau 35)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 109 (Bureau 33) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 111 (Bureau 35) - Vol 4 (Attente) - Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S12 - S78 - S217 - S17 - S227 - S18 - S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Jaune	002ER 74686 5 n°2 - 1	002ER 74686 5 n°2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 1	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 1	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 1	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 1	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 1	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 4 (Attente) - Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 1	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 4 (Attente) - Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Jaune	002ER 74686 5 n°3 - 1	002ER 74686 5 n°3 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	P4	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER 74686 5 n°4 - 1	002ER 74686 5 n°4	Revêtement / Colle - Souple / Souple Fibreux - Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 11 (ECG)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER 74686 5 n°5 - 1	002ER 74686 5 n°5	Ragréage - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Jaune	002ER 74686 5 n°5 - 1	002ER 74686 5 n°5	Ragréage - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Revêtement de sol	Ragréage	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Jaune	002ER 74686 5 n°5 - 1	002ER 74686 5 n°5	Ragréage - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 13 (Attente malade)	Revêtement de sol	Ragréage	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Jaune	002ER 74686 5 n°5 - 1	002ER 74686 5 n°5	Ragréage - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 12 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Jaune	002ER 74686 5 n°5 - 1	002ER 74686 5 n°5	Ragréage - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 12 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S73 - S74 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Jaune	002ER 74686 5 n°5 - 1	002ER 74686 5 n°5	Ragréage - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 40x40 Grise	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°6 - 1	002ER 74686 5 n°6	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 40x40 Grise	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 74686 5 n°6 - 1	002ER 74686 5 n°6	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°7 - 1	002ER 74686 5 n°7 Phase 1	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 74686 5 n°7 - 1	002ER 74686 5 n°7 Phase 1	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°7 - 1	002ER 74686 5 n°7 Phase 2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 74686 5 n°7 - 1	002ER 74686 5 n°7 Phase 2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°8 - 1	002ER 74686 5 n°8 Phase 1	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°8 - 1	002ER 74686 5 n°8 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Blanche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°9 - 1	002ER 74686 5 n°9	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Blanche	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièce humide	002ER 74686 5 n°9 - 1	002ER 74686 5 n°9	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Blanche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°10 - 1	002ER 74686 5 n°10 Phase 1	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Blanche	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièce humide	002ER 74686 5 n°10 - 1	002ER 74686 5 n°10 Phase 1	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Blanche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°10 - 1	002ER 74686 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30X30 Blanche	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièce humide	002ER 74686 5 n°10 - 1	002ER 74686 5 n°10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30x30 Blanche	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°38 - 1	002ER 74686 5 n°38 Phase 1	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 108 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30x30 Blanche	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 74686 5 n°38 - 1	002ER 74686 5 n°38 Phase 1	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30x30 Blanche	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°38 - 1	002ER 74686 5 n°38 Phase 2	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 108 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 30x30 Blanche	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 74686 5 n°38 - 1	002ER 74686 5 n°38 Phase 2	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	P46	Réalisation d'un prélèvement	Jaune		002ER 74686 5 n°46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Jaune		002ER 74686 5 n°46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 13 (Attente malade)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Jaune		002ER 74686 5 n°46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 12 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Jaune		002ER 74686 5 n°46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 11 (ECG)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Jaune		002ER 74686 5 n°46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 16 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Jaune		002ER 74686 5 n°46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières) - Vol 13 (Attente malade) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 11 (ECG) - Vol 16 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune	S69 - S70 - S71 - S72 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Jaune		002ER 74686 5 n°46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 29 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P50	Réalisation d'un prélèvement	2x2 gris	002ER 74686 5-1 n °50 - 1	002ER 74686 5-1 n °50	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 25 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P52	Réalisation d'un prélèvement	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °52 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °52 - 2	002ER 74686 5-1 n °52	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 26 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °52 - 1 - 002ER 74686 5-1 n °52 - 2	002ER 74686 5-1 n °52	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 25 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P53	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °53 - 1	002ER 74686 5-1 n °53	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 26 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °53 - 1	002ER 74686 5-1 n °53	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 30 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P56	Réalisation d'un prélèvement	2x2 gris	002ER 74686 5-1 n °56 - 1	002ER 74686 5-1 n °56	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 27 (Amphithéâtre s)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P60	Réalisation d'un prélèvement	Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °60 - 1	002ER 74686 5-1 n °60	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 28 (Salle de pause)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °60 - 1	002ER 74686 5-1 n °60	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 23 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °60 - 1	002ER 74686 5-1 n °60	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 24 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °60 - 1	002ER 74686 5-1 n °60	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 28 (Salle de pause) - Vol 23 (Bureau 4) - Vol 24 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S149 - S150 - S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °60 - 1	002ER 74686 5-1 n °60	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 27 (Amphithéâtre s)	Revêtement de sol	Ragréage	P61	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °61 - 1	002ER 74686 5-1 n °61	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 23 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °61 - 1	002ER 74686 5-1 n °61	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 28 (Salle de pause)	Revêtement de sol	Ragréage	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °61 - 1	002ER 74686 5-1 n °61	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 24 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °61 - 1	002ER 74686 5-1 n °61	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 23 (Bureau 4) - Vol 28 (Salle de pause) - Vol 24 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S151 - S152 - S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °61 - 1	002ER 74686 5-1 n °61	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 49 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P68	Réalisation d'un prélèvement	10x10 beige	002ER 74686 5-1 n °68 - 1	002ER 74686 5-1 n °68	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 48 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	10x10 beige	002ER 74686 5-1 n °68 - 1	002ER 74686 5-1 n °68	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 41 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P74	Réalisation d'un prélèvement	Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °74 - 1	002ER 74686 5-1 n °74 Phase 1	Moquette / Sous-couch e - Souple Fibreux / Bitumineux Fibreux - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 41 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P74	Réalisation d'un prélèvement	Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °74 - 1	002ER 74686 5-1 n °74 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 44 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P79	Réalisation d'un prélèvement	Marron + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °79 - 1	002ER 74686 5-1 n °79	Moquette / Colle - Souple Fibreux / Souple - Rouge / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 44 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P80	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °80 - 1	002ER 74686 5-1 n °80	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélèvement	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 46 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 31 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 32 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 33 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 34 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 31 (Bureau 7) - Vol 32 (Bureau 8) - Vol 33 (Bureau 9) - Vol 34 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S165 - S166 - S167 - S168 - S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélèvement	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 46 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 31 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 32 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 33 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 34 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 46 (Dégagement 5) - Vol 31 (Bureau 7) - Vol 32 (Bureau 8) - Vol 33 (Bureau 9) - Vol 34 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S165 - S166 - S167 - S168 - S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	60x60 Bleu + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °82 - 1	002ER 74686 5-1 n °82 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 43 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P83	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °83 - 1	002ER 74686 5-1 n °83	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 31 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °83 - 1	002ER 74686 5-1 n °83	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 32 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °83 - 1	002ER 74686 5-1 n °83	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 33 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °83 - 1	002ER 74686 5-1 n °83	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 34 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °83 - 1	002ER 74686 5-1 n °83	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 46 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °83 - 1	002ER 74686 5-1 n °83	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 31 (Bureau 7) - Vol 32 (Bureau 8) - Vol 33 (Bureau 9) - Vol 34 (Bureau 10) - Vol 46 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S170 - S171 - S172 - S173 - S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °83 - 1	002ER 74686 5-1 n °83	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 45 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P85	Réalisation d'un prélèvement	40x40 Gris Marbré	002ER 74686 5-1 n °85 - 1	002ER 74686 5-1 n °85	Revêtement - Dur - Gris Vert	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S175 (P85)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	40x40 Gris Marbré	002ER 74686 5-1 n °85 - 1	002ER 74686 5-1 n °85	Revêtement - Dur - Gris Vert	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 37 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S176 (P85)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	40x40 Gris Marbré	002ER 74686 5-1 n °85 - 1	002ER 74686 5-1 n °85	Revêtement - Dur - Gris Vert	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 38 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S177 (P85)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	40x40 Gris Marbré	002ER 74686 5-1 n °85 - 1	002ER 74686 5-1 n °85	Revêtement - Dur - Gris Vert	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 39 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S178 (P85)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	40x40 Gris Marbré	002ER 74686 5-1 n °85 - 1	002ER 74686 5-1 n °85	Revêtement - Dur - Gris Vert	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 45 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P86	Réalisation d'un prélèvement	colle noir	002ER 74686 5-1 n °86 - 1	002ER 74686 5-1 n °86	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S179 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	colle noir	002ER 74686 5-1 n °86 - 1	002ER 74686 5-1 n °86	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 39 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S180 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	colle noir	002ER 74686 5-1 n °86 - 1	002ER 74686 5-1 n °86	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 38 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S181 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	colle noir	002ER 74686 5-1 n °86 - 1	002ER 74686 5-1 n °86	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 37 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S182 (P86)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	colle noir	002ER 74686 5-1 n °86 - 1	002ER 74686 5-1 n °86	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 45 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P87	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche		002ER 74686 5-1 n °87	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Ragréage	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièce sèche		002ER 74686 5-1 n °87	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 39 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièce sèche		002ER 74686 5-1 n °87	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 38 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièce sèche		002ER 74686 5-1 n °87	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 37 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièce sèche		002ER 74686 5-1 n °87	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 40 (Bureau 16) - Vol 39 (Bureau 15) - Vol 38 (Bureau 14) - Vol 37 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S183 - S184 - S185 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Pièce sèche		002ER 74686 5-1 n °87	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 35 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélèvement	60x60 Gris tacheté + colle jaune	002ER 74686 5-1 n °90 - 1	002ER 74686 5-1 n °90	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 35 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Ragréage	P91	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-1 n °91 - 1	002ER 74686 5-1 n °91	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 50 (Stockage 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P94	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °94 - 1	002ER 74686 5-1 n °94	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 51 (Stockage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P101	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °101 - 1	002ER 74686 5-1 n °101	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S213	Réalisation d'un sondage		S213 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureA nnée 20013
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 22 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P118	Réalisation d'un prélèvement	Pièce sèche	002ER 74686 5-4 n °118 - 1	002ER 74686 5-4 n °118	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferi e	Vol 104 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P126	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + Ciment	002ER 74686 5-4 n °126 - 1	002ER 74686 5-4 n °126	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P133	Réalisation d'un prélèvement	50x50cm noir	002ER 74686 5-5 n °133 - 1	002ER 74686 5-5 n °133	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P134	Réalisation d'un prélèvement	50x50cm noir	002ER 74686 5-5 n °134 - 1	002ER 74686 5-5 n °134	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)	Revêtement de sol	Linoléum + colle	P135	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER 74686 5-5 n °135 - 1	002ER 74686 5-5 n °135 Phase 1	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)	Revêtement de sol	Linoléum + colle	P135	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER 74686 5-5 n °135 - 1	002ER 74686 5-5 n °135 Phase 2	Revêtement / Colle / Toile - Souple / Souple / Souple Fibreux - Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 107 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P141	Réalisation d'un prélèvement	Blanc 40x40cm / circulation	002ER 74686 5-8 n °141 - 2	002ER 74686 5-8 n °141	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 112 (SAS)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P147	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-9 n °147 - 1	P147	Ragréage / Mortier - Effritable Fibreux / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P155	Réalisation d'un prélèvement		002ER746865-9 n°155 - 1	P155	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 24 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P161	Réalisation d'un prélèvement	50x50 Grises bleues pièce(s) sèche(s)		P161	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 24 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	P162	Réalisation d'un prélèvement	Pièce(s) sèche(s)		P162	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER746865 n°11 - 1	002ER746865 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER746865 n°11 - 1	002ER746865 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°12 - 1	002ER 74686 5 n°12	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises	S31 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 74686 5 n°12 - 1	002ER 74686 5 n°12	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°13 - 1	002ER 74686 5 n°13 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Pièce humide	002ER 74686 5 n°13 - 1	002ER 74686 5 n°13 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°13 - 1	002ER 74686 5 n°13 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Pièce humide	002ER 74686 5 n°13 - 1	002ER 74686 5 n°13 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P14	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°14 - 1	002ER 74686 5 n°14 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Pièce humide	002ER 74686 5 n°14 - 1	002ER 74686 5 n°14 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P14	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°14 - 1	002ER 74686 5 n°14 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Pièce humide	002ER 74686 5 n°14 - 1	002ER 74686 5 n°14 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P14	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°14 - 1	002ER 74686 5 n°14 Phase 3	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Pièce humide	002ER 74686 5 n°14 - 1	002ER 74686 5 n°14 Phase 3	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert	P15	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°15 - 1	002ER 74686 5 n°15 Phase 1	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièce humide	002ER 74686 5 n°15 - 1	002ER 74686 5 n°15 Phase 1	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert	P15	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°15 - 1	002ER 74686 5 n°15 Phase 2	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 9 (Sanit H1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Pièce humide	002ER 74686 5 n°15 - 1	002ER 74686 5 n°15 Phase 2	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert	P16	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°16 - 1	002ER 74686 5 n°16	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 10 (Sanit F1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Pièce humide	002ER 74686 5 n°16 - 1	002ER 74686 5 n°16	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P17 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P17 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 74686 5 n°17 - 1	002ER 74686 5 n°17 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 1	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 1	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 1	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P18 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 1	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige	P18 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 74686 5 n°18 - 1	002ER 74686 5 n°18 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	P19 - S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable Fibreux / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable Fibreux / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable Fibreux / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 110 (Bureau 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise	P19 - S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 74686 5 n°19 - 1	002ER 74686 5 n°19 Phase 2	Matériau / Colle - Effritable Fibreux / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche	P20	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002ER 74686 5 n°20 - 1	002ER 74686 5 n°20	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5 n°39 - 1	002ER 74686 5 n°39	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 74686 5 n°39 - 1	002ER 74686 5 n°39	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 107 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 74686 5 n°39 - 1	002ER 74686 5 n°39	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 108 (Réserve 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 74686 5 n°39 - 1	002ER 74686 5 n°39	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3) - Vol 107 (Couloir 2) - Vol 108 (Réserve 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche	P39 - S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 74686 5 n°39 - 1	002ER 74686 5 n°39	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 29 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélèvement	10x10 Blanc	002ER 74686 5-1 n °49 - 1	002ER 74686 5-1 n °49	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 29 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	10x10 Blanc	002ER 74686 5-1 n °49 - 1	002ER 74686 5-1 n °49	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 30 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement	10x10 Blanc	002ER 74686 5-1 n °54 - 1	002ER 74686 5-1 n °54	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 30 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	10x10 Blanc	002ER 74686 5-1 n °54 - 1	002ER 74686 5-1 n °54	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 48 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	10x10 Blanc	002ER 74686 5-1 n °54 - 1	002ER 74686 5-1 n °54	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 48 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	10x10 Blanc	002ER 74686 5-1 n °54 - 1	002ER 74686 5-1 n °54	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 30 (W.c 2) - Vol 48 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54 - S157 - S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	10x10 Blanc	002ER 74686 5-1 n °54 - 1	002ER 74686 5-1 n °54	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 49 (W.c 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P67	Réalisation d'un prélèvement	10x10 Beige	002ER 74686 5-1 n °67 - 1	002ER 74686 5-1 n °67	Colle - Dur - Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 49 (W.c 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	10x10 Beige	002ER 74686 5-1 n °67 - 1	002ER 74686 5-1 n °67	Colle - Dur - Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 48 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S160 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	10x10 Beige	002ER 74686 5-1 n °67 - 1	002ER 74686 5-1 n °67	Colle - Dur - Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)	Revêtement de mur	Moquette mural avec sous couche	P132	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER 74686 5-5 n °132 - 1	002ER 74686 5-5 n °132 Phase 1	Moquette - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 105 (Ascenseur 2)	Revêtement de mur	Moquette mural avec sous couche	P132	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER 74686 5-5 n °132 - 1	002ER 74686 5-5 n °132 Phase 2	Colle / Peinture - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Conduit eau	Calorifugeage	P32	Réalisation d'un prélèvement	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°32 - 1	002ER 74686 5 n°32	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Conduit eau	Calorifugeage	S53 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°32 - 1	002ER 74686 5 n°32	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Conduit eau	Calorifugeage	S54 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°32 - 1	002ER 74686 5 n°32	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Conduit eau	Calorifugeage	S55 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°32 - 1	002ER 74686 5 n°32	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Conduit eau	Calorifugeage	S56 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°32 - 1	002ER 74686 5 n°32	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Conduit eau	Calorifugeage	S57 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°32 - 1	002ER 74686 5 n°32	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Conduit eau	Calorifugeage	S58 (P32)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°32 - 1	002ER 74686 5 n°32	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Conduit eau	Calorifugeage	P33	Réalisation d'un prélèvement	Calorifuge age en tissu plâtré.	002ER 74686 5 n°33 - 2	002ER 74686 5 n°33	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 4 (Attente)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P34	Réalisation d'un prélèvement	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°34 - 2	002ER 74686 5 n°34	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 3 (Hall)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S59 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°34 - 2	002ER 74686 5 n°34	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 5 (Entretien pré don 1)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S60 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°34 - 2	002ER 74686 5 n°34	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 7 (Entretien pré don 2)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S61 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°34 - 2	002ER 74686 5 n°34	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 17 (Cafétéria)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S62 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°34 - 2	002ER 74686 5 n°34	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 15 (Réserve 2)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P35	Réalisation d'un prélèvement	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°35 - 1	002ER 74686 5 n°35	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 14 (Infirmières)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S63 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°35 - 1	002ER 74686 5 n°35	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 8 (Prélèvement)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S64 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Calorifuge age de type bitumineux noir.	002ER 74686 5 n°35 - 1	002ER 74686 5 n°35	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 18 (Réserve 3)	Conduit fluide non identifié	Conduit métal	S67	Réalisation d'un sondage		S67 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 45 (Dégagement 4)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P107	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002ER 74686 5-3 n °107 - 1	002ER 74686 5-3 n °107	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Toit terrasse	Vol 74 (Toiture terrasse)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P108	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002ER 74686 5-3 n °108 - 1	002ER 74686 5-3 n °108	Matériau / Fibres - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 81 (Circulation 6)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P111	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER 74686 5-3 n °111 - 1	002ER 74686 5-3 n °111	Laine / Fibres / Enduit - Fibreux Souple / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 82 (Palier 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P112	Réalisation d'un prélèvement	Palier	002ER 74686 5-3 n °112 - 1	002ER 74686 5-3 n °112	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc EFS Labo	Vol 82 (Palier 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P113	Réalisation d'un prélèvement	Palier	002ER 74686 5-3 n °113 - 1	002ER 74686 5-3 n °113	Enduit / Fibres / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc EFS Labo	Vol 106 (Extérieur rue)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P136	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER 74686 5-5 n °136 - 1	002ER 74686 5-5 n °136	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 53 (Ascenseur 1)	Portes palières	Peinture porte palière	P106	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-2 n °106 - 2	002ER 74686 5-2 n °106	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toit terrasse	Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Machinerie	Peinture	S230	Réalisation d'un sondage		S230 - 1				Négatif sur docum ent

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVA RD MIRAULT	Vol 29 (W.c 1)	Radiateurs	Tresses	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER 74686 5-1 n °66 - 1	002ER 74686 5-1 n °66	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT							
002ER74686 5-1 n°56	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Vol 30 (W.c 2)	7,49 m		3,27 m²	1 unité(s)
002ER74686 5-1 n°59	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Fibres / Mortier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Gris	Vol 27 (Amphithéâtre s)	21,43 m			1 unité(s)
002ER74686 5-1 n°67	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Vol 49 (W.c 4) - Vol 49 (W.c 4) - Vol 48 (W.c 3) - Vol 48 (W.c 3)	22,3 m			4 unité(s)
002ER74686 5-1 n°73 Phase 2	Murs et cloisons	Ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 41 (Bureau 17)	2,8 m			1 unité(s)
002ER74686 5-1 n°85	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris Vert	Vol 45 (Dégagement 4) - Vol 40 (Bureau 16) - Vol 37 (Bureau 13) - Vol 38 (Bureau 14) - Vol 39 (Bureau 15)	94,9 m		91,5 m²	5 unité(s)
002ER74686 5-1 n°86	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 45 (Dégagement 4) - Vol 40 (Bureau 16) - Vol 39 (Bureau 15) - Vol 38 (Bureau 14) - Vol 37 (Bureau 13)	95,98 m		90,94 m²	5 unité(s)
002ER74686 5-3 n°107	Conduit fluide non identifié	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Vol 45 (Dégagement 4)	14,4 m			1 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRALT							
002ER74686 5-4 n°119	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Vol 22 (Bureau 3) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 22 (Bureau 3)	4,73 m			3 unité(s)
002ER74686 5-4 n°120	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris / Beige	Vol 22 (Bureau 3) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 22 (Bureau 3)	1,98 m			4 unité(s)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRALT							
002ER74686 5 n°11	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall)	4,31 m			4 unité(s)
002ER74686 5 n°12	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall)	5,54 m			2 unité(s)
002ER74686 5 n°21	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris	Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 4 (Attente) - Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall) - Vol 16 (Circulation 2) - Vol 12 (Circulation 1) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2)	56,51 m			13 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRALT							
002ER74686 5 n°22	Murs et cloisons	Plâtre / Ciment / Mortier - Effritable Fibreux / Dur Fibreux / Dur - Blanc / Gris / Gris	Vol 17 (Cafétéria) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 17 (Cafétéria) - Vol 17 (Cafétéria)	30,22 m			6 unité(s)
002ER74686 5 n°30	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris	Vol 17 (Cafétéria)	4,25 m			1 unité(s)
002ER74686 5 n°31	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris	Vol 3 (Hall)	3,87 m			1 unité(s)
002ER74686 5 n°32	Conduit eau	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Vol 4 (Attente) - Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 15 (Réserve 2)	51,1 m			12 unité(s)
002ER74686 5 n°34	Conduit eau	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Vol 4 (Attente) - Vol 3 (Hall) - Vol 3 (Hall) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 5 (Entretien pré don 1) - Vol 7 (Entretien pré don 2) - Vol 17 (Cafétéria)	32,92 m			10 unité(s)
002ER74686 5 n°35	Conduit eau	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Vol 15 (Réserve 2) - Vol 14 (Infirmières) - Vol 8 (Prélèvement) - Vol 8 (Prélèvement)	23,91 m			4 unité(s)

[illegible]



Amiante

[illegible]



Amiante

[illegible]



Amiante

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT

[illegible]

PAGE 155 / 319




Amiante

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Rdc EFS Labo							
002ER74686 5-5 n°131	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Vol 87 (Salle de repos)	11,82 m			1 unité(s)
002ER74686 5-5 n°136	Conduit fluide non identifié	Fibres-cimen t - Dur Fibreux - Gris	Vol 106 (Extérieur rue)	,71 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Plan de repérage - Actions menées
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Façades
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de mur
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de mur
	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Zoom 2 - Actions menées
	R+1 EFS Labo QBD	R+1 EFS Labo QBD - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 EFS Labo QBD	R+1 EFS Labo QBD - Administratif - Actions menées
	R+1 EFS Labo QBD	R+1 EFS Labo QBD - Labo QBD - Actions menées
	Rdc EFS Labo	Rdc EFS Labo - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc EFS Labo	Rdc EFS Labo - Zoom 1 - Actions menées

Rdc EFS Labo	Rdc EFS Labo - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc EFS Labo	Rdc EFS Labo - Zoom 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Rdc EFS Labo	Rdc EFS Labo - Zoom 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Rdc EFS Labo	Rdc EFS Labo - Zoom 2 - Actions menées
Toit terrasse	Toit terrasse - Plan de repérage - Actions menées
Façade	Façade - Plan de repérage - Actions menées
Chaudière	Chaudière - Plan de repérage - Actions menées

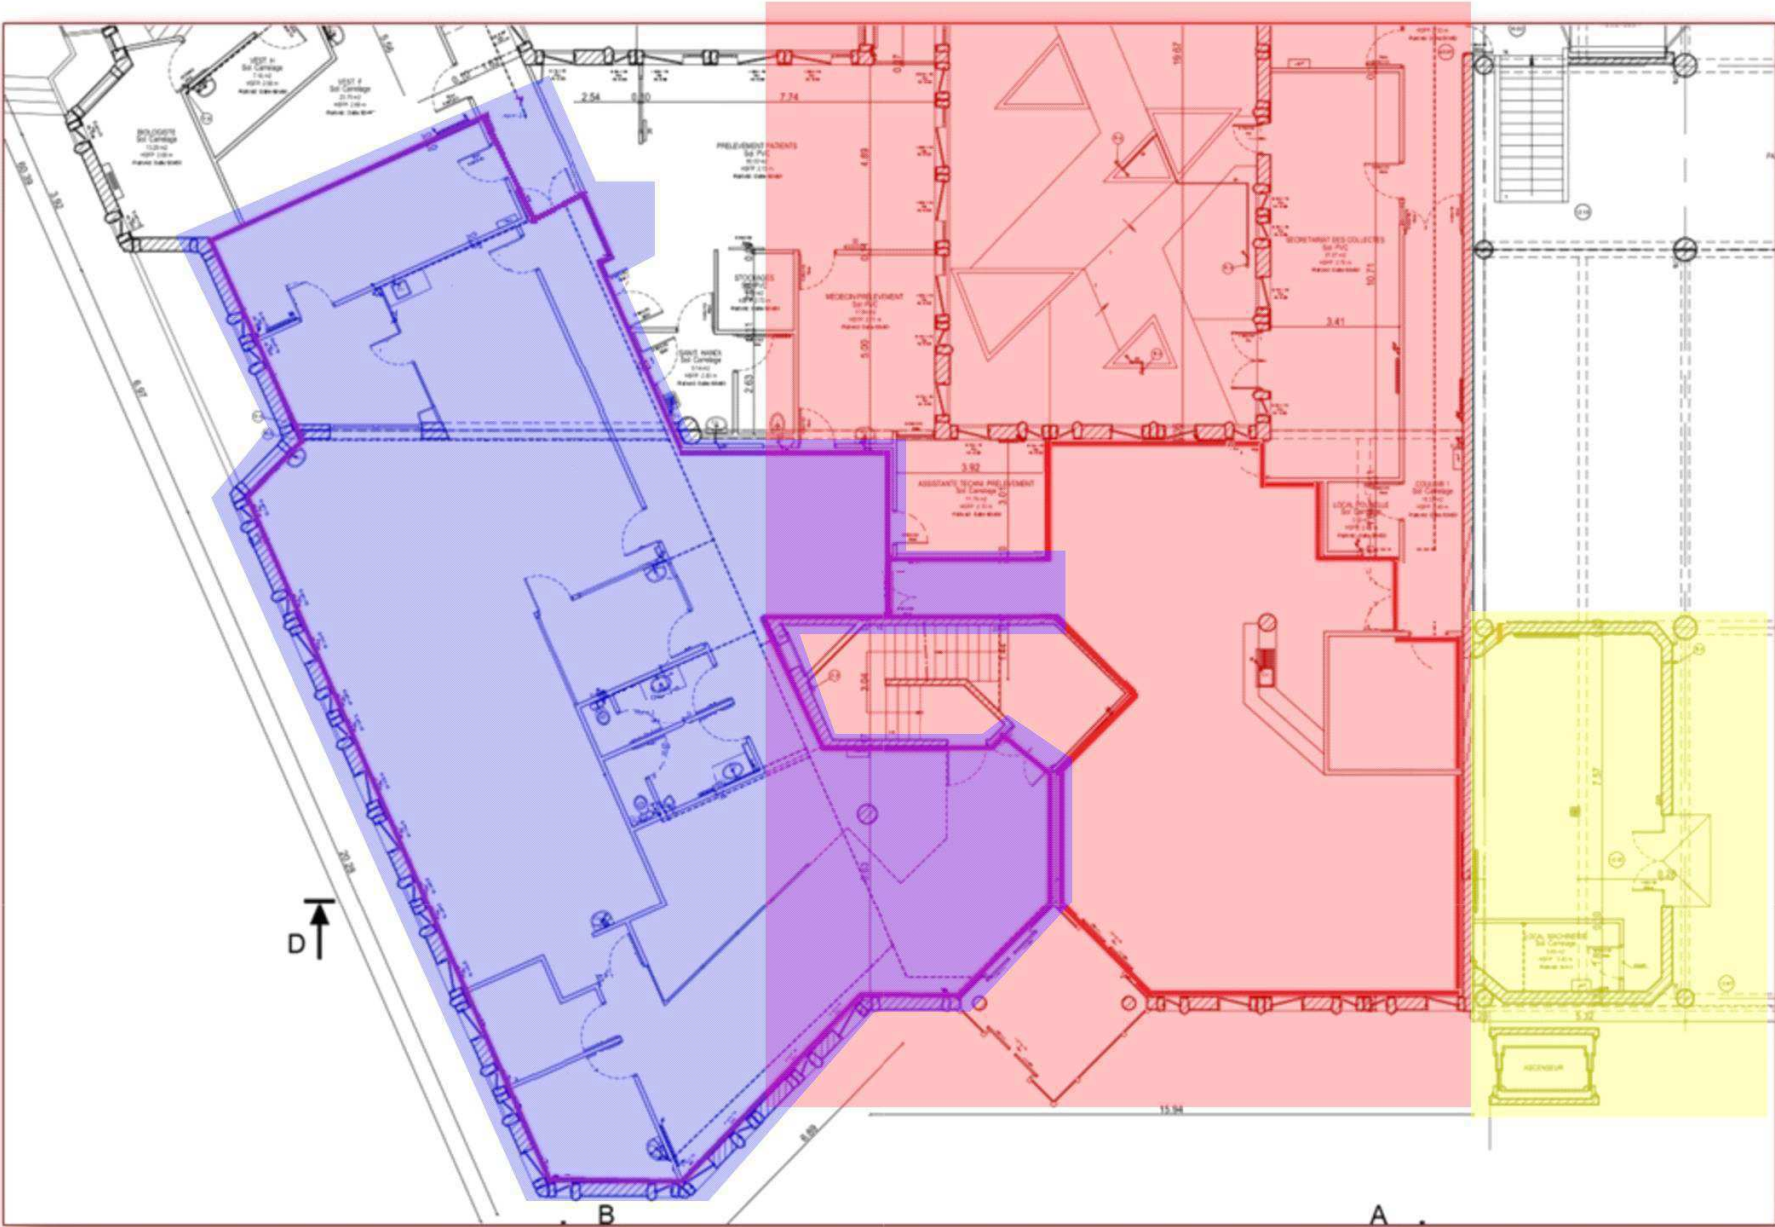

Légende	
	Périmètre d'intervention 1
	Périmètre d'intervention 2
	Périmètre d'intervention 3



AC
ENVIRONNEMENT

Adresse du bien
16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS


Désignation
16, Boulevard Mirault_

Date intervention
17/04/2026

Technicien intervenant
GUILLTON LAURENT

Référence:
002ER746865-9

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement négatif
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

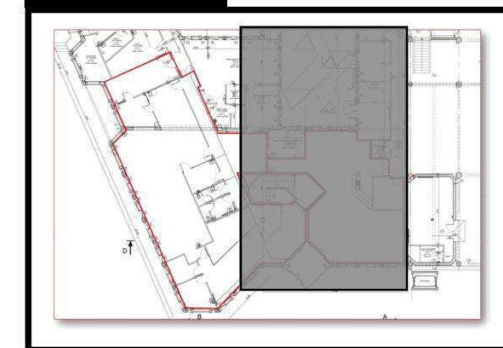


Légende



P44 : Joint détachéité




P150 : Mastic vitrier




P40 : Joint vitrier



P41 : Enduit ciment



P34 : Enveloppe de calorifuge




P30 : Mastic vitrier




P22 : Enduits plâtre



S68: Joint de structure

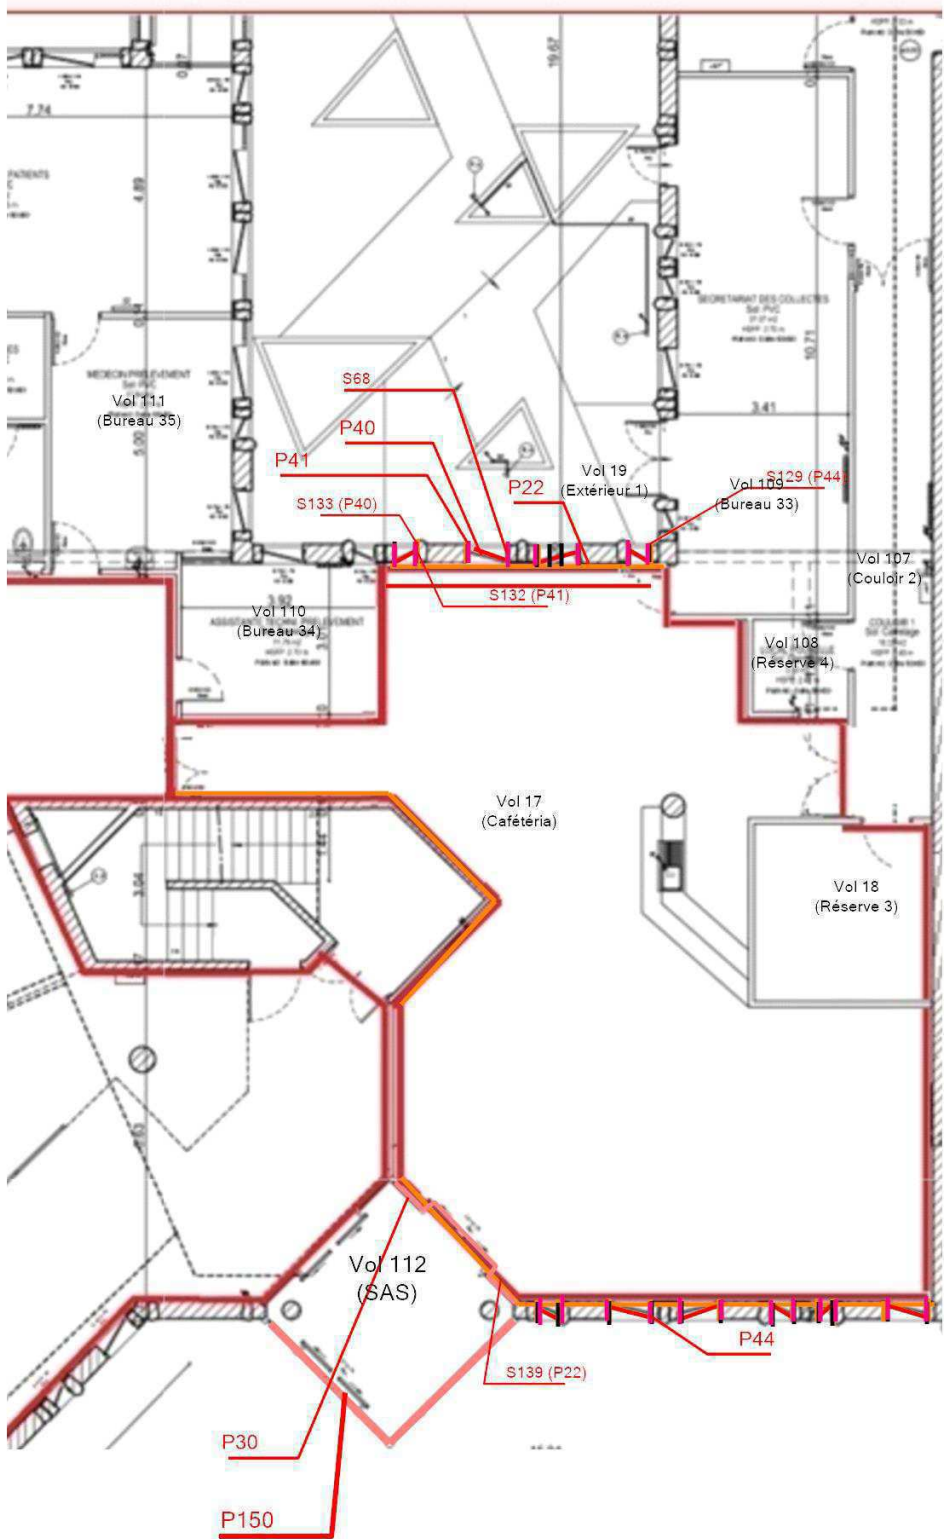

Plan de situation

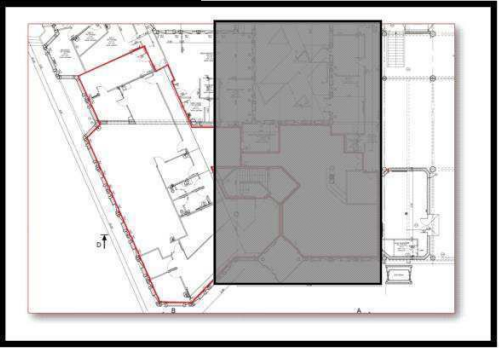

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT

Référence:
002ER746865-9

--	--

An architectural floor plan of a building. A large section of the plan is shaded in grey, representing the area of interest. This shaded area is bounded by a red line. The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. A north arrow is visible in the lower-left corner of the plan.



16, BOULEVARD MIRAUT
49103 ANGERS

16, Boulevard Mirault

17/04/2026

GUILLOTON LAURENT

Légende




P150 : Mastic vitrier




P30 : Mastic vitrier



P22 : Enduits plâtre

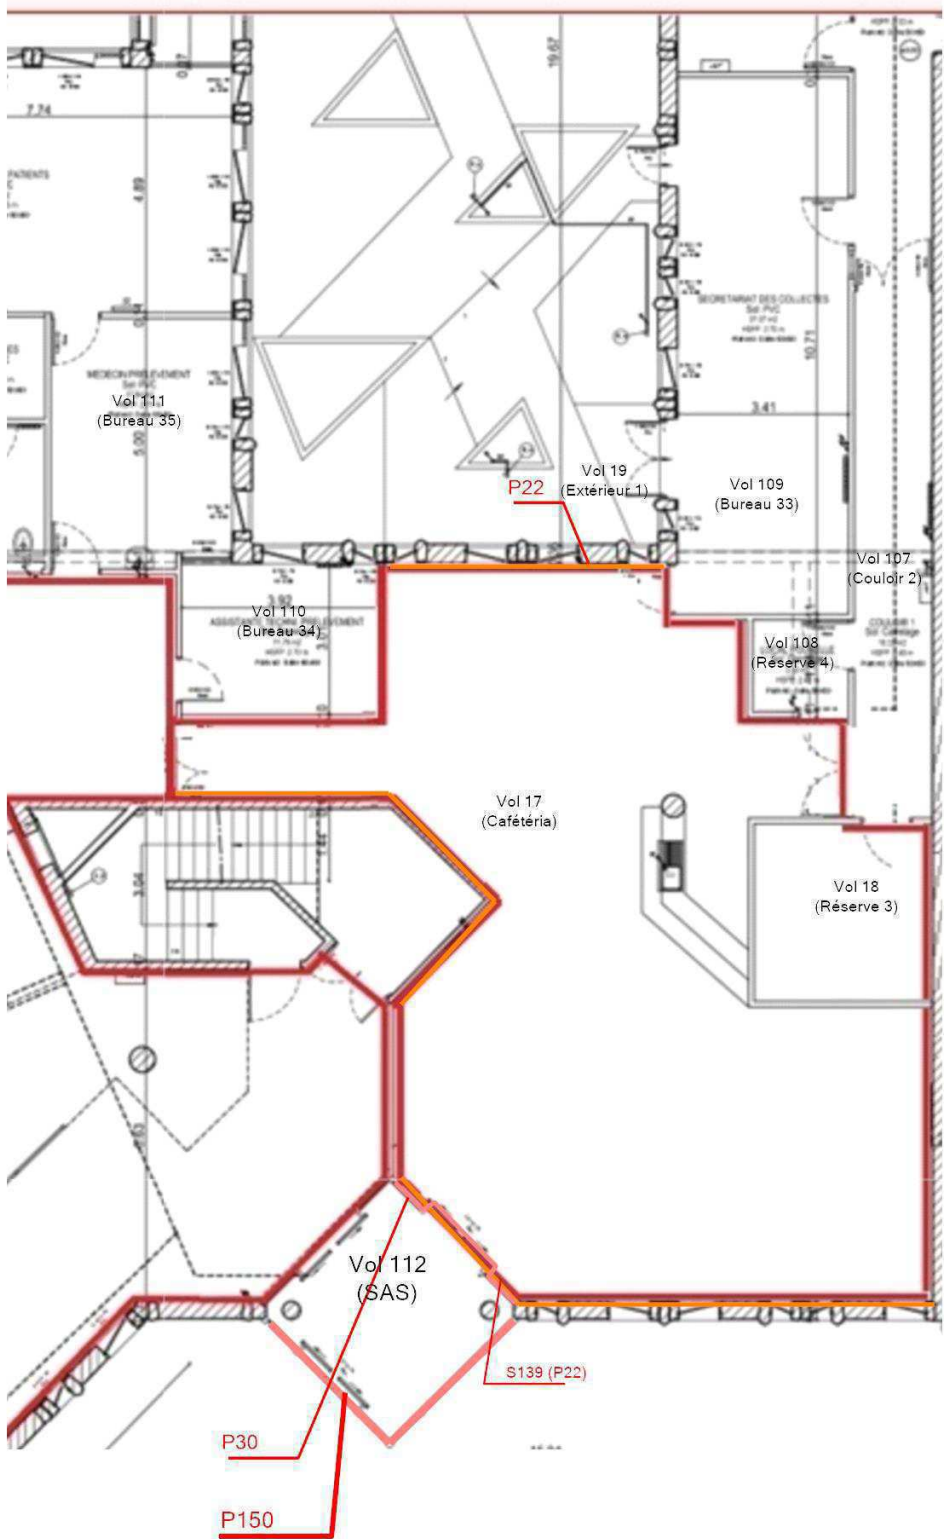

Plan de situation

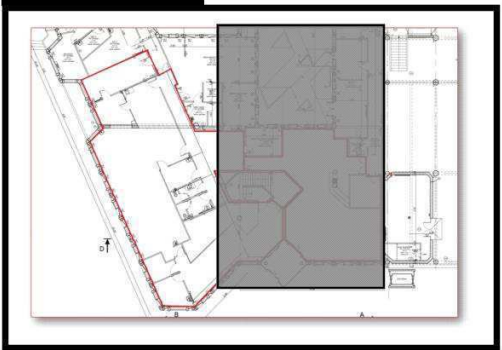

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRALT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT

Architectural floor plan of the 1st floor of the 'Maison de la Culture' in Paris. The plan shows various rooms and corridors, with specific areas highlighted in red. The red areas include:

- Vol 111 (Bureau 35)
- Vol 110 (Bureau 34)
- Vol 109 (Bureau 33)
- Vol 108 (Réserve 4)
- Vol 17 (Cafétéria)
- Vol 18 (Réserve 3)
- Vol 112 (SAS)

Other rooms and areas labeled include:

- PATENTS
- MONTAIGNY DES COLLECTES
- ASSOCIATION
- COULBIS
- MONTAIGNY DES COLLECTES

Dimensions and architectural details are also shown.

This architectural floor plan shows a building layout with a red outline and a grey shaded area. The plan includes various rooms, corridors, and structural elements. A north arrow is located in the lower-left quadrant of the plan.




16, BOULEVARD MIRALT
49103 ANGERS

16, Boulevard Mirault


17/04/2026

GUILLOTON LAURENT

Référence:
002ER746865-9

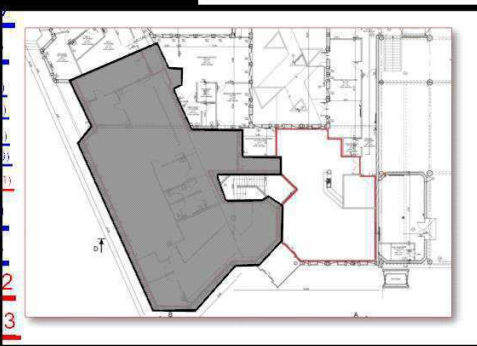



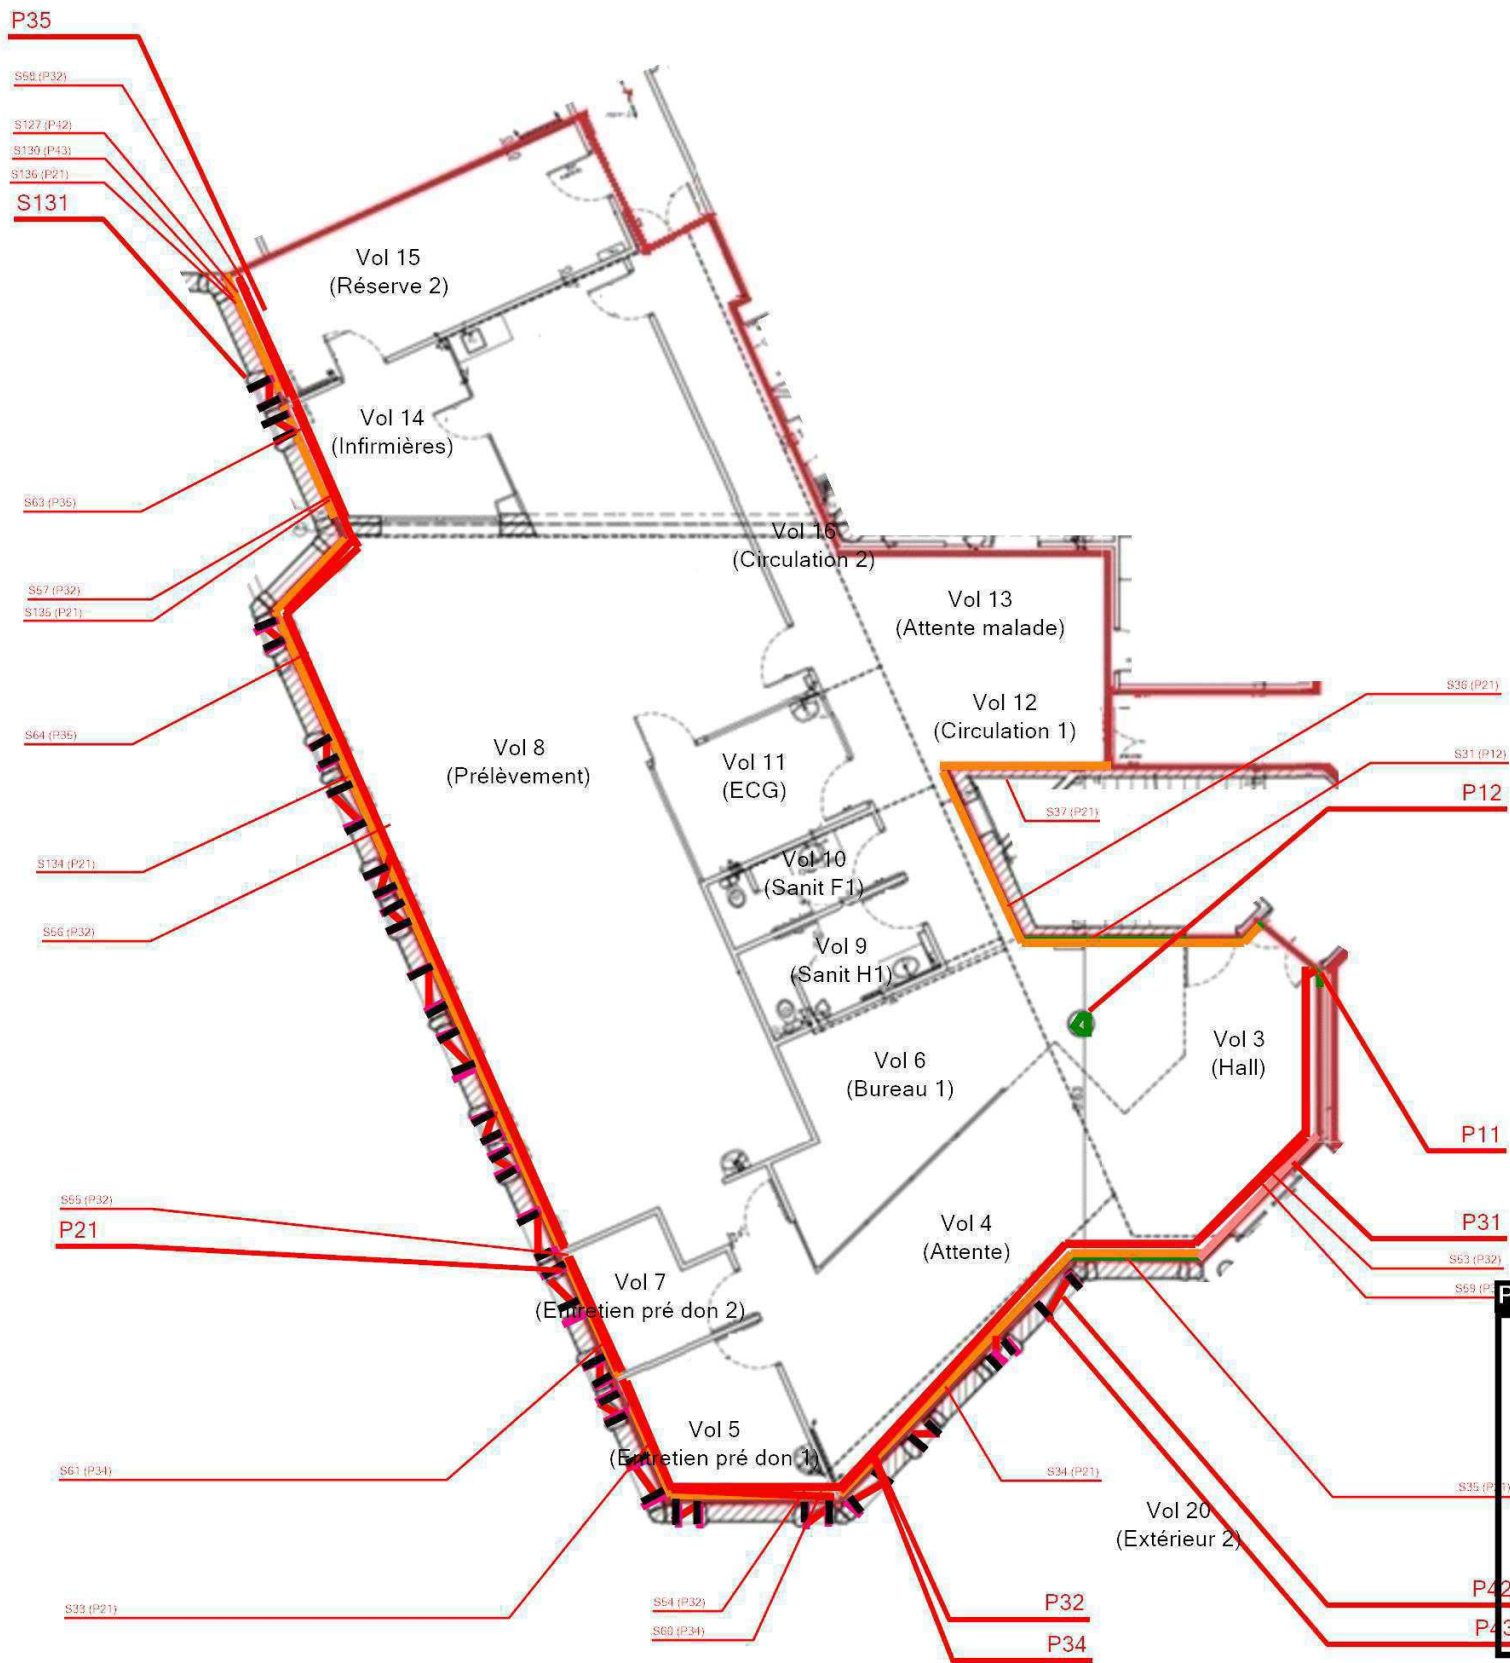

Légende

	P12 : Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises
	P43 : Joint détachéité
	S131: Joint de structure
	P34 : Enveloppe de calorifuge
	P35 : Enveloppe de calorifuge
	P42 : Joint vitrier
	P11 : Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises
	P32 : Calorifugeage
	P21 : Enduits plâtre
	P31 : Mastic vitrier

RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRALT - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - MPCA FAÇADES


Référence:
002ER746865-9

Légende


	P43 : Joint détachéité
---	-------------------------------

	S131: Joint de structure
--	--------------------------

	P42 : Joint vitrier
---	----------------------------

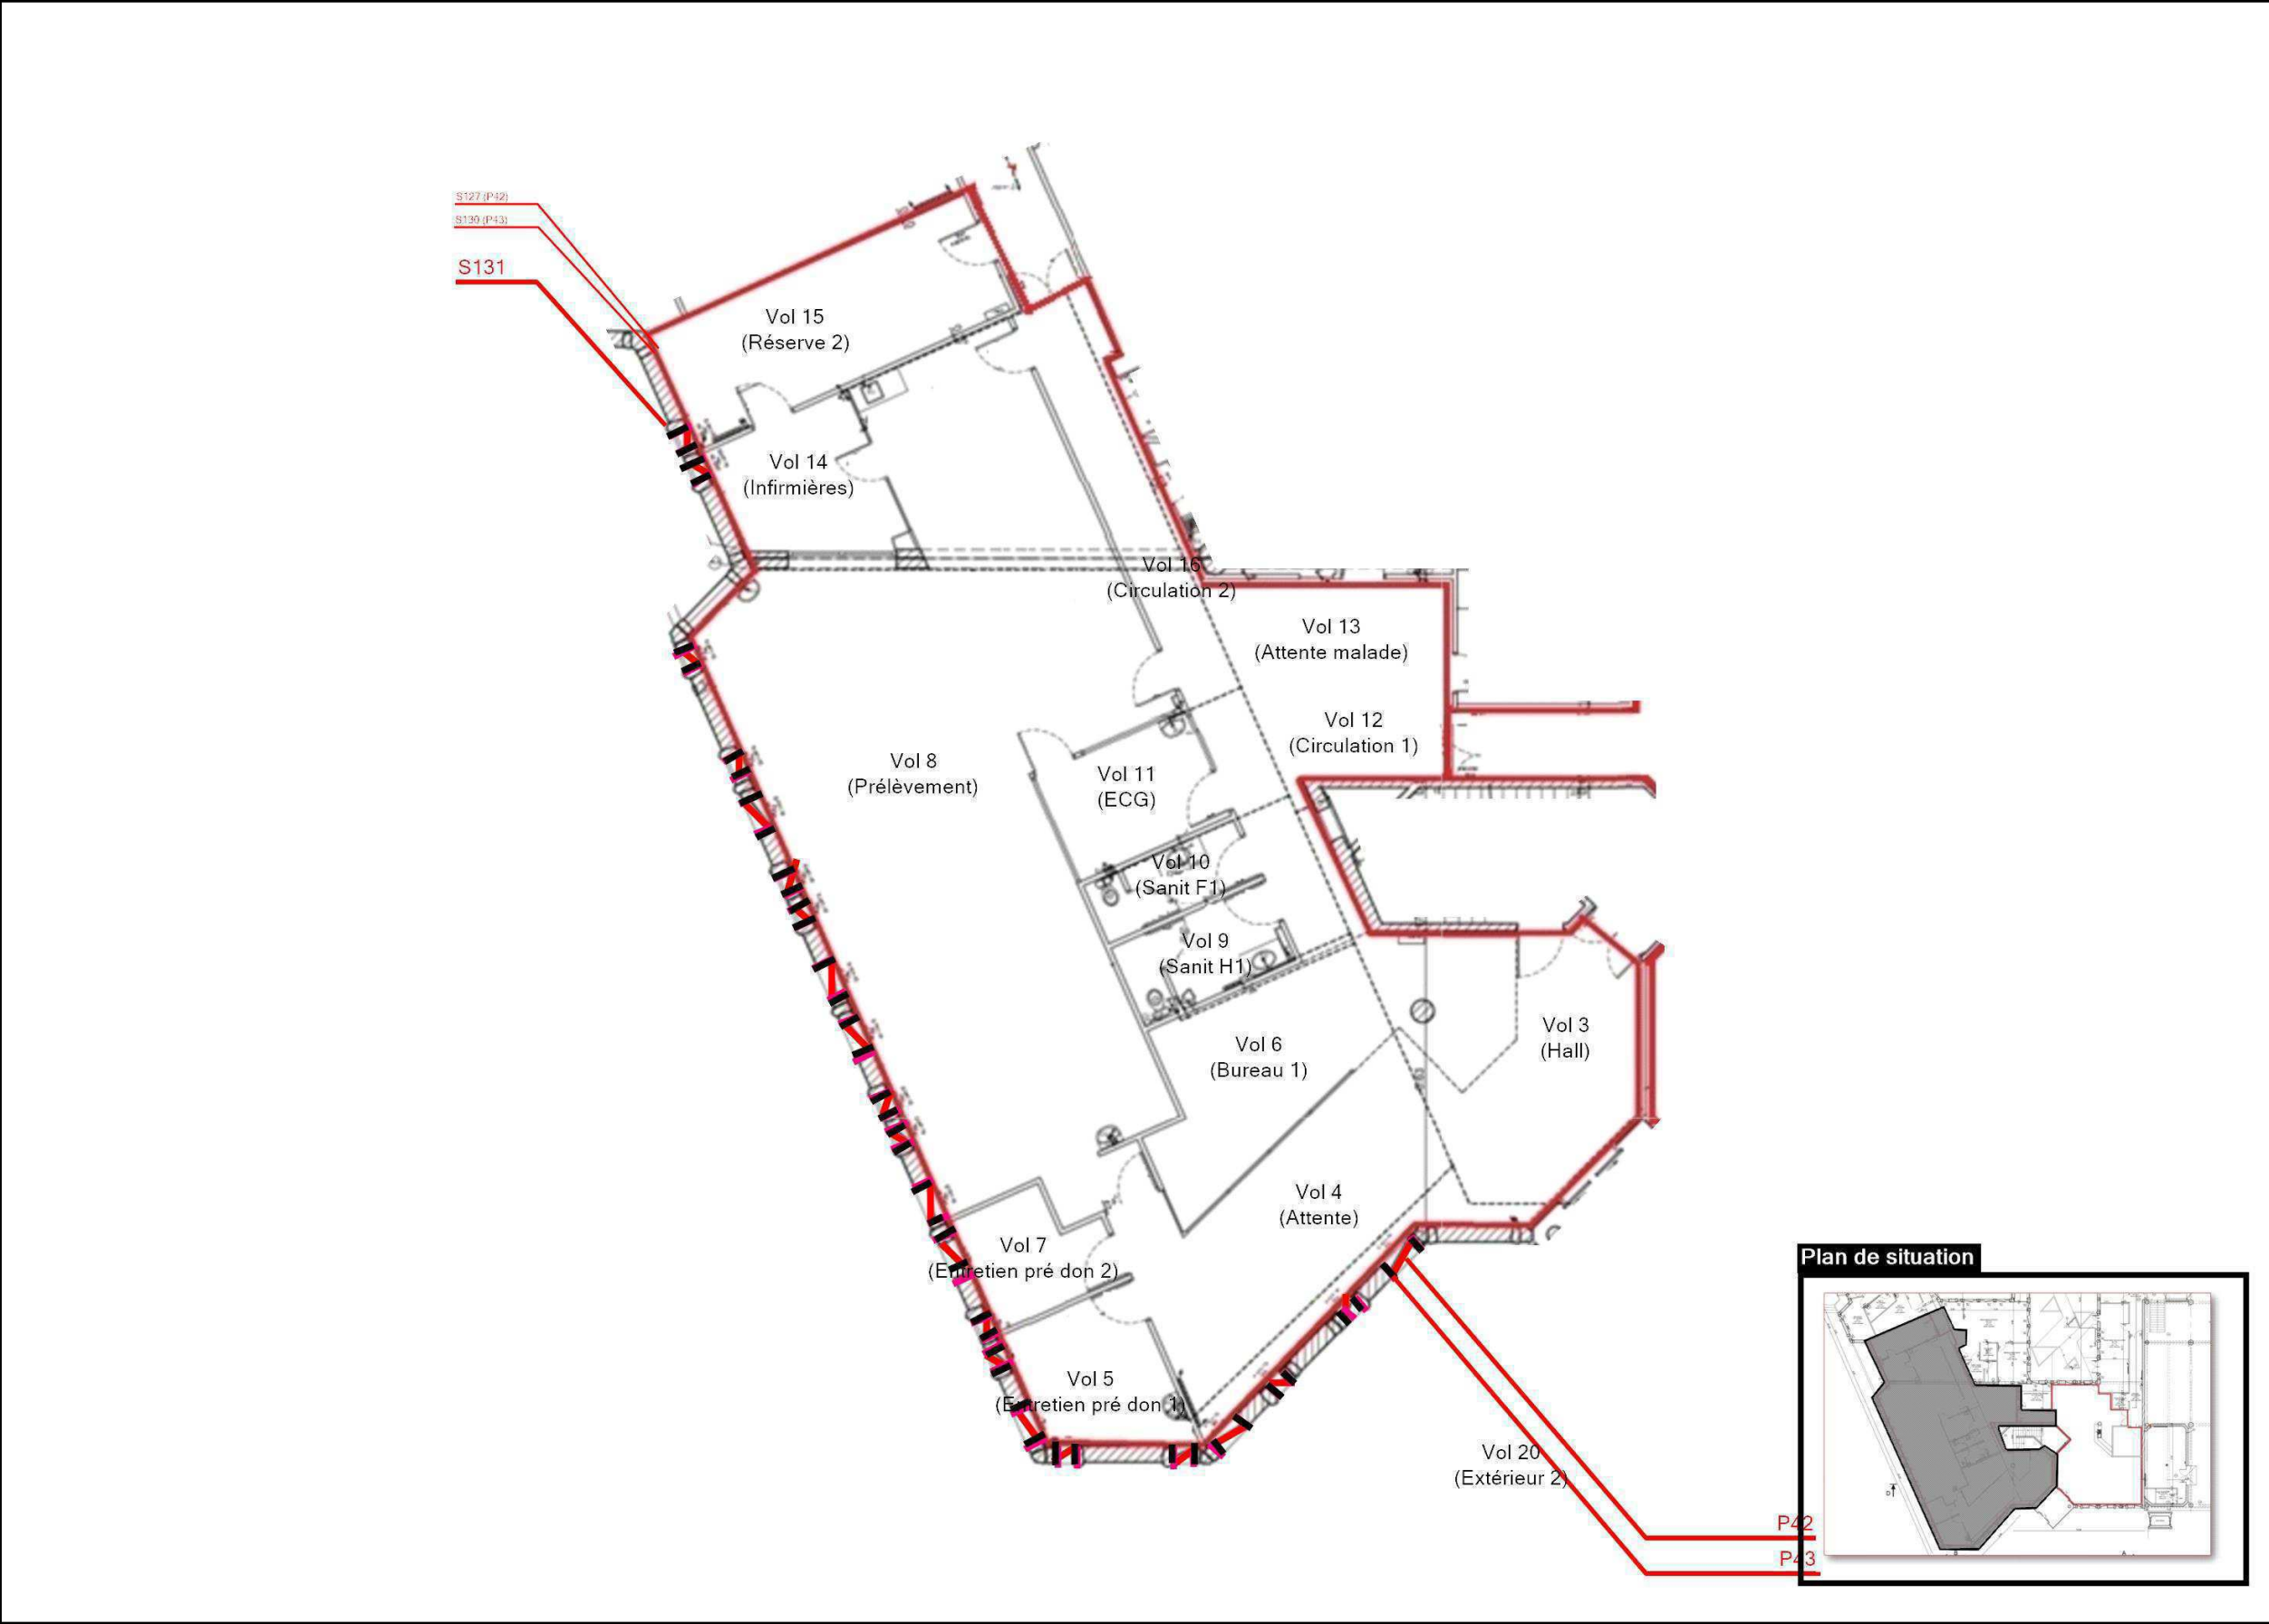

Plan de situation

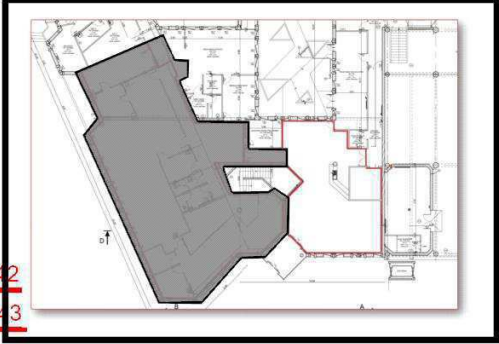

Adresse du bien	

16, BOULEVARD MIRALTO
49103 ANGERS

Désignation


16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Techniciens intervenant

GUILLOTON LAURENT

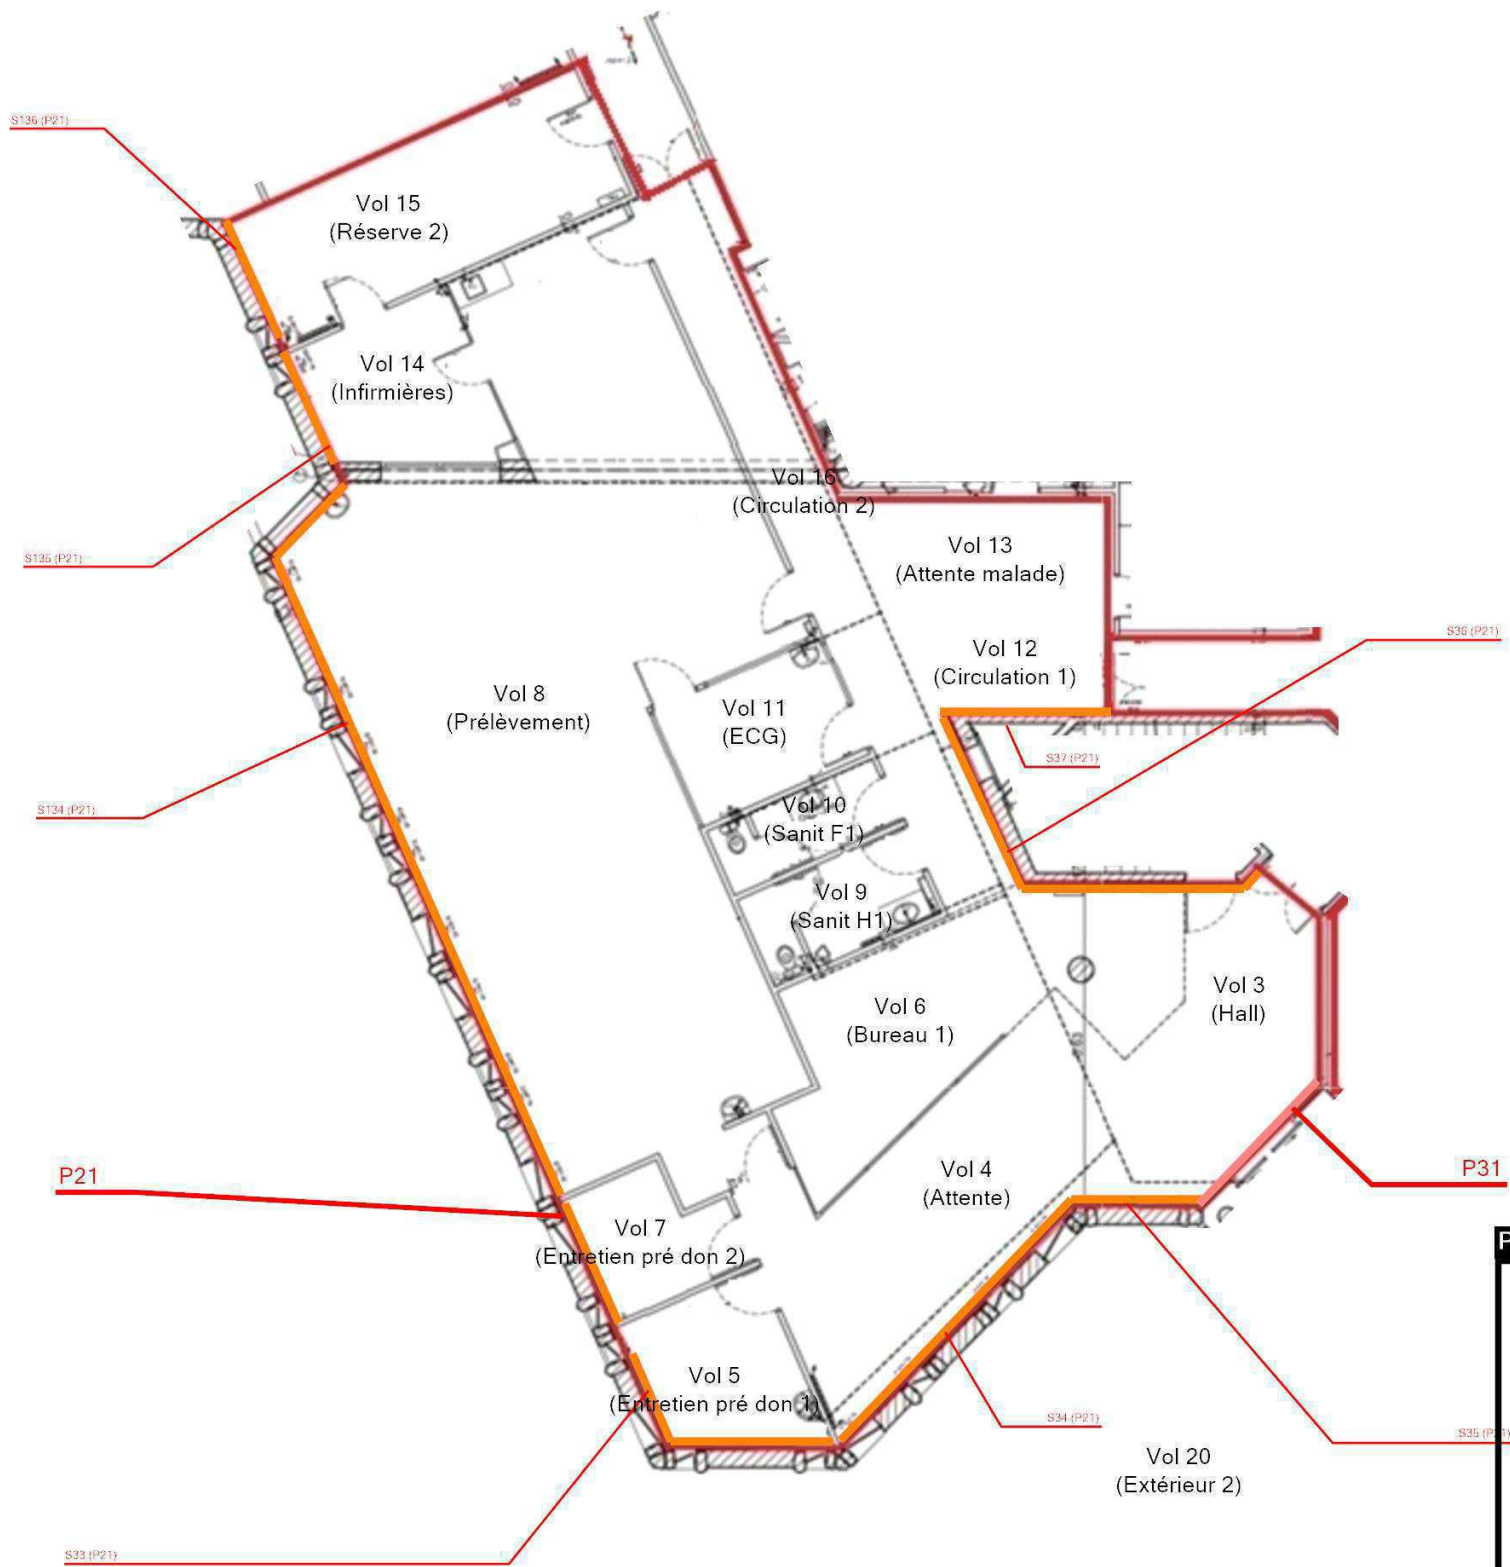

Légende



P21 : Enduits plâtre



P31 : Mastic vitrier



Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT



Vol 15
(Réserve 2)

Vol 14
(Infirmières)

Vol 16
(Circulation 2)

Vol 13
(Attente malade)

Vol 12
(Circulation 1)

Vol 8
(Prélèvement)

Vol 11
(ECG)

Vol 10
(Sanit F1)

Vol 9
(Sanit H1)

Vol 6
(Bureau 1)

Vol 4
(Attente)

Vol 3
(Hall)

Vol 7
(Entretien pré don 2)

Vol 5
(Entretien pré don 1)

Vol 20
(Extérieur 2)

S31 (P12)

P12

P11

An architectural floor plan of a building. A large, irregularly shaped area on the left side of the plan is shaded in dark gray. This shaded area contains several smaller, unshaded rectangular spaces, possibly representing internal courtyards or specific rooms. To the right of the shaded area, a red line traces a path through the plan, starting from the bottom right, moving left, then up, then left again, and finally down to the bottom left. This red line appears to delineate a specific zone or boundary. The rest of the plan shows various rooms, corridors, and structural elements in white with black outlines. There are some labels and dimensions scattered throughout the plan, but they are not clearly legible.




16, BOULEVARD MIRALT
49103 ANGERS

16, Boulevard Mirault

17/04/2026

GUILLOTON LAURENT

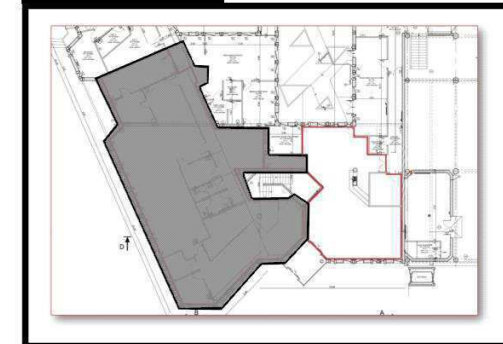

P34 : Enveloppe de calorifuge

P35 : Enveloppe de calorifuge

P32 : Calorifugeage

Désignation


Date intervention

Techniciens intervenant

GUILLOTON LAURENT


[illegible]



The architectural floor plan shows a large, irregular building footprint. The red line traces the outer boundary of the building, which includes several wings and a central courtyard. The black rectangle is located on the right side of the plan, adjacent to the main building footprint, indicating the specific area of archaeological interest.

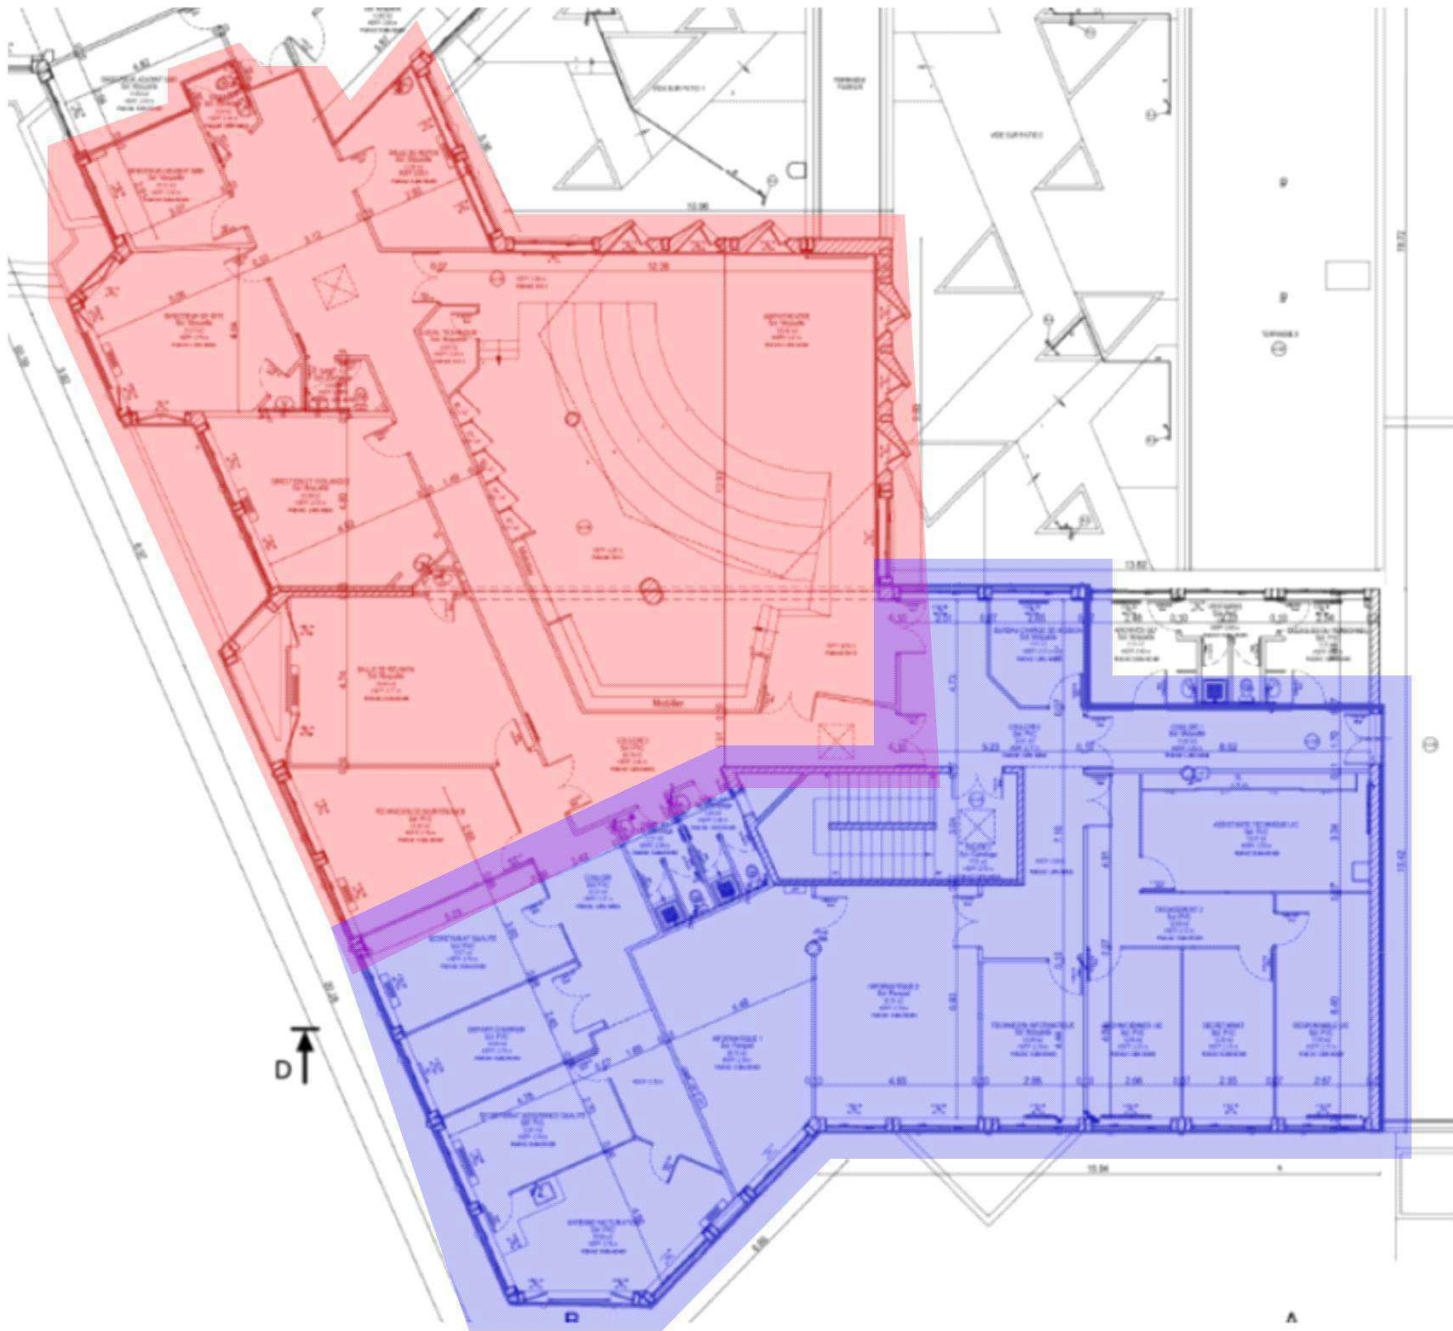R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER746865-9
				Légende
				Périmètre d'intervention 1
				Périmètre d'intervention 2
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	16, Boulevard Mirault_	17/04/2026	GUILLOTON LAURENT

R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER746865-9

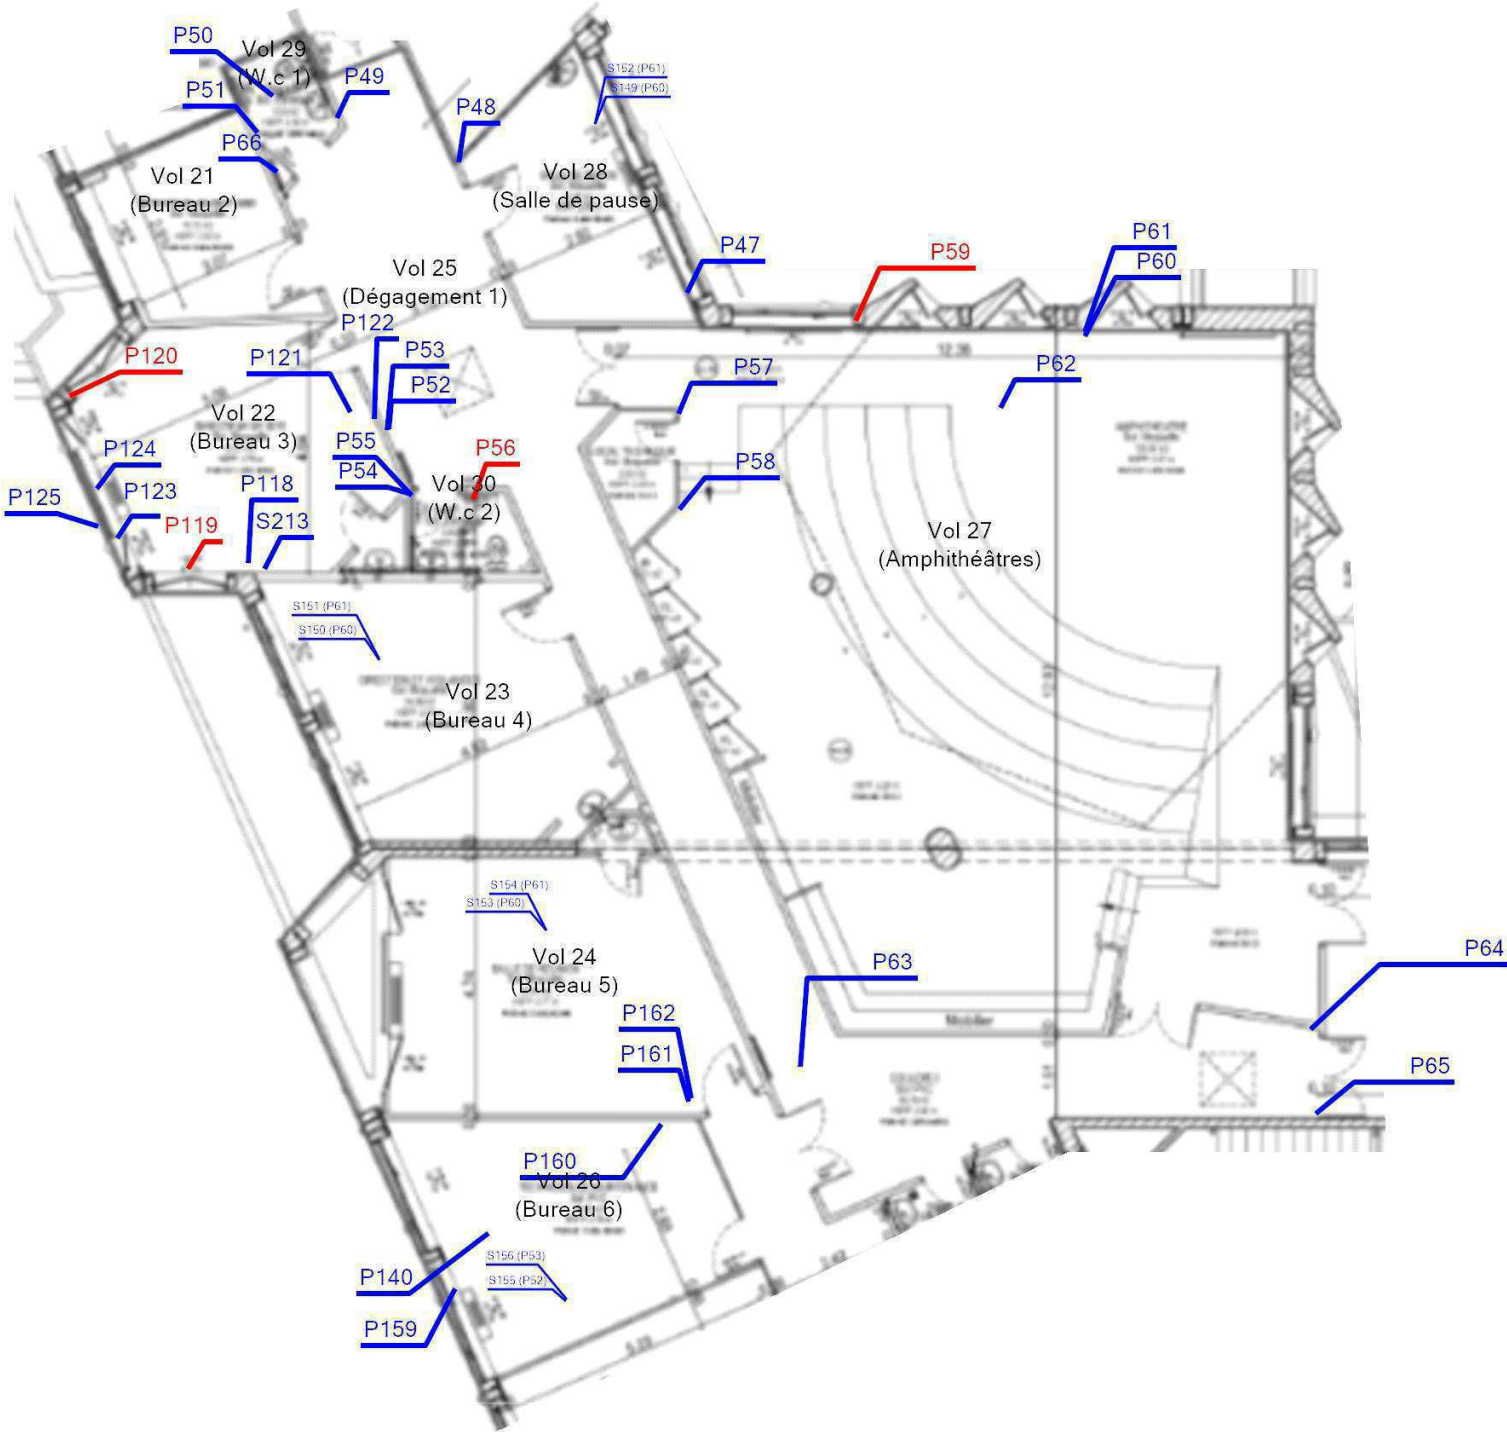

Légende	
	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif




AC
ENVIRONNEMENT

Adresse du bien
16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS

Désignation
16, Boulevard Mirault_

Date intervention
17/04/2026

Technicien intervenant
GUILLOTON LAURENT

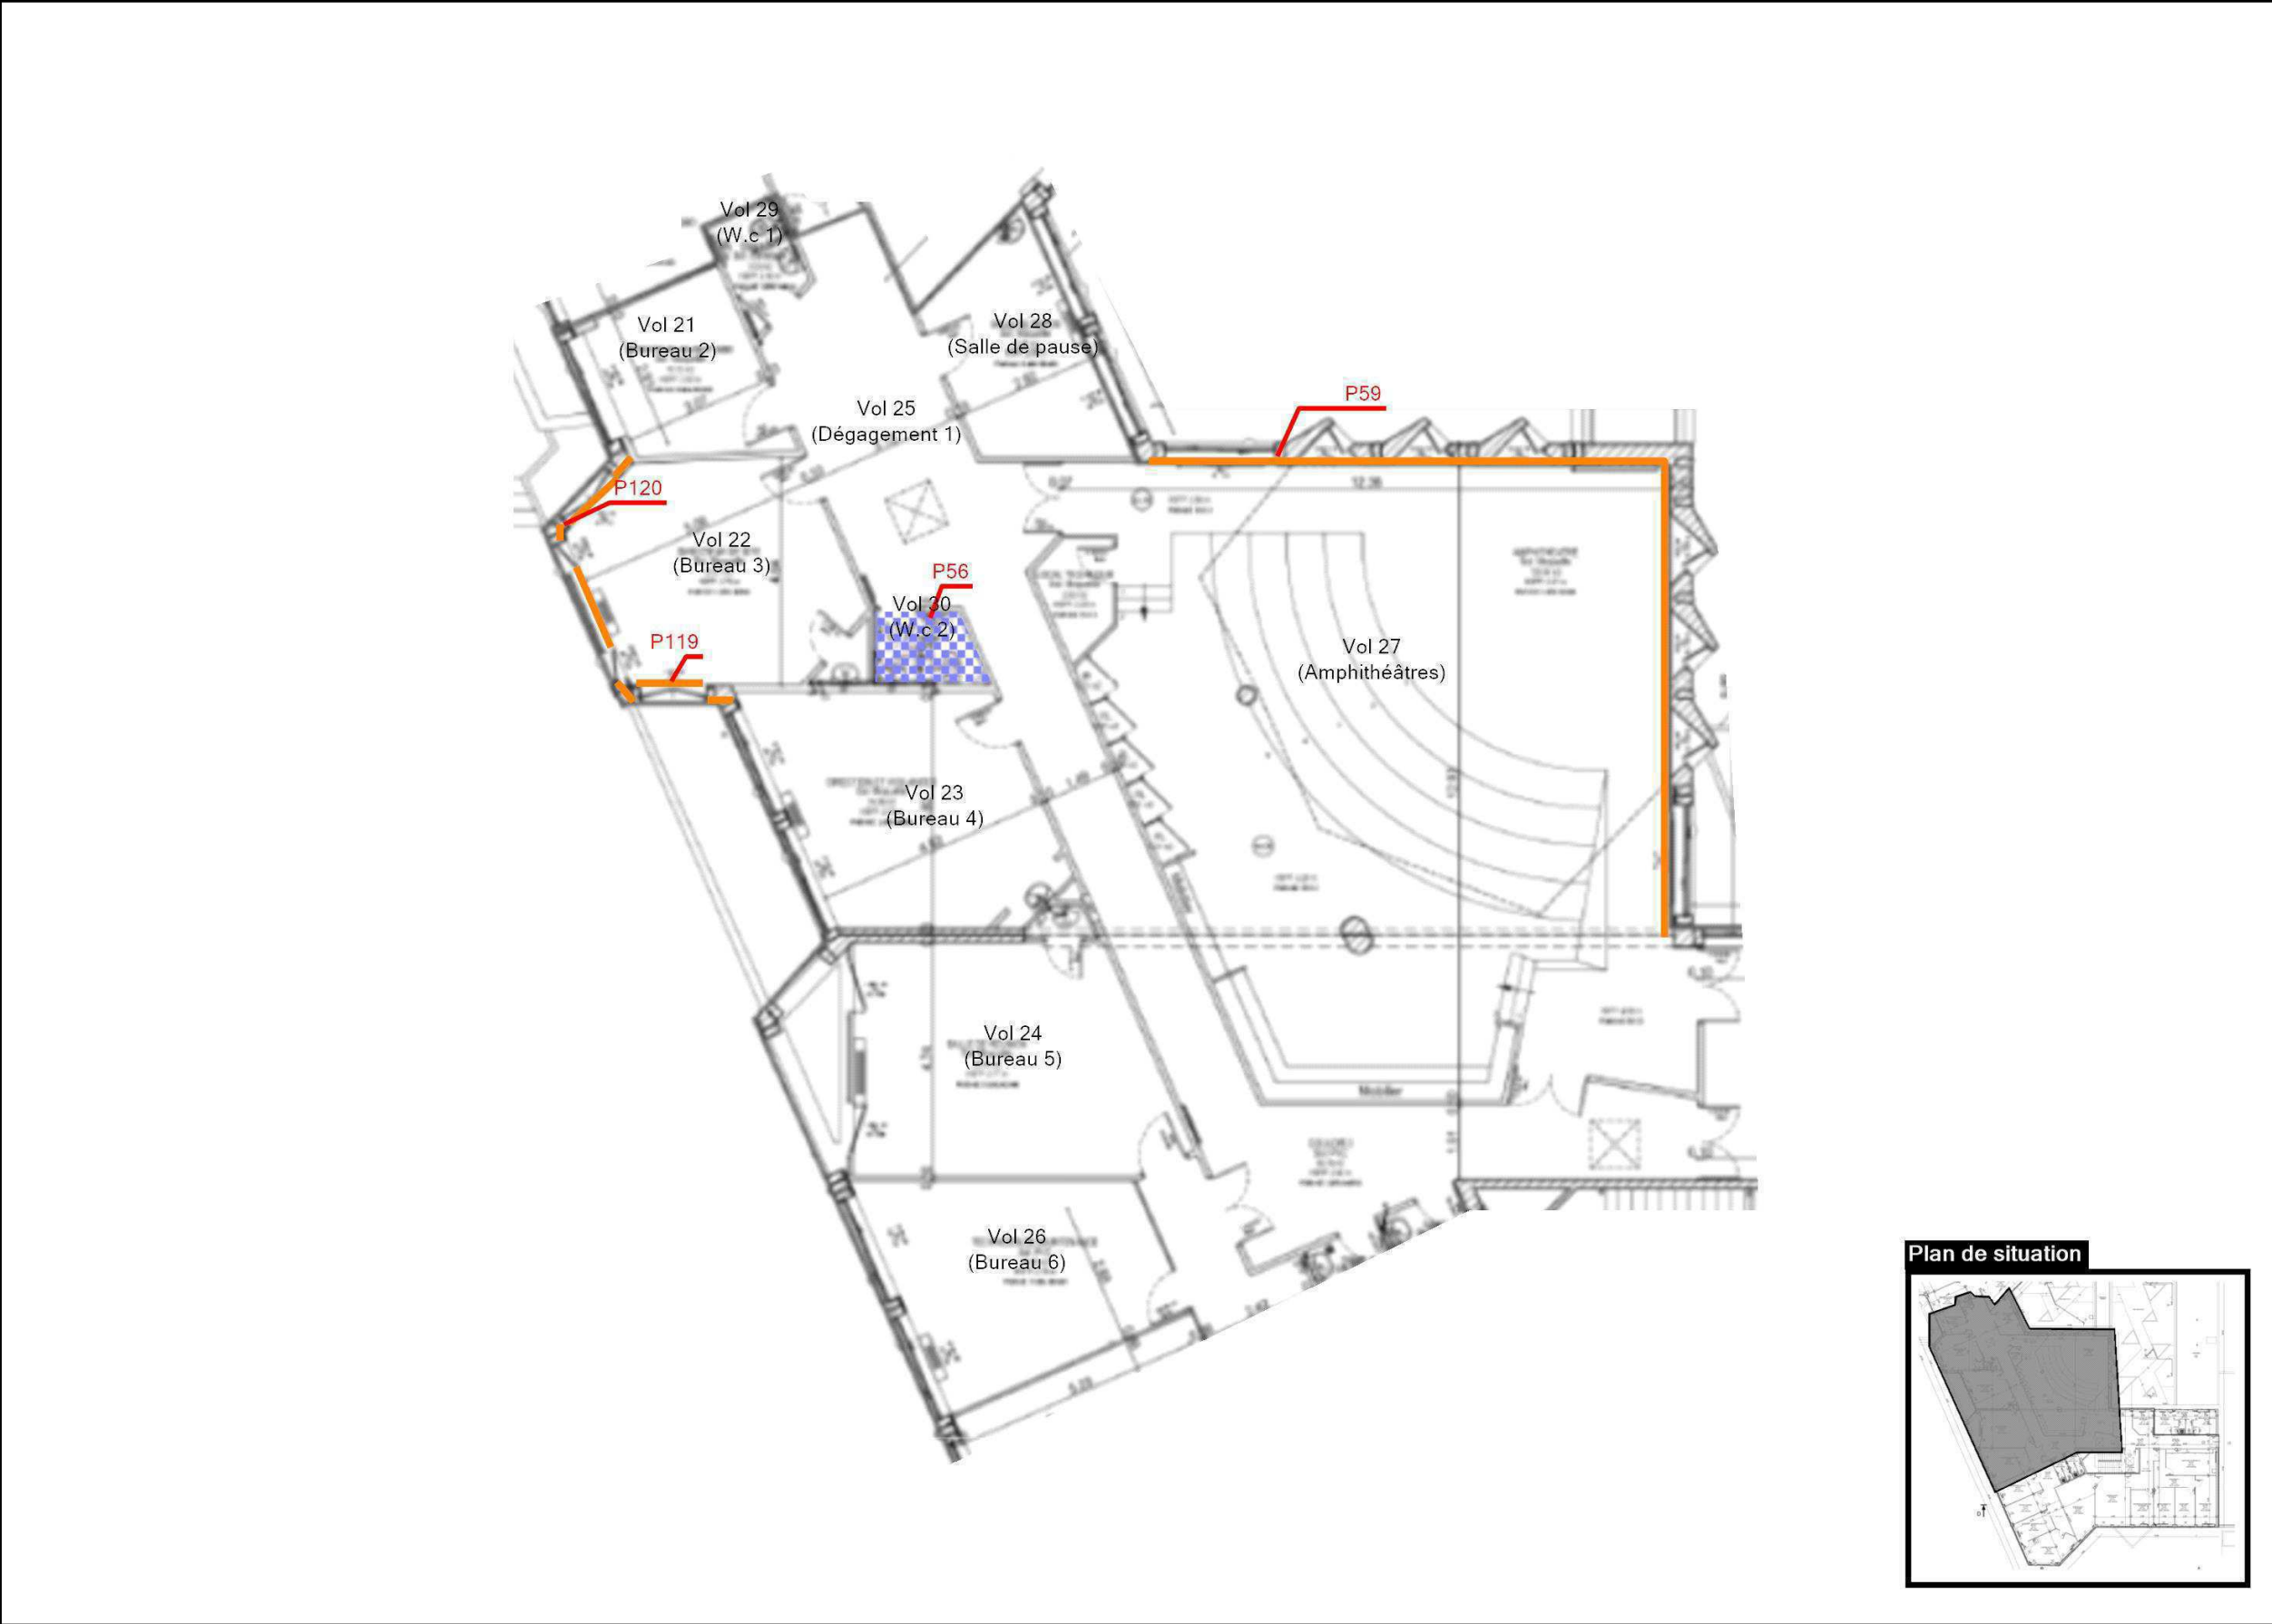


Légende	
	P56 : Colles de carrelage
	P119 : Enduits ciment
	P59 : Enduits ciment
	P120 : Enduits ciment

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	16, Boulevard Mirault_	17/04/2026	GUILLOTON LAURENT

[illegible]

P56 : Colles de carrelage

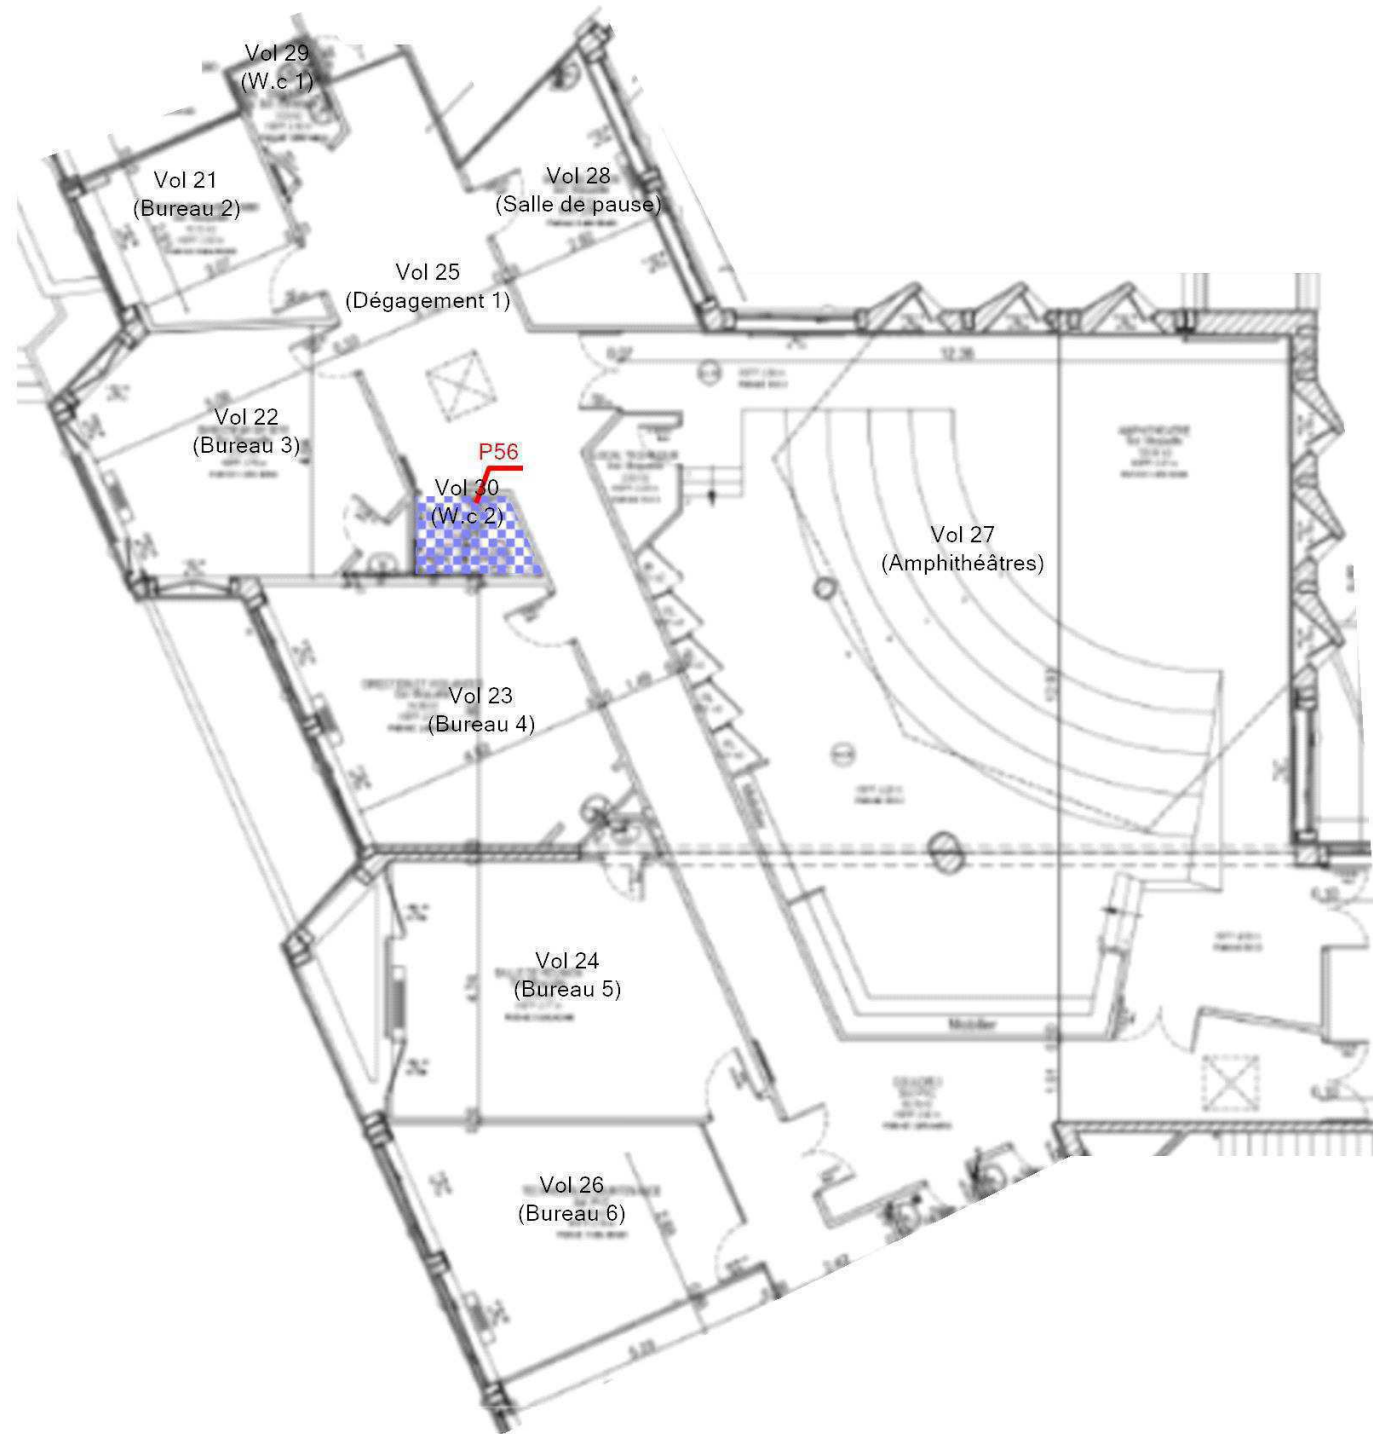

Plan de situation




Référence:
002ER746865-9

Graph S shows a function that starts at the origin, increases linearly, and then becomes horizontal.



Légende



P85 : Dalles plastiques



P67 : Colle de plinthe




P86 : Colle bitumeuse




P73 : Ciment - Dur Fibreux - Gris



P107 : Calorifugeage

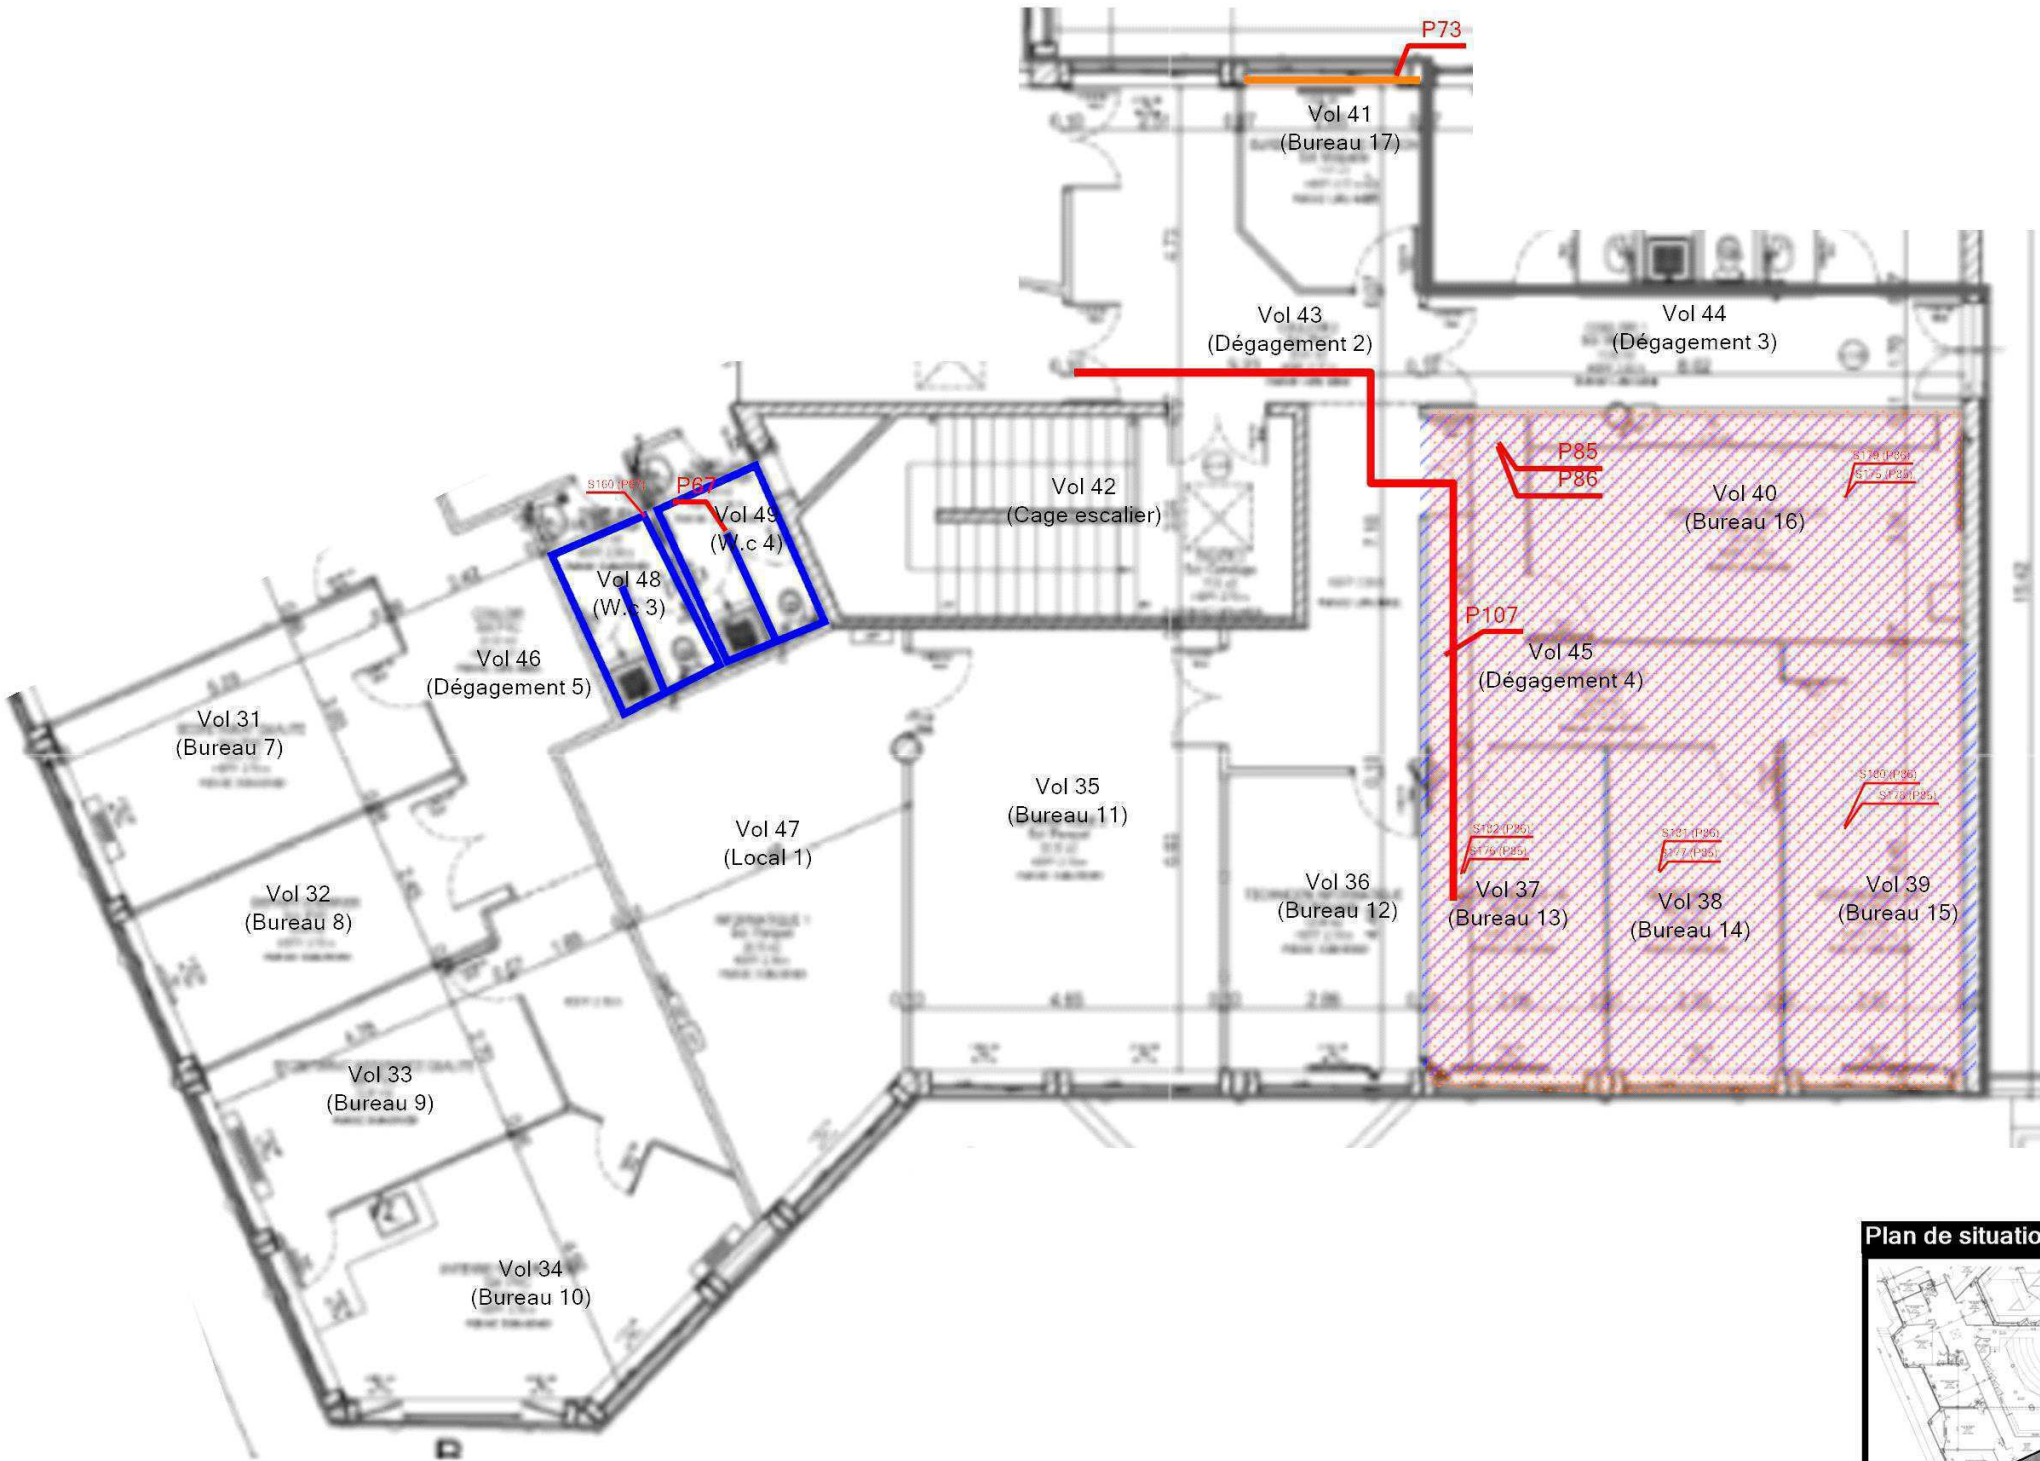

Plan de situation

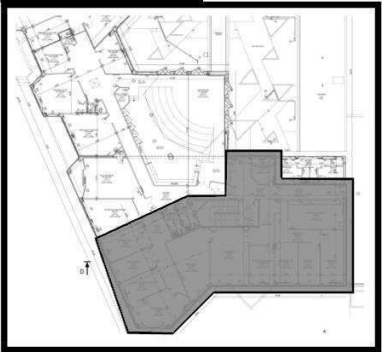

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRALT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026


Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT


Légende



P73 : Ciment - Dur Fibreux - Gris

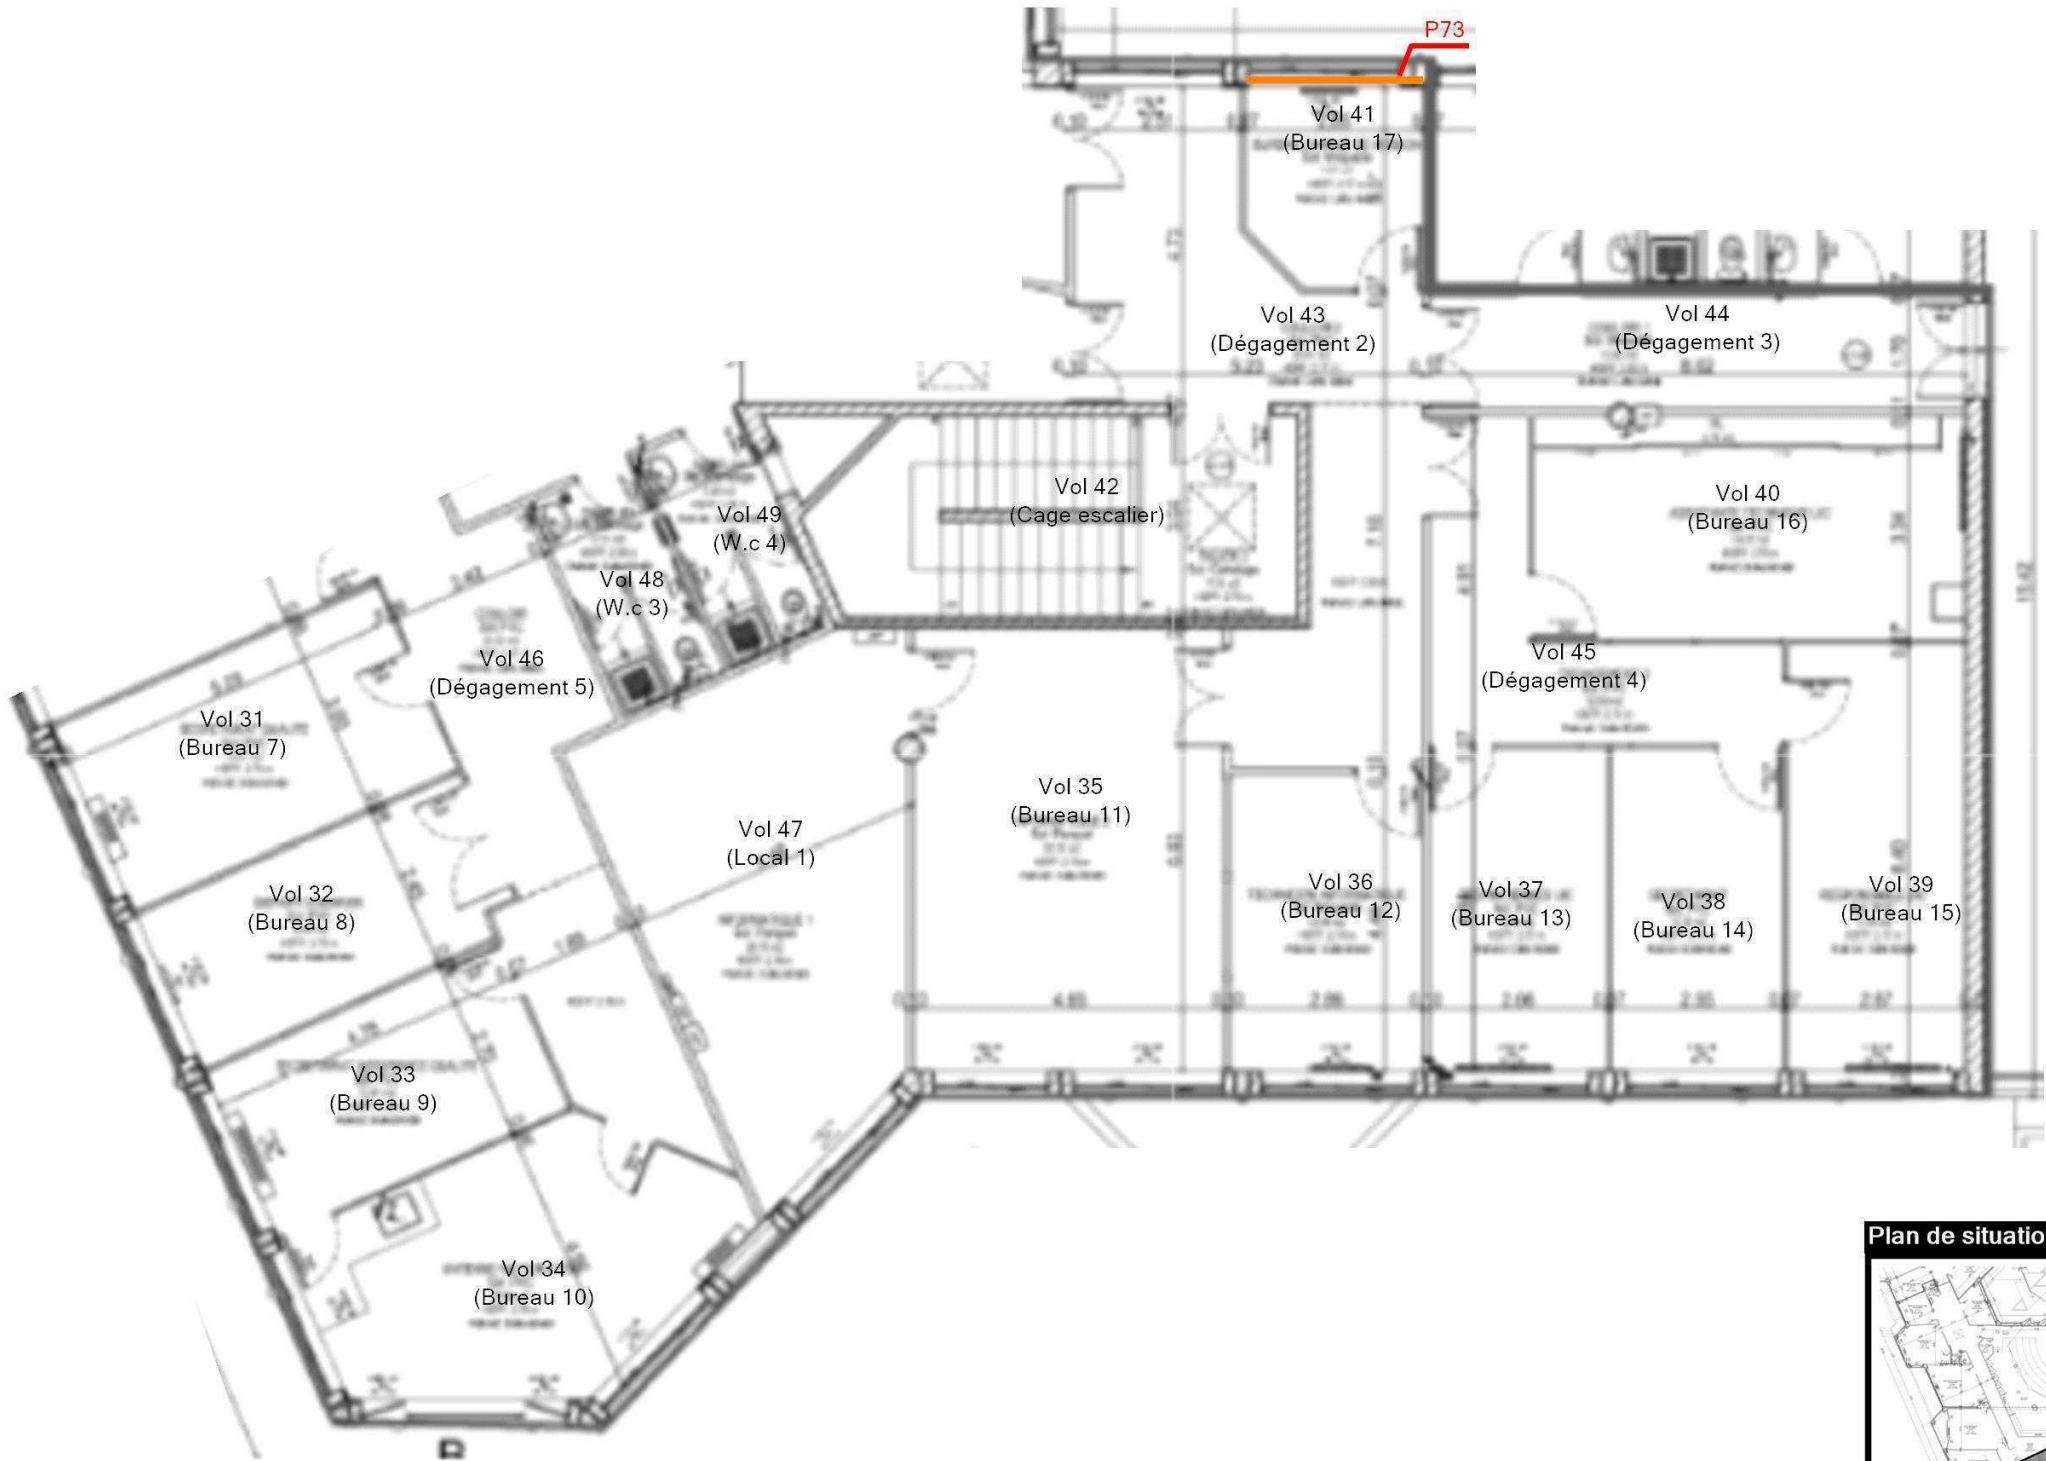

Plan de situation

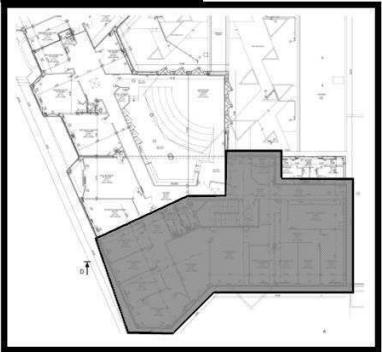

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRALT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT

--	--

--	--

1

1

1


1

1


1

1


1


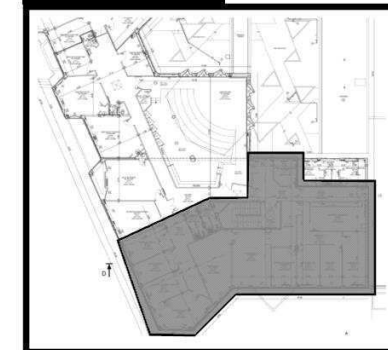



P67 : Colle de plinthe

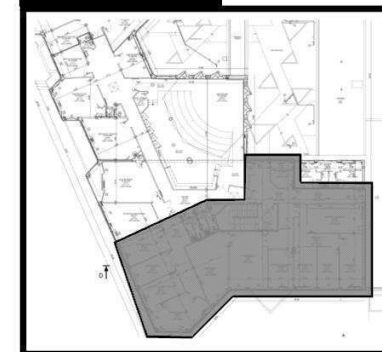


P107 : Calorifugeage

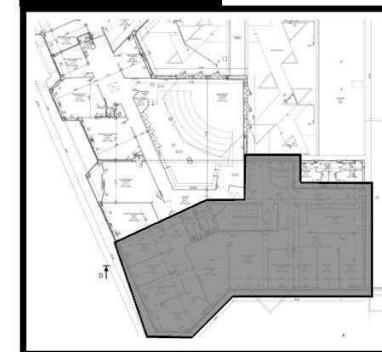

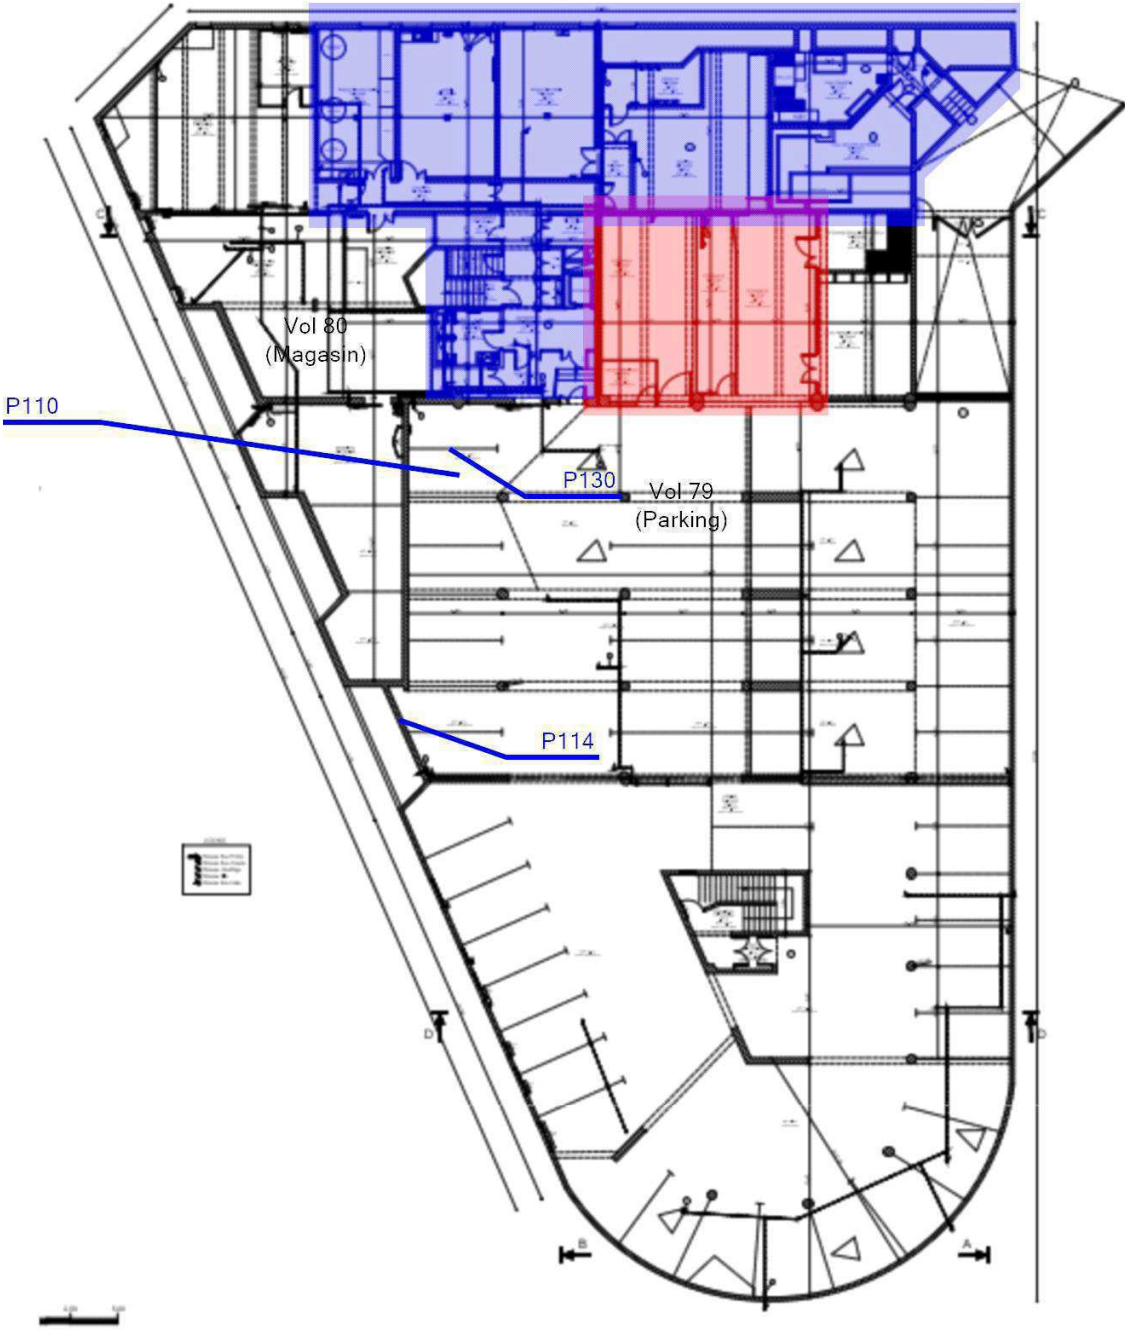SOUS-SOL EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER746865-9
				Légende
				 Localisation d'un prélèvement négatif
				 Périmètre d'intervention 1
				 Zoom 2
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	16, Boulevard Mirault_	17/04/2026	GUILLOTON LAURENT

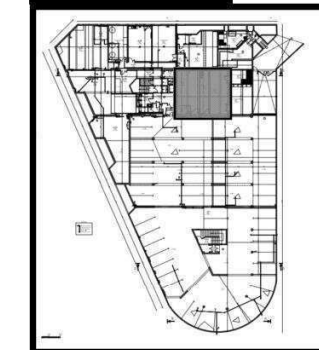[illegible]

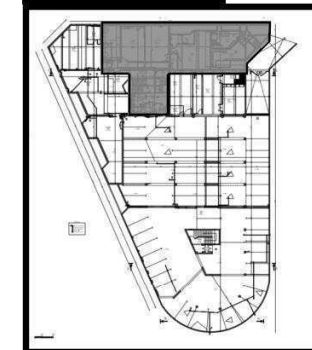[illegible]

Légende



Administratif



Labo QBD





Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_


Date intervention



17/04/2026

Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

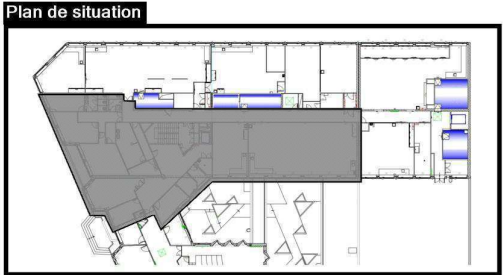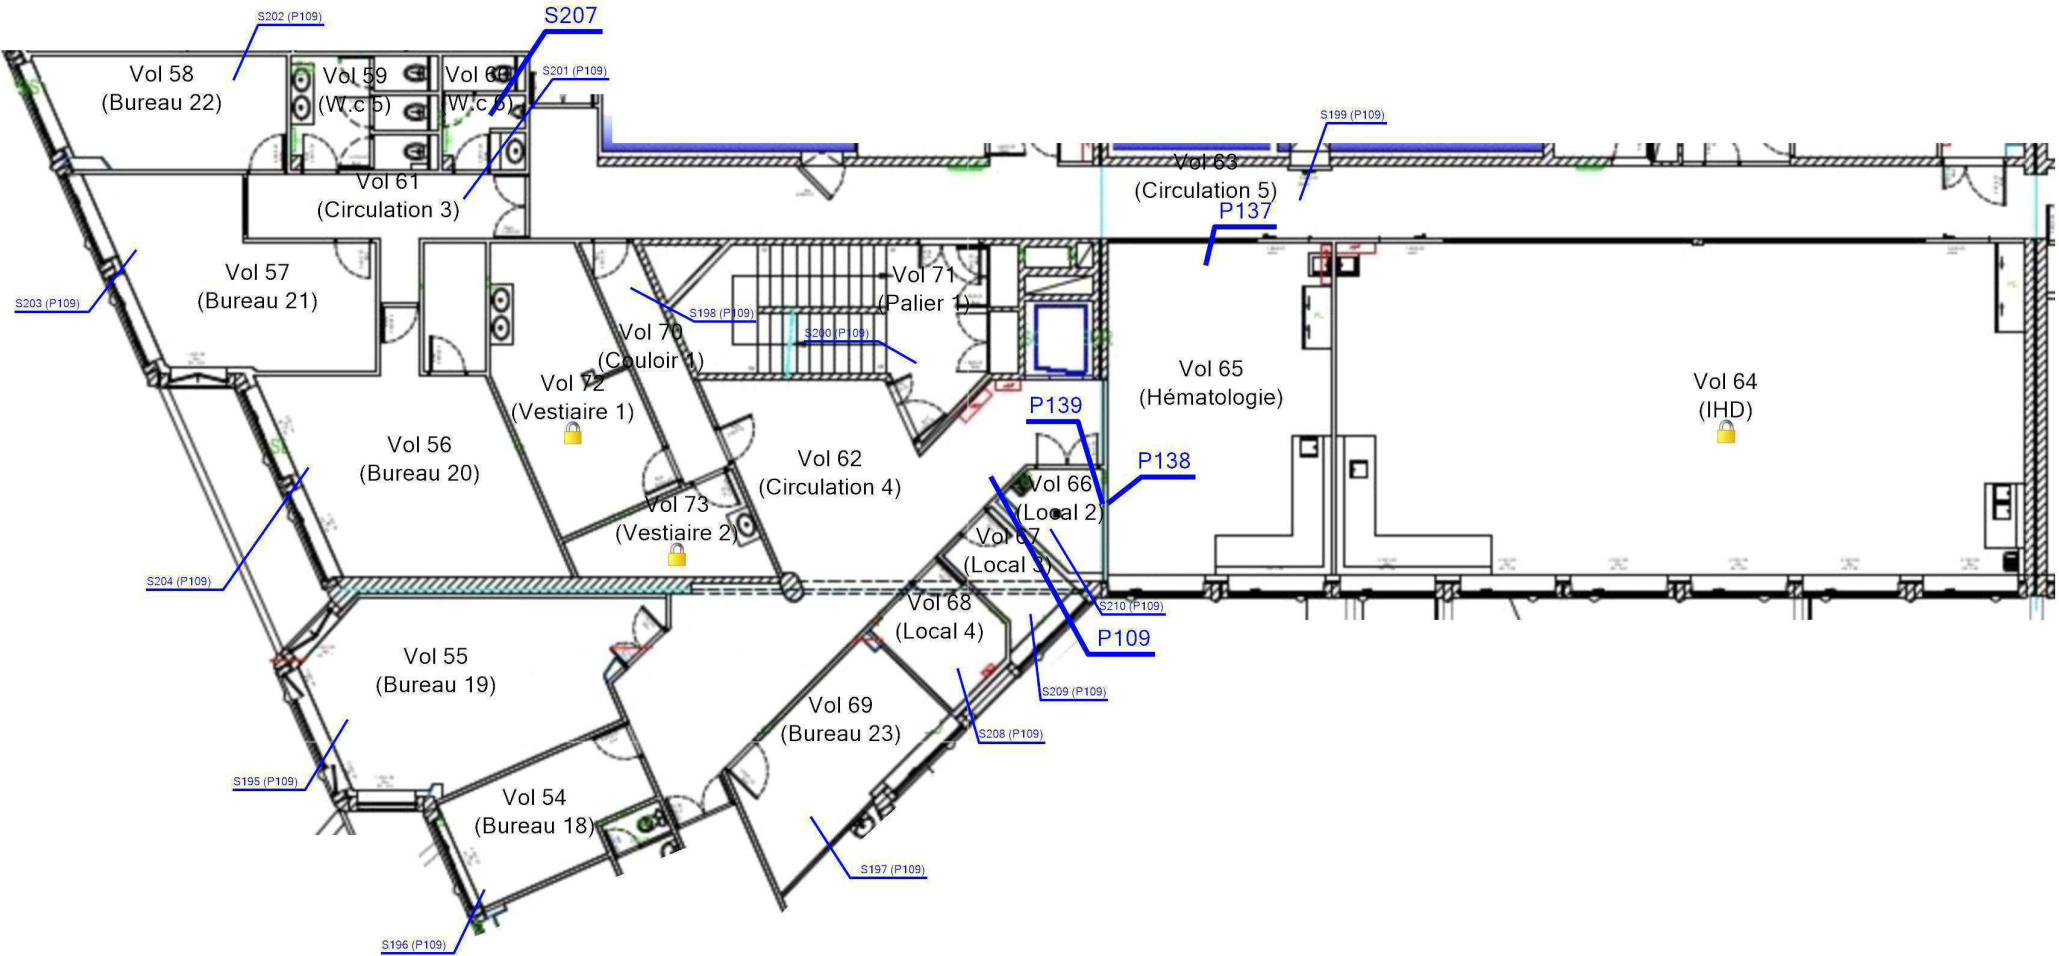

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026



Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT

Légende



Volume non visité

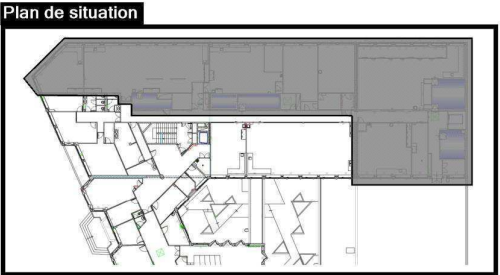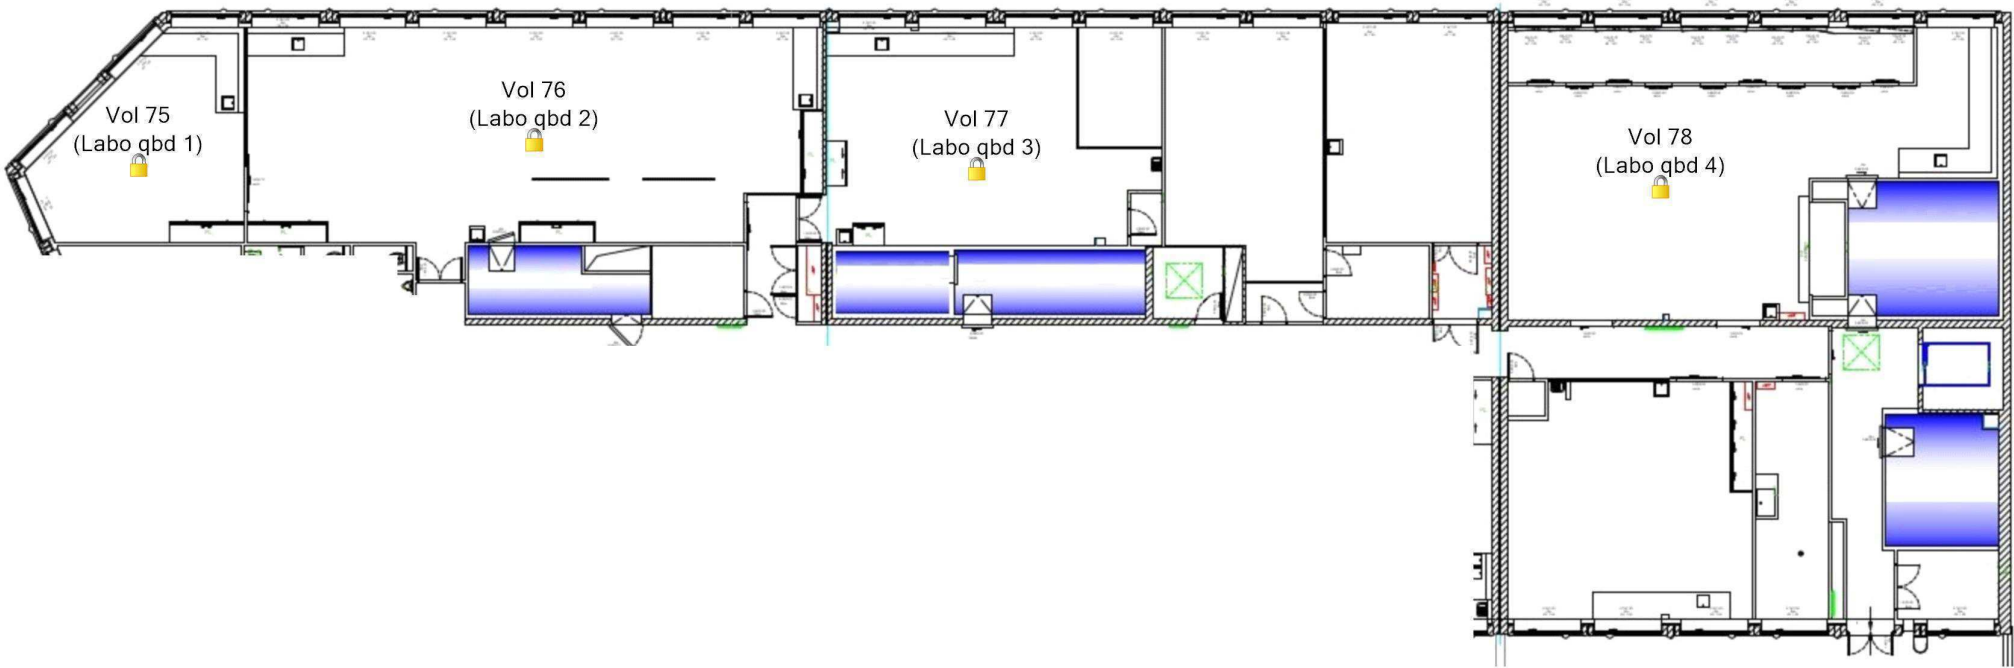

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT






Légende



Zoom 1



Zoom 2

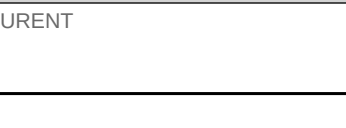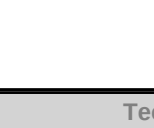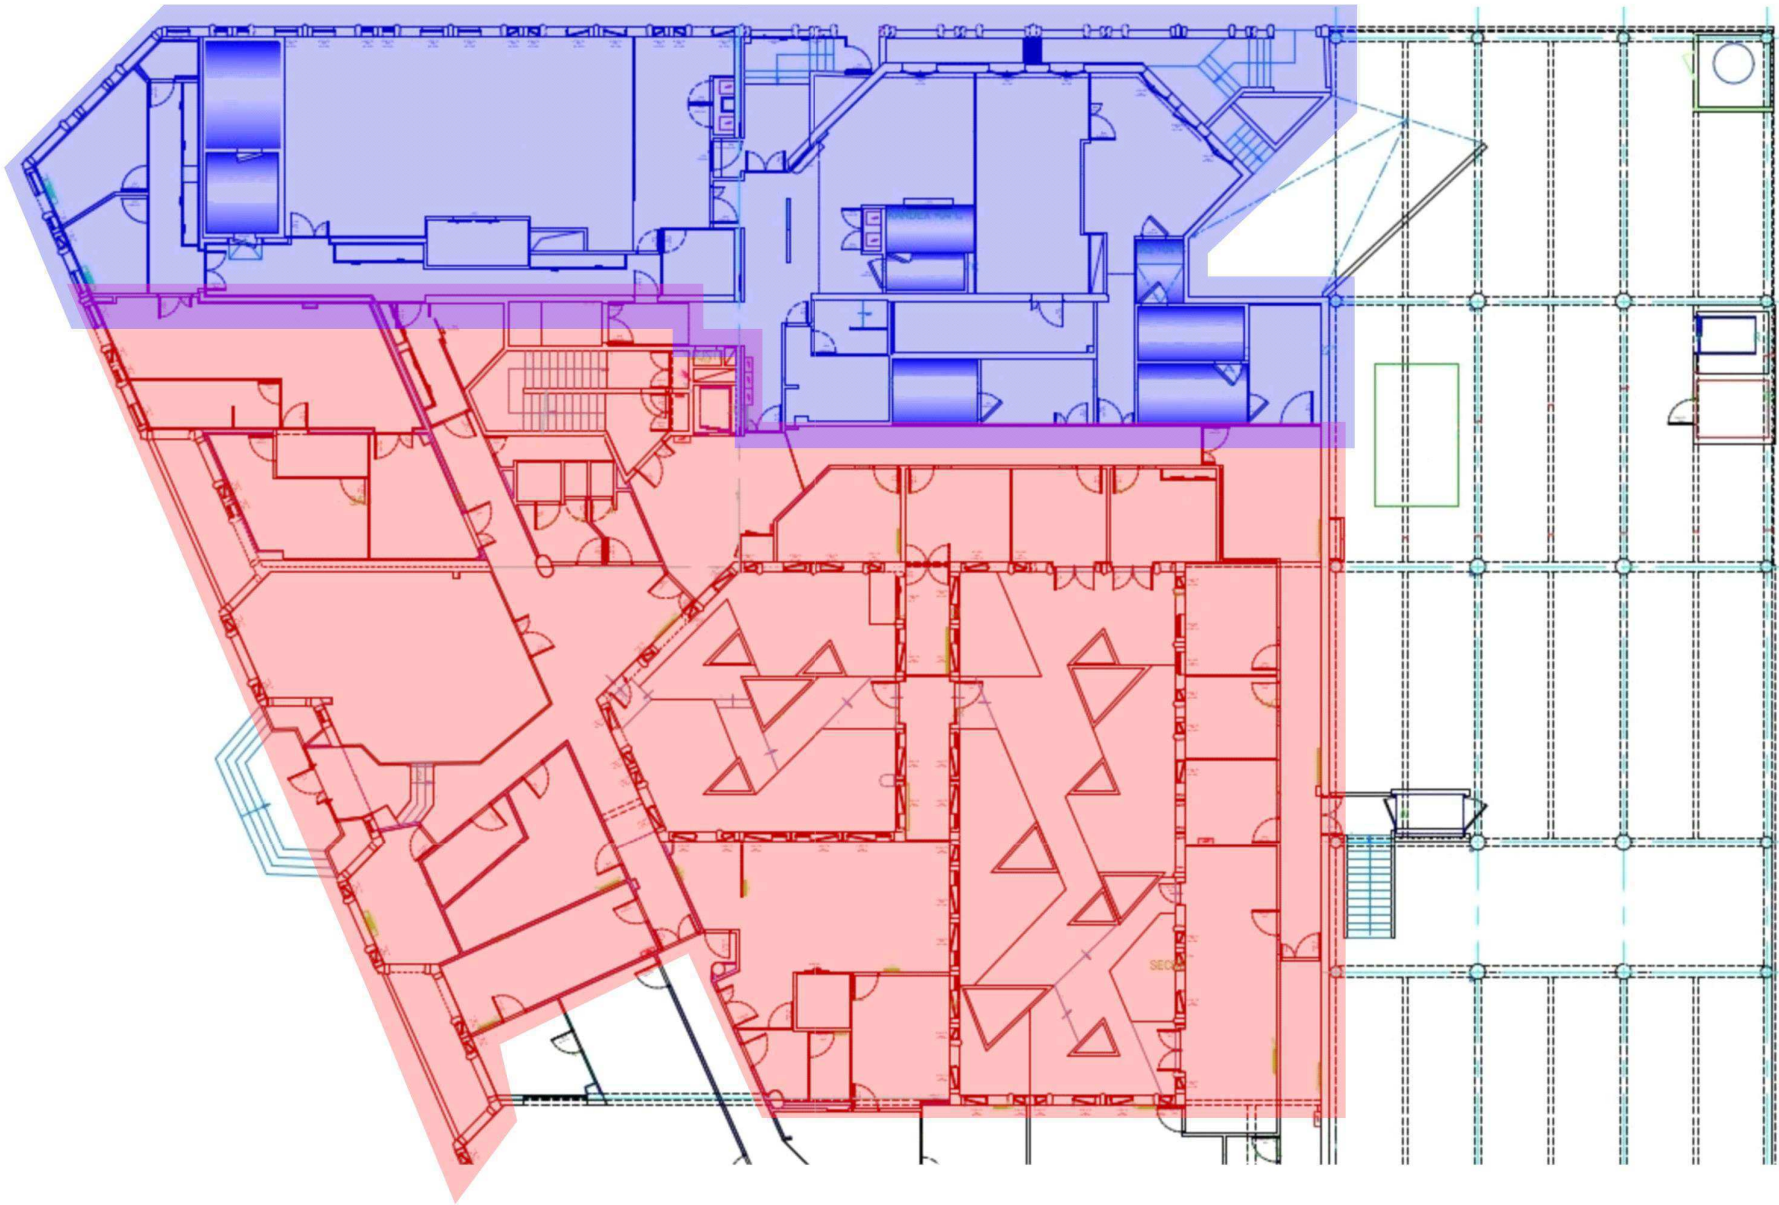

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_



Date intervention



17/04/2026

Technicien intervenant

GUILLOTON LAURENT

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

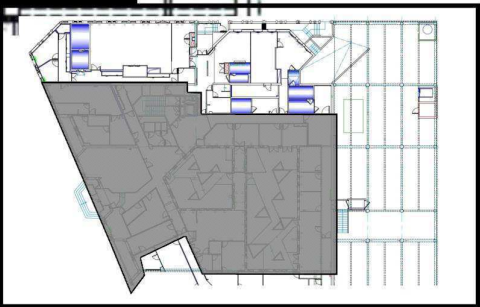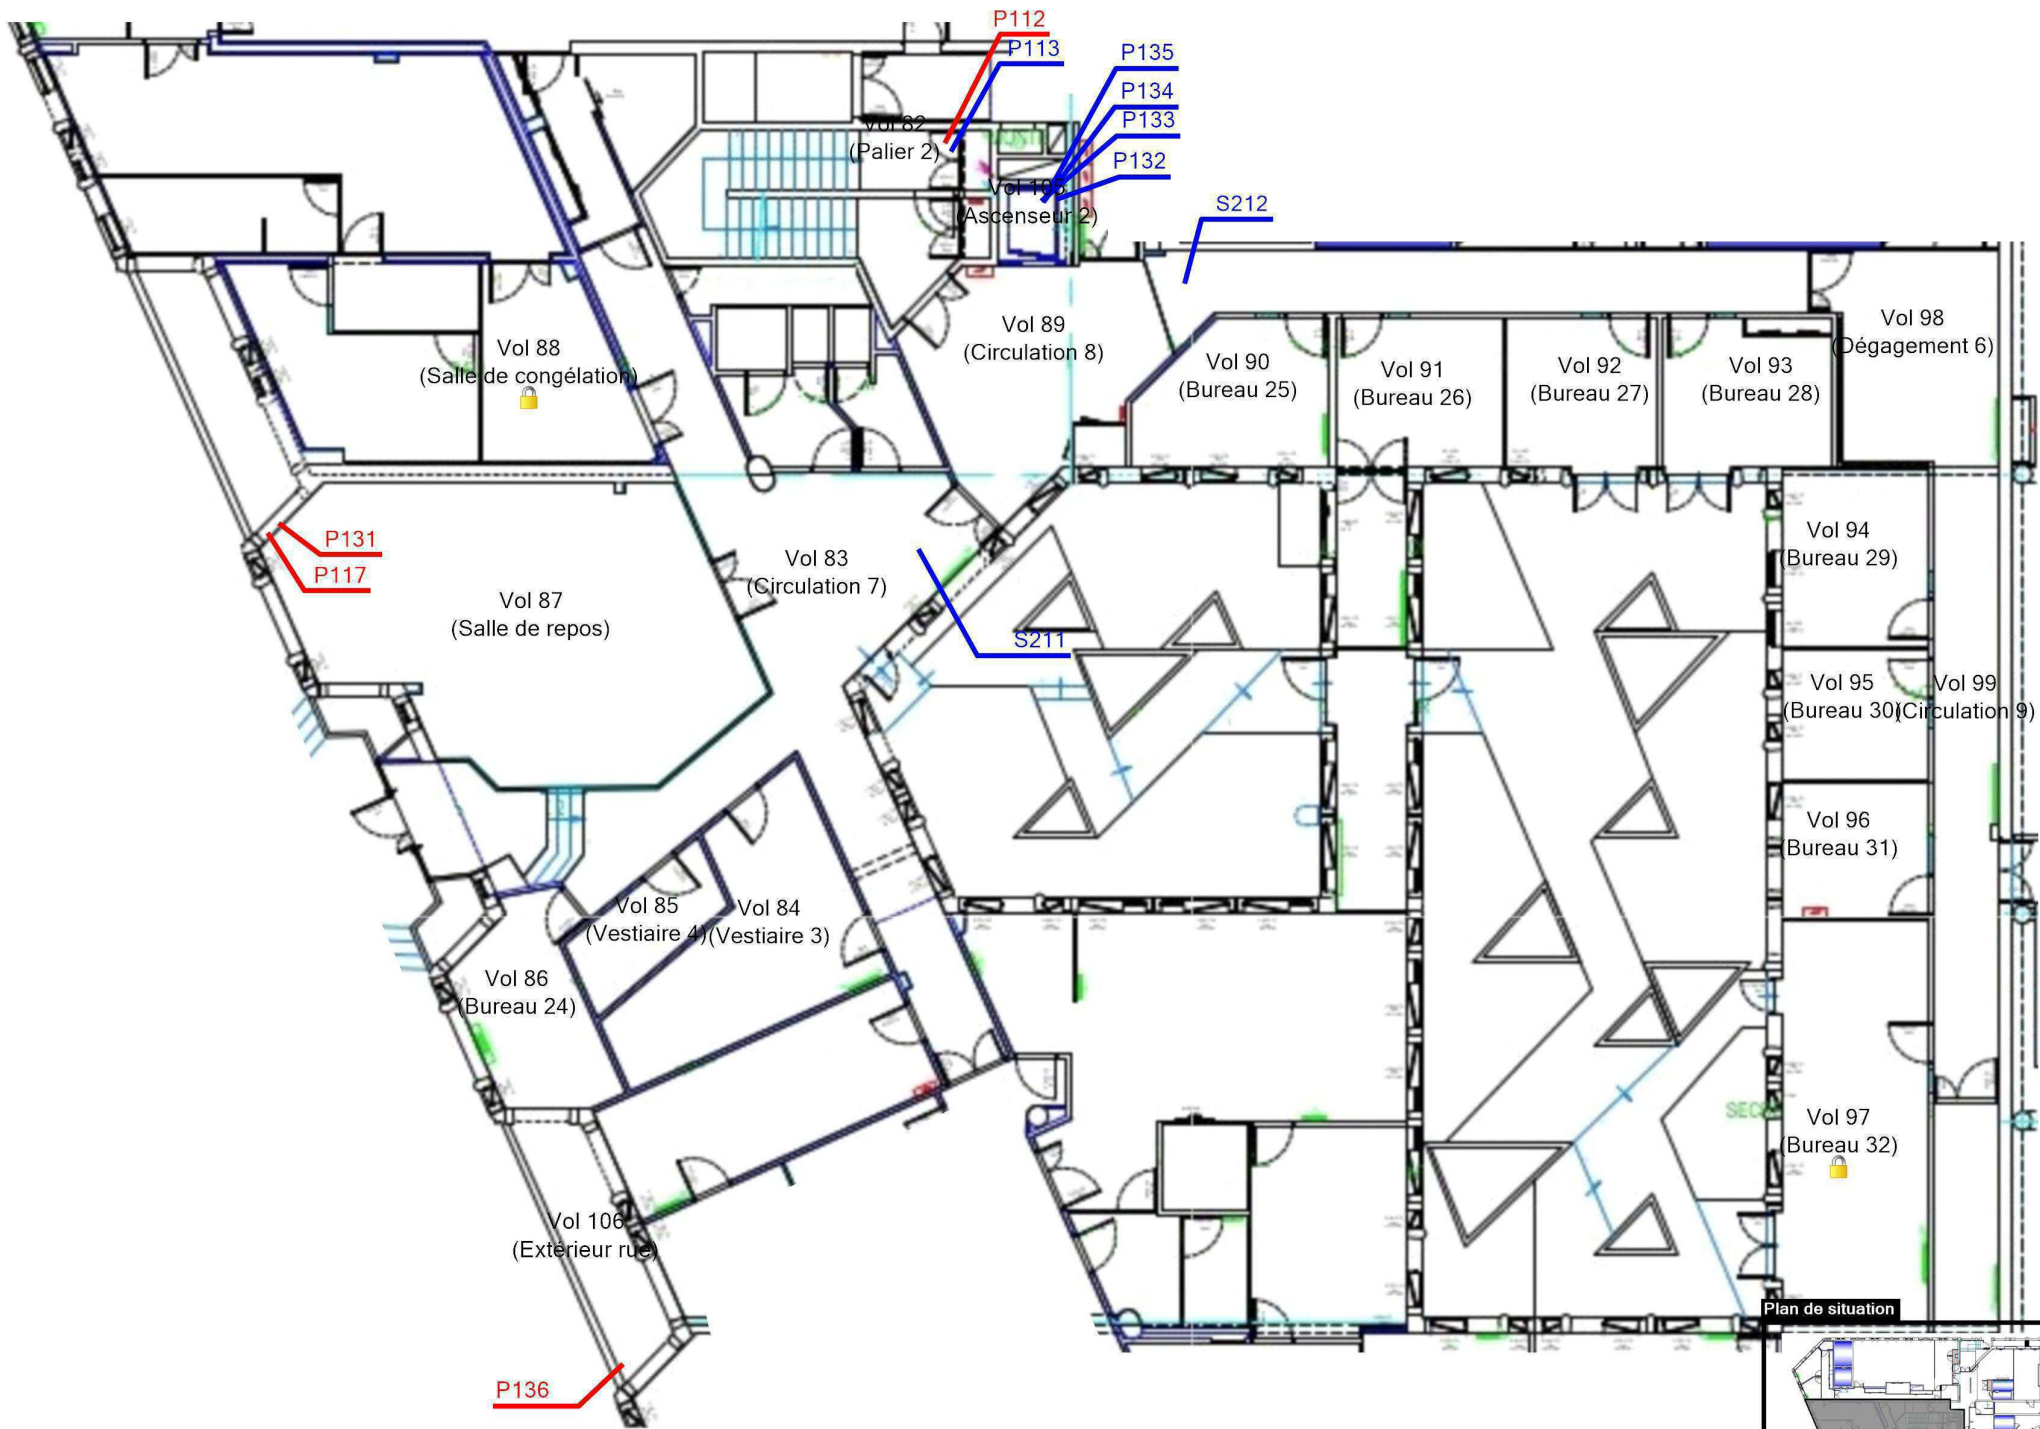

Technicien intervenant
GUILLOTON LAURENT



Adresse du bien
16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation
16, Boulevard Mirault_

Date intervention
17/04/2026

Légende



P117 : Enduits ciment




P112 : Calorifugeage



P136 : Conduit en fibres-ciment



P131 : Enduits ciment

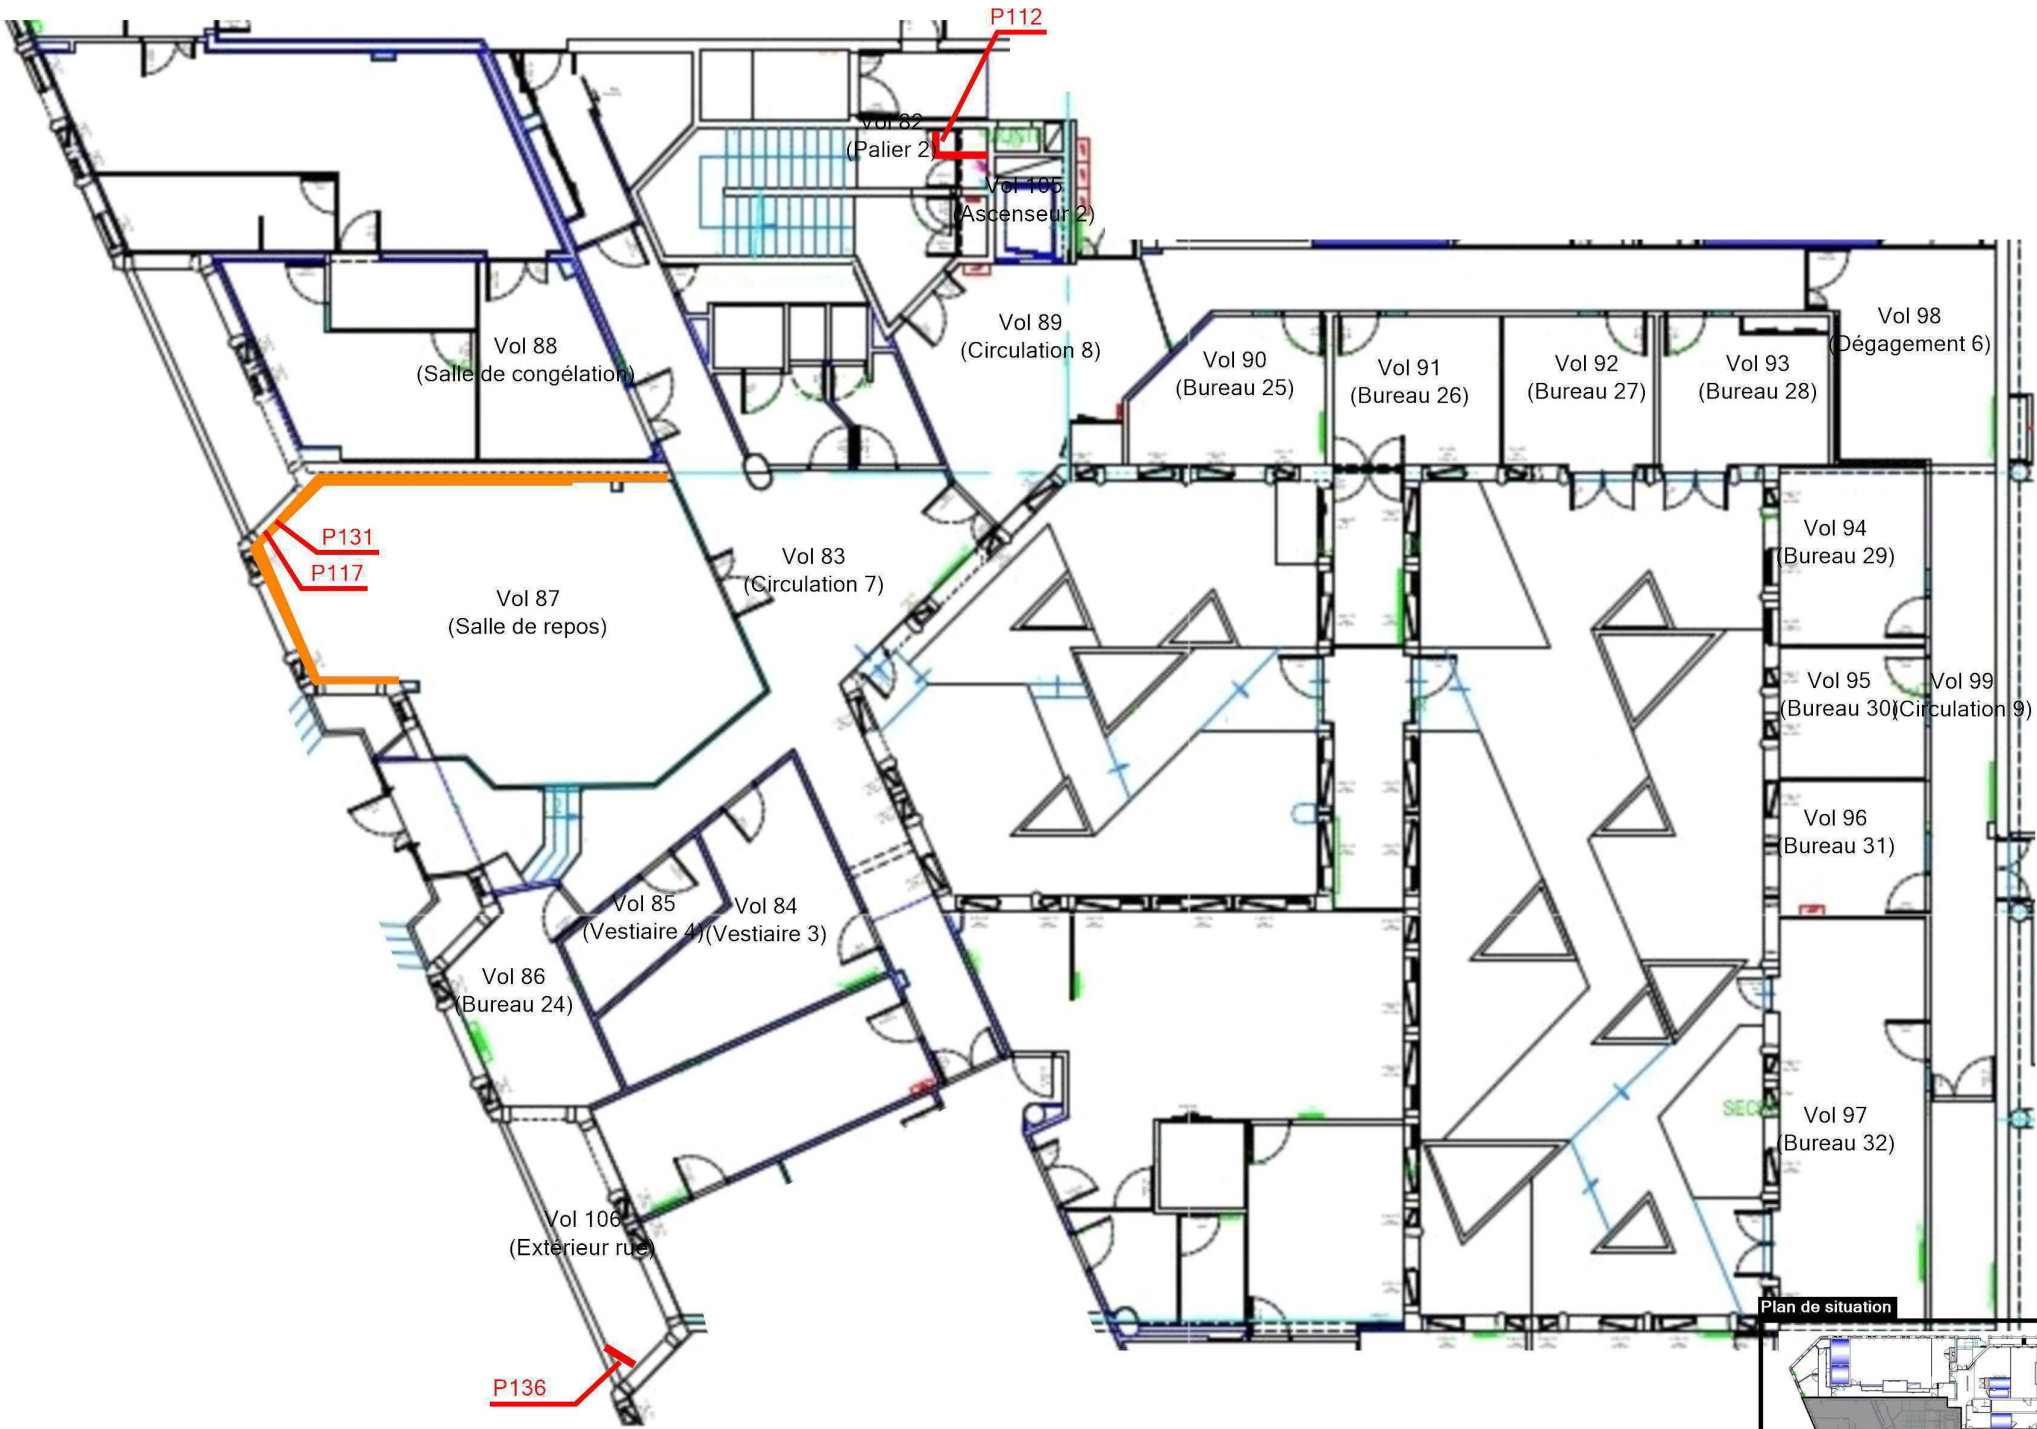

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

Désignation


16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Technicien intervenant


GUILLOTON LAURENT

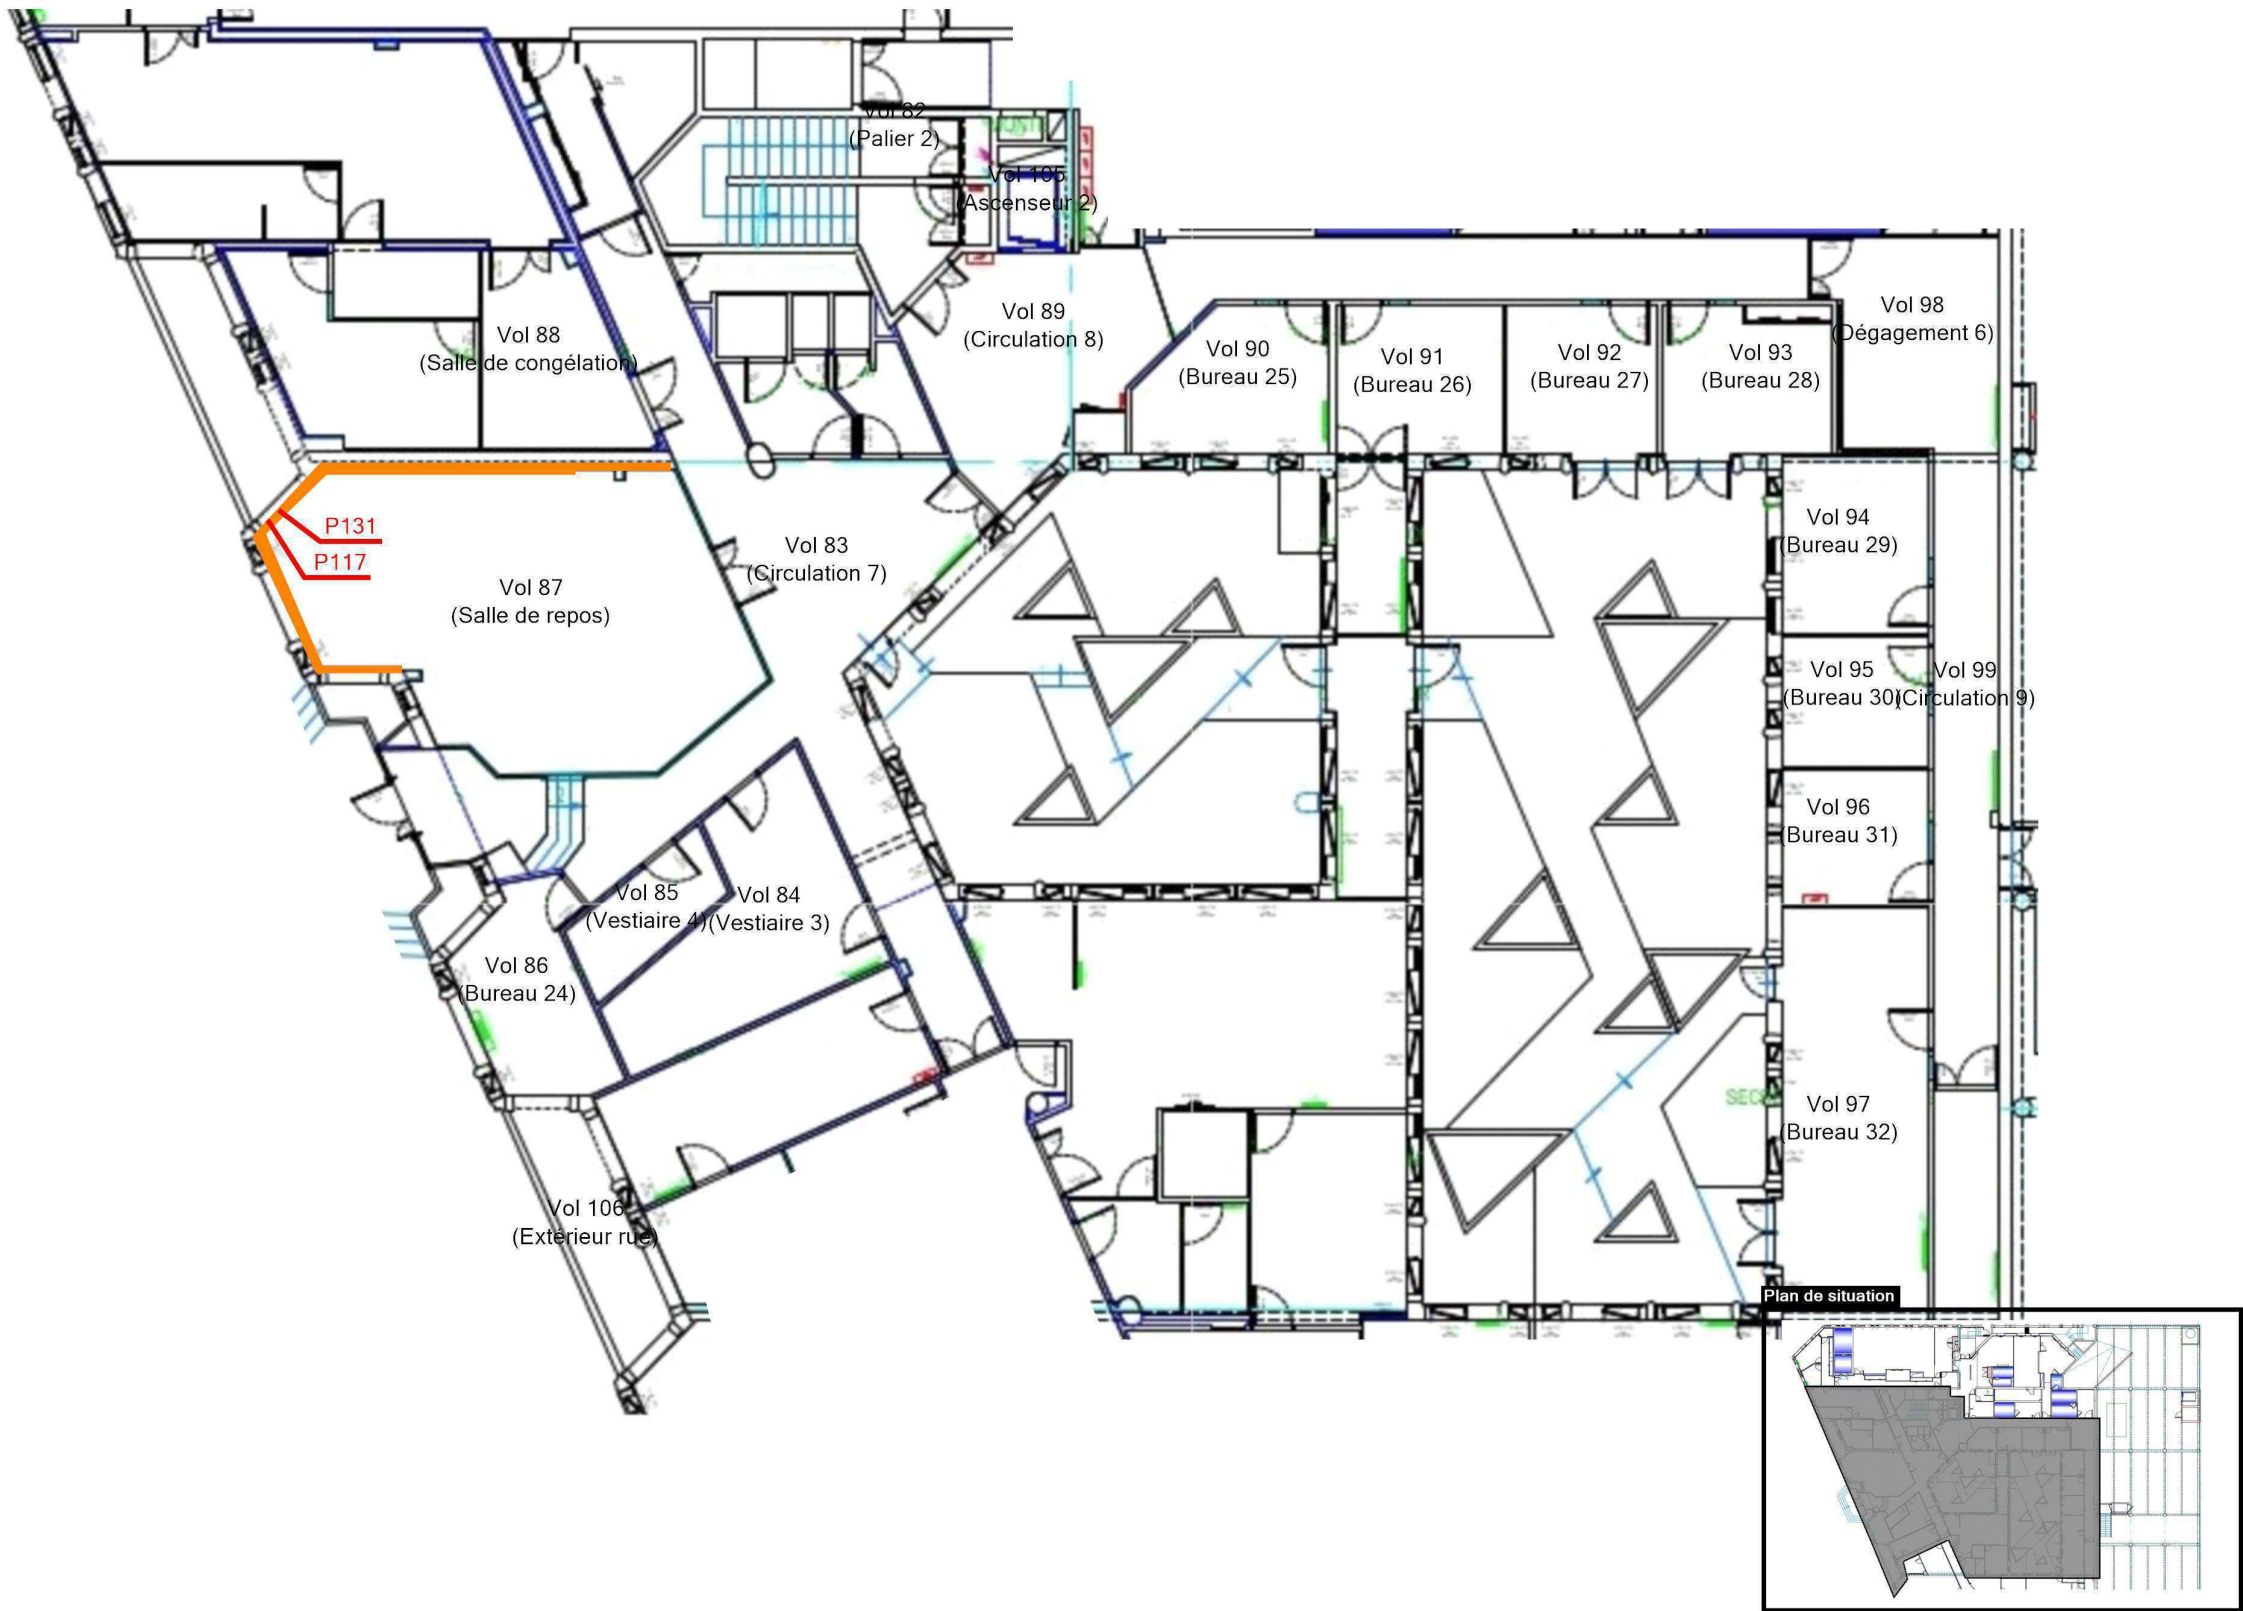

RDC EFS LABO - ZOOM 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER746865-9

Légende

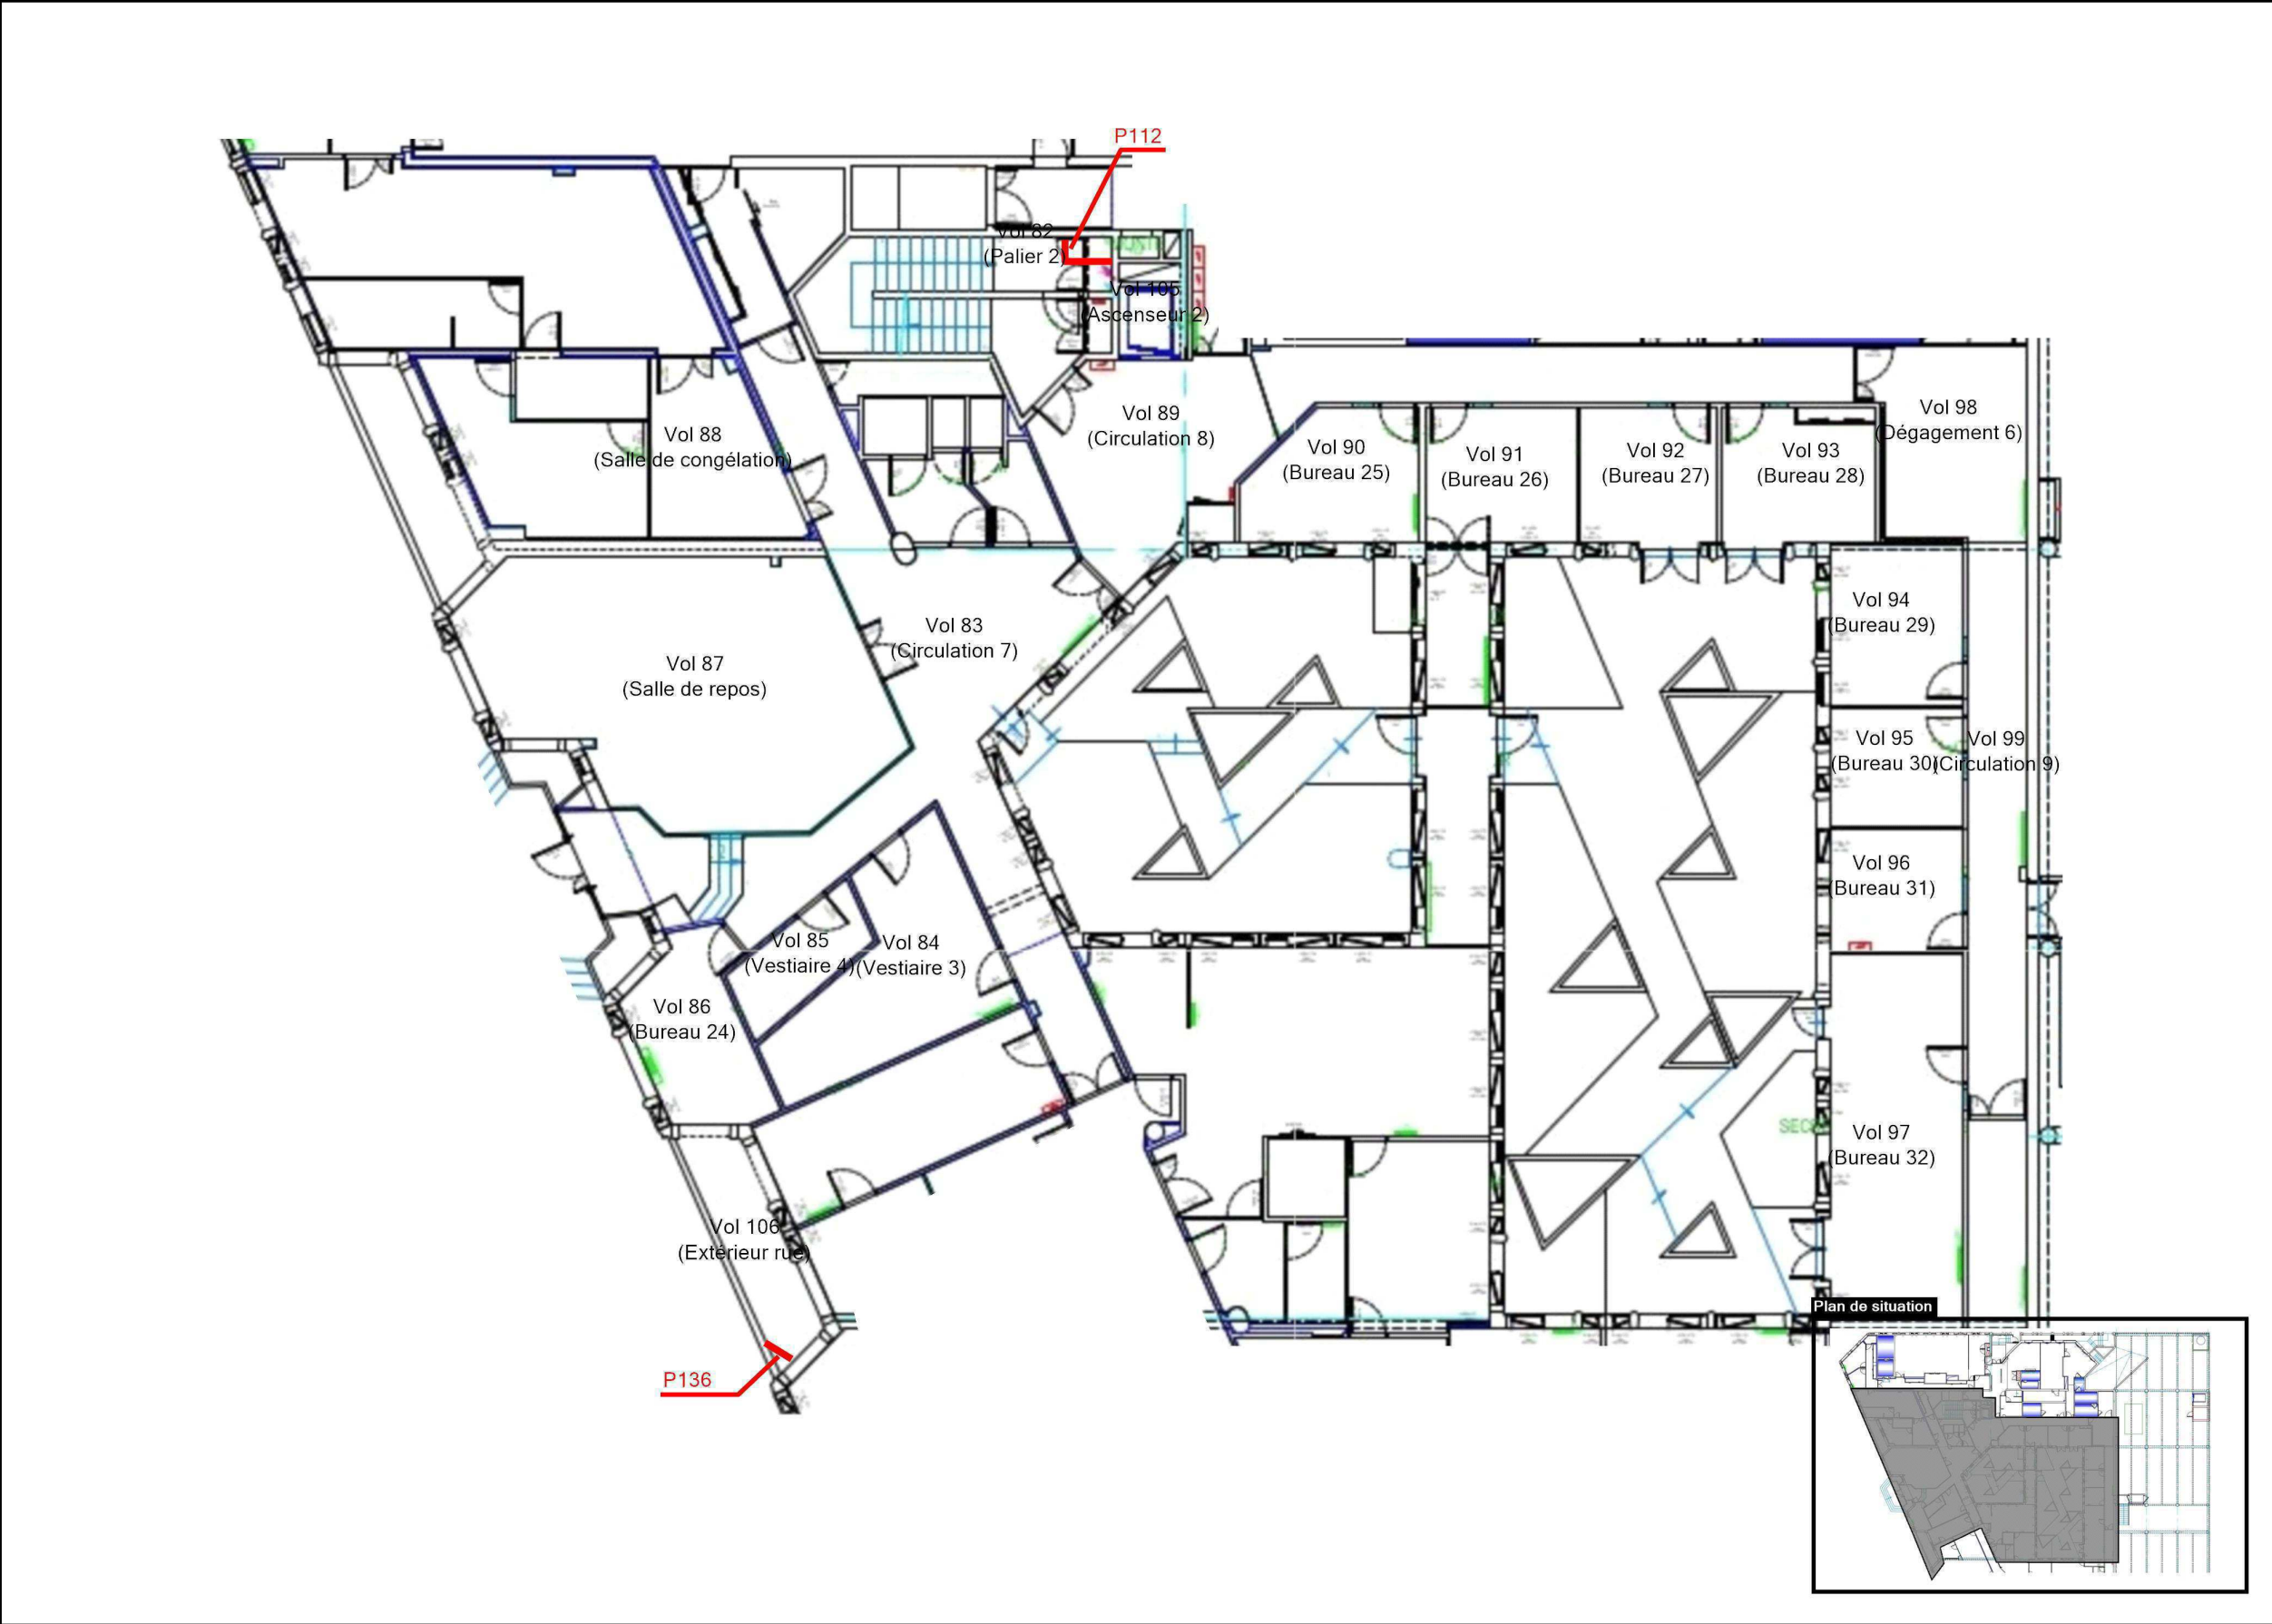

Adresse du bien

16, BOULEVARD MIRALTO
49103 ANGERS

Désignation



16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026


Techniciens intervenant

GUILLOTON LAURENT

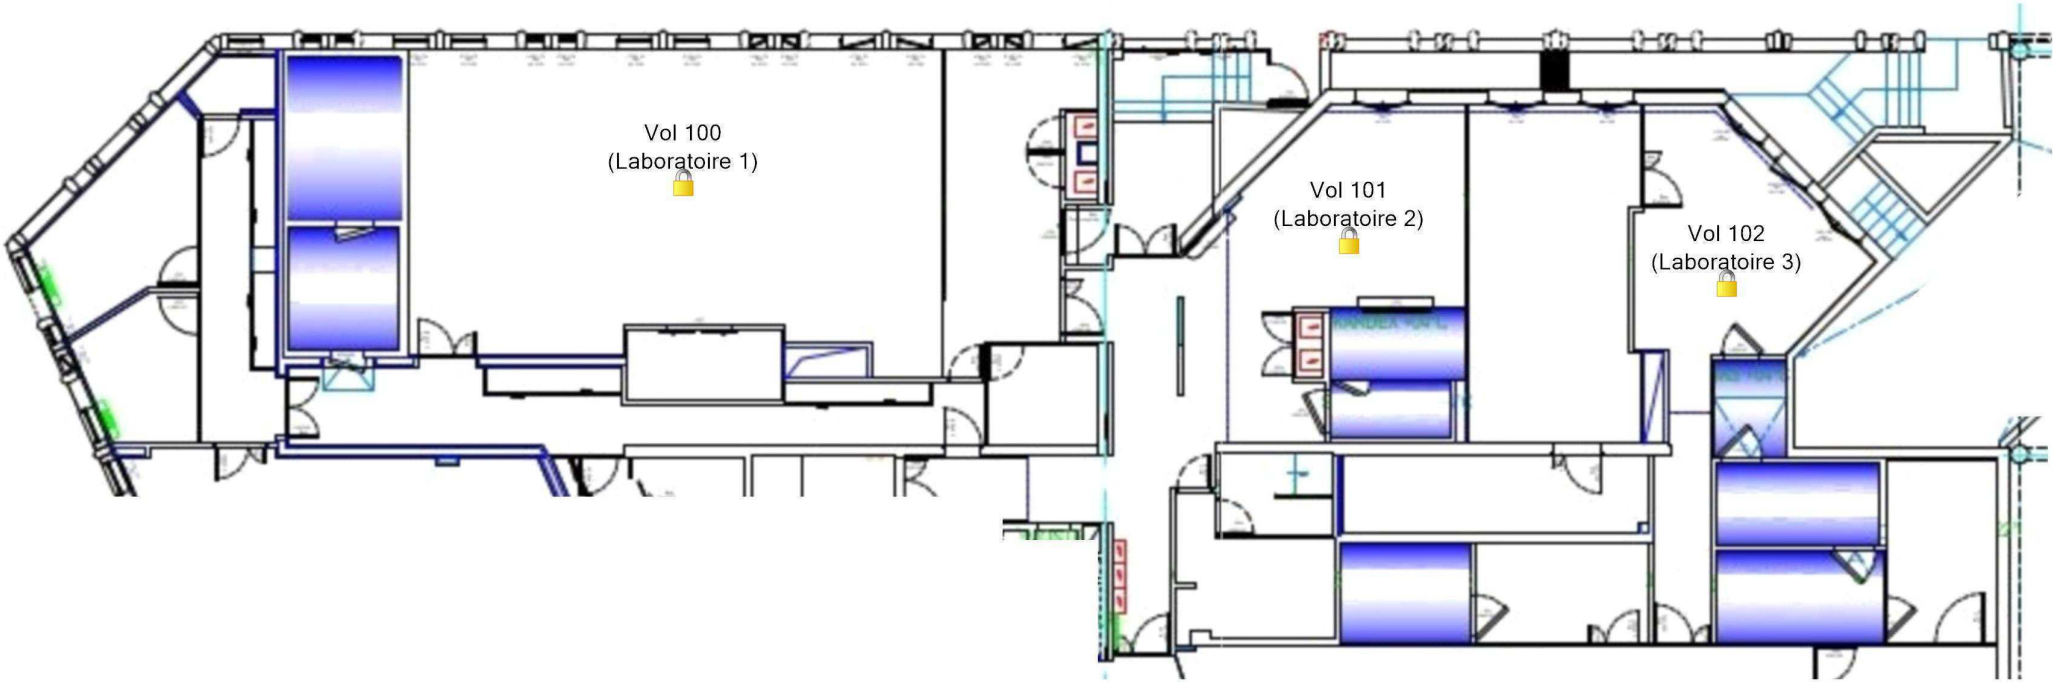
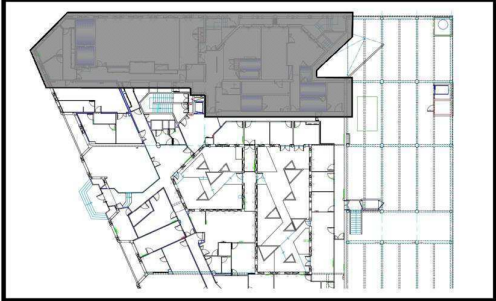
RDC EFS LABO - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER746865-9
 Plan de situation 				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	16, Boulevard Mirault_	17/04/2026	GUILLOTON LAURENT

Légende

 P	Localisation dun prélèvement négatif
 S	Localisation dun sondage négatif

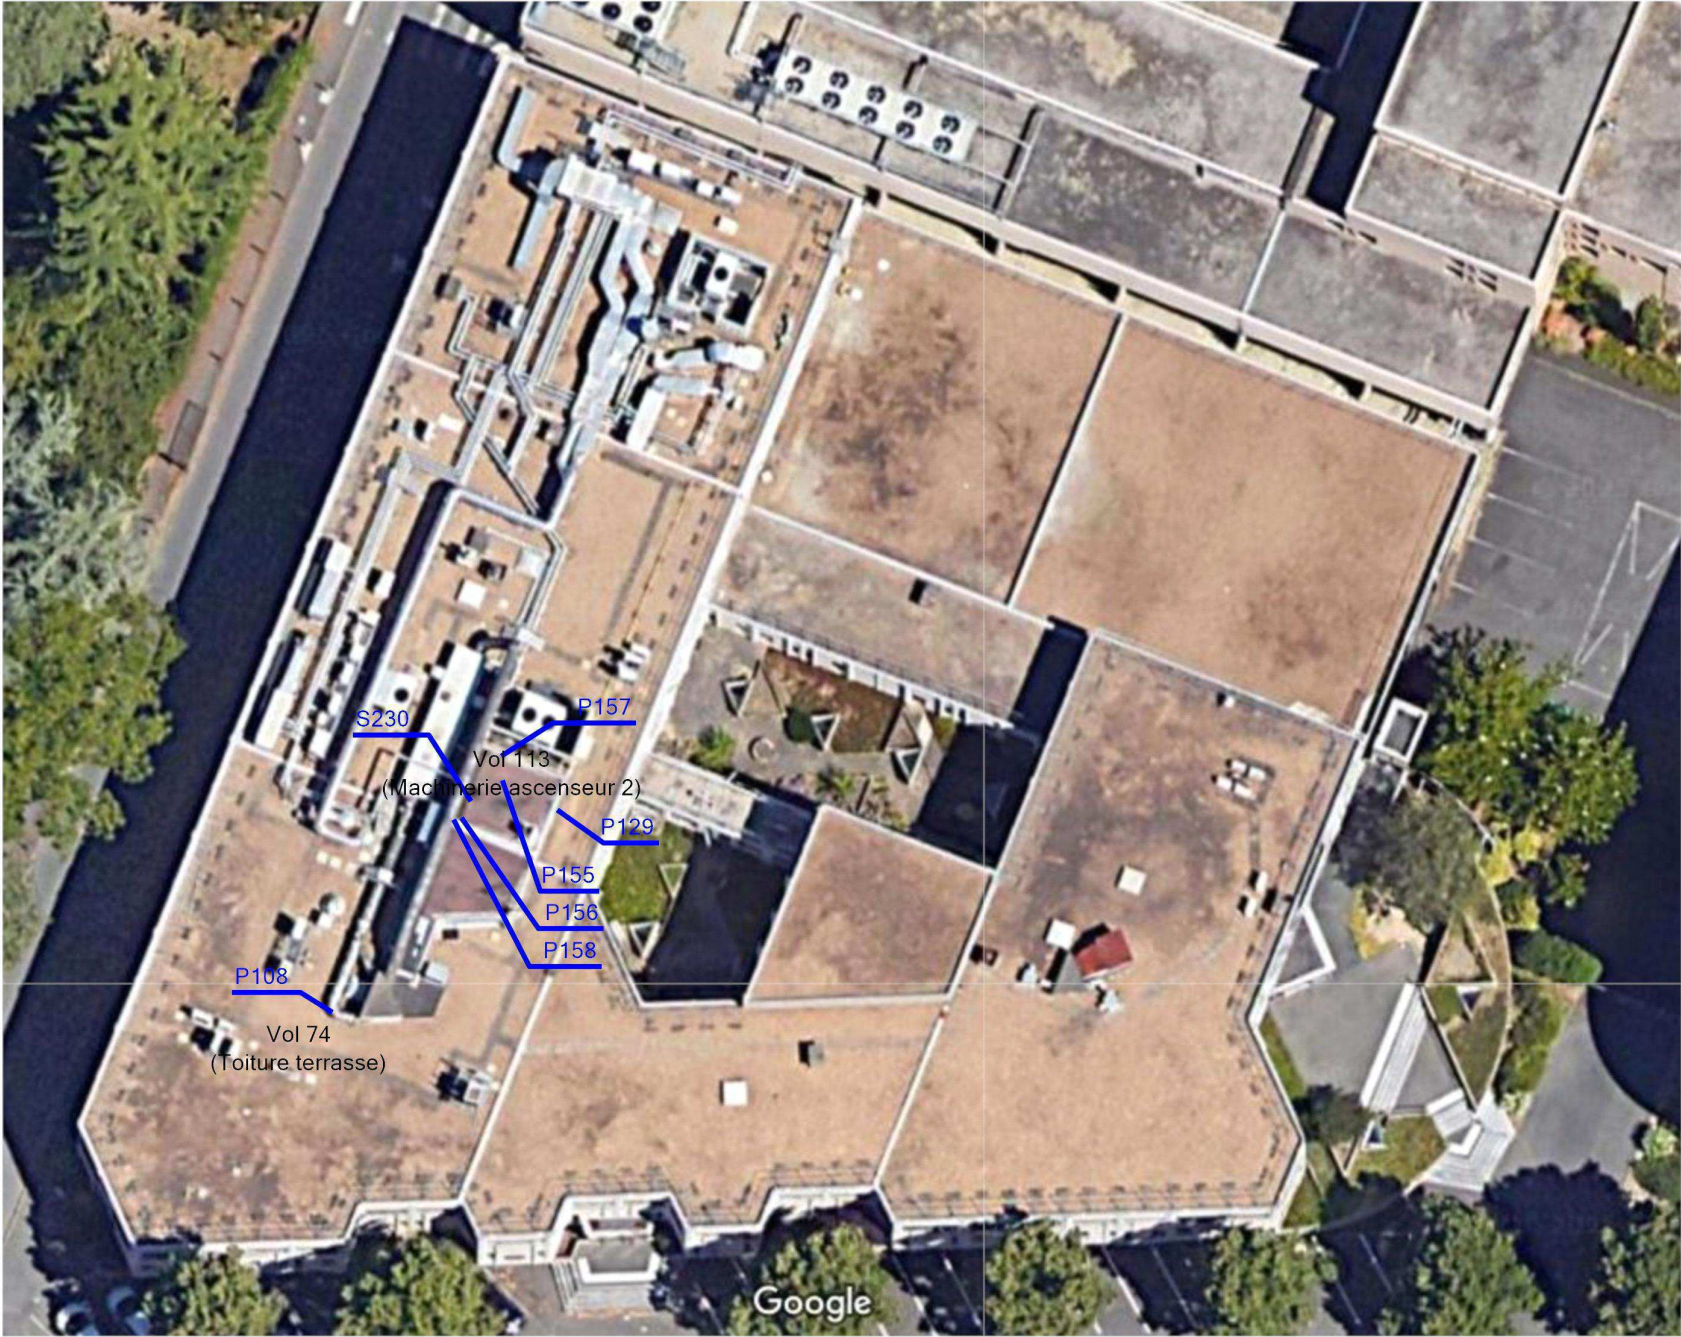

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	16, BOULEVARD MIRALT 49103 ANGERS	16, Boulevard Mirault_	17/04/2026	GUILLOTON LAURENT

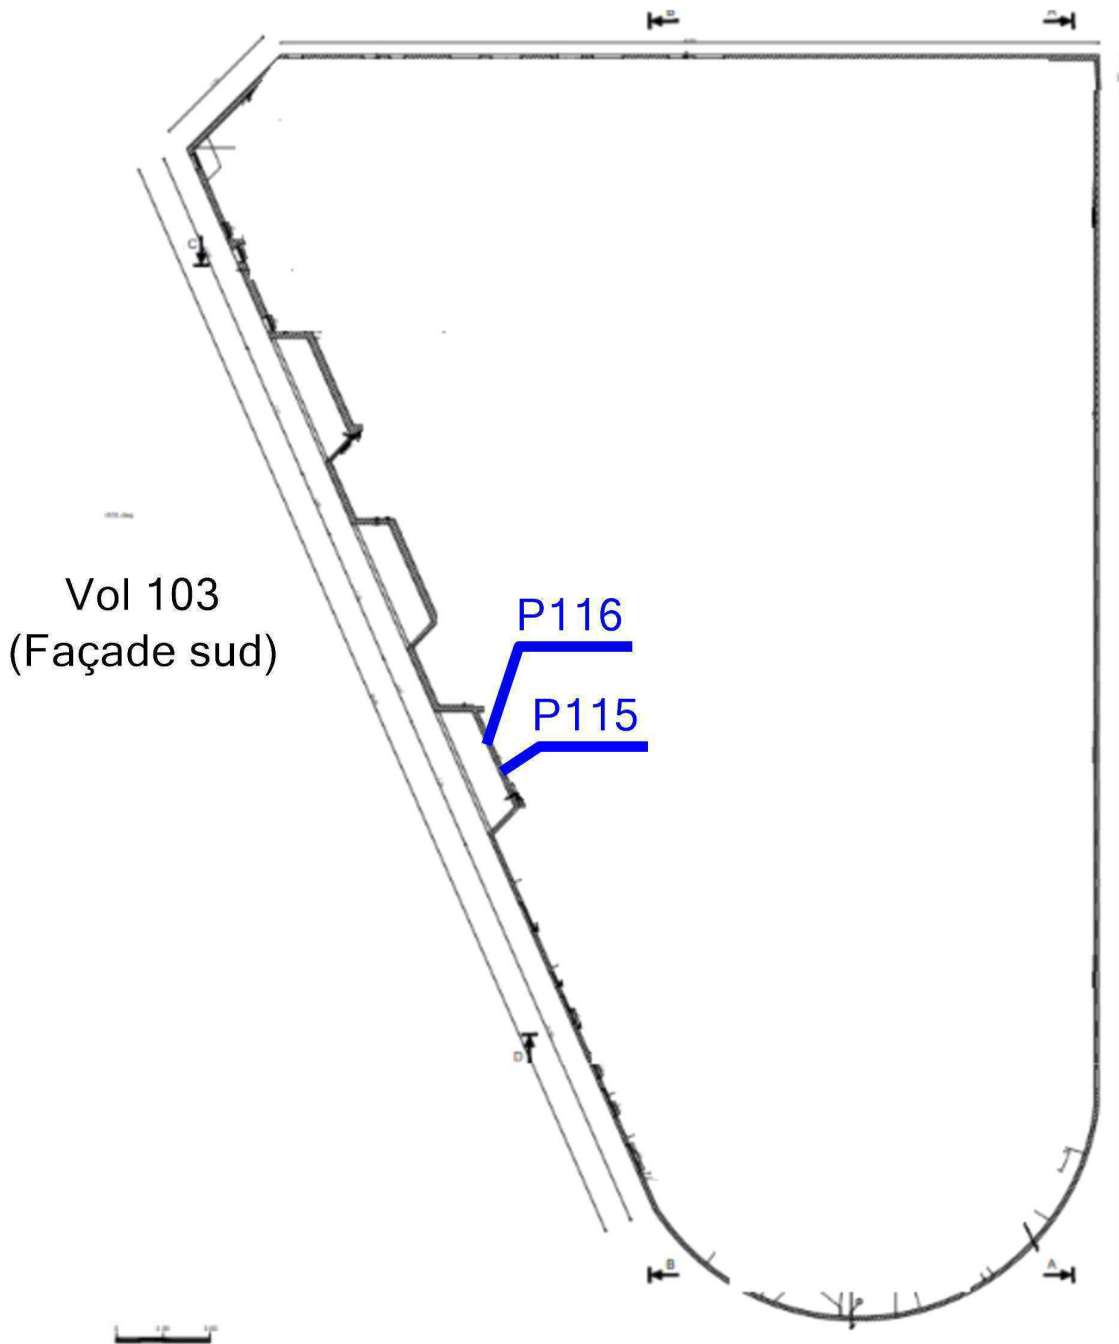
FAÇADE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER746865-9	
				Légende	
				 P	Localisation dun prélèvement négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	16, Boulevard Mirault_	17/04/2026	GUILLOTON LAURENT	

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER746865-9

Légende

Localisation du prélèvement négatif

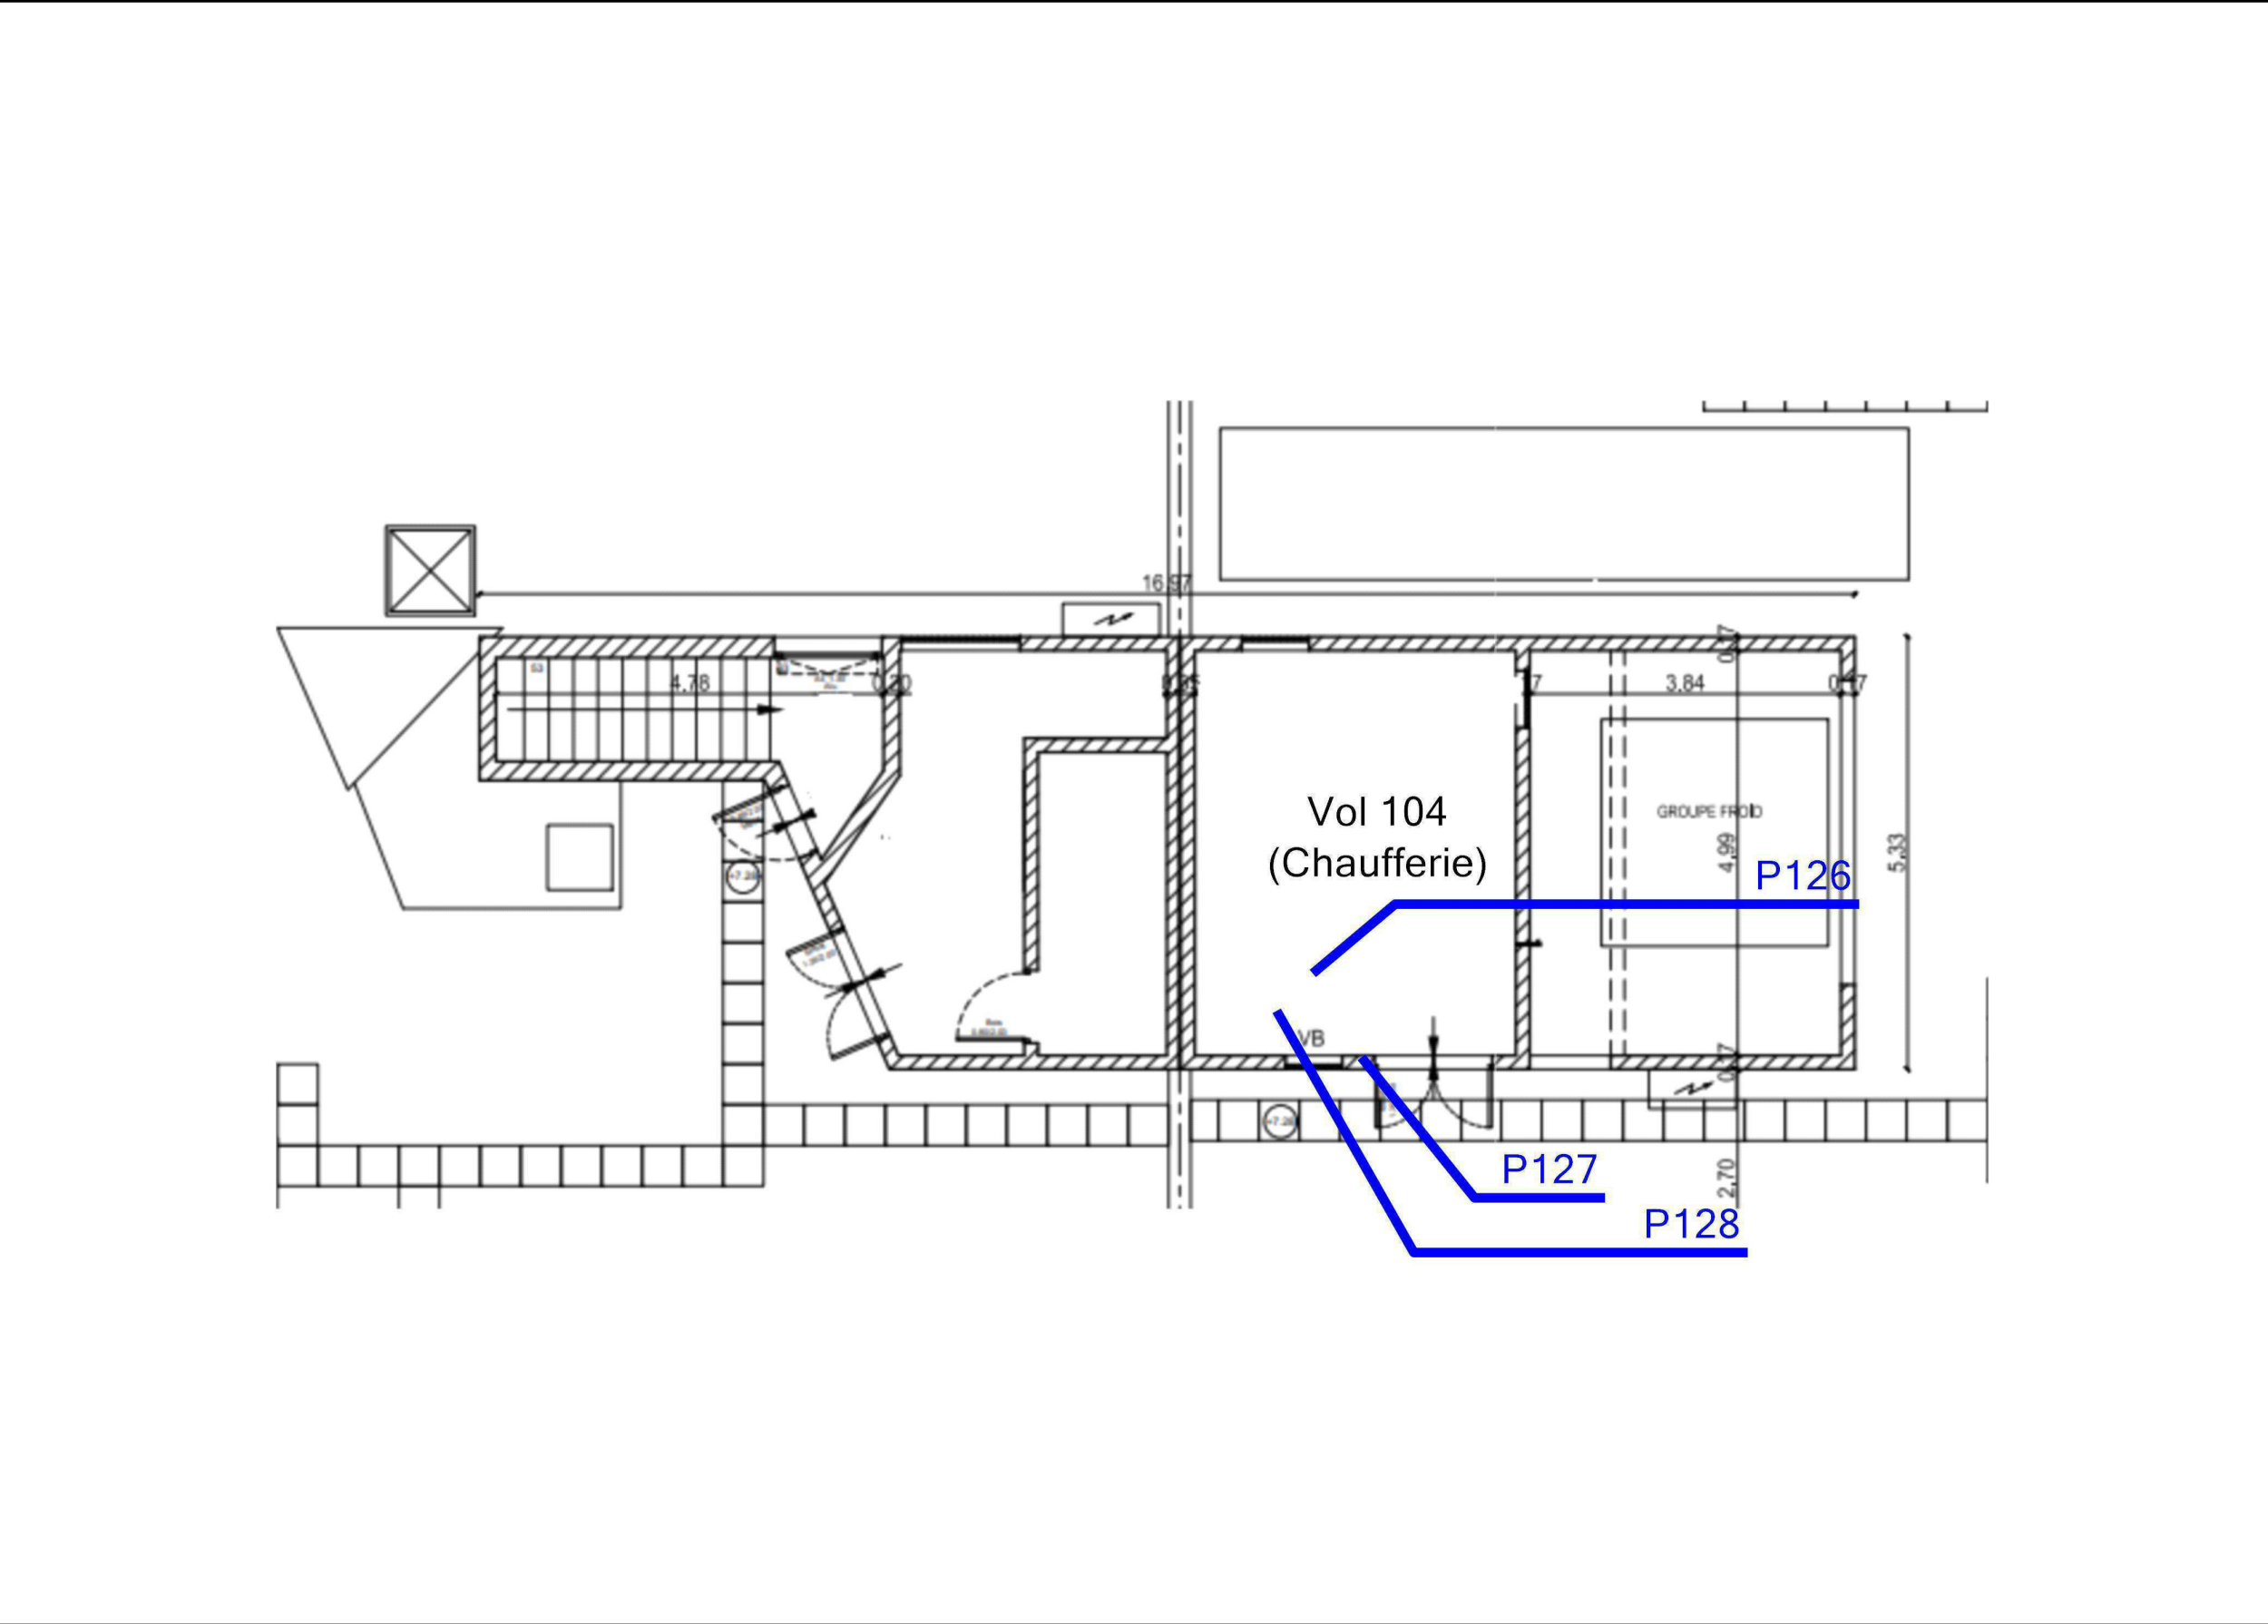

Adresse du bien	
-----------------	--

16, BOULEVARD MIRALT
49103 ANGERS

Désignation

16, Boulevard Mirault_

Date intervention

17/04/2026

Techniciens intervenant

GUILLOTON LAURENT

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER746865-4 n°126 - 1 (P126)	Chaufferie - Vol 104 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°127 - 1 (P127)	Chaufferie - Vol 104 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°128 - 1 (P128)	Chaufferie - Vol 104 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°115 - 2 (P115)	Façade - Vol 103 (Façade sud)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°116 - 2 (P116)	Façade - Vol 103 (Façade sud)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°47 - 1 (P47)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 28 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°48 - 1 (P48)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 28 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°49 - 1 (P49)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°50 - 1 (P50)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°51 - 1 (P51)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°52 - 1 (P52)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°52 - 2 (P52)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°53 - 1 (P53)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°54 - 1 (P54)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°55 - 1 (P55)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°56 - 1 (P56)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)	Prélèvement positif
002ER746865-1 n°57 - 1 (P57)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°58 - 1 (P58)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°59 - 1 (P59)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)	Prélèvement positif

002ER746865-1 n°60 - 1 (P60)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°61 - 1 (P61)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°62 - 1 (P62)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°63 - 1 (P63)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°64 - 1 (P64)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°65 - 1 (P65)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°66 - 1 (P66)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°67 - 1 (P67)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)	Prélèvement positif
002ER746865-1 n°68 - 1 (P68)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°69 - 1 (P69)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°70 - 1 (P70)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°71 - 1 (P71)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°72 - 1 (P72)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 42 (Cage escalier)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°73 - 1 (P73)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)	Prélèvement positif
002ER746865-1 n°74 - 1 (P74)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°75 - 1 (P75)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°76 - 1 (P76)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°77 - 1 (P77)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°78 - 1 (P78)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°79 - 1 (P79)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif

002ER746865-1 n°80 - 1 (P80)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°81 - 1 (P81)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°82 - 1 (P82)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°83 - 1 (P83)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°84 - 1 (P84)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°85 - 1 (P85)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)	Prélèvement positif
002ER746865-1 n°86 - 1 (P86)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)	Prélèvement positif
002ER746865-1 n°88 - 2 (P88)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°88 - 1 (P88)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°89 - 1 (P89)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°90 - 1 (P90)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 35 (Bureau 11)	Prélèvement négatif
002ER746865-1 n°91 - 1 (P91)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 35 (Bureau 11)	Prélèvement négatif
002ER746865-3 n°107 - 1 (P107)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)	Prélèvement positif
002ER746865-4 n°118 - 1 (P118)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°119 - 1 (P119)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement positif
002ER746865-4 n°120 - 1 (P120)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement positif
002ER746865-4 n°121 - 1 (P121)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°122 - 1 (P122)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°123 - 1 (P123)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°124 - 1 (P124)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement négatif

002ER746865-4 n°125 - 1 (P125)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER746865-7 n°140 - 2 (P140)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)	Prélèvement négatif
S213 - 1 (S213)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER746865-9 n°159 - 1 (P159)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)	Prélèvement négatif
002ER746865-9 n°160 - 1 (P160)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)	Prélèvement négatif
002ER746865-3 n°109 - 1 (P109)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 62 (Circulation 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-6 n°137 - 2 (P137)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 65 (Hématologie)	Prélèvement négatif
002ER746865-7 n°138 - 2 (P138)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 65 (Hématologie)	Prélèvement négatif
002ER746865-7 n°139 - 2 (P139)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 66 (Local 2)	Prélèvement négatif
S207 - 1 (S207)	R+1 EFS Labo QBD - Vol 60 (W.c 6)	Absence sur présentation de documents
002ER746865 n°1 - 1 (P1)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°2 - 1 (P2)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°3 - 1 (P3)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°4 - 1 (P4)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 16 (Circulation 2)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°5 - 1 (P5)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 11 (ECG)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°6 - 1 (P6)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°7 - 1 (P7)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°8 - 1 (P8)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°9 - 1 (P9)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°10 - 1 (P10)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°11 - 1 (P11)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	Prélèvement positif

002ER746865 n°12 - 1 (P12)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	Prélèvement positif
002ER746865 n°13 - 1 (P13)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°14 - 1 (P14)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°15 - 1 (P15)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°16 - 1 (P16)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°17 - 1 (P17)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°18 - 1 (P18)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°19 - 1 (P19)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°20 - 1 (P20)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°21 - 1 (P21)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	Prélèvement positif
002ER746865 n°22 - 1 (P22)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement positif
002ER746865 n°23 - 1 (P23)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°24 - 1 (P24)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°25 - 1 (P25)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°26 - 1 (P26)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°27 - 1 (P27)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°28 - 1 (P28)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 6 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°29 - 1 (P29)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°30 - 1 (P30)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement positif
002ER746865 n°31 - 1 (P31)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	Prélèvement positif

002ER746865 n°32 - 1 (P32)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 4 (Attente)	Prélèvement positif
002ER746865 n°33 - 2 (P33)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°34 - 2 (P34)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 4 (Attente)	Prélèvement positif
002ER746865 n°35 - 1 (P35)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 15 (Réserve 2)	Prélèvement positif
002ER746865 n°36 - 1 (P36)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°38 - 1 (P38)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°39 - 1 (P39)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)	Prélèvement négatif
002ER746865 n°40 - 1 (P40)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)	Prélèvement positif
002ER746865 n°41 - 1 (P41)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)	Prélèvement positif
002ER746865 n°42 - 1 (P42)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)	Prélèvement positif
002ER746865 n°43 - 1 (P43)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)	Prélèvement positif
002ER746865-2 n°103 - 2 (P103)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 52 (Machinerie ascenseur 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-2 n°104 - 2 (P104)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 53 (Ascenseur 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-2 n°106 - 2 (P106)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 53 (Ascenseur 1)	Prélèvement négatif
002ER746865-8 n°141 - 2 (P141)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-8 n°142 - 2 (P142)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-8 n°143 - 2 (P143)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-8 n°144 - 1 (P144)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 108 (Réserve 4)	Prélèvement négatif
002ER746865-8 n°145 - 1 (P145)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-8 n°146 - 1 (P146)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 110 (Bureau 34)	Prélèvement négatif

S66 - 1 (S66)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)	Absence sur marquage du matériau
S67 - 1 (S67)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)	Absence : pas d'amiante par nature
S141 - 1 (S141)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)	Absence : pas d'amiante par nature
S142 - 1 (S142)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)	Absence : pas d'amiante par nature
S146 - 3 (S146)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)	Absence : pas d'amiante par nature
S146 - 1 (S146)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)	Absence : pas d'amiante par nature
S146 - 2 (S146)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER746865-9 n°147 - 1 (P147)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement négatif
002ER746865-9 n°148 - 1 (P148)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement négatif
002ER746865-9 n°149 - 1 (P149)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement négatif
002ER746865-9 n°150 - 1 (P150)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement positif
002ER746865-9 n°151 - 1 (P151)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement négatif
002ER746865-9 n°152 - 1 (P152)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement négatif
002ER746865-9 n°153 - 1 (P153)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement négatif
002ER746865-9 n°154 - 1 (P154)	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)	Prélèvement négatif
002ER746865-3 n°112 - 1 (P112)	Rdc EFS Labo - Vol 82 (Palier 2)	Prélèvement positif
002ER746865-3 n°113 - 1 (P113)	Rdc EFS Labo - Vol 82 (Palier 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-4 n°117 - 1 (P117)	Rdc EFS Labo - Vol 87 (Salle de repos)	Prélèvement positif
002ER746865-5 n°131 - 1 (P131)	Rdc EFS Labo - Vol 87 (Salle de repos)	Prélèvement positif
002ER746865-5 n°132 - 1 (P132)	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-5 n°133 - 1 (P133)	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)	Prélèvement négatif
002ER746865-5 n°134 - 1 (P134)	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)	Prélèvement négatif

002ER746865-5 n°135 - 1 (P135)	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)	Prélevement négatif
002ER746865-5 n°136 - 1 (P136)	Rdc EFS Labo - Vol 106 (Extérieur rue)	Prélevement positif
S211 - 1 (S211)	Rdc EFS Labo - Vol 83 (Circulation 7)	Absence sur marquage du materiau
S212 - 1 (S212)	Rdc EFS Labo - Vol 89 (Circulation 8)	Absence sur marquage du materiau
002ER746865-1 n°92 - 1 (P92)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°93 - 1 (P93)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°94 - 1 (P94)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°95 - 1 (P95)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°96 - 1 (P96)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°97 - 1 (P97)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°98 - 1 (P98)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°99 - 1 (P99)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°100 - 1 (P100)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°101 - 1 (P101)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002ER746865-1 n°102 - 1 (P102)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002ER746865-3 n°110 - 1 (P110)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 79 (Parking)	Prélevement négatif
002ER746865-3 n°111 - 1 (P111)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 81 (Circulation 6)	Prélevement négatif
002ER746865-4 n°114 - 1 (P114)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 80 (Magasin)	Prélevement négatif
002ER746865-4 n°130 - 1 (P130)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 80 (Magasin)	Prélevement négatif
002ER746865-3 n°108 - 1 (P108)	Toit terrasse - Vol 74 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
002ER746865-4 n°129 - 1 (P129)	Toit terrasse - Vol 74 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
S230 - 1 (S230)	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Absence sur présentation de documents

002ER746865-9 n°155 - 1 (P155)	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Prélevement négatif
002ER746865-9 n°156 - 1 (P156)	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Prélevement négatif
002ER746865-9 n°157 - 1 (P157)	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Prélevement négatif
002ER746865-9 n°158 - 1 (P158)	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)	Prélevement négatif



002ER746865 n°1 - 1 (P1) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)



002ER746865 n°2 - 1 (P2) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)



002ER746865 n°3 - 1 (P3) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)



002ER746865 n°4 - 1 (P4) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 16 (Circulation 2)



002ER746865 n°5 - 1 (P5) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 11 (ECG)



002ER746865 n°6 - 1 (P6) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)



002ER746865 n°7 - 1 (P7) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°8 - 1 (P8) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°9 - 1 (P9) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)



002ER746865 n°10 - 1 (P10) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)



002ER746865 n°11 - 1 (P11) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)



002ER746865 n°12 - 1 (P12) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)



002ER746865 n°13 - 1 (P13) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)



002ER746865 n°14 - 1 (P14) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)



002ER746865 n°15 - 1 (P15) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)



002ER746865 n°16 - 1 (P16) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)



002ER746865 n°17 - 1 (P17) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°18 - 1 (P18) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°19 - 1 (P19) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°20 - 1 (P20) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)



002ER746865 n°21 - 1 (P21) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)



002ER746865 n°22 - 1 (P22) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°23 - 1 (P23) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°24 - 1 (P24) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)



002ER746865 n°25 - 1 (P25) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)



002ER746865 n°26 - 1 (P26) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°27 - 1 (P27) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)



002ER746865 n°28 - 1 (P28) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 6 (Bureau 1)



002ER746865 n°29 - 1 (P29) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)



002ER746865 n°30 - 1 (P30) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°31 - 1 (P31) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)



002ER746865 n°32 - 1 (P32) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 4 (Attente)



002ER746865 n°33 - 2 (P33) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)



002ER746865 n°34 - 2 (P34) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 4 (Attente)



002ER746865 n°35 - 1 (P35) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 15 (Réserve 2)



002ER746865 n°36 - 1 (P36) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)



002ER746865 n°38 - 1 (P38) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)



002ER746865 n°39 - 1 (P39) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)



002ER746865 n°40 - 1 (P40) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)



002ER746865 n°41 - 1 (P41) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)



002ER746865 n°42 - 1 (P42) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)



002ER746865 n°43 - 1 (P43) - RDC EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)



002ER746865-1 n°47 - 1 (P47) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 28 (Salle de pause)



002ER746865-1 n°48 - 1 (P48) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 28 (Salle de pause)




002ER746865-1 n°49 - 1 (P49) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)



002ER746865-1 n°50 - 1 (P50) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)



002ER746865-1 n°51 - 1 (P51) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)

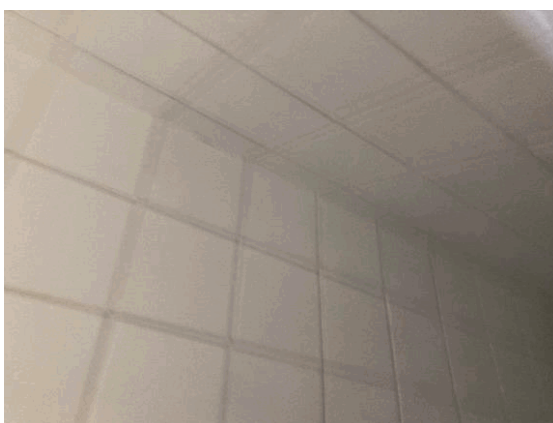


002ER746865-1 n°52 - 1 (P52) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dépagement 1)



002ER746865-1 n°52 - 2 (P52) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)




002ER746865-1 n°53 - 1 (P53) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)

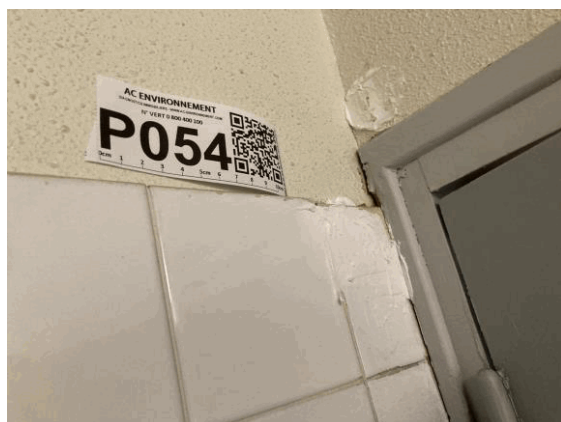

002ER746865-1 n°54 - 1 (P54) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)



002ER746865-1 n°55 - 1 (P55) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)

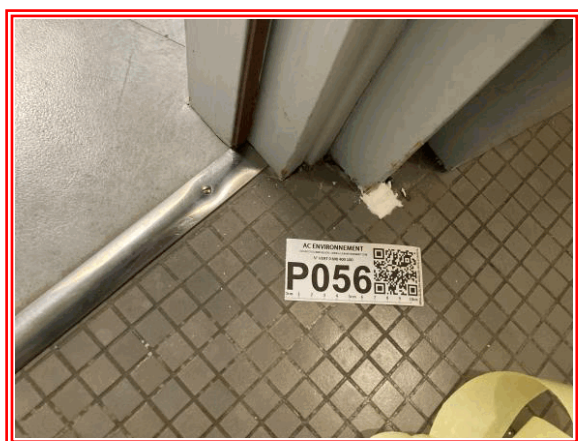

002ER746865-1 n°56 - 1 (P56) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)



002ER746865-1 n°57 - 1 (P57) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)



002ER746865-1 n°58 - 1 (P58) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)



002ER746865-1 n°59 - 1 (P59) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)



002ER746865-1 n°60 - 1 (P60) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)



002ER746865-1 n°61 - 1 (P61) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)



002ER746865-1 n°62 - 1 (P62) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)



002ER746865-1 n°63 - 1 (P63) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)



002ER746865-1 n°64 - 1 (P64) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)



002ER746865-1 n°65 - 1 (P65) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)



002ER746865-1 n°66 - 1 (P66) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)



002ER746865-1 n°67 - 1 (P67) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)




002ER746865-1 n°68 - 1 (P68) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)



002ER746865-1 n°69 - 1 (P69) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)



002ER746865-1 n°70 - 1 (P70) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)

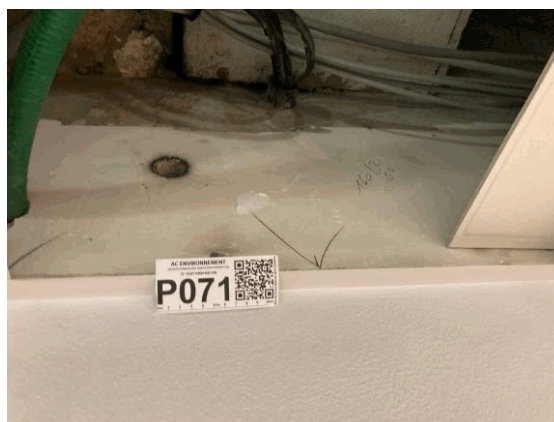

002ER746865-1 n°71 - 1 (P71) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)



002ER746865-1 n°72 - 1 (P72) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 42 (Cage escalier)



002ER746865-1 n°73 - 1 (P73) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)



002ER746865-1 n°74 - 1 (P74) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)



002ER746865-1 n°75 - 1 (P75) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)



002ER746865-1 n°76 - 1 (P76) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)



002ER746865-1 n°77 - 1 (P77) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)



002ER746865-1 n°78 - 1 (P78) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)



002ER746865-1 n°79 - 1 (P79) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)



002ER746865-1 n°80 - 1 (P80) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)



002ER746865-1 n°81 - 1 (P81) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)




002ER746865-1 n°82 - 1 (P82) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)



002ER746865-1 n°83 - 1 (P83) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)



002ER746865-1 n°84 - 1 (P84) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)

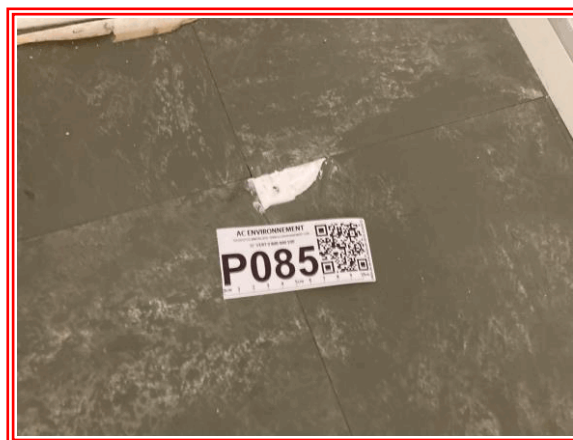


002ER746865-1 n°85 - 1 (P85) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)



002ER746865-1 n°86 - 1 (P86) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)



002ER746865-1 n°88 - 2 (P88) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)

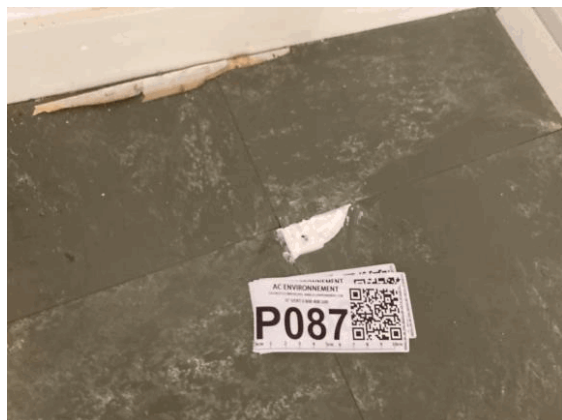


002ER746865-1 n°88 - 1 (P88) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)



002ER746865-1 n°89 - 1 (P89) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)



002ER746865-1 n°90 - 1 (P90) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 35 (Bureau 11)

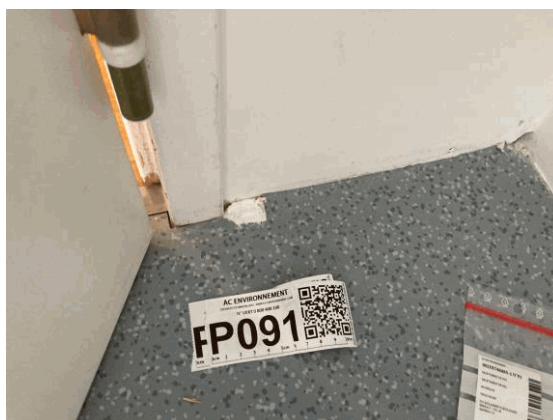

002ER746865-1 n°91 - 1 (P91) - R+1 EFS ANGERS 16
BOULEVARD MIRAULT - Vol 35 (Bureau 11)




002ER746865-1 n°92 - 1 (P92) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage
1)



002ER746865-1 n°93 - 1 (P93) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50
(Stockage 1)



002ER746865-1 n°94 - 1 (P94) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage
1)

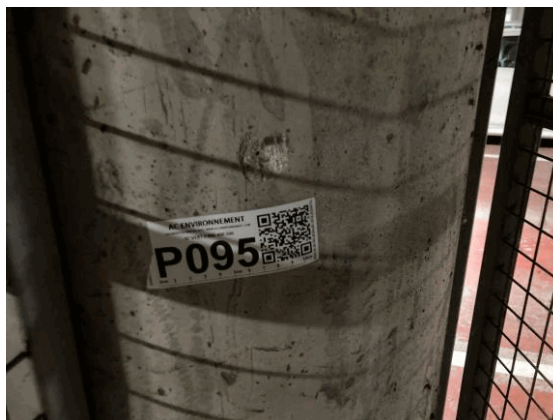

002ER746865-1 n°95 - 1 (P95) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50
(Stockage 1)



002ER746865-1 n°96 - 1 (P96) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage
2)



002ER746865-1 n°97 - 1 (P97) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51
(Stockage 2)



002ER746865-1 n°98 - 1 (P98) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage
2)



002ER746865-1 n°99 - 1 (P99) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51
(Stockage 2)



002ER746865-1 n°100 - 1 (P100) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRALTO - Vol 51 (Stockage
2)



002ER746865-1 n°101 - 1 (P101) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRALTO - Vol 51
(Stockage 2)



002ER746865-1 n°102 - 1 (P102) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRALTO - Vol 51 (Stockage
2)



002ER746865-2 n°103 - 2 (P103) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRALTO - Vol 52 (Machinerie
ascenseur 1)



002ER746865-2 n°104 - 2 (P104) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRALTO - Vol 53 (Ascenseur 1)




002ER746865-2 n°106 - 2 (P106) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRALTO - Vol 53 (Ascenseur 1)




002ER746865-3 n°107 - 1 (P107) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)



002ER746865-3 n°108 - 1 (P108) - Toit terrasse - Vol
74 (Toiture terrasse)

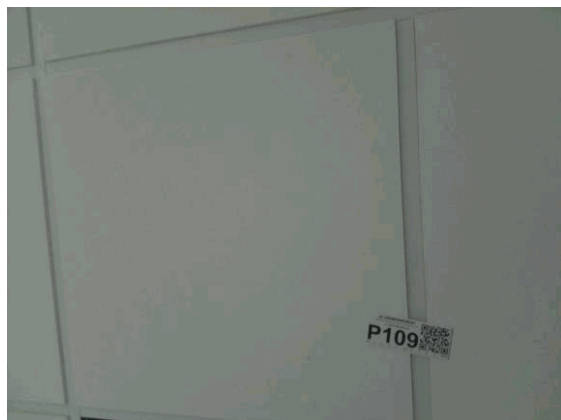

002ER746865-3 n°109 - 1 (P109) - R+1 EFS Labo QBD -
Vol 62 (Circulation 4)

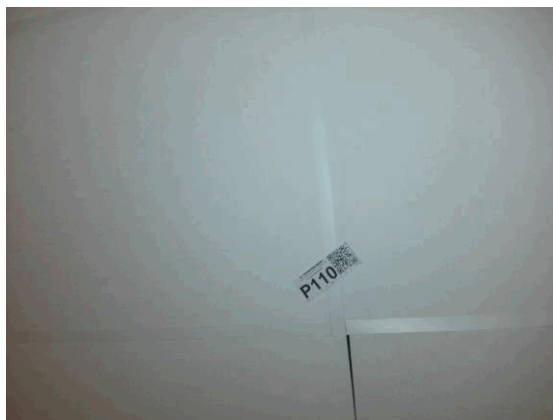

002ER746865-3 n°110 - 1 (P110) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 79 (Parking)



002ER746865-3 n°111 - 1 (P111) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 81 (Circulation
6)



002ER746865-3 n°112 - 1 (P112) - Rdc EFS Labo - Vol
82 (Palier 2)



002ER746865-3 n°113 - 1 (P113) - Rdc EFS Labo - Vol 82 (Palier 2)



002ER746865-4 n°114 - 1 (P114) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 80 (Magasin)



002ER746865-4 n°115 - 2 (P115) - Façade - Vol 103
(Façade sud)



002ER746865-4 n°116 - 2 (P116) - Façade - Vol 103
(Façade sud)



002ER746865-4 n°117 - 1 (P117) - Rdc EFS Labo - Vol 87 (Salle de repos)



002ER746865-4 n°118 - 1 (P118) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°119 - 1 (P119) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°120 - 1 (P120) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°121 - 1 (P121) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°122 - 1 (P122) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°123 - 1 (P123) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°124 - 1 (P124) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°125 - 1 (P125) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-4 n°126 - 1 (P126) - Chauffage - Vol 104
(Chaufferie)




002ER746865-4 n°127 - 1 (P127) - Chauffage - Vol 104
(Chaufferie)




002ER746865-4 n°128 - 1 (P128) - Chauffage - Vol 104
(Chaufferie)



002ER746865-4 n°129 - 1 (P129) - Toit terrasse - Vol 74
(Toiture terrasse)

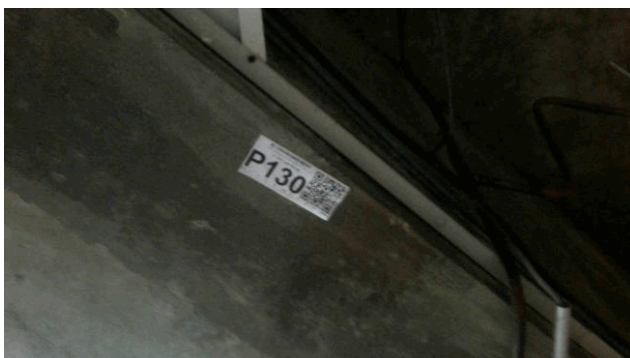

002ER746865-4 n°130 - 1 (P130) - Sous-Sol EFS
ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 80 (Magasin)

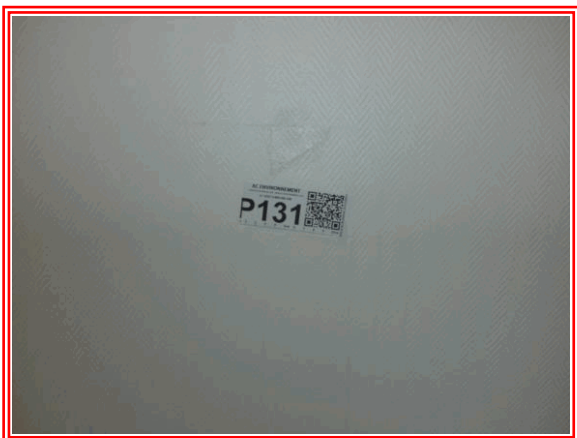

002ER746865-5 n°131 - 1 (P131) - Rdc EFS Labo - Vol 87 (Salle de repos)



002ER746865-5 n°132 - 1 (P132) - Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)



002ER746865-5 n°133 - 1 (P133) - Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)



002ER746865-5 n°134 - 1 (P134) - Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)



002ER746865-5 n°135 - 1 (P135) - Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)



002ER746865-5 n°136 - 1 (P136) - Rdc EFS Labo - Vol 106 (Extérieur rue)



002ER746865-6 n°137 - 2 (P137) - R+1 EFS Labo QBD -
Vol 65 (Hématologie)



002ER746865-7 n°138 - 2 (P138) - R+1 EFS Labo
QBD - Vol 65 (Hématologie)



002ER746865-7 n°139 - 2 (P139) - R+1 EFS Labo QBD -
Vol 66 (Local 2)



002ER746865-7 n°140 - 2 (P140) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRALT - Vol 26 (Bureau 6)




002ER746865-8 n°141 - 2 (P141) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRALT - Vol 107 (Couloir 2)



002ER746865-8 n°142 - 2 (P142) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRALT - Vol 107 (Couloir 2)



002ER746865-8 n°143 - 2 (P143) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)

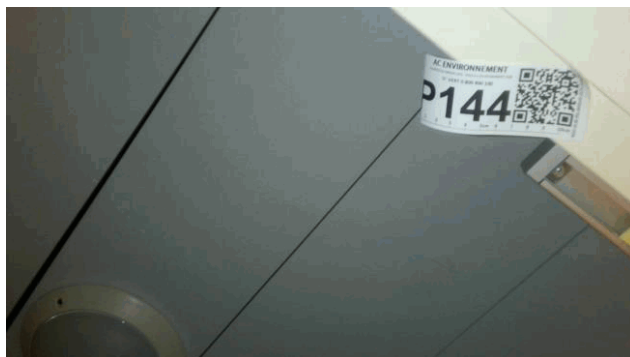

002ER746865-8 n°144 - 1 (P144) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 108 (Réserve 4)




002ER746865-8 n°145 - 1 (P145) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)



002ER746865-8 n°146 - 1 (P146) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 110 (Bureau 34)



S66 - 1 (S66) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD
MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)

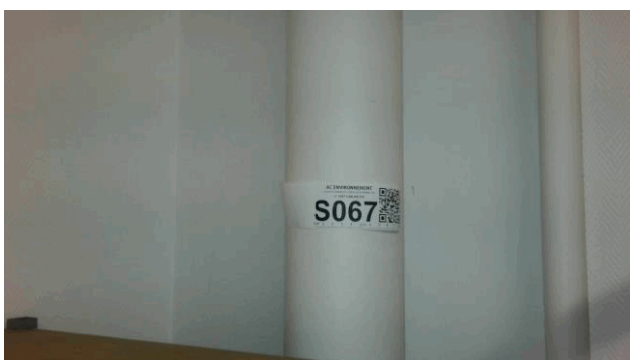

S67 - 1 (S67) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD
MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)




S141 - 1 (S141) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)




S142 - 1 (S142) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)




S146 - 3 (S146) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)

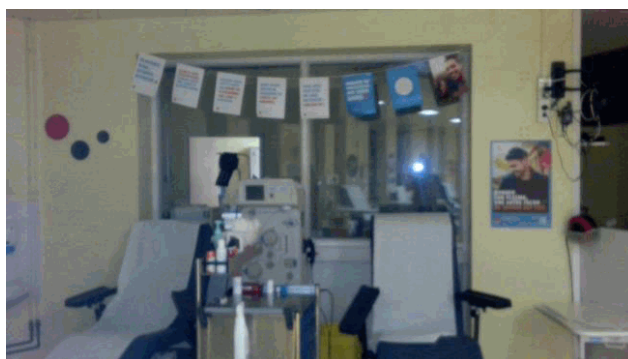


S146 - 1 (S146) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)

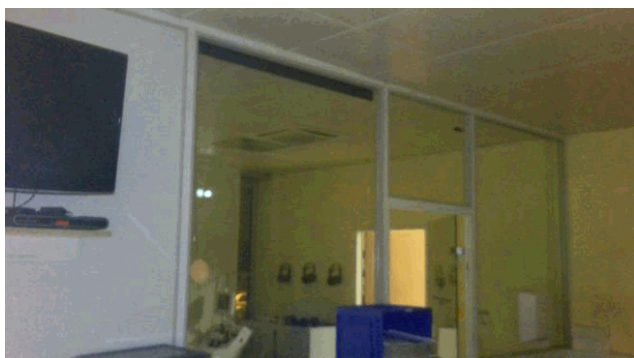


S146 - 2 (S146) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)

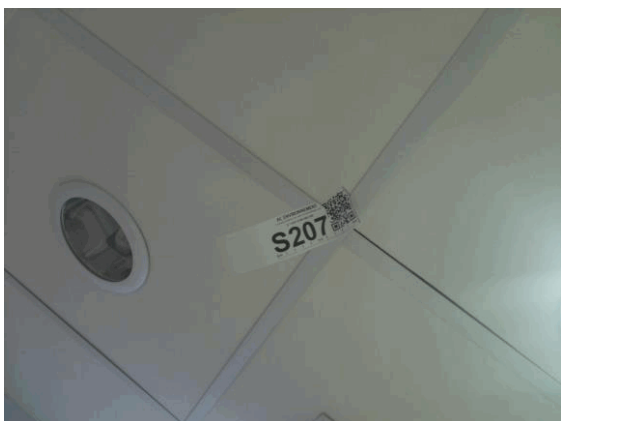

S207 - 1 (S207) - R+1 EFS Labo QBD - Vol 60 (W.c 6)

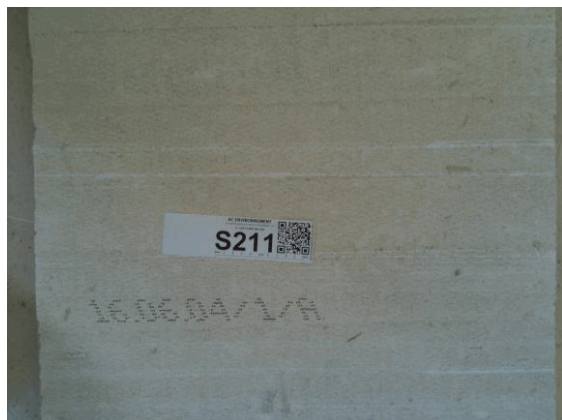

S211 - 1 (S211) - Rdc EFS Labo - Vol 83 (Circulation 7)

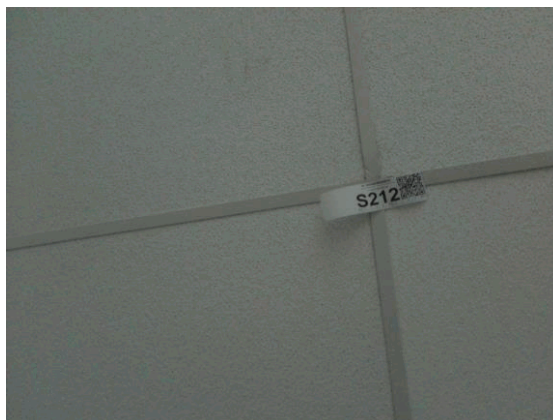

S212 - 1 (S212) - Rdc EFS Labo - Vol 89 (Circulation 8)



S213 - 1 (S213) - R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)



002ER746865-9 n°147 - 1 (P147) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



002ER746865-9 n°148 - 1 (P148) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



002ER746865-9 n°149 - 1 (P149) - RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



002ER746865-9 n°150 - 1 (P150) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



002ER746865-9 n°151 - 1 (P151) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



002ER746865-9 n°152 - 1 (P152) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



002ER746865-9 n°153 - 1 (P153) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



002ER746865-9 n°154 - 1 (P154) - RDC EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)



S230 - 1 (S230) - Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie
ascenseur 2)



002ER746865-9 n°155 - 1 (P155) - Toit terrasse - Vol 113
(Machinerie ascenseur 2)



002ER746865-9 n°156 - 1 (P156) - Toit terrasse - Vol 113
(Machinerie ascenseur 2)



002ER746865-9 n°157 - 1 (P157) - Toit terrasse - Vol 113
(Machinerie ascenseur 2)



002ER746865-9 n°158 - 1 (P158) - Toit terrasse - Vol 113
(Machinerie ascenseur 2)



002ER746865-9 n°159 - 1 (P159) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)



002ER746865-9 n°160 - 1 (P160) - R+1 EFS ANGERS
16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER746865 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune - Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	
002ER746865 n°2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Souple / Dur Fibreux - Jaune / Jaune / Gris - Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	
002ER746865 n°3 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris - Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	
002ER746865 n°3 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)	
002ER746865 n°4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple Fibreux - Jaune / Translucide - Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 16 (Circulation 2)	
002ER746865 n°5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effrifiable Fibreux - Gris - Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 11 (ECG)	
002ER746865 n°6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effrifiable - Beige	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)	
002ER746865 n°7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Matériau - Dur / Effrifiable - Gris / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	
002ER746865 n°7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	
002ER746865 n°8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Matériau - Dur / Effrifiable - Gris / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	
002ER746865 n°8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)	
002ER746865 n°9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Dur - Gris / Gris - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)	
002ER746865 n°10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)	

002ER746865	Revêtement de sol n°10 Phase 2	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
002ER746865	Revêtement de mur n°11	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)
002ER746865	Revêtement de mur n°12	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Beige	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)
002ER746865	Revêtement de mur n°13 Phase 1	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)
002ER746865	Revêtement de mur n°13 Phase 2	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)
002ER746865	Revêtement de mur n°14 Phase 1	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
002ER746865	Revêtement de mur n°14 Phase 2	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
002ER746865	Revêtement de mur n°14 Phase 3	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
002ER746865	Revêtement de mur n°15 Phase 1	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)
002ER746865	Revêtement de mur n°15 Phase 2	Revêtement de mur	Matériau - Dur - Blanc - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)
002ER746865	Revêtement de mur n°16	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
002ER746865	Revêtement de mur n°17 Phase 1	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865	Revêtement de mur n°17 Phase 2	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865	Revêtement de mur n°18 Phase 1	Revêtement de mur	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Beige	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)

002ER746865 n°18 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°19 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°19 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effrivable Fibreux / Dur - Blanc / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effrivable - Beige / Blanc / Beige - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 8 (Prélèvement)
002ER746865 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre / Ciment - Effrivable Fibreux / Effrivable / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Gris - Mur périphérique et porteur	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)
002ER746865 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Ciment / Mortier - Effrivable Fibreux / Dur Fibreux / Dur - Blanc / Gris / Gris - Mur périphérique et porteur	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau / Plâtre / Mortier - Effrivable / Effrivable / Dur - Beige / Blanc / Gris - Mur périphérique et porteur	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effrivable / Effrivable / Effrivable - Beige / Blanc / Gris - Mur périphérique et porteur	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)
002ER746865 n°25 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effrivable / Effrivable / Souple Fibreux / Effrivable - Jaune Beige / Blanc / Beige / Blanc - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)
002ER746865 n°25 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effrivable Fibreux - Marron / Blanc - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)

002ER746865 n°26 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°26 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit / Carton - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°26 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°27 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)
002ER746865 n°27 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)
002ER746865 n°28 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 6 (Bureau 1)
002ER746865 n°28 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 6 (Bureau 1)
002ER746865 n°29	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 7 (Entretien pré don 2)
002ER746865 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Porte	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Porte	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 3 (Hall)

002ER746865 n°32	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose - Calorifugeage en tissu plâtré.	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 4 (Attente)
002ER746865 n°33	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit / Toile / Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose - Calorifugeage en tissu plâtré.	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 17 (Cafétéria)
002ER746865 n°34	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Calorifugeage de type bitumineux noir.	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 4 (Attente)
002ER746865 n°35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Calorifugeage de type bitumineux noir.	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 15 (Réserve 2)
002ER746865 n°36 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
002ER746865 n°36 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 10 (Sanit F1)
002ER746865 n°37 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)
002ER746865 n°37 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron / Blanc - Pièce humide	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 9 (Sanit H1)
002ER746865 n°38 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)
002ER746865 n°38 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Marron	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)

002ER746865 n°39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Fibres / Matériau - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 18 (Réserve 3)
002ER746865 n°40	Façades	Menuiseries	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Marron - Sur vitrage extérieur	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)
002ER746865 n°41	Façades	Murs	Béton - Dur - Blanc - Embrasure extérieure	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)
002ER746865 n°42	Façades	Menuiseries	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Gris / Marron - Sur vitrage extérieur	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)
002ER746865 n°43	Façades	Menuiseries	Mastic - Résineux - Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)
002ER746865 n°44	Façades	Menuiseries	Mastic - Résineux - Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 19 (Extérieur 1)
002ER746865 n°45	Façades	Murs	Béton - Dur - Blanc - Embrasure extérieure	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 20 (Extérieur 2)
002ER746865 n°46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris - Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 15 (Réserve 2)
002ER746865 -1 n°47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - Porteurs pièces sèches	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 28 (Salle de pause)
002ER746865 -1 n°48	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Doublage pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 28 (Salle de pause)
002ER746865 -1 n°49	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc - 10x10 Blanc	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)
002ER746865 -1 n°50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - 2x2 gris	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)

002ER746865 -1 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Peinture - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc - Doublage pièce humide	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)
002ER746865 -1 n°52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune - 60x60 Bleu + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)
002ER746865 -1 n°53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)
002ER746865 -1 n°54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron - 10x10 Blanc	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)
002ER746865 -1 n°55	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Doublage pièce humide	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)
002ER746865 -1 n°56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - 2x2 gris	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 30 (W.c 2)
002ER746865 -1 n°57	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige - Doublage plafond pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)
002ER746865 -1 n°58	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige - Doublage pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)
002ER746865 -1 n°59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Fibres / Mortier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Dur Fibreux - Beige / Blanc / Blanc / Gris - Porteurs pièces sèches	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)
002ER746865 -1 n°60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Bleu - Bleu + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)

002ER746865 -1 n°61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc Beige - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)
002ER746865 -1 n°62	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 27 (Amphithéâtres)
002ER746865 -1 n°63	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)
002ER746865 -1 n°64	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Doublage pièce de dégagement	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)
002ER746865 -1 n°65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - Porteurs pièces de dégagement	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 25 (Dégagement 1)
002ER746865 -1 n°66	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 29 (W.c 1)
002ER746865 -1 n°67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - 10x10 Beige	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)
002ER746865 -1 n°68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - 10x10 beige	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)
002ER746865 -1 n°69	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Doublage pièce humide	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)
002ER746865 -1 n°70	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - 60x60 Blanc	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)
002ER746865 -1 n°71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Gris - Porteur pièce humide	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 49 (W.c 4)
002ER746865 -1 n°72 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc - Porteur cage d'escalier	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 42 (Cage escalier)

002ER746865 -1 n°72 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris - Porteur cage d'escalier	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 42 (Cage escalier)
002ER746865 -1 n°73 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Porteur pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)
002ER746865 -1 n°73 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur Fibreux - Gris - Porteur pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)
002ER746865 -1 n°74 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Sous-couche - Souple Fibreux / Bitumineux Fibreux - Noir / Noir - Bleu + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)
002ER746865 -1 n°74 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Bleu + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)
002ER746865 -1 n°75	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Doublage pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)
002ER746865 -1 n°76 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton - Souple Fibreux - Marron	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)
002ER746865 -1 n°76 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 41 (Bureau 17)
002ER746865 -1 n°77	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige Jaune / Blanc / Blanc - Doublage pièce de dégagement	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)
002ER746865 -1 n°78	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)
002ER746865 -1 n°79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Colle - Souple Fibreux / Souple - Rouge / Jaune - Marron + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)

002ER746865 -1 n°80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 44 (Dégagement 3)
002ER746865 -1 n°81 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc - Porteurs pièces de dégagement	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)
002ER746865 -1 n°81 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris - Porteurs pièces de dégagement	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)
002ER746865 -1 n°82 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu Gris - 60x60 Bleu + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)
002ER746865 -1 n°82 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - 60x60 Bleu + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)
002ER746865 -1 n°83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)
002ER746865 -1 n°84	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 43 (Dégagement 2)
002ER746865 -1 n°85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris Vert - 40x40 Gris Marbré	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)
002ER746865 -1 n°86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - colle noir	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)
002ER746865 -1 n°87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)
002ER746865 -1 n°88	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - 60x60 Blanc clouté	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)
002ER746865 -1 n°89	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune - 60x60 Blanc	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)
002ER746865 -1 n°90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune - 60x60 Gris tacheté + colle jaune	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 35 (Bureau 11)
002ER746865 -1 n°91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 35 (Bureau 11)

002ER746865 -1 n°92	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)
002ER746865 -1 n°93	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond / Laine / Matériau - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Marron - 60x120 Gris	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)
002ER746865 -1 n°94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Rouge / Blanc	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)
002ER746865 -1 n°95	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment - Effritable - Gris	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 50 (Stockage 1)
002ER746865 -1 n°96	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -1 n°97	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Gris - 60x120 Gris	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -1 n°98 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - 60x120 blanc (1 Plaque)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -1 n°98 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune - 60x120 blanc (1 Plaque)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -1 n°99	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Mortier - Dur - Gris	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -1 n°100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Gris - Porteur pièce	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -1 n°101	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -1 n°102	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc Gris - 60x120 blanc clouté (1 Plaque)	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 51 (Stockage 2)
002ER746865 -2 n°103	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 52 (Machinerie ascenseur 1)

002ER746865 -2 n°104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 53 (Ascenseur 1)
002ER746865 -2 n°105	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 53 (Ascenseur 1)
002ER746865 -2 n°106	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 53 (Ascenseur 1)
002ER746865 -3 n°107	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Noir	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 45 (Dégagement 4)
002ER746865 -3 n°108	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau / Fibres - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Blanc - Noir	Toit terrasse - Vol 74 (Toiture terrasse)
002ER746865 -3 n°109 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Peinture - Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc - 60x60cm blanc	R+1 EFS Labo QBD - Vol 62 (Circulation 4)
002ER746865 -3 n°109 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Fibreux Souple - Jaune - 60x60cm blanc	R+1 EFS Labo QBD - Vol 62 (Circulation 4)
002ER746865 -3 n°110 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau - Souple Fibreux - Blanc - 120x60cm blanc	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 79 (Parking)
002ER746865 -3 n°110 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Beige - 120x60cm blanc	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 79 (Parking)
002ER746865 -3 n°111	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Fibres / Enduit - Fibreux Souple / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Blanc / Blanc - Beige	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 81 (Circulation 6)
002ER746865 -3 n°112	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Palier	Rdc EFS Labo - Vol 82 (Palier 2)
002ER746865 -3 n°113	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enduit / Fibres / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Orange - Palier	Rdc EFS Labo - Vol 82 (Palier 2)
002ER746865 -4 n°114	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Violet / Beige / Gris - Magasins	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 80 (Magasin)
002ER746865 -4 n°115	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - Gris / niveau du sous-sol	Façade - Vol 103 (Façade sud)

002ER746865 -4 n°116	Façades	Murs	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Noir / niveau du sous-sol	Façade - Vol 103 (Façade sud)
002ER746865 -4 n°117	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Matériau / Mortier - Effrivable / Effrivable / Dur - Beige / Blanc / Gris - Pièce humide	Rdc EFS Labo - Vol 87 (Salle de repos)
002ER746865 -4 n°118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effrivable - Jaune / Gris - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°119	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effrivable / Effrivable / Effrivable / Dur - Blanc / Beige / Blanc / Gris - Pièce sèche / allège	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°120	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment / Mortier - Effrivable / Effrivable / Effrivable / Dur - Blanc / Beige / Gris / Beige - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°121	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°122 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effrivable - Blanc / Beige - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°122 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effrivable - Blanc - Pièce sèche	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°123	Façades	Menuiseries	Matériau / Mastic - Effrivable / Résineux - Blanc / Gris - Blanc	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°124	Façades	Menuiseries	Matériau / Matériau - Effrivable / Effrivable - Noir / Blanc - Noire / intérieur	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°125	Façades	Menuiseries	Matériau - Effrivable - Noir - Noire / extérieur	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 22 (Bureau 3)
002ER746865 -4 n°126	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effrivable / Dur - Gris / Gris - Peinture + Ciment	Chaufferie - Vol 104 (Chaufferie)
002ER746865 -4 n°127	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - Chaufferie	Chaufferie - Vol 104 (Chaufferie)
002ER746865 -4 n°128	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - Chaufferie	Chaufferie - Vol 104 (Chaufferie)

002ER746865 -4 n°129	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris - Beige	Toit terrasse - Vol 74 (Toiture terrasse)
002ER746865 -4 n°130	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris	Sous-Sol EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 80 (Magasin)
002ER746865 -5 n°131	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable Fibreux - Beige / Gris - Pièce humide (complément P117)	Rdc EFS Labo - Vol 87 (Salle de repos)
002ER746865 -5 n°132 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Moquette - Fibreux Souple - Beige - Beige	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)
002ER746865 -5 n°132 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Beige	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)
002ER746865 -5 n°133	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune - 50x50cm noir	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)
002ER746865 -5 n°134	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris Beige / Jaune - 50x50cm noir	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)
002ER746865 -5 n°135 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune - Gris	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)
002ER746865 -5 n°135 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Toile - Souple / Souple / Souple Fibreux - Beige / Gris / Blanc - Gris	Rdc EFS Labo - Vol 105 (Ascenseur 2)
002ER746865 -5 n°136	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Rdc EFS Labo - Vol 106 (Extérieur rue)
002ER746865 -6 n°137	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Bleu	R+1 EFS Labo QBD - Vol 65 (Hématologie)
002ER746865 -7 n°138	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Marron - Jonction entre panneaux préfabriqués	R+1 EFS Labo QBD - Vol 65 (Hématologie)

002ER746865 -7 n°139	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Vert Marron / Blanc - Jonction entre panneaux préfabriqués	R+1 EFS Labo QBD - Vol 66 (Local 2)
002ER746865 -7 n°140	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Enduit péliculaire	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)
002ER746865 -8 n°141	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Blanc 40x40cm / circulation	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)
002ER746865 -8 n°142	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Circulation	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)
002ER746865 -8 n°143	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Ciment - Effritable - Gris - Circulation	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)
002ER746865 -8 n°144	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 108 (Réserve 4)
002ER746865 -8 n°145	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - Circulation	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 107 (Couloir 2)
002ER746865 -8 n°146	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Mur périphérique et porteur / Pièce sèche	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 110 (Bureau 34)
P147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Effritable Fibreux / Dur - Gris / Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
P148	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Dur / Dur - Gris / Beige / Gris	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
P149	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Fibres / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)

P150	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
P151	Façades	Menuiseries	Matériau - Effritable - Translucide - Joint entre éléments	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
P152	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Laine - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Jaune	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
P153	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Alumunisé, en périphérie	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
P154	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Joint / Joint / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Translucide / Gris - Sur couvertines	RDC EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 112 (SAS)
P155	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)
P156	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)
P157	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)
P158	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Gris	Toit terrasse - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)
P159	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Sur mur extérieur sans enduit ciment	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)
P160	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparatives pièces sèches	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 26 (Bureau 6)
P161	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris - 50x50 Grises bleues pièce(s) sèche(s)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 24 (Bureau 5)

P162	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris - Pièce(s) sèche(s)	R+1 EFS ANGERS 16 BOULEVARD MIRAULT - Vol 24 (Bureau 5)
------	-------------------	-------------------	--	--



CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C022023278260
Adresse Commande : 002ER746865
Affaire : 16, Boulevard Mirault
16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 06/01/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022023278260
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission(MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865_001

Référence labo	42PM02089989	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche souple jaune		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 7 (Entretien pré don 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Jaune		

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Jaune	2	2	NDU	-	-	-	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Ragréage Dur Fibreux Gris, Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER746865_002

Référence labo	42PM02089990	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 7 (Entretien pré don 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune Translucide		

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Jaune	1	1	NDU	Acétone	1	2	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Dur Fibreux Gris	2	2	NDU				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



AC LAB
- 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

Tél. : 0 800 600 133
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V9
PAGE 1 / 15

Référence échantillon : 002ER746865_003

Référence labo	42PM02089991	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 7 (Entretien pré don 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	exploités(**)	Nb de préparations	Grilles	exploités(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Fibreux Gris	2	2	NDU	1	2	VME	
2	3	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_004

Référence labo	42PM02089992	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 16 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune Translucide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	exploités(**)	Nb de préparations	Grilles	exploités(**)	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Colle Souple Fibreux Translucide	-	-	-	1	2	BDR	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_005

Référence labo	42PM02089993	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	05/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 11 (ECG)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Jaune, Ragréage Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	exploités(**)	Nb de préparations	Grilles	exploités(**)	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Fibreux Gris	2	2	PBE	1	2	NDU	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER746865_006

Référence labo	42PM02089994	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage 40x40 Grise		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 3 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	exploités(**)	Nb de préparations	Grilles	exploités(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	1	2	BDR	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER746865_007

Référence labo	42PM02089995	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couches non-analysées : Carrelage Dur Rose Blanc, Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER746865_008

Référence labo	42PM02089996	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage 30X30 Bleue beige Grise		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Carrelage Dur Rose Blanc

Référence échantillon : 002ER746865_009

Référence labo	42PM02089997	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage 30X30 Blanche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 9 (Sanit H1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Gris, Joint Dur Effritable Gris

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc



Référence échantillon : 002ER746865_010

Référence labo	42PM02089998	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	03/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage 30X30 Blanche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 10 (Sanit F1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	BDE	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
2	3	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté	●
	4	Ragréage Dur Fibreux Gris	2	2	NDU						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
	Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.

Référence échantillon : 002ER746865_011

Référence labo	42PM02089999	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	03/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 3 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(*)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(*)	Analyse	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	3	BDE	Chrysotile	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865_012

Référence labo	42PM02090000	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	05/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) h13 Grises		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 3 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone	3	6	UDU	Chrysotile	●
	2	Colle Dur Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865_013

Référence labo	42PM02090001	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 9 (Sanit H1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
2	2	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER746865_014

Référence labo	42PM02090002	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 10 (Sanit F1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
2	2	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
3	3	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			3 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865_015

Référence labo	42PM02090003	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 9 (Sanit H1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
2	2	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865_016

Référence labo	42PM02090004	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche et 10x10 Jaune vert		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 10 (Sanit F1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865_017

Référence labo	42PM02090005	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
2	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	3	Colle Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.



Référence échantillon : 002ER746865_019

Référence labo	42PM02090006	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) 30x13 Beige		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
	2	Colle Dur Beige	-	-	-				
2	3	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_019

Référence labo	42PM02090007	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) 30x10 Grise		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analysés(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Analysé	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
2	2	Matériau Effritable Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
	3	Colle Dur Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER746865_020

Référence labo	42PM02090008	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) 20x20 Blanche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 8 (Prélèvement)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	NDU						
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Jaune



Référence échantillon : 002ER746865_021

Référence labo	42PM02090009	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 7 (Entretien pré don 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur périphérique et porteur		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_022

Référence labo	42PM02090010	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur périphérique et porteur		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
	2	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_023

Référence labo	42PM02090011	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur périphérique et porteur		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865_024

Référence labo	42PM02090012	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 3 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur périphérique et porteur		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VME
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_025

Référence labo	42PM02090013	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	03/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 7 (Entretien pré don 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Jaune Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VME
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NDU	Acétone	1	2	JJA
	6	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002ER746865_026

Référence labo	42PM02090014	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lane	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	1	1	NDU	Acétone	1	2	BDE
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU	Acétone	1	2	BDE
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NDU				
3	6	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VME
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			3 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.



Référence échantillon : 002ER746865_027

Référence labo	42PM02090015
Date du prélèvement	15/12/2023
Auteur du prélèvement	GUILLOTON
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 3 (Hall)
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	02/01/2024

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU						
2	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NDU						
	6	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865_028

Référence labo	42PM02090016
Date du prélèvement	15/12/2023
Auteur du prélèvement	GUILLOTON
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 6 (Bureau)
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	02/01/2024

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NDU	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER746865_029

Référence labo	42PM02090017
Date du prélèvement	15/12/2023
Auteur du prélèvement	GUILLOTON
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 7 (Entretien pré don 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/01/2024

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET				Résultat
			Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Présence d'amiante
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	NDU					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER746865_030

Référence labo	42PM02090018	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	Porte		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	1	2	VME	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865_031

Référence labo	42PM02090019	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 3 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Porte		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	1	2	VME	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865_032

Référence labo	42PM02090020	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 4 (Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	2	BDE	Chrysotile
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NDU				
	3	Matériau Souple Fibreux Beige	2	2	NDU				
	4	Laine Souple Fibreux Rose	1	1	NDU				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_033

Référence labo	42PM02090021	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	05/01/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 17 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	2	4	JJA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NDU				
	3	Matériau Souple Fibreux Beige	2	2	NDU				
	4	Laine Souple Fibreux Rose	1	1	NDU				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865_034

Référence labo	42PM02090022	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 4 (Attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Carton Dur Bitumineux Noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	VME
		Présence d'amiante		Chrysotile					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc Rose

Référence échantillon : 002ER746865_035

Référence labo	42PM02090023	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 15 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	VME
		Présence d'amiante		Chrysotile					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865_036

Référence labo	42PM02090024	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 10 (Sanit F1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
2	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NDU	Acétone	1	2	VME
	5	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-				
		Présence d'amiante		Non détecté					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4.



Référence échantillon : 002ER746865_037

Référence labo	42PM02090025	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	03/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 9 (Sanit H1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	2	JJA	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU							
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
2	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NDU	Acétone		1	2	JJA	Non détecté	●
	5	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			2 MET						

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER746865_038

Référence labo	42PM02090026	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage 30x30 Blanche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 18 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VME
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Ragréage Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	VME
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER746865_039

Référence labo	42PM02090027	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	03/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) 10x30 Blanche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 18 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)		Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	NDU						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Plinthe Dur Blanc
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER746865_040

Référence labo	42PM02090028	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 19 (Extérieur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Sur vitrage extérieur		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Résineux Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme			Chrysotile
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-	1	2	VME	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_041

Référence labo	42PM02090029	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 19 (Extérieur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Embrasure extérieure		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Blanc	-	-	-	Acétone			Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865_042

Référence labo	42PM02090030	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 20 (Extérieur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Sur vitrage extérieur		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Résineux Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme			Chrysotile
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-	1	2	VME	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865_043

Référence labo	42PM02090031	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLOTON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 20 (Extérieur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Résineux Gris	-	-	-	Chloroforme			Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER746865_044

Référence labo	42PM02090032	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLON	Date d'analyse	02/01/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 19 (Extérieur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Résineux Gris	-	-	-	1	2	VME	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 002ER746865_045

Référence labo	42PM02090033	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLON	Date d'analyse	05/01/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 20 (Extérieur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Embrasure extérieure		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Blanc	-	-	-	2	4	RGR	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 002ER746865_046

Référence labo	42PM02090034	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLON	Date d'analyse	03/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol Lés plastiques avec sous-couche souple jaune		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 15 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune Translucide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	BDE	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Fibreux Gris	2	2	NDU				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
	Couches non-analysées : Joint Souple Jaune, Revêtement Souple Jaune

Référence dossier: RSC022023278260

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 29 MOLP et 64 MET
Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 65/65

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)



Resp. équipe suppléante

Anaïs Feugère





CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence	C022024296787	AC Environnement
Adresse	Commande : 002ER746865-1 Affaire : 16, Boulevard Mirault 16, BOULEVARD MIRAUT 49103 ANGERS	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 26/08/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022024296787
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-1_047

Référence labo	42PM02290420	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 28 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_048

Référence labo	42PM02290421	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 28 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	MDU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Papier peint Souple Fibreux Blanc, Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable BlancAC LAB
- 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges
SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 1 / 19

Référence échantillon : 002ER746865-1_049

Référence labo	42PM02290422	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 29 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	10x10 Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Papier Souple Fibreux Beige, Carton Souple Fibreux Marron, Peinture Effritable Beige
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER746865-1_050

Référence labo	42PM02290423	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	23/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 29 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	2x2 gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	4	FAG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_051

Référence labo	42PM02290424	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 29 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Les couches Enduit / Effritable / Blanc, Enduit / Effritable / Blanc, Peinture / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER746865-1_052

Référence labo	42PM02290425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 25 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	60x60 Bleu + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Ragrée Dur Gris, Peinture Effritable Blanc
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_053

Référence labo	42PM02290426	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 25 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragrée Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couches non-analysées : Peinture Effritable Gris, Colle Souple Jaune
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER746865-1_054

Référence labo	42PM02290427	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 30 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	10x10 Blanc Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER746865-1_055

Référence labo	42PM02290428	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 30 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce humide Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_056

Référence labo	42PM02290429	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	23/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 30 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	2x2 gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	CRO
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_057

Référence labo	42PM02290430	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 27 (Amphithéâtres)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage plafond pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	MDU
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Carton / Souple Fibreux / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER746865-1_058

Référence labo	42PM02290431	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 27 (Amphithéâtres)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	RMI
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-				

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité i Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_059

Référence labo	42PM02290432	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 27 (Amphithéâtres)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	3	MDU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	4	Mortier Dur Fibreux Gris	-	-	-				

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER746865-1_060

Référence labo	42PM02290433	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 27 (Amphithéâtres)		
Remarque concernant le prélèvement	Bleu + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Moquette Souple Bleu		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Moquette Souple Fibreux Bleu	2	2	HBE	-	-	-	-

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 1 MOLP 0 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Colle Souple Jaune
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER746865-1_061

Référence labo	42PM02290434	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 27 (Amphithéâtres)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	3	MDU
	2	Matériau Effritable Blanc Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER746865-1_062

Référence labo	42PM02290435	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 27 (Amphithéâtres)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_063

Référence labo	42PM02290436	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 25 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865-1_064

Référence labo	42PM02290437	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 25 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce de dégagement Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc		
-------------------------------	--	--	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_065

Référence labo	42PM02290438	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 25 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces de dégagement Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.		
-------------------------------	--	--	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_066

Référence labo	42PM02290439	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Radiateurs - Tresses		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 29 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-				

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.		
-------------------------------	--	--	--



Référence échantillon : 002ER746865-1_067

Référence labo	42PM02290440	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 49 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	10x10 Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone			Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Carton / Souple Fibreux / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couches non-analysées : Plinthe Dur Beige, Peinture Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_068

Référence labo	42PM02290441	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	23/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 49 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	10x10 beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_069

Référence labo	42PM02290442	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 49 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce humide Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	HBE	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER746865-1_070

Référence labo	42PM02290443	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 49 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	60x60 Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VME
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	HBE				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_071

Référence labo	42PM02290444	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 49 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_072

Référence labo	42PM02290445	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 42 (Cage escalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur cage d'escalier		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
2	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER746865-1_073

Référence labo	42PM02290446	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	23/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 41 (Bureau 17)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièce sèche		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	2	4	FAG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_074

Référence labo	42PM02290447	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 41 (Bureau 17)		
Remarque concernant le prélèvement	Bleu + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que les couches Moquette Souple Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Moquette Souple Fibreux Noir	1	1	VJO	Acétone, Chloroforme	1	2	EFO
	2	Sous-couche Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-				
2	3	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.

Référence échantillon : 002ER746865-1_075

Référence labo	42PM02290448	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 41 (Bureau 17)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865-1_076

Référence labo	42PM02290449	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 41 (Bureau 17)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	VJO	-	-	-	-
2	2	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VJO	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-1_077

Référence labo	42PM02290450	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 44 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage pièce de dégagement Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Souple Fibreux Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_078

Référence labo	42PM02290451	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 44 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865-1_079

Référence labo	42PM02290452	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 44 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Marron + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que les couches Moquette Souple Marron, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Moquette Souple Fibreux Rouge	1	1	PBE	Acétone	1	2	FSU
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-		-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER746865-1_080

Référence labo	42PM02290453	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 44 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-		-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Moquette Souple Fibreux Rouge

Référence échantillon : 002ER746865-1_081

Référence labo	42PM02290454	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 43 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces de dégagement Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Effritable Beige Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
2	2	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HBE
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS



Référence échantillon : 002ER746865-1_082

Référence labo	42PM02290455	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 43 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	60x60 Bleu + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Bleu, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu Gris	-	-	-	1	2	HBE	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	HBE	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER746865-1_083

Référence labo	42PM02290456	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 43 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	1	2	HBE	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER746865-1_084

Référence labo	42PM02290457	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 43 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VJO	-	-	-	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS



Référence échantillon : 002ER746865-1_085

Référence labo	42PM02290458	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 45 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	40x40 Gris Marbré Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Fibreux Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris Vert	-	-	-	1	2	HBE	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER746865-1_086

Référence labo	42PM02290459	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 45 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	colle noir Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	1	2	HBE	Chrysotile
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_087

Référence labo	42PM02290460	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 45 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	1	2	HBE	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER746865-1_088

Référence labo	42PM02290461	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 45 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	60x60 Blanc clouté		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	1	2	EFO	Non détecté
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VJO				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865-1_089

Référence labo	42PM02290462	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 45 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	60x60 Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VJO	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-1_090

Référence labo	42PM02290463	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 35 (Bureau 11)		
Remarque concernant le prélèvement	60x60 Gris tacheté + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragrée Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER746865-1_091

Référence labo	42PM02290464	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 35 (Bureau 11)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragrée Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragrée Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER746865-1_092

Référence labo	42PM02290465	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 50 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VJO	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER746865-1_093

Référence labo	42PM02290466	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 50 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	60x120 Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Laine explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VJO	Acétone	1	2	EFO
	2	Laine Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Laine / Souple Fibreux / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_094

Référence labo	42PM02290467	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 50 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Laine explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Peinture / Effritable / Rouge est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_095

Référence labo	42PM02290468	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 50 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Laine explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-1_096

Référence labo	42PM02290469	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 51 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VJO	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-1_097

Référence labo	42PM02290470	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 51 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	60x120 Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lame explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles, explorées(**) Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Laine Souple Fibreux Gris	2	2	VJO	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-1_098

Référence labo	42PM02290471	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 51 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	60x120 blanc (1 Plaque)		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	VJO	Acétone	1	2	EFO	Non détecté	●
2	2	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VJO	-	-	-	-	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		2 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865-1_099

Référence labo	42PM02290472	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 51 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 002ER746865-1_100

Référence labo	42PM02290473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	23/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 51 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièce		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	4	HBE
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-1_101

Référence labo	42PM02290474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 51 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER746865-1_102

Référence labo	42PM02290475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ANTOINE CHEVALIER	Date d'analyse	21/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 51 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	60x120 blanc clouté (1 Plaque)		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VJO	1	2	EFO	
	3	Matériau Effritable Blanc Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022024296787

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 16 MOLP et 55 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 63/63

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng*f)Åswkrq
Mejra Klincevic

Mojra Klincenc



CHANTIER

Référence	C022024303273
Adresse	Commande : 002ER746865-2 Affaire : 16, Boulevard Mirault 16, BOULEVARD MIRAUT 49103 ANGERS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 06/11/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022024303273
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-2_103

Référence labo	42PM02363311	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BENESY	Date d'analyse	06/11/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 52 (Machinerie ascenseur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-2_104

Référence labo	42PM02363312	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BENESY	Date d'analyse	06/11/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 53 (Ascenseur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



AC LAB

- 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges

SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 1 / 2

Référence échantillon : 002ER746865-2_105

Référence labo	42PM02363313	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BENESY	Date d'analyse	06/11/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de parpaing		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 53 (Ascenseur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-2_106

Référence labo	42PM02363314	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Nicolas BENESY	Date d'analyse	06/11/2024
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 53 (Ascenseur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effrifiable Gris	-	-	Acétone	1	2	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Peinture / Effrifiable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence dossier: RSC022024303273

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 4 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 4/4

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)



Accréditation
N°1-7325
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB
SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

- 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges

contact_aclab@itga.fr



CHANTIER

Référence **C022025318856**
Adresse Commande : 002ER746865-3
Affaire : 16, Boulevard Mirault
16, BOULEVARD MIRAUT
49103 ANGERS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 19/05/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025318856
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-3_107

Référence labo	42PM02545007	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 45 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Noir Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Noir, Colle Effritable Translucide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	DRV
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 002ER746865-3_108

Référence labo	42PM02545008	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	19/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 74 (Toiture terrasse)		
Remarque concernant le prélèvement	Noir Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Noir, Revêtement Fibreux Multicolore		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	PJB
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Aluminium Souple Gris, Laine Souple Fibreux Beige



Référence échantillon : 002ER746865-3_109

Référence labo	42PM02545009	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	17/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 62 (Circulation 4)		
Remarque concernant le prélèvement	60x60cm blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Fibreux Souple Blanc	2	2	PCR	Acétone	1	2	ULD
2	2	Laine Fibreux Souple Jaune	2	2	PCR	-	-	-	-
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER746865-3_110

Référence labo	42PM02545010	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	17/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 79 (Parking)		
Remarque concernant le prélèvement	120x60cm blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	PCR	Acétone	1	2	ULD
2	2	Laine Souple Fibreux Beige	2	2	PCR	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER746865-3_111

Référence labo	42PM02545011	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 81 (Circulation 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Fibreux Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	DRV
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER746865-3_112

Référence labo	42PM02545012	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 82 (Palier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Palier		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme			Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 002ER746865-3_113

Référence labo	42PM02545013	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	16/05/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 82 (Palier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Palier		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	3	Laine Souple Fibreux Orange	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022025318856

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 4 MOLP et 7 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 9/9

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng*f)Åswkrg
Natane Tuikalepa





Accréditation
N°1-7325
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS RIOR- 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges
SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

Contact-Analytics@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 4 / 4



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C032025092247 Commande : 002ER746865-4 Affaire : 16, Boulevard Mirault 16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 01/07/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092247
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-4_114

Référence labo	69PM00699765	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 80 (Magasin)		
Remarque concernant le prélèvement	Magasins Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Beige	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092247
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-4_115

Référence labo	69PM00699766	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 103 (Façade sud)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris / niveau du sous-sol		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
			-	-		-	1			2
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	QRV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-4_116

Référence labo	69PM00699767	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Etanchéité extérieure des fondations		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 103 (Façade sud)		
Remarque concernant le prélèvement	Noir / niveau du sous-sol		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	QRV	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-4_117

Référence labo	69PM00699768	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 87 (Salle de repos)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	QRV	Chrysotile
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092247
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-4_118

Référence labo	69PM00699769	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	QRV	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-4_119

Référence labo	69PM00699770	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	01/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche / allège		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	3	6	VAS	Chrysotile	●	
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-4_120

Référence labo	69PM00699771	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche		

Description			MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	QRV
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-			
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-			
	4	Mortier Dur Beige	-	-	-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092247

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-4_121

Référence labo	69PM00699772	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche		

Description			MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1		Mortier Dur Gris	-		-	-	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-4_122

Référence labo	69PM00699773	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Fibreux Beige, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone		1	2	QRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-							
2	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	2	QRV	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		2 MET							

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER746865-4_123

Référence labo	69PM00699774	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	QRV	Non détecté	●
	2	Mastic Résineux Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092247

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-4_124

Référence labo	69PM00699775	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire / intérieur		

Description			MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	1	2	QRV
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-4_125

Référence labo	69PM00699776	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 22 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire / extérieur		

Description			MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effrifiable Noir	-	-	Acétone	1	2	QRV
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Bois Effritable Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER746865-4_126

Référence labo	69PM00699777	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 104 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Ciment		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	Acétone	1	2	QRV	Non détecté	
	2	Mortier Dur Gris	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092247
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-4_127

Référence labo	69PM00699778	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 104 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Chaufferie		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	QRV	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER746865-4_128

Référence labo	69PM00699779	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 104 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Chaufferie		

Description				MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris		-	-	Acétone		1	2	QRV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER746865-4_129

Référence labo	69PM00699780	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 74 (Toiture terrasse)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	Acétone	1	2	QRV	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Beige	-	-		-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-		-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092247
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-4_130

Référence labo	69PM00699781	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	30/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 80 (Magasin)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	QRV
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP		1 MET			Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence dossier: RSC032025092247

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 18 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 18/18

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

T'Aurqpucdng*f)Åswkrg
Lucile Falenta



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C022025324682 Commande : 002ER746865-5 Affaire : 16, Boulevard Mirault 16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 28/07/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025324682
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-5_131

Référence labo	42PM02608461	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	28/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 87 (Salle de repos)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce humide (complément P117)		

Description		MOLP	MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	- - -	Acétone	3 6 RPM	Chrysotile ●
	2	Ciment Effritable Fibreux Gris	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025324682

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-5_132

Référence labo	42PM02608462	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	28/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Moquette mural avec sous couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 105 (Ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Moquette Fibreux Souple Beige	2	2	VCG	-	-	-	-
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CVR
3	3	Peinture Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER746865-5_133

Référence labo	42PM02608463	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	28/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 105 (Ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	50x50cm noir		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	CVR
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-5_134

Référence labo	42PM02608464	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	28/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 105 (Ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	50x50cm noir		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Résineux Jaune		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CVR
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Souple Noir

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025324682

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-5_135

Référence labo	42PM02608465	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	28/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 105 (Ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CVR
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
2	3	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CVR
	4	Colle Souple Gris	-	-	-				
	5	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.

Référence échantillon : 002ER746865-5_136

Référence labo	42PM02608466	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	HENRI LEVESQUE	Date d'analyse	25/07/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 106 (Extérieur rue)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	VCG	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Chrysotile
Riébeckite-amiante (Crocidolite)

Référence dossier: RSC022025324682

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 6 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 8/8

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025324682
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER

Référence **C012025808611**
Adresse Commande : 002ER746865-6
Affaire : 16, Boulevard Mirault
16, BOULEVARD MIRAULT
49103 ANGERS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 03/11/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025808611 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-6_137

Référence labo	PM07385712	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	FREDERIC SIAUDEAU	Date d'analyse	03/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 65 (Hématologie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP		MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste		Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	- - -	Acétone	1 1	NMG	Non détecté
	2	Matériau Effritable Bleu	- - -				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012025808611

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 1 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 1/1

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025808611
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C022026340392 Commande : 002ER746865-7 Affaire : 16, Boulevard Mirault 16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 25/02/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022026340392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-7_138

Référence labo	42PM02774300	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	FREDERIC SIAUDEAU	Date d'analyse	25/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 65 (Hématologie)		
Remarque concernant le prélèvement	Jonction entre panneaux préfabriqués		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	CVR	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
-------------------------------	--

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022026340392

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-7_139

Référence labo	42PM02774301	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	FREDERIC SIAUDEAU	Date d'analyse	25/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 66 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Jonction entre panneaux préfabriqués		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste				
						Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	1	CVR	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Carton Souple Fibreux Vert Marron	-	-	-				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER746865-7_140

Référence labo	42PM02774302	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	FREDERIC SIAUDEAU	Date d'analyse	25/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit péliculaire		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 26 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit péliculaire Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Pulvérulent Translucide		

Description			MOLP		MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste				
						Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	1	CVR	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022026340392

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 3 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 3/3

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022026340392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER		COORDONNÉES DESTINATAIRE	
Référence	C022026342806	AC Environnement	
Adresse	Commande : 002ER746865-8 Affaire : 16, Boulevard Mirault 16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES	

Riorges, le 30/03/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022026342806
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-8_141

Référence labo	42PM02800401	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	28/03/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 107 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc 40x40cm / circulation Le client a demandé à n'analyser que les couches Ciment Effritable Gris, Colle Effritable Gris		

Description			MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche		Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste		Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste		
Aspect, Texture, Couleur				Attaque chimique			Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1	1	RSG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			
Remarque concernant l'analyse		Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc					

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022026342806

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-8_142

Référence labo	42PM02800402	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	28/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 107 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Circulation		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	1	RSG	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Enduit / Effritable / Blanc, Enduit / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(++) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER746865-8_143

Référence labo	42PM02800403	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	28/03/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 107 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Circulation		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste			Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	1	1	RSG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER746865-8_144

Référence labo	42PM02800404	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	28/03/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 108 (Réserve 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce sèche		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste			Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	1	1	RSG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026342806
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-8_145

Référence labo	42PM02800405	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	28/03/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 107 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Circulation		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	Acétone	1	1	RSG	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-8_146

Référence labo	42PM02800406	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MELANIE MARTINER	Date d'analyse	28/03/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 110 (Bureau 34)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur périphérique et porteur / Piece sèche		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RSG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022026342806

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 6 MET


Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 6/6

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa

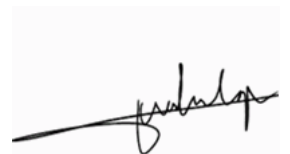

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022026342806
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C032026104358 Commande : 002ER746865-9 Affaire : 16, Boulevard Mirault 16, BOULEVARD MIRAULT 49103 ANGERS	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 27/04/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026104358
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER746865-9_147

Référence labo	69PM00799367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur			Attaque chimique			Présence d'amiante
		Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	2	2	ZLB	Acétone	1	1	VAS
	2	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026104358
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-9_148

Référence labo	69PM00799368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté
	2	Enduit Dur Beige	-	-	-					
	3	Enduit Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER746865-9_149

Référence labo	69PM00799369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	QRV	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Laine Souple Fibreux Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER746865-9_150

Référence labo	69PM00799370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026104358

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-9_151

Référence labo	69PM00799371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	Joint entre éléments		

Description			MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Translucide	- - -	Acétone	1 1 QRV	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER746865-9_152

Référence labo	69PM00799372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*) Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées ^(*) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	- - -	Acétone, Chloroforme		1 1 QRV	Non détecté	
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-9_153

Référence labo	69PM00799373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	Aluminisé, en périphérie		

Description			MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(****) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(****) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	- - -	Chloroforme	1 1 QRV	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026104358

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-9_154

Référence labo	69PM00799374	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 112 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	Sur couvertines		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Souple Gris	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	
	2	Joint Souple Translucide	-	-						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER746865-9_155

Référence labo	69PM00799375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	QRV	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER746865-9_156

Référence labo	69PM00799376	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effrifiable Beige	-	-	-	1	1	QRV
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026104358
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-9_157

Référence labo	69PM00799377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	QRV
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER746865-9_158

Référence labo	69PM00799378	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 113 (Machinerie ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	QRV
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER746865-9_159

Référence labo	69PM00799379	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture décoratives		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault_ - Vol 26 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Sur mur extérieur sans enduit ciment		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	QRV
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026104358
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-9_160

Référence labo	69PM00799380	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 26 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparatives pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER746865-9_161

Référence labo	69PM00799381	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 24 (Bureau 5)		
Remarque concernant le prélèvement	50x50 Grises bleues pièce(s) sèche(s) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Jaune Marron		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	●	
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032026104358

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER746865-9_162

Référence labo	69PM00799382	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Laurent GUILLOTON	Date d'analyse	27/04/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	16, Boulevard Mirault - Vol 24 (Bureau 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièce(s) sèche(s)		

		Description	MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	1	QRV	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence dossier: RSC032026104358

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 16 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 16/16

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
 (**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
 (***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste matériaux
Laurent Demarconnay



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
 Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
 Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
 La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
 Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
 Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
 (1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
 (2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Toits Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, projets, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30059 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Maltebert Endemien, Dr. Dirk Hering, David Hallin,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pustelnik, Dr. Florentine Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibrilles Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confordeux (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladeur professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confis	300 000 EUR	par sinistre
	500 000 EUR	par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confordeux (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30059 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Maltebert Endemien, Dr. Dirk Hering, David Hallin,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pustelnik, Dr. Florentine Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R217-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
SAS au capital 1 000 000 € - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES
SIRET 441 355 914 00298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
SAS au capital 1 000 000 € - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - France - Immatriculée au RCS de Riorges sous le n° 441 355 914 00298

02 47 44 92 48
02 47 44 92 48
02 47 44 92 48

ABCDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de
Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES -
16-685

Saint Rémy les Chevreuses, le 30/03/2028

La certification de compétence de personnes physiques est
attribuée par ABCDIA à

Laurent GUILLOTON

Sous le Numéro 16-685



Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒ DPE AVEC MENTION	Prise d'effet : 07/01/2021	Validité : 06/01/2028
Arrêté du 20 juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, modifié par l'arrêté du 16 juin 2025		
☒ DPE SANS MENTION	Prise d'effet : 07/01/2021	Validité : 06/01/2028
Arrêté du 20 juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, modifié par l'arrêté du 16 juin 2025		
☒ AMIANTE AVEC MENTION	Prise d'effet : 29/09/2023	Validité : 28/09/2030
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		
☒ AMIANTE SANS MENTION	Prise d'effet : 29/09/2023	Validité : 28/09/2030
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		
☒ PLOMB SANS MENTION	Prise d'effet : 09/03/2021	Validité : 08/03/2028
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		



La mention des dates mentionnées ci-dessus est conditionnée à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Signature :



ABCDIA Certification - Domaine de Saint Paul - Diff. Ad - 4e étage
Bât. N° 4011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuses
Tel : 01 30 87 23 75 - <http://www.abcdia-certification.fr>
ENR 20 - V11 CERTIFICAT DE DIAGNOSTIQUE 3/02/2025