



ENVIRONNEMENT

AGENCE PUY DE DOME

10 rue du MONTEL - ZAC LA NOVIALLE
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tel : 0473695942
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW619115
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 20/03/2025
Référence mandataire : Logement 1

DÉSIGNATION DU BIEN

Logement 1 + 2
40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 40 AVENUE BLAISE PASCAL 63170 AUBIERE

Référence client : Logement 1 + 2

Désignation : Logement 1 + 2

Date de construction : Avant 2025

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CHASTRETTE THOMAS

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 20/03/2025

Numéro attestation : CPDI6250

Délivré le : 23/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 28/03/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 28/03/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Chambre 4)	RDC - Vol 2 (Chambre 2)
RDC - Vol 3 (Chambre 1)	RDC - Vol 4 (Chambre 3)
RDC - Vol 5 (Sdb 1)	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)
RDC - Vol 7 (Séjour 1)	RDC - Vol 8 (W.c 1)
RDC - Vol 9 (Terrasse 1)	Sous sol - Vol 10 (Garage 1)
Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)	Sous sol - Vol 12 (Rangement 2)
Sous sol - Vol 13 (Garage 2)	RDC - Vol 14 (Façade 1)
Sous sol - Vol 15 (Façade 2)	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)
RDC - Vol 17 (Séjour 2)	RDC - Vol 18 (Chambre 8)
RDC - Vol 19 (Chambre 7)	RDC - Vol 20 (Chambre 5)
RDC - Vol 21 (Chambre 6)	RDC - Vol 22 (Sdb 2)
RDC - Vol 23 (W.c 2)	RDC - Vol 24 (Terrasse 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Remplacement menuiseries extérieures (sauf portes d'entrées)

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Pavillons 1 et 2. Menuiseries ext et matériaux intérieurs en périphérie.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Chambre 4) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Sdb 1) - Vol 6 (Cuisine 1) - Vol 7 (Séjour 1) - Vol 8 (W.c 1) - Vol 9 (Terrasse 1) - Vol 14 (Façade 1) - Vol 16 (Cuisine 2) - Vol 17 (Séjour 2) - Vol 18 (Chambre 8) - Vol 19 (Chambre 7) - Vol 20 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 6) - Vol 23 (W.c 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Chambre 4) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 6 (Cuisine 1) - Vol 8 (W.c 1) - Vol 16 (Cuisine 2) - Vol 17 (Séjour 2) - Vol 18 (Chambre 8) - Vol 19 (Chambre 7) - Vol 20 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 6) - Vol 23 (W.c 2)	

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Chambre 4) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 6 (Cuisine 1) - Vol 7 (Séjour 1) - Vol 9 (Terrasse 1) - Vol 16 (Cuisine 2) - Vol 17 (Séjour 2) - Vol 18 (Chambre 8) - Vol 19 (Chambre 7) - Vol 20 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 6) - Vol 22 (Sdb 2) - Vol 24 (Terrasse 2)
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Chambre 4) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour 1) - Vol 9 (Terrasse 1) - Vol 17 (Séjour 2) - Vol 18 (Chambre 8) - Vol 19 (Chambre 7) - Vol 20 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 6) - Vol 24 (Terrasse 2)
Revêtement de mur	RDC	Vol 6 (Cuisine 1) - Vol 16 (Cuisine 2)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 10 (Garage 1) - Vol 11 (Rangement 1) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Garage 2)
Façades	Sous sol	Vol 11 (Rangement 1) - Vol 13 (Garage 2) - Vol 15 (Façade 2)
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 11 (Rangement 1) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Garage 2)
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 13 (Garage 2)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1 Phase 2
Vol 6 (Cuisine 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P3
Vol 2 (Chambre 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P10
Vol 3 (Chambre 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P13
Vol 2 (Chambre 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P13
Vol 4 (Chambre 3)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P14
Vol 1 (Chambre 4)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P14
Vol 7 (Séjour 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P14
Vol 11 (Rangement 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P19
Vol 5 (Sdb 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P21
Vol 16 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23 Phase 2
Vol 16 (Cuisine 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P25
Vol 16 (Cuisine 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P27
Vol 22 (Sdb 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P27
Vol 21 (Chambre 6)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P28
Vol 20 (Chambre 5)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P28
Vol 18 (Chambre 8)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P34
Vol 19 (Chambre 7)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P34
Vol 17 (Séjour 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P34

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 9 (Terrasse 1)	Lambris	Plenum lambris non visitable		
Vol 24 (Terrasse 2)	Lambris	Non visitable		

Vol 3 (Chambre 1)	Joint de structure	Materiaux entre châssis métallique et maçonnerie non sondable sans destruction importante
Vol 18 (Chambre 8)	Joint de structure	Materiaux entre châssis métallique et maçonnerie non sondable sans destruction importante
Vol 15 (Façade 2)	Joint de structure	Materiaux entre châssis métallique et maçonnerie non sondable sans destruction importante

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Seuls les éléments accessibles du bien font l'objet du présent Diagnostic Avant Travaux. Il n'est pas exclu que des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pu être repérés en raison de leur encoffrement, ou de leur inaccessibilité. Les espaces entre les doublages et les murs/cloisons ne peuvent être repérables de façon exhaustive sans dépose complète. Dans le cas où les lieux diagnostiqués le jour de la visite seraient occupés (présence de locataire, mobilier, encombrement etc.), l'investigation se limite aux espaces et parties de volumes uniquement accessibles par l'opérateur, et sans destruction importante pouvant conduire à une gêne pour les occupants. Certains sondages ne peuvent être réalisés sans risque de dégradation irréversible des matériaux. C'est le cas notamment pour les menuiseries (joint de structure, joints compréssion etc.), grilles d'aération, parquets, gaines techniques ou doublage de mur. Les éventuels matériaux ou joints entre le châssis dormant et la maçonnerie des menuiseries n'ont pas pu être prélevés. L'opérateur ne peut effectuer ces sondages sans libération des lieux, et sans demande préalable et explicite du donneur d'ordre.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P3	Réalisation d'un prélèvement	Fenêtre coulissant e	002EW619115 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ext	002EW619115 n°9 - 1	P9	Enduit beige non séparable + enduit gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ext	002EW619115 n°9 - 1	P9	Enduit beige non séparable + enduit gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ext	002EW619115 n°9 - 1	P9	Enduit beige non séparable + enduit gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P9 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ext	002EW 61911 5 n°9 - 1	P9	Enduit beige non séparable + enduit gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P10	Réalisation d'un prélèvement	Joint étanchéité ext entre châssis métal et maçonnerie	002EW 61911 5 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 8 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P11	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002EW 61911 5 n°11 - 1	P11	Matériau mou rouge avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Menuiseries	Tablettes appui	P12	Réalisation d'un prélèvement	Béton	002EW 61911 5 n°12 - 1	P12	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P13	Réalisation d'un prélèvement	PF mastic	002EW 61911 5 n°13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S11 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	PF mastic	002EW 61911 5 n°13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 4 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61911 5 n°14 - 1	P14	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 1 (Chambre 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S12 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 61911 5 n°14 - 1	P14	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 7 (Séjour 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S13 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 61911 5 n°14 - 1	P14	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 11 (Rangement 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P19	Réalisation d'un prélèvement	Joint dormant métal et maçonnerie ext	002EW619115 n°19 - 1	P19	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières	Positif	Présence sur analyse
Sous sol	Vol 15 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	Gris - Soubassement	002EW619115 n°20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 15 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Gris - Soubassement	002EW619115 n°20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Gris - Soubassement	002EW619115 n°20 - 1	P20	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Sdb 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P21	Réalisation d'un prélèvement	Entre dormant et maçonnerie ext		P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (Terrasse 1)	Murs	Enduit ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement	Mur partie haute	002EW 61911 5 n°22 - 1	P22	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Terrasse 1)	Murs	Enduit ciment	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Mur partie haute	002EW 61911 5 n°22 - 1	P22	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cuisine 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P25	Réalisation d'un prélèvement	Fenêtre coulissant e	002EW 61911 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 21 (Chambre 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P28	Réalisation d'un prélèvement	Porte fenêtre	002EW 61911 5 n°28 - 1	P28	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 20 (Chambre 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S17 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Porte fenêtre	002EW 61911 5 n°28 - 1	P28	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 21 (Chambre 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Réalisation d'un prélèvement	Fenêtre fixe	002EW 61911 5 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Fenêtre fixe	002EW 61911 5 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Chambre 8)	Menuiseries	Mastic vitrier	P34	Réalisation d'un prélèvement	Porte fenêtre	002EW 61911 5 n°34 - 1	P34	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 19 (Chambre 7)	Menuiseries	Mastic vitrier	S36 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Porte fenêtre	002EW 61911 5 n°34 - 1	P34	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 17 (Séjour 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S37 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Porte fenêtre	002EW 61911 5 n°34 - 1	P34	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 23 (W.c 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P35	Réalisation d'un prélèvement	Entre dormant et maçonnerie ext - Fenêtre wc + PF volets	002EW 61911 5 n°35 - 1	P35	Peinture non séparable + matériau souple gris avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (Chambre 6)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Entre dormant et maçonnerie ext - Fenêtre wc + PF volets	002EW 61911 5 n°35 - 1	P35	Peinture non séparable + matériau souple gris avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 13 (Garage 2)	Menuiseries	Joint à lèvres	P38	Réalisation d'un prélèvement	Joint volet	002EW 61911 5 n°38 - 1	P38	Peinture non séparable + matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 13 (Garage 2)	Menuiseries	Joint à lèvres	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Joint volet	002EW 61911 5 n°38 - 1	P38	Peinture non séparable + matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint de structure	I3		Portes fenêtres, fenêtres fixes, coulissant es sur l'intégralité du pavillon					Materia ux entre châssi s métalli que et maçon nerie non sondab le sans destruc tion importa nte
RDC	Vol 18 (Chambre 8)	Menuiseries	Joint de structure	I4		Portes fenêtres, fenêtres fixes, coulissant es sur l'intégralité du pavillon					Materia ux entre châssi s métalli que et maçon nerie non sondab le sans destruc tion importa nte



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 15 (Façade 2)	Menuiseries	Joint de structure	I5		Portes fenêtres, fenêtres fixes, coulissant es sur l'intégralité du pavillon					Materia ux entre châssi s métalli que et maçon nerie non sondab le sans destruc tion importa nte

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison brique	002EW 61911 5 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloison brique	002EW619115 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloison brique	002EW619115 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1) - Vol 8 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P2 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Cloison brique	002EW 61911 5 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002EW 61911 5 n°4 - 1	P4	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Porteur	002EW 61911 5 n°4 - 1	P4	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Porteur	002EW 61911 5 n°4 - 1	P4	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1) - Vol 8 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4 - S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Porteur	002EW 61911 5 n°4 - 1	P4	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 1 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°8 - 1	P8	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 10 (Garage 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002EW 61911 5 n°16 - 1	P16 Phase 1	Bois	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Porteur	002EW 61911 5 n°16 - 1	P16 Phase 1	Bois	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 10 (Garage 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002EW 61911 5 n°16 - 1	P16 Phase 2	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 11 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Porteur	002EW 61911 5 n°16 - 1	P16 Phase 2	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 11 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P17	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur	002EW 61911 5 n°17 - 1	P17	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cuisine 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Cloison brique	002EW 61911 5 n°24 - 1	P24	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16 (Cuisine 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloison brique	002EW 61911 5 n°24 - 1	P24	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cuisine 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002EW 61911 5 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Porteur	002EW 61911 5 n°26 - 1	P26	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Séjour 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Doublage mur ext	002EW 61911 5 n°30 - 1	P30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20	Cloisons	Enduits plâtre	S19 -	Sondage et	Doublage	002EW	P30	Peinture non	Négatif	Négatif
	(Chambre 5) -	légères ou		S20 -	extension de	mur ext	61911		séparable +		sur
	Vol 19	préfabriquée		S21 -	la ZPSO du		5 n°30		enduit		analyse
	(Chambre 7) -	s		S22	prélèvement		- 1		plâtreux		
	Vol 18				P30				blanc en		
	(Chambre 8) -								vrac +		
	Vol 17 (Séjour								matériau		
	2)								gris en faible		
									quantité en		
									vrac non		
									séparable		
Sous sol	Vol 12	Cloisons	Enduits plâtre	P36	Réalisation	Doublage	002EW	P36	Peinture non	Négatif	Négatif
	(Rangement	légères ou			d'un	mur	61911		séparable +		sur
	2)	préfabriquée			prélèvement		5 n°36		enduit		analyse
		s					- 1		plâtreux		
									blanc en		
									vrac +		
									matériau		
									gris en faible		
									quantité en		
									vrac non		
									séparable		
Sous sol	Vol 12	Cloisons	Enduits plâtre	P36	Sondage et	Doublage	002EW	P36	Peinture non	Négatif	Négatif
	(Rangement	légères ou			extension de	mur	61911		séparable +		sur
	2)	préfabriquée			la ZPSO du		5 n°36		enduit		analyse
		s			prélèvement		- 1		plâtreux		
					P36				blanc en		
									vrac +		
									matériau		
									gris en faible		
									quantité en		
									vrac non		
									séparable		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 13 (Garage 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélèvement	Cloison brique	002EW 61911 5 n°39 - 1	P39	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61911 5 n°5 - 1	P5	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Chambre 4)	Plafonds	Panneaux vissés	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61911 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Chambre 3)	Plafonds	Panneaux vissés	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 61911 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Chambre 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 61911 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 61911 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Séjour 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 61911 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 61911 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 11 (Rangement 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61911 5 n°18 - 1	P18	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cuisine 2)	Plafonds	Panneaux vissés	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61911 5 n°27 - 1	P27	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 22 (Sdb 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S16 (P27)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 61911 5 n°27 - 1	P27	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 21 (Chambre 6)	Plafonds	Panneaux vissés	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61911 5 n°31 - 1	P31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Chambre 5)	Plafonds	Panneaux vissés	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 61911 5 n°31 - 1	P31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Chambre 7)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 61911 5 n°31 - 1	P31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Chambre 8)	Plafonds	Panneaux vissés	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 61911 5 n°31 - 1	P31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Séjour 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 61911 5 n°31 - 1	P31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Chambre 5) - Vol 19 (Chambre 7) - Vol 18 (Chambre 8) - Vol 17 (Séjour 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 61911 5 n°31 - 1	P31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Terrasse 1)	Plafonds	Lambris	I1			I1 - 1				Plenum lambris non visitabl e
RDC	Vol 24 (Terrasse 2)	Plafonds	Lambris	I2							Non visitabl e



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 12 (Rangement 2)	Plafonds	Panneaux vissés	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EW619115 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 13 (Garage 2)	Plafonds	Enduits ciment	P41	Réalisation d'un prélèvement		002EW619115 n°41 - 1	P41	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélèvement	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc en faible quantité en vac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Séjour 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S7 - S8 - S9 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Terrasse 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61911 5 n°15 - 1	P15	Colle grise en vrac hétérogène avec poussières + matériau noir avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 24 (Terrasse 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 61911 5 n°15 - 1	P15	Colle grise en vrac hétérogène avec poussières + matériau noir avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P32	Réalisation d'un prélèvement	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°32 - 1	P32	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°32 - 1	P32	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°32 - 1	P32	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°32 - 1	P32	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Séjour 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°32 - 1	P32	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S28 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Colle + ragréage	002EW 61911 5 n°32 - 1	P32	Colle polymère	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chambre 7) -			S29 -					jaune non		
	Vol 20			S30 -					séparable +		
	(Chambre 5) -			S31					ragréage		
	Vol 21								gris +		
RDC	(Chambre 6) -	Revêtement de sol	Pare vapeur	P33	Réalisation d'un prélèvement	Matériau souple noir sous ragréage	002EW 61911 5 n°33 - 1	P33	peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 17 (Séjour 2)								Papier bitumé +		
									matériau beige en		
									vac non séparable +		
									matériau plâtreux blanc en faible quantité en vac non séparable		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Pare vapeur	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Matériau souple noir sous ragréage	002EW 61911 5 n°33 - 1	P33	Papier bitumé + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Pare vapeur	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Matériau souple noir sous ragréage	002EW 61911 5 n°33 - 1	P33	Papier bitumé + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Pare vapeur	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Matériau souple noir sous ragréage	002EW 61911 5 n°33 - 1	P33	Papier bitumé + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Séjour 2)	Revêtement de sol	Pare vapeur	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Matériau souple noir sous ragréage	002EW 61911 5 n°33 - 1	P33	Papier bitumé + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Chambre 7) - Vol 20 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 6) - Vol 17 (Séjour 2)	Revêtement de sol	Pare vapeur	S32 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Matériau souple noir sous ragréage	002EW	P33	Papier bitumé + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
				S33 -			61911				
				S34 -			5 n°33				
				S35			- 1				
Sous sol	Vol 13 (Garage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P40	Réalisation d'un prélèvement	Peinture sur chape	002EW 61911 5 n°40 - 1	P40	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002EW 61911 5 n°1 - 1	P1 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002EW 61911 5 n°1 - 1	P1 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002EW619115 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002EW619115 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 16 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002EW619115 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002EW619115 n°23 - 1	P23 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige non séparable	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC							
P1 Phase 2	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 6 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 1)	5,95 m	1 m	5,95 m ²	
P3	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Vol 6 (Cuisine 1)	3,07 m			
P10	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières	Vol 2 (Chambre 2)	,86 m			
P13	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2)	1,65 m			
P14	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Vol 4 (Chambre 3) - Vol 1 (Chambre 4) - Vol 7 (Séjour 1)	11,91 m			
P21	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable	Vol 5 (Sdb 1)	1,44 m			
P23 Phase 2	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige non séparable	Vol 16 (Cuisine 2)	5,92 m	1 m	5,92 m ²	
P25	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Vol 16 (Cuisine 2)	3,04 m			



Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC							
P27	Plafonds	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac	Vol 16 (Cuisine 2) - Vol 22 (Sdb 2)	23,57 m		17,49 m²	
P28	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Vol 21 (Chambre 6) - Vol 20 (Chambre 5)	1,72 m			
P34	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Vol 18 (Chambre 8) - Vol 19 (Chambre 7) - Vol 17 (Séjour 2)	12,37 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Façades
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC	RDC - Zoom 1 - MPCA Revêtement de mur
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Zoom 1 - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - Zoom 1 - MPCA Façades

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW619115

Légende

	Zoom 1
---	---------------

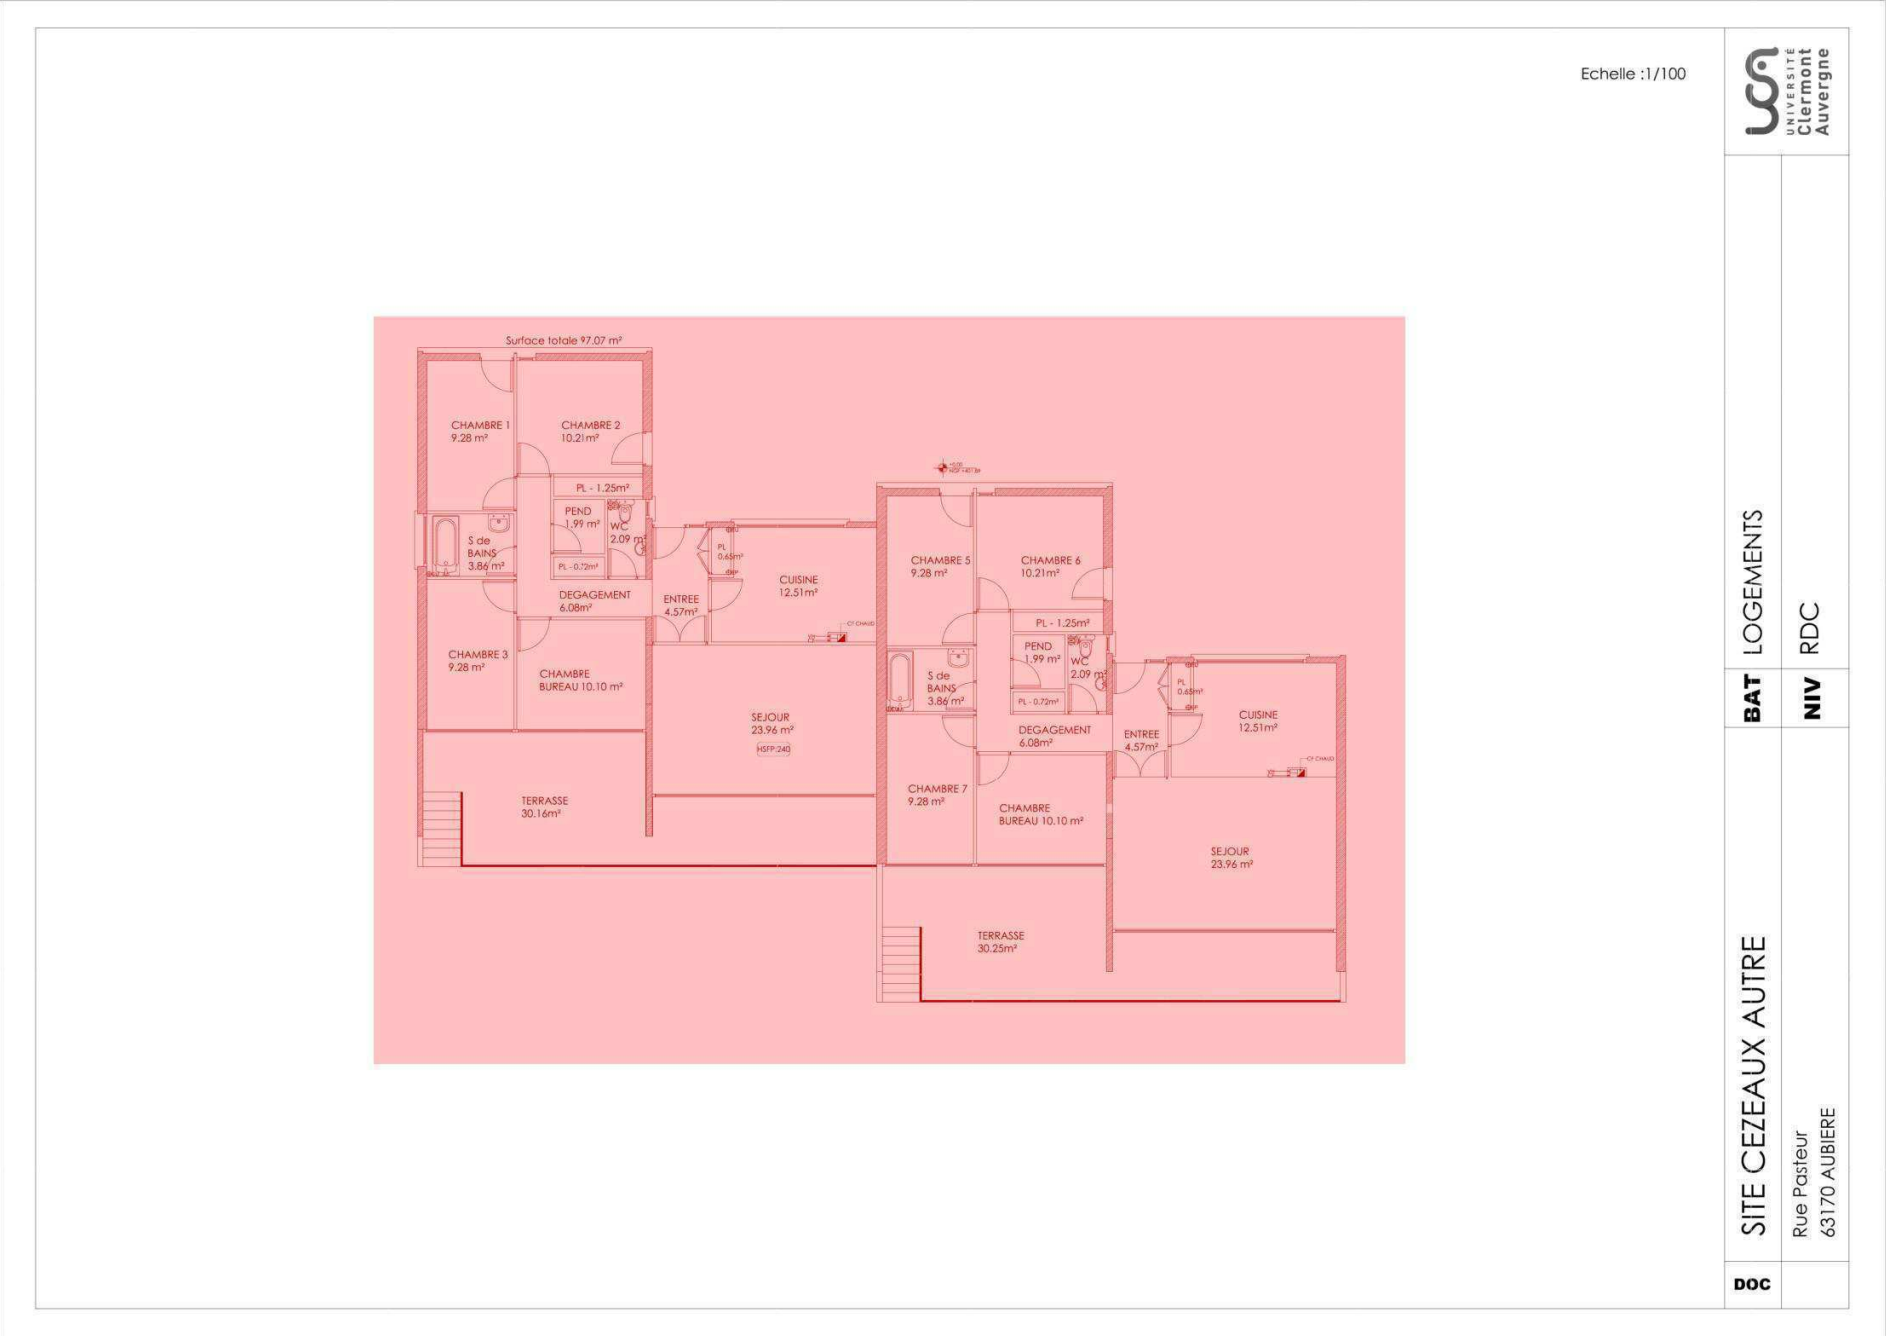

BAT

DOC

--	--

max : 04



Adresse du bien

40 AVENUE BLAISE PASCAL 63170 AUBIERE
--

Désignation

Logement 1 + 2


	Date intervention
1	1997
2	1998
3	1999
4	2000
5	2001
6	2002
7	2003
8	2004
9	2005
10	2006
11	2007
12	2008
13	2009
14	2010
15	2011
16	2012
17	2013
18	2014
19	2015
20	2016
21	2017
22	2018
23	2019
24	2020
25	2021
26	2022
27	2023
28	2024
29	2025
30	2026
31	2027
32	2028
33	2029
34	2030
35	2031
36	2032
37	2033
38	2034
39	2035
40	2036
41	2037
42	2038
43	2039
44	2040
45	2041
46	2042
47	2043
48	2044
49	2045
50	2046
51	2047
52	2048
53	2049
54	2050
55	2051
56	2052
57	2053
58	2054
59	2055
60	2056
61	2057
62	2058
63	2059
64	2060
65	2061
66	2062
67	2063
68	2064
69	2065
70	2066
71	2067
72	2068
73	2069
74	2070
75	2071
76	2072
77	2073
78	2074
79	2075
80	2076
81	2077
82	2078
83	2079
84	2080
85	2081
86	2082
87	2083
88	2084
89	2085
90	2086
91	2087
92	2088
93	2089
94	2090
95	2091
96	2092
97	2093
98	2094
99	2095
100	2096
101	2097
102	2098
103	2099
104	2100
105	2101
106	2102
107	2103
108	2104
109	2105
110	2106
111	2107
112	2108
113	2109
114	2110
115	2111
116	2112
117	2113
118	2114
119	2115
120	2116
121	2117
122	2118
123	2119
124	2120
125	2121
126	2122
127	2123
128	2124
129	2125
130	2126
131	2127
132	2128
133	2129
134	2130
135	2131
136	2132
137	2133
138	2134
139	2135
140	2136
141	2137
142	2138
143	2139
144	2140
145	2141
146	2142
147	2143
148	2144
149	2145
150	2146
151	2147
152	2148
153	2149
154	2150
155	2151
156	2152
157	2153
158	2154
159	2155
160	2156
161</	


20/03/2025

Techniciens intervenant

CHASTRETTE THOMAS

Légende

	P3 : Mastic vitrier
	P28 : Mastic vitrier
	P23 : Colle grise + couche plâtréuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige non séparable
	P10 : Joint détanchéité
	P25 : Mastic vitrier
	P14 : Mastic vitrier
	P27 : Panneaux vissés
	P1 : Colle grise + couche plâtréuse blanche non séparable
	P13 : Mastic vitrier
	P21 : Joint détanchéité
	P34 : Mastic vitrier

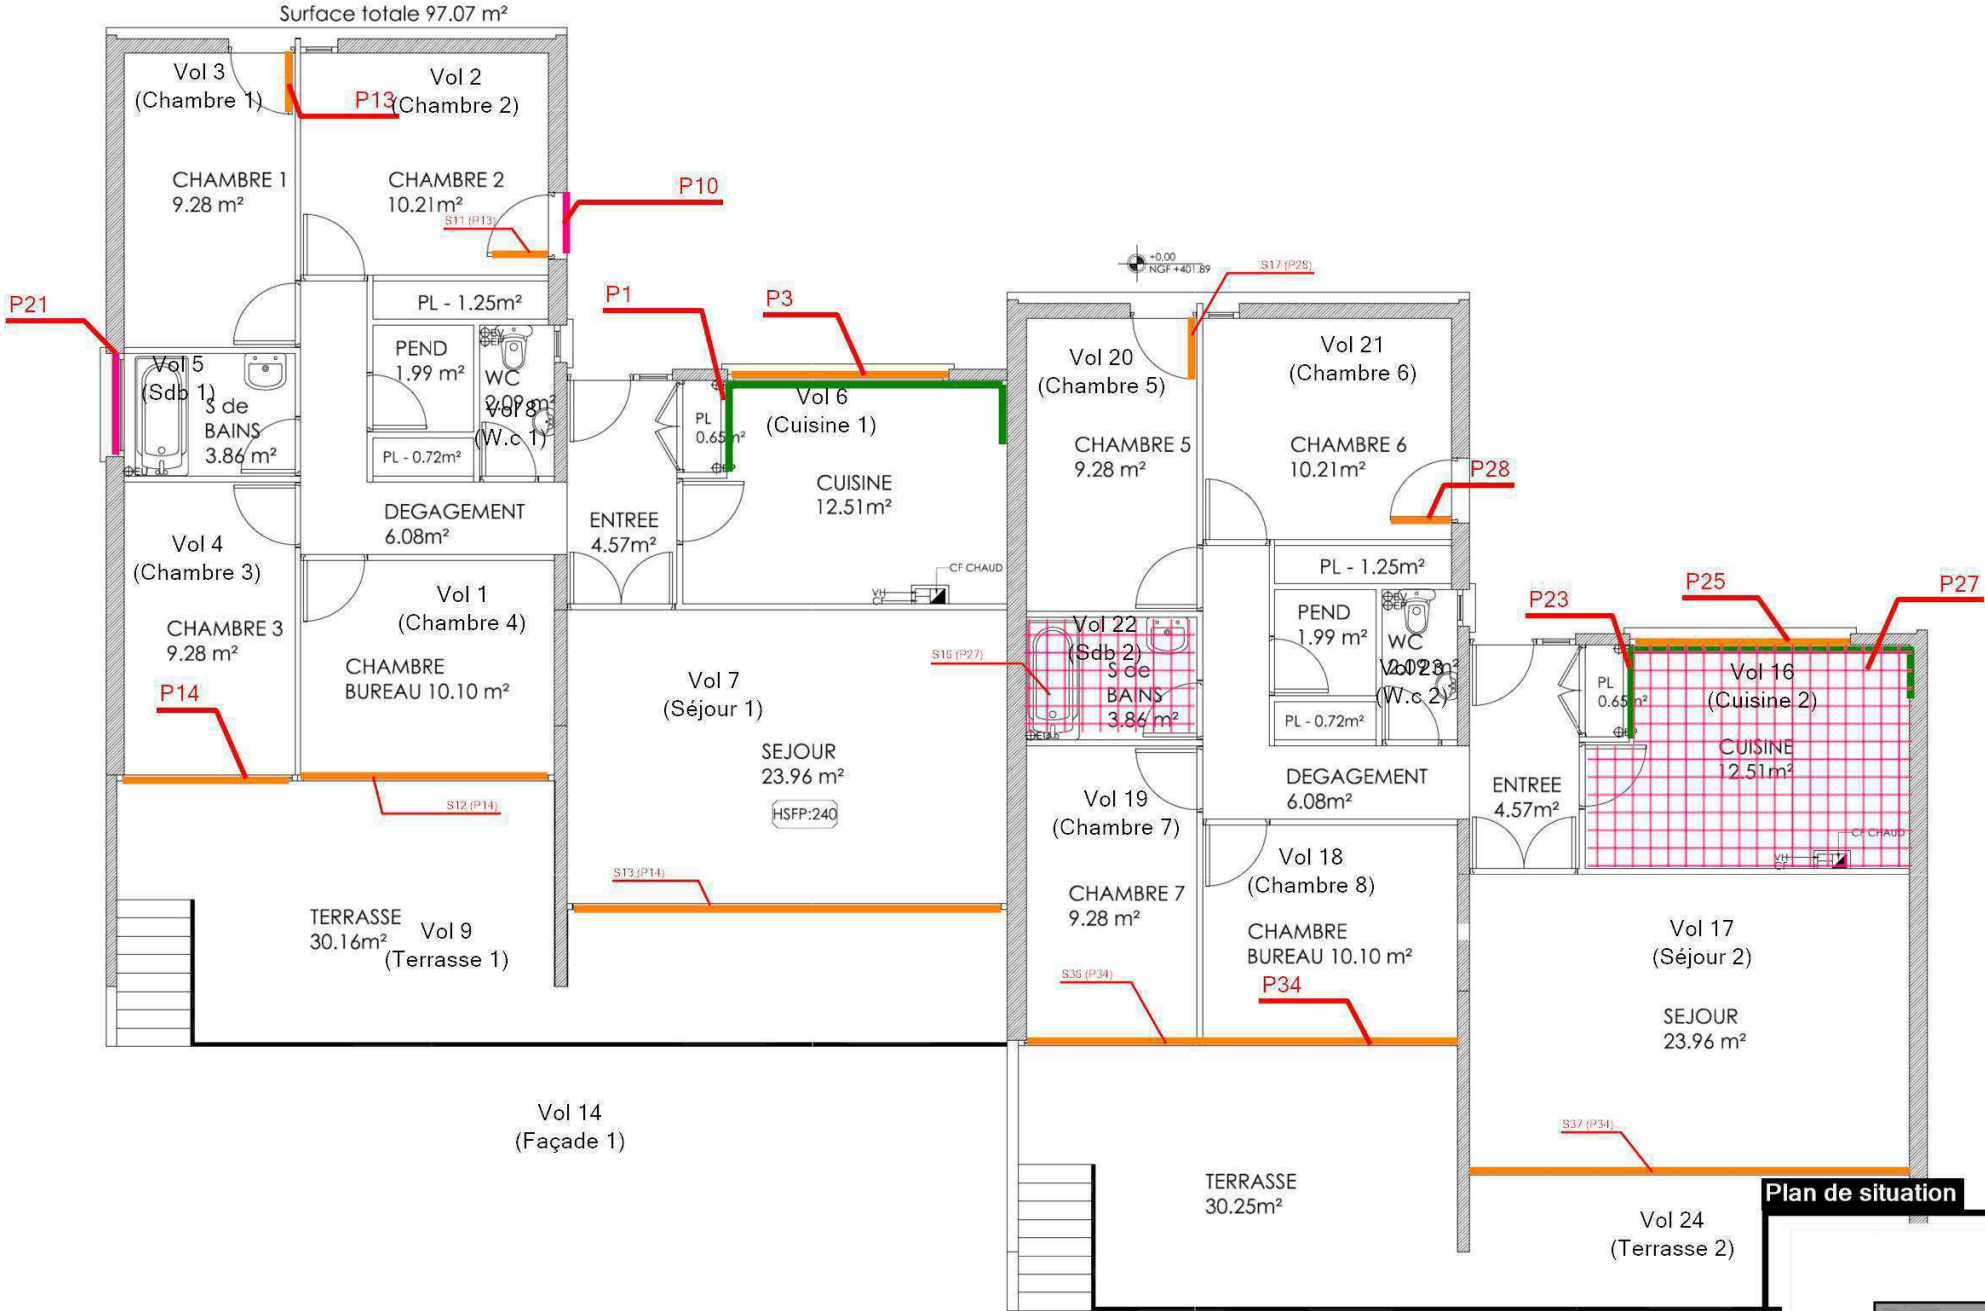

Adresse du bien

40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

Désignation

Logement 1 + 2

Date intervention

20/03/2025

Technicien intervenant

CHASTRETTE THOMAS

Légende



P3 : Mastic vitrier



P28 : Mastic vitrier



P10 : Joint détanchéité



P25 : Mastic vitrier



P14 : Mastic vitrier




P13 : Mastic vitrier



P21 : Joint détanchéité



P34 : Mastic vitrier

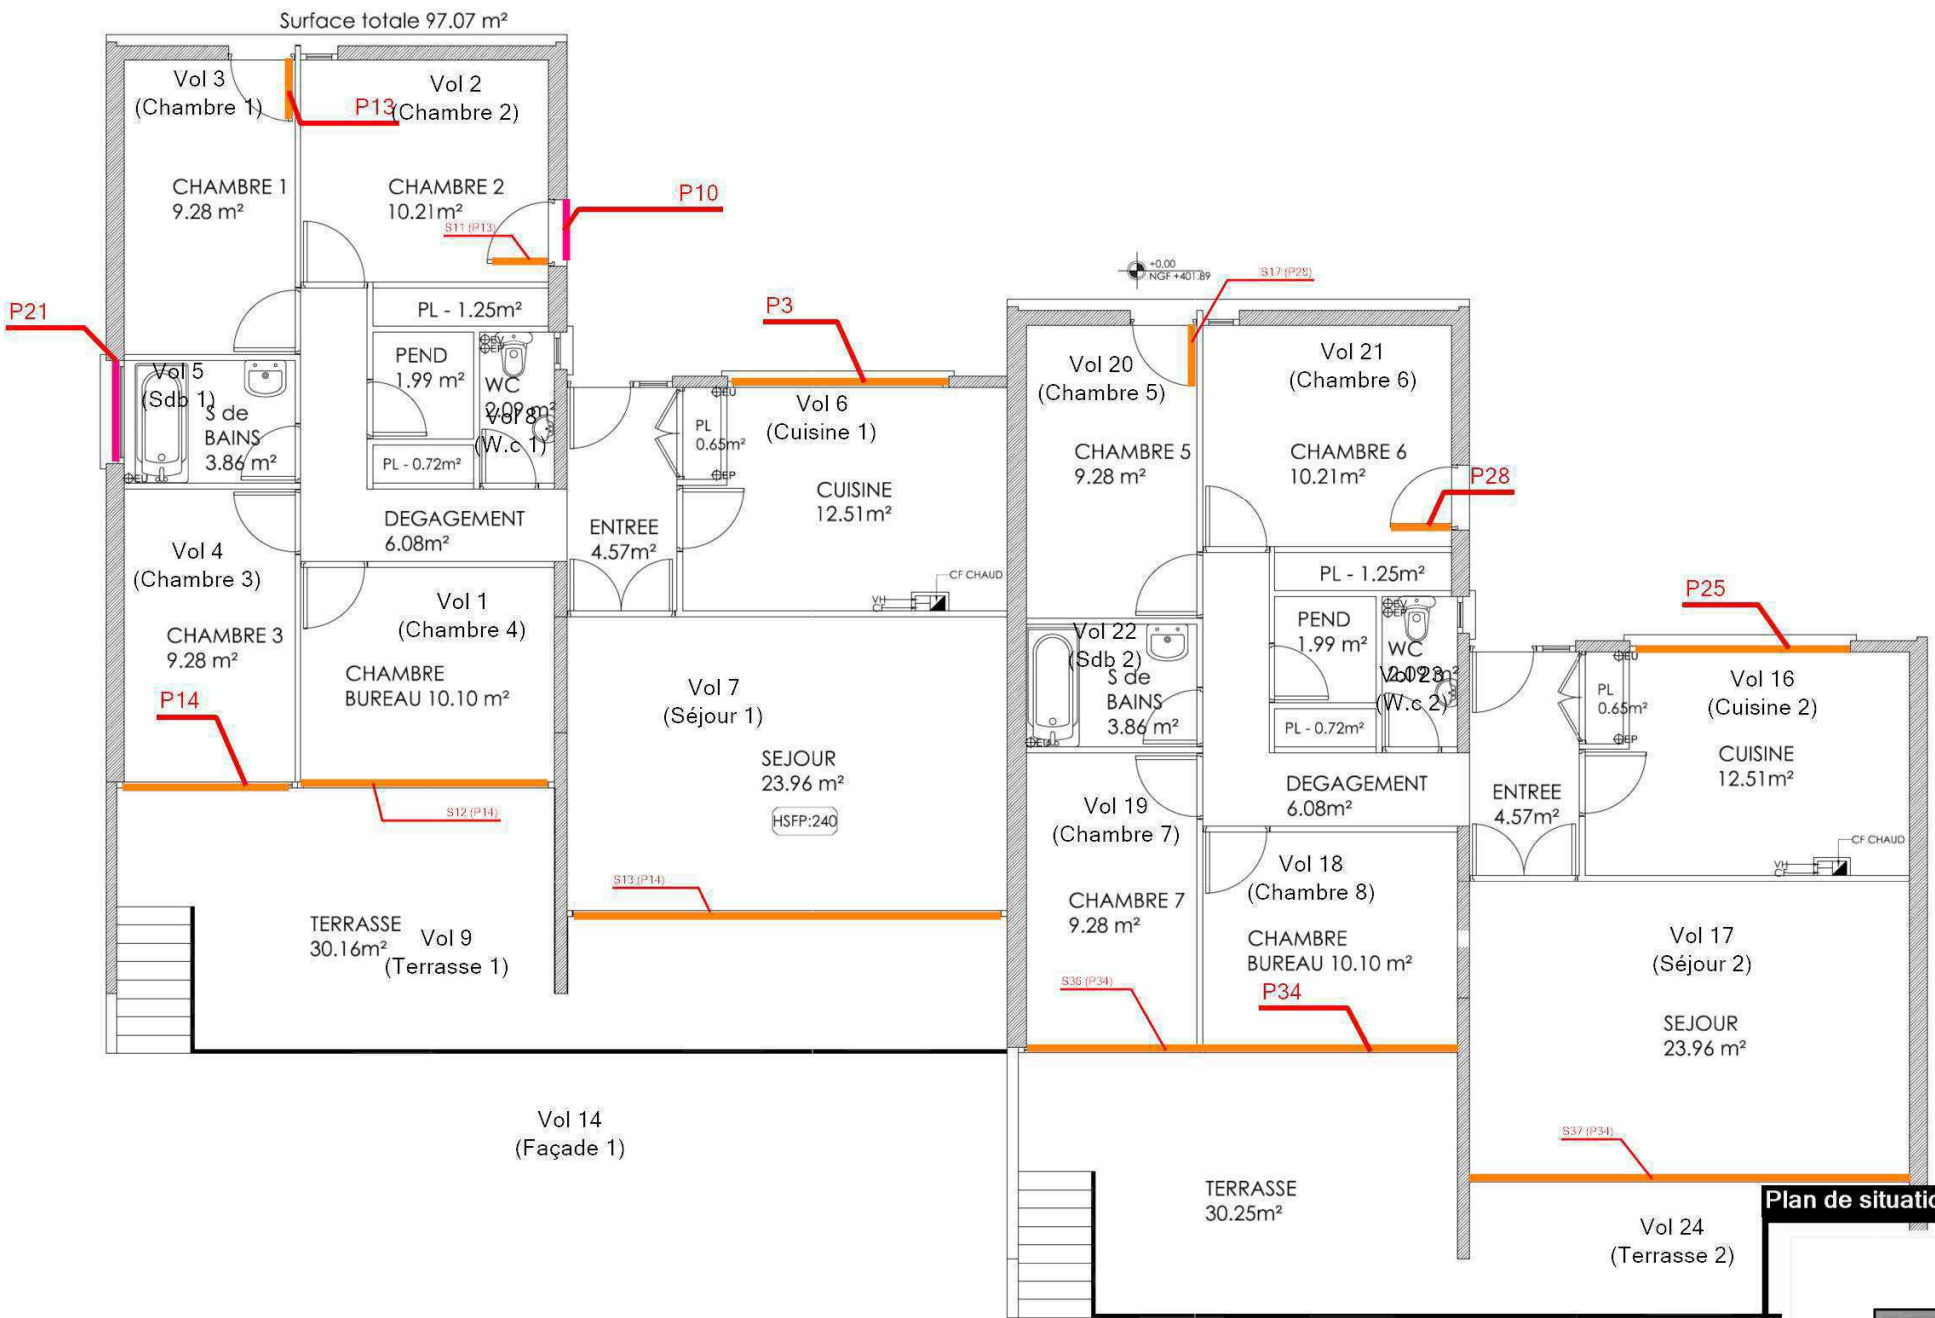


Plan de situation


Légende



P27 : Panneaux vissés

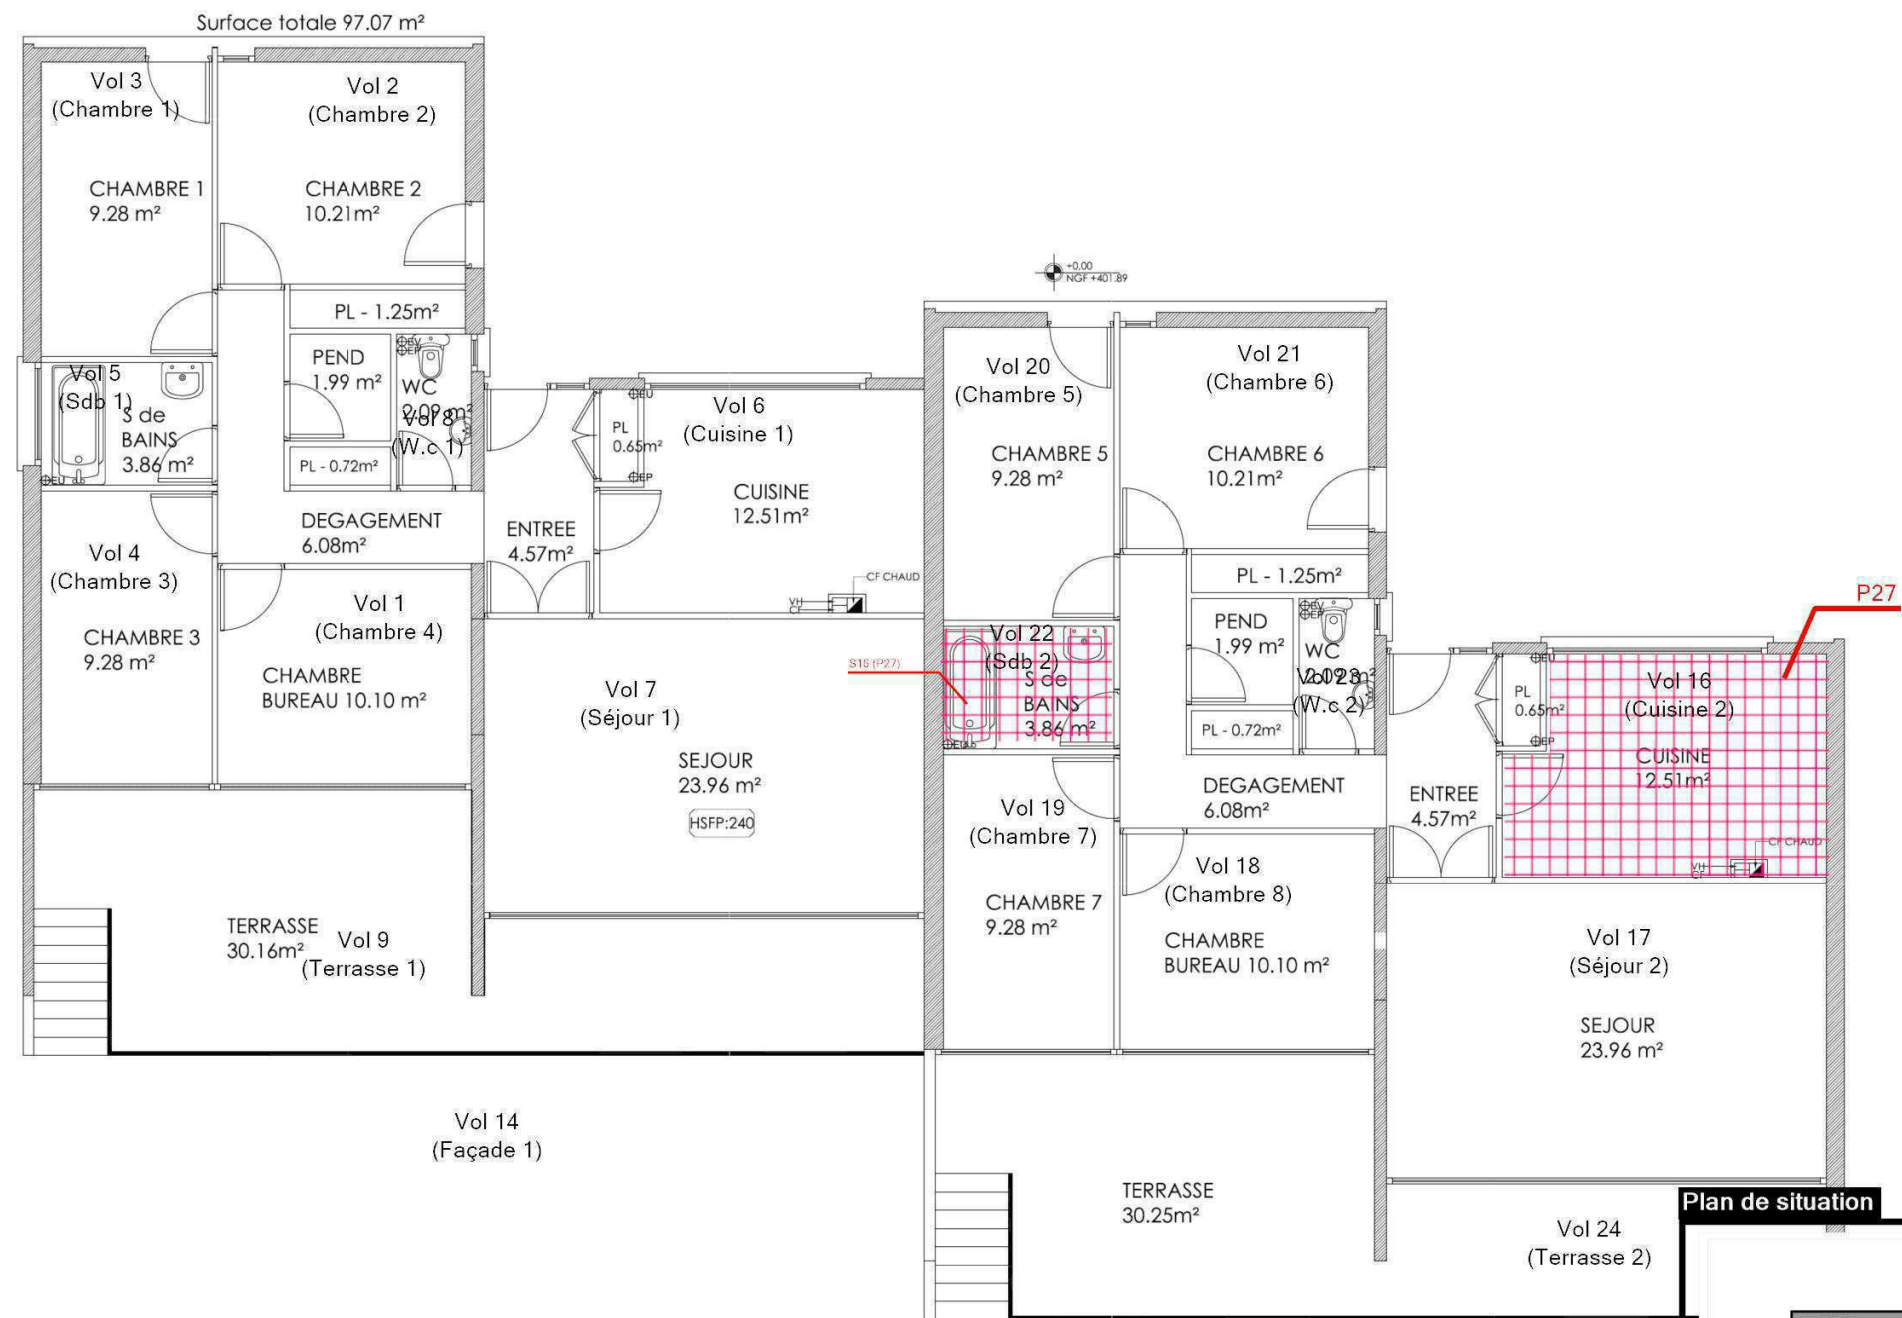

Plan de situation

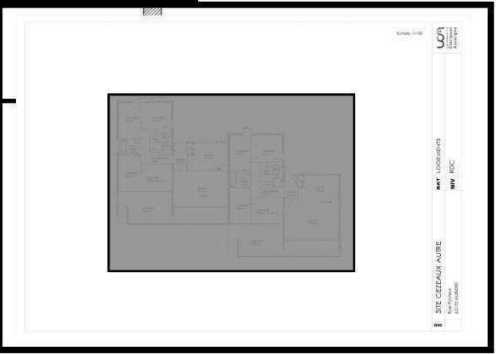

Adresse du bien

40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

Désignation

Logement 1 + 2

Date intervention



20/03/2025

Technicien intervenant

CHASTRETTE THOMAS

Légende

	P23 : Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige non séparable
	P1 : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable

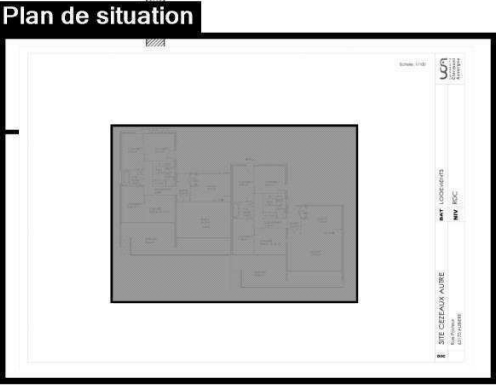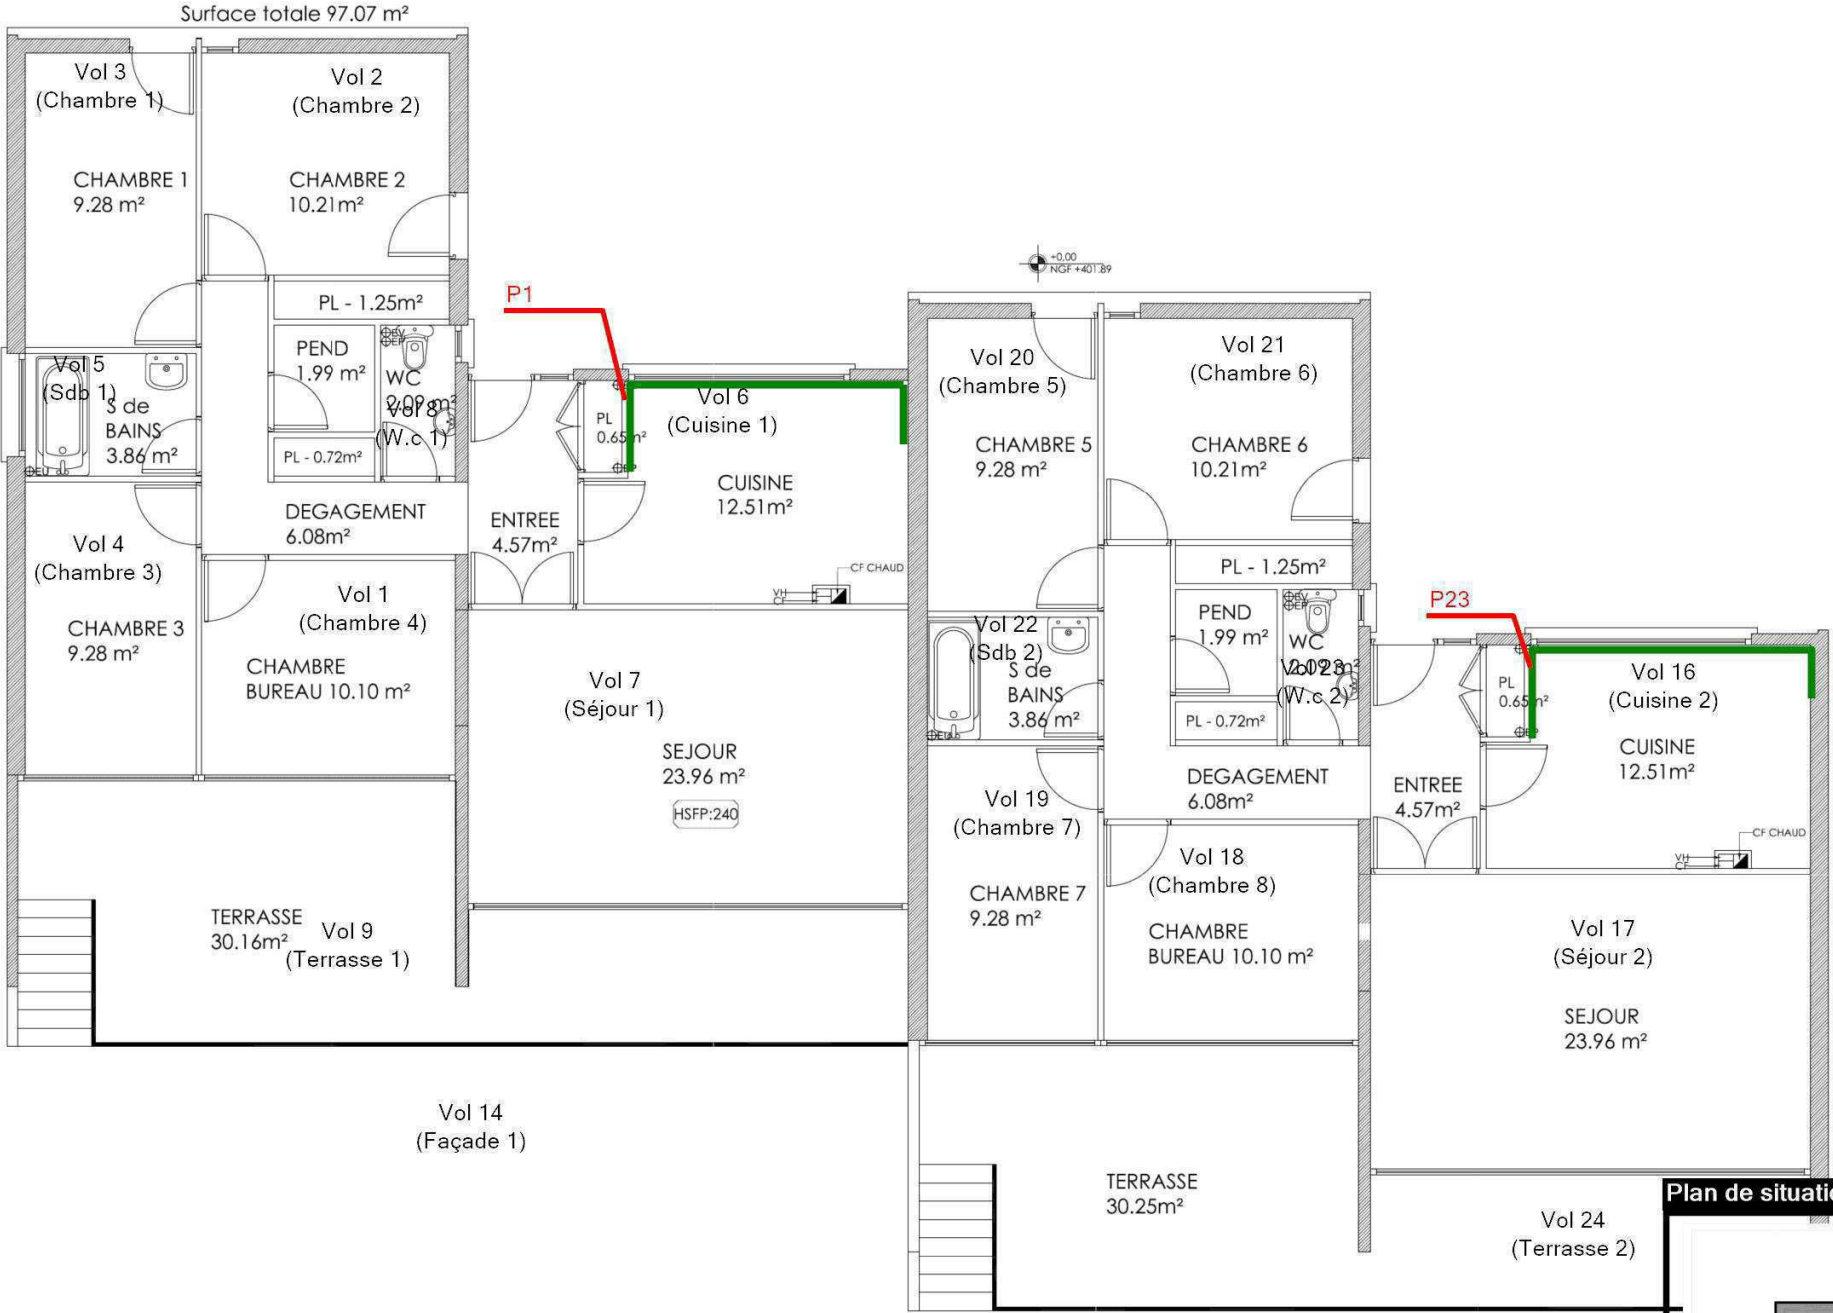

Adresse du bien

40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

Désignation

Logement 1 + 2

Date intervention

20/03/2025

Technicien intervenant

CHASTRETTE THOMAS

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW619115

Légende

Zoom 1

Echelle :1/100



LOGEMENTS


BAT

SITE CEZEAUX AUTRE

DOC

NIV

Rue Pasteur
63170 AUBIERE

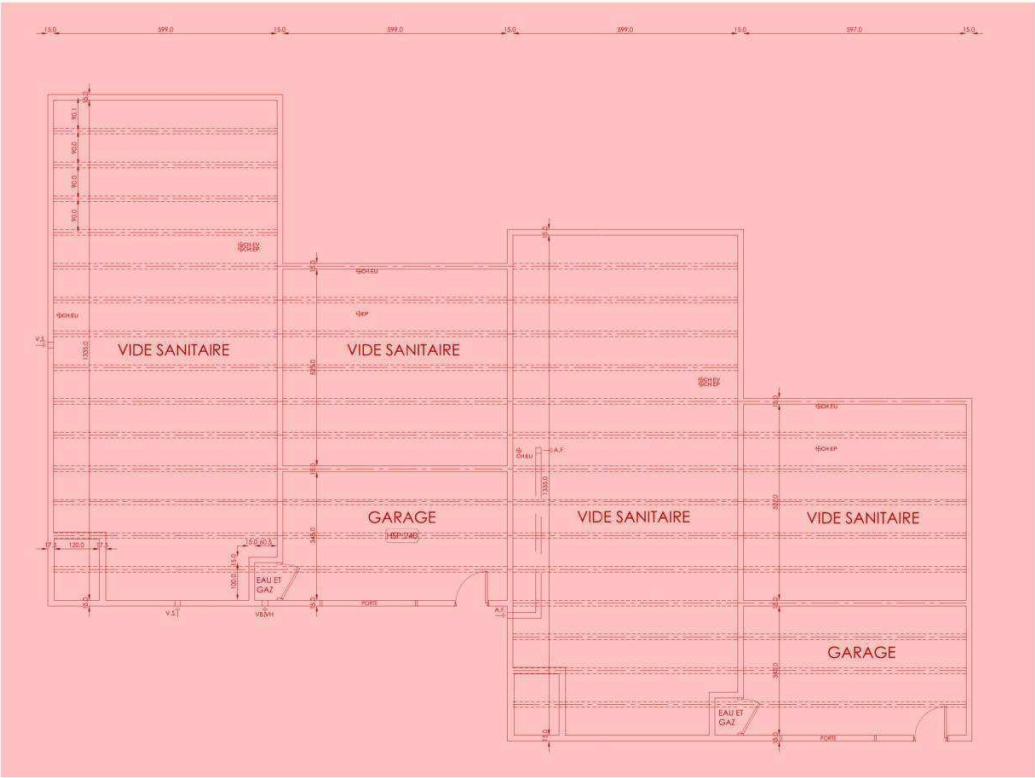

Adresse du bien

40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

Désignation

Logement 1 + 2

Date intervention

20/03/2025

Technicien intervenant

CHASTRETTE THOMAS

SOUS SOL - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES


Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	---------------------------------------

	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

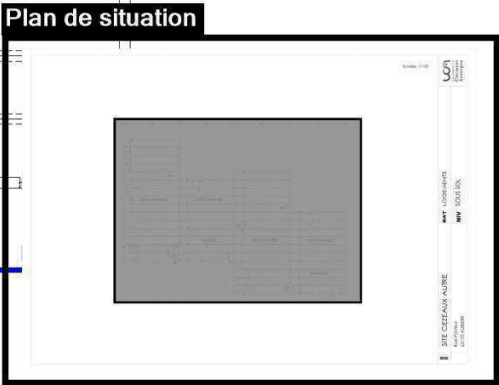

Adresse du bien	

40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

Désignation

Logement 1 + 2

Date intervention

20/03/2025


Techniciens intervenant

CHASTRETTE THOMAS


Légende



P19 : Joint détaché

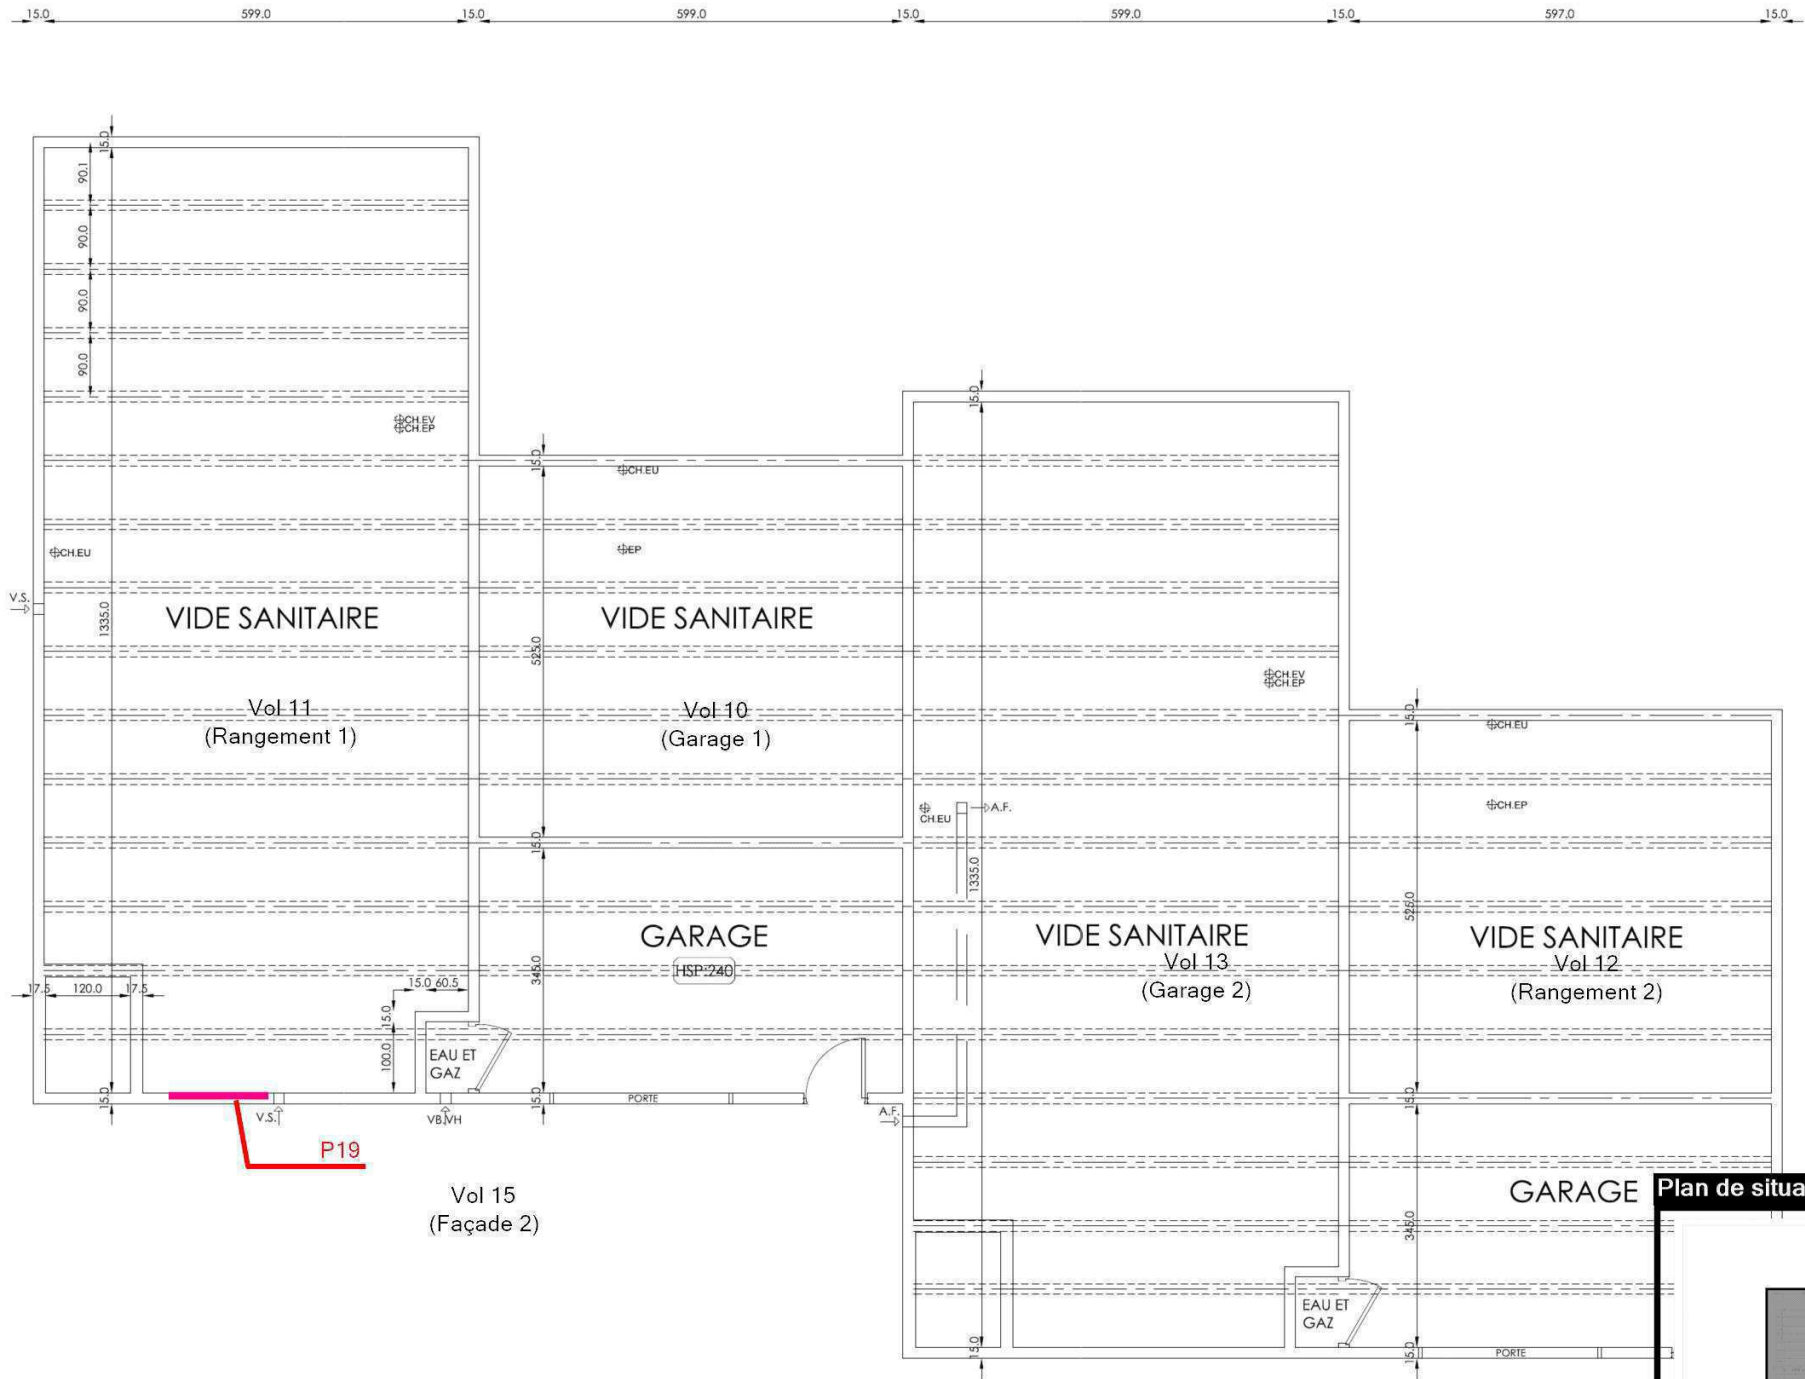

Plan de situation

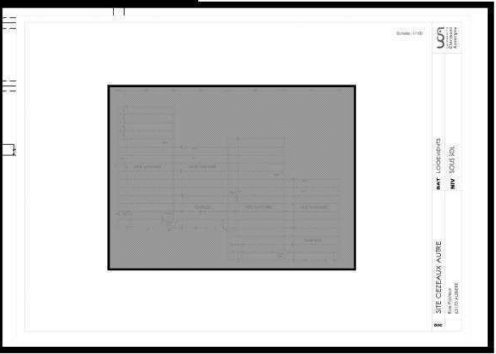

Adresse du bien

40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

Désignation

Logement 1 + 2

Date intervention

20/03/2025

Technicien intervenant


CHASTRETTE THOMAS

SOUS SOL - ZOOM 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW619115

Légende

	P19 : Joint détanchéïté
---	-------------------------

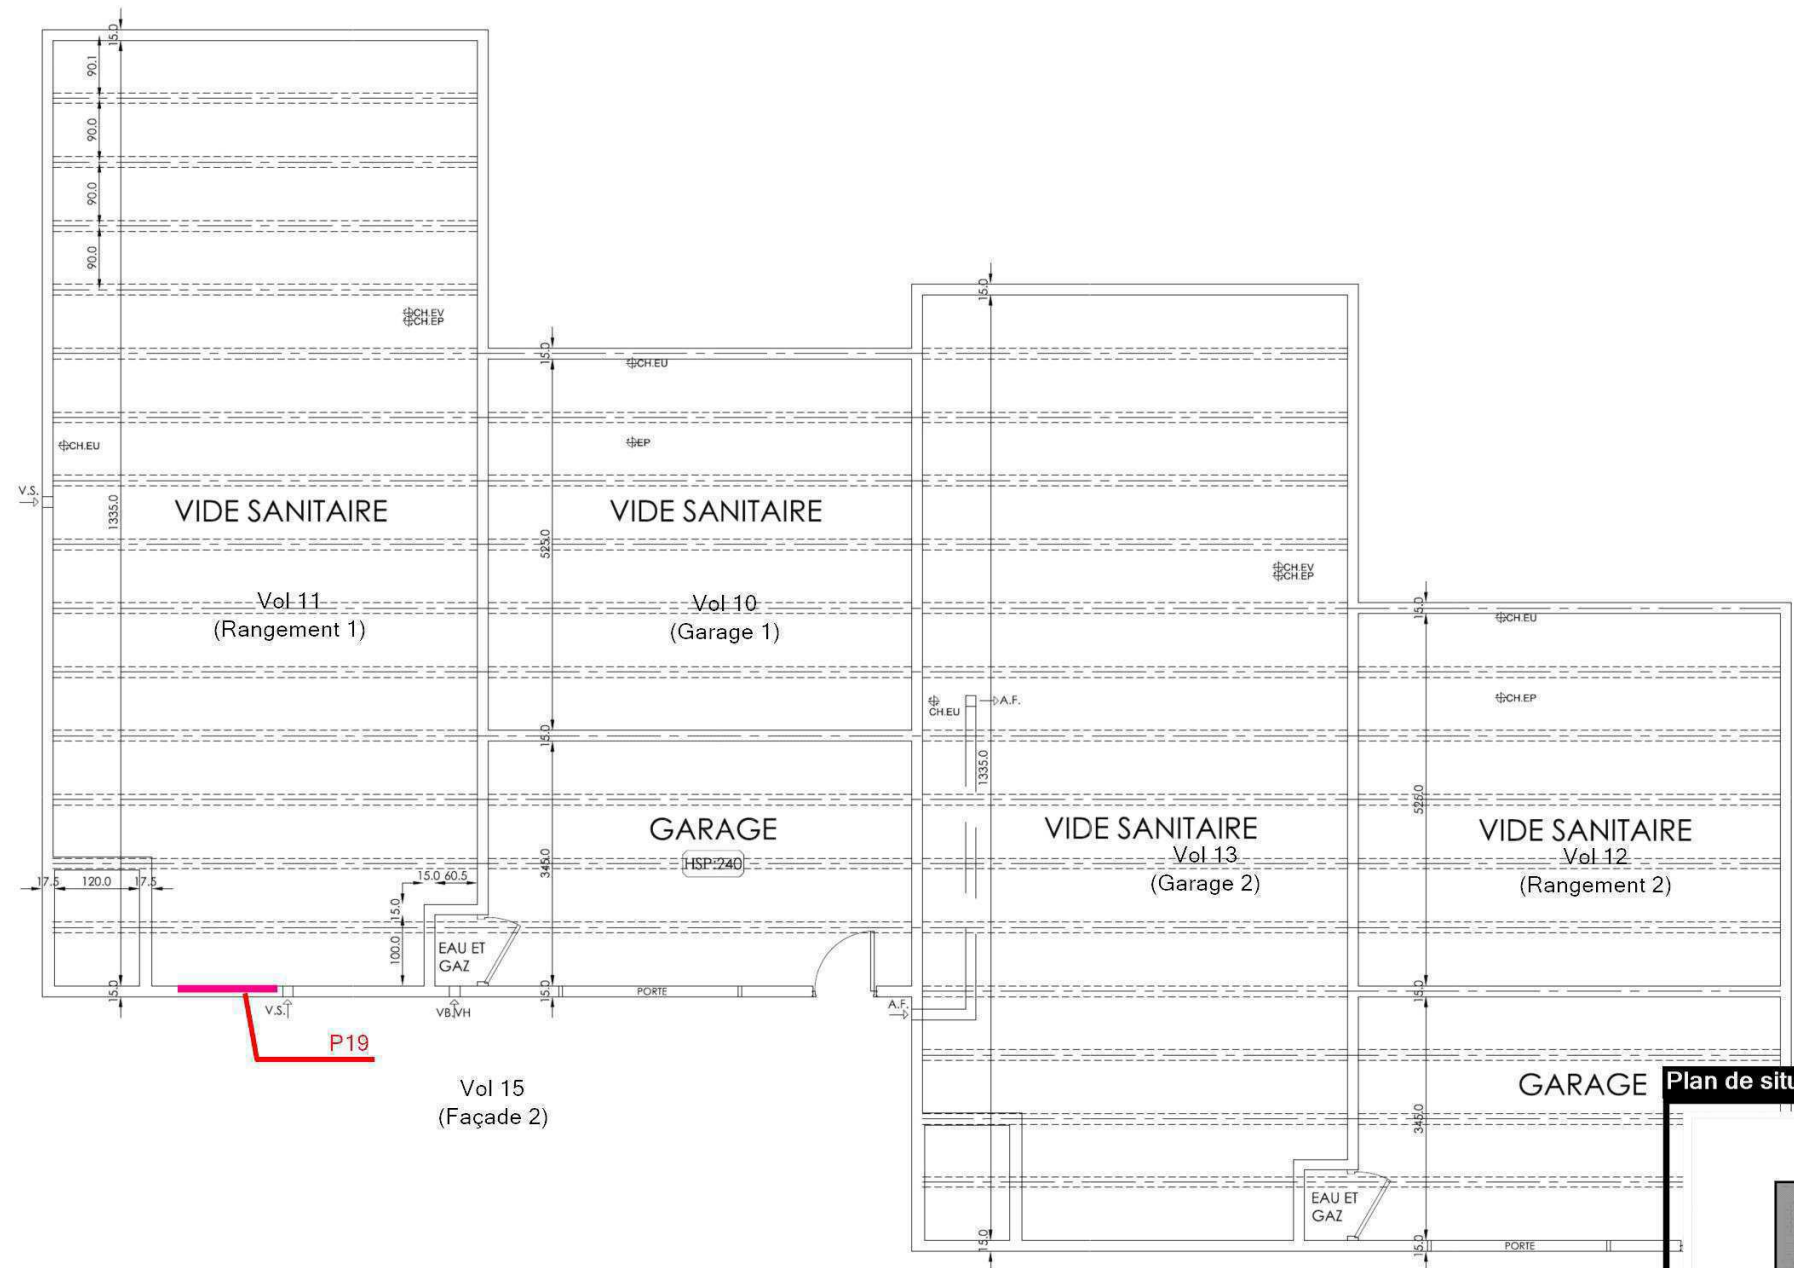

Plan de situation



Adresse du bien

40 AVENUE BLAISE PASCAL
63170 AUBIERE

Désignation

Logement 1 + 2

Date intervention
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

20/03/2025

Techniciens intervenant

CHASTRETTE THOMAS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW619115 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	Prélèvement positif
002EW619115 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	Prélèvement positif
002EW619115 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 1 (Chambre 4)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Chambre 4)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 2 (Chambre 2)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 14 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 2 (Chambre 2)	Prélèvement positif
002EW619115 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 8 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 3 (Chambre 1)	Prélèvement positif
002EW619115 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 4 (Chambre 3)	Prélèvement positif
002EW619115 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 9 (Terrasse 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 9 (Terrasse 1)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)	Prélèvement positif
002EW619115 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)	Prélèvement positif
002EW619115 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)	Prélèvement positif
002EW619115 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 21 (Chambre 6)	Prélèvement positif
002EW619115 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 21 (Chambre 6)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 21 (Chambre 6)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 21 (Chambre 6)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 18 (Chambre 8)	Prélèvement négatif
002EW619115 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 18 (Chambre 8)	Prélèvement négatif

002EW619115 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 18 (Chambre 8)	Prélevement positif
002EW619115 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 23 (W.c 2)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 9 (Terrasse 1)	I1
002EW619115 n°16 - 1 (P16)	Sous sol - Vol 10 (Garage 1)	Prélevement négatif
002EW619115 n°17 - 1 (P17)	Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW619115 n°18 - 1 (P18)	Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002EW619115 n°19 - 1 (P19)	Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)	Prélevement positif
002EW619115 n°20 - 1 (P20)	Sous sol - Vol 15 (Façade 2)	Prélevement négatif
002EW619115 n°36 - 1 (P36)	Sous sol - Vol 12 (Rangement 2)	Prélevement négatif
002EW619115 n°37 - 1 (P37)	Sous sol - Vol 12 (Rangement 2)	Prélevement négatif
002EW619115 n°38 - 1 (P38)	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)	Prélevement négatif
002EW619115 n°39 - 1 (P39)	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)	Prélevement négatif
002EW619115 n°40 - 1 (P40)	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)	Prélevement négatif
002EW619115 n°41 - 1 (P41)	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)	Prélevement négatif



002EW619115 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 6 (Cuisine 1)



002EW619115 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 6 (Cuisine 1)



002EW619115 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 6 (Cuisine 1)



002EW619115 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 6 (Cuisine 1)



002EW619115 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 6 (Cuisine 1)



002EW619115 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 1 (Chambre 4)



002EW619115 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 1 (Chambre 4)



002EW619115 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 2 (Chambre 2)



002EW619115 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 14 (Façade 1)



002EW619115 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 2 (Chambre 2)



002EW619115 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 8 (W.c 1)



002EW619115 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 6 (Cuisine 1)



002EW619115 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 3 (Chambre 1)



002EW619115 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 4 (Chambre 3)



002EW619115 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 9 (Terrasse 1)



002EW619115 n°16 - 1 (P16) - Sous sol - Vol 10 (Garage 1)



002EW619115 n°17 - 1 (P17) - Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)



002EW619115 n°18 - 1 (P18) - Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)



002EW619115 n°19 - 1 (P19) - Sous sol - Vol 11
(Rangement 1)



002EW619115 n°20 - 1 (P20) - Sous sol - Vol 15
(Façade 2)



002EW619115 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 9 (Terrasse 1)



002EW619115 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 16 (Cuisine
2)



002EW619115 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 16 (Cuisine 2)



002EW619115 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 16 (Cuisine
2)



002EW619115 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 16 (Cuisine 2)



002EW619115 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 16 (Cuisine 2)



002EW619115 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 21 (Chambre 6)



002EW619115 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 21 (Chambre 6)



002EW619115 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 21 (Chambre 6)



002EW619115 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 21 (Chambre 6)



002EW619115 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 18 (Chambre 8)



002EW619115 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 18 (Chambre 8)



002EW619115 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 18 (Chambre 8)



002EW619115 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 23 (W.c 2)



002EW619115 n°36 - 1 (P36) - Sous sol - Vol 12 (Rangement 2)



002EW619115 n°37 - 1 (P37) - Sous sol - Vol 12 (Rangement 2)



002EW619115 n°38 - 1 (P38) - Sous sol - Vol 13 (Garage 2)



002EW619115 n°39 - 1 (P39) - Sous sol - Vol 13 (Garage 2)



002EW619115 n°40 - 1 (P40) - Sous sol - Vol 13 (Garage 2)



002EW619115 n°41 - 1 (P41) - Sous sol - Vol 13 (Garage 2)



I1 - 1 - RDC - Vol 9 (Terrasse 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage - Blanc	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	
P1 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable - Blanc	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Cloison brique	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	
P3	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - Fenêtre coulissante	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable - Porteur	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	RDC - Vol 1 (Chambre 4)	

P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable - Colle + ragréage	RDC - Vol 1 (Chambre 4)
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Doublage mur ext	RDC - Vol 2 (Chambre 2)
P9	Façades	Murs	Enduit beige non séparable + enduit gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable - Enduit ext	RDC - Vol 14 (Façade 1)
P10	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières - Joint étanchéité ext entre châssis métal et maçonnerie	RDC - Vol 2 (Chambre 2)
P11	Façades	Menuiseries	Matériau mou rouge avec poussières - Rouge	RDC - Vol 8 (W.c 1)
P12	Façades	Menuiseries	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable - Béton	RDC - Vol 6 (Cuisine 1)
P13	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - PF mastic	RDC - Vol 3 (Chambre 1)
P14	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	RDC - Vol 4 (Chambre 3)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène avec poussières + matériau noir avec poussières non séparable	RDC - Vol 9 (Terrasse 1)
P16 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Bois - Porteur	Sous sol - Vol 10 (Garage 1)

P16 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - Porteur	Sous sol - Vol 10 (Garage 1)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Doublage mur	Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)
P19	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau mou gris avec poussières - Joint dormant métal et maçonnerie ext	Sous sol - Vol 11 (Rangement 1)
P20	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - Gris	Sous sol - Vol 15 (Façade 2)
P21	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable - Entre dormant et maçonnerie ext	RDC - Vol 5 (Sdb 1)
P22	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - Mur partie haute	RDC - Vol 9 (Terrasse 1)
P23 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage - Blanc	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)
P23 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige non séparable - Blanc	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)

P24	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Cloison brique	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)
P25	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - Fenêtre coulissante	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Porteur	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)
P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac	RDC - Vol 16 (Cuisine 2)
P28	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - Porte fenêtre	RDC - Vol 21 (Chambre 6)
P29	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - Fenêtre fixe	RDC - Vol 21 (Chambre 6)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Double mur ext	RDC - Vol 21 (Chambre 6)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	RDC - Vol 21 (Chambre 6)

P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable - Colle + ragréage	RDC - Vol 18 (Chambre 8)
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Papier bitumé + matériau beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable - Matériau souple noir sous ragréage	RDC - Vol 18 (Chambre 8)
P34	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - Porte fenêtre	RDC - Vol 18 (Chambre 8)
P35	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau souple gris avec poussières + matériau beige en vrac non séparable - Entre dormant et maçonnerie ext	RDC - Vol 23 (W.c 2)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Doublage mur	Sous sol - Vol 12 (Rangement 2)
P37	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + matériau plâtreux beige en vrac non séparable	Sous sol - Vol 12 (Rangement 2)
P38	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau souple noir avec poussières - Joint volet	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)

P39	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Cloison brique	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable - Peinture sur chape	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)
P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Sous sol - Vol 13 (Garage 2)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0425-5778 Réf. Commande Client : 002EW619115
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine 1)		Réf échantillon ITGA : IT042503-22111 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BTO (4)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115002 / Pariois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 6 (Cuisine 1)		Réf échantillon ITGA : IT042503-22112 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115003 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 6 (Cuisine 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22113 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 6 (Cuisine 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22114 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Papier		
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 6 (Cuisine 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22115 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 1 (Chambre 4)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22116 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1 (Chambre 4)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22117 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Matériau compact beige hétérogène / Matériau blanc en faible quantité en vrac		
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + Ragréage gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 2 (Chambre 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22118 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115009 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 14 (Façade 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22119 Description ITGA : Enduit beige / Enduit gris hétérogène / Peinture en faible quantité en vrac		
▶ Enduit beige non séparable + Enduit gris hétérogène + Peinture en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115010 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 2 (Chambre 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22120 Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris avec poussières		
▶ Peinture non séparable + Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ANK (4)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115011 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 8 (W.c 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22121 Description ITGA : Matériau mou rouge avec poussières		
▶ Matériau mou rouge avec poussières	META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115012 / Façades / Menuiseries / Tablettes appui / Vol 6 (Cuisine 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22122 Description ITGA :	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture / Matériau beige en vrac	
Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115013 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (Chambre 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22123 Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115014 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 4 (Chambre 3)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22124 Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 9 (Terrasse 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22125 Description ITGA :	Colle grise en vrac hétérogène avec poussières / Matériau noir avec poussières	
Colle grise en vrac hétérogène avec poussières + Matériau noir avec poussières non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 10 (Garage 1)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22126 Description ITGA :	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture / Bois	
Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Bois	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115017 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 11 (Rangement 1)		Réf échantillon ITGA : IT042503-22127 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 11 (Rangement 1)		Réf échantillon ITGA : IT042503-22128 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115019 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 11 (Rangement 1)		Réf échantillon ITGA : IT042503-22129 Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115020 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 15 (Façade 2)		Réf échantillon ITGA : IT042503-22130 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (4)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115021 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 5 (Sdb 1)		Réf échantillon ITGA : IT042503-22131 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LLZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115022 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 9 (Terrasse 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT042503-22132	
		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	
▶ Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115023 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 16 (Cuisine 2)			
		Réf échantillon ITGA : IT042503-22133	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche en faible quantité / Joint cassant beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BTO (4)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115024 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 16 (Cuisine 2)			
		Réf échantillon ITGA : IT042503-22134	
		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115025 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 16 (Cuisine 2)			
		Réf échantillon ITGA : IT042503-22135	
		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LLZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115026 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 16 (Cuisine 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22136 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115027 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 16 (Cuisine 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22137 Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux beige en vrac		
Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115028 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 21 (Chambre 6)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22138 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNB (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115029 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 21 (Chambre 6)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22139 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115030 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 21 (Chambre 6)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22140 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115031 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 21 (Chambre 6)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22141 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115032 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 18 (Chambre 8)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22142 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peintures multiples / Matériau compact beige hétérogène		
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115033 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Pare vapeur / Vol 18 (Chambre 8)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22143 Description ITGA : Papier bitumé / Matériau beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac		
Papier bitumé + Matériau beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115034 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 18 (Chambre 8)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22144 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115035 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 23 (W.c 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22145 Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris avec poussières / Matériau beige en vrac		
Peinture non séparable + Matériau souple gris avec poussières + Matériau beige en vrac non séparable	META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115036 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 12 (Rangement 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22146 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115037 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 12 (Rangement 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22147 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Matériau plâtreux beige en vrac		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115038 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvres / Vol 13 (Garage 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22148 Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir avec poussières		
Peinture non séparable + Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (4)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115039 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 13 (Garage 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22149 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : CNB (3)
Réf dossier client : Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_ Réf échantillon client : 002EW619115040 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 13 (Garage 2)	Réf échantillon ITGA : IT042503-22150 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples		
Matériau gris en vrac hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-5778 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	Logement 1 40 AVENUE BLAISE PASCAL - 63170 AUBIERE Logement 1_		Réf échantillon ITGA :	IT042503-22151
Réf échantillon client :	002EW619115041 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 13 (Garage 2)		Description ITGA :	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture
Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable		META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

