



APAVE
AGENCE DE LIMOGES
ZI Nord
15 rue Léon Serpollet BP 11584
87022 LIMOGES CEDEX
N° SIRET : 90386907100170

DONNEUR D'ORDRE
CH BRIVE Mr
1, Bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
CONTACT :
MME LECHAT



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

BMC P010 / P06



Numéro d'offre : **3324976.2**
Numéro de contrat : **C26126430**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260173514**
Date : **10/04/2026**

Lieu d'intervention :
Centre Hospitalier

1 boulevard Doc Verlhac
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Destinataire rapport :
MME LECHAT

Date d'intervention :
Du **26/03/2026** au **26/03/2026**

Intervenant : **Monsieur Cyril PERE**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 97 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	Numéro de Lot :	Non communiqué
Étage :	Non communiqué	Référence Cadastre :	Antérieur au 1er juillet 1997
Bâtiment :	Non communiqué	Date du Permis de Construire :	Non communiquée
Nature du bâtiment :	BMC P10 / P06	Date de construction :	

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CH BRIVE Mr DELENTE
Adresse :	1, Bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	CH BRIVE Mr DELENTE
Adresse :	1, Bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	PERE Cyril	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
N° certification :	1747	Adresse laboratoire :	4 Chemin des Maures 33170 Gradignan
Date d'obtention :	10/05/2023	Numéro d'accréditation :	1-5840
Organisme :	LCP CERTIFICATION DE PERSONNES	Organisme d'assurance professionnelle :	Allianz Global Corporate & Specialty SE
Adresse :	30 Avenue de Canteranne 33600 PESSAC	Adresse assurance :	1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
Date de la commande :	27/03/2026	N° de contrat d'assurance :	FRL003861
Accompagnateur :	Madame Marie-Neige LECHAT	Date de validité :	31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
 Nature des travaux envisagés :

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	2
DESIGNATION DU BATIMENT.....	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE.....	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES.....	6
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	6
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION.....	6
OBJECTIF	6
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION.....	8
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	8
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	8
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S).....	18
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	18
PRECONISATIONS.....	18
ANNEXE CROQUIS.....	19
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	35
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	75
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES	92
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	93
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	94
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	95
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	96

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+10	01-10-501 Accès BOX	Revêtement de sol	colle et ragréage	Résultat d'analyse (P016_5)		
R+10	01-10-003 Box HDJ 1001	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S006	Z001
R+10	01-10-502 Box HDJ 1000	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P006)		Z001
		Revêtement de sol	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P016_6)		
R+10	01-10-036 Bureau MME BARRE	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P009)		
		Revêtement de sol	Ragréage + Colle	Résultat d'analyse (P010)		Z003
		Fenêtre - Ouvrant extérieur	Joint vitrage extérieur	Résultat d'analyse (P013)		Z002
R+10	01-10-037 Bureau	Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint vitrage intérieur	Résultat d'analyse (P014_1)		Z002
R+10	01-10-037 Bureau	Revêtement de sol	Ragréage + Colle noir - Sol souple	Résultat d'analyse (P011)		
R+6	01-06-038 Chambre 632	Revêtement de sol	Ragréage + Colle	Résultat d'analyse (P018)		
		Fenêtre - Ouvrant extérieur	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P020)		
		Fenêtre - Allège de fenêtre	Joint de fenêtre	Résultat d'analyse (P016_4)		
R+6	01-06-016 Bureau medical	Revêtement de sol	Colle noir et ragréage	Résultat d'analyse (P032)		Z004
R+6	01-06-017 Bureau medical	Revêtement de sol	Ragréage + Colle noir	Résultat d'analyse (P032 - idem)		Z004
R+10	Circulation HDJ MEDECINE	Revêtement de sol	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P016_7)		
		Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P016_8)		

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+10	01-10-066 Salle de staff	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P001)	S001	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P002)	S002	
R+10	01-10-501 Accès BOX	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P003)		
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P004)		
R+10	01-10-502 Box HDJ 1000	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P005)		
		Murs	Calicots	Résultat d'analyse (P007)		
		Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P016_9)		
R+10	01-10-008 Salle de soins+ Pharmacie HDJ	Murs	Enduit - platre	Résultat d'analyse (P008)		
R+10	01-10-036 Bureau MME BARRE	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joints type compribande	Résultat d'analyse (P012)		
R+10	01-10-037 Bureau	Cloisons	Calicots	Résultat d'analyse (P015_2)		
		Cloisons	Enduit platre	Résultat d'analyse (P016_3)		
R+6	01-06-038 Chambre 632	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P017)		
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint Compribande	Résultat d'analyse (P019)		
		Revêtement de murs	Enduit - Platre	Résultat d'analyse (P021)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P022)		
		Revêtement de murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P023)		
R+6	01-06-052 Office	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P028)		
		Revêtement de sol	Ragréage + Colle noir	Résultat d'analyse (P029)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P030)		
R+6	01-06-016 Bureau medical	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P031)		
		Revêtement de sol	Ragréage + Colle (couloir)	Résultat d'analyse (P034)		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Dalle de sol (couloir)	Résultat d'analyse (P033)		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P035)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P036)		
		Revêtement de murs	Calicots	Résultat d'analyse (P037)		
R+6	01-06-073 Salle décontamination	Revêtement de sol	Dalle + Colle	Résultat d'analyse (P024)		
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P025)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P026)		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P027)		

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
12/03/2026	RAT
26/03/2026	RAT

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés :

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+10	01-10-066 Salle de staff 	OUI	
R+10	01-10-501 Accès BOX 	OUI	
R+10	01-10-003 Box HDJ 1001	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+10	01-10-502 Box HDJ 1000  26 mars 2026 10:21	OUI	
R+10	01-10-008 Salle de soins+ Pharmacie HDJ  26 mars 2026 10:40	OUI	
R+10	01-10-036 Bureau MME BARRE	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+10	01-10-037 Bureau 	OUI	
R+6	01-06-038 Chambre 632 	OUI	
R+6	01-06-052 Office	OUI	
R+6	01-06-016 Bureau medical	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
	 26 mars 2026 12:27		

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+6	01-06-017 Bureau medical 	OUI	
R+6	01-06-073 Salle décontamination 	OUI	
R+10	Circulation HDJ MEDECINE	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou	M	

	talochés	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiment des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiment des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescents	M

5 - Planchers et planchers techniques

Revêtements de sols

Dalles de sol	P
Nez de marche	P
Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
Colles bitumineuses	M
Colles non bitumineuses	M
Moquette	M
Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
Peintures de sol	M
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
Revêtements de sols sportifs	P
Joints de dilatation et d'assemblage	P

Joint de cantonnement sur faux planchers	P
Enduit de cuvelage	M
Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBT, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Planche de repérage			
Client :	Mr DELENTE	Titre :	PLAN DE LOCALISATION GENERALE P10
N° rapport :	T260173514	Lieu d'intervention :	1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
N° planche :	1/15	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	10/04/2026	Commentaire :	
Intervenant :	PERE Cyril		
Origine du plan :			

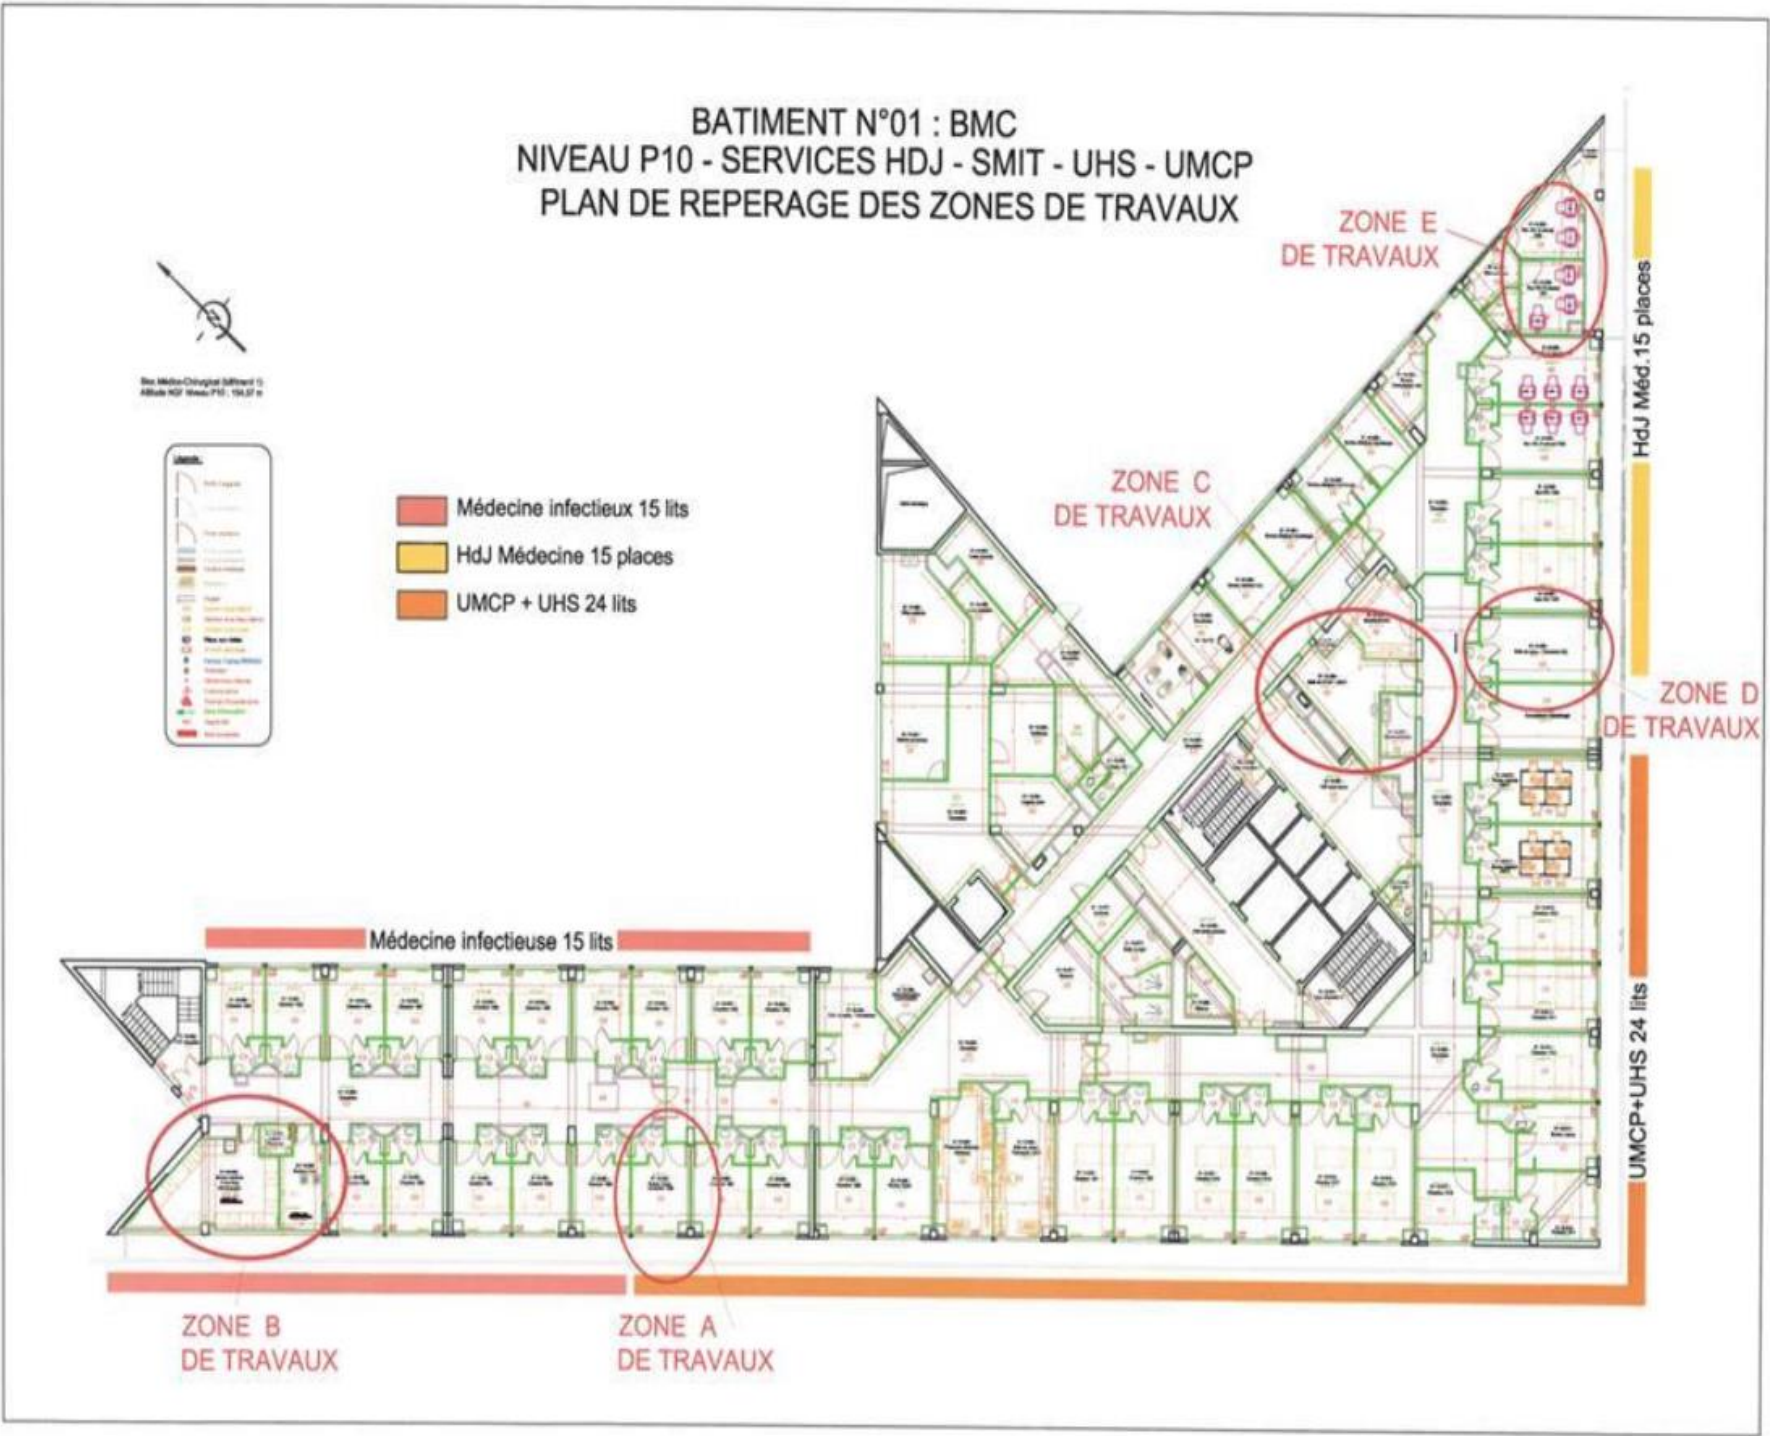

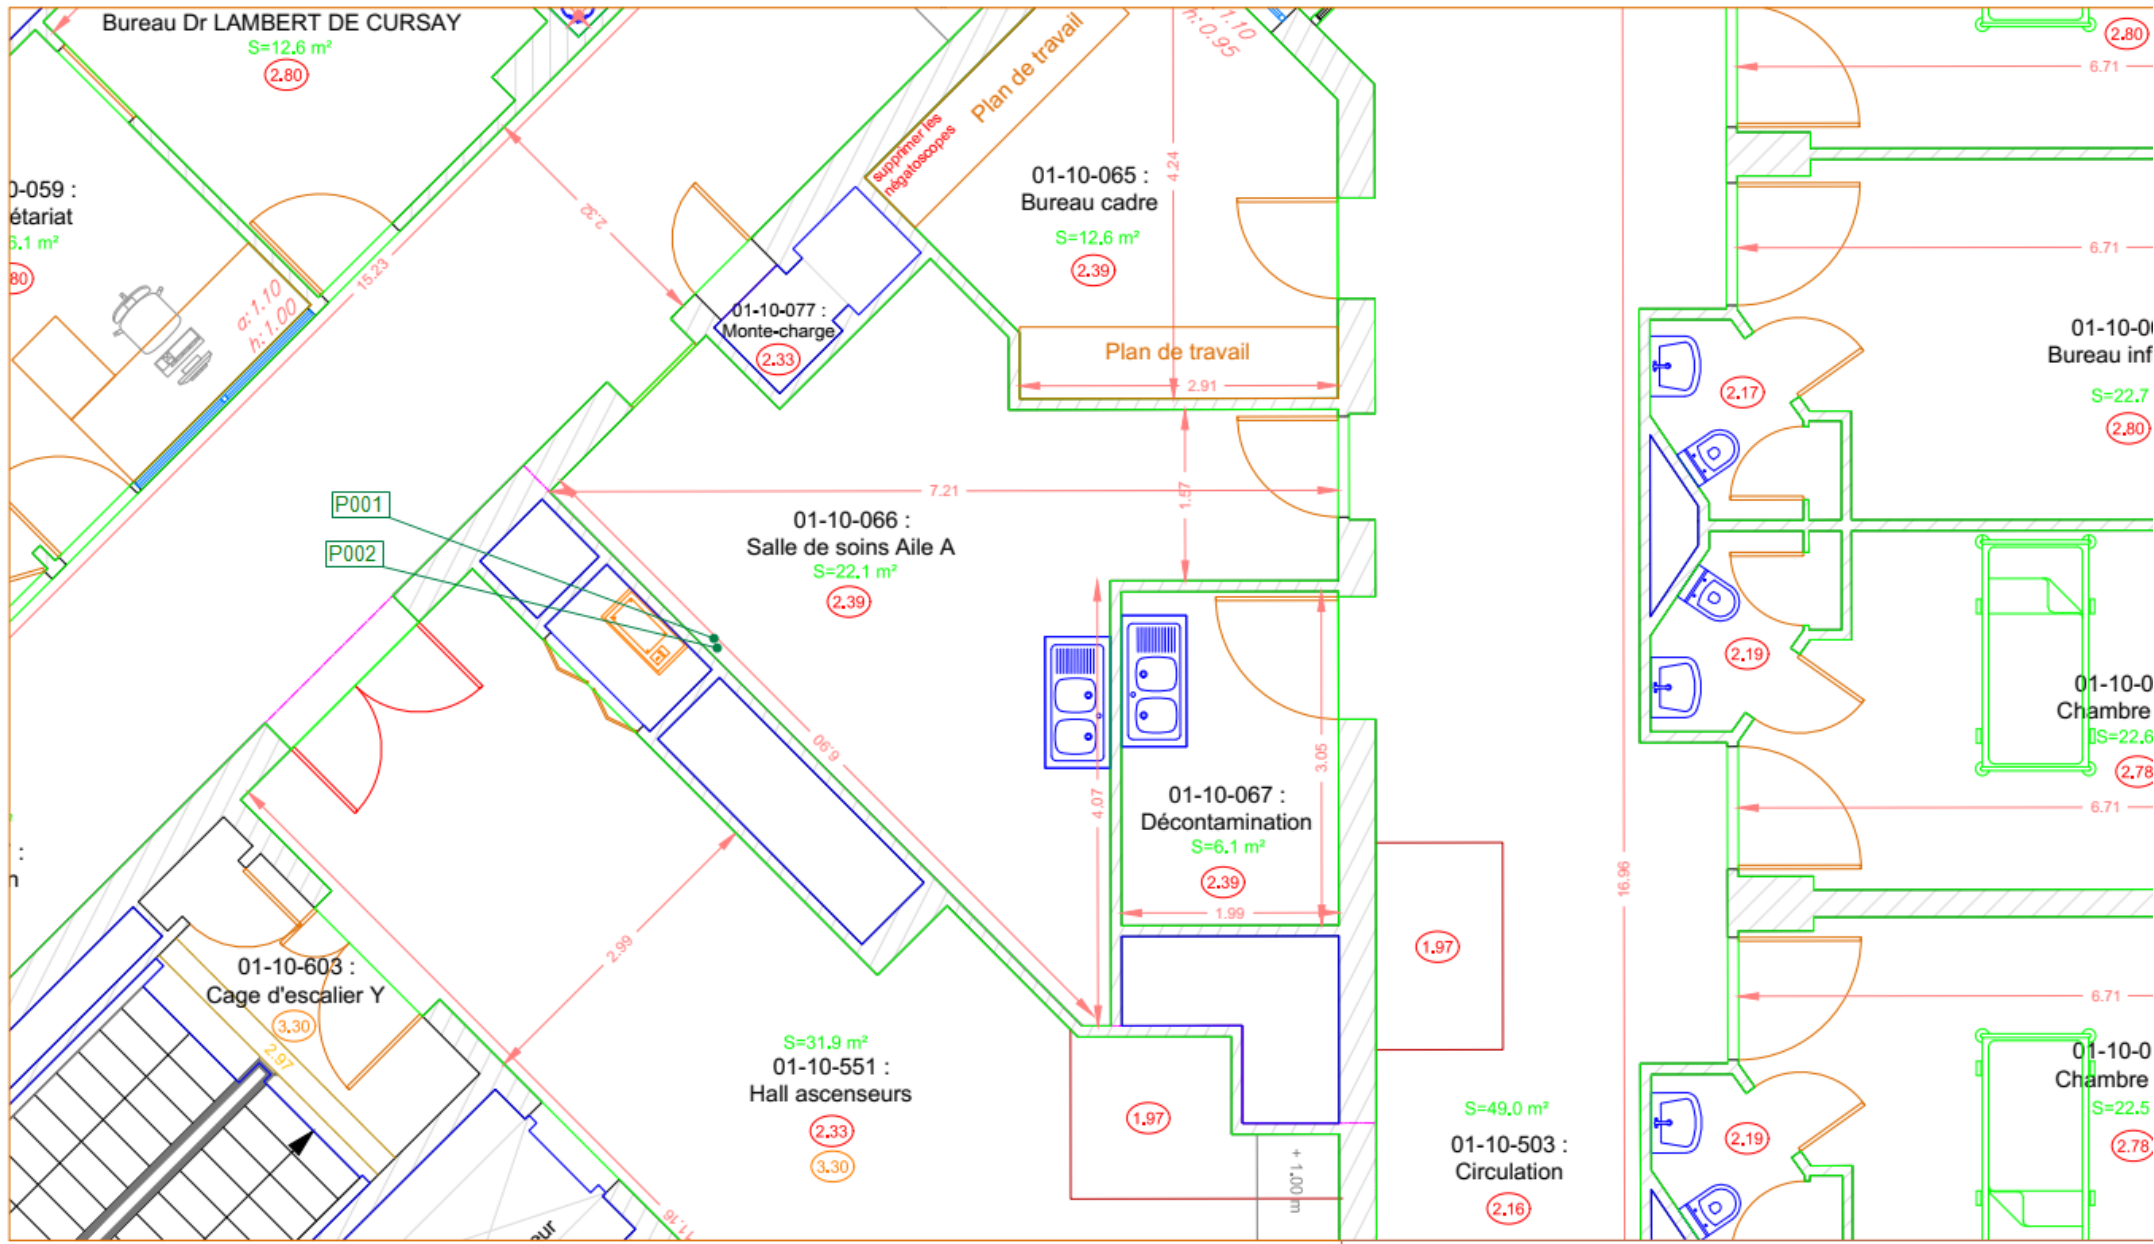



centre
hospitalier
de Brive

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
2, Boulevard du Docteur Verheir
19012 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX
Tél: 05 55 92 61 25


BAT 1 - BMC - P10


Réaménagement
de la salle de staff de l'UMCP

PLAN EXISTANT


INDEX	DATE	OBSERVATIONS - MODIFICATIONS	DATE	OBSERVATIONS


SCHELLE
(1000 pixels)

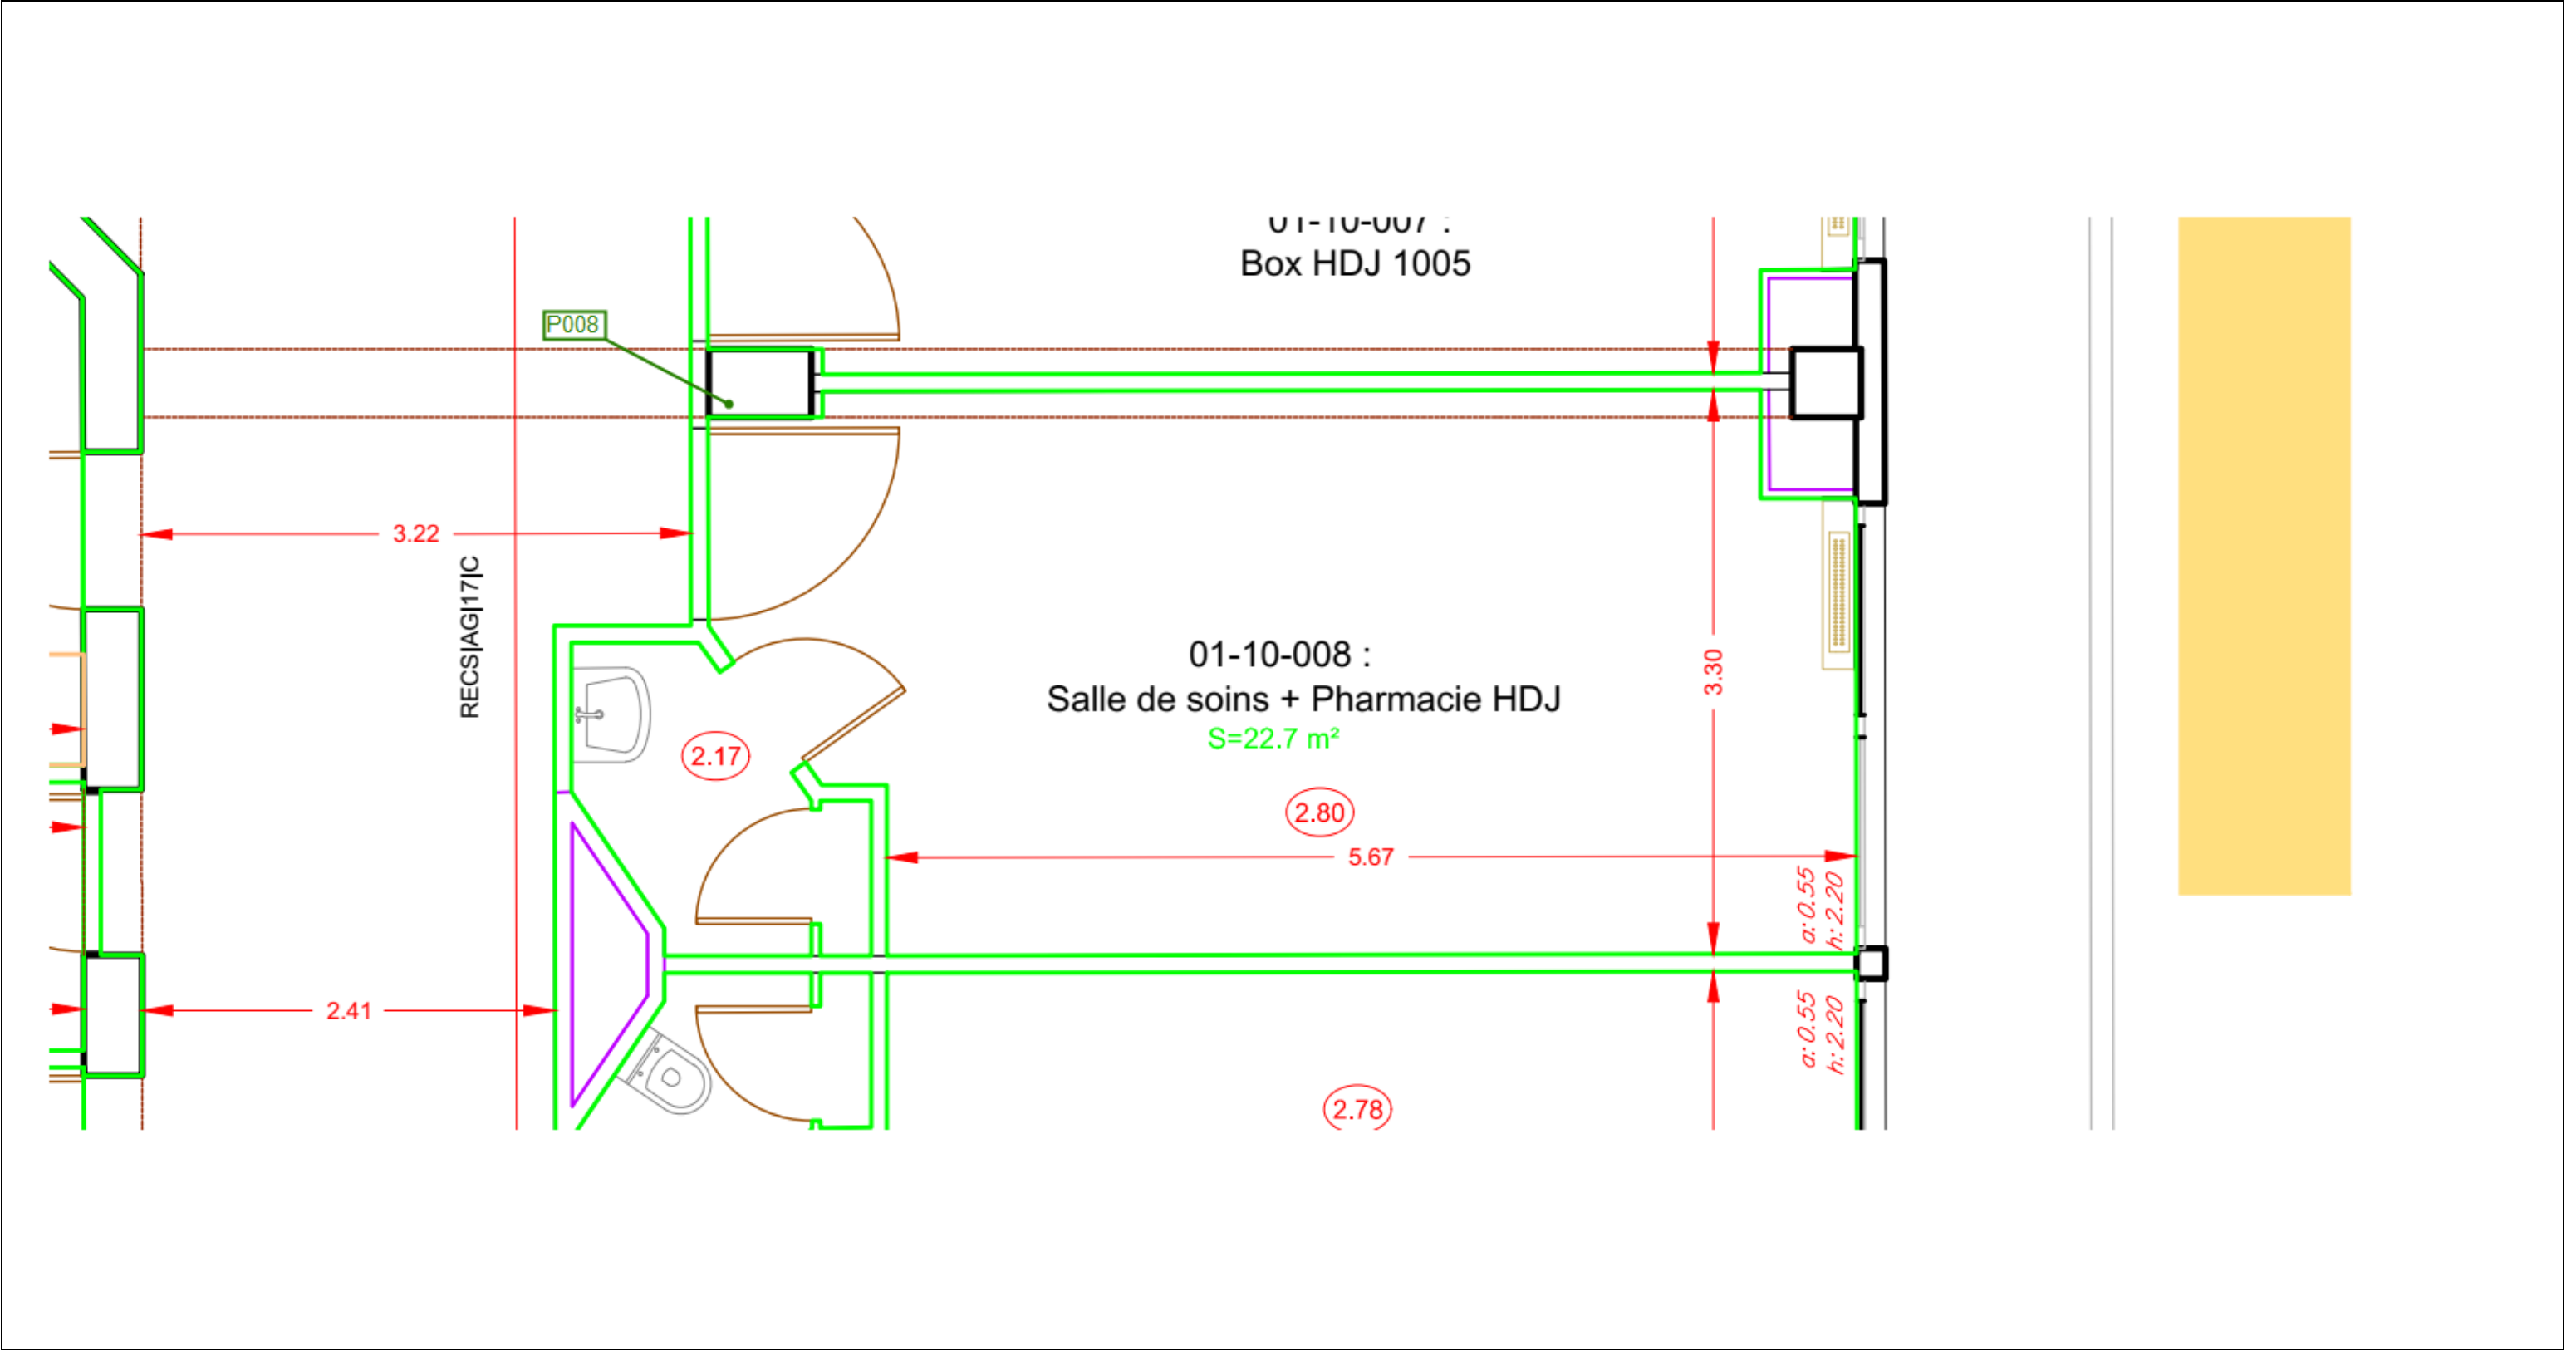

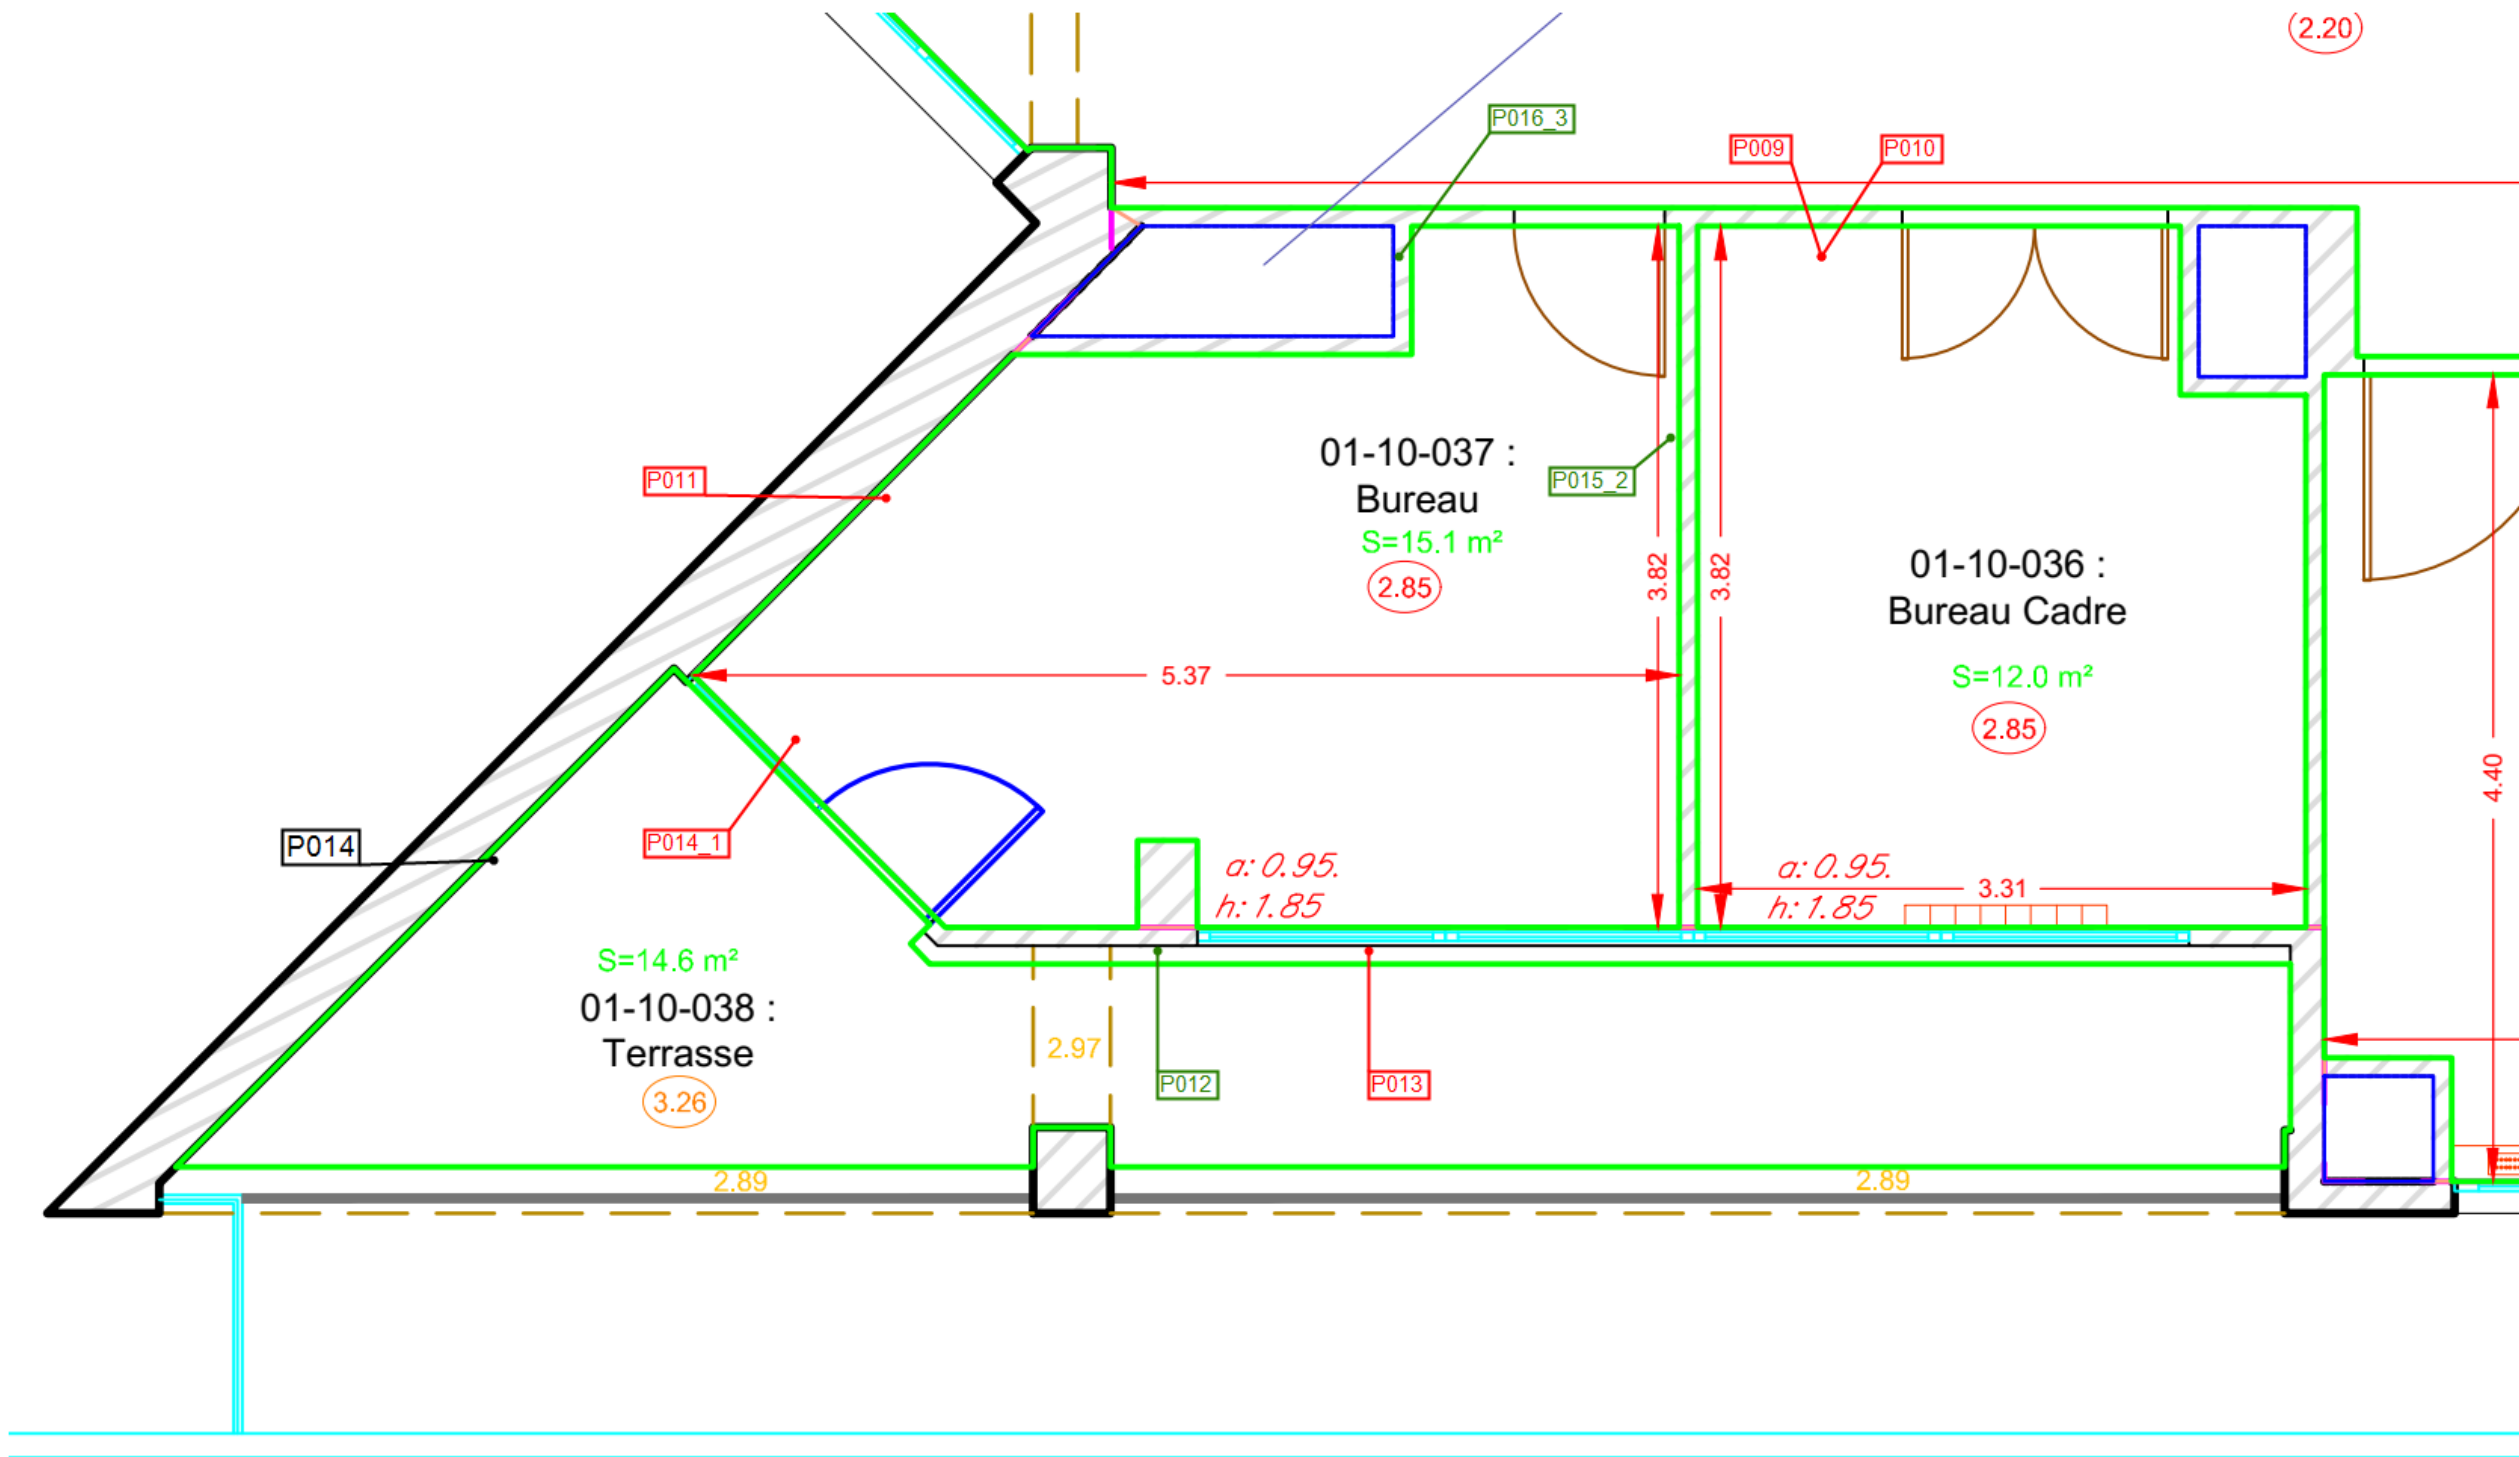


apave Planche de repérage			
Client :	Mr DELENTE	Titre :	PLAN DE LOCALISATION GENERAL P06
N° rapport :	T260173514		
N° planche :	6/15	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Date :	10/04/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	PERE Cyril	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

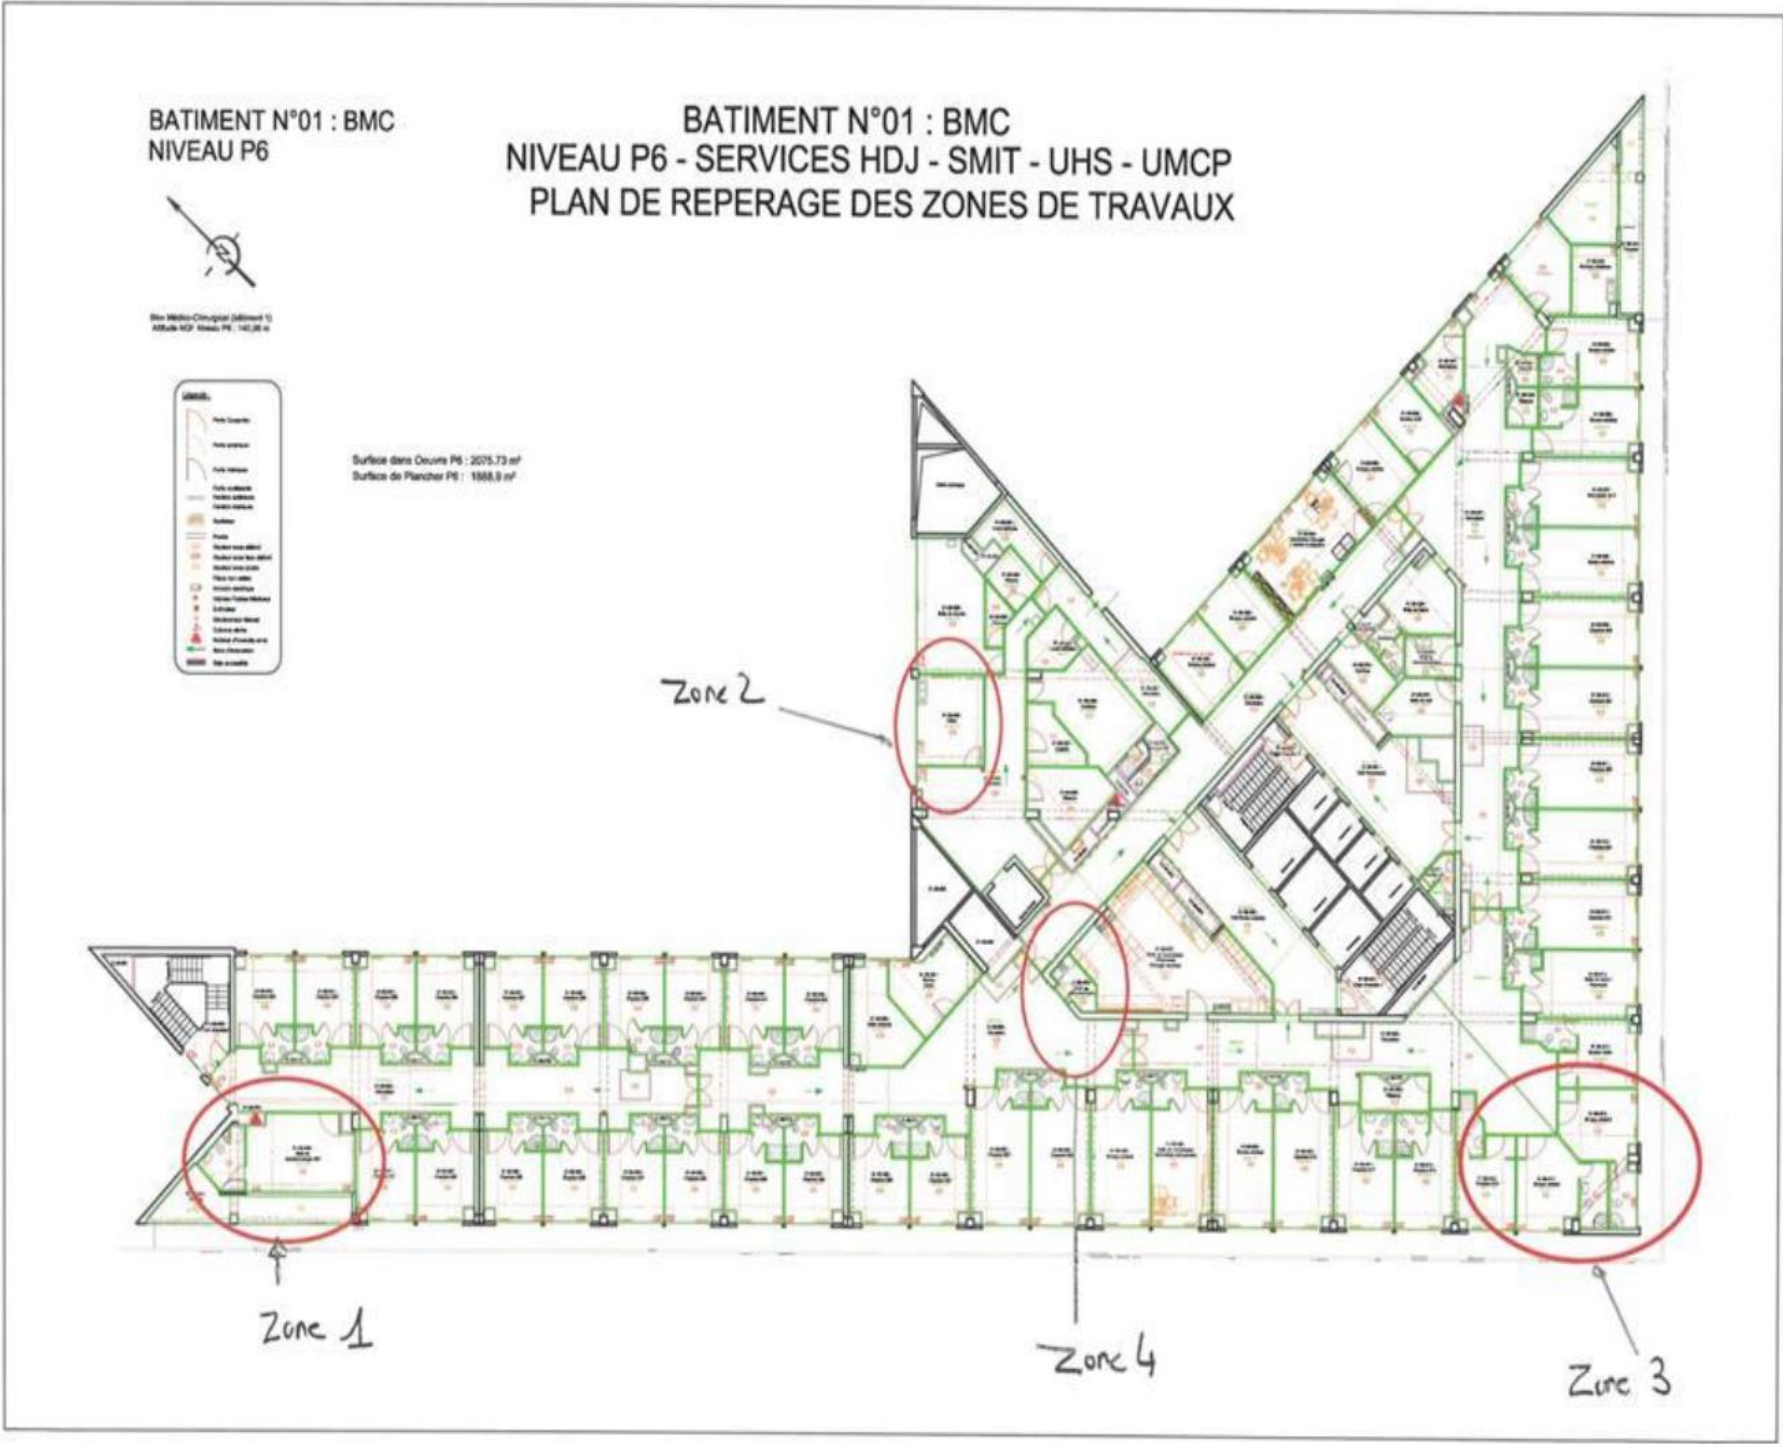


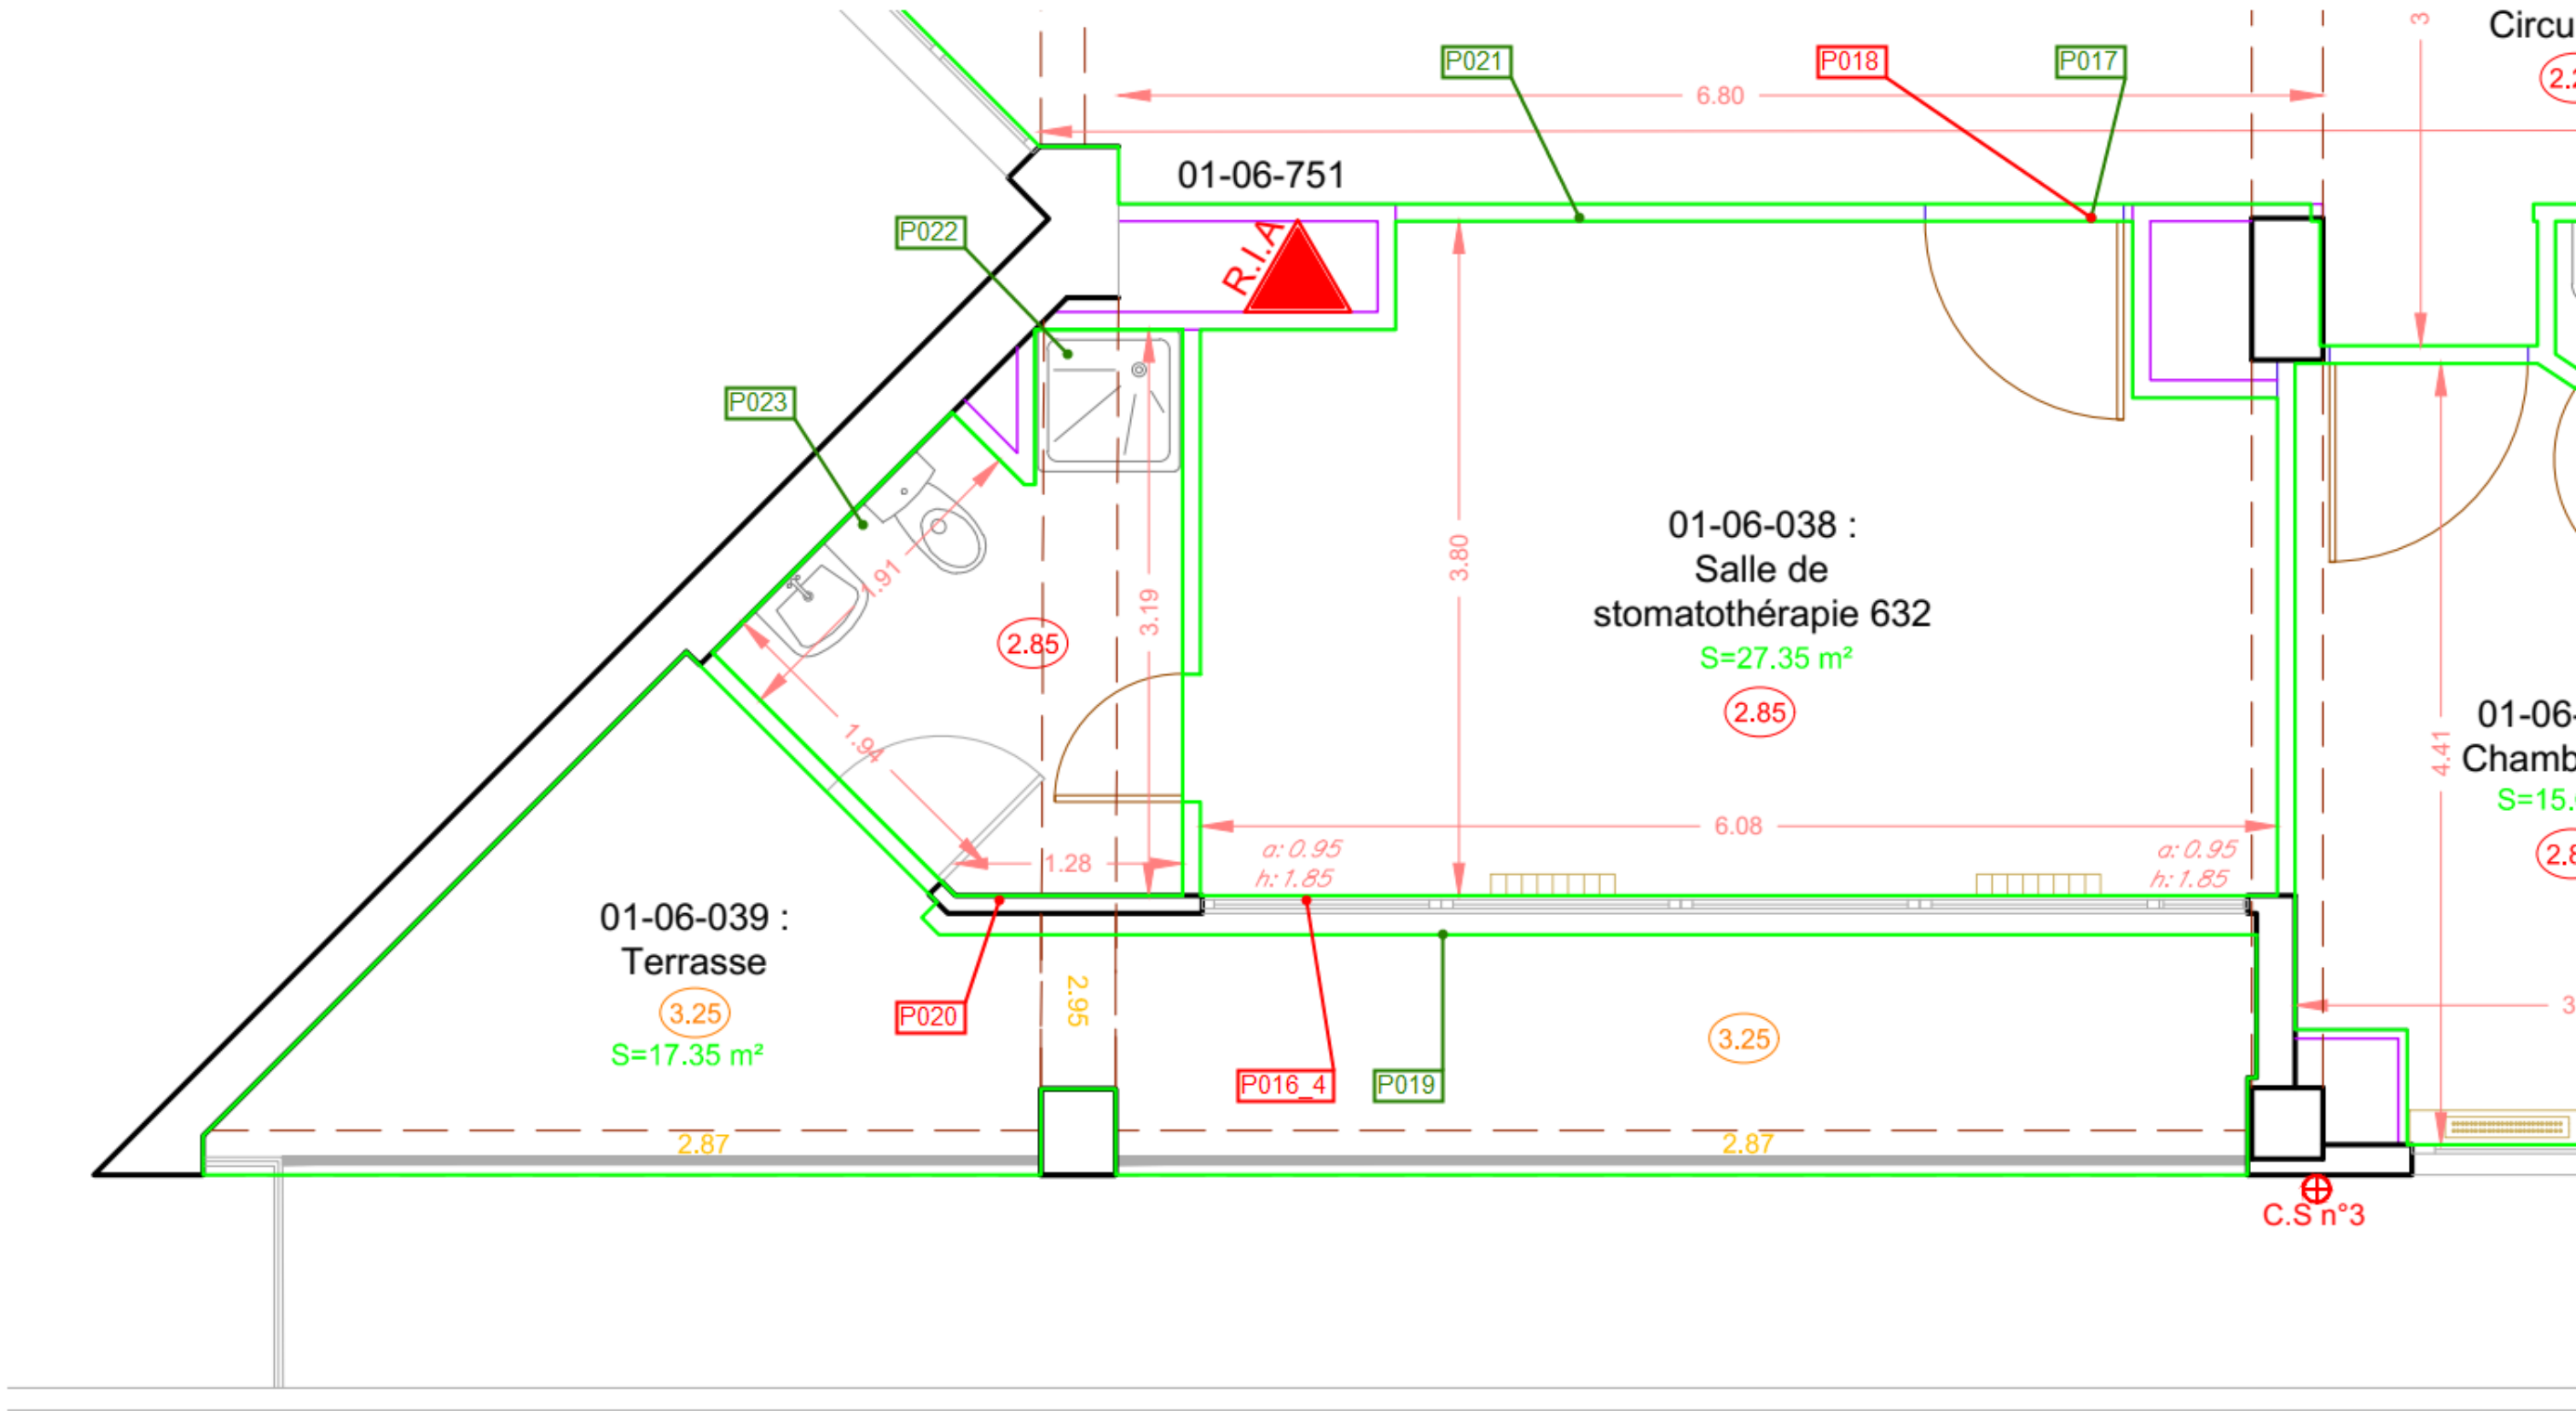



Client :	Mr DELENTE	Titre :	PLAN	DE	LOCALISATION	DES
N° rapport :	T260173514					
N° planche :	8/15	Version : 0	Lieu d'intervention :	1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE		
Type :	Croquis					
Date :	10/04/2026		Bâtiment :			
Intervenant :	PERE Cyril		Etage :			
Origine du plan :			Commentaire :			

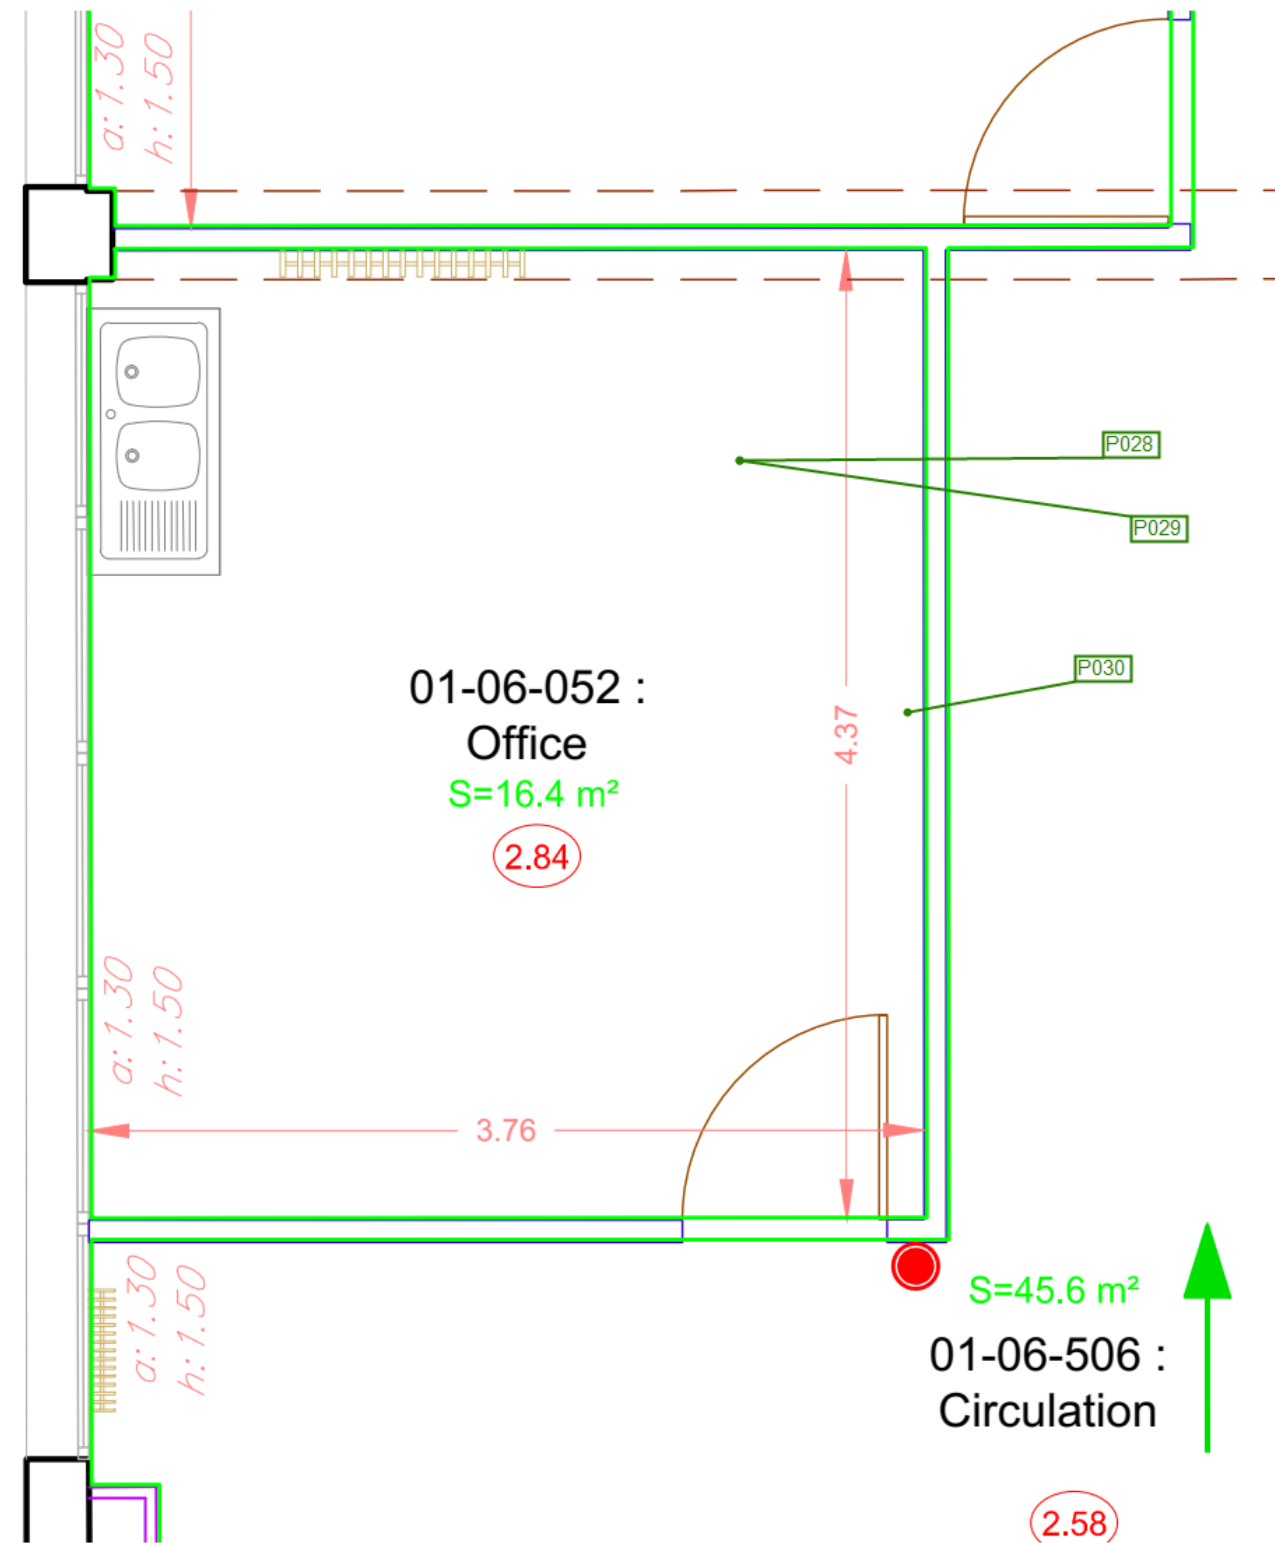



apave Planche de repérage		Legende : Prélèvement négatif	
Client :	Mr DELENTE	Titre :	PLAN DE LOCALISATION DES
N° rapport :	T260173514	Lieu d'intervention :	1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
N° planche :	10/15	Version : 0	
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	10/04/2026	Etage :	
Intervenant :	PERE Cyril	Commentaire :	
Origine du plan :			

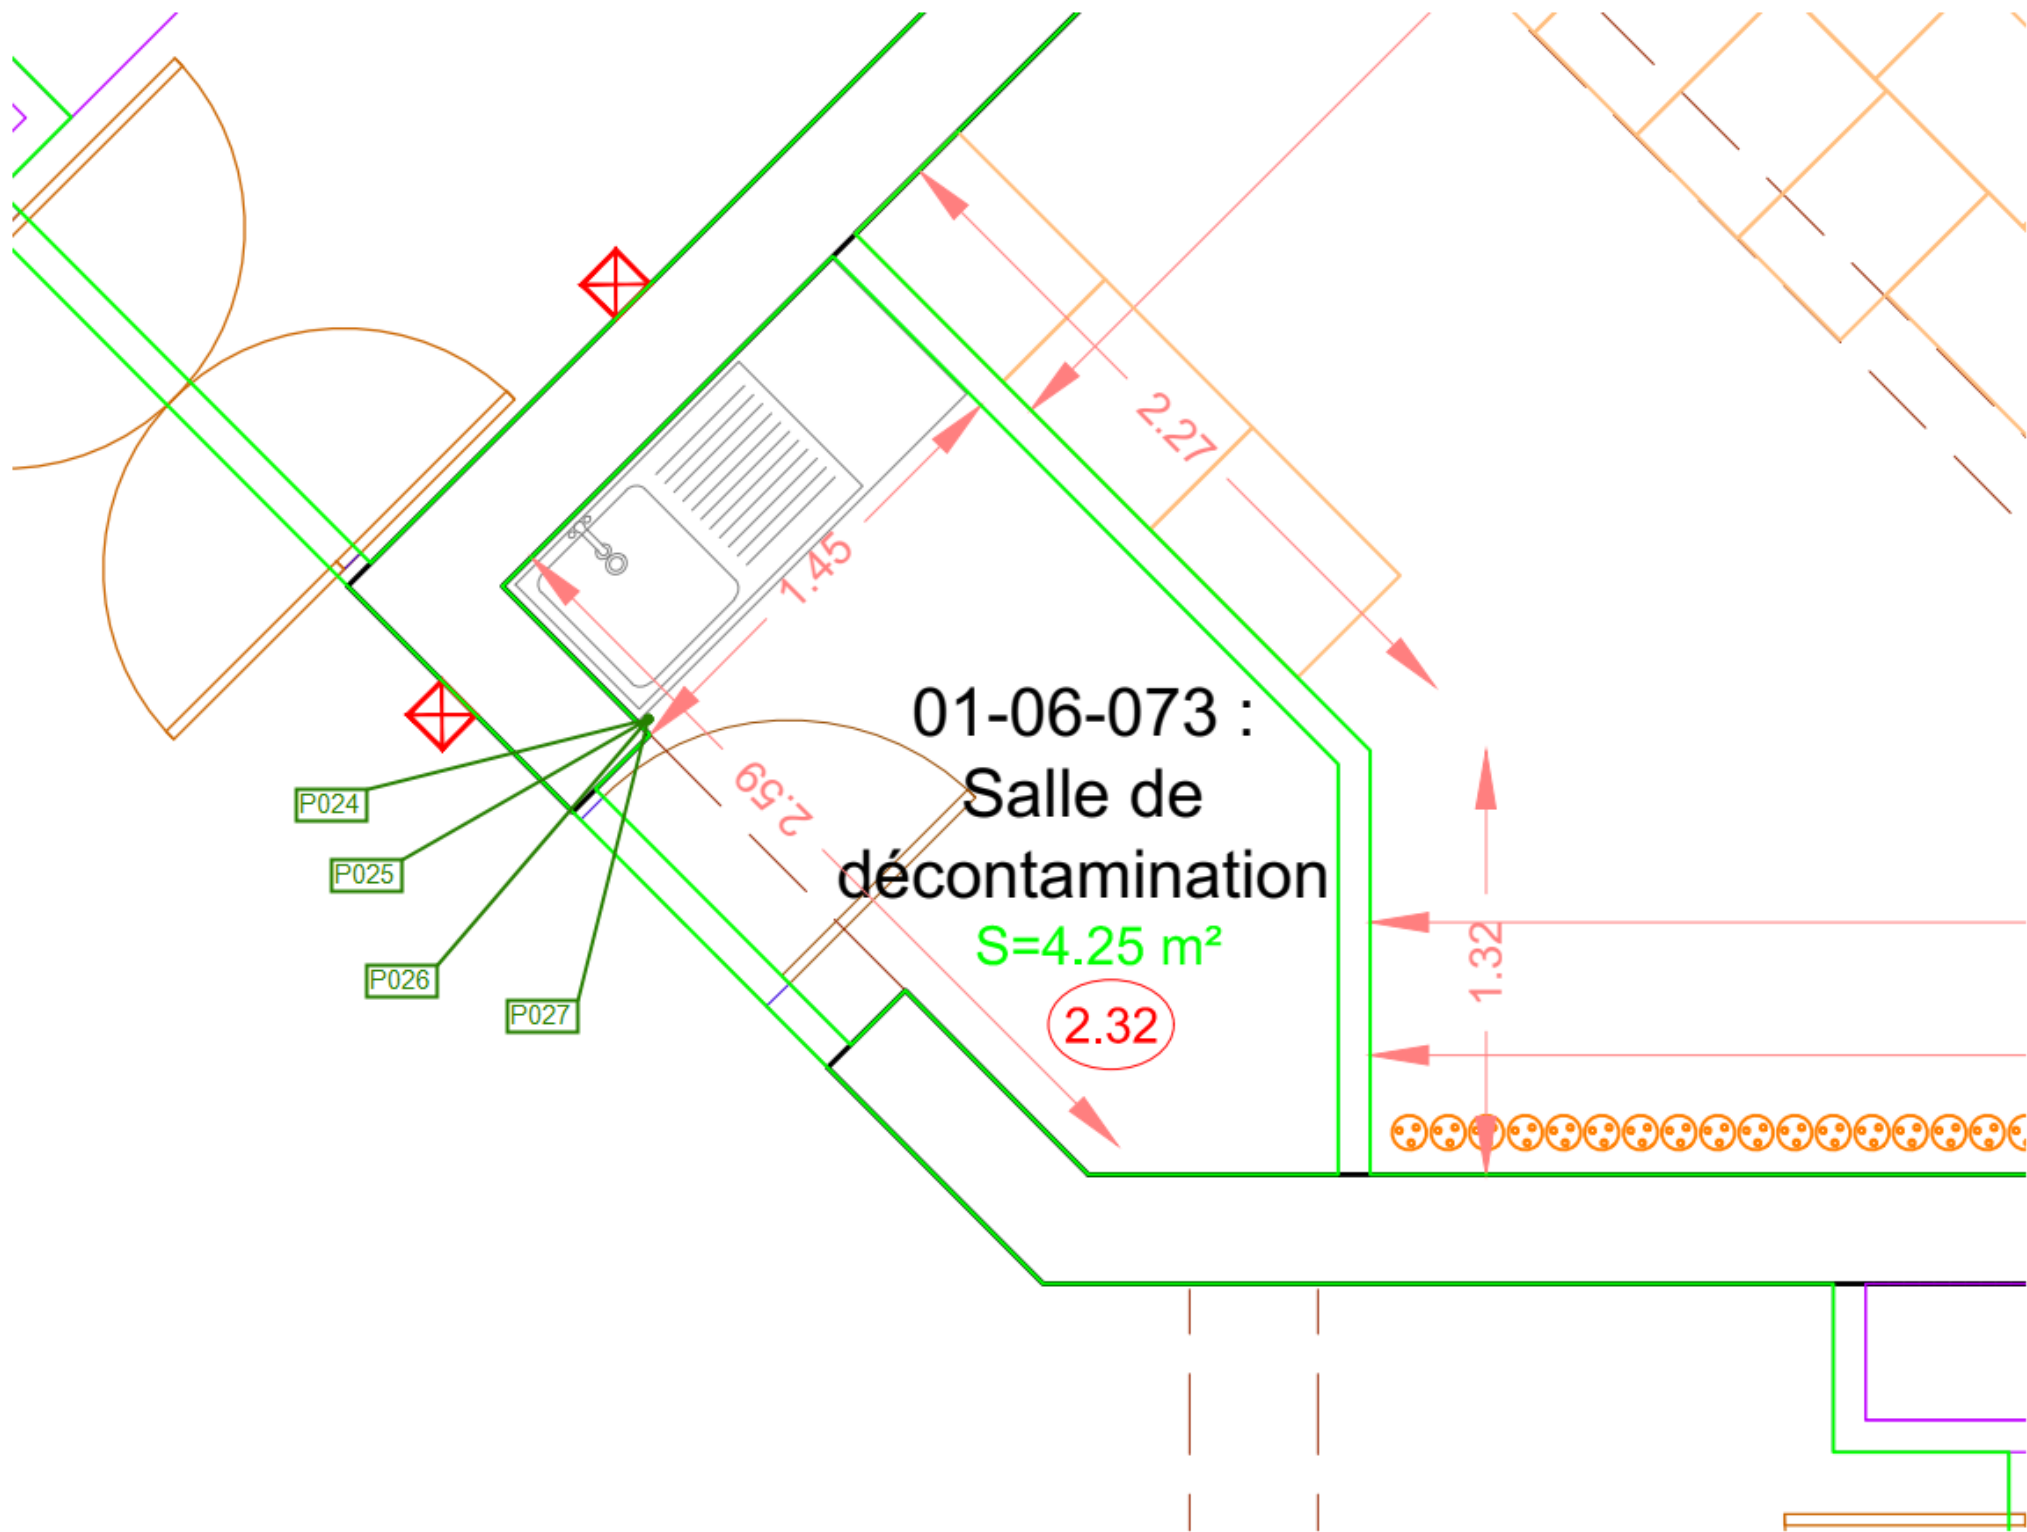

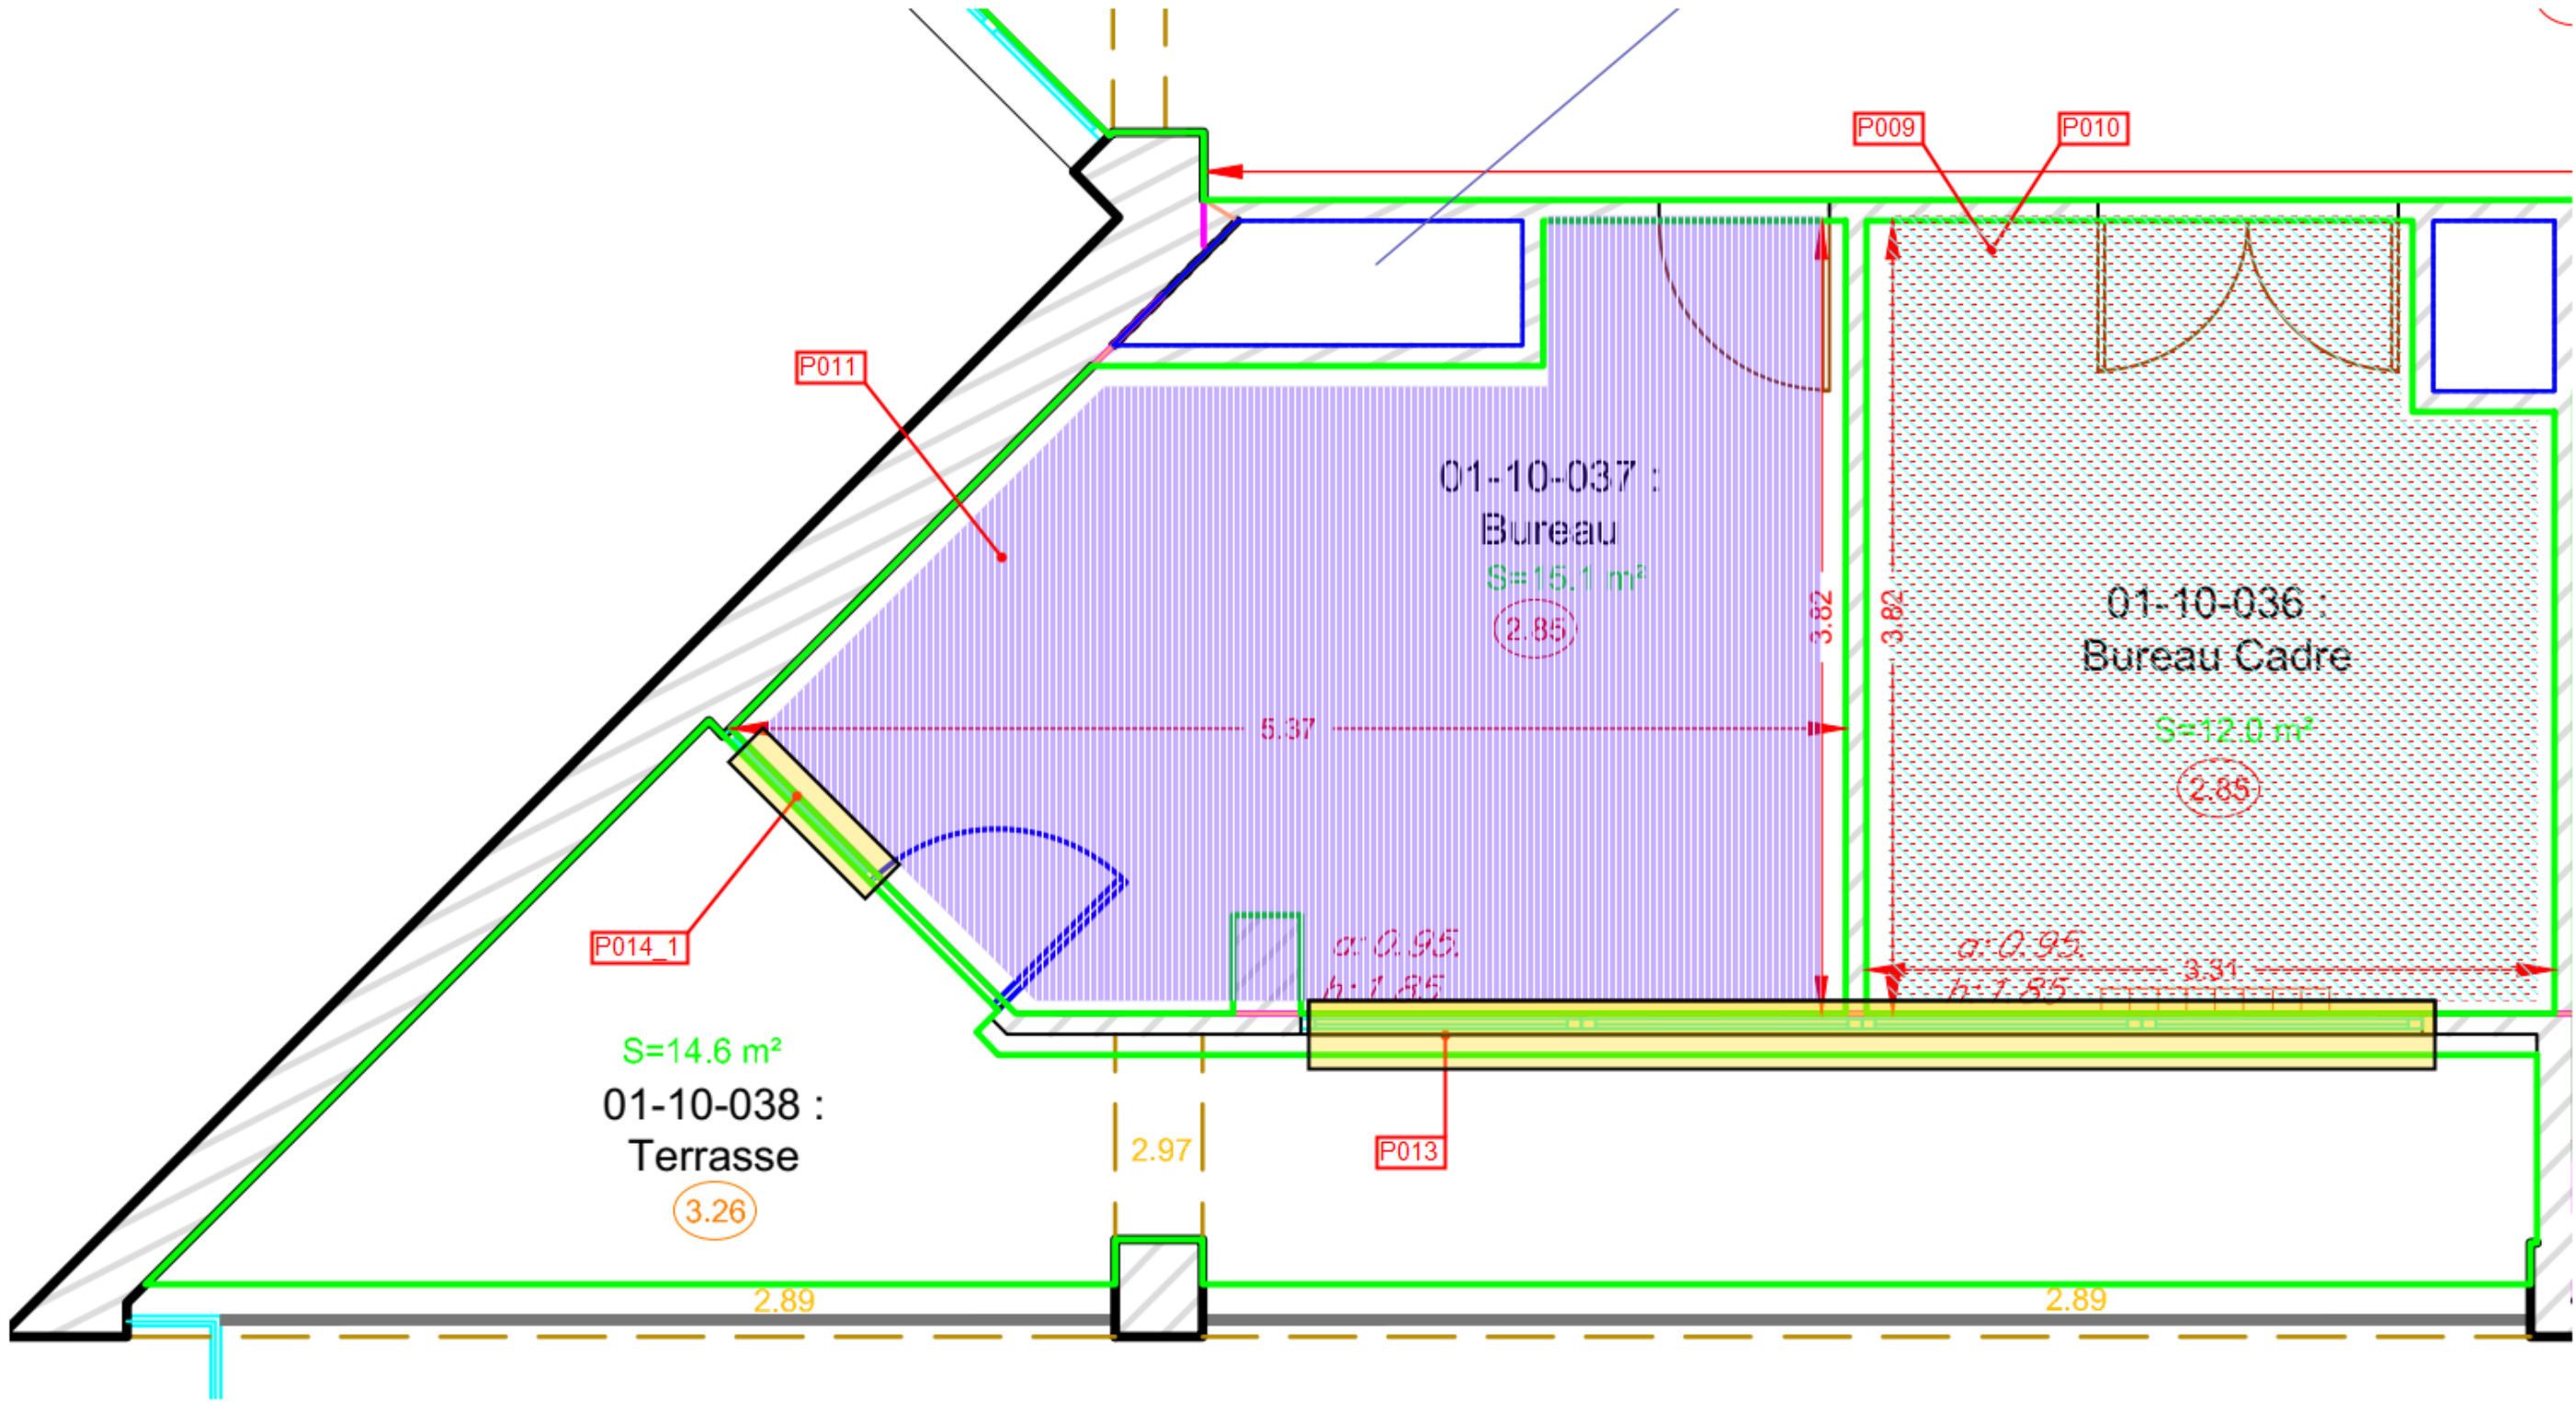

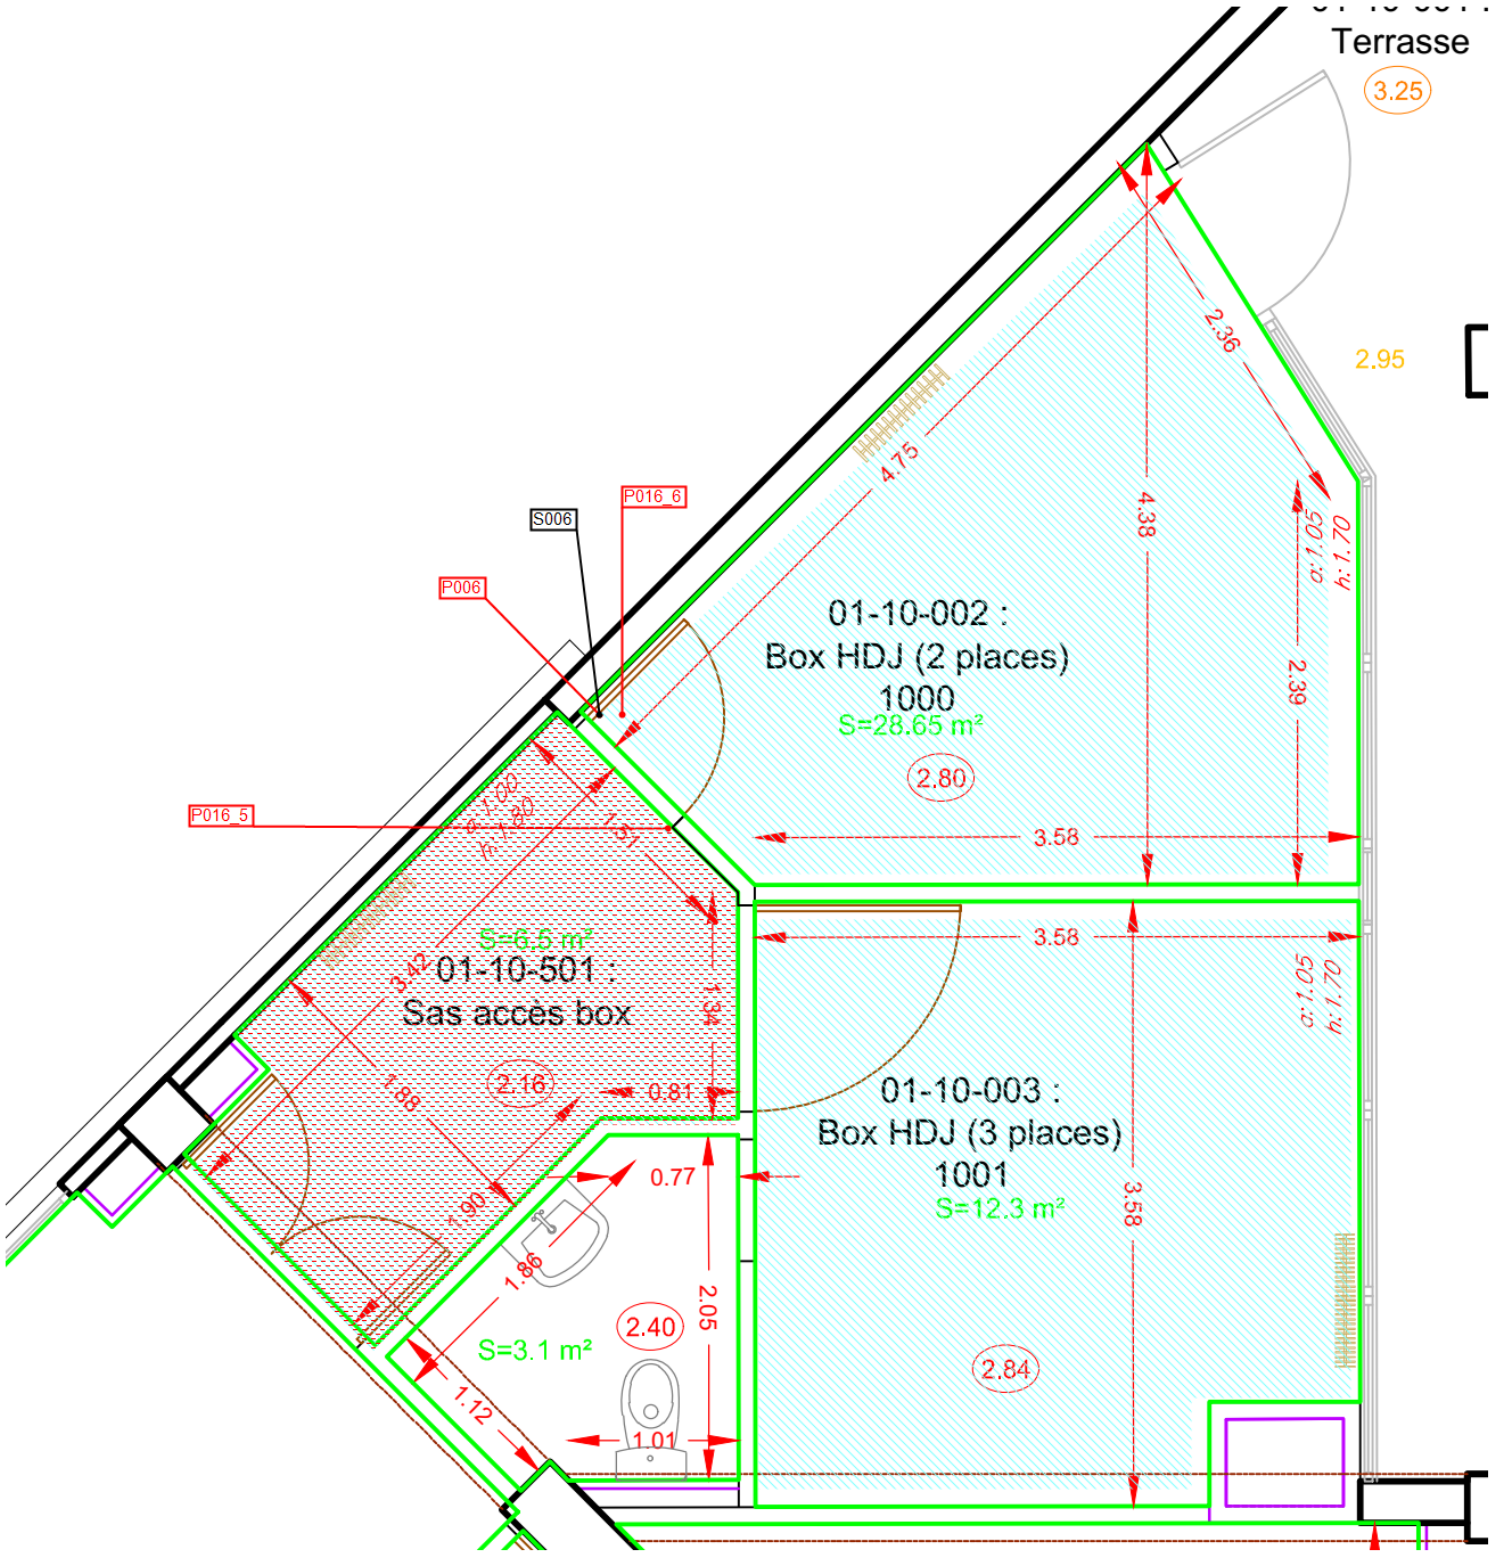

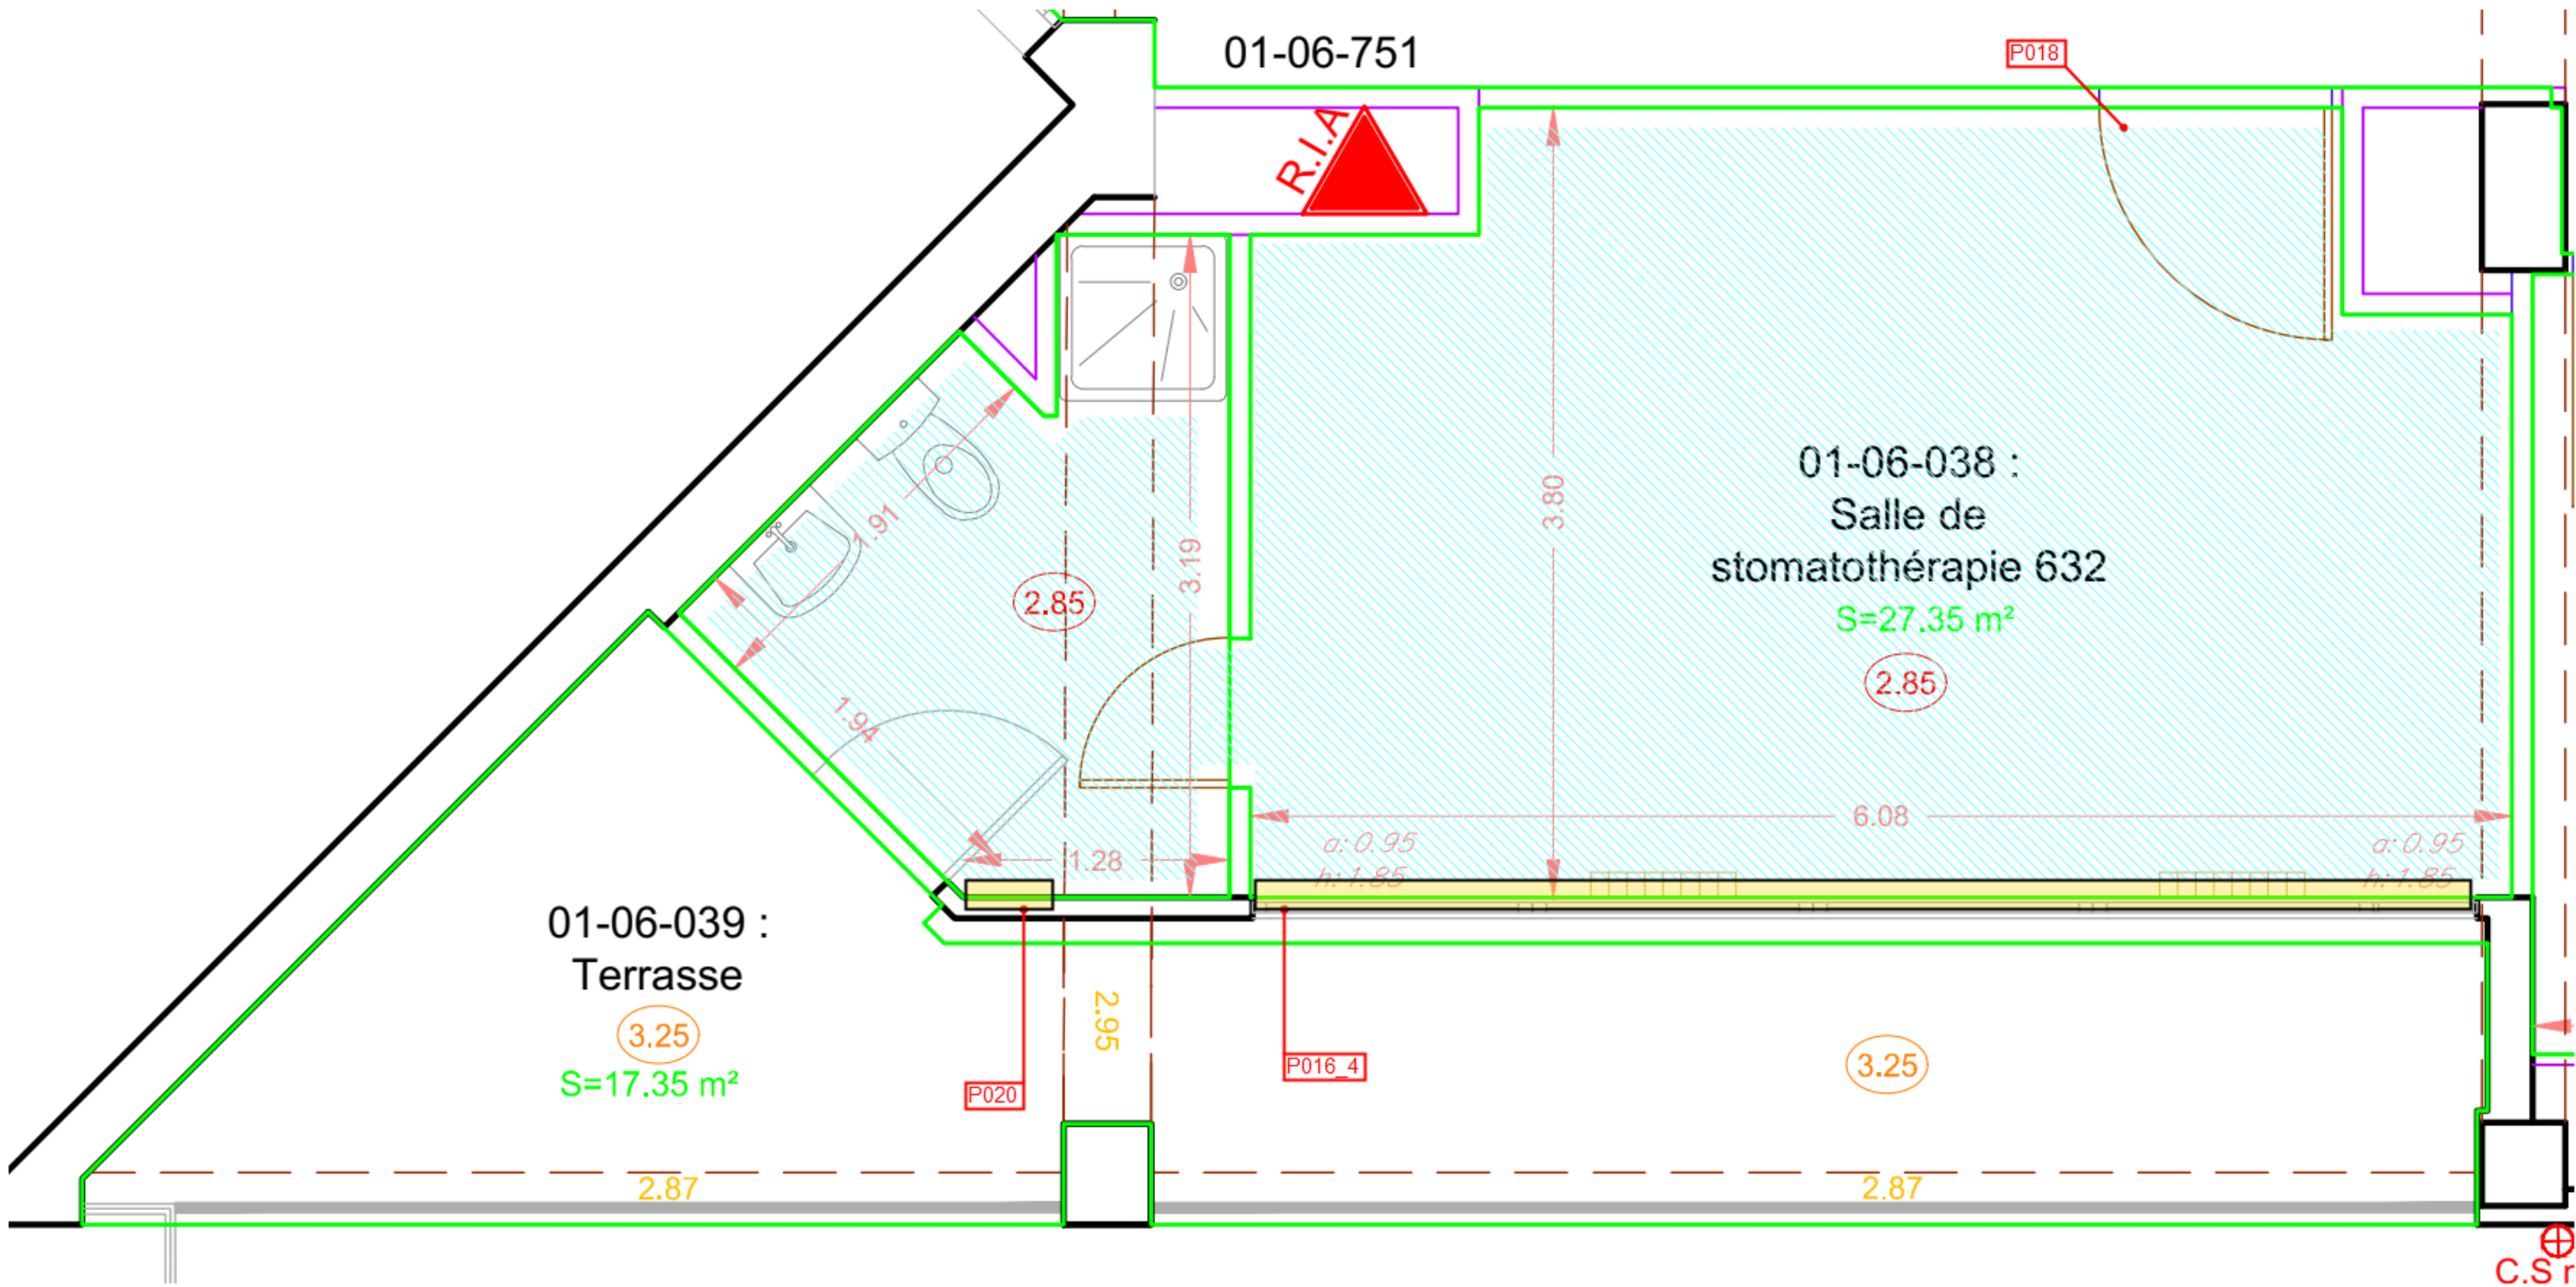

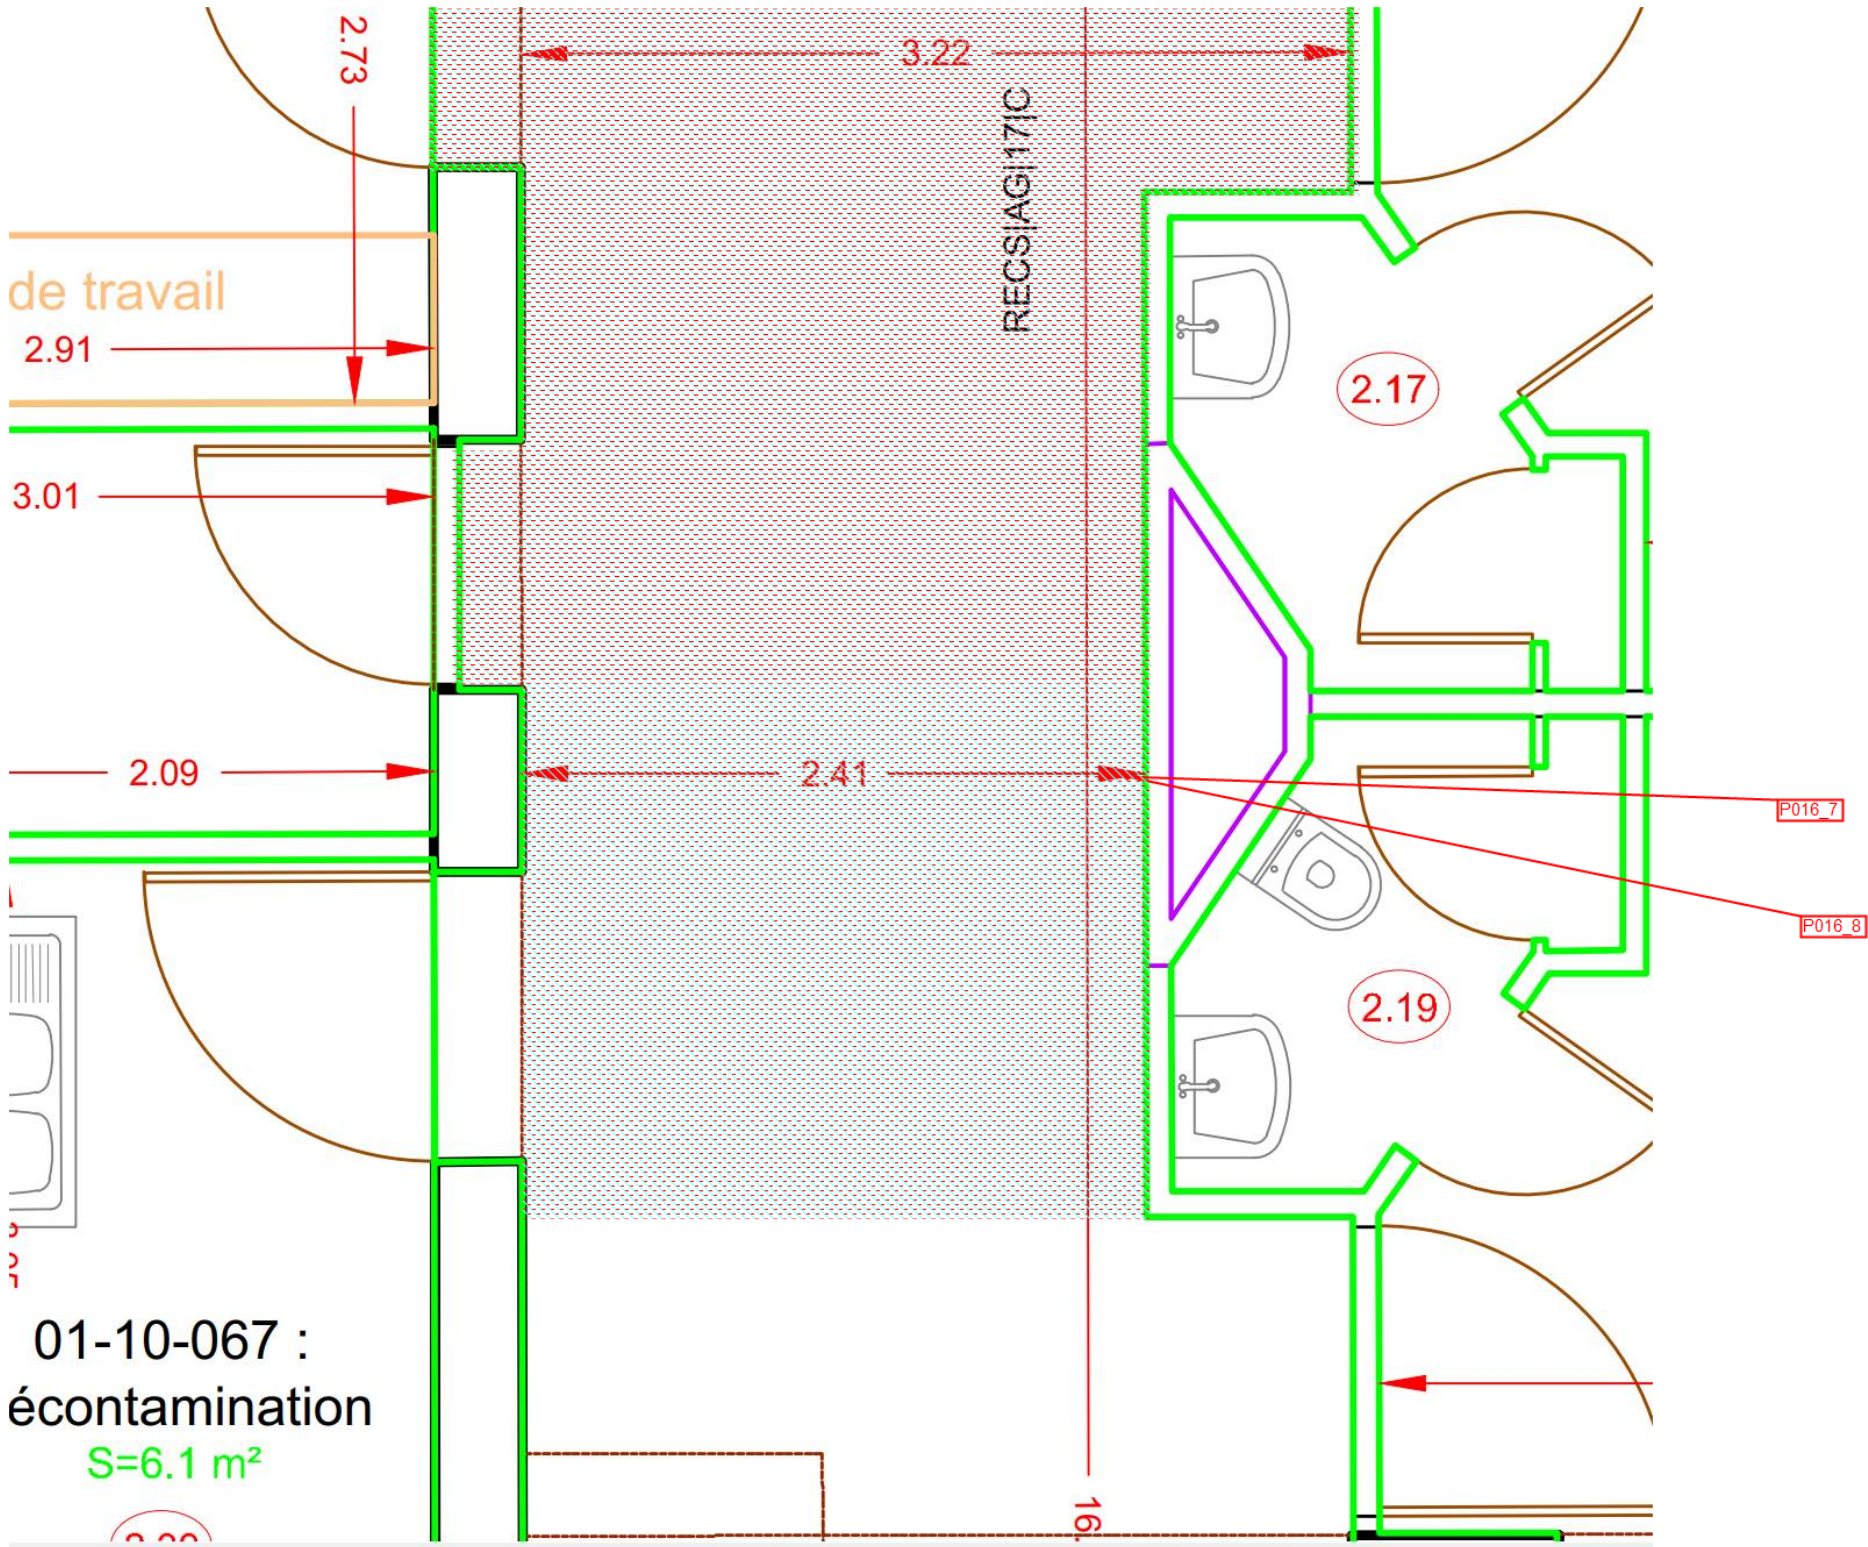

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Revêtement de sol

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514		R+10 - 01-10-003 Box HDJ 1001
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Dalle de sol			PERE Cyril
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante ()			

ELEMENT : Revêtement de sol

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514		R+6 - 01-06-017 Bureau medical
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Ragréage + Colle noir			PERE Cyril
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante ()			


PRELEVEMENT : P001

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514		R+10 - 01-10-066 Salle de staff
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Dalle de sol	12/03/2026		PERE Cyril
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol			


PRELEVEMENT : P002

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-066 Salle de staff	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Ragréage + colle	12/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Ragréage + colle			


PRELEVEMENT : P003

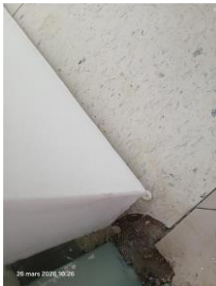Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-501 Accès BOX	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle de sol			


PRELEVEMENT : P004

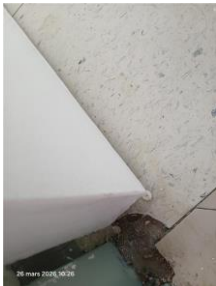Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-501 Accès BOX	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol + Colle	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Revêtement de sol + Colle			

PRELEVEMENT : P005

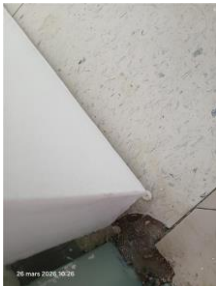Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle de sol			

PRELEVEMENT : P006

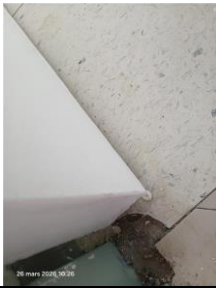Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Ragréage + colle	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage + colle			

PRELEVEMENT : P007

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calicots	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Murs - E			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicots			

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+10 - 01-10-008 Salle de soins+
Pharmacie HDJ

Matériau

Enduit - plâtre

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Murs - A

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / plâtre



PRELEVEMENT : P009

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-036 Bureau MME BARRE	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle de sol			

PRELEVEMENT : P010

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-036 Bureau MME BARRE	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Ragréage + Colle	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage + Colle			

PRELEVEMENT : P011

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-036 Bureau MME BARRE	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Ragréage + Colle noir - Sol souple	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage + Colle noir / Sol souple			

PRELEVEMENT : P012

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-036 Bureau MME BARRE	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint type comprébande	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Fenêtre - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint type comprébande			

PRELEVEMENT : P013

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-036 Bureau MME BARRE	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint vitrage extérieur	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Fenêtre - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint vitrage extérieur			

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-038 Chambre 632
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol



PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+6 - 01-06-038 Chambre 632

Matériau

Ragréage + Colle

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ragréage + Colle



PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-038 Chambre 632
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint Compribande



PRELEVEMENT : P020

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-038 Chambre 632	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Mastic vitrier	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Fenêtre - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Mastic vitrier			

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+6 - 01-06-038 Chambre 632

Matériau

Enduit - Plâtre

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre



PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+6 - 01-06-038 Chambre 632

Matériau

Colle de faïence

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence



PRELEVEMENT : P023

Emplacement



26 mars 2026 11:39

Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+6 - 01-06-038 Chambre 632

Matériau

Enduit - Peinture

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+6 - 01-06-073 Salle décontamination

Matériau

Dalle + Colle

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle + Colle



PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+6 - 01-06-073 Salle décontamination

Matériau

Colle de plinthes

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de plinthes



PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+6 - 01-06-073 Salle décontamination

Matériau

Colle de faïence

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence



PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-073 Salle décontamination
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de carrelage



PRELEVEMENT : P028

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-052 Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol

PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-052 Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage + Colle noir	26/03/2026	PERE Cyril
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage + Colle noir		

PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-052 Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	26/03/2026	PERE Cyril
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-016 Bureau medical
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol



PRELEVEMENT : P032

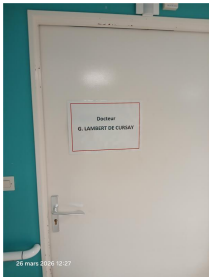Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-016 Bureau medical	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle noir et ragréage	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle noir et ragréage			

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-016 Bureau medical
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol (couloir)	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol (couloir)



PRELEVEMENT : P034

Emplacement



26 mars 2026 12:27

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-016 Bureau medical
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage + Colle (couloir)	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ragréage + Colle (couloir)



26 mars 2026 12:28

PRELEVEMENT : P035

Vue d'ensemble



26 mars 2026 12:27

Emplacement



26 mars 2026 12:28

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-016 Bureau medical
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

PRELEVEMENT : P036

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-016 Bureau medical	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle de faïence			

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



26 mars 2026 12:27

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-016 Bureau medical
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicots



PRELEVEMENT : P014_1

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-037 Bureau	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint vitrage interieur	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Fenêtre - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint vitrage interieur			

PRELEVEMENT : P015_2

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+10 - 01-10-037 Bureau

Matériau

Calicots

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Calicots



PRELEVEMENT : P016_3

Emplacement



Nom du client

CH BRIVE

Numéro de dossier

T260173514

Partie d'ouvrage

R+10 - 01-10-037 Bureau

Matériau

Enduit platre

Date de prélèvement

26/03/2026

Nom de l'opérateur

PERE Cyril

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit platre



PRELEVEMENT : P016_4

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+6 - 01-06-038 Chambre 632	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint de fenêtre	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Fenêtre - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de fenêtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (fibreux) (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	


PRELEVEMENT : P016_5

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-501 Accès BOX	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol, colle et ragréage	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle de sol, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	


PRELEVEMENT : P016_6

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle et ragréage	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	


PRELEVEMENT : P016_7

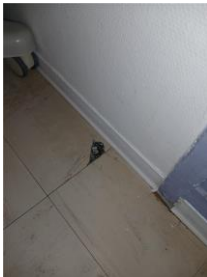Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - Circulation HDJ MEDECINE	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle et ragréage	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P016_8

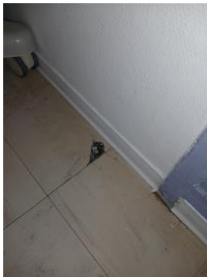Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - Circulation HDJ MEDECINE	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)		
001-COUCHE	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	
001-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P016_9

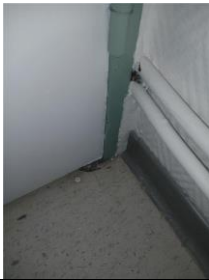Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260173514	R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-KC-033683-01	Fibres d'amiante non détectées	

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Document 1



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Cyril PERE
15 Rue Léon Serpollet - ZI Nord
87280 LIMOGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page 1/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client: Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	P003 Dalle de sol (R+10) 01-10-501 Accès BOX -Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (i)	MET / ZD6P *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004 Revêtement de sol + Colle (R+10) 01-10-501 Accès BOX -Revêtement de sol - Sol	Matériau de type poussières en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (de différentes couleurs)	MET / ZD6P *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005 Dalle de sol (R+10) 01-10-502 Box HDJ 1000 -Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) (i)	MET / ZD6P *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006 Ragréage + colle (R+10) 01-10-502 Box HDJ 1000 -Revêtement de sol - Sol	Matériau de type colle (jaune) + (noir) (bitumineux) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris) en traces ; matériau de type poussières en traces(ii)	MOLP / RJL4 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page2/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac -19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007 Calicots (R+10) 01-10-502 Box HDJ 1000 -Murs - E	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1 + (blanc) n°2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZD6P *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP / RJL4 *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008 Enduit - plâtre (R+10) 01-10-008 Salle de soins+ Pharmacie HDJ - Murs - A	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	MET / ZD6P *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009 Dalle de sol (R+10) 01-10-036 Bureau MME BARRE - Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / ZD6P *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / RJL4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page3/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac -19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P010 Ragréage + Colle (R+10) 01-10-036 Bureau MME BARRE - Revêtement de sol - Sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii) (iii)	MOLP * / R.JL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	P011 Ragréage + Colle noir - Sol souple (R+10) 01-10-036 Bureau MME BARRE - Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) + (noir) (bitumineux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MOLP * / R.JL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P012 Joints type compribande (R+10) 01-10-036 Bureau MME BARRE - Fenêtre - Joint d'étanchéité - Murs	Matériau semi-dur de type joint (noir) (bitumineux) ; matériau de type poussières en traces	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013 Joint vitrage extérieur (R+10) 01-10-036 Bureau MME BARRE - Fenêtre - Ouvrant extérieur - Murs	Matériau souple de type joint (gris) (collant) ; matériau (gris) (marron) en traces	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page4/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac -19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (gris) (marron)	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	P014 Joint vitrage intérieur (R+10) 01-10-037 Bureau - Fenêtre - Ouvrant intérieur - Murs	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	P015 Calicots (R+10) 01-10-037 Bureau - Cloisons - Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1 + (blanc) n°2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * / RJL4	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016 Enduit plâtre (R+10) 01-10-037 Bureau - Cloisons - Murs	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page5/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac -19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P017 Dalle de sol (R+6) 01-06-038 Chambre 632 -Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (i)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018 Ragréage + Colle (R+6) 01-06-038 Chambre 632 -Revêtement de sol - Sol	Matériau de type colle (jaune) + (noir) (bitumineux) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris) (beige) en traces(ii)	MOLP / RJL4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P019 Joint Compribande (R+6) 01-06-038 Chambre 632 - Fenêtre - Joint d'étanchéité - Murs	Matériau semi-dur de type joint (gris) (noir) (bitumineux)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020 Mastic vitrier (R+6) 01-06-038 Chambre 632 -Fenêtre - Ouvrant extérieur - Murs	Matériau semi-dur de type mastic (beige) (gris)	MOLP / RJL4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	P021 Enduit - Plâtre (R+6) 01-06-038 Chambre 632 -Revêtement de murs - Murs	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(iv)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page 6/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client: Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P022 Colle de faïence (R+6) 01-06-038 Chambre 632 - Revêtement de murs - Murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023 Enduit - Peinture (R+6) 01-06-038 Chambre 632 - Revêtement de murs - Murs	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (blanc)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024 Dalle + Colle (R+6) 01-06-073 Salle décontamination - Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (marron) (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025 Colle de plinthes (R+6) 01-06-073 Salle décontamination - Revêtement de murs - Murs	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page 7/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client: Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac -19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026 Colle de faïence (R+6) 01-06-073 Salle décontamination - Revêtement de murs - Murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027 Colle de carrelage (R+6) 01-06-073 Salle décontamination - Revêtement de sol - Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau dur (gris) (granulaire)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (beige) (granulaire)(v)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page 8/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client: Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P028 Dalle de sol (R+6) 01-06-052 Office - Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029 Ragréage + Colle noir (R+6) 01-06-052 Office - Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) (noir) en traces	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030 Colle de faïence (R+6) 01-06-052 Office - Revêtement de murs - Murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau de type peinture (orange) en traces + (vert) en traces	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031 Dalle de sol (R+6) 01-06-016 Bureau médical - Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (vi)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032 Colle noir et ragréage (R+6) 01-06-016 Bureau médical - Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page 9/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client: Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (de différentes couleurs) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(ii)	MOLP * /RJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	P033 Dalle de sol (couloir) (R+6) 01-06-016 Bureau medical -Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (vii)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034 Ragréage + Colle (couloir) (R+6) 01-06-016 Bureau medical -Revêtement de sol - Sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035 Colle de carrelage (R+6) 01-06-016 Bureau medical -Revêtement de sol - Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type poussières en traces	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page 10/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client: Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	P036 Colle de faïence (R+6) 01-06-016 Bureau medical -Revêtement de murs - Murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037 Calicots (R+6) 01-06-016 Bureau medical -Revêtement de murs - Murs	Matériau semi-dur de type enduit (beige) n°1 + (beige) n°2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * /RJL4	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

- (i) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineux (noir) ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (iii) Un matériau de type dalle de sol (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (iv) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (v) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (vi) Un matériau de type colle (jaune) ; poussières est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (vii) Un matériau de type peinture (beige) + (vert) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021920-01 Date d'émission de rapport : 14/04/2026 17:27 Page 11/11
Dossier N° : 26K011961 Date de réception : 10/04/2026 Date d'analyse : 13/04/2026
Référence dossier Client:Dossier: 133081A
Immeuble ou site concerné : 1 boulevard Doc Verlhac -19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Propriétaire : CH BRIVE Mr
C26126430A/T260173514

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Mareva FEDELE
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 : +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720260501843415**Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Cyril PERE
15 Rue Léon Serpollet - ZI Nord
87280 LIMOGES

Notre référence : AR-26-KC-033683-01

Numéro de dossier : 26K019191**Référence de dossier : 3324976.2****C26126430 A - 1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr
DELENTE (CH BRIVE)
T260173514**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26K019191-001 - Référence *P016_8-R+10 - Circulation HDJ MEDECINE - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26K019191-002 - Référence *P016_9-R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26K019191-003 - Référence *P016_7-R+10 - Circulation HDJ MEDECINE - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26K019191-004 - Référence *P016_6-R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26K019191-005 - Référence *P016_5-R+10 - 01-10-501 Accès BOX - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26K019191-006 - Référence *P016_4-R+6 - 01-06-038 Chambre 632 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures

33172 Gradignan

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 Gradignan

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-OUEST**
Laboratoire Analyses Gradignan
4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-018956-01 Date d'émission de rapport : 05/06/2026 3:03 Page 1/3
Référence laboratoire N° : 26RB019205 Référence de suivi du dossier N° : 26K019191
Reçu au laboratoire le : 02/06/2026 Date de réception : 01/06/2026
Date d'analyse : 04/06/2026
Référence dossier Client: 26K019191 - 3324976.2C26126430 A - 1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE -
Mr DELENTE (CH BRIVE) T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26K019191-001 - P016_8-R+10 - Circulation HDJ MEDECINE - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (1)	26K019191-002 - P016_9-R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (2)	26K019191-003 - P016_7-R+10 - Circulation HDJ MEDECINE - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
004 (2)	26K019191-004 - P016_6-R+10 - 01-10-502 Box HDJ 1000 - Sol - Revêtement de sol - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-018956-01 Date d'émission de rapport : 05/06/2026 3:03 Page2/3
Référence laboratoire N° : 26RB019205 Référence de suivi du dossier N° : 26K019191
Reçu au laboratoire le : 02/06/2026 Date de réception : 01/06/2026
Date d'analyse : 04/06/2026
Référence dossier Client: 26K019191 - 3324976.2C26126430 A - 1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE -
Mr DELENTE (CH BRIVE) T260173514

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	26K019191-005 - P016_5-R+10 - 01-10-501 Accès BOX Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (i)	MET / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	26K019191-006 - P016_4-R+6 - 01-06-038 Chambre 632 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre	Matériau souple de type mastic (fibreuse) (beige)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-018956-01 Date d'émission de rapport : 05/06/2026 3:03 Page3/3
Référence laboratoire N° : 26RB019205 Référence de suivi du dossier N° : 26K019191
Reçu au laboratoire le : 02/06/2026 Date de réception : 01/06/2026
Date d'analyse : 04/06/2026
Référence dossier Client: 26K019191 - 3324976.2C26126430 A - 1 boulevard Doc Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE -
Mr DELENTE (CH BRIVE) T260173514

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+10	01-10-501 Accès BOX	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	13 m ²	
R+10	01-10-003 Box HDJ 1001	Revêtement de sol	Dalle de sol	27 m ²	
R+10	01-10-502 Box HDJ 1000	Revêtement de sol	Ragréage + colle	40 m ²	
		Revêtement de sol	Colle et ragréage	40 m ²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol	27 m ²	
		Revêtement de sol	Ragréage + Colle	27 m ²	
R+10	01-10-036 Bureau MME BARRE	Fenêtre - Ouvrant extérieur	Joint vitrage extérieur	8 ml	
		Revêtement de sol	Ragréage + Colle noir - Sol souple	15 m ²	
R+10	01-10-037 Bureau	Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint vitrage intérieur	8 ml	
		Revêtement de sol	Ragréage + Colle	27,35 m ²	
R+6	01-06-038 Chambre 632	Fenêtre - Ouvrant extérieur	Mastic vitrier	8 ml	
		Fenêtre - Allège de fenêtre	Joint de fenêtre	10 ml	
R+6	01-06-016 Bureau medical	Revêtement de sol	Colle noir et ragréage	19,2 m ²	
R+6	01-06-017 Bureau medical	Revêtement de sol	Ragréage + Colle noir	19,9 m ²	
R+10	Circulation HDJ MEDECINE	Revêtement de sol	Colle et ragréage	10 m ²	
		Revêtement de sol	Dalle de sol	10 m ²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Revêtement de sol Ragréage + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+10	01-10-003 Box HDJ 1001	Revêtement de sol		Dalle de sol	S006	P006 - idem	Oui
R+10	01-10-502 Box HDJ 1000	Revêtement de sol	X	Ragréage + colle		P006	Oui

Z002 - Fenêtre Ouvrant extérieur Joint vitrage exterieur							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+10	01-10-036 Bureau MME BARRE	Fenêtre - Ouvrant extérieur	X	Joint vitrage exterieur		P013	Oui
R+10	01-10-037 Bureau	Fenêtre - Ouvrant interieur		Joint vitrage interieur		P014_1	Oui

Z003 - Revêtement de sol Ragréage + Colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+10	01-10-036 Bureau MME BARRE	Revêtement de sol	X	Ragréage + Colle		P010	Oui

Z004 - Revêtement de sol Colle noir et ragréage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+6	01-06-016 Bureau medical	Revêtement de sol	X	Colle noir et ragréage		P032	Oui
R+6	01-06-017 Bureau medical	Revêtement de sol		Ragréage + Colle noir		P032 - idem	Oui

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1747

Monsieur PERE Cyril

Amiante sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante avec mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

DPE individuel
Selon arrêté du 20 juillet 2023
modifié par l'arrêté du 16 juin 2025

Electricité
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Gaz
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Plomb sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante
Date d'effet : 10/05/2023 : - Date d'expiration : 09/05/2030

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 10/05/2023 : - Date d'expiration : 09/05/2030

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 23/07/2030

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 24/07/2023 : - Date d'expiration : 23/07/2030

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 07/03/2024 : - Date d'expiration : 06/03/2031

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 10/05/2023 : - Date d'expiration : 09/05/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 20/01/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7120 B
Enr487@ LE CERTIFICAT V015 du 19-01-2026



ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

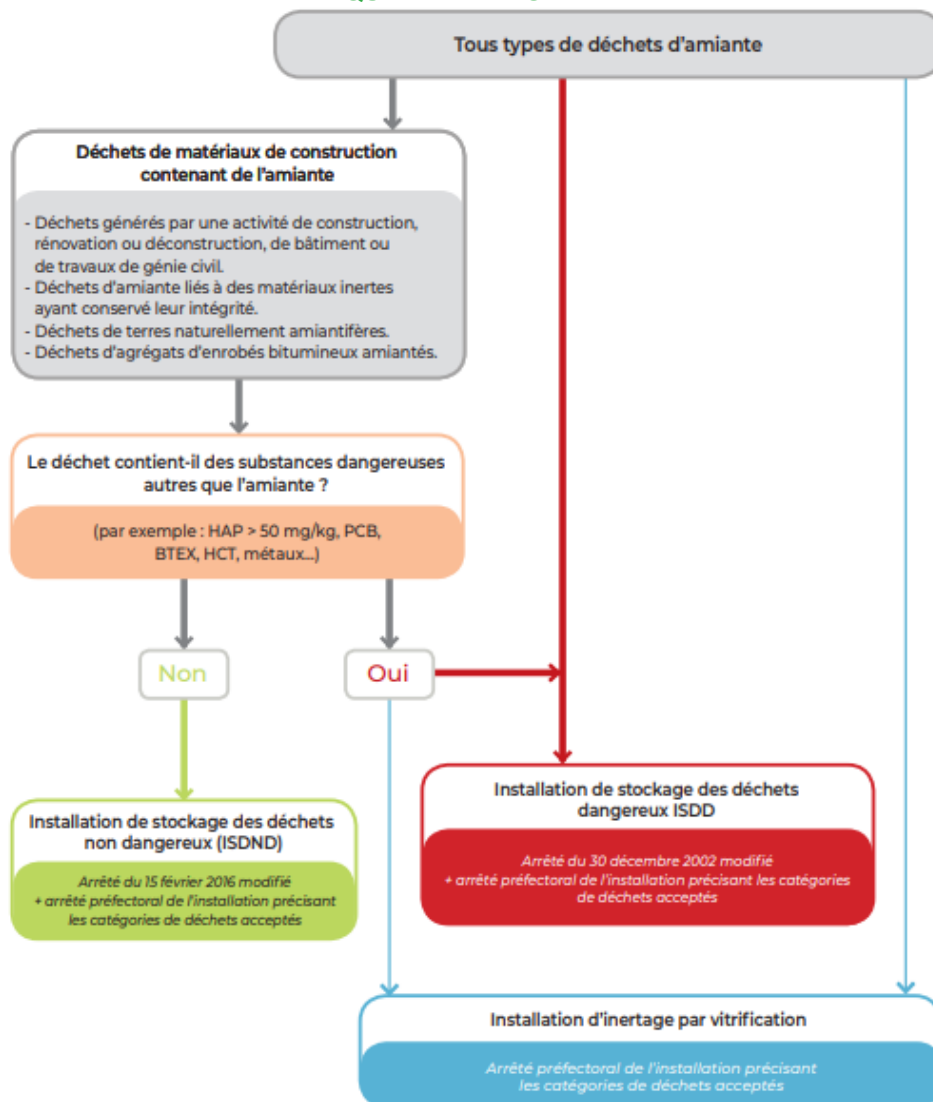

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>