



APAVE
AGENCE DE REIMS
Parc Technologique Henri Farman - 5
Rue Clément Ader - BP 132
51685 REIMS CEDEX
N° SIRET : 90386907100618

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
REIMS
45 RUE COGNACQ JAY
51100 REIMS
CONTACT : Monsieur DERUELLE Olivier



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **C26119753M0001**
Numéro de contrat : **C26119753M0001 - CHU
REIMS A**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260163133**
Date : **09/04/2026**

Lieu d'intervention :
**Bâtiment Aile de médecine HMB
Aile de médecine HMB
45 rue COGNACQ JAY
51100 REIMS**

Destinataire rapport :
**CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE REIMS**

Date d'intervention :
Du **24/03/2026** au **24/03/2026**

Intervenant : **Monsieur Mohamed FAOUZI**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 96 pages*

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS
Étage :	RDC – R+1
Bâtiment :	Aile de médecine HMB
Nature du bâtiment :	Hôpital

Numéro de Lot :	000KO - 0005
Référence Cadastre :	
Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Date de construction :	Non communiquée

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
Adresse :	45 RUE COGNACQ JAY 51100 REIMS

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
Adresse :	45 RUE COGNACQ JAY 51100 REIMS

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	FAOUZI Mohamed
N° certification :	CPDI8079
Date d'obtention :	30/12/2025
Organisme :	ICERT
Adresse :	
Date de la commande :	30/03/2026
Accompagnateur :	Aucun

Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
Adresse laboratoire :	75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze
Numéro d'accréditation :	1-5922
Organisme d'assurance professionnelle :	Allianz Global Corporate & Specialty SE
Adresse assurance :	1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
N° de contrat d'assurance :	FRL003861
Date de validité :	31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Néant

Nature des travaux envisagés : Remplacement du revêtement de sol et plinthes, dépose de certaines cloisons, interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles), travaux de peinture . Dans les escaliers, interventions sur le garde corps existants. Changement des fenêtres en bois les plus abîmées.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Conduit en fibrociment Local A57134)

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	15
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	15
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	15
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	15
OBJECTIF	15
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	15
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	16
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	16
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	16
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	16
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	19
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	19
PRECONISATIONS	20
ANNEXE CROQUIS	21
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	26
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	69
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	87
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS.....	88
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	93
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	94
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	95

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	A57134	Murs	Conduits fibro - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	S041	

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	B21115	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023)	S008	Z002
		Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	S035	Z001
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S094	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S229	Z005
RDC	B21102	Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030)	S036	Z003
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	S040	/
		sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S046	Z002
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S230	Z005
RDC	B21114	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S047	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S095	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S231	Z005
RDC	B21116	Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P024)	S015	/
		Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S044	Z001
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S096	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S232	Z005
RDC	B21117	Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P028)	S033	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P027)	S034	/
		Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S043	Z001
		sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S048	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S097	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S233	Z005
RDC	B21113	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S049	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S098	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S234	Z005
RDC	B21112	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S050	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S099	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S235	Z005
RDC	B21111	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S051	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S100	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S236	Z005
RDC	B21118	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S052	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S101	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S237	Z005
RDC	B21119	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S053	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S102	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S238	Z005
RDC	B21120	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S054	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S103	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S239	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	B21110	sol	Dalle et Colle et ragrage	Résultat d'analyse (P026)	S009	Z002
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P025)	S019	Z005
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S104	Z003
RDC	B21121	Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	S037	Z001
		sol	Dalle et Colle et Ragrage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S055	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S105	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S240	Z005
RDC	B21109	sol	Dalle et Colle et Ragrage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S056	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S106	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S241	Z005
RDC	A57130	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S288	Z008
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S289	Z009
RDC	A57131	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S290	Z008
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S291	Z009
RDC	A57132	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S292	Z008
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S293	Z009
RDC	A57133	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S294	Z008
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S295	Z009
RDC	A57134	sol - Orange	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038)	S011	Z009
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035)	S020	Z008
RDC	A57140	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S280	Z008
		sol - Orange	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S281	Z009
RDC	A57139	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S282	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		sol - Orange	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S283	Z009
RDC	A57138	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S284	Z008
		sol - Orange	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S285	Z009
RDC	A57137	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S286	Z008
		sol - Orange	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S287	Z009
RDC	A57135	sol - Antidérapant Bleu	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P039)	S012	/
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P040)	S016	/
RDC	A57136	sol - Bleu	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P037)	S010	/
		Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	S042	/
R+1	B21214	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S057	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S107	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S189	Z005
R+1	B21213	sol	Dalle et Colle	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z002
		Plinthes	Plinthe marron et Colle	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z004
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S108	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S190	Z005
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z006
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004)	S004	Z007
R+1	B21215	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S058	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S109	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S191	Z005
R+1	B21212	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S059	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S110	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S192	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S244	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S245	Z006
R+1	B21216	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005)	S005	Z005
		sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S060	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S111	Z003
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S242	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S243	Z006
R+1	B21211	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S061	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S112	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S193	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S246	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S247	Z006
R+1	B21217	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S062	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S113	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S194	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S250	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S251	Z006
R+1	B21218	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S063	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S114	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S195	Z005
R+1	B21210	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S064	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S115	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S196	Z005
R+1	B21219	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S065	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S116	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S197	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S252	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S253	Z006
R+1	B21209	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S066	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S117	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S198	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S248	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S249	Z006
R+1	B21220	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S067	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S118	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S199	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S254	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S255	Z006
R+1	B21208	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S068	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S119	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S200	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S260	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S261	Z006
R+1	B21207	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S069	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S120	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S201	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S258	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S259	Z006
R+1	B21202	Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	S030	Z001
		Plinthes	Plinthe blanche et Colle	Résultat d'analyse (P007)	S021	/
		sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P006)	S023	Z002
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S202	Z005
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P021)	S031	Z003
		Garde-corps	Peinture	Résultat d'analyse (P019)	S029	/
R+1	B21221	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S070	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S121	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S203	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S256	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S257	Z006
R+1	B21206	Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P011)	S017	Z005
		sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S071	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S123	Z003
R+1	B21204	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S072	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S124	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S204	Z005
R+1	B23106	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S073	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S125	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S205	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	B23107	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P043)	S074	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P042)	S126	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S206	Z005
R+1	B23108	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S075	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S127	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S207	Z005
R+1	B21205	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S076	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S128	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S208	Z005
R+1	B21223	Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	S026	Z001
		sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S077	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S129	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S209	Z005
		Fenêtre - Ouvrant intérieur	Peinture	Résultat d'analyse (P009)	S025	/
R+1	B21203	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P012)	S022	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P022)	S032	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S210	Z005
R+1	B21224	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S078	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S130	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S211	Z005
R+1	B21242	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S079	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S131	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S212	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	B21241	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S080	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S132	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S213	Z005
R+1	B21225	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S081	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S133	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S214	Z005
R+1	B21226	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S082	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S134	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S215	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S262	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S263	Z006
R+1	B21240	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S083	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S135	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S216	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S266	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S267	Z006
R+1	B21239	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S084	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S136	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S217	Z005
R+1	B21227	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S085	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S137	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S218	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S264	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S265	Z006
R+1	B21203	sol	Dalle et Colle	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S006	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S138	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S219	Z005
R+1	B21228	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S086	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S139	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S220	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S270	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S271	Z006
R+1	B21238	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S087	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S140	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S221	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S268	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S269	Z006
R+1	B21230	sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S088	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S141	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S222	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S272	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S273	Z006
R+1	B21236	Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S045	Z001
		sol	Dalle et Colle et Ragraage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S089	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S142	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S223	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S274	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S275	Z006
R+1	B21235	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P013)	S007	Z002
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P015)	S013	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P014)	S014	Z006
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P016)	S018	Z005
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S143	Z003
R+1	B21231	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S090	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S144	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S224	Z005
R+1	B21234	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S091	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S145	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S225	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S276	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S277	Z006
R+1	B21232	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S092	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S146	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S226	Z005
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S278	Z007
		sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S279	Z006
R+1	B21233	Fenêtre - Ouvrant intérieur	Joint de fenêtre - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	S027	Z001
		sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S093	Z002
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S147	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S227	Z005
R+1	B21201	sol	Dalle et Colle et Ragréage	Résultat d'analyse (P008)	S024	Z002
		Plinthes	Plinthe Noir et Colle	Résultat d'analyse (P018)	S028	/
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S148	Z003
		Murs	Calicots - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S228	Z005
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	S038	/
		Murs	Peinture	Résultat d'analyse (P033)	S039	/

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
24/03/2026	Rapport Amiante Avant Travaux

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Remplacement du revêtement de sol et plinthes, dépose de certaines cloisons, interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles), travaux de peinture . Dans les escaliers, interventions sur le garde corps existants. Changement des fenêtres en bois les plus abîmées.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	B21115	OUI	/
RDC	B21102	OUI	/
RDC	B21114	OUI	/
RDC	B21116	OUI	/
RDC	B21117	OUI	/
RDC	B21113	OUI	/
RDC	B21112	OUI	/
RDC	B21111	OUI	/
RDC	B21118	OUI	/
RDC	B21119	OUI	/
RDC	B21120	OUI	/
RDC	B21110	OUI	/
RDC	B21121	OUI	/
RDC	B21109	OUI	/
RDC	A57130	OUI	/
RDC	A57131	OUI	/
RDC	A57132	OUI	/
RDC	A57133	OUI	/
RDC	A57134	OUI	/
RDC	A57140	OUI	/
RDC	A57139	OUI	/
RDC	A57138	OUI	/
RDC	A57137	OUI	/
RDC	A57135	OUI	/
RDC	A57136	OUI	/
R+1	B21214	OUI	/
R+1	B21213	OUI	/
R+1	B21215	OUI	/
R+1	B21212	OUI	/
R+1	B21216	OUI	/
R+1	B21211	OUI	/
R+1	B21217	OUI	/
R+1	B21218	OUI	/
R+1	B21210	OUI	/
R+1	B21219	OUI	/
R+1	B21209	OUI	/
R+1	B21220	OUI	/

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	B21208	OUI	/
R+1	B21207	OUI	/
R+1	B21202	OUI	/
R+1	B21221	OUI	/
R+1	B21222	OUI	/
R+1	B21206	OUI	/
R+1	B21204	OUI	/
R+1	B23106	OUI	/
R+1	B23107	OUI	/
R+1	B23108	OUI	/
R+1	B21205	OUI	/
R+1	B21223	OUI	/
R+1	B21203	OUI	/
R+1	B21224	OUI	/
R+1	B21242	OUI	/
R+1	B21241	OUI	/
R+1	B21225	OUI	/
R+1	B21226	OUI	/
R+1	B21240	OUI	/
R+1	B21239	OUI	/
R+1	B21227	OUI	/
R+1	B21203	OUI	/
R+1	B21228	OUI	/
R+1	B21238	OUI	/
R+1	B21230	OUI	/
R+1	B21236	OUI	/
R+1	B21235	OUI	/
R+1	B21231	OUI	/
R+1	B21234	OUI	/
R+1	B21232	OUI	/
R+1	B21233	OUI	/
R+1	B21201	OUI	/

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS


apave Planche de repérage				Prélèvement négatif Périmètre de repérage Legende :
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS T260163133 1/4 Croquis 09/04/2026 FAOUZI Mohamed /	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire :	Plan RDC Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS Aile de médecine HMB RDC /	

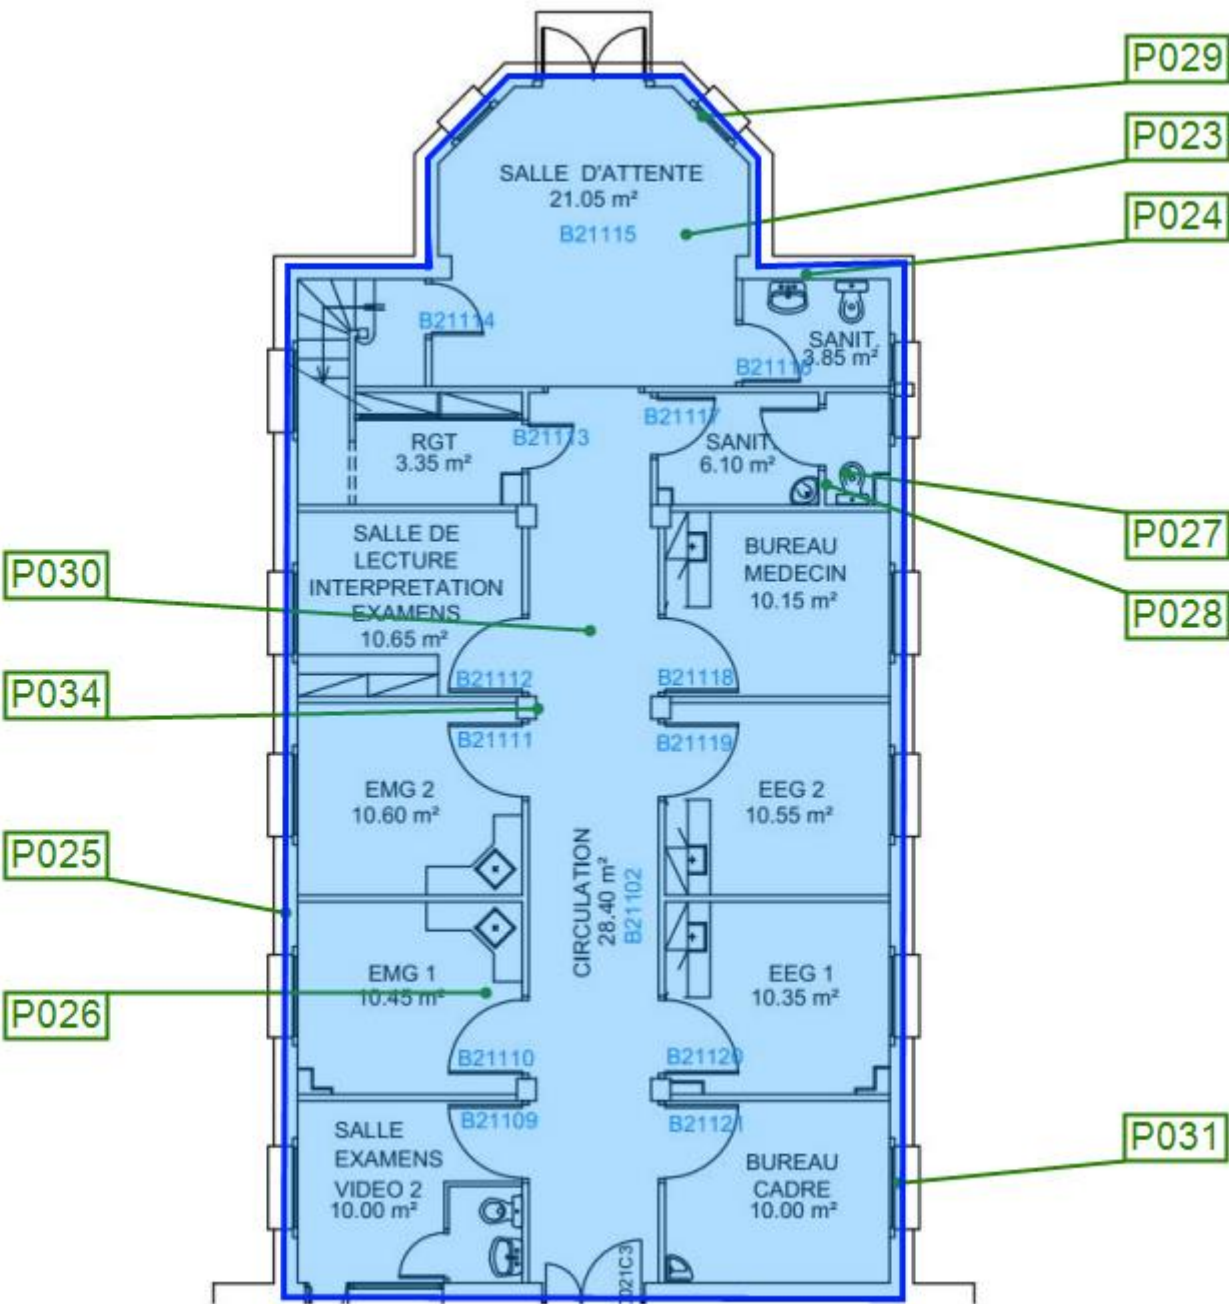


apave Planche de repérage			
Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	Titre :	Plan R+1
N° rapport :	T260163133	Lieu d'intervention :	Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS
N° planche :	2/4	Bâtiment :	Aile de médecine HMB
Type :	Croquis	Etage :	R+1
Date :	09/04/2026	Commentaire :	/
Intervenant :	FAOUZI Mohamed		
Origine du plan :	/		

- Prélèvement négatif


Périmètre de repérage

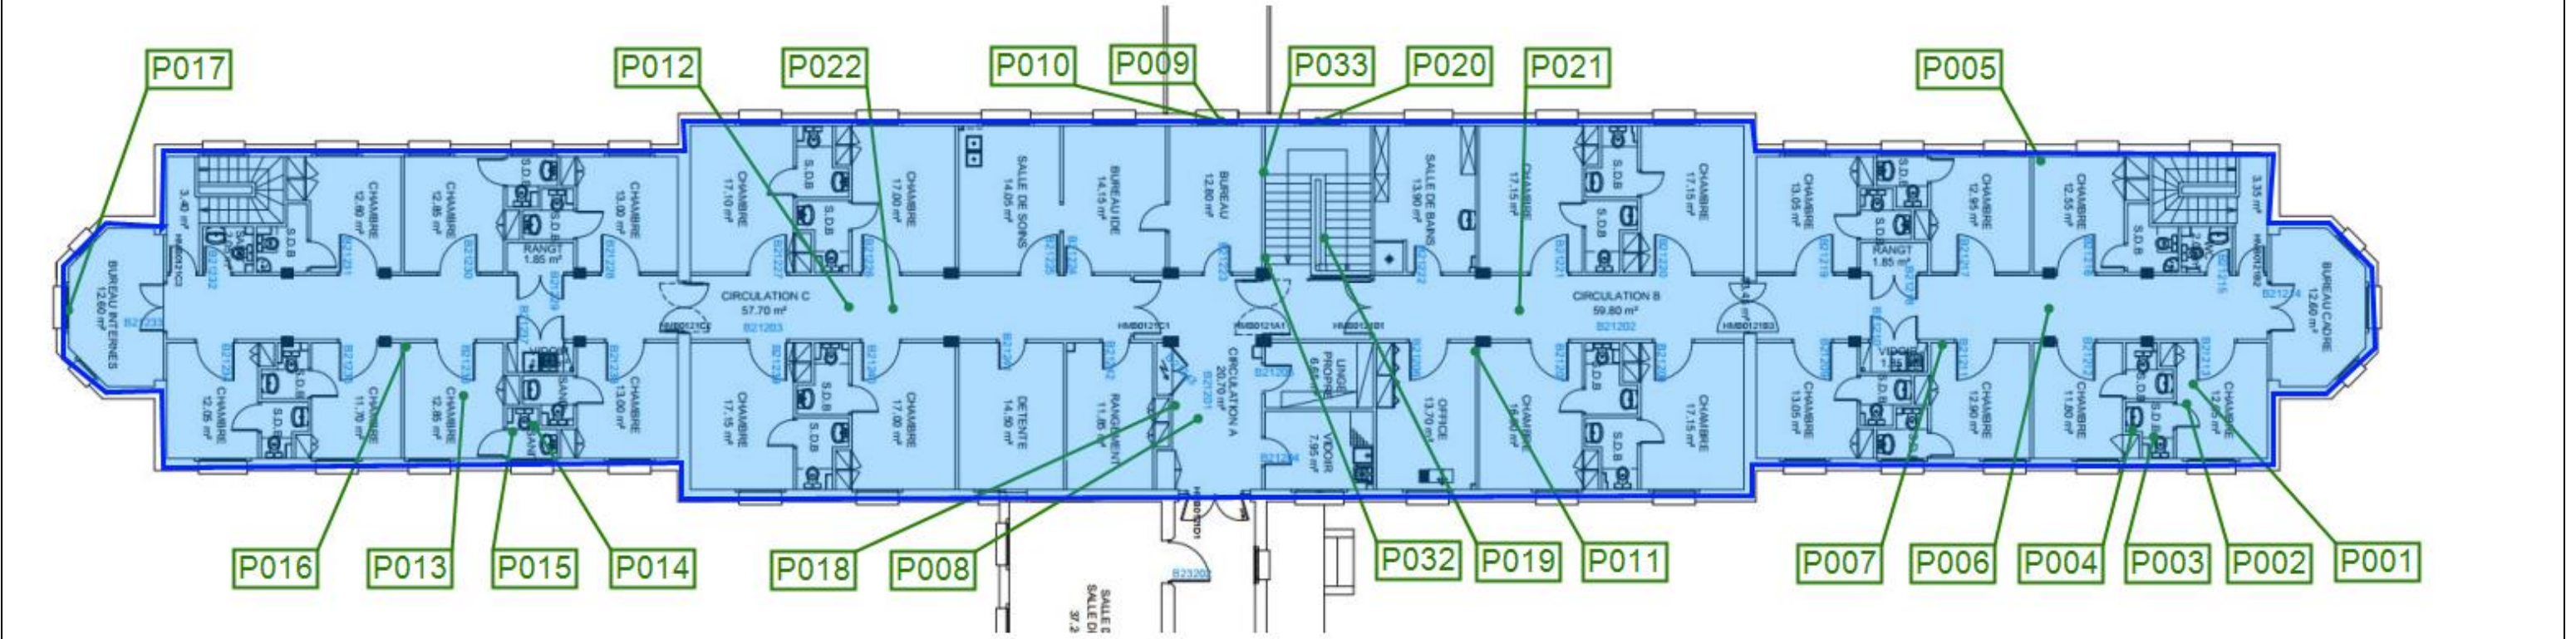

apave Planche de repérage				Legende : Prélèvement négatif Prélèvement positif : Conduit en fibrociment Périmètre de repérage	
Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	Titre :	Plan UTEP		
N° rapport :	T260163133		Aile de médecine HMB		
N° planche :	3/4	Version : 0	45 rue COGNACQ JAY		
Type :	Croquis		51100 REIMS		
Date :	09/04/2026		Aile de médecine UTEP		
Intervenant :	FAOUZI Mohamed		RDC		
Origine du plan :	/		Commentaire :	/	

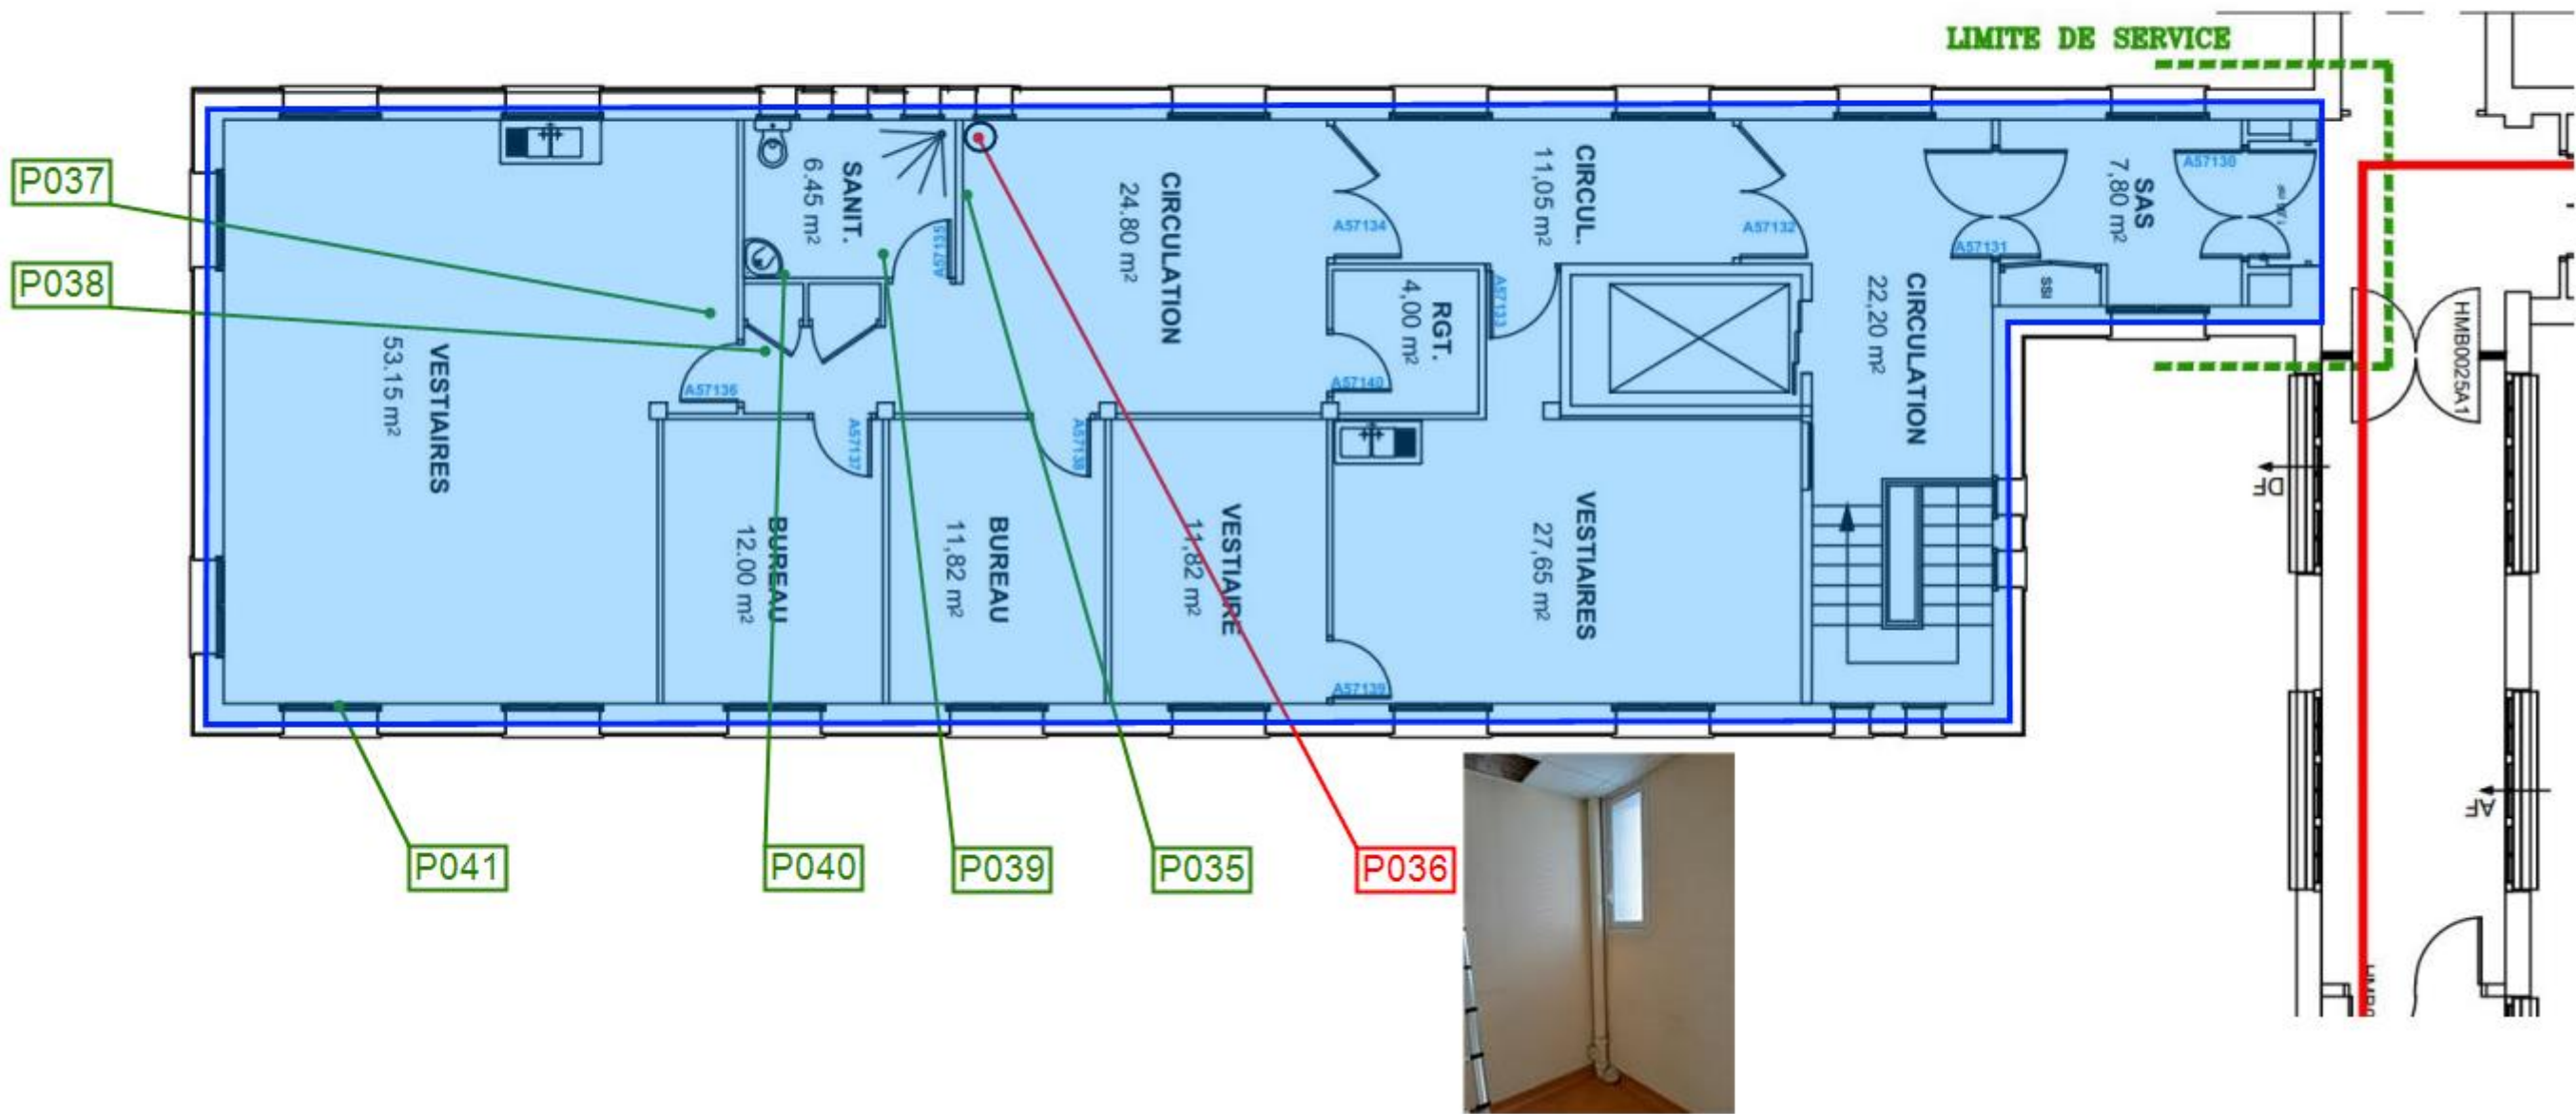

apave Planche de repérage		Legende : Prélèvement négatif Périmètre de repérage	
Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	Titre :	Plan RDC - B23106-B23107-B23108
N° rapport :	T260163133	Lieu d'intervention :	Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS
N° planche :	4/4	Bâtiment :	Aile de médecine HMB
Type :	Croquis	Etage :	RDC
Date :	09/04/2026	Commentaire :	/
Intervenant :	FAOUZI Mohamed		
Origine du plan :	/		

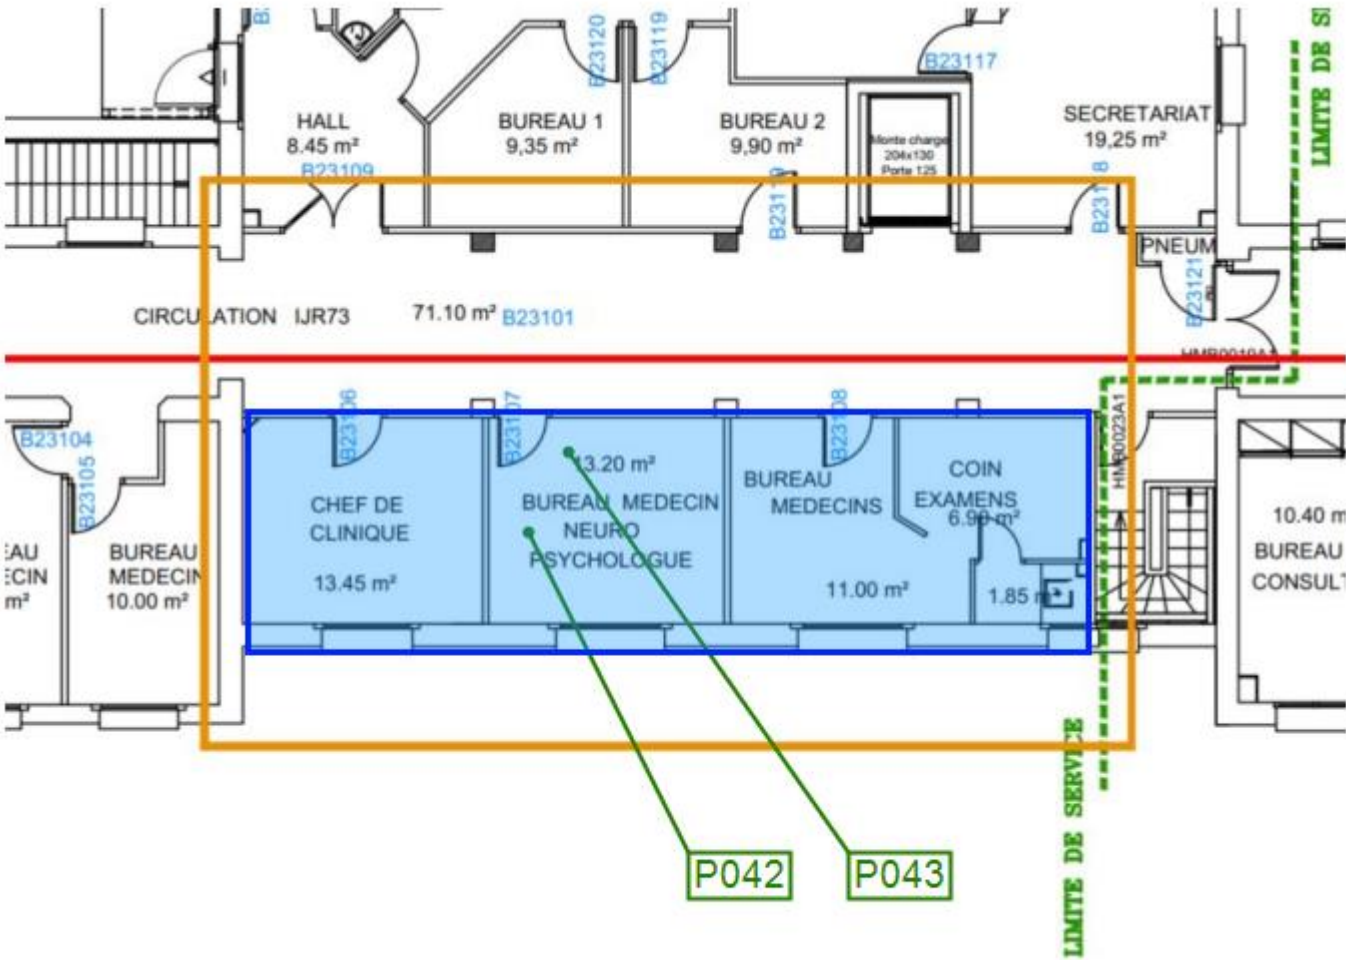

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : sol
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21203
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle		FAOUZI Mohamed
Localisation		
sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle et Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe marron et Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Plinthes - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plinthe marron et Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron) ; matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed
Localisation		
sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence / Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21216
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Toile de verre peinte	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calicots / Toile de verre peinte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21202
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle et Ragréage	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle et Colle et Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21202
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe blanche et Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe blanche et Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

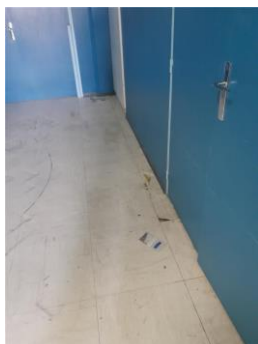PRELEVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle et Ragreage	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle et Colle et Ragreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (transparent)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21223
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21223
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de fenêtre - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de fenêtre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21206
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Toile de verre peinte	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calicots / Toile de verre peinte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21203
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle et Ragrée	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle et Colle et Ragrée

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle et Ragrée	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle et Colle et Ragrée

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Carrelage + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence / Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Toile de verre peinte	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calicots / Toile de verre peinte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21233
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de fenêtre - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

Commentaires

Absence de photographie

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de fenêtre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe Noir et Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe blanche et Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type colle (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21202
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Garde-corps - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) + (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21202
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de fenêtre - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de fenêtre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21202
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21203
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21115
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle et Ragréage	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle et Colle et Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21116
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Colle de faïence / Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

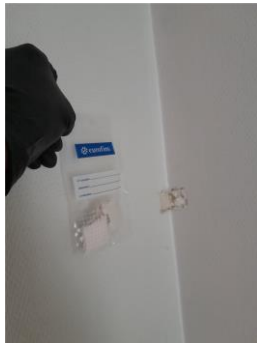PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Toile de verre peinte	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calicots / Toile de verre peinte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle et ragréage	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle et Colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Carrelage + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence / Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21115
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de fenêtre - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed
Localisation		
Fenêtre - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de fenêtre / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de fenêtre - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de fenêtre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B21201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - B21102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - A57134
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Toile de verre peinte	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calicots / Toile de verre peinte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
003-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - A57134
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Conduits fibro - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Conduits fibro / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - A57136
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (bleu)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - A57134
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - A57135
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - A57135
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence / Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	RDC - A57136
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de fenêtre - Peinture	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Absence de photographie

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de fenêtre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-025891-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B23107
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-027176-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T260163133	R+1 - B23107
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle et Colle et Ragréage	24/03/2026	FAOUZI Mohamed

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle et Colle et Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-027176-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-027176-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260301796580



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Mohamed FAOUZI
5 Rue Clément Ader
51100 REIMS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page1/15
Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:
C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-R+1 - B21213 - Sol - sol - Dalle et Colle	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-R+1 - B21213 - Murs - Plinthes - Plinthe marron et Colle	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron) ; matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-R+1 - B21213 - Sol - sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-R+1 - B21213 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page2/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-R+1 - B21216 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page3/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P006-R+1 - B21202 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-R+1 - B21202 - Murs - Plinthes - Plinthe blanche et Colle	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-R+1 - B21201 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (transparent)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-R+1 - B21223 - Murs - Fenêtre - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page4/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-R+1 - B21223 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-R+1 - B21206 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZUG8 *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page5/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FBCD *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-R+1 - B21203 - Sol - sol - Dalle et Ragréege	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-R+1 - B21235 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréege	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-R+1 - B21235 - Sol - sol - Carrelage + Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page6/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-R+1 - B21235 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-R+1 - B21235 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 7/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-R+1 - B21233 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-R+1 - B21201 - Murs - Plinthes - Plinthe Noir et Colle	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type colle (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-R+1 - B21202 - Murs - Garde-corps - Peinture	Matériau de type peinture (vert) + (noir)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 8/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P020-R+1 - B21202 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-R+1 - B21202 - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-R+1 - B21203 - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - B21115 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page9/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P024-RDC - B21116 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC - B21110 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZUG8 *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 10/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	P026-RDC - B21110 - Sol - sol - Dalle et Colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC - B21117 - Sol - sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-RDC - B21117 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 11/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P029-RDC - B21115 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-RDC - B21102 - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-RDC - B21121 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 ⁽¹⁾	P032-R+1 - B21201 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-R+1 - B21201 - Murs - Murs - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 12/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P034-RDC - B21102 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-RDC - A57134 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / FE3C *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / FLP4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVH4 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-RDC - A57134 - Murs - Murs - Conduits fibro - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / ZUG8 *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riebeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page13/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	P037-RDC - A57136 - Sol - sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038-RDC - A57134 - Sol - sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-RDC - A57135 - Sol - sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 14/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (beige)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-RDC - A57135 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041-RDC - A57136 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 15/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Priscillia DELESTREZ
Chargé(e) de Relations Clients

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 : +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720260401799359



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Mohamed FAOUZI
5 Rue Clément Ader
51100 REIMS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-027176-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 17:45 Page 1/2
Dossier N° : 26N015934 Date de réception : 09/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client:
C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P042-R+1 - B23107 - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / FELP	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P043-R+1 - B23107 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragreage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / FELP	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / FELP	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-027176-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 17:45 Page2/2
 Dossier N° : 26N015934 Date de réception : 09/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS A A - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Mohamed CHAIB
 Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	A57134	Murs	Conduits fibro - Peinture	1 u	/

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Document : Document 1

		CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS Pole Investissement, Logistique, Achats et Transition Écologique	
Diagnostics Immobiliers, amiante avant travaux et démolition			
1 - DEMANDE D'INTERVENTION – (à remplir par le demandeur du CHU de Reims, avant envoi au prestataire) N° 05010813 (cliquer sur les chiffres puis appuyer sur la touche de fonction F9)			
Site : HMB Aile de médecine RDC et Etage 1		Adresse : rue Cognac Jay	
Bâtiment : HMB Aile de médecine RDC et Etage 1		Niveau :	Service :
Pièce		N° GMAO	Nature des travaux
Voir tableau joint (fichier PDF)			
Superficie des locaux à investiguer en (m²) (Joindre un plan d'ensemble et de détail)		de 501 à 1000 m²	
Demandeur			
Nom : DERUELLE		Prénom : Olivier	
Téléphone : 0633558460		Courriel : oderuelle@chu-reims.fr	
Adresses d'envoi : diagimmo.champagne-ardenne@apave.com			Signature du demandeur 
Délai Normal			
Date d'envoi : 10 mars 2026		Heure d'envoi :	
2 - INTERVENTION – (cadre réservé au prestataire, à compléter avant renvoi au CHU de Reims)			
Coordonnées du prestataire			
ADIAG 8 rue Pierre Simon Laplace -BP 65175 57075 Metz Cedex 3			
Intervenant			Cachet et signature
Nom :		Prénom :	
Téléphone :		Courriel :	
Date de visite :		Heure de visite :	
Intervention			Signature du demandeur (Document signé à remettre à l'intervenant)
Date :		Heure :	
Nombre de prélèvements effectués			
3 - MONTANT de la PRESTATION – (cadre réservé au prestataire, à compléter et renvoyer au CHU de Reims)			
Visite			
Choisissez un élément.		€	
Nombre de Prélèvement et analyse	Prix Unitaire Hors Taxe	€	
	32,00 €		
TOTAL HORS TAXE		€	



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
Pole Investissement, Logistique, Achats et Transition Écologique

Cachet et signature : le

Commentaire :

Document :

Document 2



transfert des activités du pôle FPE dans l'Aile de médecine HMB

REZ DE CHAUSSEE

vestiaires pôle FPE

GMAO	surf	ancienne affectation	nouvelle affectation	travaux envisagés
B21115	21,05	salle d'attente	entrée	Remplacement du revêtement de sol et plinthes , dépose de certaines cloisons , interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles) , travaux de peinture . Dans les escaliers , interventions sur le garde corps existants . Changement des fenêtres en bois les plus abîmées .
B21102	28,4	circulation	circulation	
B21114		escalier de secours	escalier de secours	
B21116	3,85	Sanitaire	condamné	
B21117	6,1	Sanitaire	TOIL personnel	
B21113	3,35	Rangement	rangement	
B21112	10,65	Sanlle d'interprétation examens	Rangement simple avec percement vers 113	
B21111	10,6	EMG 2	vestiaires	
B21118	10,15	Bureau médecin	vestiaires	
B21119	10,55	EEG2	vestiaires	
B21120	10,35	EEG1	vestiaires	
B21110	10,45	EMG1	vestiaires	
B21121	10	bureau cadre	vestiaires	
B21109	10	salle examens	vestiaires	

SMR

GMAO	surf	ancienne affectation	nouvelle affectation	Observations
A57130	7,8	SAS	SAS	Remplacement du revêtement de sol et plinthes , dépose , démolition de certaines cloisons , dépose des paillasses , interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles) , travaux de peinture . Changement des fenêtres éventuellement suppression des pavés de verre .
A57131	22,2	circulation	circulation	
A57132	11,05	circulation	circulation	
A57133	27,65	vestiaires	salle thérapeutique	
A57134	24,8	circulation	bureau si scénario 2	
A57140	4	rangement	salle thérapeutique	
A57139	11,82	vestiaires	bureau	
A57138	11,82	bureau	bureau	
A57137	12	bureau	bureau	
A57135	6,45	sanitaire	sanitaire	
A57136	53,15	vestiaires	bureaux et salle de	

ETAGE

pediacap

GMAO	surf	ancienne affectation	nouvelle affectation	Observations
B21214	12,6	bureau cadre	bureau	Remplacement du revêtement de sol et plinthes , dépose de certaines cloisons , interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles) , travaux de peinture . Dans les escaliers , interventions sur le garde corps existants . Changement des fenêtres en bois les plus abîmées .
B21213	12,05	chambre	bureau	
	14	circulation	circulation	
B21215	2	WC	TOIL	
B21212	11,8	chambre	bureau	
B21216	12,55	chambre	bureau	

LIAISON PEDOSPY

GMAO	surf	ancienne affectation	nouvelle affectation	Observations
B21211	12,9	chambre	bureau	Remplacement du revêtement de sol et plinthes , dépose de certaines cloisons , interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles) , travaux de peinture . Dans les escaliers , interventions sur le garde corps existants . Changement des fenêtres en bois les plus abimées .
	10	circulation	circulation	
B21217	12,95	chambre	bureau	
B21218	1,85	rangement		
B21210	1,85	vidoir		
B21219	13,05	chambre		
B21209	13,05	chambre		
B21220	13,05	chambre	bureau	

pôle FPE

GMAO	surf	ancienne affectation	nouvelle affectation	Observations
B21208	17,15	chambre	bureau	Remplacement du revêtement de sol et plinthes , dépose de certaines cloisons , interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles) , travaux de peinture . Dans les escaliers , interventions sur le garde corps existants . Changement des fenêtres en bois les plus abimées .
B21207	16,9	chambre	bureau	
B21202	22	circulation	circulation	
B21221	17,15	chambre	bureau	
B21222	13,9	salle de bains	bureau	
B21206	13,7	office	bureau	
B21204	7,95	vidoir		
B23106	13,45	chef de clinique	stockage rolls	
B23107	13,2	bureau médecin	salle de simulation	
B23108	19,85	Bureau médecin + examens	stockage Team et com	

TAS

GMAO	surf	ancienne affectation	nouvelle affectation	Observations
B21205	6,65	LINGE PROPRE		Remplacement du revêtement de sol et plinthes , dépose de certaines cloisons , interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles) , travaux de peinture . Dans les escaliers , interventions sur le garde corps existants . Changement des fenêtres en bois les plus abimées .
B21223	16,9	bureau	bureau	
B21203	22	circulation	circulation	
B21224	14,15	bureau IDE	bureau	
B21242	11,85	rangement	salle d'attente	
B21241	14,5	détente	bureau	
B21225	14,05	salle de soins	bureau	
B21226	17	chambre	bureau	
B21240	17	chambre	bureau	

CENTRE SANTE SEXUELLE

GMAO	surf	ancienne affectation	nouvelle affectation	Observations
B21239	17,15	chambre	secrétariat	Remplacement du revêtement de sol et plinthes , dépose de certaines cloisons , interventions dans le plénum des faux plafonds (passage de réseaux et câbles) , travaux de peinture . Dans les escaliers , interventions sur le garde corps existants . Changement des fenêtres en bois les plus abimées .
B21227	16,9	chambre	bureau	
B21203	38	circulation	circulation	
B21228	13	chambre	bureau	
B21238	13	chambre	bureau	
B21230	12,85	chambre	bureau	
B21236	12,85	chambre	bureau	
B21235	11,7	chambre	salle de consultation	
B21231	12,6	chambre	salle de consultation	
B21234	12,05	chambre	salle de soins	
B21232	2,05	sanitaire	sanitaire	
B21233	12,6	bureau internes	salle de détente	

Commentaire :

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI8079 Version 001

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FAOUZI Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
	Date d'effet : 30/12/2025 - Date d'expiration : 29/12/2032
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 30/12/2025 - Date d'expiration : 29/12/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 30/12/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 déléguant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev22

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

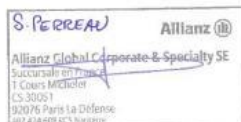

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

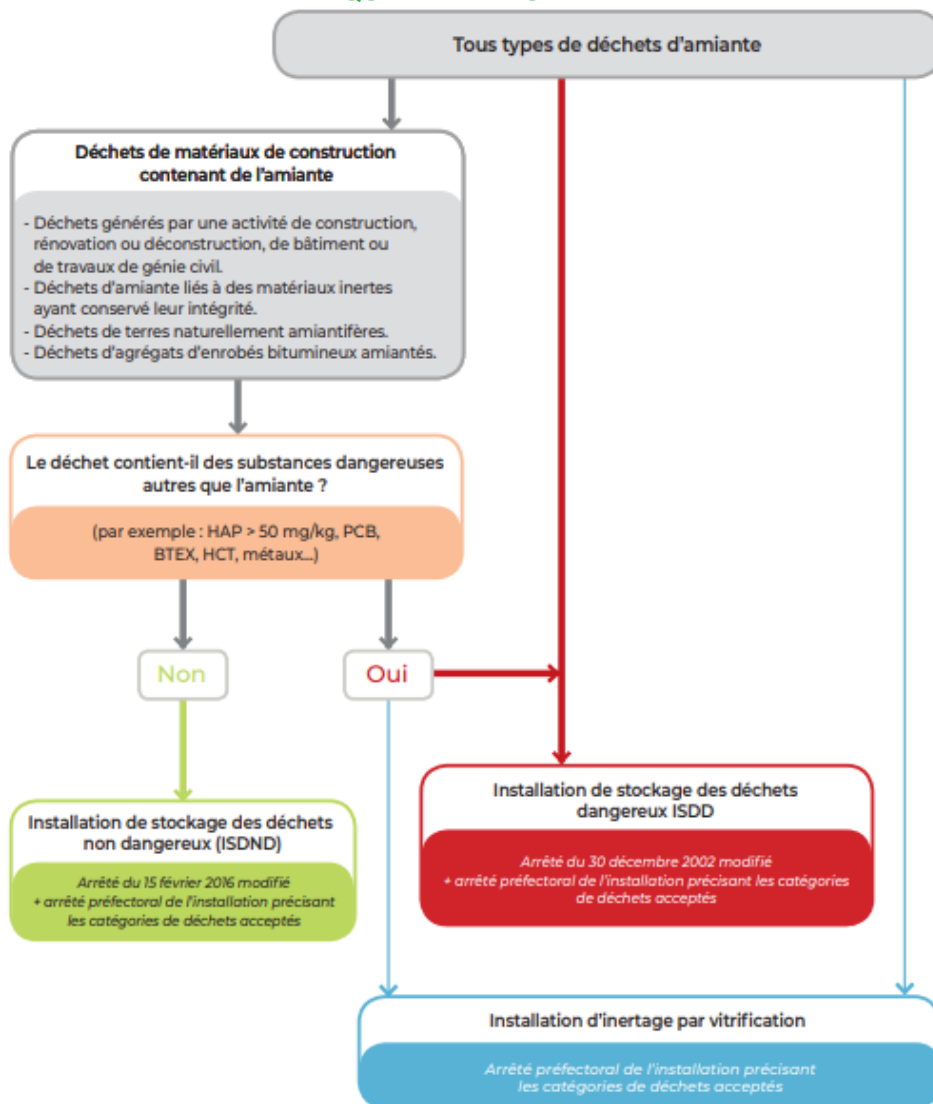

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>