

**Pré-Rapport du 19/05/2025 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant démolition
(Listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)**

Dossier N° 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON - BATIMENT SAONE

VERSION 3

Situation de l'immeuble :

**BATIMENT SAONE
3 Quai Chauveau
69009 LYON**



Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
Important : l'intervention a été réalisée en site occupé et avant curage du bâtiment

Date d'émission du rapport :

19/05/2025

Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité.
Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encourt des sanctions pénales et des dommages et intérêts

2023-07-42105-
UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **1/341**

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation et aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 3 Quai Chauveau Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Code postal, ville : . 69009 LYON
Périmètre de repérage :	 Ensemble du bâtiment
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 Autre bâtiment de culture et de loisirs < 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... CNSMD Adresse : 3 QUAI CHAUVÉAU C.P.120 F 69266 LYON CEDEX 09
Le commanditaire	Nom et prénom : ... UNIVERSITE DE LYON Adresse : 92 Rue Pasteur - CS 30122 69361 LYON CEDEX 07

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Romain Creuzaud	Opérateur de repérage	B.2.C 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM	Obtention : 03/07/2022 Échéance : 02/07/2029 N° de certification : B2C-0562
Raison sociale de l'entreprise : AGENCE SOCOBAT LYON (Numéro SIRET : 45307976600086) Adresse : 17 chemin du CHARROI, 69300 CALUIRE- Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD SA Numéro de police et date de validité : 5411202104 / 01/07/2025				

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 19/05/2025, remis au propriétaire le 19/05/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 341 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
 - 5.4 Liste des zones, présentée par catégorie
 - 5.5 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Joint Tresse de portes coupe-feu (Rez de chaussée - SA040)
Joint de mastic de vitrage bois (Sous-sol - SS119)
Joint de mastic de vitrage bois (Sous-sol - SS120)
Joint plat prédécoupé pour brides (Sous-sol - SS119)
Nez de marche (Sous-sol - SS116)
Evier - Tampon bitumineux (2e étage - SA237)
Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée (Sous-sol - SS111)
Joint de bride (Sous-sol - SS111)
Joint de bride (Sous-sol - SS111)
Joint de bride (Sous-sol - SS111)
Plaquettes de frein moteur ascenseur (Sous-sol - Machinerie d'ascenseur)
Fenêtre - Mastic vitrier (Sous-sol - SS112)
Fenêtre - Mastic vitrier (Sous-sol - SS113)
Chaudière 1 - Joint du brûleur (Sous-sol - SS111)
Chaudière 2 - Joint du brûleur (Sous-sol - SS111)
Joint de mastic de vitrage métal (Sous-sol - SS114)
Joint de mastic de vitrage métal (Sous-sol - SS115)
Joint de mastic de vitrage métal (Sous-sol - SS117)
Joint de mastic de vitrage métal (Sous-sol - SS119)
Joint de mastic de vitrage métal (Sous-sol - SS120)
Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage (Rez de chaussée - SA002)
Conduit amiante ciment (Rez de chaussée - SA004)
Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage (1er étage - SA103)
Conduit amiante ciment de ventilation (1er étage - SA123)

Conduit amiante ciment (1er étage - SA134)
Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage (2e étage - SA221)
Conduit amiante ciment (2e étage - SA230)
Conduit amiante ciment (Toiture terrasse 1)
Conduit en amiante ciment (Sous-sol - SS114)
Conduit en amiante ciment (Sous-sol - SS120)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (Rez de chaussée - SA010)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (Rez de chaussée - SA011)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (Rez de chaussée - SA012)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (Rez de chaussée - SA013)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (Rez de chaussée - SA014)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (1er étage - SA125)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (1er étage - SA125)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (1er étage - SA125)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (1er étage - SA125)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (1er étage - SA126)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint (1er étage - SA127)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Colle de carrelage 10x10 beige (1er étage - SA137)
Colle de plinthe 10x10 beige (1er étage - SA137)
Enduit à base de plâtre sur mur béton (1er étage - SA137)
Enduit à base de plâtre sur mur béton (1er étage - SA137)
Panneaux de cloisons BA13 (1er étage - SA137)
Panneaux et plaques (1er étage - SA137)
Enduit à base de plâtre + peinture (1er étage - SA137)
Joint de dilatation (1er étage - SA137)
Calorifuge mousse + enveloppe PVC (1er étage - SA110)
Peinture sur tuyauterie (1er étage - SA110)
Mastic vitre de porte (1er étage - SA110)
Enduit à base de ciment + peinture sur mur béton (1er étage - SA110)
Enduit à base de ciment + peinture sous face escalier (1er étage - SA110)
Peinture sur sol béton (1er étage - SA110)
Peinture rampe (1er étage - SA110)
revêtement souple + colle + ragréage (1er étage - SA106)
Panneaux et plaques 60x60 (1er étage - SA106)
Enduit à base de ciment (1er étage - SA106)
Panneaux de cloisons (1er étage - SA106)
Ruban adhésif (1er étage - SA106)
Bandes calicot (1er étage - SA106)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - SA101; 1er étage - SA106)
Enduit extérieur (1er étage - SA101; 1er étage - SA106)
Appui de fenêtres (1er étage - SA101; 1er étage - SA106)
Joint de vitrage (1er étage - SA106)
Dalle de sol 50x50 (1er étage - SA105)
Colle + ragréage (1er étage - SA105)
Panneaux et plaques (1er étage - SA105)
Moquette (1er étage - SA104)
Colle + ragréage (1er étage - SA104)
Joint de mastic de vitrage (1er étage - SA104)
Colle plancher technique (1er étage - SA104)
Enduit à base de ciment sur mur béton (1er étage - SA104)
Rebouchage autour de conduits (1er étage - SA102)
Bandes calicot (1er étage - SA101)
Joint de mastic de vitrage (1er étage - SA102)
Enduit extérieur sur poteau (1er étage - SA101)
Joint vitre des portes coupe-feu (1er étage - SA122)
Colle de plinthes 10x10 beige (1er étage - SA122)
Colle de plinthes 10x10 beige (1er étage - SA122)
Enduit à base de plâtre dur cloison brique (1er étage - SA122)

Enduit à base de plâtre sur mur beton (1er étage - SA122)
 Calorifuge (1er étage - SA122)
 Enduit à base de plâtre (1er étage - SA122)
 Colle de carrelage 20x20 beige (1er étage - SA135)
 Colle de faïence 15x20 marbrée (1er étage - SA135)
 Colle de faïence 15x20 blanche (1er étage - SA135)
 Enduit à base de plâtre sur mur béton (1er étage - SA135)
 Enduit à base de plâtre sur cloison brique (1er étage - SA135)
 Enduit à base de plâtre (1er étage - SA135)
 Colle de carrelage 10x10 beige (1er étage - SA125)
 Colle de plinthes 10x10 (1er étage - SA125)
 Joint de mastic de vitrage (1er étage - SA125)
 Bandes calicot (1er étage - SA125)
 Ruban adhésif (1er étage - SA125)
 Mastic (1er étage - SA125)
 Enduit à base de plâtre (1er étage - SA125)
 Enduit à base de plâtre cloison brique (1er étage - SA125)
 Panneaux et plaques 60x60 (1er étage - SA125)
 Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - SA130)
 Enduit extérieur (1er étage - SA130)
 Appui de fenêtres (1er étage - SA130)
 Calorifuge (1er étage - SA130)
 Peinture porte (1er étage - SA130)
 Peinture radiateur (1er étage - SA130)
 Colle de faïence 10x10 blanche (1er étage - SA133)
 Calorifuge bande tissée enduite + pvc, mousse (1er étage - SA133)
 Moquette (1er étage - SA113)
 Cloison carreau de plâtre (1er étage - SA134)
 Colle de plinthes (1er étage - SA134)
 Bandes calicot (1er étage - SA134)
 Enduit à base de plâtre (1er étage - SA134)
 joint imposte vitré (1er étage - SA134)
 Peinture (1er étage - SA134)
 Colle de plinthe 10x10 beige (1er étage - SA134)
 Colle de carrelage 10x10 beige (Rez de chaussée - SA028)
 Colle de plinthe 10x10 beige (Rez de chaussée - SA028)
 Enduit à base de plâtre dur mur béton (Rez de chaussée - SA028)
 Enduit à base de plâtre sur cloison brique (Rez de chaussée - SA026)
 Enduit à base de plâtre (Rez de chaussée - SA028)
 Panneaux et plaques 60x60 (Rez de chaussée - SA028)
 Mastic (Rez de chaussée - SA028)
 Joint de vitrage (Rez de chaussée - SA028)
 Joint entre éléments (Rez de chaussée - SA028)
 Colle de faïence 15x15 (Rez de chaussée - SA025; Rez de chaussée - SA027)
 Plaques souples bitumineuses antivibratiles (Rez de chaussée - SA025)
 Colle de faïence 15x15 blanche paillasse (Rez de chaussée - SA024)
 Colle de plinthe 10x30 bleu (Rez de chaussée - SA010; Rez de chaussée - SA011; Rez de chaussée - SA012; Rez de chaussée - SA013; Rez de chaussée - SA014; Rez de chaussée - SA016)
 Colle de carrelage 30x30 bleu (Rez de chaussée - SA010; Rez de chaussée - SA011; Rez de chaussée - SA012; Rez de chaussée - SA013; Rez de chaussée - SA014; Rez de chaussée - SA016)
 Panneaux de joue (Rez de chaussée - SA014)
 Joint de mastic de vitrage (Rez de chaussée - SA015)
 Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Rez de chaussée - SA015)
 Joint de vitrage (Rez de chaussée - SA015)
 Colle de carrelage (Rez de chaussée - SA015)
 Enduit à base de plâtre dur cloison brique (Rez de chaussée - SA037)
 Enduit à base de plâtre sur mur béton (Rez de chaussée - SA037)
 Enduit à base de plâtre (Rez de chaussée - SA037)

Colle de carrelage 15x15 beige (Rez de chaussée - SA020; Rez de chaussée - SA035)
 Colle de plinthes 10x15 beige (Rez de chaussée - SA020)
 Colle de faïence 20x15 blanche (Rez de chaussée - SA035)
 Colle de faïence 15x20 marbré (Rez de chaussée - SA035)
 Joint de mastic de vitrage (Rez de chaussée - SA020)
 Colle de plinthe 10x10 beige (Rez de chaussée - SA009)
 Panneaux de cloisons (Rez de chaussée - SA009)
 Enduit à base de plâtre sur mur béton (Rez de chaussée - SA009)
 Joint de vitrage (Rez de chaussée - SA009)
 Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Rez de chaussée - SA009)
 Panneaux et plaques 60x120 (Rez de chaussée - SA019)
 Colle de carrelage 30x30 gris (Rez de chaussée - SA034)
 Joint de mastic de vitrage (Rez de chaussée - SA034)
 Joint des portes coupe-feu (Rez de chaussée - SA034)
 Joint des portes coupe-feu (Rez de chaussée - SA034)
 Calorifuge + alu + PVC (Rez de chaussée - SA040)
 Enduit à base de plâtre projeté (Rez de chaussée - SA040)
 Joint de dilatation (Rez de chaussée - SA040)
 Colle de carrelage 20x20 beige (Rez de chaussée - SA039)
 Enduit à base de plâtre projeté (Rez de chaussée - SA039)
 Colle de plinthes 10x30 (Rez de chaussée - SA039)
 Colle de plinthe de poteau (Rez de chaussée - SA001)
 Enduit à base de ciment dur poteau (Rez de chaussée - SA001)
 revêtement souple (Rez de chaussée - SA001)
 Ragréage + colle (Rez de chaussée - SA001)
 Enduit à base de plâtre sur cloison (Rez de chaussée - SA001)
 Joint de vitrage (Rez de chaussée - SA001)
 Joint de vitrage extérieur (Rez de chaussée - SA001)
 Peinture de sol (Rez de chaussée - SA029)
 Enduit à base de plâtre projeté (Rez de chaussée - SA030)
 Joint de mastic de vitrage (Rez de chaussée - SA029)
 Bandes calicot (Rez de chaussée - SA031)
 Colle de carrelage antidérapant (Rez de chaussée - SA002)
 Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Rez de chaussée - SA002)
 Flocage (Entresol - Local)
 Peinture de sol (Sous-sol - SS119)
 Enduit à base de ciment mur de refend (Sous-sol - SS119)
 Enduit à base de ciment sur mur béton (Sous-sol - SS119)
 Enduit à base de ciment (Sous-sol - SS119)
 Colle de faïence 15x15 blanche (Sous-sol - SS119)
 Joint de mastic de vitrage métal (Sous-sol - SS119)
 Calorifugeage + PVC (Sous-sol - SS119)
 Calorifugeage (Sous-sol - SS119)
 Calorifuge (Sous-sol - SS119)
 Calorifugeage (Sous-sol - SS119)
 Enveloppe (Sous-sol - SS101)
 Calorifuge (Sous-sol - SS101)
 Enveloppe (Sous-sol - SS101)
 Calorifuge (Sous-sol - SS101)
 Enduit à base de ciment + peinture (Sous-sol - SS101)
 Peinture de sol (Sous-sol - SS103)
 Enduit à base de plâtre (Sous-sol - SS117)
 Colle de carrelage 20x20 beige (Sous-sol - SS115)
 Colle de faïence 15x15 blanche (Sous-sol - SS115)
 Colle de faïence 20x20 blanche paillasse (Sous-sol - SS115)
 Colle de faïence 15x15 blanche (Sous-sol - SS116)
 revêtement souple marche (Sous-sol - SS116)
 Etanchéité (Toiture terrasse 1)
 Isolant perlite (Toiture terrasse 1)

Asphalte (Toiture terrasse 1)
 Rélevé paxalu (Toiture terrasse 1)
 Joint de dilatation boudin bitumineux (Toiture terrasse 1)
 Joint de dilatation isorel (Toiture terrasse 1)
 Etanchéité (Toiture terrasse 1)
 Isolant perlite (Toiture terrasse 1)
 Asphalte (Toiture terrasse 1)
 Rélevé paxalu (Toiture terrasse 1)
 Etanchéité (Toiture terrasse édicule)
 Isolant perlite (Toiture terrasse édicule)
 Asphalte (Toiture terrasse édicule)
 Pare-vapeur (Toiture terrasse édicule)
 Isolant paxalu (Toiture terrasse édicule)
 Etanchéité (Toiture terrasse 2)
 Isolant laine minérale (Toiture terrasse 2)
 Pare-vapeur (Toiture terrasse 2)
 Rélevé paxalu (Toiture terrasse 2)
 Joint de solin cheminée brique (Toiture terrasse 1)
 Mortier de scellement cheminée brique (Toiture terrasse 1)
 Enduit façades édicule (Toiture terrasse 1)
 Edicule - Joint de solin (Toiture terrasse 1)
 Calorifugeage mousse + aluminium (Toiture terrasse 1)
 Joint souple jonction gaine de ventilation (Toiture terrasse 1)
 Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation (Toiture terrasse 1)
 Plaque composite support ventilateur (Toiture terrasse édicule)
 Enduit souches de cheminées (Toiture terrasse 2)
 Soufflet caisson de ventilation (Toiture terrasse 1)
 Fenêtre - Mastic vitrier (3e étage - SA301)
 Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage (2e étage - SA221)
 Dalle de faux plafond 60x60 (2e étage - SA221)
 Flocage (2e étage - SA221)
 Moquette marron + colle + ragréage (2e étage - SA221)
 Cloisons - Bande à joint (2e étage - SA221)
 Colle de carrelage 30x30 beige (2e étage - SA223)
 Colle de plinthes 10x30 beige (2e étage - SA223)
 Cloisons - Placoplatre + peinture (2e étage - SA223)
 Colle de carrelage 10x10 beige (2e étage - SA214)
 Colle de plinthes 10x30 beige (2e étage - SA214)
 Joint vitre porte coupe-feu (2e étage - SA214)
 Colle de faïence 10x10 blanche (2e étage - SA221)
 Poteaux - Enduit + peinture (2e étage - SA222)
 Mur - Enduit + peinture (2e étage - SA222)
 Sol - Joint de dilatation (2e étage - SA214)
 Mur - Enduit + peinture (2e étage - SA214)
 Cloison - Enduit + peinture (2e étage - SA214)
 Plafond - Enduit + peinture (2e étage - SA214)
 Colle de faïence 12x12 blanche (2e étage - SA200)
 Dalle de faux plafond 60x60 (2e étage - SA200)
 Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC (2e étage - SA200)
 Colle de faïence 12x12 blanche (2e étage - SA228)
 Colle de faïence 12x12 blanche (2e étage - SA230)
 Placoplatre + carreaux de plâtre (2e étage - SA230)
 Colle de faïence 15x15 blanche (2e étage - SA230)
 R+2 - Enduit de façade (Façade Est)
 R+2 - Appui de fenêtre (Façade Est)
 Colle de faïence 15x15 blanche (2e étage - SA233)
 Colle de faïence 12x12 blanche (2e étage - SA238)
 Colle de faïence 15x15 blanche (2e étage - SA238)
 Colle de faïence 15x15 blanche (2e étage - SA239)
 Colle de faïence 12x12 blanche (2e étage - SA239)

Colle de plinthes 10x10 beige (2e étage - SA239)
 Mur - Enduit + peinture (2e étage - SA211)
 Cloison - Enduit + peinture (2e étage - SA211)
 Plafond - Enduit + peinture (2e étage - SA211)
 Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre (2e étage - SA211)
 R+2 - Enduit de façade (Façade Nord)
 R+2 - Appui de fenêtre (Façade Nord)
 Colle de carrelage 20x20 beige (2e étage - SA219)
 Colle de faïence 15x20 marbrée (2e étage - SA219)
 Enduit de scellement chute EU (2e étage - SA219)
 Mur - Enduit + peinture (2e étage - SA218)
 Cloison - Enduit + peinture (2e étage - SA218)
 Plafond - Enduit + peinture (2e étage - SA218)
 Châssis métal - Mastic vitrier (2e étage - SA214)
 Joint souple jonction gaine ventilation (2e étage - SA240)
 Colle de faïence 20x20 blanche (Sous-sol - SS107)
 Mur béton - Enduit + peinture (Sous-sol - SS107)
 Poutre béton + peinture (Sous-sol - SS107)
 Fenêtre - Mastic vitrier (Sous-sol - SS101)
 Fenêtre - Mastic vitrier (Sous-sol - SS109)
 Porte coupe-feu - Plaques intérieures (Sous-sol - SS111)
 Joint de porte coupe-feu (Sous-sol - SS111)
 Sol béton (Sous-sol - SS111)
 Mur - Enduit + peinture (Sous-sol - SS111)
 Plafond - Enduit + peinture (Sous-sol - SS111)
 Socle chaudière (Sous-sol - SS111)
 Cheminée brique - Mortier de scellement (Sous-sol - SS111)
 Isolant ballon de stockage (Sous-sol - SS111)
 Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC (Sous-sol - SS111)
 Coude de calorifugeage plâtre (Sous-sol - SS111)
 Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre (Sous-sol - SS111)
 Coude de calorifugeage plâtre (Sous-sol - SS111)
 Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe (Sous-sol - SS111)
 Chaudière 3 - Joint du brûleur (Sous-sol - SS111)
 Chaudière 1 - Brique réfractaire (Sous-sol - SS111)
 Chaudière 1 - Tresse corps de chauffe (Sous-sol - SS111)
 Chaudière 1 - Isolant corps de chauffe (Sous-sol - SS111)
 Flocage débords de dalle extérieur (Façade Ouest)
 Colle de parement pierre (Façade Nord)
 Joint de parement pierre (Façade Nord)
 Enrobé cour (Extérieur)
 Enrobé trottoir (Extérieur)
 Enrobé accès véhicule (Extérieur)
 Enrobé trottoir (Extérieur)
 Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit) (Rez de chaussée - SA012)
 Cloison - Enduit + peinture (Sous-sol - Machinerie d'ascenseur)
 Murs - Enduit + peinture (Sous-sol - Machinerie d'ascenseur)
 Sol de la fosse (Cage d'ascenseur)
 Murs - Parpaings + colle de scellement (Cage d'ascenseur)
 Murs - Enduit + peinture (Cage d'ascenseur)
 Enduit au dos des portes palières / porte de cabine (Cage d'ascenseur)
 Revêtement de sol (Cabine d'ascenseur)
 Moquette murale + colle (Cabine d'ascenseur)
 Plafond - Peinture plaque métallique (Cabine d'ascenseur)
 Peinture portes palières (Cage d'ascenseur)
 Fenêtre haute - Mastic vitrier (1er étage - SA123)
 Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige moucheté (1er étage - SA123)
 Fenêtre haute - Mastic vitrier (1er étage - SA125)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Local transformateur		Non accessible
Clapets coupe-feu / Sécurité incendie		Bâtiment occupé
R+2 - Passerelle vers bâtiment Rhône		Accès condamné - Ne sera accessible que lors des travaux de curage

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

RESERVES :

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... AD-LAB
Adresse : ZA du Plat du Pin 69690 BRUSSIEU
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5606 Siret 792 042 889 00024

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Pré-Rapport du 19/05/2025 de la mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».
 Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
 La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»
 Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
Accessoires de toitures	Colles
	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joint d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment

	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures intumescentes
	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
Gaines et coffres verticaux	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Panneaux
	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
	Sous-couche des tissus muraux
Revêtements de murs	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
Clapets / volets coupe-feu	Manchons
	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher

Machinerie	Joints mousse
	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
9 - Fondations et soubassements	Parois verticales et horizontales enterrées

	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Etendu de la démolition :

Démolition totale

Liste des pièces visitées

Sous-sol - SS101,	1er étage - SA116,
Sous-sol - SS102,	1er étage - SA117,
Sous-sol - SS103,	1er étage - SA118,
Sous-sol - SS104,	1er étage - SA119,
Sous-sol - SS105,	1er étage - SA120,
Sous-sol - SS106,	1er étage - SA121,
Sous-sol - SS107,	1er étage - SA122,
Sous-sol - SS108,	1er étage - SA123,
Sous-sol - SS109,	1er étage - SA124,
Sous-sol - SS110,	1er étage - SA125,
Sous-sol - SS111,	1er étage - SA126,
Sous-sol - SS112,	1er étage - SA127,
Sous-sol - SS113,	1er étage - SA128,
Sous-sol - SS114,	1er étage - SA129,
Sous-sol - SS115,	1er étage - SA130,
Sous-sol - SS116,	1er étage - SA131,
Sous-sol - SS117,	1er étage - SA132,
Sous-sol - SS118,	1er étage - SA133,
Sous-sol - SS119,	1er étage - SA134,
Sous-sol - SS120,	1er étage - SA135,
Sous-sol - SS121,	1er étage - SA136,
Sous-sol - SS122,	1er étage - SA137,
Sous-sol - SS123,	2e étage - SA200,
Rez de chaussée - SA001,	2e étage - SA201,
Rez de chaussée - SA002,	2e étage - SA202,
Rez de chaussée - SA003,	2e étage - SA203,
Rez de chaussée - SA004,	2e étage - SA204,
Rez de chaussée - SA005,	2e étage - SA205,
Rez de chaussée - SA006,	2e étage - SA206,
Rez de chaussée - SA007,	2e étage - SA207,
Rez de chaussée - SA008,	2e étage - SA208,
Rez de chaussée - SA009,	2e étage - SA209,
Rez de chaussée - SA010,	2e étage - SA210,
Rez de chaussée - SA011,	2e étage - SA211,
Rez de chaussée - SA012,	2e étage - SA212,
Rez de chaussée - SA013,	2e étage - SA213,
Rez de chaussée - SA014,	2e étage - SA214,

Rez de chaussée - SA015,	2e étage - SA215,
Rez de chaussée - SA016,	2e étage - SA216,
Rez de chaussée - SA017,	2e étage - SA217,
Rez de chaussée - SA018,	2e étage - SA218,
Rez de chaussée - SA019,	2e étage - SA219,
Rez de chaussée - SA020,	2e étage - SA220,
Rez de chaussée - SA021,	2e étage - SA221,
Rez de chaussée - SA022,	2e étage - SA222,
Rez de chaussée - SA023,	2e étage - SA223,
Rez de chaussée - SA024,	2e étage - SA224,
Rez de chaussée - SA025,	2e étage - SA225,
Rez de chaussée - SA026,	2e étage - SA226,
Rez de chaussée - SA027,	2e étage - SA227,
Rez de chaussée - SA028,	2e étage - SA228,
Rez de chaussée - SA029,	2e étage - SA229,
Rez de chaussée - SA030,	2e étage - SA230,
Rez de chaussée - SA031,	2e étage - SA231,
Rez de chaussée - SA032,	2e étage - SA232,
Rez de chaussée - SA033,	2e étage - SA233,
Rez de chaussée - SA034,	2e étage - SA234,
Rez de chaussée - SA035,	2e étage - SA235,
Rez de chaussée - SA036,	2e étage - SA236,
Rez de chaussée - SA037,	2e étage - SA237,
Rez de chaussée - SA038,	2e étage - SA238,
Rez de chaussée - SA039,	2e étage - SA239,
Rez de chaussée - SA040,	2e étage - SA240,
Rez de chaussée - SA041,	2e étage - SA241,
1er étage - SA101,	3e étage - SA301,
1er étage - SA102,	3e étage - SA302,
1er étage - SA103,	Entresol - Local,
1er étage - SA104,	Toiture terrasse 1,
1er étage - SA105,	Toiture terrasse 2,
1er étage - SA106,	Toiture terrasse édicule,
1er étage - SA107,	Façade Nord,
1er étage - SA108,	Façade Sud,
1er étage - SA109,	Façade Est,
1er étage - SA110,	Façade Ouest,
1er étage - SA111,	Extérieur,
1er étage - SA112,	Sous-sol - Machinerie d'ascenseur,
1er étage - SA113,	Cage d'ascenseur,
1er étage - SA114,	Cabine d'ascenseur,
1er étage - SA115,	2e étage - Local poulie ascenseur

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 19/05/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/05/2025

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mme Marie GAREL

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux (Liste C)

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
1er étage - SA137	Identifiant: M0001 Réf. échantillon: P0001 Réf. laboratoire: 23N026883-001 Description: Colle de carrelage 10x10 beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0002 Réf. échantillon: P0002 Réf. laboratoire: 23N026883-002 Description: Colle de plinthe 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0003 Réf. échantillon: P0003 Réf. laboratoire: 23N026883-003 Description: Enduit à base de plâtre sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0004 Réf. échantillon: P0004 Réf. laboratoire: 23N026883-004 Description: Enduit à base de plâtre sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
1er étage - SA110	Identifiant: M0005 Réf. échantillon: P0005 Réf. laboratoire: 23N026883-005 Description: Panneaux de cloisons BA13 Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0006 Réf. échantillon: P0006 Réf. laboratoire: 23N026883-006 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0007 Réf. échantillon: P0007 Réf. laboratoire: 23N026883-007 Description: Enduit à base de plâtre + peinture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0008 Réf. échantillon: P0008 Réf. laboratoire: 23N026883-008 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Joint de dilatation Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0009 Réf. échantillon: P0009 Réf. laboratoire: 23N026883-009 Description: Calorifuge mousse + enveloppe PVC Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0010 Réf. échantillon: P0010 Réf. laboratoire: 23N026883-010 Description: Peinture sur tuyauterie Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Peinture sur tuyauterie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0011 Réf. échantillon: P0011 Réf. laboratoire: 23N026883-011 Description: Mastic vitre de porte Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0012 Réf. échantillon: P0012 Réf. laboratoire: 23N026883-012 Description: Enduit à base de ciment + peinture sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0013 Réf. échantillon: P0013 Réf. laboratoire: 23N026883-013 Description: Enduit à base de ciment + peinture sous face escalier Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0014 Réf. échantillon: P0014 Réf. laboratoire: 23N026883-014 Description: Peinture sur sol béton Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0015 <u>Réf. échantillon:</u> P0015 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-015 <u>Description:</u> Peinture rampe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture rampe <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA106	<u>Identifiant:</u> M0016 <u>Réf. échantillon:</u> P0016 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-016 <u>Description:</u> revêtement souple + colle + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> revêtement souple + colle + ragréage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0017 <u>Réf. échantillon:</u> P0017 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-017 <u>Description:</u> Panneaux et plaques 60x60 <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0018 <u>Réf. échantillon:</u> P0018 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-018 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0019 <u>Réf. échantillon:</u> P0019 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-019 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Panneaux de cloisons <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0020 <u>Réf. échantillon:</u> P0020 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-020 <u>Description:</u> Ruban adhésif <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Ruban adhésif <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0021 <u>Réf. échantillon:</u> P0021 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-021 <u>Description:</u> Bandes calicot <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA101; 1er étage - SA106	<u>Identifiant:</u> M0022 <u>Echantillon:</u> P0022, réf. labo.: 23N026883-022 P0040, réf. labo.: 23N026883-040 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0023 <u>Echantillon:</u> P0023, réf. labo.: 23N026883-023 P0037, réf. labo.: 23N026883-037 <u>Description:</u> Enduit extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0024 <u>Echantillon:</u> P0024, réf. labo.: 23N026883-024 P0038, réf. labo.: 23N026883-038 <u>Description:</u> Appui de fenêtres <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA106	<u>Identifiant:</u> M0025 <u>Réf. échantillon:</u> P0025 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-025 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA105	<u>Identifiant:</u> M0026 <u>Réf. échantillon:</u> P0026 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-026 <u>Description:</u> Dalle de sol 50x50 <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0027 <u>Réf. échantillon:</u> P0027 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-027 <u>Description:</u> Colle + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0028 <u>Réf. échantillon:</u> P0028 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-028 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA104	<u>Identifiant:</u> M0029 <u>Réf. échantillon:</u> P0029 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-029 <u>Description:</u> Moquette <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Moquette <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0030 <u>Réf. échantillon:</u> P0030 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-030 <u>Description:</u> Colle + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle + ragréage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0031 <u>Réf. échantillon:</u> P0031 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-031 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0032 <u>Réf. échantillon:</u> P0032 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-032 <u>Description:</u> Colle plancher technique <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle plancher technique <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0033 <u>Réf. échantillon:</u> P0033 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-033 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur mur béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
1er étage - SA102	Identifiant: M0034 Réf. échantillon: P0034 Réf. laboratoire: 23N026883-034 Description: Rebouchage autour de conduits Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Rebouchage autour de conduits Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA101	Identifiant: M0035 Réf. échantillon: P0035 Réf. laboratoire: 23N026883-035 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA102	Identifiant: M0036 Réf. échantillon: P0036 Réf. laboratoire: 23N026883-036 Description: Joint de mastic de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA101	Identifiant: M0037 Réf. échantillon: P0039 Réf. laboratoire: 23N026883-039 Description: Enduit extérieur sur poteau Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA122	Identifiant: M0038 Réf. échantillon: P0041 Réf. laboratoire: 23N026883-041 Description: Joint vitre des portes coupe-feu Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint vitre des portes coupe-feu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0039 Réf. échantillon: P0042 Réf. laboratoire: 23N026883-042 Description: Colle de plinthes 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0040 Réf. échantillon: P0043 Réf. laboratoire: 23N026883-043 Description: Colle de plinthes 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0041 Réf. échantillon: P0044 Réf. laboratoire: 23N026883-044 Description: Enduit à base de plâtre dur cloison brique Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0042 Réf. échantillon: P0045 Réf. laboratoire: 23N026883-045 Description: Enduit à base de plâtre sur mur beton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0043 Réf. échantillon: P0046 Réf. laboratoire: 23N026883-046 Description: Calorifuge Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0044 <u>Réf. échantillon:</u> P0047 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-047 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA135	<u>Identifiant:</u> M0045 <u>Réf. échantillon:</u> P0048 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-048 <u>Description:</u> Colle de carrelage 20x20 beige <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0046 <u>Réf. échantillon:</u> P0049 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-049 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x20 marbrée <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0047 <u>Réf. échantillon:</u> P0050 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-050 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x20 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0048 <u>Réf. échantillon:</u> P0051 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-051 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0049 <u>Réf. échantillon:</u> P0052 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-052 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur cloison brique <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0050 <u>Réf. échantillon:</u> P0053 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-053 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA125	<u>Identifiant:</u> M0052 <u>Réf. échantillon:</u> P0055 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-055 <u>Description:</u> Colle de carrelage 10x10 beige <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0053 <u>Réf. échantillon:</u> P0056 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-056 <u>Description:</u> Colle de plinthes 10x10 <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0054 <u>Réf. échantillon:</u> P0057 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0055 <u>Réf. échantillon:</u> P0058 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-058 <u>Description:</u> Bandes calicot <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0056 <u>Réf. échantillon:</u> P0059 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-059 <u>Description:</u> Ruban adhésif <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Ruban adhésif <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0057 <u>Réf. échantillon:</u> P0060 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-060 <u>Description:</u> Mastic <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Mastic <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0058 <u>Réf. échantillon:</u> P0061 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-061 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0059 <u>Réf. échantillon:</u> P0062 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-062 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre cloison brique <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0060 <u>Réf. échantillon:</u> P0063 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-063 <u>Description:</u> Panneaux et plaques 60x60 <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA130	<u>Identifiant:</u> M0061 <u>Réf. échantillon:</u> P0064 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-064 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0062 <u>Réf. échantillon:</u> P0065 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-065 <u>Description:</u> Enduit extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0063 <u>Réf. échantillon:</u> P0066 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-066 <u>Description:</u> Appui de fenêtres <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0064 <u>Réf. échantillon:</u> P0067 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-067 <u>Description:</u> Calorifuge <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0065 <u>Réf. échantillon:</u> P0068 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-068 <u>Description:</u> Peinture porte <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Peinture portes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0066 <u>Réf. échantillon:</u> P0069 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-069 <u>Description:</u> Peinture radiateur <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques <u>Partie à sonder:</u> Peinture radiateur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA133	<u>Identifiant:</u> M0067 <u>Réf. échantillon:</u> P0070 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-070 <u>Description:</u> Colle de faïence 10x10 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0068 <u>Réf. échantillon:</u> P0071 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-071 <u>Description:</u> Calorifuge bande tissée enduite + pvc, mousse <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA113	<u>Identifiant:</u> M0069 <u>Réf. échantillon:</u> P0072 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-072 <u>Description:</u> Moquette <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Moquette <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA134	<u>Identifiant:</u> M0070 <u>Réf. échantillon:</u> P0073 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-073 <u>Description:</u> Cloison carreau de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Cloison carreau de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0071 <u>Réf. échantillon:</u> P0074 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-074 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0072 <u>Réf. échantillon:</u> P0075 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-075 <u>Description:</u> Bandes calicot <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0073 <u>Réf. échantillon:</u> P0076 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-076 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0074 <u>Réf. échantillon:</u> P0077 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-077 <u>Description:</u> joint imposte vitré <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> joint imposte vitré <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	Identifiant: M0075 Réf. échantillon: P0078 Réf. laboratoire: 23N026883-078 Description: Peinture Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0076 Réf. échantillon: P0079 Réf. laboratoire: 23N026883-079 Description: Colle de plinthe 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA028	Identifiant: M0078 Réf. échantillon: P0080 Réf. laboratoire: 23N026883-080 Description: Colle de carrelage 10x10 beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0079 Réf. échantillon: P0081 Réf. laboratoire: 23N026883-081 Description: Colle de plinthe 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0080 Réf. échantillon: P0082 Réf. laboratoire: 23N026883-082 Description: Enduit à base de plâtre dur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA026	Identifiant: M0081 Réf. échantillon: P0083 Réf. laboratoire: 23N026883-083 Description: Enduit à base de plâtre sur cloison brique Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA028	Identifiant: M0082 Réf. échantillon: P0084 Réf. laboratoire: 23N026883-084 Description: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0083 Réf. échantillon: P0085 Réf. laboratoire: 23N026883-085 Description: Panneaux et plaques 60x60 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0084 Réf. échantillon: P0086 Réf. laboratoire: 23N026883-086 Description: Mastic Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Mastic Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0085 Réf. échantillon: P0087 Réf. laboratoire: 23N026883-087 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0086 <u>Réf. échantillon:</u> P0088 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-088 <u>Description:</u> Joint entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Joint entre éléments <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA025; Rez de chaussée - SA027	<u>Identifiant:</u> M0087 <u>Réf. échantillon:</u> P0089 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-089 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x15 <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA025	<u>Identifiant:</u> M0088 <u>Réf. échantillon:</u> P0090 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-090 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA024	<u>Identifiant:</u> M0089 <u>Réf. échantillon:</u> P0091 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-091 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x15 blanche paillasse <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA010; Rez de chaussée - SA011; Rez de chaussée - SA012; Rez de chaussée - SA013; Rez de chaussée - SA014; Rez de chaussée - SA016	<u>Identifiant:</u> M0090 <u>Réf. échantillon:</u> P0092 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-092 <u>Description:</u> Colle de plinthe 10x30 bleu <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0091 <u>Réf. échantillon:</u> P0093 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-093 <u>Description:</u> Colle de carrelage 30x30 bleu <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA014	<u>Identifiant:</u> M0092 <u>Réf. échantillon:</u> P0094 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-094 <u>Description:</u> Panneaux de joue <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA015	<u>Identifiant:</u> M0093 <u>Réf. échantillon:</u> P0095 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-095 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0094 <u>Réf. échantillon:</u> P0096 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-096 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0095 <u>Réf. échantillon:</u> P0097 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-097 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0096 <u>Réf. échantillon:</u> P0098 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-098 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA037	<u>Identifiant:</u> M0097 <u>Réf. échantillon:</u> P0099 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-099 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre dur cloison brique <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0098 <u>Réf. échantillon:</u> P0100 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-100 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0099 <u>Réf. échantillon:</u> P0101 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA020; Rez de chaussée - SA035	<u>Identifiant:</u> M0100 <u>Réf. échantillon:</u> P0102 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-102 <u>Description:</u> Colle de carrelage 15x15 beige <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA020	<u>Identifiant:</u> M0101 <u>Réf. échantillon:</u> P0103 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-103 <u>Description:</u> Colle de plinthes 10x15 beige <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA035	<u>Identifiant:</u> M0102 <u>Réf. échantillon:</u> P0104 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-104 <u>Description:</u> Colle de faïence 20x15 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0103 <u>Réf. échantillon:</u> P0105 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-105 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x20 marbré <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA020	<u>Identifiant:</u> M0104 <u>Réf. échantillon:</u> P0106 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-106 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA009	<u>Identifiant:</u> M0105 <u>Réf. échantillon:</u> P0107 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-107 <u>Description:</u> Colle de plinthe 10x10 beige <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0106 <u>Réf. échantillon:</u> P0108 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-108 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Panneaux de cloisons <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0107 <u>Réf. échantillon:</u> P0109 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-109 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0108 <u>Réf. échantillon:</u> P0110 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-110 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0109 <u>Réf. échantillon:</u> P0111 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-111 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA019	<u>Identifiant:</u> M0110 <u>Réf. échantillon:</u> P0112 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-112 <u>Description:</u> Panneaux et plaques 60x120 <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA034	<u>Identifiant:</u> M0111 <u>Réf. échantillon:</u> P0113 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-113 <u>Description:</u> Colle de carrelage 30x30 gris <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0112 <u>Réf. échantillon:</u> P0114 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-114 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0113 <u>Réf. échantillon:</u> P0115 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-115 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0114 <u>Réf. échantillon:</u> P0116 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-116 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA040	<u>Identifiant:</u> M0115 <u>Réf. échantillon:</u> P0117 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-117 <u>Description:</u> Joint Tresse de portes coupe-feu <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0116 <u>Réf. échantillon:</u> P0118 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-118 <u>Description:</u> Calorifuge + alu +PVC <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0117 <u>Réf. échantillon:</u> P0119 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-119 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre projeté <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0118 <u>Réf. échantillon:</u> P0120 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-120 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA039	<u>Identifiant:</u> M0119 <u>Réf. échantillon:</u> P0121 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-121 <u>Description:</u> Colle de carrelage 20x20 beige <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0120 <u>Réf. échantillon:</u> P0122 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-122 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre projeté <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0121 <u>Réf. échantillon:</u> P0123 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-123 <u>Description:</u> Colle de plinthes 10x30 <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
Rez de chaussée - SA001	<u>Identifiant:</u> M0122 <u>Réf. échantillon:</u> P0124 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-124 <u>Description:</u> Colle de plinthe de poteau <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0123 <u>Réf. échantillon:</u> P0125 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-125 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment dur poteau <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0124 <u>Réf. échantillon:</u> P0126 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-126 <u>Description:</u> revêtement souple <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> revêtement souple <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0125 <u>Réf. échantillon:</u> P0127 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-127 <u>Description:</u> Ragréage + colle <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0126 <u>Réf. échantillon:</u> P0128 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-128 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur cloison <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0127 <u>Réf. échantillon:</u> P0129 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-129 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA029	<u>Identifiant:</u> M0128 <u>Réf. échantillon:</u> P0130 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-130 <u>Description:</u> Joint de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0129 <u>Réf. échantillon:</u> P0131 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-131 <u>Description:</u> Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0130 <u>Réf. échantillon:</u> P0132 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-132 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre projeté <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA030	<u>Identifiant:</u> M0131 <u>Réf. échantillon:</u> P0133 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-133 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
Rez de chaussée - SA031	Identifiant: M0132 Réf. échantillon: P0134 Réf. laboratoire: 23N026883-134 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA002	Identifiant: M0133 Réf. échantillon: P0135 Réf. laboratoire: 23N026883-135 Description: Colle de carrelage antidérapant Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0134 Réf. échantillon: P0136 Réf. laboratoire: 23N026883-136 Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Entresol - Local	Identifiant: M0135 Réf. échantillon: P0137 Réf. laboratoire: 23N026883-137 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS119	Identifiant: M0136 Réf. échantillon: P0138 Réf. laboratoire: 23N026883-138 Description: Peinture de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0137 Réf. échantillon: P0139 Réf. laboratoire: 23N026883-139 Description: Enduit à base de ciment mur de refend Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0138 Réf. échantillon: P0140 Réf. laboratoire: 23N026883-140 Description: Enduit à base de ciment sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0139 Réf. échantillon: P0141 Réf. laboratoire: 23N026883-141 Description: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0140 Réf. échantillon: P0142 Réf. laboratoire: 23N026883-142 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0141 Réf. échantillon: P0143 Réf. laboratoire: 23N026883-143 Description: Joint de mastic de vitrage bois Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
Sous-sol - SS120	<u>Identifiant:</u> M0141 <u>Réf. échantillon:</u> P0143 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-143 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage bois <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS119	<u>Identifiant:</u> M0142 <u>Réf. échantillon:</u> P0144 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-144 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage métal <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0143 <u>Réf. échantillon:</u> P0145 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-145 <u>Description:</u> Calorifugeage + PVC <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Ballon ecs <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0144 <u>Réf. échantillon:</u> P0146 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-146 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Ballon ecs <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0145 <u>Réf. échantillon:</u> P0147 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-147 <u>Description:</u> Joint plat prédécoupé pour brides <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Joint plat prédécoupé pour brides <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0146 <u>Réf. échantillon:</u> P0148 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-148 <u>Description:</u> Calorifuge <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0147 <u>Réf. échantillon:</u> P0149 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-149 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Ballon ecs <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS101	<u>Identifiant:</u> M0149 <u>Réf. échantillon:</u> P0151 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-151 <u>Description:</u> Enveloppe <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0150 <u>Réf. échantillon:</u> P0152 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-152 <u>Description:</u> Calorifuge <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0151 <u>Réf. échantillon:</u> P0153 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-153 <u>Description:</u> Enveloppe <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0152 <u>Réf. échantillon:</u> P0154 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-154 <u>Description:</u> Calorifuge <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0153 <u>Réf. échantillon:</u> P0155 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-155 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment + peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS103	<u>Identifiant:</u> M0154 <u>Réf. échantillon:</u> P0156 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-156 <u>Description:</u> Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS117	<u>Identifiant:</u> M0156 <u>Réf. échantillon:</u> P0158 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-158 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS115	<u>Identifiant:</u> M0157 <u>Réf. échantillon:</u> P0159 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-159 <u>Description:</u> Colle de carrelage 20x20 beige <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0158 <u>Réf. échantillon:</u> P0160 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-160 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x15 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0159 <u>Réf. échantillon:</u> P0161 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-161 <u>Description:</u> Colle de faïence 20x20 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS116	<u>Identifiant:</u> M0160 <u>Réf. échantillon:</u> P0162 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-162 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x15 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0161 <u>Réf. échantillon:</u> P0163 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-163 <u>Description:</u> Nez de marche <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Nez de marche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> M0162 <u>Réf. échantillon:</u> P0164 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-164 <u>Description:</u> revêtement souple marche <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> revêtement souple <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse 1	<u>Identifiant:</u> M0165 <u>Réf. échantillon:</u> P0165 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-001 <u>Description:</u> Etanchéité <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0166 <u>Réf. échantillon:</u> P0166 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-002 <u>Description:</u> Isolant perlite <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0167 <u>Réf. échantillon:</u> P0167 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-003 <u>Description:</u> Asphalte <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0168 <u>Réf. échantillon:</u> P0168 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-004 <u>Description:</u> Rélevé paxalu <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0169 <u>Réf. échantillon:</u> P0169 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-005 <u>Description:</u> Joint de dilatation boudin bitumineux <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0170 <u>Réf. échantillon:</u> P0170 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-006 <u>Description:</u> Joint de dilatation isorel <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0171 <u>Réf. échantillon:</u> P0171 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-007 <u>Description:</u> Etanchéité <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0172 <u>Réf. échantillon:</u> P0172 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-008 <u>Description:</u> Isolant perlite <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0173 <u>Réf. échantillon:</u> P0173 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-009 <u>Description:</u> Asphalte <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0174 <u>Réf. échantillon:</u> P0174 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-010 <u>Description:</u> Rélevé paxalu <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse édicule	<u>Identifiant:</u> M0175 <u>Réf. échantillon:</u> P0175 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-011 <u>Description:</u> Etanchéité <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	<u>Identifiant:</u> M0176 <u>Réf. échantillon:</u> P0176 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N027048-012 <u>Description:</u> Isolant perlite <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	Identifiant: M0177 Réf. échantillon: P0177 Réf. laboratoire: 23N027048-013 Description: Asphalte Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0178 Réf. échantillon: P0178 Réf. laboratoire: 23N027048-014 Description: Pare-vapeur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0179 Réf. échantillon: P0179 Réf. laboratoire: 23N027048-015 Description: Isolant paxalu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse 2	Identifiant: M0180 Réf. échantillon: P0180 Réf. laboratoire: 23N027048-016 Description: Etanchéité Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0181 Réf. échantillon: P0181 Réf. laboratoire: 23N027048-017 Description: Isolant laine minérale Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0182 Réf. échantillon: P0182 Réf. laboratoire: 23N027048-018 Description: Pare-vapeur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0183 Réf. échantillon: P0183 Réf. laboratoire: 23N027048-019 Description: Relevé paxalu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse 1	Identifiant: M0184 Réf. échantillon: P0184 Réf. laboratoire: 23N027048-020 Description: Joint de solin cheminée brique Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0185 Réf. échantillon: P0185 Réf. laboratoire: 23N027048-021 Description: Mortier de scellement cheminée brique Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0186 Réf. échantillon: P0186 Réf. laboratoire: 23N027048-022 Description: Enduit façades édicule Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0187 Réf. échantillon: P0187 Réf. laboratoire: 23N027048-023 Description: Edicule - Joint de solin Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0188 Réf. échantillon: P0188 Réf. laboratoire: 23N027048-024 Description: Calorifugeage mousse + aluminium Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0189 Réf. échantillon: P0189 Réf. laboratoire: 23N027048-025 Description: Joint souple jonction gaine de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	Identifiant: M0190 Réf. échantillon: P0190 Réf. laboratoire: 23N027048-026 Description: Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse édicule	Identifiant: M0191 Réf. échantillon: P0191 Réf. laboratoire: 23N027048-027 Description: Plaque composite support ventilateur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse 2	Identifiant: M0192 Réf. échantillon: P0192 Réf. laboratoire: 23N027048-028 Description: Enduit souches de cheminées Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse 1	Identifiant: M0193 Réf. échantillon: P0193 Réf. laboratoire: 23N027048-029 Description: Soufflet caisson de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
3e étage - SA301	Identifiant: M0194 Réf. échantillon: P0194 Réf. laboratoire: 23N027048-030 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA221	Identifiant: M0196 Réf. échantillon: P0196 Réf. laboratoire: 23N027048-032 Description: Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0197 Réf. échantillon: P0197 Réf. laboratoire: 23N027048-033 Description: Dalle de faux plafond 60x60 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0198 Réf. échantillon: P0198 Réf. laboratoire: 23N027048-034 Description: Flocage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0199 Réf. échantillon: P0199 Réf. laboratoire: 23N027048-035 Description: Moquette marron + colle + ragréage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0200 Réf. échantillon: P0200 Réf. laboratoire: 23N027048-036 Description: Cloisons - Bande à joint Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA223	Identifiant: M0201 Réf. échantillon: P0201 Réf. laboratoire: 23N027048-037 Description: Colle de carrelage 30x30 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0202 Réf. échantillon: P0202 Réf. laboratoire: 23N027048-038 Description: Colle de plinthes 10x30 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0203 Réf. échantillon: P0203 Réf. laboratoire: 23N027048-039 Description: Cloisons - Placoplatre + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
2e étage - SA214	Identifiant: M0204 Réf. échantillon: P0204 Réf. laboratoire: 23N027048-040 Description: Colle de carrelage 10x10 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0205 Réf. échantillon: P0205 Réf. laboratoire: 23N027048-041 Description: Colle de plinthes 10x30 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0206 Réf. échantillon: P0206 Réf. laboratoire: 23N027048-042 Description: Joint vitre porte coupe-feu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA221	Identifiant: M0207 Réf. échantillon: P0207 Réf. laboratoire: 23N027048-043 Description: Colle de faïence 10x10 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA222	Identifiant: M0208 Réf. échantillon: P0208 Réf. laboratoire: 23N027048-044 Description: Poteaux - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0209 Réf. échantillon: P0209 Réf. laboratoire: 23N027048-045 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA214	Identifiant: M0210 Réf. échantillon: P0210 Réf. laboratoire: 23N027048-046 Description: Sol - Joint de dilatation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0211 Réf. échantillon: P0211 Réf. laboratoire: 23N027048-047 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0212 Réf. échantillon: P0212 Réf. laboratoire: 23N027048-048 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0213 Réf. échantillon: P0213 Réf. laboratoire: 23N027048-049 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA200	Identifiant: M0214 Réf. échantillon: P0214 Réf. laboratoire: 23N027048-050 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0215 Réf. échantillon: P0215 Réf. laboratoire: 23N027048-051 Description: Dalle de faux plafond 60x60 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0216 Réf. échantillon: P0216 Réf. laboratoire: 23N027048-052 Description: Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
2e étage - SA228	Identifiant: M0217 Réf. échantillon: P0217 Réf. laboratoire: 23N027048-053 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA230	Identifiant: M0218 Réf. échantillon: P0218 Réf. laboratoire: 23N027048-054 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0219 Réf. échantillon: P0219 Réf. laboratoire: 23N027048-055 Description: Placoplatre + carreaux de plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0220 Réf. échantillon: P0220 Réf. laboratoire: 23N027048-056 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Façade Est	Identifiant: M0221 Réf. échantillon: P0221 Réf. laboratoire: 23N027048-057 Description: R+2 - Enduit de façade Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0222 Réf. échantillon: P0222 Réf. laboratoire: 23N027048-058 Description: R+2 - Appui de fenêtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA233	Identifiant: M0223 Réf. échantillon: P0223 Réf. laboratoire: 23N027048-059 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA237	Identifiant: M0224 Réf. échantillon: P0224 Réf. laboratoire: 23N027048-060 Description: Evier - Tampon bitumineux Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA238	Identifiant: M0225 Réf. échantillon: P0225 Réf. laboratoire: 23N027048-061 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0226 Réf. échantillon: P0226 Réf. laboratoire: 23N027048-062 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA239	Identifiant: M0227 Réf. échantillon: P0227 Réf. laboratoire: 23N027048-063 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0228 Réf. échantillon: P0228 Réf. laboratoire: 23N027048-064 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0229 Réf. échantillon: P0229 Réf. laboratoire: 23N027048-065 Description: Colle de plinthes 10x10 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
2e étage - SA211	Identifiant: M0230 Réf. échantillon: P0230 Réf. laboratoire: 23N027048-066 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0231 Réf. échantillon: P0231 Réf. laboratoire: 23N027048-067 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0232 Réf. échantillon: P0232 Réf. laboratoire: 23N027048-068 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0233 Réf. échantillon: P0233 Réf. laboratoire: 23N027048-069 Description: Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Façade Nord	Identifiant: M0234 Réf. échantillon: P0234 Réf. laboratoire: 23N027048-070 Description: R+2 - Enduit de façade Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0235 Réf. échantillon: P0235 Réf. laboratoire: 23N027048-071 Description: R+2 - Appui de fenêtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA219	Identifiant: M0236 Réf. échantillon: P0236 Réf. laboratoire: 23N027048-072 Description: Colle de carrelage 20x20 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0237 Réf. échantillon: P0237 Réf. laboratoire: 23N027048-073 Description: Colle de faïence 15x20 marbrée Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0238 Réf. échantillon: P0238 Réf. laboratoire: 23N027048-074 Description: Enduit de scellement chute EU Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA218	Identifiant: M0239 Réf. échantillon: P0239 Réf. laboratoire: 23N027048-075 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0240 Réf. échantillon: P0240 Réf. laboratoire: 23N027048-076 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0241 Réf. échantillon: P0241 Réf. laboratoire: 23N027048-077 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA214	Identifiant: M0242 Réf. échantillon: P0242 Réf. laboratoire: 23N027048-078 Description: Châssis métal - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
2e étage - SA240	Identifiant: M0243 Réf. échantillon: P0243 Réf. laboratoire: 23N027048-079 Description: Joint souple jonction gaine ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS107	Identifiant: M0244 Réf. échantillon: P0244 Réf. laboratoire: 23N027048-080 Description: Colle de faïence 20x20 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0245 Réf. échantillon: P0245 Réf. laboratoire: 23N027048-081 Description: Mur béton - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0246 Réf. échantillon: P0246 Réf. laboratoire: 23N027048-082 Description: Poutre béton + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS101	Identifiant: M0247 Réf. échantillon: P0247 Réf. laboratoire: 23N027048-083 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS109	Identifiant: M0248 Réf. échantillon: P0248 Réf. laboratoire: 23N027048-084 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS111	Identifiant: M0249 Réf. échantillon: P0249 Réf. laboratoire: 23N027048-085 Description: Porte coupe-feu - Plaques intérieures Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0250 Réf. échantillon: P0250 Réf. laboratoire: 23N027048-086 Description: Joint de porte coupe-feu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0251 Réf. échantillon: P0251 Réf. laboratoire: 23N027048-087 Description: Sol béton Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0252 Réf. échantillon: P0252 Réf. laboratoire: 23N027048-088 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0253 Réf. échantillon: P0253 Réf. laboratoire: 23N027048-089 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0254 Réf. échantillon: P0254 Réf. laboratoire: 23N027048-090 Description: Socle chaudière Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0255 Réf. échantillon: P0255 Réf. laboratoire: 23N027048-091 Description: Cheminée brique - Mortier de scellement Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	Identifiant: M0256 Réf. échantillon: P0256 Réf. laboratoire: 23N027048-092 Description: Isolant ballon de stockage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0257 Réf. échantillon: P0257 Réf. laboratoire: 23N027048-093 Description: Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0258 Réf. échantillon: P0258 Réf. laboratoire: 23N027048-094 Description: Coude de calorifugeage plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0259 Réf. échantillon: P0259 Réf. laboratoire: 23N027048-095 Description: Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0260 Réf. échantillon: P0260 Réf. laboratoire: 23N027048-096 Description: Coude de calorifugeage plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0261 Réf. échantillon: P0261 Réf. laboratoire: 23N027048-097 Description: Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0262 Réf. échantillon: P0262 Réf. laboratoire: 23N027048-098 Description: Chaudière 3 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0264 Réf. échantillon: P0264 Réf. laboratoire: 23N027048-100 Description: Chaudière 1 - Brique réfractaire Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0265 Réf. échantillon: P0265 Réf. laboratoire: 23N027048-101 Description: Chaudière 1 - Tresse corps de chauffe Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0266 Réf. échantillon: P0266 Réf. laboratoire: 23N027048-102 Description: Chaudière 1 - Isolant corps de chauffe Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0267 Réf. échantillon: P0267 Réf. laboratoire: 23N027048-103 Description: Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0268 Réf. échantillon: P0268 Réf. laboratoire: 23N027048-104 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
	Identifiant: M0269 Réf. échantillon: P0269 Réf. laboratoire: 23N027048-105 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0270 Réf. échantillon: P0270 Réf. laboratoire: 23N027048-106 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Façade Ouest	Identifiant: M0272 Réf. échantillon: P0272 Réf. laboratoire: 23N027048-108 Description: Flocage débords de dalle extérieur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Façade Nord	Identifiant: M0273 Réf. échantillon: P0273 Réf. laboratoire: 23N027048-109 Description: Colle de parement pierre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0274 Réf. échantillon: P0274 Réf. laboratoire: 23N027048-110 Description: Joint de parement pierre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Extérieur	Identifiant: M0278 Réf. échantillon: P0278 Réf. laboratoire: 23N034517-001 Description: Enrobé cour Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0279 Réf. échantillon: P0279 Réf. laboratoire: 23N034517-002 Description: Enrobé trottoir Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0280 Réf. échantillon: P0280 Réf. laboratoire: 23N034517-003 Description: Enrobé accès véhicule Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0281 Réf. échantillon: P0281 Réf. laboratoire: 23N034517-004 Description: Enrobé trottoir Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA012	Identifiant: M0282 Réf. échantillon: P0282 Réf. laboratoire: 25N021438-001 Description: Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit) Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	Identifiant: M0283 Réf. échantillon: P0283 Réf. laboratoire: 25N021438-002 Description: Plaquettes de frein moteur ascenseur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0284 Réf. échantillon: P0284 Réf. laboratoire: 25N021438-003 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0285 Réf. échantillon: P0285 Réf. laboratoire: 25N021438-004 Description: Murs - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
Cage d'ascenseur	Identifiant: M0286 Réf. échantillon: P0286 Réf. laboratoire: 25N021438-005 Description: Sol de la fosse Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0287 Réf. échantillon: P0287 Réf. laboratoire: 25N021438-006 Description: Murs - Parpaings + colle de scellement Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0288 Réf. échantillon: P0288 Réf. laboratoire: 25N021438-007 Description: Murs - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0289 Réf. échantillon: P0289 Réf. laboratoire: 25N021438-008 Description: Enduit au dos des portes palières / porte de cabine Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Cabine d'ascenseur	Identifiant: M0290 Réf. échantillon: P0290 Réf. laboratoire: 25N021438-009 Description: Revêtement de sol Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0291 Réf. échantillon: P0291 Réf. laboratoire: 25N021438-010 Description: Moquette murale + colle Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0292 Réf. échantillon: P0292 Réf. laboratoire: 25N021438-011 Description: Plafond - Peinture plaque métallique Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Cage d'ascenseur	Identifiant: M0293 Réf. échantillon: P0293 Réf. laboratoire: 25N021438-012 Description: Peinture portes palières Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA123	Identifiant: M0294 Réf. échantillon: P0294 Réf. laboratoire: 25N021438-013 Description: Fenêtre haute - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0295 Réf. échantillon: P0295 Réf. laboratoire: 25N021438-014 Description: Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige moucheté Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA125	Identifiant: M0296 Réf. échantillon: P0296 Réf. laboratoire: 25N021438-015 Description: Fenêtre haute - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS112	Identifiant: ZPSO échantillon: P0271 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS113	Identifiant: ZPSO échantillon: P0271 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
Sous-sol - SS111	Identifiant: ZPSO échantillon: P0263 Description: Chaudière 1 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0263 Description: Chaudière 2 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS114	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS115	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS117	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS119	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS120	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA002	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA004	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA103	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA123	Identifiant: ZPSO-0004 Réf. échantillon: P0195 Réf. laboratoire: 23N027048-031 Description: Conduit amiante ciment de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA134	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA221	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA230	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
Toiture terrasse 1	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS114	Identifiant: ZPSO-0005 Réf. échantillon: P0150 Réf. laboratoire: 23N026883-150 Description: Conduit en amiante ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS120	Identifiant: ZPSO échantillon: P0150 Description: Conduit en amiante ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA010	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA011	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA012	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA013	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA014	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA125	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0276 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0275 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: - Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Commentaires
1er étage - SA126	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA127	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
Rez de chaussée - SA040	Identifiant: M0115 Réf. échantillon: P0117 Réf. laboratoire: 23N026883-117 Description: Joint Tresse de portes coupe-feu Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS119	Identifiant: M0141 Réf. échantillon: P0143 Réf. laboratoire: 23N026883-143 Description: Joint de mastic de vitrage bois Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS120	Identifiant: M0141 Réf. échantillon: P0143 Réf. laboratoire: 23N026883-143 Description: Joint de mastic de vitrage bois Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS119	Identifiant: M0145 Réf. échantillon: P0147 Réf. laboratoire: 23N026883-147 Description: Joint plat prédécoupé pour brides Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint plat prédécoupé pour brides Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS116	Identifiant: M0161 Réf. échantillon: P0163 Réf. laboratoire: 23N026883-163 Description: Nez de marche Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Nez de marche Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA237	Identifiant: M0224 Réf. échantillon: P0224 Réf. laboratoire: 23N027048-060 Description: Evier - Tampon bitumineux Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS111	Identifiant: M0267 Réf. échantillon: P0267 Réf. laboratoire: 23N027048-103 Description: Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
	Identifiant: M0268 Réf. échantillon: P0268 Réf. laboratoire: 23N027048-104 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0269 Réf. échantillon: P0269 Réf. laboratoire: 23N027048-105 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: M0270 Réf. échantillon: P0270 Réf. laboratoire: 23N027048-106 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	Identifiant: M0283 Réf. échantillon: P0283 Réf. laboratoire: 25N021438-002 Description: Plaquettes de frein moteur ascenseur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS112	Identifiant: ZPSO échantillon: P0271 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS113	Identifiant: ZPSO échantillon: P0271 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS111	Identifiant: ZPSO échantillon: P0263 Description: Chaudière 1 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0263 Description: Chaudière 2 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS114	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS115	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS117	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS119	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS120	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA002	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
Rez de chaussée - SA004	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA103	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA123	Identifiant: ZPSO-0004 Réf. échantillon: P0195 Réf. laboratoire: 23N027048-031 Description: Conduit amiante ciment de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA134	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA221	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA230	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse 1	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS114	Identifiant: ZPSO-0005 Réf. échantillon: P0150 Réf. laboratoire: 23N026883-150 Description: Conduit en amiante ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS120	Identifiant: ZPSO échantillon: P0150 Description: Conduit en amiante ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA010	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA011	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA012	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
Rez de chaussée - SA013	Identifiant: ZPSO echantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - SA014	Identifiant: ZPSO echantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA125	Identifiant: ZPSO echantillon: P0277 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO echantillon: P0276 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO echantillon: P0275 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: - Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: ZPSO echantillon: P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA126	Identifiant: ZPSO echantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - SA127	Identifiant: ZPSO echantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - SA137	Identifiant: M0001 Réf. échantillon: P0001 Réf. laboratoire: 23N026883-001 Description: Colle de carrelage 10x10 beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0002 Réf. échantillon: P0002 Réf. laboratoire: 23N026883-002 Description: Colle de plinthe 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0003 Réf. échantillon: P0003 Réf. laboratoire: 23N026883-003 Description: Enduit à base de plâtre sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0004 Réf. échantillon: P0004 Réf. laboratoire: 23N026883-004 Description: Enduit à base de plâtre sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0005 Réf. échantillon: P0005 Réf. laboratoire: 23N026883-005 Description: Panneaux de cloisons BA13 Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0006 Réf. échantillon: P0006 Réf. laboratoire: 23N026883-006 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0007 Réf. échantillon: P0007 Réf. laboratoire: 23N026883-007 Description: Enduit à base de plâtre + peinture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0008 Réf. échantillon: P0008 Réf. laboratoire: 23N026883-008 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Joint de dilatation Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA110	Identifiant: M0009 Réf. échantillon: P0009 Réf. laboratoire: 23N026883-009 Description: Calorifuge mousse + enveloppe PVC Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: M0010 Réf. échantillon: P0010 Réf. laboratoire: 23N026883-010 Description: Peinture sur tuyauterie Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Peinture sur tuyauterie	
	Identifiant: M0011 Réf. échantillon: P0011 Réf. laboratoire: 23N026883-011 Description: Mastic vitre de porte Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0012 Réf. échantillon: P0012 Réf. laboratoire: 23N026883-012 Description: Enduit à base de ciment + peinture sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment	
	Identifiant: M0013 Réf. échantillon: P0013 Réf. laboratoire: 23N026883-013 Description: Enduit à base de ciment + peinture sous face escalier Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment	
	Identifiant: M0014 Réf. échantillon: P0014 Réf. laboratoire: 23N026883-014 Description: Peinture sur sol béton Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0015 Réf. échantillon: P0015 Réf. laboratoire: 23N026883-015 Description: Peinture rampe Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture rampe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA106	Identifiant: M0016 Réf. échantillon: P0016 Réf. laboratoire: 23N026883-016 Description: revêtement souple + colle + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: revêtement souple + colle + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0017 Réf. échantillon: P0017 Réf. laboratoire: 23N026883-017 Description: Panneaux et plaques 60x60 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0018 Réf. échantillon: P0018 Réf. laboratoire: 23N026883-018 Description: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment	
	Identifiant: M0019 Réf. échantillon: P0019 Réf. laboratoire: 23N026883-019 Description: Panneaux de cloisons Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0020 Réf. échantillon: P0020 Réf. laboratoire: 23N026883-020 Description: Ruban adhésif Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Ruban adhésif Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0021 Réf. échantillon: P0021 Réf. laboratoire: 23N026883-021 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA101; 1er étage - SA106	Identifiant: M0022 Echantillon: P0022, réf. labo.: 23N026883-022 P0040, réf. labo.: 23N026883-040 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0023 Echantillon: P0023, réf. labo.: 23N026883-023 P0037, réf. labo.: 23N026883-037 Description: Enduit extérieur Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur	
	Identifiant: M0024 Echantillon: P0024, réf. labo.: 23N026883-024 P0038, réf. labo.: 23N026883-038 Description: Appui de fenêtres Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Appui de fenêtres	
1er étage - SA106	Identifiant: M0025 Réf. échantillon: P0025 Réf. laboratoire: 23N026883-025 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA105	Identifiant: M0026 Réf. échantillon: P0026 Réf. laboratoire: 23N026883-026 Description: Dalle de sol 50x50 Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0027 Réf. échantillon: P0027 Réf. laboratoire: 23N026883-027 Description: Colle + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0028 Réf. échantillon: P0028 Réf. laboratoire: 23N026883-028 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA104	Identifiant: M0029 Réf. échantillon: P0029 Réf. laboratoire: 23N026883-029 Description: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0030 Réf. échantillon: P0030 Réf. laboratoire: 23N026883-030 Description: Colle + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0031 Réf. échantillon: P0031 Réf. laboratoire: 23N026883-031 Description: Joint de mastic de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0032 Réf. échantillon: P0032 Réf. laboratoire: 23N026883-032 Description: Colle plancher technique Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle plancher technique Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0033 Réf. échantillon: P0033 Réf. laboratoire: 23N026883-033 Description: Enduit à base de ciment sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - SA102	Identifiant: M0034 Réf. échantillon: P0034 Réf. laboratoire: 23N026883-034 Description: Rebouchage autour de conduits Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Rebouchage autour de conduits Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA101	Identifiant: M0035 Réf. échantillon: P0035 Réf. laboratoire: 23N026883-035 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA102	Identifiant: M0036 Réf. échantillon: P0036 Réf. laboratoire: 23N026883-036 Description: Joint de mastic de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA101	Identifiant: M0037 Réf. échantillon: P0039 Réf. laboratoire: 23N026883-039 Description: Enduit extérieur sur poteau Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur	
1er étage - SA122	Identifiant: M0038 Réf. échantillon: P0041 Réf. laboratoire: 23N026883-041 Description: Joint vitre des portes coupe-feu Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint vitre des portes coupe-feu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0039 Réf. échantillon: P0042 Réf. laboratoire: 23N026883-042 Description: Colle de plinthes 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0040 Réf. échantillon: P0043 Réf. laboratoire: 23N026883-043 Description: Colle de plinthes 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0041 Réf. échantillon: P0044 Réf. laboratoire: 23N026883-044 Description: Enduit à base de plâtre dur cloison brique Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0042 Réf. échantillon: P0045 Réf. laboratoire: 23N026883-045 Description: Enduit à base de plâtre sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0043 Réf. échantillon: P0046 Réf. laboratoire: 23N026883-046 Description: Calorifuge Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: M0044 Réf. échantillon: P0047 Réf. laboratoire: 23N026883-047 Description: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - SA135	<u>Identifiant:</u> M0045 <u>Réf. échantillon:</u> P0048 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-048 <u>Description:</u> Colle de carrelage 20x20 beige <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0046 <u>Réf. échantillon:</u> P0049 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-049 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x20 marbrée <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0047 <u>Réf. échantillon:</u> P0050 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-050 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x20 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0048 <u>Réf. échantillon:</u> P0051 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-051 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	
	<u>Identifiant:</u> M0049 <u>Réf. échantillon:</u> P0052 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-052 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur cloison brique <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	
	<u>Identifiant:</u> M0050 <u>Réf. échantillon:</u> P0053 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-053 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	
1er étage - SA125	<u>Identifiant:</u> M0052 <u>Réf. échantillon:</u> P0055 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-055 <u>Description:</u> Colle de carrelage 10x10 beige <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0053 <u>Réf. échantillon:</u> P0056 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-056 <u>Description:</u> Colle de plinthes 10x10 <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0054 <u>Réf. échantillon:</u> P0057 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0055 <u>Réf. échantillon:</u> P0058 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-058 <u>Description:</u> Bandes calicot <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0056 <u>Réf. échantillon:</u> P0059 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-059 <u>Description:</u> Ruban adhésif <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Ruban adhésif <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0057 Réf. échantillon: P0060 Réf. laboratoire: 23N026883-060 Description: Mastic Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Mastic Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0058 Réf. échantillon: P0061 Réf. laboratoire: 23N026883-061 Description: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0059 Réf. échantillon: P0062 Réf. laboratoire: 23N026883-062 Description: Enduit à base de plâtre cloison brique Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0060 Réf. échantillon: P0063 Réf. laboratoire: 23N026883-063 Description: Panneaux et plaques 60x60 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA130	Identifiant: M0061 Réf. échantillon: P0064 Réf. laboratoire: 23N026883-064 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0062 Réf. échantillon: P0065 Réf. laboratoire: 23N026883-065 Description: Enduit extérieur Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur	
	Identifiant: M0063 Réf. échantillon: P0066 Réf. laboratoire: 23N026883-066 Description: Appui de fenêtres Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Appui de fenêtres	
	Identifiant: M0064 Réf. échantillon: P0067 Réf. laboratoire: 23N026883-067 Description: Calorifuge Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: M0065 Réf. échantillon: P0068 Réf. laboratoire: 23N026883-068 Description: Peinture porte Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Peinture portes	
	Identifiant: M0066 Réf. échantillon: P0069 Réf. laboratoire: 23N026883-069 Description: Peinture radiateur Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques Partie à sonder: Peinture radiateur	
1er étage - SA133	Identifiant: M0067 Réf. échantillon: P0070 Réf. laboratoire: 23N026883-070 Description: Colle de faïence 10x10 blanche Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0068 Réf. échantillon: P0071 Réf. laboratoire: 23N026883-071 Description: Calorifuge bande tissée enduite + pvc, mousse Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
1er étage - SA113	Identifiant: M0069 Réf. échantillon: P0072 Réf. laboratoire: 23N026883-072 Description: Moquette Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - SA134	Identifiant: M0070 Réf. échantillon: P0073 Réf. laboratoire: 23N026883-073 Description: Cloison carreau de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Cloison carreau de plâtre	
	Identifiant: M0071 Réf. échantillon: P0074 Réf. laboratoire: 23N026883-074 Description: Colle de plinthes Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0072 Réf. échantillon: P0075 Réf. laboratoire: 23N026883-075 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0073 Réf. échantillon: P0076 Réf. laboratoire: 23N026883-076 Description: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0074 Réf. échantillon: P0077 Réf. laboratoire: 23N026883-077 Description: joint imposte vitré Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: joint imposte vitré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0075 Réf. échantillon: P0078 Réf. laboratoire: 23N026883-078 Description: Peinture Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Peinture	
	Identifiant: M0076 Réf. échantillon: P0079 Réf. laboratoire: 23N026883-079 Description: Colle de plinthe 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA028	Identifiant: M0078 Réf. échantillon: P0080 Réf. laboratoire: 23N026883-080 Description: Colle de carrelage 10x10 beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0079 Réf. échantillon: P0081 Réf. laboratoire: 23N026883-081 Description: Colle de plinthe 10x10 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0080 Réf. échantillon: P0082 Réf. laboratoire: 23N026883-082 Description: Enduit à base de plâtre dur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
Rez de chaussée - SA026	Identifiant: M0081 Réf. échantillon: P0083 Réf. laboratoire: 23N026883-083 Description: Enduit à base de plâtre sur cloison brique Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
Rez de chaussée - SA028	Identifiant: M0082 Réf. échantillon: P0084 Réf. laboratoire: 23N026883-084 Description: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0083 Réf. échantillon: P0085 Réf. laboratoire: 23N026883-085 Description: Panneaux et plaques 60x60 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0084 Réf. échantillon: P0086 Réf. laboratoire: 23N026883-086 Description: Mastic Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Mastic Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0085 Réf. échantillon: P0087 Réf. laboratoire: 23N026883-087 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0086 Réf. échantillon: P0088 Réf. laboratoire: 23N026883-088 Description: Joint entre éléments Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint entre éléments Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA025; Rez de chaussée - SA027	Identifiant: M0087 Réf. échantillon: P0089 Réf. laboratoire: 23N026883-089 Description: Colle de faïence 15x15 Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA025	Identifiant: M0088 Réf. échantillon: P0090 Réf. laboratoire: 23N026883-090 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Partie à sonder: Plaques souples bitumineuses antivibratiles Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA024	Identifiant: M0089 Réf. échantillon: P0091 Réf. laboratoire: 23N026883-091 Description: Colle de faïence 15x15 blanche paillassé Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA010; Rez de chaussée - SA011; Rez de chaussée - SA012; Rez de chaussée - SA013; Rez de chaussée - SA014; Rez de chaussée - SA016	Identifiant: M0090 Réf. échantillon: P0092 Réf. laboratoire: 23N026883-092 Description: Colle de plinthe 10x30 bleu Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0091 Réf. échantillon: P0093 Réf. laboratoire: 23N026883-093 Description: Colle de carrelage 30x30 bleu Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA014	Identifiant: M0092 Réf. échantillon: P0094 Réf. laboratoire: 23N026883-094 Description: Panneaux de joue Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA015	Identifiant: M0093 Réf. échantillon: P0095 Réf. laboratoire: 23N026883-095 Description: Joint de mastic de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0094 Réf. échantillon: P0096 Réf. laboratoire: 23N026883-096 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0095 Réf. échantillon: P0097 Réf. laboratoire: 23N026883-097 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0096 Réf. échantillon: P0098 Réf. laboratoire: 23N026883-098 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA037	Identifiant: M0097 Réf. échantillon: P0099 Réf. laboratoire: 23N026883-099 Description: Enduit à base de plâtre dur cloison brique Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0098 Réf. échantillon: P0100 Réf. laboratoire: 23N026883-100 Description: Enduit à base de plâtre sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0099 Réf. échantillon: P0101 Réf. laboratoire: 23N026883-101 Description: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
Rez de chaussée - SA020; Rez de chaussée - SA035	Identifiant: M0100 Réf. échantillon: P0102 Réf. laboratoire: 23N026883-102 Description: Colle de carrelage 15x15 beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA020	Identifiant: M0101 Réf. échantillon: P0103 Réf. laboratoire: 23N026883-103 Description: Colle de plinthes 10x15 beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - SA035	<u>Identifiant:</u> M0102 <u>Réf. échantillon:</u> P0104 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-104 <u>Description:</u> Colle de faïence 20x15 blanche <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0103 <u>Réf. échantillon:</u> P0105 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-105 <u>Description:</u> Colle de faïence 15x20 marbré <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
Rez de chaussée - SA020	<u>Identifiant:</u> M0104 <u>Réf. échantillon:</u> P0106 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-106 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
Rez de chaussée - SA009	<u>Identifiant:</u> M0105 <u>Réf. échantillon:</u> P0107 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-107 <u>Description:</u> Colle de plinthe 10x10 beige <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0106 <u>Réf. échantillon:</u> P0108 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-108 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Panneaux de cloisons <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0107 <u>Réf. échantillon:</u> P0109 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-109 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre	
	<u>Identifiant:</u> M0108 <u>Réf. échantillon:</u> P0110 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-110 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0109 <u>Réf. échantillon:</u> P0111 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-111 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0110 <u>Réf. échantillon:</u> P0112 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-112 <u>Description:</u> Panneaux et plaques 60x120 <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
Rez de chaussée - SA034	<u>Identifiant:</u> M0111 <u>Réf. échantillon:</u> P0113 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-113 <u>Description:</u> Colle de carrelage 30x30 gris <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	
	<u>Identifiant:</u> M0112 <u>Réf. échantillon:</u> P0114 <u>Réf. laboratoire:</u> 23N026883-114 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0113 Réf. échantillon: P0115 Réf. laboratoire: 23N026883-115 Description: Joint des portes coupe-feu Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0114 Réf. échantillon: P0116 Réf. laboratoire: 23N026883-116 Description: Joint des portes coupe-feu Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA040	Identifiant: M0116 Réf. échantillon: P0118 Réf. laboratoire: 23N026883-118 Description: Calorifuge + alu +PVC Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: M0117 Réf. échantillon: P0119 Réf. laboratoire: 23N026883-119 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0118 Réf. échantillon: P0120 Réf. laboratoire: 23N026883-120 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Joint de dilatation Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA039	Identifiant: M0119 Réf. échantillon: P0121 Réf. laboratoire: 23N026883-121 Description: Colle de carrelage 20x20 beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0120 Réf. échantillon: P0122 Réf. laboratoire: 23N026883-122 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0121 Réf. échantillon: P0123 Réf. laboratoire: 23N026883-123 Description: Colle de plinthes 10x30 Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA001	Identifiant: M0122 Réf. échantillon: P0124 Réf. laboratoire: 23N026883-124 Description: Colle de plinthe de poteau Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0123 Réf. échantillon: P0125 Réf. laboratoire: 23N026883-125 Description: Enduit à base de ciment dur poteau Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes Partie à sonder: Enduit à base de ciment	
	Identifiant: M0124 Réf. échantillon: P0126 Réf. laboratoire: 23N026883-126 Description: revêtement souple Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: revêtement souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0125 Réf. échantillon: P0127 Réf. laboratoire: 23N026883-127 Description: Ragréage + colle Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0126 Réf. échantillon: P0128 Réf. laboratoire: 23N026883-128 Description: Enduit à base de plâtre sur cloison Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
	Identifiant: M0127 Réf. échantillon: P0129 Réf. laboratoire: 23N026883-129 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0128 Réf. échantillon: P0130 Réf. laboratoire: 23N026883-130 Description: Joint de vitrage extérieur Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA029	Identifiant: M0129 Réf. échantillon: P0131 Réf. laboratoire: 23N026883-131 Description: Peinture de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA030	Identifiant: M0130 Réf. échantillon: P0132 Réf. laboratoire: 23N026883-132 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA029	Identifiant: M0131 Réf. échantillon: P0133 Réf. laboratoire: 23N026883-133 Description: Joint de mastic de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA031	Identifiant: M0132 Réf. échantillon: P0134 Réf. laboratoire: 23N026883-134 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Rez de chaussée - SA002	Identifiant: M0133 Réf. échantillon: P0135 Réf. laboratoire: 23N026883-135 Description: Colle de carrelage antidérapant Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0134 Réf. échantillon: P0136 Réf. laboratoire: 23N026883-136 Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Entresol - Local	Identifiant: M0135 Réf. échantillon: P0137 Réf. laboratoire: 23N026883-137 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Sous-sol - SS119	Identifiant: M0136 Réf. échantillon: P0138 Réf. laboratoire: 23N026883-138 Description: Peinture de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0137 Réf. échantillon: P0139 Réf. laboratoire: 23N026883-139 Description: Enduit à base de ciment mur de refend Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment	
	Identifiant: M0138 Réf. échantillon: P0140 Réf. laboratoire: 23N026883-140 Description: Enduit à base de ciment sur mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment projeté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0139 Réf. échantillon: P0141 Réf. laboratoire: 23N026883-141 Description: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment	
	Identifiant: M0140 Réf. échantillon: P0142 Réf. laboratoire: 23N026883-142 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0142 Réf. échantillon: P0144 Réf. laboratoire: 23N026883-144 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0143 Réf. échantillon: P0145 Réf. laboratoire: 23N026883-145 Description: Calorifugeage + PVC Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Ballon ecs Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0144 Réf. échantillon: P0146 Réf. laboratoire: 23N026883-146 Description: Calorifugeage Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Ballon ecs Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0146 Réf. échantillon: P0148 Réf. laboratoire: 23N026883-148 Description: Calorifuge Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: M0147 Réf. échantillon: P0149 Réf. laboratoire: 23N026883-149 Description: Calorifugeage Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie à sonder: Ballon ecs Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Sous-sol - SS101	Identifiant: M0149 Réf. échantillon: P0151 Réf. laboratoire: 23N026883-151 Description: Enveloppe Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Enveloppe	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0150 Réf. échantillon: P0152 Réf. laboratoire: 23N026883-152 Description: Calorifuge Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: M0151 Réf. échantillon: P0153 Réf. laboratoire: 23N026883-153 Description: Enveloppe Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Enveloppe	
	Identifiant: M0152 Réf. échantillon: P0154 Réf. laboratoire: 23N026883-154 Description: Calorifuge Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: M0153 Réf. échantillon: P0155 Réf. laboratoire: 23N026883-155 Description: Enduit à base de ciment + peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment	
Sous-sol - SS103	Identifiant: M0154 Réf. échantillon: P0156 Réf. laboratoire: 23N026883-156 Description: Peinture de sol Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Sous-sol - SS117	Identifiant: M0156 Réf. échantillon: P0158 Réf. laboratoire: 23N026883-158 Description: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux Partie à sonder: Enduit à base de plâtre	
Sous-sol - SS115	Identifiant: M0157 Réf. échantillon: P0159 Réf. laboratoire: 23N026883-159 Description: Colle de carrelage 20x20 beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0158 Réf. échantillon: P0160 Réf. laboratoire: 23N026883-160 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0159 Réf. échantillon: P0161 Réf. laboratoire: 23N026883-161 Description: Colle de faïence 20x20 blanche paillasse Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Sous-sol - SS116	Identifiant: M0160 Réf. échantillon: P0162 Réf. laboratoire: 23N026883-162 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M0162 Réf. échantillon: P0164 Réf. laboratoire: 23N026883-164 Description: revêtement souple marche Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: revêtement souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Toiture terrasse 1	Identifiant: M0165 Réf. échantillon: P0165 Réf. laboratoire: 23N027048-001 Description: Etanchéité Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0166 Réf. échantillon: P0166 Réf. laboratoire: 23N027048-002 Description: Isolant perlite Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0167 Réf. échantillon: P0167 Réf. laboratoire: 23N027048-003 Description: Asphalte Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0168 Réf. échantillon: P0168 Réf. laboratoire: 23N027048-004 Description: Rélevé paxalu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	 
	Identifiant: M0169 Réf. échantillon: P0169 Réf. laboratoire: 23N027048-005 Description: Joint de dilatation boudin bitumineux Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0170 Réf. échantillon: P0170 Réf. laboratoire: 23N027048-006 Description: Joint de dilatation isorel Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0171 Réf. échantillon: P0171 Réf. laboratoire: 23N027048-007 Description: Etanchéité Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0172 Réf. échantillon: P0172 Réf. laboratoire: 23N027048-008 Description: Isolant perlite Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0173 Réf. échantillon: P0173 Réf. laboratoire: 23N027048-009 Description: Asphalte Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0174 Réf. échantillon: P0174 Réf. laboratoire: 23N027048-010 Description: Relevé paxalu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Toiture terrasse édicule	Identifiant: M0175 Réf. échantillon: P0175 Réf. laboratoire: 23N027048-011 Description: Etanchéité Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0176 Réf. échantillon: P0176 Réf. laboratoire: 23N027048-012 Description: Isolant perlite Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0177 Réf. échantillon: P0177 Réf. laboratoire: 23N027048-013 Description: Asphalte Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0178 Réf. échantillon: P0178 Réf. laboratoire: 23N027048-014 Description: Pare-vapeur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0179 Réf. échantillon: P0179 Réf. laboratoire: 23N027048-015 Description: Isolant paxalu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Toiture terrasse 2	Identifiant: M0180 Réf. échantillon: P0180 Réf. laboratoire: 23N027048-016 Description: Etanchéité Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0181 Réf. échantillon: P0181 Réf. laboratoire: 23N027048-017 Description: Isolant laine minérale Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0182 Réf. échantillon: P0182 Réf. laboratoire: 23N027048-018 Description: Pare-vapeur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0183 Réf. échantillon: P0183 Réf. laboratoire: 23N027048-019 Description: Relevé paxalu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Toiture terrasse 1	Identifiant: M0184 Réf. échantillon: P0184 Réf. laboratoire: 23N027048-020 Description: Joint de solin cheminée brique Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0185 Réf. échantillon: P0185 Réf. laboratoire: 23N027048-021 Description: Mortier de scellement cheminée brique Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0186 Réf. échantillon: P0186 Réf. laboratoire: 23N027048-022 Description: Enduit façades édicule Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0187 Réf. échantillon: P0187 Réf. laboratoire: 23N027048-023 Description: Edicule - Joint de solin Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0188 Réf. échantillon: P0188 Réf. laboratoire: 23N027048-024 Description: Calorifugeage mousse + aluminium Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0189 Réf. échantillon: P0189 Réf. laboratoire: 23N027048-025 Description: Joint souple jonction gaine de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0190 Réf. échantillon: P0190 Réf. laboratoire: 23N027048-026 Description: Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Toiture terrasse édicule	Identifiant: M0191 Réf. échantillon: P0191 Réf. laboratoire: 23N027048-027 Description: Plaque composite support ventilateur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Toiture terrasse 2	Identifiant: M0192 Réf. échantillon: P0192 Réf. laboratoire: 23N027048-028 Description: Enduit souches de cheminées Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Toiture terrasse 1	Identifiant: M0193 Réf. échantillon: P0193 Réf. laboratoire: 23N027048-029 Description: Soufflet caisson de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

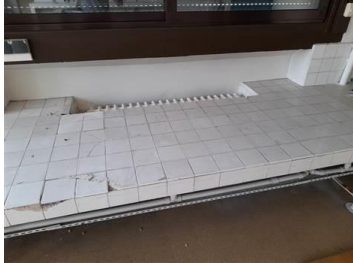
Localisation	Identifiant + Description	Photo
3e étage - SA301	Identifiant: M0194 Réf. échantillon: P0194 Réf. laboratoire: 23N027048-030 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA221	Identifiant: M0196 Réf. échantillon: P0196 Réf. laboratoire: 23N027048-032 Description: Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0197 Réf. échantillon: P0197 Réf. laboratoire: 23N027048-033 Description: Dalle de faux plafond 60x60 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0198 Réf. échantillon: P0198 Réf. laboratoire: 23N027048-034 Description: Flocage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0199 Réf. échantillon: P0199 Réf. laboratoire: 23N027048-035 Description: Moquette marron + colle + ragréage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0200 Réf. échantillon: P0200 Réf. laboratoire: 23N027048-036 Description: Cloisons - Bande à joint Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
2e étage - SA223	Identifiant: M0201 Réf. échantillon: P0201 Réf. laboratoire: 23N027048-037 Description: Colle de carrelage 30x30 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0202 Réf. échantillon: P0202 Réf. laboratoire: 23N027048-038 Description: Colle de plinthes 10x30 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0203 Réf. échantillon: P0203 Réf. laboratoire: 23N027048-039 Description: Cloisons - Placoplatre + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA214	Identifiant: M0204 Réf. échantillon: P0204 Réf. laboratoire: 23N027048-040 Description: Colle de carrelage 10x10 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0205 Réf. échantillon: P0205 Réf. laboratoire: 23N027048-041 Description: Colle de plinthes 10x30 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0206 Réf. échantillon: P0206 Réf. laboratoire: 23N027048-042 Description: Joint vitre porte coupe-feu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
2e étage - SA221	Identifiant: M0207 Réf. échantillon: P0207 Réf. laboratoire: 23N027048-043 Description: Colle de faïence 10x10 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA222	Identifiant: M0208 Réf. échantillon: P0208 Réf. laboratoire: 23N027048-044 Description: Poteaux - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0209 Réf. échantillon: P0209 Réf. laboratoire: 23N027048-045 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA214	Identifiant: M0210 Réf. échantillon: P0210 Réf. laboratoire: 23N027048-046 Description: Sol - Joint de dilatation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0211 Réf. échantillon: P0211 Réf. laboratoire: 23N027048-047 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0212 Réf. échantillon: P0212 Réf. laboratoire: 23N027048-048 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0213 Réf. échantillon: P0213 Réf. laboratoire: 23N027048-049 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA200	Identifiant: M0214 Réf. échantillon: P0214 Réf. laboratoire: 23N027048-050 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0215 Réf. échantillon: P0215 Réf. laboratoire: 23N027048-051 Description: Dalle de faux plafond 60x60 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0216 Réf. échantillon: P0216 Réf. laboratoire: 23N027048-052 Description: Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA228	Identifiant: M0217 Réf. échantillon: P0217 Réf. laboratoire: 23N027048-053 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA230	Identifiant: M0218 Réf. échantillon: P0218 Réf. laboratoire: 23N027048-054 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0219 Réf. échantillon: P0219 Réf. laboratoire: 23N027048-055 Description: Placoplatre + carreaux de plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0220 Réf. échantillon: P0220 Réf. laboratoire: 23N027048-056 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Façade Est	Identifiant: M0221 Réf. échantillon: P0221 Réf. laboratoire: 23N027048-057 Description: R+2 - Enduit de façade Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0222 Réf. échantillon: P0222 Réf. laboratoire: 23N027048-058 Description: R+2 - Appui de fenêtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA233	Identifiant: M0223 Réf. échantillon: P0223 Réf. laboratoire: 23N027048-059 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA238	Identifiant: M0225 Réf. échantillon: P0225 Réf. laboratoire: 23N027048-061 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0226 Réf. échantillon: P0226 Réf. laboratoire: 23N027048-062 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA239	Identifiant: M0227 Réf. échantillon: P0227 Réf. laboratoire: 23N027048-063 Description: Colle de faïence 15x15 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0228 Réf. échantillon: P0228 Réf. laboratoire: 23N027048-064 Description: Colle de faïence 12x12 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0229 Réf. échantillon: P0229 Réf. laboratoire: 23N027048-065 Description: Colle de plinthes 10x10 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA211	Identifiant: M0230 Réf. échantillon: P0230 Réf. laboratoire: 23N027048-066 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0231 Réf. échantillon: P0231 Réf. laboratoire: 23N027048-067 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0232 Réf. échantillon: P0232 Réf. laboratoire: 23N027048-068 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0233 Réf. échantillon: P0233 Réf. laboratoire: 23N027048-069 Description: Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Façade Nord	Identifiant: M0234 Réf. échantillon: P0234 Réf. laboratoire: 23N027048-070 Description: R+2 - Enduit de façade Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0235 Réf. échantillon: P0235 Réf. laboratoire: 23N027048-071 Description: R+2 - Appui de fenêtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA219	Identifiant: M0236 Réf. échantillon: P0236 Réf. laboratoire: 23N027048-072 Description: Colle de carrelage 20x20 beige Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0237 Réf. échantillon: P0237 Réf. laboratoire: 23N027048-073 Description: Colle de faïence 15x20 marbrée Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0238 Réf. échantillon: P0238 Réf. laboratoire: 23N027048-074 Description: Enduit de scellement chute EU Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA218	Identifiant: M0239 Réf. échantillon: P0239 Réf. laboratoire: 23N027048-075 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0240 Réf. échantillon: P0240 Réf. laboratoire: 23N027048-076 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0241 Réf. échantillon: P0241 Réf. laboratoire: 23N027048-077 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA214	Identifiant: M0242 Réf. échantillon: P0242 Réf. laboratoire: 23N027048-078 Description: Châssis métal - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
2e étage - SA240	Identifiant: M0243 Réf. échantillon: P0243 Réf. laboratoire: 23N027048-079 Description: Joint souple jonction gaine ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Sous-sol - SS107	Identifiant: M0244 Réf. échantillon: P0244 Réf. laboratoire: 23N027048-080 Description: Colle de faïence 20x20 blanche Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0245 Réf. échantillon: P0245 Réf. laboratoire: 23N027048-081 Description: Mur béton - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0246 Réf. échantillon: P0246 Réf. laboratoire: 23N027048-082 Description: Poutre béton + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Sous-sol - SS101	Identifiant: M0247 Réf. échantillon: P0247 Réf. laboratoire: 23N027048-083 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Sous-sol - SS109	Identifiant: M0248 Réf. échantillon: P0248 Réf. laboratoire: 23N027048-084 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Sous-sol - SS111	Identifiant: M0249 Réf. échantillon: P0249 Réf. laboratoire: 23N027048-085 Description: Porte coupe-feu - Plaques intérieures Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0250 Réf. échantillon: P0250 Réf. laboratoire: 23N027048-086 Description: Joint de porte coupe-feu Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0251 Réf. échantillon: P0251 Réf. laboratoire: 23N027048-087 Description: Sol béton Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0252 Réf. échantillon: P0252 Réf. laboratoire: 23N027048-088 Description: Mur - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0253 Réf. échantillon: P0253 Réf. laboratoire: 23N027048-089 Description: Plafond - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0254 Réf. échantillon: P0254 Réf. laboratoire: 23N027048-090 Description: Socle chaudière Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0255 Réf. échantillon: P0255 Réf. laboratoire: 23N027048-091 Description: Cheminée brique - Mortier de scellment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0256 Réf. échantillon: P0256 Réf. laboratoire: 23N027048-092 Description: Isolant ballon de stockage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0257 Réf. échantillon: P0257 Réf. laboratoire: 23N027048-093 Description: Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0258 Réf. échantillon: P0258 Réf. laboratoire: 23N027048-094 Description: Coude de calorifugeage plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0259 Réf. échantillon: P0259 Réf. laboratoire: 23N027048-095 Description: Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0260 Réf. échantillon: P0260 Réf. laboratoire: 23N027048-096 Description: Coude de calorifugeage plâtre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0261 Réf. échantillon: P0261 Réf. laboratoire: 23N027048-097 Description: Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0262 Réf. échantillon: P0262 Réf. laboratoire: 23N027048-098 Description: Chaudière 3 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0264 Réf. échantillon: P0264 Réf. laboratoire: 23N027048-100 Description: Chaudière 1 - Brique réfractaire Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0265 Réf. échantillon: P0265 Réf. laboratoire: 23N027048-101 Description: Chaudière 1 - Tresse corps de chauffe Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0266 Réf. échantillon: P0266 Réf. laboratoire: 23N027048-102 Description: Chaudière 1 - Isolant corps de chauffe Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Façade Ouest	Identifiant: M0272 Réf. échantillon: P0272 Réf. laboratoire: 23N027048-108 Description: Flocage débords de dalle extérieur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Façade Nord	Identifiant: M0273 Réf. échantillon: P0273 Réf. laboratoire: 23N027048-109 Description: Colle de parement pierre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0274 Réf. échantillon: P0274 Réf. laboratoire: 23N027048-110 Description: Joint de parement pierre Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Extérieur	Identifiant: M0278 Réf. échantillon: P0278 Réf. laboratoire: 23N034517-001 Description: Enrobé cour Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0279 Réf. échantillon: P0279 Réf. laboratoire: 23N034517-002 Description: Enrobé trottoir Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0280 Réf. échantillon: P0280 Réf. laboratoire: 23N034517-003 Description: Enrobé accès véhicule Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0281 Réf. échantillon: P0281 Réf. laboratoire: 23N034517-004 Description: Enrobé trottoir Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Rez de chaussée - SA012	Identifiant: M0282 Réf. échantillon: P0282 Réf. laboratoire: 25N021438-001 Description: Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit) Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	Identifiant: M0284 Réf. échantillon: P0284 Réf. laboratoire: 25N021438-003 Description: Cloison - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0285 Réf. échantillon: P0285 Réf. laboratoire: 25N021438-004 Description: Murs - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Cage d'ascenseur	Identifiant: M0286 Réf. échantillon: P0286 Réf. laboratoire: 25N021438-005 Description: Sol de la fosse Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0287 Réf. échantillon: P0287 Réf. laboratoire: 25N021438-006 Description: Murs - Parpaings + colle de scellement Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0288 Réf. échantillon: P0288 Réf. laboratoire: 25N021438-007 Description: Murs - Enduit + peinture Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0289 Réf. échantillon: P0289 Réf. laboratoire: 25N021438-008 Description: Enduit au dos des portes palières / porte de cabine Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
Cabine d'ascenseur	Identifiant: M0290 Réf. échantillon: P0290 Réf. laboratoire: 25N021438-009 Description: Revêtement de sol Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence de photo
	Identifiant: M0291 Réf. échantillon: P0291 Réf. laboratoire: 25N021438-010 Description: Moquette murale + colle Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence de photo

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: M0292 Réf. échantillon: P0292 Réf. laboratoire: 25N021438-011 Description: Plafond - Peinture plaque métallique Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence de photo
Cage d'ascenseur	Identifiant: M0293 Réf. échantillon: P0293 Réf. laboratoire: 25N021438-012 Description: Peinture portes palières Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Absence de photo
1er étage - SA123	Identifiant: M0294 Réf. échantillon: P0294 Réf. laboratoire: 25N021438-013 Description: Fenêtre haute - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: M0295 Réf. échantillon: P0295 Réf. laboratoire: 25N021438-014 Description: Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige moucheté Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
1er étage - SA125	Identifiant: M0296 Réf. échantillon: P0296 Réf. laboratoire: 25N021438-015 Description: Fenêtre haute - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

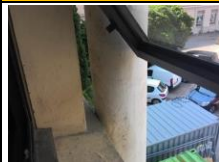
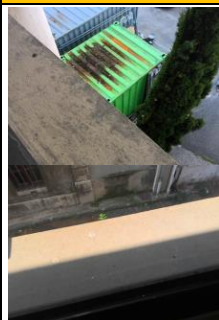
Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

5.4 Liste des zones, présentée par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

M0022 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA101; 1er étage - SA106	1	<u>Identifiant</u> : M0022 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106 1er étage - SA101	P0022; P0040	 
M0023 : Partie à inspecter : Enduit extérieur.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA101; 1er étage - SA106	1	<u>Identifiant</u> : M0023 <u>Description</u> : Enduit extérieur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106 1er étage - SA101	P0023; P0037	 
M0024 : Partie à inspecter : Appui de fenêtres.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA101; 1er étage - SA106	1	<u>Identifiant</u> : M0024 <u>Description</u> : Appui de fenêtres <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106 1er étage - SA101	P0024; P0038	

M0025 : Partie à inspecter : Joint de vitrage.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA106	1	Identifiant : M0025 Description : Joint de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106	P0025	

M0031 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA104	1	Identifiant : M0031 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA104	P0031	

M0036 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA102	1	Identifiant : M0036 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA102	P0036	

M0037 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (Enduit extérieur sur poteau).
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA101	1	Identifiant : M0037 Description : Enduit extérieur sur poteau Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA101	P0039	

M0054 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0054 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0057	

M0061 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA130	1	Identifiant : M0061 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA130	P0064	

M0062 : Partie à inspecter : Enduit extérieur.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA130	1	Identifiant : M0062 Description : Enduit extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA130	P0065	

M0063 : Partie à inspecter : Appui de fenêtres.
Niveau : 1er étage

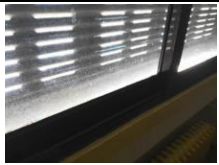
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA130	1	Identifiant : M0063 Description : Appui de fenêtres Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA130	P0066	

M0075 : Partie à inspecter : Peinture.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA134	1	Identifiant : M0075 Description : Peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA134	P0078	

M0085 : Partie à inspecter : Joint de vitrage.
Niveau : Rez de chaussée

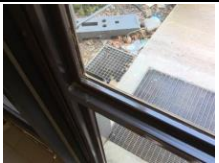
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0085 Description : Joint de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0087	

M0093 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA015	1	Identifiant : M0093 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA015	P0095	
M0094 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA015	1	Identifiant : M0094 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA015	P0096	
M0095 : Partie à inspecter : Joint de vitrage (Joint de vitrage).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA015	1	Identifiant : M0095 Description : Joint de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA015	P0097	
M0104 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA020	1	Identifiant : M0104 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA020	P0106	
M0108 : Partie à inspecter : Joint de vitrage.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA009	1	Identifiant : M0108 Description : Joint de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA009	P0110	

M0109 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA009	1	<u>Identifiant</u> : M0109 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA009	P0111	

M0112 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA034	1	<u>Identifiant</u> : M0112 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA034	P0114	

M0127 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Joint de vitrage).
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA001	1	<u>Identifiant</u> : M0127 <u>Description</u> : Joint de vitrage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA001	P0129	

M0128 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (Joint de vitrage extérieur).
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA001	1	<u>Identifiant</u> : M0128 <u>Description</u> : Joint de vitrage extérieur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA001	P0130	

M0131 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.
Niveau : Rez de chaussée

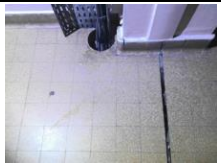
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA029	1	<u>Identifiant</u> : M0131 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA029	P0133	

M0141 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (Joint de mastic de vitrage bois).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	<u>Identifiant</u> : M0141 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage bois <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0143	
SS120	2	<u>Identifiant</u> : M0141 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage bois <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0143	P0143	Idem photo : P0143
M0142 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (Joint de mastic de vitrage métal).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	<u>Identifiant</u> : M0142 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage métal <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0144	
ZPSO-0003 : Partie à inspecter : - (Joint de mastic de vitrage métal).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS114	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0003 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage métal <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0157	P0157	Idem photo : P0157
SS115	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0003 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage métal <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0157	P0157	Idem photo : P0157
SS119	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0003 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage métal <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0157	P0157	Idem photo : P0157
SS120	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0003 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage métal <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0157	P0157	Idem photo : P0157

ZPSO-0006 : Partie à inspecter : - - - (Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint).
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA010	1	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0054, P0275, P0276, P0277	P0277; P0276; P0275; P0054	Idem photo : P0277; P0276; P0275; P0054
SA011	2	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0054, P0275, P0276, P0277	P0277; P0276; P0275; P0054	Idem photo : P0277; P0276; P0275; P0054
SA012	3	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0054, P0275, P0276, P0277	P0277; P0276; P0275; P0054	Idem photo : P0277; P0276; P0275; P0054
SA013	4	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0054, P0275, P0276, P0277	P0277; P0276; P0275; P0054	Idem photo : P0277; P0276; P0275; P0054
SA014	5	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0054, P0275, P0276, P0277	P0277; P0276; P0275; P0054	Idem photo : P0277; P0276; P0275; P0054
SA125	6	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0054	
SA126	7	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0054, P0275, P0276, P0277	P0277; P0276; P0275; P0054	Idem photo : P0277; P0276; P0275; P0054
SA127	8	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0054, P0275, P0276, P0277	P0277; P0276; P0275; P0054	Idem photo : P0277; P0276; P0275; P0054

3 - Parois verticales intérieures
M0002 : Partie à inspecter : Colle de plinthe (Colle de plinthe 10x10 beige).
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	Identifiant : M0002 Description : Colle de plinthe 10x10 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0002	

M0003 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur mur béton).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	<u>Identifiant</u> : M0003 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0003	
M0004 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur mur béton).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	<u>Identifiant</u> : M0004 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0004	
M0005 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons (Panneaux de cloisons BA13).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	<u>Identifiant</u> : M0005 <u>Description</u> : Panneaux de cloisons BA13 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0005	
M0011 : Partie à inspecter : Joint des portes (Mastic vitre de porte).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA110	1	<u>Identifiant</u> : M0011 <u>Description</u> : Mastic vitre de porte <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA110	P0011	
M0012 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment (Enduit à base de ciment + peinture sur mur béton).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA110	1	<u>Identifiant</u> : M0012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment + peinture sur mur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA110	P0012	

M0015 : Partie à inspecter : Peinture rampe.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA110	1	Identifiant : M0015 Description : Peinture rampe Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA110	P0015	

M0019 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA106	1	Identifiant : M0019 Description : Panneaux de cloisons Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106	P0019	

M0021 : Partie à inspecter : Bandes calicot.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA106	1	Identifiant : M0021 Description : Bandes calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106	P0021	

M0033 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment (Enduit à base de ciment sur mur béton).
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA104	1	Identifiant : M0033 Description : Enduit à base de ciment sur mur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA104	P0033	

M0035 : Partie à inspecter : Bandes calicot.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA101	1	Identifiant : M0035 Description : Bandes calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA101	P0035	

M0038 : Partie à inspecter : Joint vitre des portes coupe-feu.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA122	1	<u>Identifiant</u> : M0038 <u>Description</u> : Joint vitre des portes coupe-feu <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA122	P0041	
M0039 : Partie à inspecter : Colle de plinthe (Colle de plinthes 10x10 beige).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA122	1	<u>Identifiant</u> : M0039 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x10 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA122	P0042	
M0040 : Partie à inspecter : Colle de plinthes (Colle de plinthes 10x10 beige).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA122	1	<u>Identifiant</u> : M0040 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x10 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA122	P0043	
M0041 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre dur cloison brique).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA122	1	<u>Identifiant</u> : M0041 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre dur cloison brique <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA122	P0044	
M0042 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur mur beton).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA122	1	<u>Identifiant</u> : M0042 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur mur beton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA122	P0045	

M0046 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x20 marbrée).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA135	1	<u>Identifiant</u> : M0046 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x20 marbrée <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA135	P0049	
M0047 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x20 blanche).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA135	1	<u>Identifiant</u> : M0047 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x20 blanche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA135	P0050	
M0048 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur mur béton).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA135	1	<u>Identifiant</u> : M0048 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA135	P0051	
M0049 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur cloison brique).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA135	1	<u>Identifiant</u> : M0049 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur cloison brique <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA135	P0052	
M0053 : Partie à inspecter : Colle de plinthes (Colle de plinthes 10x10).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	<u>Identifiant</u> : M0053 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x10 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0056	

M0055 : Partie à inspecter : Bandes calicot.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0055 Description : Bandes calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0058	

M0059 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre cloison brique).
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0059 Description : Enduit à base de plâtre cloison brique Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0062	

M0065 : Partie à inspecter : Peinture portes (Peinture porte).
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA130	1	Identifiant : M0065 Description : Peinture porte Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA130	P0068	

M0067 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 10x10 blanche).
Niveau : 1er étage

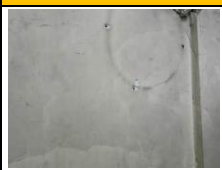
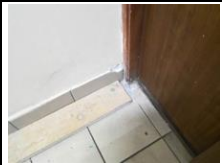
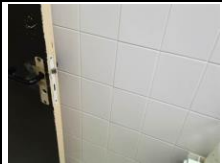
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA133	1	Identifiant : M0067 Description : Colle de faïence 10x10 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA133	P0070	

M0070 : Partie à inspecter : Cloison carreau de plâtre.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA134	1	Identifiant : M0070 Description : Cloison carreau de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA134	P0073	

M0071 : Partie à inspecter : Colle de plinthes.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA134	1	Identifiant : M0071 Description : Colle de plinthes Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA134	P0074	
M0072 : Partie à inspecter : Bandes calicot.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA134	1	Identifiant : M0072 Description : Bandes calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA134	P0075	
M0074 : Partie à inspecter : joint imposte vitré.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA134	1	Identifiant : M0074 Description : joint imposte vitré Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA134	P0077	
M0076 : Partie à inspecter : Colle de plinthes (Colle de plinthe 10x10 beige).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA134	1	Identifiant : M0076 Description : Colle de plinthe 10x10 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA134	P0079	
M0079 : Partie à inspecter : Colle de plinthe (Colle de plinthe 10x10 beige).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0079 Description : Colle de plinthe 10x10 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0081	
M0080 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre dur mur béton).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0080 Description : Enduit à base de plâtre dur mur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0082	

M0081 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur cloison brique).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA026	1	<u>Identifiant</u> : M0081 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur cloison brique <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA026	P0083	
M0087 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x15).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA025; Rez de chaussée - SA027	1	<u>Identifiant</u> : M0087 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x15 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA025	P0089	
M0089 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x15 blanche paillasse).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA024	1	<u>Identifiant</u> : M0089 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x15 blanche paillasse <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA024	P0091	
M0090 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de plinthe 10x30 bleu).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA010; Rez de chaussée - SA011; Rez de chaussée - SA012; Rez de chaussée - SA013; Rez de chaussée - SA014; Rez de chaussée - SA016	1	<u>Identifiant</u> : M0090 <u>Description</u> : Colle de plinthe 10x30 bleu <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA014	P0092	
M0097 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre dur cloison brique).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA037	1	<u>Identifiant</u> : M0097 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre dur cloison brique <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA037	P0099	

M0098 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur mur béton).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA037	1	<u>Identifiant</u> : M0098 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur mur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA037	P0100	
M0101 : Partie à inspecter : Colle de plinthes (Colle de plinthes 10x15 beige).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA020	1	<u>Identifiant</u> : M0101 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x15 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA020	P0103	
M0102 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 20x15 blanche).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA035	1	<u>Identifiant</u> : M0102 <u>Description</u> : Colle de faïence 20x15 blanche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA035	P0104	
M0103 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x20 marbré).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA035	1	<u>Identifiant</u> : M0103 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x20 marbré <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA035	P0105	
M0105 : Partie à inspecter : Colle de plinthe (Colle de plinthe 10x10 beige).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA009	1	<u>Identifiant</u> : M0105 <u>Description</u> : Colle de plinthe 10x10 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA009	P0107	

M0106 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons.
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA009	1	Identifiant : M0106 Description : Panneaux de cloisons Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA009	P0108	

M0107 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur mur béton).
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA009	1	Identifiant : M0107 Description : Enduit à base de plâtre sur mur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA009	P0109	

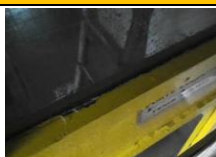
M0113 : Partie à inspecter : Joint des portes coupe-feu.
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA034	1	Identifiant : M0113 Description : Joint des portes coupe-feu Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA034	P0115	

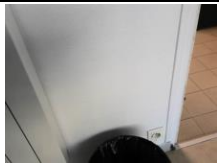
M0114 : Partie à inspecter : Joint des portes coupe-feu.
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA034	1	Identifiant : M0114 Description : Joint des portes coupe-feu Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA034	P0116	

M0115 : Partie à inspecter : Joint des portes coupe-feu (Joint Tresse de portes coupe-feu).
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA040	1	Identifiant : M0115 Description : Joint Tresse de portes coupe-feu Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA040	P0117	

M0117 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA040	1	<u>Identifiant</u> : M0117 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre projeté <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA040	P0119	
M0120 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA039	1	<u>Identifiant</u> : M0120 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre projeté <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA039	P0122	
M0121 : Partie à inspecter : Colle de plinthe (Colle de plinthes 10x30).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA039	1	<u>Identifiant</u> : M0121 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x30 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA039	P0123	
M0122 : Partie à inspecter : Colle de plinthe (Colle de plinthe de poteau).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA001	1	<u>Identifiant</u> : M0122 <u>Description</u> : Colle de plinthe de poteau <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA001	P0124	
M0123 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment (Enduit à base de ciment dur poteau).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA001	1	<u>Identifiant</u> : M0123 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment dur poteau <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA001	P0125	

M0126 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre sur cloison).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA001	1	<u>Identifiant</u> : M0126 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre sur cloison <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA001	P0128	
M0132 : Partie à inspecter : Bandes calicot.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA031	1	<u>Identifiant</u> : M0132 <u>Description</u> : Bandes calicot <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA031	P0134	
M0137 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment (Enduit à base de ciment mur de refend).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	<u>Identifiant</u> : M0137 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment mur de refend <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0139	
M0138 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment projeté (Enduit à base de ciment sur mur béton).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	<u>Identifiant</u> : M0138 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment sur mur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0140	
M0140 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x15 blanche).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	<u>Identifiant</u> : M0140 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x15 blanche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0142	

M0153 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment (Enduit à base de ciment + peinture).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS101	1	Identifiant : M0153 Description : Enduit à base de ciment + peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS101	P0155	

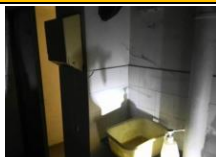
M0156 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS117	1	Identifiant : M0156 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS117	P0158	

M0158 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x15 blanche).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS115	1	Identifiant : M0158 Description : Colle de faïence 15x15 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS115	P0160	

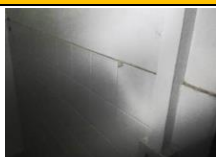
M0159 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 20x20 blanche paillassée).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS115	1	Identifiant : M0159 Description : Colle de faïence 20x20 blanche paillassée Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS115	P0161	

M0160 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15x15 blanche).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS116	1	Identifiant : M0160 Description : Colle de faïence 15x15 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS116	P0162	

4 - Plafonds et faux plafonds

M0006 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	Identifiant : M0006 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0006	

M0007 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (Enduit à base de plâtre + peinture).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	Identifiant : M0007 Description : Enduit à base de plâtre + peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0007	

M0013 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment (Enduit à base de ciment + peinture sous face escalier).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA110	1	Identifiant : M0013 Description : Enduit à base de ciment + peinture sous face escalier Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA110	P0013	

M0017 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques 60x60).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA106	1	Identifiant : M0017 Description : Panneaux et plaques 60x60 Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106	P0017	

M0018 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA106	1	Identifiant : M0018 Description : Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106	P0018	

M0028 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA105	1	Identifiant : M0028 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA105	P0028	

M0044 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA122	1	Identifiant : M0044 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA122	P0047	

M0050 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA135	1	Identifiant : M0050 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA135	P0053	

M0058 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0058 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0061	

M0060 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques 60x60).
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0060 Description : Panneaux et plaques 60x60 Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0063	

M0073 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA134	1	Identifiant : M0073 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA134	P0076	

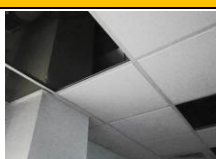
M0082 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0082 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0084	

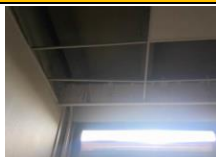
M0083 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques 60x60).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0083 Description : Panneaux et plaques 60x60 Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0085	

M0092 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux de joue).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA014	1	Identifiant : M0092 Description : Panneaux de joue Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA014	P0094	

M0099 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.

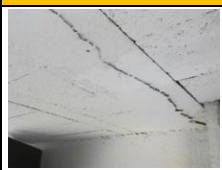
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA037	1	Identifiant : M0099 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA037	P0101	

M0110 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques 60x120).

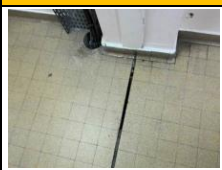
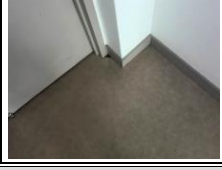
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA019	1	Identifiant : M0110 Description : Panneaux et plaques 60x120 Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA019	P0112	

M0130 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA030	1	Identifiant : M0130 Description : Enduit à base de plâtre projeté Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA030	P0132	
M0134 : Partie à inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA002	1	Identifiant : M0134 Description : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA002	P0136	
M0135 : Partie à inspecter : Flocage.					
Niveau : Entresol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local	1	Identifiant : M0135 Description : Flocage Résultat : Absence d'amiante	Oui Entresol - Local	P0137	
M0139 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	Identifiant : M0139 Description : Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0141	

5 - Planchers et planchers techniques

M0001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 10x10 beige).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	Identifiant : M0001 Description : Colle de carrelage 10x10 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0001	

M0008 : Partie à inspecter : Joint de dilatation.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA137	1	Identifiant : M0008 Description : Joint de dilatation Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA137	P0008	
M0014 : Partie à inspecter : Peinture de sol (Peinture sur sol béton).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA110	1	Identifiant : M0014 Description : Peinture sur sol béton Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA110	P0014	
M0016 : Partie à inspecter : revêtement souple + colle + ragréage.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA106	1	Identifiant : M0016 Description : revêtement souple + colle + ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106	P0016	
M0026 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Dalle de sol 50x50).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA105	1	Identifiant : M0026 Description : Dalle de sol 50x50 Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA105	P0026	
M0027 : Partie à inspecter : Colle (Colle + ragréage).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA105	1	Identifiant : M0027 Description : Colle + ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA105	P0027	

M0029 : Partie à inspecter : Moquette.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA104	1	Identifiant : M0029 Description : Moquette Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA104	P0029	

M0030 : Partie à inspecter : Colle + ragréage.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA104	1	Identifiant : M0030 Description : Colle + ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA104	P0030	

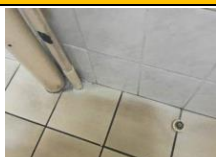
M0032 : Partie à inspecter : Colle plancher technique.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA104	1	Identifiant : M0032 Description : Colle plancher technique Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA104	P0032	

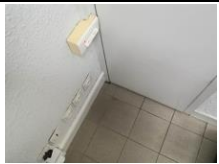
M0034 : Partie à inspecter : Rebouchage autour de conduits.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA102	1	Identifiant : M0034 Description : Rebouchage autour de conduits Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA102	P0034	

M0045 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 20x20 beige).
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA135	1	Identifiant : M0045 Description : Colle de carrelage 20x20 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA135	P0048	

M0052 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 10x10 beige).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0052 Description : Colle de carrelage 10x10 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0055	
M0069 : Partie à inspecter : Moquette.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA113	1	Identifiant : M0069 Description : Moquette Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA113	P0072	
M0078 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 10x10 beige).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0078 Description : Colle de carrelage 10x10 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0080	
M0091 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 30x30 bleu).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA010; Rez de chaussée - SA011; Rez de chaussée - SA012; Rez de chaussée - SA013; Rez de chaussée - SA014; Rez de chaussée - SA016	1	Identifiant : M0091 Description : Colle de carrelage 30x30 bleu Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA014	P0093	
M0096 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA015	1	Identifiant : M0096 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA015	P0098	

M0100 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 15x15 beige).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA020; Rez de chaussée - SA035	1	Identifiant : M0100 Description : Colle de carrelage 15x15 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA020	P0102	
M0111 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 30x30 gris).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA034	1	Identifiant : M0111 Description : Colle de carrelage 30x30 gris Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA034	P0113	
M0118 : Partie à inspecter : Joint de dilatation.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA040	1	Identifiant : M0118 Description : Joint de dilatation Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA040	P0120	
M0119 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 20x20 beige).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA039	1	Identifiant : M0119 Description : Colle de carrelage 20x20 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA039	P0121	
M0124 : Partie à inspecter : revêtement souple.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA001	1	Identifiant : M0124 Description : revêtement souple Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA001	P0126	

M0125 : Partie à inspecter : Ragréage (Ragréage + colle).
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA001	1	Identifiant : M0125 Description : Ragréage + colle Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA001	P0127	

M0129 : Partie à inspecter : Peinture de sol.
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA029	1	Identifiant : M0129 Description : Peinture de sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA029	P0131	

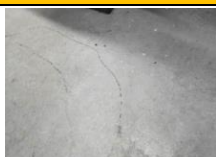
M0133 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage antidérapant).
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA002	1	Identifiant : M0133 Description : Colle de carrelage antidérapant Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA002	P0135	

M0136 : Partie à inspecter : Peinture de sol.
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	Identifiant : M0136 Description : Peinture de sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0138	

M0154 : Partie à inspecter : Peinture de sol.
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS103	1	Identifiant : M0154 Description : Peinture de sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS103	P0156	

M0157 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage 20x20 beige).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS115	1	Identifiant : M0157 Description : Colle de carrelage 20x20 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS115	P0159	

M0161 : Partie à inspecter : Nez de marche.

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS116	1	Identifiant : M0161 Description : Nez de marche Résultat : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS116	P0163	

M0162 : Partie à inspecter : revêtement souple (revêtement souple marche).

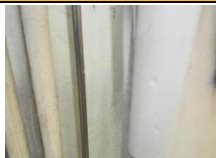
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS116	1	Identifiant : M0162 Description : revêtement souple marche Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS116	P0164	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

M0009 : Partie à inspecter : Calorifuge (Calorifuge mousse + enveloppe PVC).

Niveau : 1er étage

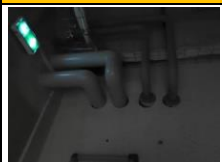
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA110	1	Identifiant : M0009 Description : Calorifuge mousse + enveloppe PVC Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA110	P0009	

M0010 : Partie à inspecter : Peinture sur tuyauterie.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA110	1	Identifiant : M0010 Description : Peinture sur tuyauterie Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA110	P0010	

M0020 : Partie à inspecter : Ruban adhésif.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA106	1	Identifiant : M0020 Description : Ruban adhésif Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA106	P0020	
M0043 : Partie à inspecter : Calorifuge.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA122	1	Identifiant : M0043 Description : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA122	P0046	
M0056 : Partie à inspecter : Ruban adhésif.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0056 Description : Ruban adhésif Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0059	
M0057 : Partie à inspecter : Mastic.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	Identifiant : M0057 Description : Mastic Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0060	
M0064 : Partie à inspecter : Calorifuge.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA130	1	Identifiant : M0064 Description : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA130	P0067	

M0068 : Partie à inspecter : Calorifuge (Calorifuge bande tissée enduite + pvc, mousse).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA133	1	Identifiant : M0068 Description : Calorifuge bande tissée enduite + pvc, mousse Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA133	P0071	
M0084 : Partie à inspecter : Mastic.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0084 Description : Mastic Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0086	
M0086 : Partie à inspecter : Joint entre éléments.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA028	1	Identifiant : M0086 Description : Joint entre éléments Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA028	P0088	
M0116 : Partie à inspecter : Calorifuge (Calorifuge + alu +PVC).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA040	1	Identifiant : M0116 Description : Calorifuge + alu +PVC Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA040	P0118	
M0145 : Partie à inspecter : Joint plat prédécoupé pour brides.					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	Identifiant : M0145 Description : Joint plat prédécoupé pour brides Résultat : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0147	

M0146 : Partie à inspecter : Calorifuge.
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	Identifiant : M0146 Description : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0148	

M0149 : Partie à inspecter : Enveloppe.
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS101	1	Identifiant : M0149 Description : Enveloppe Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS101	P0151	

M0150 : Partie à inspecter : Calorifuge.
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS101	1	Identifiant : M0150 Description : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS101	P0152	

M0151 : Partie à inspecter : Enveloppe.
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS101	1	Identifiant : M0151 Description : Enveloppe Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS101	P0153	

M0152 : Partie à inspecter : Calorifuge.
Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS101	1	Identifiant : M0152 Description : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS101	P0154	

ZPSO-0005 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment (Conduit en amiante ciment).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS114	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0005 <u>Description</u> : Conduit en amiante ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0150	P0150	
SS120	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0005 <u>Description</u> : Conduit en amiante ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0150	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

M0066 : Partie à inspecter : Peinture radiateur.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA130	1	<u>Identifiant</u> : M0066 <u>Description</u> : Peinture radiateur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA130	P0069	
M0088 : Partie à inspecter : Plaques souples bitumineuses antivibratiles.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA025	1	<u>Identifiant</u> : M0088 <u>Description</u> : Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA025	P0090	
M0143 : Partie à inspecter : Ballon ecs (Calorifugeage + PVC).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	<u>Identifiant</u> : M0143 <u>Description</u> : Calorifugeage + PVC <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0145	

M0144 : Partie à inspecter : Ballon ecs (Calorifugeage).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	Identifiant : M0144 Description : Calorifugeage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0146	

M0147 : Partie à inspecter : Ballon ecs (Calorifugeage).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS119	1	Identifiant : M0147 Description : Calorifugeage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS119	P0149	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

M0165 : Partie à inspecter : - (Etanchéité).

Pièces : Toiture terrasse 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0165 Description : Etanchéité Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0165	

M0166 : Partie à inspecter : - (Isolant perlite).

Pièces : Toiture terrasse 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0166 Description : Isolant perlite Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0166	

M0167 : Partie à inspecter : - (Asphalte).

Pièces : Toiture terrasse 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0167 Description : Asphalte Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0167	

M0168 : Partie à inspecter : - (Rélevé paxalu).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0168 <u>Description</u> : Rélevé paxalu <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0168	
M0169 : Partie à inspecter : - (Joint de dilatation boudin bitumineux).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0169 <u>Description</u> : Joint de dilatation boudin bitumineux <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0169	
M0170 : Partie à inspecter : - (Joint de dilatation isorel).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0170 <u>Description</u> : Joint de dilatation isorel <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0170	
M0171 : Partie à inspecter : - (Etanchéité).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0171 <u>Description</u> : Etanchéité <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0171	
M0172 : Partie à inspecter : - (Isolant perlite).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0172 <u>Description</u> : Isolant perlite <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0172	

M0173 : Partie à inspecter : - (Asphalte).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0173 Description : Asphalte Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0173	
M0174 : Partie à inspecter : - (Relevé paxalu).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0174 Description : Relevé paxalu Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0174	
M0175 : Partie à inspecter : - (Etanchéité).					
Pièces : Toiture terrasse édicule					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse édicule	1	Identifiant : M0175 Description : Etanchéité Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse édicule	P0175	
M0176 : Partie à inspecter : - (Isolant perlite).					
Pièces : Toiture terrasse édicule					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse édicule	1	Identifiant : M0176 Description : Isolant perlite Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse édicule	P0176	
M0177 : Partie à inspecter : - (Asphalte).					
Pièces : Toiture terrasse édicule					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse édicule	1	Identifiant : M0177 Description : Asphalte Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse édicule	P0177	

M0178 : Partie à inspecter : - (Pare-vapeur).					
Pièces : Toiture terrasse édicule					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse édicule	1	Identifiant : M0178 Description : Pare-vapeur Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse édicule	P0178	
M0179 : Partie à inspecter : - (Isolant paxalu).					
Pièces : Toiture terrasse édicule					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse édicule	1	Identifiant : M0179 Description : Isolant paxalu Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse édicule	P0179	
M0180 : Partie à inspecter : - (Etanchéité).					
Pièces : Toiture terrasse 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 2	1	Identifiant : M0180 Description : Etanchéité Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 2	P0180	
M0181 : Partie à inspecter : - (Isolant laine minérale).					
Pièces : Toiture terrasse 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 2	1	Identifiant : M0181 Description : Isolant laine minérale Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 2	P0181	
M0182 : Partie à inspecter : - (Pare-vapeur).					
Pièces : Toiture terrasse 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 2	1	Identifiant : M0182 Description : Pare-vapeur Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 2	P0182	

M0183 : Partie à inspecter : - (Relevé paxalu).

Pièces : Toiture terrasse 2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 2	1	Identifiant : M0183 Description : Relevé paxalu Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 2	P0183	

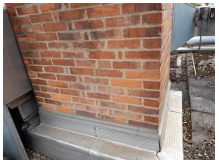
M0184 : Partie à inspecter : - (Joint de solin cheminée brique).

Pièces : Toiture terrasse 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0184 Description : Joint de solin cheminée brique Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0184	

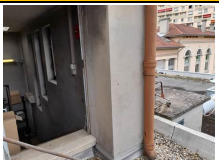
M0185 : Partie à inspecter : - (Mortier de scellement cheminée brique).

Pièces : Toiture terrasse 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0185 Description : Mortier de scellement cheminée brique Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0185	

M0186 : Partie à inspecter : - (Enduit façades édicule).

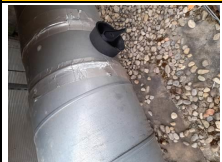
Pièces : Toiture terrasse 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0186 Description : Enduit façades édicule Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0186	

M0187 : Partie à inspecter : - (Edicule - Joint de solin).

Pièces : Toiture terrasse 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	Identifiant : M0187 Description : Edicule - Joint de solin Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0187	

M0188 : Partie à inspecter : - (Calorifugeage mousse + aluminium).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0188 <u>Description</u> : Calorifugeage mousse + aluminium <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0188	
M0189 : Partie à inspecter : - (Joint souple jonction gaine de ventilation).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0189 <u>Description</u> : Joint souple jonction gaine de ventilation <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0189	
M0190 : Partie à inspecter : - (Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0190 <u>Description</u> : Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0190	
M0191 : Partie à inspecter : - (Plaque composite support ventilateur).					
Pièces : Toiture terrasse édicule					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse édicule	1	<u>Identifiant</u> : M0191 <u>Description</u> : Plaque composite support ventilateur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse édicule	P0191	
M0192 : Partie à inspecter : - (Enduit souches de cheminées).					
Pièces : Toiture terrasse 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 2	1	<u>Identifiant</u> : M0192 <u>Description</u> : Enduit souches de cheminées <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 2	P0192	

M0193 : Partie à inspecter : - (Soufflet caisson de ventilation).					
Pièces : Toiture terrasse 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture terrasse 1	1	<u>Identifiant</u> : M0193 <u>Description</u> : Soufflet caisson de ventilation <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture terrasse 1	P0193	
M0194 : Partie à inspecter : - (Fenêtre - Mastic vitrier).					
Niveau : 3e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA301	1	<u>Identifiant</u> : M0194 <u>Description</u> : Fenêtre - Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3e étage - SA301	P0194	
M0196 : Partie à inspecter : - (Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA221	1	<u>Identifiant</u> : M0196 <u>Description</u> : Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA221	P0196	
M0197 : Partie à inspecter : - (Dalle de faux plafond 60x60).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA221	1	<u>Identifiant</u> : M0197 <u>Description</u> : Dalle de faux plafond 60x60 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA221	P0197	
M0198 : Partie à inspecter : - (Flocage).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA221	1	<u>Identifiant</u> : M0198 <u>Description</u> : Flocage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA221	P0198	

M0199 : Partie à inspecter : - (Moquette marron + colle + ragréage).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA221	1	<u>Identifiant</u> : M0199 <u>Description</u> : Moquette marron + colle + ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA221	P0199	

M0200 : Partie à inspecter : - (Cloisons - Bande à joint).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA221	1	<u>Identifiant</u> : M0200 <u>Description</u> : Cloisons - Bande à joint <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA221	P0200	

M0201 : Partie à inspecter : - (Colle de carrelage 30x30 beige).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA223	1	<u>Identifiant</u> : M0201 <u>Description</u> : Colle de carrelage 30x30 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA223	P0201	

M0202 : Partie à inspecter : - (Colle de plinthes 10x30 beige).

Niveau : 2e étage

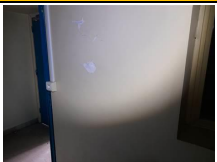
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA223	1	<u>Identifiant</u> : M0202 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x30 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA223	P0202	

M0203 : Partie à inspecter : - (Cloisons - Placoplatre + peinture).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA223	1	<u>Identifiant</u> : M0203 <u>Description</u> : Cloisons - Placoplatre + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA223	P0203	

M0204 : Partie à inspecter : - (Colle de carrelage 10x10 beige).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	<u>Identifiant</u> : M0204 <u>Description</u> : Colle de carrelage 10x10 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0204	
M0205 : Partie à inspecter : - (Colle de plinthes 10x30 beige).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	<u>Identifiant</u> : M0205 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x30 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0205	
M0206 : Partie à inspecter : - (Joint vitre porte coupe-feu).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	<u>Identifiant</u> : M0206 <u>Description</u> : Joint vitre porte coupe-feu <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0206	
M0207 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 10x10 blanche).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA221	1	<u>Identifiant</u> : M0207 <u>Description</u> : Colle de faïence 10x10 blanche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA221	P0207	
M0208 : Partie à inspecter : - (Poteaux - Enduit + peinture).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA222	1	<u>Identifiant</u> : M0208 <u>Description</u> : Poteaux - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA222	P0208	

M0209 : Partie à inspecter : - (Mur - Enduit + peinture).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA222	1	<u>Identifiant</u> : M0209 <u>Description</u> : Mur - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA222	P0209	
M0210 : Partie à inspecter : - (Sol - Joint de dilatation).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	<u>Identifiant</u> : M0210 <u>Description</u> : Sol - Joint de dilatation <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0210	
M0211 : Partie à inspecter : - (Mur - Enduit + peinture).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	<u>Identifiant</u> : M0211 <u>Description</u> : Mur - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0211	
M0212 : Partie à inspecter : - (Cloison - Enduit + peinture).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	<u>Identifiant</u> : M0212 <u>Description</u> : Cloison - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0212	
M0213 : Partie à inspecter : - (Plafond - Enduit + peinture).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	<u>Identifiant</u> : M0213 <u>Description</u> : Plafond - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0213	

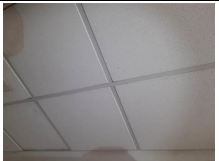
M0214 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 12x12 blanche).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA200	1	Identifiant : M0214 Description : Colle de faïence 12x12 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA200	P0214	

M0215 : Partie à inspecter : - (Dalle de faux plafond 60x60).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA200	1	Identifiant : M0215 Description : Dalle de faux plafond 60x60 Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA200	P0215	

M0216 : Partie à inspecter : - (Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA200	1	Identifiant : M0216 Description : Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA200	P0216	

M0217 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 12x12 blanche).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA228	1	Identifiant : M0217 Description : Colle de faïence 12x12 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA228	P0217	

M0218 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 12x12 blanche).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA230	1	Identifiant : M0218 Description : Colle de faïence 12x12 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA230	P0218	

M0219 : Partie à inspecter : - (Placoplatre + carreaux de plâtre).
Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA230	1	<u>Identifiant</u> : M0219 <u>Description</u> : Placoplatre + carreaux de plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA230	P0219	

M0220 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 15x15 blanche).
Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA230	1	<u>Identifiant</u> : M0220 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x15 blanche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA230	P0220	

M0221 : Partie à inspecter : - (R+2 - Enduit de façade).
Pièces : Façade Est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Est	1	<u>Identifiant</u> : M0221 <u>Description</u> : R+2 - Enduit de façade <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade Est	P0221	

M0222 : Partie à inspecter : - (R+2 - Appui de fenêtre).
Pièces : Façade Est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Est	1	<u>Identifiant</u> : M0222 <u>Description</u> : R+2 - Appui de fenêtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade Est	P0222	

M0223 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 15x15 blanche).
Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA233	1	<u>Identifiant</u> : M0223 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x15 blanche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA233	P0223	

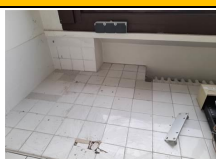
M0224 : Partie à inspecter : - (Evier - Tampon bitumineux).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA237	1	Identifiant : M0224 Description : Evier - Tampon bitumineux Résultat : Présence d'amiante	Oui 2e étage - SA237	P0224	

M0225 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 12x12 blanche).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA238	1	Identifiant : M0225 Description : Colle de faïence 12x12 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA238	P0225	

M0226 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 15x15 blanche).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA238	1	Identifiant : M0226 Description : Colle de faïence 15x15 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA238	P0226	

M0227 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 15x15 blanche).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA239	1	Identifiant : M0227 Description : Colle de faïence 15x15 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA239	P0227	

M0228 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 12x12 blanche).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA239	1	Identifiant : M0228 Description : Colle de faïence 12x12 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA239	P0228	

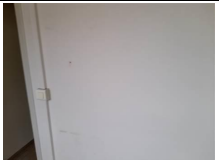
M0229 : Partie à inspecter : - (Colle de plinthes 10x10 beige).
Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA239	1	<u>Identifiant</u> : M0229 <u>Description</u> : Colle de plinthes 10x10 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA239	P0229	

M0230 : Partie à inspecter : - (Mur - Enduit + peinture).
Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA211	1	<u>Identifiant</u> : M0230 <u>Description</u> : Mur - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA211	P0230	

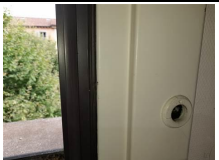
M0231 : Partie à inspecter : - (Cloison - Enduit + peinture).
Niveau : 2e étage

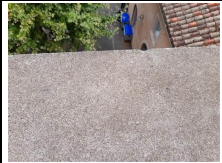
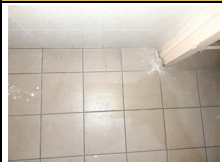
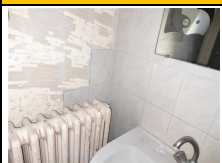
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA211	1	<u>Identifiant</u> : M0231 <u>Description</u> : Cloison - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA211	P0231	

M0232 : Partie à inspecter : - (Plafond - Enduit + peinture).
Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA211	1	<u>Identifiant</u> : M0232 <u>Description</u> : Plafond - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA211	P0232	

M0233 : Partie à inspecter : - (Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre).
Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA211	1	<u>Identifiant</u> : M0233 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA211	P0233	

M0234 : Partie à inspecter : - (R+2 - Enduit de façade).					
Pièces : Façade Nord					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Nord	1	<u>Identifiant</u> : M0234 <u>Description</u> : R+2 - Enduit de façade <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade Nord	P0234	
M0235 : Partie à inspecter : - (R+2 - Appui de fenêtre).					
Pièces : Façade Nord					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Nord	1	<u>Identifiant</u> : M0235 <u>Description</u> : R+2 - Appui de fenêtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade Nord	P0235	
M0236 : Partie à inspecter : - (Colle de carrelage 20x20 beige).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA219	1	<u>Identifiant</u> : M0236 <u>Description</u> : Colle de carrelage 20x20 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA219	P0236	
M0237 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 15x20 marbrée).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA219	1	<u>Identifiant</u> : M0237 <u>Description</u> : Colle de faïence 15x20 marbrée <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA219	P0237	
M0238 : Partie à inspecter : - (Enduit de scellement chute EU).					
Niveau : 2e étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA219	1	<u>Identifiant</u> : M0238 <u>Description</u> : Enduit de scellement chute EU <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA219	P0238	

M0239 : Partie à inspecter : - (Mur - Enduit + peinture).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA218	1	Identifiant : M0239 Description : Mur - Enduit + peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA218	P0239	

M0240 : Partie à inspecter : - (Cloison - Enduit + peinture).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA218	1	Identifiant : M0240 Description : Cloison - Enduit + peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA218	P0240	

M0241 : Partie à inspecter : - (Plafond - Enduit + peinture).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA218	1	Identifiant : M0241 Description : Plafond - Enduit + peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA218	P0241	

M0242 : Partie à inspecter : - (Châssis métal - Mastic vitrier).

Niveau : 2e étage

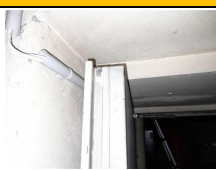
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA214	1	Identifiant : M0242 Description : Châssis métal - Mastic vitrier Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA214	P0242	

M0243 : Partie à inspecter : - (Joint souple jonction gaine ventilation).

Niveau : 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA240	1	Identifiant : M0243 Description : Joint souple jonction gaine ventilation Résultat : Absence d'amiante	Oui 2e étage - SA240	P0243	

M0244 : Partie à inspecter : - (Colle de faïence 20x20 blanche).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS107	1	<u>Identifiant</u> : M0244 <u>Description</u> : Colle de faïence 20x20 blanche <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS107	P0244	
M0245 : Partie à inspecter : - (Mur béton - Enduit + peinture).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS107	1	<u>Identifiant</u> : M0245 <u>Description</u> : Mur béton - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS107	P0245	
M0246 : Partie à inspecter : - (Poutre béton + peinture).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS107	1	<u>Identifiant</u> : M0246 <u>Description</u> : Poutre béton + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS107	P0246	
M0247 : Partie à inspecter : - (Fenêtre - Mastic vitrier).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS101	1	<u>Identifiant</u> : M0247 <u>Description</u> : Fenêtre - Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS101	P0247	
M0248 : Partie à inspecter : - (Fenêtre - Mastic vitrier).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS109	1	<u>Identifiant</u> : M0248 <u>Description</u> : Fenêtre - Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS109	P0248	

M0249 : Partie à inspecter : - (Porte coupe-feu - Plaques intérieures).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0249 <u>Description</u> : Porte coupe-feu - Plaques intérieures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0249	
M0250 : Partie à inspecter : - (Joint de porte coupe-feu).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0250 <u>Description</u> : Joint de porte coupe-feu <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0250	
M0251 : Partie à inspecter : - (Sol béton).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0251 <u>Description</u> : Sol béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0251	
M0252 : Partie à inspecter : - (Mur - Enduit + peinture).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0252 <u>Description</u> : Mur - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0252	
M0253 : Partie à inspecter : - (Plafond - Enduit + peinture).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0253 <u>Description</u> : Plafond - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0253	

M0254 : Partie à inspecter : - (Socle chaudière).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	Identifiant : M0254 Description : Socle chaudière Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0254	

M0255 : Partie à inspecter : - (Cheminée brique - Mortier de scellment).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	Identifiant : M0255 Description : Cheminée brique - Mortier de scellment Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0255	

M0256 : Partie à inspecter : - (Isolant ballon de stockage).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	Identifiant : M0256 Description : Isolant ballon de stockage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0256	

M0257 : Partie à inspecter : - (Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	Identifiant : M0257 Description : Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0257	

M0258 : Partie à inspecter : - (Coude de calorifugeage plâtre).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	Identifiant : M0258 Description : Coude de calorifugeage plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0258	

M0259 : Partie à inspecter : - (Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0259 <u>Description</u> : Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0259	

M0260 : Partie à inspecter : - (Coude de calorifugeage plâtre).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0260 <u>Description</u> : Coude de calorifugeage plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0260	

M0261 : Partie à inspecter : - (Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0261 <u>Description</u> : Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0261	

M0262 : Partie à inspecter : - (Chaudière 3 - Joint du brûleur).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0262 <u>Description</u> : Chaudière 3 - Joint du brûleur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0262	

M0264 : Partie à inspecter : - (Chaudière 1 - Brique réfractaire).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0264 <u>Description</u> : Chaudière 1 - Brique réfractaire <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0264	

M0265 : Partie à inspecter : - (Chaudière 1 - Tresse corps de chauffe).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0265 <u>Description</u> : Chaudière 1 - Tresse corps de chauffe <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0265	

M0266 : Partie à inspecter : - (Chaudière 1 - Isolant corps de chauffe).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0266 <u>Description</u> : Chaudière 1 - Isolant corps de chauffe <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0266	

M0267 : Partie à inspecter : - (Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0267 <u>Description</u> : Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0267	

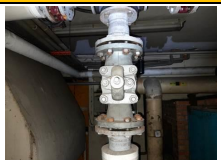
M0268 : Partie à inspecter : - (Joint de bride).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0268 <u>Description</u> : Joint de bride <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0268	

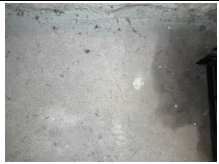
M0269 : Partie à inspecter : - (Joint de bride).

Niveau : Sous-sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : M0269 <u>Description</u> : Joint de bride <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0269	

M0270 : Partie à inspecter : - (Joint de bride).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	Identifiant : M0270 Description : Joint de bride Résultat : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0270	
M0272 : Partie à inspecter : - (Flocage débords de dalle extérieur).					
Pièces : Façade Ouest					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Ouest	1	Identifiant : M0272 Description : Flocage débords de dalle extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui Façade Ouest	P0272	
M0273 : Partie à inspecter : - (Colle de parement pierre).					
Pièces : Façade Nord					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Nord	1	Identifiant : M0273 Description : Colle de parement pierre Résultat : Absence d'amiante	Oui Façade Nord	P0273	
M0274 : Partie à inspecter : - (Joint de parement pierre).					
Pièces : Façade Nord					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Nord	1	Identifiant : M0274 Description : Joint de parement pierre Résultat : Absence d'amiante	Oui Façade Nord	P0274	
M0278 : Partie à inspecter : - (Enrobé cour).					
Pièces : Extérieur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur	1	Identifiant : M0278 Description : Enrobé cour Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur	P0278	

M0279 : Partie à inspecter : - (Enrobé trottoir).					
Pièces : Extérieur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur	1	Identifiant : M0279 Description : Enrobé trottoir Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur	P0279	
M0280 : Partie à inspecter : - (Enrobé accès véhicule).					
Pièces : Extérieur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur	1	Identifiant : M0280 Description : Enrobé accès véhicule Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur	P0280	
M0281 : Partie à inspecter : - (Enrobé trottoir).					
Pièces : Extérieur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur	1	Identifiant : M0281 Description : Enrobé trottoir Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur	P0281	
M0282 : Partie à inspecter : - (Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit)).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA012	1	Identifiant : M0282 Description : Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit) Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - SA012	P0282	
M0283 : Partie à inspecter : - (Plaquettes de frein moteur ascenseur).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Machinerie d'ascenseur	1	Identifiant : M0283 Description : Plaquettes de frein moteur ascenseur Résultat : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	P0283	

M0284 : Partie à inspecter : - (Cloison - Enduit + peinture).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Machinerie d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0284 <u>Description</u> : Cloison - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	P0284	
M0285 : Partie à inspecter : - (Murs - Enduit + peinture).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Machinerie d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0285 <u>Description</u> : Murs - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	P0285	
M0286 : Partie à inspecter : - (Sol de la fosse).					
Pièces : Cage d'ascenseur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0286 <u>Description</u> : Sol de la fosse <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cage d'ascenseur	P0286	
M0287 : Partie à inspecter : - (Murs - Parpaings + colle de scellement).					
Pièces : Cage d'ascenseur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0287 <u>Description</u> : Murs - Parpaings + colle de scellement <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cage d'ascenseur	P0287	
M0288 : Partie à inspecter : - (Murs - Enduit + peinture).					
Pièces : Cage d'ascenseur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0288 <u>Description</u> : Murs - Enduit + peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cage d'ascenseur	P0288	

M0289 : Partie à inspecter : - (Enduit au dos des portes palières / porte de cabine).

Pièces : Cage d'ascenseur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0289 <u>Description</u> : Enduit au dos des portes palières / porte de cabine <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cage d'ascenseur	P0289	

M0290 : Partie à inspecter : - (Revêtement de sol).

Pièces : Cabine d'ascenseur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cabine d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0290 <u>Description</u> : Revêtement de sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cabine d'ascenseur	P0290	Absence de photo

M0291 : Partie à inspecter : - (Moquette murale + colle).

Pièces : Cabine d'ascenseur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cabine d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0291 <u>Description</u> : Moquette murale + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cabine d'ascenseur	P0291	Absence de photo

M0292 : Partie à inspecter : - (Plafond - Peinture plaque métallique).

Pièces : Cabine d'ascenseur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cabine d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0292 <u>Description</u> : Plafond - Peinture plaque métallique <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cabine d'ascenseur	P0292	Absence de photo

M0293 : Partie à inspecter : - (Peinture portes palières).

Pièces : Cage d'ascenseur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'ascenseur	1	<u>Identifiant</u> : M0293 <u>Description</u> : Peinture portes palières <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Cage d'ascenseur	P0293	Absence de photo

M0294 : Partie à inspecter : - (Fenêtre haute - Mastic vitrier).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA123	1	<u>Identifiant</u> : M0294 <u>Description</u> : Fenêtre haute - Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA123	P0294	

M0295 : Partie à inspecter : - (Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige moucheté).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA123	1	<u>Identifiant</u> : M0295 <u>Description</u> : Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige moucheté <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA123	P0295	

M0296 : Partie à inspecter : - (Fenêtre haute - Mastic vitrier).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	<u>Identifiant</u> : M0296 <u>Description</u> : Fenêtre haute - Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0296	

ZPSO-0001 : Partie à inspecter : - (Fenêtre - Mastic vitrier).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS112	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0001 <u>Description</u> : Fenêtre - Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS112	P0271	
SS113	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0001 <u>Description</u> : Fenêtre - Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0271	P0271	Idem photo : P0271
ZPSO-0002 : Partie à inspecter : - (Chaudière 1 - Joint du brûleur).					
Partie à inspecter : - (Chaudière 2 - Joint du brûleur).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS111	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0002 <u>Description</u> : Chaudière 1 - Joint du brûleur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS111	P0263	
	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0002 <u>Description</u> : Chaudière 2 - Joint du brûleur <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0263	P0263	Idem photo : P0263
ZPSO-0003 : Partie à inspecter : - (Joint de mastic de vitrage métal).					
Niveau : Sous-sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SS117	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0003 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage métal <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol - SS117	P0157	

ZPSO-0004 : Partie à inspecter : - (Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage).

Partie à inspecter : - (Conduit amiante ciment).

Partie à inspecter : - (Conduit amiante ciment de ventilation).

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2e étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA002	1	<u>Identifiant</u> :ZPSO-0004 <u>Description</u> :Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0195	P0195	 
SA004	2	<u>Identifiant</u> :ZPSO-0004 <u>Description</u> :Conduit amiante ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0195	P0195	
SA103	3	<u>Identifiant</u> :ZPSO-0004 <u>Description</u> :Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0195	P0195	
SA123	4	<u>Identifiant</u> :ZPSO-0004 <u>Description</u> :Conduit amiante ciment de ventilation <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0195	P0195	
SA134	5	<u>Identifiant</u> :ZPSO-0004 <u>Description</u> :Conduit amiante ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0195	P0195	Idem photo : P0195

SA221	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0004 <u>Description</u> : Conduit amiante ciment - Raccord gaîne de désenfumage <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2e étage - SA221	P0195	
SA230	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0004 <u>Description</u> : Conduit amiante ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0195	P0195	
Toiture terrasse 1	8	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0004 <u>Description</u> : Conduit amiante ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P0195	P0195	Idem photo : P0195

ZPSO-0006 : Partie à inspecter : (Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint).
Partie à inspecter : - + - (Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
SA125	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0006 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0277	
	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0006 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0276	
	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-0006 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - SA125	P0275	

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **B.2.C** 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)*

Fait à **CALUIRE**, le **19/05/2025**

Par : Romain Creuzaud



Cachet de l'entreprise

SOCOBAT Expertises
17 chemin du Charroi
69300 CALUIRE
Tél. 04 78 28 95 49
Fax 04 78 28 72 01
SIREN 453 079 766

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON - BATIMENT SAONE

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

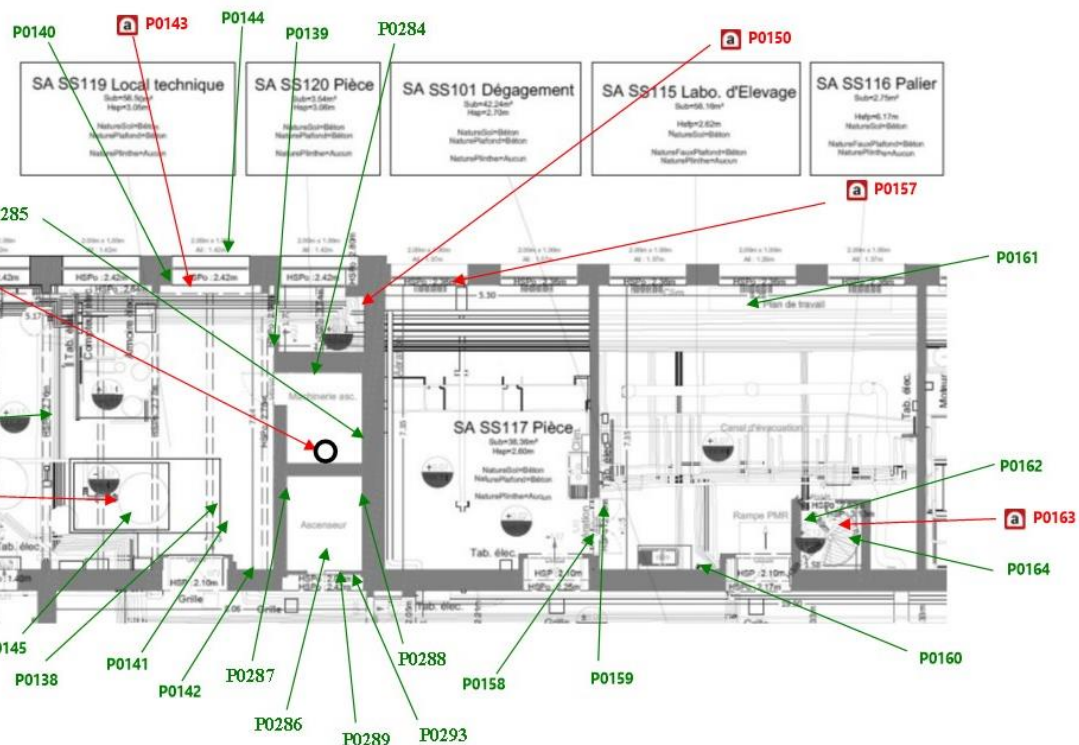
7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

1/25

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 1/4

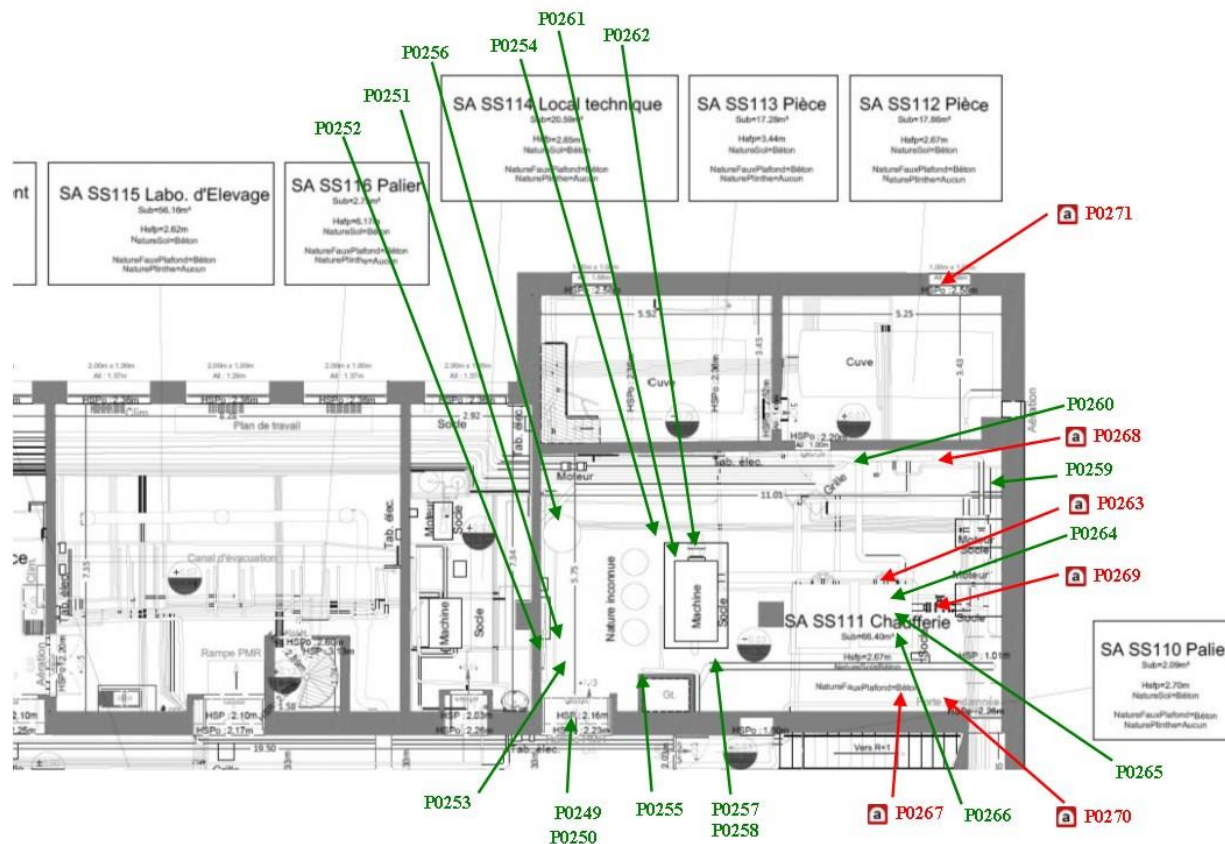
Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

2/25

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 2/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

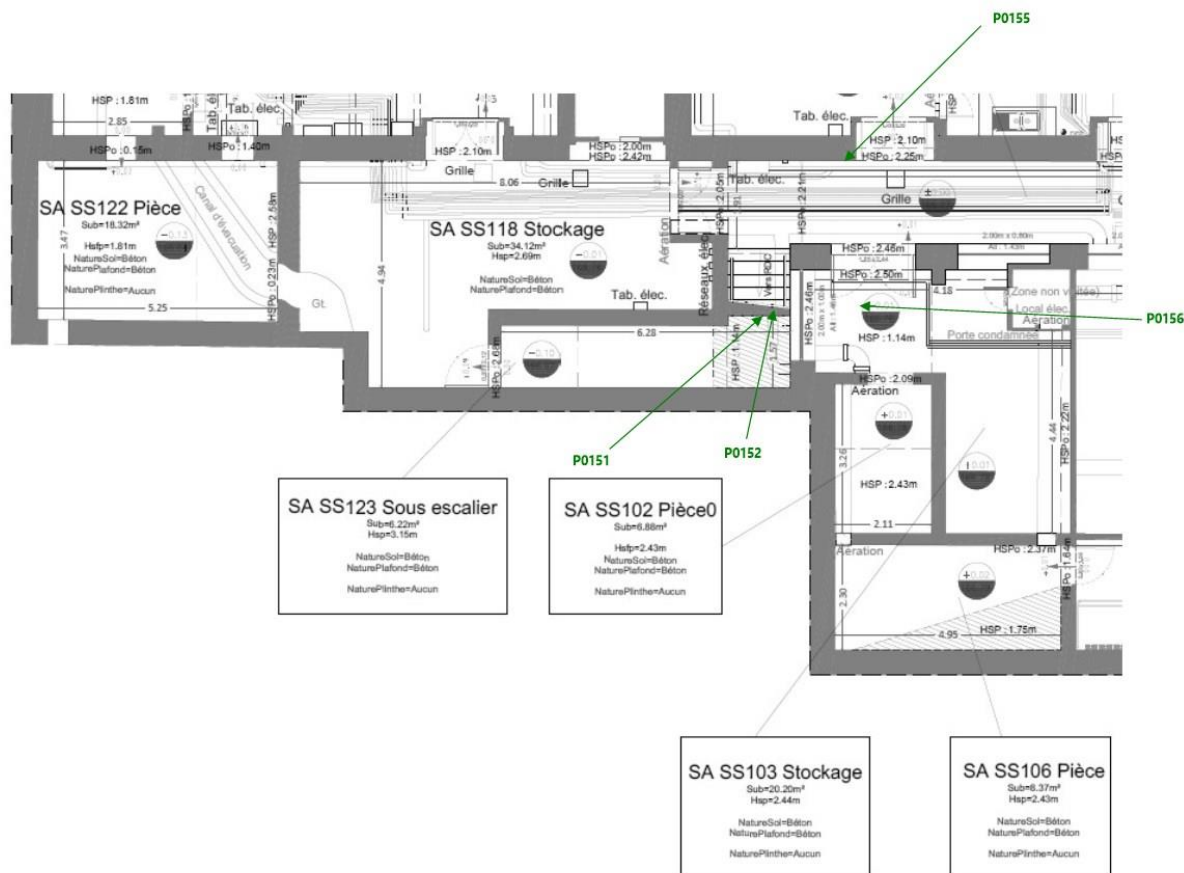
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **150/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

3/25

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 3/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

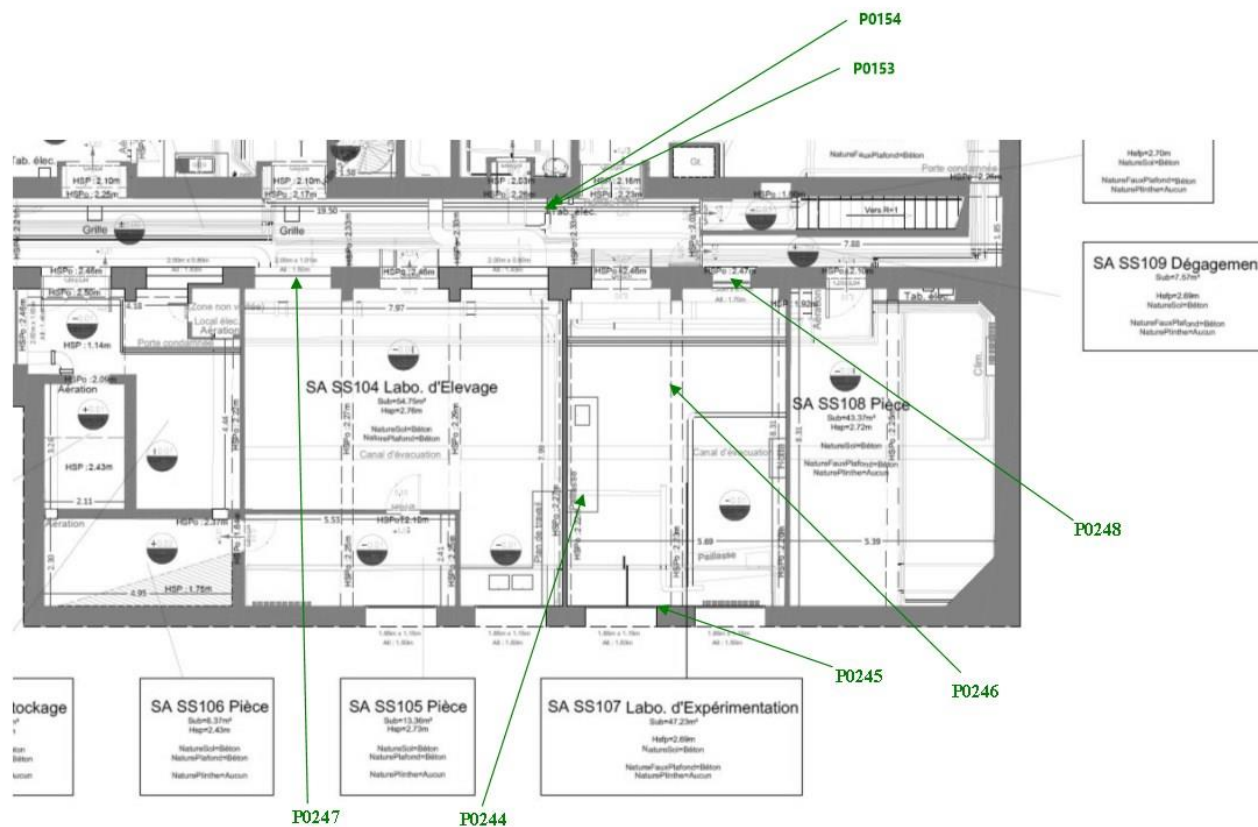
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **151/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

4/25

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 4/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

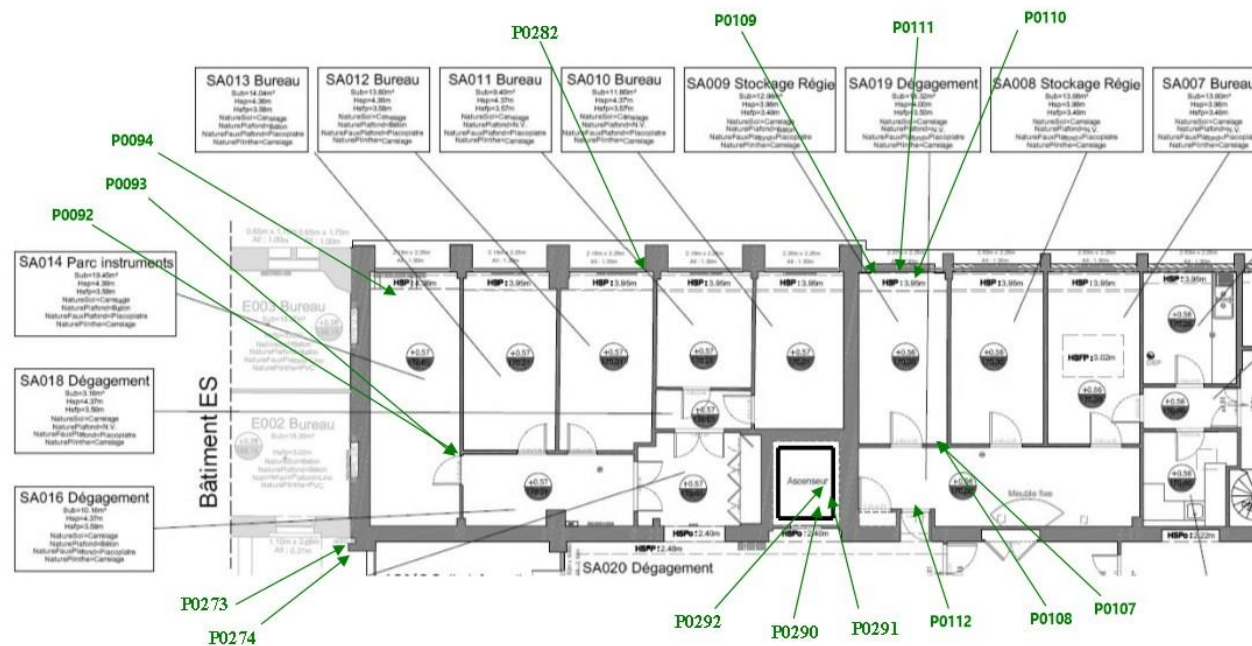
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **152/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

5/25

Bâtiment – Niveau : RDC 1/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

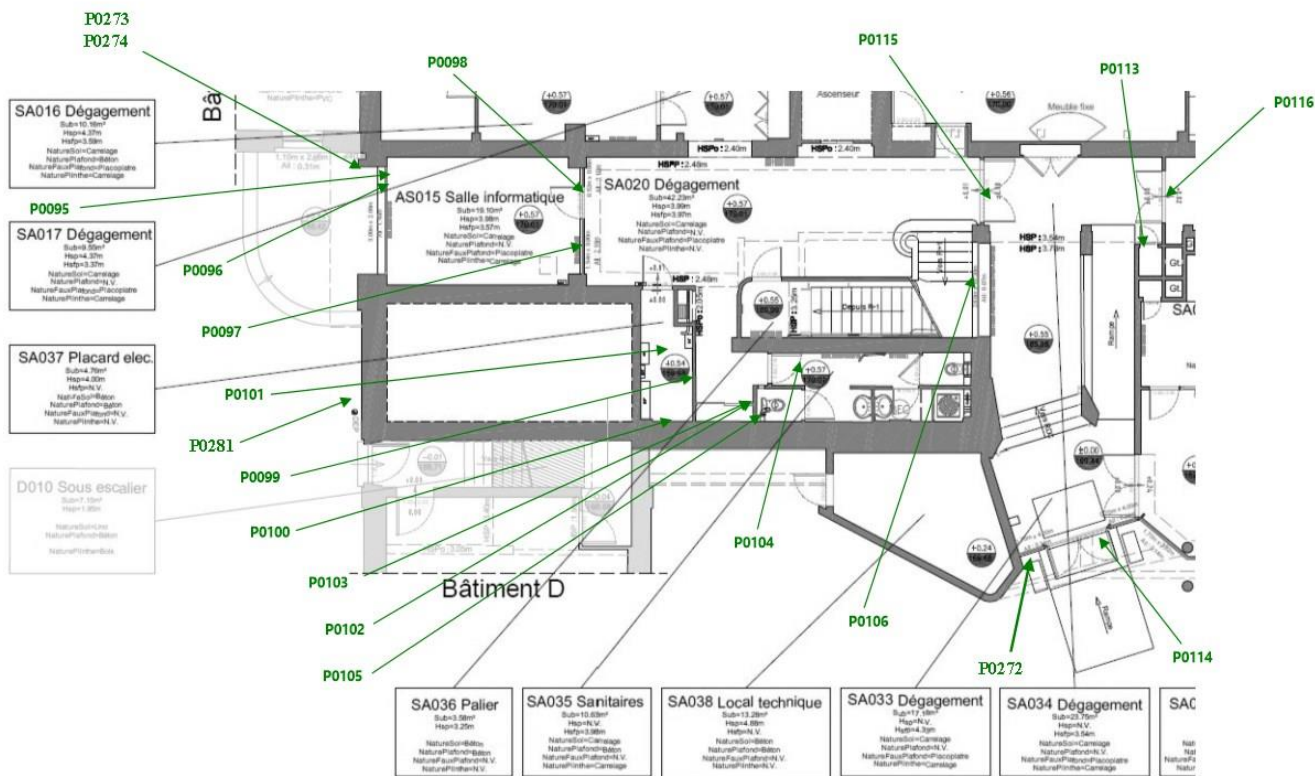
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **153/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

7/25

Bâtiment – Niveau : RDC 3/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

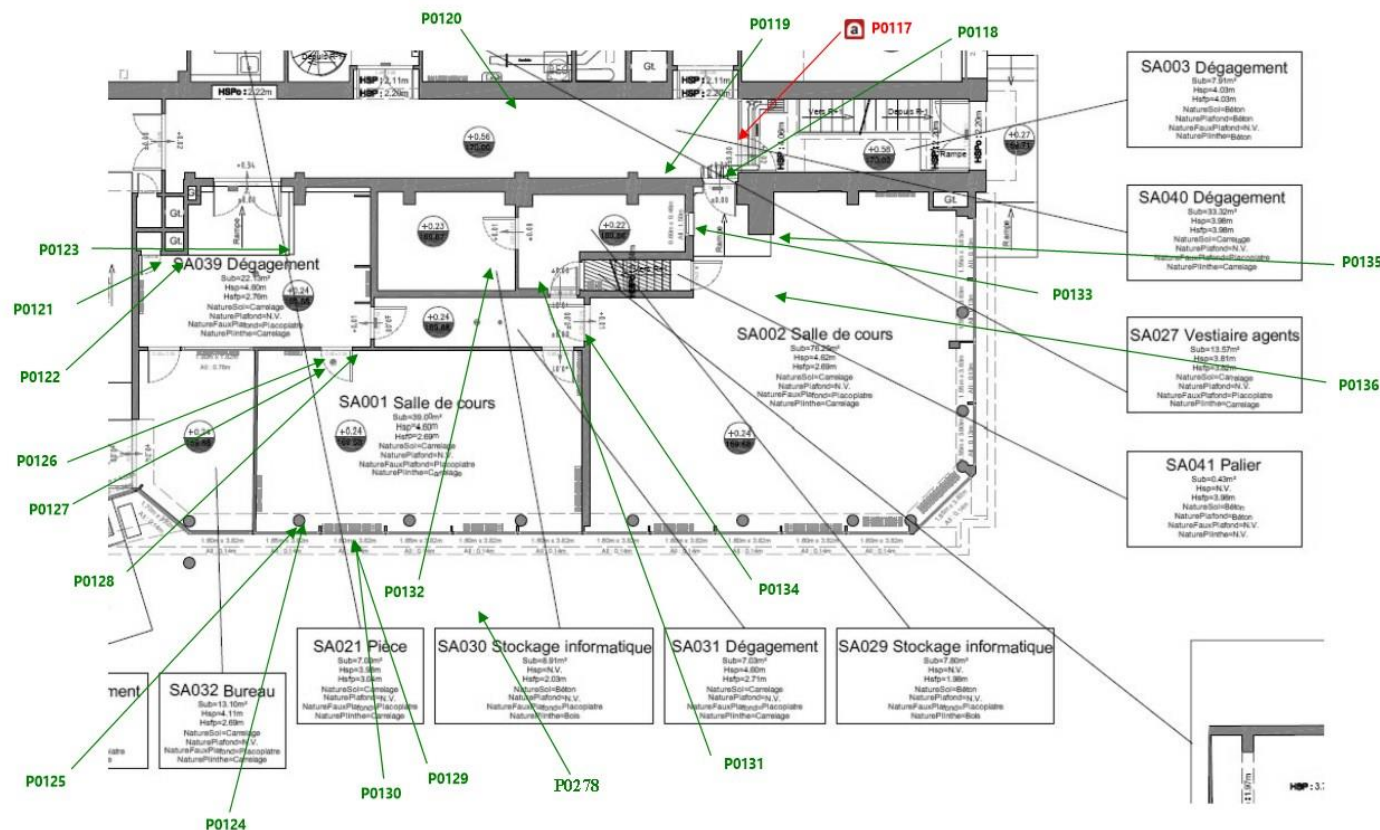
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **155/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

8/25

Bâtiment – Niveau : RDC 4/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

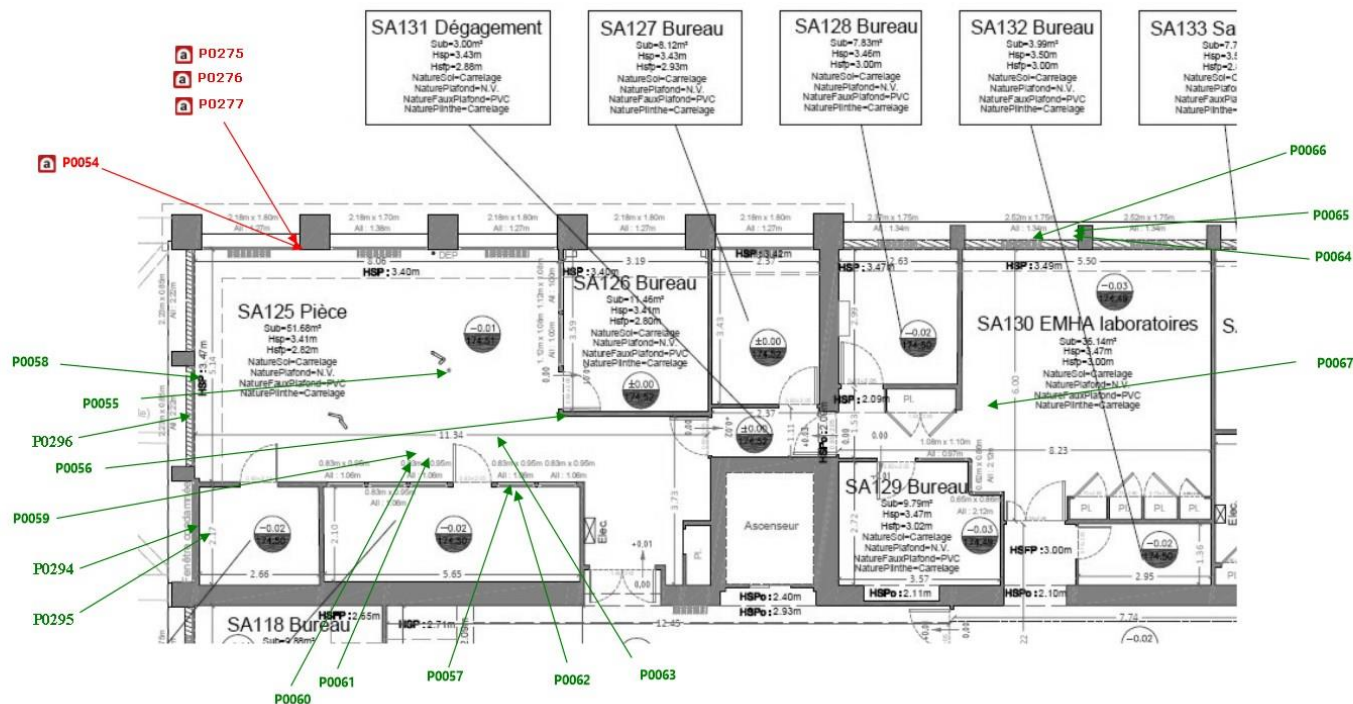
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **156/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

9/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 1 1/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

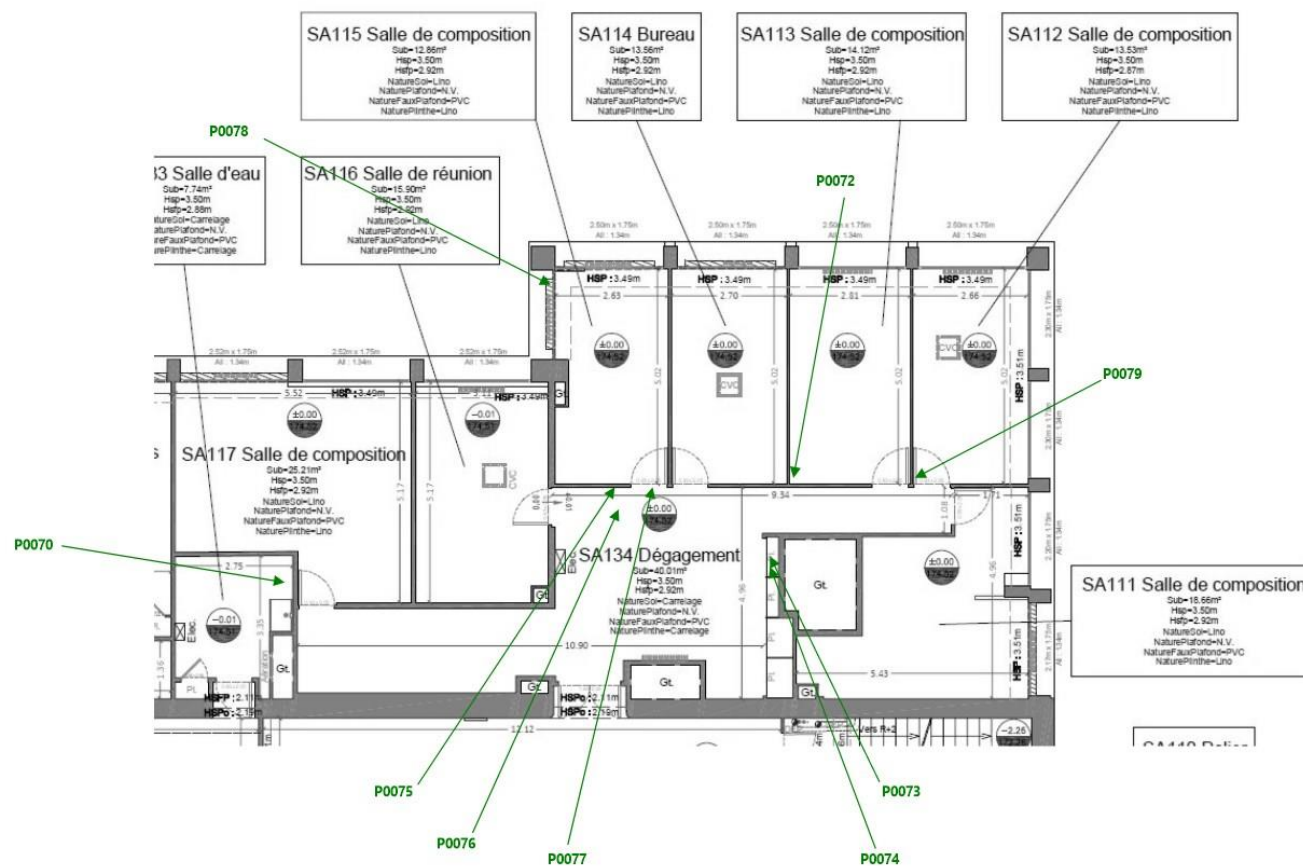
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **157/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

10/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 1 2/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

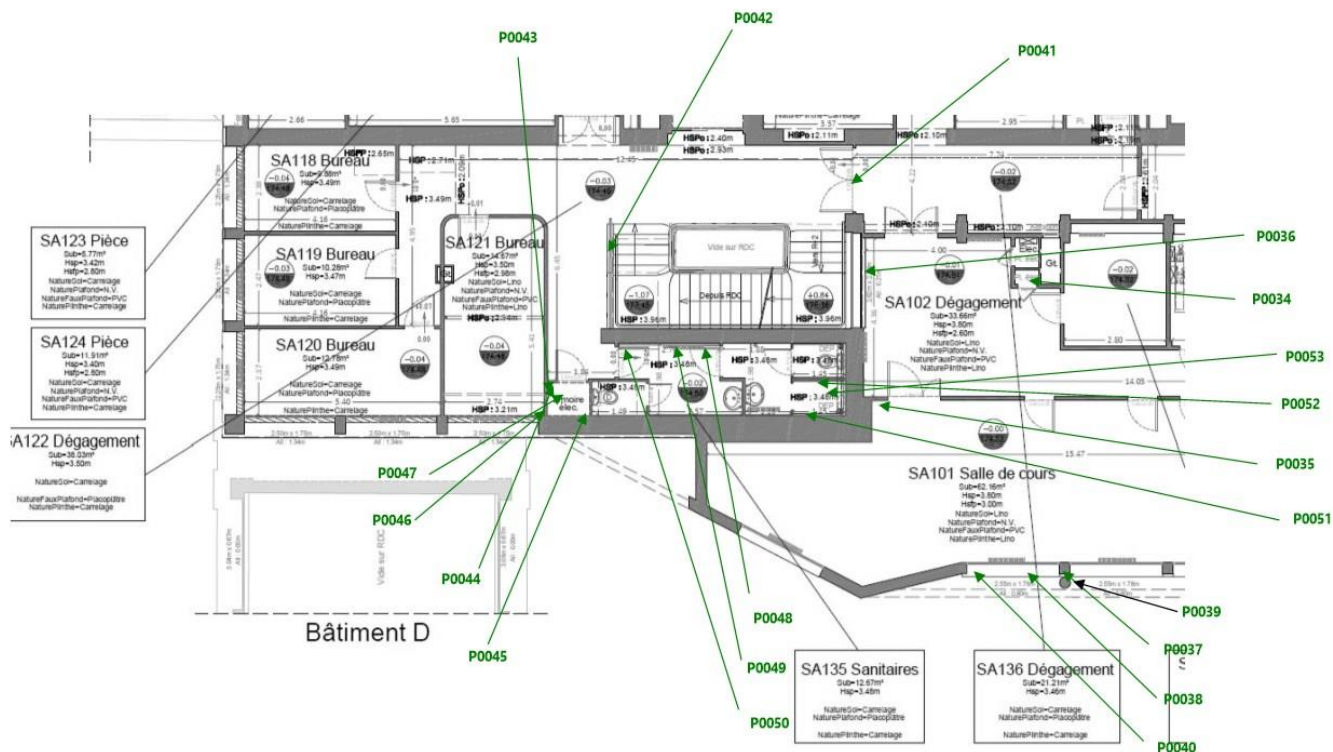
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **158/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

11/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 13/4

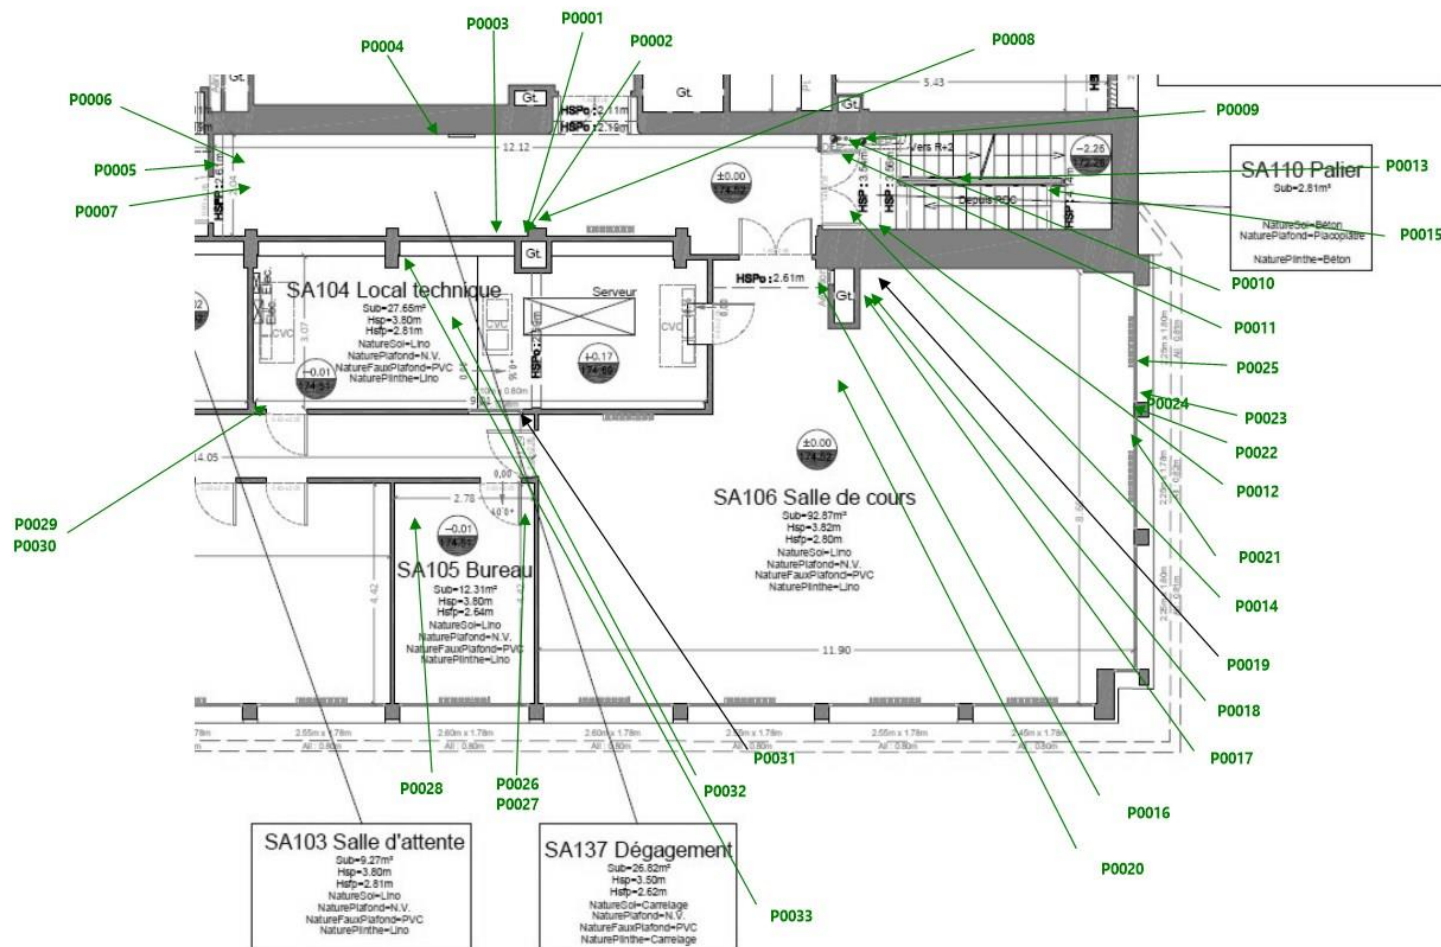
Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE 159/341



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

12/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 1 4/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

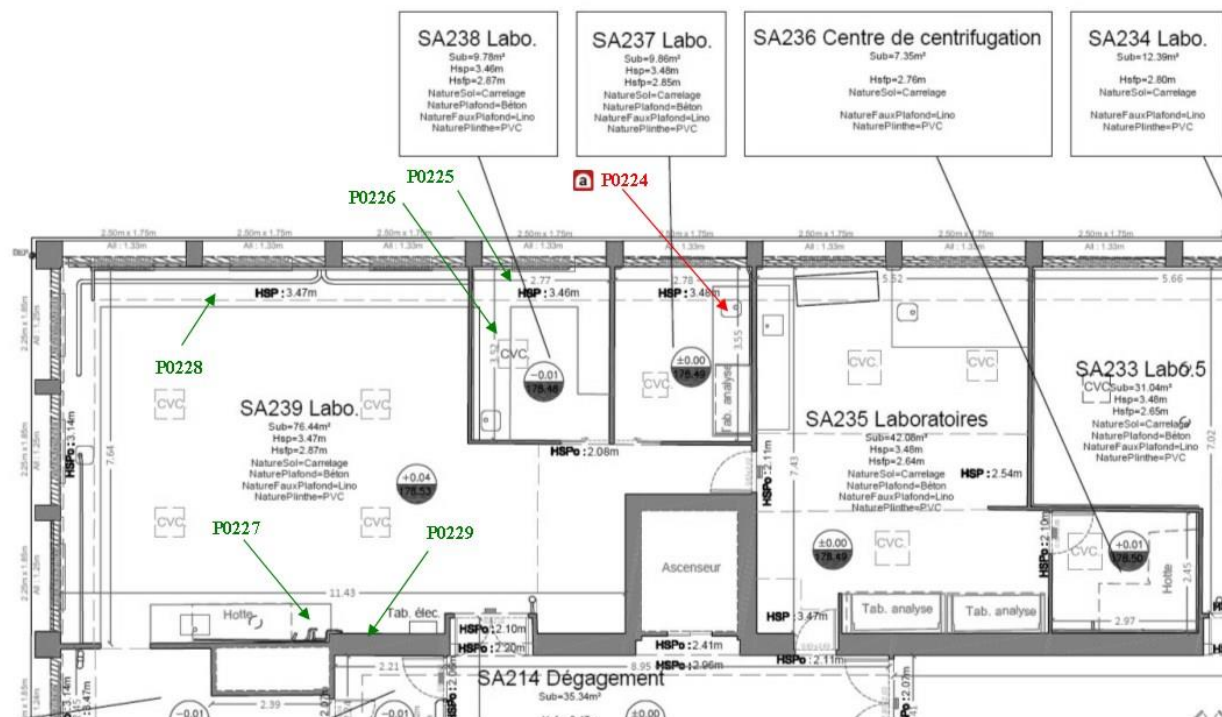
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **160/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

13/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 1/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

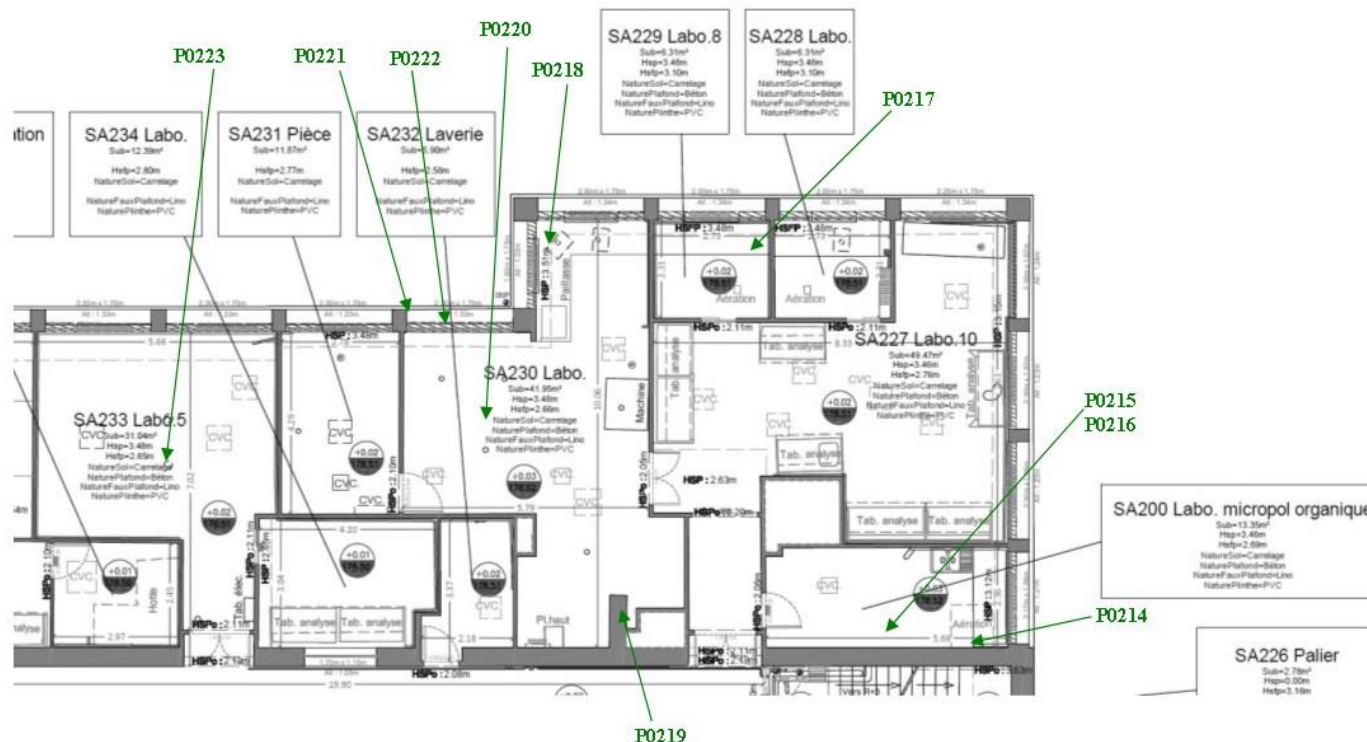
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **161/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

14/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 2/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

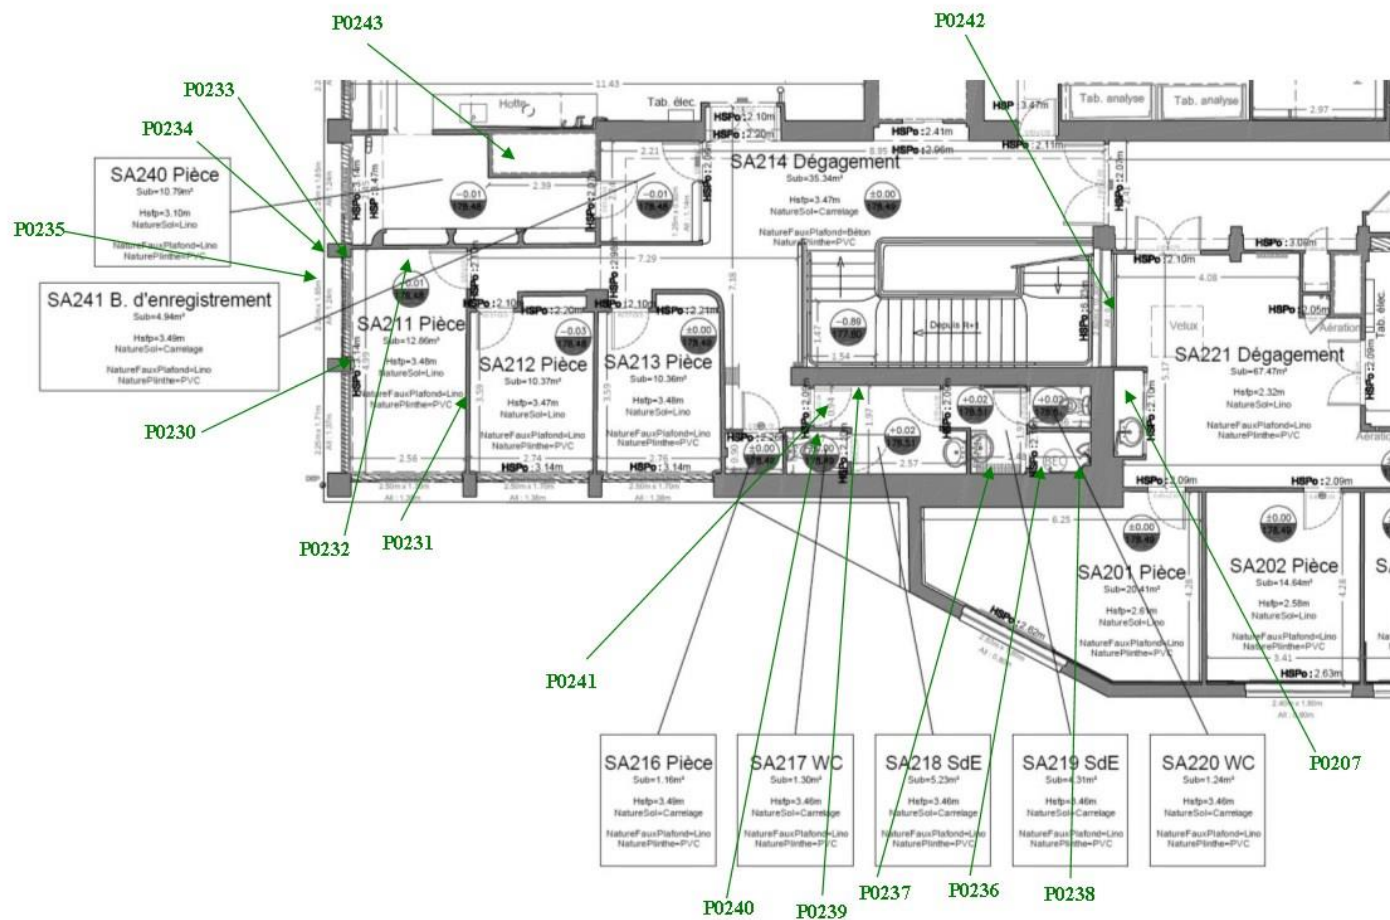
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **162/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

15/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 3/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

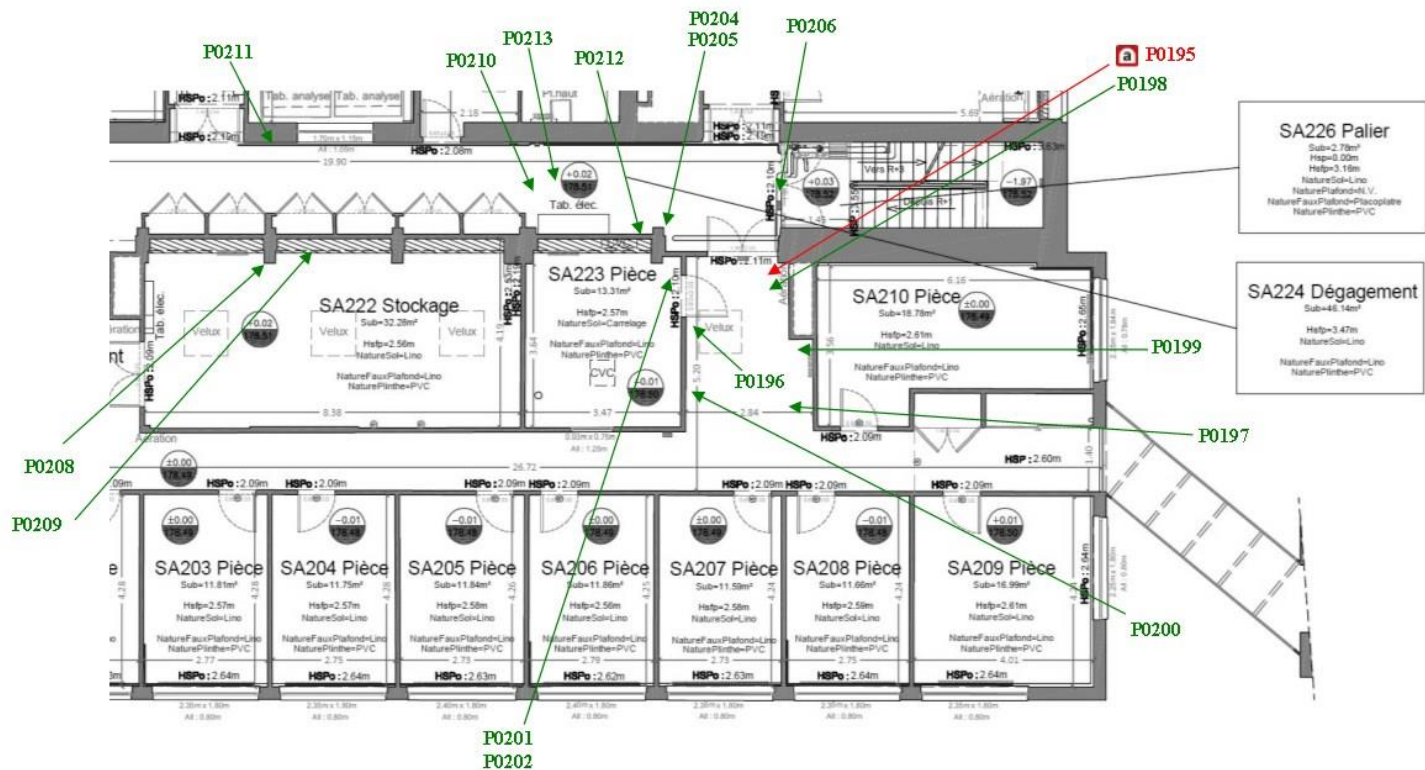
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **163/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

16/25

Bâtiment – Niveau : ETAGE 2 4/4

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

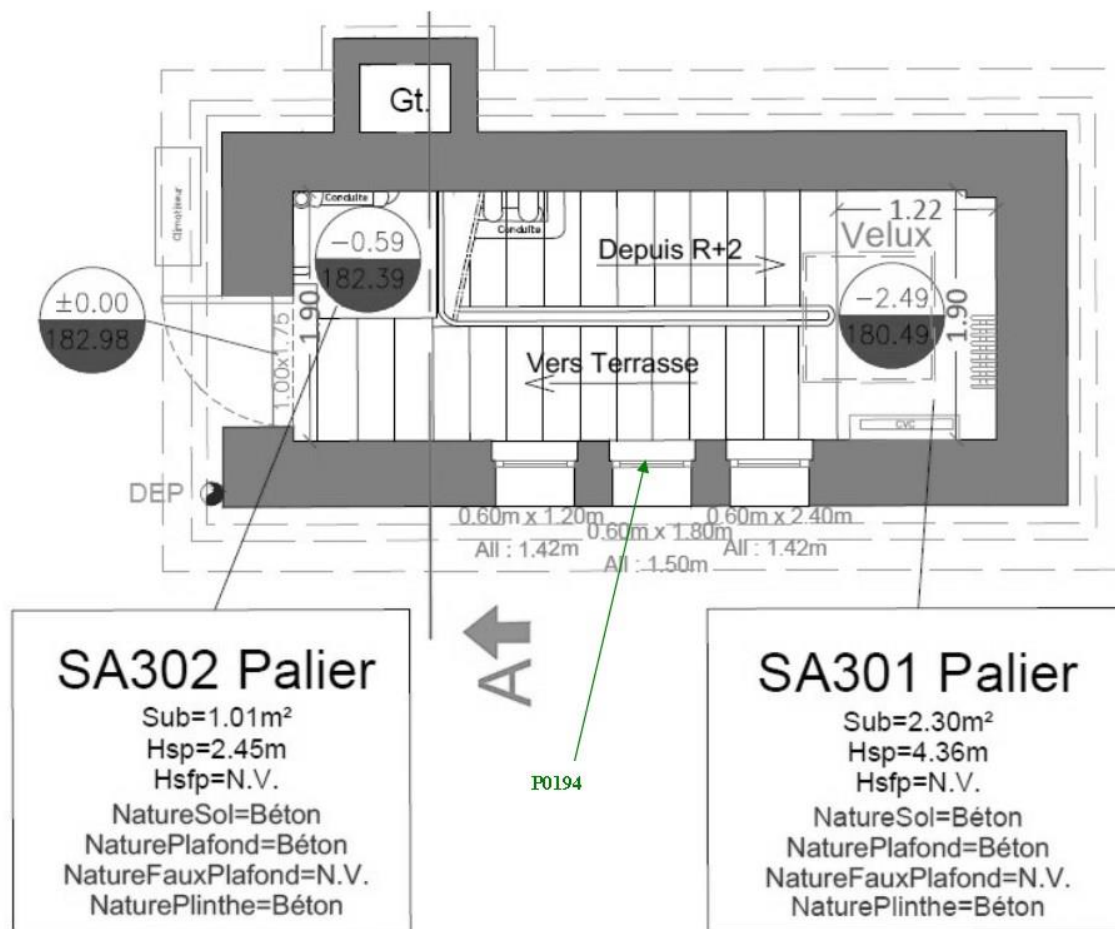
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **164/341**



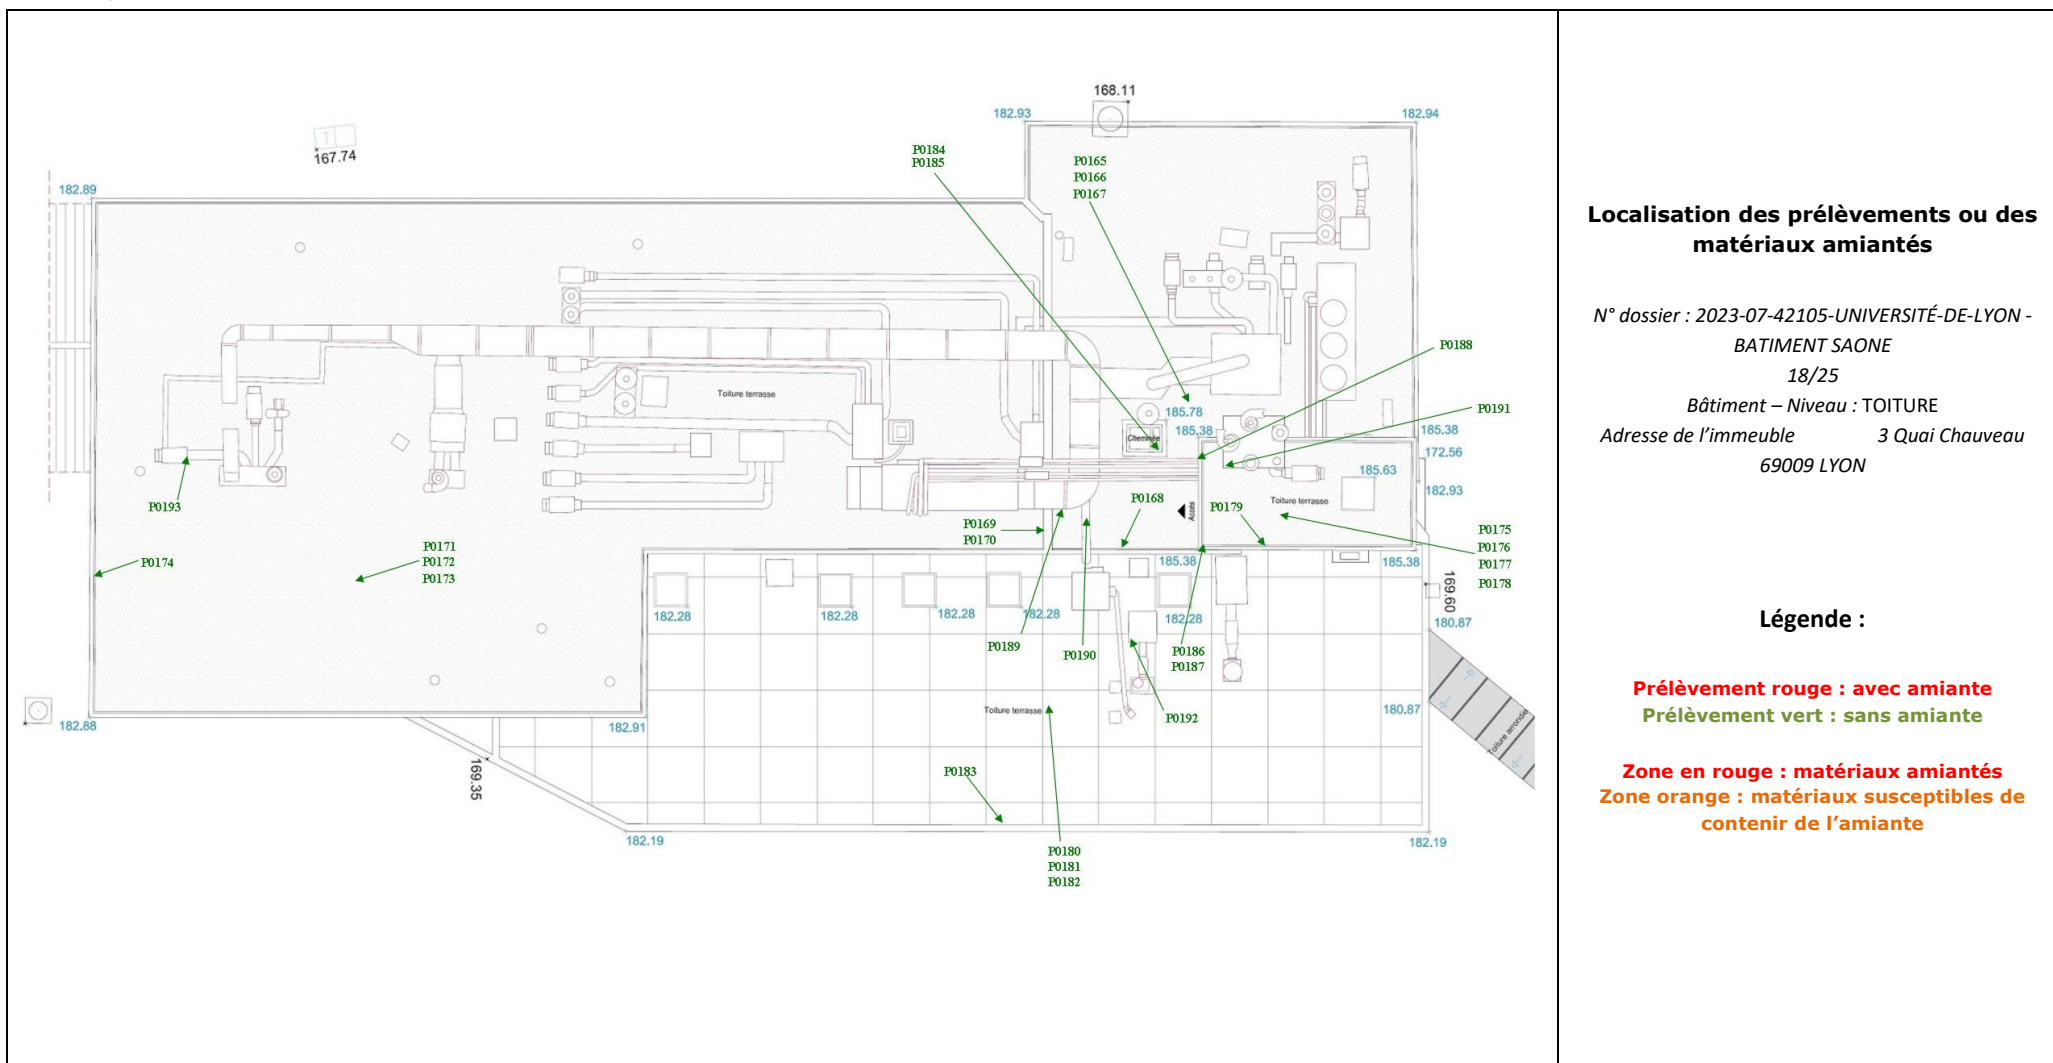
Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE
17/25
Bâtiment – Niveau : ETAGE 3
Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

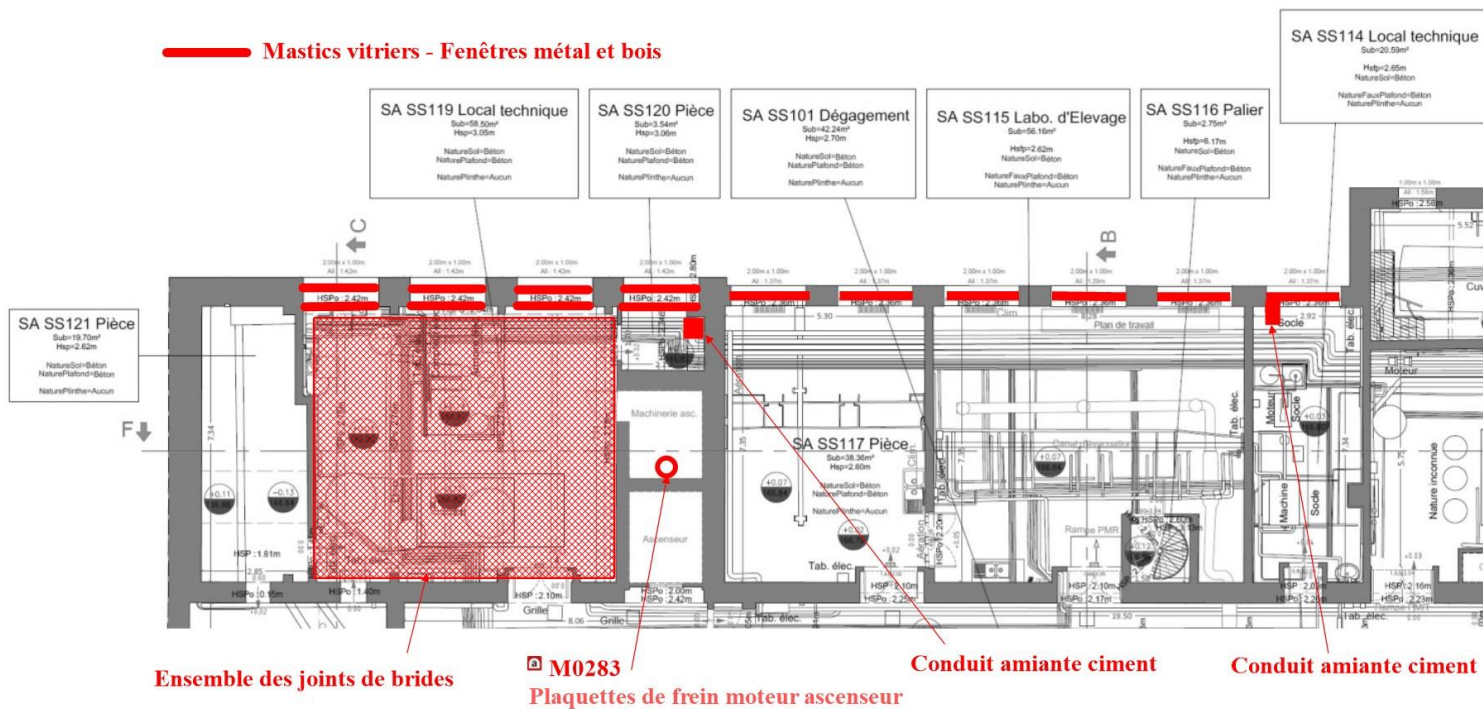
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante
Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **165/341**



Mastics vitriers - Fenêtres métal et bois



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

19/25

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 1 - Amiante

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

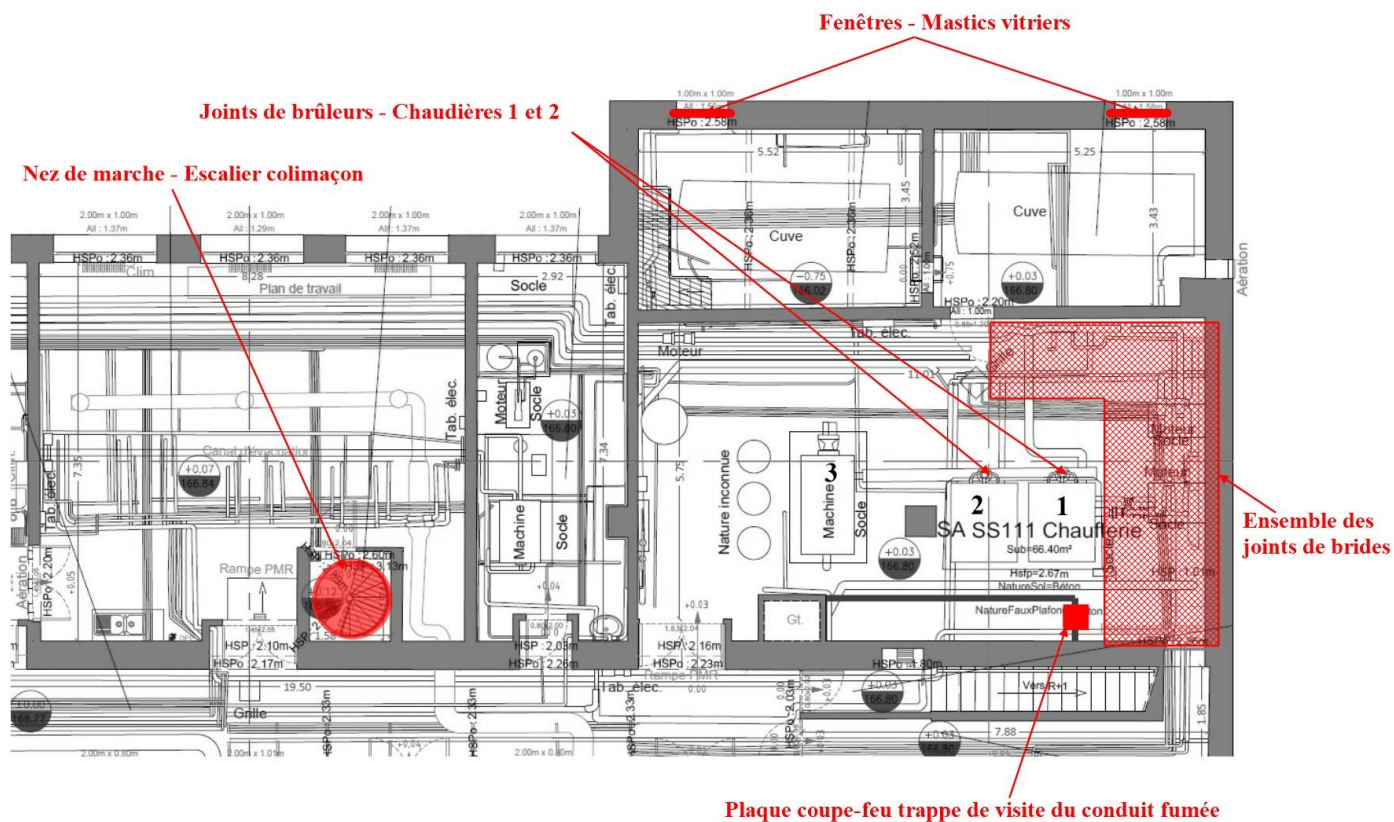
Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **167/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

20/25

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 2 - Amiante

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

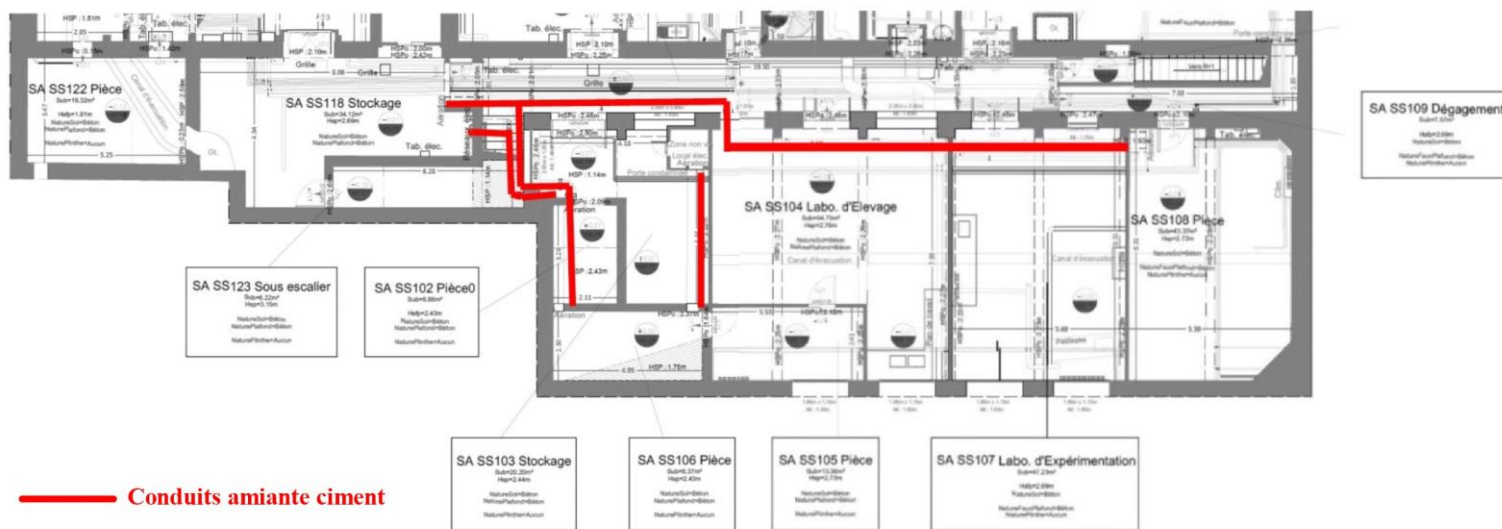
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

**Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante**

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **168/341**



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

21/25

Bâtiment – Niveau : SOUS-SOL 3 - Amiante
Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

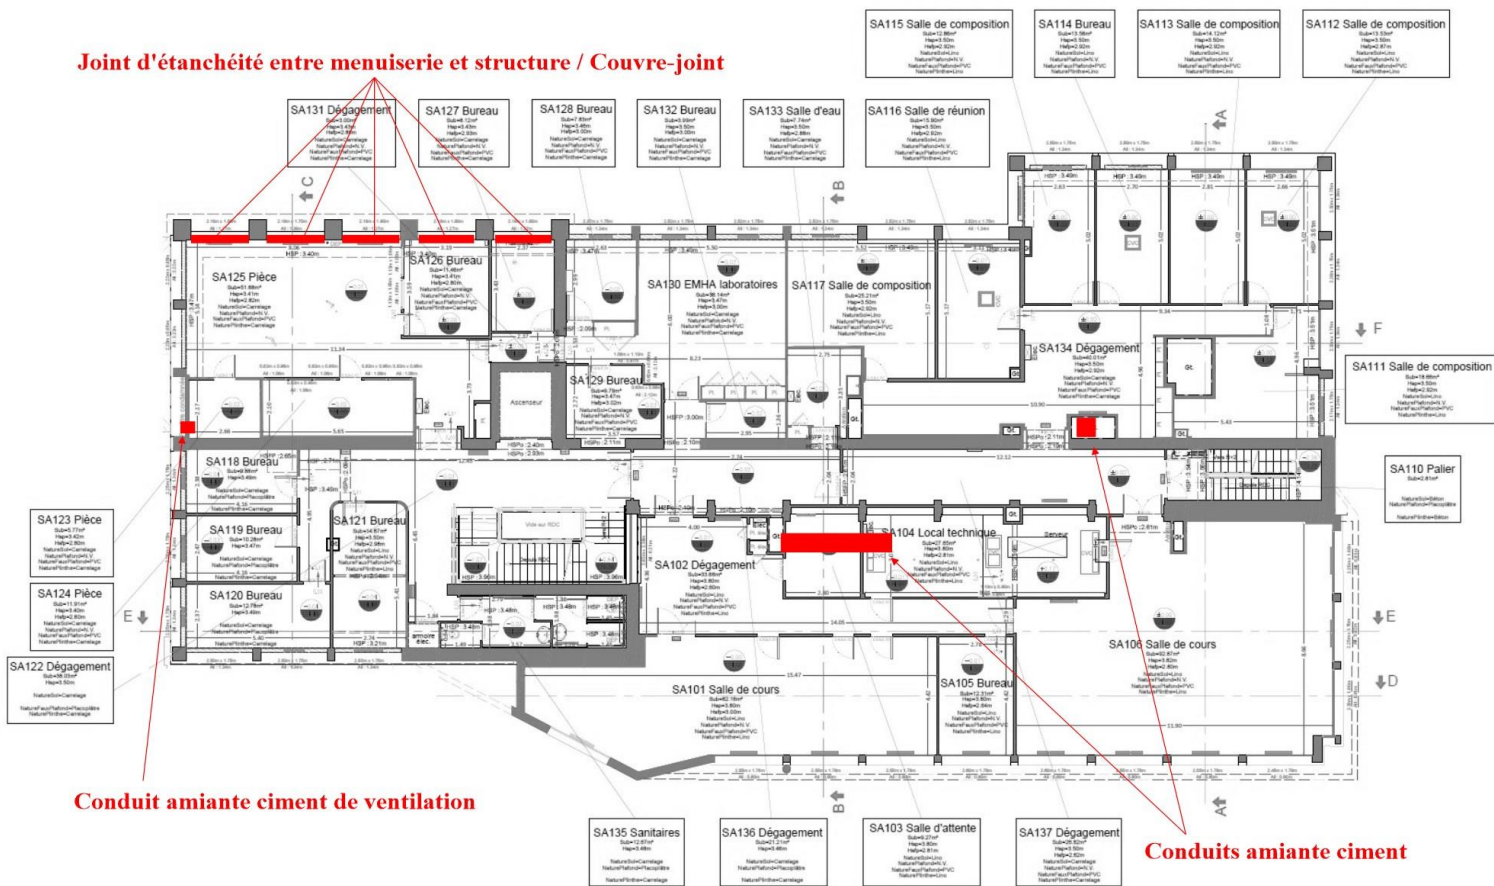
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **169/341**

Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -

BATIMENT SAONE

23/25

Bâtiment – Niveau : R+1 - Amiante

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

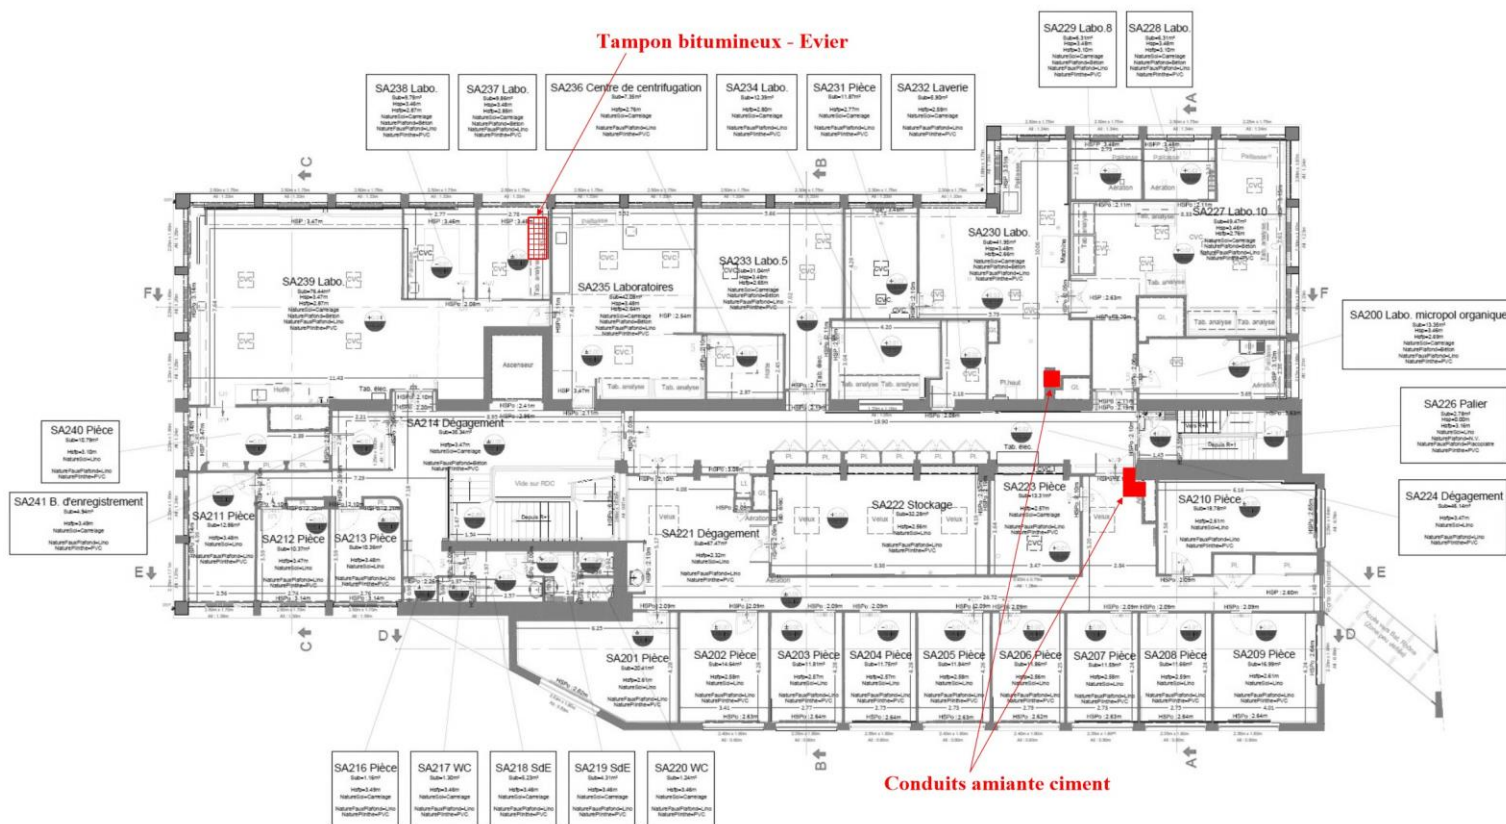
Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE 171/341

Tampon bitumineux - Evier



Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

24/25

Bâtiment – Niveau : R+2 - Amiante

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

**Zone orange : matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante**

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **172/341**

Conduit amiante ciment

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : 2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE

25/25

Bâtiment – Niveau : TOITURE - Amiante

Adresse de l'immeuble 3 Quai Chauveau
69009 LYON

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés
Zone orange : matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

2023-07-42105-UNIVERSITÉ-DE-LYON -
BATIMENT SAONE **173**/341

	Photo n° Ph0165 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Etanchéité
	Photo n° Ph0167 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Asphalte
	Photo n° Ph0168 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Rélevé paxalu
	Photo n° Ph0168 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Rélevé paxalu
	Photo n° Ph0169 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Joint de dilatation boudin bitumineux

	Photo n° Ph0170 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Joint de dilatation isorel
	Photo n° Ph0171 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Etanchéité
	Photo n° Ph0172 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Isolant perlite
	Photo n° Ph0173 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Asphalte
	Photo n° Ph0174 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Relevé paxalu

	Photo n° Ph0175 Localisation : Toiture terrasse édicule Description : Etanchéité
	Photo n° Ph0176 Localisation : Toiture terrasse édicule Description : Isolant perlite
	Photo n° Ph0177 Localisation : Toiture terrasse édicule Description : Asphalte
	Photo n° Ph0178 Localisation : Toiture terrasse édicule Description : Pare-vapeur
	Photo n° Ph0179 Localisation : Toiture terrasse édicule Description : Isolant paxalu

	Photo n° Ph0180 Localisation : Toiture terrasse 2 Description : Etanchéité
	Photo n° Ph0181 Localisation : Toiture terrasse 2 Description : Isolant laine minérale
	Photo n° Ph0182 Localisation : Toiture terrasse 2 Description : Pare-vapeur
	Photo n° Ph0183 Localisation : Toiture terrasse 2 Description : Relevé paxalu
	Photo n° Ph0184 Localisation : Toiture terrasse 1 Description : Joint de solin cheminée brique



Photo n° Ph0185
Localisation : Toiture terrasse 1
Description : Mortier de scellement cheminée brique

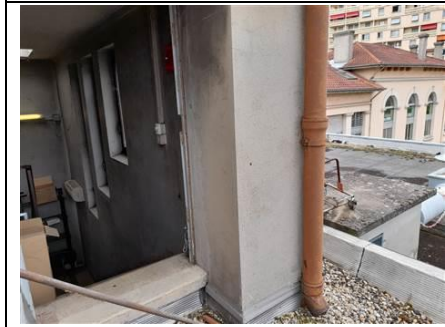


Photo n° Ph0186
Localisation : Toiture terrasse 1
Description : Enduit façades édicule



Photo n° Ph0187
Localisation : Toiture terrasse 1
Description : Edicule - Joint de solin



Photo n° Ph0188
Localisation : Toiture terrasse 1
Description : Calorifugeage mousse + aluminium



Photo n° Ph0189
Localisation : Toiture terrasse 1
Description : Joint souple jonction gaine de ventilation



Photo n° Ph0190
Localisation : Toiture terrasse 1
Description : Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation



Photo n° Ph0191
Localisation : Toiture terrasse édicule
Description : Plaque composite support ventilateur



Photo n° Ph0192
Localisation : Toiture terrasse 2
Description : Enduit souches de cheminées



Photo n° Ph0193
Localisation : Toiture terrasse 1
Description : Soufflet caisson de ventilation



Photo n° Ph0194
Localisation : 3e étage - SA301
Description : Fenêtre - Mastic vitrier

	Photo n° Ph0195 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage
	Photo n° Ph0195 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage
	Photo n° Ph0196 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage
	Photo n° Ph0197 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Dalle de faux plafond 60x60
	Photo n° Ph0198 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Flocage

	Photo n° Ph0199 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Moquette marron + colle + ragréage
	Photo n° Ph0200 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Cloisons - Bande à joint
	Photo n° Ph0201 Localisation : 2e étage - SA223 Description : Colle de carrelage 30x30 beige
	Photo n° Ph0202 Localisation : 2e étage - SA223 Description : Colle de plinthes 10x30 beige
	Photo n° Ph0203 Localisation : 2e étage - SA223 Description : Cloisons - Placoplatre + peinture

	Photo n° Ph0204 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Colle de carrelage 10x10 beige
	Photo n° Ph0205 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Colle de plinthes 10x30 beige
	Photo n° Ph0206 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Joint vitre porte coupe-feu
	Photo n° Ph0207 Localisation : 2e étage - SA221 Description : Colle de faïence 10x10 blanche
	Photo n° Ph0208 Localisation : 2e étage - SA222 Description : Poteaux - Enduit + peinture

	Photo n° Ph0209 Localisation : 2e étage - SA222 Description : Mur - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0210 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Sol - Joint de dilatation
	Photo n° Ph0211 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Mur - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0212 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Cloison - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0213 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Plafond - Enduit + peinture



Photo n° Ph0214
Localisation : 2e étage - SA200
Description : Colle de faïence 12x12 blanche



Photo n° Ph0215
Localisation : 2e étage - SA200
Description : Dalle de faux plafond 60x60



Photo n° Ph0216
Localisation : 2e étage - SA200
Description : Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC



Photo n° Ph0217
Localisation : 2e étage - SA228
Description : Colle de faïence 12x12 blanche



Photo n° Ph0218
Localisation : 2e étage - SA230
Description : Colle de faïence 12x12 blanche



Photo n° Ph0219
Localisation : 2e étage - SA230
Description : Placoplatre + carreaux de plâtre



Photo n° Ph0220
Localisation : 2e étage - SA230
Description : Colle de faïence 15x15 blanche



Photo n° Ph0221
Localisation : Façade Est
Description : R+2 - Enduit de façade



Photo n° Ph0222
Localisation : Façade Est
Description : R+2 - Appui de fenêtre



Photo n° Ph0223
Localisation : 2e étage - SA233
Description : Colle de faïence 15x15 blanche

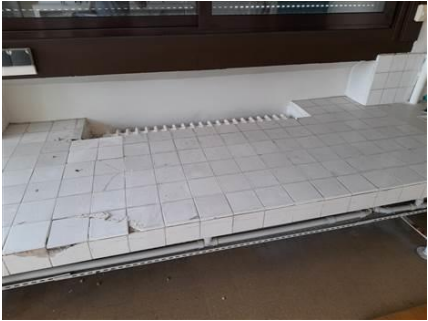
	Photo n° Ph0224 Localisation : 2e étage - SA237 Description : Evier - Tampon bitumineux
	Photo n° Ph0225 Localisation : 2e étage - SA238 Description : Colle de faïence 12x12 blanche
	Photo n° Ph0226 Localisation : 2e étage - SA238 Description : Colle de faïence 15x15 blanche
	Photo n° Ph0227 Localisation : 2e étage - SA239 Description : Colle de faïence 15x15 blanche
	Photo n° Ph0228 Localisation : 2e étage - SA239 Description : Colle de faïence 12x12 blanche

	Photo n° Ph0229 Localisation : 2e étage - SA239 Description : Colle de plinthes 10x10 beige
	Photo n° Ph0230 Localisation : 2e étage - SA211 Description : Mur - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0231 Localisation : 2e étage - SA211 Description : Cloison - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0232 Localisation : 2e étage - SA211 Description : Plafond - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0233 Localisation : 2e étage - SA211 Description : Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre

	Photo n° Ph0234 Localisation : Façade Nord Description : R+2 - Enduit de façade
	Photo n° Ph0235 Localisation : Façade Nord Description : R+2 - Appui de fenêtre
	Photo n° Ph0236 Localisation : 2e étage - SA219 Description : Colle de carrelage 20x20 beige
	Photo n° Ph0237 Localisation : 2e étage - SA219 Description : Colle de faïence 15x20 marbrée
	Photo n° Ph0238 Localisation : 2e étage - SA219 Description : Enduit de scellement chute EU

	Photo n° Ph0239 Localisation : 2e étage - SA218 Description : Mur - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0240 Localisation : 2e étage - SA218 Description : Cloison - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0241 Localisation : 2e étage - SA218 Description : Plafond - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0242 Localisation : 2e étage - SA214 Description : Châssis métal - Mastic vitrier
	Photo n° Ph0243 Localisation : 2e étage - SA240 Description : Joint souple jonction gaine ventilation

	Photo n° Ph0244 Localisation : Sous-sol - SS107 Description : Colle de faïence 20x20 blanche
	Photo n° Ph0245 Localisation : Sous-sol - SS107 Description : Mur béton - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0246 Localisation : Sous-sol - SS107 Description : Poutre béton + peinture
	Photo n° Ph0247 Localisation : Sous-sol - SS101 Description : Fenêtre - Mastic vitrier
	Photo n° Ph0248 Localisation : Sous-sol - SS109 Description : Fenêtre - Mastic vitrier

	Photo n° Ph0249 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Porte coupe-feu - Plaques intérieures
	Photo n° Ph0250 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Joint de porte coupe-feu
	Photo n° Ph0251 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Sol béton
	Photo n° Ph0252 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Mur - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0253 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Plafond - Enduit + peinture

	Photo n° Ph0254 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Socle chaudière
	Photo n° Ph0255 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Cheminée brique - Mortier de scellment
	Photo n° Ph0256 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Isolant ballon de stockage
	Photo n° Ph0257 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC
	Photo n° Ph0258 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Coude de calorifugeage plâtre

	Photo n° Ph0259 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre
	Photo n° Ph0260 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Coude de calorifugeage plâtre
	Photo n° Ph0261 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe
	Photo n° Ph0262 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Chaudière 3 - Joint du brûleur
	Photo n° Ph0263 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Chaudière 1 - Joint du brûleur

	Photo n° Ph0264 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Chaudière 1 - Brique réfractaire
	Photo n° Ph0265 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Chaudière 1 - Tresse corps de chauffe
	Photo n° Ph0266 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Chaudière 1 - Isolant corps de chauffe
	Photo n° Ph0267 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée
	Photo n° Ph0268 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Joint de bride

	Photo n° Ph0269 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Joint de bride
	Photo n° Ph0270 Localisation : Sous-sol - SS111 Description : Joint de bride
	Photo n° Ph0271 Localisation : Sous-sol - SS112 Description : Fenêtre - Mastic vitrier
	Photo n° Ph0272 Localisation : Façade Ouest Description : Flocage débords de dalle extérieur
	Photo n° Ph0273 Localisation : Façade Nord Description : Colle de parement pierre

	Photo n° Ph0274 Localisation : Façade Nord Description : Joint de parement pierre
	Photo n° Ph0275 Localisation : 1er étage - SA125 Partie d'ouvrage : - + - Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint
	Photo n° Ph0275 Localisation : 1er étage - SA125 Partie d'ouvrage : - + - Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint
	Photo n° Ph0276 Localisation : 1er étage - SA125 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint

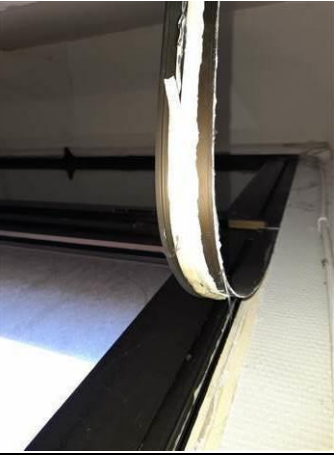
	Photo n° Ph0276 Localisation : 1er étage - SA125 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint
	Photo n° Ph0277 Localisation : 1er étage - SA125 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint
	Photo n° Ph0277 Localisation : 1er étage - SA125 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint
	Photo n° Ph0278 Localisation : Rez de chaussée - SA002 Description : Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage

	Photo n° Ph0278 Localisation : Rez de chaussée - SA002 Description : Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage
	Photo n° Ph0279 Localisation : 1er étage - SA103 Description : Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage
	Photo n° Ph0279 Localisation : 1er étage - SA103 Description : Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage
	Photo n° Ph0281 Localisation : 2e étage - SA230 Description : Conduit amiante ciment
	Photo n° Ph0282 Localisation : Rez de chaussée - SA004 Description : Conduit amiante ciment



Photo n° Ph0283
Localisation : Extérieur
Description : Enrobé cour



Photo n° Ph0284
Localisation : Extérieur
Description : Enrobé trottoir



Photo n° Ph0285
Localisation : Extérieur
Description : Enrobé accès véhicule



Photo n° Ph0286
Localisation : Sous-sol - SS114
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
Description : Conduit en amiante ciment



Photo n° Ph0291
Localisation : Rez de chaussée - SA012
Description : Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit)

	Photo n° Ph0292 Localisation : Sous-sol - Machinerie d'ascenseur Description : Plaquettes de frein moteur ascenseur
	Photo n° Ph0293 Localisation : Sous-sol - Machinerie d'ascenseur Description : Cloison - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0294 Localisation : Sous-sol - Machinerie d'ascenseur Description : Murs - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0295 Localisation : Cage d'ascenseur Description : Sol de la fosse
	Photo n° Ph0296 Localisation : Cage d'ascenseur Description : Murs - Parpaings + colle de scellement

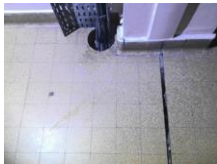
	Photo n° Ph0297 Localisation : Cage d'ascenseur Description : Murs - Enduit + peinture
	Photo n° Ph0298 Localisation : Cage d'ascenseur Description : Enduit au dos des portes palières / porte de cabine
	Photo n° Ph0298 Localisation : Cage d'ascenseur Description : Enduit au dos des portes palières / porte de cabine
Absence de photo	Photo n° Ph0299 Localisation : Cabine d'ascenseur Description : Revêtement de sol

Absence de photo	Photo n° Ph0300 Localisation : Cabine d'ascenseur Description : Moquette murale + colle
Absence de photo	Photo n° Ph0301 Localisation : Cabine d'ascenseur Description : Plafond - Peinture plaque métallique
Absence de photo	Photo n° Ph0302 Localisation : Cage d'ascenseur Description : Peinture portes palières
	Photo n° Ph0303 Localisation : 1er étage - SA123 Description : Fenêtre haute - Mastic vitrier

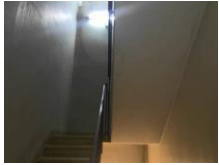
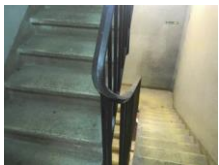
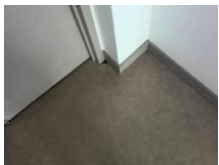
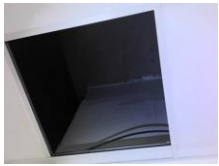
	Photo n° Ph0304 Localisation : 1er étage - SA123 Description : Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige moucheté
	Photo n° Ph0305 Localisation : 1er étage - SA125 Description : Fenêtre haute - Mastic vitrier
	Photo n° Ph0306 Localisation : 1er étage - SA123 Description : Conduit amiante ciment de ventilation

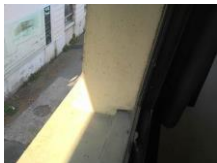
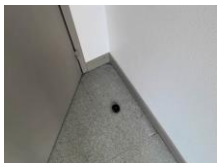
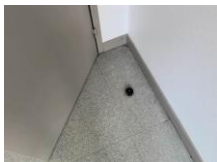
7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0001-P0001	1er étage - SA137	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 10x10 beige Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 23N026883-001 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0002-P0002	1er étage - SA137	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe 10x10 beige Commentaires prélèvement: Colle de plinthe 10 Réf. laboratoire: 23N026883-002 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0003-P0003	1er étage - SA137	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-003 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0004-P0004	1er étage - SA137	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-004 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0005-P0005	1er étage - SA137	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons BA13 Réf. laboratoire: 23N026883-005 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0006-P0006	1er étage - SA137	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques 60x60 Réf. laboratoire: 23N026883-006 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0007-P0007	1er étage - SA137	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre + peinture Réf. laboratoire: 23N026883-007 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0008-P0008	1er étage - SA137	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de dilatation	Joint de dilatation Réf. laboratoire: 23N026883-008 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0009-P0009	1er étage - SA110	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge mousse + enveloppe PVC Réf. laboratoire: 23N026883-009 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (vert) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0010-P0010	1er étage - SA110	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture sur tuyauterie	Peinture sur tuyauterie Réf. laboratoire: 23N026883-010 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0011-P0011	1er étage - SA110	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes	Mastic vitre de porte Réf. laboratoire: 23N026883-011 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0012-P0012	1er étage - SA110	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment + peinture sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-012 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

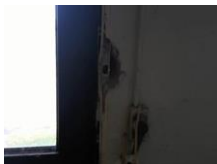
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0013-P0013	1er étage - SA110	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment + peinture sous face escalier Réf. laboratoire: 23N026883-013 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0014-P0014	1er étage - SA110	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	Peinture sur sol béton Réf. laboratoire: 23N026883-014 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0015-P0015	1er étage - SA110	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture rampe	Peinture rampe Réf. laboratoire: 23N026883-015 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0016-P0016	1er étage - SA106	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	revêtement souple + colle + ragréage	revêtement souple + colle + ragréage Réf. laboratoire: 23N026883-016 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0017-P0017	1er étage - SA106	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques 60x60 Réf. laboratoire: 23N026883-017 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (Calcination et/ou attaque acide4) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0018-P0018	1er étage - SA106	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment Réf. laboratoire: 23N026883-018 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0019-P0019	1er étage - SA106	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons Réf. laboratoire: 23N026883-019 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0020-P0020	1er étage - SA106	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumées, échappement, autres fluides)	Ruban adhésif	Ruban adhésif Réf. laboratoire: 23N026883-020 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (collant) (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0021-P0021	1er étage - SA106	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot Réf. laboratoire: 23N026883-021 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces (Calcination et/ou attaque acide4) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0022-P0022	1er étage - SA106	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N026883-022 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0023-P0023	1er étage - SA106	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur	Enduit extérieur Réf. laboratoire: 23N026883-023 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau semi-dur de type ciment (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0024-P0024	1er étage - SA106	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres	Appui de fenêtres Réf. laboratoire: 23N026883-024 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0025-P0025	1er étage - SA106	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Joint de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-025 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0026-P0026	1er étage - SA105	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol 50x50 Réf. laboratoire: 23N026883-026 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0027-P0027	1er étage - SA105	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle	Colle + ragréage Réf. laboratoire: 23N026883-027 Commentaires Laboratoire: Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0028-P0028	1er étage - SA105	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Commentaires prélèvement: Panneaux et plaques 60x60 Réf. laboratoire: 23N026883-028 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0029-P0029	1er étage - SA104	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	Moquette Réf. laboratoire: 23N026883-029 Commentaires Laboratoire: Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0030-P0030	1er étage - SA104	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle + ragréage	Colle + ragréage Réf. laboratoire: 23N026883-030 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0031-P0031	1er étage - SA104	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-031 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (collant) (gris) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0032-P0032	1er étage - SA104	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle plancher technique	Colle plancher technique Réf. laboratoire: 23N026883-032 Commentaires Laboratoire: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0033-P0033	1er étage - SA104	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-033 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0034-P0034	1er étage - SA102	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Rebouchage autour de conduits	Rebouchage autour de conduits Réf. laboratoire: 23N026883-034 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

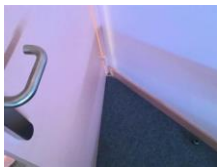
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0035-P0035	1er étage - SA101	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot Réf. laboratoire: 23N026883-035 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces (Calcination et/ou attaque acide4) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0036-P0036	1er étage - SA102	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-036 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0023-P0037	1er étage - SA101	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur	Enduit extérieur Réf. laboratoire: 23N026883-037 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0024-P0038	1er étage - SA101	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres	Appui de fenêtres Réf. laboratoire: 23N026883-038 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0037-P0039	1er étage - SA101	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur	Enduit extérieur sur poteau Réf. laboratoire: 23N026883-039 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0022-P0040	1er étage - SA101	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N026883-040 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0038-P0041	1er étage - SA122	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint vitre des portes coupe-feu	Joint vitre des portes coupe-feu Réf. laboratoire: 23N026883-041 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0039-P0042	1er étage - SA122	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthes 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N026883-042 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0040-P0043	1er étage - SA122	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N026883-043 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0041-P0044	1er étage - SA122	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre dur cloison brique Réf. laboratoire: 23N026883-044 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0042-P0045	1er étage - SA122	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-045 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0043-P0046	1er étage - SA122	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge Réf. laboratoire: 23N026883-046 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0044-P0047	1er étage - SA122	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-047 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0045-P0048	1er étage - SA135	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 20x20 beige Réf. laboratoire: 23N026883-048 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0046-P0049	1er étage - SA135	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x20 marbrée Réf. laboratoire: 23N026883-049 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

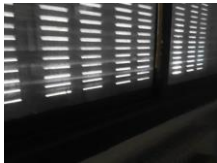
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0047-P0050	1er étage - SA135	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x20 blanche Réf. laboratoire: 23N026883-050 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0048-P0051	1er étage - SA135	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-051 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0049-P0052	1er étage - SA135	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur cloison brique Réf. laboratoire: 23N026883-052 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0050-P0053	1er étage - SA135	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-053 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-0006-P0054	1er étage - SA125	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	- + -	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Commentaires prélèvement: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N026883-054 Commentaires Laboratoire: Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau (collant) (transparent) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0052-P0055	1er étage - SA125	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N026883-055 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

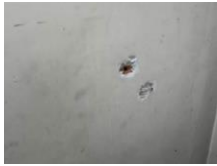
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0053-P0056	1er étage - SA125	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes 10x10 Réf. laboratoire: 23N026883-056 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0054-P0057	1er étage - SA125	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-057 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0055-P0058	1er étage - SA125	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot Réf. laboratoire: 23N026883-058 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0056-P0059	1er étage - SA125	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ruban adhésif	Ruban adhésif Réf. laboratoire: 23N026883-059 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0057-P0060	1er étage - SA125	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Mastic	Mastic Réf. laboratoire: 23N026883-060 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type mastic (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0058-P0061	1er étage - SA125	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-061 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0059-P0062	1er étage - SA125	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre cloison brique Réf. laboratoire: 23N026883-062 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

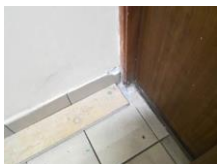
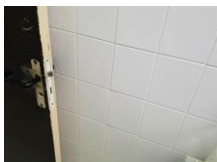
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0060-P0063	1er étage - SA125	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques 60x60 Réf. laboratoire: 23N026883-063 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0061-P0064	1er étage - SA130	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N026883-064 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0062-P0065	1er étage - SA130	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur	Enduit extérieur Réf. laboratoire: 23N026883-065 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0063-P0066	1er étage - SA130	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres	Appui de fenêtres Réf. laboratoire: 23N026883-066 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0064-P0067	1er étage - SA130	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge Réf. laboratoire: 23N026883-067 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (fibreux) (collant) (jaune) ; matériau de type mousse (noir) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0065-P0068	1er étage - SA130	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Peinture portes	Peinture porte Réf. laboratoire: 23N026883-068 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0066-P0069	1er étage - SA130	8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques	Peinture radiateur	Peinture radiateur Réf. laboratoire: 23N026883-069 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0067-P0070	1er étage - SA133	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 10x10 blanche Réf. laboratoire: 23N026883-070 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0068-P0071	1er étage - SA133	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge bande tissée enduite + pvc, mousse Réf. laboratoire: 23N026883-071 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (bleu) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0069-P0072	1er étage - SA113	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	Moquette Réf. laboratoire: 23N026883-072 Commentaires Laboratoire: Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau souple (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0070-P0073	1er étage - SA134	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Cloison carreau de plâtre	Cloison carreau de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-073 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0071-P0074	1er étage - SA134	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes Réf. laboratoire: 23N026883-074 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0072-P0075	1er étage - SA134	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot Réf. laboratoire: 23N026883-075 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0073-P0076	1er étage - SA134	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-076 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0074-P0077	1er étage - SA134	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	joint imposte vitré	joint imposte vitré Réf. laboratoire: 23N026883-077 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

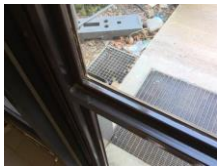
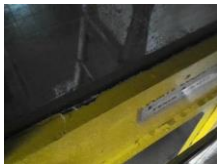
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0075-P0078	1er étage - SA134	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture	Peinture Réf. laboratoire: 23N026883-078 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (orange) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0076-P0079	1er étage - SA134	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthe 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N026883-079 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0078-P0080	Rez de chaussée - SA028	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N026883-080 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0079-P0081	Rez de chaussée - SA028	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N026883-081 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0080-P0082	Rez de chaussée - SA028	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre dur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-082 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0081-P0083	Rez de chaussée - SA026	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur cloison brique Réf. laboratoire: 23N026883-083 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0082-P0084	Rez de chaussée - SA028	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-084 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

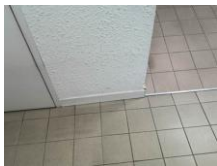
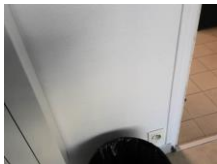
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0083-P0085	Rez de chaussée - SA028	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques 60x60 Réf. laboratoire: 23N026883-085 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0084-P0086	Rez de chaussée - SA028	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Mastic	Mastic Réf. laboratoire: 23N026883-086 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0085-P0087	Rez de chaussée - SA028	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Joint de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-087 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0086-P0088	Rez de chaussée - SA028	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments Réf. laboratoire: 23N026883-088 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) en traces ; matériau souple de type joint (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0087-P0089	Rez de chaussée - SA025	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x15 Réf. laboratoire: 23N026883-089 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0088-P0090	Rez de chaussée - SA025	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Réf. laboratoire: 23N026883-090 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0089-P0091	Rez de chaussée - SA024	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x15 blanche paillasse Réf. laboratoire: 23N026883-091 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

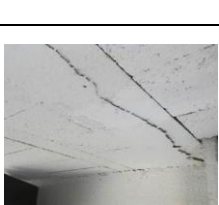
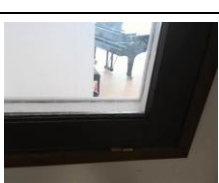
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0090-P0092	Rez de chaussée - SA014	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de plinthe 10x30 bleu Réf. laboratoire: 23N026883-092 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0091-P0093	Rez de chaussée - SA014	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 30x30 bleu Réf. laboratoire: 23N026883-093 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0092-P0094	Rez de chaussée - SA014	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux de joue Réf. laboratoire: 23N026883-094 Commentaires Laboratoire: Matériau dur (fibreuse) (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0093-P0095	Rez de chaussée - SA015	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-095 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0094-P0096	Rez de chaussée - SA015	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N026883-096 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0095-P0097	Rez de chaussée - SA015	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Joint de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-097 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type mousse (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0096-P0098	Rez de chaussée - SA015	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 23N026883-098 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0097-P0099	Rez de chaussée - SA037	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre dur cloison brique Réf. laboratoire: 23N026883-099 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0098-P0100	Rez de chaussée - SA037	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-100 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0099-P0101	Rez de chaussée - SA037	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-101 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0100-P0102	Rez de chaussée - SA020	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 15x15 beige Réf. laboratoire: 23N026883-102 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0101-P0103	Rez de chaussée - SA020	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes 10x15 beige Réf. laboratoire: 23N026883-103 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0102-P0104	Rez de chaussée - SA035	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 20x15 blanche Réf. laboratoire: 23N026883-104 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0103-P0105	Rez de chaussée - SA035	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x20 marbré Réf. laboratoire: 23N026883-105 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0104-P0106	Rez de chaussée - SA020	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-106 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

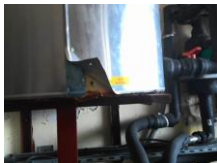
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0105-P0107	Rez de chaussée - SA009	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N026883-107 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0106-P0108	Rez de chaussée - SA009	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons Réf. laboratoire: 23N026883-108 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0107-P0109	Rez de chaussée - SA009	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-109 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque acide4) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0108-P0110	Rez de chaussée - SA009	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Joint de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-110 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0109-P0111	Rez de chaussée - SA009	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N026883-111 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0110-P0112	Rez de chaussée - SA019	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques 60x120 Réf. laboratoire: 23N026883-112 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0111-P0113	Rez de chaussée - SA034	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 30x30 gris Réf. laboratoire: 23N026883-113 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0112-P0114	Rez de chaussée - SA034	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-114 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type mastic (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0113-P0115	Rez de chaussée - SA034	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes coupe-feu	Joint des portes coupe-feu Réf. laboratoire: 23N026883-115 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0114-P0116	Rez de chaussée - SA034	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes coupe-feu	Joint des portes coupe-feu Réf. laboratoire: 23N026883-116 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type joint (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0115-P0117	Rez de chaussée - SA040	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes coupe-feu	Joint Tresse de portes coupe-feu Commentaires prélèvement: Joint tresse de portes coupe-feu Réf. laboratoire: 23N026883-117 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0116-P0118	Rez de chaussée - SA040	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge + alu +PVC Réf. laboratoire: 23N026883-118 Commentaires Laboratoire: Matériau de type mousse (vert) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0117-P0119	Rez de chaussée - SA040	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté Réf. laboratoire: 23N026883-119 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0118-P0120	Rez de chaussée - SA040	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de dilatation	Joint de dilatation Réf. laboratoire: 23N026883-120 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0119-P0121	Rez de chaussée - SA039	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 20x20 beige Réf. laboratoire: 23N026883-121 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

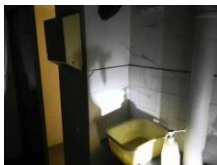
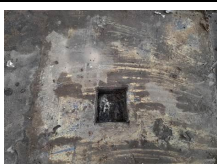
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0120-P0122	Rez de chaussée - SA039	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté Réf. laboratoire: 23N026883-122 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0121-P0123	Rez de chaussée - SA039	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthes 10x30 Réf. laboratoire: 23N026883-123 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0122-P0124	Rez de chaussée - SA001	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe de poteau Réf. laboratoire: 23N026883-124 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0123-P0125	Rez de chaussée - SA001	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment dur poteau Réf. laboratoire: 23N026883-125 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0124-P0126	Rez de chaussée - SA001	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	revêtement souple	revêtement souple Réf. laboratoire: 23N026883-126 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0125-P0127	Rez de chaussée - SA001	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage + colle Réf. laboratoire: 23N026883-127 Commentaires Laboratoire: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0126-P0128	Rez de chaussée - SA001	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre sur cloison Réf. laboratoire: 23N026883-128 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0127-P0129	Rez de chaussée - SA001	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-129 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type mastic (noir) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0128-P0130	Rez de chaussée - SA001	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de vitrage extérieur Réf. laboratoire: 23N026883-130 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type mastic (noir) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0129-P0131	Rez de chaussée - SA029	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	Peinture de sol Réf. laboratoire: 23N026883-131 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0130-P0132	Rez de chaussée - SA030	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté Réf. laboratoire: 23N026883-132 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0131-P0133	Rez de chaussée - SA029	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 23N026883-133 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type mastic (collant) (orange) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0132-P0134	Rez de chaussée - SA031	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot Réf. laboratoire: 23N026883-134 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0133-P0135	Rez de chaussée - SA002	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage antidérapant Réf. laboratoire: 23N026883-135 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0134-P0136	Rez de chaussée - SA002	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Réf. laboratoire: 23N026883-136 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple (fibreux) (beige) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) (Calcination et/ou attaque acide4) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0135-P0137	Entresol - Local	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Flocage Réf. laboratoire: 23N026883-137 Commentaires Laboratoire: Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0136-P0138	Sous-sol - SS119	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	Peinture de sol Réf. laboratoire: 23N026883-138 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0137-P0139	Sous-sol - SS119	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment mur de refend Réf. laboratoire: 23N026883-139 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0138-P0140	Sous-sol - SS119	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment sur mur béton Réf. laboratoire: 23N026883-140 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0139-P0141	Sous-sol - SS119	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment Réf. laboratoire: 23N026883-141 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0140-P0142	Sous-sol - SS119	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x15 blanche Réf. laboratoire: 23N026883-142 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0141-P0143	Sous-sol - SS119	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage bois Matériau présent dans les pièces: Sous-sol - SS119, Sous-sol - SS120 Réf. laboratoire: 23N026883-143 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0142-P0144	Sous-sol - SS119	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage métal Réf. laboratoire: 23N026883-144 Commentaires Laboratoire: Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0143-P0145	Sous-sol - SS119	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Ballon ecs	Calorifugeage + PVC Réf. laboratoire: 23N026883-145 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0144-P0146	Sous-sol - SS119	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Ballon ecs	Calorifugeage Réf. laboratoire: 23N026883-146 Commentaires Laboratoire: Matériau fibreux de type isolant (orange) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0145-P0147	Sous-sol - SS119	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint plat prédécoupé pour brides	Joint plat prédécoupé pour brides Réf. laboratoire: 23N026883-147 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (rouge) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0146-P0148	Sous-sol - SS119	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge Réf. laboratoire: 23N026883-148 Commentaires Laboratoire: Matériau de type mousse (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0147-P0149	Sous-sol - SS119	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Ballon ecs	Calorifugeage Réf. laboratoire: 23N026883-149 Commentaires Laboratoire: Matériau de type mousse (jaune) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-0005-P0150	Sous-sol - SS119	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en amiante ciment Matériau présent dans les pièces: Sous-sol - SS114, Sous-sol - SS120 Commentaires prélèvement: Conduit en fibres-ciment Réf. laboratoire: 23N026883-150 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0149-P0151	Sous-sol - SS101	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppe	Enveloppe Réf. laboratoire: 23N026883-151 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

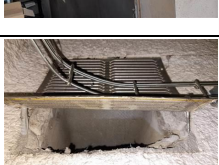
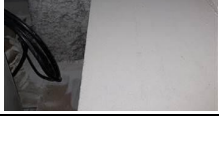
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0150-P0152	Sous-sol - SS101	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge Réf. laboratoire: 23N026883-152 Commentaires Laboratoire: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0151-P0153	Sous-sol - SS101	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppe	Enveloppe Réf. laboratoire: 23N026883-153 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide4) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0152-P0154	Sous-sol - SS101	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge	Calorifuge Réf. laboratoire: 23N026883-154 Commentaires Laboratoire: Matériau fibreux de type isolant (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0153-P0155	Sous-sol - SS101	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment + peinture Réf. laboratoire: 23N026883-155 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0154-P0156	Sous-sol - SS103	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	Peinture de sol Réf. laboratoire: 23N026883-156 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-0003-P0157	Sous-sol - SS117	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	-	Joint de mastic de vitrage métal Matériau présent dans les pièces: Sous-sol - SS114, Sous-sol - SS115, Sous-sol - SS117, Sous-sol - SS119, Sous-sol - SS120 Réf. laboratoire: 23N026883-157 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0156-P0158	Sous-sol - SS117	3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 23N026883-158 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	

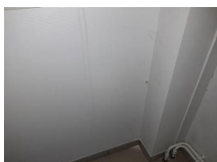
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0157-P0159	Sous-sol - SS115	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage 20x20 beige Réf. laboratoire: 23N026883-159 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0158-P0160	Sous-sol - SS115	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x15 blanche Réf. laboratoire: 23N026883-160 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0159-P0161	Sous-sol - SS115	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 20x20 blanche paillasse Réf. laboratoire: 23N026883-161 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0160-P0162	Sous-sol - SS116	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15x15 blanche Réf. laboratoire: 23N026883-162 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0161-P0163	Sous-sol - SS116	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Nez de marche Réf. laboratoire: 23N026883-163 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (fibreux) (noir) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0162-P0164	Sous-sol - SS116	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	revêtement souple	revêtement souple marche Réf. laboratoire: 23N026883-164 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0165-P0165	Toiture terrasse 1	-	-	Etanchéité Réf. laboratoire: 23N027048-001 Commentaires Laboratoire: Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0166-P0166	Toiture terrasse 1	-	-	Isolant perlite Réf. laboratoire: 23N027048-002 Commentaires Laboratoire: Matériau (fibreux) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0167-P0167	Toiture terrasse 1	-	-	Asphalte Réf. laboratoire: 23N027048-003 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0168-P0168	Toiture terrasse 1	-	-	Rélevé paxalu Réf. laboratoire: 23N027048-004 Commentaires Laboratoire: Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0169-P0169	Toiture terrasse 1	-	-	Joint de dilatation boudin bitumineux Réf. laboratoire: 23N027048-005 Commentaires Laboratoire: Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0170-P0170	Toiture terrasse 1	-	-	Joint de dilatation isorel Réf. laboratoire: 23N027048-006 Commentaires Laboratoire: Matériau (fibreuse) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0171-P0171	Toiture terrasse 1	-	-	Etanchéité Réf. laboratoire: 23N027048-007 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (beige) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0172-P0172	Toiture terrasse 1	-	-	Isolant perlite Réf. laboratoire: 23N027048-008 Commentaires Laboratoire: Matériau (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0173-P0173	Toiture terrasse 1	-	-	Asphalte Réf. laboratoire: 23N027048-009 Commentaires Laboratoire: Matériau (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0174-P0174	Toiture terrasse 1	-	-	Relevé paxalu Réf. laboratoire: 23N027048-010 Commentaires Laboratoire: Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

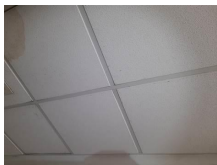
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0175-P0175	Toiture terrasse édicule	-	-	Etanchéité Réf. laboratoire: 23N027048-011 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0176-P0176	Toiture terrasse édicule	-	-	Isolant perlite Réf. laboratoire: 23N027048-012 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (fibreux) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0177-P0177	Toiture terrasse édicule	-	-	Asphalte Réf. laboratoire: 23N027048-013 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0178-P0178	Toiture terrasse édicule	-	-	Pare-vapeur Réf. laboratoire: 23N027048-014 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0179-P0179	Toiture terrasse édicule	-	-	Isolant paxalu Réf. laboratoire: 23N027048-015 Commentaires Laboratoire: Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0180-P0180	Toiture terrasse 2	-	-	Etanchéité Réf. laboratoire: 23N027048-016 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0181-P0181	Toiture terrasse 2	-	-	Isolant laine minérale Réf. laboratoire: 23N027048-017 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0182-P0182	Toiture terrasse 2	-	-	Pare-vapeur Réf. laboratoire: 23N027048-018 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (noir) ; matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

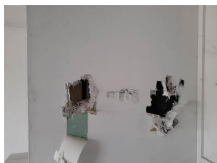
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0183-P0183	Toiture terrasse 2	-	-	Relevé paxalu Réf. laboratoire: 23N027048-019 Commentaires Laboratoire: Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0184-P0184	Toiture terrasse 1	-	-	Joint de solin cheminée brique Réf. laboratoire: 23N027048-020 Commentaires Laboratoire: Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0185-P0185	Toiture terrasse 1	-	-	Mortier de scellement cheminée brique Réf. laboratoire: 23N027048-021 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rouge) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0186-P0186	Toiture terrasse 1	-	-	Enduit façades édicule Réf. laboratoire: 23N027048-022 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0187-P0187	Toiture terrasse 1	-	-	Edicule - Joint de solin Réf. laboratoire: 23N027048-023 Commentaires Laboratoire: Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0188-P0188	Toiture terrasse 1	-	-	Calorifugeage mousse + aluminium Réf. laboratoire: 23N027048-024 Commentaires Laboratoire: Matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (vert) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0189-P0189	Toiture terrasse 1	-	-	Joint souple jonction gaine de ventilation Réf. laboratoire: 23N027048-025 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0190-P0190	Toiture terrasse 1	-	-	Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation Réf. laboratoire: 23N027048-026 Commentaires Laboratoire: Matériau de type aluminium ; matériau souple de type joint (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

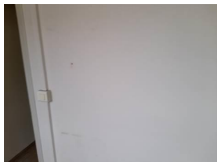
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0191-P0191	Toiture terrasse édicule	-	-	Plaque composite support ventilateur Réf. laboratoire: 23N027048-027 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0192-P0192	Toiture terrasse 2	-	-	Enduit souches de cheminées Réf. laboratoire: 23N027048-028 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0193-P0193	Toiture terrasse 1	-	-	Soufflet caisson de ventilation Réf. laboratoire: 23N027048-029 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type maillage de fibres (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0194-P0194	3e étage - SA301	-	-	Fenêtre - Mastic vitrier Réf. laboratoire: 23N027048-030 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) ; matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-0004-P0195	2e étage - SA221	-	-	Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - SA002, Rez de chaussée - SA004, 1er étage - SA103, 1er étage - SA123, 1er étage - SA134, 2e étage - SA221, 2e étage - SA230, Toiture terrasse 1 Commentaires prélèvement: Conduit fibres ciment - Raccord gaine de désenfumage Réf. laboratoire: 23N027048-031 Commentaires Laboratoire: Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0196-P0196	2e étage - SA221	-	-	Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage Réf. laboratoire: 23N027048-032 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0197-P0197	2e étage - SA221	-	-	Dalle de faux plafond 60x60 Réf. laboratoire: 23N027048-033 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	

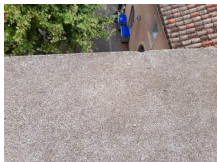
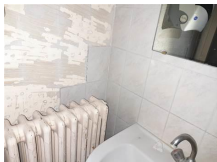
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0198-P0198	2e étage - SA221	-	-	Flocage Réf. laboratoire: 23N027048-034 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0199-P0199	2e étage - SA221	-	-	Moquette marron + colle + ragréage Réf. laboratoire: 23N027048-035 Commentaires Laboratoire: Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0200-P0200	2e étage - SA221	-	-	Cloisons - Bande à joint Réf. laboratoire: 23N027048-036 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2) Couche 3: Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 4: Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0201-P0201	2e étage - SA223	-	-	Colle de carrelage 30x30 beige Réf. laboratoire: 23N027048-037 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0202-P0202	2e étage - SA223	-	-	Colle de plinthes 10x30 beige Réf. laboratoire: 23N027048-038 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0203-P0203	2e étage - SA223	-	-	Cloisons - Placoplatre + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-039 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2) Couche 2: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 3: Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0204-P0204	2e étage - SA214	-	-	Colle de carrelage 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N027048-040 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0205-P0205	2e étage - SA214	-	-	Colle de plinthes 10x30 beige Réf. laboratoire: 23N027048-041 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0206-P0206	2e étage - SA214	-	-	Joint vitre porte coupe-feu Réf. laboratoire: 23N027048-042 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0207-P0207	2e étage - SA221	-	-	Colle de faïence 10x10 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-043 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0208-P0208	2e étage - SA222	-	-	Poteaux - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-044 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0209-P0209	2e étage - SA222	-	-	Mur - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-045 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0210-P0210	2e étage - SA214	-	-	Sol - Joint de dilatation Réf. laboratoire: 23N027048-046 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

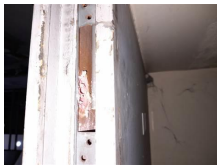
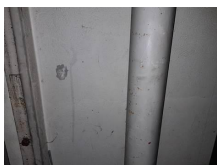
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0211-P0211	2e étage - SA214	-	-	Mur - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-047 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0212-P0212	2e étage - SA214	-	-	Cloison - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-048 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0213-P0213	2e étage - SA214	-	-	Plafond - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-049 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0214-P0214	2e étage - SA200	-	-	Colle de faïence 12x12 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-050 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0215-P0215	2e étage - SA200	-	-	Dalle de faux plafond 60x60 Réf. laboratoire: 23N027048-051 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (gris) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0216-P0216	2e étage - SA200	-	-	Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC Réf. laboratoire: 23N027048-052 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (gris) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (vert) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0217-P0217	2e étage - SA228	-	-	Colle de faïence 12x12 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-053 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

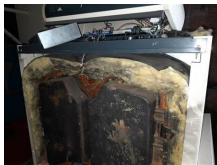
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0218-P0218	2e étage - SA230	-	-	Colle de faïence 12x12 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-054 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0219-P0219	2e étage - SA230	-	-	Placoplatre + carreaux de plâtre Réf. laboratoire: 23N027048-055 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2) Couche 2: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 3: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0220-P0220	2e étage - SA230	-	-	Colle de faïence 15x15 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-056 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0221-P0221	Façade Est	-	-	R+2 - Enduit de façade Réf. laboratoire: 23N027048-057 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0222-P0222	Façade Est	-	-	R+2 - Appui de fenêtre Réf. laboratoire: 23N027048-058 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0223-P0223	2e étage - SA233	-	-	Colle de faïence 15x15 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-059 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0224-P0224	2e étage - SA237	-	-	Evier - Tampon bitumineux Réf. laboratoire: 23N027048-060 Commentaires Laboratoire: Matériau (fibreux) (marron) en traces ; matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0225-P0225	2e étage - SA238	-	-	Colle de faïence 12x12 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-061 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0226-P0226	2e étage - SA238	-	-	Colle de faïence 15x15 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-062 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0227-P0227	2e étage - SA239	-	-	Colle de faïence 15x15 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-063 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0228-P0228	2e étage - SA239	-	-	Colle de faïence 12x12 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-064 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0229-P0229	2e étage - SA239	-	-	Colle de plinthes 10x10 beige Réf. laboratoire: 23N027048-065 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0230-P0230	2e étage - SA211	-	-	Mur - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-066 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0231-P0231	2e étage - SA211	-	-	Cloison - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-067 Commentaires Laboratoire: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0232-P0232	2e étage - SA211	-	-	Plafond - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-068 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0233-P0233	2e étage - SA211	-	-	Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre Réf. laboratoire: 23N027048-069 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0234-P0234	Façade Nord	-	-	R+2 - Enduit de façade Réf. laboratoire: 23N027048-070 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0235-P0235	Façade Nord	-	-	R+2 - Appui de fenêtre Réf. laboratoire: 23N027048-071 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0236-P0236	2e étage - SA219	-	-	Colle de carrelage 20x20 beige Réf. laboratoire: 23N027048-072 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0237-P0237	2e étage - SA219	-	-	Colle de faïence 15x20 marbrée Réf. laboratoire: 23N027048-073 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0238-P0238	2e étage - SA219	-	-	Enduit de scellement chute EU Réf. laboratoire: 23N027048-074 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Couche 2: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

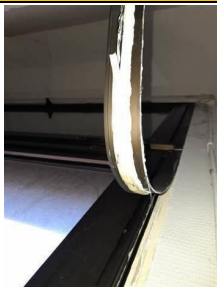
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0239-P0239	2e étage - SA218	-	-	Mur - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-075 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0240-P0240	2e étage - SA218	-	-	Cloison - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-076 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (rouge) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0241-P0241	2e étage - SA218	-	-	Plafond - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-077 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0242-P0242	2e étage - SA214	-	-	Châssis métal - Mastic vitrier Réf. laboratoire: 23N027048-078 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0243-P0243	2e étage - SA240	-	-	Joint souple jonction gaine ventilation Réf. laboratoire: 23N027048-079 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0244-P0244	Sous-sol - SS107	-	-	Colle de faïence 20x20 blanche Réf. laboratoire: 23N027048-080 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0245-P0245	Sous-sol - SS107	-	-	Mur béton - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-081 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0246-P0246	Sous-sol - SS107	-	-	Poutre béton + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-082 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0247-P0247	Sous-sol - SS101	-	-	Fenêtre - Mastic vitrier Réf. laboratoire: 23N027048-083 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0248-P0248	Sous-sol - SS109	-	-	Fenêtre - Mastic vitrier Réf. laboratoire: 23N027048-084 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (gris) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0249-P0249	Sous-sol - SS111	-	-	Porte coupe-feu - Plaques intérieures Réf. laboratoire: 23N027048-085 Commentaires Laboratoire: Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (rose) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0250-P0250	Sous-sol - SS111	-	-	Joint de porte coupe-feu Réf. laboratoire: 23N027048-086 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0251-P0251	Sous-sol - SS111	-	-	Sol béton Réf. laboratoire: 23N027048-087 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0252-P0252	Sous-sol - SS111	-	-	Mur - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-088 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0253-P0253	Sous-sol - SS111	-	-	Plafond - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 23N027048-089 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0254-P0254	Sous-sol - SS111	-	-	Socle chaudière Réf. laboratoire: 23N027048-090 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0255-P0255	Sous-sol - SS111	-	-	Cheminée brique - Mortier de scellment Réf. laboratoire: 23N027048-091 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0256-P0256	Sous-sol - SS111	-	-	Isolant ballon de stockage Réf. laboratoire: 23N027048-092 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (orange) ; matériau de type mousse (orange) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0257-P0257	Sous-sol - SS111	-	-	Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC Réf. laboratoire: 23N027048-093 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0258-P0258	Sous-sol - SS111	-	-	Coude de calorifugeage plâtre Réf. laboratoire: 23N027048-094 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (beige) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0259-P0259	Sous-sol - SS111	-	-	Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre Réf. laboratoire: 23N027048-095 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (blanc) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0260-P0260	Sous-sol - SS111	-	-	Coude de calorifugeage plâtre Réf. laboratoire: 23N027048-096 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau fibreux de type isolant (beige) (2) Couche 2: Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0261-P0261	Sous-sol - SS111	-	-	Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe Réf. laboratoire: 23N027048-097 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau de type maillage de fibres (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0262-P0262	Sous-sol - SS111	-	-	Chaudière 3 - Joint du brûleur Réf. laboratoire: 23N027048-098 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-0002-P0263	Sous-sol - SS111	-	-	Chaudière 1 - Joint du brûleur Réf. laboratoire: 23N027048-099 Commentaires Laboratoire: Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (noir) en traces (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0264-P0264	Sous-sol - SS111	-	-	Chaudière 1 - Brique réfractaire Réf. laboratoire: 23N027048-100 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0265-P0265	Sous-sol - SS111	-	-	Chaudière 1 - Tresse corps de chauffe Réf. laboratoire: 23N027048-101 Commentaires Laboratoire: Matériau (noir) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0266-P0266	Sous-sol - SS111	-	-	Chaudière 1 - Isolant corps de chauffe Réf. laboratoire: 23N027048-102 Commentaires Laboratoire: Matériau (fibreuse) (noir) (Calcination et/ou attaque acide4) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0267-P0267	Sous-sol - SS111	-	-	Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée Réf. laboratoire: 23N027048-103 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) ; matériau (fibreuse) (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0268-P0268	Sous-sol - SS111	-	-	Joint de bride Réf. laboratoire: 23N027048-104 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0269-P0269	Sous-sol - SS111	-	-	Joint de bride Réf. laboratoire: 23N027048-105 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0270-P0270	Sous-sol - SS111	-	-	Joint de bride Réf. laboratoire: 23N027048-106 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (fibreuse) (marron) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-0001-P0271	Sous-sol - SS112	-	-	Fenêtre - Mastic vitrier Matériau présent dans les pièces: Sous-sol - SS112, Sous-sol - SS113 Réf. laboratoire: 23N027048-107 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Calcination et/ou attaque acide3) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0272-P0272	Façade Ouest	-	-	Flocage débords de dalle extérieur Réf. laboratoire: 23N027048-108 Commentaires Laboratoire: Matériau (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0273-P0273	Façade Nord	-	-	Colle de parement pierre Réf. laboratoire: 23N027048-109 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0274-P0274	Façade Nord	-	-	Joint de parement pierre Réf. laboratoire: 23N027048-110 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type joint ciment (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-0006-P0275	1er étage - SA125	-	- + -	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Commentaires prélèvement: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N032470-001 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (beige) (Calcination et attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0276-P0276	1er étage - SA125	-	- + -	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Commentaires prélèvement: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N032470-002 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (beige) (Calcination et attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0277-P0277	1er étage - SA125			Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Commentaires prélèvement: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: 23N032470-003 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) (Calcination et attaque acide1) Analyse à réaliser: 1 couche	 
M0278-P0278	Extérieur	-	-	Enrobé cour Réf. laboratoire: 23N034517-001 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque acide1) Couche 2: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque acide1) Couche 3: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque acide1) Couche 4: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (2) Couche 5: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque acide1) Couche 7: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0279-P0279	Extérieur	-	-	Enrobé trottoir Réf. laboratoire: 23N034517-002 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque acide1) Couche 2: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque acide1) Couche 3: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (2) Couche 4: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque acide1) Couche 5: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque acide1) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (2) Couche 7: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0280-P0280	Extérieur	-	-	Enrobé accès véhicule Réf. laboratoire: 23N034517-003 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque acide1) Couche 2: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque acide1) Couche 3: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque acide1) Couche 4: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (2) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (2) Couche 6: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque acide1) Couche 7: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0281-P0281	Extérieur	-	-	Enrobé trottoir Réf. laboratoire: 23N034517-004 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque acide1) Couche 2: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque acide1) Couche 3: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque acide1) Couche 4: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (2) Couche 5: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque acide1) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (2) Couche 7: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
M0282-P0282	Rez de chaussée - SA012	-	-	Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit) Réf. laboratoire: 25N021438-001 Commentaires Laboratoire: Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0283-P0283	Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	-	-	Plaquettes de frein moteur ascenseur Réf. laboratoire: 25N021438-002 Commentaires Laboratoire: Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau dur (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: Non connu	
M0284-P0284	Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	-	-	Cloison - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N021438-003 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0285-P0285	Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	-	-	Murs - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N021438-004 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0286-P0286	Cage d'ascenseur	-	-	Sol de la fosse Réf. laboratoire: 25N021438-005 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0287-P0287	Cage d'ascenseur	-	-	Murs - Parpaings + colle de scellement Réf. laboratoire: 25N021438-006 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0288-P0288	Cage d'ascenseur	-	-	Murs - Enduit + peinture Réf. laboratoire: 25N021438-007 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0289-P0289	Cage d'ascenseur	-	-	Enduit au dos des portes palières / porte de cabine Réf. laboratoire: 25N021438-008 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0290-P0290	Cabine d'ascenseur	-	-	Revêtement de sol Réf. laboratoire: 25N021438-009 Commentaires Laboratoire: Matériau (noir) ; matériau dur de type plaque (marron) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	Absence de photo
M0291-P0291	Cabine d'ascenseur	-	-	Moquette murale + colle Réf. laboratoire: 25N021438-010 Commentaires Laboratoire: Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: Non connu	Absence de photo
M0292-P0292	Cabine d'ascenseur	-	-	Plafond - Peinture plaque métallique Réf. laboratoire: 25N021438-011 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	Absence de photo

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M0293-P0293	Cage d'ascenseur	-	-	Peinture portes palières Réf. laboratoire: 25N021438-012 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (vert) (Calcination et/ou attaque acide2) Analyse à réaliser: Non connu	Absence de photo
M0294-P0294	1er étage - SA123	-	-	Fenêtre haute - Mastic vitrier Réf. laboratoire: 25N021438-013 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau souple de type mastic (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0295-P0295	1er étage - SA123	-	-	Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige moucheté Réf. laboratoire: 25N021438-014 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	
M0296-P0296	1er étage - SA125	-	-	Fenêtre haute - Mastic vitrier Réf. laboratoire: 25N021438-015 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type mastic (gris) (Calcination et/ou attaque acide1) Analyse à réaliser: Non connu	

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 1/44
Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
Date d'analyse : 21/07/2023
Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	23N026883-001 - P0001 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 10x10 beige - 1er étage - SA137	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-2	23N026883-001 - P0001 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 10x10 beige - 1er étage - SA137	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-1	23N026883-002 - P0002 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe 10x10 beige - 1er étage - SA137	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-2	23N026883-002 - P0002 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe 10x10 beige - 1er étage - SA137	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 2/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-1	23N026883-003 - P0003 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur mur beton - 1er etage - SA137	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-2	23N026883-003 - P0003 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur mur beton - 1er etage - SA137	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-1	23N026883-004 - P0004 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur mur beton - 1er etage - SA137	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-1	23N026883-005 - P0005 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons BA13 - 1er etage - SA137	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-1	23N026883-006 - P0006 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er etage - SA137	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 3/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-1	23N026883-007 - P0007 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre - Enduit a base de plâtre + peinture - 1er etage - SA137	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-1	23N026883-008 - P0008 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation - Joint de dilatation - 1er etage - SA137	Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-2	23N026883-008 - P0008 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation - Joint de dilatation - 1er etage - SA137	Matériau semi-dur (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-1 (1)	23N026883-009 - P0009 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge mousse + enveloppe PVC - 1er etage - SA110	Matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (vert)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-1	23N026883-010 - P0010 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Peinture sur tuyauterie - Peinture sur tuyauterie - 1er etage - SA110	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau (noir)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42	Page 4/44
Référence laboratoire N° : 23EK055708	Référence de suivi du dossier N° : 23N026883	
Reçu au laboratoire le : 20/07/2023	Date de réception : 19/07/2023	
Date d'analyse : 21/07/2023		
Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-1	23N026883-011 - P0011 - 3 - Parois verticales interieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Joint des portes - Mastic vitre de porte - 1er etage - SA110	Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-1	23N026883-012 - P0012 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment - Enduit a base de ciment + peinture sur mur beton - 1er etage - SA110	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-1	23N026883-013 - P0013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment - Enduit a base de ciment + peinture sous face escalier - 1er etage - SA110	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-1	23N026883-014 - P0014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture sur sol beton - 1er etage - SA110	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-1	23N026883-015 - P0015 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture rampe - Peinture rampe - 1er etage - SA110	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 5/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-1	23N026883-016 - P0016 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - revêtement souple + colle + ragréage - revêtement souple + colle + ragréage - 1er étage - SA106	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-2	23N026883-016 - P0016 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - revêtement souple + colle + ragréage - revêtement souple + colle + ragréage - 1er étage - SA106	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-1	23N026883-017 - P0017 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques 60x60 - 1er étage - SA106	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-2	23N026883-017 - P0017 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques 60x60 - 1er étage - SA106	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018-1	23N026883-018 - P0018 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment - Enduit à base de ciment - 1er étage - SA106	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 6/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-1	23N026883-019 - P0019 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons - 1er etage - SA106	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-1	23N026883-020 - P0020 - 6 Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Ruban adhesif - Ruban adhesif - 1er etage - SA106	Matériau souple (collant) (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-1	23N026883-021 - P0021 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA106	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-2	23N026883-021 - P0021 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA106	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 7/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-1	23N026883-022 - P0022 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SA106	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-1	23N026883-023 - P0023 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur - Enduit extérieur - 1er étage - SA106	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-2	23N026883-023 - P0023 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur - Enduit extérieur - 1er étage - SA106	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-1	23N026883-024 - P0024 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Appui de fenêtres - Appui de fenêtres - 1er étage - SA106	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-1	23N026883-025 - P0025 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage - Joint de vitrage - 1er étage - SA106	Matériau souple de type joint (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 8/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-1	23N026883-026 - P0026 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol 50x50 - 1er étage - SA105	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-1	23N026883-027 - P0027 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle - Colle + ragréage - 1er étage - SA105	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-1	23N026883-028 - P0028 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er étage - SA105	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-1	23N026883-029 - P0029 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette - 1er étage - SA104	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-1	23N026883-030 - P0030 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle + ragréage - Colle + ragréage - 1er étage - SA104	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 9/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-1	23N026883-031 - P0031 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - 1er étage - SA104	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (collant) (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-1	23N026883-032 - P0032 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle plancher technique - Colle plancher technique - 1er étage - SA104	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-1	23N026883-033 - P0033 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment - Enduit à base de ciment sur mur béton - 1er étage - SA104	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-1	23N026883-034 - P0034 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Rebouchage autour de conduits - Rebouchage autour de conduits - 1er étage - SA102	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 10/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-1	23N026883-035 - P0035 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA101	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) en traces	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-2	23N026883-035 - P0035 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA101	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / E4HE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036-1	23N026883-036 - P0036 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - 1er etage - SA102	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-1	23N026883-037 - P0037 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur - Enduit exterieur - 1er etage - SA101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-1	23N026883-038 - P0038 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Appui de fenestres - Appui de fenestres - 1er etage - SA101	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 11/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-1	23N026883-039 - P0039 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur - Enduit extérieur sur poteau - 1er étage - SA101	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-1	23N026883-040 - P0040 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SA101	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (beige)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-1	23N026883-041 - P0041 - 3 Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Joint vitre des portes coupe-feu - Joint vitre des portes coupe-feu - 1er étage - SA122	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (marron)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-1	23N026883-042 - P0042 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthes 10x10 beige - 1er étage - SA122	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 12/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-1	23N026883-043 - P0043 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes 10x10 beige - 1er etage - SA122	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-1	23N026883-044 - P0044 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre dur cloison brique - 1er etage - SA122	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-2	23N026883-044 - P0044 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre dur cloison brique - 1er etage - SA122	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-1	23N026883-045 - P0045 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur mur beton - 1er etage - SA122	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-1	23N026883-046 - P0046 - 6 Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge - 1er etage - SA122	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 13/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-1 (2)	23N026883-047 - P0047 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre - Enduit a base de plâtre - 1er etage - SA122	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-2 (2)	23N026883-047 - P0047 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre - Enduit a base de plâtre - 1er etage - SA122	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-1	23N026883-048 - P0048 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 20x20 beige - 1er etage - SA135	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-1	23N026883-049 - P0049 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x20 marbrée - 1er etage - SA135	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-2	23N026883-049 - P0049 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x20 marbrée - 1er etage - SA135	Matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 14/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-1	23N026883-050 - P0050 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x20 blanche - 1er étage - SA135	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-2	23N026883-050 - P0050 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x20 blanche - 1er étage - SA135	Matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-1	23N026883-051 - P0051 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre sur mur béton - 1er étage - SA135	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-1	23N026883-052 - P0052 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre sur cloison brique - 1er étage - SA135	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-2	23N026883-052 - P0052 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre sur cloison brique - 1er étage - SA135	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 15/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-1	23N026883-053 - P0053 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre - Enduit a base de plâtre - 1er etage - SA135	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-2	23N026883-053 - P0053 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre - Enduit a base de plâtre - 1er etage - SA135	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-1	23N026883-054 - P0054 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d"etancheite entre menuiserie et structure - Joint d"etancheite entre menuiserie et structure - 1er etage - SA125	Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau (collant) (transparent)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amia nte
055-1	23N026883-055 - P0055 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 10x10 beige - 1er etage - SA125	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-1	23N026883-056 - P0056 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes 10x10 - 1er etage - SA125	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 16/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056-2	23N026883-056 - P0056 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes 10x10 - 1er etage - SA125	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6Z1	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-1	23N026883-057 - P0057 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - 1er etage - SA125	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-1	23N026883-058 - P0058 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA125	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-2	23N026883-058 - P0058 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA125	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
059-1	23N026883-059 - P0059 - 6 Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Ruban adhesif - Ruban adhesif - 1er etage - SA125	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 17/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060-1	23N026883-060 - P0060 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Mastic - Mastic - 1er étage - SA125	Matériau souple de type mastic (gris)	MET / K6Z1	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-1	23N026883-061 - P0061 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre - 1er étage - SA125	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-2	23N026883-061 - P0061 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre - 1er étage - SA125	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-1	23N026883-062 - P0062 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre cloison brique - 1er étage - SA125	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-2	23N026883-062 - P0062 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre cloison brique - 1er étage - SA125	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 18/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063-1	23N026883-063 - P0063 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques 60x60 - 1er étage - SA125	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-1	23N026883-064 - P0064 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SA130	Matériau souple de type joint (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-1	23N026883-065 - P0065 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur - Enduit extérieur - 1er étage - SA130	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-1	23N026883-066 - P0066 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Appui de fenêtres - Appui de fenêtres - 1er étage - SA130	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-1	23N026883-067 - P0067 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge - 1er étage - SA130	Matériau souple (fibreux) (collant) (jaune) ; matériau de type mousse (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42	Page 19/44
Référence laboratoire N° : 23EK055708	Référence de suivi du dossier N° : 23N026883	
Reçu au laboratoire le : 20/07/2023	Date de réception : 19/07/2023	
Date d'analyse : 21/07/2023		
Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068-1	23N026883-068 - P0068 - 3 Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Peinture portes - Peinture porte - 1er étage - SA130	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-1	23N026883-069 - P0069 - 8 Equipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Peinture radiateur - Peinture radiateur - 1er étage - SA130	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-1	23N026883-070 - P0070 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 10x10 blanche - 1er étage - SA133	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-1	23N026883-071 - P0071 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge bande tissée enduite + pvc, mousse - 1er étage - SA133	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (bleu)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072-1	23N026883-072 - P0072 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette - 1er étage - SA113	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau souple (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 20/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073-1	23N026883-073 - P0073 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Cloison carreau de platre - Cloison carreau de platre - 1er etage - SA134	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-1	23N026883-074 - P0074 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes - 1er etage - SA134	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-1 (3)	23N026883-075 - P0075 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA134	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-2 (3)	23N026883-075 - P0075 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 1er etage - SA134	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / AR5A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
076-1	23N026883-076 - P0076 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - 1er etage - SA134	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 21/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076-2	23N026883-076 - P0076 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - 1er etage - SA134	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077-1 (4)	23N026883-077 - P0077 - 3 Parois verticales interieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - joint imposte vitre - joint imposte vitre - 1er etage - SA134	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078-1	23N026883-078 - P0078 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture - Peinture - 1er etage - SA134	Matériau de type système d'enduit peinture (orange)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079-1	23N026883-079 - P0079 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthe 10x10 beige - 1er etage - SA134	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080-1	23N026883-080 - P0080 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 10x10 beige - Rez de chaussee - SA028	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 22/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081-1	23N026883-081 - P0081 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe 10x10 beige - Rez de chaussee - SA028	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082-1	23N026883-082 - P0082 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre dur mur beton - Rez de chaussee - SA028	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083-1	23N026883-083 - P0083 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur cloison brique - Rez de chaussee - SA026	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084-1	23N026883-084 - P0084 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - Rez de chaussee - SA028	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085-1	23N026883-085 - P0085 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques 60x60 - Rez de chaussee - SA028	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 23/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086-1	23N026883-086 - P0086 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Mastic - Mastic - Rez de chaussée - SA028	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087-1	23N026883-087 - P0087 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage - Joint de vitrage - Rez de chaussée - SA028	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088-1	23N026883-088 - P0088 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments - Joint entre éléments - Rez de chaussée - SA028	Matériau (gris) en traces ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089-1	23N026883-089 - P0089 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x15 - Rez de chaussée - SA025	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 24/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090-1	23N026883-090 - P0090 - 8 Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Rez de chaussée - SA025	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091-1	23N026883-091 - P0091 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x15 blanche paillasse - Rez de chaussée - SA024	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092-1	23N026883-092 - P0092 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de plinthe 10x30 bleu - Rez de chaussée - SA014	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093-1	23N026883-093 - P0093 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 30x30 bleu - Rez de chaussée - SA014	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 25/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094-1	23N026883-094 - P0094 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux de joue - Rez de chaussée - SA014	Matériau dur (fibreuse) (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095-1	23N026883-095 - P0095 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - SA015	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096-1	23N026883-096 - P0096 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - SA015	Matériau souple de type joint (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097-1	23N026883-097 - P0097 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage - Joint de vitrage - Rez de chaussée - SA015	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type mousse (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098-1	23N026883-098 - P0098 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - SA015	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 26/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099-1	23N026883-099 - P0099 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre dur cloison brique - Rez de chaussee - SA037	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099-2	23N026883-099 - P0099 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre dur cloison brique - Rez de chaussee - SA037	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100-1	23N026883-100 - P0100 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur mur beton - Rez de chaussee - SA037	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100-2	23N026883-100 - P0100 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur mur beton - Rez de chaussee - SA037	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101-1	23N026883-101 - P0101 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - Rez de chaussee - SA037	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 27/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102-1	23N026883-102 - P0102 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 15x15 beige - Rez de chaussée - SA020	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103-1	23N026883-103 - P0103 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes 10x15 beige - Rez de chaussée - SA020	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103-2	23N026883-103 - P0103 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes 10x15 beige - Rez de chaussée - SA020	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104-1	23N026883-104 - P0104 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 20x15 blanche - Rez de chaussée - SA035	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 28/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104-2	23N026883-104 - P0104 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 20x15 blanche - Rez de chaussée - SA035	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
105-1 (5)	23N026883-105 - P0105 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x20 marbre - Rez de chaussée - SA035	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106-1	23N026883-106 - P0106 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - SA020	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107-1	23N026883-107 - P0107 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe 10x10 beige - Rez de chaussée - SA009	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 29/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108-1	23N026883-108 - P0108 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons - Rez de chaussee - SA009	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108-2	23N026883-108 - P0108 - 3 Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons - Rez de chaussee - SA009	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109-1	23N026883-109 - P0109 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre sur mur beton - Rez de chaussee - SA009	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110-1	23N026883-110 - P0110 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de vitrage - Joint de vitrage - Rez de chaussee - SA009	Matériau souple de type joint (noir)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 30/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111-1	23N026883-111 - P0111 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - SA009	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112-1	23N026883-112 - P0112 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques 60x120 - Rez de chaussée - SA019	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113-1	23N026883-113 - P0113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 30x30 gris - Rez de chaussée - SA034	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113-2	23N026883-113 - P0113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 30x30 gris - Rez de chaussée - SA034	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114-1	23N026883-114 - P0114 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - SA034	Matériau souple de type mastic (marron)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 31/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115-1	23N026883-115 - P0115 - 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Joint des portes coupe-feu - Joint des portes coupe-feu - Rez de chaussée - SA034	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116-1	23N026883-116 - P0116 - 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Joint des portes coupe-feu - Joint des portes coupe-feu - Rez de chaussée - SA034	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117-1 (6)	23N026883-117 - P0117 - 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Joint des portes coupe-feu - Joint Tresse de portes coupe-feu - Rez de chaussée - SA040	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
118-1 (1)	23N026883-118 - P0118 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge + alu + PVC - Rez de chaussée - SA040	Matériau de type mousse (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 32/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119-1	23N026883-119 - P0119 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - SA040	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120-1	23N026883-120 - P0120 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Rez de chaussée - SA040	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120-2	23N026883-120 - P0120 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Rez de chaussée - SA040	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121-1	23N026883-121 - P0121 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 20x20 beige - Rez de chaussée - SA039	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122-1	23N026883-122 - P0122 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - SA039	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 33/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
122-2	23N026883-122 - P0122 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - SA039	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123-1	23N026883-123 - P0123 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthes 10x30 - Rez de chaussee - SA039	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124-1 (7)	23N026883-124 - P0124 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe de poteau - Rez de chaussee - SA001	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125-1	23N026883-125 - P0125 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment - Enduit a base de ciment dur poteau - Rez de chaussee - SA001	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 34/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
126-1 (8)	23N026883-126 - P0126 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - revêtement souple - revêtement souple - Rez de chaussée - SA001	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127-1	23N026883-127 - P0127 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage + colle - Rez de chaussée - SA001	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128-1	23N026883-128 - P0128 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre - Enduit à base de plâtre sur cloison - Rez de chaussée - SA001	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129-1 (4)	23N026883-129 - P0129 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de vitrage - Rez de chaussée - SA001	Matériau souple de type mastic (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130-1 (4)	23N026883-130 - P0130 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de vitrage extérieur - Rez de chaussée - SA001	Matériau souple de type mastic (noir)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 35/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131-1	23N026883-131 - P0131 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Rez de chaussée - SA029	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132-1	23N026883-132 - P0132 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - SA030	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133-1	23N026883-133 - P0133 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - SA029	Matériau souple de type mastic (collant) (orange)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134-1	23N026883-134 - P0134 - 3 Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot - Bandes calicot - Rez de chaussée - SA031	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135-1	23N026883-135 - P0135 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage antidérapant - Rez de chaussée - SA002	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 36/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
136-1	23N026883-136 - P0136 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - Rez de chaussée - SA002	Matériau souple (fibreuse) (beige) + (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136-2	23N026883-136 - P0136 - 4 Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - Rez de chaussée - SA002	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / B8ZQ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
137-1	23N026883-137 - P0137 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage - Flocage - Entresol - Local	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / X2DG	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138-1	23N026883-138 - P0138 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Sous-sol - SS119	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
139-1	23N026883-139 - P0139 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment - Enduit à base de ciment mur de refend - Sous-sol - SS119	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 37/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
140-1	23N026883-140 - P0140 - 3 Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment sur mur beton - Sous-sol - SS119	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141-1	23N026883-141 - P0141 - 4 Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment - Enduit a base de ciment - Sous-sol - SS119	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142-1	23N026883-142 - P0142 - 3 Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x15 blanche - Sous-sol - SS119	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143-1	23N026883-143 - P0143 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage bois - Sous-sol - SS119	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
144-1	23N026883-144 - P0144 - 2 Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage metal - Sous-sol - SS119	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 38/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
145-1	23N026883-145 - P0145 - 8 Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poèles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Ballon ecs - Calorifugeage + PVC - Sous-sol - SS119	Matériau souple (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146-1	23N026883-146 - P0146 - 8 Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poèles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Ballon ecs - Calorifugeage - Sous-sol - SS119	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
147-1 (9)	23N026883-147 - P0147 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint plat predecoupe pour brides - Joint plat predecoupe pour brides - Sous-sol - SS119	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (rouge)	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
148-1	23N026883-148 - P0148 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge - Sous-sol - SS119	Matériau de type mousse (noir)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 39/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
149-1	23N026883-149 - P0149 - 8 Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poèles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Ballon ecs - Calorifugeage - Sous-sol - SS119	Matériau de type mousse (jaune)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150-1 (10)	23N026883-150 - P0150 - 6 Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Sous-sol - SS119	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
151-1 (3)	23N026883-151 - P0151 - 6 Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe - Enveloppe - Sous-sol - SS101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152-1 (11) (3)	23N026883-152 - P0152 - 6 Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge - Sous-sol - SS101	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / JM/X9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 40/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
153-1 (3)	23N026883-153 - P0153 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe - Enveloppe - Sous-sol - SS101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
153-2 (3)	23N026883-153 - P0153 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe - Enveloppe - Sous-sol - SS101	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
154-1 (12) (3)	23N026883-154 - P0154 - 6 Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge - Calorifuge - Sous-sol - SS101	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
155-1	23N026883-155 - P0155 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment - Enduit à base de ciment + peinture - Sous-sol - SS101	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155-2	23N026883-155 - P0155 - 3 Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment - Enduit à base de ciment + peinture - Sous-sol - SS101	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 41/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
156-1	23N026883-156 - P0156 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Sous-sol - SS103	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156-2	23N026883-156 - P0156 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Sous-sol - SS103	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
157-1 (13)	23N026883-157 - P0157 - 2 Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage metal - Sous-sol - SS117	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
158-1	23N026883-158 - P0158 - 3 Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - Sous-sol - SS117	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
159-1	23N026883-159 - P0159 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage 20x20 beige - Sous-sol - SS115	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42 Page 42/44
 Référence laboratoire N° : 23EK055708 Référence de suivi du dossier N° : 23N026883
 Reçu au laboratoire le : 20/07/2023 Date de réception : 19/07/2023
 Date d'analyse : 21/07/2023
 Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
160-1	23N026883-160 - P0160 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x15 blanche - Sous-sol - SS115	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
161-1	23N026883-161 - P0161 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 20x20 blanche paille - Sous-sol - SS115	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
162-1	23N026883-162 - P0162 - 3 Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence 15x15 blanche - Sous-sol - SS116	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
163-1 (14)	23N026883-163 - P0163 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Nez de marche - Nez de marche - Sous-sol - SS116	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (fibreux) (noir)	MOLP / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
164-1	23N026883-164 - P0164 - 5 Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - revêtement souple - revêtement souple marche - Sous-sol - SS116	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01

Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42

Page 43/44

Référence laboratoire N° : 23EK055708

Référence de suivi du dossier N° : 23N026883

Reçu au laboratoire le : 20/07/2023

Date de réception : 19/07/2023

Date d'analyse : 21/07/2023

Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

197 analyses au laboratoire dont 182 par la technique identifiée sous le terme MET et 15 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (10) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (11) Un matériau semi-dur (blanc); matériau (pulvérulent) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (12) Un matériau (pulvérulent) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (13) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (14) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Echantillon mouillé.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (5) Un matériau de type peinture (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type tresse de fibres (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (7) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (8) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (9) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type joint (fibreux) (rouge). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-064816-01	Date d'émission de rapport : 24/07/2023 18:42	Page 44/44
Référence laboratoire N° : 23EK055708	Référence de suivi du dossier N° : 23N026883	
Reçu au laboratoire le : 20/07/2023	Date de réception : 19/07/2023	
Date d'analyse : 21/07/2023		
Référence dossier Client: 23N026883 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAGNE		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur


<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Pedro Silva
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 1/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1 (1) (2)	23N027048-001 - P0165 - - - -- Etancheite - Toiture terrasse 1	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-1 (1)	23N027048-002 - P0166 - - - -- Isolant perlite - Toiture terrasse 1	Matériau (fibreuse) (marron)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-1	23N027048-003 - P0167 - - - -- Asphalte - Toiture terrasse 1	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-1	23N027048-004 - P0168 - - - -- Releve paxalu - Toiture terrasse 1	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 2/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-1	23N027048-005 - P0169 --- -- Joint de dilatation boudin bitumineux - Toiture terrasse 1	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-1	23N027048-006 - P0170 --- -- Joint de dilatation isorel - Toiture terrasse 1	Matériau (fibreuse) (marron)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-1	23N027048-007 - P0171 --- -- Etancheite - Toiture terrasse 1	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreuse de type isolant (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-2	23N027048-007 - P0171 --- -- Etancheite - Toiture terrasse 1	Matériau fibreuse de type isolant (beige)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008-1	23N027048-008 - P0172 --- -- Isolant perlite - Toiture terrasse 1	Matériau (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-1	23N027048-009 - P0173 --- -- Asphalte - Toiture terrasse 1	Matériau (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 3/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-1	23N027048-010 - P0174 - - - -- Releve paxalu - Toiture terrasse 1	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-1	23N027048-011 - P0175 - - - -- Etancheite - Toiture terrasse edicule	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-1	23N027048-012 - P0176 - - - -- Isolant perlite - Toiture terrasse edicule	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-1	23N027048-013 - P0177 - - - -- Asphalte - Toiture terrasse edicule	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-1 (2)	23N027048-014 - P0178 - - - -- Pare-vapeur - Toiture terrasse edicule	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 4/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-1	23N027048-015 - P0179 --- -- Isolant paxalu - Toiture terrasse edicule	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-1 (1)	23N027048-016 - P0180 --- -- Etancheite - Toiture terrasse 2	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-1	23N027048-017 - P0181 --- -- Isolant laine minerale - Toiture terrasse 2	Matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-2	23N027048-017 - P0181 --- -- Isolant laine minerale - Toiture terrasse 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018-1	23N027048-018 - P0182 --- -- Pare-vapeur - Toiture terrasse 2	Matériau semi-dur (noir) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-1	23N027048-019 - P0183 --- -- Releve paxalu - Toiture terrasse 2	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page5/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-1	23N027048-020 - P0184 - - - -- Joint de solin cheminée brique - Toiture terrasse 1	Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-1	23N027048-021 - P0185 - - - -- Mortier de scellement cheminée brique - Toiture terrasse 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rouge)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-1	23N027048-022 - P0186 - - - -- Enduit façades edicule - Toiture terrasse 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-1	23N027048-023 - P0187 - - - -- Edicule - Joint de solin - Toiture terrasse 1	Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-1	23N027048-024 - P0188 - - - -- Calorifugeage mousse + aluminium - Toiture terrasse 1	Matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (vert)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 6/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-1	23N027048-025 - P0189 - - - -- Joint souple jonction gaine de ventilation - Toiture terrasse 1	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-1	23N027048-026 - P0190 - - - -- Scotch + joint souple jonction gaine de ventilation Toiture terrasse 1	Matériau de type aluminium ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-1	23N027048-027 - P0191 - - - -- Plaque composite support ventilateur - Toiture terrasse edicule	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-1	23N027048-028 - P0192 - - - -- Enduit souches de cheminées - Toiture terrasse 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-1	23N027048-029 - P0193 - - - -- Soufflet caisson de ventilation - Toiture terrasse 1	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 7/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-1	23N027048-030 - P0194 --- -- Fenetre - Mastic vitrier - 3e etage - SA301	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-1	23N027048-031 - P0195 --- -- Conduit fibres ciment - Raccord gaine de desenfumage - 2e etage - SA221	Matériau dur fibreux de type fibres- ciment (gris)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
032-1	23N027048-032 - P0196 --- -- Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage - 2e etage - SA221	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-2	23N027048-032 - P0196 --- -- Dalle de sol 50x50 + colle + ragréage - 2e etage - SA221	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-1	23N027048-033 - P0197 --- -- Dalle de faux plafond 60x60 - 2e etage - SA221	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-1	23N027048-034 - P0198 --- -- Flochage - 2e etage - SA221	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 8/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-2	23N027048-034 - P0198 - - - -- Floccage - 2e etage - SA221	Matériau friable fibreux de type floccage (blanc)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035-1	23N027048-035 - P0199 - - - -- Moquette marron + colle + ragréage - 2e etage - SA221	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-1	23N027048-036 - P0200 - - - -- Cloisons - Bande a joint - 2e etage - SA221	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-2	23N027048-036 - P0200 - - - -- Cloisons - Bande a joint - 2e etage - SA221	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036-3	23N027048-036 - P0200 - - - -- Cloisons - Bande a joint - 2e etage - SA221	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036-4	23N027048-036 - P0200 - - - -- Cloisons - Bande a joint - 2e etage - SA221	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page9/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client:23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-1	23N027048-037 - P0201 - - - -- Colle de carrelage 30x30 beige - 2e etage - SA223	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-1	23N027048-038 - P0202 - - - -- Colle de plinthes 10x30 beige - 2e etage - SA223	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-1	23N027048-039 - P0203 - - - -- Cloisons - Placoplatre + peinture - 2e etage - SA223	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-2	23N027048-039 - P0203 - - - -- Cloisons - Placoplatre + peinture - 2e etage - SA223	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
039-3	23N027048-039 - P0203 - - - -- Cloisons - Placoplatre + peinture - 2e etage - SA223	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 10/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-1	23N027048-040 - P0204 - - - -- Colle de carrelage 10x10 beige - 2e etage - SA214	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-1	23N027048-041 - P0205 - - - -- Colle de plinthes 10x30 beige - 2e etage - SA214	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-1	23N027048-042 - P0206 - - - -- Joint vitre porte coupe-feu - 2e etage - SA214	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-1	23N027048-043 - P0207 - - - -- Colle de faïence 10x10 blanche - 2e etage - SA221	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 11/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-1	23N027048-044 - P0208 - - - - - Poteaux - Enduit + peinture - 2e etage - SA222	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-1	23N027048-045 - P0209 - - - - - Mur - Enduit + peinture - 2e etage - SA222	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-1	23N027048-046 - P0210 - - - - - Sol - Joint de dilatation - 2e etage - SA214	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-1	23N027048-047 - P0211 - - - - - Mur - Enduit + peinture - 2e etage - SA214	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-1	23N027048-048 - P0212 - - - - - Cloison - Enduit + peinture - 2e etage - SA214	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 12/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049-1	23N027048-049 - P0213 - - - - - Plafond - Enduit + peinture - 2e etage - SA214	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-1	23N027048-050 - P0214 - - - - - Colle de faïence 12x12 blanche - 2e etage - SA200	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-1	23N027048-051 - P0215 - - - - - Dalle de faux plafond 60x60 - 2e etage - SA200	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (gris)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-1	23N027048-052 - P0216 - - - - - Calorifugeage mousse + aluminium + enveloppe PVC - 2e etage - SA200	Matériau souple (gris) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (vert)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 13/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-1	23N027048-053 - P0217 - - - -- Colle de faïence 12x12 blanche - 2e étage - SA228	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-1	23N027048-054 - P0218 - - - -- Colle de faïence 12x12 blanche - 2e étage - SA230	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-1	23N027048-055 - P0219 - - - -- Placoplatre + carreaux de plâtre - 2e étage - SA230	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 14/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055-2	23N027048-055 - P0219 - - - -- Placoplatre + carreaux de plâtre - 2e étage - SA230	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
055-3	23N027048-055 - P0219 - - - -- Placoplatre + carreaux de plâtre - 2e étage - SA230	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-1	23N027048-056 - P0220 - - - -- Colle de faïence 15x15 blanche - 2e étage - SA230	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-1	23N027048-057 - P0221 - - - -- R+2 - Enduit de façade - Facade Est	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-1	23N027048-058 - P0222 - - - -- R+2 - Appui de fenêtre - Facade Est	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-1	23N027048-059 - P0223 - - - -- Colle de faïence 15x15 blanche - 2e étage - SA233	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 15/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060-1	23N027048-060 - P0224 - - - -- Evier - Tampon bitumineux - 2e étage - SA233	Matériau (fibreuse) (marron) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
061-1	23N027048-061 - P0225 - - - -- Colle de faïence 12x12 blanche - 2e étage - SA238	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-1	23N027048-062 - P0226 - - - -- Colle de faïence 15x15 blanche - 2e étage - SA238	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-1	23N027048-063 - P0227 - - - -- Colle de faïence 15x15 blanche - 2e étage - SA239	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-1	23N027048-064 - P0228 - - - -- Colle de faïence 12x12 blanche - 2e étage - SA239	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 16/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065-1	23N027048-065 - P0229 - - - -- Colle de plinthes 10x10 beige - 2e etage - SA239	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-1	23N027048-066 - P0230 - - - -- Mur - Enduit + peinture - 2e etage - SA211	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-2	23N027048-066 - P0230 - - - -- Mur - Enduit + peinture - 2e etage - SA211	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-1	23N027048-067 - P0231 - - - -- Cloison - Enduit + peinture - 2e etage - SA211	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-1	23N027048-068 - P0232 - - - -- Plafond - Enduit + peinture - 2e etage - SA211	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 17/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068-2	23N027048-068 - P0232 - - - -- Plafond - Enduit + peinture - 2e etage - SA211	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-1	23N027048-069 - P0233 - - - -- Joint d'étanchéité entre ancien et nouveau dormant de fenêtre - 2e etage - SA211	Matériau souple de type joint (noir)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-1	23N027048-070 - P0234 - - - -- R+2 - Enduit de façade - Facade Nord	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-1	23N027048-071 - P0235 - - - -- R+2 - Appui de fenêtre - Facade Nord	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072-1	23N027048-072 - P0236 - - - -- Colle de carrelage 20x20 beige - 2e etage - SA219	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 18/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073-1	23N027048-073 - P0237 - - - -- Colle de faïence 15x20 marbrée - 2e étage - SA219	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-1	23N027048-074 - P0238 - - - -- Enduit de scellement chute EU - 2e étage - SA219	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-2	23N027048-074 - P0238 - - - -- Enduit de scellement chute EU - 2e étage - SA219	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-1	23N027048-075 - P0239 - - - -- Mur - Enduit + peinture - 2e étage - SA218	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 19/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076-1	23N027048-076 - P0240 - - - -- Cloison - Enduit + peinture - 2e etage - SA218	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (rouge)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077-1	23N027048-077 - P0241 - - - -- Plafond - Enduit + peinture - 2e etage - SA218	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078-1 (2) (3)	23N027048-078 - P0242 - - - -- Chassis metal - Mastic vitrier - 2e etage - SA214	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YP4N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079-1	23N027048-079 - P0243 - - - -- Joint souple jonction gaine ventilation - 2e etage - SA240	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 20/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080-1	23N027048-080 - P0244 - - - -- Colle de faïence 20x20 blanche - Sous-sol - SS107	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081-1	23N027048-081 - P0245 - - - -- Mur beton - Enduit + peinture - Sous-sol - SS107	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082-1	23N027048-082 - P0246 - - - -- Poutre beton + peinture - Sous-sol - SS107	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083-1	23N027048-083 - P0247 - - - -- Fenetre - Mastic vitrier - Sous-sol - SS101	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084-1 (2)	23N027048-084 - P0248 - - - -- Fenetre - Mastic vitrier - Sous-sol - SS109	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 21/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085-1	23N027048-085 - P0249 - - - -- Porte coupe-feu - Plaques intérieures - Sous-sol - SS111	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (rose)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086-1	23N027048-086 - P0250 - - - -- Joint de porte coupe-feu - Sous-sol - SS111	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087-1	23N027048-087 - P0251 - - - -- Sol béton - Sous-sol - SS111	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088-1	23N027048-088 - P0252 - - - -- Mur - Enduit + peinture - Sous-sol - SS111	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089-1	23N027048-089 - P0253 - - - -- Plafond - Enduit + peinture - Sous-sol - SS111	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 22/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090-1	23N027048-090 - P0254 - - - -- Socle chaudiere - Sous-sol - SS111	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091-1	23N027048-091 - P0255 - - - -- Cheminée brique - Mortier de scellement - Sous-sol - SS111	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092-1	23N027048-092 - P0256 - - - -- Isolant ballon de stockage - Sous-sol - SS111	Matériau souple (orange) ; matériau de type mousse (orange)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093-1 (1)	23N027048-093 - P0257 - - - -- Calorifugeage laine minérale + enveloppe PVC - Sous-sol - SS111	Matériau souple (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094-1	23N027048-094 - P0258 - - - -- Coude de calorifugeage plâtre - Sous-sol - SS111	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094-2	23N027048-094 - P0258 - - - -- Coude de calorifugeage plâtre - Sous-sol - SS111	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 23/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095-1	23N027048-095 - P0259 - - - -- Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre - Sous-sol - SS111	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095-2	23N027048-095 - P0259 - - - -- Calorifugeage laine minérale + bande tissée + plâtre - Sous-sol - SS111	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
096-1	23N027048-096 - P0260 - - - -- Coude de calorifugeage plâtre - Sous-sol - SS111	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096-2	23N027048-096 - P0260 - - - -- Coude de calorifugeage plâtre - Sous-sol - SS111	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
097-1	23N027048-097 - P0261 - - - -- Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe - Sous-sol - SS111	Matériau de type maillage de fibres (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097-2	23N027048-097 - P0261 - - - -- Chaudière 3 - Isolant corps de chauffe - Sous-sol - SS111	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / P6CD	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 24/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098-1 (1) (2)	23N027048-098 - P0262 - - - -- Chaudiere 3 - Joint du bruleur - Sous-sol - SS111	Matériau souple de type mastic (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099-1 (1)	23N027048-099 - P0263 - - - -- Chaudiere 1 - Joint du bruleur - Sous-sol - SS111	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
100-1	23N027048-100 - P0264 - - - -- Chaudiere 1 - Brique refractaire - Sous-sol - SS111	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101-1 (1)	23N027048-101 - P0265 - - - -- Chaudiere 1 - Tresse corps de chauffe - Sous-sol - SS111	Matériau (noir) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102-1 (1) (2)	23N027048-102 - P0266 - - - -- Chaudiere 1 - Isolant corps de chauffe - Sous-sol - SS111	Matériau (fibreuse) (noir)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 25/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103-1 (1)	23N027048-103 - P0267 - - - -- Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée - Sous-sol - SS111	Matériau (gris) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
104-1 (1)	23N027048-104 - P0268 - - - -- Joint de bride - Sous-sol - SS111	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
105-1 (1)	23N027048-105 - P0269 - - - -- Joint de bride - Sous-sol - SS111	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
106-1 (1)	23N027048-106 - P0270 - - - -- Joint de bride - Sous-sol - SS111	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
107-1 (1) (4)	23N027048-107 - P0271 - - - -- Fenêtre - Mastic vitrier - Sous-sol - SS112	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01 Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16 Page 26/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043 Référence de suivi du dossier N° : 23N027048
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023 Date de réception : 20/07/2023
Date d'analyse : 24/07/2023
Référence dossier Client: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108-1 (1)	23N027048-108 - P0272 - - - -- Flocage débords de dalle extérieure - Facade Ouest	Matériau (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109-1	23N027048-109 - P0273 - - - -- Colle de parement pierre - Facade Nord	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110-1	23N027048-110 - P0274 - - - -- Joint de parement pierre - Facade Nord	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
128 analyses au laboratoire dont 115 par la technique identifiée sous le terme MET et 13 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-043572-01	Date d'émission de rapport : 25/07/2023 18:16	Page 27/27
Référence laboratoire N° : 23RI043043	Référence de suivi du dossier N° : 23N027048	
Reçu au laboratoire le : 21/07/2023	Date de réception : 20/07/2023	
Date d'analyse : 24/07/2023		
Référence dossier: 23N027048 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Patrycja Kostek
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

A.R.C.

Monsieur Romain CREUZAUD

17 Chemin du Charroi

69300 CALUIRE ET CUIRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-108813-01 Date d'émission de rapport : 07/09/2023 20:48 Page 1/2
 Dossier N° : 23N032470 Date de réception : 07/09/2023 Date d'analyse : 07/09/2023
 Référence dossier Client: Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	P0275 - - - - - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SA125	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (beige)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiantite *
002-1	P0276 - - - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SA125	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (beige)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiantite *
003-1	P0277 - - - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SA125	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiantite *

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
 3 analyses au laboratoire dont 3 par la technique identifiée sous le terme MET.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tel: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-108813-01 Date d'émission de rapport : 07/09/2023 20:48 Page 2/2
Dossier N° : 23N032470 Date de réception : 07/09/2023 Date d'analyse : 07/09/2023
Référence dossier Client: Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Anne-Ambroisine Violante-Chi
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

A.R.C.

Monsieur Romain CREUZAUD

17 Chemin du Charroi

69300 CALUIRE ET CUIRE

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-112511-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 23:33 Page 1/6
 Dossier N° : 23N034517 Date de réception : 20/09/2023 Date d'analyse : 21/09/2023
 Référence dossier Client: PEKSB : Analyse des composants liant + granulats avec separation PLSXC : HAP sur enrobés
 ne contenant pas d'amiante Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE
 Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	P0278 - - - - - Enrobe cour - Extérieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée * non conclusive
001-2	P0278 - - - - - Enrobe cour - Extérieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
001-3	P0278 - - - - - Enrobe cour - Extérieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée * non conclusive
001-4	P0278 - - - - - Enrobe cour - Extérieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
001-5	P0278 - - - - - Enrobe cour - Extérieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée * non conclusive

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tel: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-112511-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 23:33 Page 2/6
 Dossier N° : 23N034517 Date de réception : 20/09/2023 Date d'analyse : 21/09/2023
 Référence dossier Client: PEKSB : Analyse des composants liant + granulats avec separation PLSXC : HAP sur enrobés
 ne contenant pas d'amiante Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-6	P0278 - - - - - Enrobe cour - Extérieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
001-7	P0278 - - - - - Enrobe cour - Extérieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002-1	P0279 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
002-2	P0279 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002-3	P0279 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
002-4	P0279 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-112511-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 23:33 Page 3/6
 Dossier N° : 23N034517 Date de réception : 20/09/2023 Date d'analyse : 21/09/2023
 Référence dossier Client: PEKSB : Analyse des composants liant + granulats avec separation PLSXC : HAP sur enrobés
 ne contenant pas d'amiante Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-5	P0279 - - - - - Enrobe trottoir - Exterieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
002-6	P0279 - - - - - Enrobe trottoir - Exterieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002-7	P0279 - - - - - Enrobe trottoir - Exterieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003-1	P0280 - - - - - Enrobe acces vehicule - Exterieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
003-2	P0280 - - - - - Enrobe acces vehicule - Exterieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MET * / FPDV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003-3	P0280 - - - - - Enrobe acces vehicule - Exterieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-112511-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 23:33 Page 4/6
 Dossier N° : 23N034517 Date de réception : 20/09/2023 Date d'analyse : 21/09/2023
 Référence dossier Client: PEKSB : Analyse des composants liant + granulats avec separation PLSXC : HAP sur enrobés
 ne contenant pas d'amiante Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-4	P0280 - - - - Enrobe acces vehicule - Exterieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / FPDV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003-5	P0280 - - - - Enrobe acces vehicule - Exterieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
003-6	P0280 - - - - Enrobe acces vehicule - Exterieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / FPDV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003-7	P0280 - - - - Enrobe acces vehicule - Exterieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / FPDV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004-1	P0281 - - - - Enrobe trottoir - Exterieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
004-2	P0281 - - - - Enrobe trottoir - Exterieur	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-112511-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 23:33 Page 5/6
 Dossier N° : 23N034517 Date de réception : 20/09/2023 Date d'analyse : 21/09/2023
 Référence dossier Client: PEKSB : Analyse des composants liant + granulats avec separation PLSXC : HAP sur enrobes
 ne contenant pas d'amiante Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-3	P0281 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
004-4	P0281 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004-5	P0281 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / FME3	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
004-6	P0281 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004-7	P0281 - - - - - Enrobe trottoir - Extérieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
 28 analyses au laboratoire dont 16 par la technique identifiée sous le terme MET et 12 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-112511-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2023 23:33 Page 6/6
Dossier N° : 23N034517 Date de réception : 20/09/2023 Date d'analyse : 21/09/2023
Référence dossier Client: PEKSB : Analyse des composants liant + granulats avec séparation PLSXC : HAP sur enrobés
ne contenant pas d'amiante Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Pierre-Denis Vincent
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tel: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028185-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 4:45 Page1/5
Référence laboratoire N° : 25RI034020 Référence de suivi du dossier N° : 25N021438
Reçu au laboratoire le : 12/05/2025 Date de réception : 09/05/2025
Date d'analyse : 12/05/2025
Référence dossier Client:25N021438 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	25N021438-001 - P0282 - - - - - Joint d'étanchéité contour des parois vitrées (Emalit) - Rez de chaussée - SA012	Matériau souple de type joint (noir)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-1	25N021438-002 - P0283 - - - - - Plaquettes de frein moteur ascenseur - Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau dur (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003-1	25N021438-003 - P0284 - - - - - Cloison - Enduit + peinture - Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028185-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 4:45 Page 2/5
Référence laboratoire N° : 25RI034020 Référence de suivi du dossier N° : 25N021438
Reçu au laboratoire le : 12/05/2025 Date de réception : 09/05/2025
Date d'analyse : 12/05/2025
Référence dossier Client: 25N021438 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-1	25N021438-004 - P0285 - - - - - Murs - Enduit + peinture - Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (beige)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-1	25N021438-005 - P0286 - - - - - Sol de la fosse - Cage d'ascenseur	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-1	25N021438-006 - P0287 - - - - - Murs - Parpaings + colle de scellement - Cage d'ascenseur	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-1	25N021438-007 - P0288 - - - - - Murs - Enduit + peinture - Cage d'ascenseur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028185-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 4:45 Page 3/5
 Référence laboratoire N° : 25R1034020 Référence de suivi du dossier N° : 25N021438
 Reçu au laboratoire le : 12/05/2025 Date de réception : 09/05/2025
 Date d'analyse : 12/05/2025
 Référence dossier Client: 25N021438 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-1	25N021438-008 - P0289 - - - - - Enduit au dos des portes palieres / porte de cabine - Cage d'ascenseur	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-1	25N021438-009 - P0290 - - - - - Revêtement de sol - Cabine d'ascenseur	Matériau (noir) ; matériau dur de type plaque (marron)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-1	25N021438-010 - P0291 - - - - - Moquette murale + colle - Cabine d'ascenseur	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-1	25N021438-011 - P0292 - - - - - Plafond - Peinture plaque métallique - Cabine d'ascenseur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-1	25N021438-012 - P0293 - - - - - Peinture portes palieres - Cage d'ascenseur	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (vert)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028185-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 4:45 Page4/5
Référence laboratoire N° : 25RI034020 Référence de suivi du dossier N° : 25N021438
Reçu au laboratoire le : 12/05/2025 Date de réception : 09/05/2025
Date d'analyse : 12/05/2025
Référence dossier Client: 25N021438 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-1	25N021438-013 - P0294 - - - - - Fenetre haute - Mastic vitrier - 1er etage - SA123	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-1	25N021438-014 - P0295 - - - - - Tablette - Colle de carrelage 10x10 beige mouchete - 1er etage - SA123	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-1	25N021438-015 - P0296 - - - - - Fenetre haute - Mastic vitrier - 1er etage - SA125	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
15 analyses au laboratoire dont 15 par la technique identifiée sous le terme MET.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028185-01	Date d'émission de rapport : 13/05/2025 4:45	Page 5/5
Référence laboratoire N° : 25RI034020	Référence de suivi du dossier N° : 25N021438	
Reçu au laboratoire le : 12/05/2025	Date de réception : 09/05/2025	

Date d'analyse : 12/05/2025

Référence dossier Client: 25N021438 - Dossier: 2023-07-42105-UNIVERSITE-DE-LYON - BATIMENT SAONE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rap; en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse M et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 10 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Małgorzata Tomala
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.



Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY
Tél : 0437502880
Email : AGENCE.BEGUINOT@AXA.FR
Portefeuille : 0069111144

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE FR

Vos références :

Contrat n° 5411202104
Client n° 1403569804

AXA France IARD, atteste que :

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5411202104 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n° 1 : Diagnostics réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
 - L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L. 125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
 - Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 133-11-1 du Code de la Santé Publique
 - L'information sur la présence d'un risque de mэрule
 - Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles **à l'exclusion de toute une mission de maîtrise d'œuvre et/ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.**

Activité n° 2 :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1D05252023.0601

1/4

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- Evaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant-vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic PEMD
- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients.
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis - Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse OAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie
- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et/ ou les mâchefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition **A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.**

Il est précisé que l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.

- Diagnostic technique global, **les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.**
- Elaboration d'un Projet de PPT (Plan Pluriannuel de Travaux) **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.**

A L'EXCLUSION :

- **DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE**

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

- **DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE.**

Activité n° 3 :

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

A l'exclusion, pour l'ensemble de toutes les activités, de :

- **Toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante,**
- **Toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les Articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction de de l'Habitat, des missions relevant de bureau d'études,**
- **Toutes activités relevant de l'exercice d'une profession réglementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industrielles.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ECULLY le 25 juin 2024
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/4

Contrat n° 5411202104
Client n° 1403569804

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 200 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	300 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	2 500 000 € par année d'assurance dont 300 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	Non souscrite

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



N° de certification
B2C 0562

CERTIFICATION DE PERSONNES

attribuée à :

Romain CREUZAUD

Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenu le : 03/07/2022

Valable jusqu'au : 02/07/2029*

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenu le : 03/07/2022

Valable jusqu'au : 02/07/2029*

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Certification Plomb : Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).

Obtenu le : 25/07/2018

Valable jusqu'au : 24/07/2023*

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification DPE : Diagnostic de Performance Énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation. Attestation de prise en compte de la réglementation thermique.

Obtenu le : 02/11/2018

Valable jusqu'au : 01/11/2023*

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification Électricité : État de l'installation intérieure d'électricité.

Obtenu le : 02/11/2018

Valable jusqu'au : 01/11/2023*

Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Certification Gaz : État de l'installation intérieure de gaz.

Obtenu le : 25/07/2018

Valable jusqu'au : 24/07/2023*

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Fait à STRASBOURG, le 01 juillet 2022

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b2c@orange.fr • www.b2c-france.com

ANNEXE

Quantification des matériaux amiantés :

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
Rez de chaussée - SA040	Identifiant: M0115 Réf. échantillon: P0117 Réf. laboratoire: 23N026883-117 Description: Joint Tresse de portes coupe-feu Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Sous-sol - SS119	Identifiant: M0141 Réf. échantillon: P0143 Réf. laboratoire: 23N026883-143 Description: Joint de mastic de vitrage bois Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	3U
Sous-sol - SS120	Identifiant: M0141 Réf. échantillon: P0143 Réf. laboratoire: 23N026883-143 Description: Joint de mastic de vitrage bois Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Sous-sol - SS119	Identifiant: M0145 Réf. échantillon: P0147 Réf. laboratoire: 23N026883-147 Description: Joint plat prédécoupé pour brides Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint plat prédécoupé pour brides Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Ensemble des joints de brides
Sous-sol - SS116	Identifiant: M0161 Réf. échantillon: P0163 Réf. laboratoire: 23N026883-163 Description: Nez de marche Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Nez de marche Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Ensemble des marches de l'escalier en colimaçon
2e étage - SA237	Identifiant: M0224 Réf. échantillon: P0224 Réf. laboratoire: 23N027048-060 Description: Evier - Tampon bitumineux Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Sous-sol - SS111	Identifiant: M0267 Réf. échantillon: P0267 Réf. laboratoire: 23N027048-103 Description: Plaque coupe-feu trappe de visite du conduit fumée Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
	Identifiant: M0268 Réf. échantillon: P0268 Réf. laboratoire: 23N027048-104 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Ensemble des joints de brides
	Identifiant: M0269 Réf. échantillon: P0269 Réf. laboratoire: 23N027048-105 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	Identifiant: M0270 Réf. échantillon: P0270 Réf. laboratoire: 23N027048-106 Description: Joint de bride Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS112	Identifiant: ZPSO échantillon: P0271 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Sous-sol - SS113	Identifiant: ZPSO échantillon: P0271 Description: Fenêtre - Mastic vitrier Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Sous-sol - SS111	Identifiant: ZPSO échantillon: P0263 Description: Chaudière 1 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0263 Description: Chaudière 2 - Joint du brûleur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Sous-sol - SS114	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Sous-sol - SS115	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	3U
Sous-sol - SS117	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2U
Sous-sol - SS119	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	3U
Sous-sol - SS120	Identifiant: ZPSO échantillon: P0157 Description: Joint de mastic de vitrage métal Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
Rez de chaussée - SA002	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 1.50ml
1er étage - SA103	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 3.50ml
2e étage - SA221	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 1.50ml
Rez de chaussée - SA004	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment - Raccord gaine de désenfumage Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 10ml

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
1er étage - SA134	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
2e étage - SA230	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Toiture terrasse 1	Identifiant: ZPSO échantillon: P0195 Description: Conduit amiante ciment Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Sous-sol - SS114	Identifiant: ZPSO-0005 Réf. échantillon: P0150 Réf. laboratoire: 23N026883-150 Description: Conduit en amiante ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 2ml
Sous-sol - SS120	Identifiant: ZPSO échantillon: P0150 Description: Conduit en amiante ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 2.50ml
Rez de chaussée - SA010	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8.90ml
Rez de chaussée - SA011	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8.90ml
Rez de chaussée - SA012	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8.90ml
Rez de chaussée - SA013	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8.90ml
Rez de chaussée - SA014	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8.90ml
1er étage - SA125	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8ml
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0276 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8ml

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0275 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: - Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8ml
	Identifiant: ZPSO échantillon: P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8ml
1er étage - SA126	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8ml
1er étage - SA127	Identifiant: ZPSO échantillon: P0277; P0276; P0275; P0054 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure / Couvre-joint Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: - + -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 8ml
Sous-sol - Machinerie d'ascenseur	Identifiant: M0283 Réf. échantillon: P0283 Réf. laboratoire: 25N021438-002 Description: Plaquettes de frein moteur ascenseur Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2U
1er étage - SA123	Identifiant: ZPSO-0004 Réf. échantillon: P0195 Réf. laboratoire: 23N027048-031 Description: Conduit amiante ciment de ventilation Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Environ 1ml