

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 **Norme NF X 46-020 d'août 2017**



Nature du bâtiment	CPAM
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Cat. du bâtiment	
Réf. Cadastre	NC
Permis de construire	Avant 1997
Propriétaire	CPAM DE L'ARTOIS
Adresse	11 Boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Donneur d'ordre	CPAM DE L'ARTOIS
Adresse	11 Boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Téléphone(s)	

Numéro de rapport	126547 CPAM DE L'ARTOIS A		
Date de la commande	20/10/2025	Date du repérage	20/10/2025 au 22/10/2025
Date d'émission du rapport de repérage	12/11/2025		
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre			

SIGNATAIRE DU RAPPORT

Signature et Visa	Opérateur de repérage :
	CHARLES Julie EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES Le 07/11/2025

Rapport(s) précédemment réalisé(s) :

Date	Référence	Conclusions
06/08/2025	124033	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
08/03/2017	32244	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse d'échantillon en laboratoire

Rappel de la conclusion (détails, voir chapitre 4)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Amiante

PAGE DE GARDE	
SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
SOMMAIRE	2
TERMES ET DÉFINITIONS	4
DESCRIPTION DE LA MISSION	6
OBJET DE LA MISSION	6
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES	6
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE	6
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE	6
PROGRAMME DE TRAVAUX	6
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	7
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	12
CONCLUSIONS	12
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES	12
INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE	12
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	12
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	13
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	13
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)	13
RESULTATS DU REPERAGE	43
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE	43
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	44
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	56
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	56
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	57
ELEMENT : PLAFOND	57
ELEMENT : MUR	57
ELEMENT : SOL	58
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	58
ELEMENT : MUR	58
ELEMENT : MUR	59
ELEMENT : PLAFOND	59
ELEMENT : SOL	59
ELEMENT : MUR	60
ELEMENT : PLAFOND	60
ELEMENT : MUR	60
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	61
ELEMENT : PLAFOND	61
ELEMENT : CLOISONS	61
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	62
ELEMENT : PLAFOND	62
ELEMENT : PLAFOND	62
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	63
ELEMENT : MUR	63
ELEMENT : PLAFOND	63
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	64
ELEMENT : PLAFOND	64
ELEMENT : PLAFOND	64
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	65
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	65
ELEMENT : MUR	65
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	66

ELEMENT : PLAFOND	66
ELEMENT : PLAFOND	66
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	67
ELEMENT : PLAFOND	67
ELEMENT : CLOISONS	67
ELEMENT : MUR	68
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	68
ELEMENT : PLAFOND	68
ELEMENT : CLOISONS	69
ELEMENT : MUR SUR EXTERIEUR	69
ELEMENT : FAUX-PLAFOND	69
ELEMENT : PLAFOND	70
PRELEVEMENT : P001	70
PRELEVEMENT : P002	71
PRELEVEMENT : P003	71
PRELEVEMENT : P004	72
PRELEVEMENT : P005	72
PRELEVEMENT : P006	73
PRELEVEMENT : P007	73
PRELEVEMENT : P008	74
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	75
CROQUIS N°1.....	76
CROQUIS N°2.....	77
CROQUIS N°1.....	78
CROQUIS N°4.....	79
CROQUIS N°5.....	80
CROQUIS N°6.....	81
CROQUIS N°7.....	82
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	84
PV_01820250801632791.....	84
PV_01820251001678920.....	90
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	92
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	93

TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. (Source : Norme NF X 46-020)

Couche d'un produit ou d'un matériau	Élément d'un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l'examen visuel ou par l'analyse
Démolition	Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment
Donneur d'ordre	Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d'ouvrage, un chef d'établissement, etc.
Échantillon	Partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire Partie limitée d'un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
Inspection visuelle	Recherche visuelle en vue d'identifier, parmi les parties d'ouvrages présentes dans l'immeuble, les matériaux ou produits prévus par le programme de repérage de la mission
Investigation approfondie	Action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un ouvrage ou d'un volume. Les investigations approfondies sont de deux types : - investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage
Investigation approfondie non destructive Investigation approfondie complémentaire	Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition. Ce type d'investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs dans son rapport
Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante	Matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit : Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP...) ; Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux...)
Matériau ou produit contenant de l'amiante	Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante.
Opérateur de repérage	Personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande
Ouvrage	Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes. NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant
Partie d'ouvrage	Matériau ou produit dont la destination est d'être incorporé à l'immeuble bâti selon des méthodes ou des montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d'un ouvrage NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d'ouvrage est désignée comme une partie de composant.
Périmètre de repérage	Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage
Prélèvement	Acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x)

Programme de repérage	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d'ordre et locaux impactés de façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents...)
Programme de travaux	Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : zone de travaux effectifs
Repérage	Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Sondage	Action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues. NOTE 2 Le sondage n'est pas un prélèvement.
Zone présentant des similitudes d'ouvrage (« ZPSO »)	Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables

1

DESCRIPTION DE LA MISSION



1.1 OBJET DE LA MISSION

Références de l'ordre de mission : **126547 CPAM DE L'ARTOIS**

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble	CPAM DE L'ARTOIS
Demeurant	11 Boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Représenté par	Madame MASSETTI SABRINA
Commanditaire du repérage	CPAM DE L'ARTOIS
Opérateur ayant réalisé le repérage	Madame CHARLES Julie
Nom et adresse de l'entreprise	EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES 23 rue Uriane Sorriaux 62300 LENS
N° de Siret	48453313800034
RCP-compagnie-n° de police	AXA -10583929904A057

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE

Dénomination	
Adresse complète	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Référence Cadastre	NC

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

Date du PC	Avant 1997	Date de construction	Non communiquée
Type et Fonction principale du bien	CPAM		Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné	Aucun		
Historique du site	Non communiqué		

2

PROGRAMME DE TRAVAUX



Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

Référence	
Description succincte	Devis diagnostic amiante avant travaux Contexte : Hypothèse : le système de chauffage envisagé impose l'installation de radiateurs à eau sur les murs +Toiture terrasse (projet : pose panneaux photovoltaïques) +Gaines de ventilation (projet : remplacement de la CTA) +Plancher bas (projet : travaux d'isolation) + isolation des pignons Nord et Sud + isolation thermique intérieure

Amiante

3

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE



3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)



Parties d'immeuble concernées

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
1	Poste transformateur	1er SS	Concernée
2	Circulation n°1	1er SS	Concernée
3	Gestion du patrimoine maintenance	1er SS	Concernée
4	Réserve matériel	1er SS	Concernée
5	Réserve	1er SS	Concernée
6	Réserve communication	1er SS	Concernée
7	Reserve prévention	1er SS	Concernée
8	Réserve CSE	1er SS	Concernée
9	Bibliothèque	1er SS	Concernée
10	Sanitaire	1er SS	Concernée
11	Douche	1er SS	Concernée
12	Local RIA n°1	1er SS	Concernée
13	Local technique	1er SS	Concernée
14	Local serveur	1er SS	Concernée
15	Circulation n°2	1er SS	Concernée
16	Gestion patrimoine mobilier	1er SS	Concernée
17	Reserve patrimoine (fourniture)	1er SS	Concernée
18	Réserve prevention	1er SS	Concernée
19	Réserve nettoyage	1er SS	Concernée
20	Réserve informatique	1er SS	Concernée
21	Archive gestion du patrimoine	1er SS	Concernée
22	Local RIA n°3	1er SS	Concernée
23	Local	1er SS	Concernée
24	Salle des serveurs et autocom	1er SS	Concernée
25	Archives n°1	1er SS	Concernée
26	Archives n°2	1er SS	Concernée
27	Local RIA n°4	1er SS	Concernée
28	Réserve gestion du patrimoine n°1	1er SS	Concernée
29	Réserve gestion du patrimoine n°2	1er SS	Concernée
30	Circulation n°3	1er SS	Concernée
31	Garage	1er SS	Concernée
32	Local RIA n°2	1er SS	Concernée
33	Gaine technique B	1er SS	Concernée
34	Coursive B	1er SS	Concernée
35	Gaine technique A	1er SS	Concernée
36	Coursive A	1er SS	Concernée
37	Synergie	RDC	Concernée
38	Cellule DIADEME	RDC	Concernée
39	Cellule d'accueil	RDC	Concernée
40	Resp. Numérisation, Archives, Courrier, Imprimerie	RDC	Concernée
41	Cellule C.A.N.S.S.M	RDC	Concernée
42	Médecin conseil n°1	RDC	Concernée
43	Médecin conseil n°2	RDC	Concernée
44	Médecin conseil n°3	RDC	Concernée
45	Médecin conseil n°4	RDC	Concernée
46	Médecin conseil n°5	RDC	Concernée
47	Médecin conseil n°6	RDC	Concernée
48	Service médical n°1	RDC	Concernée
49	Bureau cadre service administratif médical	RDC	Concernée
50	Service administratif médical	RDC	Concernée
51	SSI	RDC	Concernée

Amiante

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
52	Accueil	RDC	Concernée
53	Resp courrier	RDC	Concernée
54	Service courrier	RDC	Concernée
55	Accueil professionnels santé	RDC	Concernée
56	PFC	1er	Concernée
57	PFS Plateau B	1er	Concernée
58	PSC Plateau A	1er	Concernée
59	RU PFS	1er	Concernée
60	Local stockage	1er	Concernée
61	Chirurgien dentiste conseil	1er	Concernée
62	Pharmacien conseil	1er	Concernée
63	Secrétariat service médical	1er	Concernée
64	Service médical n°2	1er	Concernée
65	Médecin conseil chef	1er	Concernée
66	Resp PFS	1er	Concernée
67	Superviseure PFS	1er	Concernée
68	Salle de pause Artésienne	1er	Concernée
69	Bac-office accueil	1er	Concernée
70	DAM	1er	Concernée
71	Service social	1er	Concernée
72	Assistance sociale n°1	1er	Concernée
73	Assistance sociale n°2	1er	Concernée
74	Resp service social	1er	Concernée
75	Secrétaire service social	1er	Concernée
76	Escaliers sur patio	1er au 4ème	Concernée
77	Salle de formation Violette Leduc	2ème	Concernée
78	Resp accueil	2ème	Concernée
79	Contrôle	2ème	Concernée
80	Resp Vérificateur	2ème	Concernée
81	Prestations espèces AS Maladie	2ème	Concernée
82	Relation professionnelle de santé	2ème	Concernée
83	Resp Rel Prof de santé DNS	2ème	Concernée
84	Délégués Numériques en santé	2ème	Concernée
85	Resp contentieux	2ème	Concernée
86	Contentieux / TASS	2ème	Concernée
87	Contentieux	2ème	Concernée
88	Resp adjoint contentieux	2ème	Concernée
89	Resp IJ AT	2ème	Concernée
90	Phare IJ	2ème	Concernée
91	IJ AT	2ème	Concernée
92	Salle de formation E.F Vidocq	2ème	Concernée
93	Prévention et partenariat accès aux soins et a la santé	3ème	Concernée
94	Prévention	3ème	Concernée
95	Maintenance	3ème	Concernée
96	DPO PCA PSSI	3ème	Concernée
97	Resp bureau d'études informatiques	3ème	Concernée
98	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3ème	Concernée
99	Président du conseil	3ème	Concernée
100	Directrice adjointe	3ème	Concernée
101	Bureau itinérant direction n°1	3ème	Concernée
102	Bureau itinérant direction n°2	3ème	Concernée
103	Salle de réunion directrice	3ème	Concernée
104	Directrice	3ème	Concernée
105	Secrétariat de direction	3ème	Concernée
106	Salle de pause directrice	3ème	Concernée
107	Cuisine directrice	3ème	Concernée
108	Sous directrice de direction des ressources	3ème	Concernée
109	Resp gestion des ressources humaines	3ème	Concernée

Amiante

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
110	Resp GPEC	3ème	Concernée
111	Formation professionnelle	3ème	Concernée
112	Juriste en droit social	3ème	Concernée
113	GPEC recrutement	3ème	Concernée
114	RH chef de projet	3ème	Concernée
115	Communication marketing	3ème	Concernée
116	Gestion du patrimoine	3ème	Concernée
117	Resp gestion immobilière	3ème	Concernée
118	Resp relation client	3ème	Concernée
119	Local syndical	3ème	Concernée
120	Resp adjoint prévention	3ème	Concernée
121	Salle de restauration	4ème	Concernée
122	Précarité	4ème	Concernée
123	Resp phare	4ème	Concernée
124	Comité social économique	4ème	Concernée
125	Phare epica	4ème	Concernée
126	Superviseur phare epica	4ème	Concernée
127	Resp TRAM FSP télétransmission réclamation PS	4ème	Concernée
128	Frais de santé	4ème	Concernée
129	Resp d'unité pole frais de santé	4ème	Concernée
130	MOAD	4ème	Concernée
131	Local ventilation A	5ème	Concernée
132	Local ventilation B	5ème	Concernée
133	Cuisine	4ème	Concernée
134	Circulation n°4	3ème	Concernée
135	Circulation n°5	3ème	Concernée
136	Circulation n°6	1er	Concernée
137	Toiture	5ème	Concernée
138	Facade	Extérieur	Concernée
139	Gaine de ventilation	3ème	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux , conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et du tableau A.1 de la norme NFX 46-020 de 2017 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
	Pare-vapeur, pare pluie	P	
Éléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	P	

Amiante

	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
	Colles, produits d'accrochage	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	

Amiante

	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	

Amiante

	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	

3.2 RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES

Date	Référence	Conclusions
06/08/2025	124033	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
08/03/2017	32244	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse d'échantillon en laboratoire

4

CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Réf ZPSO	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
139	Gaine de ventilation	3ème	Gaine - Toutes zones - Poussière résiduelle	Z063	S045	Résultat d'analyse	100 ml	



INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE



Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles

Aucun

5

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

Date	Objet
06/08/2025	Visite et prélèvement

Amiante

5.2

ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

Aucun

5.3

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

Néant

5.4

LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)


Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :



Zones présentant des similitudes d'ouvrage avec présence d'amiante

Z063 - Gaine Poussière résiduelle - (Zone continue : NON)


Quantité totale d'amiante estimée : 100 ml

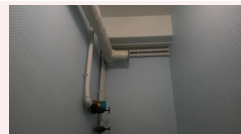N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
139	Gaine de ventilation	3ème	Gaine - Toutes zones - Poussière résiduelle	X	S045	Résultat d'analyse	100 ml	



Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

Z001 - Sol Béton - (Zone continue : NON)

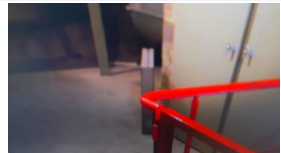N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
131	Local ventilation A	5ème	Sol - Béton	X	S001		

Amiante

Z002 - Mur Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
131	Local ventilation A	5ème	Mur - Toutes zones - Béton	X	S002		

Z003 - Mur Joint d'assemblage et Blocs bétons - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
131	Local ventilation A	5ème	Mur - Centre - Joint d'assemblage et Blocs bétons	X	S003		


Z004 - Plafond Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
57	PFS Plateau B	1er	Plafond - Béton				
60	Local stockage	1er	Plafond - Béton				
61	Chirurgien dentiste conseil	1er	Plafond - Béton				
72	Assistance sociale n°1	1er	Plafond - Béton				
75	Secrétaire service social	1er	Plafond - Béton				
84	Délégués Numériques en santé	2ème	Plafond - Béton				
121	Salle de restauration	4ème	Plafond - Béton				
122	Précarité	4ème	Plafond - Béton				
123	Resp phare	4ème	Plafond - Béton				
124	Comité social économique	4ème	Plafond - Béton				
125	Phare epica	4ème	Plafond - Béton				
126	Superviseur phare epica	4ème	Plafond - Béton				
127	Resp TRAM FSP télétransmission réclamation PS	4ème	Plafond - Béton				
128	Frais de santé	4ème	Plafond - Béton				
129	Resp d'unité pole frais de santé	4ème	Plafond - Béton				
130	MOAD	4ème	Plafond - Béton				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
131	Local ventilation A	5ème	Plafond - Béton	X	S004		
133	Cuisine	4ème	Plafond - Béton				

Z005 - Sol Béton - (Zone continue : NON)

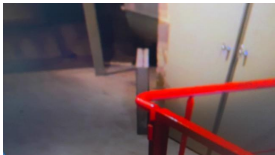N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
132	Local ventilation B	5ème	Sol - Béton	X	S005		

Z006 - Mur Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
132	Local ventilation B	5ème	Mur - Toutes zones - Béton	X	S006		


Z007 - Mur Joint d'assemblage et Blocs bétons - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
132	Local ventilation B	5ème	Mur - Centre - Joint d'assemblage et Blocs bétons	X	S007		


Z008 - Plafond Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
132	Local ventilation B	5ème	Plafond - Béton	X	S008		

Z009 - Cloisons Plaque de plâtre / Carreau plâtre - (Zone continue : NON)

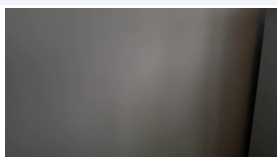
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
121	Salle de restauration	4ème	Cloisons - B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	X	S009		
122	Précarité	4ème	Cloisons - A, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
123	Resp phare	4ème	Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
127	Resp TRAM FSP télétransmission réclamation PS	4ème	Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
128	Frais de santé	4ème	Cloisons - C, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
129	Resp d'unité pole frais de santé	4ème	Cloisons - A - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
130	MOAD	4ème	Cloisons - A, B, C, D, E - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				

Z010 - Plafond Dalles de faux plafonds iso - (Zone continue : NON)

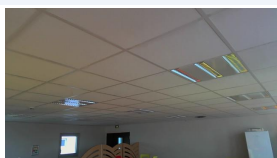
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
121	Salle de restauration	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds iso	X	S010		

Amiante


2011 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

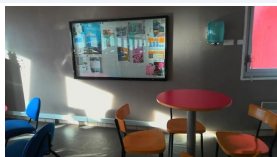N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
121	Salle de restauration	4ème	Mur sur extérieur - D - Enduit sur béton	X	S011		
124	Comité social économique	4ème	Mur - A, B, C, D - Enduit sur béton				
126	Superviseur phare epica	4ème	Mur sur extérieur - C - Enduit sur béton				
130	MOAD	4ème	Mur sur extérieur - F - Enduit sur béton				


2012 - Plafond Dalles de faux plafonds pleine - (Zone continue : NON)

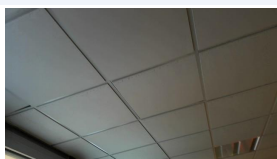N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
121	Salle de restauration	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds pleine	X	S012		

2013 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

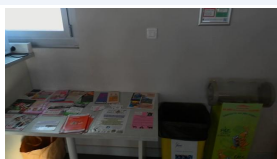
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
121	Salle de restauration	4ème	Mur - A - Enduit	X	S013		

2014 - Mur sur extérieur Plaque de plâtre avec calicot enduit - (Zone continue : NON)

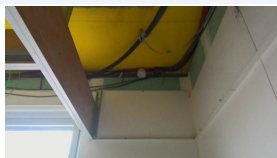
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
133	Cuisine	4ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D, E, F - Plaque de plâtre avec calicot enduit	X	S014		

Amiante


2015 - Mur sur extérieur 1 Enduit - (Zone continue : NON)

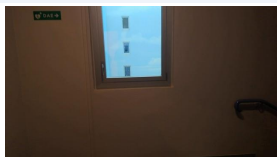N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
76	Escaliers sur patio	1er au 4ème	Mur sur extérieur - 1 - Mur extérieur - Enduit	X	S015		

2016 - Mur sur extérieur 2 Enduit - (Zone continue : NON)

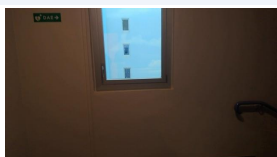N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
76	Escaliers sur patio	1er au 4ème	Mur sur extérieur - 2 - Mur extérieur - Enduit	X	S016		

2017 - Cloisons Plaque de plâtre / Carreau plâtre - (Zone continue : NON)

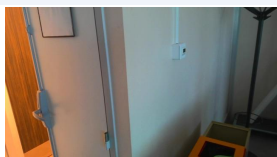
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
125	Phare epica	4ème	Cloisons - A, B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	X	S017		

2018 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
123	Resp phare	4ème	Mur sur extérieur - B - Enduit sur béton				
125	Phare epica	4ème	Mur sur extérieur - H - Enduit sur béton	X	S018		

Amiante


2019 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

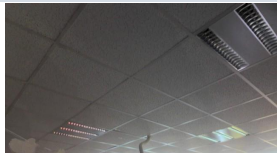N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
122	Précarité	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
123	Resp phare	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
124	Comité social économique	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
125	Phare epica	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S019		
126	Superviseur phare epica	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
127	Resp TRAM FSP télétransmission réclamation PS	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
128	Frais de santé	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
129	Resp d'unité pole frais de santé	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
130	MOAD	4ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				


2020 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

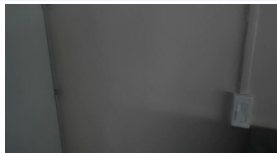N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
128	Frais de santé	4ème	Mur sur extérieur - B - Enduit sur béton	X	S020		


2021 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

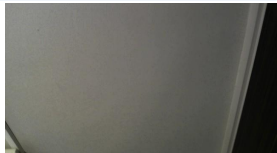N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
134	Circulation n°4	3ème	Mur - Mur extérieur - Enduit	X	S021		


Z022 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

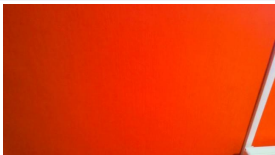N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
135	Circulation n°5	3ème	Mur - Mur extérieur - Enduit	X	S022		

Z023 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

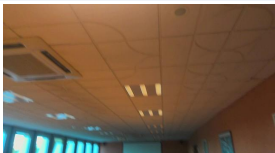N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
98	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S023		

Z024 - Plafond Moucheté Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

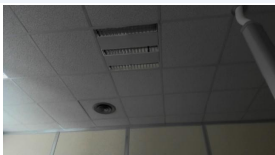N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
116	Gestion du patrimoine	3ème	Plafond - Moucheté - Dalles de faux plafonds	X	S024		


Z025 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
93	Prévention et partenariat accès aux soins et à la santé	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
94	Prévention	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
95	Maintenance	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
96	DPO PCA PSSI	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
97	Resp bureau d'études informatiques	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
99	Président du conseil	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				


Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
100	Directrice adjointe	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S025		
101	Bureau itinérant direction n°1	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
102	Bureau itinérant direction n°2	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
107	Cuisine directrice	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
108	Sous directrice de direction des ressources	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
109	Resp gestion des ressources humaines	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
110	Resp GPEC	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
111	Formation professionnelle	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
112	Juriste en droit social	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
113	GPEC recrutement	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
114	RH chef de projet	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
115	Communication marketing	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
117	Resp gestion immobilière	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
118	Resp relation client	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
119	Local syndical	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
120	Resp adjoint prévention	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				


2026 - Plafond Noir Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

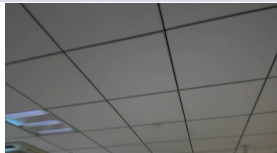N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
103	Salle de réunion directrice	3ème	Plafond - Motif - Dalles de faux plafonds				
104	Directrice	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
105	Secrétariat de direction	3ème	Plafond - Noir - Dalles de faux plafonds	X	S026		
106	Salle de pause directrice	3ème	Plafond - Noire - Dalles de faux plafonds				


2027 - Plafond Pleine Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

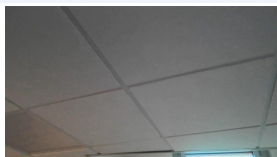N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
106	Salle de pause directrice	3ème	Plafond - Pleine - Dalles de faux plafonds	X	S027		

2028 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

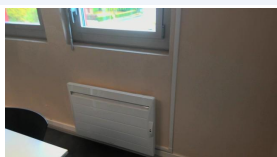N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
77	Salle de formation Violette Leduc	2ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton	X	S028		
78	Resp accueil	2ème	Mur sur extérieur - C, D - Enduit sur béton				
83	Resp Rel Prof de santé DNS	2ème	Mur sur extérieur - B, C - Enduit sur béton				
85	Resp contentieux	2ème	Mur sur extérieur - E, F - Enduit sur béton				
91	IJ AT	2ème	Mur - B, C - Enduit sur béton				
92	Salle de formation E.F Vidocq	2ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton				

2029 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

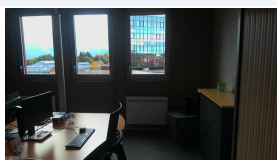N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
84	Délégués Numériques en santé	2ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton	X	S029		


2030 - Cloisons Plaque de plâtre / Carreau plâtre - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
56	PFC	1er	Mur - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
57	PFS Plateau B	1er	Cloisons - B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	X	S030		
58	PSC Plateau A	1er	Cloisons - A - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
59	RU PFS	1er	Mur - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
61	Chirurgien dentiste conseil	1er	Cloisons - A, B, E, F - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
62	Pharmacien conseil	1er	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
63	Secrétariat service médical	1er	Cloisons - A, B, C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
64	Service médical n°2	1er	Cloisons - A, B, C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
66	Resp PFS	1er	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
67	Superviseure PFS	1er	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
68	Salle de pause Artésienne	1er	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				


Z031 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

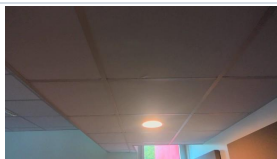N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
56	PFC	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
57	PFS Plateau B	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S031		
58	PSC Plateau A	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
59	RU PFS	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
62	Pharmacien conseil	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
63	Secrétariat service médical	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
64	Service médical n°2	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
65	Médecin conseil chef	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
66	Resp PFS	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
67	Superviseure PFS	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
68	Salle de pause Artésienne	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
69	Bac-office accueil	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
70	DAM	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
71	Service social	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
72	Assistance sociale n°1	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				
73	Assistance sociale n°2	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
74	Resp service social	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds				


Z032 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

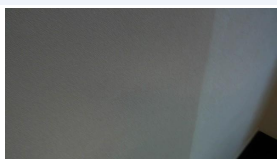N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
57	PFS Plateau B	1er	Mur sur extérieur - A - Enduit sur béton	X	S032		

Z033 - Mur sur extérieur Enduit - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
56	PFC	1er	Mur sur extérieur - A, B, D - Enduit sur béton				
57	PFS Plateau B	1er	Mur sur extérieur - D - Enduit	X	S033		
58	PSC Plateau A	1er	Mur sur extérieur - B, C - Enduit sur béton				
59	RU PFS	1er	Mur sur extérieur - A, B, C - Enduit sur béton				
61	Chirurgien dentiste conseil	1er	Mur sur extérieur - D - Enduit sur béton				
75	Secrétaire service social	1er	Mur sur extérieur - C, D - Enduit sur béton				

Z034 - Faux-plafond Isolé Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

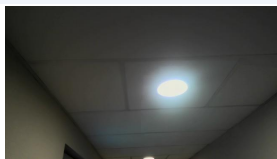
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
136	Circulation n°6	1er	Faux-plafond - Isolé - Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S034		

Amiante


Z035 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

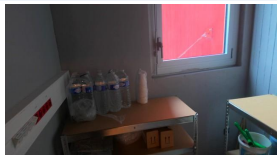N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
60	Local stockage	1er	Mur sur extérieur - C - Enduit sur béton	X	S035		


Z036 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

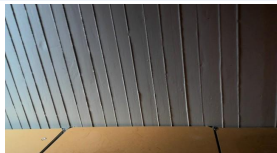N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
60	Local stockage	1er	Mur - D - Enduit	X	S036		

Z037 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

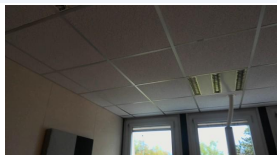
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
61	Chirurgien dentiste conseil	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S037		

Z038 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

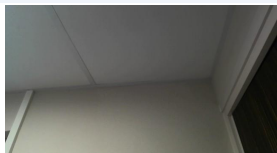N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
134	Circulation n°4	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S038		

Amiante

Z039 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

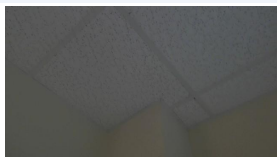N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
75	Secrétaire service social	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds	X	S039		

Z040 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
93	Prévention et partenariat accès aux soins et a la santé	3ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton				
94	Prévention	3ème	Mur sur extérieur - E, F - Enduit sur béton	X			
103	Salle de réunion directrice	3ème	Mur - B - Enduit sur béton				
104	Directrice	3ème	Mur sur extérieur - B - Enduit sur béton				
105	Secrétariat de direction	3ème	Mur sur extérieur - B, D, E, F, G - Enduit sur béton				
106	Salle de pause directrice	3ème	Mur sur extérieur - F - Enduit sur béton				
108	Sous directrice de direction des ressources	3ème	Mur sur extérieur - D - Enduit sur béton				
120	Resp adjoint prévention	3ème	Mur - B, C - Enduit sur béton				

Z041 - Cloisons Plaque de plâtre / Carreau plâtre - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
95	Maintenance	3ème	Cloisons - A, B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	X			
96	DPO PCA PSSI	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
97	Resp bureau d'études informatiques	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
98	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
99	Président du conseil	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
100	Directrice adjointe	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
101	Bureau itinérant direction n°1	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
102	Bureau itinérant direction n°2	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
103	Salle de réunion directrice	3ème	Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
104	Directrice	3ème	Cloisons - A, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
105	Secrétariat de direction	3ème	Cloisons - A, H - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
117	Resp gestion immobilière	3ème	Cloisons - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
118	Resp relation client	3ème	Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
119	Local syndical	3ème	Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				

Z042 - Cloisons Panneaux de cloisons - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
37	Synergie	RDC	Cloisons - Toutes zones - Panneaux de cloisons				
38	Cellule DIADEME	RDC	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
39	Cellule d'accueil	RDC	Cloisons - A, B, D, Centre - Panneaux de cloisons				
40	Resp. Numérisation, Archives, Courrier, Imprimerie	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
41	Cellule C.A.N.S.S.M	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
42	Médecin conseil n°1	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
43	Médecin conseil n°2	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
44	Médecin conseil n°3	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
45	Médecin conseil n°4	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
46	Médecin conseil n°5	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
47	Médecin conseil n°6	RDC	Cloisons - A, D - Panneaux de cloisons				
48	Service médical n°1	RDC	Cloisons - A, B, C - Panneaux de cloisons				
49	Bureau cadre service administratif médical	RDC	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
50	Service administratif médical	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
51	SSI	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
52	Accueil	RDC	Cloisons - Toutes zones - Panneaux de cloisons				
53	Resp courrier	RDC	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
54	Service courrier	RDC	Cloisons - A, D - Panneaux de cloisons				
55	Accueil professionnels santé	RDC	Cloisons - A, B, C, D - Panneaux de cloisons				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
60	Local stockage	1er	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
65	Médecin conseil chef	1er	Cloisons - A, B, C - Panneaux de cloisons				
69	Bac-office accueil	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
70	DAM	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
71	Service social	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
72	Assistance sociale n°1	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
73	Assistance sociale n°2	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
74	Resp service social	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
75	Secrétaire service social	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
78	Resp accueil	2ème	Cloisons - A - Panneaux de cloisons				
79	Contrôle	2ème	Cloisons - A, B, C, D, F - Panneaux de cloisons				
80	Resp Vérificateur	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
81	Prestations espèces AS Maladie	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
82	Relation professionnelle de santé	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
83	Resp Rel Prof de santé DNS	2ème	Cloisons - A, E, F - Panneaux de cloisons				
85	Resp contentieux	2ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
86	Contentieux / TASS	2ème	Cloisons - B, C - Panneaux de cloisons				
87	Contentieux	2ème	Cloisons - A, B, C, D, F - Panneaux de cloisons				
88	Resp adjoint contentieux	2ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
89	Resp IJ AT	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
90	Phare IJ	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
91	IJ AT	2ème	Cloisons - A, E, F - Panneaux de cloisons				
94	Prévention	3ème	Cloisons - A, B, C - Panneaux de cloisons	X			
95	Maintenance	3ème	Cloisons - A, B, Centre, Centre, D, D - Panneaux de cloisons				
105	Secrétariat de direction	3ème	Cloisons - A, C, D, H - Panneaux de cloisons				
106	Salle de pause directrice	3ème	Cloisons - A, B, C, D, E - Panneaux de cloisons				
107	Cuisine directrice	3ème	Cloisons - A, B, C, D - Panneaux de cloisons				
108	Sous directrice de direction des ressources	3ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
109	Resp gestion des ressources humaines	3ème	Cloisons - A, B, C, D, F - Panneaux de cloisons				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
110	Resp GPEC	3ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
111	Formation professionnelle	3ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
112	Juriste en droit social	3ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
113	GPEC recrutement	3ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
114	RH chef de projet	3ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
115	Communication marketing	3ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
116	Gestion du patrimoine	3ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
117	Resp gestion immobilière	3ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
118	Resp relation client	3ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
119	Local syndical	3ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons				
120	Resp adjoint prévention	3ème	Cloisons - A - Panneaux de cloisons				
122	Précarité	4ème	Cloisons - B - Panneaux de cloisons				
123	Resp phare	4ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons				
125	Phare epica	4ème	Cloisons - C, E, F, G - Panneaux de cloisons				
126	Superviseur phare epica	4ème	Cloisons - A, D - Panneaux de cloisons				
127	Resp TRAM FSP télétransmission réclamation PS	4ème	Cloisons - A, C - Panneaux de cloisons				
128	Frais de santé	4ème	Cloisons - A, E - Panneaux de cloisons				
129	Resp d'unité pole frais de santé	4ème	Cloisons - B, D - Panneaux de cloisons				
130	MOAD	4ème	Cloisons - H - Panneaux de cloisons				

Z043 - Mur sur extérieur Bois - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
38	Cellule DIADEME	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
39	Cellule d'accueil	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
40	Resp. Numérisation, Archives, Courrier, Imprimerie	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
41	Cellule C.A.N.S.S.M	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
42	Médecin conseil n°1	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
43	Médecin conseil n°2	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur -				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
			Bois				
44	Médecin conseil n°3	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
45	Médecin conseil n°4	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
46	Médecin conseil n°5	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
47	Médecin conseil n°6	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois				
49	Bureau cadre service administratif médical	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois				
50	Service administratif médical	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois				
51	SSI	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois				
52	Accueil	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois				
53	Resp courrier	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois				
54	Service courrier	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois				
57	PFS Plateau B	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
58	PSC Plateau A	1er	Mur sur extérieur - D - Bois				
61	Chirurgien dentiste conseil	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
62	Pharmacien conseil	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
63	Secrétariat service médical	1er	Mur sur extérieur - D - Bois				
64	Service médical n°2	1er	Mur sur extérieur - D - Bois				
65	Médecin conseil chef	1er	Mur sur extérieur - D - Bois				
66	Resp PFS	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
67	Superviseure PFS	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
68	Salle de pause Artésienne	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
69	Bac-office accueil	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
70	DAM	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
71	Service social	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
72	Assistance sociale n°1	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
73	Assistance sociale n°2	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
74	Resp service social	1er	Mur sur extérieur - C - Bois				
75	Secrétaire service social	1er	Mur sur extérieur - D - Bois				
78	Resp accueil	2ème	Mur sur extérieur - B - Bois				
79	Contrôle	2ème	Mur sur extérieur - E - Bois				
80	Resp Vérificateur	2ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
81	Prestations espèces AS Maladie	2ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
82	Relation professionnelle de santé	2ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
83	Resp Rel Prof de santé DNS	2ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
85	Resp contentieux	2ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
86	Contentieux / TASS	2ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
87	Contentieux	2ème	Mur sur extérieur - E - Bois				
88	Resp adjoint contentieux	2ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
89	Resp IJ AT	2ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
90	Phare IJ	2ème	Mur sur extérieur - C - Bois				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
91	IJ AT	2ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
92	Salle de formation E.F Vidocq	2ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
94	Prévention	3ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
95	Maintenance	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
96	DPO PCA PSSI	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
97	Resp bureau d'études informatiques	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
98	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
99	Président du conseil	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
100	Directrice adjointe	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	X			
101	Bureau itinérant direction n°1	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
102	Bureau itinérant direction n°2	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
103	Salle de réunion directrice	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
104	Directrice	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
108	Sous directrice de direction des ressources	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
109	Resp gestion des ressources humaines	3ème	Mur sur extérieur - E - Bois				
110	Resp GPEC	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
111	Formation professionnelle	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
112	Juriste en droit social	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
113	GPEC recrutement	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
114	RH chef de projet	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
115	Communication marketing	3ème	Mur sur extérieur - Brisis - Bois				
116	Gestion du patrimoine	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
117	Resp gestion immobilière	3ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
118	Resp relation client	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
119	Local syndical	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
120	Resp adjoint prévention	3ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
121	Salle de restauration	4ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
122	Précarité	4ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
123	Resp phare	4ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
125	Phare epica	4ème	Mur sur extérieur - D - Bois				
126	Superviseur phare epica	4ème	Mur sur extérieur - B - Bois				
127	Resp TRAM FSP télétransmission réclamation PS	4ème	Mur sur extérieur - B - Bois				
128	Frais de santé	4ème	Mur sur extérieur - F - Bois				
129	Resp d'unité pole frais de santé	4ème	Mur sur extérieur - C - Bois				
130	MOAD	4ème	Mur sur extérieur - G - Bois				
133	Cuisine	4ème	Cloisons - A, B, C, D, E, F - PVC				

Z044 - Plafond Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
93	Prévention et partenariat accès aux soins et a la santé	3ème	Plafond - Béton	X			
94	Prévention	3ème	Plafond - Béton				
95	Maintenance	3ème	Plafond - Béton				
96	DPO PCA PSSI	3ème	Plafond - Béton				
97	Resp bureau d'études informatiques	3ème	Plafond - Béton				
98	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3ème	Plafond - Béton				
99	Président du conseil	3ème	Plafond - Béton				
100	Directrice adjointe	3ème	Plafond - Béton				
101	Bureau itinérant direction n°1	3ème	Plafond - Béton				
102	Bureau itinérant direction n°2	3ème	Plafond - Béton				
103	Salle de réunion directrice	3ème	Plafond - Béton				
104	Directrice	3ème	Plafond - Béton				
105	Secrétariat de direction	3ème	Plafond - Béton				
106	Salle de pause directrice	3ème	Plafond - Béton				
107	Cuisine directrice	3ème	Plafond - Béton				
108	Sous directrice de direction des ressources	3ème	Plafond - Béton				
109	Resp gestion des ressources humaines	3ème	Plafond - Béton				
110	Resp GPEC	3ème	Plafond - Béton				
111	Formation professionnelle	3ème	Plafond - Béton				
112	Juriste en droit social	3ème	Plafond - Béton				
113	GPEC recrutement	3ème	Plafond - Béton				
114	RH chef de projet	3ème	Plafond - Béton				
115	Communication marketing	3ème	Plafond - Béton				
116	Gestion du patrimoine	3ème	Plafond - Béton				
117	Resp gestion immobilière	3ème	Plafond - Béton				
118	Resp relation client	3ème	Plafond - Béton				
119	Local syndical	3ème	Plafond - Béton				
120	Resp adjoint prévention	3ème	Plafond - Béton				

Z045 - Cloisons Plaque de plâtre / Carreau plâtre - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
85	Resp contentieux	2ème	Cloisons - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	X			
86	Contentieux / TASS	2ème	Cloisons - A - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
87	Contentieux	2ème	Cloisons - B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
88	Resp adjoint contentieux	2ème	Cloisons - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				
89	Resp IJ AT	2ème	Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre				

Z046 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
77	Salle de formation Violette Leduc	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds	X			
78	Resp accueil	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
79	Contrôle	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
80	Resp Vérificateur	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
81	Prestations espèces AS Maladie	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
82	Relation professionnelle de santé	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
83	Resp Rel Prof de santé DNS	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
84	Délégués Numériques en santé	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
85	Resp contentieux	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
86	Contentieux / TASS	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
87	Contentieux	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
88	Resp adjoint contentieux	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
89	Resp IJ AT	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
90	Phare IJ	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
91	IJ AT	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				
92	Salle de formation E.F Vidocq	2ème	Plafond - Dalles de faux plafonds				

Z047 - Plafond Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
77	Salle de formation Violette Leduc	2ème	Plafond - Béton	X			
78	Resp accueil	2ème	Plafond - Béton				
79	Contrôle	2ème	Plafond - Béton				
80	Resp Vérificateur	2ème	Plafond - Béton				
81	Prestations espèces AS Maladie	2ème	Plafond - Béton				
82	Relation professionnelle de santé	2ème	Plafond - Béton				
83	Resp Rel Prof de santé DNS	2ème	Plafond - Béton				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
85	Resp contentieux	2ème	Plafond - Béton				
86	Contentieux / TASS	2ème	Plafond - Béton				
87	Contentieux	2ème	Plafond - Béton				
88	Resp adjoint contentieux	2ème	Plafond - Béton				
89	Resp IJ AT	2ème	Plafond - Béton				
90	Phare IJ	2ème	Plafond - Béton				
91	IJ AT	2ème	Plafond - Béton				
92	Salle de formation E.F Vidocq	2ème	Plafond - Béton				

Z048 - Plafond Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
56	PFC	1er	Plafond - Béton	X			
58	PSC Plateau A	1er	Plafond - Béton				
59	RU PFS	1er	Plafond - Béton				
62	Pharmacien conseil	1er	Plafond - Béton				
63	Secrétariat service médical	1er	Plafond - Béton				
64	Service médical n°2	1er	Plafond - Béton				
65	Médecin conseil chef	1er	Plafond - Béton				
66	Resp PFS	1er	Plafond - Béton				
67	Superviseure PFS	1er	Plafond - Béton				
68	Salle de pause Artésienne	1er	Plafond - Béton				
69	Bac-office accueil	1er	Plafond - Béton				
70	DAM	1er	Plafond - Béton				
71	Service social	1er	Plafond - Béton				
73	Assistance sociale n°2	1er	Plafond - Béton				
74	Resp service social	1er	Plafond - Béton				

Z049 - Poutre Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Circulation n°1	1er SS	Poutre - Plafond - Béton	X			
3	Gestion du patrimoine maintenance	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
4	Réserve matériel	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
5	Réserve	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
6	Réserve communication	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
7	Reserve prévention	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
8	Réserve CSE	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
9	Bibliothèque	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
10	Sanitaire	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
11	Douche	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
12	Local RIA n°1	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
13	Local technique	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
14	Local serveur	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
15	Circulation n°2	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
16	Gestion patrimoine mobilier	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
17	Reserve patrimoine (fourniture)	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
18	Réserve prevention	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
19	Réserve nettoyage	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
20	Réserve informatique	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
21	Archive gestion du patrimoine	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
22	Local RIA n°3	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
23	Local	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
24	Salle des serveurs et autocom	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
25	Archives n°1	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
26	Archives n°2	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
27	Local RIA n°4	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
28	Réserve gestion du patrimoine n°1	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
29	Réserve gestion du patrimoine n°2	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
30	Circulation n°3	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
31	Garage	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
32	Local RIA n°2	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
33	Gaine technique B	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
34	Coursive B	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
35	Gaine technique A	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				
36	Coursive A	1er SS	Poutre - Plafond - Béton				

Z050 - Plafond Flocage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Circulation n°1	1er SS	Plafond - Flocage				
6	Réserve communication	1er SS	Plafond - Flocage				
7	Reserve prévention	1er SS	Plafond - Flocage				
8	Réserve CSE	1er SS	Plafond - Flocage				
9	Bibliothèque	1er SS	Plafond - Flocage				
13	Local technique	1er SS	Plafond - Flocage				
14	Local serveur	1er SS	Plafond - Flocage				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
29	Réserve gestion du patrimoine n°2	1er SS	Plafond - Flocage	X			
30	Circulation n°3	1er SS	Plafond - Flocage				
31	Garage	1er SS	Plafond - Flocage				
32	Local RIA n°2	1er SS	Plafond - Flocage				

Z051 - Plafond Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Circulation n°1	1er SS	Plafond - Béton	X			
3	Gestion du patrimoine maintenance	1er SS	Plafond - Béton				
4	Réserve matériel	1er SS	Plafond - Béton				
5	Réserve	1er SS	Plafond - Béton				
6	Réserve communication	1er SS	Plafond - Béton				
7	Reserve prévention	1er SS	Plafond - Béton				
8	Réserve CSE	1er SS	Plafond - Béton				
9	Bibliothèque	1er SS	Plafond - Béton				
10	Sanitaire	1er SS	Plafond - Béton				
11	Douche	1er SS	Plafond - Béton				
12	Local RIA n°1	1er SS	Plafond - Béton				
13	Local technique	1er SS	Plafond - Béton				
14	Local serveur	1er SS	Plafond - Béton				
15	Circulation n°2	1er SS	Plafond - Béton				
16	Gestion patrimoine mobilier	1er SS	Plafond - Béton				
17	Reserve patrimoine (fourniture)	1er SS	Plafond - Béton				
18	Réserve prevention	1er SS	Plafond - Béton				
19	Réserve nettoyage	1er SS	Plafond - Béton				
20	Réserve informatique	1er SS	Plafond - Béton				
21	Archive gestion du patrimoine	1er SS	Plafond - Béton				
22	Local RIA n°3	1er SS	Plafond - Béton				
23	Local	1er SS	Plafond - Béton				
24	Salle des serveurs et autocom	1er SS	Plafond - Béton				
25	Archives n°1	1er SS	Plafond - Béton				
26	Archives n°2	1er SS	Plafond - Béton				
27	Local RIA n°4	1er SS	Plafond - Béton				
28	Réserve gestion du patrimoine n°1	1er SS	Plafond - Béton				
29	Réserve gestion du patrimoine n°2	1er SS	Plafond - Béton				
30	Circulation n°3	1er SS	Plafond - Béton				
31	Garage	1er SS	Plafond - Béton				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
32	Local RIA n°2	1er SS	Plafond - Béton				
33	Gaine technique B	1er SS	Plafond - Béton				
34	Coursive B	1er SS	Plafond - Béton				
35	Gaine technique A	1er SS	Plafond - Béton				
36	Coursive A	1er SS	Plafond - Béton				

Z052 - Mur sur extérieur Béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Circulation n°1	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	X			
3	Gestion du patrimoine maintenance	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
4	Réserve matériel	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
6	Réserve communication	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
7	Reserve prévention	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
8	Réserve CSE	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
9	Bibliothèque	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
11	Douche	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
16	Gestion patrimoine mobilier	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
18	Réserve prevention	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
19	Réserve nettoyage	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
20	Réserve informatique	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
21	Archive gestion du patrimoine	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
24	Salle des serveurs et autocom	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
25	Archives n°1	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
26	Archives n°2	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
29	Réserve gestion du patrimoine n°2	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				
31	Garage	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton				

Amiante

Z053 - Poutre Flocage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
6	Réserve communication	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage	X			
7	Reserve prévention	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
8	Réserve CSE	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
9	Bibliothèque	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
13	Local technique	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
14	Local serveur	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
29	Réserve gestion du patrimoine n°2	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
30	Circulation n°3	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
31	Garage	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				
32	Local RIA n°2	1er SS	Poutre - Plafond - Flocage				

Z054 - Mur sur extérieur Enduit sur béton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
37	Synergie	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Enduit sur béton	X			

Z055 - Plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
37	Synergie	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds	X			
38	Cellule DIADEME	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
39	Cellule d'accueil	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
40	Resp. Numérisation, Archives, Courrier, Imprimerie	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
41	Cellule C.A.N.S.S.M	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
42	Médecin conseil n°1	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
43	Médecin conseil n°2	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
44	Médecin conseil n°3	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
45	Médecin conseil n°4	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
46	Médecin conseil n°5	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
47	Médecin conseil n°6	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
48	Service médical n°1	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
49	Bureau cadre service administratif médical	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
50	Service administratif médical	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
51	SSI	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
52	Accueil	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
53	Resp courrier	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
54	Service courrier	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				
55	Accueil professionnels santé	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds				

Z056 - Plafond Béton - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
37	Synergie	RDC	Plafond - Béton	X			
38	Cellule DIADEME	RDC	Plafond - Béton				
39	Cellule d'accueil	RDC	Plafond - Béton				
40	Resp. Numérisation, Archives, Courrier, Imprimerie	RDC	Plafond - Béton				
41	Cellule C.A.N.S.S.M	RDC	Plafond - Béton				
42	Médecin conseil n°1	RDC	Plafond - Béton				
43	Médecin conseil n°2	RDC	Plafond - Béton				
44	Médecin conseil n°3	RDC	Plafond - Béton				
45	Médecin conseil n°4	RDC	Plafond - Béton				
46	Médecin conseil n°5	RDC	Plafond - Béton				
47	Médecin conseil n°6	RDC	Plafond - Béton				
48	Service médical n°1	RDC	Plafond - Béton				
49	Bureau cadre service administratif médical	RDC	Plafond - Béton				
50	Service administratif médical	RDC	Plafond - Béton				
51	SSI	RDC	Plafond - Béton				
52	Accueil	RDC	Plafond - Béton				
53	Resp courrier	RDC	Plafond - Béton				
54	Service courrier	RDC	Plafond - Béton				
55	Accueil professionnels santé	RDC	Plafond - Béton				

Z057 - Faux-plafond Dalles de faux plafonds - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Local serveur	1er SS	Faux-plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	X			

Amiante


Z058 - Toiture Revêtement bitumineux type ardoisé - (Zone continue : NON)

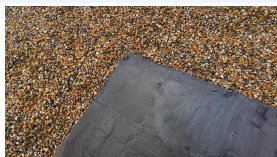N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
137	Toiture	5ème	Toiture - Toutes zones - Revêtement bitumineux type ardoisé	X	S040	P001	


Z059 - Toiture Revêtement bitumineux type pax alu - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
137	Toiture	5ème	Toiture - Toutes zones - Revêtement bitumineux type pax alu	X	S041	P002	

Z060 - Toiture Isolants solides - (Zone continue : NON)

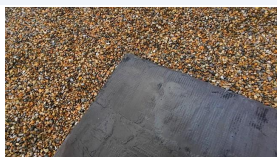N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
137	Toiture	5ème	Toiture - Toutes zones - Isolants solides	X	S042	P003	

Z061 - Dalle Béton - (Zone continue : NON)

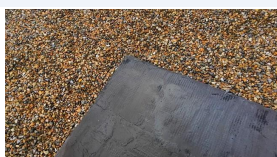N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
137	Toiture	5ème	Dalle - Toutes zones - Béton	X	S043	P004	

Amiante


Z062 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
138	Facade	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Enduit	X	S044	P005	

Z064 - Mur Rouge Enduit - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
138	Facade	Extérieur	Mur - Rouge - Mur extérieur - Enduit	X	S046	P007	

Z065 - Mur Sous bardage extérieur Enduit - (Zone continue : NON)

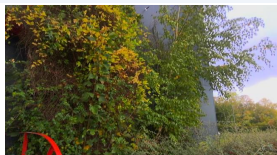N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
138	Facade	Extérieur	Mur - Sous bardage extérieur - Mur extérieur - Enduit	X	S047	P008	



6

RESULTATS DU REPERAGE

6.1 RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Type de document	Statut	Document	Commentaire
Programme de travaux	remis	Programme de travaux	Devis diagnostic amiante avant travaux Contexte : Hypothèse : le système de chauffage envisagé impose l'installation de radiateurs à eau sur les murs +Toiture terrasse (projet : pose panneaux photovoltaïques) +Gaines de ventilation (projet : remplacement de la CTA) +Plancher bas (projet : travaux d'isolation) + isolation des pignons Nord et Sud + isolation thermique intérieure

6.2 LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
2	Circulation n°1	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
3	Gestion du patrimoine maintenance	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
4	Réserve matériel	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
5	Réserve	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
6	Réserve communication	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
7	Reserve prévention	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
8	Réserve CSE	1er SS	Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
9	Bibliothèque	1er SS	Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
10	Sanitaire	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
11	Douche	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
12	Local RIA n°1	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
13	Local technique	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
14	Local serveur	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Faux-plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Marquage du matériau	Non
15	Circulation n°2	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
16	Gestion patrimoine mobilier	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
17	Reserve patrimoine (fourniture)	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
18	Réserve prevention	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
19	Réserve nettoyage	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
20	Réserve informatique	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
21	Archive gestion du patrimoine	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
22	Local RIA n°3	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
23	Local	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
24	Salle des serveurs et autocom	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
25	Archives n°1	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
26	Archives n°2	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
27	Local RIA n°4	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
28	Réserve gestion du patrimoine n°1	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
29	Réserve gestion du patrimoine n°2	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
30	Circulation n°3	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
31	Garage	1er SS	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
32	Local RIA n°2	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Flocage	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Flocage	Document consulté	Non
33	Gaine technique B	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
34	Coursive B	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
35	Gaine technique A	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
36	Coursive A	1er SS	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Poutre - Plafond - Béton	Document consulté	Non
37	Synergie	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Mur sur extérieur - Mur extérieur - Enduit	Document consulté	Non

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			sur béton		
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - Toutes zones - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
38	Cellule DIADEME	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
39	Cellule d'accueil	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D, Centre - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
40	Resp. Numérisation, Archives, Courrier, Imprimerie	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
41	Cellule C.A.N.S.S.M	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
42	Médecin conseil n°1	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
43	Médecin conseil n°2	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
44	Médecin conseil n°3	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
45	Médecin conseil n°4	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
46	Médecin conseil n°5	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
47	Médecin conseil n°6	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante
48	Service médical n°1	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, C - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
49	Bureau cadre service administratif médical	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
50	Service administratif médical	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
51	SSI	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
52	Accueil	RDC	Mur sur extérieur - Mur extérieur - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - Toutes zones - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
53	Resp courrier	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
54	Service courrier	RDC	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
55	Accueil professionnels santé	RDC	Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, C, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
56	PFC	1er	Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - A, B, D - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
57	PFS Plateau B	1er	Mur sur extérieur - A - Enduit sur béton		Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre		Non
			Mur sur extérieur - D - Enduit		Non
58	PSC Plateau A	1er	Mur sur extérieur - B, C - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A - Plaque de plâtre / Carreau	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			plâtre		
59	RU PFS	1er	Mur - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - A, B, C - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
60	Local stockage	1er	Mur sur extérieur - C - Enduit sur béton		Non
			Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur - D - Enduit		Non
61	Chirurgien dentiste conseil	1er	Mur sur extérieur - D - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B, E, F - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
62	Pharmacien conseil	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
63	Secrétariat service médical	1er	Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
64	Service médical n°2	1er	Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
65	Médecin conseil chef	1er	Cloisons - A, B, C - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
66	Resp PFS	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
67	Superviseure PFS	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
68	Salle de pause Artésienne	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
69	Bac-office accueil	1er	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
70	DAM	1er		contient pas d'amiante	
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
71	Service social	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
72	Assistance sociale n°1	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
73	Assistance sociale n°2	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
74	Resp service social	1er	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
75	Secrétaire service social	1er	Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C, D - Enduit sur béton		Non
76	Escaliers sur patio	1er au 4ème	Mur sur extérieur - 1 - Mur extérieur - Enduit		Non
			Mur sur extérieur - 2 - Mur extérieur - Enduit		Non
77	Salle de formation Violette Leduc	2ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton		Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
78	Resp accueil	2ème	Cloisons - A - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C, D - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - B - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
79	Contrôle	2ème	Cloisons - A, B, C, D, F - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - E - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
80	Resp Vérificateur	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
				contient pas d'amiante	
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
81	Prestations espèces AS Maladie	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
82	Relation professionnelle de santé	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
83	Resp Rel Prof de santé DNS	2ème	Cloisons - A, E, F - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - B, C - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
84	Délégués Numériques en santé	2ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton		Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
85	Resp contentieux	2ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - E, F - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
86	Contentieux / TASS	2ème	Cloisons - B, C - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
87	Contentieux	2ème	Cloisons - A, B, C, D, F - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - E - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
88	Resp adjoint contentieux	2ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
89	Resp IJ AT	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
90	Phare IJ	2ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
91	IJ AT	2ème	Cloisons - A, E, F - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Mur - B, C - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
92	Salle de formation E.F Vidocq	2ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
93	Prévention et partenariat accès aux soins et à la santé	3ème	Mur sur extérieur - A, B, C, D - Enduit sur béton	Document consulté	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
94	Prévention	3ème	Cloisons - A, B, C - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - E, F - Enduit sur béton	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
95	Maintenance	3ème	Cloisons - A, B, Centre, Centre, D, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
96	DPO PCA PSSI	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
97	Resp bureau d'études informatiques	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
98	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
99	Président du conseil	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
100	Directrice adjointe	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
101	Bureau itinérant direction n°1	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
102	Bureau itinérant direction n°2	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
103	Salle de réunion directrice	3ème	Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Motif - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
			Mur - B - Enduit sur béton	Document consulté	Non
104	Directrice	3ème	Mur sur extérieur - B - Enduit sur béton	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
105	Secrétariat de direction	3ème	Cloisons - A, C, D, H - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - B, D, E, F, G - Enduit sur béton	Document consulté	Non
			Plafond - Noir - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, H - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
106	Salle de pause directrice	3ème	Cloisons - A, B, C, D, E - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - F - Enduit sur béton	Document consulté	Non
			Plafond - Noire - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Pleine - Dalles de faux plafonds		Non
107	Cuisine directrice	3ème	Cloisons - A, B, C, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
108	Sous directrice de direction des ressources	3ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - D - Enduit sur béton	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
109	Resp gestion des ressources humaines	3ème	Cloisons - A, B, C, D, F - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - E - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
110	Resp GPEC	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
111	Formation professionnelle	3ème	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
112	Juriste en droit social	3ème	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
113	GPEC recrutement	3ème	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
114	RH chef de projet	3ème	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
115	Communication marketing	3ème	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - Brisis - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
116	Gestion du patrimoine	3ème	Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Moucheté - Dalles de faux plafonds		Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
117	Resp gestion immobilière	3ème	Cloisons - C - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
118	Resp relation client	3ème	Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
119	Local syndical	3ème	Cloisons - A, B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
				contient pas d'amiante	
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
			Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Document consulté	Non
120	Resp adjoint prévention	3ème	Cloisons - A - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur - B, C - Enduit sur béton	Document consulté	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Document consulté	Non
121	Salle de restauration	4ème	Mur sur extérieur - D - Enduit sur béton		Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds iso		Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre		Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds pleine		Non
			Mur - A - Enduit		Non
122	Précarité	4ème	Cloisons - B - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
123	Resp phare	4ème	Cloisons - A, B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - B - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
124	Comité social économique	4ème	Mur - A, B, C, D - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
125	Phare epica	4ème	Cloisons - C, E, F, G - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - D - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - H - Enduit sur béton		Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B - Plaque de plâtre / Carreau plâtre		Non
126	Superviseur phare epica	4ème	Cloisons - A, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - B - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
127	Resp TRAM FSP télétransmission réclamation PS	4ème	Cloisons - A, C - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - B - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			Cloisons - D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
128	Frais de santé	4ème	Cloisons - A, E - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - F - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - B - Enduit sur béton		Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - C, D - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
129	Resp d'unité pole frais de santé	4ème	Cloisons - B, D - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - C - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
130	MOAD	4ème	Cloisons - H - Panneaux de cloisons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - G - Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - F - Enduit sur béton	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles de faux plafonds	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B, C, D, E - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Résultat d'analyse	Non
131	Local ventilation A	5ème	Mur - Centre - Joint d'assemblage et Blocs bétons		Non
			Mur - Toutes zones - Béton		Non
			Plafond - Béton		Non
			Sol - Béton		Non
132	Local ventilation B	5ème	Mur - Toutes zones - Béton		Non
			Mur - Centre - Joint d'assemblage et Blocs bétons		Non
			Plafond - Béton		Non
			Sol - Béton		Non
133	Cuisine	4ème	Cloisons - A, B, C, D, E, F - PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Béton	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - A, B, C, D, E, F - Plaque de plâtre avec calicot enduit		Non
134	Circulation n°4	3ème	Mur - Mur extérieur - Enduit		Non
135	Circulation n°5	3ème	Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
136	Circulation n°6	1er	Mur - Mur extérieur - Enduit		Non
136	Circulation n°6	1er	Faux-plafond - Isolé - Plafond - Dalles de faux plafonds		Non
137	Toiture	5ème	Toiture - Toutes zones - Revêtement bitumineux type ardoisé	Résultat d'analyse	Non
			Toiture - Toutes zones - Revêtement bitumineux type pax alu	Résultat d'analyse	Non
			Toiture - Toutes zones - Isolants solides	Résultat d'analyse	Non
			Dalle - Toutes zones - Béton	Résultat d'analyse	Non
138	Facade	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Enduit	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Sous bardage extérieur - Mur extérieur - Enduit	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Rouge - Mur extérieur - Enduit	Résultat d'analyse	Non
139	Gaine de ventilation	3ème	Gaine - Toutes zones - Poussière résiduelle	Résultat d'analyse	Oui

Amiante

6.3 COMMENTAIRE SUR LA MISSION

Nous avons fait un prélèvement des résidus dans une bouche de ventilation au 3^{ème} étage, ce prélèvement étant revenu positif, il y a une forte probabilité que les sorties de gaines communicant avec le lieu du prélèvement présente aussi la présence volatile de résidu amianté, nous préconisons de poser des pompes pour faire une mesure d'empoussièrement des pièces ou son présente des bouche des ventilation et dans les pièces annexes communicante.

Nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour effectuer des investigations complémentaires.

6.4 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE

En cas de mission de repérage portant **sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation**, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives »** (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant **sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation**, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier technique amiante »** (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant **sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement**, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il **communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti** ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION



ELEMENT : Plafond

Emplacement

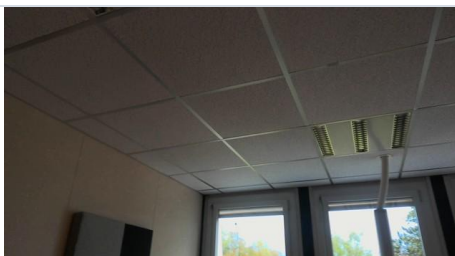

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - Chirurgien dentiste conseil	Référence du sondage	S037
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation B	Référence du sondage	S007
Matériau	Joint d'assemblage et Blocs bétons	Localisation	Mur - Centre
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Sol

Emplacement




Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation B	Référence du sondage	S005
Matériau	Béton	Localisation	Sol - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

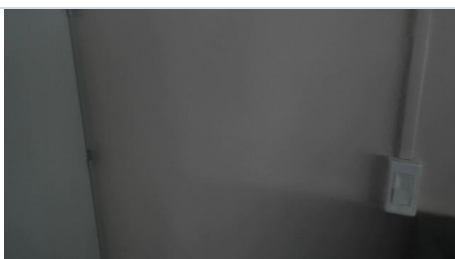

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Frais de santé	Référence du sondage	S020
Matériau	Enduit sur béton	Localisation	Mur sur extérieur - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation A	Référence du sondage	S003
Matériau	Joint d'assemblage et Blocs bétons	Localisation	Mur - Centre
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation A	Référence du sondage	S002
Matériau	Béton	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation A	Référence du sondage	S004
Matériau	Béton	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Sol

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation A	Référence du sondage	S001
Matériau	Béton	Localisation	Sol - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation B	Référence du sondage	S006
Matériau	Béton	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement




Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Directrice adjointe	Référence du sondage	S025
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement

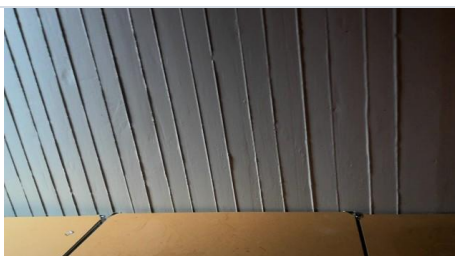


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - Local stockage	Référence du sondage	S036
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

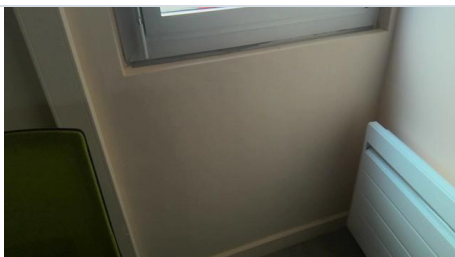


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Phare epica	Référence du sondage	S018
Matériau	Enduit sur béton	Localisation	Mur sur extérieur - H
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

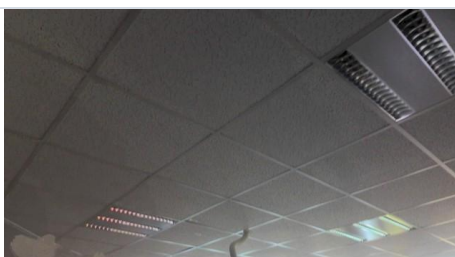


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Phare epica	Référence du sondage	S019
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cloisons

Emplacement

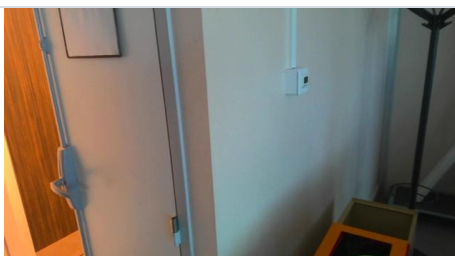


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Phare epica	Référence du sondage	S017
Matériau	Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Localisation	Cloisons - A, B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

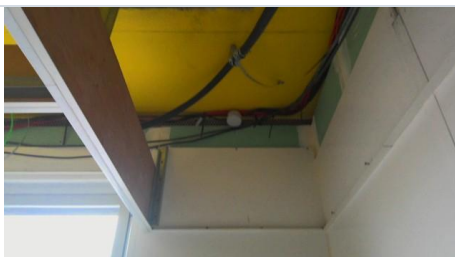


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Cuisine	Référence du sondage	S014
Matériau	Plaque de plâtre avec calicot enduit	Localisation	Mur sur extérieur - A, B, C, D, E, F
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

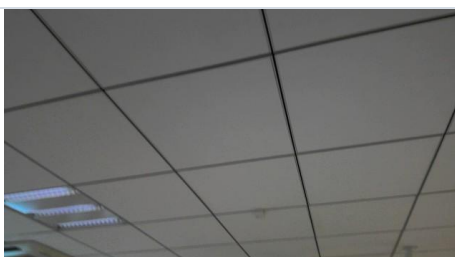

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Secrétariat de direction	Référence du sondage	S026
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond Noir
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - Secrétaire service social	Référence du sondage	S039
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - Local stockage	Référence du sondage	S035
Matériau	Enduit sur béton	Localisation	Mur sur extérieur - C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Circulation n°5	Référence du sondage	S022
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - Mur extérieur
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement




Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	5ème - Local ventilation B	Référence du sondage	S008
Matériau	Béton	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

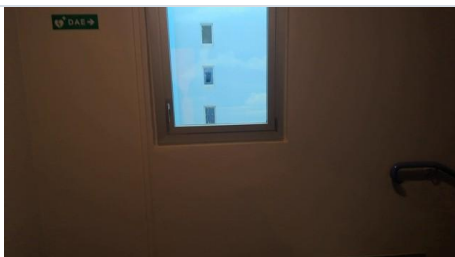


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er au 4ème - Escaliers sur patio	Référence du sondage	S015
Matériau	Enduit	Localisation	Mur sur extérieur - Mur extérieur 1
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

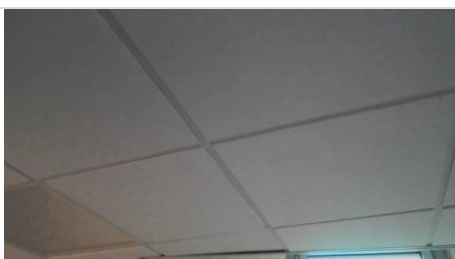

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Salle de pause directrice	Référence du sondage	S027
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond Pleine
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement




Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Gestion du patrimoine	Référence du sondage	S024
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond Moucheté
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

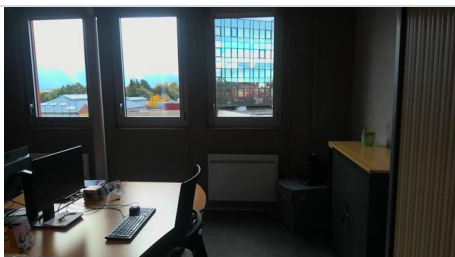


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	2ème - Délégués Numériques en santé	Référence du sondage	S029
Matériau	Enduit sur béton	Localisation	Mur sur extérieur - A, B, C, D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

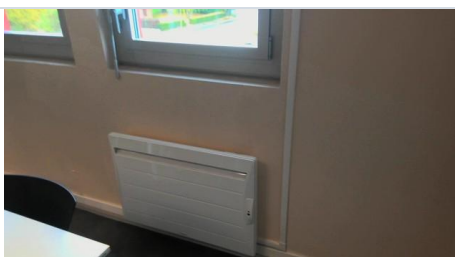

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	2ème - Salle de formation Violette Leduc	Référence du sondage	S028
Matériau	Enduit sur béton	Localisation	Mur sur extérieur - A, B, C, D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement




Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Circulation n°4	Référence du sondage	S021
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - Mur extérieur
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

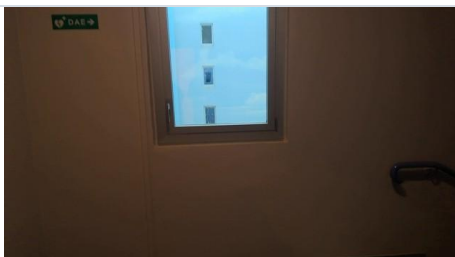

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er au 4ème - Escaliers sur patio	Référence du sondage	S016
Matériau	Enduit	Localisation	Mur sur extérieur - Mur extérieur 2
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement




Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Salle de réunion Maximilien Robespierre	Référence du sondage	S023
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

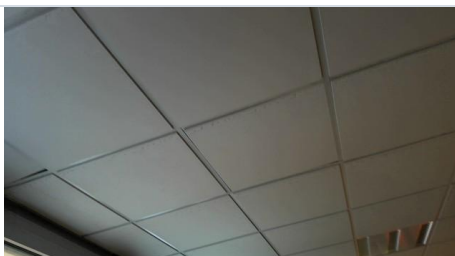


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Salle de restauration	Référence du sondage	S012
Matériau	Dalles de faux plafonds pleine	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

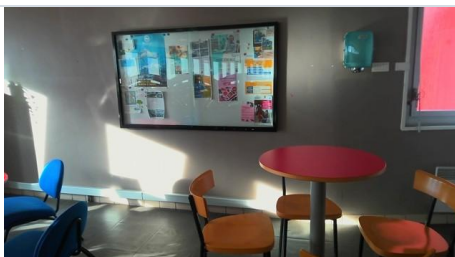


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Salle de restauration	Référence du sondage	S011
Matériau	Enduit sur béton	Localisation	Mur sur extérieur - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	P208		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

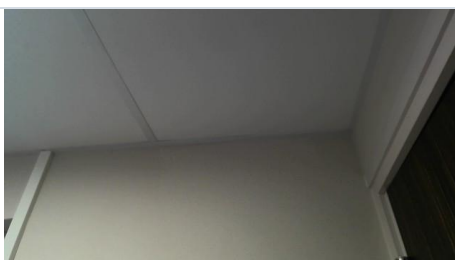


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	3ème - Circulation n°4	Référence du sondage	S038
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Cloisons

Emplacement

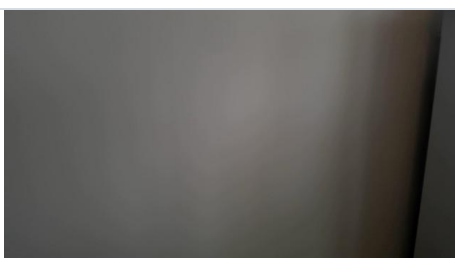


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Salle de restauration	Référence du sondage	S009
Matériau	Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Localisation	Cloisons - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Mur

Emplacement

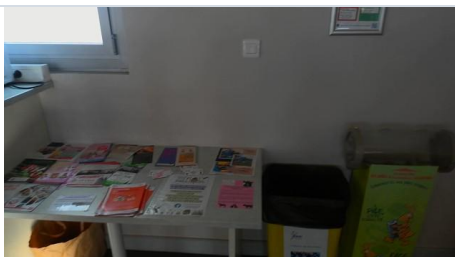


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Salle de restauration	Référence du sondage	S013
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement

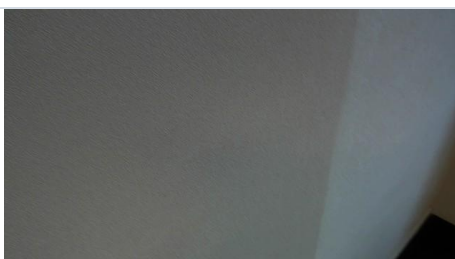


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - PFS Plateau B	Référence du sondage	S032
Matériau	Enduit sur béton	Localisation	Mur sur extérieur - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plafond

Emplacement

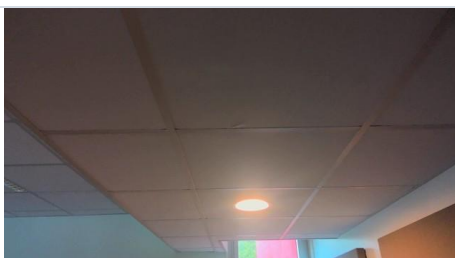


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - PFS Plateau B	Référence du sondage	S031
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Cloisons

Emplacement

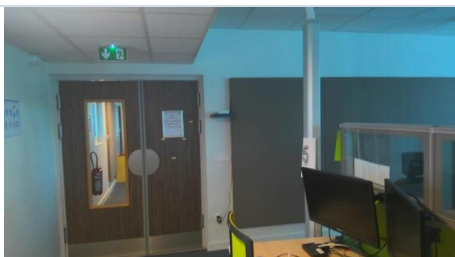

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - PFS Plateau B	Référence du sondage	S030
Matériau	Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Localisation	Cloisons - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur sur extérieur

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - PFS Plateau B	Référence du sondage	S033
Matériau	Enduit	Localisation	Mur sur extérieur - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement




Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er - Circulation n°6	Référence du sondage	S034
Matériau	Dalles de faux plafonds	Localisation	Faux-plafond - Plafond Isolé
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

Amiante



ELEMENT : Plafond

Emplacement

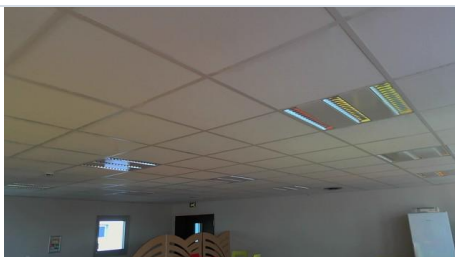


Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	
Pièce ou local	4ème - Salle de restauration	Référence du sondage	S010
Matériau	Dalles de faux plafonds iso	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



PRELEVEMENT : P001

Emplacement

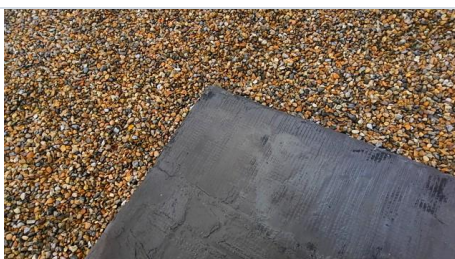

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	5ème - Toiture	Référence du sondage	S040
Matériau	Revêtement bitumineux type ardoisé	Localisation	Toiture - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Revêtement bitumineux type ardoisé		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	5ème - Toiture	Référence du sondage	S041
Matériau	Revêtement bitumineux type pax alu	Localisation	Toiture - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Revêtement bitumineux type pax alu		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P003

Emplacement

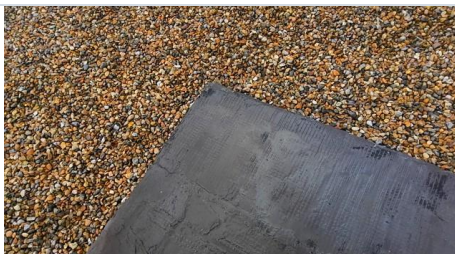

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	5ème - Toiture	Référence du sondage	S042
Matériau	Isolants solides	Localisation	Toiture - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolants solides		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau de type aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P004

Emplacement

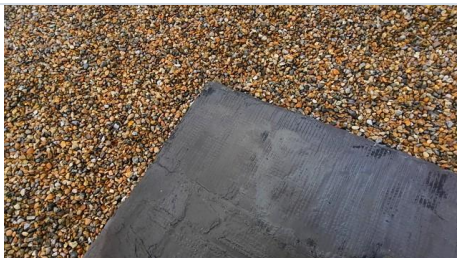

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	5ème - Toiture	Référence du sondage	S043
Matériau	Béton	Localisation	Dalle - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type aluminium en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P005

Emplacement

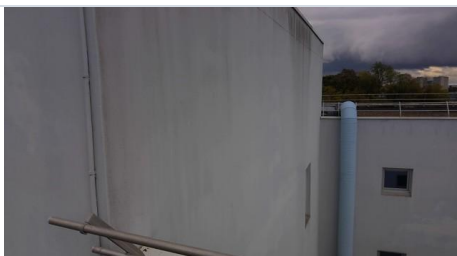

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	Extérieur - Facade	Référence du sondage	S044
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante



PRELEVEMENT : P006

Emplacement

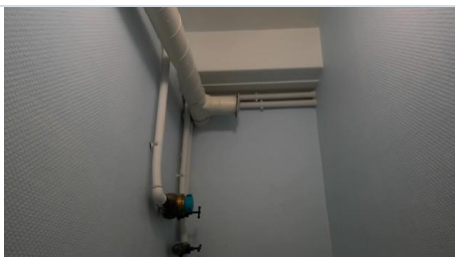

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	3ème - Gaine de ventilation	Référence du sondage	S045
Matériau	Poussière résiduelle	Localisation	Gaine - Toutes zones

Résultat amiante



PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Poussière résiduelle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau souple (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	Extérieur - Facade	Référence du sondage	S046
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - Mur extérieur Rouge

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P008

Emplacement

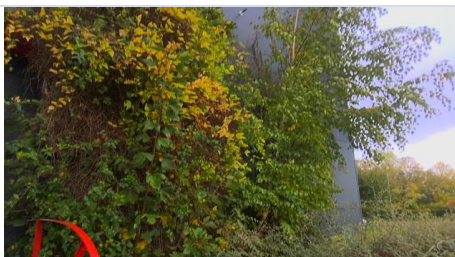

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	CHARLES Julie
Numéro de dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	20/10/2025
Pièce ou local	Extérieur - Facade	Référence du sondage	S047
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - Mur extérieur Sous bardage extérieur
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-RI-061906-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)


ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

Croquis N°1

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	1/7	Version	0
Date	07/11/2025		
Intervenant	CHARLES Julie		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	1er SS	N° lot	
Commentaire			

Légende

Plan de masse

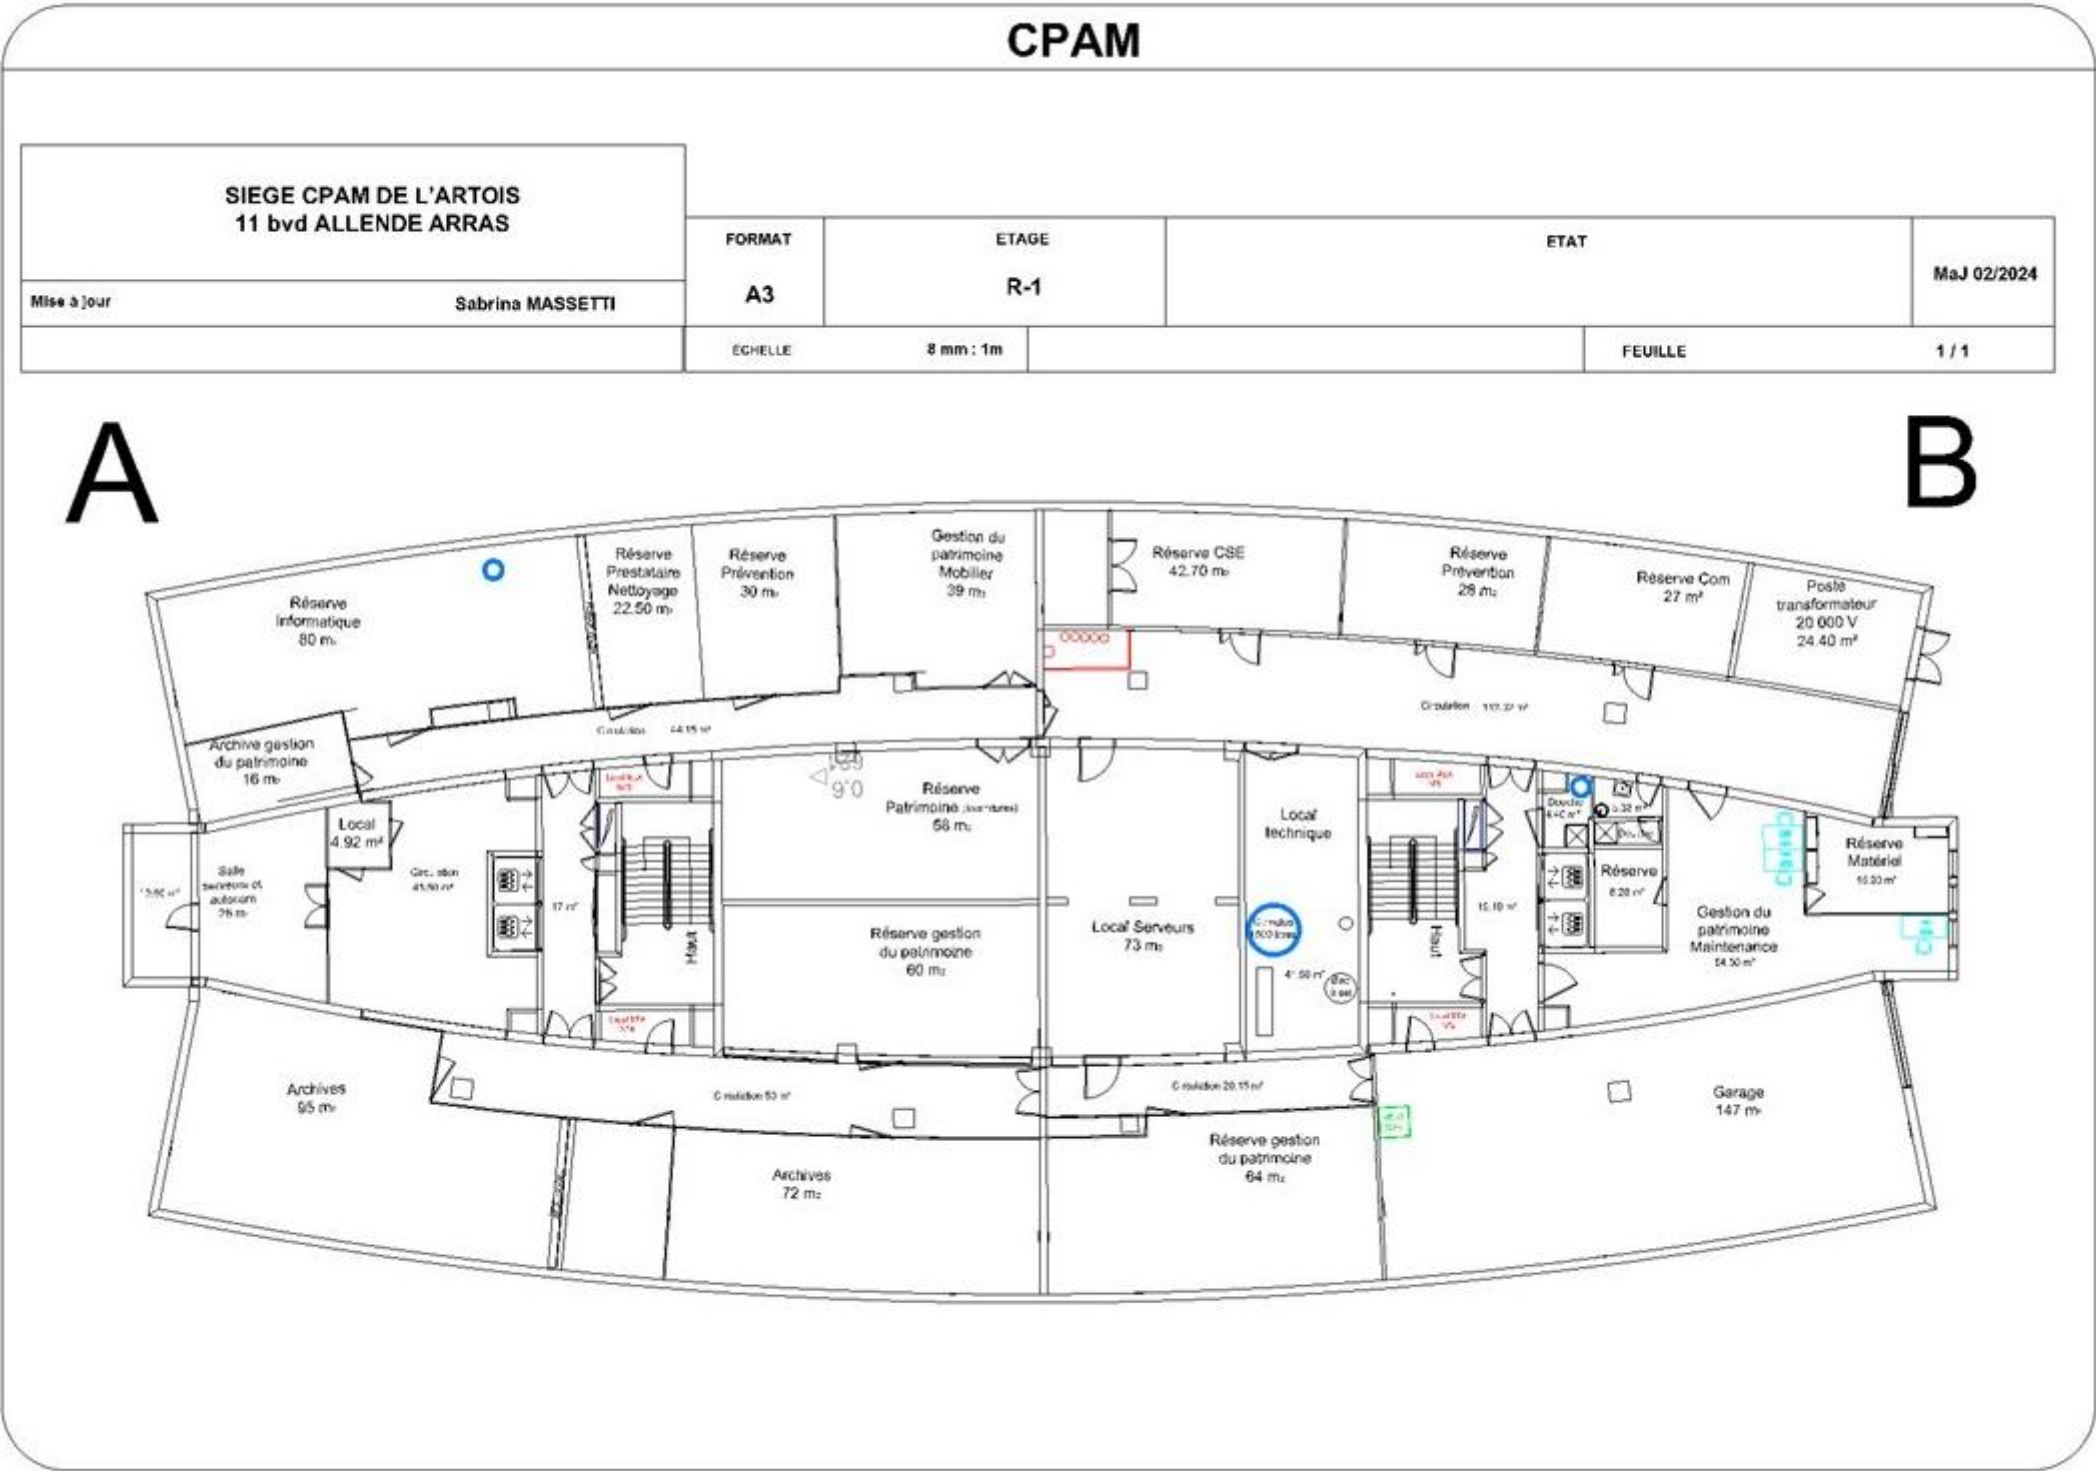


Croquis N°2

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	2/7	Version	0
Date	07/11/2025		
Intervenant	CHARLES Julie		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	RDC	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

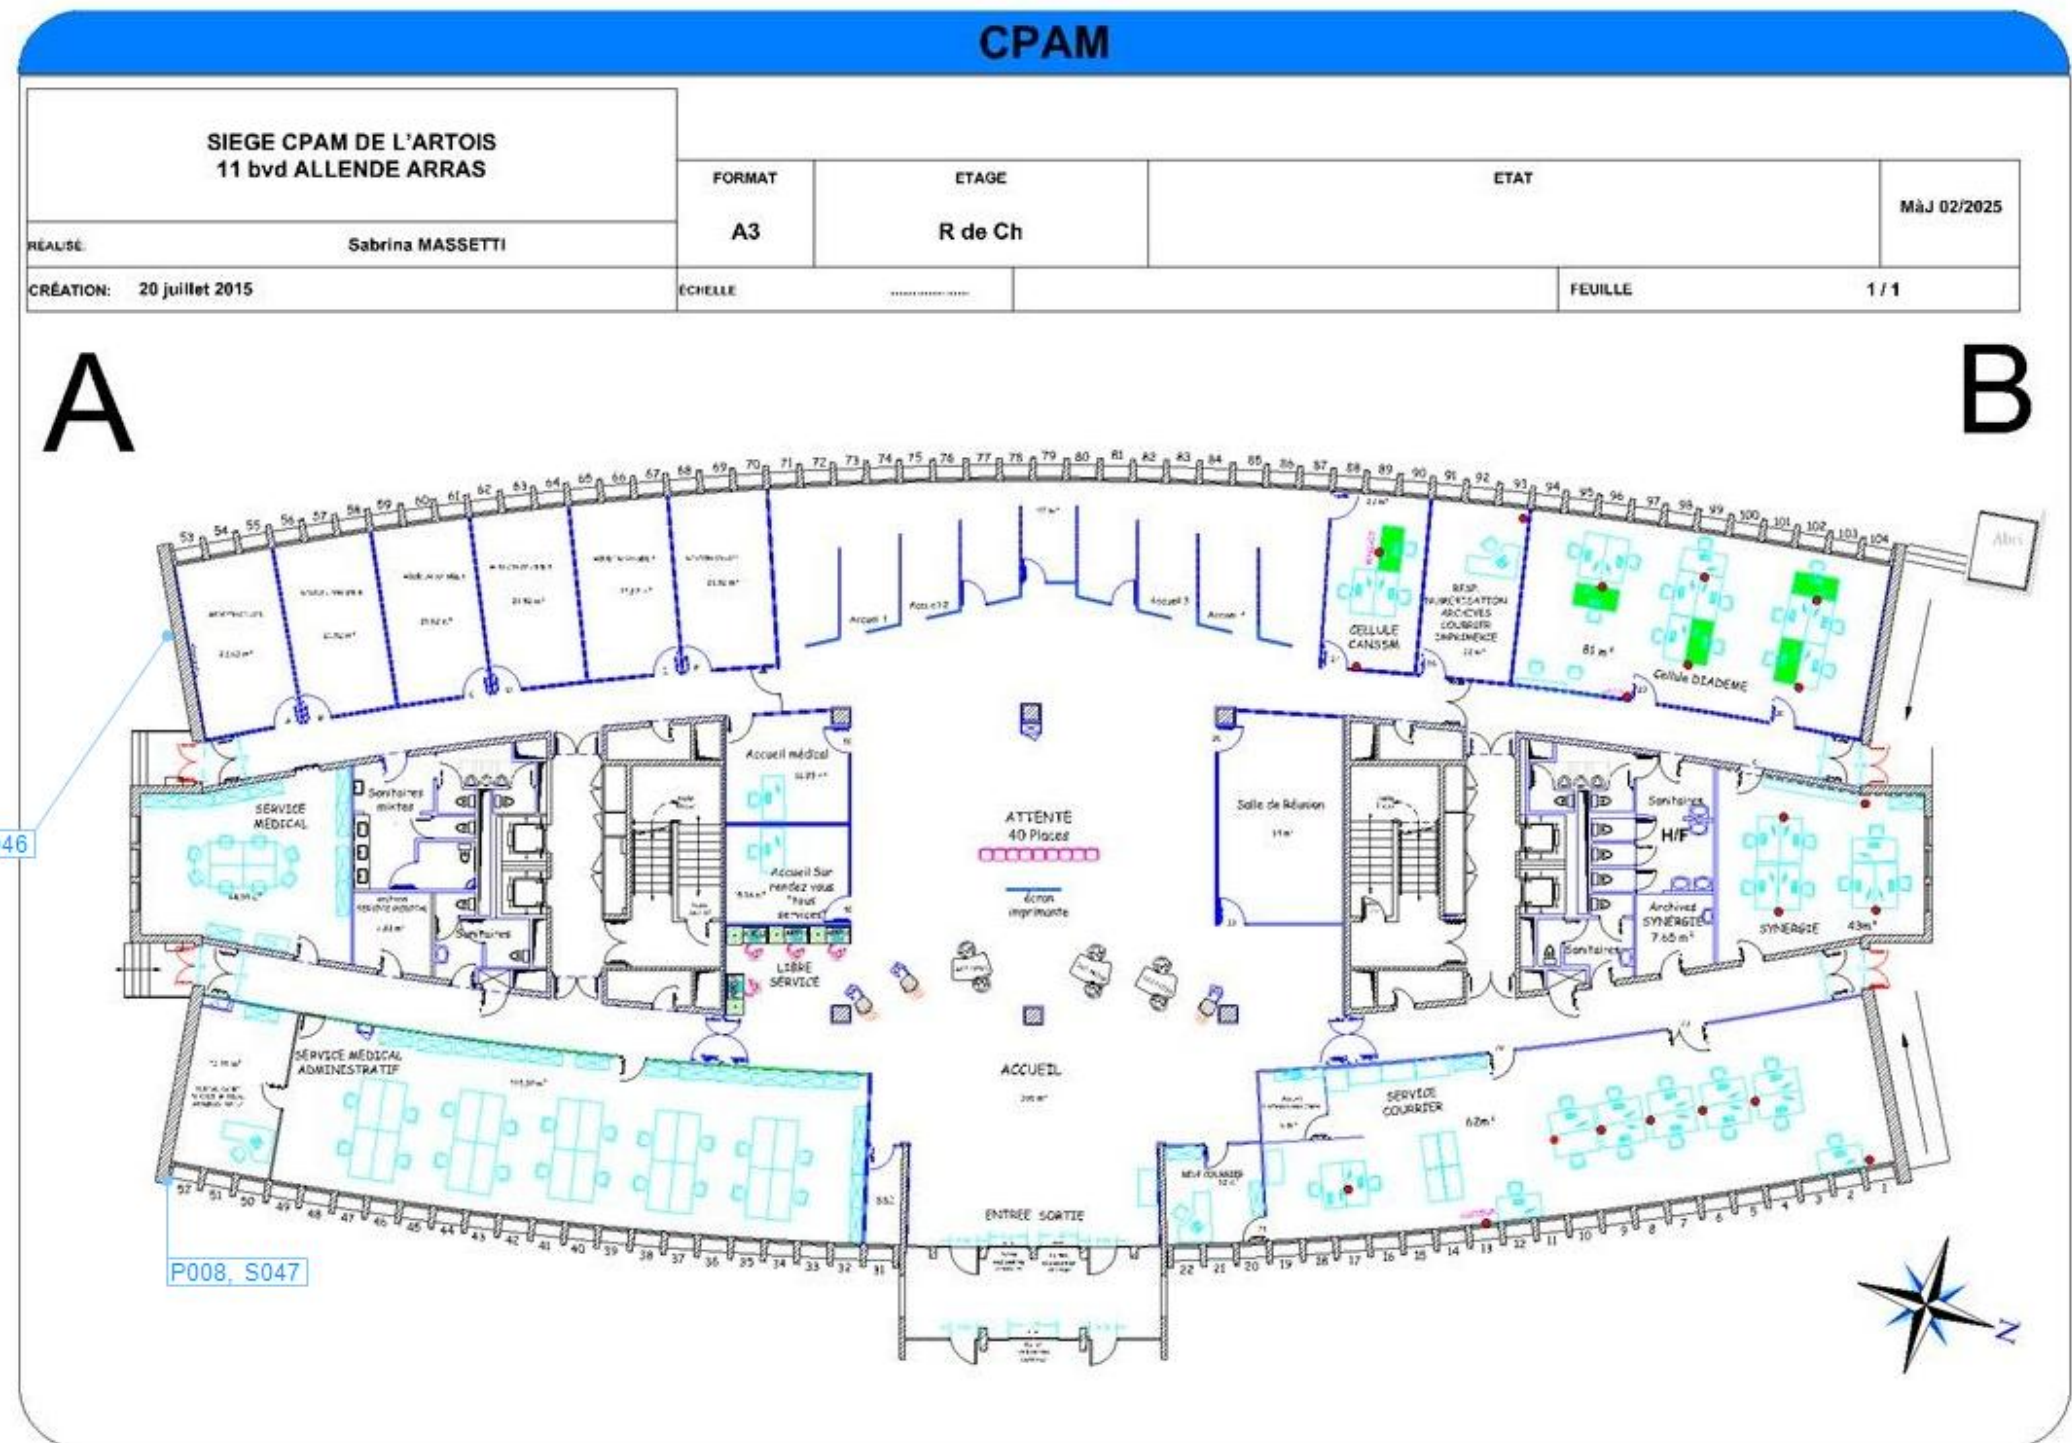


Croquis N°1

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	3/7	Version	0
Date	07/11/2025		
Intervenant	CHARLES Julie		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	1er	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

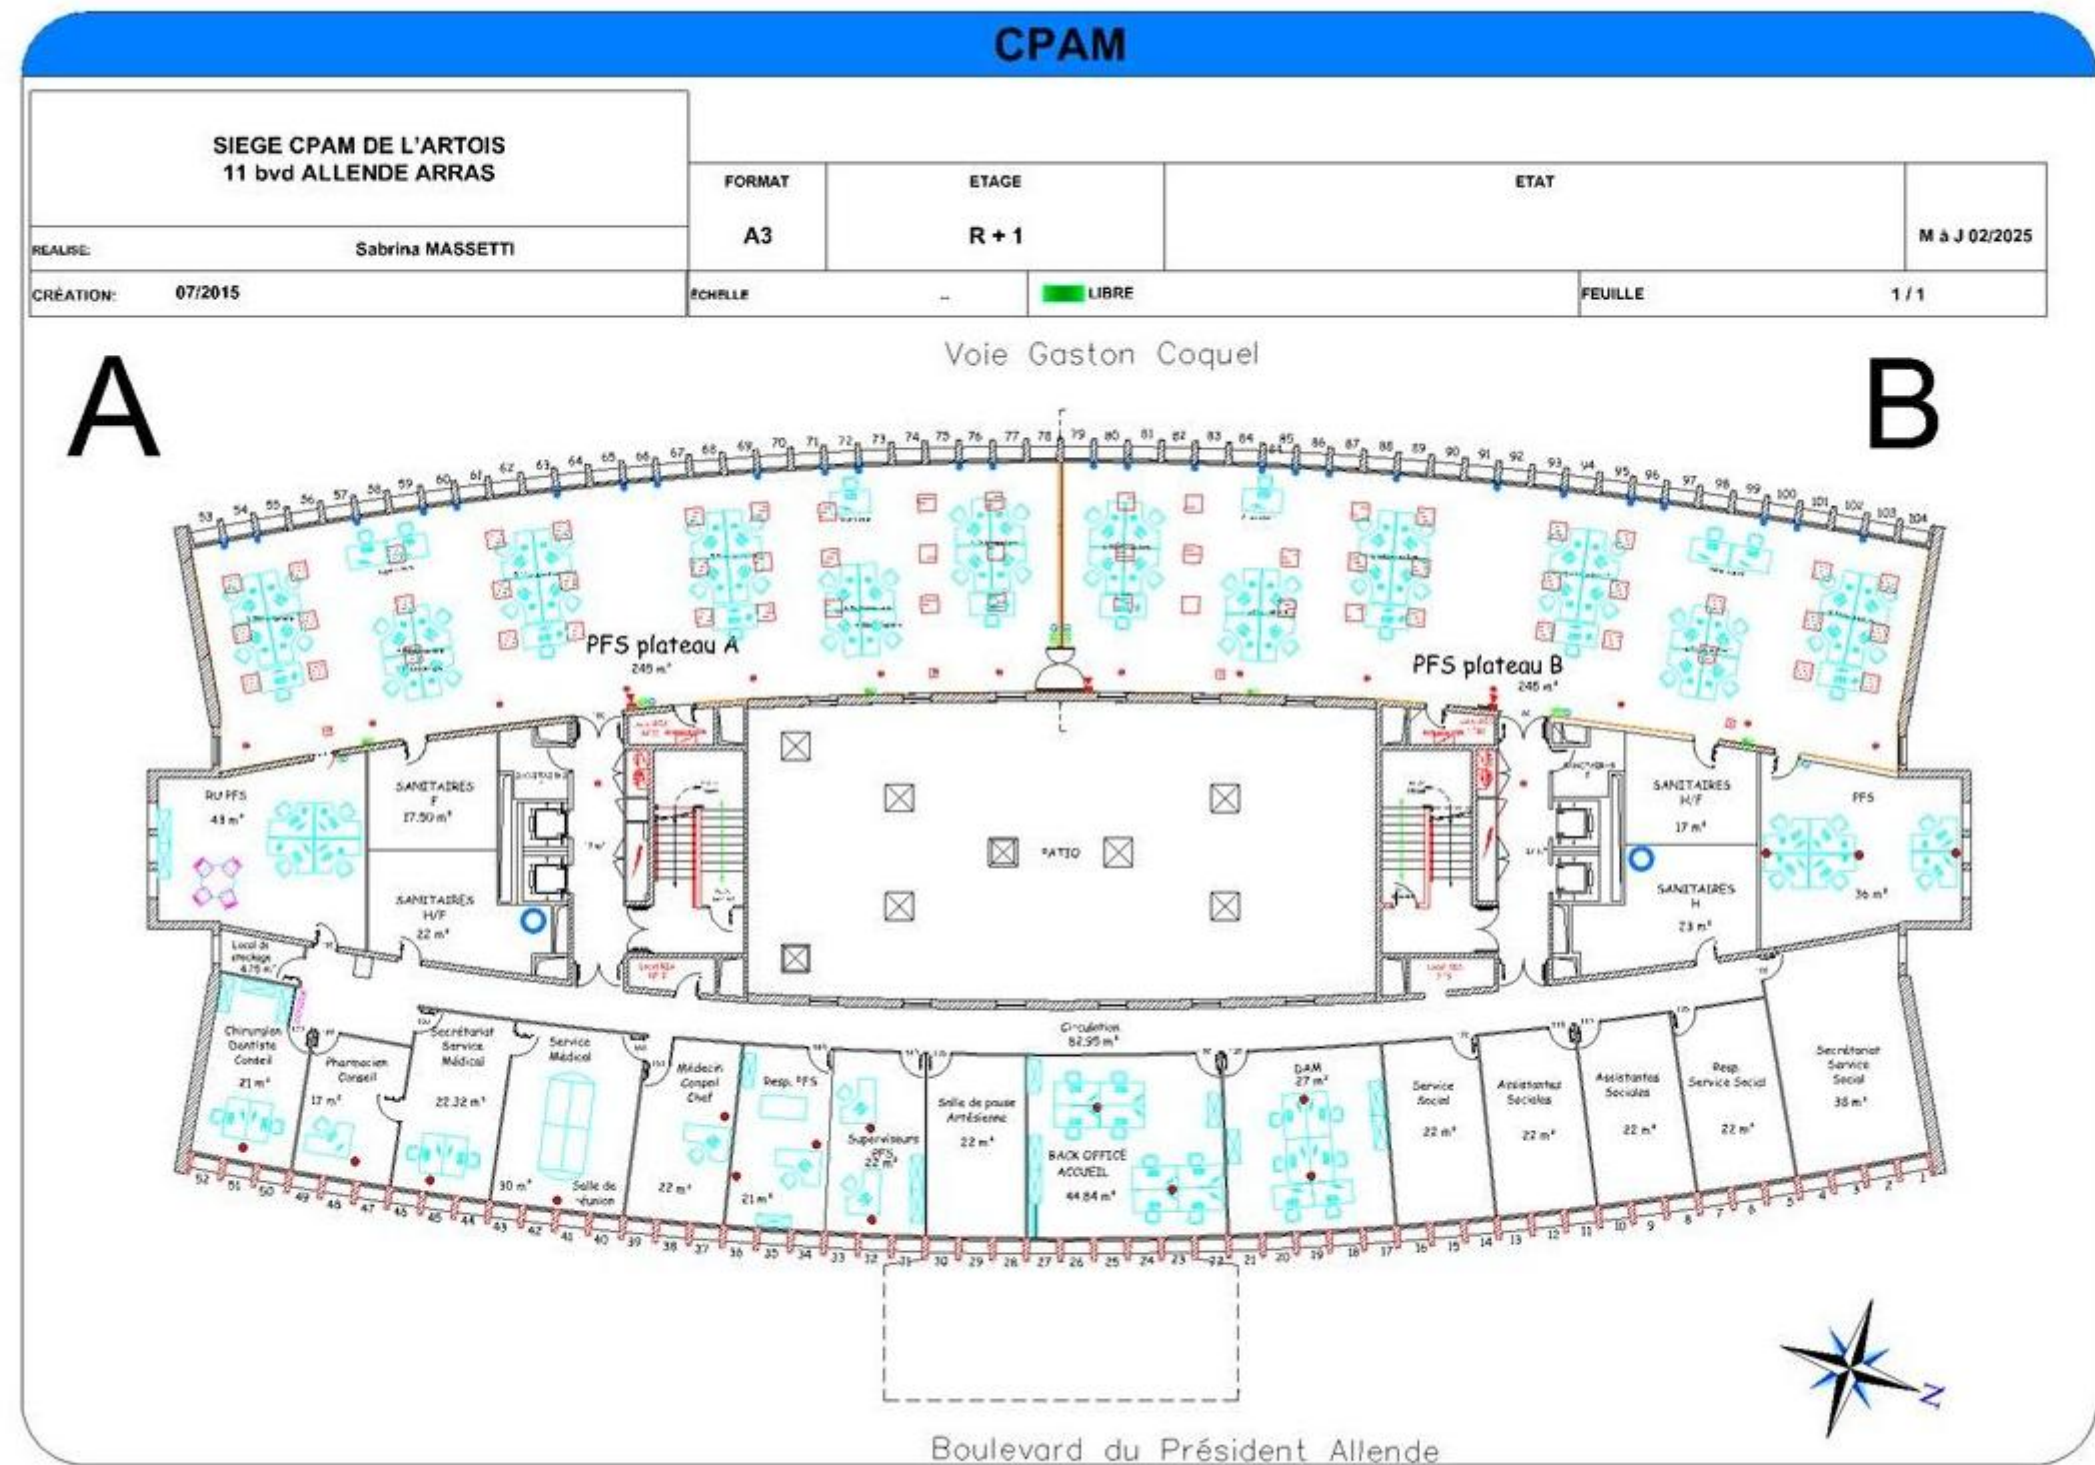


Croquis N°4

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	4/7	Version	0
Date	07/11/2025		
Intervenant	CHARLES Julie		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	2ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

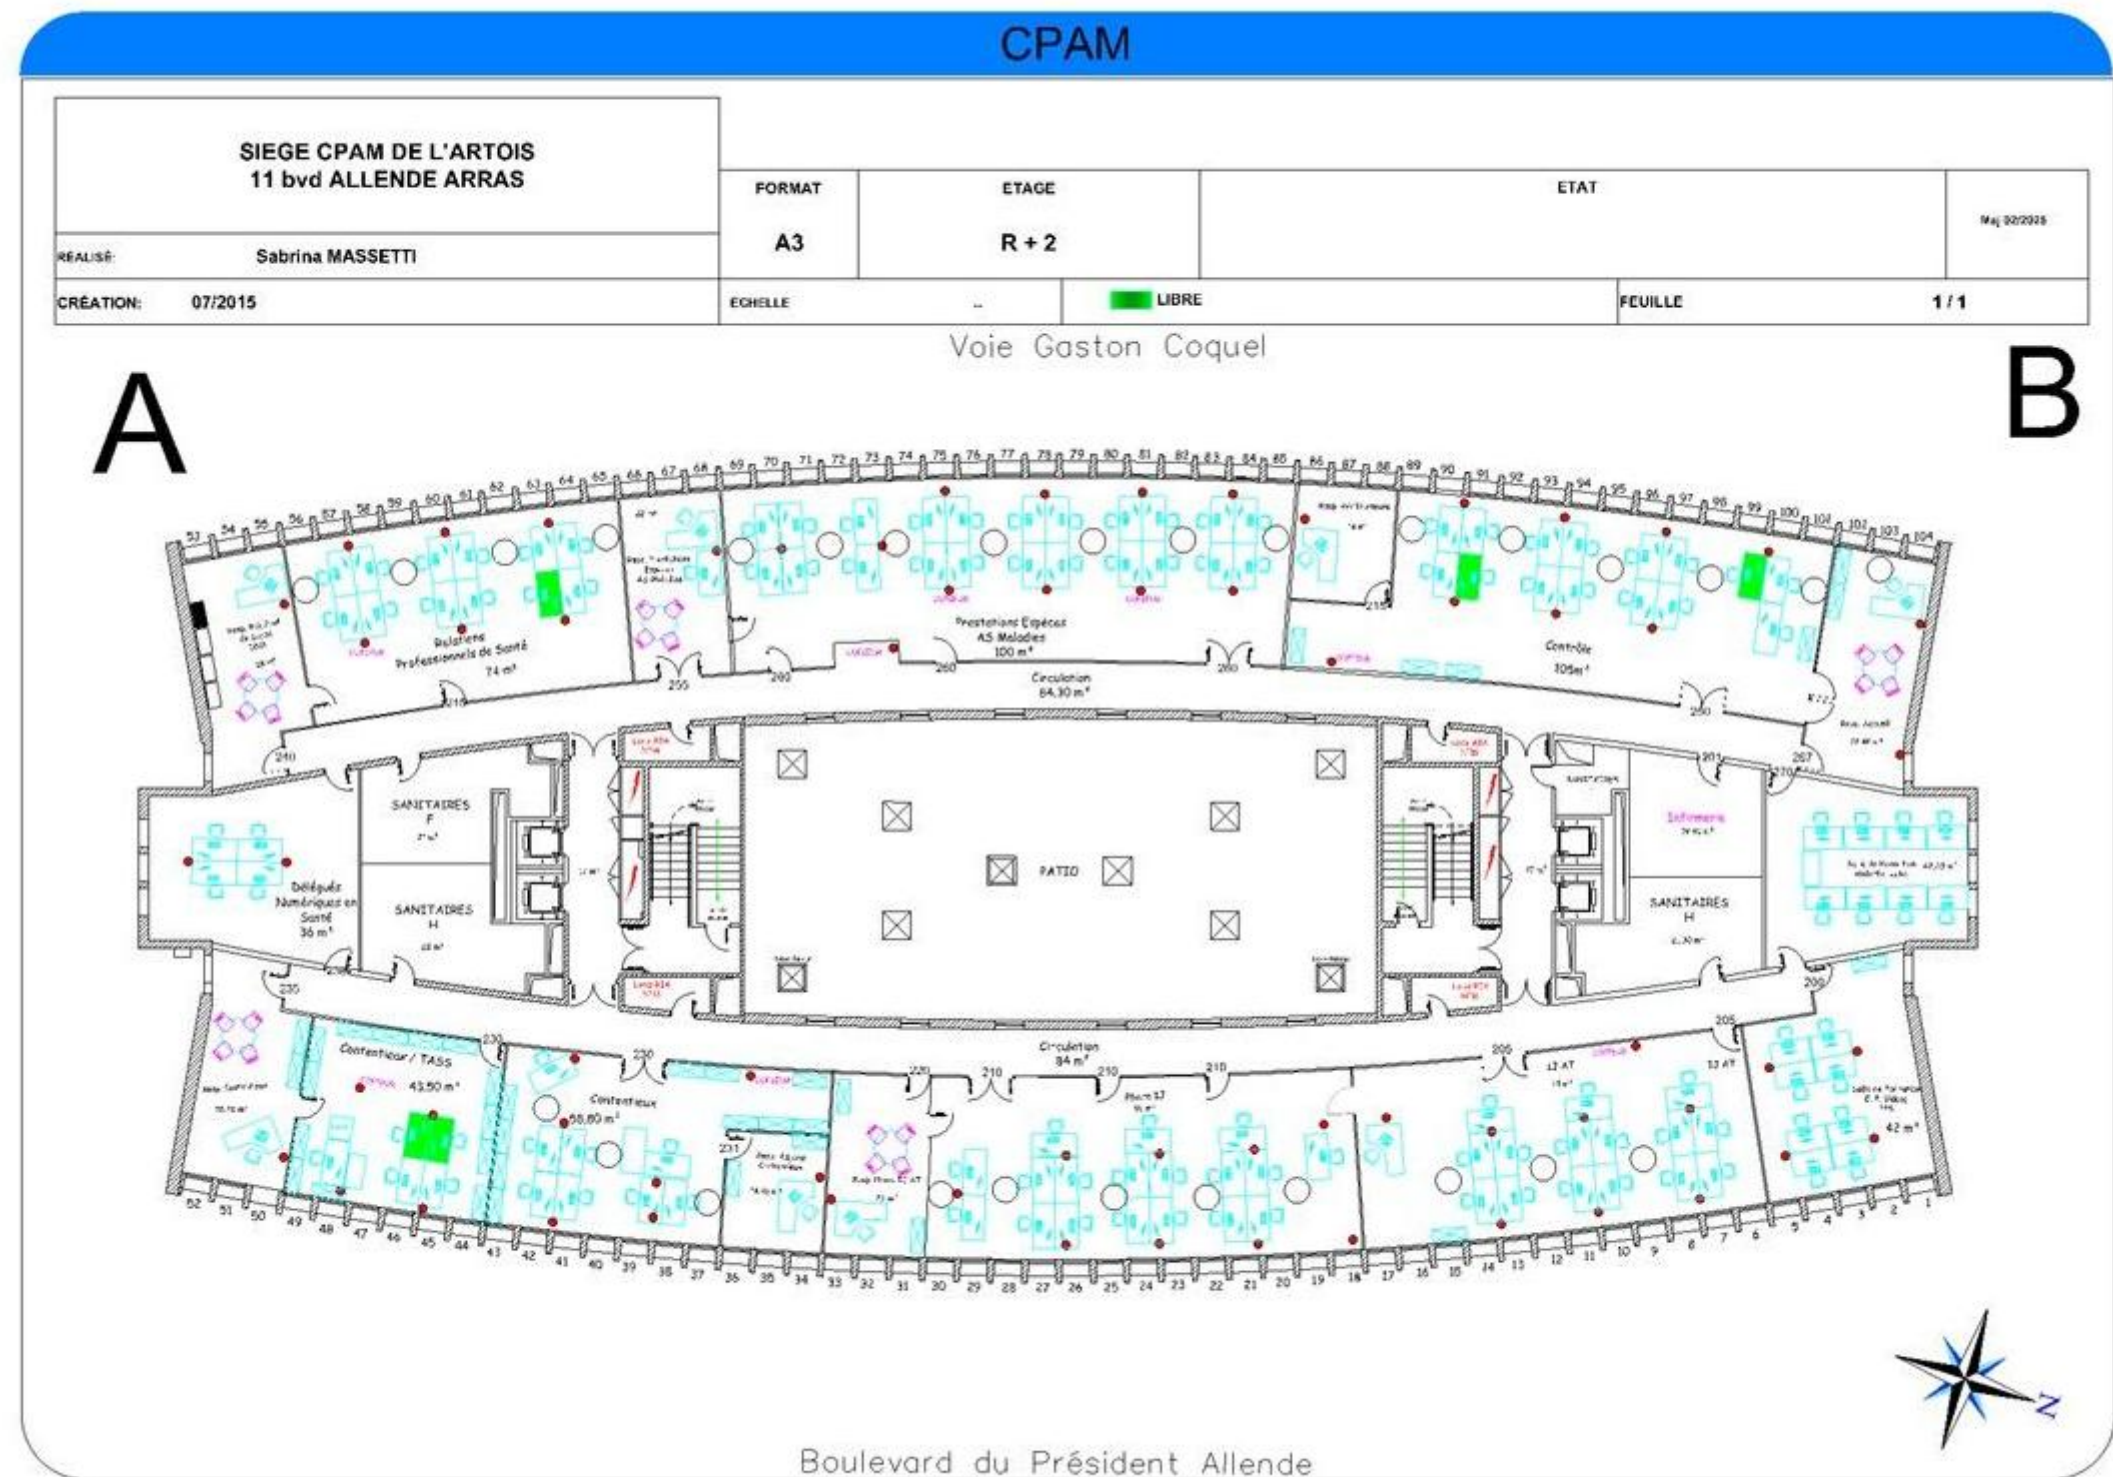


Croquis N°5

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	5/7	Version	0
Date	07/11/2025		
Intervenant	CHARLES Julie		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	3ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

- Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)
- Présence de produits et/ou matériaux contenant de l'amiante

Plan de masse

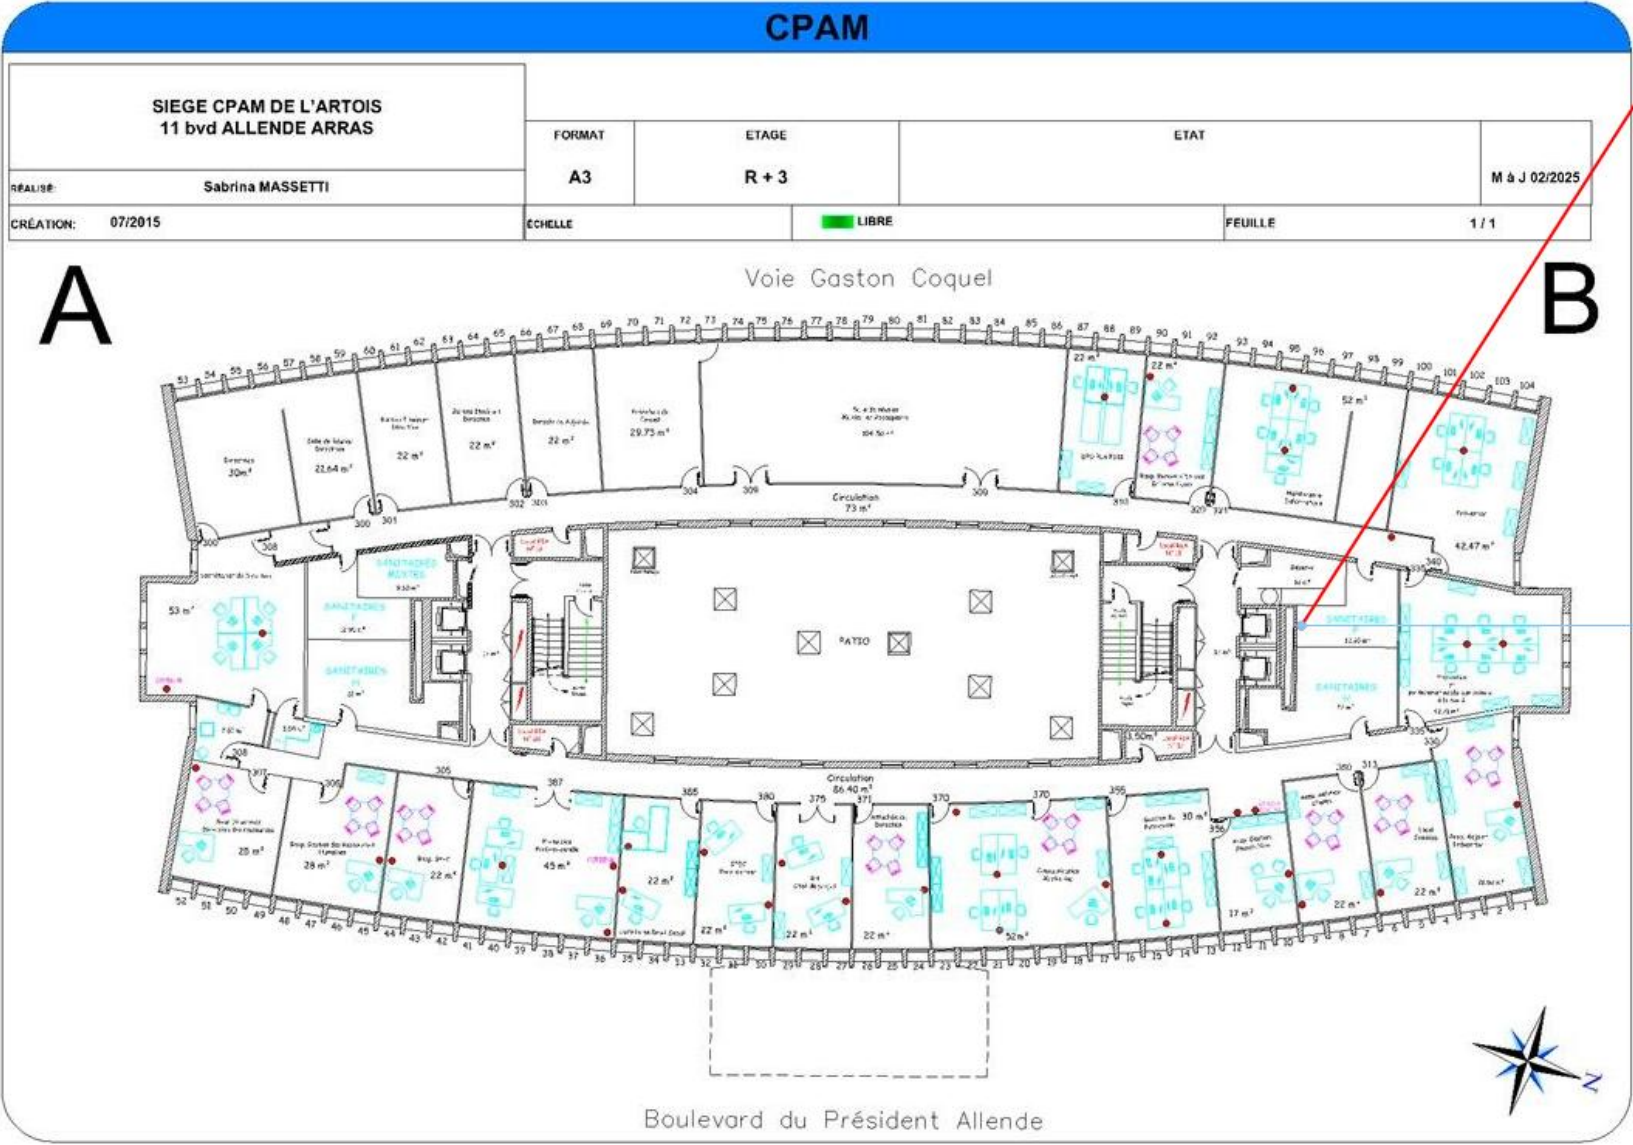

Z063 S045 P006, Poussière résiduelle
Présence d'amiante

Dans les gaines de ventilation ,
les poussières résiduelles après
analyse contiennent de l'amiante.

P006, S045


Croquis N°6

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	6/7	Version	0
Date	07/11/2025		
Intervenant	CHARLES Julie		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	4ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

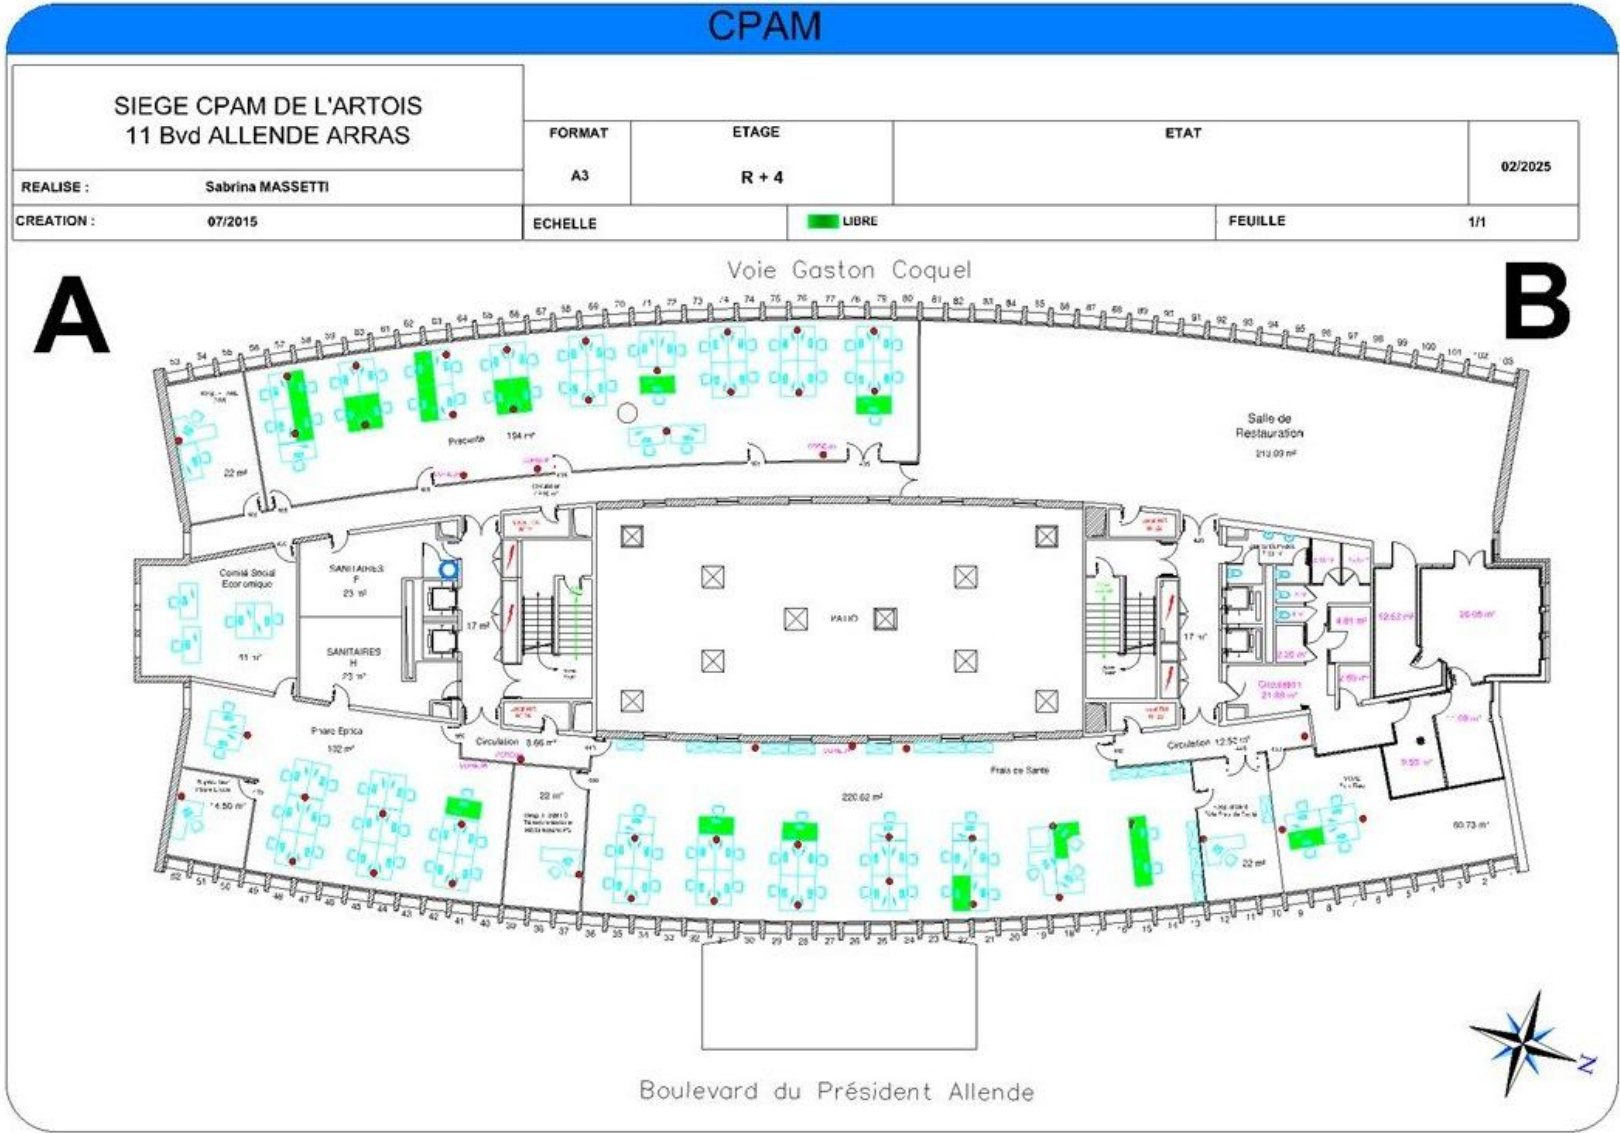

Z063 S045 P006, Poussière résiduelle
Présence d'amiante

Dans les gaines de ventilation ,
les poussières résiduelles après
analyse contiennent de l'amiante.


Croquis N°7

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	126547 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	7/7	Version	0
Date	07/11/2025		
Intervenant	CHARLES Julie		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	5ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

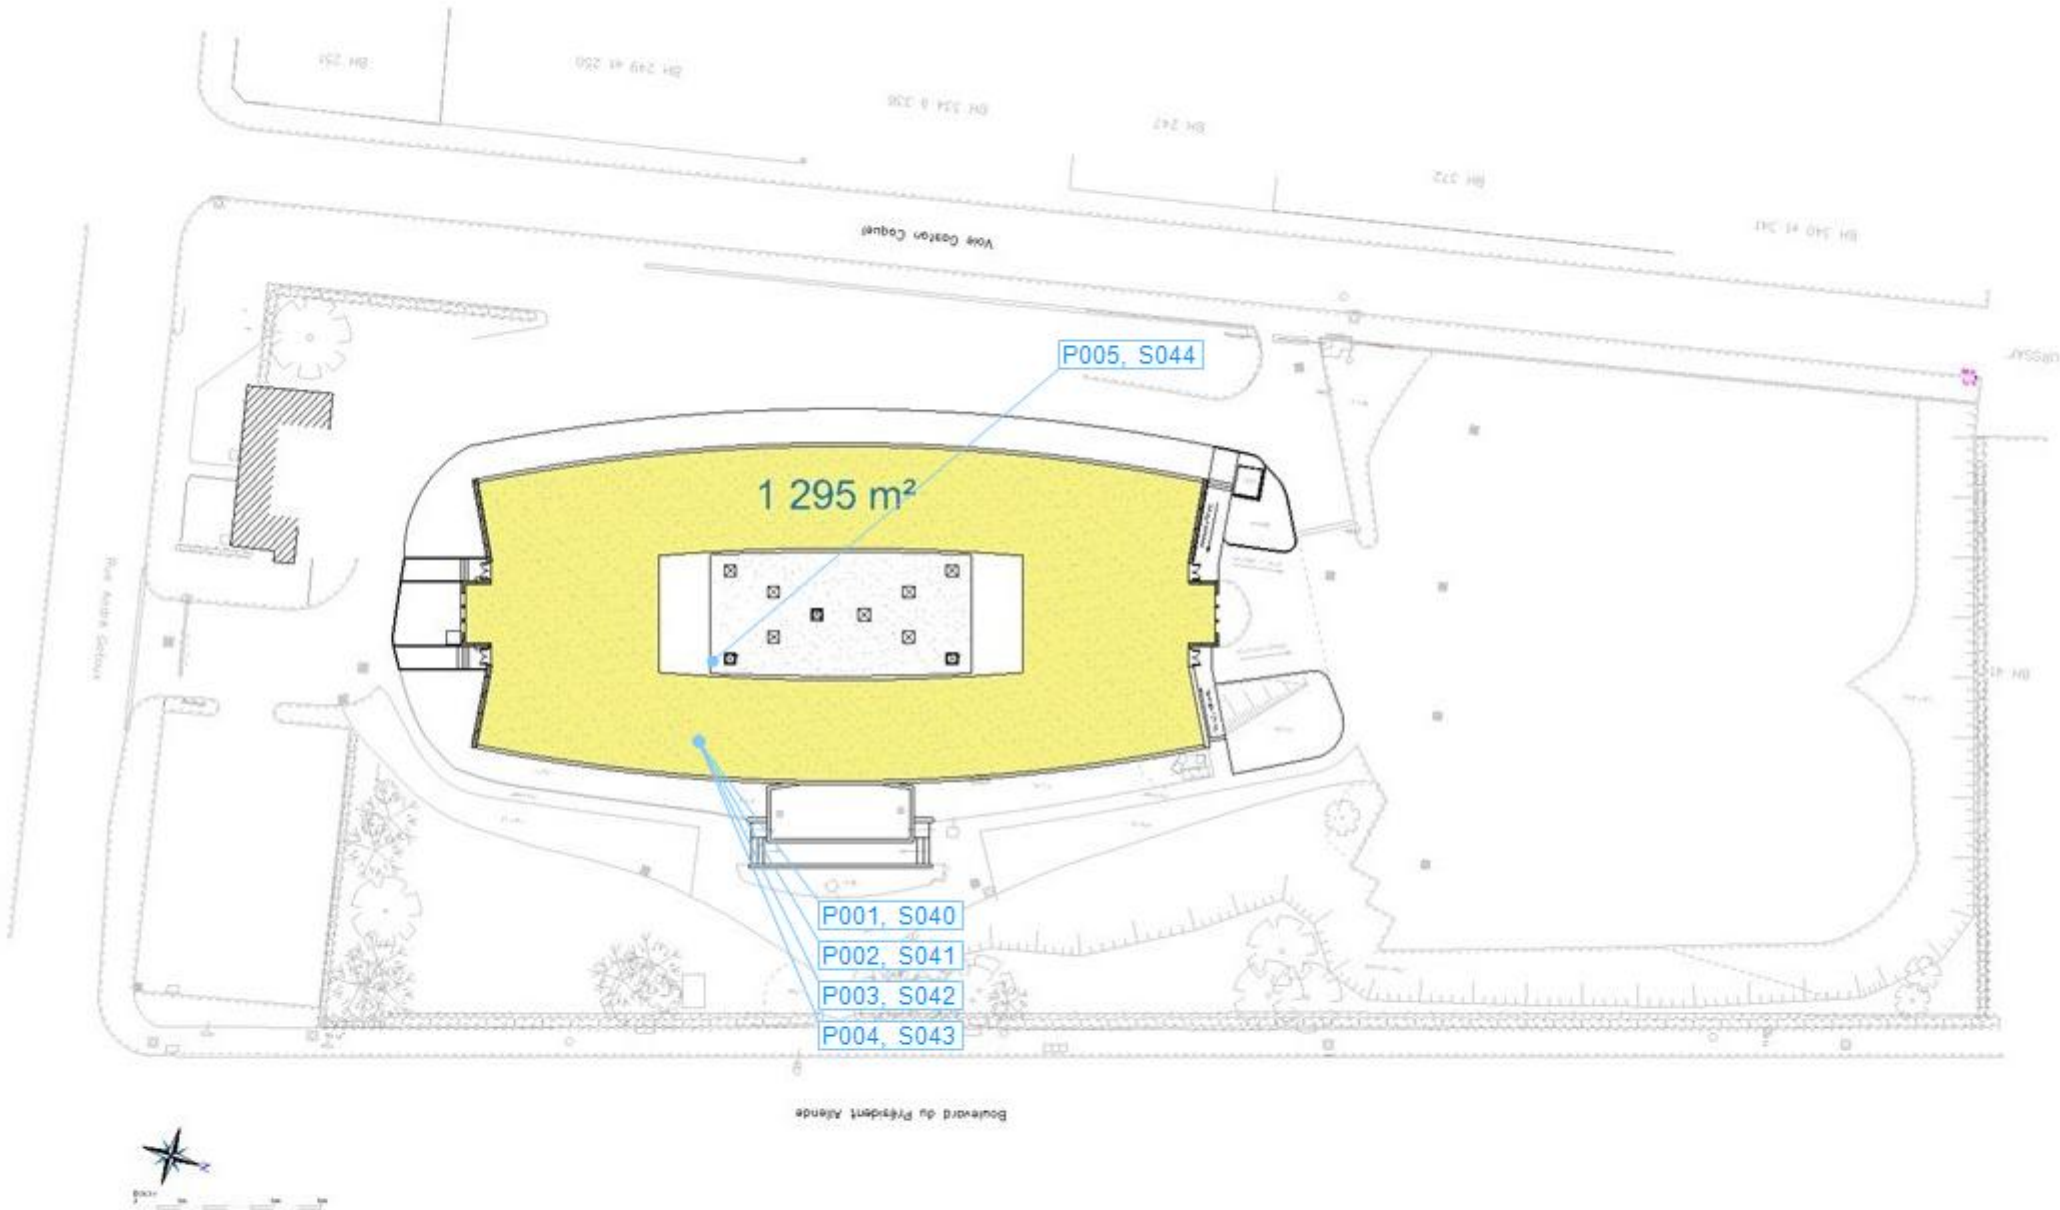



ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE



PV_01820250801632791



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES
Julie CHARLES
Rue Uriane Sorriaux 23
62300 LENS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047638-01

Date d'émission de rapport : 19/08/2025 7:30

Référence dossier Client: 0182025080163279124033 CPAM DE L'ARTOIS A - 11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX - CPAM DE L'ARTOIS

Reçu par MyEasyLab le : 14/08/2025 12:49

Référence dossier N° : 25UV063228

Reçu par le laboratoire le : 14/08/2025

Référence laboratoire N° : 25RI058759

Date d'analyse : 14/08/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-5ème - Local ventilation A - Sol - Sol - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-5ème - Local ventilation A - Toutes zones - Mur - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003-5ème - Local ventilation A - Centre - Mur - Joint d'assemblage et Blocs bétons	Matériau semi-dur de type joint (granulaire) (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P004-5ème - Local ventilation A - Plafond - Plafond - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P005-5ème - Local ventilation B - Sol - Sol - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P006-5ème - Local ventilation B - Toutes zones - Mur - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/6



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047638-01



AB 1609

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-5ème - Local ventilation B - Centre - Mur - Joint d'assemblage et Blocs bétons	Matériau semi-dur de type joint (granulaire) (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P008-5ème - Local ventilation B - Plafond - Plafond - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P009-4ème - Salle de restauration - B - Cloisons - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier carton (marron)	MOLP / TA4R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	P010-4ème - Salle de restauration - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds iso	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P011-4ème - Salle de restauration - D - Mur sur extérieur - Enduit sur béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P012-4ème - Salle de restauration - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds pleine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P013-4ème - Salle de restauration - A - Mur - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/6



Eurofns Environment Testng Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047638-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P014-4ème - Cuisine - A, B, C, D, E, F - Mur sur extérieur - Plaque de plâtre avec calicot enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier carton (blanc)	MOLP / TA4R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015	P015-1er au 4ème - Escaliers sur patio - Mur extérieur - Mur sur extérieur - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P016-1er au 4ème - Escaliers sur patio - Mur extérieur - Mur sur extérieur - Enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	P017-4ème - Phare epica - A, B - Cloisons - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P018-4ème - Phare epica - H - Mur sur extérieur - Enduit sur béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P019-4ème - Phare epica - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P020-4ème - Frais de santé - B - Mur sur extérieur - Enduit sur béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P021-3ème - Circulation n°4 - Mur extérieur - Mur - Enduit	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testng Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/6



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047638-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P022-3ème - Circulation n°5 - Mur extérieur - Mur - Enduit	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	P023-3ème - Salle de réunion directrice - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P024-3ème - Gestion du patrimoine - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P025-3ème - Directrice adjointe - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P026-3ème - Secrétariat de direction - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	P027-3ème - Salle de pause directrice - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P028-2ème - Salle de formation Violette Leduc - A, B, C - Mur sur extérieur - Enduit sur béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	P029-2ème - Délégués Numériques en santé - A, C, D - Mur sur extérieur - Enduit sur béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/6



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.


AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047638-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P030-1er - PFS Plateau B - B - Cloisons - Plaque de plâtre / Carreau plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	P031-1er - PFS Plateau B - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	P032-1er - PFS Plateau B - A - Mur sur extérieur - Enduit sur béton	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	P033-1er - PFS Plateau B - D - Mur sur extérieur - Enduit	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	P034-1er - Circulation n°6 - Plafond - Faux-plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	P035-1er - Local stockage - C - Mur sur extérieur - Enduit sur béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	P036-1er - Local stockage - D - Mur - Enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	P037-1er - Chirurgien dentiste conseil - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	P038-3ème - Circulation n°4 - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/6



Eurofns Environment Testng Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047638-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P039-1er - Secrétaire service social - Plafond - Plafond - Dalles de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / WLZV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n°0245 du 20 octobre 2019 texte n°18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JOFR n°0152 du 2 juillet 2025 texte n°8). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Wawszczyk

Dominika Wawszczyk
Assistant chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testng Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/6



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.


AB 1609

ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES
Julie CHARLES
Rue Uriane Sorriaux 23
62300 LENS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061906-01

Date d'émission de rapport : 28/10/2025 21:45

Référence dossier Client: 01820251001678920126547 CPAM DE L'ARTOIS A - 11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX - CPAM DE L'ARTOIS

Référence dossier N° : 25UV082460

Référence laboratoire N° : 25RI076584

Reçu par MyEasyLab le : 24/10/2025 15:24

Reçu par le laboratoire le : 24/10/2025

Date d'analyse : 27/10/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Sème - Toiture - Toutes zones - Toiture - Revêtement bitumineux type ardoisé	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-Sème - Toiture - Toutes zones - Toiture - Revêtement bitumineux type pax alu	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003-Sème - Toiture - Toutes zones - Toiture - Isolants solides	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau de type aluminium	MET / QKSR	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P004-Sème - Toiture - Toutes zones - Dalle - Béton	Matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type aluminium en traces	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P005-Extérieur - Facade - Mur extérieur - Mur - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	P006-Gaine de ventilation - Toutes zones - Gaine - Poussière résiduelle	Matériau souple (fibres) (gris)	MET / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

1/2



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061906-01



AB 1609

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-Extérieur - Facade - Mur extérieur - Mur - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P008-Extérieur - Facade - Mur extérieur - Mur - Enduit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025, texte n° 8). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

K. Zemło

Krzysztof Zemło
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/2

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE



Certificat

Attribué à
Julie CHARLES

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Électricité	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
DPE sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030

Date : 17/02/2023
Numéro du certificat : 16052351
Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Defense CEDEX





ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



Adhésion
N° A057

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

EX'IM ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES
23 RUE URIAN SORRIAUX
62300 LENS

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A057.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

500 000 € PAR SINISTRE ET 1 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 12 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75815 PARIS
RCS Paris 308 123 865 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3



Police N° 10583929904A057

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- ☐ Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif
- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- ☐ Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- ☐ Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
- ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- ☐ Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
- ☐ Diagnostic Eco Prêt
- ☐ Diagnostic Pollution des sols
- ☐ Diagnostic Radon
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3



Police N° 10583929904A057

- ☐ Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.
- ☐ Mission de coordination SPS
- ☐ RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- ☐ Audit énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- ☐ Audit énergétique pour copropriété (F)
- ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- ☐ Audit sécurité piscine
- ☐ Evaluation immobilière
- ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- ☐ Diagnostic légionnelle
- ☐ Diagnostic incendie
- ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
- ☐ Expertise extra juridictionnelle
- ☐ Qualité de l'Air Intérieur
- ☐ Contrôle des combles
- ☐ Etat des lieux des biens neufs
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- ☐ Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- ☐ Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL)
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3