

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A
Version	01
Propriétaire	HOPITAL ROBERT DEBRE
Donneur d'ordre	APHP NORD
Adresse de l'immeuble	Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard Sérurier 75019 PARIS - 19EME
Bâtiment ou installation	Bâtiment Administratif
Date de la commande	18/11/2024
Date de début d'exécution du repérage	27/11/2024
Date d'émission du rapport de repérage	05/12/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiquée

Signataire du rapport

Signature et visa :

Opérateur de repérage :

CHAN Jacobi
COVEANEX - Groupe SODIATEC
Le 05/12/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Commentaire sur la mission

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

Nous avons prélevé un échantillonnage représentatif d'enduit de lissage au niveau des poteaux en béton coffré, banché (éléments porteurs réalisés en maçonnerie lourde). Certains échantillons sont revenus positifs, pour exemple P013 / P022.

A ce stade, il n'a bien évidemment pas été prélevé de matériau de façon systématique dans chaque volume, sur chaque poteau.

Les enduits pelliculaires (plâtre ou ciment) ont été mis en oeuvre à la construction du bâtiment pour rattraper les défauts de coffrage du béton ou de planéité des surfaces (murs, plafonds, poteaux, poutres). Leur application pouvait être très partielle (quelques m² ici ou là), hétérogène et sans logique décelable.

Aussi, en l'état, il nous est impossible de définir une cartographie précise des zones d'emprise de ces enduits. Nous avons pris le parti de n'indiquer sur les plans que l'emplacement des prélèvements revenus positifs, sans cartographier de zone homogène.

Nous attirons l'attention de la maîtrise d'ouvrage sur les dispositions de prévention spécifiques à mettre en oeuvre lors d'éventuelles sollicitations par le programme des travaux des zones murs et plafonds et autres supports précités, il conviendra :

- Soit d'affiner de façon très précise les endroits sollicités et procéder à des analyses localisées complémentaires (plans BE d'implantation définitive à fournir...etc)

- Soit de considérer comme amianté le matériau et traiter dans la Sous Section du code du travail s'y rapportant (fonction entre autre de la nature des travaux)".

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Etage	Localisation	Elément	Matériaux ou produits	Critères(s) ayant permis de conclure	Référence (ZPSO)
R-4	180_309	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	
R-5	173_313	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Zone	Elément	Matériau / Produit
R-4	180_309	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Colle de carrelage
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Chape ciment blanc
R-4	193_312	05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Chape ciment épaisse
R-4	192_300	05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Colle de carrelage
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de plinthes
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Hydrates de béton
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Chape ciment épaisse
R-4	196_301	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de plinthes
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Colle de carrelage
		03 - Parois verticales intérieures	Plinthe PVC	Joint blanc
R-5	173_313	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Panneau plâtre
R-5	176_308	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence
R-5	181_301	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit - Peinture
R-4	189_311	05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Résine grise

Réserves

Aucune

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	2
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	6
PROGRAMME DE REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	7
RESULTATS DU REPERAGE.....	7
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	8
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	25
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	28
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	37
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	38

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **4511218791**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	HOPITAL ROBERT DEBRE
Demeurant :	48 boulevard Sérurier 75019 PARIS - 19EME
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	APHP NORD
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur CHAN Jacobi
Nom et adresse de l'entreprise :	COVEANEX - Groupe SODIATEC 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
N° de Siret :	81437986300032
RCP-compagnie-n° de police :	AXA FRANCE YARD -10583931804
Laboratoire d'analyse :	Raison sociale : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est Adresse : 20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1 Numéro de l'accréditation COFRAC : 1-1751

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	Hôpital Robert DEBRE
Adresse complète :	48 boulevard Sérurier 75019 PARIS - 19EME
Référence Cadastre :	DS - 0012

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : ≈ 1990
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment Administratif	Mixte

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réalisation de percements sur poteaux S04 et S05, carottage traversant sur plancher bas du S04.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
180_309	R-4	Concernée
187_304	R-4	Concernée
193_312	R-4	Concernée
192_300	R-4	Concernée
199_309	R-4	Concernée
196_301	R-4	Concernée
186_318	R-5	Concernée
173_313	R-5	Concernée
176_308	R-5	Concernée
181_301	R-5	Concernée
190_309	R-5	Concernée
188_302	R-5	Concernée
184_294	R-5	Concernée
189_311	R-4	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Colles non bitumineuses	M	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	

3.2	Rapports précédemment réalisés
------------	---------------------------------------

Néant

4	Conditions de réalisation du repérage
----------	--

4.1	Dates et nature des visites sur site
------------	---

Date	Objet
27/11/2024	Visite et inspection du périmètre de diagnostic.

4.2	Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3	Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies
------------	--

Néant

5	Résultats du repérage
----------	------------------------------

5.1	Résultats de l'analyse documentaire :
------------	--

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
180_309	R-4	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Oui	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Chape ciment blanc	Résultat d'analyse (P015)	Non	
193_312	R-4	05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Chape ciment épaisse	Résultat d'analyse (P016)	Non	
192_300	R-4	05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Hydrates de béton	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Chape ciment épaisse	Résultat d'analyse (P023)	Non	
196_301	R-4	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Plinthe PVC	Joint blanc	Résultat d'analyse (P005)	Non	
173_313	R-5	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Panneau plâtre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Oui	
176_308	R-5	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P018)	Non	
181_301	R-5	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Non	
189_311	R-4	05 - Planchers et planchers techniques	Sol	Résine grise	Résultat d'analyse (P011)	Non	

5.3 Commentaire sur la mission

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

Nous avons prélevé un échantillonnage représentatif d'enduit de lissage au niveau des poteaux en béton coffré, banché (éléments porteurs réalisés en maçonnerie lourde). Certains échantillons sont revenus positifs, pour exemple P013 / P022.

A ce stade, Il n'a bien évidemment pas été prélevé de matériau de façon systématique dans chaque volume, sur chaque poteau.

Les enduits pelliculaires (plâtre ou ciment) ont été mis en oeuvre à la construction du bâtiment pour rattraper les défauts de coffrage du béton ou de planéité des surfaces (murs, plafonds, poteaux, poutres). Leur application pouvait être très partielle (quelques m² ici ou là), hétérogène et sans logique décelable.

Aussi, en l'état, il nous est impossible de définir une cartographie précise des zones d'emprise de ces enduits. Nous avons pris le parti de n'indiquer sur les plans que l'emplacement des prélèvements revenus positifs, sans cartographier de zone homogène.

Nous attirons l'attention de la maîtrise d'ouvrage sur les dispositions de prévention spécifiques à mettre en oeuvre lors d'éventuelles sollicitations par le programme des travaux des zones murs et plafonds et autres supports précités, il conviendra :

- Soit d'affiner de façon très précise les endroits sollicités et procéder à des analyses localisées complémentaires (plans BE d'implantation définitive à fournir...etc)
- Soit de considérer comme amianté le matériau et traiter dans la Sous Section du code du travail s'y rapportant (fonction entre autre de la nature des travaux)".

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 196_301 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Colle de faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 196_301 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Colle de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 196_301 Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 192_300 Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 196_301 Plinthe PVC - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Joint blanc

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Joint blanc		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 196_301 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Colle de faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 192_300 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL ROBERT DEBRE		2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 192_300 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
CHAN Jacobi		27/11/2024	Colle de plinthes	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle de plinthes				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL ROBERT DEBRE		2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 192_300 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
CHAN Jacobi		27/11/2024	Colle de faïence	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Colle de faïence			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 192_300 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Hydrates de béton

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Hydrates de béton		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 189_311 Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Résine grise

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Résine grise		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 180_309 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 180_309 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
CHAN Jacobi	27/11/2024	Enduit - Peinture		
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
Commentaires				
1 - Poteau dans le couloir				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Enduit / Peinture			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 180_309 Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 180_309 Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Chape ciment blanc

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Chape ciment blanc		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 193_312 Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Chape ciment épaisse

Résultat amiante

absence d'amiante

Commentaires

Z atteinte = 7 cm

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Chape ciment épaisse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-5 - 181_301 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-5 - 176_308 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Colle de faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A

20/40

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-5 - 181_301 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-5 - 181_301 Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-5 - 173_313 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Panneau plâtre

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Panneau plâtre		0 cm

2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A

22/40

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (fibreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-5 - 173_313 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Commentaires

Poteau dans magasin technique

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL ROBERT DEBRE	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	R-4 - 192_300 Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHAN Jacobi	27/11/2024	Chape ciment épaisse

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Chape ciment épaisse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-134760-01	Matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :		HOPITAL ROBERT DEBRE	
N° dossier :		2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE	
N° planche :		1/2	Version : 0
Type :		Périmètres de diagnostic	
Date :		05/12/2024	
Intervenant :		CHAN Jacobi	
Origine du plan :		Fond de plan fournis par donneur d'ordre	
Titre :		Croquis N°1	
Adresse :		Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard Sérurier 75019 PARIS - 19EME	
Bât.- Niv. - Lot :			R-5
Commentaire :			
<u>Légende :</u> <i>Périmètre de diagnostic</i> <i>Prélèvements positifs - après analyse</i> <i>Prélèvements négatifs - après analyse</i> <i>Enduit lissé PVI - PVE</i>			
<u>Plan de masse :</u>			


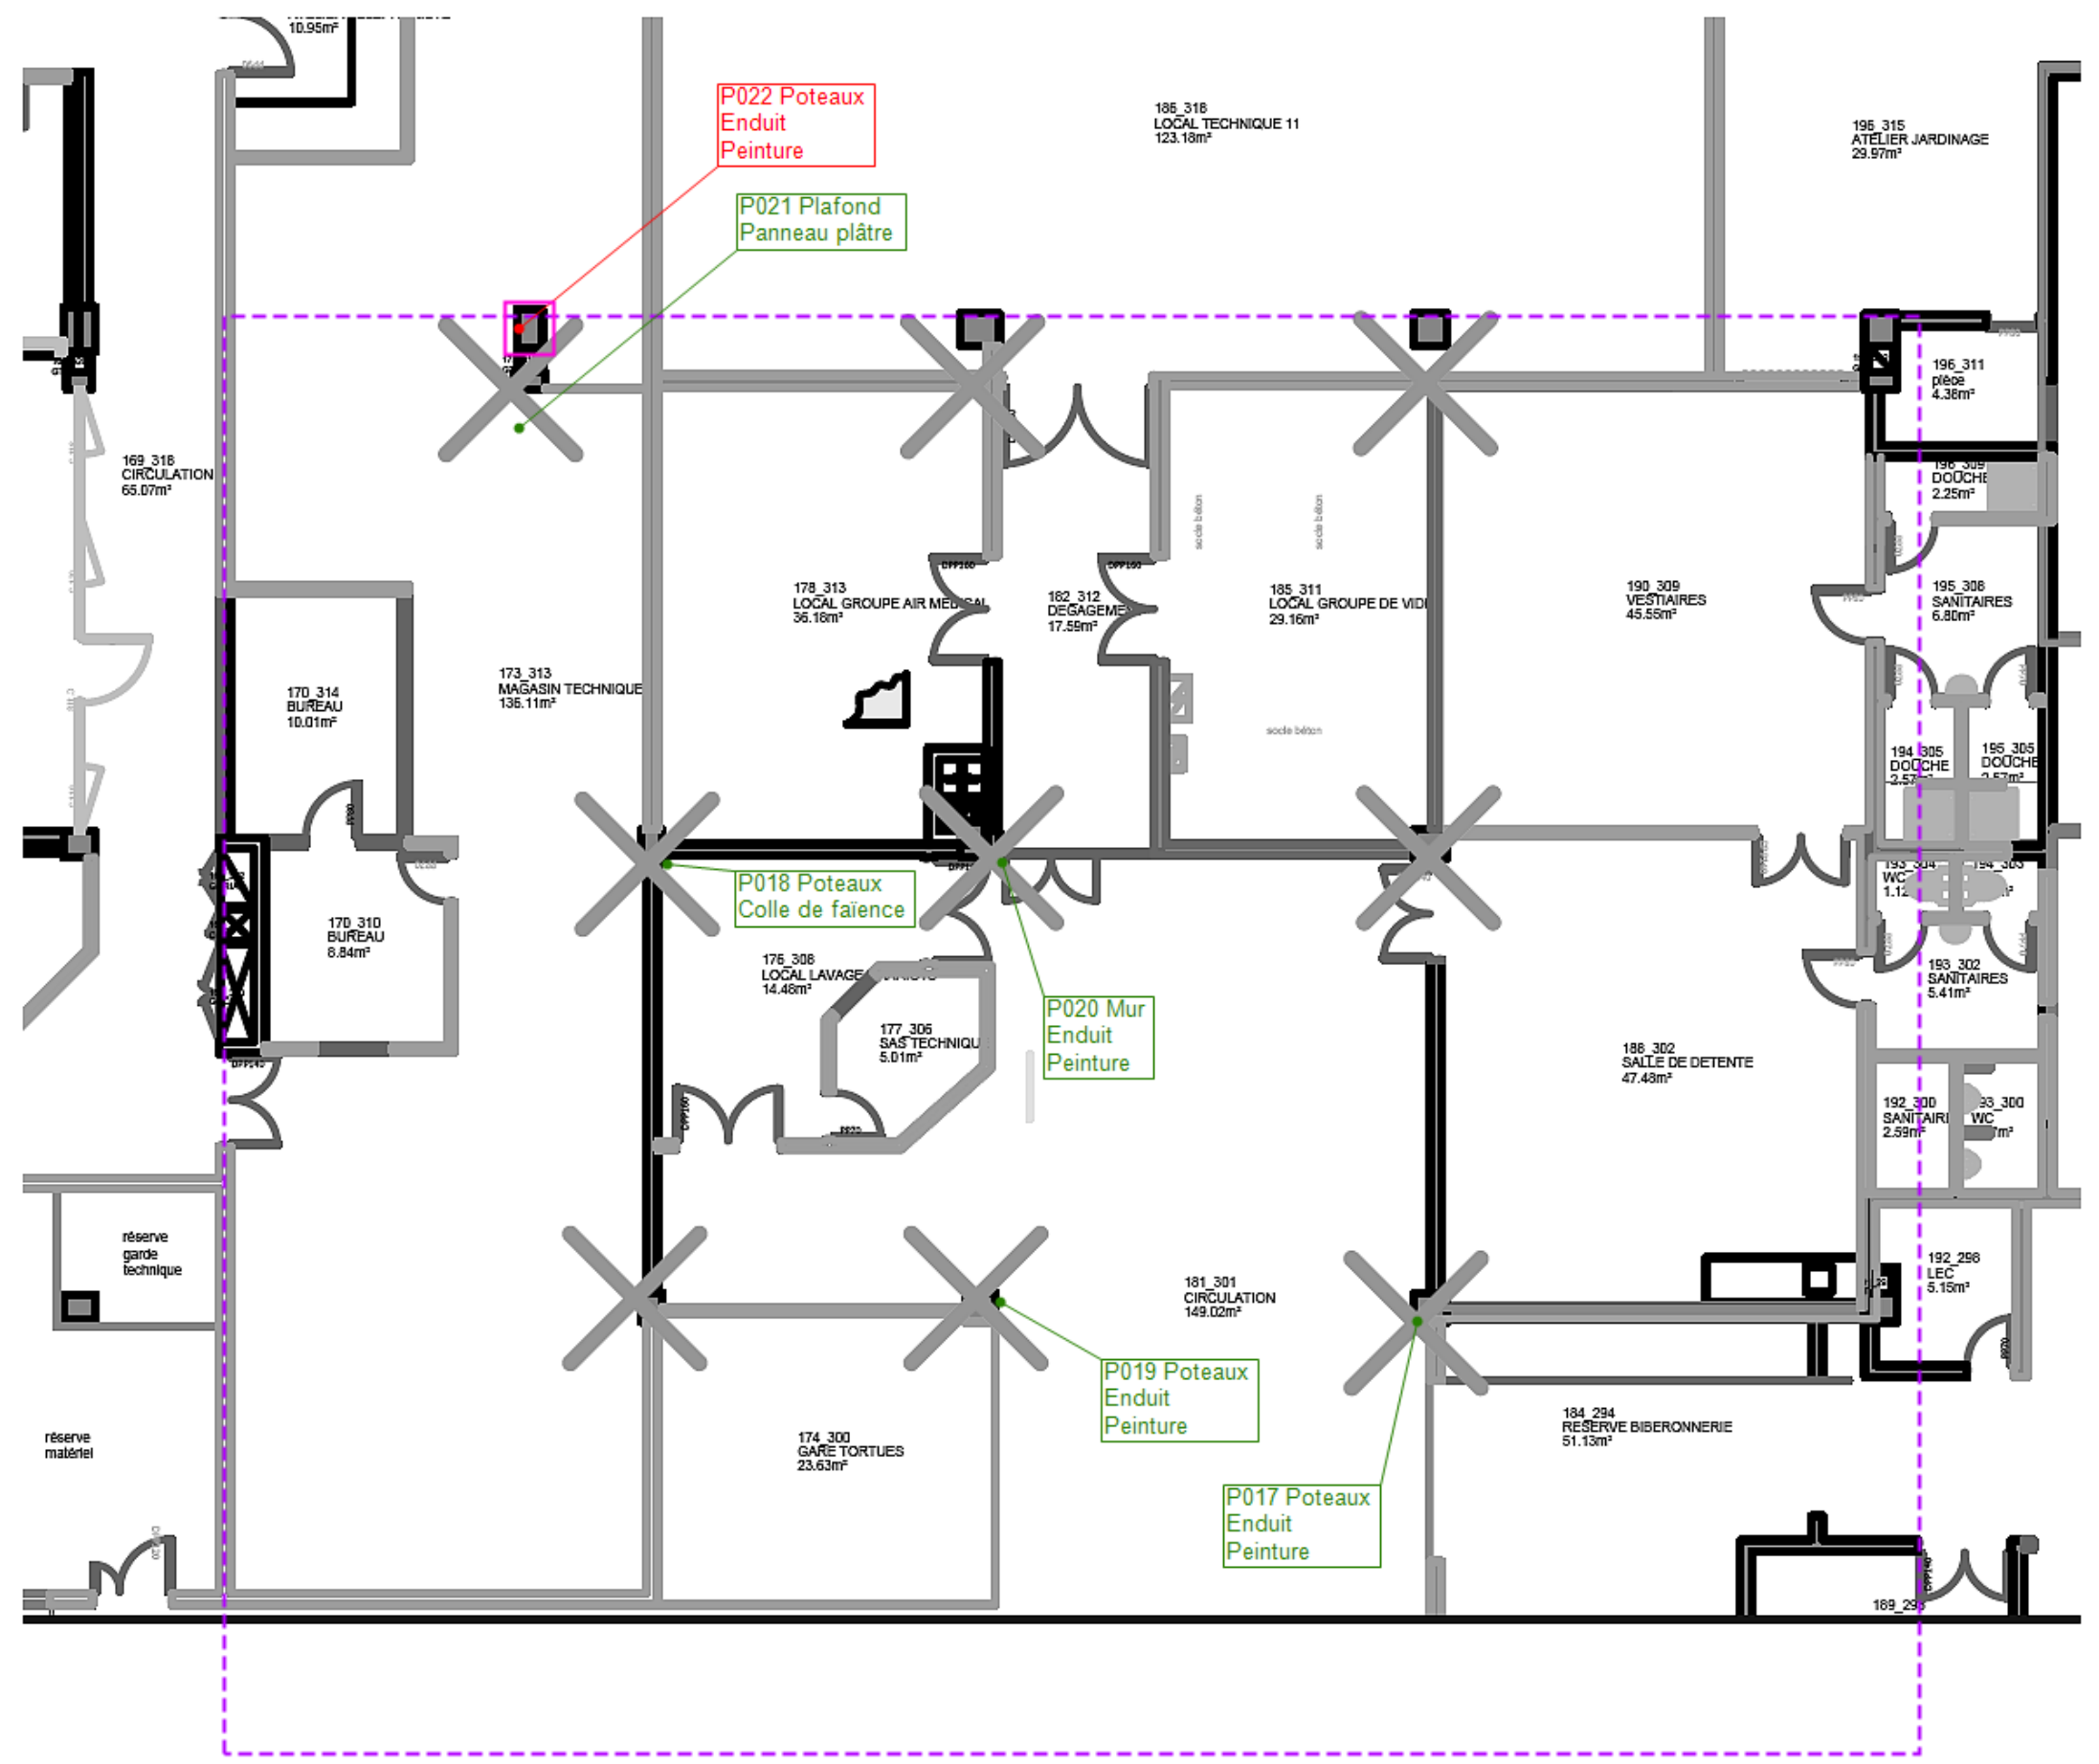


 Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	HOPITAL ROBERT DEBRE
N° dossier :	2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE
N° planche :	2/2
Version :	0
Type :	Périmètres de diagnostic
Date :	05/12/2024
Intervenant :	CHAN Jacobi
Origine du plan :	Fond de plan fournis par donneur d'ordre
Titre :	Croquis N°2
Adresse :	Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard Sérurier 75019 PARIS - 19EME
Bât.- Niv. - Lot :	R-4
Commentaire :	
Légende : Périmètre de diagnostic Prélèvements positifs - après analyse Prélèvements négatifs - après analyse Enduit lissé PVI - PVE	
Plan de masse :	

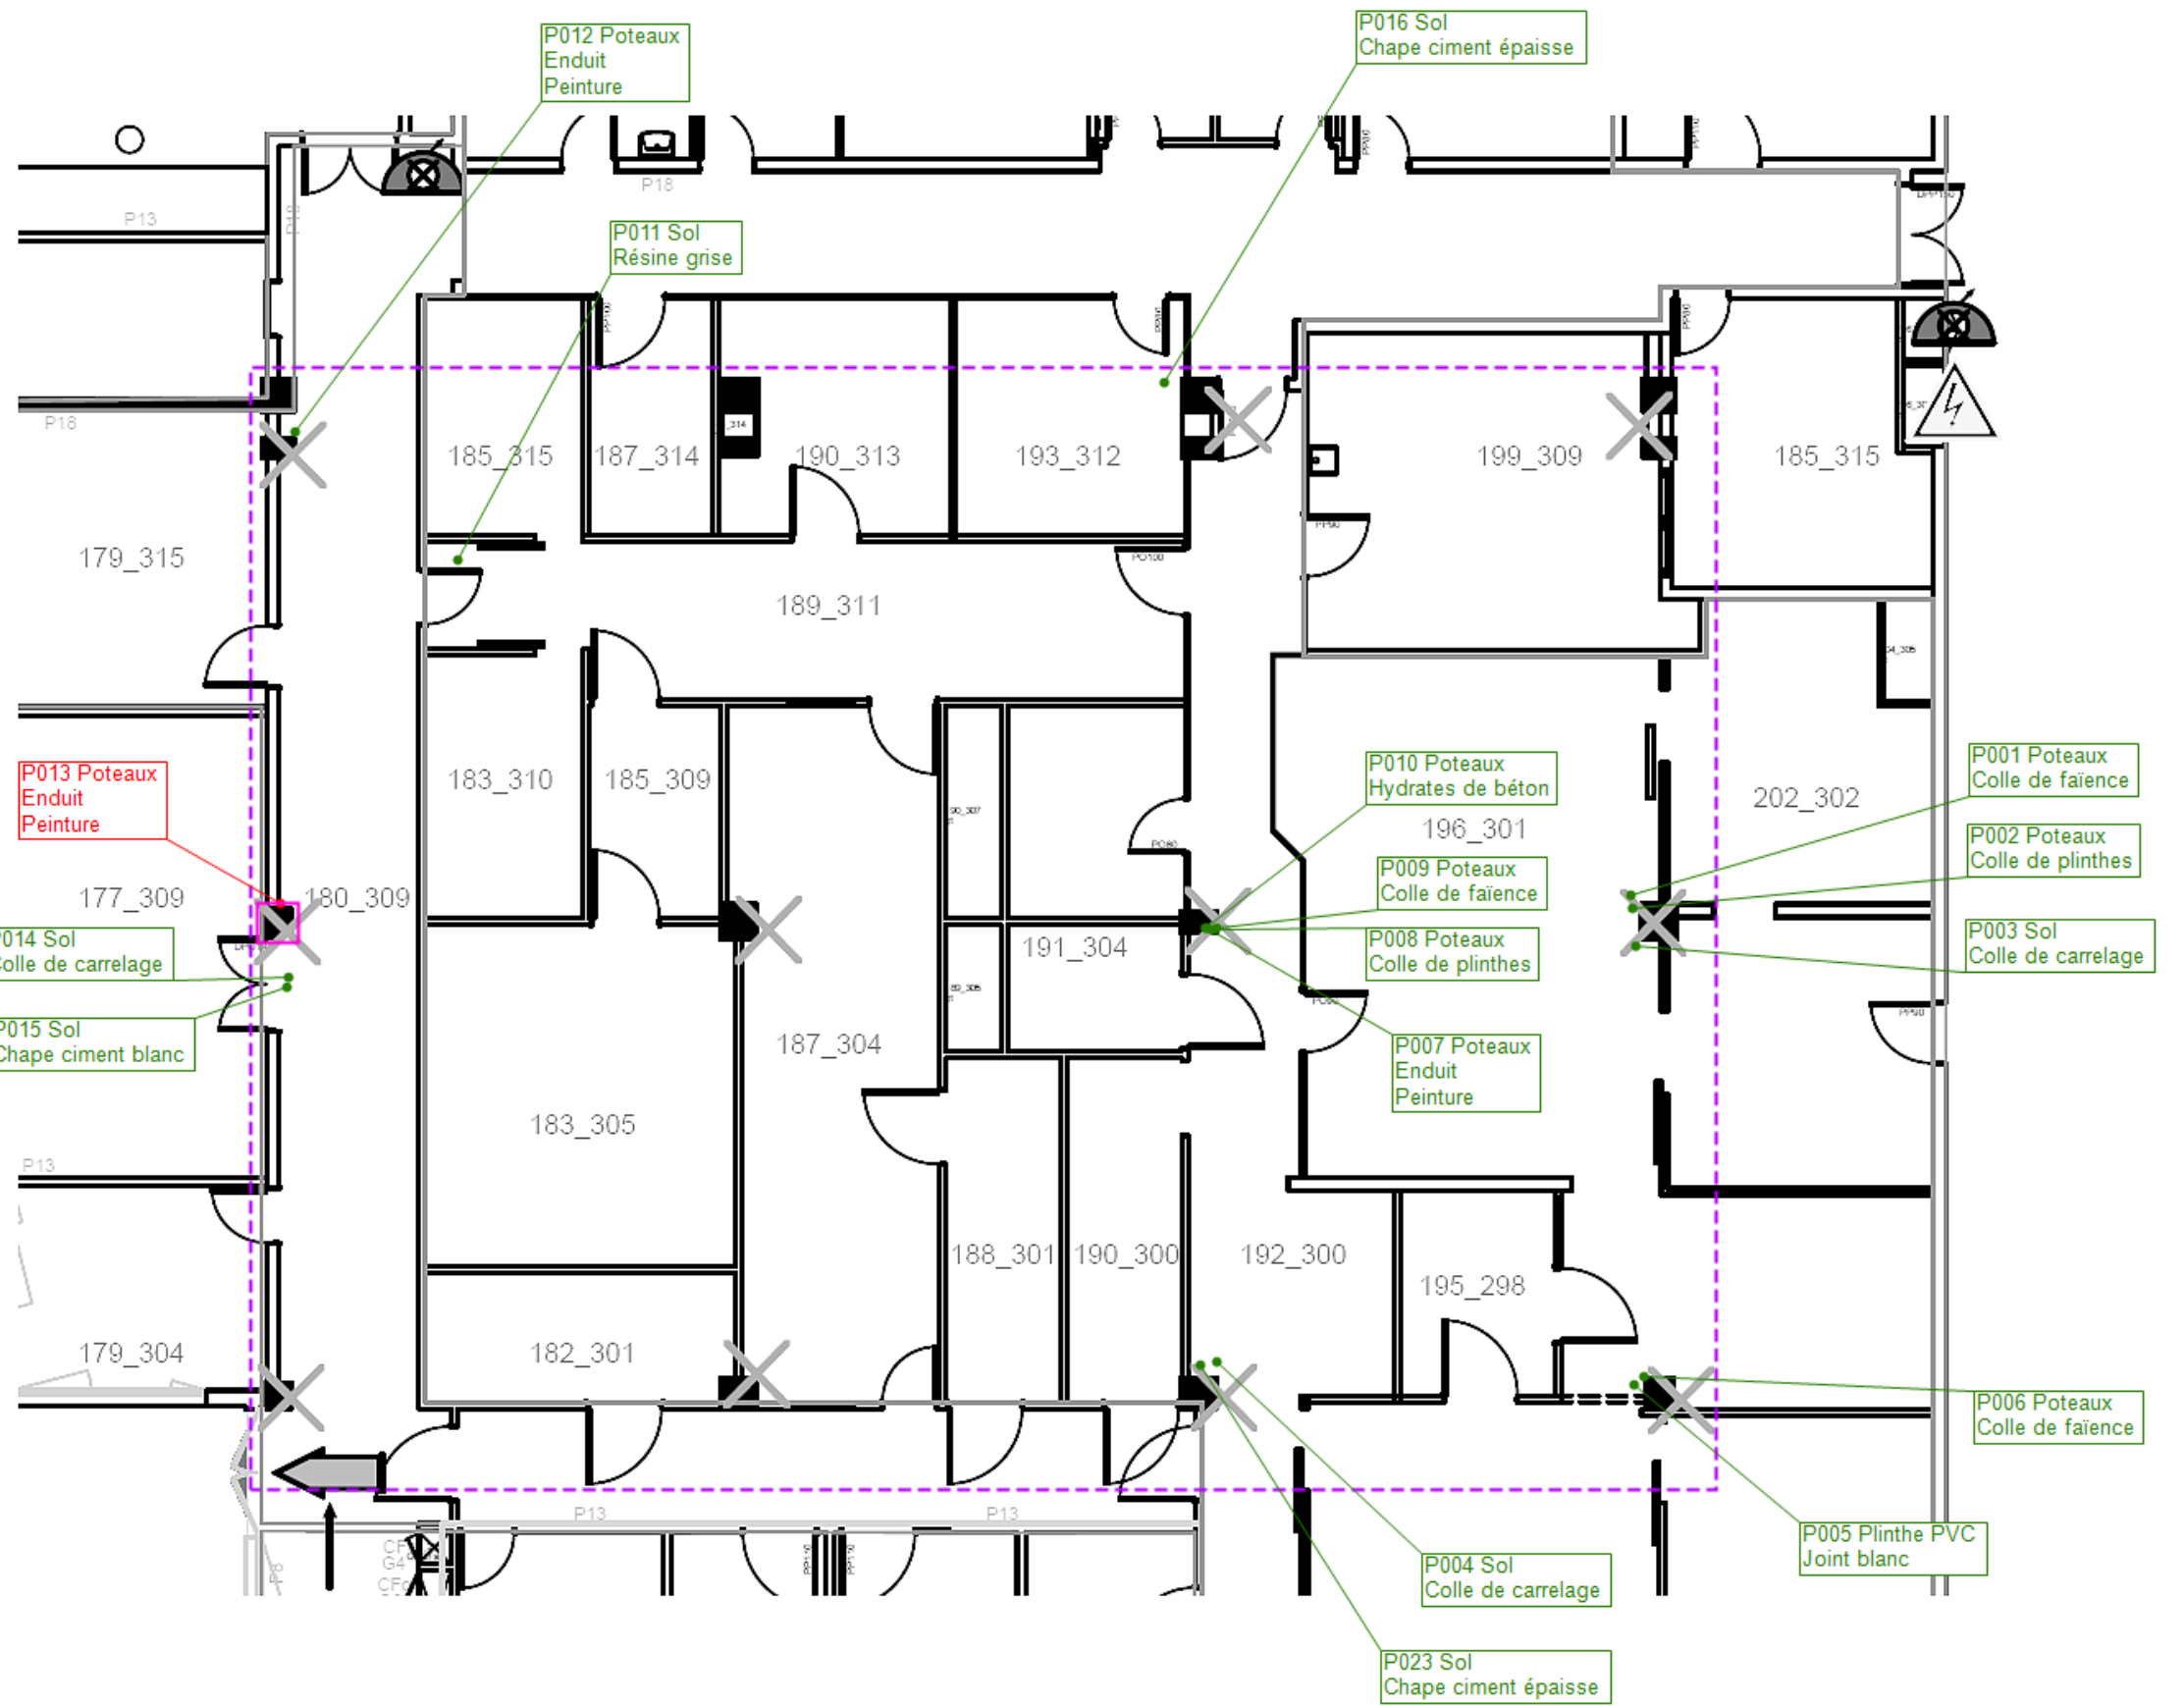

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse**PV_00720241101449395****Analyses pour le Bâtiment**

SARL COVEANEX
Monsieur Jacobi CHAN
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

Notre référence : AR-24-LE-134760-01

Numéro de dossier : 24A035525

Référence de dossier :

2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A - Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard
Sérurier 75019 PARIS - 19EME - HOPITAL ROBERT DEBRE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A035525-001 - Référence *P001-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-002 - Référence *P002-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-003 - Référence *P003-R-4 - 196_301 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-004 - Référence *P004-R-4 - 192_300 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-005 - Référence *P005-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Plinthe PVC - Joint blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-006 - Référence *P006-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B





Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A035525-007 - Référence P007-R-4 - 192_300 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-008 - Référence P008-R-4 - 192_300 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-009 - Référence P009-R-4 - 192_300 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-010 - Référence P010-R-4 - 192_300 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Hydrates de béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-011 - Référence P011-R-4 - 189_311 - 05 - *Planchers et planchers techniques - Sol - Résine grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-012 - Référence P012-R-4 - 180_309 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-013 - Référence P013-R-4 - 180_309 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-014 - Référence P014-R-4 - 180_309 - 05 - *Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-015 - Référence P015-R-4 - 180_309 - 05 - *Planchers et planchers techniques - Sol - Chape ciment blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-016 - Référence P016-R-4 - 193_312 - 05 - *Planchers et planchers techniques - Sol - Chape ciment épaisse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-017 - Référence P017-R-5 - 181_301 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-018 - Référence P018-R-5 - 176_308 - 03 - *Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B





Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A035525-019 - Référence *P019-R-5 - 181_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-020 - Référence *P020-R-5 - 181_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-021 - Référence *P021-R-5 - 173_313 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Panneau plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-022 - Référence *P022-R-5 - 173_313 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A035525-023 - Référence *P023-R-4 - 192_300 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Chape ciment épaisse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041156-01 Date d'émission de rapport : 05/12/2024 4:19 Page 1/6
Référence laboratoire N° : 24RB037821 Référence de suivi du dossier N° : 24A035525
Reçu au laboratoire le : 29/11/2024 Date de réception : 28/11/2024
Référence dossier Client: 24A035525 - 2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A - Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard
Sérurier 75019 PARIS - 19EME - HOPITAL ROBERT DEBRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A035525-001 - P001-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24A035525-002 - P002-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A035525-003 - P003-R-4 - 196_301 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A035525-004 - P004-R-4 - 192_300 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24A035525-005 - P005-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Plinthe PVC - Joint blanc	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041156-01 Date d'émission de rapport : 05/12/2024 4:19 Page2/6
Référence laboratoire N° : 24RB037821 Référence de suivi du dossier N° : 24A035525
Reçu au laboratoire le : 29/11/2024 Date de réception : 28/11/2024
Référence dossier Client: 24A035525 - 2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A - Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard
Sérurier 75019 PARIS - 19EME - HOPITAL ROBERT DEBRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	24A035525-006 - P006-R-4 - 196_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A035525-007 - P007-R-4 - 192_300 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture	Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (blanc)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A035525-008 - P008-R-4 - 192_300 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de plinthes	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24A035525-009 - P009-R-4 - 192_300 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A035525-010 - P010-R-4 - 192_300 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Hydrates de béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A035525-011 - P011-R-4 - 189_311 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Résine grise	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041156-01 Date d'émission de rapport : 05/12/2024 4:19 Page3/6
Référence laboratoire N° : 24RB037821 Référence de suivi du dossier N° : 24A035525
Reçu au laboratoire le : 29/11/2024 Date de réception : 28/11/2024
Référence dossier Client: 24A035525 - 2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A - Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard
Sérurier 75019 PARIS - 19EME - HOPITAL ROBERT DEBRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24A035525-012 - P012-R-4 - 180_309 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (2)	24A035525-013 - P013-R-4 - 180_309 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	24A035525-014 - P014-R-4 - 180_309 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A035525-015 - P015-R-4 - 180_309 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Chape ciment blanc	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A035525-016 - P016-R-4 - 193_312 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Chape ciment épaisse	Matériau semi-dur (beige)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24A035525-017 - P017-R-5 - 181_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041156-01 Date d'émission de rapport : 05/12/2024 4:19 Page4/6
Référence laboratoire N° : 24RB037821 Référence de suivi du dossier N° : 24A035525
Reçu au laboratoire le : 29/11/2024 Date de réception : 28/11/2024
Référence dossier Client: 24A035525 - 2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A - Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard
Sérurier 75019 PARIS - 19EME - HOPITAL ROBERT DEBRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24A035525-018 - P018-R-5 - 176_308 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A035525-019 - P019-R-5 - 181_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (3)	24A035525-020 - P020-R-5 - 181_301 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (1)	24A035525-021 - P021-R-5 - 173_313 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Panneau plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041156-01 Date d'émission de rapport : 05/12/2024 4:19 Page5/6
Référence laboratoire N° : 24RB037821 Référence de suivi du dossier N° : 24A035525
Reçu au laboratoire le : 29/11/2024 Date de réception : 28/11/2024
Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client: 24A035525 - 2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A - Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard
Sérurier 75019 PARIS - 19EME - HOPITAL ROBERT DEBRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24A035525-022 - P022-R-5 - 173_313 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	24A035525-023 - P023-R-4 - 192_300 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Chape ciment épaisse	Matériau semi-dur (beige)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041156-01 Date d'émission de rapport : 05/12/2024 4:19 Page 6/6
Référence laboratoire N° : 24RB037821 Référence de suivi du dossier N° : 24A035525
Reçu au laboratoire le : 29/11/2024 Date de réception : 28/11/2024
Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client: 24A035525 - 2024-12261-HOPITAL ROBERT DEBRE A - Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard
Sérurier 75019 PARIS - 19EME - HOPITAL ROBERT DEBRE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Vicentiu Stoica
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucarest, România

ANNEXE : Certificat de compétence



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Jacobi CHAN

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1915 pour :

Diagnostic amiante sans mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L. 271-4 et suivants, R. 271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 27/06/2022





Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

ANNEXE : Attestation d'assurance**ATTESTATION****D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804****Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier**

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

**SARL COVEANEX
28 AVENUE DES PEPINIERES
94260 FRESNES
Adhérent n°C220**

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,** au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**10583931804C220**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- ☐ Recherche Plomb avant démolition
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1



- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- ☐ Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- ☐ Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- ☐ Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- ☐ Diagnostic Eco Prêt
- ☐ Diagnostic Pollution des sols
- ☐ Diagnostic Radon
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- ☐ Mission de coordination SPS
- ☐ RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- ☐ Audit Énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- ☐ Audit énergétique pour copropriété (F)
- ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- ☐ Audit sécurité piscine
- ☐ Evaluation immobilière
- ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- ☐ Diagnostic légionnelle
- ☐ Diagnostic incendie
- ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
- ☐ Expertise extra juridictionnelle
- ☐ Contrôle des combles
- ☐ Etat des lieux des biens neuf
- ☐ Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2

- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodrômes dit PEB
- ☐ Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- ☐ Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL)
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/10/2024 AU 31/12/2024 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 30 septembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 306 125 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3