

Bureau Veritas Exploitation SAS

ISNEAUVILLE
190 rue François Jacob
76230 ISNEAUVILLE France
Téléphone : 02 35 59 46 00
Mail : jean-sebastien.kis@bureauveritas.com

A l'attention de Mme TREGUIER LAUREEN

DTAM
BOULEVARD CONSTANT COLMAY
97500 ST PIERRE

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 11/04/2024

Nom du site : SAEB

Latitude : -56.375601

Longitude : 47.097945

Immeuble bâti objet du repérage :

SAEB
QUAI DE L ALYSSE
97500 ST PIERRE ET MIQUELON

Numéro d'affaire : 21503521

Référence du rapport : 21503521/S3.3.4.R

Rédigé le : 13/06/2024

Par l'opérateur de repérage : Jean-Sébastien KIS

Date de la commande : 20/02/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE Le Triangle de l'Arche - 9 cours du Triangle - 92937 - PARIS-LA-DEFENSE Cedex Certificat n° 15031740



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	30/06/2022	29/06/2029

Ce rapport contient **52** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :



SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	4
2. CONCLUSIONS.....	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre.....	8
2.3. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux.....	8
2.4. Obligations réglementaires.....	8
2.5. Obligation d'information.....	9
3. INFORMATIONS GENERALES.....	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	10
3.2. Intervenants.....	10
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	10
3.4. Laboratoire(s).....	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	11
4.1. Textes réglementaires.....	11
4.2. Méthodologie de la mission.....	11
4.3. Limites de la mission.....	11
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	13
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	13
5.2. Conditions de visite.....	13
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	13
6.1. Résultats détaillés.....	13
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	21
7. ANNEXES.....	21
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	21
7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	22
7.3. Croquis de repérage.....	24
7.4. Photos.....	28
7.5. Attestation d'assurance.....	35
7.6. Certificat de compétence.....	37
7.7. Rapports d'essais de laboratoire.....	38

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Curage des locaux et mise en place de climatisation laboratoire

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques "sous tuiles"), Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoise composites hors fibro ciment, Ardoises en fibro ciment, Bardeaux bitumineux ("shingles")
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eau pluviale, Garnissage des joints de dilatation, Joints de dilatation, Couvre-joints, Tresses d'étanchéité à l'air, Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.), Jonctions bitumineuses, Solins en fibre ciment, Colle des solins en fibre ciment
Etanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés, écrans de semi indépendance, pare-vapeur.), Relevés : revêtement bitumineux (bandes, lés.), Parties planes ou relevés : complexes asphaltés, Colles, produits d'accrochage
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux.), Joint d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, Peintures décoratives
Eléments associés à la façade	Conduits d'eau (pluviales et usées)
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,..)
Plafonds	/
Faux plafonds	Panneaux et plaques
Revêtements de sol	Dalles de sol, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Sols coulés à base ciment (terrazolithe, etc.)
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
Parois et équipements	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à fuel, à	/

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
charbon, groupes électrogènes	
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits, syphons	Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / Hall	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)
Rez-de-chaussée / Hall	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / Hall	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Sas vestiaire	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / Sas	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 1	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / Local accès VS	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Laverie	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / WC	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	Revêtement de sol	Sous-couche de revêtement souple	feutre, noir(e)
Rez-de-chaussée / Escaliers	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)
Rez-de-chaussée / Escaliers	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / Circulation	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)
1er étage / Circulation	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
1er étage / Circulation	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / SAEB - Responsable unité	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / SAEB - Responsable unité	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / SAEB - Responsable unité	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / Antenne IFREMER 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / Antenne IFREMER 1	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / Antenne IFREMER 1	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / Antenne IFREMER 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / Antenne IFREMER 2	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / Antenne IFREMER 2	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / WC	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / WC	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / WC	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / Cafétéria	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / Cafétéria	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / Cafétéria	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / Capitainerie du port	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / Capitainerie du port	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / Capitainerie du port	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / Dégagement 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / Dégagement 1	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / Dégagement 1	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / SAEB - Secrétariat & comptabilité	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / SAEB - Secrétariat & comptabilité	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / Dégagement 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)
1er étage / Dégagement 2	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / Dégagement 2	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Zones non accessibles	Motifs	Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre
Extérieur / Toiture	Fermé : aucun moyen d'accéder à ce local lors de notre mission.,	Mettre en place un accès sécurisé

2.3. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Des parties d'ouvrage ne seront accessibles qu'en cours de travaux.

Le donneur d'ordre devra faire effectuer des investigations complémentaires en cours de travaux lorsque ces parties d'ouvrage seront accessibles :

Parties d'ouvrages restant à investiguer	Motif de non investigation
Étanchéité des murs enterrés	Non accessible avant démolition de la superstructure
Réseaux enterrés	
Paroi horizontales et verticales enterrées	

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics .

2.5. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

L'ensemble des dalles de sol, colles bitumineuses et ragréage contenant de l'amiante sont situés sous les revêtements de sol PVC, résines ou parquet flottant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: SAEB
QUAI DE L ALYSSE
97500 ST PIERRE ET MIQUELON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
SAEB	Bureaux	Immeuble de travail <= 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	DTAM Mme LAUREEN TREGUIER	BOULEVARD CONSTANT COLMAY 97500 ST PIERRE	0508551320 laureen.treguier@equipement-agriculture.gouv.fr
Propriétaire	DTAM	Boulevard Constant Colmay 97500 SAINT PIERRE	/
Accompagnateur	DTAM Vicky DETCHEVERRY	Quai de l'Alysse 97500 SAINT PIERRE	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS 790 184 675 01001	Jean-Sébastien KIS	BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE	15031740	30/06/2022	29/06/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord	1-1593	557, route de NoyellesP.A. du PommierCS 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance	+33 3 21 08 80 20

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 11/04/2024

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Vue en plan 1er étage (Avril 2022)	Non communiquée	Plan
Vue en plan RDC (Avril 2022)	Non communiquée	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Sous-sol / Vide-Sanitaire	Conduit	Conduit	PVC, gris(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	P020	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	Cloison	Plaque	bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
Rez-de-chaussée / Hall	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	P016	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / Hall	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	P017	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / Hall	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	P018	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / Hall	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	P019	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Hall	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Hall	Revêtement de sol	Dalle de sol	épaisse, noir(e)	P024	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Sas vestiaire	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Sas vestiaire	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, bleu(e)	idem P001	Résultat d'analyse	S	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P002	Résultat d'analyse	S	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, bleu(e)	idem P001	Résultat d'analyse	S	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P002	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	S	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, bleu(e)	P001	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	P002	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	P003	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	P004	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Sas	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / Sas	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	P005	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Sas	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 1	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 1	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 1	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Local accès VS	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / Local accès VS	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Local accès VS	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P006	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, bleu(e)	P007	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	P008	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he)	/	Marquage matériau	Marquage : 15/06/2010.	NON
Rez-de-chaussée / Sas arrière	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P006	Résultat d'analyse	S	NON
Rez-de-chaussée / Sas arrière	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	idem P009	Résultat d'analyse	S	NON
Rez-de-chaussée / Chaufferie	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P013	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / Chaufferie	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, noir(e), jaune	P014	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Rez-de-chaussée / Chaufferie	Chaudière	Joint	fibreux, marron	P015	Résultat d'analyse	Joint de brûleur	NON
Rez-de-chaussée / Chaufferie	tuyauterie	Calorifugeage	laine de roche, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
Rez-de-chaussée / Chaufferie	tuyauterie	Enveloppe de calorifugeage	PVC, gris(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
Rez-de-chaussée / SAMP - Douche	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAMP - Douche	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, beige	P011	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAMP - Douche	Revêtement de sol	Sol coulé	résine, beige	P012	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAMP - Cellule plongée phares & balises	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	P009	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAMP - Cellule plongée phares & balises	Plancher	Colle	bitumineux, noir(e)	P010	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAMP - WC	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Unité alimentation	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e), vert(e)	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Unité alimentation	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he)	/	Marquage matériau	Marquage : 13/05/2012	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laverie	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Laverie	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	S	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Laverie	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	P023	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Rez-de-chaussée / WC	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / WC	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / WC	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he)	/	Marquage matériau	Marquage : 15/06/2010.	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	Cloison	Isolant	laine de roche, marron	P021	Résultat d'analyse	/	NON
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	Revêtement de sol	Sous-couche de revêtement souple	feutre, noir(e)	P022	Résultat d'analyse	/	OUI
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he)	/	Marquage matériau	Marquage : 15/06/2010.	NON
Rez-de-chaussée / Escaliers	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	idem P016	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / Escaliers	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P017	Résultat d'analyse	S	OUI
Rez-de-chaussée / Escaliers	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	S	NON
1er étage / Circulation	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Circulation	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Circulation	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Circulation	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / SAEB - Responsable unité	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Responsable unité	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Responsable unité	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Responsable unité	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / Antenne IFREMER 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Antenne IFREMER 1	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Antenne IFREMER 1	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Antenne IFREMER 1	Plafond	Faux plafond	fibres minérales artificielles, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / Antenne IFREMER 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Antenne IFREMER 2	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Antenne IFREMER 2	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
1er étage / Antenne IFREMER 2	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / WC	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	S	OUI
1er étage / WC	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	S	OUI
1er étage / WC	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	S	OUI
1er étage / WC	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he)	/	Marquage matériau	Marquage : 15/06/2010.	NON
1er étage / Cafétéria	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Cafétéria	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Cafétéria	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Cafétéria	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / Capitainerie du port	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Capitainerie du port	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Capitainerie du port	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Capitainerie du port	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / Dégagement 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Dégagement 1	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Dégagement 1	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Dégagement 1	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / Dégagement 1	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he)	/	Marquage matériau	Marquage : 15/06/2010.	NON
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / SAEB - Secrétariat & comptabilité	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Secrétariat & comptabilité	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Secrétariat & comptabilité	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
1er étage / Dégagement 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	idem P016	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Dégagement 2	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P017	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Dégagement 2	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / Dégagement 2	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Dalle de sol	Colle	bitumineux, noir(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Plancher	Ragréage	compact, gris(e)	idem P018	Résultat d'analyse	/	OUI
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he), marron	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
Extérieur / Façades	Façade	Enduit	compact, gris(e), rouge	P025	Résultat d'analyse	/	NON
Extérieur / Façades	Façade	Enduit	compact, gris(e), rouge	P026	Résultat d'analyse	/	NON
Extérieur / Façades	Façade	Enduit	compact, gris(e)	P027	Résultat d'analyse	/	NON
Extérieur / Façades	Façade	Enduit	compact, gris(e)	P028	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Extérieur / Façades	Conduit en façade	Conduit d'eau pluviale	métallique, blanc(he)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
Extérieur / Façades	Mur	Isolant	polystyrène, blanc(he)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Revêtement de sol	Dalle de sol	Surface : 337,33 m2
2	Dalle de sol	Colle	Surface : 443,57 m2
3	Plancher	Ragréage	Surface : 287,24 m2

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
Sous-sol / Vide-Sanitaire	/
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	/
Rez-de-chaussée / Hall	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Sas vestiaire	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	/
Rez-de-chaussée / Sas	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 1	/
Rez-de-chaussée / Local accès VS	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie	/
Rez-de-chaussée / Sas arrière	/
Rez-de-chaussée / Chaufferie	/
Rez-de-chaussée / SAMP - Douche	/
Rez-de-chaussée / SAMP - Cellule plongée phares & balises	/
Rez-de-chaussée / SAMP - WC	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Unité alimentation	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Laverie	/
Rez-de-chaussée / WC	/
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	/
Rez-de-chaussée / Escaliers	/
1er étage / Circulation	/
1er étage / SAEB - Responsable unité	/
1er étage / Antenne IFREMER 1	/
1er étage / Antenne IFREMER 2	/
1er étage / WC	/
1er étage / Cafétéria	/
1er étage / Capitainerie du port	/
1er étage / Dégagement 1	/

Localisation	Commentaires
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	/
1er étage / SAEB - Secrétariat & comptabilité	/
1er étage / Dégagement 2	/
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	/
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	/
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	/
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	/
Extérieur / Façades	/

7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Sous-sol / Vide-Sanitaire	Terre	Béton	Béton	
Rez-de-chaussée / Sas entrée principale	Dalle de sol	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / Hall	PVC	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Sas vestiaire	Béton	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle autoclave incubateur	Résine	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Salle de repiquage	Résine	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério	Résine	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / Sas	Béton	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 1	Béton	Béton	Béton	
Rez-de-chaussée / Local accès VS	Béton	Béton	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie	Résine	PVC sur béton	Béton	
Rez-de-chaussée / Sas arrière	Béton	Béton	Béton	
Rez-de-chaussée / Chaufferie	Béton	Béton	Béton	
Rez-de-chaussée / SAMP - Douche	Résine	Béton	Béton	
Rez-de-chaussée / SAMP - Cellule plongée phares & balises	Béton	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAMP - WC	Béton	Bois et parpaings	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 2	Béton	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage 3	Béton	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Stockage unité alim.	Béton	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Unité alimentation	Parquet flottant	Plaque de plâtres	Bois et béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Laverie	PVC	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / WC	PVC	Plaque de plâtres	Béton	
Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef de service	PVC	Bois	Béton	
Rez-de-chaussée / Escaliers	Bois	Bois	Béton	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
1er étage / Circulation	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / SAEB - Responsable unité	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / Antenne IFREMER 1	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / Antenne IFREMER 2	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / WC	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / Cafétéria	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / Capitainerie du port	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / Dégagement 1	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / SAMP - Unité port & balises Adjoint	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / SAEB - Secrétariat & comptabilité	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / Dégagement 2	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / SAMP - Unité port & balises Responsable	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / SAMP - Unité port & balises Gestion DPM	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / SAEB - Technicien agriculture	Béton	Plaque de plâtres	Béton	
1er étage / SAEB - Techniciens biodiversité	Béton	Plaque de plâtres	Béton	

7.3. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				LEGENDE			Situation du bien objet du repérage	
Adresse	SAEB Quai de l'Alysse 97500 – SAINT PIERRE		Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	RS	Lés plastique avec sous couche	
RDC	Date visite	11/04/2024	Px →	Prélèvement ou sondage n°X ne contenant pas d'amiante	C	Colle		
	Auteur	JS KIS			D/C/R	Dalle de sol + colle + ragréage		
Plan	N° dossier	21503521-3	Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructive °X	D/C	Dalle de sol + colle		
	Planche	1/3			N V	Non visité		
	Indice	0						

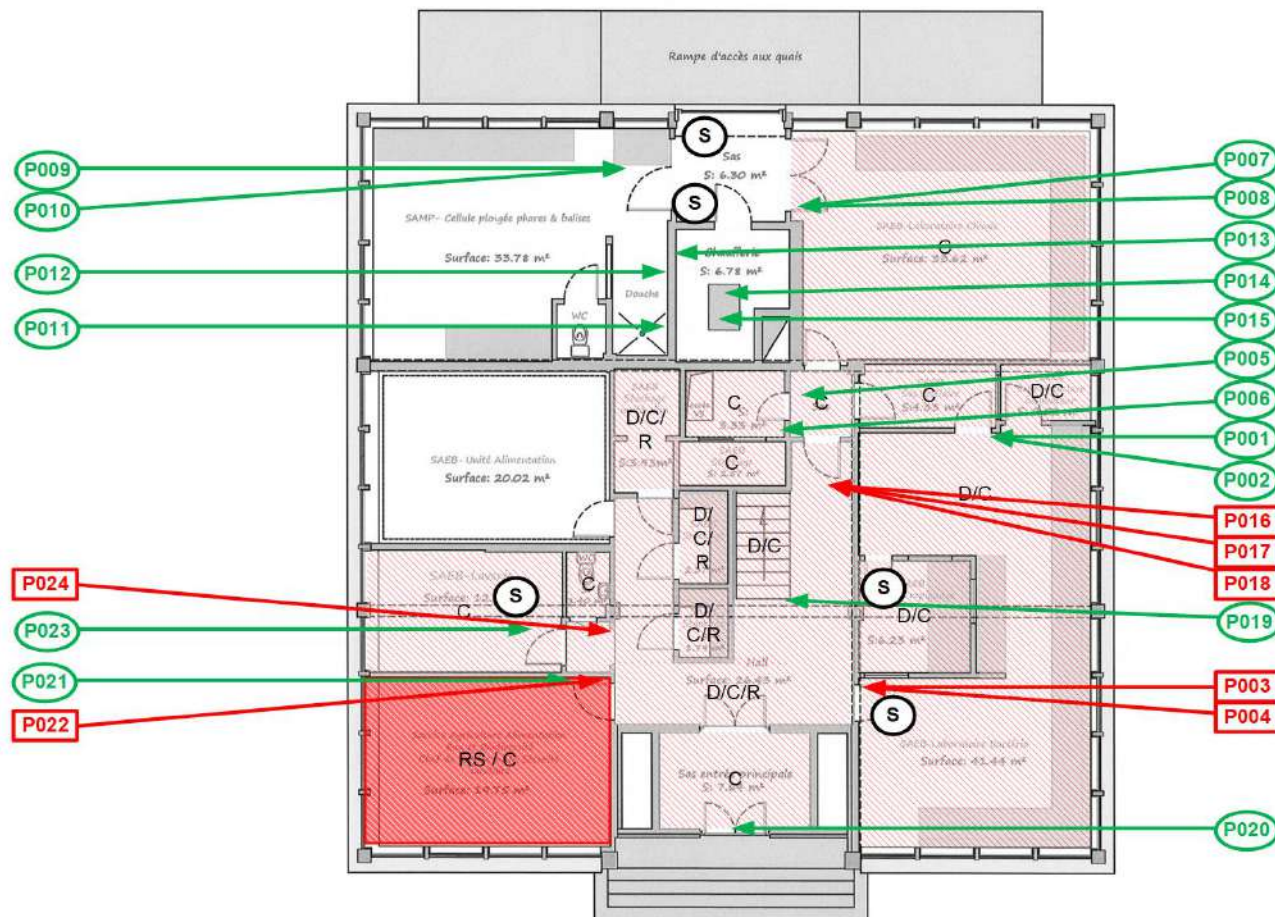


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : SAEB	Adresse : QUAI DE L ALYSSE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	Localisation : Rez-de-chaussée
Réalisé par : Jean-Sébastien KIS	N° de planche : 1 / 3	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	SAEB Quai de l'Alysse 97500 – SAINT PIERRE		Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	
R+1	Date visite	11/04/2024	Px →	Prélèvement ou sondage n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	J.S KIS	Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X	
	N° dossier	21503521-3	NV	Non visité	
Plan	Planche	2/3			
	Indice	0			

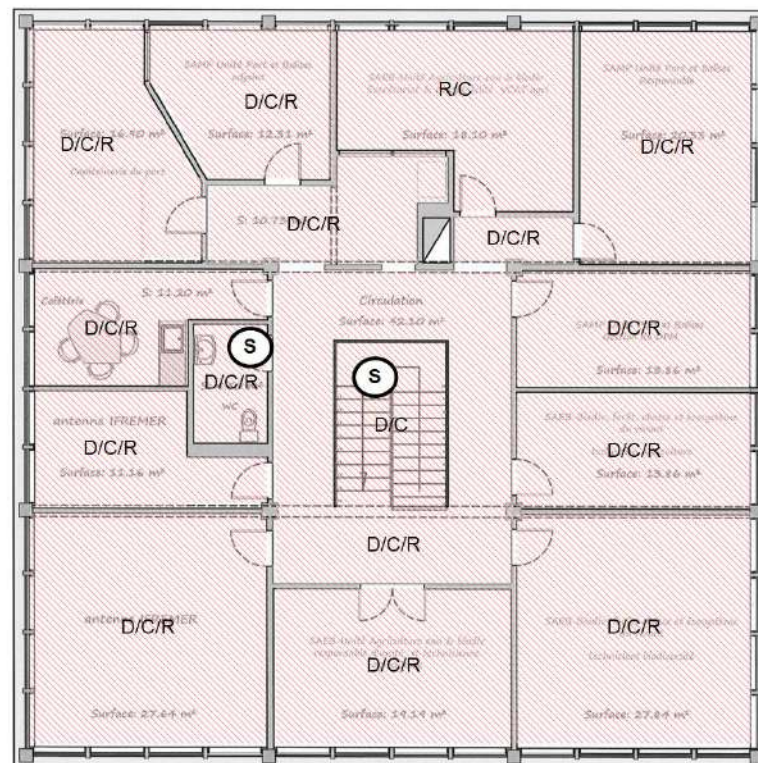


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : SAEB	Adresse : QUAI DE L ALYSSE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	Localisation : 1er étage
Réalisé par : Jean-Sébastien KIS	N° de planche : 2 / 3	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	SAEB Quai de l'Alysse 97500 – SAINT PIERRE		Matériaux et produits contenant de l'amiante : Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement ou sondage n°X ne contenant pas d'amiante Sx → Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X N V Non visité	
EXT	Date visite	11/04/2024		
	Auteur	J.S KIS		
	N° dossier	21503521-3		
Plan	Planche	3/3		
	Indice	0		



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : SAEB	Adresse : QUAI DE L ALYSSE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	Localisation : Extérieur
Réalisé par : Jean-Sébastien KIS	N° de planche : 3 / 3	

7.4. Photos



Prélèvement - P001 : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério - Sol coulé, Ragraéage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério - Sol coulé, Ragraéage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério - Dalle de sol- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P004 : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire Bactério - Colle- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P005 : Rez-de-chaussée / Sas - Peinture sur béton- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : Rez-de-chaussée / Local accès VS - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie - Sol coulé, Ragraéage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie - Sol coulé, Ragraéage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P009 : Rez-de-chaussée / SAMP - Cellule plongée phares & balises - Peinture sur béton, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : Rez-de-chaussée / SAMP - Cellule plongée phares & balises - Peinture sur béton, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : Rez-de-chaussée / SAMP - Douche - Sol coulé- (Absence d'amiante)

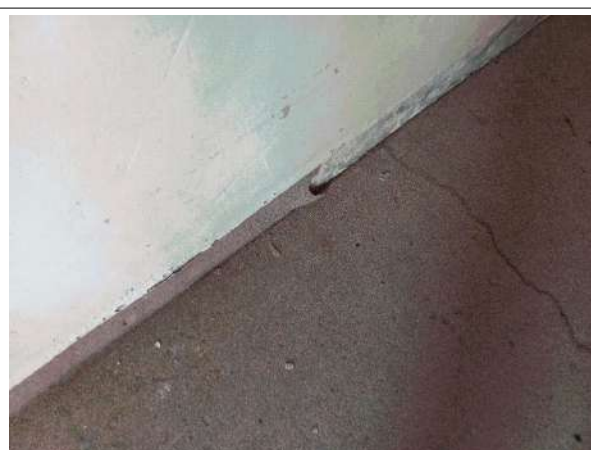


Prélèvement - P012 : Rez-de-chaussée / SAMP - Douche - Sol coulé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : Rez-de-chaussée / Chaufferie - Enduit-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P014 : Rez-de-chaussée / Chaufferie - Isolant-
(Absence d'amiante)

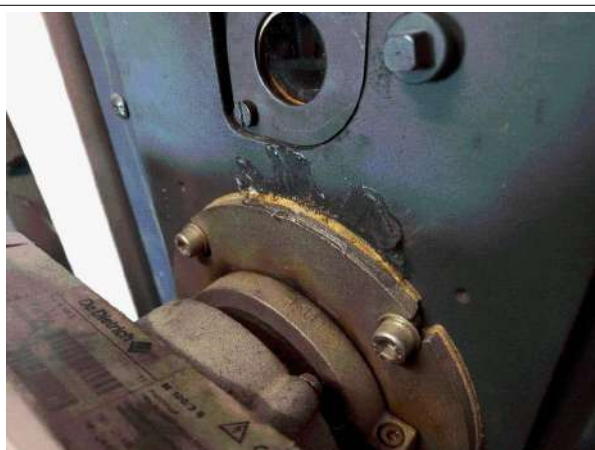

Prélèvement - P015 : Rez-de-chaussée / Chaufferie - Joint-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P016 : Rez-de-chaussée / Hall - Dalle de sol-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P017 : Rez-de-chaussée / Hall - Colle, Ragréage
- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P018 : Rez-de-chaussée / Hall - Colle, Ragréage
- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P019 : Rez-de-chaussée / Hall - Faux plafond-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P020 : Rez-de-chaussée / Sas entrée principale
- Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P021 : Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef
de service - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P022 : Rez-de-chaussée / SAEB - Bureau Chef
de service - Sous-couche de revêtement souple- (Présence
d'amiante)

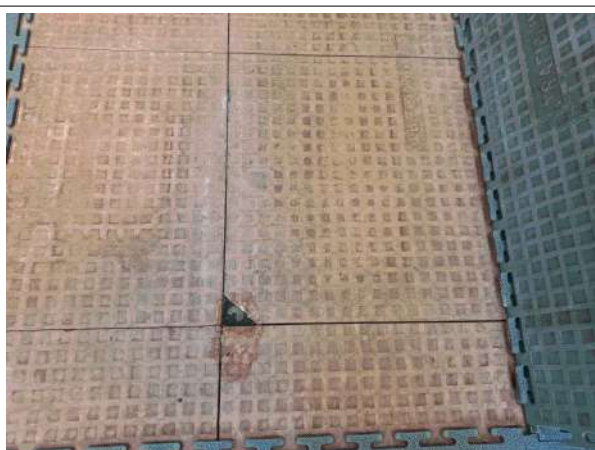

Prélèvement - P023 : Rez-de-chaussée / SAEB - Laverie -
Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P024 : Rez-de-chaussée / Hall - Dalle de sol-
(Absence d'amiante)

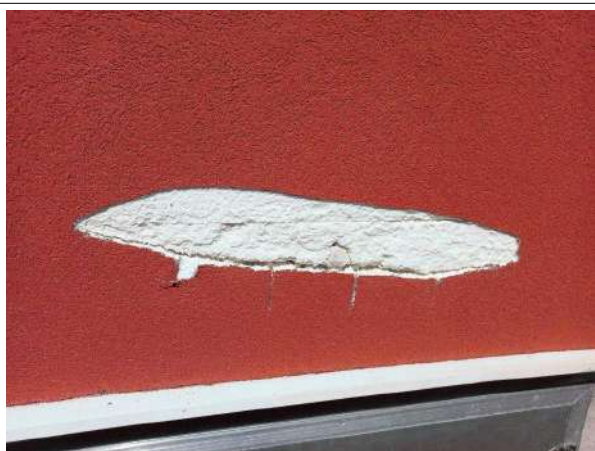

Prélèvement - P025 : Extérieur / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P026 : Extérieur / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P027 : Extérieur / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : Extérieur / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)



Déclaré - : Sous-sol / Vide-Sanitaire - Conduit- (Absence d'amiante)

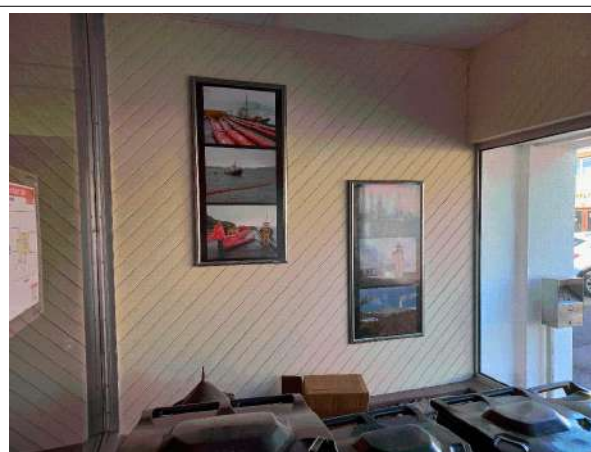

Déclaré - : Rez-de-chaussée / Sas entrée principale - Plaque- (Absence d'amiante)




Déclaré - : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie -
Faux plafond- (Absence d'amiante)



Déclaré - : Rez-de-chaussée / SAEB - Laboratoire chimie -
Faux plafond- (Absence d'amiante)




Déclaré - : Rez-de-chaussée / Chaufferie - Calorifugeage-
(Absence d'amiante)

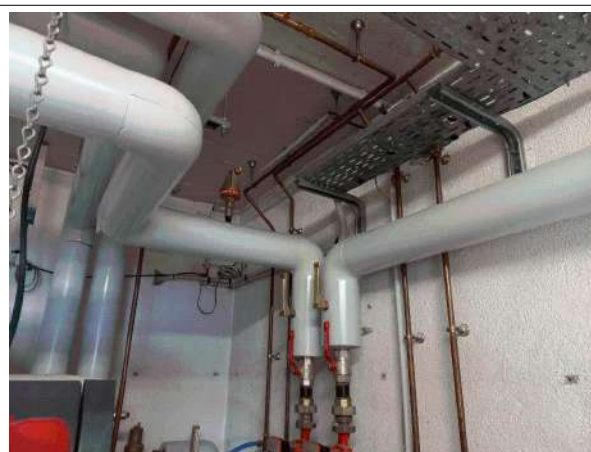

Déclaré - : Rez-de-chaussée / Chaufferie - Enveloppe de
calorifugeage- (Absence d'amiante)




Déclaré - : Rez-de-chaussée / SAEB - Unité alimentation -
Faux plafond- (Absence d'amiante)

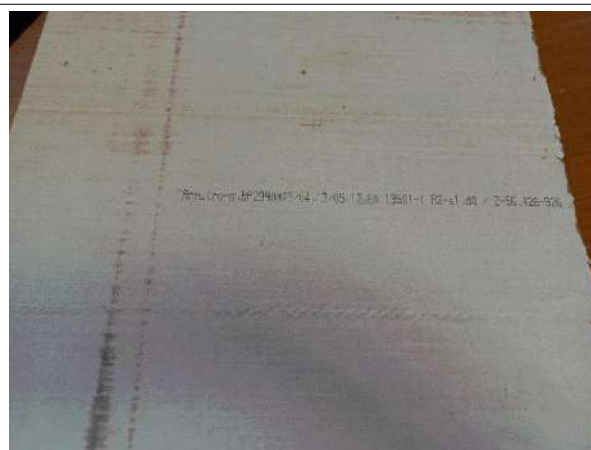

Déclaré - : Rez-de-chaussée / SAEB - Unité alimentation -
Faux plafond- (Absence d'amiante)



Déclaré - : Extérieur / Façades - Conduit d'eau pluviale-
(Absence d'amiante)

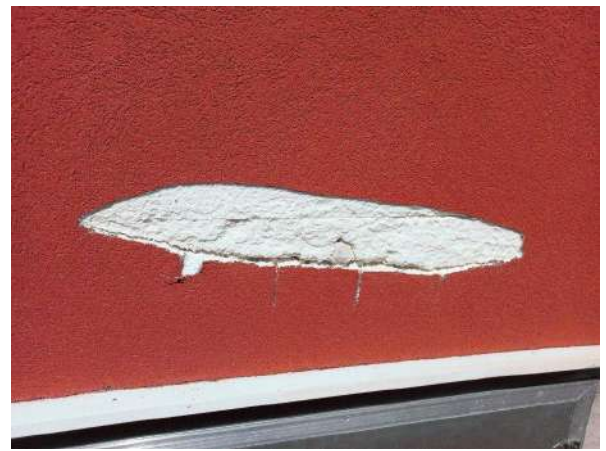

Déclaré - : Extérieur / Façades - Isolant- (Absence d'amiante)

7.5. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf
- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mэрule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mэрule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
- Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 43 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.6. Certificat de compétence

**BUREAU VERITAS**
Certification

Certificat
Attribué à
Jean-Sebastien KIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité


DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date :29/06/2022

Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 15031740



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

**BUREAU VERITAS**

**cofrac**
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.7. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Jean-Sebastien KIS

190 Rue François Jacob - CS 80534

76235 ISNEAUVILLE CEDEX

Notre référence : AR-24-HB-082850-01

Numéro de dossier : 24N018480**Référence de dossier : 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N018480-001 - Référence *BV3MN5805 Réf. prél : P001 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/bleu(e)) + Réf. prél : P002 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Plancher - Ragréage - (compact/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-002 - Référence *BV3MN5806 Réf. prél : P003 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-003 - Référence *BV3MN5807 Réf. prél : P004 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Dalle de sol - Colle - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-004 - Référence *BV3MN5808 Réf. prél : P005 Rez-de-chaussée/ Sas/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e)-vert(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-005 - Référence *BV3MN5809 Réf. prél : P006 Rez-de-chaussée/ Local accès VS/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-006 - Référence BV3MN5810 Réf. prél : P008 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire chimie/Plancher - Ragréage - (compact/gris(e)) + Réf. prél : P007 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire chimie/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/bleu(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-007 - Référence BV3MN5811 Réf. prél : P010 Rez-de-chaussée/ SAMP - Cellule plongée phares & balises/Plancher - Colle - (bitumineux/noir(e)) + Réf. prél : P009 Rez-de-chaussée/ SAMP - Cellule plongée phares & balises/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e)-vert(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-008 - Référence BV3MN5812 Réf. prél : P011 Rez-de-chaussée/ SAMP - Douche/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-009 - Référence BV3MN5813 Réf. prél : P012 Rez-de-chaussée/ SAMP - Douche/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-010 - Référence BV3MN5814 Réf. prél : P013 Rez-de-chaussée/ Chaufferie/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-011 - Référence BV3MN5815 Réf. prél : P014 Rez-de-chaussée/ Chaufferie/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/noir(e)-jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-012 - Référence BV3MN5816 Réf. prél : P015 Rez-de-chaussée/ Chaufferie/Chaudière - Joint - (fibreuse/marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-013 - Référence BV3MN5817 Réf. prél : P016 Rez-de-chaussée/ Hall/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-014 - Référence BV3MN5818 Réf. prél : P018 Rez-de-chaussée/ Hall/Plancher - Ragréage - (compact/gris(e)) + Réf. prél : P017 Rez-de-chaussée/ Hall/Dalle de sol - Colle - (bitumineux/noir(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-015 - Référence BV3MN5819 Réf. prél : P019 Rez-de-chaussée/ Hall/Plafond - Faux plafond - (fibre minérale artificielle/blanc(he)-marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-016 - Référence BV3MN5820 Réf. prél : P020 Rez-de-chaussée/ Sas entrée principale/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/bleu(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-017 - Référence BV3MN5821 Réf. prél : P021 Rez-de-chaussée/ SAEB - Bureau Chef de service/Cloison - Isolant - (laine de roche/marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-018 - Référence BV3MN5822 Réf. prél : P022 Rez-de-chaussée/ SAEB - Bureau Chef de service/Revêtement de sol - Sous-couche de revêtement souple - (feutre/noir(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-019 - Référence BV3MN5823 Réf. prél : P023 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laverie/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-020 - Référence BV3MN5824 Réf. prél : P024 Rez-de-chaussée/ Hall/Revêtement de sol - Dalle de sol - (épaisse/noir(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-021 - Référence BV3MN5825 Réf. prél : P025 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e)-rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-022 - Référence BV3MN5826 Réf. prél : P026 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e)-rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-023 - Référence BV3MN5827 Réf. prél : P027 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N018480-024 - Référence BV3MN5828 Réf. prél : P028 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client:24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Date de réception :29/04/2024

Page1/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	24N018480-001 - BV3MN5805 Réf. prél : P001 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/bleu(e)) + Réf. prél : P002 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Plancher - Ragréage - (compact/gris(e))	Matériau semi-dur (bleu) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (2)	24N018480-002 - BV3MN5806 Réf. prél : P003 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/blanc(he))	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page 2/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception : 29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client: 24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003 (1) (2)	24N018480-003 - BV3MN5807 Réf. prél : P004 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire Bactério/Dalle de sol - Colle - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	24N018480-004 - BV3MN5808 Réf. prél : P005 Rez-de-chaussée/ Sas/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e)-vert(e))	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N018480-005 - BV3MN5809 Réf. prél : P006 Rez-de-chaussée/ Local accès VS/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page3/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception : 29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client: 24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	24N018480-006 - BV3MN5810 Réf. prél : P008 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire chimie/Plancher - Ragréage - (compact/gris(e)) + Réf. prél : P007 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laboratoire chimie/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/bleu(e))	Matériau dur (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N018480-007 - BV3MN5811 Réf. prél : P010 Rez-de-chaussée/ SAMP - Cellule plongée phares & balises/Plancher - Colle - (bitumineux/noir(e)) + Réf. prél : P009 Rez-de-chaussée/ SAMP - Cellule plongée phares & balises/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e)-vert(e))	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page4/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception :29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client:24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24N018480-008 - BV3MN5812 Réf. pré : P011 Rez-de-chaussée/ SAMP - Douche/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N018480-009 - BV3MN5813 Réf. pré : P012 Rez-de-chaussée/ SAMP - Douche/Revêtement de sol - Sol coulé - (résine/beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N018480-010 - BV3MN5814 Réf. pré : P013 Rez-de-chaussée/ Chaufferie/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N018480-011 - BV3MN5815 Réf. pré : P014 Rez-de-chaussée/ Chaufferie/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/noir(e)-jaune)	Matériau souple (fibveux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / RHZ9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page5/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception :29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client:24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	24N018480-012 - BV3MN5816 Réf. prél : P015 Rez-de-chaussée/Chaufferie/Chaudière - Joint - (fibreuse/marron)	Matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	24N018480-013 - BV3MN5817 Réf. prél : P016 Rez-de-chaussée/ Hall/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014 (1) (3)	24N018480-014 - BV3MN5818 Réf. prél : P018 Rez-de-chaussée/ Hall/Plancher - Ragrée - (compact/gris(e)) + Réf. prél : P017 Rez-de-chaussée/ Hall/Dalle de sol - Colle - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (beige)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page6/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception :29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client:24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24N018480-015 - BV3MN5819 Réf. prél : P019 Rez-de-chaussée/ Hall/Plafond - Faux plafond - (fibre minérale artificielle/blanc(he)-marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24N018480-016 - BV3MN5820 Réf. prél : P020 Rez-de-chaussée/ Sas entrée principale/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/bleu(e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige)(i)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N018480-017 - BV3MN5821 Réf. prél : P021 Rez-de-chaussée/ SAEB - Bureau Chef de service/Cloison - Isolant - (laine de roche/marron)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / RHZ9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / RHZ9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page 7/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception : 29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client: 24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (2)	24N018480-018 - BV3MN5822 Réf. pré : P022 Rez-de-chaussée/ SAEB - Bureau Chef de service/Revêtement de sol - Sous-couche de revêtement souple - (feutre/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
019 (1)	24N018480-019 - BV3MN5823 Réf. pré : P023 Rez-de-chaussée/ SAEB - Laverie/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/rouge)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)(ii)	MET / WC2N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	24N018480-020 - BV3MN5824 Réf. pré : P024 Rez-de-chaussée/ Hall/Revêtement de sol - Dalle de sol - (épaisse/noir(e))	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01	Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31	Page8/10
Référence laboratoire N° : 24RI029566	Référence de suivi du dossier N° : 24N018480	
Reçu au laboratoire le : 30/04/2024	Date de réception : 29/04/2024	
Date d'analyse : 06/05/2024		
Référence dossier Client: 24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24N018480-021 - BV3MN5825 Réf. prél : P025 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e)-rouge)	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau de type maillage de fibres (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24N018480-022 - BV3MN5826 Réf. prél : P026 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e)-rouge)	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N018480-023 - BV3MN5827 Réf. prél : P027 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e))	Matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24N018480-024 - BV3MN5828 Réf. prél : P028 Extérieur/ Façades/Façade - Enduit - (compact/gris(e))	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page 9/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception : 29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client: 24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Próbkki zawilgocone.
- (2) La teneur en fibres d'amianté détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

- (i) Un matériau de type colle bitumineux (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (ii) La teneur en fibres d'amianté détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amianté dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amianté. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amianté. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amianté dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amianté non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amianté non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amianté délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-027364-01

Date d'émission de rapport : 07/05/2024 4:31

Page 10/10

Référence laboratoire N° : 24RI029566

Référence de suivi du dossier N° : 24N018480

Reçu au laboratoire le : 30/04/2024

Date de réception : 29/04/2024

Date d'analyse : 06/05/2024

Référence dossier Client: 24N018480 - 1510797868/21503521/S3/3/3_21503521/3/4

Validé et approuvé par :



Damian Gorlikowski
Chef d'équipe suppléant