



APAVE  
AGENCE DE ROUEN

2 rue des Mouettes CS 90098  
76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX  
N° SIRET : 90386907101236

DONNEUR D'ORDRE  
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
1 RUE DE GERMONT  
76031 ROUEN CEDEX  
CONTACT : HIELARD Baptiste



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre :  
Numéro de contrat : **C26115274**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260156726**  
Date : **18/03/2026**

Lieu d'intervention :

**AUVENT  
BATIMENT ARGILIERE  
147 avenue DU MARECHAL JUIN  
76031 ROUEN CEDEX**

Destinataire rapport :  
**CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE**

Date d'intervention :  
Du **09/03/2026** au **09/03/2026**

Intervenant : **Monsieur Baptiste BEAUFILS**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité  
Nombre de pages total du document : 49 pages*

# 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

|                      |                                                                                     |                                |                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse :            | <b>BATIMENT ARGILIERE<br/>147 avenue DU<br/>MARECHAL JUIN<br/>76031 ROUEN CEDEX</b> | Référence Cadastre :           | <b>Non communiqué</b>                |
| Bâtiment :           | <b>Hôpital</b>                                                                      | Date du permis de construire : | <b>Antérieur au 1er juillet 1997</b> |
| Nature du bâtiment : | <b>AUVENT</b>                                                                       | Date de construction :         | <b>Non communiquée</b>               |

## 1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Nom :     | <b>CENTRE HOSPITALIER<br/>UNIVERSITAIRE</b>   |
| Adresse : | <b>1 RUE DE GERMONT<br/>76031 ROUEN CEDEX</b> |
| Qualité : | <b>Donneur d'ordre</b>                        |

## DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Nom:      | <b>CENTRE HOSPITALIER<br/>UNIVERSITAIRE</b>   |
| Adresse : | <b>1 RUE DE GERMONT<br/>76031 ROUEN CEDEX</b> |

## 1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

|                                                                                           |                              |                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repérage réalisé par :                                                                    | <b>BEAUFILS Baptiste</b>     | Laboratoire d'Analyses :                | <b>Eurofins Analyses pour le<br/>Bâtiment Nord-Ouest<br/>CEBAT<br/>ZI de Petite Synthe<br/>Bâtiment B1 1294 rue<br/>Achille Peres , Z.I. de Petite<br/>Synthe 59640 Dunkerque</b> |
| N° certificat de qualification :                                                          | <b>19-1453</b>               | Adresse laboratoire :                   |                                                                                                                                                                                   |
| Date d'obtention :                                                                        | <b>05/03/2020</b>            | Numéro d'accréditation :                | <b>1-1935</b>                                                                                                                                                                     |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : | <b>ABCIDIA CERTIFICATION</b> | Organisme d'assurance professionnelle : | <b>Allianz Global Corporate &amp; Specialty SE</b>                                                                                                                                |
|                                                                                           |                              | Adresse assurance :                     | <b>1 cours Michelet - CS 30051<br/>92076 Paris La<br/>Défense Cedex</b>                                                                                                           |
| Date de la commande :                                                                     | <b>09/03/2026</b>            | N° de contrat d'assurance :             | <b>FRL003861</b>                                                                                                                                                                  |
| Accompagnateur :                                                                          | <b>Aucun</b>                 | Date de validité :                      | <b>31/12/2026</b>                                                                                                                                                                 |

## 1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : DEMOLITION DU AUVENT

# 2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

# SOMMAIRE :

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>                                                    | <b>2</b>  |
| DESIGNATION DU BATIMENT .....                                                          | 2         |
| DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                                                   | 2         |
| DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....                                                      | 2         |
| EXÉCUTION DE LA MISSION .....                                                          | 2         |
| REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....                  | 2         |
| <b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....</b>                                                  | <b>2</b>  |
| <b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>                                            | <b>4</b>  |
| MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....                                     | 4         |
| MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....                                 | 4         |
| <b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>                                              | <b>6</b>  |
| LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE..... | 6         |
| INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....   | 6         |
| <b>PRECONISATIONS .....</b>                                                            | <b>7</b>  |
| <b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>                                     | <b>7</b>  |
| OBJECTIF .....                                                                         | 7         |
| REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....                                           | 7         |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                                            | 7         |
| <b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>                                      | <b>8</b>  |
| PROGRAMME DE DEMOLITION .....                                                          | 8         |
| PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE .....                                               | 8         |
| <b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>                                                   | <b>9</b>  |
| <b>ANNEXE CROQUIS.....</b>                                                             | <b>10</b> |
| <b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>                              | <b>14</b> |
| <b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>                                           | <b>35</b> |
| <b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES .....</b>                                    | <b>42</b> |
| <b>ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE .....</b>                         | <b>43</b> |
| <b>ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE.....</b>                                               | <b>47</b> |

### 3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

#### **3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante**

Néant

#### **3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante**

| Etage | Local | Elément                   | Matériau / Produit          | Critères(s)<br>ayant permis<br>de conclure                               | Réf<br>sondage | (ZPSO)<br>Référence |
|-------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| RDC   | Hall  | Plancher haut             | Flocage                     | Résultat<br>d'analyse<br>(P001)                                          | S001           | Z001                |
|       |       | Coffre horizontal         | Platre + peinture           | Résultat<br>d'analyse<br>(P003)                                          | S003           | Z002                |
|       |       | Coffre horizontal         | Platre + peinture           | Résultat<br>d'analyse<br>(P004)                                          | S004           | Z002                |
|       |       | Plancher haut             | Flocage                     | Résultat<br>d'analyse<br>(P002)                                          | S002           | Z001                |
|       |       | Poteau                    | Enduit ciment -<br>Peinture | Résultat<br>d'analyse<br>(P005)                                          | S005           | Z003                |
|       |       | Poteau                    | Enduit ciment -<br>Peinture | Résultat<br>d'analyse<br>(P006)                                          | S006           | Z003                |
|       |       | Revêtement de<br>murs     | Colle de plinthes           | Résultat<br>d'analyse<br>(P009)                                          | S009           | Z005                |
|       |       | Revêtement de<br>murs     | Colle de plinthes           | Résultat<br>d'analyse<br>(P010)                                          | S010           | Z005                |
|       |       | Faux-plafond              | Métal                       | Matériau ou<br>produit qui par<br>nature ne<br>contient pas<br>d'amiante | S028           |                     |
| RDC   | Sas   | Cloisons                  | Platre                      | Résultat<br>d'analyse<br>(P007)                                          | S007           | Z004                |
|       |       | Cloisons                  | Platre                      | Résultat<br>d'analyse<br>(P008)                                          | S008           | Z004                |
|       |       | Revêtements de<br>plafond | Enduit ciment -<br>Peinture | Résultat<br>d'analyse<br>(P017 - idem)                                   | S019           | Z009                |
|       |       | Cloisons Vitrée           | Joint Caoutchouc            | Matériau ou<br>produit qui par<br>nature ne<br>contient pas<br>d'amiante | S027           |                     |
|       |       | Revêtement de<br>sol      | Colle de carrelage          | Résultat<br>d'analyse<br>(P011)                                          | S011           | Z006                |
|       |       | Revêtements de<br>plafond | Enduit ciment -<br>Peinture | Résultat<br>d'analyse<br>(P017 - idem)                                   | S020           | Z009                |

| Etage     | Local   | Elément                        | Matériau / Produit       | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | (ZPSO) Référence |
|-----------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
|           |         | Revêtement de sol              | Colle de carrelage       | Résultat d'analyse (P012)            | S012        | Z006             |
| Extérieur | Facades | Revêtement de murs             | Enduit ciment - Peinture | Résultat d'analyse (P013)            | S013        | Z007             |
|           |         | Revêtement de murs             | Enduit ciment - Peinture | Résultat d'analyse (P014)            | S014        | Z007             |
|           |         | Eléments associés aux facades  | Joint de dilatation      | Résultat d'analyse (P019)            | S021        | Z010             |
|           |         | Eléments associés aux facades  | Joint de dilatation      | Résultat d'analyse (P020)            | S022        | Z010             |
| Extérieur | Auvent  | Poteau                         | Enduit ciment - Peinture | Résultat d'analyse (P015)            | S015        | Z008             |
|           |         | Poteau                         | Enduit ciment - Peinture | Résultat d'analyse (P016)            | S016        | Z008             |
|           |         | Revêtements de plafond         | Enduit ciment - Peinture | Résultat d'analyse (P017)            | S017        | Z009             |
|           |         | Revêtements de plafond         | Enduit ciment - Peinture | Résultat d'analyse (P018)            | S018        | Z009             |
| Extérieur | Toiture | Etanchéité de toiture terrasse | Bandes bitumineuses      | Résultat d'analyse (P021)            | S023        | Z011             |
|           |         | Etanchéité de toiture terrasse | Bandes bitumineuses      | Résultat d'analyse (P022)            | S024        | Z011             |
|           |         | Etanchéité de toiture terrasse | Isolant fibreux          | Résultat d'analyse (P023)            | S025        | Z012             |
|           |         | Etanchéité de toiture terrasse | Isolant fibreux          | Résultat d'analyse (P024)            | S026        | Z012             |

## 4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

### 4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

### 4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

## 5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

## 6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

### 6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

### 6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,  
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,  
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,  
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,  
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,  
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification,  
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

### 6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date de réalisation du repérage : 09/03/2026**

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques

communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur** : Néant

**Documents remis** : Néant

**Commentaire** :

**Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux.**

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

**Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.**

## 7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

### 7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

DEMOLITION DU AUVENT

### 7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

**Périmètre de repérage** : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.

**Programme de repérage** : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste

C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

**Liste des locaux (visités / non visités) :**

| Etage     | Local / partie d'immeuble | Visitée | Justification |
|-----------|---------------------------|---------|---------------|
| RDC       | Hall                      | OUI     |               |
| RDC       | Sas                       | OUI     |               |
| Extérieur | Facades                   | OUI     |               |
| Extérieur | Auvent                    | OUI     |               |
| Extérieur | Toiture                   | OUI     |               |

## 8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

**Rapports précédents :**

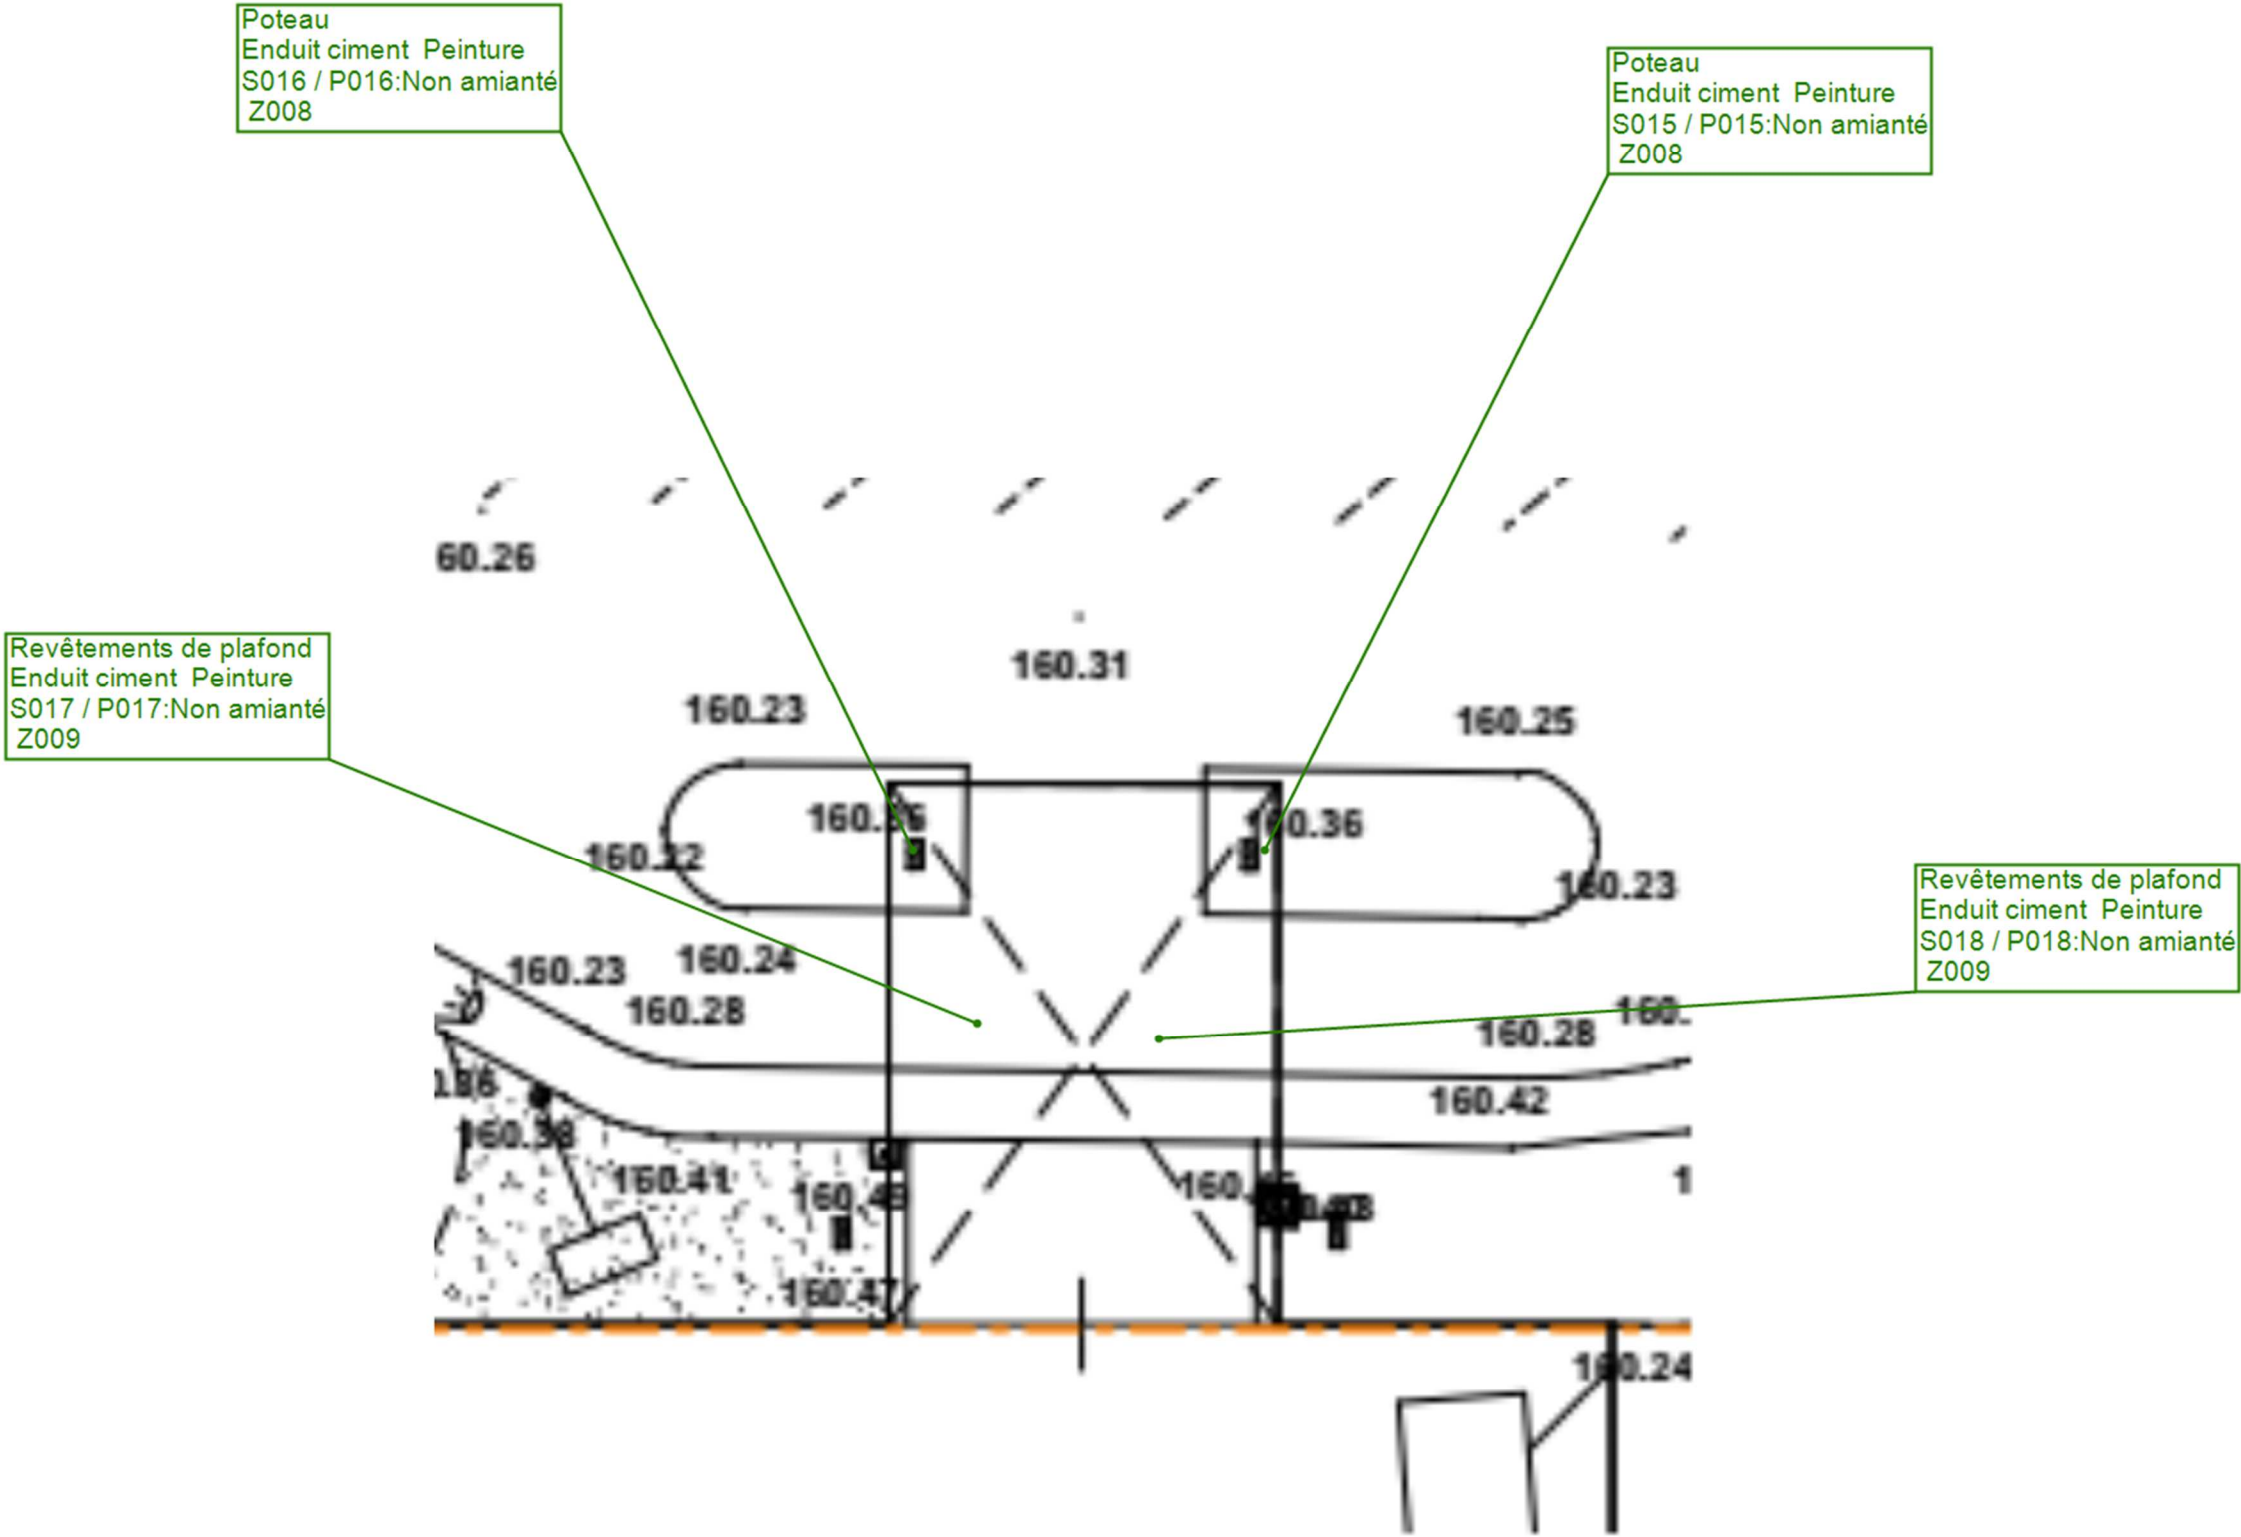
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

### ANNEXE CROQUIS

|                   |                                  |                       |                                                                        |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Client :          | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | Titre :               | Schéma de localisation RDC                                             |
| N° rapport :      |                                  |                       |                                                                        |
| N° planche :      | 1/3                              | Version : 0           |                                                                        |
| Type :            | Croquis                          | Lieu d'intervention : | BATIMENT ARGILIERE<br>147 avenue DU MARECHAL JUIN<br>76031 ROUEN CEDEX |
| Date :            | 18/03/2026                       | Bâtiment :            |                                                                        |
| Intervenant :     | BEAUFILS Baptiste                | Etage :               | RDC                                                                    |
| Origine du plan : |                                  | Commentaire :         |                                                                        |



|                                                                           |                                  |                       |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>apave</div> <div> <div>Planche de repérage</div> </div> </div> |                                  |                       |                                                                        |
| Client :                                                                  | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | Titre :               | Schéma de localisation Auvent Extérieur                                |
| N° rapport :                                                              |                                  |                       |                                                                        |
| N° planche :                                                              | 2/3                              | Lieu d'intervention : | BATIMENT ARGILIERE<br>147 avenue DU MARECHAL JUIN<br>76031 ROUEN CEDEX |
| Type :                                                                    | Croquis                          | Bâtiment :            |                                                                        |
| Date :                                                                    | 18/03/2026                       | Etage :               | RDC                                                                    |
| Intervenant :                                                             | BEAUFILS Baptiste                | Commentaire :         |                                                                        |
| Origine du plan :                                                         |                                  |                       |                                                                        |



|                                                                                 |                                  |                       |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                  | Planche de repérage   |                                                                        |
| Client :                                                                        | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | Titre :               | Schéma de localisation Toiture                                         |
| N° rapport :                                                                    |                                  |                       |                                                                        |
| N° planche :                                                                    | 3/3                              | Lieu d'intervention : | BATIMENT ARGILIERE<br>147 avenue DU MARECHAL JUIN<br>76031 ROUEN CEDEX |
| Type :                                                                          | Croquis                          | Bâtiment :            |                                                                        |
| Date :                                                                          | 18/03/2026                       | Etage :               |                                                                        |
| Intervenant :                                                                   | BEAUFILS Baptiste                | Commentaire :         |                                                                        |
| Origine du plan :                                                               |                                  |                       |                                                                        |

Etanchéité de toiture terrasse  
Bandes bitumineuses  
S023 / P021:Non amianté  
Z011

Etanchéité de toiture terrasse  
Bandes bitumineuses  
S024 / P022:Non amianté  
Z011

Etanchéité de toiture terrasse  
Isolant fibreux  
S025 / P023:Non amianté  
Z012

Etanchéité de toiture terrasse  
Isolant fibreux  
S026 / P024:Non amianté  
Z012



**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

| PRELEVEMENT : P001                  |                                                                                                                                |                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du client</b>                | <b>Numéro de dossier</b>                                                                                                       | <b>Partie d'ouvrage</b>                                                             |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE    |                                                                                                                                | RDC - Hall                                                                          |
| <b>Matériau</b>                     | <b>Date de prélèvement</b>                                                                                                     | <b>Nom de l'opérateur</b>                                                           |
| Flocage                             | 09/03/2026                                                                                                                     | BEAUFILS Baptiste                                                                   |
| <b>Localisation</b>                 |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Plancher haut - Plafond             |                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>Résultat amiante</b>             |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Absence d'amiante                   |                                                                                                                                |                                                                                     |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :        |                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>Objet :</b><br>Flocage           |                                                                                                                                |  |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Référence Couche                    | Description visuelle                                                                                                           |                                                                                     |
| J01-COUCHE                          | Matériau semi-dur (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) (pulvérulent) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) |                                                                                     |
| DETAIL DES RESULTATS :              |                                                                                                                                |                                                                                     |
| Référence Couche                    | PV analyse Amiante                                                                                                             | Conclusion amiante                                                                  |
| J01-COUCHE                          | AR-26-NM-020303-01                                                                                                             | Fibres d'amiante non détectées                                                      |

**PRELEVEMENT : P002**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Hall         |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Flocage                          | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |
| Localisation                     |                     |                    |
| Plancher haut - Plafond          |                     |                    |
| Résultat amiante                 |                     |                    |
| <b>Absence d'amiante</b>         |                     |                    |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

**Objet :**  
Flocage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau semi-dur (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P003**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Hall         |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Platre + peinture                | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Coffre horizontal - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

**Objet :**  
Platre + peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) |
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                                               |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P004**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Hall         |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Platre + peinture                | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Coffre horizontal - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Platre + peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) |
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                                                          |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P005

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Hall         |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |
| Localisation                     |                     |                    |
| Poteau - Murs                    |                     |                    |
| Résultat amiante                 |                     |                    |
| Absence d'amiante                |                     |                    |

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Enduit ciment / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris) |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P006**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Hall         |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit ciment / Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P007**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Sas          |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Platre                           | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Cloisons - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Platre


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) |
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                            |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P008**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Sas          |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Platre                           | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Cloisons - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Platre


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) |
| 001-COUCHE       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                            |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P009**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Hall         |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle de plinthes                | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Revêtement de murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle de plinthes


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P010**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Hall         |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle de plinthes                | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Revêtement de murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle de plinthes


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                     |
|------------------|------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau dur de type ciment-colle (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P011**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Sas          |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle de carrelage               | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |
| Localisation                     |                     |                    |
| Revêtement de sol - Sol          |                     |                    |
| Résultat amiante                 |                     |                    |
| Absence d'amiante                |                     |                    |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle de carrelage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P012**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | RDC - Sas          |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle de carrelage               | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |
| Localisation                     |                     |                    |
| Revêtement de sol - Sol          |                     |                    |
| Résultat amiante                 |                     |                    |
| Absence d'amiante                |                     |                    |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle de carrelage


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P013

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Facades |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste   |

### Localisation

Revêtement de murs - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit ciment / Peinture



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type béton (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P014

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Facades |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste   |

### Localisation

Revêtement de murs - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit ciment / Peinture



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type béton (gris) |

### DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P015**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Auvent |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Poteau - Sol

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit ciment / Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type ciment (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P016**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Auvent |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

Poteau - Sol

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit ciment / Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P017**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Auvent |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

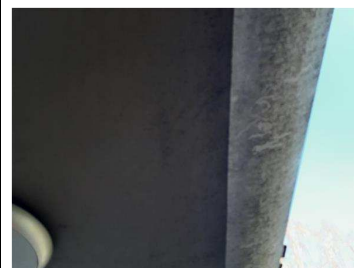
Revêtements de plafond - Plafond

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit ciment / Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type béton (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P018**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Auvent |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit ciment - Peinture         | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste  |

**Localisation**

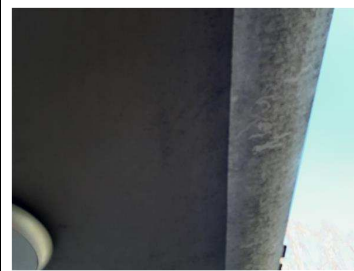
Revêtements de plafond - Plafond

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit ciment / Peinture


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type béton (gris) en traces |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P019**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Facades |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Joint de dilatation              | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste   |

**Localisation**

Eléments associés aux facades - Murs

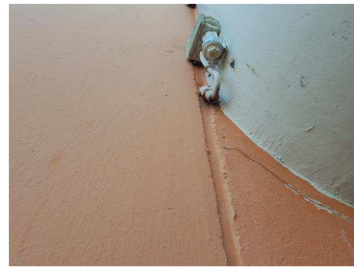
**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**  
 Mastic

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (gris) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P020                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du client                        | Numéro de dossier                                                                                                                              | Partie d'ouvrage                                                                    |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE     |                                                                                                                                                | Extérieur - Facades                                                                 |
| Matériau                             | Date de prélèvement                                                                                                                            | Nom de l'opérateur                                                                  |
| Joint de dilatation                  | 09/03/2026                                                                                                                                     | BEAUFILS Baptiste                                                                   |
| Localisation                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Eléments associés aux facades - Murs |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Résultat amiante                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Absence d'amiante                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :         |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>Objet :</b><br>Mastic             |                                                                                                                                                |  |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :  |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Référence Couche                     | Description visuelle                                                                                                                           |                                                                                     |
| J01-COUCHE                           | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris) + (noir) |                                                                                     |
| DETAIL DES RESULTATS :               |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Référence Couche                     | PV analyse Amiante                                                                                                                             | Conclusion amiante                                                                  |
| J01-COUCHE                           | AR-26-NM-020303-01                                                                                                                             | Fibres d'amiante non détectées                                                      |

**PRELEVEMENT : P021**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Toiture |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Bandes bitumineuses              | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste   |

**Localisation**

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Bandes bitumineuses


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau (marron) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P022**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Toiture |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Bandes bitumineuses              | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste   |

**Localisation**

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Bandes bitumineuses


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau (marron) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P023**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Toiture |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Isolant fibreux                  | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste   |

**Localisation**

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

**Objet :**  
Isolant fibreux


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau (noir) (fibreux) ; matériau de type mousse (jaune) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |

**PRELEVEMENT : P024**

| Nom du client                    | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |                     | Extérieur - Toiture |
| Matériau                         | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Isolant fibreux                  | 09/03/2026          | BEAUFILS Baptiste   |

**Localisation**

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

**Résultat amiante**

Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

**Objet :**  
Isolant fibreux


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE       | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (jaune) |

**DETAIL DES RESULTATS :**

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE       | AR-26-NM-020303-01 | Fibres d'amiante non détectées |



## ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**PV\_00720260301776266**



### Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**APAVE INFRASTRUCTURES ET  
CONSTRUCTION FRANCE**  
**Monsieur Baptiste BEAUFILS**  
2 Route des Mouettes  
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-020303-01 Date d'émission de rapport : 17/03/2026 3:41 Page1/7  
Dossier N° : 26NM011453 Date de réception : 11/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026  
Référence dossier Client:  
130819 A - BATIMENT ARGILIERE 147 avenue DU MARECHAL JUIN 76031 ROUEN CEDEX - CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE

| N° éch. | Référence client                                                     | Description visuelle                                                                                                                                                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 001     | P001-RDC - Hall<br>- Plafond -<br>Plancher haut<br>- Flocage         | Matériau semi-dur (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) (pulvérulent) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)                                                                       | <b>MET</b> *<br>/ D7RT        | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002     | P002-RDC - Hall<br>- Plafond -<br>Plancher haut<br>- Flocage         | Matériau semi-dur (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)                                                                                     | <b>MET</b> *<br>/ D7RT        | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003     | P003-RDC - Hall<br>- Murs -<br>Coffre horizontal - Plâtre + peinture | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | <b>MET</b> *<br>/ D7RT        | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                      | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                                               | <b>MOLP</b> *<br>/ RY2W       | 2 / 2 *                       | - *                                                                          | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

#### Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-020303-01 Date d'émission de rapport : 17/03/2026 3:41 Page 2/7  
Dossier N° : 26NM011453 Date de réception : 11/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026  
Référence dossier Client:  
130819 A - BATIMENT ARGILIERE 147 avenue DU MARECHAL JUIN 76031 ROUEN CEDEX - CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE

| N° éch. | Référence client                                               | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 004     | P004-RDC - Hall - Murs - Coffre horizontal - Plâtre + peinture | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET * / D7RT                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                                                          | MOLP * / RY2W                 | 2 / 2 *                       | - *                                                                          | Fibres d'amiante non détectées * |
| 005     | P005-RDC - Hall - Murs - Poteau - Enduit ciment - Peinture     | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau pulvérulent (gris)                                                                                        | MET * / D7RT                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006     | P006-RDC - Hall - Murs - Poteau - Enduit ciment - Peinture     | Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)                                                                          | MET * / D7RT                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007     | P007-RDC - Sas - Murs - Cloisons - Plâtre                      | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                                                               | MET * / D7RT                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-020303-01 Date d'émission de rapport : 17/03/2026 3:41 Page 3/7  
Dossier N° : 26NM011453 Date de réception : 11/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026  
Référence dossier Client:  
130819 A - BATIMENT ARGILIERE 147 avenue DU MARECHAL JUIN 76031 ROUEN CEDEX - CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE

| N° éch. | Référence client                                                | Description visuelle                                                                               | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                           | Résultats                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                                                    |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                      |                                             |
|         |                                                                 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                            | MOLP <sup>*</sup> / RY2W      | 2 / 2 <sup>*</sup>            | - <sup>*</sup>                                                                            | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 008     | P008-RDC - Sas - Murs - Cloisons - Plâtre                       | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET <sup>*</sup> / D7RT       | 1 / 1 <sup>*</sup>            | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) <sup>*</sup> | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
|         |                                                                 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                            | MOLP <sup>*</sup> / RY2W      | 2 / 2 <sup>*</sup>            | - <sup>*</sup>                                                                            | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 009     | P009-RDC - Hall - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes | Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)                                              | MET <sup>*</sup> / D7RT       | 1 / 1 <sup>*</sup>            | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) <sup>*</sup> | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 010     | P010-RDC - Hall - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes | Matériau dur de type ciment-colle (gris)                                                           | MET <sup>*</sup> / D7RT       | 1 / 1 <sup>*</sup>            | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) <sup>*</sup> | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 011     | P011-RDC - Sas - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage   | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)                   | MET <sup>*</sup> / D7RT       | 1 / 1 <sup>*</sup>            | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) <sup>*</sup> | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-020303-01 Date d'émission de rapport : 17/03/2026 3:41 Page 4/7  
Dossier N° : 26NM011453 Date de réception : 11/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026  
Référence dossier Client :  
130819 A - BATIMENT ARGILIERE 147 avenue DU MARECHAL JUIN 76031 ROUEN CEDEX - CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE

| N° éch. | Référence client                                                                         | Description visuelle                                                                                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 012     | P012-RDC - Sas<br>- Sol -<br>Revêtement de sol - Colle de carrelage                      | Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)                                                                        | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 013     | P013-Extérieur<br>- Facades -<br>Murs -<br>Revêtement de murs - Enduit ciment - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type béton (gris)                             | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 014     | P014-Extérieur<br>- Facades -<br>Murs -<br>Revêtement de murs - Enduit ciment - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type béton (gris) | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 015     | P015-Extérieur<br>- Auvent - Sol<br>- Poteau -<br>Enduit ciment - Peinture               | Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)                                                                | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 016     | P016-Extérieur<br>- Auvent - Sol<br>- Poteau -<br>Enduit ciment - Peinture               | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)                                       | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-020303-01 Date d'émission de rapport : 17/03/2026 3:41 Page 5/7  
Dossier N° : 26NM011453 Date de réception : 11/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026  
Référence dossier Client:  
130819 A - BATIMENT ARGILIERE 147 avenue DU MARECHAL JUIN 76031 ROUEN CEDEX - CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE

| N° éch. | Référence client                                                                                         | Description visuelle                                                                                                                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                                | Résultats                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                           |                                     |
| 017     | P017-Extérieur<br>- Auvent -<br>Plafond -<br>Revêtements de<br>plafond - Enduit<br>ciment - Peinture     | Matériau de type peinture<br>(de différentes couleurs) ;<br>matériau semi-dur de<br>type enduit (cimenteux)<br>(gris) ; matériau dur de<br>type béton (gris)              | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 018     | P018-Extérieur<br>- Auvent -<br>Plafond -<br>Revêtements de<br>plafond - Enduit<br>ciment - Peinture     | Matériau de type peinture<br>(de différentes couleurs) ;<br>matériau semi-dur de<br>type enduit (cimenteux)<br>(gris) ; matériau dur de<br>type béton (gris) en<br>traces | MET *<br>/ MAG4               | 1 / 1 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 019     | P019-Extérieur<br>- Facades -<br>Murs -<br>Eléments associés<br>aux facades - Joint<br>de dilatation     | Matériau de type peinture<br>(marron) ; matériau<br>souple de type joint (gris)<br>; matériau (gris)                                                                      | MET *<br>/ MAG4               | 1 / 1 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 020     | P020-Extérieur<br>- Facades -<br>Murs -<br>Eléments associés<br>aux facades - Joint<br>de dilatation     | Matériau de type peinture<br>(marron) ; matériau<br>semi-dur (blanc) ;<br>matériau souple de type<br>joint (gris) ; matériau<br>(pulvérulent) (gris) +<br>(noir)          | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 021     | P021-Extérieur<br>- Toiture -<br>Toiture -<br>Etanchéité de toiture<br>terrasse - Bandes<br>bitumineuses | Matériau souple<br>bitumineux (noir)<br>(fibreuse) ; matériau<br>(marron)                                                                                                 | MET *<br>/ D7RT               | 1 / 1 *                       | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s).  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-020303-01 Date d'émission de rapport : 17/03/2026 3:41 Page 6/7  
Dossier N° : 26NM011453 Date de réception : 11/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026  
Référence dossier Client:  
130819 A - BATIMENT ARGILIERE 147 avenue DU MARECHAL JUIN 76031 ROUEN CEDEX - CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE

| N° éch. | Référence client                                                                                   | Description visuelle                                                | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                    |                                                                     |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                         |                                  |
| 022     | P022-Extérieur<br>- Toiture -<br>Toiture -<br>Etanchéité de toiture terrasse - Bandes bitumineuses | Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau (marron)    | MET * / D7RT                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 023     | P023-Extérieur<br>- Toiture -<br>Toiture -<br>Etanchéité de toiture terrasse - Isolant fibreux     | Matériau (noir) (fibreuse) ; matériau de type mousse (jaune)        | MET * / D7RT                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 024     | P024-Extérieur<br>- Toiture -<br>Toiture -<br>Etanchéité de toiture terrasse - Isolant fibreux     | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (jaune) | MET * / D7RT                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

#### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-020303-01 Date d'émission de rapport : 17/03/2026 3:41 Page 7/7  
Dossier N° : 26NM011453 Date de réception : 11/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026  
Référence dossier Client:  
130819 A - BATIMENT ARGILIERE 147 avenue DU MARECHAL JUIN 76031 ROUEN CEDEX - CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. " Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Corentin GUFFROY  
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 26 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES**

SANS OBJET

**ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE**

| Z001 - Plancher haut Flocage |                           |               |        |                    |              | Continue : NON |                              |
|------------------------------|---------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Etage                        | Local / partie d'immeuble | Elément       | Témoin | Matériau / Produit | Réf. sondage | Réf. prélèvt   | Présence d'amiante (oui/non) |
| RDC                          | Hall                      | Plancher haut | X      | Flocage            | S001         | P001           | Non                          |
|                              |                           | Plancher haut |        | Flocage            | S002         | P002           | Non                          |

| Z002 - Coffre horizontal Platre + peinture |                           |                   |        |                    |              | Continue : NON |                              |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Etage                                      | Local / partie d'immeuble | Elément           | Témoin | Matériau / Produit | Réf. sondage | Réf. prélèvt   | Présence d'amiante (oui/non) |
| RDC                                        | Hall                      | Coffre horizontal | X      | Platre + peinture  | S003         | P003           | Non                          |
|                                            |                           | Coffre horizontal |        | Platre + peinture  | S004         | P004           | Non                          |

| Z003 - Poteau Enduit ciment Peinture |                           |         |        |                          |              | Continue : NON |                              |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Etage                                | Local / partie d'immeuble | Elément | Témoin | Matériau / Produit       | Réf. sondage | Réf. prélèvt   | Présence d'amiante (oui/non) |
| RDC                                  | Hall                      | Poteau  | X      | Enduit ciment - Peinture | S005         | P005           | Non                          |
|                                      |                           | Poteau  |        | Enduit ciment - Peinture | S006         | P006           | Non                          |

| Z004 - Cloisons Platre |                           |          |        |                    |              | Continue : NON |                              |
|------------------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Etage                  | Local / partie d'immeuble | Elément  | Témoin | Matériau / Produit | Réf. sondage | Réf. prélèvt   | Présence d'amiante (oui/non) |
| RDC                    | Sas                       | Cloisons | X      | Platre             | S007         | P007           | Non                          |
|                        |                           | Cloisons |        | Platre             | S008         | P008           | Non                          |

| Z005 - Revêtement de murs Colle de plinthes |                           |                    |        |                    |              | Continue : NON |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Etage                                       | Local / partie d'immeuble | Elément            | Témoin | Matériau / Produit | Réf. sondage | Réf. prélèvt   | Présence d'amiante (oui/non) |
| RDC                                         | Hall                      | Revêtement de murs | X      | Colle de plinthes  | S009         | P009           | Non                          |
|                                             |                           | Revêtement de murs |        | Colle de plinthes  | S010         | P010           | Non                          |

| Z006 - Revêtement de sol Colle de carrelage |                           |                   |        |                    |              |              | Continue : NON               |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Etage                                       | Local / partie d'immeuble | Elément           | Témoin | Matériau / Produit | Réf. sondage | Réf. prélèvt | Présence d'amiante (oui/non) |
| RDC                                         | Sas                       | Revêtement de sol | X      | Colle de carrelage | S011         | P011         | Non                          |
|                                             |                           | Revêtement de sol |        | Colle de carrelage | S012         | P012         | Non                          |

| Z007 - Revêtement de murs Enduit ciment Peinture |                           |                    |        |                          |              |              | Continue : NON               |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Etage                                            | Local / partie d'immeuble | Elément            | Témoin | Matériau / Produit       | Réf. sondage | Réf. prélèvt | Présence d'amiante (oui/non) |
| Extérieur                                        | Facades                   | Revêtement de murs | X      | Enduit ciment - Peinture | S013         | P013         | Non                          |
|                                                  |                           | Revêtement de murs |        | Enduit ciment - Peinture | S014         | P014         | Non                          |

| Z008 - Poteau Enduit ciment Peinture |                           |         |        |                          |              |              | Continue : NON               |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Etage                                | Local / partie d'immeuble | Elément | Témoin | Matériau / Produit       | Réf. sondage | Réf. prélèvt | Présence d'amiante (oui/non) |
| Extérieur                            | Auvent                    | Poteau  | X      | Enduit ciment - Peinture | S015         | P015         | Non                          |
|                                      |                           | Poteau  |        | Enduit ciment - Peinture | S016         | P016         | Non                          |

| Z009 - Revêtements de plafond Enduit ciment Peinture |                           |                        |        |                          |              |              | Continue : NON               |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Etage                                                | Local / partie d'immeuble | Elément                | Témoin | Matériau / Produit       | Réf. sondage | Réf. prélèvt | Présence d'amiante (oui/non) |
| RDC                                                  | Sas                       | Revêtements de plafond |        | Enduit ciment - Peinture | S019         | P017 - idem  | Non                          |
|                                                      |                           | Revêtements de plafond |        | Enduit ciment - Peinture | S020         | P017 - idem  | Non                          |
| Extérieur                                            | Auvent                    | Revêtements de plafond | X      | Enduit ciment - Peinture | S017         | P017         | Non                          |
|                                                      |                           | Revêtements de plafond |        | Enduit ciment - Peinture | S018         | P018         | Non                          |

| Z010 - Eléments associés aux facades Joint de dilatation |                           |                               |        |                     |              |              | Continue : NON               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Etage                                                    | Local / partie d'immeuble | Elément                       | Témoin | Matériau / Produit  | Réf. sondage | Réf. prélèvt | Présence d'amiante (oui/non) |
| Extérieur                                                | Facades                   | Eléments associés aux facades | X      | Joint de dilatation | S021         | P019         | Non                          |
|                                                          |                           | Eléments associés aux facades |        | Joint de dilatation | S022         | P020         | Non                          |

| Z011 - Etanchéité de toiture terrasse Bandes bitumineuses |                           |                                |        |                     |              |              | Continue : NON               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Etage                                                     | Local / partie d'immeuble | Elément                        | Témoin | Matériau / Produit  | Réf. sondage | Réf. prélèvt | Présence d'amiante (oui/non) |
| Extérieur                                                 | Toiture                   | Etanchéité de toiture terrasse | X      | Bandes bitumineuses | S023         | P021         | Non                          |
|                                                           |                           | Etanchéité de toiture terrasse |        | Bandes bitumineuses | S024         | P022         | Non                          |

| Z012 - Etanchéité de toiture terrasse Isolant fibreux |                           |                                |        |                    |              |              | Continue : NON               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Etage                                                 | Local / partie d'immeuble | Elément                        | Témoin | Matériau / Produit | Réf. sondage | Réf. prélèvt | Présence d'amiante (oui/non) |
| Extérieur                                             | Toiture                   | Etanchéité de toiture terrasse | X      | Isolant fibreux    | S025         | P023         | Non                          |
|                                                       |                           | Etanchéité de toiture terrasse |        | Isolant fibreux    | S026         | P024         | Non                          |

## ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**BEAUFILS Baptiste**  
sous le numéro **19-1453**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Amiante</b> sans mention | Prise d'effet : 05/03/2020 | Validité : 04/03/2027 |
| <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>                                                                                                                                                               |                             |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Amiante</b> avec mention | Prise d'effet : 05/03/2020 | Validité : 04/03/2027 |
| <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>                                                                                                                                                               |                             |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DPE</b> individuel       | Prise d'effet : 14/06/2019 | Validité : 13/06/2024 |
| <small>Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011</small> |                             |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Gaz</b>                  | Prise d'effet : 14/06/2019 | Validité : 13/06/2024 |
| <small>Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.</small> |                             |                            |                       |



Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bât: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 26 71  
[www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr) - [contact@abcidia-certification.fr](mailto:contact@abcidia-certification.fr)

ENR 20-V6 du 02 avril 2014

## ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE



### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

**SAS APAVE**  
**Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran**  
**92400 COURBEVOIE**  
**France**

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

**APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France**  
**Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**  
**France**

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle**

|                                                                                                             |           |     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus                                                 | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Dont :                                                                                                      |           |     |                       |
| Dommages immatériels non consécutifs                                                                        | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/Canada                                            | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Dont :                                                                                                      |           |     |                       |
| Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »                                               | 2 500 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)                                     | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.


Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025.

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

 **S. PÉREAU**   
**Allianz Global Corporate & Specialty SE**  
Succursale en France  
1 Cours Michelet  
CS 30051  
92076 Paris La Défense  
92 424 608 RCS Nanterre

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets

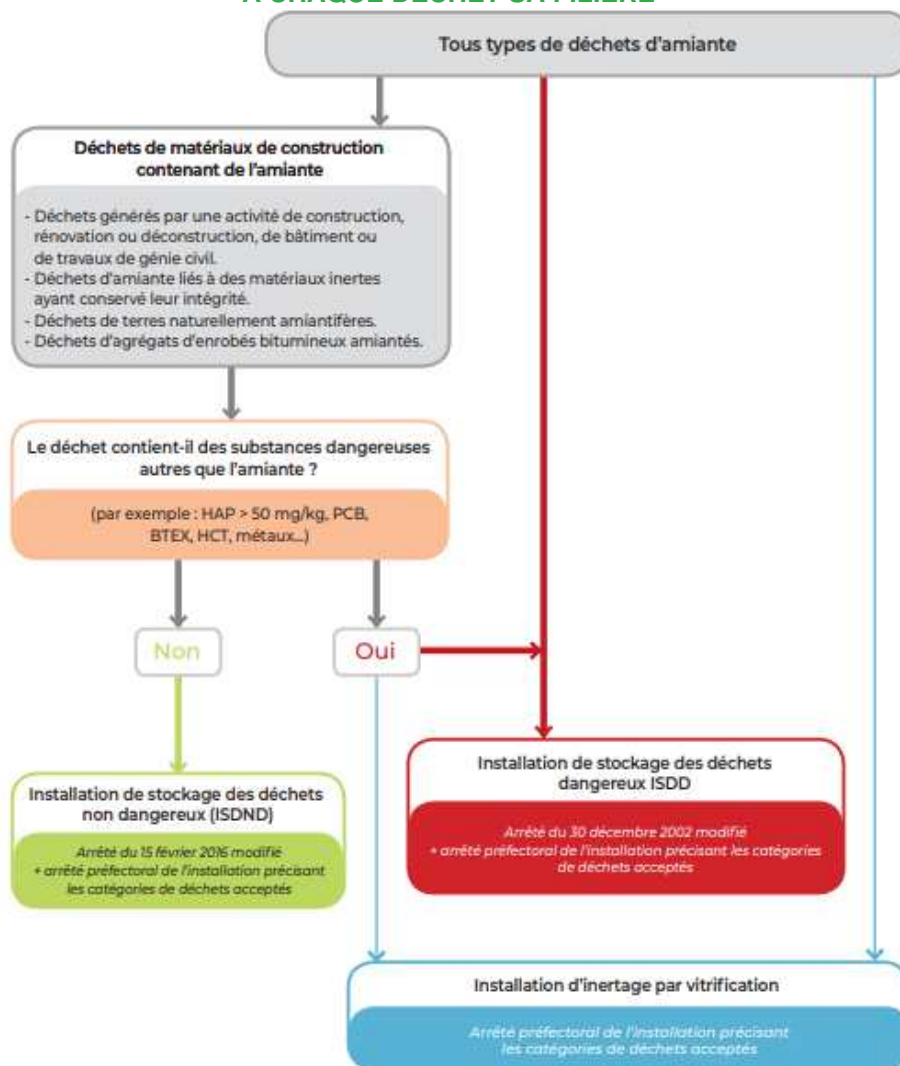


### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

| Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification                 | Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection) | Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés |

### A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

### Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

### Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :  
<https://www.sinoe.org/>  
<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>