

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

GEP Hauts de France (Reims)

54 rue René Cassin

51430 BEZANNES

A l'attention du donneur d'ordre : Lionel SIMON

2 AVENUE DE BLIDA

57000 METZ

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

Référence du rapport : 21413281/S1/2/AM-RTV/1-9V43N-99

Identification de l'immeuble bâti :

510 388 103 R - QUARTIER DELESTRAINT - BATIMENT 0048 - ATELIER APC

QUARTIER DELESTRAINT

51400 MOURMELON LE GRAND

Bâtiment : 0048 - atelier APC

Latitude : 49.127859

Longitude : 4.383568



Rédigé le : 29/03/2024

Date d'émission du rapport : 29/03/2024

Date(s) de(s) visite(s) : Du 15/03/2024 au 15/03/2024

Référence du programme de travaux :

N° réalisé le par

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
BECHTOLD	KEVIN	Chargé d'affaire en diagnostic immobilier	Certificat de compétence n°DTI2586 obtenu le 17/12/2019 établi par Dekra Certification Centre d'affaires de La Boursidière Porte I, Rue de la Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson valable jusqu'au 16/12/2024

Signataire(s) du rapport:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
BECHTOLD	KEVIN	Chargé d'affaire en diagnostic immobilier	Certificat de compétence n°DTI2586 obtenu le 17/12/2019 établi par Dekra Certification Centre d'affaires de La Boursidière Porte I, Rue de la Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson valable jusqu'au 16/12/2024	

Ce document comporte 5 page(s) d'annexe.

Sommaire

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
7. ANNEXES	12
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	12
7.2. Croquis de repérage	13
7.3. Reportage Photos	14
7.4. Attestation d'assurance	16
7.5. Certificat de compétence	18
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	19

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation sols , murs ,plafonds

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures - Toitures - Terrasses et étanchéités	
Ardoises	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	, Bardeaux bitumineux ('shingles')
Conduits en toiture	, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	, Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits d'eaux pluviales, Conduits de cheminée, Conduits de fumée, Conduits de ventilation, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	, Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	, Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanternaux	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées	, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Plaques planes	, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	, Accessoires de couverture composite, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics,
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Bardages	Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peintures des bardages métalliques, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Conduits en façade	, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	, Chéneaux, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de cheminée, Conduits de fumée, Conduits de ventilation, Corniches
Façades légères	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes	, Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Crépis, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés - lissés ou talochés, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Peintures sur béton, Primaires d'accrochage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	, Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs rideaux	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses

Panneaux sandwich	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Isolant sous panneau sandwich, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Poteaux de façade	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Crépis, Enduits extérieurs projetés - lissés ou talochés, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Peintures sur béton, Primaires d'accrochage, Revêtements plastiques épais (RPE),
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons 'en dur'	Coffrages perdus, Enduits projetés, Revêtements durs
Cloisons (légères et préfabriquées)	, Enduits projetés, Panneaux de cloisons
Cloisons maçonnées	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation
Cloisons sèches (assemblées - préfabriquées)	, Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions entre panneaux préfabriqués , Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds de cloisons, Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons , Panneaux, Panneaux de cloisons lisses, Panneaux de cloisons moulurées, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Sous couches des tissus muraux
Coffres	, Enduits projetés
Coffres verticaux	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Gaines	, Enduits projetés
Gaines verticales	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Murs	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Revêtements durs
Pied de cloison	, Carton, Fibres-ciment, Joints, Tresses
Plinthes	, Peintures
Portes	, Peintures
Portes coupe-feu	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	, Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtrason, Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	, Entourages de poteaux, Revêtements durs
Revêtements de cloisons	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de coffres	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de gaines	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de murs	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de poteaux	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Tête de cloison	, Carton, Fibres-ciment, Joints, Tresses,
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Calfeutremments, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Joints coupe-feu, Joints de dilatation, Joints de structure, Jonctions avec la façade, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Coffres	, Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Coffres horizontaux	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Contrevents	, Flocages, Peintures intumescents, Projections en plâtre
Ecran de contonnement	, Plaques
Faux plafonds	, Ecrans de contonnement , Isolants, Joints d'écrans de contonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines	, Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Gaines horizontales	, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Interface entre structures	, Calfeutremments, Rebouchages de trémie
Interface entre structures	, Jonctions avec la façade

Interfaces entre structures	, Joints de dilatation
Plafonds	, Bandes calicot, Bourre, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux cloués, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	, Calfeutrements, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Entourages de poutres, Flocages, Joints coupe-feu, Joints de dilatation, Joints de structure, Jonctions avec la façade, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Poutres	, Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Suspentes	, Flocages, Peintures intumescents, Projections en plâtre,
05 - Planchers et planchers techniques	
Planchers	Dalles de sol
Revêtements de sol	, Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints d'assemblage, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Moquettes, Nez de marche, Panneaux, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples,
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits d'air	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits d'eau	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits d'échappement	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits de fluides	, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides)	, Conduits, Enveloppes de calorifuges
Conduits de fumée	, Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits de vapeur	, Colles de calorifugeage, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Joints entre éléments, Joints plats prédécoupés pour brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Conduits électriques	, Tresses dans câble électrique d'alimentation
Portes coupe-feu	, Joints (bandes), Joints (tresses)
Vide-ordures	, Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	, Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets,
07 - Ascenseurs - monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	, Panneaux
Convecteurs électriques	, Calorifugeages
Equipements	, Calorifugeages
Matériel en machinerie ascenseur	, Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	, Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	, Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	, Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	, Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	, Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	, Panneaux
Portes palière monte-charges	, Panneaux,
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	, Eléments en fibres-ciment
Baignoires	, Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Canalisations électriques préfabriquées	, Isolants
Chaudières (mixtes - collectives)	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chaudes baignoires	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	, Parois, Portes
Convecteurs électriques	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Dispositifs anti condensation, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses, Tresses des diffuseurs
Equipements	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	, Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Fours	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	, Carton, Tresses
Groupes électrogènes	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	, Eléments en fibres-ciment
Poêles	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	, Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	, Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	, Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	, Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses,
09 - Fondations et soubassements	
Conduits	Conduits dans maçonnerie
Etanchéité des murs enterrés	, Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Fourreaux	, Fourreaux dans maçonnerie
Parois horizontales enterrées	, Joints, Joints de dilatation, Joints de fractionnement, Joints de rupture
Parois verticales enterrées	, Joints, Joints de dilatation, Joints de fractionnement, Joints de rupture,
10 - Aménagements - voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment
Conduits	, Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	, Revêtements de sol
Syphons	, Eléments de canalisations enterrés
Voiries	, Asphaltes, Enrobés bitumineux des couches de voirie ,

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :
 Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : 510 388 103 R - QUARTIER DELESTRAINT - BATIMENT 0048 - ATELIER APC
QUARTIER DELESTRAINT
51400 MOURMELON LE GRAND

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
510 388 103 R - QUARTIER DELESTRAINT - BATIMENT 0048 - ATELIER APC	Autres	Autre	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Intervenant	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Lionel SIMON	Donneur d'ordre	/	2 AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	0387156970 - 0643704898

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 15/03/2024 au 15/03/2024

5.2. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Référence	Nom du document	Auteur	Date	Objet du repérage	Conclusions (si rapport de repérage)
-----------	-----------------	--------	------	-------------------	--------------------------------------

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage
ZPSO = zone présentant des similitudes d'ouvrage
X* = élément témoin de la ZPSO n°x

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bat 048	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits lissés	/	/	1	1	/	Analyse	/	Non
Bat 048	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits lissés	/	/	1	2	/	Analyse	/	Non
Bat 048	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	2	3	/	Analyse	/	Non
Bat 048	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	2	4	/	Analyse	/	Non
Bat 048	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de poteaux	Peintures décoratives	/	/	3	5	/	Analyse	/	Non
Bat 048	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de poteaux	Peintures décoratives	/	/	3	6	/	Analyse	/	Non
Bat 048	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de dilatation	/	/	4	7	/	Analyse	/	Non
Bat 048	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de dilatation	/	/	4	8	/	Analyse	/	Non

7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
Bat 048	/

7.2. Croquis de repérage

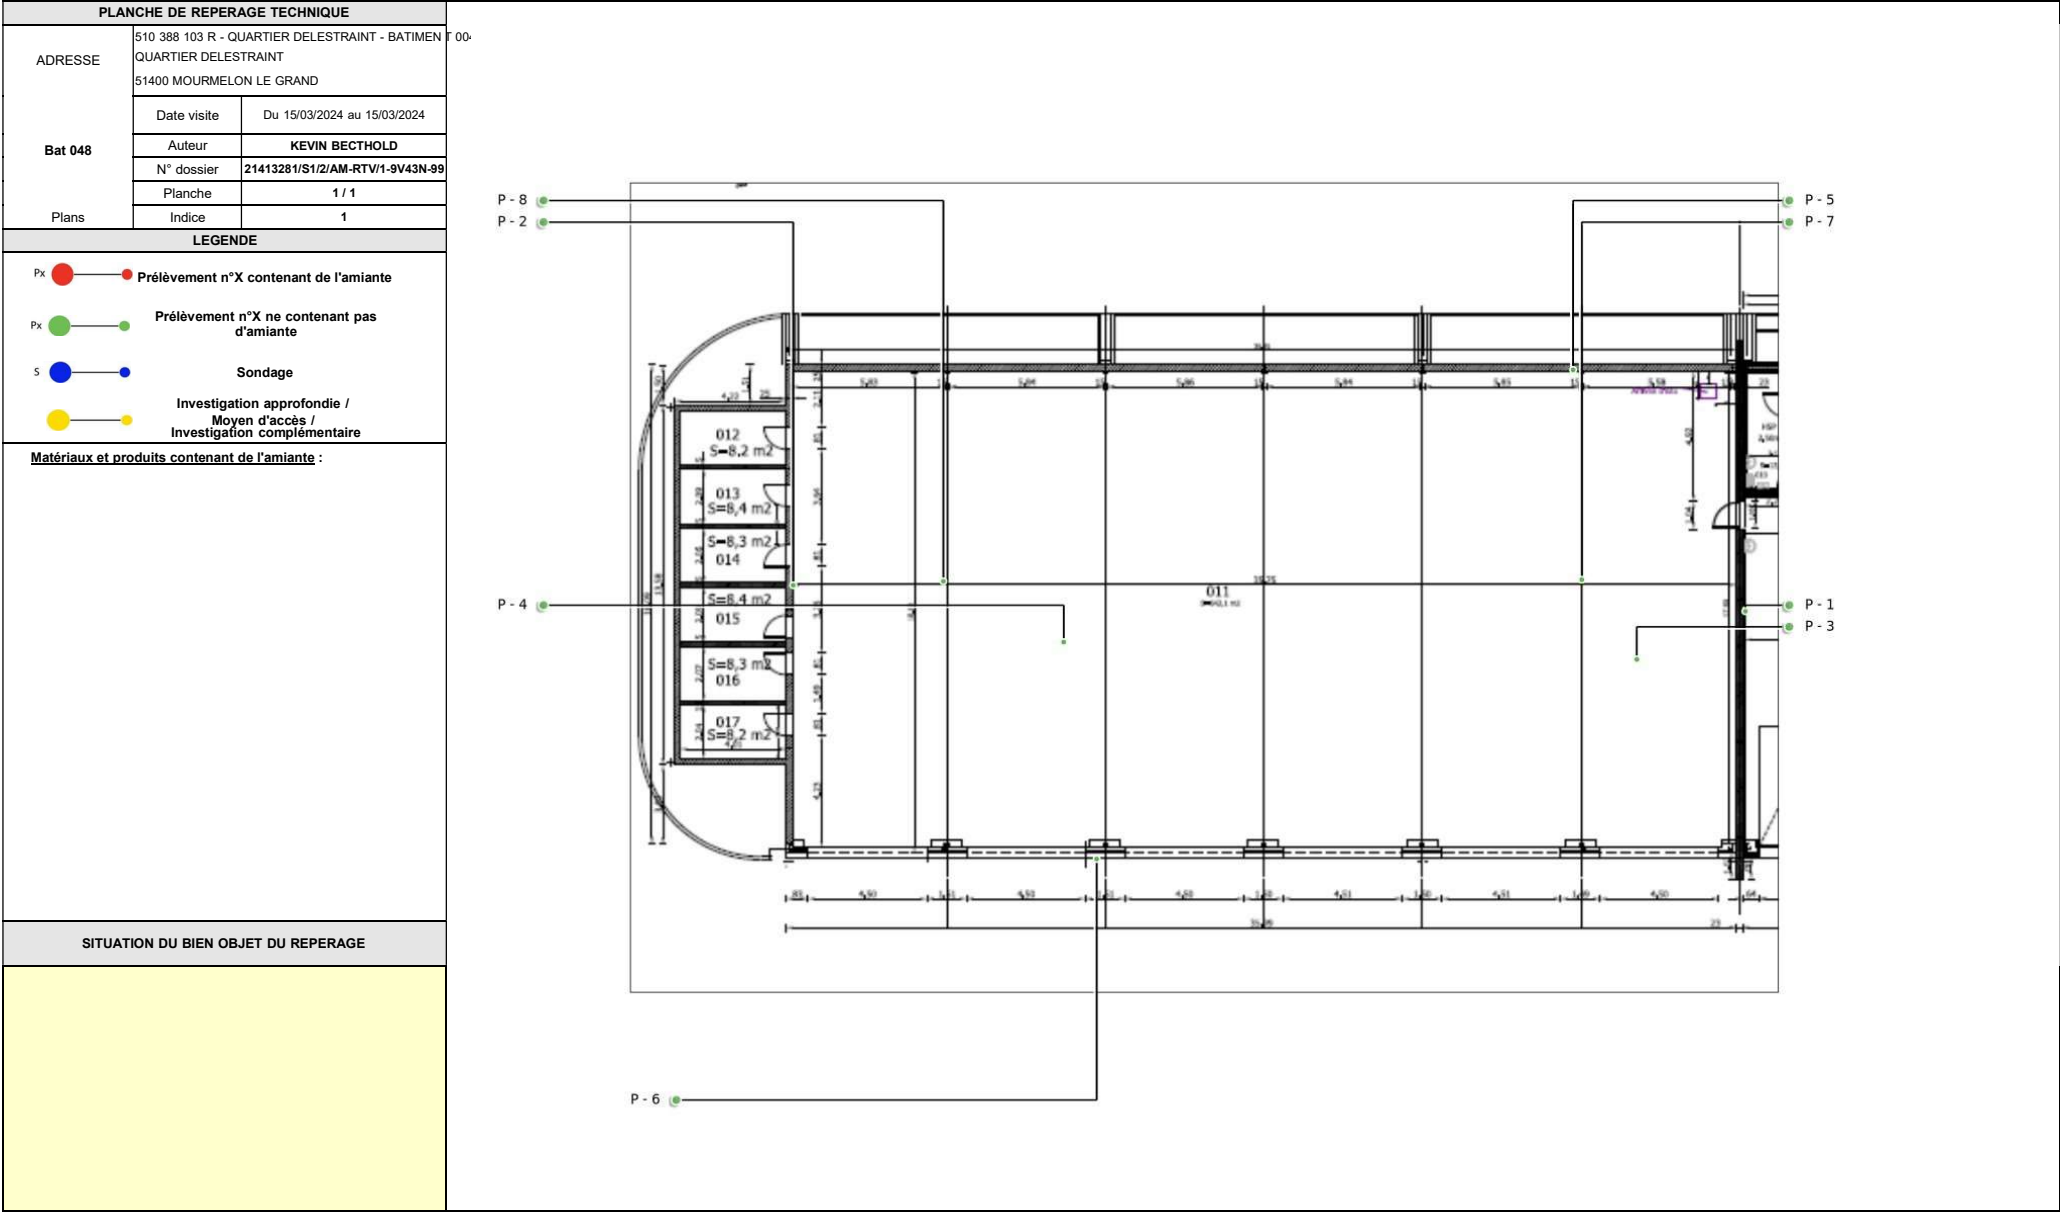

7.3. Reportage Photos

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1 Prélèvement 1 Enduits lissés

Localisation : Bat 048



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1 Prélèvement 2 Enduits lissés

Localisation : Bat 048



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2 Prélèvement 3 Ragréages

Localisation : Bat 048



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2 Prélèvement 4 Ragréages

Localisation : Bat 048



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 5 Peintures décoratives

Localisation : Bat 048



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 6 Peintures décoratives

Localisation : Bat 048



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4 Prélèvement 7 Joints de dilatation

Localisation : Bat 048



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4 Prélèvement 8 Joints de dilatation

Localisation : Bat 048



7.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 45 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512 Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

DE COMPETENCES

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Kévin BECTHOLD

est titulaire du certificat de compétences N°DT12586 pour :

DU	AN
1/07/2020	12/07/2020

* Diagnostic amiante sans mention

17/12/2019 16/12/2024

- Diagnostic amianto avec mention

17/12/2019 16/12/2024

Ces compresses répondent aux exigences de compresses définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. 1, 271.1 et suivants R. 271.1 et suivants ainsi que leurs annexes d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'émission de certificats. Ce certificat est valide à condition que les données des deux audits de surveillance soient véritablement concordantes.

1990, p. 1, footnote 10). However, the courts of appeal have developed a broad range of exceptions to the general rule. For example, in *United States v. Galt*, 890 F.2d 1001 (9th Cir. 1990), the Ninth Circuit held that the government's failure to disclose a letter from a confidential source to a defendant was not a material omission because the letter was not relevant to the defense. Similarly, in *United States v. Smith*, 890 F.2d 1001 (9th Cir. 1990), the Ninth Circuit held that the government's failure to disclose a letter from a confidential source to a defendant was not a material omission because the letter was not relevant to the defense. In *United States v. Smith*, 890 F.2d 1001 (9th Cir. 1990), the Ninth Circuit held that the government's failure to disclose a letter from a confidential source to a defendant was not a material omission because the letter was not relevant to the defense. In *United States v. Smith*, 890 F.2d 1001 (9th Cir. 1990), the Ninth Circuit held that the government's failure to disclose a letter from a confidential source to a defendant was not a material omission because the letter was not relevant to the defense.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagnères, le 29-07-2020



Numero d'accettazione
4-0881
Puntino disponibile
su www.colson.it

Source: la version originale du certificat; pour les données reprises d'autres sites, voir les

DEIRA Certification SAS * Service Clientèle : 0922208888 * www.deira-certification.fr

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Kevin BECTHOLD

54 rue René Cassin

51430 BEZANNES

Notre référence : AR-24-HB-040427-01

Numéro de dossier : 24N012158**Référence de dossier : 1510797864/21413281/S1/2/1_21413281/2/4**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N012158-001 - Référence *BV3LE7812 Réf. Prel : P - 1 Bat 048/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N012158-002 - Référence *BV3LE7811 Réf. Prel : P - 2 Bat 048/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N012158-003 - Référence *BV3LE7814 Réf. Prel : P - 3 Bat 048/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N012158-004 - Référence *BV3LE7813 Réf. Prel : P - 4 Bat 048/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N012158-005 - Référence *BV3LE7815 Réf. Prel : P - 5 Bat 048/Revêtements de poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N012158-006 - Référence *BV3LE7816 Réf. Prel : P - 6 Bat 048/Revêtements de poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N012158-007 - Référence *BV3LE7817 Réf. Prel : P - 7 Bat 048/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N012158-008 - Référence *BV3LE7818 Réf. Prel : P - 8 Bat 048/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-024102-01 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM011017 Reçu au laboratoire le : 22/03/2024 Date d'analyse : 25/03/2024 Référence dossier Client: 1510797864/21413281/S1/2/1_21413281/2/4	Date d'émission de rapport : 28/03/2024 20:57 Référence de suivi du dossier N° : 24N012158 Date de réception : 21/03/2024	Page 1/3
---	--	----------

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N012158-001 - BV3LE7812 Réf. Prel : P - 1 Bat 048/Cloisons maçonnées	Matériau (orange) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) (foncé)	MET * / LY3V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N012158-002 - BV3LE7811 Réf. Prel : P - 2 Bat 048/Cloisons maçonnées	Matériau (orange) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) (foncé)	MET * / LY3V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N012158-003 - BV3LE7814 Réf. Prel : P - 3 Bat 048/Revêtements de sol	Matériau (noir) (pulvérulent) ; matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (beige)	MET * / ITX9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N012158-004 - BV3LE7813 Réf. Prel : P - 4 Bat 048/Revêtements de sol	Matériau (noir) (pulvérulent) ; matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (beige)	MET * / LY3V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-024102-01	Date d'émission de rapport : 28/03/2024 20:57	Page 2/3
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM011017	Référence de suivi du dossier N° : 24N012158	
Reçu au laboratoire le : 22/03/2024	Date de réception : 21/03/2024	
Date d'analyse : 25/03/2024		
Référence dossier Client: 1510797864/21413281/S1/2/1_21413281/2/4		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24N012158-005 - BV3LE7815 Réf. Prel : P - 5 Bat 048/Revêtements de poteaux	Matériau (gris) + (beige) (pulvérulent) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (fibreuse) (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) (pulvérulent)	MET * / LY3V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N012158-006 - BV3LE7816 Réf. Prel : P - 6 Bat 048/Revêtements de poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (fibreuse) (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris) (pulvérulent)	MET * / ITX9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N012158-007 - BV3LE7817 Réf. Prel : P - 7 Bat 048/Revêtements de sol	Matériau (beige) (foncé) + (gris) en traces ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MET * / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N012158-008 - BV3LE7818 Réf. Prel : P - 8 Bat 048/Revêtements de sol	Matériau (beige) (foncé) + (gris) en traces ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MET * / LY3V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-024102-01

Date d'émission de rapport : 28/03/2024 20:57

Page3/3

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM011017

Référence de suivi du dossier N° : 24N012158

Reçu au laboratoire le : 22/03/2024

Date de réception : 21/03/2024

Date d'analyse : 25/03/2024

Référence dossier Client:1510797864/21413281/S1/2/1_21413281/2/4

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Mélanie Wattebled
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 , 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935Portée disponible sur
www.cofrac.fr