

Rapport du :
19/06/2025



Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis Norme NF X 46-100 de Juillet 2019 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d'une activité — Mission et méthodologie

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ENTPE - Bâtiment T 3 Rue Maurice Audin Code postal, ville : . 69518 VAULX EN VELIN (France)
Périmètre de repérage :	Sous-sol, Rez-de-chaussée et R+1 et palier au R+2 du Bâtiment T
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 Etablissement scolaire Enseignements supérieur/Recherche < 1997

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... ENTPE Adresse : 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN
Le commanditaire	Nom et prénom : ... ENTPE - Monsieur RAGOT Stéphane Adresse : 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	NEBOUX Annie	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX	Obtention : 30/06/2022 Échéance : 29/06/2029 N° de certification : 14350757
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	NEBOUX Yves	Opérateur de repérage	DEKRA Certification 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX	Obtention : 02/07/2020 Échéance : 01/07/2027 N° de certification : DTI2947

Raison sociale de l'entreprise : CDiM SAS (Numéro SIRET : 504 357 203 00042) Adresse : 122 av. du Vercors, 38600 FONTAINE Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Numéro de police et date de validité : 10272640004 / 01/07/2025
--

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 19/06/2025, remis au propriétaire le 19/06/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 435 pages

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
 - 3.2.7 Les limites du cadre de la mission
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions



- 1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :**
- 1.2. - des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :**

Revêtement de sol, colle et ragréage :

- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO001 - Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO095 - Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO095 - Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO095 - Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T103)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T125)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T129)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T112)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T113)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T122)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T123)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T124)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T104)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T105)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T106)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T107)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T108)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T109)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T110)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T126)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T127)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T128)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T114)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T115)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T116)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T117)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T118)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T119)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T120)
- ZPSO118 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage (Bâtiment T R+1 - T121)
- ZPSO143 - Revêtement de sol, colle et ragréage présent sous huisserie (T022) (Parties extérieures)

Couvre joint noir en périphérie de pièce ou couloir :

- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



de-chaussée - T007)

- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C)
- ZPSO002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D)

Mastic vitrier :

- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO013 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO017 - Baie vitrée alu : Mastic vitrier extérieur partie haute (Parties extérieures)
- ZPSO019 - Baie alu : Mastic vitrier sur allège vitrée (Parties extérieures)
- ZPSO041 - Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int. (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO041 - Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int. (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO042 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute coté int. (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO044 - Fenêtre : Mastic vitrier int; (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO044 - Fenêtre : Mastic vitrier int; (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO046 - Fenêtre : Mastic vitrier extérieur (RDC - Patio 1)
- ZPSO046 - Fenêtre : Mastic vitrier extérieur (RDC BT - Patio 2)
- ZPSO047 - Baise fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext. (RDC - Patio 1)
- ZPSO047 - Baise fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext. (RDC BT - Patio 2)
- ZPSO048 - Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute (RDC - Patio 1)
- ZPSO048 - Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute (RDC BT - Patio 2)
- ZPSO051 - Porte alu marron : Mastic vitrier (RDC - Patio 1)
- ZPSO051 - Porte alu marron : Mastic vitrier (RDC BT - Patio 2)
- ZPSO076 - Baie fixe : Mastic vitrier (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO076 - Baie fixe : Mastic vitrier (R+1 BT - Escalier T2)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO078 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO078 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO097 - Fenêtre alu : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO103 - Baie fixe porte accès terrasse : Mastic vitrier (R+2 BT - Escalier T2)
- ZPSO104 - Porte accès terrasse marron : Mastic vitrier (R+2 BT - Escalier T2)
- ZPSO110 - Baie fixe alu : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO111 - Fenêtre alu marron : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO113 - Sous face poutre : Mastic (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO113 - Sous face poutre : Mastic (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO114 - Petite fenêtre alu marron : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T101)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T103)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T112)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T113)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T122)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T123)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T124)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T104)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T105)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T106)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T107)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T108)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T109)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T110)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T126)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T127)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T128)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T114)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T115)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T116)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T117)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T118)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T119)
- ZPSO120 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute (Bâtiment T R+1 - T120)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T101)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T103)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T112)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T113)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T122)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T123)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T124)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T104)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T105)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T106)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T107)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T108)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T109)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T110)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T126)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T127)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T128)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T114)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T115)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T116)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T117)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T118)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T119)
- ZPSO121 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège (Bâtiment T R+1 - T120)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T101)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T103)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T112)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T113)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T122)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T123)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T124)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T104)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T105)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T106)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T107)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T108)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T109)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T126)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T127)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T128)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T114)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T115)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T116)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T117)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T118)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T119)
- ZPSO122 - Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier (Bâtiment T R+1 - T120)

Colle et ragréage au sol

- ZPSO033 - Sol : colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO033 - Sol : colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO033 - Sol : colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T022)
- ZPSO033 - Sol : colle noire et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Joint type compriband :

- ZPSO080 - Fenêtre alu : Joint compriband (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO080 - Fenêtre alu : Joint compriband (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO138 - Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton (RDC - Patio 1)
- ZPSO138 - Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton (RDC BT - Patio 2)

Colle de carrelage :

- ZPSO106 - Contre marche : Colle carrelage (R+2 BT - Escalier T2)

Mastic de pose huisserie :

- ZPSO109 - Fenêtre alu : Mastic de pose intérieur (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO149 - Fenêtre basculante : Mastic de pose extérieur (T130) (Parties extérieures)

Joint de bride :

- ZPSO132 - Joint plat prédécoupé pour brides (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO133 - Joint plat prédécoupé pour brides (pompes 1 et 2) (Sous-sol BT - T902)

Garniture de friction des fenêtres basculantes :

- ZPSO139 - Garniture de friction sur fenêtres basculantes (T130) (Parties extérieures)
- ZPSO139 - Garniture de friction sur fenêtres basculantes (RDC - Patio 1)

- 1.3.** - des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A)
 - ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



chaussée - T006 B)

- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C)
- ZPSO003 - Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO004 - Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



B)

- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)

B)

- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO006 - Mur sur ext. : Panneaux type fibralith (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO007 - Mur sur ext. : Béton blanc et vernis (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T R+1 - T101)
- ZPSO007 - Trumeau : Béton blanc (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO007 - Mur sur ext. : Béton blanc et vernis (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)
- ZPSO008 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T R+1 - T101)
- ZPSO008 - Mur : Ragrée sur béton lavé (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029)
- ZPSO009 - Mur : Ragrée, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T022)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO010 - Mur : Plotet brique et joint ciment (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C)
- ZPSO011 - Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO011 - Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO011 - Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO012 - Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO012 - Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO012 - Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO014 - Baie alu : Mastic de pose intérieur (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO014 - Baie alu : Mastic de pose intérieur (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO014 - Baie alu : Mastic de pose intérieur (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO015 - Baie alu : Mastic et joint compriband (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO015 - Baie alu : Mastic et joint compriband (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO016 - Porte vitrée accès balcon : Mastic et joint mousse de pose (T019B) (Parties extérieures)
- ZPSO018 - Fenêtre alu : Mastic vitrier extérieur (T019B) (Parties extérieures)
- ZPSO020 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO020 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO021 - Cloison : Isolant entre panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO021 - Cloison : Isolant entre panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO022 - Plafond : Flocage (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C)
- ZPSO023 - Cloison : Panneaux métallique perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO023 - Cloison : Panneaux métallique perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO023 - Cloison : Panneaux métallique perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO023 - Cloison : Panneaux métallique perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO023 - Cloison : Panneaux métallique perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



- ZPSO024 - Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO024 - Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO024 - Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO024 - Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO024 - Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO025 - Porte accès balcon : Mastic vitrier (TO18) (Parties extérieures)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO026 - Porte distribution : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO027 - Porte accès balcon : Joint sur ouvrant (Parties extérieures)
- ZPSO028 - Cloison : Joint sur panneaux lisses (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO028 - Cloison : Joint sur panneaux lisses (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO029 - Cloison : Panneaux lisses (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO029 - Cloison : Panneaux lisses (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017)
- ZPSO030 - Imposte : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018)
- ZPSO031 - Sol des balcons : Peinture sur béton (Parties extérieures)
- ZPSO032 - Mur : Ragréage sur béton lavé (Parties extérieures)
- ZPSO033 NA - Sol : Revêtement de sol en lès (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO033 NA - Sol : Revêtement de sol en lès (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO033 NA - Sol : Revêtement de sol en lès (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T022)
- ZPSO033 NA - Sol : Revêtement de sol en lès (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO034 - Cloison : Panneaux type BA13 (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO034 - Cloison : Panneaux type BA13 (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)



- ZPSO035 - Cloison : Isolant intérieur fibreux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO035 - Cloison : Isolant intérieur fibreux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO036 - Faux-plafond : Pnneaux 60X60 (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO037 - Mur : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO038 - Mru : Colle de faïence 20X20 (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021)
- ZPSO040 - Imposte : Béton lavé gris (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO040 - Imposte : Béton lavé gris (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO043 - Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO043 - Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO045 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (RDC - Patio 1)
- ZPSO045 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (RDC BT - Patio 2)
- ZPSO049 - Fenêtre alu marron : Joint sur ouvrant (RDC - Patio 1)
- ZPSO049 - Fenêtre alu marron : Joint sur ouvrant (RDC BT - Patio 2)
- ZPSO050 - Porte alu marron : Joint sur dormant (RDC - Patio 1)
- ZPSO050 - Porte alu marron : Joint sur dormant (RDC BT - Patio 2)
- ZPSO052 - Joint de dilatation : Panneaux type polystyrène et ciment (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO053 - Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO053 - Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D)
- ZPSO053 - Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO053 - Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO054 - Porte sectionnelle : Joint vitrier sur partie fixe (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO055 - Porte sectionnelle : Enduit de scellement (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 A)
- ZPSO055 - Porte sectionnelle : Enduit de scellement (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO055 - Porte sectionnelle : Enduit de scellement (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO055 - Porte sectionnelle : Enduit de scellement (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO056 - Mur (B) : Moquette murale et colle (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO057 - Cloison : enduit plâtre sur carreaux de plâtre (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO058 - Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO058 - Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO058 - Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO058 - Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton (Bâtiment T R+1 - T129)
- ZPSO058 - Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO059 - Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO059 - Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO059 - Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO059 - Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO060 - Mur : Reste de mastic de pose d'ancienne huisserie (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO061 - Sol : Ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO062 - Mur Enduit de scellement de conduit PVC (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023)
- ZPSO063 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO063 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO063 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO064 - Cloison : Isolant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO064 - Cloison : Isolant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO064 - Cloison : Isolant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO065 - Sol : Revêtement de sol en lès, colle et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO065 - Sol : Revêtement de sol en lès, colle et ragréage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013)
- ZPSO066 - Fresque murale (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO066 - Fresque murale (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012)
- ZPSO067 - Porte sur ext. Mastic de pose des baies fixes (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO068 - Porte sur ext. : Joint vitrier des portes alu marron (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO069 - Porte sur ext. : Joint vitrier des baies fixes (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO070 - Porte sur ext. : Mastic en pied de baie fixe (Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C)
- ZPSO071 - Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO071 - Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO071 - Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton (R+1 BT - Escalier T1)
- ZPSO071 - Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton (R+1 BT - Escalier T2)
- ZPSO071 - Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton (R+2 BT - Escalier T2)
- ZPSO072 - Sol : Nez de marche et colle (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO072 - Sol : Nez de marche et colle (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO072 - Sol : Nez de marche et colle (R+1 BT - Escalier T1)
- ZPSO072 - Sol : Nez de marche et colle (R+1 BT - Escalier T2)
- ZPSO072 - Sol : Nez de marche et colle (R+2 BT - Escalier T2)
- ZPSO073 - Muret : Ragréage sur béton (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO073 - Muret : Ragréage sur béton (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO074 - Plafond : Ragréage peint sur béton (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO074 - Plafond : Ragréage peint sur béton (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO075 - Bande périphérique marron en plafond : Enduit ciment peint (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO075 - Bande périphérique marron en plafond : Enduit ciment peint (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO077 - Baie fixe : Mastic de pose (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO077 - Baie fixe : Mastic de pose (R+1 BT - Escalier T2)
- ZPSO079 - Fenêtre alu marron : Mastic de pose (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO079 - Fenêtre alu marron : Mastic de pose (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO081 - Sol : Colle et joint de carrelage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO081 - Sol : Colle et joint de carrelage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO081 - Sol : Colle et joint de carrelage (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO081 - Sol : Colle et joint de carrelage (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO081 - Sol : Colle et joint de carrelage (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO081 - Sol : Colle et joint de carrelage (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO082 - Mur : Colle de faïence (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO082 - Mur : Colle de faïence (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO082 - Mur : Colle de faïence (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO082 - Mur : Colle de faïence (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO082 - Mur : Colle de faïence (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO082 - Mur : Colle de faïence (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO083 - Mastic entre lavoire et faïence (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO083 - Mastic entre lavoire et faïence (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO084 - Faux plafond : Dalles (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO084 - Faux plafond : Dalles (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO084 - Faux plafond : Dalles (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO084 - Faux plafond : Dalles (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO084 - Faux plafond : Dalles (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO084 - Faux plafond : Dalles (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO085 - Cloison brique : Enduit de scellement des briques (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO085 - Cloison brique : Enduit de scellement des briques (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO085 - Cloison brique : Enduit de scellement des briques (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO085 - Cloison brique : Enduit de scellement des briques (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO085 - Cloison brique : Enduit de scellement des briques (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO085 - Cloison brique : Enduit de scellement des briques (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO086 - Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO086 - Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO086 - Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO086 - Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO086 - Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO086 - Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO087 - Porte : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO087 - Porte : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO087 - Porte : Joint sur dormant (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO087 - Porte : Joint sur dormant (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO087 - Porte : Joint sur dormant (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO087 - Porte : Joint sur dormant (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO088 - Cloison métalliques : Isolant entre panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO088 - Cloison métalliques : Isolant entre panneaux (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO090 - Sol : Colle de carrelage (RDC BT - Escalier T1)
- ZPSO090 - Sol : Colle de carrelage (RDC BT - Escalier T2)
- ZPSO091 - Mur : Colle des plinthes carrelage (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO091 - Mur : Colle des plinthes carrelage (Bâtiment T R+1 - T111 B)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO092 - Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO092 - Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO093 - Suspente : Projection plâtre fibré (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A)
- ZPSO093 - Suspente : Projection plâtre fibré (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B)
- ZPSO093 - Suspente : Projection plâtre fibré (Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C)
- ZPSO093 - Suspente : Projection plâtre fibré (Bâtiment T R+1 - T111 A)
- ZPSO093 - Suspente : Projection plâtre fibré (Bâtiment T R+1 - T111 B)
- ZPSO093 - Suspente : Projection plâtre fibré (Bâtiment T R+1 - T111 C)
- ZPSO094 - Linteau : Mastic entre béton blanc et béton lavé (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO096 - Mastic sur couvre joint du Joint de dilatation (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B)
- ZPSO098 - Cloison vitrée: Joint vitrier (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO098 - Cloison vitrée: Joint vitrier (Bâtiment T R+1 - T129)
- ZPSO099 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO099 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T R+1 - T125)
- ZPSO099 - Cloison : Panneaux (Bâtiment T R+1 - T129)
- ZPSO100 - Cloison : Joint noir entre pilier et cloison (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO100 - Cloison : Joint noir entre pilier et cloison (Bâtiment T R+1 - T129)
- ZPSO101 - Mur : Colle et moquette murale (Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A)
- ZPSO102 - Fenêtre alu : Panneau d'allège (Bâtiment T R+1 - T125)
- ZPSO105 - Porte accès terrasse Mastic de pose et joint blanc (R+2 BT - Escalier T2)
- ZPSO107 - Allège : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO108 - Mur : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO112 - Linteau : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO115 - Doublage en plénum : Panneaux type fibralith (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO116 - Plafond : Ragréage peint sur béton (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO117 - Sol : Nez de marche et colle (Bâtiment T R+1 - T130)
- ZPSO119 - Baie fixe alu: Mastic de pose (Bâtiment T R+1 - T101)
- ZPSO119 - Baie fixe alu: Mastic de pose (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO119 - Baie fixe alu: Mastic de pose (Bâtiment T R+1 - T103)
- ZPSO123 - Baie fixe alu : Joint compriband (Bâtiment T R+1 - T101)
- ZPSO123 - Baie fixe alu : Joint compriband (Bâtiment T R+1 - T102)
- ZPSO123 - Baie fixe alu : Joint compriband (Bâtiment T R+1 - T103)
- ZPSO124 - Sol : Béton (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO125 - Mur : Ragréage sur béton (Sous-sol BT - Vide sanitaire)
- ZPSO125 - Mur : Ragréage sur béton (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO126 - Plafond : Ragréage sur béton (Sous-sol BT - Vide sanitaire)
- ZPSO126 - Plafond : Ragréage sur béton (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO127 - Mur : enduit ciment sur moellons creux (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO128 - Conduit de ventilation carré : Mastic entre éléments (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO129 - Conduit : Calorifuge (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO130 - Conduite de chauffage : Peinture noire (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO131 - Joint plat prédécoupé pour brides (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO134 - Conduit : Filasse (Sous-sol BT - T902)
- ZPSO135 - conduit : Peinture noire (Sous-sol BT - Vide sanitaire)
- ZPSO136 - Joint plat prédécoupé pour brides (Sous-sol BT - Vide sanitaire)

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



- ZPSO137 - Conduite bleue : Peinture (Sous-sol BT - Vide sanitaire)
- ZPSO140 - Porte alu marron : Isolant laine minérale avec papier kraft (RDC - Patio 1)
- ZPSO141 - Joint rond dans huisserie - T022 (Parties extérieures)
- ZPSO142 - Mastic entre ossature et bavette (T022) (Parties extérieures)
- ZPSO144 - Calle de pose huisserie alu (T022) (Parties extérieures)
- ZPSO145 - Fenêtre alu : Joint de pose extérieur (R+1 DGT) (Parties extérieures)
- ZPSO146 - Joint mousse entre huisserie et béton (R+1 DGT) (Parties extérieures)
- ZPSO147 - Mastic de pose extérieur et mousse banche entre huisserie et béton lavé (T119) (Parties extérieures)
- ZPSO148 - Porte accès balcon : Joint mousse au sol et mastic gris (T119) (Parties extérieures)
- ZPSO150 - Petite fenêtre basculante : mastic de pose extérieur et joint mousse (Parties extérieures)
- ZPSO151 - Petite fenêtre basculante : Joint mousse blanc entre huisserie et béton (T130) (Parties extérieures)
- ZPSO152 - Revêtement bitumineux type paxalu (T130) (Parties extérieures)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	Tous les composants en plénum	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - T125, Bâtiment T R+1 - T129	Isolant dans cloison	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Bâtiment T R+1 - T130	Elements présents en plénum	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive- Faux-plafond sur ossature cachée

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... ITGA

Adresse : Par Edonia - Bâtiment R rue de la Terre Adélie 35760 ST GREGOIRE

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-0273

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
	1. Toiture et étanchéité
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Éléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures intumescentes
	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
Gaines et coffres verticaux	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Panneaux
	Vantaux
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Joints
	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Coffrages perdus (composites)
	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	Joints entre éléments

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joint mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joint mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
4 - Plafonds et faux plafonds	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
5 - Planchers et planchers techniques	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Etendu de la démolition :

Bâtiment T : Il s'agit d'une rénovation lourde
Il ne sera gardé que les voiles béton et dalles béton

Liste des pièces visitées

Bâtiment T Rez-de-chaussée :	Dégagement T000 A, T001, T002, T003 A, T003 B, T003 C, T027, F001D, T026, Dégagement T000 B, T004, T005, T006 A, T006 B, T007, T028, T029, T030, T008, T009, T010, T011 A, T011 B, T011 C, Dégagement T000 C, T012, T013, T023, T024, T025, Dégagement T000 D, T022, T021, T019 B, T019A, T020, Dégagement T000 E, T014, T015, T016, T017, T018
Bâtiment T R+1 :	Dégagement T100 A, T101, T102, T103, T125, T129, T130, T112, T113, T122, T123, T124, Dégagement T100 B, T104, T105, T106, T107, T108, T109, T110, T111 A, T111 B, T111 C, T126, T127, T128, Dégagement T100 C, T114, T115, T116, T117, T118, T119, T120, T121, Dégagement T100 D
Pièces :	Parties extérieures
RDC :	Patio 1
RDC BT :	Escalier T1, Patio 2, Escalier T2
R+1 BT :	Escalier T1, Escalier T2
R+2 BT :	Escalier T2
Sous-sol BT :	Vide sanitaire, T902

Rapport du :
19/06/2025



3.2.7 Les Limites du cadre de la mission

La recherche de MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de composants (avec prélèvements d'échantillons), selon une stratégie d'échantillonnage respectant les prescriptions de la norme NF X46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ou sa dissimulation par d'autres matériaux.

Ainsi le contenu du rapport a été établi et limité d'après les quantités et les objectifs tels que définis lors de la commande définitive des prestations à réaliser.

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques. Ils sont implantés d'après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. Les conclusions de ce présent rapport ne sont valables uniquement au droit des prélèvements et sondages. La société CDiM SAS ne peut pas exclure des conditions différentes en d'autres points.

Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : Zone présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages telles que définies par la norme N FX46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation/ travaux.

Ce risque de mise en évidence tardive de MPCA s'applique également pour les réseaux enterrés.

Dans ce contexte, ce présent rapport ne saurait être définitif avant la réalisation totale des travaux ou fin de la démolition (comprenant l'intégralité des fondations et VRD).

Toutes découvertes de nouveaux matériaux non sondés ou prélevés dans ce présent rapport devront nous être communiquées. Afin de lever le doute, ces nouveaux matériaux devront faire l'objet de prélèvements et analyses par la société CDiM SAS qui aboutiront à un rapport complémentaire.

En aucun cas, les incidences financières résultant de la découverte de ces matériaux ne sauront être imputées à la société CDiM SAS.

Par ailleurs, l'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté.

L'intervention de CDiM SAS ne prend pas en compte dans le présent repérage cet effet de pollution éventuelle.

De plus, la mission de repérage ne couvre pas les cas où les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction sont ou restent inaccessibles. Dans ce cas, la société CDiM SAS pourra préconiser des investigations complémentaires ou approfondies qui devront faire l'objet d'un avenant au contrat.

Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l'objet d'un autre repérage des MPCA au titre d'un contrat différent.

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et/ou des objectifs définis lors de la commande et des locaux concernés décrits dans le présent rapport.

La société CDiM SAS ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes découlant de travaux issus de décisions ou interprétations erronées de ce présent rapport.

Rapport du :
19/06/2025



4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	RAAT 2025-10309 portant sur la zone de la pièce T130
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :

Le RAAT 2025-10309 portant sur la zone de la pièce T130 mentionne l'absence d'amiante au niveau des sols, murs et plafond sur la partie du fond de la pièce. il mentionne aussi la présence d'amiante au niveau d'un mastic sur joint de dilatation entre poutres. Ce RAAT est joint en annexe.

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 18/04/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 24/04/2025

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : MR RAGOT Stéphane

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
T001; T002; T003 A; T003 B; T003 C; T027; T026; T004; T005; T006 A; T006 B; T007; T028; T029; T030; T008; T009; T010; T011 A; T011 B; T011 C; T012; T013; T023; T024; T025; T019 B; T019A; T020; T014; T015; T016; T017; T018	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 <u>Echantillons</u> : Pr001 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
T001; T002; T003 A; T003 B; T003 C; T027; T026; T004; T005; T006 A; T006 B; T007; T028; T029; T030; T008; T009; T010; T011 A; T011 B; T011 C; T012; T013; T023; T024; T025; T019 B; T019A; T020; T014; T015; T016; T017; T018 -- Dégagement T100 A; Dégagement T100 B; Dégagement T100 C; Dégagement T100 D	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D <u>Echantillons</u> : Pr002; Pr103 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Rapport du :
19/06/2025



T001; T002; T003 B; T003 C; T026; T004; T005; T006 A; T006 B; T007; T008; T009; T010; T019 B; T019A; T020	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 <u>Echantillons</u> : Pr013 <u>Description</u> : Fenêtre alu : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Parties extérieures	<u>Localisation</u> : Parties extérieures <u>Echantillons</u> : Pr017 <u>Description</u> : Baie vitrée alu : Mastic vitrier extérieur partie haute	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Parties extérieures <u>Echantillons</u> : Pr019 <u>Description</u> : Baie alu : Mastic vitrier sur allège vitrée	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
T012; T013; T022; T021	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T022; Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021 <u>Echantillons</u> : Pr033 <u>Description</u> : Sol : colle noire et ragréage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Dégagement T000 D -- Dégagement T100 B	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B <u>Echantillons</u> : Pr043; Pr105 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int.	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Dégagement T000 D	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D <u>Echantillons</u> : Pr044 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute coté int.	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Dégagement T000 D -- Dégagement T100 B	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B <u>Echantillons</u> : Pr045; Pr104 <u>Description</u> : Fenêtre : Mastic vitrier int	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Patio 1; Patio 2	<u>Localisation</u> : RDC - Patio 1; RDC BT - Patio 2 <u>Echantillons</u> : Pr047 <u>Description</u> : Fenêtre : Mastic vitrier extérieur	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : RDC - Patio 1; RDC BT - Patio 2 <u>Echantillons</u> : Pr048 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext.	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : RDC - Patio 1; RDC BT - Patio 2 <u>Echantillons</u> : Pr049 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : RDC - Patio 1; RDC BT - Patio 2 <u>Echantillons</u> : Pr052 <u>Description</u> : Porte alu marron : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Escalier T1 -- Escalier T2	<u>Localisation</u> : RDC BT - Escalier T1; R+1 BT - Escalier T2 <u>Echantillons</u> : Pr081; Pr120 <u>Description</u> : Baie fixe : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T011 C -- T111 C	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C; Bâtiment T R+1 - T111 C <u>Echantillons</u> : Pr083 <u>Description</u> : Fenêtre alu : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C; Bâtiment T R+1 - T111 C <u>Echantillons</u> : Pr085 <u>Description</u> : Fenêtre alu : Joint compriband	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Dégagement T100 A; Dégagement T100 B; Dégagement T100 C	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B; Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C <u>Echantillons</u> : Pr109 <u>Description</u> : Sol : Dale de sol marron moirée, colle et ragréage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Dégagement T100 A	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A <u>Echantillons</u> : Pr111 <u>Description</u> : Fenêtre alu : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Escalier T2	<u>Localisation</u> : R+2 BT - Escalier T2 <u>Echantillons</u> : Pr122 <u>Description</u> : Baie fixe porte accès terrasse : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : R+2 BT - Escalier T2 <u>Echantillons</u> : Pr123 <u>Description</u> : Porte accès terrasse marron : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : R+2 BT - Escalier T2 <u>Echantillons</u> : Pr125 <u>Description</u> : Contre marche : Colle carrelage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
T130	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T130 <u>Echantillons</u> : Pr128 <u>Description</u> : Fenêtre alu : Mastic de pose intérieur	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T130 <u>Echantillons</u> : Pr129 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T130 <u>Echantillons</u> : Pr130 <u>Description</u> : Fenêtre alu marron : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T130 <u>Echantillons</u> : Pr132; Fen017 <u>Description</u> : Sous face poutre : Mastic	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T130 <u>Echantillons</u> : Pr133 <u>Description</u> : Petite fenêtre alu marron : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T001 -- T102; T103; T125; T129; T130; T112; T113; T122; T123; T124; T104; T105; T106; T107; T108; T109; T110; T126; T127; T128; T114; T115; T116; T117; T118; T119; T120; T121	<u>Localisation</u> : Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001; Bâtiment T R+1 - T102; Bâtiment T R+1 - T103; Bâtiment T R+1 - T125; Bâtiment T R+1 - T129; Bâtiment T R+1 - T130; Bâtiment T R+1 - T112; Bâtiment T R+1 - T113; Bâtiment T R+1 - T122; Bâtiment T R+1 - T123; Bâtiment T R+1 - T124; Bâtiment T R+1 - T104; Bâtiment T R+1 - T105; Bâtiment T R+1 - T106; Bâtiment T R+1 - T107; Bâtiment T R+1 - T108; Bâtiment T R+1 - T109; Bâtiment T R+1 - T110; Bâtiment T R+1 - T126; Bâtiment T R+1 - T127; Bâtiment T R+1 - T128; Bâtiment T R+1 - T114; Bâtiment T R+1 - T115; Bâtiment T R+1 - T116; Bâtiment T R+1 - T117; Bâtiment T R+1 - T118; Bâtiment T R+1 - T119; Bâtiment T R+1 - T120; Bâtiment T R+1 - T121 <u>Echantillons</u> : Pr137 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
T101; T102; T103; T112; T113; T122; T123; T124; T104; T105; T106; T107; T108; T109; T110; T126; T127; T128; T114; T115; T116; T117; T118; T119; T120	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T101; Bâtiment T R+1 - T102; Bâtiment T R+1 - T103; Bâtiment T R+1 - T112; Bâtiment T R+1 - T113; Bâtiment T R+1 - T122; Bâtiment T R+1 - T123; Bâtiment T R+1 - T124; Bâtiment T R+1 - T104; Bâtiment T R+1 - T105; Bâtiment T R+1 - T106; Bâtiment T R+1 - T107; Bâtiment T R+1 - T108; Bâtiment T R+1 - T109; Bâtiment T R+1 - T110; Bâtiment T R+1 - T126; Bâtiment T R+1 - T127; Bâtiment T R+1 - T128; Bâtiment T R+1 - T114; Bâtiment T R+1 - T115; Bâtiment T R+1 - T116; Bâtiment T R+1 - T117; Bâtiment T R+1 - T118; Bâtiment T R+1 - T119; Bâtiment T R+1 - T120 <u>Echantillons</u> : Pr139 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T101; Bâtiment T R+1 - T102; Bâtiment T R+1 - T103; Bâtiment T R+1 - T112; Bâtiment T R+1 - T113; Bâtiment T R+1 - T122; Bâtiment T R+1 - T123; Bâtiment T R+1 - T124; Bâtiment T R+1 - T104; Bâtiment T R+1 - T105; Bâtiment T R+1 - T106; Bâtiment T R+1 - T107; Bâtiment T R+1 - T108; Bâtiment T R+1 - T109; Bâtiment T R+1 - T110; Bâtiment T R+1 - T126; Bâtiment T R+1 - T127; Bâtiment T R+1 - T128; Bâtiment T R+1 - T114; Bâtiment T R+1 - T115; Bâtiment T R+1 - T116; Bâtiment T R+1 - T117; Bâtiment T R+1 - T118; Bâtiment T R+1 - T119; Bâtiment T R+1 - T120 <u>Echantillons</u> : Pr140 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
T101; T102; T103; T112; T113; T122; T123; T124; T104; T105; T106; T107; T108; T109; T126; T127; T128; T114; T115; T116; T117; T118; T119; T120	<u>Localisation</u> : Bâtiment T R+1 - T101; Bâtiment T R+1 - T102; Bâtiment T R+1 - T103; Bâtiment T R+1 - T112; Bâtiment T R+1 - T113; Bâtiment T R+1 - T122; Bâtiment T R+1 - T123; Bâtiment T R+1 - T124; Bâtiment T R+1 - T104; Bâtiment T R+1 - T105; Bâtiment T R+1 - T106; Bâtiment T R+1 - T107; Bâtiment T R+1 - T108; Bâtiment T R+1 - T109; Bâtiment T R+1 - T126; Bâtiment T R+1 - T127; Bâtiment T R+1 - T128; Bâtiment T R+1 - T114; Bâtiment T R+1 - T115; Bâtiment T R+1 - T116; Bâtiment T R+1 - T117; Bâtiment T R+1 - T118; Bâtiment T R+1 - T119; Bâtiment T R+1 - T120 <u>Echantillons</u> : Pr141 <u>Description</u> : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
T902	<u>Localisation</u> : Sous-sol BT - T902 <u>Echantillons</u> : Pr151 <u>Description</u> : Joint plat prédécoupé pour brides	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Sous-sol BT - T902 <u>Echantillons</u> : Pr152 <u>Description</u> : Joint plat prédécoupé pour brides (pompes 1 et 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Patio 1; Patio 2	<u>Localisation</u> : RDC - Patio 1; RDC BT - Patio 2 <u>Echantillons</u> : Fen001 <u>Description</u> : Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



Parties extérieures -- Patio 1	<u>Localisation</u> : Parties extérieures; RDC - Patio 1 <u>Echantillons</u> : Fen013; Fen002 <u>Description</u> : Garniture de friction sur fenêtres basculantes (T130); Garniture de friction sur fenêtres basculantes	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Parties extérieures	<u>Localisation</u> : Parties extérieures <u>Echantillons</u> : Fen006 <u>Description</u> : Revêtement de sol, colle et ragréage présent sous huisserie (T022)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	<u>Localisation</u> : Parties extérieures <u>Echantillons</u> : Fen012 <u>Description</u> : Fenêtre basculante : Masitc de pose extérieur (T130)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Présence d'amiante Sur décision de l'opérateur de repérage :

N° Matériau ou Produit	Description	Localisation	Etat de conservation
Néant	-	-	-

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

5.2 Liste des zones, présentée par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO152 : Partie à inspecter : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) (Revêtement bitumineux type paxalu (T130)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO152 Description : Revêtement bitumineux type paxalu (T130) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen016	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO011 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO011 Description : Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr011	Pr011	Idem photo : Pr011
T019A	2	Identifiant : ZPSO011 Description : Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr011	Pr011	Idem photo : Pr011
T020	3	Identifiant : ZPSO011 Description : Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 : Fenêtre	Pr011	
ZPSO012 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO012 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B : Fenêtre	Pr012	
T019A	2	Identifiant : ZPSO012 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr012	Pr012	Idem photo : Pr012
T020	3	Identifiant : ZPSO012 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr012	Pr012	Idem photo : Pr012

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :


ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

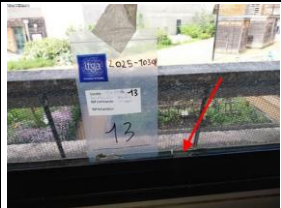

ZPSO013 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Fenêtre alu : Mastic vitrier).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T002	2	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T003 B	3	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T003 C	4	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T026	5	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T004	6	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T005	7	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T006 A	8	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T006 B	9	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T007	10	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T008	11	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T009	12	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T010	13	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T019 B	14	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B : Fenêtre	Pr013	
T019A	15	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013
T020	16	Identifiant : ZPSO013 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr013	Pr013	Idem photo : Pr013

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

ZPSO014 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Baie alu : Mastic de pose intérieur).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO014 Description : Baie alu : Mastic de pose intérieur Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B : Fenêtre	Pr014	
T019A	2	Identifiant : ZPSO014 Description : Baie alu : Mastic de pose intérieur Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr014	Pr014	Idem photo : Pr014
T020	3	Identifiant : ZPSO014 Description : Baie alu : Mastic de pose intérieur Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr014	Pr014	Idem photo : Pr014
ZPSO015 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Baie alu : Mastic et joint compriband).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO015 Description : Baie alu : Mastic et joint compriband Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B : Fenêtre	Pr015	
	2	Identifiant : ZPSO015 Description : Baie alu : Mastic et joint compriband Zone : Fenêtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr015	Pr015	Idem photo : Pr015
ZPSO016 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte vitrée accès balcon : Mastic et joint mousse de pose (T019B)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO016 Description : Porte vitrée accès balcon : Mastic et joint mousse de pose (T019B) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Pr016	



ZPSO017 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie vitrée alu : Mastic vitrier extérieur partie haute).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO017 Description : Baie vitrée alu : Mastic vitrier extérieur partie haute Résultat : Présence d'amiante	Oui Parties extérieures	Pr017	
ZPSO018 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Fenêtre alu : Mastic vitrier extérieur (T019B)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO018 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier extérieur (T019B) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Pr018	
ZPSO019 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie alu : Mastic vitrier sur allège vitrée).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO019 Description : Baie alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Résultat : Présence d'amiante	Oui Parties extérieures	Pr019	
ZPSO025 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Porte accès balcon : Mastic vitrier (T018)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO025 Description : Porte accès balcon : Mastic vitrier (T018) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Pr025	

ZPSO027 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte accès balcon : Joint sur ouvrant).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO027 Description : Porte accès balcon : Joint sur ouvrant Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Pr027	
ZPSO032 : Partie à inspecter : Enduit pelliculaire de lissage/débullage (Mur : Ragrée sur béton lavé).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO032 Description : Mur : Ragrée sur béton lavé Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Pr032	
ZPSO041 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int.).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 D	1	Identifiant : ZPSO041 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int. Zone : Fenêtre Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D : Fenêtre	Pr043	
Dégagement T100 B	2	Identifiant : ZPSO041 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int. Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr105	
ZPSO042 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute coté int.).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 D	1	Identifiant : ZPSO042 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute coté int. Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	Pr044	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

ZPSO043 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 D	1	Identifiant : ZPSO043 Description : Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	Pr042	
Dégagement T100 B	2	Identifiant : ZPSO043 Description : Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr106	

ZPSO044 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Fenêtre : Mastic vitrier int;).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 D	1	Identifiant : ZPSO044 Description : Fenêtre : Mastic vitrier int; Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	Pr045	
Dégagement T100 B	2	Identifiant : ZPSO044 Description : Fenêtre : Mastic vitrier int; Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr104	

ZPSO045 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.

Niveau : RDC, RDC BT

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO045 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Pr046	
Patio 2	2	Identifiant : ZPSO045 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr046	Pr046	Idem photo : Pr046



ZPSO046 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Fenêtre : Mastic vitrier extérieur).					
Niveau : RDC, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO046 Description : Fenêtre : Mastic vitrier extérieur Résultat : Présence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Pr047	
Patio 2	2	Identifiant : ZPSO046 Description : Fenêtre : Mastic vitrier extérieur Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr047	Pr047	Idem photo : Pr047
ZPSO047 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baise fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext.).					
Niveau : RDC, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO047 Description : Baise fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext. Résultat : Présence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Pr048	
Patio 2	2	Identifiant : ZPSO047 Description : Baise fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext. Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr048	Pr048	Idem photo : Pr048
ZPSO048 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute).					
Niveau : RDC, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO048 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute Résultat : Présence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Pr049	
Patio 2	2	Identifiant : ZPSO048 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr049	Pr049	Idem photo : Pr049

ZPSO049 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Fenêtre alu marron : Joint sur ouvrant).					
Niveau : RDC, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO049 Description : Fenêtre alu marron : Joint sur ouvrant Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Pr050	
Patio 2	2	Identifiant : ZPSO049 Description : Fenêtre alu marron : Joint sur ouvrant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr050	Pr050	Idem photo : Pr050
ZPSO050 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte alu marron : Joint sur dormant).					
Niveau : RDC, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO050 Description : Porte alu marron : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Pr051	
Patio 2	2	Identifiant : ZPSO050 Description : Porte alu marron : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr051	Pr051	Idem photo : Pr051
ZPSO051 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Porte alu marron : Mastic vitrier).					
Niveau : RDC, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO051 Description : Porte alu marron : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Pr052	
Patio 2	2	Identifiant : ZPSO051 Description : Porte alu marron : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr052	Pr052	Idem photo : Pr052
ZPSO067 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte sur ext. Mastic de pose des baies fixes).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO067 Description : Porte sur ext. Mastic de pose des baies fixes Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	Pr069	



ZPSO068 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Porte sur ext. : Joint vitrier des portes alu marron).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO068 Description : Porte sur ext. : Joint vitrier des portes alu marron Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	Pr070	
ZPSO069 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Porte sur ext. : Joint vitrier des baies fixes).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO069 Description : Porte sur ext. : Joint vitrier des baies fixes Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	Pr071	
ZPSO070 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte sur ext. : Mastic en pied de baie fixe).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO070 Description : Porte sur ext. : Mastic en pied de baie fixe Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	Pr072	

ZPSO076 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe : Mastic vitrier).					
Niveau : RDC BT, R+1 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant : ZPSO076 Description : Baie fixe : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr081	
Escalier T2	2	Identifiant : ZPSO076 Description : Baie fixe : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui R+1 BT - Escalier T2	Pr120	
ZPSO077 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Baie fixe : Mastic de pose).					
Niveau : RDC BT, R+1 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant : ZPSO077 Description : Baie fixe : Mastic de pose Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr082	
Escalier T2	2	Identifiant : ZPSO077 Description : Baie fixe : Mastic de pose Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 BT - Escalier T2	Pr118	
ZPSO078 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Fenêtre alu : Mastic vitrier).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 C	1	Identifiant : ZPSO078 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	Pr083	
T111 C	2	Identifiant : ZPSO078 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr083	Pr083	Idem photo : Pr083



ZPSO079 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Fenêtre alu marron : Mastic de pose).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 C	1	Identifiant : ZPSO079 Description : Fenêtre alu marron : Mastic de pose Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	Pr084	
T111 C	2	Identifiant : ZPSO079 Description : Fenêtre alu marron : Mastic de pose Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr084	Pr084	Idem photo : Pr084
ZPSO080 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Fenêtre alu : Joint compriband).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 C	1	Identifiant : ZPSO080 Description : Fenêtre alu : Joint compriband Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	Pr085	
T111 C	2	Identifiant : ZPSO080 Description : Fenêtre alu : Joint compriband Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr085	Pr085	Idem photo : Pr085
ZPSO094 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Linteau : Mastic entre béton blanc et béton lavé).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 B	1	Identifiant : ZPSO094 Description : Linteau : Mastic entre béton blanc et béton lavé Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr107	
ZPSO097 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Fenêtre alu : Mastic vitrier).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 A	1	Identifiant : ZPSO097 Description : Fenêtre alu : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A	Pr111	

ZPSO103 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe porte accès terrasse : Mastic vitrier).					
Niveau : R+2 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T2	1	Identifiant : ZPSO103 Description : Baie fixe porte accès terrasse : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui R+2 BT - Escalier T2	Pr122	
ZPSO104 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Porte accès terrasse marron : Mastic vitrier).					
Niveau : R+2 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T2	1	Identifiant : ZPSO104 Description : Porte accès terrasse marron : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui R+2 BT - Escalier T2	Pr123	
ZPSO105 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte accès terrasse Mastic de pose et joint blanc).					
Niveau : R+2 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T2	1	Identifiant : ZPSO105 Description : Porte accès terrasse Mastic de pose et joint blanc Résultat : Absence d'amiante	Oui R+2 BT - Escalier T2	Pr124	
ZPSO109 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Fenêtre alu : Mastic de pose intérieur).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO109 Description : Fenêtre alu : Mastic de pose intérieur Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr128	

ZPSO110 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe alu : Mastic vitrier).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO110 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr129	
ZPSO111 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Fenêtre alu marron : Mastic vitrier).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO111 Description : Fenêtre alu marron : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr130	
ZPSO114 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Petite fenêtre alu marron : Mastic vitrier).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO114 Description : Petite fenêtre alu marron : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr133	
ZPSO119 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Baie fixe alu: Mastic de pose).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T101	1	Identifiant : ZPSO119 Description : Baie fixe alu: Mastic de pose Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr138	Pr138	Idem photo : Pr138
T102	2	Identifiant : ZPSO119 Description : Baie fixe alu: Mastic de pose Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T102	Pr138	
T103	3	Identifiant : ZPSO119 Description : Baie fixe alu: Mastic de pose Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr138	Pr138	Idem photo : Pr138

Rapport du :
19/06/2025



ZPSO120 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T101	1	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T102	2	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T102	Pr139	
T103	3	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T112	4	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T113	5	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T122	6	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T123	7	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T124	8	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T104	9	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T105	10	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T106	11	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T107	12	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T108	13	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T109	14	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T110	15	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T126	16	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T127	17	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T128	18	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T114	19	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T115	20	Identifiant : ZPSO120 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T116	21	Identifiant : ZPSO120	Sondage et extension de	Pr139	Idem photo : Pr139

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



		<u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139		
T117	22	<u>Identifiant</u> : ZPSO120 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T118	23	<u>Identifiant</u> : ZPSO120 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T119	24	<u>Identifiant</u> : ZPSO120 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139
T120	25	<u>Identifiant</u> : ZPSO120 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr139	Pr139	Idem photo : Pr139

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



ZPSO121 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T101	1	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T102	2	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T102	Pr140	
T103	3	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T112	4	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T113	5	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T122	6	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T123	7	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T124	8	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T104	9	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T105	10	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T106	11	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T107	12	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T108	13	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T109	14	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T110	15	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T126	16	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T127	17	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T128	18	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T114	19	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T115	20	Identifiant : ZPSO121 Description : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T116	21	Identifiant : ZPSO121	Sondage et extension de	Pr140	Idem photo : Pr140

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



		<u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140		
T117	22	<u>Identifiant</u> : ZPSO121 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T118	23	<u>Identifiant</u> : ZPSO121 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T119	24	<u>Identifiant</u> : ZPSO121 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140
T120	25	<u>Identifiant</u> : ZPSO121 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr140	Pr140	Idem photo : Pr140

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



ZPSO122 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T101	1	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T102	2	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T102	Pr141	
T103	3	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T112	4	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T113	5	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T122	6	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T123	7	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T124	8	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T104	9	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T105	10	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T106	11	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T107	12	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T108	13	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T109	14	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T126	15	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T127	16	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T128	17	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T114	18	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T115	19	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T116	20	Identifiant : ZPSO122 Description : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T117	21	Identifiant : ZPSO122	Sondage et extension de	Pr141	Idem photo : Pr141

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



		<u>Description</u> : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141		
T118	22	<u>Identifiant</u> : ZPSO122 <u>Description</u> : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T119	23	<u>Identifiant</u> : ZPSO122 <u>Description</u> : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141
T120	24	<u>Identifiant</u> : ZPSO122 <u>Description</u> : Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr141	Pr141	Idem photo : Pr141

ZPSO123 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Baie fixe alu : Joint compriband).

Niveau : Bâtiment T R+1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T101	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO123 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Joint compriband <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr142	Pr142	Idem photo : Pr142
T102	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO123 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Joint compriband <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T102	Pr142	
T103	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO123 <u>Description</u> : Baie fixe alu : Joint compriband <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr142	Pr142	Idem photo : Pr142

ZPSO138 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton).

Niveau : RDC, RDC BT

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO138 <u>Description</u> : Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Fen001	
Patio 2	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO138 <u>Description</u> : Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Fen001	Fen001	Idem photo : Fen001



ZPSO139 : Partie à inspecter : Garniture de friction sur fenêtres basculantes (Garniture de friction sur fenêtres basculantes (T130)).
Partie à inspecter : Garniture de friction sur fenêtres basculantes.

Niveau : RDC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO139 Description : Garniture de friction sur fenêtres basculantes (T130) Résultat : Présence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen013	
Patio 1	2	Identifiant : ZPSO139 Description : Garniture de friction sur fenêtres basculantes Résultat : Présence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Fen002	

ZPSO140 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte alu marron : Isolant laine minérale avec papier kraft).

Niveau : RDC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Patio 1	1	Identifiant : ZPSO140 Description : Porte alu marron : Isolant laine minérale avec papier kraft Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Patio 1	Fen003	

ZPSO141 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Joint rond dans huisserie - T022).

Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO141 Description : Joint rond dans huisserie - T022 Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen004	



ZPSO142 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Mastic entre ossature et bavette (T022)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO142 Description : Mastic entre ossature et bavette (T022) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen005	
ZPSO143 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Revêtement de sol, colle et ragréage présent sous huisserie (T022)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO143 Description : Revêtement de sol, colle et ragréage présent sous huisserie (T022) Résultat : Présence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen006	
ZPSO144 : Partie à inspecter : Calle de pose (Calle de pose huisserie alu (T022)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO144 Description : Calle de pose huisserie alu (T022) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen007	
ZPSO145 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Fenêtre alu : Joint de pose extérieur (R+1 DGT)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO145 Description : Fenêtre alu : Joint de pose extérieur (R+1 DGT) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen008	

ZPSO146 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Joint mousse entre huisserie et béton (R+1 DGT)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO146 Description : Joint mousse entre huisserie et béton (R+1 DGT) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen009	
ZPSO147 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Mastic de pose extérieur et mousse banche entre huisserie et béton lavé (T119)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO147 Description : Mastic de pose extérieur et mousse banche entre huisserie et béton lavé (T119) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen010	
ZPSO148 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Porte accès balcon : Joint mousse au sol et mastic gris (T119)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO148 Description : Porte accès balcon : Joint mousse au sol et mastic gris (T119) Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen011	
ZPSO149 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Fenêtre basculante : Mastic de pose extérieur (T130)).					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO149 Description : Fenêtre basculante : Mastic de pose extérieur (T130) Résultat : Présence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen012	

ZPSO150 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Petite fenêtre basculante : mastic de pose extérieur et joint mousse).

Pièces : Parties extérieures

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO150 <u>Description</u> : Petite fenêtre basculante : mastic de pose extérieur et joint mousse <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen014	

ZPSO151 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Petite fenêtre basculante : Joint mousse blanc entre huisserie et béton (T130)).

Pièces : Parties extérieures

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO151 <u>Description</u> : Petite fenêtre basculante : Joint mousse blanc entre huisserie et béton (T130) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures	Fen015	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO004 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) (Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description</u> : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T002	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description</u> : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T003 B	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description</u> : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T003 C	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description</u> : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T026	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description</u> : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T004	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description</u> : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T005	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO004 <u>Description</u> : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T006 A	8	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T006 B	9	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T007	10	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T028	11	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T029	12	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T030	13	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T008	14	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T009	15	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T010	16	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T019 B	17	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T019A	18	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T020	19	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 : Mur sur ext.	Pr004	
T014	20	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T015	21	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T016	22	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T017	23	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004
T018	24	Identifiant : ZPSO004 Description : Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr004	Pr004	Idem photo : Pr004

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ZPSO006 : Partie à inspecter : Panneaux (Mur sur ext. : Panneaux type fibralith).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T020	1	Identifiant : ZPSO006 Description : Mur sur ext. : Panneaux type fibralith Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 : Mur sur ext.	Pr006	

Rapport du :
19/06/2025



ZPSO007 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Trumeau : Béton blanc).
Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Mur sur ext. : Béton blanc et vernis).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T002	2	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T003 A	3	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T003 C	4	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T004	5	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T005	6	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T006 A	7	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T006 B	8	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T007	9	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T008	10	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T009	11	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T010	12	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T024	13	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T025	14	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
Dégagement T000 D	15	Identifiant : ZPSO007 Description : Mur sur ext. : Béton blanc et vernis Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D : Mur sur ext.	Pr040	
T019A	16	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc	Sondage et extension de la ZPSO du ou des	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



		Résultat : Absence d'amiante	échantillon(s) : Pr007, Pr040		
T020	17	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	Pr007	
T014	18	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T015	19	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T016	20	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T017	21	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T018	22	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T101	23	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
T102	24	Identifiant : ZPSO007 Description : Trumeau : Béton blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007
Dégagement T100 B	25	Identifiant : ZPSO007 Description : Mur sur ext. : Béton blanc et vernis Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr007, Pr040	Pr040; Pr007	Idem photo : Pr040; Pr007

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



ZPSO008 : Partie à inspecter : Enduit de ragréage, débouillage, lissage (Mur : Ragréage sur béton lavé).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T002	2	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T003 A	3	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T003 C	4	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T004	5	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T005	6	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T006 B	7	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T007	8	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T008	9	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T009	10	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T010	11	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T024	12	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T025	13	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T021	14	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T019 B	15	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T020	16	Identifiant : ZPSO008 Description : Mur : Ragréage sur béton lavé Zone : Mur ; Mur B Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 : Mur B	Pr008	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



T014	17	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Mur : Ragréage sur béton lavé <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T015	18	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Mur : Ragréage sur béton lavé <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T016	19	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Mur : Ragréage sur béton lavé <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T017	20	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Mur : Ragréage sur béton lavé <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T018	21	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Mur : Ragréage sur béton lavé <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T101	22	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Mur : Ragréage sur béton lavé <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008
T102	23	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Mur : Ragréage sur béton lavé <u>Zone</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr008	Pr008	Idem photo : Pr008

ZPSO009 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) (Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T002	2	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T003 A	3	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T003 B	4	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T003 C	5	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T027	6	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T026	7	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T004	8	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T005	9	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T006 A	10	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T006 B	11	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T007	12	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T028	13	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T029	14	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T030	15	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T008	16	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T009	17	Identifiant :ZPSO009 Description :Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T010	18	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T012	19	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T013	20	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T023	21	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T024	22	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T025	23	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T022	24	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T021	25	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T019 B	26	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T019A	27	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T020	28	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur; Mur A Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 : Mur A	Pr009	
T014	29	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T015	30	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T016	31	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T017	32	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009
T018	33	Identifiant : ZPSO009 Description : Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr009	Pr009	Idem photo : Pr009



ZPSO010 : Partie à inspecter : Couche1: - + Couche2: Enduit de ragréage, débullage, lissage (Mur : Plotet brique et joint ciment).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T024	2	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T025	3	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T021	4	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T019 B	5	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T019A	6	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T020	7	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	Pr010	
T014	8	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T015	9	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T016	10	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T017	11	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
T018	12	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
Dégagement T100 A	13	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
Dégagement T100 B	14	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010
Dégagement T100 C	15	Identifiant : ZPSO010 Description : Mur : Plotet brique et joint ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr010	Pr010	Idem photo : Pr010

ZPSO020 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Cloison : Panneaux).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO020 Description : Cloison : Panneaux Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	Pr020	
T019A	2	Identifiant : ZPSO020 Description : Cloison : Panneaux Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr020	Pr020	Idem photo : Pr020
ZPSO021 : Partie à inspecter : Isolant intérieur fibreux (Cloison : Isolant entre panneaux).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO021 Description : Cloison : Isolant entre panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B : Cloison	Pr021	
T019A	2	Identifiant : ZPSO021 Description : Cloison : Isolant entre panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr021	Pr021	Idem photo : Pr021
ZPSO023 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Cloison : Panneaux métallique perforés).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T021	1	Identifiant : ZPSO023 Description : Cloison : Panneaux métallique perforés Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr023	Pr023	Idem photo : Pr023
T019 B	2	Identifiant : ZPSO023 Description : Cloison : Panneaux métallique perforés Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B : Cloison	Pr023	
T019A	3	Identifiant : ZPSO023 Description : Cloison : Panneaux métallique perforés Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr023	Pr023	Idem photo : Pr023
T020	4	Identifiant : ZPSO023 Description : Cloison : Panneaux métallique perforés Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr023	Pr023	Idem photo : Pr023
T018	5	Identifiant : ZPSO023 Description : Cloison : Panneaux métallique perforés Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr023	Pr023	Idem photo : Pr023



ZPSO024 : Partie à inspecter : Isolant intérieur fibreux (Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T021	1	Identifiant : ZPSO024 Description : Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr024	Pr024	Idem photo : Pr024
T019 B	2	Identifiant : ZPSO024 Description : Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr024	Pr024	Idem photo : Pr024
T019A	3	Identifiant : ZPSO024 Description : Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A	Pr024	
T020	4	Identifiant : ZPSO024 Description : Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr024	Pr024	Idem photo : Pr024
T018	5	Identifiant : ZPSO024 Description : Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr024	Pr024	Idem photo : Pr024



ZPSO026 : Partie à inspecter : Porte (Porte distribution : Joint sur dormant).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T012	1	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T013	2	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T023	3	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T024	4	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T025	5	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T019 B	6	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T019A	7	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T020	8	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T014	9	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T015	10	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T016	11	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T017	12	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr026	Pr026	Idem photo : Pr026
T018	13	Identifiant : ZPSO026 Description : Porte distribution : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018	Pr026	

ZPSO028 : Partie à inspecter : Joint (Cloison : Joint sur panneaux lisses).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T017	1	Identifiant : ZPSO028 Description : Cloison : Joint sur panneaux lisses Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr028	Pr028	Idem photo : Pr028
T018	2	Identifiant : ZPSO028 Description : Cloison : Joint sur panneaux lisses Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018	Pr028	

ZPSO029 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Cloison : Panneaux lisses).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T017	1	Identifiant : ZPSO029 Description : Cloison : Panneaux lisses Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr029	Pr029	Idem photo : Pr029
T018	2	Identifiant : ZPSO029 Description : Cloison : Panneaux lisses Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018	Pr029	
ZPSO030 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr030	Pr030	Idem photo : Pr030
T019A	2	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr030	Pr030	Idem photo : Pr030
T020	3	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr030	Pr030	Idem photo : Pr030
T014	4	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr030	Pr030	Idem photo : Pr030
T015	5	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr030	Pr030	Idem photo : Pr030
T016	6	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr030	Pr030	Idem photo : Pr030
T017	7	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr030	Pr030	Idem photo : Pr030
T018	8	Identifiant : ZPSO030 Description : Imposte : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 : Mur sur ext.	Pr030	

ZPSO034 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Cloison : Panneaux type BA13).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 D	1	Identifiant : ZPSO034 Description : Cloison : Panneaux type BA13 Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr034	Pr034	Idem photo : Pr034
T021	2	Identifiant : ZPSO034 Description : Cloison : Panneaux type BA13 Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021 : Cloison	Pr034	
ZPSO035 : Partie à inspecter : Isolant intérieur fibreux (Cloison : Isolant intérieur fibreux).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 D	1	Identifiant : ZPSO035 Description : Cloison : Isolant intérieur fibreux Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr035	Pr035	Idem photo : Pr035
T021	2	Identifiant : ZPSO035 Description : Cloison : Isolant intérieur fibreux Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	Pr035	
ZPSO037 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) (Mur : Ragréage peint sur béton).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T021	1	Identifiant : ZPSO037 Description : Mur : Ragréage peint sur béton Zone : Mur B Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021 : Mur B	Pr037	
ZPSO038 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Mru : Colle de faïence 20X20).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T021	1	Identifiant : ZPSO038 Description : Mru : Colle de faïence 20X20 Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	Pr038	

ZPSO040 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Imposte : Béton lavé gris).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 D	1	Identifiant : ZPSO040 Description : Imposte : Béton lavé gris Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	Pr041	
Dégagement T100 B	2	Identifiant : ZPSO040 Description : Imposte : Béton lavé gris Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr041	Pr041	Idem photo : Pr041
ZPSO052 : Partie à inspecter : Joint de dilatation (Joint de dilatation : Panneaux type polystyrène et ciment).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO052 Description : Joint de dilatation : Panneaux type polystyrène et ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr053	
ZPSO053 : Partie à inspecter : Porte sectionnelle (Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO053 Description : Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr054	
Dégagement T000 D	2	Identifiant : ZPSO053 Description : Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr054	Pr054	Idem photo : Pr054
Escalier T1	3	Identifiant : ZPSO053 Description : Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr054	Pr054	Idem photo : Pr054
Escalier T2	4	Identifiant : ZPSO053 Description : Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr054	Pr054	Idem photo : Pr054

ZPSO054 : Partie à inspecter : Porte sectionnelle (Porte sectionnelle : Joint vitrier sur partie fixe).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO054 Description : Porte sectionnelle : Joint vitrier sur partie fixe Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr055	
ZPSO055 : Partie à inspecter : Porte sectionnelle (Porte sectionnelle : Enduit de scellement).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 A	1	Identifiant : ZPSO055 Description : Porte sectionnelle : Enduit de scellement Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr056, Pr073	Pr056; Pr073	Idem photo : Pr056; Pr073
Dégagement T000 C	2	Identifiant : ZPSO055 Description : Porte sectionnelle : Enduit de scellement Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr056	
Escalier T1	3	Identifiant : ZPSO055 Description : Porte sectionnelle : Enduit de scellement Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr073	
Escalier T2	4	Identifiant : ZPSO055 Description : Porte sectionnelle : Enduit de scellement Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr056, Pr073	Pr056; Pr073	Idem photo : Pr056; Pr073
ZPSO056 : Partie à inspecter : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle (Mur (B) : Moquette murale et colle).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO056 Description : Mur (B) : Moquette murale et colle Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr057	

ZPSO057 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Cloison : enduit plâtre sur carreaux de plâtre).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO057 Description : Cloison : enduit plâtre sur carreaux de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	Pr058	
ZPSO058 : Partie à inspecter : Enduit de ragréage, débullage, lissage (Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO058 Description : Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr059, Pr115	Pr059; Pr115	Idem photo : Pr059; Pr115
T023	2	Identifiant : ZPSO058 Description : Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr059	
Dégagement T100 A	3	Identifiant : ZPSO058 Description : Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A	Pr115	
T129	4	Identifiant : ZPSO058 Description : Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr059, Pr115	Pr059; Pr115	Idem photo : Pr059; Pr115
Escalier T1	5	Identifiant : ZPSO058 Description : Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr059, Pr115	Pr059; Pr115	Idem photo : Pr059; Pr115

**ZPSO059 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
(Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton).**

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, RDC BT

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant :ZPSO059 Description :Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr060, Pr074	Pr060; Pr074	Idem photo : Pr060; Pr074
T023	2	Identifiant :ZPSO059 Description :Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr060	
Escalier T1	3	Identifiant :ZPSO059 Description :Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr074	
Escalier T2	4	Identifiant :ZPSO059 Description :Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr060, Pr074	Pr060; Pr074	Idem photo : Pr060; Pr074

ZPSO060 : Partie à inspecter : Mastic (Mur : Reste de mastic de pose d'ancienne huisserie).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T023	1	Identifiant :ZPSO060 Description :Mur : Reste de mastic de pose d'ancienne huisserie Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr061	

ZPSO062 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Mur Enduit de scellement de conduit PVC).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T023	1	Identifiant :ZPSO062 Description :Mur Enduit de scellement de conduit PVC Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr063	

ZPSO063 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Cloison : Panneaux).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO063 Description : Cloison : Panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr064	Pr064	Idem photo : Pr064
T012	2	Identifiant : ZPSO063 Description : Cloison : Panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012 : Cloison	Pr064	
T013	3	Identifiant : ZPSO063 Description : Cloison : Panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr064	Pr064	Idem photo : Pr064
ZPSO064 : Partie à inspecter : Isolant intérieur fibreux (Cloison : Isolant).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO064 Description : Cloison : Isolant Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr065	Pr065	Idem photo : Pr065
T012	2	Identifiant : ZPSO064 Description : Cloison : Isolant Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012 : Cloison	Pr065	
T013	3	Identifiant : ZPSO064 Description : Cloison : Isolant Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr065	Pr065	Idem photo : Pr065
ZPSO066 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Fresque murale).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO066 Description : Fresque murale Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr067	Pr067	Idem photo : Pr067
T012	2	Identifiant : ZPSO066 Description : Fresque murale Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012	Pr067	

ZPSO073 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage (Muret : Ragréage sur béton).					
Niveau : RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant : ZPSO073 Description : Muret : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr078	
Escalier T2	2	Identifiant : ZPSO073 Description : Muret : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr078	Pr078	Idem photo : Pr078
ZPSO082 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Mur : Colle de faïence).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO082 Description : Mur : Colle de faïence Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr087, Pr097	Pr087; Pr097	Idem photo : Pr087; Pr097
T011 B	2	Identifiant : ZPSO082 Description : Mur : Colle de faïence Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr087, Pr097	Pr087; Pr097	Idem photo : Pr087; Pr097
T011 C	3	Identifiant : ZPSO082 Description : Mur : Colle de faïence Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de- chaussée - T011 C : Mur	Pr087	
T111 A	4	Identifiant : ZPSO082 Description : Mur : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T111 A	Pr097	
T111 B	5	Identifiant : ZPSO082 Description : Mur : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr087, Pr097	Pr087; Pr097	Idem photo : Pr087; Pr097
T111 C	6	Identifiant : ZPSO082 Description : Mur : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr087, Pr097	Pr087; Pr097	Idem photo : Pr087; Pr097



ZPSO085 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Cloison brique : Enduit de scellement des briques).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO085 Description : Cloison brique : Enduit de scellement des briques Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr090	Pr090	Idem photo : Pr090
T011 B	2	Identifiant : ZPSO085 Description : Cloison brique : Enduit de scellement des briques Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr090	Pr090	Idem photo : Pr090
T011 C	3	Identifiant : ZPSO085 Description : Cloison brique : Enduit de scellement des briques Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C : Cloison	Pr090	
T111 A	4	Identifiant : ZPSO085 Description : Cloison brique : Enduit de scellement des briques Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr090	Pr090	Idem photo : Pr090
T111 B	5	Identifiant : ZPSO085 Description : Cloison brique : Enduit de scellement des briques Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr090	Pr090	Idem photo : Pr090
T111 C	6	Identifiant : ZPSO085 Description : Cloison brique : Enduit de scellement des briques Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr090	Pr090	Idem photo : Pr090
ZPSO087 : Partie à inspecter : Porte (Porte : Joint sur dormant).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO087 Description : Porte : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr092	Pr092	Idem photo : Pr092
T011 B	2	Identifiant : ZPSO087 Description : Porte : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr092	Pr092	Idem photo : Pr092
T011 C	3	Identifiant : ZPSO087 Description : Porte : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	Pr092	
T111 A	4	Identifiant : ZPSO087 Description : Porte : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr092	Pr092	Idem photo : Pr092
T111 B	5	Identifiant : ZPSO087 Description : Porte : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr092	Pr092	Idem photo : Pr092
T111 C	6	Identifiant : ZPSO087 Description : Porte : Joint sur dormant Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr092	Pr092	Idem photo : Pr092

ZPSO088 : Partie à inspecter : Isolant intérieur fibreux (Cloison métalliques : Isolant entre panneaux).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO088 Description : Cloison métalliques : Isolant entre panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A : Cloison	Pr093	
T011 B	2	Identifiant : ZPSO088 Description : Cloison métalliques : Isolant entre panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr093	Pr093	Idem photo : Pr093
ZPSO089 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Cloison métal).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO089 Description : Cloison métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
T011 B	2	Identifiant : ZPSO089 Description : Cloison métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
ZPSO091 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Mur : Colle des plinthes carrelage).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T111 A	1	Identifiant : ZPSO091 Description : Mur : Colle des plinthes carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T111 A	Pr096	
T111 B	2	Identifiant : ZPSO091 Description : Mur : Colle des plinthes carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr096	Pr096	Idem photo : Pr096
ZPSO092 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) (Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T111 A	1	Identifiant : ZPSO092 Description : Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr098	Pr098	Idem photo : Pr098
T111 B	2	Identifiant : ZPSO092 Description : Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T111 B : Cloison	Pr098	

ZPSO096 : Partie à inspecter : Joint de dilatation (Mastic sur couvre joint du Joint de dilatation).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 B	1	Identifiant : ZPSO096 Description : Mastic sur couvre joint du Joint de dilatation Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr110	
ZPSO098 : Partie à inspecter : Partie vitrée (Cloison vitrée: Joint vitrier).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 A	1	Identifiant : ZPSO098 Description : Cloison vitrée: Joint vitrier Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr112	Pr112	Idem photo : Pr112
T129	2	Identifiant : ZPSO098 Description : Cloison vitrée: Joint vitrier Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T129	Pr112	
ZPSO099 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Cloison : Panneaux).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 A	1	Identifiant : ZPSO099 Description : Cloison : Panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr113	Pr113	Idem photo : Pr113
T125	2	Identifiant : ZPSO099 Description : Cloison : Panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr113	Pr113	Idem photo : Pr113
T129	3	Identifiant : ZPSO099 Description : Cloison : Panneaux Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T129 : Cloison	Pr113	



ZPSO100 : Partie à inspecter : Joint (Cloison : Joint noir entre pilier et cloison).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 A	1	Identifiant : ZPSO100 Description : Cloison : Joint noir entre pilier et cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr114	Pr114	Idem photo : Pr114
T129	2	Identifiant : ZPSO100 Description : Cloison : Joint noir entre pilier et cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T129	Pr114	
ZPSO101 : Partie à inspecter : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle (Mur : Colle et moquette murale).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 A	1	Identifiant : ZPSO101 Description : Mur : Colle et moquette murale Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A : Mur	Pr116	
ZPSO102 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Fenêtre alu : Panneau d'allège).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T125	1	Identifiant : ZPSO102 Description : Fenêtre alu : Panneau d'allège Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T125	Pr117	
ZPSO107 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) (Allège : Ragréage peint sur béton).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO107 Description : Allège : Ragréage peint sur béton Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130 : Mur sur ext.	Pr126	

ZPSO108 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Mur : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO108 Description : Mur : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr127	
ZPSO112 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
(Linteau : Ragréage peint sur béton).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO112 Description : Linteau : Ragréage peint sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr131	
ZPSO115 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Doublage en plénum : Panneaux type fibralith).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO115 Description : Doublage en plénum : Panneaux type fibralith Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr134	

ZPSO125 : Partie à inspecter : Enduit de ragréage, débullage, lissage (Mur : Ragréage sur béton).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vide sanitaire	1	Identifiant : ZPSO125 Description : Mur : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - Vide sanitaire	Pr156	
T902	2	Identifiant : ZPSO125 Description : Mur : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr144	
ZPSO127 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Mur : enduit ciment sur moellons creux).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	Identifiant : ZPSO127 Description : Mur : enduit ciment sur moellons creux Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr146	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO022 : Partie à inspecter : Flocage (Plafond : Flocage).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T000 C	1	Identifiant : ZPSO022 Description : Plafond : Flocage Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T012	2	Identifiant : ZPSO022 Description : Plafond : Flocage Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012 : Plafond	Pr068	
T013	3	Identifiant : ZPSO022 Description : Plafond : Flocage Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T024	4	Identifiant : ZPSO022 Description : Plafond : Flocage Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T025	5	Identifiant : ZPSO022	Sondage et extension de	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



		<u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108		
T021	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T019 B	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de- chaussée - T019 B : Plafond	Pr022	
T019A	8	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T020	9	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T014	10	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T015	11	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T016	12	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T017	13	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
T018	14	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Zone</u> : Plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
Dégagement T100 A	15	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108
Dégagement T100 B	16	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr108	
Dégagement T100 C	17	<u>Identifiant</u> : ZPSO022 <u>Description</u> : Plafond : Flocage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr022, Pr068, Pr108	Pr068; Pr022; Pr108	Idem photo : Pr068; Pr022; Pr108

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ZPSO036 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Faux-plafond : Pnneaux 60X60).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T021	1	Identifiant : ZPSO036 Description : Faux-plafond : Pnneaux 60X60 Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	Pr036	
ZPSO074 : Partie à inspecter : Couche1: Ragréage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) (Plafond : Ragréage peint sur béton).					
Niveau : RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant : ZPSO074 Description : Plafond : Ragréage peint sur béton Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1 : Plafond	Pr079	
Escalier T2	2	Identifiant : ZPSO074 Description : Plafond : Ragréage peint sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr079	Pr079	Idem photo : Pr079
ZPSO075 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) (Bande périphérique marron en plafond : E nduit ciment peint).					
Niveau : RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant : ZPSO075 Description : Bande périphérique marron en plafond : E nduit ciment peint Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr080	
Escalier T2	2	Identifiant : ZPSO075 Description : Bande périphérique marron en plafond : E nduit ciment peint Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr080	Pr080	Idem photo : Pr080

ZPSO084 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Faux plafond : Dalles).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO084 Description : Faux plafond : Dalles Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr089, Pr099	Pr089; Pr099	Idem photo : Pr089; Pr099
T011 B	2	Identifiant : ZPSO084 Description : Faux plafond : Dalles Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr089, Pr099	Pr089; Pr099	Idem photo : Pr089; Pr099
T011 C	3	Identifiant : ZPSO084 Description : Faux plafond : Dalles Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C : Plafond	Pr089	
T111 A	4	Identifiant : ZPSO084 Description : Faux plafond : Dalles Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T111 A	Pr099	
T111 B	5	Identifiant : ZPSO084 Description : Faux plafond : Dalles Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr089, Pr099	Pr089; Pr099	Idem photo : Pr089; Pr099
T111 C	6	Identifiant : ZPSO084 Description : Faux plafond : Dalles Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr089, Pr099	Pr089; Pr099	Idem photo : Pr089; Pr099

ZPSO086 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO086 Description : Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr091	Pr091	Idem photo : Pr091
T011 B	2	Identifiant : ZPSO086 Description : Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr091	Pr091	Idem photo : Pr091
T011 C	3	Identifiant : ZPSO086 Description : Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C : Plafond	Pr091	
T111 A	4	Identifiant : ZPSO086 Description : Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr091	Pr091	Idem photo : Pr091
T111 B	5	Identifiant : ZPSO086 Description : Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr091	Pr091	Idem photo : Pr091
T111 C	6	Identifiant : ZPSO086 Description : Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr091	Pr091	Idem photo : Pr091
ZPSO093 : Partie à inspecter : Protection en plâtre (Suspente : Projection plâtre fibré).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO093 Description : Suspente : Projection plâtre fibré Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr100	Pr100	Idem photo : Pr100
T011 B	2	Identifiant : ZPSO093 Description : Suspente : Projection plâtre fibré Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr100	Pr100	Idem photo : Pr100
T011 C	3	Identifiant : ZPSO093 Description : Suspente : Projection plâtre fibré Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr100	Pr100	Idem photo : Pr100
T111 A	4	Identifiant : ZPSO093 Description : Suspente : Projection plâtre fibré Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T111 A	Pr100	
T111 B	5	Identifiant : ZPSO093 Description : Suspente : Projection plâtre fibré Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr100	Pr100	Idem photo : Pr100
T111 C	6	Identifiant : ZPSO093 Description : Suspente : Projection plâtre fibré Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr100	Pr100	Idem photo : Pr100

ZPSO113 : Partie à inspecter : Mastic (Sous face poutre : Mastic).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO113 Description : Sous face poutre : Mastic Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr132	
	2	Identifiant : ZPSO113 Description : Sous face poutre : Mastic Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Fen017	
ZPSO116 : Partie à inspecter : Couche1: Ragrée + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) (Plafond : Ragrée peint sur béton).					
Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO116 Description : Plafond : Ragrée peint sur béton Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130 : Plafond	Pr135	
ZPSO126 : Partie à inspecter : Ragrée (Plafond : Ragrée sur béton).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vide sanitaire	1	Identifiant : ZPSO126 Description : Plafond : Ragrée sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - Vide sanitaire	Pr155	
T902	2	Identifiant : ZPSO126 Description : Plafond : Ragrée sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr145	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragrée (Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragrée).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T001	1	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T002	2	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T003 A	3	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T003 B	4	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T003 C	5	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T027	6	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T026	7	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T004	8	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T005	9	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T006 A	10	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T006 B	11	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T007	12	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T028	13	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T029	14	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T030	15	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T008	16	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T009	17	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T010	18	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T011 A	19	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T011 B	20	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T011 C	21	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T012	22	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T013	23	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T023	24	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T024	25	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
	26	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T025	27	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
	28	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T019 B	29	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T019A	30	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T020	31	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 : Sol	Pr001	
T014	32	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T015	33	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T016	34	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T017	35	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001
T018	36	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr001	Pr001	Idem photo : Pr001

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ZPSO002 : Partie à inspecter : Couvre joint (Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T002	2	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T003 A	3	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T003 B	4	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T003 C	5	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T027	6	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T026	7	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T004	8	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T005	9	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T006 A	10	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T006 B	11	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T007	12	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T028	13	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T029	14	Identifiant : ZPSO002 Description : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T030	15	Identifiant : ZPSO002	Sondage et extension de	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025



		<u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103		
T008	16	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T009	17	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T010	18	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T011 A	19	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T011 B	20	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T011 C	21	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T012	22	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T013	23	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T023	24	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T024	25	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T025	26	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T019 B	27	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T019A	28	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T020	29	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 : Sol	Pr002	
T014	30	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T015	31	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T016	32	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T017	33	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
T018	34	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
Dégagement T100 A	35	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
Dégagement T100 B	36	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr103	
Dégagement T100 C	37	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103
Dégagement T100 D	38	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr002, Pr103	Pr002; Pr103	Idem photo : Pr002; Pr103

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ZPSO003 : Partie à inspecter : Couche1: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) + Couche2: Peinture de sol (Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T002	2	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T003 A	3	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T003 B	4	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T003 C	5	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T027	6	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T026	7	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T004	8	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T005	9	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T006 A	10	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T006 B	11	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T007	12	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T028	13	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T029	14	Identifiant :ZPSO003 Description :Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



T030	15	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T008	16	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T009	17	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T010	18	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T011 A	19	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T011 B	20	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T011 C	21	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
Dégagement T000 C	22	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T012	23	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T013	24	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T023	25	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
	26	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T024	27	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
	28	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T025	29	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
	30	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



		jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102		
Dégagement T000 D	31	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de- chaussée - Dégagement T000 D	Pr039	
T019 B	32	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T019A	33	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T020	34	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de- chaussée - T020 : Sol	Pr003	
T014	35	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T015	36	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T016	37	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T017	38	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
T018	39	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
Dégagement T100 A	40	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102
Dégagement T100 B	41	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr102	
Dégagement T100 C	42	<u>Identifiant</u> : ZPSO003 <u>Description</u> : Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Zone : Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



		Résultat : Absence d'amiante			
Dégagement T100 D	43	Identifiant : ZPSO003 Description : Bande jaune périphérique au sol : Ragrée et peinture jaune Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr003, Pr039, Pr102	Pr039; Pr003; Pr102	Idem photo : Pr039; Pr003; Pr102

ZPSO031 : Partie à inspecter : Couche1: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) + Couche2: Peinture de sol (Sol des balcons : Peinture sur béton).

Pièces : Parties extérieures

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant : ZPSO031 Description : Sol des balcons : Peinture sur béton Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures : Sol	Pr031	

ZPSO033 : Partie à inspecter : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragrée (Sol : colle noire et ragréage).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T012	1	Identifiant : ZPSO033 Description : Sol : colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr033	Pr033	Idem photo : Pr033
T013	2	Identifiant : ZPSO033 Description : Sol : colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr033	Pr033	Idem photo : Pr033
T022	3	Identifiant : ZPSO033 Description : Sol : colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr033	Pr033	Idem photo : Pr033
T021	4	Identifiant : ZPSO033 Description : Sol : colle noire et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de- chaussée - T021 : Sol	Pr033	



ZPSO033 NA : Partie à inspecter : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragrée (Sol : Revêtement de sol en lès),

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T012	1	Identifiant : ZPSO033 NA Description : Sol : Revêtement de sol en lès Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr033	Pr033	Idem photo : Pr033
T013	2	Identifiant : ZPSO033 NA Description : Sol : Revêtement de sol en lès Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr033	Pr033	Idem photo : Pr033
T022	3	Identifiant : ZPSO033 NA Description : Sol : Revêtement de sol en lès Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr033	Pr033	Idem photo : Pr033
T021	4	Identifiant : ZPSO033 NA Description : Sol : Revêtement de sol en lès Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021 : Sol	Pr033	

ZPSO061 : Partie à inspecter : Ragrée (Sol : Ragrée),

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T023	1	Identifiant : ZPSO061 Description : Sol : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	Pr062	

ZPSO065 : Partie à inspecter : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée (Sol : Revêtement de sol en lès, colle et ragrée),

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T012	1	Identifiant : ZPSO065 Description : Sol : Revêtement de sol en lès, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012 : Sol	Pr066	
T013	2	Identifiant : ZPSO065 Description : Sol : Revêtement de sol en lès, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr066	Pr066	Idem photo : Pr066



ZPSO071 : Partie à inspecter : Couche1: Ragréage + Couche2: Peinture de sol (Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton).					
Niveau : RDC BT, R+1 BT, R+2 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant :ZPSO071 Description :Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr075	
Escalier T2	2	Identifiant :ZPSO071 Description :Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr075, Pr119	Pr075; Pr119	Idem photo : Pr075; Pr119
Escalier T1	3	Identifiant :ZPSO071 Description :Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr075, Pr119	Pr075; Pr119	Idem photo : Pr075; Pr119
Escalier T2	4	Identifiant :ZPSO071 Description :Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 BT - Escalier T2	Pr119	
	5	Identifiant :ZPSO071 Description :Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr075, Pr119	Pr075; Pr119	Idem photo : Pr075; Pr119



ZPSO072 : Partie à inspecter : Couche1: Nez de marche + Couche2: Colle non bitumineuse (Sol : Nez de marche et colle).					
Niveau : RDC BT, R+1 BT, R+2 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant : ZPSO072 Description : Sol : Nez de marche et colle Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr077	
Escalier T2	2	Identifiant : ZPSO072 Description : Sol : Nez de marche et colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr077, Pr121	Pr077; Pr121	Idem photo : Pr077; Pr121
Escalier T1	3	Identifiant : ZPSO072 Description : Sol : Nez de marche et colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr077, Pr121	Pr077; Pr121	Idem photo : Pr077; Pr121
Escalier T2	4	Identifiant : ZPSO072 Description : Sol : Nez de marche et colle Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 BT - Escalier T2	Pr121	
	5	Identifiant : ZPSO072 Description : Sol : Nez de marche et colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr077, Pr121	Pr077; Pr121	Idem photo : Pr077; Pr121



ZPSO081 : Partie à inspecter : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage (Sol : Colle et joint de carrelage).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 A	1	Identifiant : ZPSO081 Description : Sol : Colle et joint de carrelage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr086, Pr095	Pr086; Pr095	Idem photo : Pr086; Pr095
T011 B	2	Identifiant : ZPSO081 Description : Sol : Colle et joint de carrelage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr086, Pr095	Pr086; Pr095	Idem photo : Pr086; Pr095
T011 C	3	Identifiant : ZPSO081 Description : Sol : Colle et joint de carrelage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C : Sol	Pr086	
T111 A	4	Identifiant : ZPSO081 Description : Sol : Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T111 A	Pr095	
T111 B	5	Identifiant : ZPSO081 Description : Sol : Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr086, Pr095	Pr086; Pr095	Idem photo : Pr086; Pr095
T111 C	6	Identifiant : ZPSO081 Description : Sol : Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr086, Pr095	Pr086; Pr095	Idem photo : Pr086; Pr095
ZPSO090 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Sol: Colle de carrelage).					
Niveau : RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T1	1	Identifiant : ZPSO090 Description : Sol : Colle de carrelage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr094	Pr094	Idem photo : Pr094
Escalier T2	2	Identifiant : ZPSO090 Description : Sol : Colle de carrelage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T2 : Sol	Pr094	



ZPSO095 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée (Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage).

Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement T100 A	1	Identifiant : ZPSO095 Description : Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A : Sol	Pr109	
Dégagement T100 B	2	Identifiant : ZPSO095 Description : Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr109	Pr109	Idem photo : Pr109
Dégagement T100 C	3	Identifiant : ZPSO095 Description : Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr109	Pr109	Idem photo : Pr109

ZPSO106 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Contre marche : Colle carrelage).

Niveau : R+2 BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier T2	1	Identifiant : ZPSO106 Description : Contre marche : Colle carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui R+2 BT - Escalier T2	Pr125	

ZPSO117 : Partie à inspecter : Nez de marche (Sol : Nez de marche et colle).

Niveau : Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO117 Description : Sol : Nez de marche et colle Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T130	Pr136	



ZPSO118 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée (Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée).

Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T001	1	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T102	2	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - T102 : Sol	Pr137	
T103	3	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T125	4	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T129	5	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T130	6	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T112	7	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T113	8	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T122	9	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T123	10	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T124	11	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T104	12	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T105	13	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T106	14	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T107	15	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée Zone : Sol Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T108	16	Identifiant : ZPSO118 Description : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragrée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des	Pr137	Idem photo : Pr137

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





		<u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	échantillon(s) : Pr137		
T109	17	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T110	18	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T126	19	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T127	20	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T128	21	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T114	22	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T115	23	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T116	24	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T117	25	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T118	26	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T119	27	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T120	28	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137
T121	29	<u>Identifiant</u> : ZPSO118 <u>Description</u> : Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr137	Pr137	Idem photo : Pr137

ZPSO124 : Partie à inspecter : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Sol : Béton).

Niveau : Sous-sol BT

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO124 <u>Description</u> : Sol : Béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr143	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO005 : Partie à inspecter : Manchon (Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle).

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1, RDC BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T019 B	1	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr005, Pr076, Pr101	Pr005; Pr101; Pr076	Idem photo : Pr005; Pr101; Pr076
T020	2	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	Pr005	
T014	3	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr005, Pr076, Pr101	Pr005; Pr101; Pr076	Idem photo : Pr005; Pr101; Pr076
T015	4	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr005, Pr076, Pr101	Pr005; Pr101; Pr076	Idem photo : Pr005; Pr101; Pr076
T016	5	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr005, Pr076, Pr101	Pr005; Pr101; Pr076	Idem photo : Pr005; Pr101; Pr076
T017	6	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr005, Pr076, Pr101	Pr005; Pr101; Pr076	Idem photo : Pr005; Pr101; Pr076
T018	7	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr005, Pr076, Pr101	Pr005; Pr101; Pr076	Idem photo : Pr005; Pr101; Pr076
Dégagement T100 B	8	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	Pr101	
Escalier T1	9	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC BT - Escalier T1	Pr076	
Escalier T2	10	Identifiant : ZPSO005 Description : Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr005, Pr076, Pr101	Pr005; Pr101; Pr076	Idem photo : Pr005; Pr101; Pr076



ZPSO128 : Partie à inspecter : Joint entre éléments (Conduit de ventilation carré : Mastic entre éléments).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	Identifiant : ZPSO128 Description : Conduit de ventilation carré : Mastic entre éléments Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr147	
ZPSO129 : Partie à inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Conduit : Calorifuge).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	Identifiant : ZPSO129 Description : Conduit : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr148	
ZPSO130 : Partie à inspecter : Peinture (Conduite de chauffage : Peinture noire).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	Identifiant : ZPSO130 Description : Conduite de chauffage : Peinture noire Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr149	
ZPSO131 : Partie à inspecter : Joint plat prédécoupé pour brides.					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	Identifiant : ZPSO131 Description : Joint plat prédécoupé pour brides Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr150	



ZPSO132 : Partie à inspecter : Joint plat prédécoupé pour brides.					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO132 <u>Description</u> : Joint plat prédécoupé pour brides <u>Quantification</u> : 2 U <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr151	
ZPSO133 : Partie à inspecter : Joint plat prédécoupé pour brides (Joint plat prédécoupé pour brides (pompes 1 et 2)).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO133 <u>Description</u> : Joint plat prédécoupé pour brides (pompes 1 et 2) <u>Quantification</u> : 2 U <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr152	
ZPSO134 : Partie à inspecter : Joint entre éléments (Conduit : Filasse).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T902	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO134 <u>Description</u> : Conduit : Filasse <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - T902	Pr153	
ZPSO135 : Partie à inspecter : Peinture (conduit : Peinture noire).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vide sanitaire	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO135 <u>Description</u> : conduit : Peinture noire <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - Vide sanitaire	Pr154	



ZPSO136 : Partie à inspecter : Joint plat prédécoupé pour brides.					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vide sanitaire	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO136 <u>Description</u> : Joint plat prédécoupé pour brides <u>Quantification</u> : 3 U <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - Vide sanitaire	Pr157	
ZPSO137 : Partie à inspecter : Peinture (Conduite bleue : Peinture).					
Niveau : Sous-sol BT					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vide sanitaire	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO137 <u>Description</u> : Conduite bleue : Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-sol BT - Vide sanitaire	Pr158	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO083 : Partie à inspecter : Lavabo (Mastic entre lavoire et faïence).					
Niveau : Bâtiment T Rez-de-chaussée, Bâtiment T R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T011 C	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO083 <u>Description</u> : Mastic entre lavoire et faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	Pr088	
T111 C	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO083 <u>Description</u> : Mastic entre lavoire et faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr088	Pr088	Idem photo : Pr088

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

Rapport du :
19/06/2025



10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX et par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à **FONTAINE**, le **19/06/2025**

Par : **NEBOUX Annie et NEBOUX YVES**

Cachet de l'entreprise

CDIM SAS
2 rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
mail: cdim@cdim-expertises.fr
Tel: 04 82 54 01 10
RCS 504 357 203

CDIM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2025-10308

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport



7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Nom du plan : SSOLS_RDC_ETAGES_2024-A0_-_ENTPE_General_1

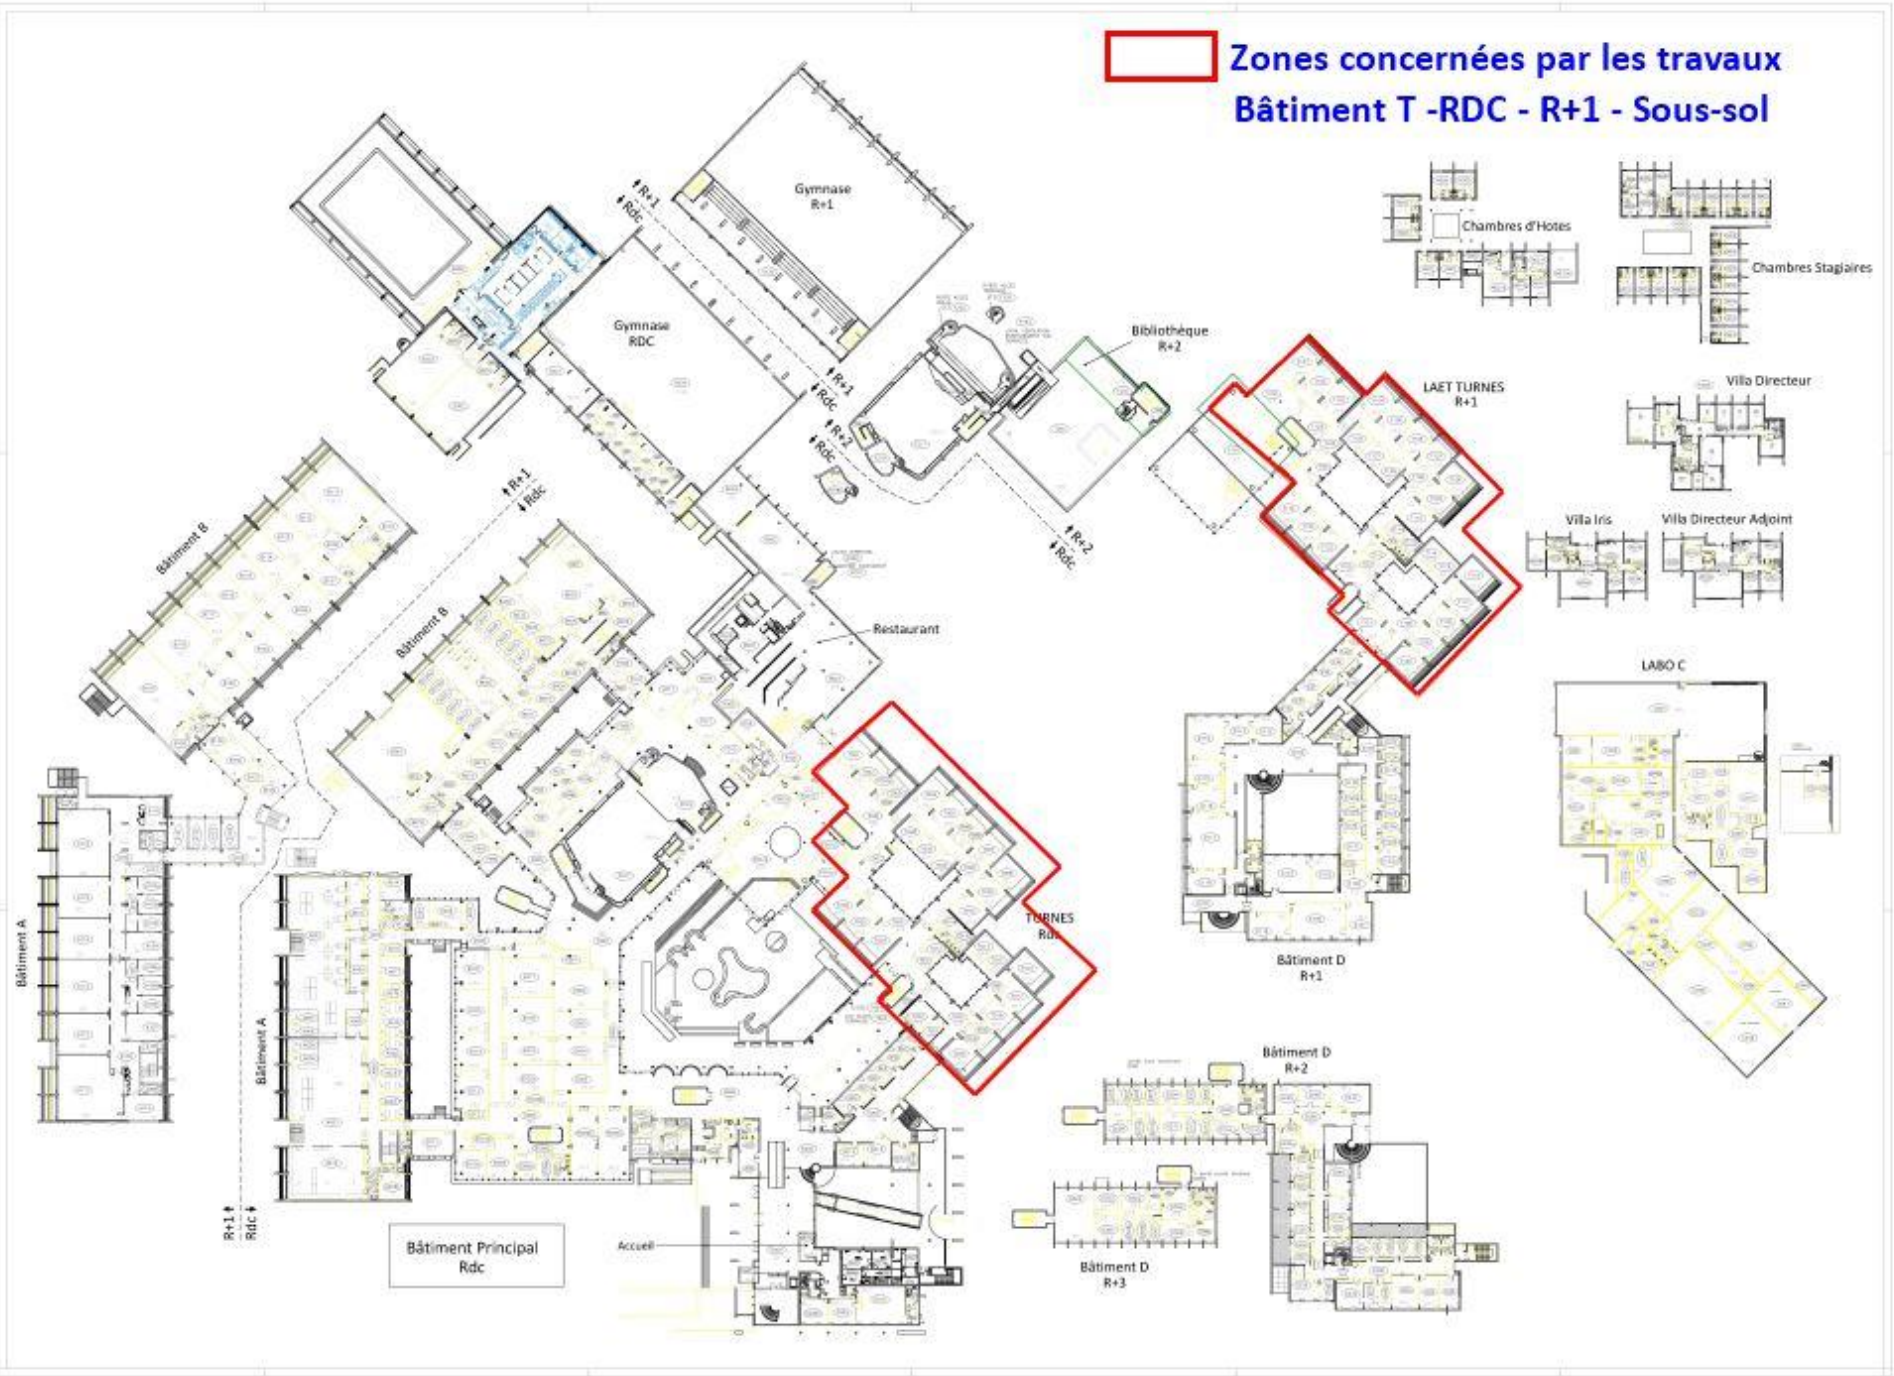


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin


69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

Date : 19/06/2025

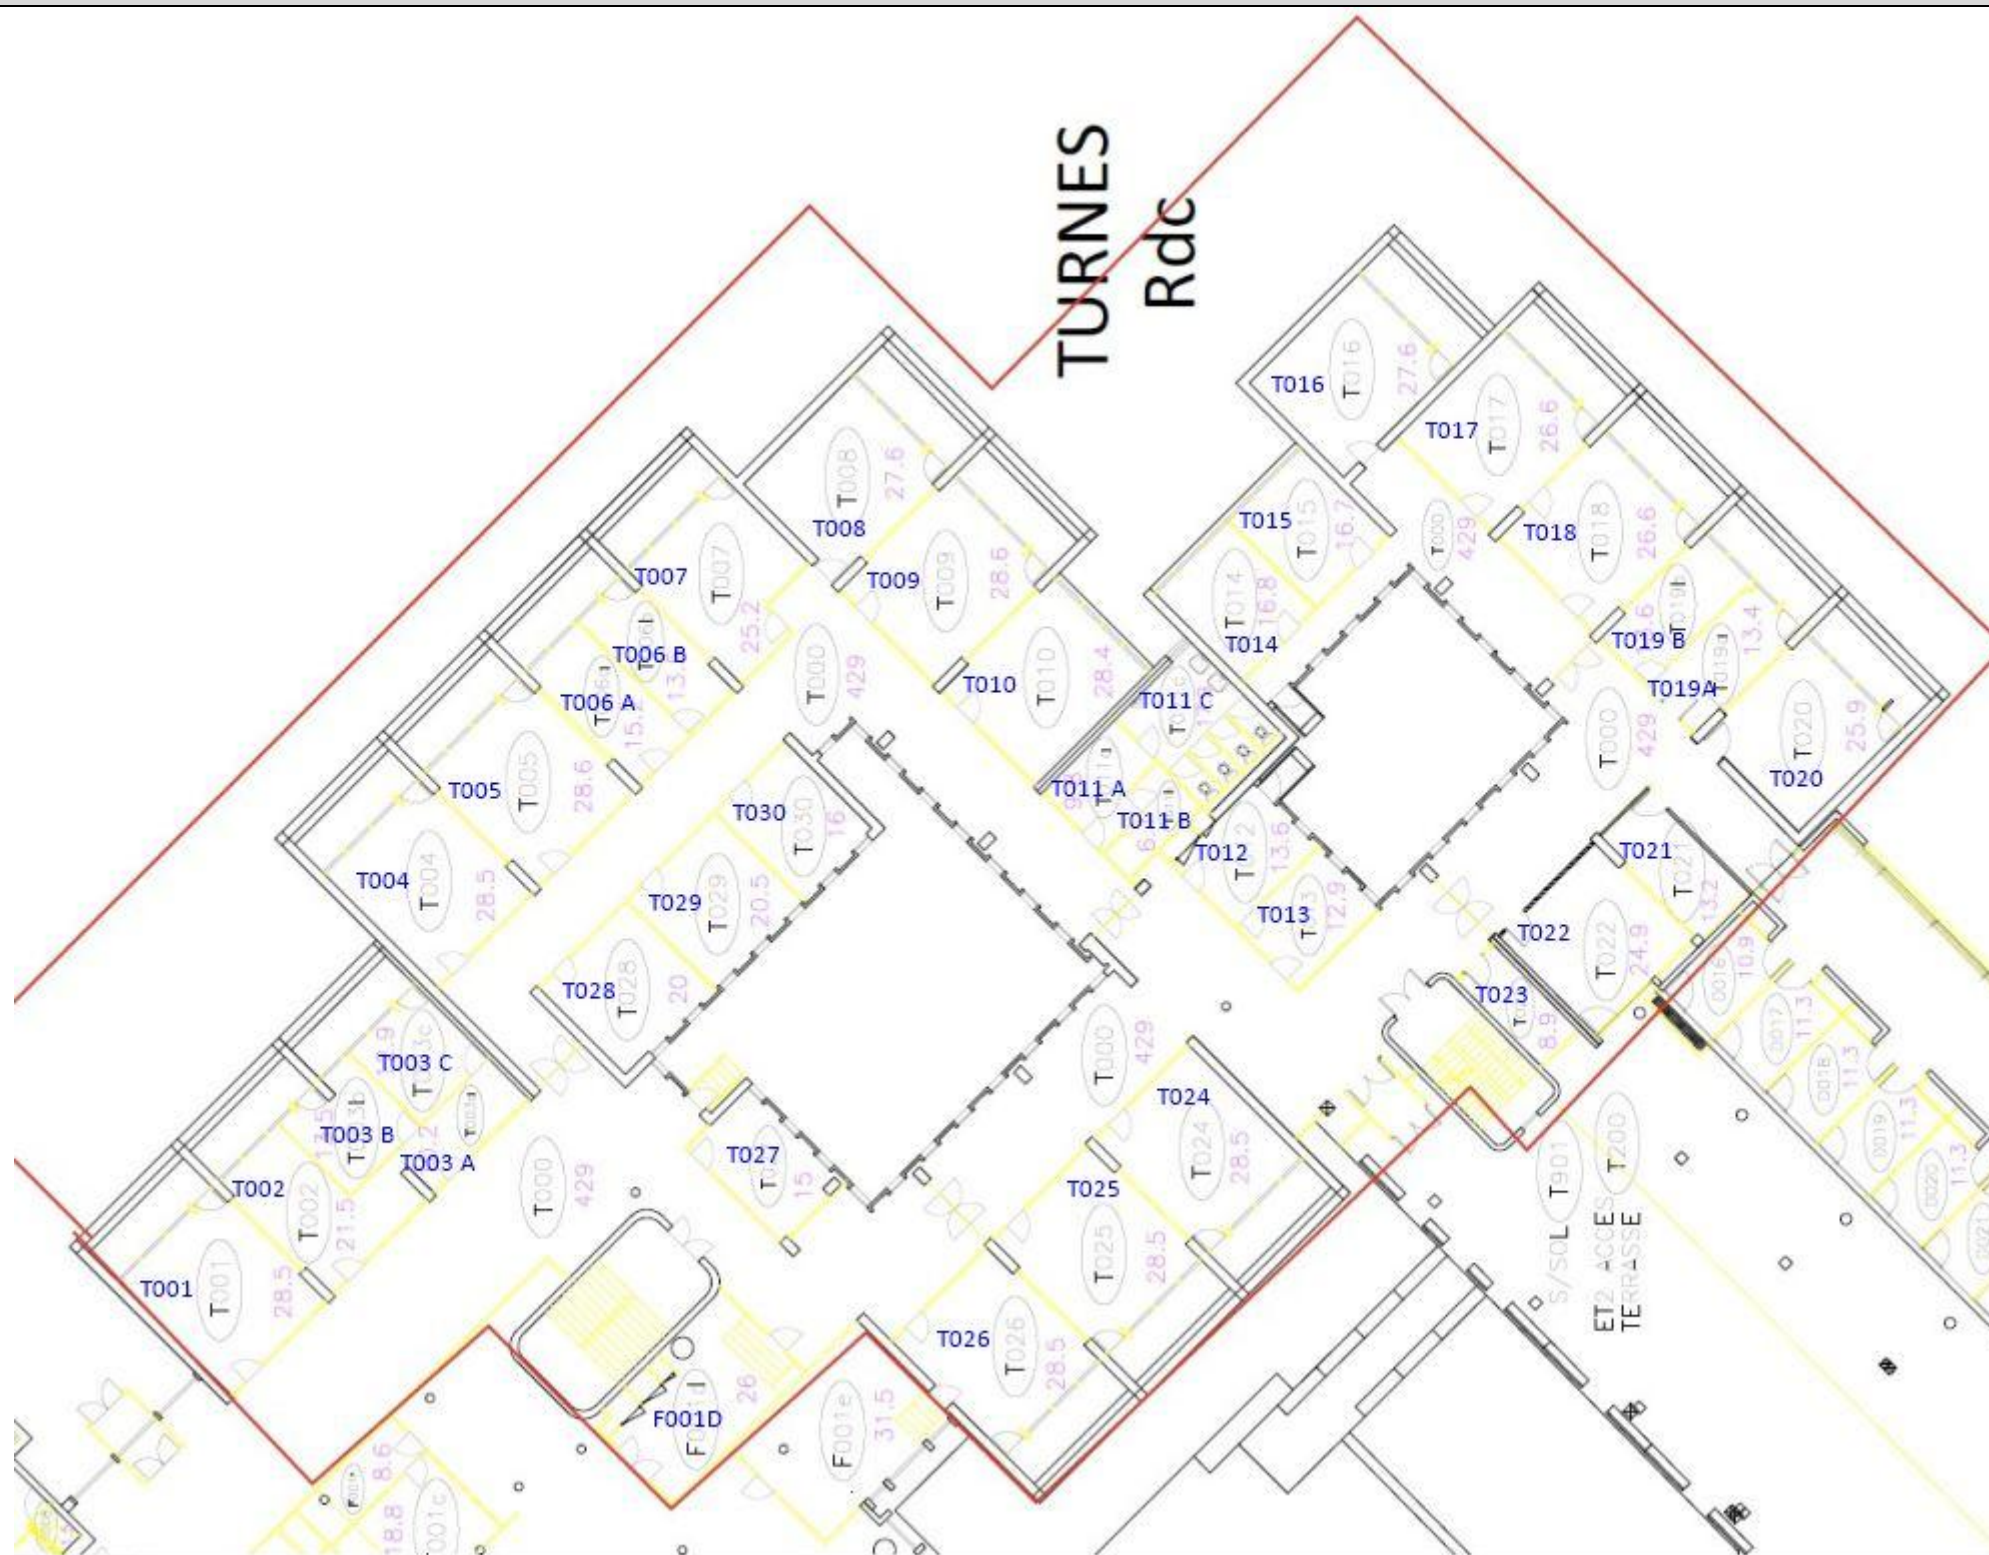

Rapport du :
19/06/2025



Nom du plan : R+1

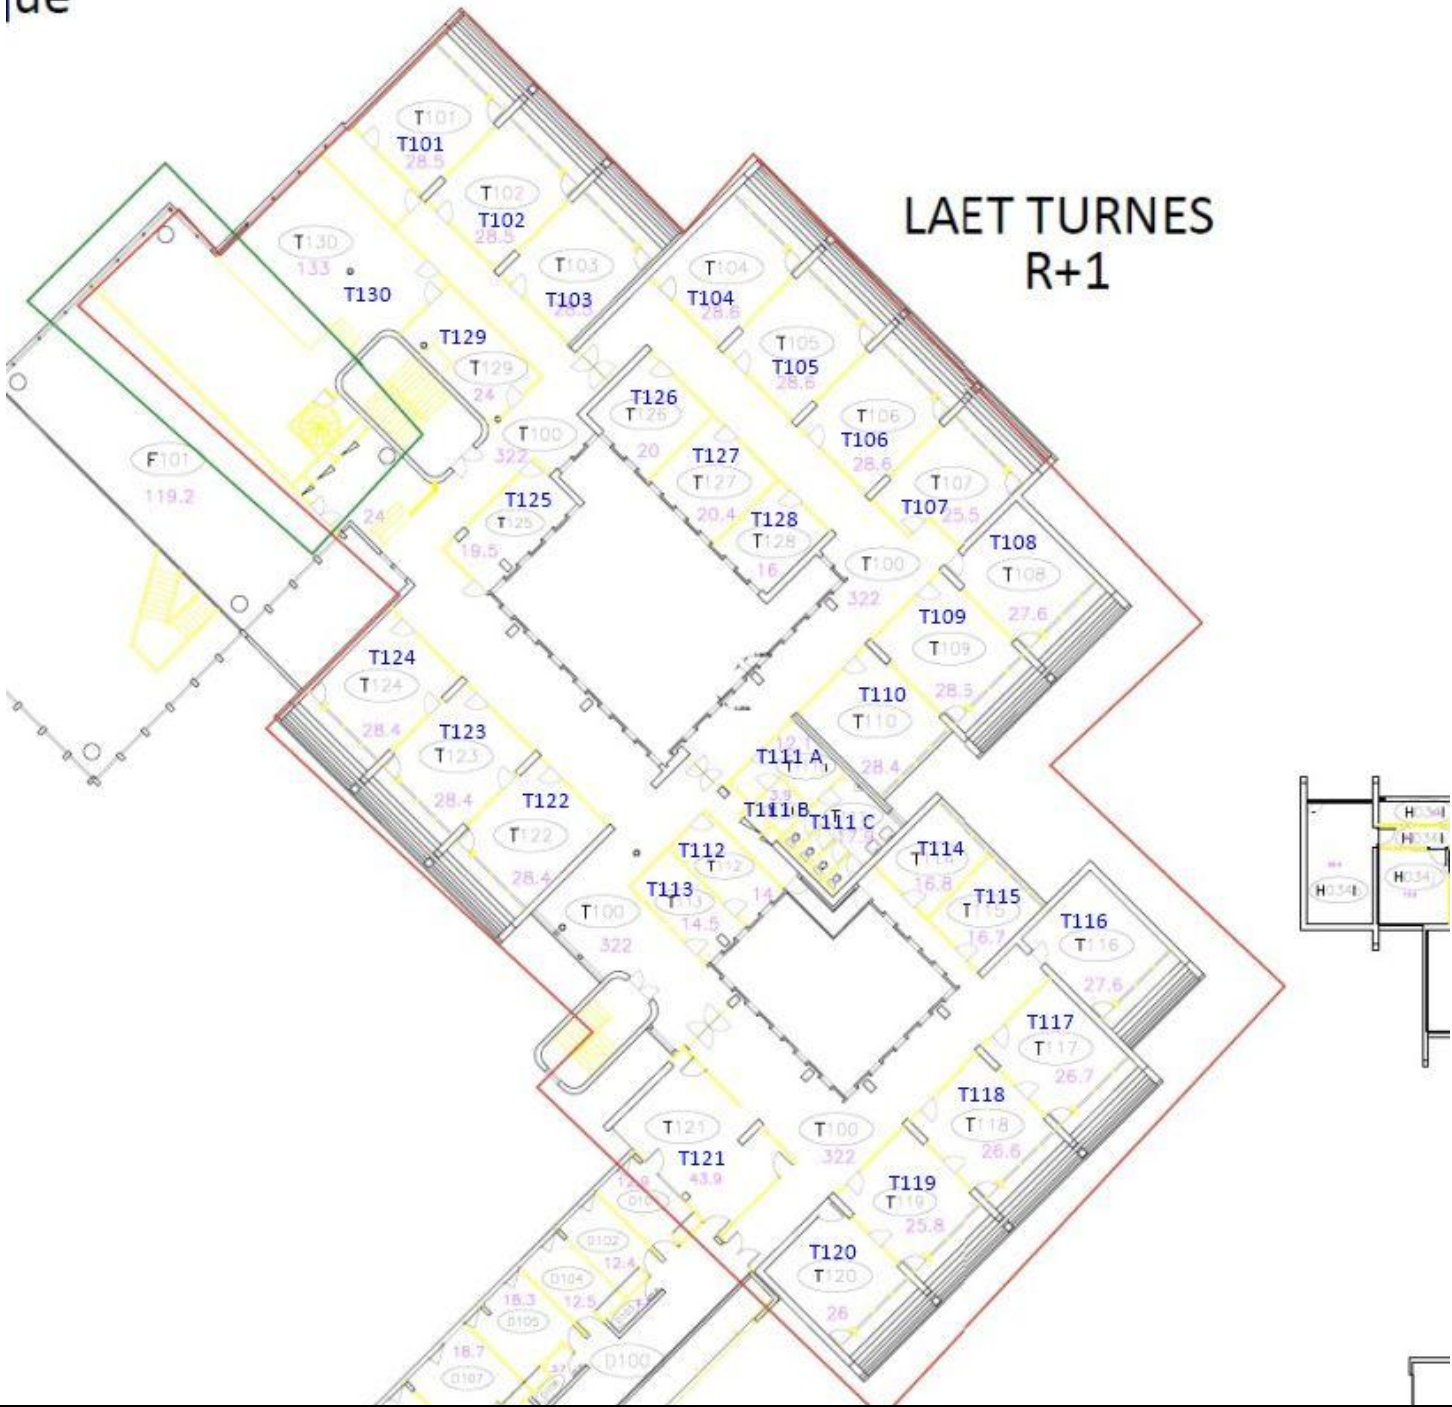


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



Nom du plan : SOUS-SOL - zone travaux

Planche (Croquis) de
repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :


ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

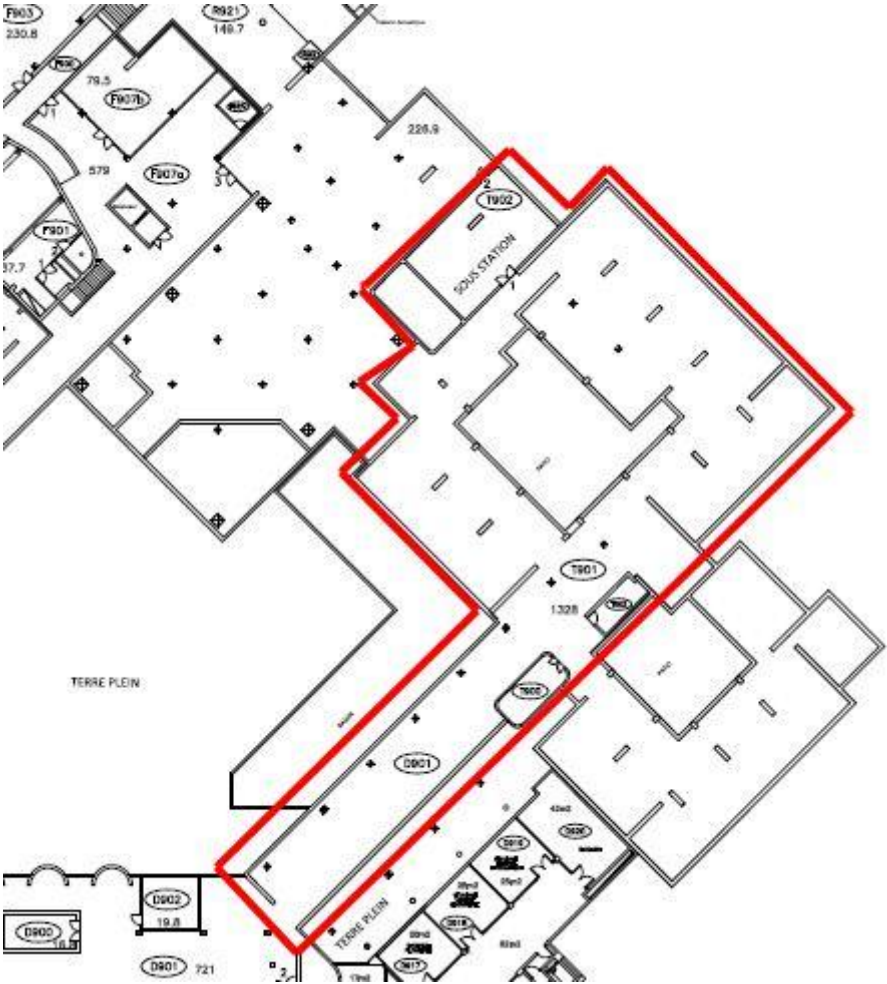

Date : 19/06/2025





Nom du plan : Zone T020 suite

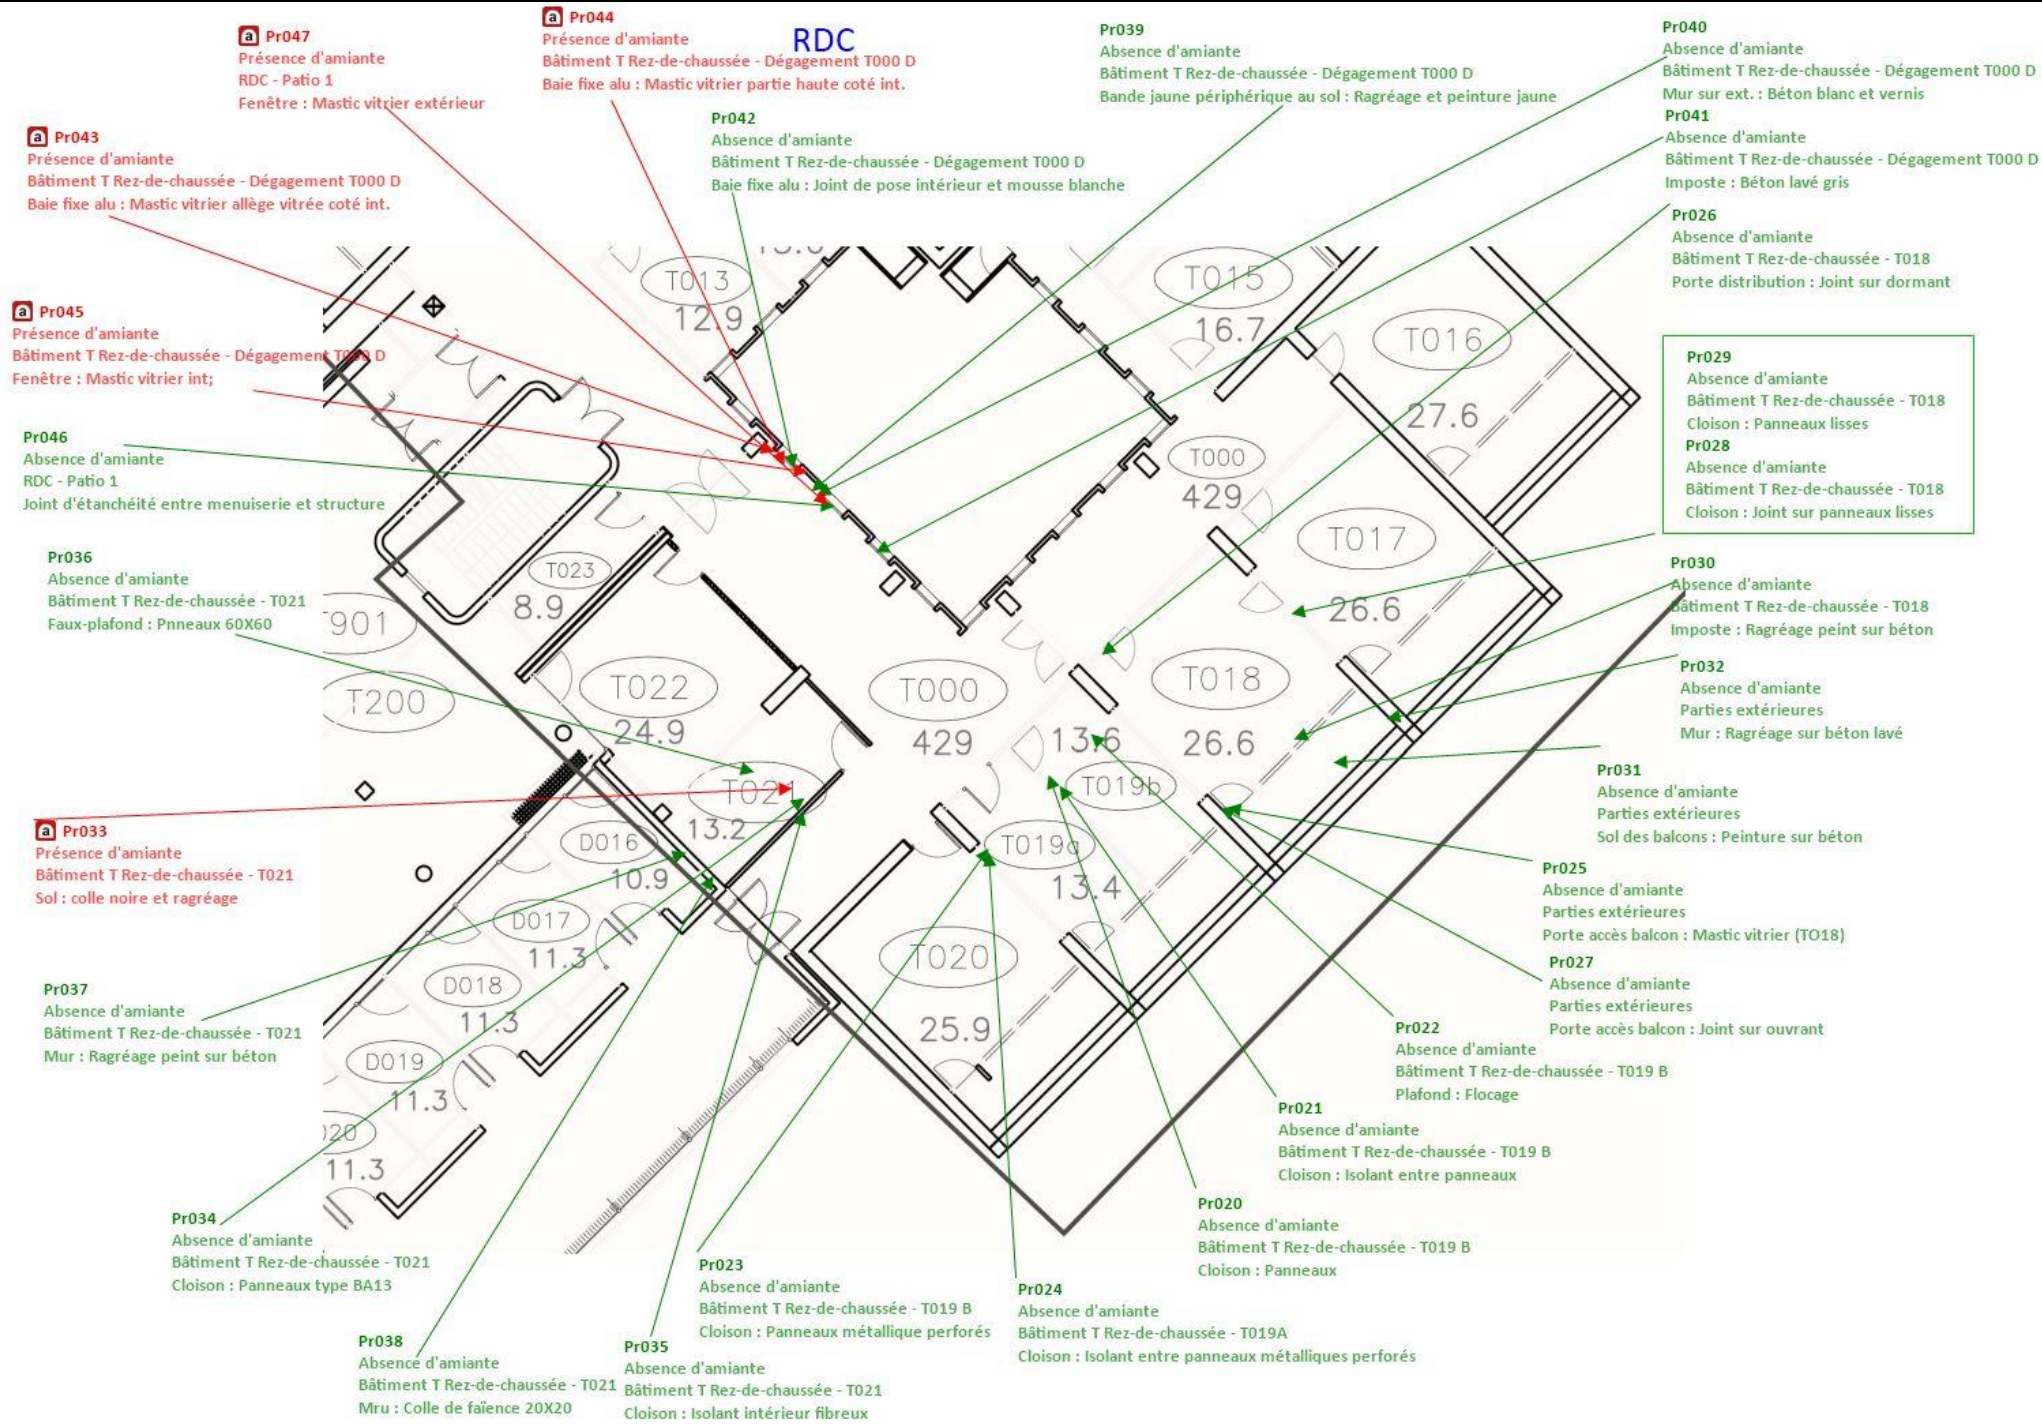


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

Date : 19/06/2025





Nom du plan : Escalier T1 RDC

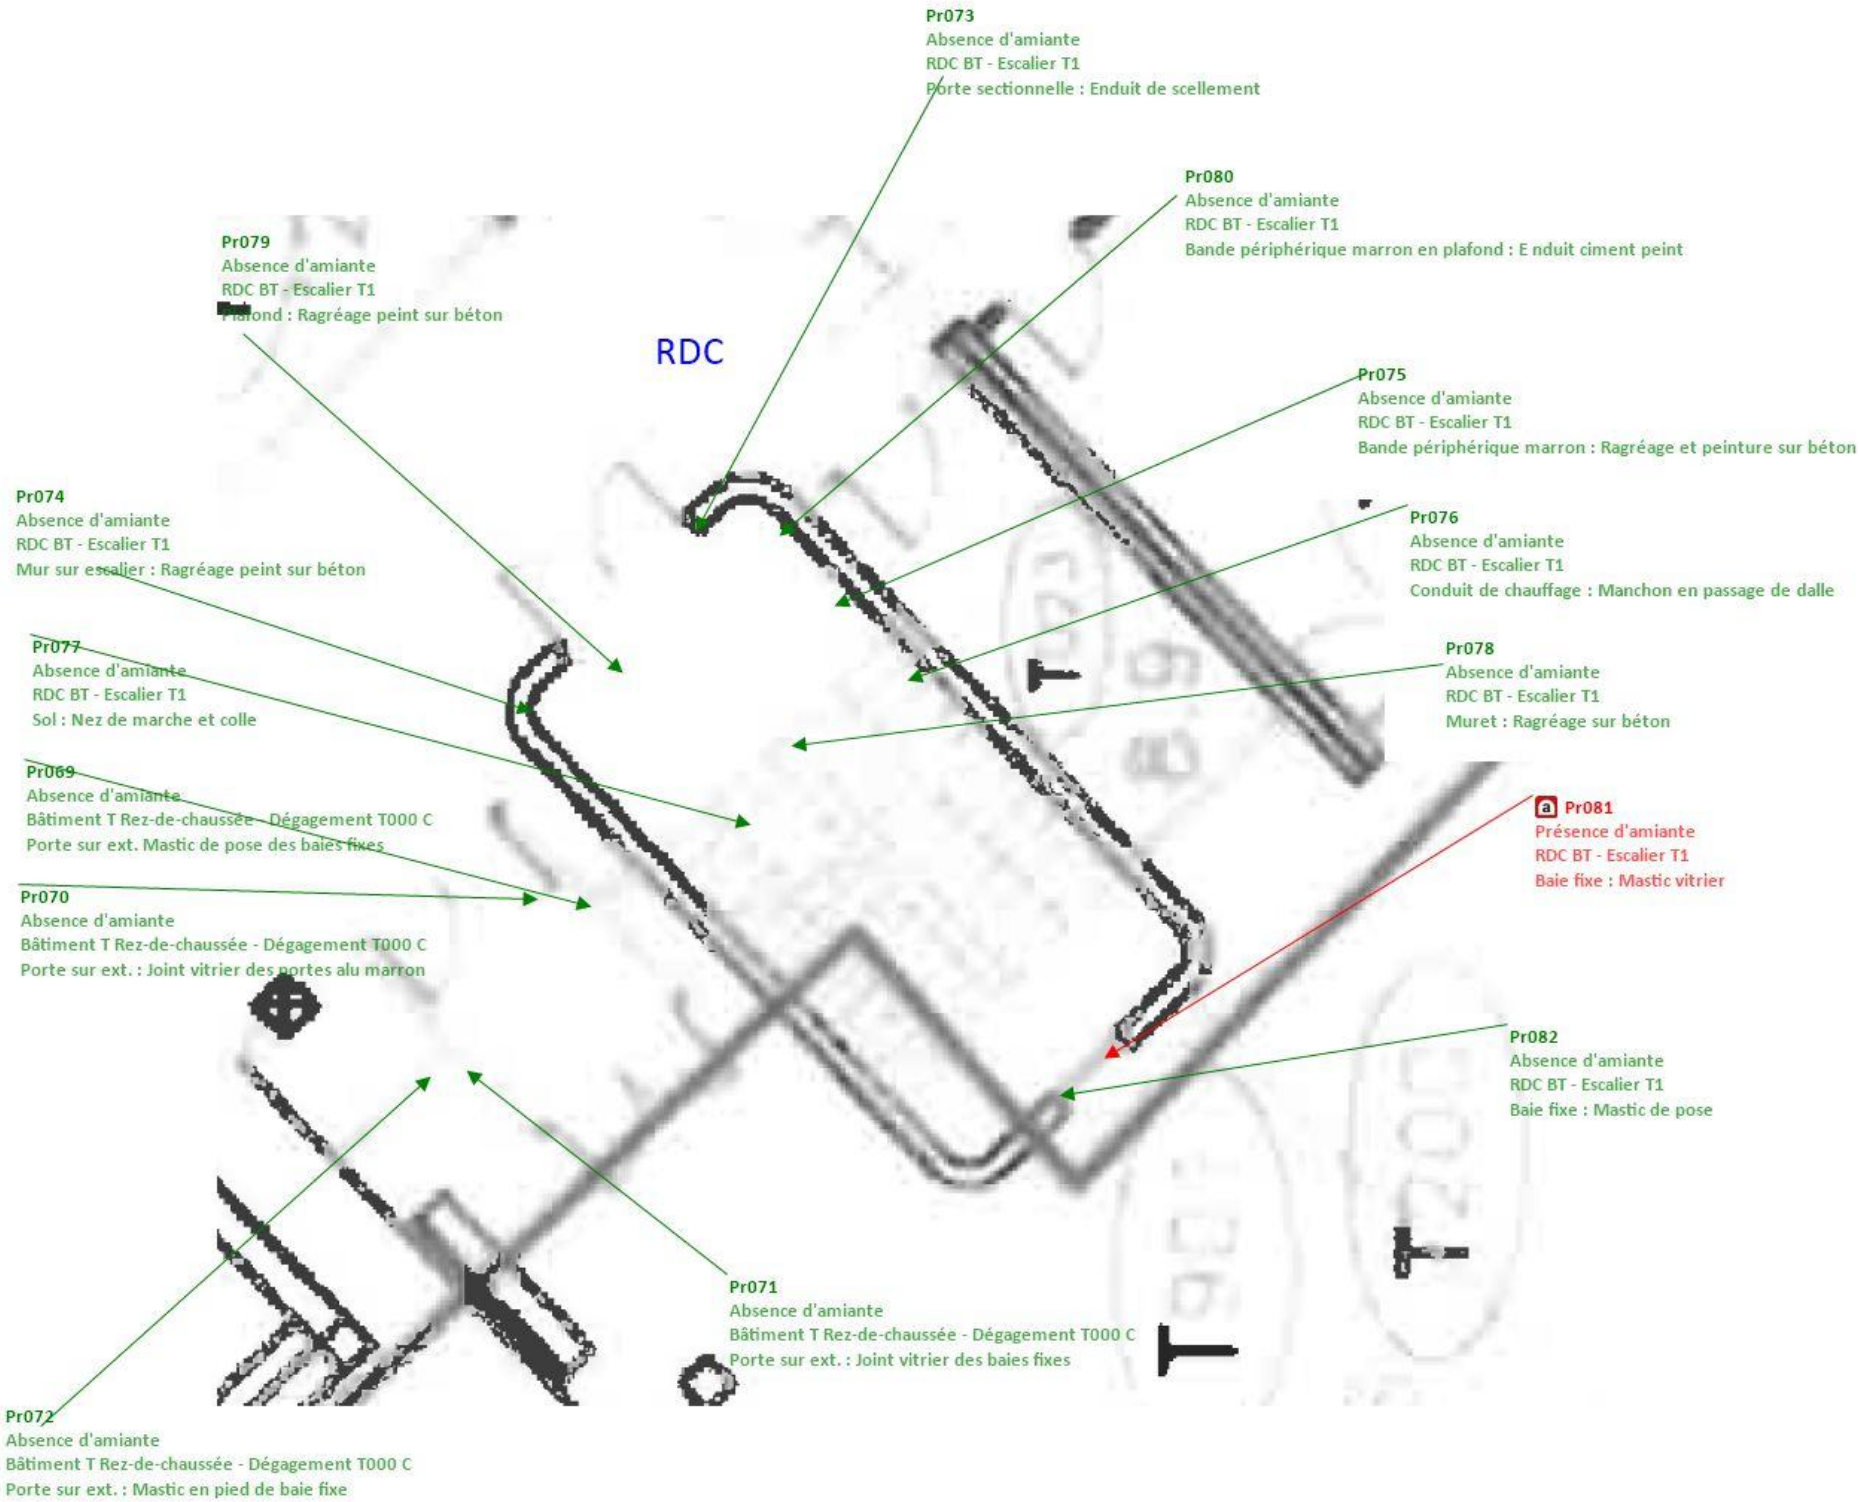


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025



Nom du plan : RDC Sanitaires

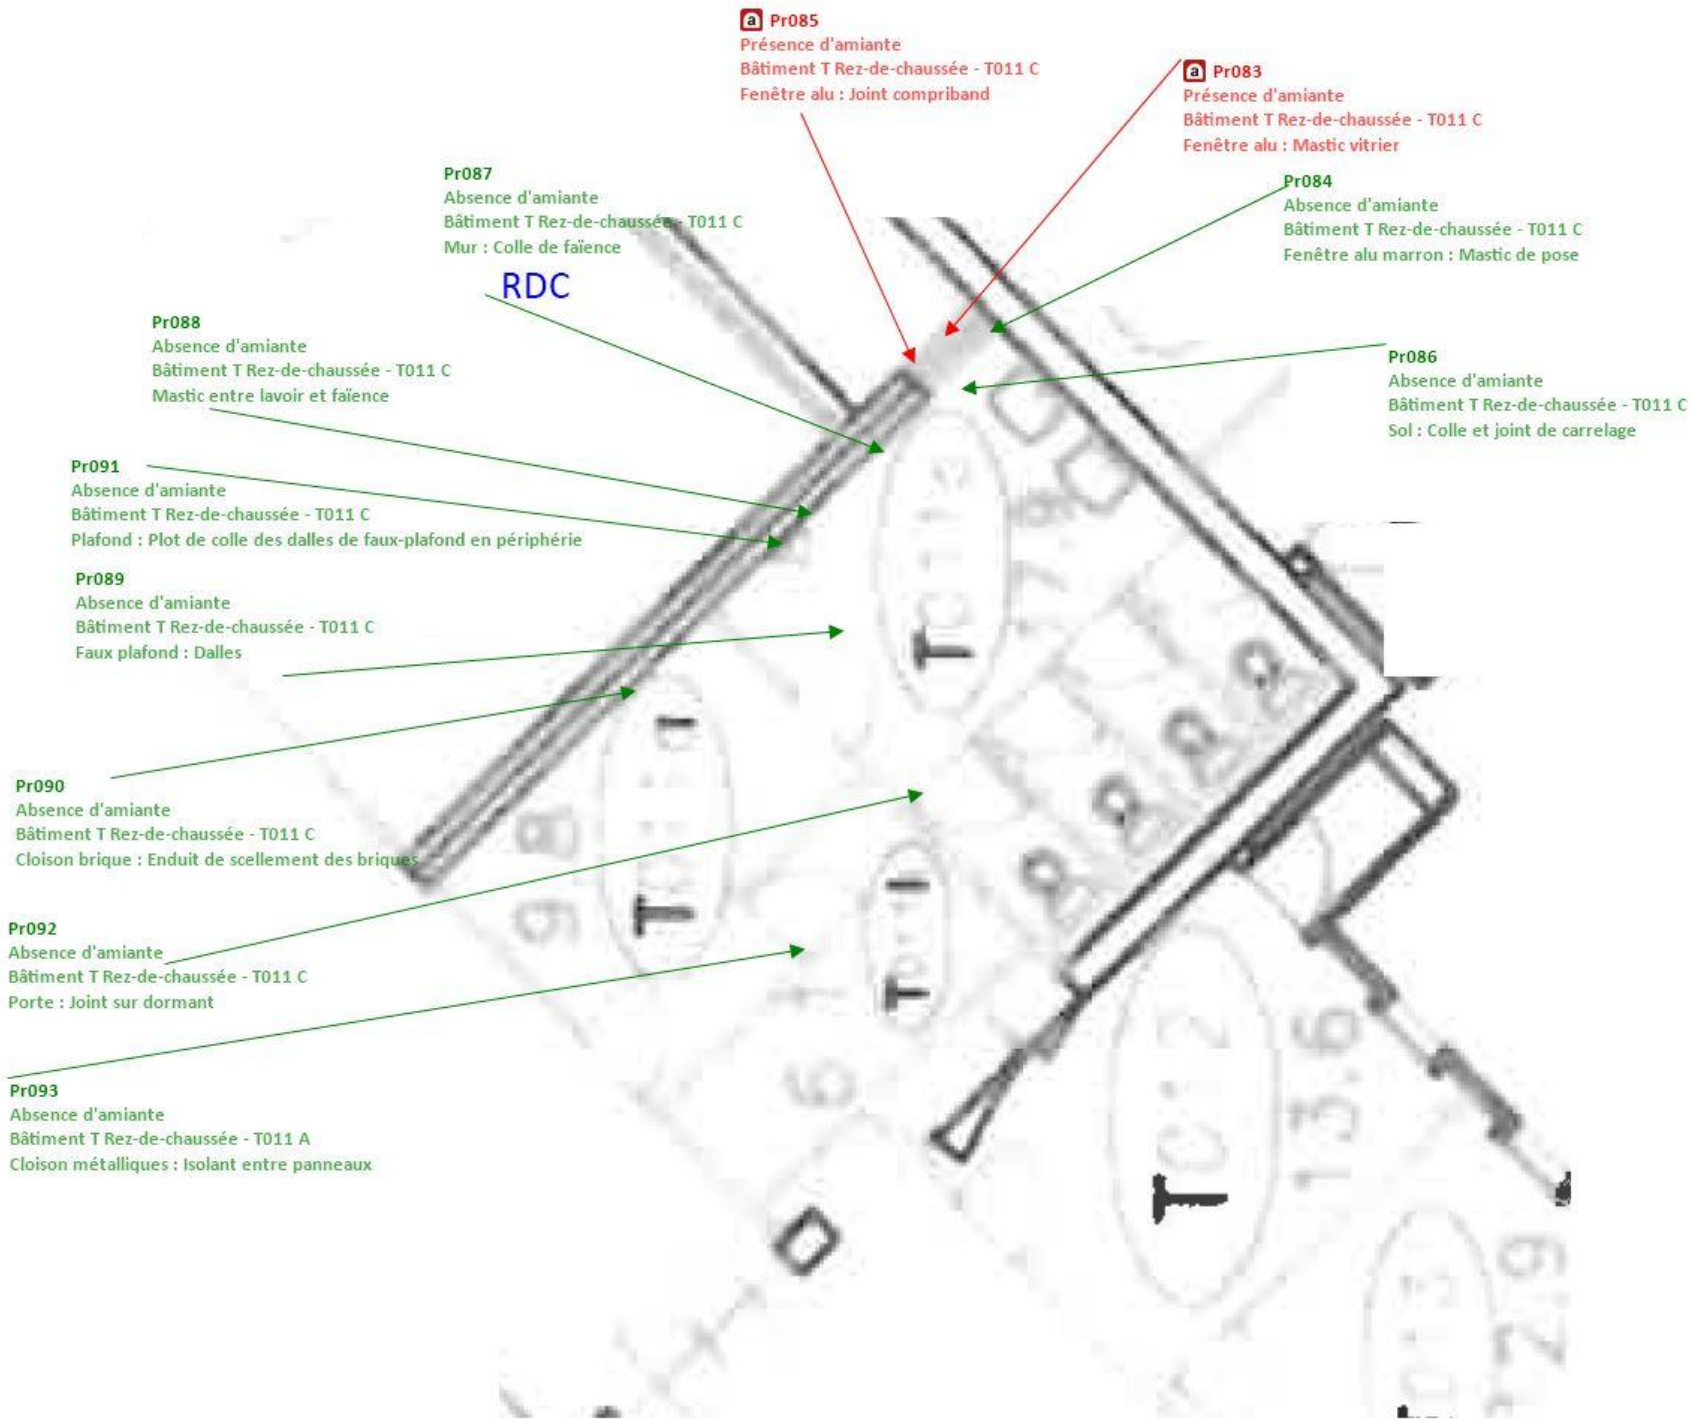


Planche (Croquis) de
repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC


HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Nom du plan : Escalier T2 RDC

RDC

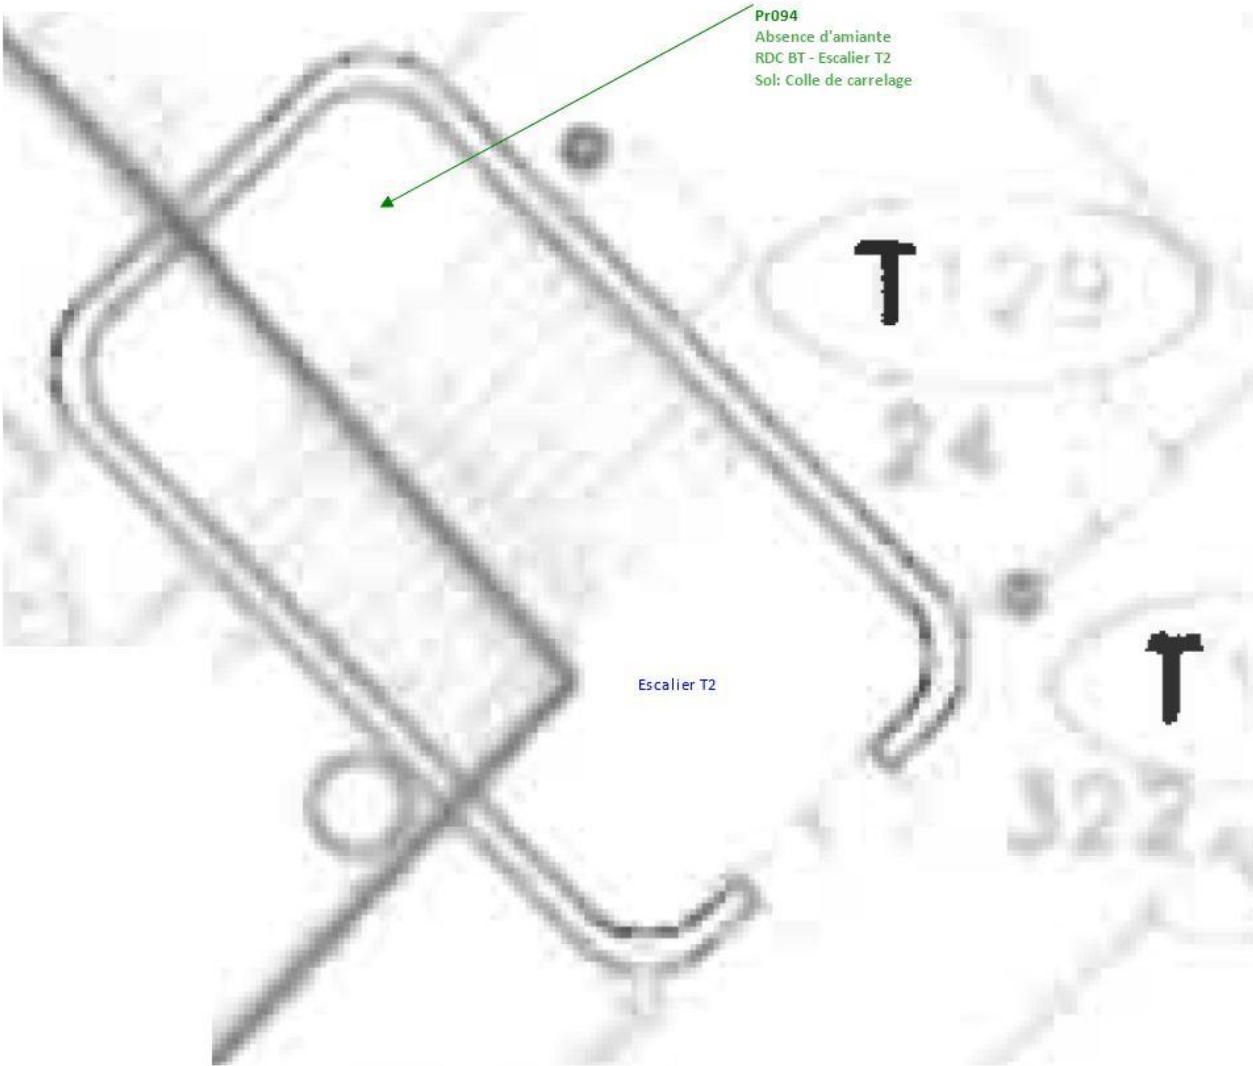

Pr094
Absence d'amiante
RDC BT - Escalier T2
Sol: Colle de carrelage

Escalier T2

Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025



Nom du plan : R+1 Sanitaires

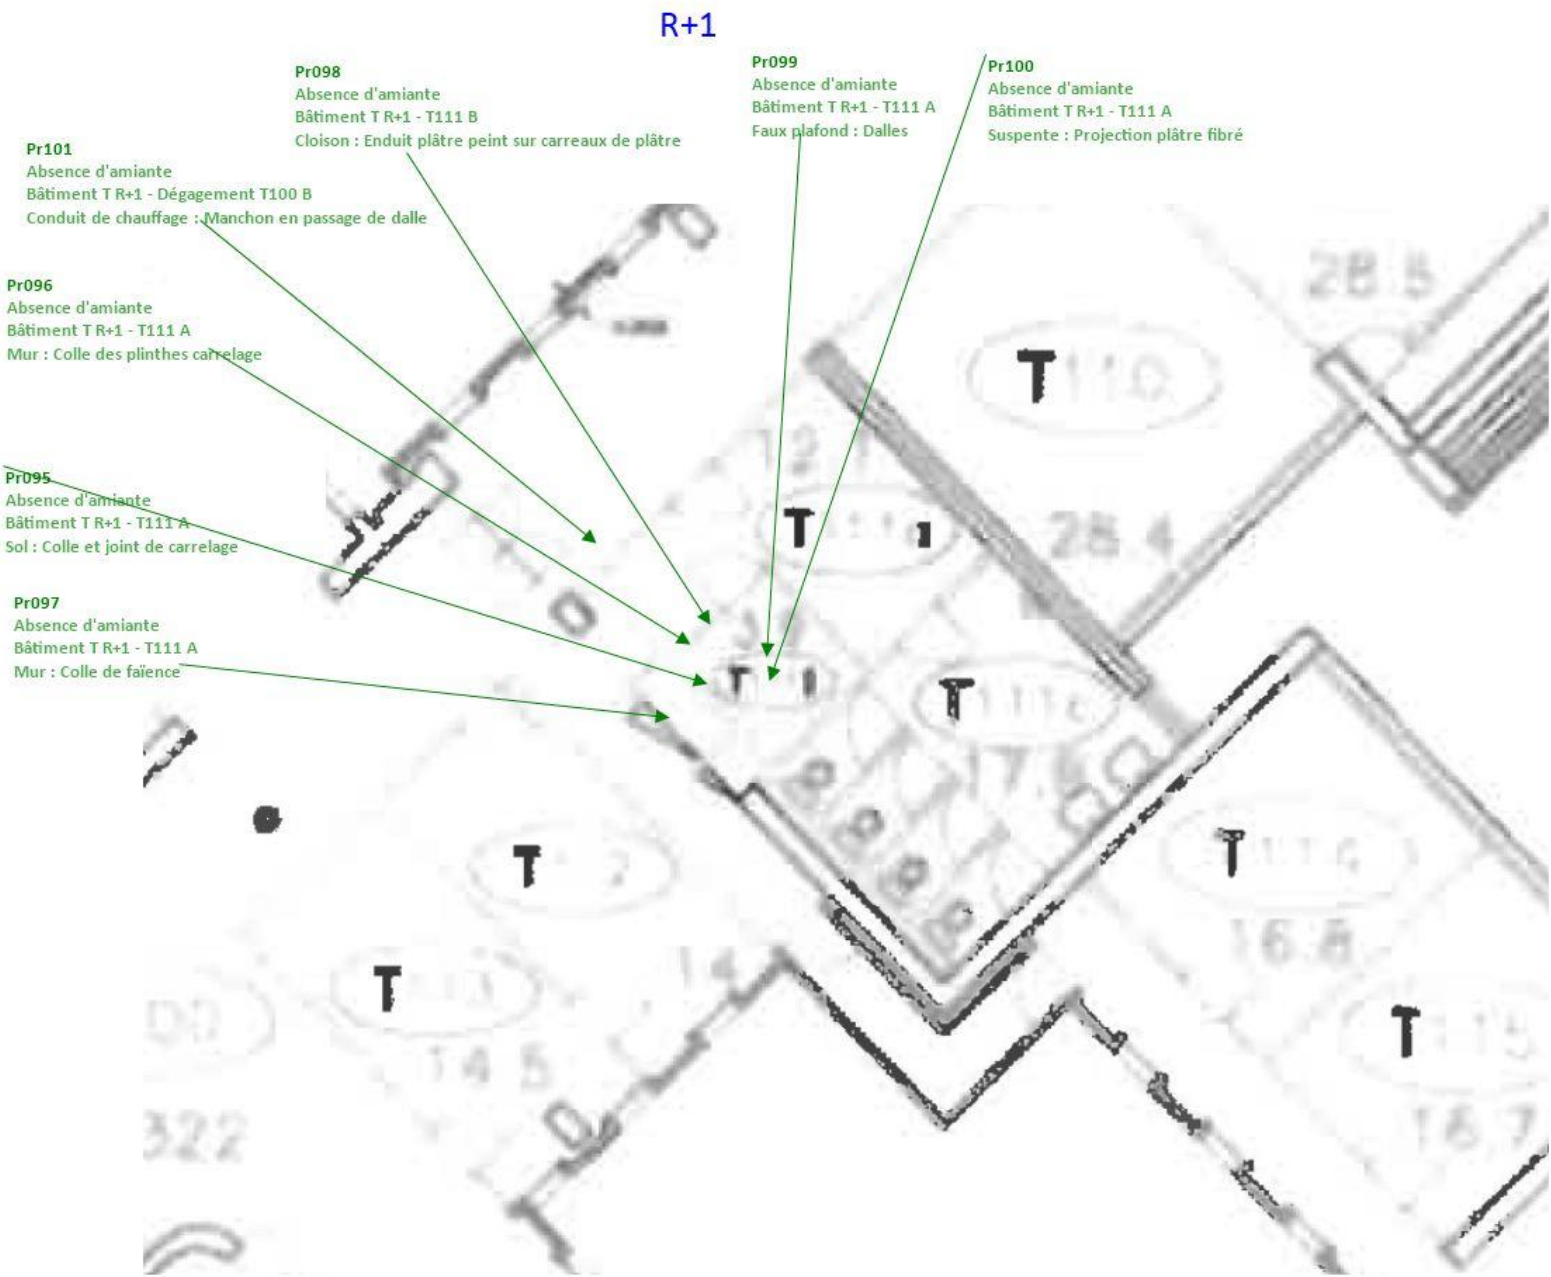


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025



Nom du plan : R+1 ZONE T100B

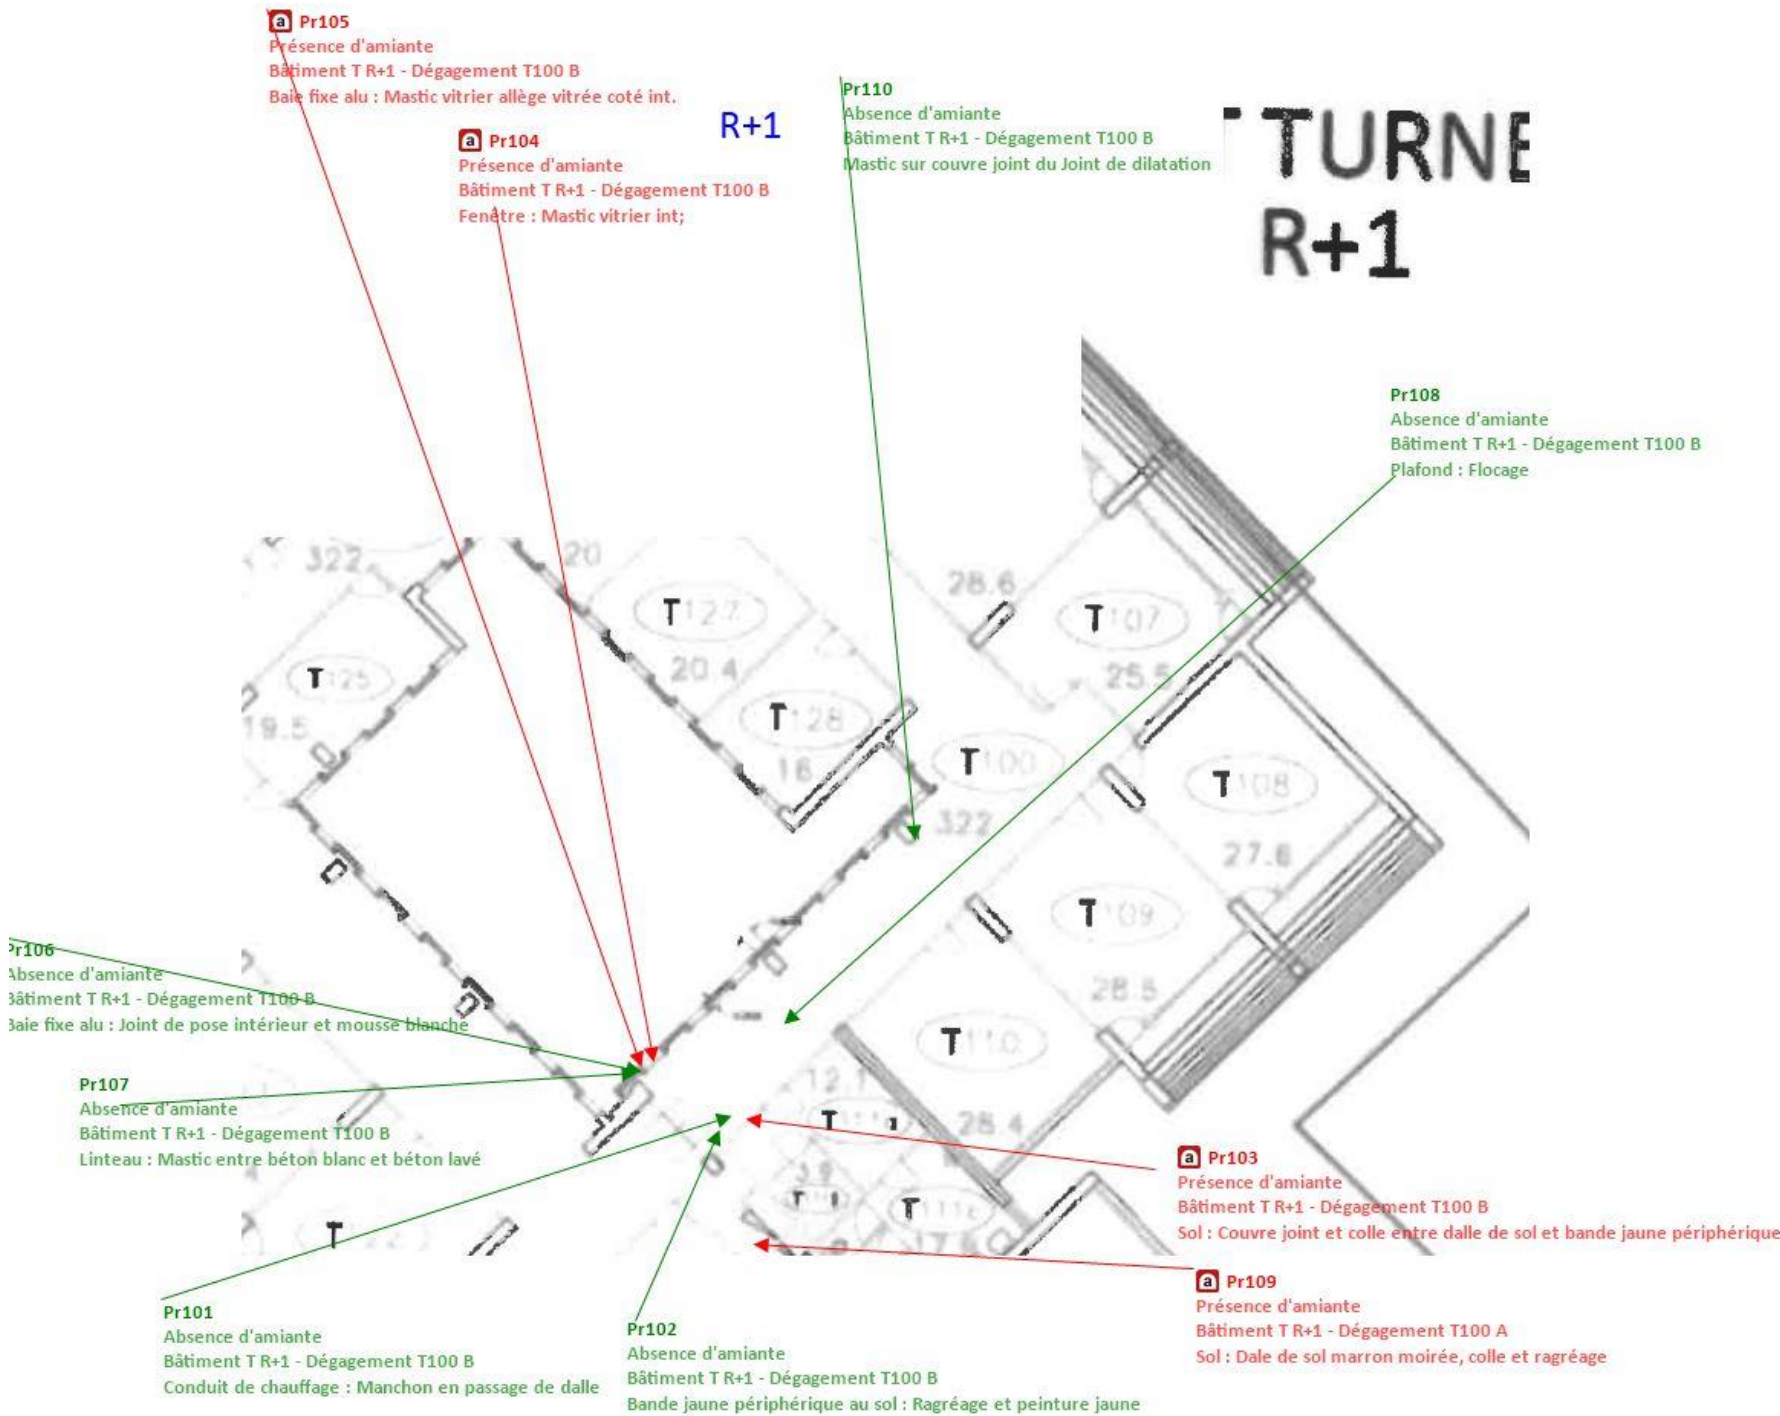


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Nom du plan : R+1 Zone T100A

Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :


ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

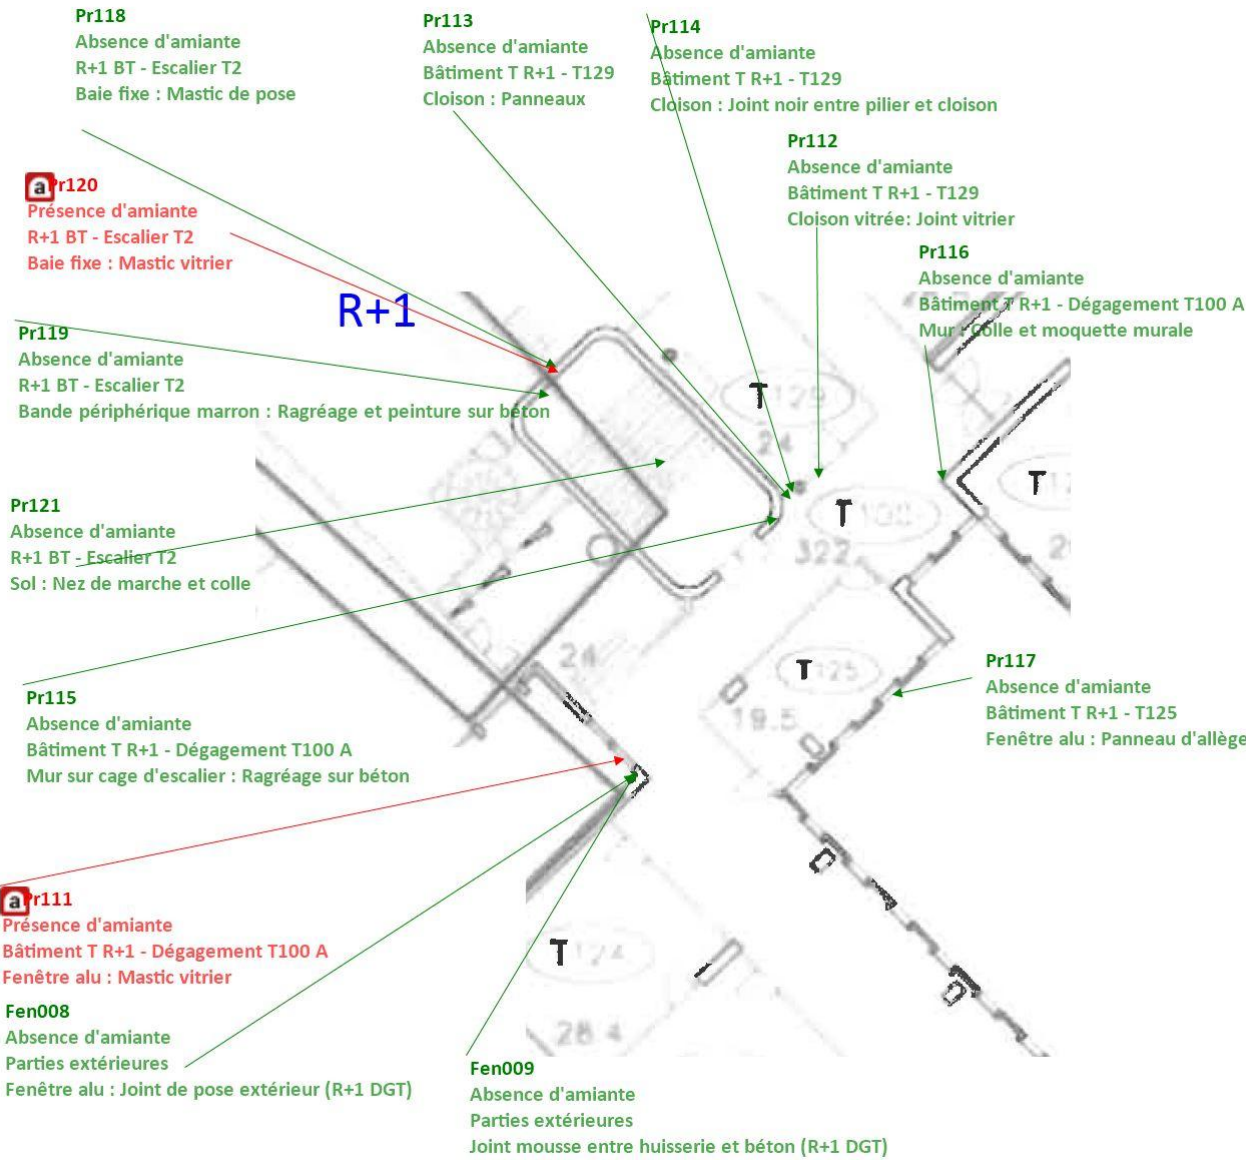

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025



Nom du plan : R+2

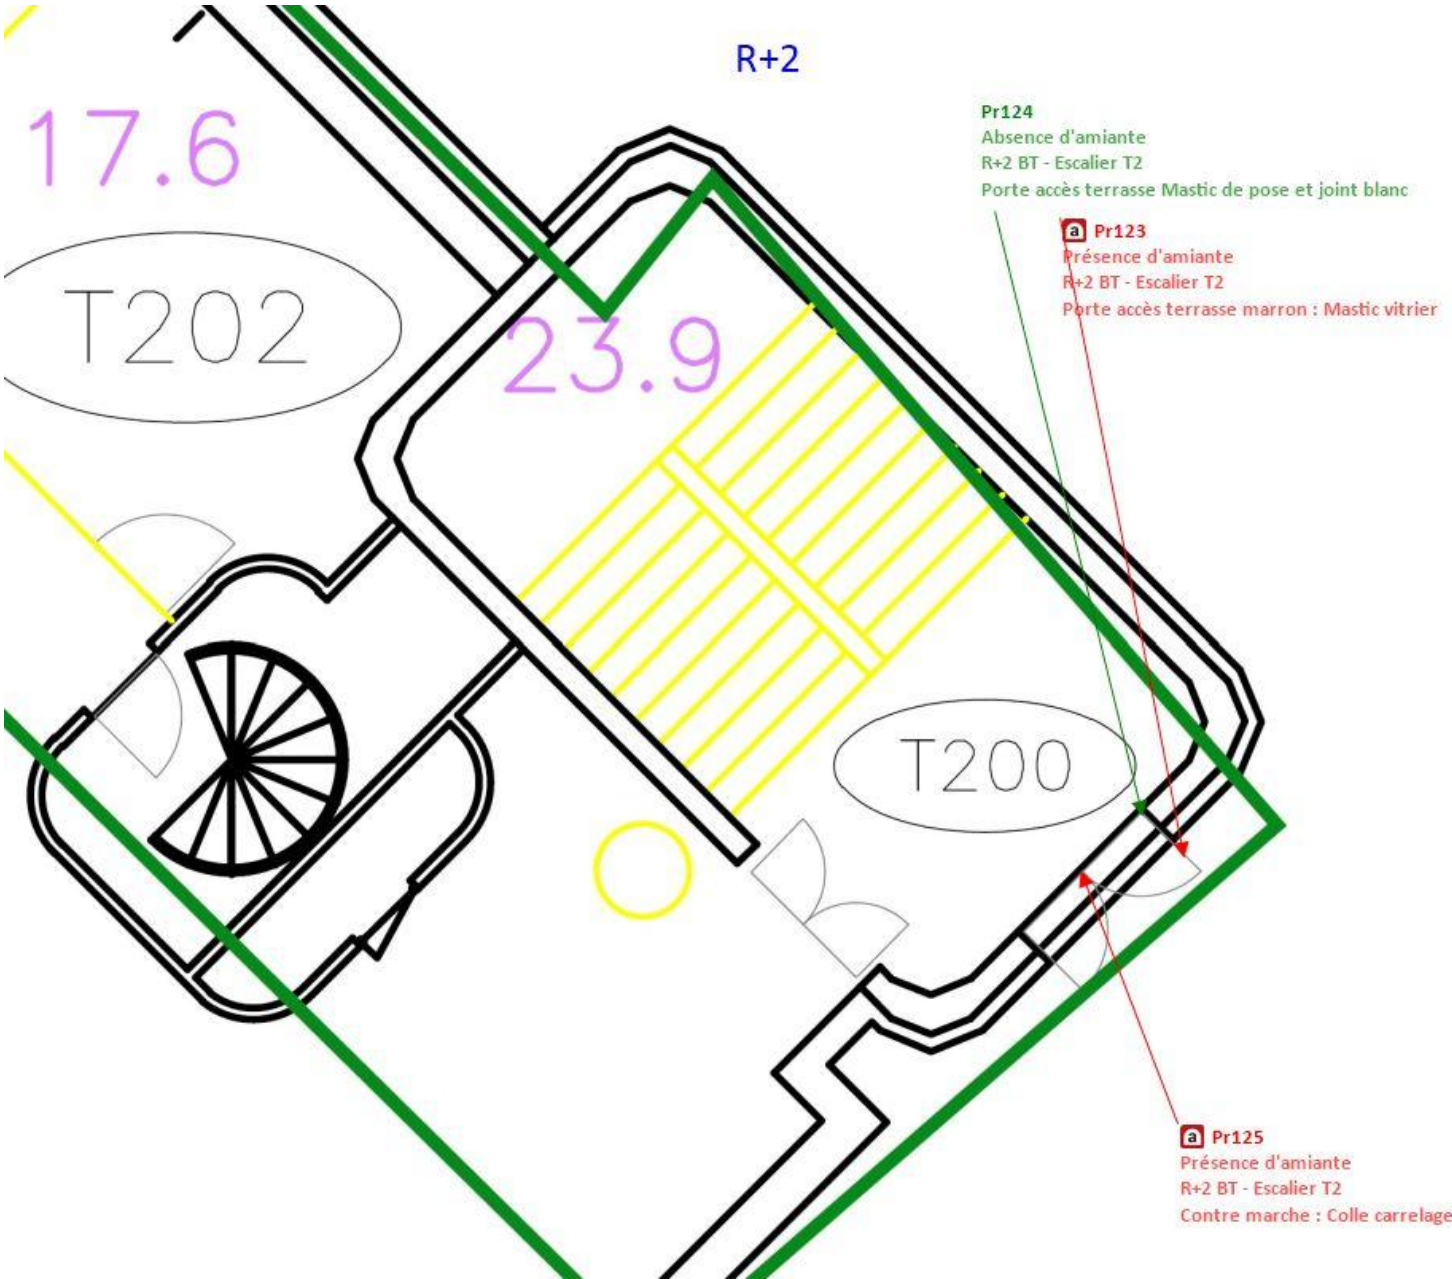


Planche (Croquis) de
repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Nom du plan : Zone T130

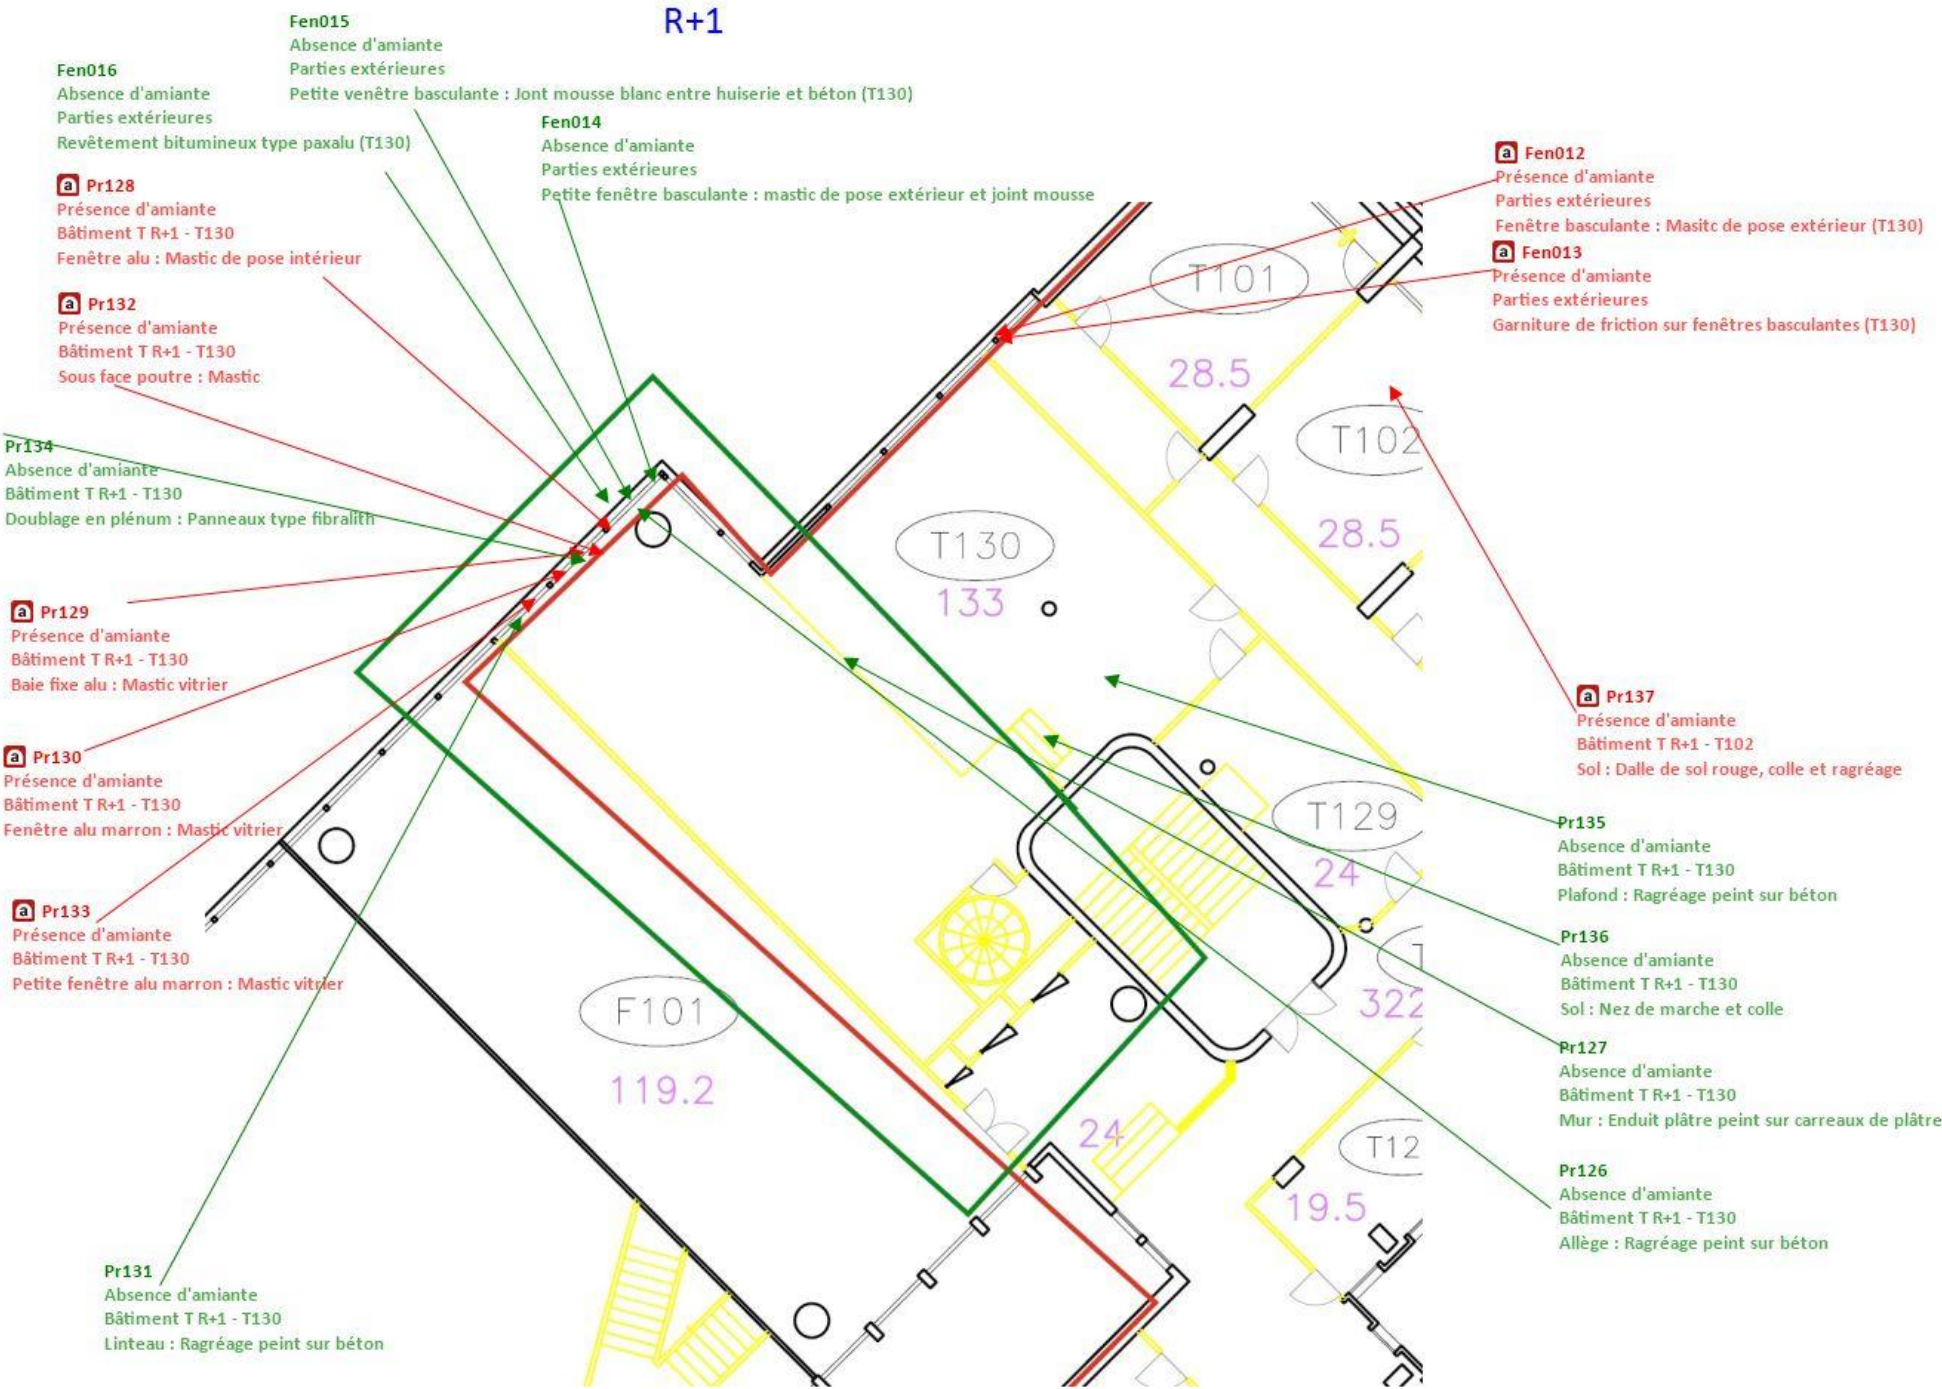


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

Rapport du :
19/06/2025



Nom du plan : Zone T102

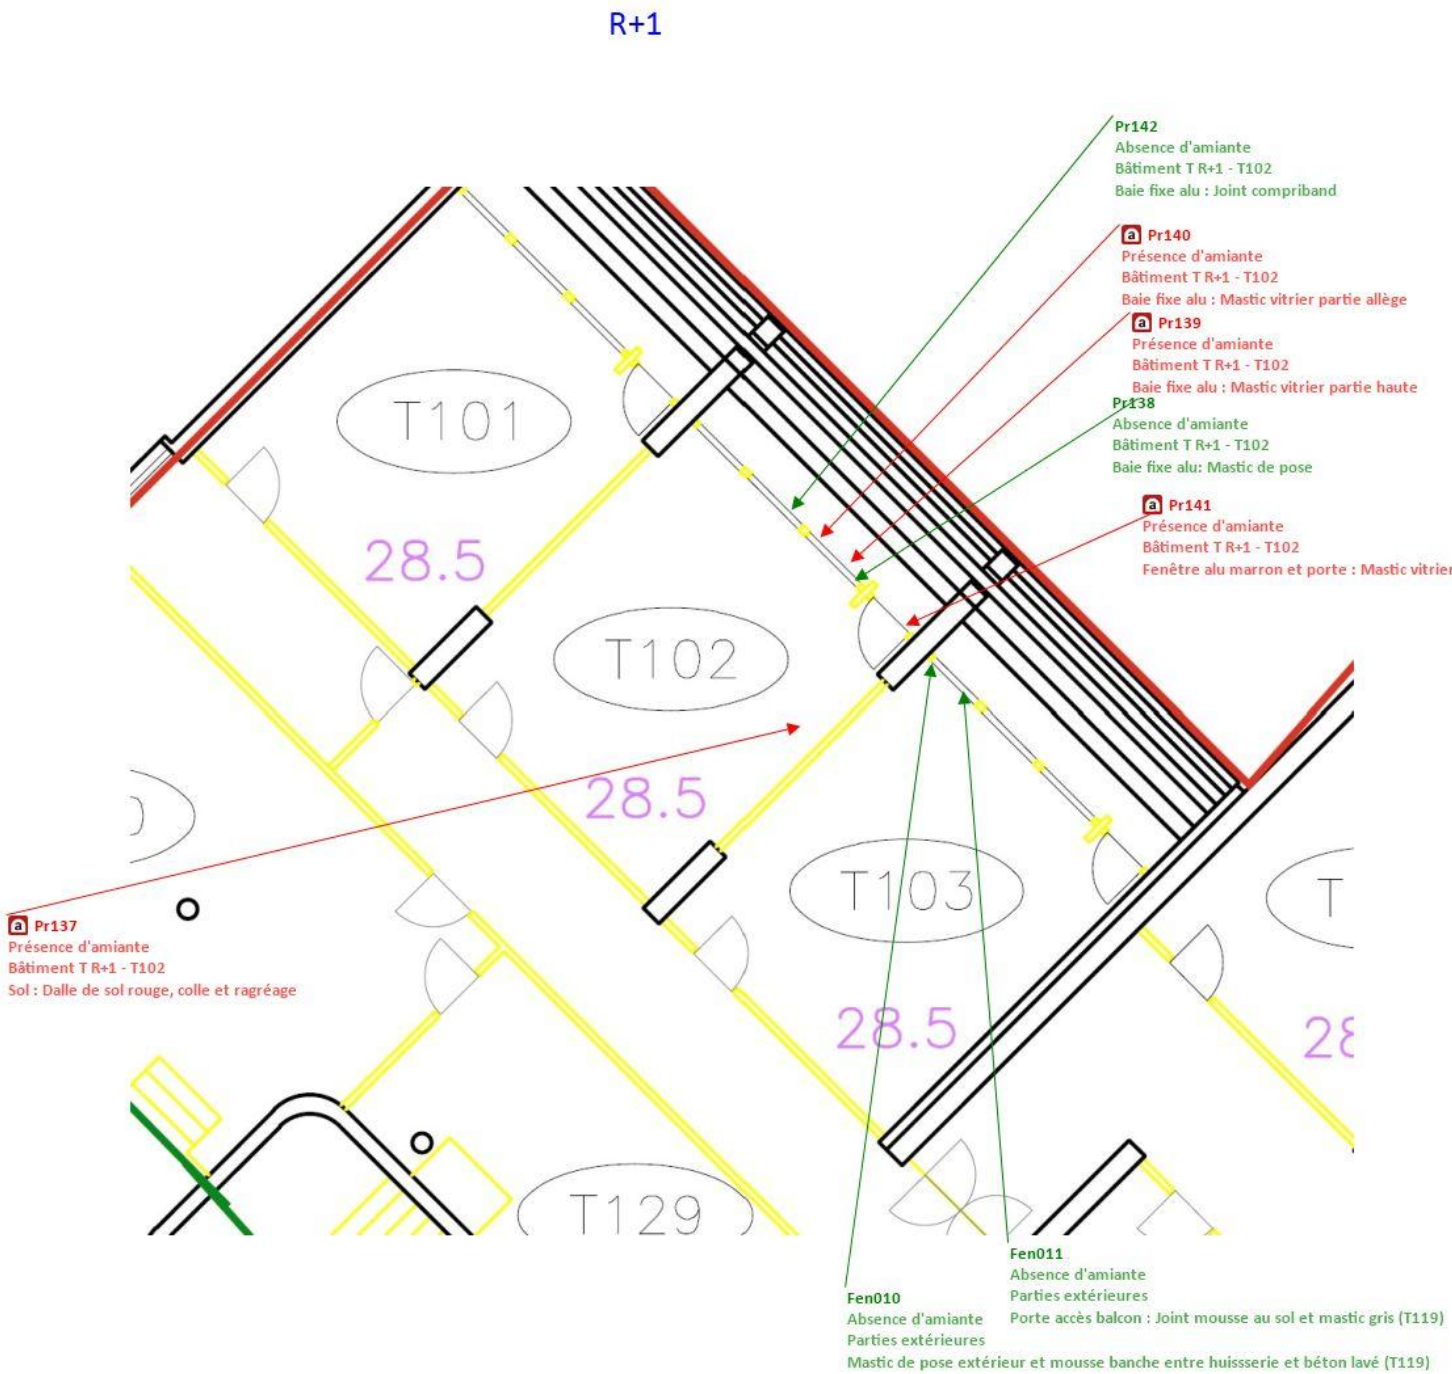


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Nom du plan : SOUS-SOL

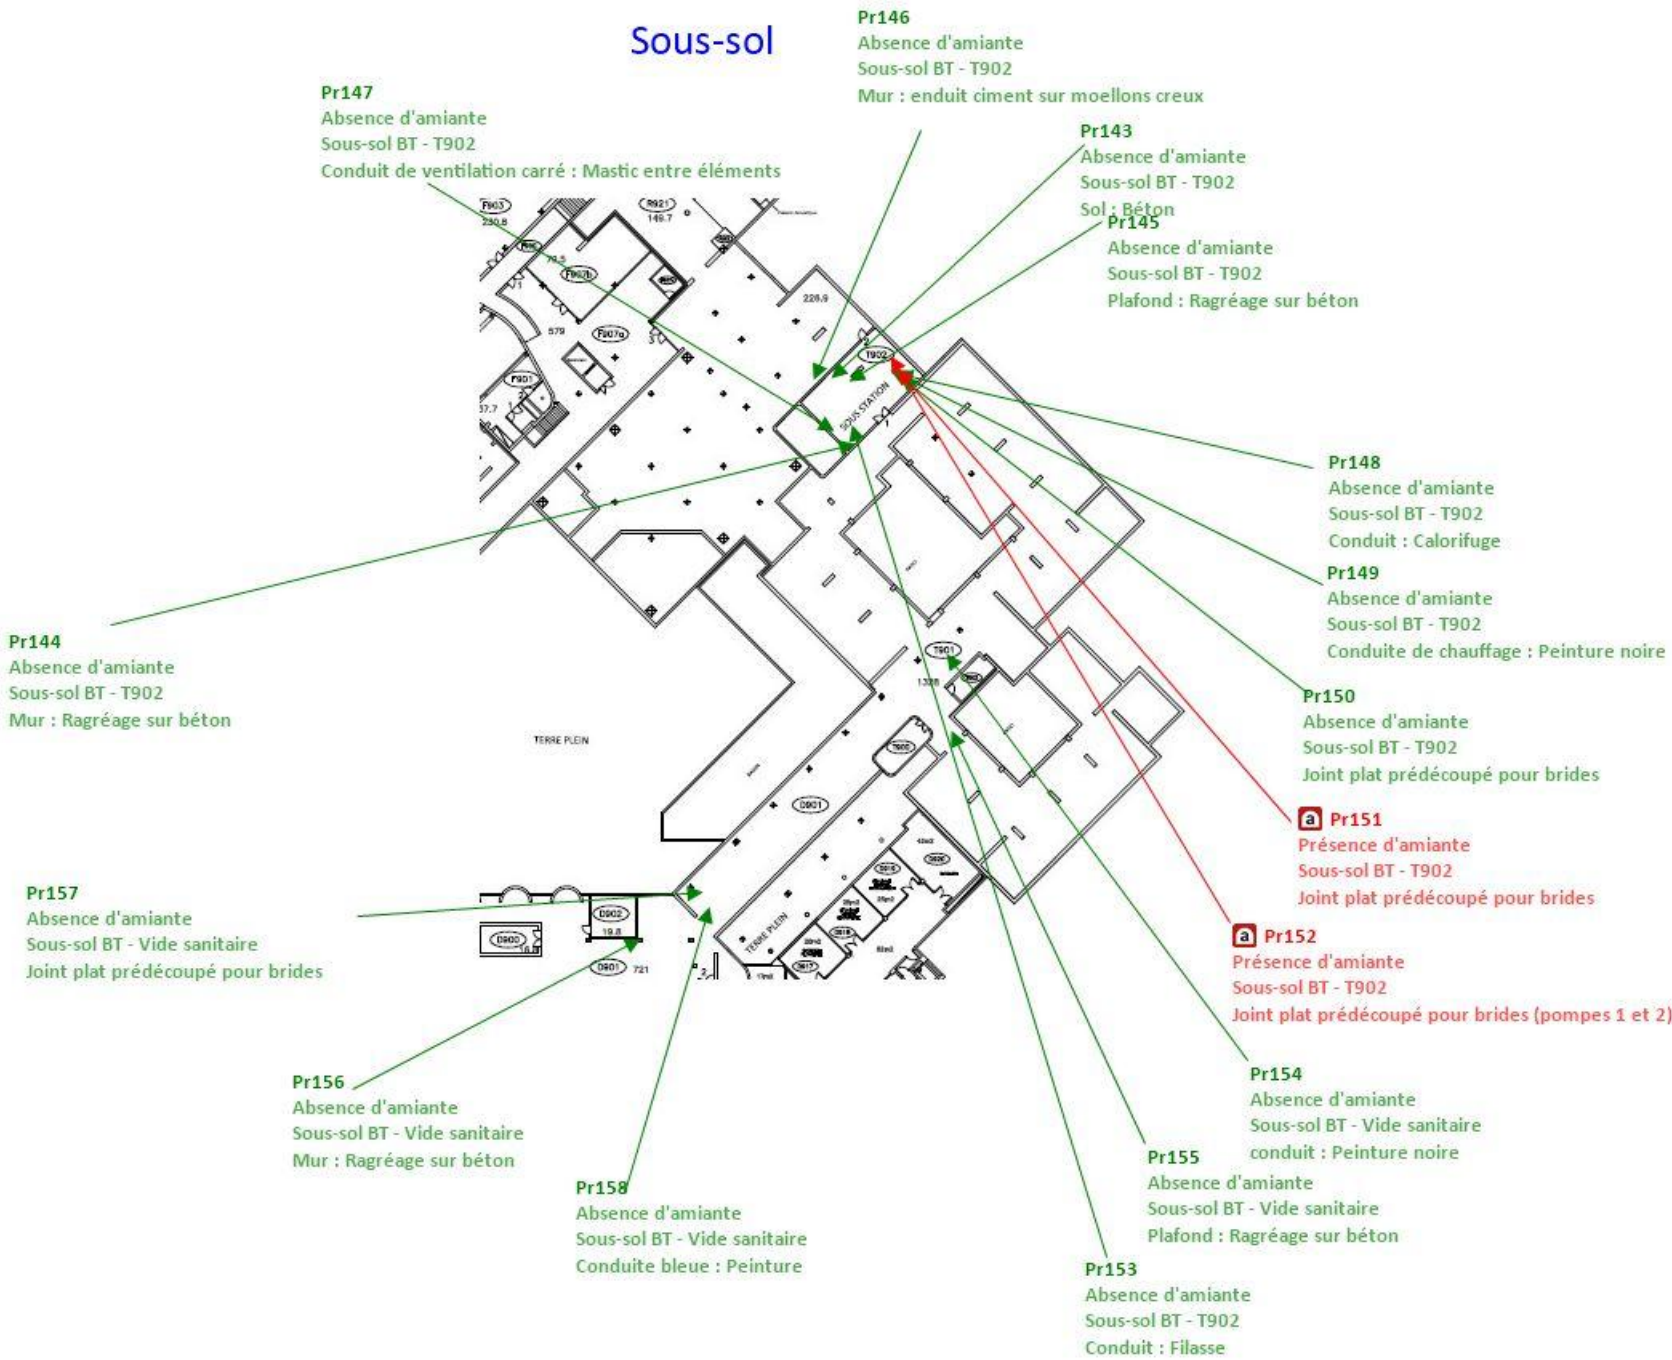


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDiM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025



Nom du plan : REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTES

Planche (Croquis) de
repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

Repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante





Nom du plan : Légende	
Légende :  Joint type compriband amianté  Mastic vitrier amianté  Dalle de sol, colle et ragréage amiantés  colle et ragréage amiantés  Joint noir amianté en pourtour de pièce ou de couloir  Mastic vitrier amiantés utilisé pour jointer les poutres  Mastic de pose extérieur amianté  Element de friction des fenêtres basculantes amianté	Planche (Croquis) de repérage Technique Entreprise réalisant le repérage : CDIM SAS Rédacteur : NEBOUX Annie Adresse du bien : ENTPE - Bâtiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN (France) Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2025-10308 Date : 19/06/2025

Nom du plan : REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTES - RDC

Revêtement de sol, colle et ragréage amianté
présent sous l'huissierie

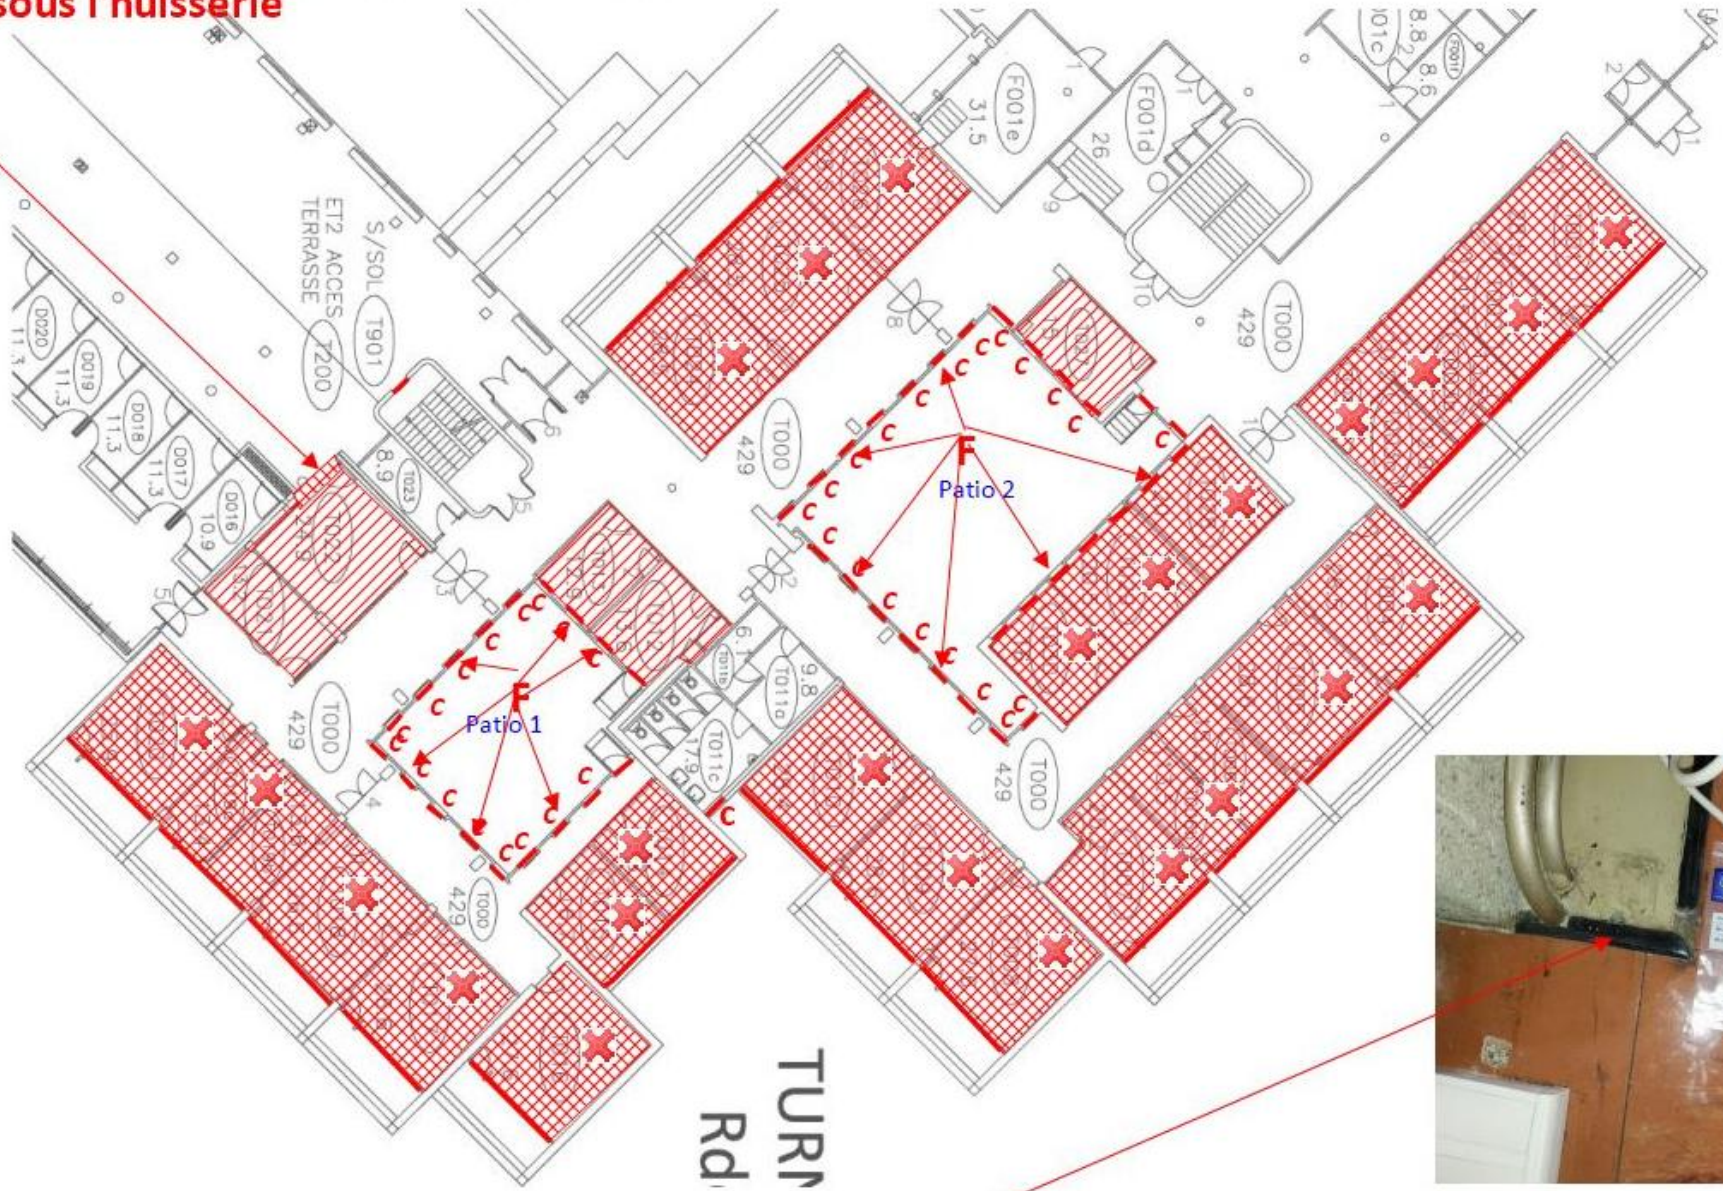


Planche (Croquis) de
repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025



Nom du plan : REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTES - R+1

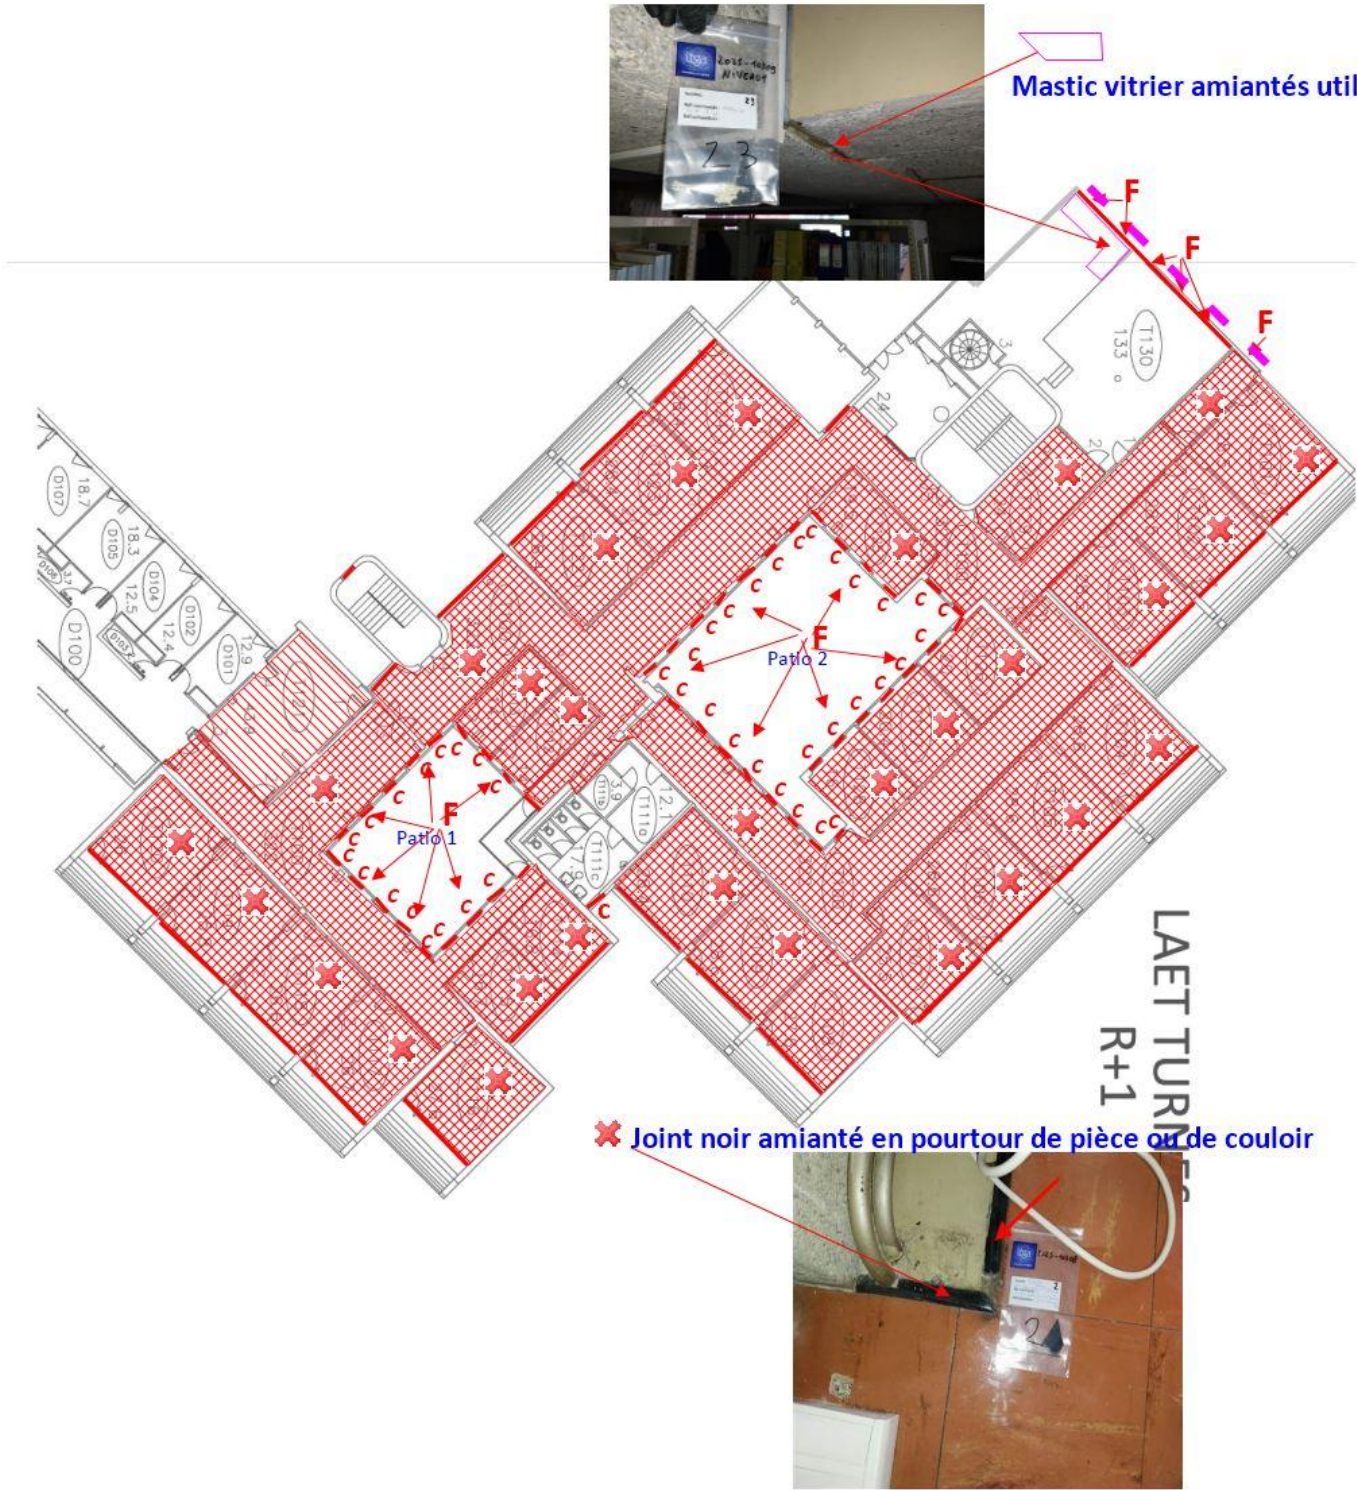


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025



Nom du plan : REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTES - R+2

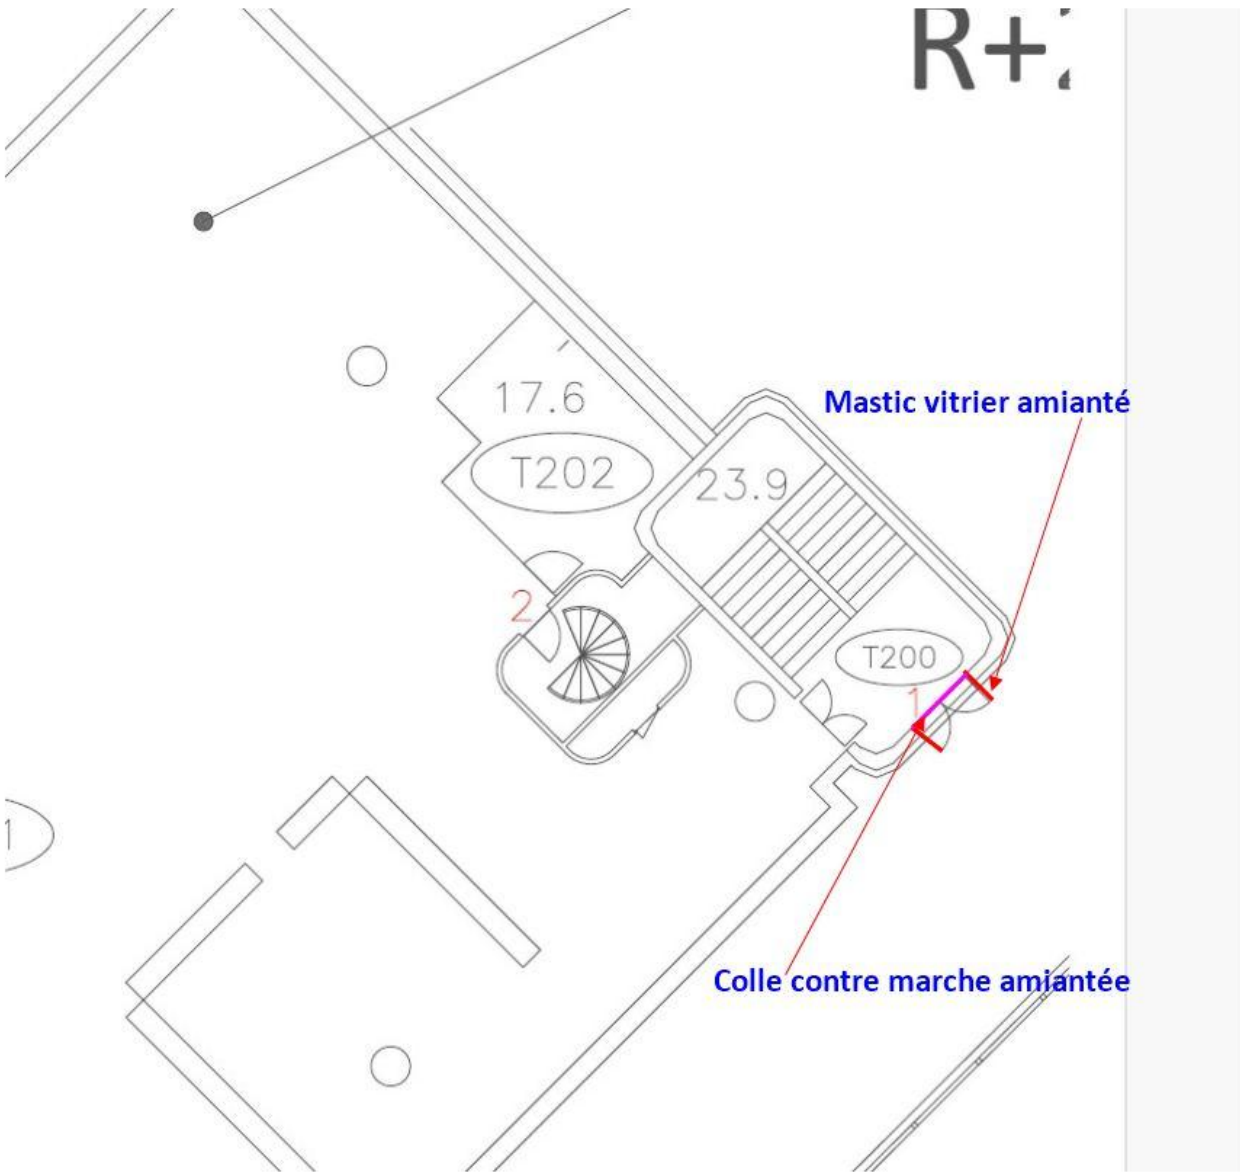


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :

ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

Nom du plan : REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTES - SOUS-SOL

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





**Planche (Croquis) de
repérage Technique**

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : NEBOUX Annie

Adresse du bien :


ENTPE - Bâtiment T
3 Rue Maurice Audin

69518 VAULX EN VELIN (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2025-10308

Date : 19/06/2025

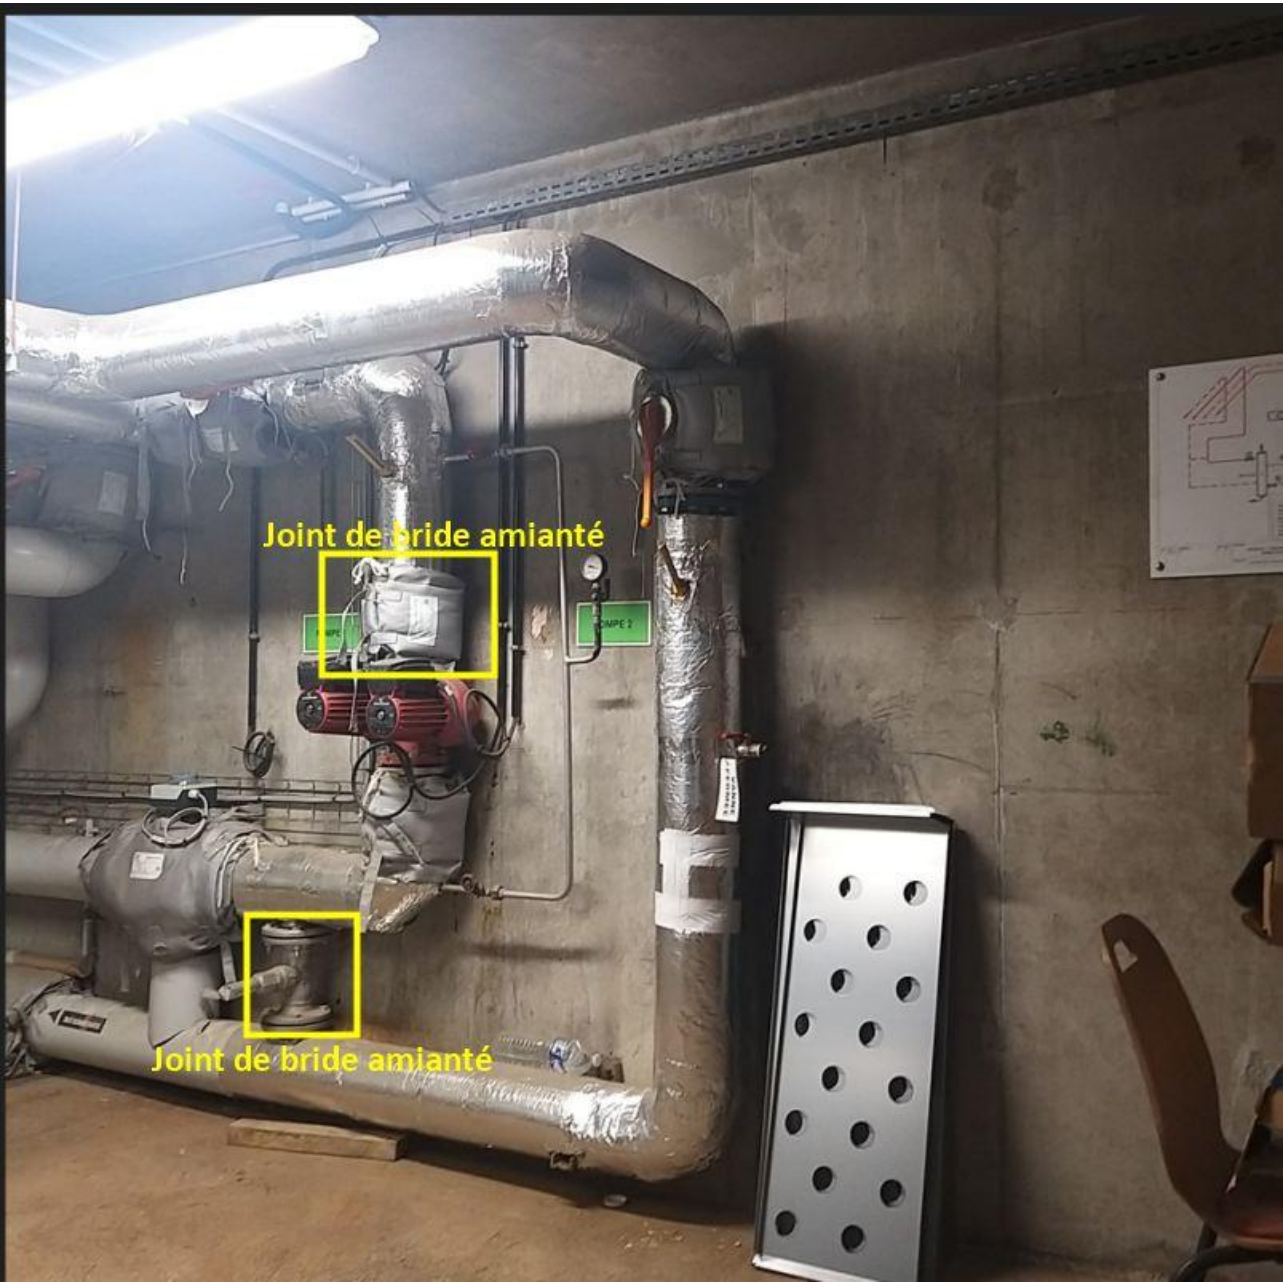



Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO138-Fen001	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint mousse type compriband entre huisserie et seuil béton Réf. laboratoire: IT112506-6896 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable mousse marron ([Met] Peinture non séparable + mousse marron) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO139-Fen002	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Garniture de friction sur fenêtres basculantes	Garniture de friction sur fenêtres basculantes Matériau présent dans les pièces: Parties extérieures, RDC - Patio 1 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Garniture de friction sur fenêtres basculantes Réf. laboratoire: IT112506-6897 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Matériau métallique (Non analysé[Nonanalyse] Matériau métallique) Couche 2: [Molp] Matériau fibreux gris en faible quantité ([Molp] Matériau fibreux gris en faible quantité) Couche 3: [Met] Matériau souple incolore avec poussières ([Met] Matériau souple incolore avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO140-Fen003	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte alu marron : Isolant laine minérale avec papier kraft Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte alu marron : Isolant laine minérale avec papier kraft Réf. laboratoire: IT112506-6898 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau fibreux vert ([Met] Matériau fibreux vert) Couche 2: Non analysé[Nonanalyse] Carton (Non analysé[Nonanalyse] Carton) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO141-Fen004	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint rond dans huisserie - T022 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint rond dans huisserie - T022 Réf. laboratoire: IT112506-6899 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse grise ([Met] Mousse grise) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO142-Fen005	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Mastic entre ossature et bavette (T022) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mastic entre ossature et bavette (T022) Réf. laboratoire: IT112506-6900 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir avec couche bitumineuse et poussières ([Met] Matériau souple noir avec couche bitumineuse et poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO143-Fen006	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Revêtement de sol, colle et ragréage présent sous huisserie (T022) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Revêtement de sol, colle et ragréage présent sous huisserie (T022) Réf. laboratoire: IT112506-6901 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Dalle dure cassante rose ([Met] Dalle dure cassante rose) Couche 2: [Molp] Colle bitumineuse noire ([Molp] Colle bitumineuse noire) Couche 3: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO144-Fen007	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Calle de pose	Calle de pose huisserie alu (T022) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Calle de pose huisserie alu Réf. laboratoire: IT112506-6902 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact rouge ([Met] Matériau compact rouge) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO145-Fen008	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre alu : Joint de pose extérieur (R+1 DGT) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Joint de pose extérieur (R+1 DGT) Réf. laboratoire: IT112506-6903 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Mousse grise ([Met] Mousse grise) Couche 2: [Met] Matériau mou marron ([Met] Matériau mou marron) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO146-Fen009	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint mousse entre huisserie et béton (R+1 DGT) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint mousse entre huisserie et béton (R+1 DGT) Réf. laboratoire: IT112506-6904 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse marron hétérogène avec poussières ([Met] Mousse marron hétérogène avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO147-Fen010	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Mastic de pose extérieur et mousse banche entre huisserie et béton lavé (T119) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mastic de pose extérieur et mousse banche entre huisserie et béton lavé Réf. laboratoire: IT112506-6905 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau mou marron ([Met] Matériau mou marron) Couche 2: [Met] Mousse orange ([Met] Mousse orange) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO148-Fen011	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte accès balcon : Joint mousse au sol et mastic gris (T119) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte accès balcon : Joint mousse au sol et mastic gris (T119) Réf. laboratoire: IT112506-6906 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse marron ([Met] Mousse marron) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO149-Fen012	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre basculante : Mastic de pose extérieur (T130) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre basculante : Mastic de pose extérieur (T130) Réf. laboratoire: IT112506-6907 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Peinture non séparable matériau mou marron ([Met] Peinture non séparable + matériau mou marron) Couche 2: [Met] Mousse blanche ([Met] Mousse blanche) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO139-Fen013	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Garniture de friction sur fenêtres basculantes	Garniture de friction sur fenêtres basculantes (T130) Matériau présent dans les pièces: Parties extérieures, RDC - Patio 1 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Garniture de friction sur fenêtres basculantes (T130) Réf. laboratoire: IT112506-6908 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau compact noir ([Met] Matériau compact noir) Couche 2: Non analysé[Nonanalyse] Matériau métallique (Non analysé[Nonanalyse] Matériau métallique) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO150-Fen014	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Petite fenêtre basculante : mastic de pose extérieur et joint mousse Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Petite fenêtre basculante : mastic de pose extérieur et joint mousse Réf. laboratoire: IT112506-6909 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau mou	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				marron ([Met] Matériau mou marron) Couche 2: [Met] Mousse blanche ([Met] Mousse blanche) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO151-Fen015	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Petite fenêtre basculante : Joint mousse blanc entre huisserie et béton (T130) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Petite fenêtre basculante : Joint mousse blanc entre huisserie et béton (T130) Réf. laboratoire: IT112506-6910 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse blanche colle polymère non séparable ([Met] Mousse blanche + colle polymère non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO152-Fen016	Parties extérieures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Revêtement bitumineux type paxalu (T130) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Revêtement bitumineux type paxalu (T130) Réf. laboratoire: IT112506-6911 Commentaires Laboratoire: [Met] Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières ([Met] Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO113-Fen017	Bâtiment T R+1 - T130	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Mastic	Sous face poutre : Mastic Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sous face poutre : Mastic Réf. laboratoire: IT112506-6912 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau souple incolore colle polymère non séparable ([Met] Matériau souple incolore + colle polymère non séparable) Couche 2: [Met] Matériau mou gris ([Met] Matériau mou gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO001-Pr001	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréege	Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B,	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Dalle de sol rouge moiré, colle noire et ragréage Réf. laboratoire: IT112504-17333 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Dalle dure cassante rouge ([Met] Dalle dure cassante rouge) Couche 2: [Molp] Colle bitumineuse noire non séparable ragréage gris en vrac non séparable ([Molp] Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO002-Pr002	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couvre joint	Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Réf. laboratoire: IT112504-17334 Commentaires Laboratoire: [Met]	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Matériau souple noir avec couche souple et poussières ([Met] Matériau souple noir avec couche souple et poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO003-Pr003	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) + Couche2: Peinture de sol	Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Réf. laboratoire: IT112504-17335 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable ragréage gris ([Met] Peinture non séparable + ragréage gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO004-Pr004	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Seuil fenêtre alu : Enduit ciment peint Réf. laboratoire: IT112504-17336 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable enduit gris en vrac non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO005-Pr005	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Manchon	Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégageant T100 B, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Réf. laboratoire: IT112504-17337 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact noir peinture non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + matériau compact noir + peinture non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO006-Pr006	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Panneaux	Mur sur ext. : Panneaux type fibralith Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur sur ext. : Panneaux type fibralith Réf. laboratoire: IT112504-17338 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable toile fibreuse blanche en vrac non séparable matériau plâtreux blanc en vrac non séparable bois en lamelles avec liant en vrac non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + bois en lamelles avec liant en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO007-Pr007	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Trumeau : Béton blanc Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Trumeau : Béton blanc Réf. laboratoire: IT112504-17339 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact blanc hétérogène ([Met] Matériau compact blanc hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO008-Pr008	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, débullage, lissage	Mur : Ragréage sur béton lavé Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Ragréage sur béton lavé Réf. laboratoire: IT112504-17340 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris en vrac ([Met] Ragréage gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO009-Pr009	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Peinture décorative (pailettes, gouttelettes, ...)	Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T022, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint Réf. laboratoire: IT112504-17341 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable toile fibreuse blanche non séparable matériau plâtreux beige en vrac non séparable ragréage gris en vrac non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO010-Pr010	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: - + Couche2: Enduit de ragréage, débullage, lissage	Mur : Plotet brique et joint ciment Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Plotet brique et joint ciment Réf. laboratoire: IT112504-17342	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau compact beige ([Met] Matériau compact beige) Couche 2: [Met] Matériau gris en vrac hétérogène ([Met] Matériau gris en vrac hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO011-Pr011	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie vitrée alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Réf. laboratoire: IT112504-17343 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau gris en vrac avec poussières ([Met] Matériau gris en vrac avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO012-Pr012	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute Réf. laboratoire: IT112504-17344 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO013-Pr013	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Fenêtre alu : Mastic vitrier Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112504-17345 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau souple incolore avec poussières ([Met] Matériau souple incolore avec poussières) Couche 2: [Met] Matériau gris en vrac avec poussières ([Met] Matériau gris en vrac avec poussières)	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO014-Pr014	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie alu : Mastic de pose intérieur Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie alu : Mastic de pose intérieur Réf. laboratoire: IT112504-17346 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple marron avec poussières ([Met] Matériau souple marron avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO015-Pr015	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie alu : Mastic et joint compriband Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie alu : Mastic et joint compriband Réf. laboratoire: IT112504-17347 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple gris avec couche en mousse et poussières ([Met] Matériau souple gris avec couche en mousse et poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO016-Pr016	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte vitrée accès balcon : Mastic et joint mousse de pose (T019B) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte vitrée accès balcon : Mastic et joint mousse de pose Réf. laboratoire: IT112504-17348 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau mou marron avec poussières ([Met] Matériau mou marron avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO017-Pr017	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie vitrée alu : Mastic vitrier extérieur partie haute Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie vitrée alu : Mastic vitrier extérieur partie haute Réf. laboratoire: IT112504-17349 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau gris en vrac avec poussières ([Met] Matériau gris en vrac avec poussières) Couche 2: [Met] Matériau souple incolore avec poussières ([Met] Matériau souple incolore avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO018-Pr018	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Fenêtre alu : Mastic vitrier extérieur (T019B) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Mastic vitrier extérieur Réf. laboratoire: IT112504-17350 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau souple incolore avec poussières ([Met] Matériau souple incolore avec poussières)	

Rapport du :
19/06/2025



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Couche 2: [Met] Matériau compact gris avec poussières ([Met] Matériau compact gris avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO019-Pr019	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie alu : Mastic vitrier sur allège vitrée Réf. laboratoire: IT112504-17351 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau beige en vrac avec poussières ([Met] Matériau beige en vrac avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO020-Pr020	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloison : Panneaux Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Panneaux Réf. laboratoire: IT112504-17352 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable bois aggloméré ([Met] Peinture non séparable + bois aggloméré) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO021-Pr021	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant intérieur fibreux	Cloison : Isolant entre panneaux Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Isolant entre panneaux Réf. laboratoire: IT112504-17353 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussières ([Met] Matériau fibreux jaune avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO022-Pr022	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Plafond : Flocage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Flocage Réf. laboratoire: IT112504-17354 Commentaires Laboratoire: [Met]	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Peinture en vrac non séparable matériau cotonneux blanc avec poussières ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau cotonneux blanc avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO023-Pr023	Bâtiment T Rez- de-chaussée - T019 B	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloison : Panneaux métallique perforés Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Panneaux métallique perforés Réf. laboratoire: IT112504-17355 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Peintures multiples non séparable matériau fibreux noir avec poussières ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau fibreux noir avec poussières) Couche 2: Non analysé[Nonanalyse] Matériau métallique gris (Non analysé[Nonanalyse] Matériau métallique gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO024-Pr024	Bâtiment T Rez- de-chaussée - T019A	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant intérieur fibreux	Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés Réf. laboratoire: IT112504-17356 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussières ([Met] Matériau fibreux jaune avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO025-Pr025	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Porte accès balcon : Mastic vitrier (T018) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte accès balcon : Mastic vitrier (T018) Réf. laboratoire: IT112504-17357 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau beige en vrac avec poussières ([Met] Matériau beige en vrac avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO026-Pr026	Bâtiment T Rez- de-chaussée - T018	3 - Parois verticales intérieures	Porte	Porte distribution : Joint sur dormant Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée -	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte distribution : Joint sur dormant Réf. laboratoire: IT112504-17358 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir avec poussières colle polymère jaune non séparable ([Met] Matériau souple noir avec poussières + colle polymère jaune non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO027-Pr027	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte accès balcon : Joint sur ouvrant Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte accès balcon : Joint sur ouvrant Réf. laboratoire: IT112504-17359 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir avec poussières colle polymère jaune non séparable ([Met] Matériau souple noir avec poussières + colle polymère jaune non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO028-Pr028	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Joint	Cloison : Joint sur panneaux lisses Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Joint sur panneaux lisses Réf. laboratoire: IT112504-17360 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO029-Pr029	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloison : Panneaux lisses Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Panneaux lisses Réf. laboratoire: IT112504-17361 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable bois aggloméré ([Met] Peinture non séparable + bois aggloméré) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO030-Pr030	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Imposte : Ragréage peint sur béton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Imposte :	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Ragréage peint sur béton Réf. laboratoire: IT112504-17362 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable ragréage gris en vrac non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO031-Pr031	Parties extérieures	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) + Couche2: Peinture de sol	Sol des balcons : Peinture sur béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol des balcons : Peinture sur béton Réf. laboratoire: IT112504-17363 Commentaires Laboratoire: [Met] Peintures multiples non séparable matériau compact gris hétérogène ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO032-Pr032	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit pelliculaire de lissage/débullage	Mur : Ragréage sur béton lavé Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Ragréage sur béton lavé Réf. laboratoire: IT112504-17364 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris en vrac ([Met] Ragréage gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO033-Pr033	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	Sol : colle noire et ragréage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T022, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Revêtement de sol en lès, colle noire et ragréage Réf. laboratoire: IT112504-17365 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Revêtement cassant marron avec couche en toile ([Met] Revêtement cassant marron avec couche en toile) Couche 2: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose) Couche 3: [Molp] Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable ragréage gris non séparable ([Molp] Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO034-Pr034	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloison : Panneaux type BA13 Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Panneaux type BA13 Réf. laboratoire: IT112504-17366 Commentaires Laboratoire: [Met] Papier peint non séparable matériau	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				plâtreux blanc ([Met] Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO035-Pr035	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant intérieur fibreux	Cloison : Isolant intérieur fibreux Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Isolant intérieur fibreux Réf. laboratoire: IT112504-17367 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussières ([Met] Matériau fibreux jaune avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO036-Pr036	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Faux-plafond : Pnneaux 60X60 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Faux-plafond : Pnneaux 60X60 Réf. laboratoire: IT112504-17368 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit blanc non séparable matériau fibreux beige ([Met] Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO037-Pr037	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Mur : Ragréage peint sur béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Ragréage peint sur béton Réf. laboratoire: IT112504-17369 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable ragréage beige ([Met] Peinture non séparable + ragréage beige) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO038-Pr038	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Mru : Colle de faïence 20X20 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mru : Colle de faïence 20X20 Réf. laboratoire: IT112504-17370 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage) Couche 2: [Met] Colle beige ([Met] Colle beige) Couche 3: [Met] Joint cassant beige ([Met] Joint cassant beige) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO003-Pr039	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) + Couche2: Peinture de sol	Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T027, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Réf. laboratoire: IT112504-17371 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable ragréage gris ([Met] Peinture non séparable + ragréage gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO007-Pr040	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Mur sur ext. : Béton blanc et vernis Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur sur ext. : Béton blanc et vernis Réf. laboratoire: IT112504-17372 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact blanc hétérogène ([Met] Matériau compact blanc	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO040-Pr041	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Imposte : Béton lavé gris Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Imposte : Béton lavé gris Réf. laboratoire: IT112504-17373 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau gris en vrac hétérogène ([Met] Matériau gris en vrac hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO043-Pr042	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche Réf. laboratoire: IT112504-17374 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau souple marron avec poussières ([Met] Matériau souple marron avec poussières) Couche 2: [Met] Mousse blanche avec poussières ([Met] Mousse blanche avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO041-Pr043	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int. Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Réf. laboratoire: IT112504-17375 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable matériau beige en vrac avec poussières non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO042-Pr044	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute coté int. Réf. laboratoire: IT112504-17376 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable matériau gris en vrac avec poussières non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Rapport du :
19/06/2025



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO044-Pr045	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre : Mastic vitrier int; Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre : Mastic vitrier int; Réf. laboratoire: IT112504-17377 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable matériau gris en vrac avec poussières non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO045-Pr046	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: IT112504-17378 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau mou marron avec poussières mousse blanche avec poussières non séparable ([Met] Matériau mou marron avec poussières + mousse blanche avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO046-Pr047	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Fenêtre : Mastic vitrier extérieur Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre : Mastic vitrier extérieur Réf. laboratoire: IT112504-17379 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable matériau gris en vrac avec poussières non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO047-Pr048	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baise fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext. Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baise fixe alu : Mastic vitrier allège coté ext. Réf. laboratoire: IT112504-17380 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau beige en vrac avec poussières ([Met] Matériau beige en vrac avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO048-Pr049	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu :	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Mastic vitrier extérieur partie haute Réf. laboratoire: IT112504-17381 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau beige en vrac avec poussières ([Met] Matériau beige en vrac avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO049-Pr050	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre alu marron : Joint sur ouvrant Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu marron : Joint sur ouvrant Réf. laboratoire: IT112504-17382 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir avec poussières ([Met] Matériau souple noir avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO050-Pr051	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte alu marron : Joint sur dormant Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte alu marron : Joint sur dormant Réf. laboratoire: IT112504-17383 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir colle polymère jaune en faible quantité non séparable ([Met] Matériau souple noir + colle polymère jaune en faible quantité non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO051-Pr052	RDC - Patio 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Porte alu marron : Mastic vitrier Matériau présent dans les pièces: RDC - Patio 1, RDC BT - Patio 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte alu marron : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112504-17384 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable matériau gris en vrac avec poussières non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO052-Pr053	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation : Panneaux type polystyrène et ciment Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint de dilatation : Panneaux type polystyrène et ciment Réf. laboratoire: IT112504-17385 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable polystyrène expansé (billes) blanc matériau gris en vrac hétérogène non séparable bois sous forme de fibres en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + bois sous forme de fibres en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO053-Pr054	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures	Porte sectionnelle	Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant Réf. laboratoire: IT112504-17386 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO054-Pr055	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Porte sectionnelle	Porte sectionnelle : Joint vitrier sur partie fixe Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sectionnelle : Joint vitrier sur partie fixe Réf. laboratoire: IT112504-17387 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO055-Pr056	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures	Porte sectionnelle	Porte sectionnelle : Enduit de scellement Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sectionnelle : Enduit de scellement Réf. laboratoire: IT112504-17388 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit gris en vrac ([Met] Enduit gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO056-Pr057	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Mur (B) : Moquette murale et colle Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur (B) : Moquette murale et colle Réf. laboratoire: IT112504-17389 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette beige colle polymère jaune avec poussières non séparable ([Met] Moquette beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO057-Pr058	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Cloison : enduit plâtre sur carreaux de plâtre Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : enduit plâtre sur carreaux de plâtre Réf. laboratoire: IT112504-17390 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc) Analyse à réaliser: Toutes les	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				couches (1 à 1)	
ZPSO058-Pr059	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, débullage, lissage	Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - T129, RDC BT - Escalier T1 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT112504-17391 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage beige ([Met] Ragréage beige) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO059-Pr060	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Réf. laboratoire: IT112504-17392 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable ragréage beige ([Met] Peinture non séparable + ragréage beige) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO060-Pr061	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic	Mur : Reste de mastic de pose d'ancienne huisserie Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Reste de mastic de pose d'ancienne huisserie Réf. laboratoire: IT112504-17393 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir avec couche en mousse et poussières ([Met] Matériau souple noir avec couche en mousse et poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO061-Pr062	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Sol : Ragréage Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Ragréage Réf. laboratoire: IT112504-17394 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en faible quantité non séparable ragréage gris ([Met] Peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO062-Pr063	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Mur Enduit de scellement de conduit PVC Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur Enduit de scellement de conduit PVC Réf. laboratoire: IT112504-17395 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Enduit gris en vrac ([Met] Enduit gris en vrac) Couche 2: [Met] Matériau compact gris ([Met] Matériau compact gris)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1) Cloison : Panneaux	
ZPSO063-Pr064	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Panneaux Réf. laboratoire: IT112504-17396 Commentaires Laboratoire: [Met] Papier peint non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable ([Met] Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO064-Pr065	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant intérieur fibreux	Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Isolant Réf. laboratoire: IT112504-17397 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussières ([Met] Matériau fibreux jaune avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO065-Pr066	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Sol : Revêtement de sol en lès, colle et ragréage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Revêtement de sol en lès, colle et ragréage Réf. laboratoire: IT112504-17398 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Revêtement souple rouge ([Met] Revêtement souple rouge) Couche 2: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris matériau beige hétérogène non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau beige hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO066-Pr067	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Fresque murale Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fresque murale Réf. laboratoire: IT112504-17399 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact gris hétérogène ([Met] Matériau compact gris hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				couches (1 à 1) Plafond : Flocage	
ZPSO022-Pr068	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Flocage Réf. laboratoire: IT112504-17400 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau cotonneux blanc avec poussières non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Matériau cotonneux blanc avec poussières non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO067-Pr069	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte sur ext. Mastic de pose des baies fixes Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sur ext. Mastic de pose des baies fixes Réf. laboratoire: IT112505-9756 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable matériau souple noir non séparable ([Met] Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable + matériau souple noir non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO068-Pr070	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Porte sur ext. : Joint vitrier des portes alu marron Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sur ext. : Joint vitrier des portes alu marron Réf. laboratoire: IT112505-9757 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO069-Pr071	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Porte sur ext. : Joint vitrier des baies fixes Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sur ext. : Joint vitrier des baies fixes Réf. laboratoire: IT112505-9758 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO070-Pr072	Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte sur ext. : Mastic en pied de baie fixe Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sur ext. : Mastic en pied de baie fixe Réf. laboratoire: IT112505-9759 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en faible quantité non séparable matériau mou gris avec poussières non séparable ([Met] Peinture en faible quantité non séparable + matériau mou gris avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO055-Pr073	RDC BT - Escalier T1	3 - Parois verticales intérieures	Porte sectionnelle	Porte sectionnelle : Enduit de scellement Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte sectionnelle : Enduit de scellement Réf. laboratoire: IT112505-9760 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit compact gris hétérogène ([Met] Enduit compact gris hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO059-Pr074	RDC BT - Escalier T1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9761 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable peinture non séparable ([Met] Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO071-Pr075	RDC BT - Escalier T1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Ragréage + Couche2: Peinture de sol	Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2, R+1 BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2, R+2 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9762 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en faible quantité non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable) Couche 2: [Met] Revêtement cassant marron ([Met] Revêtement cassant	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				marron) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO005-Pr076	RDC BT - Escalier T1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Manchon	Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Réf. laboratoire: IT112505-9763 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Peintures multiples non séparable matériau souple gris ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau souple gris) Couche 2: [Met] Peinture en faible quantité non séparable matériau souple noir colle polymère jaune non séparable ([Met] Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple noir + colle polymère jaune non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO072-Pr077	RDC BT - Escalier T1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Nez de marche + Couche2: Colle non bitumineuse	Sol : Nez de marche et colle Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2, R+1 BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2, R+2 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Nez de marche et colle Réf. laboratoire: IT112505-9764 Commentaires Laboratoire: [Met] Revêtement souple noir avec couche souple ([Met] Revêtement souple noir avec couche souple) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO073-Pr078	RDC BT - Escalier T1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage	Muret : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Muret : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9765 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact gris en vrac hétérogène ([Met] Matériau compact gris en vrac hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO074-Pr079	RDC BT - Escalier T1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Couche1: Ragréage + Couche2: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...)	Plafond : Ragréage peint sur béton Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Ragréage peint sur béton	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Réf. laboratoire: IT112505-9766 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - matériau compact gris hétérogène non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO075-Pr080	RDC BT - Escalier T1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailettes, gouttelettes...)	Bande périphérique marron en plafond : E nduit ciment peint Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bande périphérique marron en plafond : E nduit ciment peint Réf. laboratoire: IT112505-9767 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - matériau compact gris hétérogène non séparable ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO076-Pr081	RDC BT - Escalier T1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe : Mastic vitrier Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9768 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact marron non séparable - matériau mou beige non séparable ([Met] Matériau compact marron non séparable + matériau mou beige non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO077-Pr082	RDC BT - Escalier T1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie fixe : Mastic de pose Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe : Mastic de pose Réf. laboratoire: IT112505-9769 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple marron avec poussières ([Met] Matériau souple marron avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO078-Pr083	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Fenêtre alu : Mastic vitrier Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9770 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - matériau mou gris non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				mou gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO079-Pr084	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre alu marron : Mastic de pose Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu marron : Mastic de pose Réf. laboratoire: IT112505-9771 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse blanche non séparable matériau mou marron non séparable matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable ([Met] Mousse blanche non séparable + matériau mou marron non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO080-Pr085	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre alu : Joint compriband Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Joint compriband Réf. laboratoire: IT112505-9772 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse multicolore en vrac non séparable matériau mou gris non séparable matériau compact beige et gris en faible quantité en vrac non séparable ([Met] Mousse multicolore en vrac non séparable + matériau mou gris non séparable + matériau compact beige et gris en faible quantité en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO081-Pr086	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	Sol : Colle et joint de carrelage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Colle et joint de carrelage Réf. laboratoire: IT112505-9773 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Peinture carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Peinture + carrelage) Couche 2: [Met] Colle grise joint cassant beige hétérogène ([Met] Colle grise + joint cassant beige hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO082-Pr087	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Mur : Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A,	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Colle de faïence Réf. laboratoire: IT112505-9774 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage noir (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage noir) Couche 2: [Met] Colle grise en vrac ([Met] Colle grise en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO083-Pr088	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	8 - Équipements divers et accessoires	Lavabo	Mastic entre lavoir et faïence Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mastic entre lavoir et faïence Réf. laboratoire: IT112505-9775 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple blanc avec poussières ([Met] Matériau souple blanc avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO084-Pr089	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Faux plafond : Dalles Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Faux plafond : Dalles Réf. laboratoire: IT112505-9776 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres ([Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO085-Pr090	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Cloison brique : Enduit de scellement des briques Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison brique : Enduit de scellement des briques Réf. laboratoire: IT112505-9777 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Matériau compact orange (Non analysé[Nonanalyse] Matériau compact orange) Couche 2: [Met] Enduit compact gris hétérogène ([Met] Enduit compact gris hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO086-Pr091	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en périphérie Réf. laboratoire: IT112505-9778 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle blanche en vrac non séparable matériau fibreux marron matériau gris en vrac non séparable ([Met] Colle blanche en vrac non séparable + matériau fibreux marron + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO087-Pr092	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C	3 - Parois verticales intérieures	Porte	Porte : Joint sur dormant Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte : Joint sur dormant Réf. laboratoire: IT112505-9779 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau souple noir non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + matériau souple noir non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO088-Pr093	Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant intérieur fibreux	Cloison métalliques : Isolant entre panneaux Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison métalliques : Isolant entre panneaux Réf. laboratoire: IT112505-9780 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussières matériau fibreux beige en faible quantité non séparable ([Met] Matériau fibreux beige avec poussières + matériau fibreux beige en faible quantité non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO090-Pr094	RDC BT - Escalier T2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Sol : Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Colle de carrelage Réf. laboratoire: IT112505-9781 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse])	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Carrelage) Couche 2: [Met] Colle grise en vrac hétérogène ([Met] Colle grise en vrac hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO081-Pr095	Bâtiment T R+1 - T111 A	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	Sol : Colle et joint de carrelage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Colle et joint de carrelage Réf. laboratoire: IT112505-9782 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage) Couche 2: [Met] Colle beige en vrac hétérogène non séparable peinture non séparable joint cassant beige non séparable ([Met] Colle beige en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable + joint cassant beige non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO091-Pr096	Bâtiment T R+1 - T111 A	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Mur : Colle des plinthes carrelage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Colle des plinthes carrelage Réf. laboratoire: IT112505-9783 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Carrelage) Couche 2: [Met] Colle grise couche plâtreuse blanche non séparable ([Met] Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO082-Pr097	Bâtiment T R+1 - T111 A	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Mur : Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Colle de faïence Réf. laboratoire: IT112505-9784 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Peinture non séparable carrelage (Non analysé[Nonanalyse] Peinture non séparable + carrelage) Couche 2: [Met] Colle grise en vrac ([Met] Colle grise en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO092-Pr098	Bâtiment T R+1 - T111 B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Réf. laboratoire: IT112505-9785 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO084-Pr099	Bâtiment T R+1 - T111 A	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Faux plafond : Dalles Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Faux plafond : Dalles Réf. laboratoire: IT112505-9786 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau plâtreux blanc en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO093-Pr100	Bâtiment T R+1 - T111 A	4 - Plafonds et faux plafonds - Suspentes et contrevents	Protection en plâtre	Suspente : Projection plâtre fibré Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T R+1 - T111 A, Bâtiment T R+1 - T111 B, Bâtiment T R+1 - T111 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Suspente : Projection plâtre fibré Réf. laboratoire: IT112505-9787 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres ([Met] Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO005-Pr101	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Manchon	Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle Réf. laboratoire: IT112505-9788	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Peinture non séparable - matériau compact noir non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau compact noir non séparable) Couche 2: [Met] Revêtement cassant gris - colle polymère jaune en faible quantité non séparable ([Met] Revêtement cassant gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO003-Pr102	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sol coulé à base ciment (terrazolith...) + Couche2: Peinture de sol	Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T027, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez- de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez- de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez- de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez- de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez- de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez- de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez- de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bande jaune périphérique au sol : Ragréage et peinture jaune Réf. laboratoire: IT112505-9789 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - ragréage gris en vrac hétérogène non séparable ([Met] Peinture non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO002-Pr103	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couvre joint	Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T002, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T003 C, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T027, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T026, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T004, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T005, Bâtiment T Rez-de- chaussée - T006 A, Bâtiment T Rez- de-chaussée - T006 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T007, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T028, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T029, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T030, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T008, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T009, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T010, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T011 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 D Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune périphérique Réf. laboratoire: IT112505-9790 Commentaires Laboratoire: [Met] Dalle dure cassante jaune en faible quantité non séparable colle polymère jaune en faible quantité non séparable matériau souple noir non séparable colle polymère jaune en faible quantité non séparable ([Met] Dalle dure cassante jaune en faible quantité non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau souple noir non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO044-Pr104	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre : Mastic vitrier int; Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre : Mastic vitrier int; Réf. laboratoire: IT112505-9791 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact noir non séparable matériau mou beige non séparable ([Met] Matériau compact noir non séparable + matériau mou beige non	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO041-Pr105	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int. Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Mastic vitrier allège vitrée coté int. Réf. laboratoire: IT112505-9792 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact noir non séparable matériau mou beige non séparable ([Met] Matériau compact noir non séparable + matériau mou beige non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO043-Pr106	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 D, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Joint de pose intérieur et mousse blanche Réf. laboratoire: IT112505-9793 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable mousse blanche non séparable matériau mou marron non séparable ([Met] Peinture non séparable + mousse blanche non séparable + matériau mou marron non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO094-Pr107	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Linteau : Mastic entre béton blanc et béton lavé Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Linteau : Mastic entre béton blanc et béton lavé Réf. laboratoire: IT112505-9794 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse blanche non séparable matériau compact blanc en faible quantité en vrac non séparable matériau mou marron non séparable ([Met] Mousse blanche non séparable + matériau compact blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau mou marron non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO022-Pr108	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Plafond : Flocage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T012, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T013, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T024, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T025, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T021, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019 B, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T019A, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T020, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T014, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T015, Bâtiment T	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Rez-de-chaussée - T016, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T017, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T018, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Flocage Réf. laboratoire: IT112505-9795 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau cotonneux blanc avec poussières ([Met] Matériau cotonneux blanc avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO095-Pr109	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée	Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 C Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Dalle de sol marron moirée, colle et ragréage Réf. laboratoire: IT112505-9796 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Dalle dure cassante marron ([Met] Dalle dure cassante marron) Couche 2: [Molp] Colle bitumineuse noire ragréage gris en vrac hétérogène non séparable ([Molp] Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO096-Pr110	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Mastic sur couvre joint du Joint de dilatation Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mastic sur couvre joint du Joint de dilatation Réf. laboratoire: IT112505-9797 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau mou noir ([Met] Matériau mou noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO097-Pr111	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Fenêtre alu : Mastic vitrier Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9798 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Bois massif (Non analysé[Nonanalyse] Bois massif) Couche 2: [Met] Peinture non séparable matériau compact beige non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau compact beige non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO098-Pr112	Bâtiment T R+1 - T129	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Partie vitrée	Cloison vitrée: Joint vitrier Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - T129 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison vitrée:	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Joint vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9799 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO099-Pr113	Bâtiment T R+1 - T129	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloison : Panneaux Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - T125, Bâtiment T R+1 - T129 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Panneaux Réf. laboratoire: IT112505-9800 Commentaires Laboratoire: [Met] Papier peint beige non séparable matériau plâtreux blanc non séparable papier non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable ([Met] Papier peint beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO100-Pr114	Bâtiment T R+1 - T129	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Joint	Cloison : Joint noir entre pilier et cloison Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - T129 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Joint noir entre pilier et cloison Réf. laboratoire: IT112505-9801 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère incolore non séparable mousse noire non séparable ([Met] Colle polymère incolore non séparable + mousse noire non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO058-Pr115	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, déboulage, lissage	Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - Dégagement T000 C, Bâtiment T Rez-de-chaussée - T023, Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A, Bâtiment T R+1 - T129, RDC BT - Escalier T1 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9802 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact gris en vrac hétérogène ([Met] Matériau compact gris en vrac hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO101-Pr116	Bâtiment T R+1 - Dégagement T100 A	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Mur : Colle et moquette murale Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Colle et moquette murale Réf. laboratoire: IT112505-9803 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable toile fibreuse marron ([Met] Colle polymère jaune non séparable + toile fibreuse marron)	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Analyse à réaliser: 1 couche Fenêtre alu : Panneau d'allège	
ZPSO102-Pr117	Bâtiment T R+1 - T125	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Panneau d'allège Réf. laboratoire: IT112505-9804 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable bois aggloméré non séparable ([Met] Peinture non séparable + bois aggloméré non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO077-Pr118	R+1 BT - Escalier T2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie fixe : Mastic de pose Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe : Mastic de pose Réf. laboratoire: IT112505-9805 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse marron avec poussières matériau blanc en faible quantité non séparable matériau souple noir ([Met] Mousse marron avec poussières + matériau blanc en faible quantité non séparable + matériau souple noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO071-Pr119	R+1 BT - Escalier T2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Ragréage + Couche2: Peinture de sol	Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2, R+1 BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2, R+2 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bande périphérique marron : Ragréage et peinture sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9806 Commentaires Laboratoire: [Met] Peintures multiples non séparable ragréage gris non séparable ([Met] Peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO076-Pr120	R+1 BT - Escalier T2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe : Mastic vitrier Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9807 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau beige en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO072-Pr121	R+1 BT - Escalier T2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Nez de marche + Couche2: Colle non bitumineuse	Sol : Nez de marche et colle Matériau présent dans les pièces: RDC BT - Escalier T1, RDC BT - Escalier T2, R+1 BT - Escalier T1, R+1 BT - Escalier T2, R+2 BT - Escalier T2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Nez de marche et colle Réf. laboratoire: IT112505-9808 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau souple noir ([Met] Matériau souple noir) Couche 2: [Met] Colle polymère incolore avec poussières ([Met] Colle polymère incolore avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO103-Pr122	R+2 BT - Escalier T2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe porte accès terrasse : Mastic vitrier Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe porte accès terrasse : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9809 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO104-Pr123	R+2 BT - Escalier T2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Porte accès terrasse marron : Mastic vitrier Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte accès terrasse marron : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9810 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO105-Pr124	R+2 BT - Escalier T2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Porte accès terrasse Mastic de pose et joint blanc Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Porte accès terrasse Mastic de pose et joint blanc Réf. laboratoire: IT112505-9811 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Non analysé[Nonanalyse] Polystyrène (Non analysé[Nonanalyse] Polystyrène) Couche 2: [Met] Matériau mou marron ([Met] Matériau mou marron) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO106-Pr125	R+2 BT - Escalier T2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Contre marche : Colle carrelage Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Contre marche : Colle carrelage Réf. laboratoire: IT112505-9812 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable colle beige non séparable ([Met] Peinture non séparable + colle beige non séparable + matériau gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				couches (1 à 1)	
ZPSO107-Pr126	Bâtiment T R+1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Allège : Ragréage peint sur béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Allège : Ragréage peint sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9739 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable ragréage gris en vrac non séparable matériau blanc en vrac non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO108-Pr127	Bâtiment T R+1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Réf. laboratoire: IT112505-9740 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO109-Pr128	Bâtiment T R+1 - T130	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Fenêtre alu : Mastic de pose intérieur Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu : Mastic de pose intérieur Réf. laboratoire: IT112505-9741 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en faible quantité non séparable matériau mou gris non séparable ([Met] Peinture en faible quantité non séparable + matériau mou gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO110-Pr129	Bâtiment T R+1 - T130	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9742 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO111-Pr130	Bâtiment T R+1 - T130	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Fenêtre alu marron : Mastic vitrier Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu marron : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9743 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO112-Pr131	Bâtiment T R+1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Peinture décorative (pailettes, gouttelettes, ...)	Linteau : Ragréage peint sur béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Linteau : Ragréage peint sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9744 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable ragréage gris non séparable matériau blanc non séparable ([Met] Peinture non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO113-Pr132	Bâtiment T R+1 - T130	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Mastic	Sous face poutre : Mastic Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sous face poutre : Mastic Réf. laboratoire: IT112505-9745 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau gris ([Met] Matériau gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO114-Pr133	Bâtiment T R+1 - T130	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Petite fenêtre alu marron : Mastic vitrier Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Petite fenêtre alu marron : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9746 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau gris non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO115-Pr134	Bâtiment T R+1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Doublage en plénum : Panneaux type fibralith Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Doublage en plénum : Panneaux type fibralith Réf. laboratoire: IT112505-9747 Commentaires Laboratoire: [Met] Bois en lamelles avec liant ([Met] Bois en lamelles avec liant) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO116-Pr135	Bâtiment T R+1 - T130	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Couche1: Ragréage + Couche2: Peinture décorative (pailettes, gouttelettes...)	Plafond : Ragréage peint sur béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Ragréage peint sur béton Réf. laboratoire: IT112505-9748 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en vrac non séparable matériau beige en vrac non séparable ([Met] Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO117-Pr136	Bâtiment T R+1 - T130	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Sol : Nez de marche et colle Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Nez de marche et colle Réf. laboratoire: IT112505-9749 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Matériau souple marron ([Met] Matériau souple	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				marron) Couche 2: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO118-Pr137	Bâtiment T R+1 - T102	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T Rez-de-chaussée - T001, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - T103, Bâtiment T R+1 - T125, Bâtiment T R+1 - T129, Bâtiment T R+1 - T130, Bâtiment T R+1 - T112, Bâtiment T R+1 - T113, Bâtiment T R+1 - T122, Bâtiment T R+1 - T123, Bâtiment T R+1 - T124, Bâtiment T R+1 - T104, Bâtiment T R+1 - T105, Bâtiment T R+1 - T106, Bâtiment T R+1 - T107, Bâtiment T R+1 - T108, Bâtiment T R+1 - T109, Bâtiment T R+1 - T110, Bâtiment T R+1 - T126, Bâtiment T R+1 - T127, Bâtiment T R+1 - T128, Bâtiment T R+1 - T114, Bâtiment T R+1 - T115, Bâtiment T R+1 - T116, Bâtiment T R+1 - T117, Bâtiment T R+1 - T118, Bâtiment T R+1 - T119, Bâtiment T R+1 - T120, Bâtiment T R+1 - T121 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage Réf. laboratoire: IT112505-9750 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Dalle dure cassante rouge ([Met] Dalle dure cassante rouge) Couche 2: [Molp] Colle bitumineuse noire ragréage gris en vrac non séparable ([Molp] Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO119-Pr138	Bâtiment T R+1 - T102	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie fixe alu: Mastic de pose Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - T103 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu: Mastic de pose Réf. laboratoire: IT112505-9751 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau mou marron ([Met] Matériau mou marron) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO120-Pr139	Bâtiment T R+1 - T102	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - T103, Bâtiment T R+1 - T112, Bâtiment T R+1 - T113, Bâtiment T R+1 - T122, Bâtiment T R+1 - T123, Bâtiment T R+1 - T124, Bâtiment T R+1 - T104, Bâtiment T R+1 - T105, Bâtiment T R+1 - T106, Bâtiment T R+1 - T107, Bâtiment T R+1 - T108, Bâtiment T R+1 - T109, Bâtiment T R+1 - T110, Bâtiment T R+1 - T126, Bâtiment T R+1 - T127, Bâtiment T R+1 - T128, Bâtiment T R+1 - T114, Bâtiment T	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				R+1 - T115, Bâtiment T R+1 - T116, Bâtiment T R+1 - T117, Bâtiment T R+1 - T118, Bâtiment T R+1 - T119, Bâtiment T R+1 - T120 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute Réf. laboratoire: IT112505-9752 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau gris en vrac hétérogène non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO121-Pr140	Bâtiment T R+1 - T102	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - T103, Bâtiment T R+1 - T112, Bâtiment T R+1 - T113, Bâtiment T R+1 - T122, Bâtiment T R+1 - T123, Bâtiment T R+1 - T124, Bâtiment T R+1 - T104, Bâtiment T R+1 - T105, Bâtiment T R+1 - T106, Bâtiment T R+1 - T107, Bâtiment T R+1 - T108, Bâtiment T R+1 - T109, Bâtiment T R+1 - T110, Bâtiment T R+1 - T126, Bâtiment T R+1 - T127, Bâtiment T R+1 - T128, Bâtiment T R+1 - T114, Bâtiment T R+1 - T115, Bâtiment T R+1 - T116, Bâtiment T R+1 - T117, Bâtiment T R+1 - T118, Bâtiment T R+1 - T119, Bâtiment T R+1 - T120 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Mastic vitrier partie allège Réf. laboratoire: IT112505-9753 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en faible quantité non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO122-Pr141	Bâtiment T R+1 - T102	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - T103, Bâtiment T R+1 - T112, Bâtiment T R+1 - T113, Bâtiment T R+1 - T122, Bâtiment T R+1 - T123, Bâtiment T R+1 - T124, Bâtiment T R+1 - T104, Bâtiment T R+1 - T105, Bâtiment T R+1 - T106, Bâtiment T R+1 - T107, Bâtiment T R+1 - T108, Bâtiment T R+1 - T109, Bâtiment T R+1 - T126, Bâtiment T R+1 - T127, Bâtiment T R+1 - T128, Bâtiment T R+1 - T114, Bâtiment T R+1 - T115, Bâtiment T R+1 - T116, Bâtiment T R+1 - T117, Bâtiment T R+1 - T118, Bâtiment T R+1 - T119, Bâtiment T R+1 - T120 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Fenêtre alu marron et porte : Mastic vitrier Réf. laboratoire: IT112505-9754 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en faible quantité non séparable matériau souple incolore avec poussières non séparable matériau gris en faible quantité non séparable ([Met] Peinture en faible	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				quantité non séparable + matériau souple incolore avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO123-Pr142	Bâtiment T R+1 - T102	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Baie fixe alu : Joint compriband Matériau présent dans les pièces: Bâtiment T R+1 - T101, Bâtiment T R+1 - T102, Bâtiment T R+1 - T103 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Baie fixe alu : Joint compriband Réf. laboratoire: IT112505-9755 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en faible quantité non séparable mousse jaune avec poussières ([Met] Peinture en faible quantité non séparable + mousse jaune avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO124-Pr143	Sous-sol BT - T902	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol : Béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Béton Réf. laboratoire: IT112505-14113 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau gris en vrac hétérogène ([Met] Matériau gris en vrac hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO125-Pr144	Sous-sol BT - T902	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, débouillage, lissage	Mur : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: Sous-sol BT - Vide sanitaire, Sous-sol BT - T902 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT112505-14115 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris ([Met] Ragréage gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO126-Pr145	Sous-sol BT - T902	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Ragréage	Plafond : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: Sous-sol BT - Vide sanitaire, Sous-sol BT - T902 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT112505-14117 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris ([Met] Ragréage gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO127-Pr146	Sous-sol BT - T902	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Mur : enduit ciment sur moellons creux Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : enduit ciment sur moellons creux Réf. laboratoire: IT112505-14119 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit compact gris ([Met] Enduit compact gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO128-Pr147	Sous-sol BT - T902	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Conduit de ventilation carré : Mastic entre éléments Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit de ventilation carré : Mastic entre éléments Réf. laboratoire: IT112505-14121 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau mou gris avec poussières ([Met] Matériau mou gris avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO129-Pr148	Sous-sol BT - T902	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Conduit : Calorifuge Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit : Calorifuge Réf. laboratoire: IT112505-14122 Commentaires Laboratoire: [Met] Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium et poussières non séparable matériau fibreux jaune avec poussières ([Met] Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium et poussières non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO130-Pr149	Sous-sol BT - T902	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture	Conduite de chauffage : Peinture noire Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduite de chauffage : Peinture noire Réf. laboratoire: IT112505-14123 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture bitumineuse en vrac ([Met] Peinture bitumineuse en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO131-Pr150	Sous-sol BT - T902	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint plat prédécoupé pour brides	Joint plat prédécoupé pour brides Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint plat prédécoupé pour brides Réf. laboratoire: IT112505-14124 Commentaires Laboratoire: [Met] Peintures multiples non séparable matériau fibreux beige avec poussières ([Met] Peintures multiples non séparable + matériau fibreux beige avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO132-Pr151	Sous-sol BT - T902	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint plat prédécoupé pour brides	Joint plat prédécoupé pour brides Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint plat prédécoupé pour brides Réf. laboratoire: IT112505-14125 Commentaires Laboratoire: [Molp] Peinture non séparable matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières matériau marron et noir en vrac avec poussières non séparable ([Molp] Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières + matériau marron et noir en vrac avec poussières non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO133-Pr152	Sous-sol BT - T902	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Joint plat prédécoupé pour brides	Joint plat prédécoupé pour brides (pompes 1 et 2) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint plat prédécoupé pour brides (pompes 1 et 2) Réf. laboratoire: IT112505-14126 Commentaires Laboratoire: [Molp] Peinture non séparable matériau fibreux beige en vrac ([Molp] Peinture non séparable + matériau fibreux beige en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO134-Pr153	Sous-sol BT - T902	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Joint entre éléments	Conduit : Filasse Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit : Filasse Réf. laboratoire: IT112505-14127 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussières ([Met] Matériau fibreux jaune avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO135-Pr154	Sous-sol BT - Vide sanitaire	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Peinture	conduit : Peinture noire Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: conduit : Peinture noire Réf. laboratoire: IT112505-14128 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture bitumineuse non séparable matériau gris en vrac ([Met] Peinture bitumineuse non séparable + matériau gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO126-Pr155	Sous-sol BT - Vide sanitaire	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Ragréage	Plafond : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: Sous-sol BT - Vide sanitaire, Sous-sol BT - T902 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT112505-14129 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris en vrac ([Met] Ragréage gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO125-Pr156	Sous-sol BT - Vide sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, débullage, lissage	Mur : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: Sous-sol BT - Vide sanitaire, Sous-sol BT - T902 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT112505-14130 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris en vrac ([Met] Ragréage gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO136-Pr157	Sous-sol BT - Vide sanitaire	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Joint plat prédécoupé pour brides	Joint plat prédécoupé pour brides Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint plat prédécoupé pour brides Réf. laboratoire: IT112505-14131 Commentaires Laboratoire: [Met]	

CDIM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Peinture non séparable - matériau beige en vrac avec fibres ([Met] Peinture non séparable + matériau beige en vrac avec fibres) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO137-Pr158	Sous-sol BT - Vide sanitaire	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture	Conduite bleue : Peinture Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduite bleue : Peinture Réf. laboratoire: IT112505-14132 Commentaires Laboratoire: [Met] Peintures multiples en vrac ([Met] Peintures multiples en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17383 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17383
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr051 - Porte alu marron : Joint sur dormant - RDC - Patio 1
Description ITGA	Matériau souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17384 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17384
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr052 - Porte alu marron : Mastic vitrier - RDC - Patio 1
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : WPM (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17385 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17385
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr053 - Joint de dilatation : Panneaux type polystyrene et ciment - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Peinture / Polystyrène expansé (billes) blanc / Matériau gris en vrac hétérogène / Bois sous forme de fibres en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Polystyrène expansé (billes) blanc + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Bois sous forme de fibres en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17386 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17386
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr054 - Porte sectionnelle : Joint vitrier sur ouvrant - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17387 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17387
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr055 - Porte sectionnelle : Joint vitrier sur partie fixe - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17388 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17388
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr056 - Porte sectionnelle : Enduit de scellement - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit gris en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17389 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDIM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17389
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr057 - Mur (B) : Moquette murale et colle - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Moquette beige / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Moquette beige + Colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17390 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17390
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr058 - Cloison : enduit plâtre sur carreaux de plâtre - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 C
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17391 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17391
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr059 - Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Ragréage beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17392 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17392
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr060 - Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Peinture / Ragréage beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Ragréage beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17393 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17393
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr061 - Mur : Reste de mastic de pose d'ancienne huisserie - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Matériau souple noir avec couche en mousse et poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir avec couche en mousse et poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17394 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17394
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr062 - Sol : Ragraeage - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Ragraeage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Ragraeage gris	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AGQ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17395 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17395
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr063 - Mur Enduit de scellement de conduit PVC - Batiment T Rez-de-chaussee - T023
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Enduit gris en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)
▶ Matériau compact gris	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17396 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17396
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr064 - Cloison : Panneaux - Batiment T Rez-de-chaussee - T012
Description ITGA	Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17397 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17397
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr065 - Cloison : Isolant - Batiment T Rez-de-chaussee - T012
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17398 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17398
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr066 - Sol : Revêtement de sol en les, colle et ragréage - Batiment T Rez-de-chaussee - T012
Description ITGA	Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple rouge	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17399 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17399
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr067 - Fresque murale - Batiment T Rez-de-chaussee - T012
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17400 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9346
Echantillon ITGA : IT112504-17400
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr068 - Plafond : Flocage - Batiment T Rez-de-chaussee - T012
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc avec poussières / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau cotonneux blanc avec poussières non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17333 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17333
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr001 - Sol : Dalle de sol rouge moire, colle noire et ragréage - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante rouge	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : WPM
► Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	MOLP le 30/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AON (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17334 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17334
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr002 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune peripherique - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Matériau souple noir avec couche souple et poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir avec couche souple et poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : WPM

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17335 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17335
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr003 - Bande jaune peripherique au sol : Ragreage et peinture jaune - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Peinture / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17336 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17336
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr004 - Seuil fenetre alu : Enduit ciment peint - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17337 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17337
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr005 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Colle polymère jaune / Matériau compact noir / Peinture

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact noir + Peinture non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17338 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17338
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr006 - Mur sur ext. : Panneaux type fibrilith - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Bois en lamelles avec liant en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Bois en lamelles avec liant en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste(s) : AKJ / WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17339 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17339
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr007 - Trumeau - Beton blanc - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Matériau compact blanc hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17340 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17340
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr008 - Mur : Ragréage sur béton lave - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17341 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17341
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr009 - Mur : Ragréage, ratissage plâtre et revêtement mural peint - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux beige en vrac / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17342 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17342
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr010 - Mur : Plotet brique et joint ciment - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)
▶ Matériau compact beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKJ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17343 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17343
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr011 - Baie vitree alu : Mastic vitrier sur allege vitree - Batiment T Rez-de-chaussee - T020
Description ITGA	Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau gris en vrac avec poussières	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17344 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17344
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr012 - Baie fixe alu : Mastic vitrier sur partie haute - Batiment T Rez-de-chaussee - T019 B
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17345 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17345
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr013 - Fenetre alu : Mastic vitrier - Batiment T Rez-de-chaussee - T019 B
Description ITGA	Matériau souple incolore avec poussières / Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : WPM
▶ Matériau gris en vrac avec poussières	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MZH (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17346 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17346
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr014 - Baie alu : Mastic de pose interieur - Batiment T Rez-de-chaussee - T019 B
Description ITGA	Matériau souple marron avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple marron avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17347 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17347
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr015 - Baie alu : Mastic et joint compriband - Batiment T Rez-de-chaussee - T022
Description ITGA	Matériau souple gris avec couche en mousse et poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple gris avec couche en mousse et poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17348 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17348
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr016 - Porte vitree acces balcon : Mastic et joint mousse de pose (T019B) - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau mou marron avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau mou marron avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17349 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17349
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr017 - Baie vitree alu : Mastic vitrier exterieur partie haute - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau souple incolore avec poussières / Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM
▶ Matériau gris en vrac avec poussières	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17350 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17350
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr018 - Fenetre alu : Mastic vitrier exterieur (T019B) - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau souple incolore avec poussières / Matériau compact gris avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM
▶ Matériau compact gris avec poussières	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17351 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17351
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr019 - Baie alu : Mastic vitrier sur alège vitree - Parties extérieures
Description ITGA	Matériau beige en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau beige en vrac avec poussières	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MZH (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17352 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17352
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr020 - Cloison : Panneaux - Batiment T Rez-de-chaussee - T019 B
Description ITGA	Peinture / Bois aggloméré

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17353 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17353
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr021 - Cloison : Isolant entre panneaux - Batiment T Rez-de-chaussee - T019 B
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKJ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17354 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17354
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr022 - Plafond : Flocage - Batiment T Rez-de-chaussee - T019 B
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau cotonneux blanc avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MZH (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17355 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17355
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr023 - Cloison : Panneaux métallique perfores - Batiment T Rez-de-chaussee - T019 B
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau fibreux noir avec poussières / Matériau métallique gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux noir avec poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)
Matériau métallique gris		Non analysé		

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17356 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17356
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr024 - Cloison : Isolant entre panneaux métalliques perforés - Batiment T Rez-de-chaussee - T019A
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17357 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17357
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr025 - Porte acces balcon : Mastic vitrier (TO18) - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau beige en vrac avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau beige en vrac avec poussières	META (A) le 05/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17358 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17358
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr026 - Porte distribution : Joint sur dormant - Batiment T Rez-de-chaussee - T018
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Matériau souple noir avec poussières + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17359 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17359
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr027 - Porte acces balcon : Joint sur ouvrant - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Matériau souple noir avec poussières + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17360 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17360
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr028 - Cloison : Joint sur panneaux lisses - Batiment T Rez-de-chaussee - T018
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17361 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17361
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr029 - Cloison : Panneaux lisses - Batiment T Rez-de-chaussee - T018
Description ITGA	Peinture / Bois aggloméré

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17362 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17362
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr030 - Imposte : Ragréage peint sur beton - Batiment T Rez-de-chaussee - T018
Description ITGA	Peinture en vrac / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17363 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17363
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr031 - Sol des balcons : Peinture sur beton - Parties exterieures
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17364 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17364
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr032 - Mur : Ragréage sur beton lave - Parties exterieures
Description ITGA	Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17365 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17365
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr033 - Sol : Revêtement de sol en les, colle noire et ragréage - Batiment T Rez-de-chaussee - T021
Description ITGA	Revêtement cassant marron avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement cassant marron avec couche en toile	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)
▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 30/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AON (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17366 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17366
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr034 - Cloison : Panneaux type BA13 - Batiment T Rez-de-chaussee - T021
Description ITGA	Papier peint / Matériau plâtreux blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : LNM (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17367 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17367
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr035 - Cloison : Isolant interieur fibreux - Batiment T Rez-de-chaussee - T021
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AGQ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17368 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17368
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr036 - Faux-plafond : Pnneaux 60X60 - Batiment T Rez-de-chaussee - T021
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17369 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17369
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr037 - Mur : Ragréage peint sur béton - Batiment T Rez-de-chaussee - T021
Description ITGA	Peinture / Ragréage beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Ragréage beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17370 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17370
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr038 - Mru : Colle de faïence 20X20 - Batiment T Rez-de-chaussee - T021
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Joint cassant beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH
▶ Joint cassant beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17371 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17371
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr039 - Bande jaune peripherique au sol : Ragreage et peinture jaune - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 D
Description ITGA	Peinture / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17372 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17372
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr040 - Mur sur ext. : Beton blanc et vernis - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 D
Description ITGA	Matériau compact blanc hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17373 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17373
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr041 - Imposte : Beton lave gris - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 D
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17374 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17374
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr042 - Baie fixe alu : Joint de pose interieur et mousse blanche - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 D
Description ITGA	Matériau souple marron avec poussières / Mousse blanche avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple marron avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM
▶ Mousse blanche avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17375 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17375
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr043 - Baie fixe alu : Mastic vitrier allege vitree cote int. - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 D
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau beige en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : WPM (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17376 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17376
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr044 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute cote int. - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 D
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LNM (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17377 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17377
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr045 - Fenetre : Mastic vitrier int; - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 D
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MZH (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17378 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17378
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr046 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - RDC - Patio 1
Description ITGA	Matériau mou marron avec poussières / Mousse blanche avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Matériau mou marron avec poussières + Mousse blanche avec poussières non séparable	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17379 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17379
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr047 - Fenetre : Mastic vitrier extérieur - RDC - Patio 1
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : WPM (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17380 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17380
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr048 - Baise fixe alu : Mastic vitrier allège cote ext. - RDC - Patio 1
Description ITGA	Matériau beige en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau beige en vrac avec poussières	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MZH (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17381 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17381
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr049 - Baie fixe alu : Mastic vitrier extérieur partie haute - RDC - Patio 1
Description ITGA	Matériau beige en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau beige en vrac avec poussières	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MZH (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112504-17382 EN DATE DU 05/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-9345
Echantillon ITGA : IT112504-17382
Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_04_25_0901_1984
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr050 - Fenetre alu marron : Joint sur ouvrant - RDC - Patio 1
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9756 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9756
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr069 - Porte sur ext. Mastic de pose des baies fixes - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 C
Description ITGA	Matériau compact gris en faible quantité hétérogène / Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable + Matériau souple noir non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9757 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9757
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr070 - Porte sur ext. : Joint vitrier des portes alu marron - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 C
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9758 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9758
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr071 - Porte sur ext. : Joint vitrier des baies fixes - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 C
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9759 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9759
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr072 - Porte sur ext. : Mastic en pied de baie fixe - Batiment T Rez-de-chaussee - Degagement T000 C
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau mou gris avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau mou gris avec poussières non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9760 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9760
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr073 - Porte sectionnelle : Enduit de scellement - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9761 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9761
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr074 - Mur sur escalier : Ragréage peint sur béton - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Ragréage gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
➤ Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9762 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9762
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr075 - Bande peripherique marron : Ragréage et peinture sur beton - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement cassant marron	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9763 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9763
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr076 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau souple gris / Peinture en faible quantité / Matériau souple noir / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple noir + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9764 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9764
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr077 - Sol : Nez de marche et colle - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Revêtement souple noir avec couche souple

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Revêtement souple noir avec couche souple	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9765 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9765
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr078 - Muret : Ragreage sur beton - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Matériau compact gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9766 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9766
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr079 - Plafond : Ragréage peint sur béton - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9767 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9767
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr080 - Bande peripherique marron en plafond : E nduit ciment peint - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9768 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9768
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr081 - Baie fixe : Mastic vitrier - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Matériau compact marron / Matériau mou beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact marron non séparable + Matériau mou beige non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AFE (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9769 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9769
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr082 - Baie fixe : Mastic de pose - RDC BT - Escalier T1
Description ITGA	Matériau souple marron avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple marron avec poussières	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9770 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9770
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr083 - Fenetre alu : Mastic vitrier - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Peinture / Matériau mou gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau mou gris non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AHZ (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9771 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9771
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr084 - Fenetre alu marron : Mastic de pose - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Mousse blanche / Matériau mou marron / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Mousse blanche non séparable + Matériau mou marron non séparable + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9772 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9772
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr085 - Fenetre alu : Joint compriband - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Mousse multicolore en vrac / Matériau mou gris / Matériau compact beige et gris en faible quantité en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Mousse multicolore en vrac non séparable + Matériau mou gris non séparable + Matériau compact beige et gris en faible quantité en vrac non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1)	Chrysotile	Analyste : AYK (2)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9773 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9773
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr086 - Sol : Colle et joint de carrelage - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant beige hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture + Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise + Joint cassant beige hétérogène	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9774 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9774
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr087 - Mur : Colle de faïence - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Carrelage noir / Colle grise en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage noir	Non analysé			
▶ Colle grise en vrac	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9775 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9775
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr088 - Mastic entre lavoir et faience - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9776 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDIM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9776
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr089 - Faux plafond : Dalles - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9777 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9777
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr090 - Cloison brique : Enduit de scellement des briques - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Matériau compact orange / Enduit compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact orange	Non analysé			
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9778 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9778
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr091 - Plafond : Plot de colle des dalles de faux-plafond en peripherie - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Matériau fibreux marron / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle blanche en vrac non séparable + Matériau fibreux marron + Matériau gris en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AFE (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9779 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9779
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr092 - Porte : Joint sur dormant - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 C
Description ITGA	Colle polymère jaune / Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable + Matériau souple noir non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9780 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9780
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr093 - Cloison métalliques : Isolant entre panneaux - Batiment T Rez-de-chaussee - T011 A
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau fibreux beige en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières + Matériau fibreux beige en faible quantité non séparable	MOLP + META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9781 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9781
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr094 - Sol: Colle de carrelage - RDC BT - Escalier T2
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9782 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9782
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr095 - Sol : Colle et joint de carrelage - Batiment T R+1 - T111 A
Description ITGA	Carrelage / Colle beige en vrac hétérogène / Peinture / Joint cassant beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle beige en vrac hétérogène non séparable + Peinture non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9783 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9783
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr096 - Mur : Colle des plinthes carrelage - Batiment T R+1 - T111 A
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9784 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9784
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr097 - Mur : Colle de faïence - Batiment T R+1 - T111 A
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise en vrac	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9785 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9785
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr098 - Cloison : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre - Batiment T R+1 - T111 B
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9786 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDIM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9786
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr099 - Faux plafond : Dalles - Batiment T R+1 - T111 A
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9787 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9787
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr100 - Suspente : Projection plâtre fibre - Batiment T R+1 - T111 A
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9788 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9788
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr101 - Conduit de chauffage : Manchon en passage de dalle - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Peinture / Matériau compact noir / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact noir non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)
► Revêtement cassant gris + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9789 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9789
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr102 - Bande jaune peripherique au sol : Ragréage et peinture jaune - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Peinture / Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9790 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9790
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr103 - Sol : Couvre joint et colle entre dalle de sol et bande jaune peripherique - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Dalle dure cassante jaune en faible quantité (1) / Colle polymère jaune en faible quantité (1) / Matériau souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité (1)

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Dalle dure cassante jaune en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau souple noir non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LDA (2)

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9791 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9791
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr104 - Fenetre : Mastic vitrier int; - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Matériau compact noir / Matériau mou beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact noir non séparable + Matériau mou beige non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AHZ (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9792 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9792
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr105 - Baie fixe alu : Mastic vitrier allege vitree cote int. - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Matériau compact noir / Matériau mou beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact noir non séparable + Matériau mou beige non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AYK (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9793 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDIM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9793
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr106 - Baie fixe alu : Joint de pose interieur et mousse blanche - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Peinture / Mousse blanche / Matériau mou marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Mousse blanche non séparable + Matériau mou marron non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9794 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9794
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr107 - Linteau : Mastic entre beton blanc et beton lave - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Mousse blanche / Matériau compact blanc en faible quantité en vrac / Matériau mou marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Mousse blanche non séparable + Matériau compact blanc en faible quantité en vrac non séparable + Matériau mou marron non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9795 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9795
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr108 - Plafond : Flocage - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9796 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9796
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr109 - Sol : Dalle de sol marron moiree, colle et ragréage - Batiment T R+1 - Degagement T100 A
Description ITGA	Dalle dure cassante marron / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante marron	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AHZ
► Colle bitumineuse noire + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	MOLP le 23/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : YCD (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9797 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9797
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr110 - Mastic sur couvre joint du Joint de dilatation - Batiment T R+1 - Degagement T100 B
Description ITGA	Matériau mou noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau mou noir	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9798 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9798
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr111 - Fenetre alu : Mastic vitrier - Batiment T R+1 - Degagement T100 A
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige / Bois massif

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AFE (1)
Bois massif	Non analysé			

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9799 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9799
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr112 - Cloison vitree: Joint vitrier - Batiment T R+1 - T129
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 23/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9800 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9800
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr113 - Cloison : Panneaux - Batiment T R+1 - T129
Description ITGA	Papier peint beige / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Papier peint beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9801 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9801
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr114 - Cloison : Joint noir entre pilier et cloison - Batiment T R+1 - T129
Description ITGA	Colle polymère incolore / Mousse noire

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Colle polymère incolore non séparable + Mousse noire non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9802 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9802
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr115 - Mur sur cage d'escalier : Ragréage sur béton - Batiment T R+1 - Degagement T100 A
Description ITGA	Matériau compact gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9803 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9803
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr116 - Mur : Colle et moquette murale - Batiment T R+1 - Degagement T100 A
Description ITGA	Colle polymère jaune / Toile fibreuse marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable + Toile fibreuse marron	MOLP + META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9804 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9804
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr117 - Fenetre alu : Panneau d'allege - Batiment T R+1 - T125
Description ITGA	Peinture / Bois aggloméré

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9805 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11024
Echantillon ITGA : IT112505-9805
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr118 - Baie fixe : Mastic de pose - R+1 BT - Escalier T2
Description ITGA	Mousse marron avec poussières / Matériau blanc en faible quantité / Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Mousse marron avec poussières + Matériau blanc en faible quantité non séparable (2) + Matériau souple noir	META (B) le 23/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9806 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11025
Echantillon ITGA : IT112505-9806
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr119 - Bande peripherique marron : Ragréage et peinture sur beton - R+1 BT - Escalier T2
Description ITGA	Peintures multiples / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9807 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11025
Echantillon ITGA : IT112505-9807
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr120 - Baie fixe : Mastic vitrier - R+1 BT - Escalier T2
Description ITGA	Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LYA (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9808 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11025
Echantillon ITGA : IT112505-9808
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr121 - Sol : Nez de marche et colle - R+1 BT - Escalier T2
Description ITGA	Matériau souple noir / Colle polymère incolore avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LDA
▶ Colle polymère incolore avec poussières	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LDA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9809 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11025
Echantillon ITGA : IT112505-9809
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr122 - Baie fixe porte acces terrasse : Mastic vitrier - R+2 BT - Escalier T2
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MVS (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9810 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11025
Echantillon ITGA : IT112505-9810
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr123 - Porte acces terrasse marron : Mastic vitrier - R+2 BT - Escalier T2
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MVS (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9811 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11025
Echantillon ITGA : IT112505-9811
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr124 - Porte acces terrasse Mastic de pose et joint blanc - R+2 BT - Escalier T2
Description ITGA	Polystyrène / Matériau mou marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Polystyrène	Non analysé			
▶ Matériau mou marron	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LDA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9812 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11025
Echantillon ITGA : IT112505-9812
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_20_1731_5249
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr125 - Contre marche : Colle carrelage - R+2 BT - Escalier T2
Description ITGA	Peinture / Colle beige / Matériau gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LYA (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9739 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9739
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr126 - Allege : Ragréage peint sur beton - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture en vrac / Ragréage gris en vrac / Matériau blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MVS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9740 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9740
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr127 - Mur : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LYA (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9741 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9741
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr128 - Fenetre alu : Mastic de pose interieur - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau mou gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture en faible quantité non séparable + Matériau mou gris non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LDA (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9742 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9742
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr129 - Baie fixe alu : Mastic vitrier - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AYK (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9743 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9743
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr130 - Fenetre alu marron : Mastic vitrier - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste(s) : AYK / TIS (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9744 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9744
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr131 - Linteau : Ragréage peint sur béton - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture / Ragréage gris / Matériau blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AYK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9745 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9745
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr132 - Sous face poutre : Mastic - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Matériau gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau gris	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : ILM

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9746 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9746
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr133 - Petite fenetre alu marron : Mastic vitrier - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture / Matériau gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : ILM (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9747 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9747
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr134 - Doublage en plenum ; Panneaux type fibralith - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Bois en lamelles avec liant

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Bois en lamelles avec liant	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TIS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9748 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9748
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr135 - Plafond : Ragréage peint sur béton - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau beige en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ILM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9749 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9749
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr136 - Sol : Nez de marche et colle - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Matériau souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple marron	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LDA
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ILM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9750 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9750
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr137 - Sol : Dalle de sol rouge, colle et ragréage - Batiment T R+1 - T102
Description ITGA	Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante rouge	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LDA
► Colle bitumineuse noire + Ragréage gris en vrac non séparable	MOLP le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : YCD (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9751 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9751
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr138 - Baie fixe alu: Mastic de pose - Batiment T R+1 - T102
Description ITGA	Matériau mou marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau mou marron	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LDA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9752 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9752
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr139 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie haute - Batiment T R+1 - T102
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MVS (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9753 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9753
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr140 - Baie fixe alu : Mastic vitrier partie alège - Batiment T R+1 - T102
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MVS (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9754 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9754
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr141 - Fenetre alu marron et porte : Mastic vitrier - Batiment T R+1 - T102
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières / Matériau gris en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple incolore avec poussières non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LDA (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-9755 EN DATE DU 26/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11056
Echantillon ITGA : IT112505-9755
Reçu au laboratoire le : 22/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1153_3638
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr142 - Baie fixe alu : Joint compriband - Batiment T R+1 - T102
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Mousse jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable (2) + Mousse jaune avec poussières	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHZ (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14113 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14113
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr143 - Sol : Beton - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14115 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14115
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr144 - Mur : Ragréage sur béton - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris	META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14117 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14117
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr145 - Plafond : Ragréage sur béton - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris	META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14119 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14119
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr146 - Mur : enduit ciment sur moellons creux - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit compact gris	META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14121 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14121
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr147 - Conduit de ventilation carre : Mastic entre elements - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Matériau mou gris avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : WPM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14122 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14122
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr148 - Conduit : Calorifuge - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium et poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium et poussières non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14123 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14123
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr149 - Conduite de chauffage : Peinture noire - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Peinture bitumineuse en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture bitumineuse en vrac	MOLP + META (B) le 03/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKJ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14124 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14124
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr150 - Joint plat predecoupe pour brides - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14125 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14125
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr151 - Joint plat predecoupe pour brides - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières / Matériau marron et noir en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières + Matériau marron et noir en vrac avec poussières non séparable	MOLP le 03/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : HMH (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14126 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14126
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr152 - Joint plat predecoupe pour brides (pompes 1 et 2) - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige en vrac	MOLP le 03/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : GYB (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14127 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14127
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr153 - Conduit : Filasse - Sous-sol BT - T902
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : VGD

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14128 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14128
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr154 - conduit : Peinture noire - Sous-sol BT - Vide sanitaire
Description ITGA	Peinture bitumineuse / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture bitumineuse non séparable + Matériau gris en vrac	MOLP + META (B) le 03/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKJ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14129 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14129
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr155 - Plafond : Ragréage sur béton - Sous-sol BT - Vide sanitaire
Description ITGA	Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris en vrac	META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14130 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14130
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr156 - Mur : Ragréage sur béton - Sous-sol BT - Vide sanitaire
Description ITGA	Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris en vrac	META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14131 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14131
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr157 - Joint plat predecoupe pour brides - Sous-sol BT - Vide sanitaire
Description ITGA	Peinture / Matériau beige en vrac avec fibres

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : VGD (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112505-14132 EN DATE DU 04/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-11486
Echantillon ITGA : IT112505-14132
Reçu au laboratoire le : 28/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_05_21_1706_4928
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr158 - Conduite bleue : Peinture - Sous-sol BT - Vide sanitaire
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 04/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6896 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6896
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen001 - Joint pousse tpe compriband entre huisserie et seuil beton - RDC - Patio 1
Description ITGA	Peinture / Mousse marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Mousse marron	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1)	Chrysotile	Analyste : DVH (2)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6897 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6897
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen002 - Garniture de friction sur fenetres basculantes - RDC - Patio 1
Description ITGA	Matériau souple incolore avec poussières / Matériau métallique / Matériau fibreux gris en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFR
Matériau métallique	Non analysé			
▶ Matériau fibreux gris en faible quantité	MOLP le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : RAO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6898 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6898
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen003 - Porte alu marron : Isolant laine minerale avec papier kraft - RDC - Patio 1
Description ITGA	Matériau fibreux vert / Carton

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux vert	MOLP + META (A) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR
Carton	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6899 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6899
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen004 - Joint rond dans huisserie - T022 - Parties exterieures
Description ITGA	Mousse grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Mousse grise	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AGQ

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6900 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6900
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen005 - Mastic entre ossature et bavette (T022) - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau souple noir avec couche bitumineuse et poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LNM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6901 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6901
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen006 - Revêtement de sol, colle et ragreage present sous huisserie (T022) - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau souple noir / Dalle dure cassante rose / Colle bitumineuse noire

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AFR
▶ Dalle dure cassante rose	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AFR
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MOE

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6902 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6902
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen007 - Calle de pose huisserie alu (T022) - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau compact rouge

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact rouge	META (A) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MDK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6903 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6903
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen008 - Fenetre alu : Joint de pose exterieur (R+1 DGT) - Parties exterieures
Description ITGA	Mousse grise / Matériau mou marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Mousse grise	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN
► Matériau mou marron	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZEN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6904 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6904
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen009 - Joint mousse entre huisserie et beton (R+1 DGT) - Parties exterieures
Description ITGA	Mousse marron hétérogène avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Mousse marron hétérogène avec poussières	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6905 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6905
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen010 - Mastic de pose extérieur et mousse banche entre huisserie et beton lave (T119) - Parties extérieures
Description ITGA	Matériau mou marron / Mousse orange

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau mou marron	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH
▶ Mousse orange	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6906 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6906
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen011 - Porte acces balcon : Joint mousse au sol et mastic gris (T119) - Parties exterieures
Description ITGA	Mousse marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Mousse marron	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6907 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6907
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen012 - Fenetre basculante : Masitc de pose exterieur (T130) - Parties exterieures
Description ITGA	Peinture / Matériau mou marron / Mousse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Matériau mou marron	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : AGQ (3)
▶ Mousse blanche	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 10	Présence de fibres d'amiante (1)	Chrysotile	Analyste : AFR

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6908 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6908
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen013 - Garniture de friction sur fenetres basculantes (T130) - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau compact noir / Matériau métallique

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact noir	META (A) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AFR
Matériau métallique	Non analysé			

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6909 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6909
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen014 - Petite fenetre basculante : mastic de pose exterieur et joint mousse - Parties exterieures
Description ITGA	Matériau mou marron / Mousse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau mou marron	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZEN
▶ Mousse blanche	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6910 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6910
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen015 - Petite venetre basculante : Jont mousse blanc entre huiserie et beton (T130) - Parties exterieures
Description ITGA	Mousse blanche / Colle polymère

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Mousse blanche + Colle polymère non séparable	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ZEN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6911 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6911
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen016 - Revêtement bitumineux type paxalu (T130) - Parties exterieures
Description ITGA	Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe

Rapport du :
19/06/2025



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52.99
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112506-6912 EN DATE DU 18/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-12501
Echantillon ITGA : IT112506-6912
Reçu au laboratoire le : 13/06/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10308_2025_06_12_1145_3291
Dossier client	2025-10308 - ENTPE - Batiment T 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Fen017 - Sous face poutre : Mastic - Batiment T R+1 - T130
Description ITGA	Matériau mou gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH
Matériau mou gris	META (B) le 18/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AFR

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Amandine ROSTAING Cheffe d'équipe



7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de

Rapport du :
19/06/2025



l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



7.4 - Annexe - Autres documents

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC


HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux**

Numéro de dossier : 2025-10309
Date du repérage : 17/04/2025
Date d'édition : 28 avril 2025

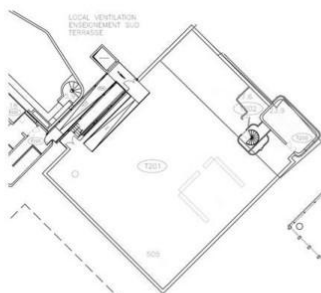

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Version du dossier :

Révision	Date	Objet
Version initiale	28/04/2025	Établissement d'un Rapport Amiante Avant Travaux

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 2 / 72

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin Code postal, ville : 69518 VAULX EN VELIN (France)
Périmètre de repérage :	 Bibliothèque située au niveau 2 et pièce T130 situé au niveau 1
Fonction principale du bâtiment :	 Enseignements supérieur/Recherche
Date de construction :	 < 1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... ENTPE Adresse : 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... ENTPE - Monsieur RAGOT Stéphane Adresse : 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	NEBOUX Annie	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX	Obtention : 30/06/2022 Échéance : 29/06/2029 N° de certification : 2764168
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	NEBOUX Yves	Opérateur de repérage	DEKRA Certification 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX	Obtention : 02/07/2020 Échéance : 01/07/2027 N° de certification : DTI2947
Raison sociale de l'entreprise : CDiM SAS (Numéro SIRET : 504 357 203 00042) Adresse : 122 av. du Vercors, 38600 FONTAINE Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Numéro de police et date de validité : 10272640004 / 01/07/2025				

Le rapport de repérage	
Date d'émission du rapport de repérage : 28/04/2025, remis au propriétaire le 28/04/2025	
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses	
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 72 pages	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.4b Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.5 Le périmètre de repérage effectif
 - 3.2.6 Les limites du cadre de la mission
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2,

Il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :



- ZPSO016 - Conduit de ventilation : Mastic marron toilé (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO023 - Poutre : Mastic sur joint de dilatation (Niveau 1 - T130)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :



- ZPSO001 - Sol : Moquette orange et colle (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO001 - Sol : Moquette orange et colle (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO001 - Sol : Moquette orange et colle (Niveau 2 - Palier)
- ZPSO001 - Sol : Moquette orange et colle et ragréage (Niveau 1 - T130)
- ZPSO002 - Sol : Chappe ciment (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO002 - Sol : Chappe ciment (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO002 - Sol : Chappe ciment (Niveau 2 - Palier)
- ZPSO003 - Sol : Moquette grise et colle (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO003 - Sol : Moquette grise et colle (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO004 - Mur : Revêtement mural, colle et ragréage (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO004 - Mur : Revêtement mural, colle et ragréage (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO004 - Mur : Revêtement mural, colle et ragréage (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO005 - Mur : Enduit ciment peint sur béton (Niveau 1 - Cage d'escalier)
- ZPSO006 - Soubassement : Moquette murale et colle (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO006 - Soubassement : Moquette murale et colle (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO007 - Mur sur ext. : Panneaux type fibralith et colle (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO007 - Mur sur ext. : Panneaux type Fibralith et colle (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO008 - Trumeau : Béton (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO008 - Trumeau : Béton (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO009 - Mastic marron entre trumeau et poutre (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO009 - Mastic marron entre trumeau et poutre (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO010 - Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO010 - Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO011 - Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO011 - Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO012 - Plafond : Joue en staff et enduit (Niveau 2 - Bibliothèque)

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE





- ZPSO013 - Plafond : Enduit sur suspentes du faux-plafond (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO014 - Faux-plafond : Panneaux 60X60 (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO015 - Plafond : Béton (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO017 - Monte livre : Peinture intérieure (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO018 - Monte livre : Plaques anti vibratile (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO019 - Monte livre : Mousse isolante collée (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO020 - Monte livre : Peinture jaune sur poulie (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO021 - Cloison : Enduit plâtre peint sur briques (Niveau 1 - T130)
- ZPSO022 - Poutre : Béton (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO022 - Poutre : Béton (Niveau 1 - T130)
- ZPSO024 - Monte livre : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre (Niveau 1 - T130)
- ZPSO025 - Cloison : Enduit plâtre peint sur briques (Niveau 1 - T130)
- ZPSO026 - Plafond : Enduit plâtre peint sur béton (Niveau 1 - T130)
- ZPSO027 - Mur cannelé : Ragréage sur béton (Niveau 2 - Bibliothèque)
- ZPSO027 - Mur cannelé : Ragréage sur béton (Niveau 2 - Bureau T202)
- ZPSO027 - Mur cannelé : Ragréage sur béton (Niveau 1 - T130)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Niveau 2 - Bibliothèque	Cable électrique et SSI	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive et non consigné
Niveau 1 - T130	Cable électrique et SSI	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive et non consigné

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... ITGA

Adresse : 11 rue Pascal, Europarc du Chêne 69500 BRON

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5909

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - Plafonds et faux plafonds	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - Planchers et planchers techniques	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 7 / 72

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
9 - Fondations et soubassements	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voies
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Descriptif des travaux :

Dépose de la cloison amovible
Création d'une cloison toute hauteur
Dépose du monte livre

Descriptif des pièces visitées

Niveau 2 - Bibliothèque
Niveau 2 - Bureau T202

Niveau 2 - Palier
Niveau 1 - Cage escalier
Niveau 1 - T130

Localisation	Description
Néant	-

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

**Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux**

Rapport du :
28/04/2025



Page 8 / 72

3.2.6 Les limites du cadre de la mission

La recherche de MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de composants (avec prélèvements d'échantillons), selon une stratégie d'échantillonnage respectant les prescriptions de la norme NF X46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ou sa dissimulation par d'autres matériaux.

Ainsi le contenu du rapport a été établi et limité d'après les quantités et les objectifs tels que définis lors de la commande définitive des prestations à réaliser.

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques. Ils sont implantés d'après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. Les conclusions de ce présent rapport ne sont valables uniquement au droit des prélèvements et sondages. La société CDiM SAS ne peut pas exclure des conditions différentes en d'autres points.

Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : Zone présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages telles que définies par la norme NF X46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation/ travaux.

Ce risque de mise en évidence tardive de MPCA s'applique également pour les réseaux enterrés.

Dans ce contexte, ce présent rapport ne saurait être définitif avant la réalisation totale des travaux ou fin de la démolition (comprenant l'intégralité des fondations et VRD).

Toutes découvertes de nouveaux matériaux non sondés ou prélevés dans ce présent rapport devront nous être communiquées. Afin de lever le doute, ces nouveaux matériaux devront faire l'objet de prélèvements et analyses par la société CDiM SAS qui aboutiront à un rapport complémentaire.

En aucun cas, les incidences financières résultant de la découverte de ces matériaux ne sauront être imputées à la société CDiM SAS.

Par ailleurs, l'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amiante.

L'intervention de CDiM SAS ne prend pas en compte dans le présent repérage cet effet de pollution éventuelle.

De plus, la mission de repérage ne couvre pas les cas où les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction sont ou restent inaccessibles. Dans ce cas, la société CDiM SAS pourra préconiser des investigations complémentaires ou approfondies qui devront faire l'objet d'un avenant au contrat.

Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l'objet d'un autre repérage des MPCA au titre d'un contrat différent.

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et/ou des objectifs définis lors de la commande et des locaux concernés décrits dans le présent rapport.

La société CDiM SAS ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes découlant de travaux issus de décisions ou interprétations erronées de ce présent rapport.

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 03/04/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 17/04/2025

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : MR RAGOT Stéphane

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la Norme NF X 46-020 d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site			X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantification
Bibliothèque	<u>Localisation</u> : Niveau 2 - Bibliothèque <u>Echantillons</u> : Pr-016 <u>Description</u> : Conduit de ventilation : Mastic marron toilé	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	20 Ml env.
T130	<u>Localisation</u> : Niveau 1 - T130 <u>Echantillons</u> : Pr-023 <u>Description</u> : Poutre : Mastic sur joint de dilatation	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2 M³ env.

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



5.2 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO004 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit de ragréage, débouillage, lissage + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Description : Mur : Revêtement mural, colle et ragréage.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO004 Description : Mur : Revêtement mural, colle et ragréage Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-004	Pr-004	Idem photo : Pr-004
Bureau T202	2	Identifiant : ZPSO004 Description : Mur : Revêtement mural, colle et ragréage Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bureau T202 : Mur	Pr-004	
	3	Identifiant : ZPSO004 Description : Mur : Revêtement mural, colle et ragréage Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-004	Pr-004	Idem photo : Pr-004
ZPSO005 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Description : Mur : Enduit ciment peint sur béton.					
Niveau : Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier	1	Identifiant : ZPSO005 Description : Mur : Enduit ciment peint sur béton Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - Cage d'escalier : Mur	Pr-005	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



ZPSO006 : Partie à inspecter : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Description : Soubassement : Moquette murale et colle.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO006 <u>Description</u> : Soubassement : Moquette murale et colle <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-006	Pr-006	Idem photo : Pr-006
Bureau T202	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO006 <u>Description</u> : Soubassement : Moquette murale et colle <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bureau T202 : Mur sur ext.	Pr-006	
ZPSO007 : Partie à inspecter : Couche1: Isolant + Couche2: Plot de colle fixant les cloisons au mur Description : Mur sur ext. : Panneaux type fibralith et colle.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO007 <u>Description</u> : Mur sur ext. : Panneaux type fibralith et colle <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-007	Pr-007	Idem photo : Pr-007
Bureau T202	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO007 <u>Description</u> : Mur sur ext. : Panneaux type fibralith et colle <u>Zone</u> : Mur sur ext. <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bureau T202 : Mur sur ext.	Pr-007	
ZPSO008 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Description : Trumeau : Béton.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Trumeau : Béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-008	
Bureau T202	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO008 <u>Description</u> : Trumeau : Béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-008	Pr-008	Idem photo : Pr-008

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



ZPSO009 : Partie à inspecter : Mastic Description : Mastic marron entre trumeau et poutre.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO009 Description : Mastic marron entre trumeau et poutre Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque : Mur sur ext.	Pr-009	
Bureau T202	2	Identifiant : ZPSO009 Description : Mastic marron entre trumeau et poutre Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-009	Pr-009	Idem photo : Pr-009
ZPSO010 : Partie à inspecter : Mastic Description : Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO010 Description : Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque : Mur sur ext.	Pr-010	
Bureau T202	2	Identifiant : ZPSO010 Description : Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette Zone : Mur sur ext. Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-010	Pr-010	Idem photo : Pr-010
ZPSO011 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Description : Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO011 Description : Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque : Cloison	Pr-011	
Bureau T202	2	Identifiant : ZPSO011 Description : Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural Zone : Cloison Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-011	Pr-011	Idem photo : Pr-011

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





ZPSO021 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Description : Cloison :Enduit plâtre peint sur briques.					
Niveau : Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	<u>Identifiant</u> :ZPSO021 <u>Description</u> :Cloison :Enduit plâtre peint sur briques <u>Zone</u> : Cloison <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130 : Cloison	Pr-021	
ZPSO024 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Description : Monte livre : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre.					
Niveau : Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	<u>Identifiant</u> :ZPSO024 <u>Description</u> :Monte livre : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130	Pr-024	
ZPSO025 : Partie à inspecter : Couche1: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Description : Cloison : Enduit plâtre peint sur briques.					
Niveau : Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	<u>Identifiant</u> :ZPSO025 <u>Description</u> :Cloison : Enduit plâtre peint sur briques <u>Zone</u> : Cloison <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130 : Cloison	Pr-025	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



ZPSO027 : Partie à inspecter : Enduit de ragréage, débullage, lissage Description : Mur cannelé : Ragréage sur béton.					
Niveau : Niveau 2, Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO027 Description : Mur cannelé : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-027	Pr-027	Idem photo : Pr-027
Bureau T202	2	Identifiant : ZPSO027 Description : Mur cannelé : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-027	Pr-027	Idem photo : Pr-027
T130	3	Identifiant : ZPSO027 Description : Mur cannelé : Ragréage sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130	Pr-027	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO012 : Partie à inspecter : Joue Description : Plafond : Joue en staff et enduit.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO012 Description : Plafond : Joue en staff et enduit Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-012	
ZPSO013 : Partie à inspecter : Protection en plâtre Description : Plafond : Enduit sur suspentes du faux-plafond.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO013 Description : Plafond : Enduit sur suspentes du faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-013	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ZPSO014 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques Description : Faux-plafond : Panneaux 60X60.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO014 Description : Faux-plafond : Panneaux 60X60 Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque : Plafond	Pr-014	
ZPSO015 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Description : Plafond : Béton.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO015 Description : Plafond : Béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-015	
ZPSO022 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Description : Poutre : Béton.					
Niveau : Niveau 2, Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO022 Description : Poutre : Béton Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-022	Pr-022	Idem photo : Pr-022
T130	2	Identifiant : ZPSO022 Description : Poutre : Béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130	Pr-022	
ZPSO023 : Partie à inspecter : Joint (coupe-feu, de dilatation, de structure) Description : Poutre : Mastic sur joint de dilatation.					
Niveau : Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO023 Description : Poutre : Mastic sur joint de dilatation Résultat : Présence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130	Pr-023	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ZPSO026 : Partie à inspecter : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) Description : Plafond : Enduit plâtre peint sur béton.					
Niveau : Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
T130	1	Identifiant : ZPSO026 Description : Plafond : Enduit plâtre peint sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130	Pr-026	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle moquette avec entre couche noire + Couche2: Colle non bitumineuse Description : Sol : Moquette orange et colle., Partie à inspecter : Couche1: Dalle moquette avec entre couche noire + Couche2: Colle non bitumineuse Description : Sol : Moquette orange et colle, Sol : Moquette orange et colle et ragréage.					
Niveau : Niveau 2, Niveau 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Moquette orange et colle Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-001, Pr-020, Pr-020-1	Pr-001; Pr-020-1	Idem photo : Pr-001; Pr-020-1
Bureau T202	2	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Moquette orange et colle Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bureau T202 : Sol	Pr-001	
Palier	3	Identifiant : ZPSO001 Description : Sol : Moquette orange et colle Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-001, Pr-020, Pr-020-1	Pr-001; Pr-020-1	Idem photo : Pr-001; Pr-020-1

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





T130	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO001 <u>Description</u> : Sol : Moquette orange et colle et ragréage <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 1 - T130 : Sol	Pr-020-1	
ZPSO002 : Partie à inspecter : Sol coulé à base ciment (terrazolth...) Description : Sol : Chappe ciment.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Chappe ciment <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-002	Pr-002	Idem photo : Pr-002
Bureau T202	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Chappe ciment <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bureau T202	Pr-002	
Pallier	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO002 <u>Description</u> : Sol : Chappe ciment <u>Zone</u> : Sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-002	Pr-002	Idem photo : Pr-002

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE





ZPSO003 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle moquette avec entre couche noire + Couche2: Colle non bitumineuse Description : Sol : Moquette grise et colle.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO003 Description : Sol : Moquette grise et colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Pr-003	Pr-003	Idem photo : Pr-003
Bureau T202	2	Identifiant : ZPSO003 Description : Sol : Moquette grise et colle Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bureau T202	Pr-003	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO016 : Partie à inspecter : Joint entre éléments Description : Conduit de ventilation : Mastic marron toilé.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO016 Description : Conduit de ventilation : Mastic marron toilé Résultat : Présence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-016	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

ZPSO017 : Partie à inspecter : Peinture Description : Monte livre : Peinture intérieure.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO017 Description : Monte livre : Peinture intérieure Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-017	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 20 / 72

ZPSO018 : Partie à inspecter : Isolant Description : Monte livre :Plaques antivibratile.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO018 Description : Monte livre :Plaques antivibratile Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-018	
ZPSO019 : Partie à inspecter : Isolant Description : Monte livre : Mousse isolante collée.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO019 Description : Monte livre : Mousse isolante collée Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-019	
ZPSO020 : Partie à inspecter : Peinture Description : Monte livre : Peinture jaune sur poulie.					
Niveau : Niveau 2					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bibliothèque	1	Identifiant : ZPSO020 Description : Monte livre : Peinture jaune sur poulie Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau 2 - Bibliothèque	Pr-020	

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 21 / 72

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX et par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11

Fait à FONTAINE, le 28/04/2025

Par : NEBOUX Yves NEBOUX Annie

Cachet de l'entreprise



CDiM SAS
2 rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
mail: cdim@cdim-expertises.fr
Tel: 04 82 54 01 10
RCS 504 357 203

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2025-10309

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





7.1 - Annexe - Schéma de repérage

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025




Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de
travaux



Page 24 / 72

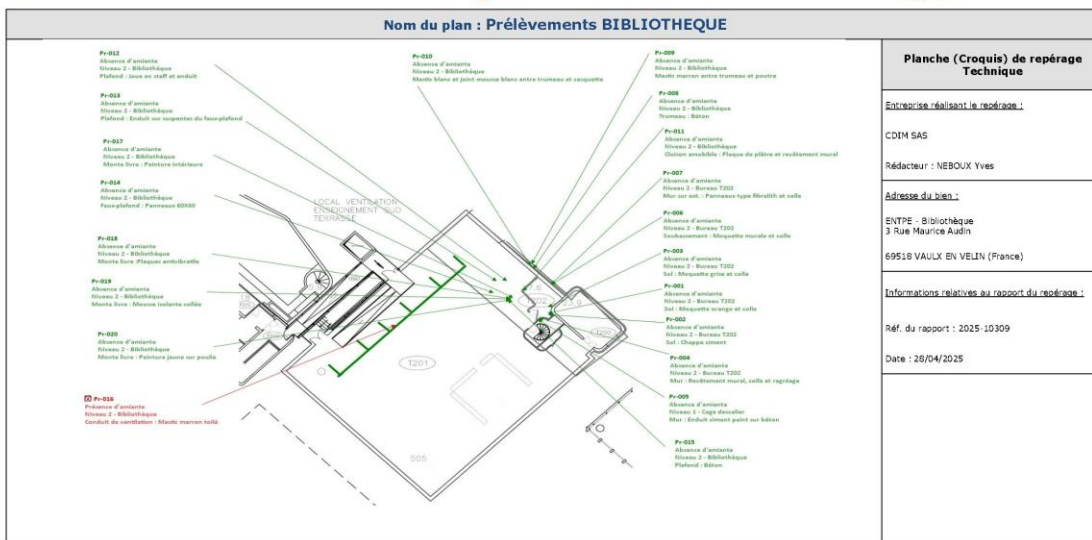

ISERE
38000 FONTAINE
MASE
RHÔNE-ALPES

RHÔNE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

CDIM SAS – Siège social 122 av. du Vercors 38000 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :
HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

CDIM SAS – Siège social 122 av. du Vercors 38000 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHÔNE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025




Dossier n°
2025-10309
Rapport du :
28/04/2025

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de
travaux



Page 25 / 72

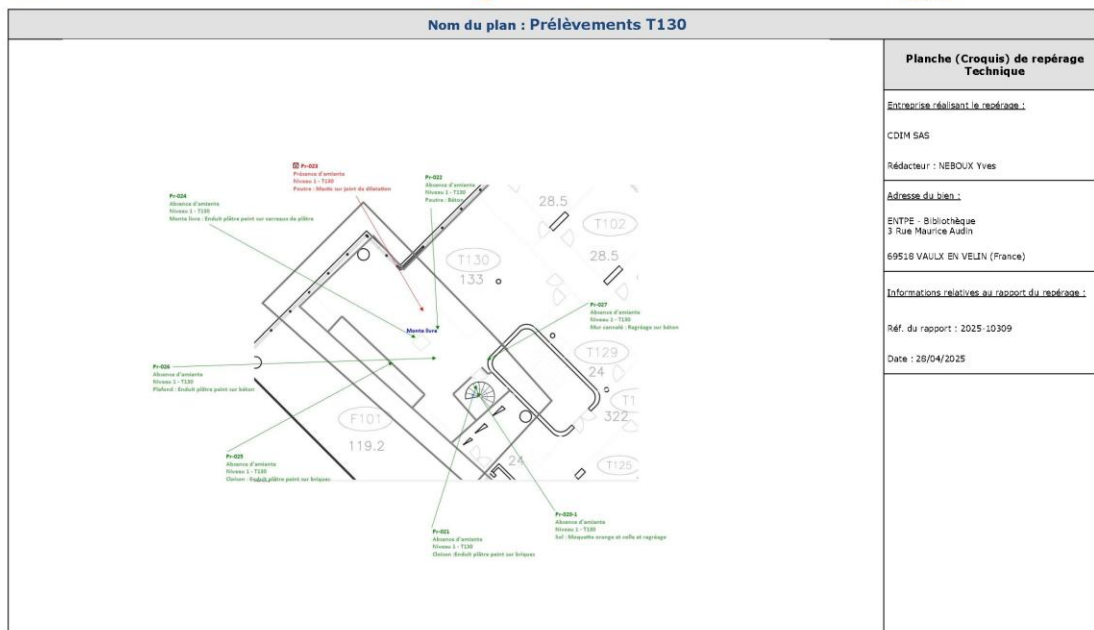

ISERE
38000 FONTAINE
MASE
RHÔNE-ALPES

RHÔNE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

CDIM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :
HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

CDIM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHÔNE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025




Dossier n°
2025-10309
Rapport du :
28/04/2025

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de
travaux



Page 26 / 72

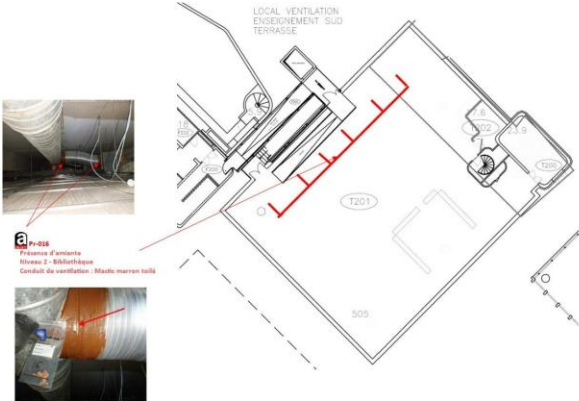Nom du plan : Matériaux Amianté Bibliothèque	
	Planche (Croquis) de repérage Technique
	Entreprise réalisant le repérage : CDiM SAS Rédacteur : NEBOUX Yves
	Adresse du bien : ENTPE : Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN (France)
	Informations relatives au rapport de repérage : Réf. du rapport : 2025-10309 Date : 28/04/2025

ISERE
38600 FONTAINE
MASE
RHÔNE-ALPES

RHÔNE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :
HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHÔNE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025




Dossier n°
2025-10309
Rapport du :
28/04/2025

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de
travaux



Page 27 / 72

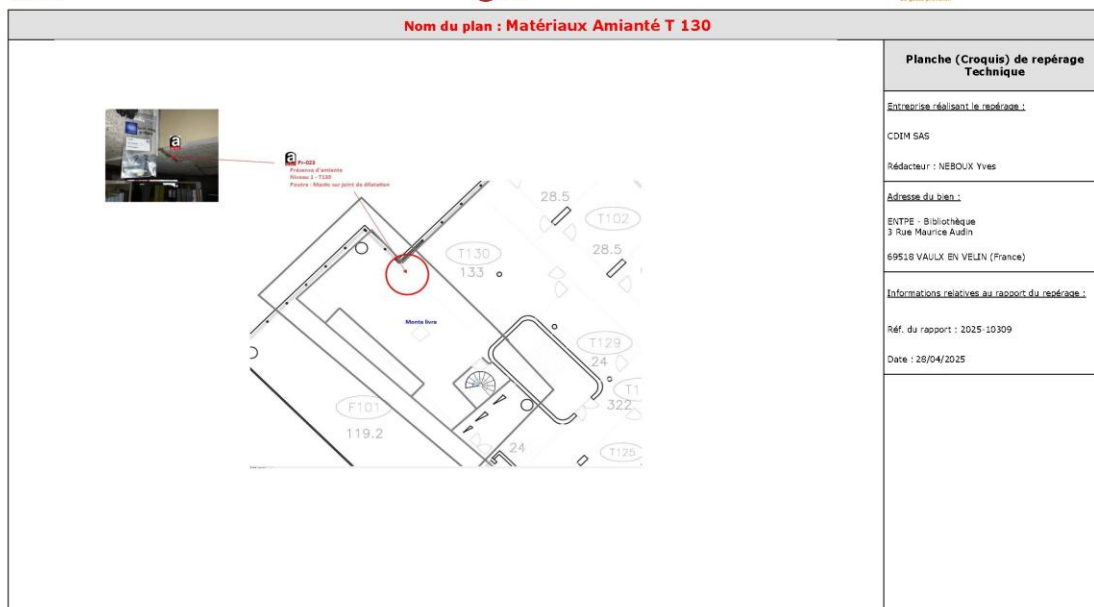

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :
HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO001-Pr-001	Niveau 2 - Bureau T202	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle moquette avec entre couche noire + Couche2: Colle non bitumineuse	Sol : Moquette orange et colle Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202, Niveau 2 - Palier, Niveau 1 - T130 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Moquette orange et colle Réf. laboratoire: IT022504-21614 Commentaires Laboratoire: Couche 1: ([Met] Moquette orange ([Met] Moquette orange) Couche 2: ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO002-Pr-002	Niveau 2 - Bureau T202	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol : Chappe ciment Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202, Niveau 2 - Palier Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Chappe ciment Réf. laboratoire: IT022504-21615 Commentaires Laboratoire: ([Met] Matériau compact gris hétérogène ([Met] Matériau compact gris hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO003-Pr-003	Niveau 2 - Bureau T202	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle moquette avec entre couche noire + Couche2: Colle non bitumineuse	Sol : Moquette grise et colle Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Moquette grise et colle Réf. laboratoire: IT022504-21616 Commentaires Laboratoire: Couche 1: ([Met] Moquette grise ([Met] Moquette grise) Couche 2: ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO004-Pr-004	Niveau 2 - Bureau T202	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit de ragréage, débullage, lissage + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Mur : Revêtement mural, colle et ragréage Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Revêtement mural, colle et ragréage Réf. laboratoire: IT022504-21617 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Moquette rouge ([Met] Moquette rouge) Couche 2: [Met] Colle polymère jaune non séparable - couche blanche non séparable - ragréage gris non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + couche blanche non séparable + ragréage gris non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO005-Pr-005	Niveau 1 - Cage d'escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillétées, ...)	Mur : Enduit ciment peint sur béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur : Enduit ciment peint sur béton Réf. laboratoire: IT022504-21618 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - enduit gris en vrac ([Met] Peinture non séparable + enduit gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO006-Pr-006	Niveau 2 - Bureau T202	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Soubassement : Moquette murale et colle Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Soubassement : Moquette murale et colle Réf. laboratoire: IT022504-21619 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Moquette rouge ([Met] Moquette rouge) Couche 2: [Met] Colle polymère jaune ([Met] Colle polymère jaune) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO007-Pr-007	Niveau 2 - Bureau T202	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Couche1: Isolant + Couche2: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Mur sur ext. : Panneaux type fibrilith et colle Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur sur ext. : Panneaux type fibrilith et colle Réf. laboratoire: IT022504-21620 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - bois en lamelles avec liant ([Met] Peinture non séparable + bois en lamelles avec liant) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE





Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO008-Pr-008	Niveau 2 - Bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Trumeau : Béton Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Trumeau : Béton Réf. laboratoire: IT022504-21621 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau compact blanc hétérogène ([Met] Peinture non séparable + matériau compact blanc hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO009-Pr-009	Niveau 2 - Bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic	Mastic marron entre trumeau et poutre Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mastic marron entre trumeau et poutre Réf. laboratoire: IT022504-21622 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau mou noir ([Met] Peinture non séparable + matériau mou noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO010-Pr-010	Niveau 2 - Bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic	Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette Réf. laboratoire: IT022504-21623 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau mou blanc avec couche en mousse et poussières ([Met] Peinture non séparable + matériau mou blanc avec couche en mousse et poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO011-Pr-011	Niveau 2 - Bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural Réf. laboratoire: IT022504-21624 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau plâtreux blanc non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable ([Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE





Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO012-Pr-012	Niveau 2 - Bibliothèque	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Joue	Plafond : Joue en staff et enduit Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Joue en staff et enduit Réf. laboratoire: IT022504-21625 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO013-Pr-013	Niveau 2 - Bibliothèque	4 - Plafonds et faux plafonds - Suspentes et contrevents	Protection en plâtre	Plafond : Enduit sur suspentes du faux-plafond Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Enduit sur suspentes du faux-plafond Réf. laboratoire: IT022504-21626 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc avec couche en toile ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en toile) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO014-Pr-014	Niveau 2 - Bibliothèque	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Faux-plafond : Panneaux 60X60 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Faux-plafond : Panneaux 60X60 Réf. laboratoire: IT022504-21627 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit blanc non séparable matériau fibreux beige avec poussières ([Met] Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO015-Pr-015	Niveau 2 - Bibliothèque	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Plafond : Béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Béton Réf. laboratoire: IT022504-21628 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable matériau compact gris ([Met] Peinture non séparable + matériau compact gris) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO016-Pr-016	Niveau 2 - Bibliothèque	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Conduit de ventilation : Mastic marron toilé Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit de ventilation : Mastic marron toilé Réf. laboratoire: IT022504-21629 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau mou marron avec couche en toile et poussières ([Met] Matériau mou marron avec couche en toile et poussières) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 32 / 72

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO017-Pr-017	Niveau 2 - Bibliothèque	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Matériels en machinerie	Peinture	Monte livre : Peinture intérieure Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Monte livre : Peinture intérieure Réf. laboratoire: IT022504-21630 Commentaires Laboratoire: [Met] Peintures multiples en vrac ([Met] Peintures multiples en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO018-Pr-018	Niveau 2 - Bibliothèque	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements	Isolant	Monte livre :Plaques antivibratile Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Monte livre :Plaques antivibratile Réf. laboratoire: IT022504-21631 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau bitumineux noir ([Met] Matériau bitumineux noir) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO019-Pr-019	Niveau 2 - Bibliothèque	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements	Isolant	Monte livre : Mousse isolante collée Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Monte livre : Mousse isolante collée Réf. laboratoire: IT022504-21632 Commentaires Laboratoire: [Met] Mousse jaune colle polymère jaune non séparable ([Met] Mousse jaune + colle polymère jaune non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO020-Pr-020	Niveau 2 - Bibliothèque	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements	Peinture	Monte livre : Peinture jaune sur poulie Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Monte livre : Peinture jaune sur poulie Réf. laboratoire: IT022504-21633 Commentaires Laboratoire: [Met] Peintures multiples en vrac ([Met] Peintures multiples en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO001-Pr-020-1	Niveau 1 - T130	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle moquette avec entre couche noire + Couche2: Colle non bitumineuse	Sol : Moquette orange et colle et ragréage Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202, Niveau 2 - Pailier, Niveau 1 - T130 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sol : Moquette orange et colle et ragréage Réf. laboratoire: IT022504-21634 Commentaires Laboratoire: Couche 1: [Met] Moquette orange ([Met] Moquette orange) Couche 2: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris ([Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris) Analyse à réaliser: 1 couche	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO021-Pr-021	Niveau 1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Cloison : Enduit plâtre peint sur briques Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Enduit plâtre peint sur briques Réf. laboratoire: IT022504-21635 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - enduit plâtreux blanc en vrac ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO022-Pr-022	Niveau 1 - T130	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Poutre : Béton Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 1 - T130 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Poutre : Béton Réf. laboratoire: IT022504-21636 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact gris hétérogène ([Met] Matériau compact gris hétérogène) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO023-Pr-023	Niveau 1 - T130	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Joint (coupe-feu, de dilatation, de structure)	Poutre : Mastic sur joint de dilatation Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Poutre : Mastic sur joint de dilatation Réf. laboratoire: IT022504-21637 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau souple incolore avec poussières non séparable - matériau mou gris avec couche souple non séparable ([Met] Colle polymère jaune non séparable + matériau souple incolore avec poussières non séparable + matériau mou gris avec couche souple non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO024-Pr-024	Niveau 1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Monte livre : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Monte livre : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre Réf. laboratoire: IT022504-21638 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable - enduit plâtreux blanc en vrac ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO025-Pr-025	Niveau 1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Cloison : Enduit plâtre peint sur briques Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Cloison : Enduit plâtre peint sur briques Réf. laboratoire: IT022504-21639 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac non séparable matériau compact rouge non séparable ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact rouge non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO026-Pr-026	Niveau 1 - T130	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Plafond : Enduit plâtre peint sur béton Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Plafond : Enduit plâtre peint sur béton Réf. laboratoire: IT022504-21640 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac non séparable matériau gris en vrac non séparable ([Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO027-Pr-027	Niveau 1 - T130	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, débulage, lissage	Mur cannelé : Ragréage sur béton Matériau présent dans les pièces: Niveau 2 - Bibliothèque, Niveau 2 - Bureau T202, Niveau 1 - T130 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Mur cannelé : Ragréage sur béton Réf. laboratoire: IT022504-21641 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact gris en vrac ([Met] Matériau compact gris en vrac) Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

**Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux**

Rapport du :
28/04/2025



Page 35 / 72

Copie des rapports d'essais :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21614 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21614
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-001 - Sol : Moquette orange et colle - Niveau 2 - Bureau T202
Description ITGA	Moquette orange / Colle polymère jaune / Ragrée gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Moquette orange	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHV
Colle polymère jaune non séparable + Ragrée gris	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KLR (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21615 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21615
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Ref. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-002 - Sol : Chappe ciment - Niveau 2 - Bureau T202
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FJM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21616 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21616
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-003 - Sol : Moquette grise et colle - Niveau 2 - Bureau T202
Description ITGA	Moquette grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHV
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHV (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21617 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21617
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-004 - Mur : Revêtement mural, colle et ragréage - Niveau 2 - Bureau T202
Description ITGA	Moquette rouge / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette rouge	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SHE
Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KLR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21618 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21618
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier cliant	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-005 - Mur : Enduit ciment peint sur béton - Niveau 1 - Cage d'escalier
Description ITGA	Peinture / Enduit gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SHE (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21619 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21619
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-006 - Soubassement : Moquette murale et colle - Niveau 2 - Bureau T202
Description ITGA	Moquette rouge / Colle polymère jaune

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette rouge	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB
Colle polymère jaune	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21620 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21620
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-007 - Mur sur ext. : Panneaux type fibrilith et colle - Niveau 2 - Bureau T202
Description ITGA	Peinture / Bois en lamelles avec liant

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Bois en lamelles avec liant	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amlante non détecté (1)	---	Analyste : SHE (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21621 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21621
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-008 - Trumeau : Beton / Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peinture / Matériau compact blanc hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 44 / 72



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21622 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21622
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-009 - Mastic marron entre trumeau et poutre - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peinture / Matériau mou noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau mou noir	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21623 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21623
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliotheque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-010 - Mastic blanc et joint mousse blanc entre trumeau et casquette - Niveau 2 - Bibliotheque
Description ITGA	Peinture / Matériau mou blanc avec couche en mousse et poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau mou blanc avec couche en mousse et poussières	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SGR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21624 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21624
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-011 - Cloison amovible : Plaque de plâtre et revêtement mural - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par D. (2) Analyse : TJB (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21625 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21625
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-012 - Plafond : Joue en staff et enduit - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21626 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21626
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-013 - Plafond : Enduit sur suspentes du faux-plafond - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en toile

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en toile	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21627 EN DATE DU 25/04/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21627
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-014 - Faux-plafond : Panneaux 60X60 - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SGR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21628 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21628
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-015 - Plafond : Beton - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SHE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21629 EN DATE DU 25/04/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21629
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-016 - Conduit de ventilation : Mastic marron toile - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Matériau mou marron avec couche en toile et poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau mou marron avec couche en toile et poussières	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : KLR

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21630 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21630
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-017 - Monte livre : Peinture intérieure - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SHE (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHÔNE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21631 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21631
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-018 - Monte livre : Plaques antivibratile - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HNT

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21632 EN DATE DU 25/04/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21632
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-019 - Monte livre : Mousse isolante collée - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Mousse jaune / Colle polymère jaune

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Mousse jaune + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : AHN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21633 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21633
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-020 - Monte livre : Peinture jaune sur poulie - Niveau 2 - Bibliothèque
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21634 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21634
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-020-1 - Sol : Moquette orange et colle et ragréage - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Moquette orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette orange	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AHV
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KLR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21635 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21635
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-021 - Cloison : Enduit plâtre peint sur briques - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21636 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21636
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-022 - Poutre - Béton - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TJB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21637 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21637
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-023 - Poutre : Mastic sur joint de dilatation - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Colle polymère jaune / Matériau souple incolore avec poussières / Matériau mou gris avec couche souple

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable + Matériau souple incolore avec poussières non séparable + Matériau mou gris avec couche souple non séparable	META (B) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : HNT (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21638 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21638
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-024 - Monte livre : Enduit plâtre peint sur carreaux de plâtre - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
*Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyse : TJB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21639 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NÉBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21639
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-025 - Cloison : Enduit plâtre peint sur briques - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact rouge

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FJM (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21640 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21640
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-026 - Plafond : Enduit plâtre peint sur béton - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : FJM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022504-21641 EN DATE DU 25/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

CDiM - AGENCE DE BRON
Annie NEBOUX
2 Rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1125-8771
Echantillon ITGA : IT022504-21641
Reçu au laboratoire le : 18/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025-10309_2025_04_17_1310_3093
Dossier client	2025-10309 - ENTPE - Bibliothèque 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN France
Echantillon	Pr-027 - Mur cannelé : Ragréage sur béton - Niveau 1 - T130
Description ITGA	Matériau compact gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Matériau compact gris en vrac	META (A) le 25/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyse : TJB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

CDiM SAS - Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 - cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres, ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE





7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussièrisme dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrisme au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrisme mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrisme ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrisme mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrisme ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrisme inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrisme ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrisme dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrisme dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »,** lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »,** qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 66 / 72

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 67 / 72

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoissièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59

Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 68 / 72

de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.since.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 69 / 72

7.6 - Annexe - Autres documents

Votre Assurance
► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10272640004
Client n° 0641460620

AXA France IARD, atteste que : SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

Est titulaire d'un contrat d'assurance N°10272640004 ayant pris effet le 01/04/2024.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incomber du fait de
l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION
DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU
DOSSIER TECHNIQUE,

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION Y COMPRIS SUR TERRAINS ET ROCHES
AMIANTIFERES
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET
ENROBES,

PLOMB :
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE
(VRILLETES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES
TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479
du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/

CDIM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux

Rapport du :
28/04/2025



Page 70 / 72

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES
IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE
LA REGLEMENTATION THERMIQUE
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION.
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU
TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU
LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN
PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS
DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS ET RECHERCHE DE METAUX LOURDS
PRELEVEMENTS D'AIRS ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE (SOUS TRAITEES)
BUILDING INFORMATION MODELING : PRISE DE MESURES, RELEVES DE COTES ET REALISATION DE PLANS
SUR BATIMENTS EXISTANTS SANS INTERPRETATION DE DONNEES NI PRECONISATION
GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES DIAGNOSTICS
OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB (EXTERNALISATION DES DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT OU
BAT IN BOX)

AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A
L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE
L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle
s'exerce à concurrence de 1.500.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se
réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2024 au 01/07/2025 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances
ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 26/06/2024.
LA COMPAGNIE PAR DELEGATION

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS : 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



38600 FONTAINE

69500 BRON

73370 LE BOURGET DU LAC

74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004

Rapport du :
19/06/2025



Dossier n°
2025-10309

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Page 71 / 72

Rapport du :
28/04/2025



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Yves NEBOUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2947 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	11/06/2020	10/06/2027
- Diagnostic amiante sans mention	02/07/2020	01/07/2027
- Diagnostic amiante avec mention	02/07/2020	01/07/2027
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	02/09/2015	01/09/2020

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L 271-4 et suivants, R 271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Validé le 24 novembre 2020 lors d'un audit de surveillance des compétences des personnes physiques qui exercent la qualification professionnelle de diagnosticqueur immobilier. Le présent certificat est délivré sous réserve que les compétences des personnes physiques qui exercent la qualification professionnelle de diagnosticqueur immobilier soient maintenues et mises à jour conformément aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L 271-4 et suivants, R 271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 01/07/2020

Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide

Seuls la version originale du certificat, avec bande argentée à gauche, fait foi

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande – F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr

CDIM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022



386 JOURNAL OF DOCUMENTATION

NOTES

LEAH E. RYAN, PH.D.

(3) 440 018 510-44



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Dossier n°
2025-10309

Rapport du :
28/04/2025

Rapport de Mission de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Annie NEBOUX

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/08/2022	29/08/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/08/2022	29/08/2029
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/08/2022	02/08/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/08/2022	02/08/2029

Date : 29/06/2022
Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 14350757

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 8 cours du Triangle 92837 Paris-la-Defense CEDEX

BUREAU VERITAS

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et points de contact
sur www.cofrac.fr

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004
Modèle de rapport version 22/07/2022

CDiM SAS – Siège social : 122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE



Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



Votre Assurance

► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

COURTIER

VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

Vos références :

Contrat n° 10272640004
Client n° 0641460620

AXA France IARD, atteste que : SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

Est titulaire d'un contrat d'assurance N°10272640004 ayant pris effet le 01/04/2024.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incombent du fait de
l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION
DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU
DOSSIER TECHNIQUE,**

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION Y COMPRIS SUR TERRAINS ET ROCHES
AMIANTIFERES
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET
ENROBES.

PLOMB :
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE
(VRILLETES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).**

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES
TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479
du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/

10053620190710

4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004



AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS

DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS ET RECHERCHE DE METAUX LOURDS

PRELEVEMENTS D'AIRS ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE (SOUS TRAITEES)

BUILDING INFORMATION MODELING : PRISE DE MESURES, RELEVES DE COTES ET REALISATION DE PLANS SUR BATIMENTS EXISTANTS SANS INTERPRETATION DE DONNEES NI PRECONISATION

GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB (EXTERNALISATION DES DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT OU BAT IN BOX)

AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 1.500.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2024 au 01/07/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 26/06/2024.
LA COMPAGNIE PAR DELEGATION

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS : 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

4 agences en Rhône Alpes :

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Rapport du :
19/06/2025



CERTIFICAT
DE COMPETENCES

**Diagnosticqueur immobilier
certifié**

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Yves NEBOUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2947 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	11/06/2020	10/06/2027
- Diagnostic amiante sans mention	02/07/2020	01/07/2027
- Diagnostic amiante avec mention	02/07/2020	01/07/2027
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	02/09/2015	01/09/2020

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant dans des postes de diagnostic d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics de plomb dans les immeubles d'habitation et les autres établissements de certification modifiés par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 novembre 2010 relatif aux compétences des personnes physiques opérant en matière de diagnostic de plomb ; Arrêté du 10 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ; Arrêté du 10 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de plus en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 10 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de plus en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.

Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 01/07/2020





Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide

Seule la version originale du certificat, avec bande argentée à gauche, fait foi

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande – F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr

CDiM SAS – Siège social :122 av. du Vercors 38600 FONTAINE
4 agences en Rhône Alpes :

ISERE
38600 FONTAINE

RHONE
69500 BRON

SAVOIE
73370 LE BOURGET DU LAC

HAUTE SAVOIE
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 82 54 01 10 – cdim@cdim-expertises.fr - N°SIREN : 504 357 203 00042/59
Compagnie d'assurance : AXA n°10272640004





BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Madame Annie NEBOUX

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	03/08/2017	02/08/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	30/06/2017	29/06/2022
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/11/2017	28/11/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	27/11/2018	26/11/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	03/08/2017	02/08/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	03/08/2017	02/08/2022

Date : 12/11/2018 Numéro de certificat : 2764168
Jacques MATILLON - Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances/réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

RECYCLÉ
Papier fait à partir de matériaux recyclés
FSC® C124913

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

autre document n'a été fourni ou n'est disponible

Aucun