



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE NORD

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER431343-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 13/02/2024
Référence mandataire : SSM DU NORD

DÉSIGNATION DU BIEN

SSM DU NORD
771 BOULEVARD AMBROISE
CROIZAT
59287 GUESNAIN

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287
GUESNAIN

Référence client : SSM DU NORD

Désignation : SSM DU NORD

Date de construction : En 2023

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : PIZZUTI VIVIEN

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 13/02/2024

Numéro attestation : CPDI5118

Délivré le : 29/10/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 23/02/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 23/02/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)
Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)
Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Bâtiment tertiaire - Vol 10 (Pièce 6)
Bâtiment tertiaire - Vol 11 (Pièce 7)	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)
Bâtiment tertiaire - Vol 15 (Pièce 5)	Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)
Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)
Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 20 (Rangement 1)
Bâtiment tertiaire - Vol 21 (Pièce 9)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)
Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)	Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)
Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)

Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)

Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)

Façades et toiture - Vol 31 (Toiture)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection complète intérieure.
Remplacement des menuiseries extérieures.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Réfection complète intérieure d'une partie du bâtiment tertiaire
sauf sous sol et combles.
Remplacement des menuiseries extérieures d'une partie du
bâtiment tertiaire.
Le plan délimite la zone concernée par les travaux.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les
matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou
faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie
d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le
donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou
produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)	
Parois verticales intérieures et enduits	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)	

Plafond et faux-plafonds	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)
Revêtement de mur	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)
Revêtement de sol	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)
Conduits, canalisations et équipements	Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)
Façades	Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1) - Vol 29 (Façade 2) - Vol 30 (Façade 3)
Toiture et étanchéité	Façades et toiture	Vol 31 (Toiture)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (W.c 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002ER431343 n°19
Vol 29 (Façade 2)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	002ER431343 n°82

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 24 (SAS)	Joint à lèvres	Impossible d'ouvrir la porte		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

L'ensemble de l'installation électrique ne peut être sondé sans réception d'un PV de consignation.

Le présent rapport de repérage fait état de la présence et de la localisation de MPCA au jour des investigations menées par les opérateurs.

- Les réseaux de fluides sous pression ne peuvent être sondés sans réception d'un PV de consignation.
- Les conduites noyées ou enterrées ne peuvent être contrôlées.

Les dalles et murs n'ont pas fait l'objet d'investigations sur la totalité de leur épaisseur.

Des investigations complémentaires devront être menées si, pendant les travaux, des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts.

- Aucuns coffrages ne peuvent être ouverts sans sondages destructifs.
- Aucunes gaines ne peuvent être ouvertes sans sondages destructifs.

Le volume situé entre le plafond et la toiture n'est pas visitable, faute d'accès.

- Le plénum ne peut être investigué, faute de trappe d'accès.
- Le faux-plafond devra être déposé pour que nous puissions continuer nos investigations.

Les volumes situés sous les sanitaires n'ont pu être investigués, faute de trappes d'accès.

- Les coffres de volets ne peuvent être diagnostiqués sans sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 31 (Toiture)	tole	acier	S387	Réalisation d'un sondage		S387 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	P78	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°78 - 1	002ER 43134 3 n°78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 43134 3 n°78 - 1	002ER 43134 3 n°78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 43134 3 n°78 - 1	002ER 43134 3 n°78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 43134 3 n°78 - 1	002ER 43134 3 n°78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2) - Vol 30 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	S191 - S192 - S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 43134 3 n°78 - 1	002ER 43134 3 n°78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P79	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°79 - 1	002ER 43134 3 n°79	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Ciment	P80	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°80 - 1	002ER 43134 3 n°80	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1)	Linteau	Ciment	P81	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°81 - 1	002ER 43134 3 n°81	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°82 - 1	002ER 43134 3 n°82	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Linteau	Ciment	P83	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°83 - 1	002ER 43134 3 n°83	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°84 - 1	002ER431343 n°84	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P85	Réalisation d'un prélèvement	Volet	002ER431343 n°85 - 1	002ER431343 n°85	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Ciment	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°86 - 1	002ER431343 n°86	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Ciment	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER431343 n°86 - 1	002ER431343 n°86	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Linteau	Ciment	P87	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°87 - 1	002ER 43134 3 n°87	Peintures multiples non séparable + matériau beige + matériau blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Linteau	Ciment	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 43134 3 n°87 - 1	002ER 43134 3 n°87	Peintures multiples non séparable + matériau beige + matériau blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P88	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°88 - 1	002ER 43134 3 n°88	Peintures multiples non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER 43134 3 n°88 - 1	002ER 43134 3 n°88	Peintures multiples non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Ciment	P89	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°89 - 1	002ER 43134 3 n°89	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Ciment	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 43134 3 n°89 - 1	002ER 43134 3 n°89	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Ciment	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 43134 3 n°89 - 1	002ER 43134 3 n°89	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Ciment	P89 - S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 43134 3 n°89 - 1	002ER 43134 3 n°89	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Linteau	Ciment	P90	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°90 - 1	002ER 43134 3 n°90	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Linteau	Ciment	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 43134 3 n°90 - 1	002ER 43134 3 n°90	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Linteau	Ciment	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 43134 3 n°90 - 1	002ER 43134 3 n°90	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Linteau	Ciment	P90 - S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 43134 3 n°90 - 1	002ER 43134 3 n°90	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°91 - 1	002ER 43134 3 n°91	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 43134 3 n°91 - 1	002ER 43134 3 n°91	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 43134 3 n°91 - 1	002ER 43134 3 n°91	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P91 - S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 43134 3 n°91 - 1	002ER 43134 3 n°91	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°92 - 1	002ER 43134 3 n°92 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°92 - 1	002ER 43134 3 n°92 Phase 2	Peintures multiples non séparable + matériau blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P93	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°93 - 1	002ER 43134 3 n°93	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P94	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°94 - 1	002ER 43134 3 n°94	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Joint vitrier	P95	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°95 - 1	002ER 43134 3 n°95	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1)	Menuiseries	Joint compriband	S383	Réalisation d'un sondage		S383 - 2				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Joint compriband	S384	Réalisation d'un sondage		S384 - 2				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Joint compriband	S385	Réalisation d'un sondage		S385 - 2				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Joint compriband	S385	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S385		S385 - 2				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Joint compriband	S386	Réalisation d'un sondage		S386 - 2				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°1 - 1	002ER431343 n°1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER431343 n°1 - 1	002ER431343 n°1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER431343 n°1 - 1	002ER431343 n°1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 5 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER431343 n°1 - 1	002ER431343 n°1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	002ER431343 n°2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S195 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER	002ER	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S196 -			43134	43134			
				S197 -			3 n°2 -	3 n°2			
				S198 -			1				
				S199 -							
				S200 -							
				S201 -							
				S202 -							
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°13	3 n°13			
							- 1				
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER	002ER	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°13	3 n°13			
							- 1				
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER	002ER	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°13	3 n°13			
							- 1				
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER	002ER	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°13	3 n°13			
							- 1				
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER	002ER	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°13	3 n°13			
							- 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	002ER 43134 3 n°13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	002ER 43134 3 n°13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	002ER 43134 3 n°13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°14 - 1	002ER 43134 3 n°14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	002ER 43134 3 n°14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	002ER 43134 3 n°14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	002ER 43134 3 n°14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3) - Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S247 - S248 - S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	002ER 43134 3 n°14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°15 - 1	002ER 43134 3 n°15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	002ER 43134 3 n°15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	002ER 43134 3 n°15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	002ER 43134 3 n°15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	002ER 43134 3 n°15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 7 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S250 - S251 - S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	002ER 43134 3 n°15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°24 - 1	002ER431343 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER431343 n°24 - 1	002ER431343 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER431343 n°24 - 1	002ER431343 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER431343 n°24 - 1	002ER431343 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER431343 n°24 - 1	002ER431343 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	002ER 43134 3 n°24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 1 (Pièce 1) - Vol 24 (SAS)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S279 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER	002ER	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S280 -			43134	43134			
				S281 -			3 n°24	3 n°24			
				S282 -			- 1				
				S283 -							
				S284 -							
				S285 -							
				S286 -							
				S287 -							
				S288 -							
				S289 -							
				S290 -							
				S291 -							
				S292 -							
				S293 -							
				S294 -							
				S295							
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER431343 n°25 - 1	002ER431343 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER431343 n°25 - 1	002ER431343 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER431343 n°25 - 1	002ER431343 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER431343 n°25 - 1	002ER431343 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER431343 n°25 - 1	002ER431343 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER431343 n°25 - 1	002ER431343 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER431343 n°25 - 1	002ER431343 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	002ER 43134 3 n°25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Cloisons	Enduits plâtre	S296 -	Sondage et		002ER	002ER	Matériau	Négatif	Négatif
	- Vol 21 (Pièce 9) - Vol 16	légères ou préfabriquées		S297 -	extension de		43134	43134	plâtreux blanc		sur analyse
	(Pièce 8) - Vol 1 (Pièce 1) -			S298 -	la ZPSO du		3 n°25	3 n°25			
	Vol 15 (Pièce 5) - Vol 20			S299 -	prélèvement		- 1				
	(Rangement 1) - Vol 14			S300 -	P25						
	(Pièce 4) - Vol 19 (Local 1) -			S301 -							
	Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Pièce 2) -			S302 -							
	Vol 7 (W.c 4)			S303 -							
				S304 -							
				S305 -							
				S306 -							
				S307 -							
				S308 -							
				S309 -							
				S310 -							
				S311							
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°26 - 1	002ER 43134 3 n°26	Matériau beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°27 - 1	002ER 43134 3 n°27	Peinture non séparable + matériau compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	P32	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°32 - 1	002ER 43134 3 n°32	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S327 - S328 - S329 - S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	002ER 43134 3 n°41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°42 - 1	002ER 43134 3 n°42	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S117	Réalisation d'un sondage		S117 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°64 - 1	002ER431343 n°64	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux rose hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de scellement	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°65 - 1	002ER431343 n°65	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°70 - 1	002ER431343 n°70	Peintures multiples avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Menuiseries	Mastic vitrier	P77	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°77 - 1	002ER431343 n°77	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Menuiseries	Joint à lèvre	I1			I1 - 1				Impossible d'ouvrir la porte

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°4 - 1	002ER431343 n°4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER431343 n°4 - 1	002ER431343 n°4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER431343 n°4 - 1	002ER431343 n°4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER431343 n°4 - 1	002ER431343 n°4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER431343 n°4 - 1	002ER431343 n°4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 2 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S204 - S205 - S206 - S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER431343 n°4 - 1	002ER431343 n°4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°20 - 1	002ER 43134 3 n°20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	002ER 43134 3 n°20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	002ER 43134 3 n°20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	002ER 43134 3 n°20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	002ER 43134 3 n°20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	002ER 43134 3 n°20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	002ER 43134 3 n°20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2) -	Plafonds	Enduits plâtre	S257 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER	002ER	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 5 (W.c 3) -			S258 -			43134	43134			
	Vol 7 (W.c 4) -			S259 -			3 n°20	3 n°20			
	Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol			S260 -			- 1				
	26 (Salle d'eau 2) - Vol			S261 -							
	22 (Pièce 10)			S262							
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER 43134 3 n°21 - 1	002ER 43134 3 n°21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER 43134 3 n°21 - 1	002ER 43134 3 n°21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER 43134 3 n°21 - 1	002ER 43134 3 n°21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER 43134 3 n°21 - 1	002ER 43134 3 n°21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S263 - S264 - S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Beige	002ER 43134 3 n°21 - 1	002ER 43134 3 n°21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P28	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 5 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	002ER 43134 3 n°28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Plafonds	Panneaux vissés	S28	Réalisation d'un sondage		S28 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Bois
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 10 (Pièce 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	002ER 43134 3 n°43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°48 - 1	002ER 43134 3 n°48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	002ER 43134 3 n°48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	002ER 43134 3 n°48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	002ER 43134 3 n°48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	002ER 43134 3 n°48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 25 (Local 2) - Vol 18 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S364 - S365 - S366 - S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	002ER 43134 3 n°48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°63 - 1	002ER 43134 3 n°63	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Plafonds	Enduits plâtre	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 43134 3 n°63 - 1	002ER 43134 3 n°63	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P67	Réalisation d'un prélèvement	Plaques posées sur l'isolant	002ER 43134 3 n°67 - 1	002ER 43134 3 n°67	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Plafonds	Isolant	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°68 - 1	002ER 43134 3 n°68	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°7 - 1	002ER431343 n°7 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER431343 n°7 - 1	002ER431343 n°7 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°7 - 1	002ER431343 n°7 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER431343 n°7 - 1	002ER431343 n°7 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°8 - 1	002ER431343 n°8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER431343 n°8 - 1	002ER431343 n°8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER431343 n°9 - 1	002ER431343 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	002ER 43134 3 n°9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1) -	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S212 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER	002ER	Matériau	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 3 (W.c 2) -			S213 -			43134	43134	compact gris		
	Vol 4			S214 -			3 n°9 -	3 n°9	en vrac		
	(Dégagement)			S215 -			1		hétérogène		
	- Vol 5 (W.c 3)			S216 -					non		
	- Vol 6 (Hall			S217 -					séparable +		
	d'entrée) - Vol			S218 -					matériau		
	7 (W.c 4) - Vol			S219 -					rose en vrac		
	8 (Pièce 2) -			S220 -							
	Vol 9 (Pièce 3)			S221 -							
	- Vol 14 (Pièce			S222 -							
	4) - Vol 15			S223 -							
	(Pièce 5) - Vol			S224 -							
	16 (Pièce 8) -			S225 -							
	Vol 21 (Pièce			S226 -							
	9) - Vol 22			S227 -							
	(Pièce 10) -			S228 -							
	Vol 23 (Hall 2)			S229 -							
	- Vol 25 (Local			S230 -							
	2) - Vol 24			S231 -							
	(SAS) - Vol 18			S232 -							
	(Salle			S233 -							
	d'attente) - Vol			S234 -							
	17 (Salle			S235 -							
	d'eau 1) - Vol			S236 -							
	11 (Pièce 7) -			S237							
	Vol 12										
	(Rangement										
	2) - Vol 10										
	(Pièce 6) - Vol										
	13 (Hall 1) -										
	Vol 20										
	(Rangement										
	1) - Vol 19										
	(Local 1) - Vol										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	27 (Salle d'eau 3) - Vol 26 (Salle d'eau 2)										
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°10 - 1	002ER 43134 3 n°10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	002ER 43134 3 n°10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	002ER 43134 3 n°10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	002ER 43134 3 n°10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S238 - S239 - S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	002ER 43134 3 n°10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	002ER 43134 3 n°22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S266 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER	002ER	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
	- Vol 9 (Pièce 3) - Vol 14			S267 -			43134	43134			
	(Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) -			S268 -			3 n°22	3 n°22			
	Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21			S269 -			- 1				
	(Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) -			S270 -							
	Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 20			S271 -							
	(Rangement 1) - Vol 19			S272 -							
	(Local 1)			S273 -							
				S274 -							
				S275 -							
				S276							
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°36 - 1	002ER 43134 3 n°36	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°37 - 1	002ER 43134 3 n°37 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°37 - 1	002ER431343 n°37 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°38 - 1	002ER431343 n°38 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage marron	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°38 - 1	002ER431343 n°38 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°44 - 1	002ER431343 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER431343 n°44 - 1	002ER431343 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER431343 n°44 - 1	002ER431343 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S341 - S342 - S343 - S344 - S345 - S346 - S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S341 - S342 - S343 - S344 - S345 - S346 - S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	002ER 43134 3 n°44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S348 - S349 - S350 - S351 - S352 - S353 - S354 - S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	002ER 43134 3 n°45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°50 - 1	002ER 43134 3 n°50 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°50 - 1	002ER 43134 3 n°50 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S368 - S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S368 - S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	002ER 43134 3 n°52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P53	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°53 - 1	002ER 43134 3 n°53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 43134 3 n°53 - 1	002ER 43134 3 n°53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 43134 3 n°53 - 1	002ER 43134 3 n°53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S370 - S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 43134 3 n°53 - 1	002ER 43134 3 n°53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°61 - 1	002ER 43134 3 n°61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	002ER 43134 3 n°61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	002ER 43134 3 n°61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	002ER 43134 3 n°61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	002ER 43134 3 n°61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1) - Vol 25 (Local 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S372 - S373 - S374 - S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	002ER 43134 3 n°61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°66 - 1	002ER 43134 3 n°66	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 43134 3 n°66 - 1	002ER 43134 3 n°66	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°69 - 1	002ER 43134 3 n°69 Phase 1	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°69 - 1	002ER431343 n°69 Phase 2	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P71	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°71 - 1	002ER431343 n°71	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°72 - 1	002ER431343 n°72	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélèvement	Sous-couche	002ER431343 n°73 - 1	002ER431343 n°73 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélèvement	Sous-couche	002ER431343 n°73 - 1	002ER431343 n°73 Phase 2	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°5 - 1	002ER431343 n°5	Colle grise + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER431343 n°5 - 1	002ER431343 n°5	Colle grise + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe ancienne	002ER431343 n°6 - 1	002ER431343 n°6	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plinthe ancienne	002ER431343 n°6 - 1	002ER431343 n°6	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°11 - 1	002ER 43134 3 n°11	Colle blanche + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°12 - 1	002ER 43134 3 n°12	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°16 - 1	002ER 43134 3 n°16	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°17 - 1	002ER 43134 3 n°17	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°18 - 1	002ER 43134 3 n°18	Colle grise + couche blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	002ER 43134 3 n°23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	002ER 43134 3 n°23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	002ER 43134 3 n°23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 19 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S277 - S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	002ER 43134 3 n°23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°29 - 1	002ER 43134 3 n°29	Peinture non séparable + colle grise non séparable + couche plâtreuse beige non séparable + matériau blanc non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°30 - 1	002ER 43134 3 n°30	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°33 - 1	002ER 43134 3 n°33	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°34 - 1	002ER 43134 3 n°34	Peinture non séparable + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°35 - 1	002ER 43134 3 n°35	Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de mur	Revêtement de plinthe	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°39 - 1	002ER 43134 3 n°39	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de mur	Colle de revêtement de plinthe	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°40 - 1	002ER 43134 3 n°40	Colle polymère jaune non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°46 - 1	002ER 43134 3 n°46	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	002ER 43134 3 n°47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°49 - 1	002ER 43134 3 n°49	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°51 - 1	002ER 43134 3 n°51	Colle grise + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°54 - 1	002ER 43134 3 n°54 Phase 2	Colle rose hétérogène + couche jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°54 - 1	002ER 43134 3 n°54 Phase 3	Joint cassant vert	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°55 - 1	002ER 43134 3 n°55	Matériau beige en vrac non séparable + matériau vert en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°59 - 1	002ER 43134 3 n°59	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse beige hétérogène non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°60 - 1	002ER 43134 3 n°60	Peinture non séparable + matériau vert	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S376 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER	002ER	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
				S377 -			43134	43134			
				S378 -			3 n°62	3 n°62			
				S379 -			- 1	Phase			
				S380				2			
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°62	3 n°62			
							- 1	Phase			
								3			
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER	002ER	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°62	3 n°62			
							- 1	Phase			
								3			
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER	002ER	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°62	3 n°62			
							- 1	Phase			
								3			
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER	002ER	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°62	3 n°62			
							- 1	Phase			
								3			
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER	002ER	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
							43134	43134			
							3 n°62	3 n°62			
							- 1	Phase			
								3			

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S376 - S377 - S378 - S379 - S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	002ER 43134 3 n°62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°74 - 1	002ER 43134 3 n°74	Colle beige + couche plâtreuse beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P75	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°75 - 1	002ER 43134 3 n°75	Peinture non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°19 - 1	002ER 43134 3 n°19	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°3 - 1	002ER 43134 3 n°3	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°31 - 1	002ER 43134 3 n°31	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°56 - 1	002ER 43134 3 n°56	Matériau souple beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P57	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°57 - 1	002ER 43134 3 n°57	Peinture non séparable + matériau souple beige avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Evier	Tampon bitumineux	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°58 - 1	002ER 43134 3 n°58	Matériau bitumineux noir avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°76 - 1	002ER 43134 3 n°76 Phase 1	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°76 - 1	002ER 43134 3 n°76 Phase 2	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Bâtiment tertiaire							
002ER43134 3 n°19	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 3 (W.c 2)	,99 m		,06 m²	


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Bâtiment tertiaire	Bâtiment tertiaire - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment tertiaire	Bâtiment tertiaire - MPCA Toutes catégories confondues
	Bâtiment tertiaire	Bâtiment tertiaire - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façades et toiture	Façades et toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façades et toiture	Façades et toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Façades et toiture	Façades et toiture - MPCA Façades

Légende




Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dune impossibilité technique



Localisation dun sondage négatif

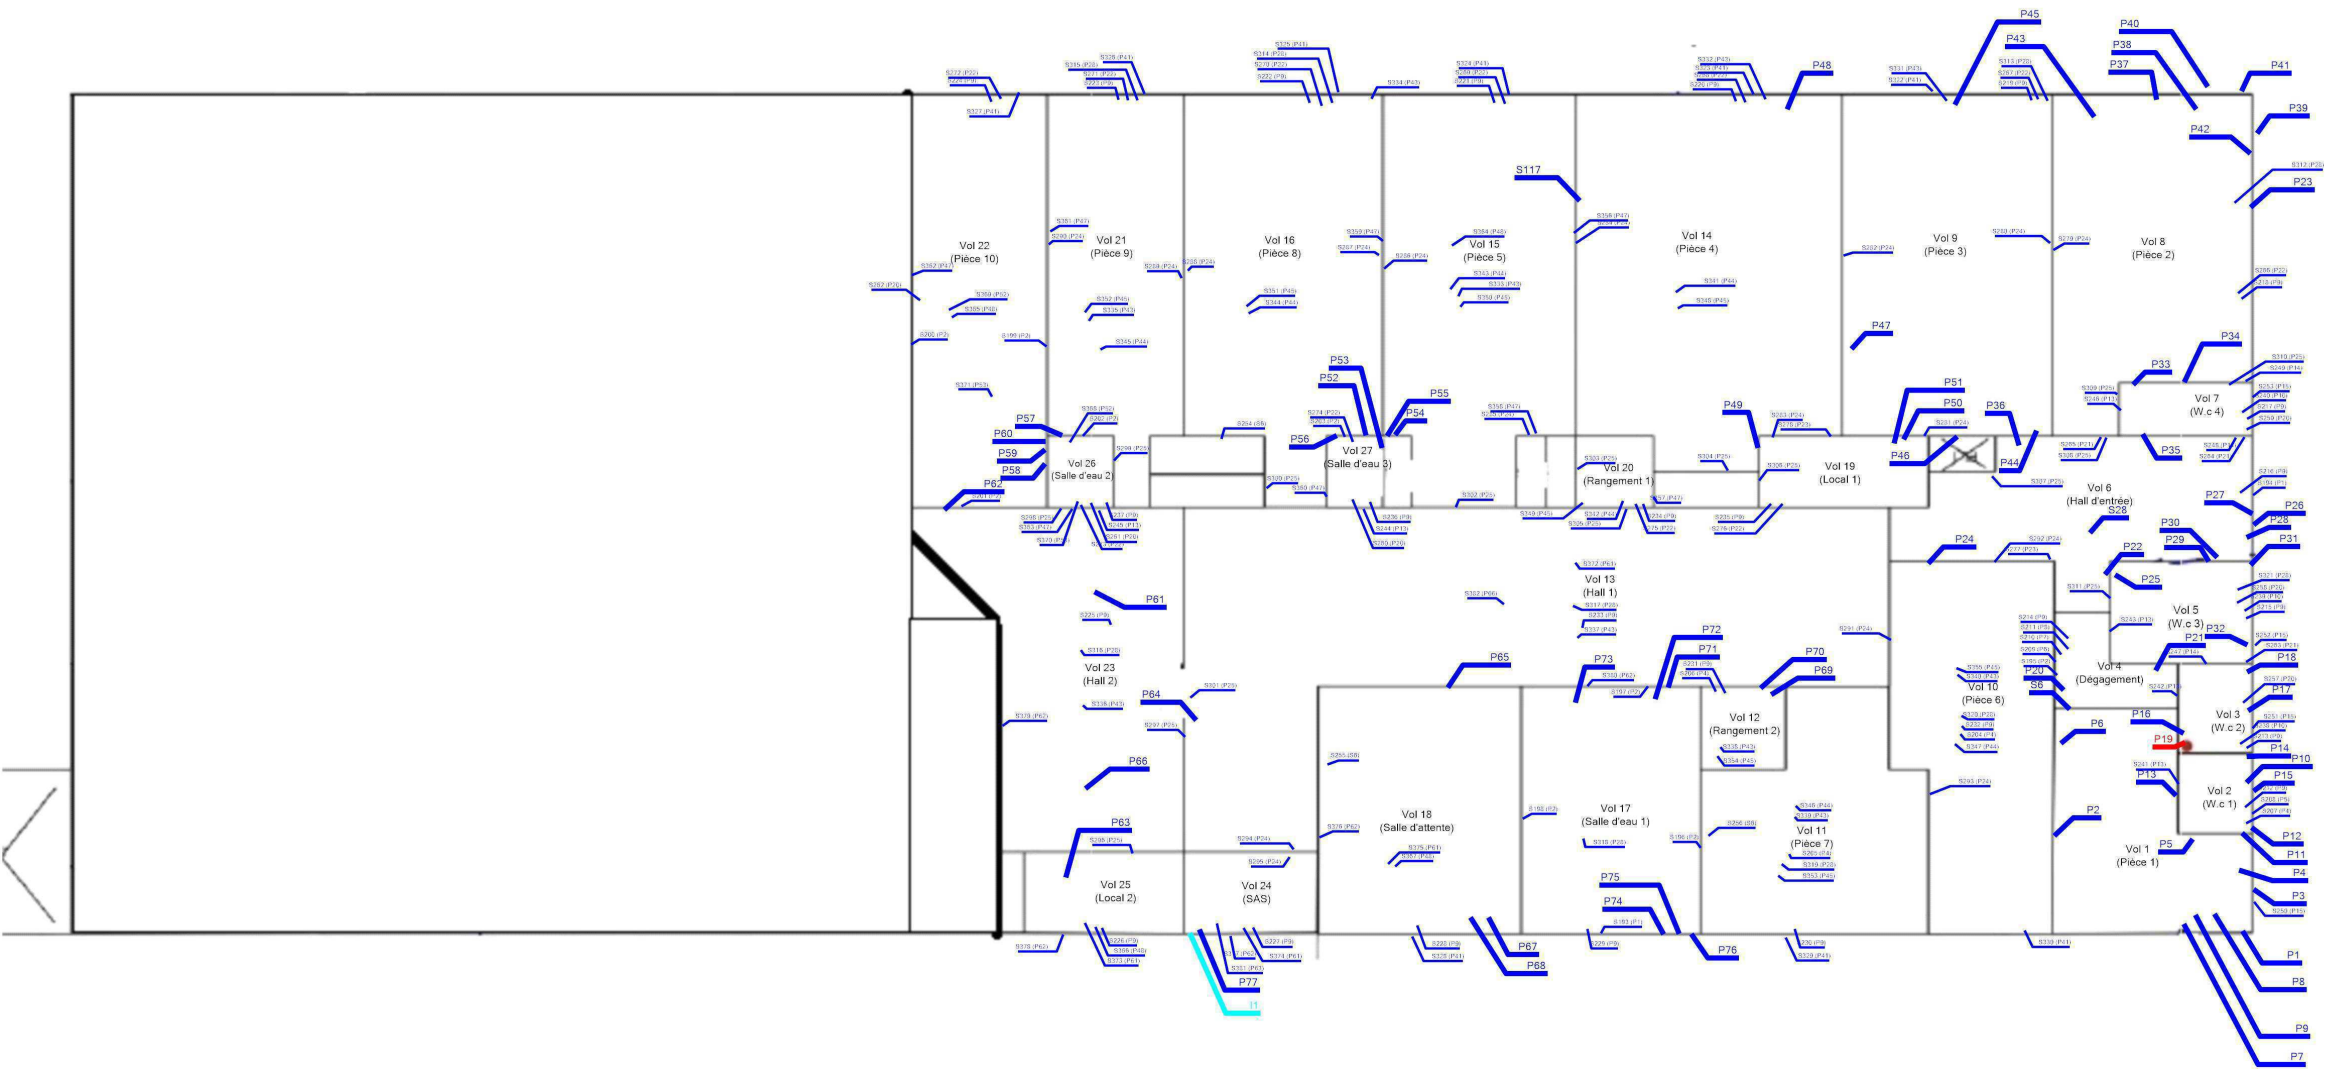

BÂTIMENT TERTIAIRE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER431343-1

Légende



P19 : Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

Désignation

SSM DU NORD

Date intervention

13/02/2024

Technicien intervenant


PIZZUTI VIVIEN

BÂTIMENT TERTIAIRE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002ER431343-1
	Légende			
		P19 : Conduit en fibres-ciment		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN	SSM DU NORD	13/02/2024	PIZZUTI VIVIEN


FAÇADES ET TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER431343-1


Légende

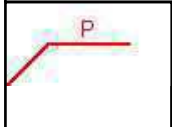


Localisation dun prélèvement positif

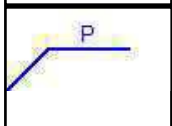



Localisation d'un prélèvement négatif

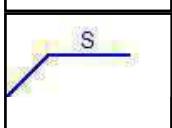


Localisation dun sondage négatif

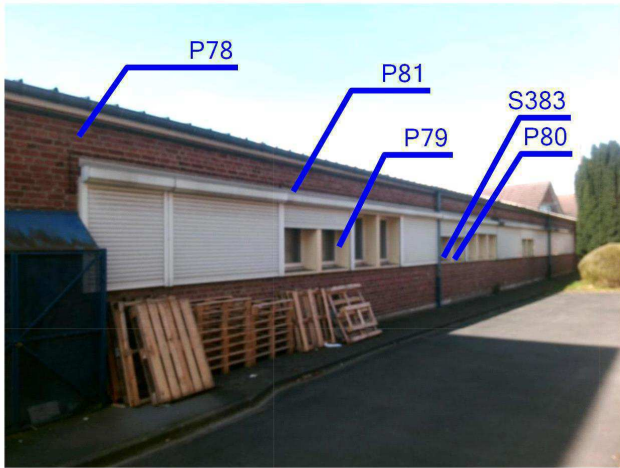

Vol 28
(Façade 1)

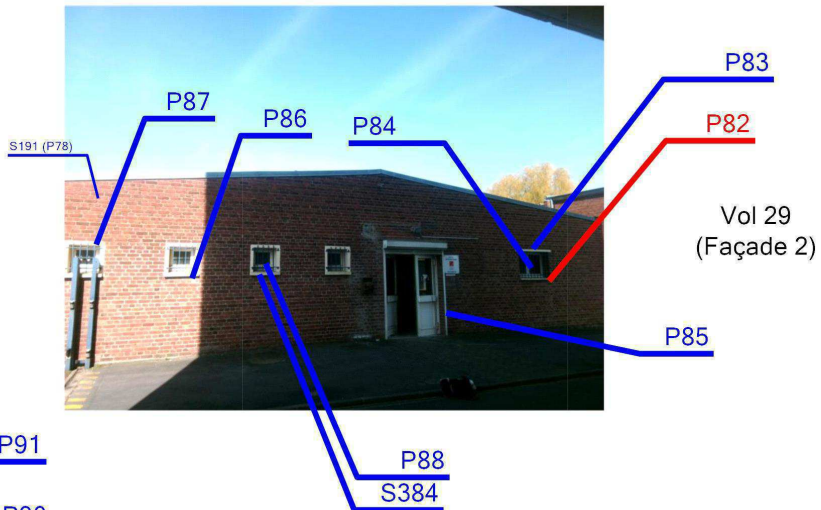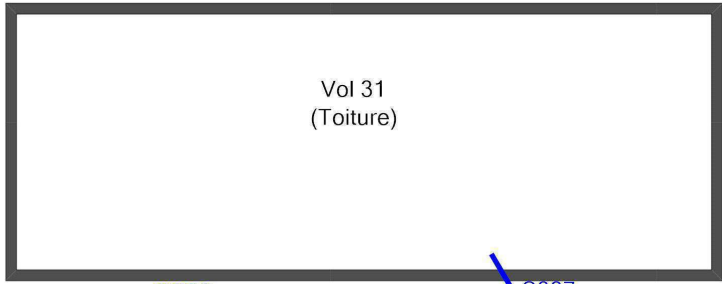

Vol 29
(Façade 2)

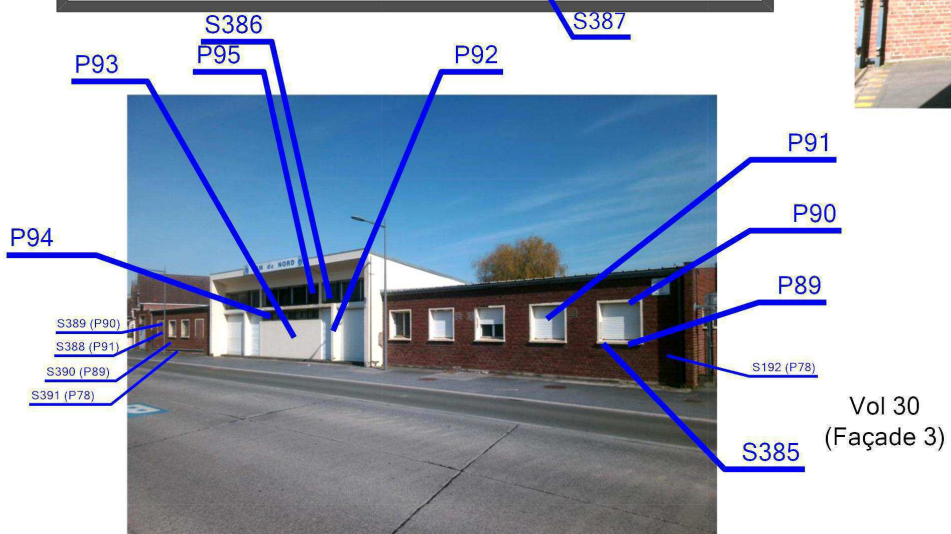

Vol 30
(Façade 3)



Adresse du bien

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

Désignation

SSM DU NORD

Date intervention

13/02/2024

Techniciens intervenant

PIZZUTI VIVIEN

Légende



P82 : Eléments en fibres-ciment



Vol 28
(Façade 1)



Vol 31
(Toiture)



P82

Vol 29
(Façade 2)



Vol 30
(Façade 3)

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN	SSM DU NORD	13/02/2024	PIZZUTI VIVIEN

FAÇADES ET TOITURE - MPCA FAÇADES				Référence: 002ER431343-1
 Vol 28 (Façade 1) Vol 31 (Toiture)  Vol 30 (Façade 3)  P82 Vol 29 (Façade 2)	Légende			
		P82 : Eléments en fibres-ciment		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN	SSM DU NORD	13/02/2024	PIZZUTI VIVIEN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER431343 n°1 - 1 (P1)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°2 - 1 (P2)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°3 - 1 (P3)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°4 - 1 (P4)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°5 - 1 (P5)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°6 - 1 (P6)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°7 - 1 (P7)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°8 - 1 (P8)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°9 - 1 (P9)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°10 - 1 (P10)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°11 - 1 (P11)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°12 - 1 (P12)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°13 - 1 (P13)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°14 - 1 (P14)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°15 - 1 (P15)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°16 - 1 (P16)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°17 - 1 (P17)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°18 - 1 (P18)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°19 - 1 (P19)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement positif
002ER431343 n°20 - 1 (P20)	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER431343 n°21 - 1 (P21)	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER431343 n°22 - 1 (P22)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°23 - 1 (P23)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°24 - 1 (P24)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°25 - 1 (P25)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°26 - 1 (P26)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°27 - 1 (P27)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

002ER431343 n°28 - 1 (P28)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°29 - 1 (P29)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°30 - 1 (P30)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°31 - 1 (P31)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°32 - 1 (P32)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°33 - 1 (P33)	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°34 - 1 (P34)	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°35 - 1 (P35)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°36 - 1 (P36)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°37 - 1 (P37)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°38 - 1 (P38)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°39 - 1 (P39)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°40 - 1 (P40)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°41 - 1 (P41)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°42 - 1 (P42)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°43 - 1 (P43)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°44 - 1 (P44)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°45 - 1 (P45)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°46 - 1 (P46)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°47 - 1 (P47)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°48 - 1 (P48)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°49 - 1 (P49)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°50 - 1 (P50)	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°51 - 1 (P51)	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°52 - 1 (P52)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°53 - 1 (P53)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°54 - 1 (P54)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°55 - 1 (P55)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°56 - 1 (P56)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°57 - 1 (P57)	Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)	Prélevement négatif

002ER431343 n°58 - 1 (P58)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)	Prélevement négatif
002ER431343 n°59 - 1 (P59)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)	Prélevement négatif
002ER431343 n°60 - 1 (P60)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)	Prélevement négatif
002ER431343 n°61 - 1 (P61)	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°62 - 1 (P62)	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°63 - 1 (P63)	Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°64 - 1 (P64)	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°65 - 1 (P65)	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°66 - 1 (P66)	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°67 - 1 (P67)	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)	Prélevement négatif
002ER431343 n°68 - 1 (P68)	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)	Prélevement négatif
002ER431343 n°69 - 1 (P69)	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°70 - 1 (P70)	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°71 - 1 (P71)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°72 - 1 (P72)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°73 - 1 (P73)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°74 - 1 (P74)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°75 - 1 (P75)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°76 - 1 (P76)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°77 - 1 (P77)	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)	Prélevement négatif
	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)	l1
S6 - 1 (S6)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S28 - 1 (S28)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
S117 - 1 (S117)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER431343 n°78 - 1 (P78)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°79 - 1 (P79)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°80 - 1 (P80)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°81 - 1 (P81)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°82 - 1 (P82)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélevement positif
002ER431343 n°83 - 1 (P83)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélevement négatif

002ER431343 n°84 - 1 (P84)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°85 - 1 (P85)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°86 - 1 (P86)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°87 - 1 (P87)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°88 - 1 (P88)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°89 - 1 (P89)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°90 - 1 (P90)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°91 - 1 (P91)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°92 - 1 (P92)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°93 - 1 (P93)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°94 - 1 (P94)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°95 - 1 (P95)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
S383 - 2 (S383)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)	
S384 - 2 (S384)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	
S385 - 2 (S385)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	
S386 - 2 (S386)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	
S387 - 2 (S387)	Façades et toiture - Vol 31 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature



002ER431343 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)



002ER431343 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)



002ER431343 n°3 - 1 (P3) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)



002ER431343 n°4 - 1 (P4) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)



002ER431343 n°5 - 1 (P5) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)



002ER431343 n°6 - 1 (P6) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)




002ER431343 n°7 - 1 (P7) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)



002ER431343 n°8 - 1 (P8) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)



002ER431343 n°9 - 1 (P9) - Bâtiment tertiaire - Vol 1
(Pièce 1)

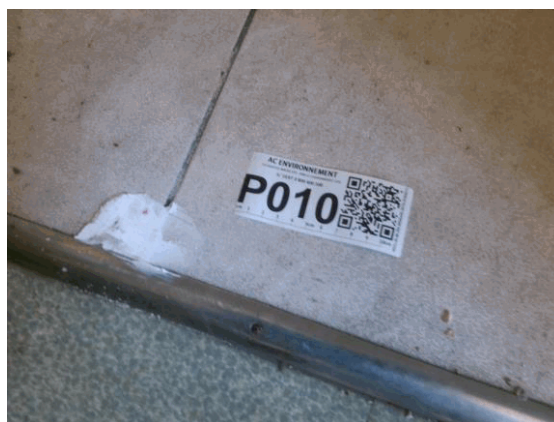

002ER431343 n°10 - 1 (P10) - Bâtiment tertiaire - Vol 2
(W.c 1)



002ER431343 n°11 - 1 (P11) - Bâtiment tertiaire - Vol 2
(W.c 1)



002ER431343 n°12 - 1 (P12) - Bâtiment tertiaire - Vol 2
(W.c 1)



002ER431343 n°13 - 1 (P13) - Bâtiment tertiaire - Vol 2
(W.c 1)



002ER431343 n°14 - 1 (P14) - Bâtiment tertiaire - Vol 2
(W.c 1)



002ER431343 n°15 - 1 (P15) - Bâtiment tertiaire - Vol 2
(W.c 1)



002ER431343 n°16 - 1 (P16) - Bâtiment tertiaire - Vol 3
(W.c 2)



002ER431343 n°17 - 1 (P17) - Bâtiment tertiaire - Vol 3
(W.c 2)




002ER431343 n°18 - 1 (P18) - Bâtiment tertiaire - Vol 3
(W.c 2)



002ER431343 n°19 - 1 (P19) - Bâtiment tertiaire - Vol 3
(W.c 2)



002ER431343 n°20 - 1 (P20) - Bâtiment tertiaire - Vol 4
(Dégagement)

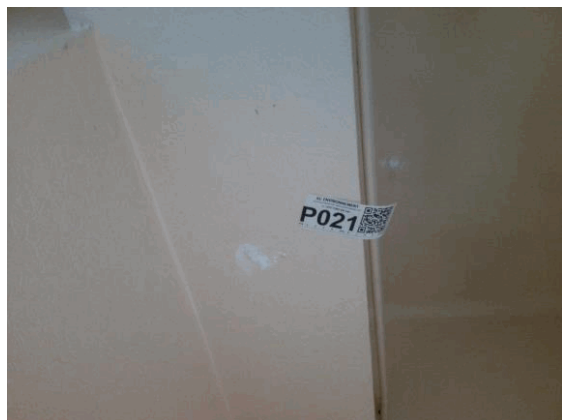

002ER431343 n°21 - 1 (P21) - Bâtiment tertiaire - Vol 4
(Dégagement)




002ER431343 n°22 - 1 (P22) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°23 - 1 (P23) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°24 - 1 (P24) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)

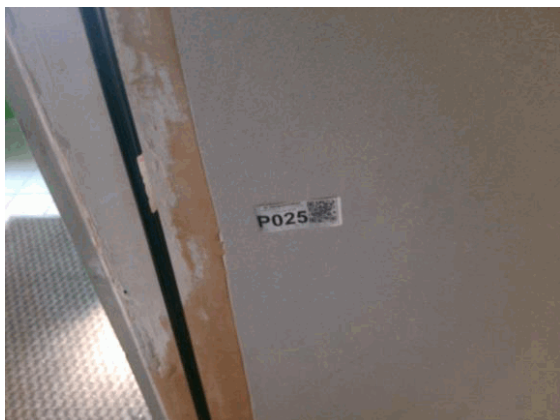

002ER431343 n°25 - 1 (P25) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°26 - 1 (P26) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)




002ER431343 n°27 - 1 (P27) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°28 - 1 (P28) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°29 - 1 (P29) - Bâtiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)

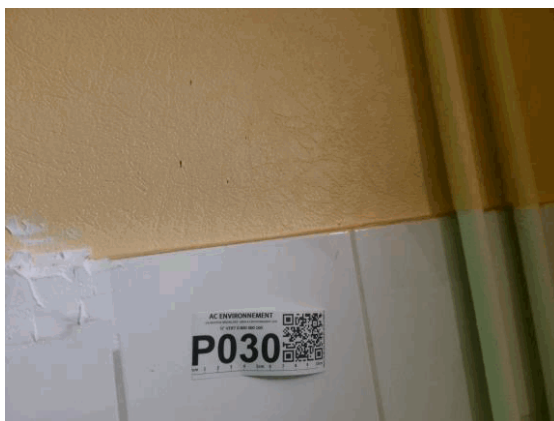

002ER431343 n°30 - 1 (P30) - Bâtiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)



002ER431343 n°31 - 1 (P31) - Bâtiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)



002ER431343 n°32 - 1 (P32) - Bâtiment tertiaire - Vol 5
(W.c 3)



002ER431343 n°33 - 1 (P33) - Bâtiment tertiaire - Vol 7
(W.c 4)



002ER431343 n°34 - 1 (P34) - Bâtiment tertiaire - Vol 7
(W.c 4)




002ER431343 n°35 - 1 (P35) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°36 - 1 (P36) - Bâtiment tertiaire - Vol 6
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°37 - 1 (P37) - Bâtiment tertiaire - Vol 8
(Pièce 2)

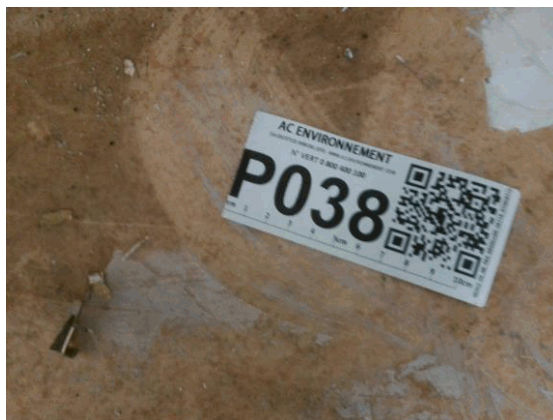

002ER431343 n°38 - 1 (P38) - Bâtiment tertiaire - Vol 8
(Pièce 2)



002ER431343 n°39 - 1 (P39) - Bâtiment tertiaire - Vol 8
(Pièce 2)




002ER431343 n°40 - 1 (P40) - Bâtiment tertiaire - Vol 8
(Pièce 2)



002ER431343 n°41 - 1 (P41) - Bâtiment tertiaire - Vol 8
(Pièce 2)



002ER431343 n°42 - 1 (P42) - Bâtiment tertiaire - Vol 8
(Pièce 2)

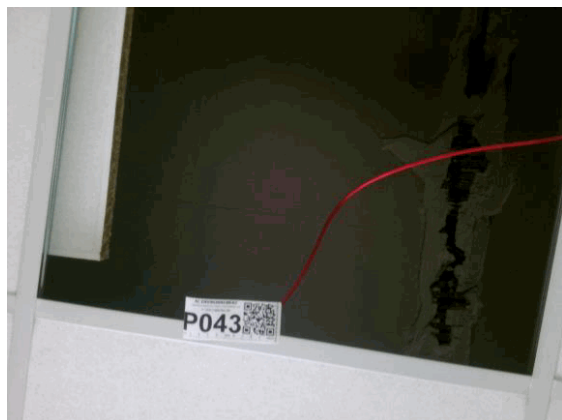

002ER431343 n°43 - 1 (P43) - Bâtiment tertiaire - Vol 8
(Pièce 2)



002ER431343 n°44 - 1 (P44) - Bâtiment tertiaire - Vol 9
(Pièce 3)



002ER431343 n°45 - 1 (P45) - Bâtiment tertiaire - Vol 9
(Pièce 3)




002ER431343 n°46 - 1 (P46) - Bâtiment tertiaire - Vol 9
(Pièce 3)



002ER431343 n°47 - 1 (P47) - Bâtiment tertiaire - Vol 9
(Pièce 3)



002ER431343 n°48 - 1 (P48) - Bâtiment tertiaire - Vol
14 (Pièce 4)

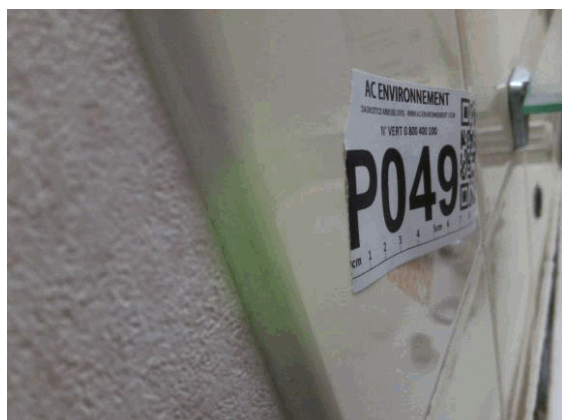

002ER431343 n°49 - 1 (P49) - Bâtiment tertiaire - Vol 14
(Pièce 4)



002ER431343 n°50 - 1 (P50) - Bâtiment tertiaire - Vol 19
(Local 1)




002ER431343 n°51 - 1 (P51) - Bâtiment tertiaire - Vol 19
(Local 1)



002ER431343 n°52 - 1 (P52) - Bâtiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°53 - 1 (P53) - Bâtiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)

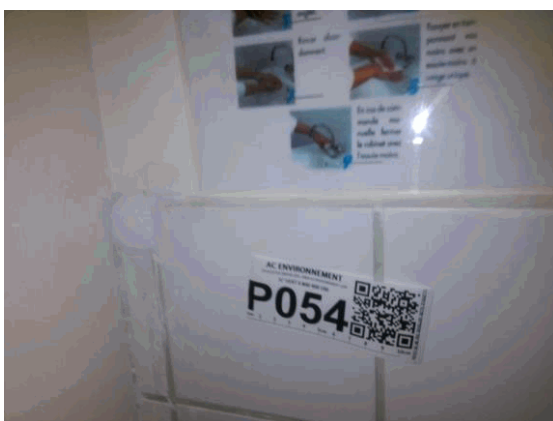

002ER431343 n°54 - 1 (P54) - Bâtiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°55 - 1 (P55) - Bâtiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°56 - 1 (P56) - Bâtiment tertiaire - Vol 27
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°57 - 1 (P57) - Bâtiment tertiaire - Vol 26
(Salle d'eau 2)




002ER431343 n°58 - 1 (P58) - Bâtiment tertiaire - Vol 22
(Pièce 10)



002ER431343 n°59 - 1 (P59) - Bâtiment tertiaire - Vol 22
(Pièce 10)



002ER431343 n°60 - 1 (P60) - Bâtiment tertiaire - Vol 22
(Pièce 10)

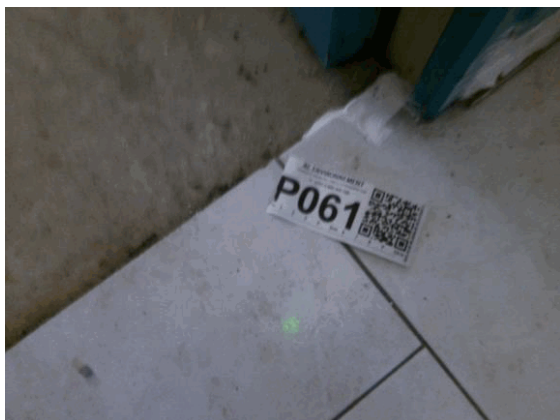

002ER431343 n°61 - 1 (P61) - Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)



002ER431343 n°62 - 1 (P62) - Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)



002ER431343 n°63 - 1 (P63) - Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)



002ER431343 n°64 - 1 (P64) - Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)



002ER431343 n°65 - 1 (P65) - Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)



002ER431343 n°66 - 1 (P66) - Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)



002ER431343 n°67 - 1 (P67) - Bâtiment tertiaire - Vol 18
(Salle d'attente)



002ER431343 n°68 - 1 (P68) - Bâtiment tertiaire - Vol 18
(Salle d'attente)



002ER431343 n°69 - 1 (P69) - Bâtiment tertiaire - Vol 12
(Rangement 2)



002ER431343 n°70 - 1 (P70) - Bâtiment tertiaire - Vol 12
(Rangement 2)



002ER431343 n°71 - 1 (P71) - Bâtiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°72 - 1 (P72) - Bâtiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°73 - 1 (P73) - Bâtiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°74 - 1 (P74) - Bâtiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°75 - 1 (P75) - Bâtiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°76 - 1 (P76) - Bâtiment tertiaire - Vol 17
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°77 - 1 (P77) - Bâtiment tertiaire - Vol 24
(SAS)



002ER431343 n°78 - 1 (P78) - Façades et toiture - Vol 28
(Façade 1)



002ER431343 n°79 - 1 (P79) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°80 - 1 (P80) - Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)



002ER431343 n°81 - 1 (P81) - Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)



002ER431343 n°82 - 1 (P82) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°83 - 1 (P83) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°84 - 1 (P84) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)




002ER431343 n°85 - 1 (P85) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°86 - 1 (P86) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°87 - 1 (P87) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)

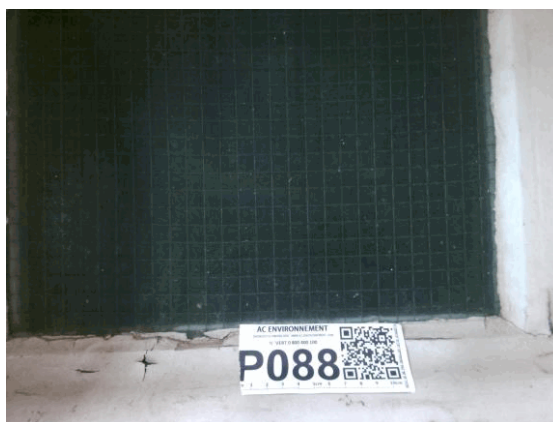

002ER431343 n°88 - 1 (P88) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°89 - 1 (P89) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°90 - 1 (P90) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°91 - 1 (P91) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°92 - 1 (P92) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°93 - 1 (P93) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°94 - 1 (P94) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)




002ER431343 n°95 - 1 (P95) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



I1 - 1 - Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)



S6 - 1 (S6) - Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)

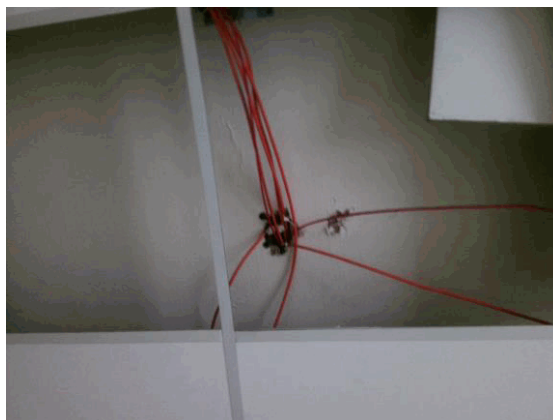

S28 - 1 (S28) - Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)



S117 - 1 (S117) - Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)



S383 - 2 (S383) - Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)



S384 - 2 (S384) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



S385 - 2 (S385) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



S386 - 2 (S386) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



S387 - 2 (S387) - Façades et toiture - Vol 31 (Toiture)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER431343 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°3	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau souple blanc avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau beige non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - Plinthe ancienne -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
002ER431343 n°10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
002ER431343 n°11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + joint cassant gris non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
002ER431343 n°12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
002ER431343 n°13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux bleu - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
002ER431343 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
002ER431343 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
002ER431343 n°16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	
002ER431343 n°17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	

002ER431343 n°18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche blanche en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)
002ER431343 n°19	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)
002ER431343 n°20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)
002ER431343 n°21	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - Beige -	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)
002ER431343 n°22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - Plinthe ancienne -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°26	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau beige avec couche cartonnée - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°28	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°29	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise non séparable + couche plâtreuse beige non séparable + matériau blanc non séparable + joint cassant blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
002ER431343 n°30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
002ER431343 n°31	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
002ER431343 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
002ER431343 n°33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène - -	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)

002ER431343 n°34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau compact blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)
002ER431343 n°35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
002ER431343 n°37 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc + ragréage rose non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°37 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°38 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage marron - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°38 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris + peinture non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + peinture - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
002ER431343 n°44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
002ER431343 n°44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
002ER431343 n°45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
002ER431343 n°46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtrée blanche - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)

002ER431343 n°47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
002ER431343 n°48	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)
002ER431343 n°49	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)
002ER431343 n°50 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)
002ER431343 n°50 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)
002ER431343 n°51	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche blanche non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)
002ER431343 n°52 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche en mousse - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
002ER431343 n°52 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
002ER431343 n°53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
002ER431343 n°54 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle rose hétérogène + couche jaune non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
002ER431343 n°54 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant vert - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
002ER431343 n°55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau beige en vrac non séparable + matériau vert en vrac - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
002ER431343 n°56	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau souple beige avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)

002ER431343 n°57	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple beige avec poussières + matériau beige en vrac non séparable -	Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)
002ER431343 n°58	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir avec couche en toile - -	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
002ER431343 n°59	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtruse beige hétérogène non séparable + matériau beige en vrac non séparable -	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
002ER431343 n°60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau vert - -	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
002ER431343 n°61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
002ER431343 n°62 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
002ER431343 n°62 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
002ER431343 n°63	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)
002ER431343 n°64	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux rose hétérogène - -	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)
002ER431343 n°65	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau compact gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)
002ER431343 n°66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple gris avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
002ER431343 n°67	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)

002ER431343 n°68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau fibreux jaune - -	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)
002ER431343 n°69 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
002ER431343 n°69 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche en mousse - -	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
002ER431343 n°70	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
002ER431343 n°71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris hétérogène non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°73 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°73 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°74	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse beige non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°75	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°76 Phase 1	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau souple incolore avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°76 Phase 2	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
002ER431343 n°77	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)
002ER431343 n°78	Façades	Murs	Matériau gris - -	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)

002ER431343 Façades n°79	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°80	Appui de fenêtre	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable - -	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)
002ER431343 Façades n°81	Linteau	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable - -	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)
002ER431343 Façades n°82	Appui de fenêtre	Fibrociment gris avec fibres visibles - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°83	Linteau	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°84	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°85	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°86	Appui de fenêtre	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°87	Linteau	Peintures multiples non séparable + matériau beige + matériau blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°88	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau gris - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
002ER431343 Façades n°89	Appui de fenêtre	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)

002ER431343 Façades n°90	Linéau	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
002ER431343 Façades n°91	Menuiseries	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
002ER431343 Façades n°92 Phase 1	Murs	Matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
002ER431343 Façades n°92 Phase 2	Murs	Peintures multiples non séparable + matériau blanc avec poussières - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
002ER431343 Façades n°93	Murs	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
002ER431343 Façades n°94	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
002ER431343 Façades n°95	Menuiseries	Matériau souple incolore avec poussières - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 RUE CLEMENT ADER CS 70064 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-6101 Réf. Commande Client : 002ER431343
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343001 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1 (Pièce 1)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7390 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343002 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1 (Pièce 1)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7391 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7392	
Réf échantillon client : 002ER431343003 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières	
Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7393	
Réf échantillon client : 002ER431343004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSM (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7394	
Réf échantillon client : 002ER431343005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Colle grise / Matériau beige	
Colle grise + Matériau beige non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7395	
Réf échantillon client : 002ER431343006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Pièce 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7396	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Pièce 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7397	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 1 (Pièce 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7398	
		Description ITGA :	Matériau compact gris en vrac hétérogène / Matériau rose en vrac
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau rose en vrac	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (W.c 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7399	
		Description ITGA :	Colle grise
▸ Colle grise	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7400	
Réf échantillon client : 002ER431343011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7401	
Réf échantillon client : 002ER431343012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Joint cassant gris	
▸ Joint cassant gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7402	
Réf échantillon client : 002ER431343013 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Matériau plâtreux bleu	
▸ Matériau plâtreux bleu	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7403	
Réf échantillon client : 002ER431343014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau blanc	
▸ Matériau compact gris + Matériau blanc non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (W.c 1)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7404 Description ITGA : Matériau gris en vrac / Matériau blanc en vrac		
Matériau gris en vrac + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (W.c 2)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7405 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 3 (W.c 2)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7406 Description ITGA : Joint cassant gris		
Joint cassant gris	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (W.c 2)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7407 Description ITGA : Colle grise / Couche blanche en faible quantité		
Colle grise + Couche blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343019 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment / Vol 3 (W.c 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7408 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GWS
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 4 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7409 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343021 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits plâtre / Vol 4 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7410 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (Hall d'entrée)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7411 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343023 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 6 (Hall d'entrée)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7412 Description ITGA : Colle grise	
▶ Colle grise	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 6 (Hall d'entrée)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7413 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343025 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 6 (Hall d'entrée)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7414 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343026 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 6 (Hall d'entrée)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7415 Description ITGA : Matériau beige avec couche cartonnée / Polystyrène	
▶ Matériau beige avec couche cartonnée	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Polystyrène	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 6 (Hall d'entrée)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7416 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343028 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 6 (Hall d'entrée)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7417 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343029 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (W.c 3)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7418 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse beige / Matériau blanc / Joint cassant blanc		
▶ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse beige non séparable + Matériau blanc non séparable + Joint cassant blanc Carrelage	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : AVY / KSK (3)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343030 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 5 (W.c 3)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7419 Description ITGA : Carrelage / Joint cassant blanc		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Joint cassant blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7420	
Réf échantillon client : 002ER431343031 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 5 (W.c 3)		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7421	
Réf échantillon client : 002ER431343032 / Parois verticales intérieures et enduits / Gains et coffre verticaux / Panneaux / Vol 5 (W.c 3)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7422	
Réf échantillon client : 002ER431343033 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (W.c 4)		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7423	
Réf échantillon client : 002ER431343034 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 7 (W.c 4)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc	
Peinture non séparable + Matériau compact blanc	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7424	
Réf échantillon client : 002ER431343035 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 6 (Hall d'entrée)		Description ITGA : Colle grise / Matériau blanc en vrac	
Colle grise + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343036 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (Hall d'entrée)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7425 Description ITGA : Colle grise hétérogène / Matériau blanc en faible quantité		
▶ Colle grise hétérogène + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343037 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Pièce 2)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7426 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage rose		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc + Ragréage rose non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (Pièce 2)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7427 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage marron		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage marron	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343039 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Revêtement de plinthe / Vol 8 (Pièce 2)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7428 Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture		
▶ Matériau compact gris + Peinture non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343040 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de revêtement de plinthe / Vol 8 (Pièce 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7429 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture	
 Colle polymère jaune non séparable + Peinture	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343041 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 8 (Pièce 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7430 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343042 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 8 (Pièce 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7431 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
 Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343043 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 8 (Pièce 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7432 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343044 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 9 (Pièce 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7433	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▸ Colle polymère jaune en faible quantité	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343045 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 9 (Pièce 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7434	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343046 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Pièce 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7435	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise en vrac / Couche plâtrée blanche
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac non séparable + Couche plâtrée blanche	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343047 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 9 (Pièce 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7436	
		Description ITGA :	Matériau compact gris / Colle polymère jaune
▸ Matériau compact gris non séparable + Colle polymère jaune	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343048 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 14 (Pièce 4)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7437 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343049 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14 (Pièce 4)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7438 Description ITGA : Colle grise / Peinture en faible quantité	
Colle grise + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343050 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 19 (Local 1)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7439 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mylène MATTEI Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 RUE CLEMENT ADER CS 70064 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-6102 Réf. Commande Client : 002ER431343
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343051 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 19 (Local 1)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7440 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise / Couche blanche	
Peintures multiples + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche blanche non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343052 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7441	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage rose
▶ Revêtement souple beige avec couche en mousse	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343053 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7442	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Matériau rose / Matériau gris hétérogène
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris + Matériau rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343054 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7443	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Carrelage / Colle rose hétérogène / Couche jaune / Joint cassant vert
Peintures multiples + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle rose hétérogène + Couche jaune non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
▶ Joint cassant vert	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343055 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7444	
		Description ITGA :	Matériau beige en vrac / Matériau vert en vrac
▶ Matériau beige en vrac non séparable + Matériau vert en vrac	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7445	
Réf échantillon client : 002ER431343056 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 27 (Salle d'eau 3)		Description ITGA : Matériau souple beige avec poussières	
▶ Matériau souple beige avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7446	
Réf échantillon client : 002ER431343057 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 26 (Salle d'eau 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau souple beige avec poussières / Matériau beige en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau souple beige avec poussières + Matériau beige en vrac non séparable	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7447	
Réf échantillon client : 002ER431343058 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 22 (Pièce 10)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en toile	
▶ Matériau bitumineux noir avec couche en toile	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7448	
Réf échantillon client : 002ER431343059 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 22 (Pièce 10)		Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse beige hétérogène / Matériau beige en vrac	
▶ Colle beige + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse beige hétérogène non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343060 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 22 (Pièce 10)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7449 Description ITGA : Peinture / Matériau vert	
Peinture non séparable + Matériau vert	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343061 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 23 (Hall 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7450 Description ITGA : Peintures multiples / Colle grise hétérogène / Ragréage gris	
Peintures multiples non séparable + Colle grise hétérogène non séparable + Ragréage gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343062 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 23 (Hall 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7451 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée / Joint cassant gris	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Joint cassant gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343063 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 25 (Local 2)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7452 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343064 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 13 (Hall 1)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7453 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux rose hétérogène		
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux rose hétérogène	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343065 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Joint de scellement / Vol 13 (Hall 1)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7454 Description ITGA : Matériau compact gris		
Matériau compact gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343066 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint de dilatation / Vol 23 (Hall 2)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7455 Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières		
Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343067 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 18 (Salle d'attente)	Réf échantillon ITGA : IT112304-7456 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343068 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Isolant / Vol 18 (Salle d'attente)			
Réf échantillon ITGA : IT112304-7457 Description ITGA : Matériau fibreux jaune			
Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSM
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343069 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 12 (Rangement 2)			
Réf échantillon ITGA : IT112304-7458 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige avec couche en mousse			
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Revêtement souple beige avec couche en mousse	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343070 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 12 (Rangement 2)			
Réf échantillon ITGA : IT112304-7459 Description ITGA : Peintures multiples avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc			
Peintures multiples avec couche cartonnée non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343071 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
Réf échantillon ITGA : IT112304-7460 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène			
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343072 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7461	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peintures multiples
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Peintures multiples	---	Non analysé	
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343073 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7462	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343074 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7463	
		Description ITGA :	Colle beige / Couche plâtruse beige
▶ Colle beige + Couche plâtruse beige non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343075 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7464	
		Description ITGA :	Peinture / Matériau gris
▶ Peinture non séparable + Matériau gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343076 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7465	
		Description ITGA :	Matériau souple incolore avec poussières / Matériau gris
▶ Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
▶ Matériau gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343077 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 24 (SAS)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7466	
		Description ITGA :	Matériau souple noir
▶ Matériau souple noir	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343078 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 28 (Façade 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7467	
		Description ITGA :	Matériau gris
▶ Matériau gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343079 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 29 (Façade 2)			
		Réf échantillon ITGA : IT112304-7468	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau souple blanc
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7469	
Réf échantillon client : 002ER431343080 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 28 (Façade 1)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples en vrac	
▶ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples en vrac non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7470	
Réf échantillon client : 002ER431343081 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 28 (Façade 1)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples en vrac / Matériau blanc en vrac	
▶ Matériau gris en vrac hétérogène + Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7471	
Réf échantillon client : 002ER431343082 / Façades / Appui de fenêtre / Eléments en fibres-ciment / Vol 29 (Façade 2)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7472	
Réf échantillon client : 002ER431343083 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 29 (Façade 2)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7473	
Réf échantillon client : 002ER431343084 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 29 (Façade 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD	Réf échantillon ITGA : IT112304-7474		
Réf échantillon client :	002ER431343085 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 29 (Façade 2)	Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières		
▸ Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -		Analyste : TJC (3)
Réf dossier client :	SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD	Réf échantillon ITGA : IT112304-7475		
Réf échantillon client :	002ER431343086 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 29 (Façade 2)	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris / Matériau compact gris hétérogène		
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -		Analyste : KSK (3)
Réf dossier client :	SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD	Réf échantillon ITGA : IT112304-7476		
Réf échantillon client :	002ER431343087 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 29 (Façade 2)	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige / Matériau blanc / Matériau gris hétérogène		
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau beige + Matériau blanc non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -		Analyste : KSK (3)
Réf dossier client :	SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD	Réf échantillon ITGA : IT112304-7477		
Réf échantillon client :	002ER431343088 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 29 (Façade 2)	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris		
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau gris	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -		Analyste : KSK (3)
Réf dossier client :	SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD	Réf échantillon ITGA : IT112304-7478		
Réf échantillon client :	002ER431343089 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 30 (Façade 3)	Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples		
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -		Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343090 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 30 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7479 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343091 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 30 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7480 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau compact beige	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343092 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 30 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7481 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples / Matériau blanc avec poussières	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Peintures multiples non séparable + Matériau blanc avec poussières	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
Réf échantillon client : 002ER431343093 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 30 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7482 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige / Matériau blanc / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau blanc non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343094 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 30 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7483 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343095 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 30 (Façade 3)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7484 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières	
Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mylène MATTEI Analyste

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN
Batiment : NC
Etagé : NC
Références client : SSM DU NORD
N° de lot : Non communiqué
Désignation : SSM DU NORD
Date de construction ou permis de construire : En 2023
Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FenX (2-1080)
Date de chargement de la source : 16/06/2022
Nature radionucléide : Cd-109
Activité initiale : 850 Mbq
Date de fin de validité de la source : 16/06/2027
Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 13/02/2024
Date du rapport : 13/02/2024
Référence mission : 002ER431343-1
Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom : PIZZUTI VIVIEN
Certification n° : CPDI5118
Délivré le : 04/07/2019
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 ST Grégoire

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Oui

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment tertiaire.
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réfection d'une partie du bâtiment.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

- Cas général :

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.

EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».

L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- Cas particulier de la cage d'escalier

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur,).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas où le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).

Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.

Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment tertiaire : Vol 1 (Pièce 1)	Bâtiment tertiaire : Vol 2 (W.c 1)
Bâtiment tertiaire : Vol 3 (W.c 2)	Bâtiment tertiaire : Vol 4 (Dégagement)
Bâtiment tertiaire : Vol 5 (W.c 3)	Bâtiment tertiaire : Vol 6 (Hall d'entrée)
Bâtiment tertiaire : Vol 7 (W.c 4)	Bâtiment tertiaire : Vol 8 (Pièce 2)
Bâtiment tertiaire : Vol 9 (Pièce 3)	Bâtiment tertiaire : Vol 10 (Pièce 6)
Bâtiment tertiaire : Vol 11 (Pièce 7)	Bâtiment tertiaire : Vol 12 (Rangement 2)
Bâtiment tertiaire : Vol 13 (Hall 1)	Bâtiment tertiaire : Vol 14 (Pièce 4)
Bâtiment tertiaire : Vol 15 (Pièce 5)	Bâtiment tertiaire : Vol 16 (Pièce 8)
Bâtiment tertiaire : Vol 17 (Salle d'eau 1)	Bâtiment tertiaire : Vol 18 (Salle d'attente)
Bâtiment tertiaire : Vol 19 (Local 1)	Bâtiment tertiaire : Vol 20 (Rangement 1)
Bâtiment tertiaire : Vol 21 (Pièce 9)	Bâtiment tertiaire : Vol 22 (Pièce 10)
Bâtiment tertiaire : Vol 23 (Hall 2)	Bâtiment tertiaire : Vol 24 (SAS)
Bâtiment tertiaire : Vol 25 (Local 2)	Bâtiment tertiaire : Vol 26 (Salle d'eau 2)
Bâtiment tertiaire : Vol 27 (Salle d'eau 3)	Façades et toiture : Vol 28 (Façade 1)
Façades et toiture : Vol 29 (Façade 2)	Façades et toiture : Vol 30 (Façade 3)
Façades et toiture : Vol 31 (Toiture)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)								
3	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
474	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
477	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)								
478	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
489	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1053	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1054	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1055	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1056	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1057	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1058	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1059	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1060	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1061	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1062	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1063	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1064	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1065	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1066	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1067	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)								
1068	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1069	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1070	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1071	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1072	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1073	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1074	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1075	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1076	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1077	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1078	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1079	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1080	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1081	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1082	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1173	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1174	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1175	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 10 (Pièce 6)								
111	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 10 (Pièce 6)								
593	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
596	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
597	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
598	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
599	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1083	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1084	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1085	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1086	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1087	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1088	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1089	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1090	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1091	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1092	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1093	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1094	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1095	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1096	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1097	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 10 (Pièce 6)								
1248	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 11 (Pièce 7)								
381	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 11 (Pièce 7)								
387	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
391	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
401	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
403	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
404	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
600	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
601	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 11 (Pièce 7)								
605	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
607	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
608	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
610	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
611	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1098	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1099	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1100	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1101	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1102	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1103	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1104	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1105	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1106	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1107	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 11 (Pièce 7)								
1108	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1109	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1110	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1111	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1112	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1242	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1243	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1244	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1260	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1261	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1262	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1263	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1264	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1265	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1266	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		16						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)								
429	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
430	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
431	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
433	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
434	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
435	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
437	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
438	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
439	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
615	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
616	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
617	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1245	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1246	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)								
1247	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1267	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1268	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1269	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1270	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)								
363	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
365	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
375	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)								
376	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
642	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
646	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)								
654	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
655	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
656	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
657	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
658	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
659	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
732	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
733	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
734	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
735	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
736	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
737	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
744	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
746	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
747	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
748	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
749	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1230	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1231	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)

1232	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
------	---------------	-------------------------------	-------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)

171	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	G	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	G	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	G	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	H	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	H	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)								
188	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
208	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
697	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
699	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)								
700	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
701	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
708	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
709	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
710	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
711	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
712	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
713	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
720	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
721	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
722	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
723	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
724	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
725	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
726	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
727	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
728	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
729	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
730	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
731	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
876	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
877	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)								
879	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
880	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
881	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
936	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
938	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
939	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
940	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
941	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
942	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
943	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
944	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
945	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
946	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
947	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1197	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1198	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)

1199	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
------	---------------	-------------------------------	-------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 15 (Pièce 5)

231	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 15 (Pièce 5)								
248	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 15 (Pièce 5)								
886	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
887	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
948	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
949	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
950	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
951	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
952	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
953	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
954	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
955	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
956	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
957	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
958	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
959	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
960	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
961	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
962	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1221	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1222	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 15 (Pièce 5)								
1223	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)								
267	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)								
284	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	N	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
304	N	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
305	N	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	P	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)								
307	P	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	P	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
309	M	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	M	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	M	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	O	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	O	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	O	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
750	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
751	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
752	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
753	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
754	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
755	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
762	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
764	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
765	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
766	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
767	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
768	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
769	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
770	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)								
771	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
772	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
773	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
774	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
776	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
777	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
778	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
779	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
780	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
781	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
782	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
783	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
784	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
785	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
786	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
787	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
788	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
789	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
790	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
791	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
798	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
799	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)								
800	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
801	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
802	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
803	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
804	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
805	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
806	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
852	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
853	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
854	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
855	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
856	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
857	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
864	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
865	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
866	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
867	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
868	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
869	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
963	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)								
964	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
965	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
966	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
967	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
968	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
969	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
970	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
971	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
972	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
973	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
974	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
975	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
976	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
977	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1224	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1225	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1226	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 30								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)								
405	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
408	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
410	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
413	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
618	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)								
635	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1113	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1114	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1115	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1116	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1117	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1118	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1119	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1120	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1121	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1122	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1123	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1124	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1125	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1126	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1127	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1239	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1240	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1241	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)								
1271	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1272	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1273	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1274	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)								
417	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
418	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
419	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
423	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
428	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
637	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)								
639	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
640	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1128	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1129	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1130	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1131	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1132	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1133	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1134	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1135	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1136	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1137	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1138	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1139	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1140	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1141	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1142	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1236	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1237	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)								
1238	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)								
195	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
702	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
703	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
704	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
705	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
706	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)								
707	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1194	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1195	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1196	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)								
21	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)								
32	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1038	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1039	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1040	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1041	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1042	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1043	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1044	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1045	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1046	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1047	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1048	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1049	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1050	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1051	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1052	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)								
1176	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1177	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1178	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 20 (Rangement 1)								
219	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 20 (Rangement 1)								
714	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
715	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
716	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
717	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
718	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
719	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1200	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1201	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1202	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 21 (Pièce 9)								
315	H	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	H	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	H	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 21 (Pièce 9)								
321	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
334	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
335	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
336	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
792	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
793	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
794	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
795	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
796	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 21 (Pièce 9)								
797	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
813	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
822	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
823	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
824	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
827	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
838	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
860	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 21 (Pièce 9)								
862	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
863	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
978	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
979	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
980	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
981	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
982	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
983	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
984	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
985	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
986	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
987	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
988	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
989	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
990	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
991	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
992	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1227	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1228	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 21 (Pièce 9)

1229	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
------	------------------	-------------------------------	------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)

351	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
352	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
354	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
356	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
841	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)								
845	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
993	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
994	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
995	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
996	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
997	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
998	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
999	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1000	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1001	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1002	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1003	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1004	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1005	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1006	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1007	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1209	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1210	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1211	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)								
465	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
466	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
467	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
468	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
469	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
470	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
471	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
662	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
666	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
667	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
668	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
669	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
670	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
671	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
828	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)								
829	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
830	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
832	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
851	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1233	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1234	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1235	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)

441	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	------------------------------	------------	--------	--------------	-------------------------	-------------	---------



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)								
442	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
443	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
444	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
445	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1143	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1144	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1145	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1146	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1147	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1148	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)								
1149	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1150	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1151	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1152	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1153	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1154	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1155	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1156	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1157	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1215	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1216	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1217	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1275	C	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1276	C	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1277	C	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1278	C	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)								
453	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
457	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
460	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
461	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
462	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
463	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
464	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
674	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
676	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
677	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1158	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1159	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1160	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1161	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1162	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)

1163	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1164	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1165	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1166	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1167	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1168	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1169	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1170	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1171	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1172	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1212	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1213	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1214	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)

339	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)								
341	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
344	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
346	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
347	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
818	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1206	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1207	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1208	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)								
255	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
756	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
757	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
758	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
759	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1203	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)								
1204	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1205	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)								
33	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
516	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
517	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
518	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)								
519	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
520	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
521	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1023	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1024	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1025	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1026	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1027	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1028	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1029	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1030	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1031	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1032	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1033	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1034	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1035	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1036	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1037	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1179	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1180	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)								
1181	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)								
45	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)								
62	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
498	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
501	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
510	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
511	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
512	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
513	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
514	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
515	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1182	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)								
1183	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1184	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 10								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)								
63	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
522	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
524	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)								
525	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
526	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
527	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1010	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1011	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1012	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1013	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1014	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1015	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1016	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1017	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1018	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1019	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1020	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1021	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1022	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1251	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1252	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)

1253	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
------	------------------	-------------------------------	------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)

75	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)								
92	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	K	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)								
508	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
509	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
528	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
529	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
530	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
533	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
534	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
536	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
537	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
538	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
541	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
542	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
543	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
544	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
545	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
552	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
553	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)								
555	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
564	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
565	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
566	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
568	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
570	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
678	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
682	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
683	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1185	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)								
1186	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1187	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)								
129	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
135	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
137	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)								
560	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
561	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1188	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1189	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1190	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)								
141	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	E	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	F	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	F	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
146	F	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)								
149	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
546	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
549	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
550	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
888	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
889	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
890	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
891	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
892	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
893	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
894	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)								
895	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
896	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
897	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
898	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
899	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
900	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
901	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
902	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
903	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
904	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
905	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
906	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
907	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
908	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
909	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
910	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
911	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
912	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
913	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
914	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
915	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
916	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
917	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)

1191	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1192	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1193	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)

159	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)								
684	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
685	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
686	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
687	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
688	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
689	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
690	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
691	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
692	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
693	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
694	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
695	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
918	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
919	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
920	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
921	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
922	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
923	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
924	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
925	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
926	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
927	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
928	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)								
929	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
930	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
931	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
932	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1218	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1219	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1220	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 10								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)								
1296	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)								
1279	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1280	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1281	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)								
1282	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1283	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1284	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1285	A	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1286	A	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1287	A	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1288	A	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1289	A	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1290	A	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1291	A	Grille métal peint (Grille)-Grille5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1292	A	Grille métal peint (Grille)-Grille5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1293	A	Grille métal peint (Grille)-Grille5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1294	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)								
1295	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1297	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1298	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1299	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades et toiture - Vol 31 (Toiture)								
1300	A	Tole acier brut (Tole acier peint)-Tole1	Haut Gauche	Métal	Brut	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	A	Tole acier brut (Tole acier peint)-Tole1	Centre Droite	Métal	Brut	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

BÂTIMENT TERTIAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER431343-1

Légende



Adresse du bien

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT
59287 GUESNAIN

Désignation

SSM DU NORD

Date intervention

13/02/2024

Technicien intervenant

PIZZUTI VIVIEN

BÂTIMENT TERTIAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER431343-1	
	Légende				
		Volume et élément contenant du plomb			
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN		SSM DU NORD	13/02/2024	PIZZUTI VIVIEN

BÂTIMENT TERTIAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER431343-1	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN	SSM DU NORD	13/02/2024	PIZZUTI VIVIEN	


FAÇADES ET TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER431343-1

Légende



Vol 28
(Façade 1)

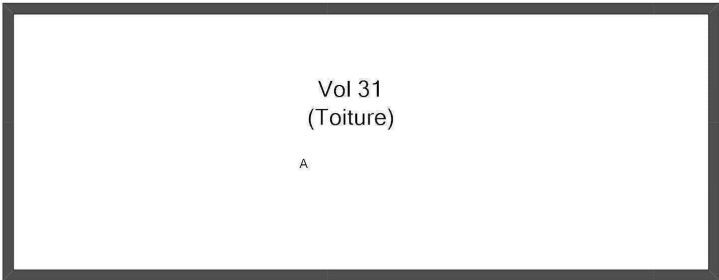

Vol 31
(Toiture)

A



Vol 29
(Façade 2)



Vol 30
(Façade 3)

FAÇADES ET TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER431343-1																						
 Mur1 Vol 28 (Façade 1) Vol 31 (Toiture) A Toile1  Mur1 Vol 30 (Façade 3)  Grille1 Grille2 Grille3 Grille4 Grille5 Mur1 Vol 29 (Façade 2) <table><tr><th colspan="2">Légende</th></tr><tr><td></td><td>Volume et élément contenant du plomb</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Légende			Volume et élément contenant du plomb																					Légende	
	Légende																									
		Volume et élément contenant du plomb																								
	Volume et élément contenant du plomb																									

 Légende | || | Volume et élément contenant du plomb |
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	
Légende	

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5118

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5118 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PIZZUTI VIVIEN

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 29/10/2020 - Date d'expiration : 28/10/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 29/10/2020 - Date d'expiration : 28/10/2027

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 17/06/2019 - Date d'expiration : 16/06/2024

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 03/06/2019 - Date d'expiration : 03/06/2021

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 04/07/2019 - Date d'expiration : 03/07/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
 Edité à Saint-Grégoire, le 09/11/2020.

[illegible]

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

DOI: 10.1002/for