

Rapport de repérage du plomb avant démolition

Version : V01

Numéro de dossier : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_2_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-035
Date du repérage : 17/12/2024
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 21/01/2025



Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant démolition conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail.

Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.

Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINIC**

Référence cadastrale : **30**

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre : **Propriétaire**
(Sur déclaration de l'intéressé)
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2025

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
COLLET Yann	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 25/09/2023 Échéance : 24/09/2030 N° de certification : 18-1262	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant



Sommaire

A.	Références réglementaires.....	3
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	3
	B.1. Commanditaire de la mission.....	3
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	3
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	3
	B.4. Le bien objet de la mission.....	3
	B.5. Liste des locaux visités :.....	4
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	4
C.	Résultats des mesures.....	5
D.	Commentaires et signature.....	9
E.	Méthodologie d'intervention.....	10
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	11
G.	Planches de repérage.....	13

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **EPF Bretagne (Propriétaire - Sur déclaration de l'intéressé)**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **PB200i**
N° de série de l'appareil : **8657**
Nature du radionucléide : **57Co**
Date du dernier chargement de la source : **19/12/2024** (Activité à cette date : **201 MBq**)
Déclaration ASN - N° : **T350554**
Déclaration ASN - Date : **05/05/2023**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	17/12/2024	1,00
Etalonnage sortie	17/12/2024	1,05

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	RUES DES ÉCOLES ET WILSON 22520 BINIC
Description de l'ensemble immobilier	Commerce
Année de construction	
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES

B.5. Liste des locaux visités :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ❖ Sous-sol - Cuisine | ❖ RDC - Séjour |
| ❖ RDC - Cuisine | ❖ RDC - Garage |
| ❖ RDC - WC | ❖ RDC - Escalier |
| ❖ Étage - Chambre | ❖ Étage - SdE |
| ❖ Étage - Placard 1 | ❖ Étage - Placard 2 |
| ❖ Toiture | |

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant



c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Cuisine		1	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2	Sous-sol - Cuisine	A	2	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
3	Sous-sol - Cuisine	A	2	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
-	Sous-sol - Cuisine	B	3	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Cuisine	C	4	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
4	Sous-sol - Cuisine	D	5	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5	Sous-sol - Cuisine	D	5	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
6	Sous-sol - Cuisine		6	Plafond	Bois	Peinture	0,03	0,1	
7	Sous-sol - Cuisine		6	Plafond	Bois	Peinture	0,09	0,1	
8	Sous-sol - Cuisine		7	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
9	Sous-sol - Cuisine		7	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
10	Sous-sol - Cuisine		8	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
11	Sous-sol - Cuisine		8	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
12	Sous-sol - Cuisine		9	Porte	Bois	Vernis	0,06	0,1	
13	Sous-sol - Cuisine		9	Porte	Bois	Vernis	0,05	0,1	
14	Sous-sol - Cuisine		10	Volet	Bois	Peinture	0,06	0,1	
15	Sous-sol - Cuisine		10	Volet	Bois	Peinture	0,02	0,1	
16	RDC - Séjour		11	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,07	0,1	
17	RDC - Séjour		11	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,04	0,1	
18	RDC - Séjour	A	12	Mur	Bois	Peinture	0,07	0,1	
19	RDC - Séjour	A	12	Mur	Bois	Peinture	0,08	0,1	
20	RDC - Séjour	B	13	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
21	RDC - Séjour	B	13	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
22	RDC - Séjour	C	14	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
23	RDC - Séjour	C	14	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
24	RDC - Séjour	D	15	Mur	Béton	Peinture	0,04	0,1	
25	RDC - Séjour	D	15	Mur	Béton	Peinture	0,10	0,1	
26	RDC - Séjour		16	Plafond	Bois	Peinture	0,09	0,1	
27	RDC - Séjour		16	Plafond	Bois	Peinture	0,07	0,1	
28	RDC - Séjour		17	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
29	RDC - Séjour		17	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
30	RDC - Séjour		18	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
31	RDC - Séjour		18	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
32	RDC - Séjour		19	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
33	RDC - Séjour		19	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
34	RDC - Séjour		20	Porte	Bois	Peinture	0,09	0,1	
35	RDC - Séjour		20	Porte	Bois	Peinture	0,06	0,1	
36	RDC - Cuisine		21	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,04	0,1	
37	RDC - Cuisine		21	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,09	0,1	
38	RDC - Cuisine	A	22	Mur	Béton	Peinture	0,04	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
39	RDC - Cuisine	A	22	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
40	RDC - Cuisine	B	23	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
41	RDC - Cuisine	B	23	Mur	Béton	Peinture	0,05	0,1	
42	RDC - Cuisine	C	24	Mur	Bois	Peinture	0,08	0,1	
43	RDC - Cuisine	C	24	Mur	Bois	Peinture	0,06	0,1	
44	RDC - Cuisine	D	25	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
45	RDC - Cuisine	D	25	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
46	RDC - Cuisine		26	Plafond	Bois	Peinture	0,09	0,1	
47	RDC - Cuisine		26	Plafond	Bois	Peinture	0,08	0,1	
48	RDC - Cuisine		27	Plinthes	Bois	Vernis	0,07	0,1	
49	RDC - Cuisine		27	Plinthes	Bois	Vernis	0,01	0,1	
50	RDC - Cuisine		28	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
51	RDC - Cuisine		28	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
52	RDC - Cuisine		29	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
53	RDC - Cuisine		29	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
54	RDC - Cuisine		30	Porte	Bois	Peinture	0,05	0,1	
55	RDC - Cuisine		30	Porte	Bois	Peinture	0,04	0,1	
-	RDC - Garage		31	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
56	RDC - Garage	A	32	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
57	RDC - Garage	A	32	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
58	RDC - Garage	B	33	Mur	Béton	Peinture	0,09	0,1	
59	RDC - Garage	B	33	Mur	Béton	Peinture	0,04	0,1	
60	RDC - Garage	C	34	Mur	Béton	Peinture	0,04	0,1	
61	RDC - Garage	C	34	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
62	RDC - Garage	D	35	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
63	RDC - Garage	D	35	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
64	RDC - Garage		36	Plafond	Bois	Tôle ondulé	0,03	0,1	
65	RDC - Garage		36	Plafond	Bois	Tôle ondulé	0,05	0,1	
-	RDC - Garage		37	Fenêtre intérieure	Carreaux verre		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Garage		38	Fenêtre extérieure	Carreaux verre		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Garage		39	Porte	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - WC		40	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
66	RDC - WC	A	41	Mur	Béton	Peinture	0,09	0,1	
67	RDC - WC	A	41	Mur	Béton	Peinture	0,03	0,1	
68	RDC - WC	B	42	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
69	RDC - WC	B	42	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
70	RDC - WC	C	43	Mur	Béton	Peinture	0,04	0,1	
71	RDC - WC	C	43	Mur	Béton	Peinture	0,09	0,1	
72	RDC - WC	D	44	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
73	RDC - WC	D	44	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
74	RDC - WC		45	Porte	Bois	Peinture	0,02	0,1	
75	RDC - WC		45	Porte	Bois	Peinture	0,02	0,1	
76	RDC - Escalier		46	Marches	Bois	Vernis	0,09	0,1	
77	RDC - Escalier		46	Marches	Bois	Vernis	0,08	0,1	
78	RDC - Escalier		47	Main courante	Bois	Vernis	0,09	0,1	
79	RDC - Escalier		47	Main courante	Bois	Vernis	0,05	0,1	
80	Étage - Chambre		48	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,07	0,1	
81	Étage - Chambre		48	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,07	0,1	
82	Étage - Chambre	A	49	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
83	Étage - Chambre	A	49	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
84	Étage - Chambre	B	50	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
85	Étage - Chambre	B	50	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
86	Étage - Chambre	C	51	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
87	Étage - Chambre	C	51	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
88	Étage - Chambre	D	52	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
89	Étage - Chambre	D	52	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
90	Étage - Chambre		53	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
91	Étage - Chambre		53	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
92	Étage - Chambre		54	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
93	Étage - Chambre		54	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
94	Étage - Chambre		55	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
95	Étage - Chambre		55	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
96	Étage - Chambre		56	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
97	Étage - Chambre		56	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
98	Étage - Chambre		57	Porte	Bois	Peinture	0,02	0,1	
99	Étage - Chambre		57	Porte	Bois	Peinture	0,09	0,1	
100	Étage - SdE		58	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,07	0,1	
101	Étage - SdE		58	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,02	0,1	
102	Étage - SdE	A	59	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
103	Étage - SdE	A	59	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
104	Étage - SdE	B	60	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
105	Étage - SdE	B	60	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
106	Étage - SdE	C	61	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
107	Étage - SdE	C	61	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
108	Étage - SdE	D	62	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
109	Étage - SdE	D	62	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
110	Étage - SdE		63	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
111	Étage - SdE		63	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
112	Étage - SdE		64	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
113	Étage - SdE		64	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
114	Étage - SdE		65	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
115	Étage - SdE		65	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
116	Étage - SdE		66	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
117	Étage - SdE		66	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
118	Étage - SdE		67	Porte	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
119	Étage - SdE		67	Porte	Bois	Peinture	0,05	0,1	
-	Étage - Placard 1		68	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
120	Étage - Placard 1	A	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
121	Étage - Placard 1	A	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
122	Étage - Placard 1	B	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
123	Étage - Placard 1	B	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
124	Étage - Placard 1	C	71	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
125	Étage - Placard 1	C	71	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
126	Étage - Placard 1	D	72	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
127	Étage - Placard 1	D	72	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
128	Étage - Placard 1		73	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
129	Étage - Placard 1		73	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
-	Étage - Placard 1		74	Plinthes	Bois		NM		Absence de revêtement
130	Étage - Placard 1		75	Porte	Bois	Vernis	0,03	0,1	
131	Étage - Placard 1		75	Porte	Bois	Vernis	0,06	0,1	
-	Étage - Placard 2		76	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
132	Étage - Placard 2	A	77	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
133	Étage - Placard 2	A	77	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
134	Étage - Placard 2	B	78	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
135	Étage - Placard 2	B	78	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
136	Étage - Placard 2	C	79	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
137	Étage - Placard 2	C	79	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
138	Étage - Placard 2	D	80	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
139	Étage - Placard 2	D	80	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
140	Étage - Placard 2		81	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
141	Étage - Placard 2		81	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage - Placard 2		82	Plinthes	Bois		NM		Absence de revêtement
142	Étage - Placard 2		83	Porte	Bois	Vernis	0,03	0,1	
143	Étage - Placard 2		83	Porte	Bois	Vernis	0,08	0,1	
144	Sous-sol - Cuisine		84	Arrivée d'eau	Plomb		55,00	0,1	
145	RDC - Escalier		85	Ossature	Bois	Peinture	11,10	0,1	

D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Le donneur d'ordre**

Fait à **BINIC**, le **21/01/2025**
Par : **COLLET Yann**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par la démolition. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par la démolition n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par la démolition et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si le bâtiment à démolir comporte des faïences, le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Toutes les unités de diagnostic impactées par la démolition font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine -t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26




Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.


Des documents vous informent :

- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

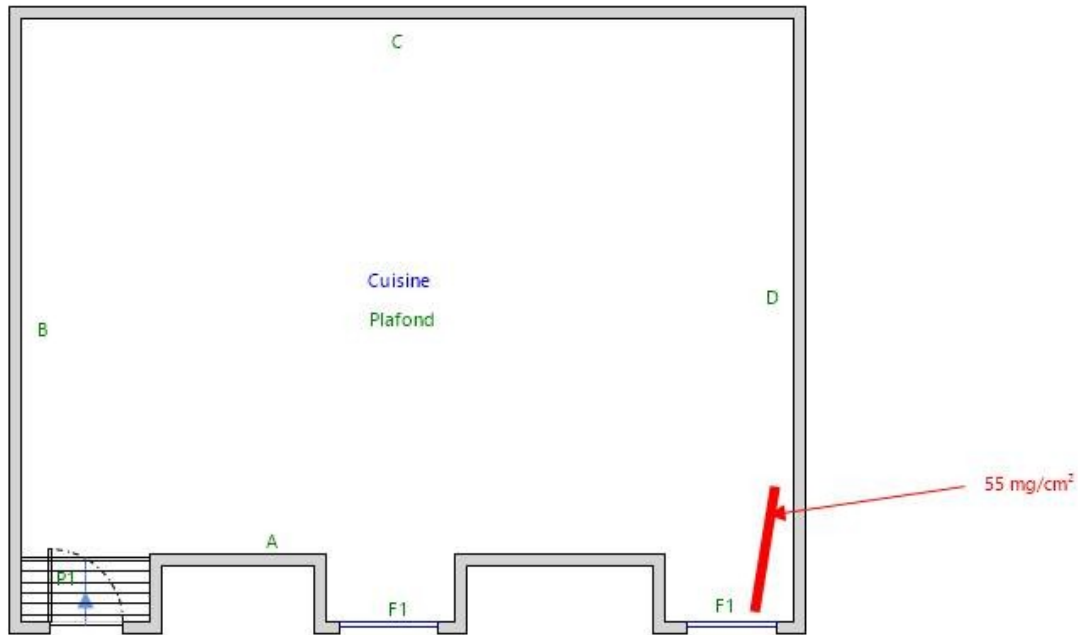G. Planches de repérage

Sous-sol

Annexe au rapport : **EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_2_DEML**Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINICÉtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 21/01/2025Croquis 1 / 4
Version : V01
du : 21/01/2025

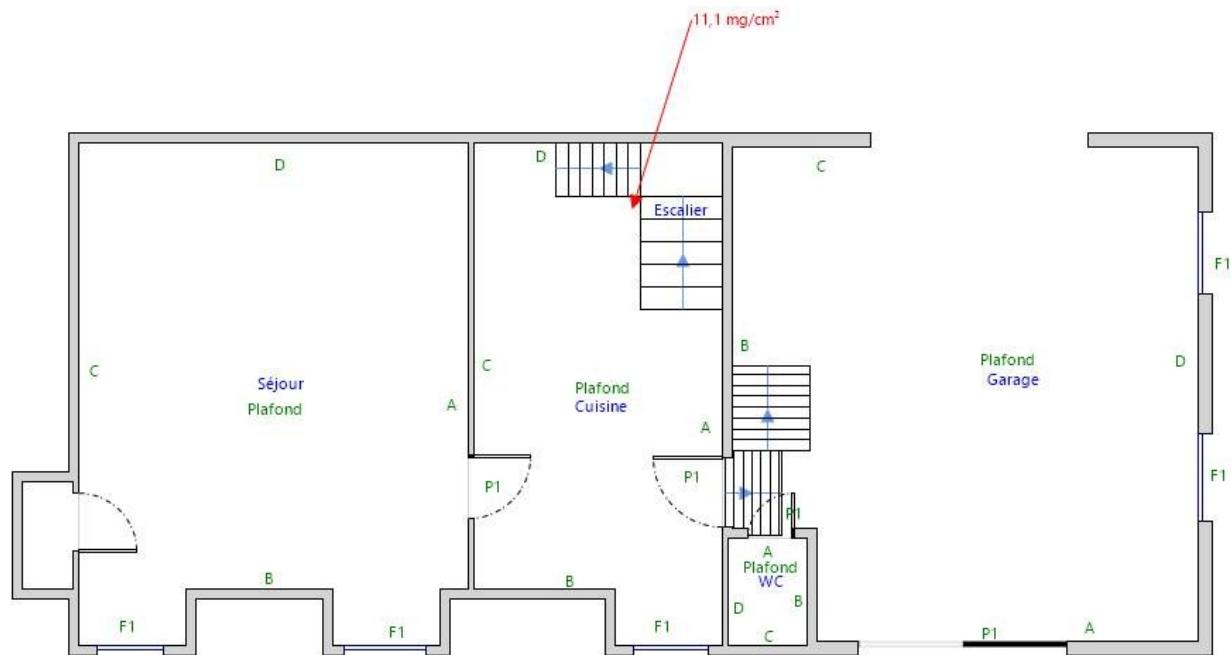

Rez-de-chaussée

Annexe au rapport : **EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_2_DEML**


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien :	RUES DES ÉCOLES ET WILSON 22520 BINIC
--------	--

Etabli par :	COLLET Yann
Société :	AED Groupe
Le :	21/01/2025

Croquis 2 / 4

Version :	V01
du :	21/01/2025

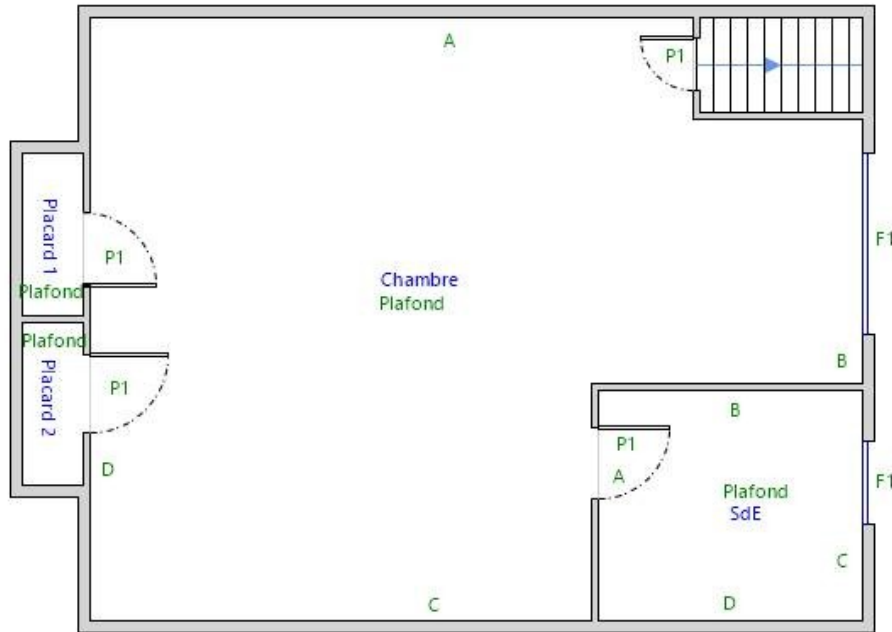


1er Etage

Annexe au rapport : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_2_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON
22520 BINICÉtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 21/01/2025

Croquis 3 / 4

Version : V01
du : 21/01/2025

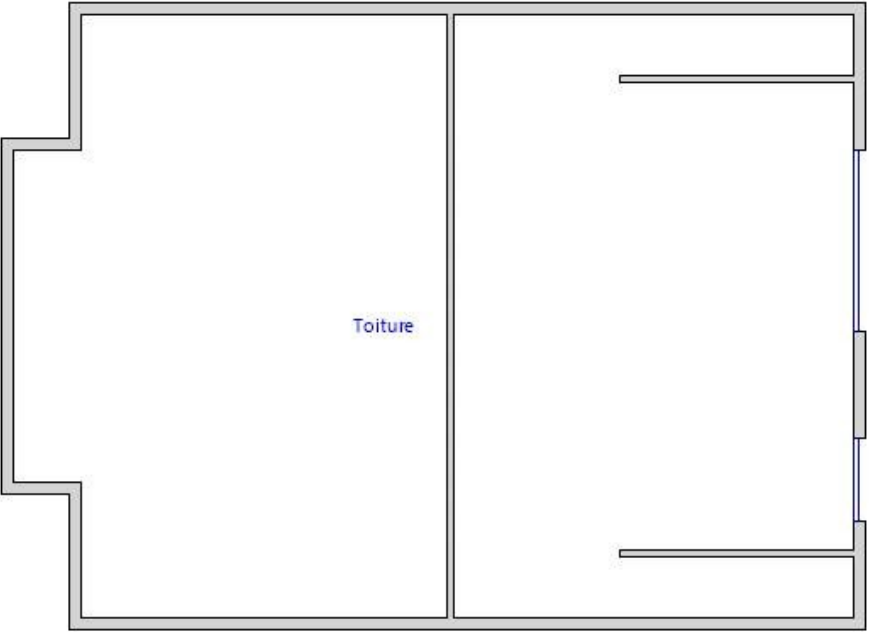

Toiture

Annexe au rapport : EPFBR3_1_20241104_10-22007-1_BAT_2_DEML				Croquis 4 / 4	
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien : RUES DES ÉCOLES ET WILSON 22520 BINIC	Établi par : COLLET Yann Société : AED Groupe Le : 21/01/2025	Version : V01 du : 21/01/2025		



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5542 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COLLET Yann

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/12/2024.

Etienne Lamy

[1] Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COLLET Yann
sous le numéro 18-1262

Cette certification concerne la spécialité de diagnostics immobiliers suivante :



CREP

Prise d'effet : 25/09/2023

Validité : 24/09/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

18-1262 - v4 - 26/09/2023





SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance