

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

1 rue du Stade
29190 GOUZEC

Propriétaire

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
14 AVENUE HENRI FREVILLE - CS 90721
35207 RENNES Cedex 2

Demandeur

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
14 AVENUE HENRI FREVILLE - CS 90721
35207 RENNES Cedex 2

Nature des travaux : **Rénovation / Réhabilitation** : NON **Démolition** : OUI

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 25/09/2023

Date de visite : 07/09/2023

Nombre de pages : 33

Fait à : Brest

Référence du dossier : 2309CBRLO
- BI988000000178

Le présent rapport est établi par :
AYMERIC CANEVET

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023

Révision	Date	Objet
Version initiale	25/09/2023	Établissement du Dossier Technique

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références règlementaires et normatives	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	5
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	6
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	6
2.	Stratégie de mesurage	6
3.	Présentation des résultats	Erreur ! Signet non défini.
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE	7
1.	Identification des locaux	7
2.	Identification des zones	7
3.	Identification des revêtements	7
4.	Identification des unités de repérage et substrat	7
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE	9
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	10
1.	Prestations réalisées :	10
2.	Personnes présentes lors de la visite :	10
3.	Informations complémentaires sur la visite	10
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	10
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission	10
VI.	RESULTATS DETAILLES	11
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX	22
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	28
	Annexe 3 - PV ANALYSES	29
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE	30
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	31
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION	32

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que :

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Démolition du bâtiment

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	Entrée
Rez de chaussée	Bar
Rez de chaussée	Local 1
Rez de chaussée	Local 3
Rez de chaussée	Local 4
Rez de chaussée	Cuisine 1
Rez de chaussée	Cuisine 2
Rez de chaussée	Chaufferie
Rez de chaussée	Couloir
Rez de chaussée	Escalier
1er étage	Local 6
1er étage	Local 7
1er étage	Local 8
1er étage	Local 9
1er étage	Local 10
1er étage	Local 11
1er étage	Local 12
1er étage	WC
1er étage	Lavabo
2ème étage	Combles
Sous-sol	Local 5
Extérieur	Façade rue
Extérieur	Façade arrière
Extérieur	Toiture 1
Extérieur	Toiture 2
Rez de chaussée	Local 2 (inspection depuis la porte seulement)
1er étage	Local 13 (inspection depuis la porte seulement)

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	Local 2
1er étage	Local 13
Extérieur	Toiture 3

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Rez de chaussée - Local 2	Localisation non Visitée	Sécurité insuffisante
1er étage - Local 13	Localisation non Visitée	Sécurité insuffisante
Extérieur - Toiture 3	Localisation non Visitée	Moyen d'accès insuffisant

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Autres

Année de construction :

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX	
N° de série de l'appareil	2-0364	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	10/10/2022	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T560367	Date de déclaration 07/02/2022 00:00:00
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / m^{ai} 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	LAGARRIGUE Florian	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1		1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	248		1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
 > Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Rez de chaussée	Rez de chaussée
Sous-sol	Sous-sol
1er étage	1er étage
Combles	Combles
Vue satellite 1 rue du stade	Vue satellite 1 rue du stade

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Rez de chaussée - Entrée

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
2	Mur		Bois	Peinture	Mur (partie basse)	0,24		
3					Mur (partie haute)	0,21		
4					Mur (au centre)	0,24		
5	Porte		Bois	Vernis	Porte (partie basse)	0,17		
6					Porte (partie haute)	0,1		
7	Huisserie Porte		Bois	Vernis	Huisserie Porte (partie basse)	0,02		
8					Huisserie Porte (partie haute)	0,08		
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

Rez de chaussée - Bar

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
9	Mur soubassement		Bois	Vernis	Mur soubassement (mesure 1)	0,18		
10					Mur soubassement (mesure 2)	0,03		
11	Plafond		Bois	Tapisserie	Plafond (mesure 1)	0,23		
12					Plafond (mesure 2)	0,13		
13	Plinthes		Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0,26		
14					Plinthes (mesure 2)	0,07		
15	Fenêtre 1 intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,1		
16					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,13		
17	Huisserie Fenêtre 1 intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,22		
18					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,1		
19	Fenêtre 1 extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,06		
20					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,02		
21	Huisserie Fenêtre 1 extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,04		
22					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,15		
-	Fenêtre 2 intérieure		Métal		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)			
-					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre 2 intérieure		Métal		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			
-	Fenêtre 2 extérieure		Métal		Fenêtre 2 extérieure (partie basse)			
-					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre 2 extérieure		Métal		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			
23	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,19		
24					Porte (partie haute)	0,08		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
25	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		
26					Huisserie Porte (partie haute)	0,13		
27	Mur		Bois	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,13		
28					Mur (partie haute)	0,19		
29					Mur (au centre)	0,13		
30	Poutre bois		Bois	Peinture	Poutre bois (mesure 1)	0,08		
31					Poutre bois (mesure 2)	0,01		
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Rez de chaussée - Local 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
32	Mur		Bois	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,12		
33					Mur (partie haute)	0,2		
34					Mur (au centre)	0,22		
35	Mur soubassement		Bois	Vernis	Mur soubassement (mesure 1)	0,11		
36					Mur soubassement (mesure 2)	0,04		
37	Plafond		Bois	Tapisserie	Plafond (mesure 1)	0,19		
38					Plafond (mesure 2)	0,15		
39	Plinthes		Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0,13		
40					Plinthes (mesure 2)	0,17		
-	Fenêtre intérieure		Métal		Fenêtre intérieure (partie basse)			
-					Fenêtre intérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			
-	Fenêtre extérieure		Métal		Fenêtre extérieure (partie basse)			
-					Fenêtre extérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			
41	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,25		
42					Porte (partie haute)	0,29		
43	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01		
44					Huisserie Porte (partie haute)	0,05		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Local 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
45	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06		
46					Porte (partie haute)	0,1		
47	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,1		
48					Huisserie Porte (partie haute)	0,16		
-	Mur		Béton		Mur (partie basse)			
-					Mur (partie haute)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-					Mur (au centre)			
-	Plafond		Bois		Plafond (mesure 1)			
-					Plafond (mesure 2)			
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

Rez de chaussée - Local 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur		Béton		Mur (partie basse)			
-					Mur (partie haute)			
-					Mur (au centre)			
-	Plafond		Bois		Plafond (mesure 1)			
-					Plafond (mesure 2)			
49	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,27		
50					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,01		
51	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,25		
52					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,15		
53	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,16		
54					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12		
55	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,09		
56					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,11		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Rez de chaussée - Cuisine 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
57	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
58					Mur (partie haute)	0,04		
59					Mur (au centre)	0,05		
60	Mur		Béton	Peinture orange (derrière faïence)	Mur	2,37		
61	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,13		
62					Plafond (mesure 2)	0,27		
-	Fenêtre intérieure		Métal		Fenêtre intérieure (partie basse)			
-					Fenêtre intérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			
-	Fenêtre extérieure		Métal		Fenêtre extérieure (partie basse)			
-					Fenêtre extérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			
-	Porte		Métal		Porte (partie basse)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-					Porte (partie haute)			
-	Huisserie Porte		Métal		Huisserie Porte (partie basse)			
-					Huisserie Porte (partie haute)			
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Rez de chaussée - Cuisine 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
63	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0		
64					Mur (partie haute)	0,13		
65					Mur (au centre)	0,11		
66	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09		
67					Plafond (mesure 2)	0,08		
68	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,1		
69					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,18		
70	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08		
71					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,23		
72	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,19		
73					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,2		
74	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02		
75					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chaufferie

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
76	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
77					Mur (partie haute)	0,17		
78					Mur (au centre)	0,14		
79	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09		
80					Plafond (mesure 2)	0,01		
81	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,25		
82					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,14		
83	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,1		
84					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05		
85	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,07		
86					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,18		
87	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,06		
88					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,14		
89	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08		
90					Porte (partie haute)	0,15		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
91	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,15		
92					Huisserie Porte (partie haute)	0,13		
93	Porte placard		Bois	Peinture	Porte placard (partie basse)	0,19		
94					Porte placard (partie haute)	0,22		
95	Huisserie Porte placard		Bois	Peinture	Huisserie Porte placard (partie basse)	0,05		
96					Huisserie Porte placard (partie haute)	0,14		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Couloir

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
97	Mur		Bois	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,16		
98					Mur (partie haute)	0,27		
99					Mur (au centre)	0,15		
100	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,1		
101					Plafond (mesure 2)	0,1		
102	Porte		Bois	Peinture	Porte	4,02		
103	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte	5,68		
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

Rez de chaussée - Escalier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
104	Marche		Bois	Vernis	Marche (mesure 1)	0,05		
105					Marche (mesure 2)	0,04		
106	Contre marche		Bois	Vernis	Contre marche (mesure 1)	0,1		
107					Contre marche (mesure 2)	0,2		
108	Escalier crémaillère		Bois	Vernis	Escalier crémaillère (mesure 1)	0,02		
109					Escalier crémaillère (mesure 2)	0,07		
110	Escalier balustre		Bois	Vernis	Escalier balustre (mesure 1)	0,1		
111					Escalier balustre (mesure 2)	0,13		
112	Escalier limon		Bois	Vernis	Escalier limon (mesure 1)	0,17		
113					Escalier limon (mesure 2)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

1er étage - Local 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
114	Mur		Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0,17		
115					Mur (partie haute)	0,18		
116					Mur (au centre)	0,08		
117	Plafond		Bois	Vernis	Plafond (mesure 1)	0,06		
118					Plafond (mesure 2)	0,05		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Fenêtre intérieure		Métal		Fenêtre intérieure (partie basse)			
-					Fenêtre intérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			
-	Fenêtre extérieure		Métal		Fenêtre extérieure (partie basse)			
-					Fenêtre extérieure (partie haute)			
-	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)			
-					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			
-	Porte		Métal		Porte (partie basse)			
-					Porte (partie haute)			
-	Huisserie Porte		Métal		Huisserie Porte (partie basse)			
-					Huisserie Porte (partie haute)			
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Local 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
119	Mur		Bois	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,18		
120					Mur (partie haute)	0,09		
121					Mur (au centre)	0,03		
122	Plafond		Bois	Tapisserie	Plafond (mesure 1)	0,17		
123					Plafond (mesure 2)	0,13		
124	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,18		
125					Plinthes (mesure 2)	0,14		
126	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,14		
127					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,28		
128	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,12		
129					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02		
130	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,23		
131					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,14		
132	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,16		
133					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,19		
134	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,13		
135					Porte (partie haute)	0,17		
136	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		
137					Huisserie Porte (partie haute)	0,23		
138	Radiateurs		Métal	Peinture	Radiateurs (mesure 1)	0,13		
139					Radiateurs (mesure 2)	0,15		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

1er étage - Local 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
140	Mur		Bois	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,19		
141					Mur (partie haute)	0,19		
142					Mur (au centre)	0,1		
143	Plafond		Bois	Tapisserie	Plafond (mesure 1)	0,22		
144					Plafond (mesure 2)	0,22		
145	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,19		
146					Plinthes (mesure 2)	0,17		
147	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,13		
148					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,24		
149	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,17		
150					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,03		
151	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,27		
152					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,24		
153	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,2		
154					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,18		
155	Radiateurs		Métal	Peinture	Radiateurs (mesure 1)	0,15		
156					Radiateurs (mesure 2)	0,06		
157	Porte		Bois	Peinture	Porte	7,6		
158	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte	7,47		

Nombre d'unités de diagnostic : 11

1er étage - Local 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
159	Mur		Bois	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,1		
160					Mur (partie haute)	0,16		
161					Mur (au centre)	0,08		
162	Plafond		Bois	Tapisserie	Plafond (mesure 1)	0,28		
163					Plafond (mesure 2)	0,05		
164	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,1		
165					Plinthes (mesure 2)	0,19		
166	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,01		
167					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,22		
168	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,19		
169					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,15		
170	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,18		
171					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,21		
172	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,1		
173					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,19		
174	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,17		
175					Porte (partie haute)	0,1		
176	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,16		
177					Huisserie Porte (partie haute)	0,24		
178	Radiateurs		Métal	Peinture	Radiateurs (mesure 1)	0,04		
179					Radiateurs (mesure 2)	0,03		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

1er étage - Local 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
180	Mur		Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,25		
181					Mur (partie haute)	0,22		
182					Mur (au centre)	0,24		
183	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,18		
184					Plinthes (mesure 2)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

1er étage - Local 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet	Lès plastique	Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
185	Mur		Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,27		
186					Mur (partie haute)	0,01		
187					Mur (au centre)	0,21		
188	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,2		
189					Plafond (mesure 2)	0,26		
190	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,1		
191					Plinthes (mesure 2)	0,19		
192	Porte 1		Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,1		
193					Porte 1 (partie haute)	0,13		
194	Huisserie Porte 1		Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,16		
195					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,25		
196	Porte 2		Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,07		
197					Porte 2 (partie haute)	0,12		
198	Huisserie Porte 2		Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,25		
199					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Local 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
200	Mur		Béton	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,26		
201					Mur (partie haute)	0,13		
202					Mur (au centre)	0,2		
203	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,13		
204					Plafond (mesure 2)	0,17		
205	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
206					Plinthes (mesure 2)	0,03		
207	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,21		
208					Porte (partie haute)	0,16		
209	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,2		
210					Huisserie Porte (partie haute)	0,23		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

1er étage - WC

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet	Lès plastique	Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
211	Mur		Bois	Peinture	Mur (partie basse)	0,04		
212					Mur (partie haute)	0,19		
213					Mur (au centre)	0,19		
214	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,2		
215					Plafond (mesure 2)	0,23		
216	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,26		
217					Plinthes (mesure 2)	0,09		
218	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08		
219					Porte (partie haute)	0,2		
220	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,24		
221					Huisserie Porte (partie haute)	0,17		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

1er étage - Lavabo

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet	Lès plastique	Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
222	Mur		Bois	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
223					Mur (partie haute)	0,28		
224					Mur (au centre)	0,25		
225	Plafond		Bois	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,26		
226					Plafond (mesure 2)	0,02		
227	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,23		
228					Plinthes (mesure 2)	0,15		
229	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,24		
230					Porte (partie haute)	0,14		
231	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		
232					Huisserie Porte (partie haute)	0,14		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Combles

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)			

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-					Sol (mesure 2)			
233	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
234					Mur (partie haute)	0,17		
235					Mur (au centre)	0,01		
-	Plafond		Bois		Plafond (mesure 1)			
-					Plafond (mesure 2)			
236	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,25		
237					Porte (partie haute)	0,28		
238	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,22		
239					Huisserie Porte (partie haute)	0,14		
240	Radiateurs		Métal	Peinture	Radiateurs (mesure 1)	7,73		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Sous-sol - Local 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Terre		Sol (mesure 1)			
-					Sol (mesure 2)			
-	Mur		Béton		Mur (partie basse)			
-					Mur (partie haute)			
-					Mur (au centre)			
-	Plafond		Bois		Plafond (mesure 1)			
-					Plafond (mesure 2)			
241	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08		
242					Porte (partie haute)	0,29		
243	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		
244					Huisserie Porte (partie haute)	0,23		
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

Extérieur - Façade rue

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
245	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
246					Mur (partie haute)	0,18		
247					Mur (au centre)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 1								

Extérieur - Façade arrière

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur		Béton		Mur (partie basse)			
-					Mur (partie haute)			
-					Mur (au centre)			
Nombre d'unités de diagnostic : 1								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

— Peinture sur porte bois
Valeurs supérieures à 1 mg/cm²

— — Peinture orange aux murs (repérage non exhaustif)
Valeurs supérieures à 1 mg/cm²

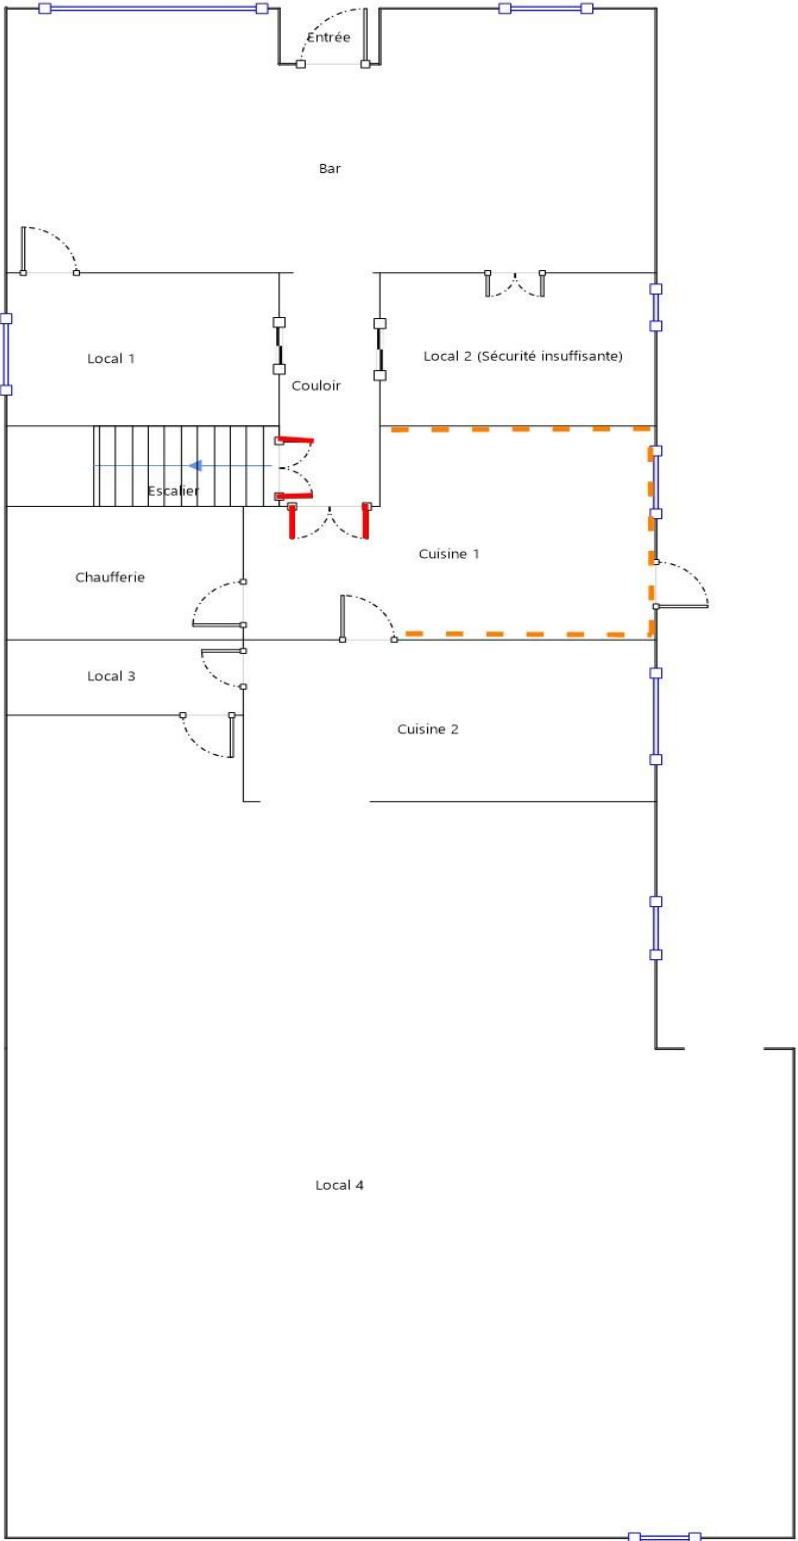


Planche de repérage technique

N° planche: 1/5

Nom du plan:

Rez de chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Lorient
ZAC de kerfichant 4 rue Alice Coleno
56100 LORIENT


Adresse du bien :

1 rue du Stade
29190 GOUZEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2309CBRL0 - BI9880000000178
Rédacteur : AYMERIC CANEVET
Date : 25/09/2023

Commentaires :

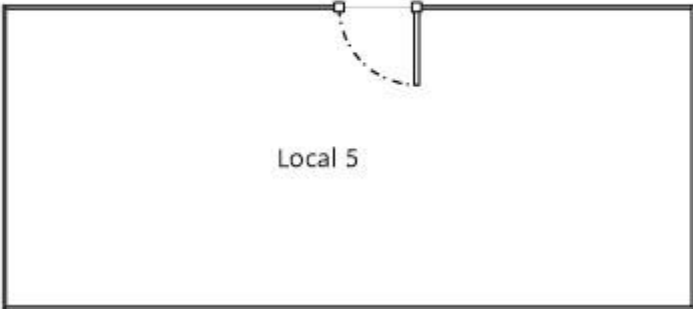	Planche de repérage technique
	N° planche: 2/5
	Nom du plan: Sous-sol
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Lorient ZAC de kerfichant 4 rue Alice Coleno 56100 LORIENT
	Adresse du bien : 1 rue du Stade 29190 GOUZEC
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2309CBRLO - BI9880000000178 Rédacteur : AYMERIC CANEVET Date : 25/09/2023
	Commentaires :

— Peinture sur porte bois
Valeurs supérieures à 1 mg/cm²

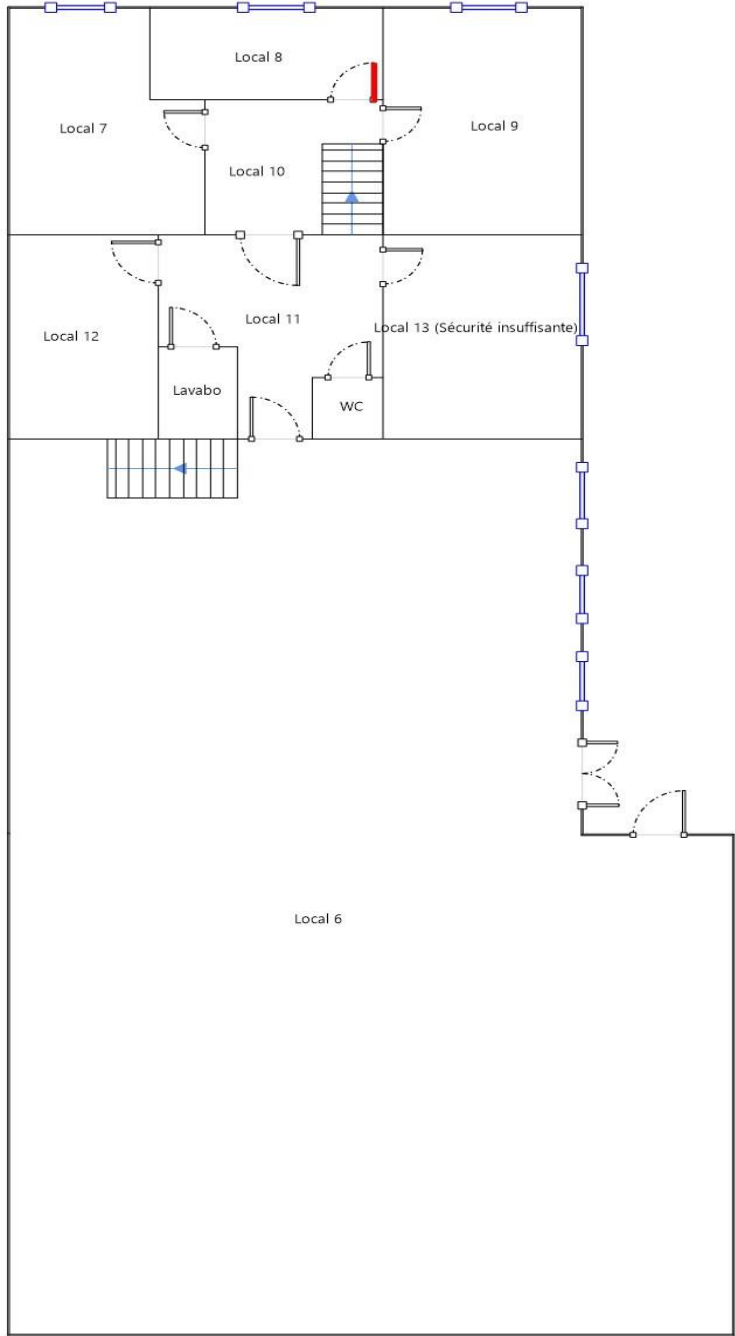


Planche de repérage technique

N° planche: 3/5

Nom du plan:
1er étage

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Lorient
ZAC de kerfichant 4 rue Alice Coleno
56100 LORIENT

Adresse du bien :
1 rue du Stade
29190 GOUZEC

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2309CBRL0 - BI9880000000178
Rédacteur : AYMERIC CANEVET
Date : 25/09/2023

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche: 4/5

Nom du plan:

Combles

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Lorient
ZAC de kerfichant 4 rue Alice Coleno
56100 LORIENT


Adresse du bien :

1 rue du Stade
29190 GOUZEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2309CBRL0 - BI9880000000178
Rédacteur : AYMERIC CANEVET
Date : 25/09/2023

Commentaires :

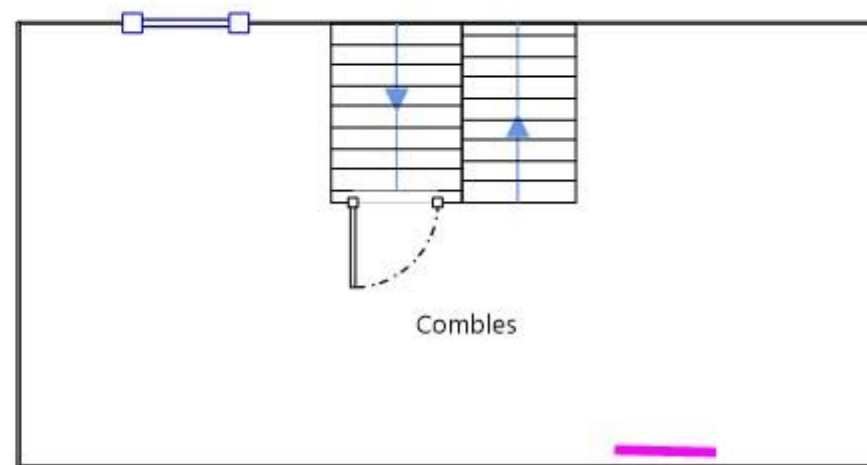

Peinture sur radiateurs métalliques
Valeurs supérieures à 1 mg/cm²



Planche de repérage technique

N° planche: 5/5

Nom du plan:
Vue satellite 1 rue du stade

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Lorient
ZAC de kerfichant 4 rue Alice Coleno
56100 LORIENT

Adresse du bien :
1 rue du Stade
29190 GOUZEC

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2309CBRL0 - BI9880000000178
Rédacteur : AYMERIC CANEVET
Date : 25/09/2023

Commentaires :

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

	Photo n° PhPb001 Localisation : Rez de chaussée - Cuisine 1 UD : Mur (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Béton - Revêtement : Peinture orange (derrière faïence) - Mesure : 8,37
	Photo n° Ph Localisation : Rez de chaussée - Couloir UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 4,02
	Photo n° PhPb003 Localisation : 1er étage - Local 8 UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 7,6
	Photo n° PhPb004 Localisation : 2ème étage - Combles UD : Radiateurs (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 7,73

ANNEXE 3 - PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022


POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 24 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 773 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 773 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 487 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire : n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF

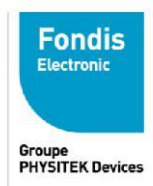

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC (56)

Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0364
Numéro de série de la source :	RTV-1627-23
Activité de la source (MBq) :	850
Date d'origine de la source :	10/10/2022
Date de fin de validité de la source :	10/10/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duquay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
 Tél 02 38 81 50 00
 prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
 Tél 02 38 83 60 21
 orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
<http://www.rsi.fr/centre>
 Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)