

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

**Rapport N° :** 30783790/S1/1/AM-RTV\_V1

**Rédigé le :** 02/03/2026

**Référence au programme de travaux :**

Mail client du 09/02/2026 Demande de devis –  
Actualisation diagnostic amiante RDC réalisé le  
09/02/2026 par Le Louarn Clément

## DONNEUR D'ORDRE

### CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

**Clément LE-LOUARN**

10 AV MARECHAL FOCH

64100 BAYONNE

## SITE D'INTERVENTION

### CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

5 RUE LOUIS BARTHOU

64000 PAU

### BATIMENT VILLA

Latitude : 43.294300 / Longitude : -0.366000

### Date(s) d'intervention(s) :

Le 20/02/2026



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

| Prénom Nom      | Fonction       | Compétence             | Signataire du rapport                                                                 |
|-----------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Laureano MORENO | Diagnostiqueur | Certification N° C0772 | Laureano MORENO                                                                       |
|                 |                |                        |  |

Le présent rapport comporte 39 pages, dont 25 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

## SOMMAIRE

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>                              | <b>3</b>  |
| 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre                      | 3         |
| 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage                | 3         |
| 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage                | 5         |
| <b>2. CONCLUSIONS</b>                                                        | <b>6</b>  |
| 2.1. Obligations réglementaires                                              | 7         |
| <b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>                                             | <b>8</b>  |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission                                       | 8         |
| 3.2. Parties prenantes                                                       | 8         |
| <b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>                              | <b>8</b>  |
| 4.1. Références réglementaires                                               | 8         |
| <b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>                              | <b>9</b>  |
| 5.1. Date(s) de visite(s)                                                    | 9         |
| 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020                | 9         |
| 5.3. Conditions spécifiques                                                  | 9         |
| 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite | 9         |
| <b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>                                    | <b>10</b> |
| 6.1. Matériaux et produits repérés                                           | 10        |
| <b>7. ANNEXES</b>                                                            | <b>15</b> |
| 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées                                        | 15        |
| 7.2. Photos prélèvements                                                     | 16        |
| 7.3. Attestation d'assurance                                                 | 22        |
| 7.4. Certificat de compétence                                                | 24        |
| 7.5. Croquis de repérage                                                     | 25        |
| 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire                                        | 28        |

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Comme pour les précédentes phases, nous prévoyons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La curée complète de l'ensemble des cloisons</li> <li>• Le remplacement des menuiseries extérieures en bois</li> <li>• Le remplacement des compteurs électriques avec tirage d'un nouveau câble d'alimentation</li> <li>• Le remplacement des cloisons intérieures vitrées</li> <li>• La mise en place d'un nouveau réseau de chauffage et de climatisation par pompe à chaleur air/air</li> </ul> <p>Concernant les façades, comme visible sur les photos, une partie des grilles existantes sera déposée afin d'être remplacée par de simples garde-corps.</p> <p>La salle serveur sera très peu modifiée en raison de la présence d'équipements sensibles. Toutefois, le remplacement partiel du plancher pourrait être envisagé.</p> <p>L'extérieur du bâtiment ne fera pas l'objet de modifications, à l'exception des barreaux qui seront, pour la plupart, remplacés par des garde-corps.</p> <p>Nous envisageons de partir sur le même principe que pour les tranches précédentes, à savoir une démolition intérieure quasi totale.</p> |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages de la construction                          | Parties d'ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02 - Parois verticales extérieures et façades</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eléments associés à la façade                        | Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menuiseries extérieures                              | Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>03 - Parois verticales intérieures</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cloisons (légères et préfabriquées)                  | Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux |
| Gaines et coffres verticaux                          | Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux                                                                                                                                       |

| Ouvrages de la construction                             | Parties d'ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menuiseries intérieures                                 | Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur"                     | Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plinthes                                                | Peintures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portes                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Portes coupe-feu                                        | Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Portes frigorifiques                                    | Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Portes isothermiques                                    | Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Portes pare-flammes                                     | Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Portes phoniques                                        | Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poteaux                                                 | Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles                                                                                                                 |
| <b>04 - Plafonds et faux plafonds</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faux plafonds                                           | Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plafonds                                                | Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux                 |
| Poutres                                                 | Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux                                                                                                                                                                                                       |
| <b>05 - Planchers et planchers techniques</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Revêtements de sol                                      | Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples |
| <b>06 - Conduits et accessoires intérieurs</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conduits                                                | Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

NIVEAU RDC

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## 2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 3. INFORMATIONS GENERALES

### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES  
5 RUE LOUIS BARTHOUS  
64000 PAU

| Bâtiment                        | Fonction principale      | Classement | Date permis de construire ou année de construction                                                                                            | Année de réhabilitation ou description des modifications |
|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES | Administrations, bureaux | Autres     | Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997 | Non-communicué                                           |

### 3.2. Parties prenantes

| Contact           | Qualité         | Société                         | Adresse                              | Coordonnées |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Clément LE-LOUARN | Donneur d'ordre | CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES | 10 AV MARECHAL FOCH<br>64100 BAYONNE | /           |

## 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Le 20/02/2026

### 5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

| Objet / Type de document                                                                                                                    | Auteur               | Date       | Référence                                                        | Conclusions<br>(si rapport de repérage) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mail client du 09/02/2026                                                                                                                   | Le Louarn<br>Clément | 09/02/2026 | Demande de devis –<br>Actualisation<br>diagnostic amiante<br>RDC | /                                       |
| Repérage amiante avant travaux / RAPPORT<br>DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET<br>PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX | Thomas BADIE         | 04/03/2021 | 348890122.2.R                                                    | Absence d'amiante                       |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
 xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
 Sxx = Sondage n°xx  
 xx\* = élément témoin de la ZPSO  
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
 AN = Analyse  
 DC = Document consulté  
 MA = Marquage  
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

| Localisation                      | Ouvrage                             | Matériau / Produit                      | Aspect         | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.     | N° Sond. | Critère de décision | Observation                                                                                                                                                                                   | Présence amiante |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> CIR 6 | Plafonds                            | Bandes calicot                          | Papier, Plâtre | Blanc   | 11      | P19*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                   | Cloisons (légères et préfabriquées) | Bandes calicot                          | Papier         | Blanc   | 22      | P38_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P38<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> CIR 7 | Revêtements de sol                  | Sous-couches des revêtements<br>souples | Lé             | Gris    | 20      | P39_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P39<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |

| Localisation                            | Ouvrage                             | Matériau / Produit          | Aspect          | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.     | N° Sond. | Critère de décision | Observation                                                                                                                                                                                   | Présence amiante |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|--------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> CIR 7       | Revêtements de sol                  | Ragréages                   | Ciment, Compact | Gris    | 20      | P39_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P39<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
|                                         | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits projetés            | Compact         | Blanc   | 23      | P40_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P40<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
|                                         | Cloisons (légères et préfabriquées) | Peinture                    | Epais           | Vert    | 23      | P40_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P40<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
|                                         | Portes coupe-feu                    | Joints (bandes)             | Fibreux         | Blanc   | 8       | P15*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Portes coupe-feu                    | Joints (bandes)             | Rigide          | Marron  | 8       | P15*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> BUREAU V103 | Menuiseries extérieures             | Peintures décoratives       | Epais           | Blanc   | 1       | P2*<br>N     | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Menuiseries extérieures             | Peintures décoratives       | Epais           | Noir    | 2       | P3*<br>N     | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Menuiseries extérieures             | Joints d'étanchéité         | Silicone        | Blanc   | 6       | P11*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Menuiseries extérieures             | Joints de mastic de vitrage | Caoutchouc      | Noir    | 7       | P14*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> BUREAU V105 | Plafonds                            | Bandes calicot              | Papier, Plâtre  | Blanc   | 11      | P20<br>N     | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Revêtements de sol                  | Colles non bitumineuses     | Semi-dur        | Jaune   | 3       | P5*<br>N     | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |

| Localisation                            | Ouvrage                 | Matériau / Produit                   | Aspect          | Couleur      | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> BUREAU V105 | Revêtements de sol      | Colles non bitumineuses              | Dur             | Beige, Foncé | 4       | P7*<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Revêtements de sol      | Ragréages                            | Ciment, Compact | Gris         | 5       | P10*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Menuiseries extérieures | Peintures décoratives                | Epais           | Blanc        | 1       | P1<br>N   | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Menuiseries extérieures | Peintures décoratives                | Epais           | Noir         | 2       | P4<br>N   | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Menuiseries extérieures | Joints d'étanchéité                  | Silicone        | Blanc        | 6       | P12<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Menuiseries extérieures | Joints de mastic de vitrage          | Caoutchouc      | Noir         | 7       | P13<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> BUREAU V106 | Revêtements de sol      | Colles non bitumineuses              | Semi-dur        | Jaune        | 3       | P6<br>N   | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Revêtements de sol      | Colles non bitumineuses              | Dur             | Beige, Foncé | 4       | P8<br>N   | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Revêtements de sol      | Ragréages                            | Ciment, Compact | Gris         | 5       | P9<br>N   | /        | AN                  | /           | Non              |
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> CIR 5       | Portes coupe-feu        | Joints (bandes)                      | Fibreux         | Blanc        | 8       | P16<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Portes coupe-feu        | Joints (bandes)                      | Rigide          | Marron       | 8       | P16<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> CIR 4       | Revêtements de sol      | Sous-couches des revêtements souples | Non bitumineux  | Noir         | 9       | P17*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Revêtements de sol      | Colles non bitumineuses              | Semi-dur        | Jaune        | 9       | P17*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Revêtements de sol      | Sous-couches des revêtements souples | Non bitumineux  | Gris         | 10      | P18*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Revêtements de sol      | Colles non bitumineuses              | Semi-dur        | Jaune        | 10      | P18*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                         | Revêtements de sol      | Ragréages                            | Ciment          | Gris         | 10      | P18*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                            | Ouvrage                                                    | Matériau / Produit                   | Aspect             | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.     | N° Sond. | Critère de décision | Observation                                                                                                                                                                                   | Présence amiante |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> SANITAIRES  | Revêtements de sol                                         | Sous-couches des revêtements souples | Lé                 | Gris    | 20      | P35_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P35<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
|                                         | Revêtements de sol                                         | Ragréages                            | Ciment,<br>Compact | Gris    | 20      | P35_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P35<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
|                                         | Revêtements de murs, poteaux,<br>cloisons, gaines, coffres | Colles de faïence                    | Ciment             | Gris    | 21      | P36_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P36<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
|                                         | Cloisons (légères et préfabriquées)                        | Bandes calicot                       | Papier             | Blanc   | 22      | P37_ant<br>N | /        | AN                  | Prélèvement antérieur : P37<br>Repérage amiante avant travaux -<br>RAPPORT DE REPÉRAGE DES<br>MATÉRIAUX ET PRODUITS<br>CONTENANT DE L'AMIANTE<br>AVANT RÉALISATION DE<br>TRAVAUX - 04/03/2021 | Non              |
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> BUREAU R004 | Revêtements de sol                                         | Sous-couches des revêtements souples | Non<br>bitumineux  | Gris    | 12      | P21*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Revêtements de sol                                         | Colles non bitumineuses              | Semi-dur           | Jaune   | 12      | P21*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Revêtements de sol                                         | Ragréages                            | Ciment             | Gris    | 12      | P21*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |
|                                         | Revêtements de sol                                         | Ragréages                            | Ciment,<br>Compact | Gris    | 13      | P22*<br>N    | /        | AN                  | /                                                                                                                                                                                             | Non              |

| Localisation                               | Ouvrage                                                 | Matériau / Produit                   | Aspect         | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| BATIMENT VILLA -> RDC<br>-> BUREAU R004    | Revêtements de sol                                      | Dalles de sol                        | Cassant        | Bleu    | 14      | P23*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de sol                                      | Colles non bitumineuses              | Semi-dur       | Gris    | 14      | P23*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de sol                                      | Sous-couches des revêtements souples | Non bitumineux | Gris    | 12      | P24<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de sol                                      | Colles non bitumineuses              | Semi-dur       | Jaune   | 12      | P24<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de sol                                      | Ragréages                            | Ciment         | Gris    | 12      | P24<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| BATIMENT VILLA -> R-1<br>-> POSTE DE GARDE | Revêtements de sol                                      | Colles de carrelage                  | Ciment         | Gris    | 15      | P25*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de sol                                      | Colles de carrelage                  | Ciment         | Gris    | 15      | P26<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de sol                                      | Joints de carrelage                  | Ciment         | Gris    | 16      | P27*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de sol                                      | Joints de carrelage                  | Ciment         | Gris    | 16      | P28<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles de plinthe                    | Ciment         | Gris    | 17      | P29*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles de plinthe                    | Ciment         | Gris    | 17      | P30<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Joints de plinthe                    | Ciment         | Gris    | 18      | P31*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Joints de plinthe                    | Ciment         | Gris    | 18      | P32<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Menuiseries extérieures                                 | Joints de mastic de vitrage          | Caoutchouc     | Noir    | 19      | P33*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
|                                            | Menuiseries extérieures                                 | Joints de mastic de vitrage          | Caoutchouc     | Noir    | 19      | P34<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

| Localisation                            | Descriptif sol / mur / plafond                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BATIMENT VILLA                          | /                                                                                                                                          |
| BATIMENT VILLA -> RDC                   | /                                                                                                                                          |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 6          | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V101    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 7          | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V102    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V103    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V104    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V106    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V108    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V109    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 5          | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 4          | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 3          | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 2          | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> SANITAIRES     | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V111    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> WC             | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V112    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU R004    | Sol : Béton / Lés plastique collés, Dalles moquette collées, Parquet flottant<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement |
| BATIMENT VILLA -> R-1                   | /                                                                                                                                          |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE | Sol : Béton, Carrelage<br>Murs : Plâtre / Peinture<br>Plafond : Plagues de parement                                                        |

## 7.2. Photos prélèvements

| P1                                                                                | ZPSO 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                              |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives                                  |        |

| P2                                                                                 | ZPSO 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V103                                               |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives                                   |        |

| P3                                                                                 | ZPSO 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V103                                               |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives                                   |        |

| P4                                                                                  | ZPSO 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                                |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives                                    |        |

| P5                                                                                  | ZPSO 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                                |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses                                       |        |

| P6                                                                                   | ZPSO 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V106                                                 |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses                                        |        |

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P7                                                                                | ZPSO 4 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                              |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses                                     |        |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P8                                                                                 | ZPSO 4 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V106                                               |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses                                      |        |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P9                                                                                 | ZPSO 5 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V106                                               |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Ragréages                                                    |        |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P10                                                                                 | ZPSO 5 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                                |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Ragréages                                                     |        |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P11                                                                                 | ZPSO 6 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V103                                                |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité                                      |        |

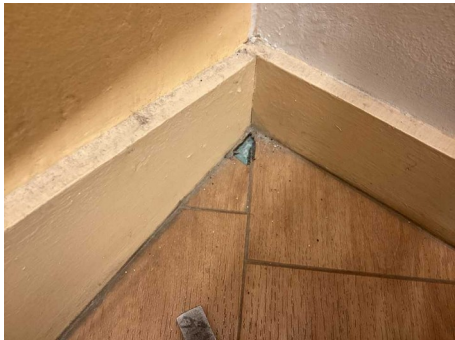
|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P12                                                                                  | ZPSO 6 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                                 |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité                                       |        |

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P13                                                                               | ZPSO 7 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                              |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage                            |        |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P14                                                                                | ZPSO 7 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V103                                               |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage                             |        |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P15                                                                                | ZPSO 8 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 7                                                     |        |
|  |        |
| Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)   Joints (bandes)                    |        |

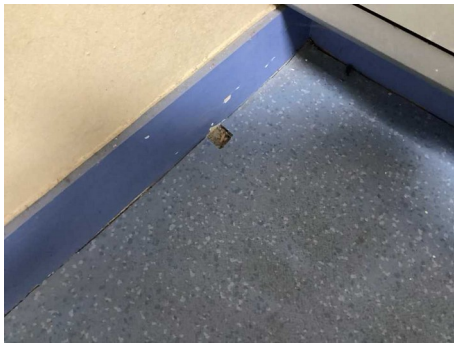
|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P16                                                                                 | ZPSO 8 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 5                                                      |        |
|  |        |
| Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)   Joints (bandes)                     |        |

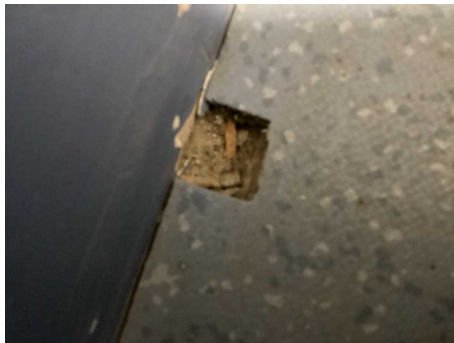
|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P17                                                                                  | ZPSO 9 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 4                                                       |        |
|   |        |
| Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples   Colles non bitumineuses |        |

|                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P18                                                                                              | ZPSO 10 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 4                                                                   |         |
|              |         |
| Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples   Colles non bitumineuses   Ragréages |         |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P19                                                                               | ZPSO 11 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> CIR 6                                                    |         |
|  |         |
| Plafonds -> Bandes calicot                                                        |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P20                                                                                | ZPSO 11 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU V105                                               |         |
|  |         |
| Plafonds -> Bandes calicot                                                         |         |

|                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P21                                                                                              | ZPSO 12 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU R004                                                             |         |
|                |         |
| Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples   Colles non bitumineuses   Ragréages |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P22                                                                                 | ZPSO 13 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU R004                                                |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Ragréages                                                     |         |

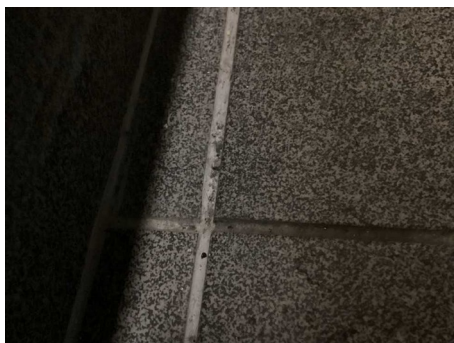
|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P23                                                                                 | ZPSO 14 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU R004                                                |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)   Colles non bitumineuses             |         |

|                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P24                                                                                              | ZPSO 12 |
| BATIMENT VILLA -> RDC -> BUREAU R004                                                             |         |
|              |         |
| Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples   Colles non bitumineuses   Ragréages |         |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P25                                                                               | ZPSO 15 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                           |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Colles de carrelage                                         |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P26                                                                                | ZPSO 15 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                            |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Colles de carrelage                                          |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P27                                                                                | ZPSO 16 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                            |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Joints de carrelage                                          |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P28                                                                                 | ZPSO 16 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                             |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Joints de carrelage                                           |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P29                                                                                 | ZPSO 17 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                             |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe        |         |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P30                                                                                  | ZPSO 17 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                              |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe         |         |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P31                                                                               | ZPSO 18 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                           |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe      |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P32                                                                                | ZPSO 18 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                            |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe       |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P33                                                                                | ZPSO 19 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                            |         |
|  |         |
| Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage                             |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P34                                                                                 | ZPSO 19 |
| BATIMENT VILLA -> R-1 -> POSTE DE GARDE                                             |         |
|  |         |
| Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage                              |         |

## 7.3. Attestation d'assurance



### Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**  
Tour Alto, 4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

#### Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

#### Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

#### Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

**Allianz Global Corporate & Specialty SE**  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

### RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus  
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1<sup>er</sup> janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.  
Pour la compagnie

  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI  
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com  
Signing time: 2025 10:46:58  
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)

## 7.4. Certificat de compétence



**Certificat N° C0772**

**Monsieur Laurent MORENO**

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

|                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amiante avec mention</b>                                                                  | <b>Certificat valable</b><br>Du <b>03/04/2024</b><br>au <b>13/03/2030</b> | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| <b>Etat des installations intérieures d'électricité</b>                                      | <b>Certificat valable</b><br>Du <b>20/11/2023</b><br>au <b>19/11/2030</b> | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| <b>Amiante sans mention</b>                                                                  | <b>Certificat valable</b><br>Du <b>14/03/2023</b><br>au <b>02/04/2024</b> | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| <b>Constat de risque d'exposition au plomb</b>                                               | <b>Certificat valable</b><br>Du <b>23/02/2023</b><br>au <b>22/02/2030</b> | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| <b>Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine</b> | <b>Certificat valable</b><br>Du <b>10/06/2023</b><br>au <b>09/06/2030</b> | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| <b>Etat des installations intérieures de gaz</b>                                             | <b>Certificat valable</b><br>Du <b>10/06/2023</b><br>au <b>09/06/2030</b> | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| <b>Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments</b>                         | <b>Certificat valable</b><br>Du <b>23/02/2023</b><br>au <b>22/02/2030</b> | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |

Date d'établissement le mercredi 03 avril 2024

**Marjorie ALBERT**  
Directrice Administrative

P/O Audrey MARTINS



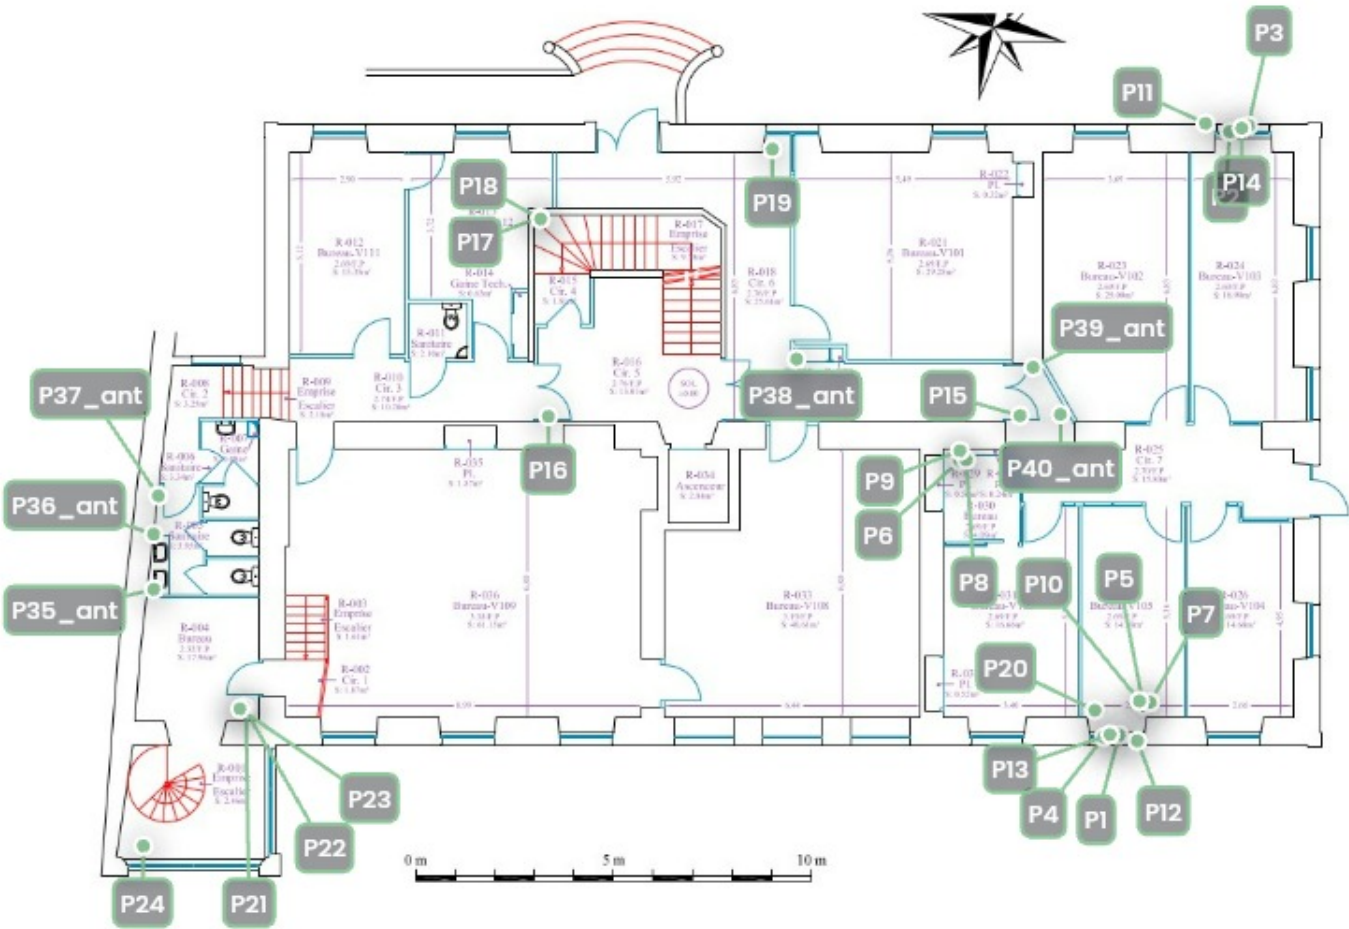
Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres  
Tél. : 05 63 73 06 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

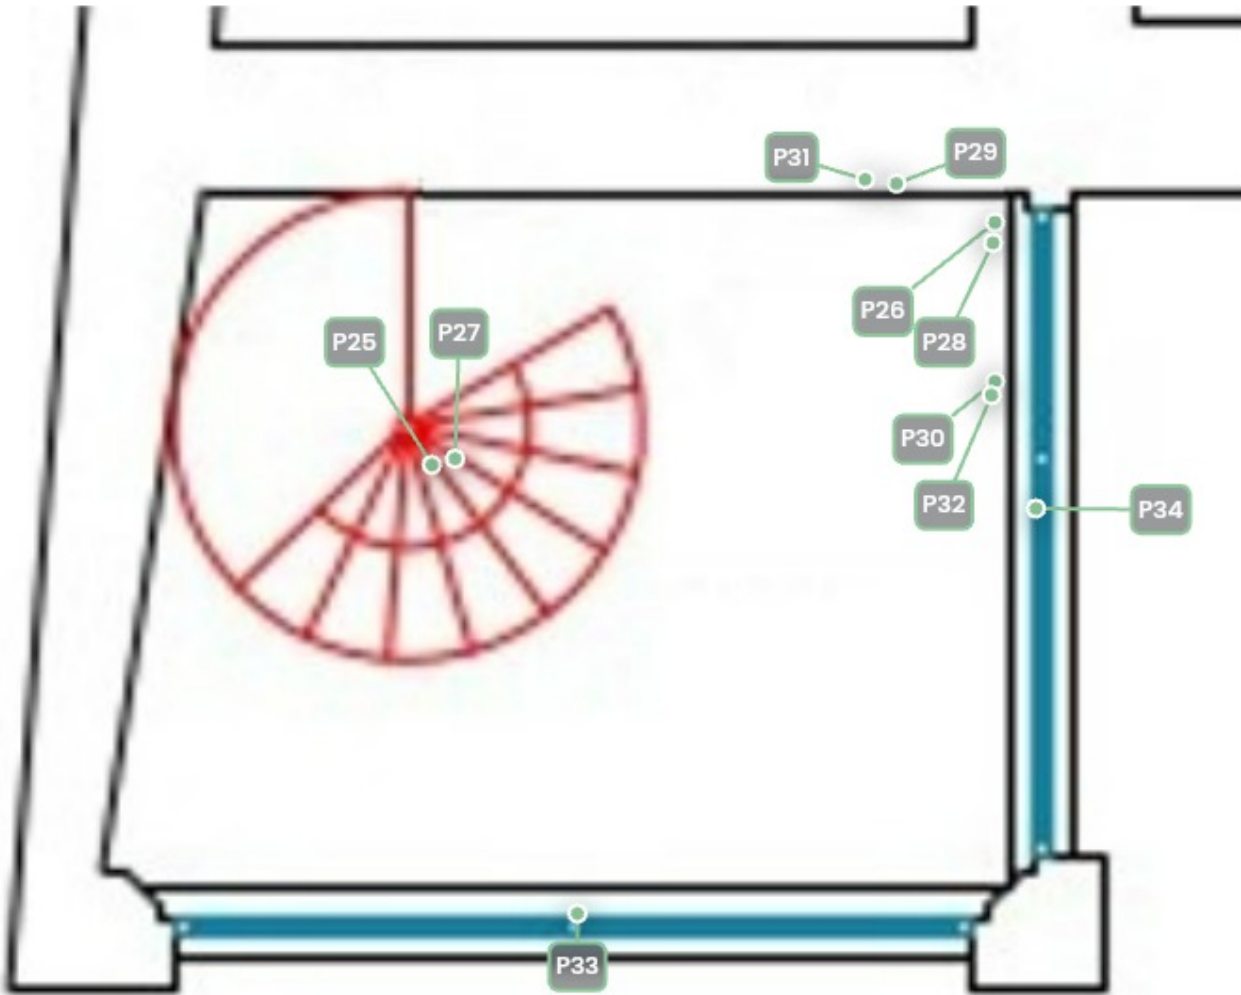
## 7.5. Croquis de repérage

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                       |                                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport |                                                                      |                 |
| ADRESSE                                             | CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES<br>5 RUE LOUIS BARTHOUS<br>64000 PAU |                 |
| Localisation<br><br>BATIMENT VILLA > RDC            | Date visite                                                          | Le 20/02/2026   |
|                                                     | Auteur                                                               | Laureano MORENO |
|                                                     | N° dossier                                                           | 30783790/S1/1   |
|                                                     | Planche                                                              | 1 / 2           |
|                                                     | Indice                                                               | 1               |
| Vue utilisée :                                      |                                                                      |                 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante :      |                                                                      |                 |



| LEGENDE | <span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif | <span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif | <span style="color: blue;">●</span> Sondage | <span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité | <span style="color: black;">●</span> Observation |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                       |                                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport |                                                                      |                 |
| ADRESSE                                             | CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES<br>5 RUE LOUIS BARTHOUS<br>64000 PAU |                 |
| Localisation<br><br>BATIMENT VILLA > R-1            | Date visite                                                          | Le 20/02/2026   |
|                                                     | Auteur                                                               | Laureano MORENO |
|                                                     | N° dossier                                                           | 30783790/S1/1   |
|                                                     | Planche                                                              | 2 / 2           |
|                                                     | Indice                                                               | 1               |
| Vue utilisée :                                      |                                                                      |                 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante :      |                                                                      |                 |



LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

## 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane  
33700 MERIGNAC  
Tel : 05.57.92.80.12  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|          |                                                                         |                        |                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Client : | BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PAU<br>4 Rue Johannes Kepler<br>64000 Pau | Réf. Commande ITGA :   | IT0526-3224                             |
|          |                                                                         | Réf. Commande Client : | 1510797383/30783790/S1/1/1_30783790/1/1 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/02/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée                                                                                                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                    | Résultat / Variété d'amiante          | Elements analytiques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14972 |                      |
| Réf échantillon client : ITM-BSBBS-2719257 - [Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] - [rel : P1 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] |                                                                                          | Description ITGA : Peinture / Bois    |                      |
| Peinture                                                                                                                                                                                       | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL       |
| Bois                                                                                                                                                                                           | ---                                                                                      | Non analysé                           |                      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante          | Elements analytiques                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14973 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-KLQAJ-2691380 - [Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] - [rel : P2 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V103 Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] |                                                                                          | Description ITGA :                    | Peinture / Bois                                 |
| Peinture                                                                                                                                                                                       | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL                                  |
| Bois                                                                                                                                                                                           | ---                                                                                      | Non analysé                           |                                                 |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14974 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-BTPJY-2691381 - [Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] - [rel : P3 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V103 Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] |                                                                                          | Description ITGA :                    | Peinture en vrac                                |
| Peinture en vrac                                                                                                                                                                               | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL<br>(3)                           |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14975 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-HCPHM-2719256 - [Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] - [rel : P4 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] |                                                                                          | Description ITGA :                    | Peinture en vrac                                |
| Peinture en vrac                                                                                                                                                                               | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL<br>(3)                           |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14976 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-EQTOC-2779132 - [Revêtements de sol : Colles non bitumineuses] - [rel : P5 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Revêtements de sol : Colles non bitumineuses]       |                                                                                          | Description ITGA :                    | Revêtement cassant blanc / Colle polymère jaune |
| Revêtement cassant blanc + Colle polymère jaune non séparable (1)                                                                                                                              | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL<br>(4)                           |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                    | Résultat / Variété d'amiante          | Elements analytiques                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                            |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14977 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-UVGHB-2691377 - [Revêtements de sol : Colles non bitumineuses] - [rel : P6 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V106 Revêtements de sol : Colles non bitumineuses] |                                                                                          | Description ITGA :                    | Revêtement cassant blanc / Colle polymère jaune |
| ▶ Revêtement cassant blanc + Colle polymère jaune non séparable (1)                                                                                                                      | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL<br>(4)                           |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                            |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14978 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-WYYTV-2691372 - [Revêtements de sol : Colles non bitumineuses] - [rel : P7 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Revêtements de sol : Colles non bitumineuses] |                                                                                          | Description ITGA :                    | Couche beige / Colle polymère jaune             |
| ▶ Couche beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable (1)                                                                                                                    | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL<br>(4)                           |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                            |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14979 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-HISCQ-2691375 - [Revêtements de sol : Colles non bitumineuses] - [rel : P8 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V106 Revêtements de sol : Colles non bitumineuses] |                                                                                          | Description ITGA :                    | Colle polymère jaune                            |
| ▶ Colle polymère jaune                                                                                                                                                                   | META (B) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL                                  |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                            |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14980 |                                                 |
| Réf échantillon client : ITM-HYMBK-2691376 - [Revêtements de sol : Ragréages] - [rel : P9 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V106 Revêtements de sol : Ragréages]                             |                                                                                          | Description ITGA :                    | Ragréage gris hétérogène                        |
| ▶ Ragréage gris hétérogène                                                                                                                                                               | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : CYA                                  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                        | Elements analytiques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14981                               |                      |
| Réf échantillon client : ITM-GGCHU-2691373 - [Revêtements de sol : Ragréages] - [rel : P10 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Revêtements de sol : Ragréages]                                               |                                                                                          | Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène              |                      |
| Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable (1)                                                                                                                                         | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                         | Analyste : JXL (4)   |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14982                               |                      |
| Réf échantillon client : ITM-OETMW-2691384 - [Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité] - [rel : P11 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V103 Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité]                 |                                                                                          | Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières |                      |
| Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières non séparable (1)                                                                                                                            | META (B) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                         | Analyste : JCO (4)   |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14983                               |                      |
| Réf échantillon client : ITM-REKFH-2691383 - [Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité] - [rel : P12 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité]                 |                                                                                          | Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières |                      |
| Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières non séparable (1)                                                                                                                            | META (B) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                         | Analyste : JXL (4)   |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14984                               |                      |
| Réf échantillon client : ITM-JQKWY-2691385 - [Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P13 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage] |                                                                                          | Description ITGA : Mousse noire                                     |                      |
| Mousse noire (1)                                                                                                                                                                                            | META (B) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                         | Analyste : JCO       |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                           | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante                                                            | Elements analytiques |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT052602-14985                                                   |                      |
| Réf échantillon client : ITM-UFCVL-2691382 - [Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P14 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V103 Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage]                                 |                                                                                                 | Description ITGA : Mousse noire                                                         |                      |
| ▸ Mousse noire                                                                                                                                                                                                                              | META (B) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Amiante non détecté (2) / -                                                             | Analyste : JXL       |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT052602-14986                                                   |                      |
| Réf échantillon client : ITM-SXNJS-2779134 - [Portes coupe-feu : Joints (bandes) (Liste B) / Joints (bandes) (Liste B)] - [rel : P15 BATIMENT VILLA - RDC - CIR 7 Portes coupe-feu : Joints (bandes) (Liste B) / Joints (bandes) (Liste B)] |                                                                                                 | Description ITGA : Matériau compact blanc avec couche en toile / Matériau souple marron |                      |
| ▸ Matériau compact blanc avec couche en toile                                                                                                                                                                                               | MOLP + META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) / -                                                             | Analyste : JXL       |
| ▸ Matériau souple marron                                                                                                                                                                                                                    | META (B) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Amiante non détecté (2) / -                                                             | Analyste : JXL       |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT052602-14987                                                   |                      |
| Réf échantillon client : ITM-EFLCS-2779135 - [Portes coupe-feu : Joints (bandes) (Liste B) / Joints (bandes) (Liste B)] - [rel : P16 BATIMENT VILLA - RDC - CIR 5 Portes coupe-feu : Joints (bandes) (Liste B) / Joints (bandes) (Liste B)] |                                                                                                 | Description ITGA : Matériau compact blanc avec couche en toile / Matériau souple marron |                      |
| ▸ Matériau compact blanc avec couche en toile                                                                                                                                                                                               | MOLP + META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) / -                                                             | Analyste : JXL       |
| ▸ Matériau souple marron                                                                                                                                                                                                                    | META (B) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Amiante non détecté (2) / -                                                             | Analyste : JXL       |

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                    | Résultat / Variété d'amiante          | Elements analytiques                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14988 |                                                                                             |
| Réf échantillon client : ITM-CSYXM-2691386 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses] - [rel : P17 BATIMENT VILLA - RDC - CIR 4 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses]                         |                                                                                          | Description ITGA :                    | Revêtement cassant marron avec couche souple                                                |
| ▸ Revêtement cassant marron avec couche souple                                                                                                                                                                                                                                            | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL                                                                              |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14989 |                                                                                             |
| Réf échantillon client : ITM-EDZNX-2779136 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] - [rel : P18 BATIMENT VILLA - RDC - CIR 4 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] |                                                                                          | Description ITGA :                    | Revêtement souple bleu avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris          |
| ▸ Revêtement souple bleu avec couche en toile                                                                                                                                                                                                                                             | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL                                                                              |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)                                                                                                                                                                                                                    | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : JXL (4)                                                                          |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14990 |                                                                                             |
| Réf échantillon client : ITM-ISKNZ-2691349 - [Plafonds : Bandes calicot] - [rel : P19 BATIMENT VILLA - RDC - CIR 6 Plafonds : Bandes calicot]                                                                                                                                             |                                                                                          | Description ITGA :                    | Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée |
| ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)                                                                                                                                 | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : TFP (4)                                                                          |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                    | Résultat / Variété d'amiante                                                                                             | Elements analytiques  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14991                                                                                    |                       |
| Réf échantillon client : ITM-FYJOS-2691348 - [Plafonds : Bandes calicot] - [rel : P20 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU V105 Plafonds : Bandes calicot]                                                                                                                                             |                                                                                          | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée           |                       |
| Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)                                                                                                                                         | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                              | Analyste : HAI<br>(4) |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14992                                                                                    |                       |
| Réf échantillon client : ITM-HFDTR-2691351 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] - [rel : P21 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU R004 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] |                                                                                          | Description ITGA : Revêtement souple bleu avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité |                       |
| Revêtement souple bleu avec couche en toile                                                                                                                                                                                                                                                     | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                              | Analyste : HAI        |
| Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable (1)                                                                                                                                                                                                         | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                              | Analyste : HAI<br>(4) |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-14993                                                                                    |                       |
| Réf échantillon client : ITM-PEQWO-2691352 - [Revêtements de sol : Ragréages] - [rel : P22 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU R004 Revêtements de sol : Ragréages]                                                                                                                                   |                                                                                          | Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris                                                                  |                       |
| Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)                                                                                                                                                                                                                            | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                                                                                              | Analyste : HAI<br>(4) |

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                           | Résultat / Variété d'amiante          | Elements analytiques                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT052602-14994 |                                                                                     |
| Réf échantillon client : ITM-BSYLU-2691353 - [Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses] - [rel : P23 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU R004 Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses]                                                   |                                                                                                 | Description ITGA :                    | Bois massif / Peinture / Ragréage gris avec couche en toile                         |
| Bois massif                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                             | Non analysé                           |                                                                                     |
| ▸ Peinture non séparable + Ragréage gris avec couche en toile (1)                                                                                                                                                                                                                               | MOLP + META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : HAI<br>(4)                                                               |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT052602-14995 |                                                                                     |
| Réf échantillon client : ITM-MYKCW-2691354 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] - [rel : P24 BATIMENT VILLA - RDC - BUREAU R004 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] |                                                                                                 | Description ITGA :                    | Revêtement souple bleu avec couche en toile / Colle polymère jaune / Bois aggloméré |
| ▸ Revêtement souple bleu avec couche en toile                                                                                                                                                                                                                                                   | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : HAI                                                                      |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré non séparable (1)                                                                                                                                                                                                                         | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : HAI<br>(4)                                                               |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT052602-14996 |                                                                                     |
| Réf échantillon client : ITM-KXWVZ-2691356 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage] - [rel : P25 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de sol : Colles de carrelage]                                                                                                            |                                                                                                 | Description ITGA :                    | Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène                                          |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                             | Non analysé                           |                                                                                     |
| ▸ Colle grise en vrac hétérogène                                                                                                                                                                                                                                                                | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Amiante non détecté (2) / -           | Analyste : HAI<br>(3)                                                               |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                    | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 30783790 <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT052602-14997                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> ITM-VQKZY-2691357 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage] - [rel : P26 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de sol : Colles de carrelage]<br><b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène                                        |                                                                                          |                              |                       |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                                                                                      | Non analysé                  |                       |
| ▀ Colle grise en vrac hétérogène                                                                                                                                                                                                                                                                           | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : HAI<br>(3) |
| <b>Réf dossier client :</b> 30783790 <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT052602-14998                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> ITM-PHMIR-2691358 - [Revêtements de sol : Joints de carrelage] - [rel : P27 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de sol : Joints de carrelage]<br><b>Description ITGA :</b> Carrelage / Joint cassant gris                                                    |                                                                                          |                              |                       |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                                                                                      | Non analysé                  |                       |
| ▀ Joint cassant gris                                                                                                                                                                                                                                                                                       | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : HAI        |
| <b>Réf dossier client :</b> 30783790 <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT052602-14999                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> ITM-QIPBU-2691359 - [Revêtements de sol : Joints de carrelage] - [rel : P28 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de sol : Joints de carrelage]<br><b>Description ITGA :</b> Carrelage / Joint cassant gris en vrac hétérogène                                 |                                                                                          |                              |                       |
| Carrelage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                                                                                      | Non analysé                  |                       |
| ▀ Joint cassant gris en vrac hétérogène                                                                                                                                                                                                                                                                    | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : HAI<br>(3) |
| <b>Réf dossier client :</b> 30783790 <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT052602-15000                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                              |                       |
| <b>Réf échantillon client :</b> ITM-GLRZS-2691363 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe] - [rel : P29 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe]<br><b>Description ITGA :</b> Colle grise |                                                                                          |                              |                       |
| ▀ Colle grise                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : TFP        |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                                          | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                   | Elements analytiques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-15001          |                      |
| Réf échantillon client : ITM-AUBWK-2691362 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe] - [rel : P30 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe] |                                                                                          | Description ITGA : Colle grise / Ragréage gris |                      |
| Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)                                                                                                                                                                                                | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                    | Analyste : HAI (4)   |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-15002          |                      |
| Réf échantillon client : ITM-KZEKI-2691361 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de plinthe] - [rel : P31 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de plinthe] |                                                                                          | Description ITGA : Joint cassant gris          |                      |
| Joint cassant gris                                                                                                                                                                                                                                         | META (A) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                    | Analyste : JXL       |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-15003          |                      |
| Réf échantillon client : ITM-KAZBS-2691360 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de plinthe] - [rel : P32 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de plinthe] |                                                                                          | Description ITGA : Joint cassant gris          |                      |
| Joint cassant gris                                                                                                                                                                                                                                         | META (A) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                    | Analyste : HAI       |
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT052602-15004          |                      |
| Réf échantillon client : ITM-QRFZP-2691392 - [Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P33 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage]                                             |                                                                                          | Description ITGA : Matériau souple noir        |                      |
| Matériau souple noir                                                                                                                                                                                                                                       | META (B) le 27/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -                    | Analyste : JXL       |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0526-3224 EN DATE DU 27/02/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                              | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                    | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client : 30783790                                                                                                                                                                                  | Réf échantillon ITGA : IT052602-15005                                                    |                              |                      |
| Réf échantillon client : ITM-QHXAT-2691355 - [Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P34 BATIMENT VILLA - R-1 - POSTE DE GARDE Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage] | Description ITGA : Matériau souple noir                                                  |                              |                      |
| Matériau souple noir                                                                                                                                                                                           | META (B) le 26/02/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : JCO       |

- (1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
- (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN