



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE N° JN.25.D1843

Commune :	ROUEN
Adresse :	RUE HENRI VERMONT
Quartier ou complément :	GENDARMERIE
Date de début d'inspection :	21 août 2025
Date de fin d'inspection :	5 septembre 2025

Client :	SGAMI OUEST
----------	--------------------

Numéro de dossier :	JN.25.D1843	Numéro de devis :	JN.25.D1843
Objectif de l'inspection :	Inspection de routine de l'état		
Nom du réseau :			
Type de réseau :	Eaux pluviales et eaux usées		

Nombre d'inspections :	116	Long. inspectée :	1059.46 m	Long. mesurée :	1059.46 m
dont collecteurs :	24	Long. inspectée :	418.19 m	Long. mesurée :	418.19 m
branchements :	92	Long. inspectée :	641.27 m	Long. mesurée :	641.27 m
regards/noeuds :	0				

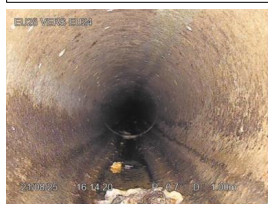
Observations particulières :

Etabli par : L.LERAY Le : 21/08/2025	Vérifié par : L.LERAY Le : 21/08/2025	Approuvé par : S.LERAY Le : 21/08/2025
---	--	---

**Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.**

ECHELLE D'URGENCE ET DE GRAVITE

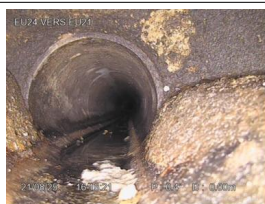
RISQUE/GRAVITE	EXEMPLES
Risque le plus grave 1	Effondrement total Fontis en surface Arrêt de l'écoulement (risque d'inondation)
Risque très important (défauts pouvant évoluer très rapidement) 2	Effondrement partiel Déboîtement ou casse avec arrivée de sable : entraînement de terrain Affaissement de tuyaux avec arrivée de sable Obstruction importante réduisant la capacité d'écoulement Vides de l'encaissant Tout ce qui entraîne des infiltrations de terrain
Risque important pouvant évoluer 3	Fissures, cassures, emboîtements défectueux avec légère infiltration ou sans infiltration Perforation Racines, joints pendants, obstructions Erosion, corrosion (H ₂ S ou industrielle) Obstruction partielle : béton, contrepente importante, ...
Risque potentiel 4	Fissures apparemment non évolutives Défauts de profil, cunette de regard de visite Joints sortis, branchements pénétrants Petites obstructions : radicelles, légers dépôts Infiltration d'eaux parasites (sans entraînement de terrain)
Risque modéré 5	Emboîtement douteux Aménagement de regard de visite Aménagement divers Signes de vétusté générale sans point particulier Poinçonnements Petits défauts de profil Création ou mise à niveau de regards de visite Aménagement de liaison collecteur / branchement
Sans gravité 6	Défauts de détail apparemment non évolutifs



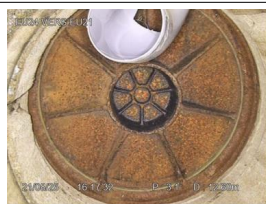
EU25 vers EU24
Photo 1 / Page 15



EU25 vers EU24
Photo 2 / Page 15



EU24 vers EU21
Photo 3 / Page 19



EU24 vers EU21
Photo 4 / Page 19



EU25 vers EU30
Photo 5 / Page 23



EU25 vers EU30
Photo 6 / Page 23



EP26 vers EP21
Photo 7 / Page 27



EP26 vers EP21
Photo 8 / Page 27



EP26 vers EP21
Photo 9 / Page 27



EP26 vers EP21
Photo 10 / Page 27



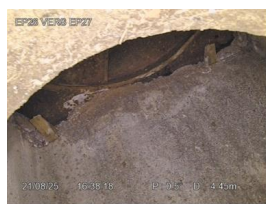
EP26 vers EP21
Photo 11 / Page 28



EP26 vers EP27
Photo 12 / Page 32



EP26 vers EP27
Photo 13 / Page 32



EP26 vers EP27
Photo 14 / Page 32



EP26 vers EP40
Photo 15 / Page 36



EP26 vers EP40
Photo 16 / Page 36



EP26 vers EP40
Photo 17 / Page 36



EP26 vers EP40
Photo 18 / Page 36



EP26 vers EP40
Photo 19 / Page 37



EP26 vers EP40
Photo 20 / Page 37



EP26 vers EP40
Photo 21 / Page 37



EP26 vers EP40
Photo 22 / Page 37



EP40 vers EP38B
Photo 23 / Page 41



EP40 vers EP38B
Photo 24 / Page 41



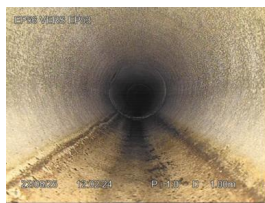
EP38B vers EP37
Photo 25 / Page 45



EP38B vers EP37
Photo 26 / Page 45



EP38B vers EP37
Photo 27 / Page 45



EP56 vers EP53
Photo 28 / Page 49



EP56 vers EP53
Photo 29 / Page 49



EP56 vers EP53
Photo 30 / Page 49



EP53 vers EP49
Photo 31 / Page 53



EP53 vers EP49
Photo 32 / Page 53



EP53 vers EP49
Photo 33 / Page 53



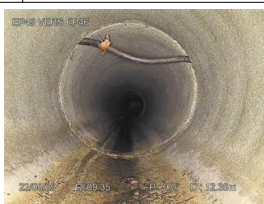
EP49 vers EP46
Photo 34 / Page 57



EP49 vers EP46
Photo 35 / Page 57



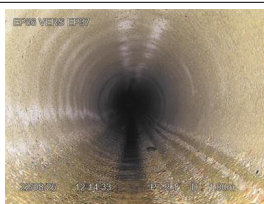
EP49 vers EP46
Photo 36 / Page 57



EP49 vers EP46
Photo 37 / Page 57



EP49 vers EP46
Photo 38 / Page 58



EP56 vers EP37
Photo 39 / Page 62



EP56 vers EP37
Photo 40 / Page 62



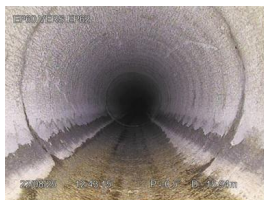
EP60 vers EP62
Photo 41 / Page 66



EP60 vers EP62
Photo 42 / Page 66



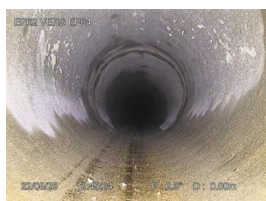
EP60 vers EP62
Photo 43 / Page 66



EP60 vers EP62
Photo 44 / Page 66



EP60 vers EP62
Photo 45 / Page 67



EP62 vers EP64
Photo 46 / Page 71



EP62 vers EP64
Photo 47 / Page 71



EP64 vers EP74
Photo 48 / Page 75



EP64 vers EP74
Photo 49 / Page 75



EP64 vers EP74
Photo 50 / Page 75



EP64 vers EP74
Photo 51 / Page 75



EP75 vers EP72
Photo 52 / Page 79



EP75 vers EP72
Photo 53 / Page 79



EP72 vers EP69
Photo 54 / Page 83



EP72 vers EP69
Photo 55 / Page 83



EP72 vers EP69
Photo 56 / Page 83



EP69 vers EP68
Photo 57 / Page 87



EP69 vers EP68
Photo 58 / Page 87



EP75 vers EP74
Photo 59 / Page 91



EP75 vers EP74
Photo 60 / Page 91



EP33 vers EP37
Photo 61 / Page 95



EP33 vers EP37
Photo 62 / Page 95



EP33 vers EP37
Photo 63 / Page 95



EP33 vers EP37
Photo 64 / Page 95



EP33 vers EP37
Photo 65 / Page 96



EP33 vers EP37
Photo 66 / Page 96



EP33 vers EP37
Photo 67 / Page 96



EU30 vers EU33
Photo 68 / Page 100



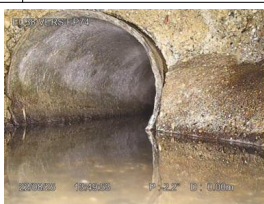
EU30 vers EU33
Photo 69 / Page 100



EU33 vers EU38
Photo 70 / Page 104



EU33 vers EU38
Photo 71 / Page 104



EU38 vers EP74
Photo 72 / Page 108



EU38 vers EP74
Photo 73 / Page 108



EU38 vers EP74
Photo 74 / Page 108



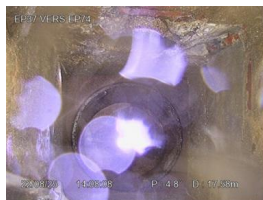
EP37 vers EP74
Photo 75 / Page 112



EP37 vers EP74
Photo 76 / Page 112



EP37 vers EP74
Photo 77 / Page 112



EP37 vers EP74
Photo 78 / Page 112



EP59 vers EP60
Photo 79 / Page 114



EP59 vers EP60
Photo 80 / Page 114



EP61 vers EP60
Photo 81 / Page 116



EP61 vers EP60
Photo 82 / Page 116



EP63 vers EP62
Photo 83 / Page 118



EP63 vers EP62
Photo 84 / Page 118



EP65 vers EP64
Photo 85 / Page 120



EP65 vers EP64
Photo 86 / Page 120



EP67 vers EP66
Photo 87 / Page 122



EP67 vers EP66
Photo 88 / Page 122



EP67 vers EP68
Photo 89 / Page 124



EP67 vers EP68
Photo 90 / Page 124



EP70 vers EP69
Photo 91 / Page 126



EP70 vers EP69
Photo 92 / Page 126



EP71 vers EP72
Photo 93 / Page 128



EP71 vers EP72
Photo 94 / Page 128



EP73 vers EP72
Photo 95 / Page 130



EP73 vers EP72
Photo 96 / Page 130



EP76 vers EP75
Photo 97 / Page 132



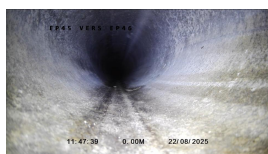
EP76 vers EP75
Photo 98 / Page 132



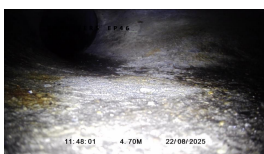
EP47 vers EP46
Photo 99 / Page 134



EP47 vers EP46
Photo 100 / Page 134



EP45 vers EP46
Photo 101 / Page 136



EP45 vers EP46
Photo 102 / Page 136



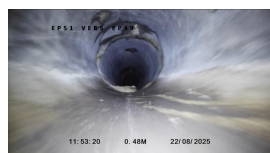
EP48 vers EP49
Photo 103 / Page 138



EP48 vers EP49
Photo 104 / Page 138



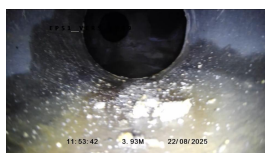
EP51 vers EP49
Photo 105 / Page 140



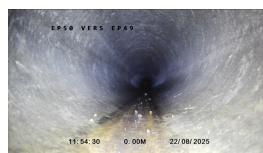
EP51 vers EP49
Photo 106 / Page 140



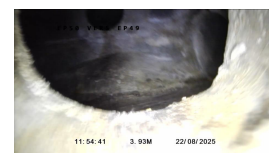
EP51 vers EP49
Photo 107 / Page 140



EP51 vers EP49
Photo 108 / Page 140



EP50 vers EP49
Photo 109 / Page 142



EP50 vers EP49
Photo 110 / Page 142



EP53 vers EP52
Photo 111 / Page 144



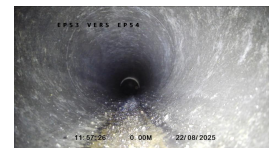
EP53 vers EP52
Photo 112 / Page 144



EP53 vers EP52
Photo 113 / Page 144



EP53 vers EP54
Photo 114 / Page 146



EP53 vers EP54
Photo 115 / Page 146



EP53 vers EP54
Photo 116 / Page 146



EP53 vers EP54
Photo 117 / Page 146



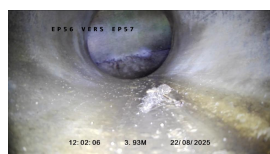
EP56 vers EP55
Photo 118 / Page 148



EP56 vers EP55
Photo 119 / Page 148



EP56 vers EP57
Photo 120 / Page 150



EP56 vers EP57
Photo 121 / Page 150



EP56 vers EP58
Photo 122 / Page 152



EP56 vers EP58
Photo 123 / Page 152



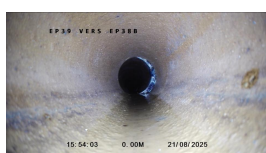
EP39 vers EP38
Photo 124 / Page 154



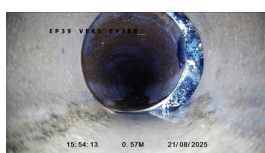
EP39 vers EP38
Photo 125 / Page 154



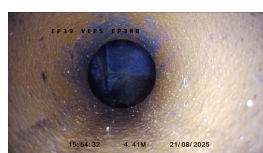
EP39 vers EP38
Photo 126 / Page 154



EP39 vers EP38B
Photo 127 / Page 156



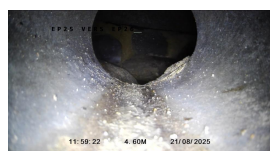
EP39 vers EP38B
Photo 128 / Page 156



EP39 vers EP38B
Photo 129 / Page 156



EP25 vers EP26
Photo 130 / Page 158



EP25 vers EP26
Photo 131 / Page 158



EP15 vers EP26
Photo 132 / Page 160



EP15 vers EP26
Photo 133 / Page 160



EP15 vers EP26
Photo 134 / Page 160



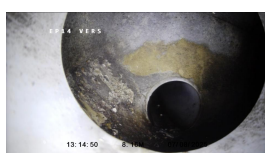
EP15 vers EP26
Photo 135 / Page 160



EP14 vers EP15
Photo 136 / Page 162



EP14 vers EP15
Photo 137 / Page 162



EP14 vers EP15
Photo 138 / Page 162



EP12 vers EP14
Photo 139 / Page 164



EP12 vers EP14
Photo 140 / Page 164



EP21 vers EP20
Photo 141 / Page 166



EP21 vers EP20
Photo 142 / Page 166



EP21 vers EP20
Photo 143 / Page 166



EP21 vers EP22
Photo 144 / Page 168



EP21 vers EP22
Photo 145 / Page 168



EP23 vers EP21
Photo 146 / Page 170



EP23 vers EP21
Photo 147 / Page 170



EP23 vers EP24
Photo 148 / Page 172



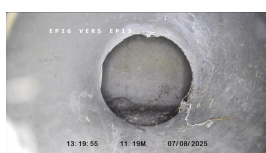
EP23 vers EP24
Photo 149 / Page 172



EP16 vers EP13
Photo 150 / Page 174



EP16 vers EP13
Photo 151 / Page 174



EP16 vers EP13
Photo 152 / Page 174



EP12 vers EP13
Photo 153 / Page 176



EP12 vers EP13
Photo 154 / Page 176



EP9 vers EP8
Photo 155 / Page 178



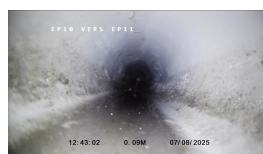
EP9 vers EP8
Photo 156 / Page 178



EP9 vers EP10
Photo 157 / Page 180



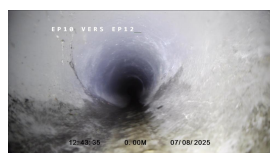
EP9 vers EP10
Photo 158 / Page 180



EP10 vers EP11
Photo 159 / Page 182



EP10 vers EP11
Photo 160 / Page 182



EP10 vers EP12
Photo 161 / Page 184



EP10 vers EP12
Photo 162 / Page 184



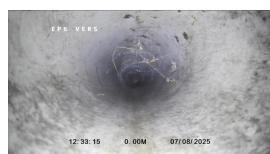
EP6 vers EP7
Photo 163 / Page 186



EP6 vers EP7
Photo 164 / Page 186



EP6 vers EP7
Photo 165 / Page 186



EP6 vers EP6B
Photo 166 / Page 188



EP6 vers EP6B
Photo 167 / Page 188



EP6 vers EP6B
Photo 168 / Page 188



EP6 vers EP6B
Photo 169 / Page 188



EP2 vers EP1
Photo 170 / Page 190



EP2 vers EP1
Photo 171 / Page 190



EP28 vers EP28B
Photo 172 / Page 192



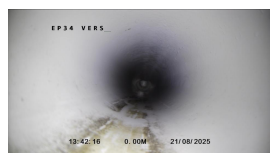
EP28 vers EP28B
Photo 173 / Page 192



EP28 vers EP28B
Photo 174 / Page 192



EP28 vers EP28B
Photo 175 / Page 192



EP34 vers EP34B
Photo 176 / Page 194



EP34 vers EP34B
Photo 177 / Page 194



EP34 vers EP34B
Photo 178 / Page 194



EP34 vers EP34B
Photo 179 / Page 194



EP34 vers EP34B
Photo 180 / Page 195



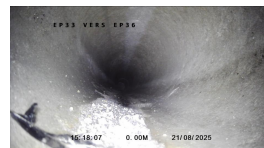
EP33 vers EP34
Photo 181 / Page 197



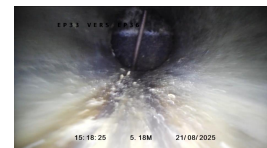
EP33 vers EP34
Photo 182 / Page 197



EP33 vers EP34
Photo 183 / Page 197



EP33 vers EP36
Photo 184 / Page 199



EP33 vers EP36
Photo 185 / Page 199



EP33 vers EP35
Photo 186 / Page 201



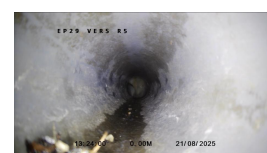
EP33 vers EP35
Photo 187 / Page 201



EP29 vers EP31
Photo 188 / Page 203



EP29 vers EP31
Photo 189 / Page 203



EP29 vers R5
Photo 190 / Page 205



EP29 vers R5
Photo 191 / Page 205



EP31 vers EP30
Photo 192 / Page 207



EP31 vers EP30
Photo 193 / Page 207



EP31 vers EP32
Photo 194 / Page 209



EP31 vers EP32
Photo 195 / Page 209



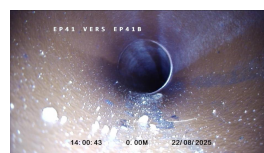
EP31 vers EP32
Photo 196 / Page 209



EP41 vers EP37
Photo 197 / Page 211



EP41 vers EP37
Photo 198 / Page 211



EP41 vers EP41B
Photo 199 / Page 213



EP41 vers EP41B
Photo 200 / Page 213



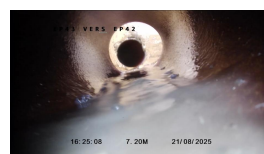
EP43 vers EP44
Photo 201 / Page 215



EP43 vers EP44
Photo 202 / Page 215



EP43 vers EP42
Photo 203 / Page 217



EP43 vers EP42
Photo 204 / Page 217



EP41 vers EP42
Photo 205 / Page 219



EP41 vers EP42
Photo 206 / Page 219



EP41 vers EP42
Photo 207 / Page 219



EP41 vers EP42
Photo 208 / Page 219



EP41 vers EP42
Photo 209 / Page 220



EU9 vers EU9B
Photo 210 / Page 222



EU9 vers EU9B
Photo 211 / Page 222



EU9 vers EU10
Photo 212 / Page 224



EU9 vers EU10
Photo 213 / Page 224



EU10 vers EU11
Photo 214 / Page 226



EU10 vers EU11
Photo 215 / Page 226



EU11 vers EU13
Photo 216 / Page 228



EU11 vers EU13
Photo 217 / Page 228



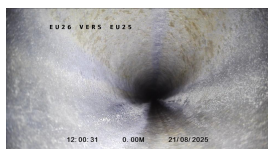
EU11 vers EU12
Photo 218 / Page 230



EU11 vers EU12
Photo 219 / Page 230



EU11 vers EU12
Photo 220 / Page 230



EU26 vers EU25
Photo 221 / Page 232



EU26 vers EU25
Photo 222 / Page 232



EU25 vers EU12
Photo 223 / Page 234



EU25 vers EU12
Photo 224 / Page 234



EU22 vers EU24
Photo 225 / Page 236



EU22 vers EU24
Photo 226 / Page 236



EU22 vers EU24
Photo 227 / Page 236



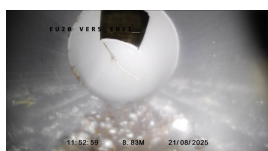
EU23 vers EU24
Photo 228 / Page 238



EU23 vers EU24
Photo 229 / Page 238



EU20 vers EU21
Photo 230 / Page 240



EU20 vers EU21
Photo 231 / Page 240



EU7 vers EU8
Photo 232 / Page 242



EU7 vers EU8
Photo 233 / Page 242



EU7 vers EU6
Photo 234 / Page 244



EU7 vers EU6
Photo 235 / Page 244



EU7 vers EU6
Photo 236 / Page 244



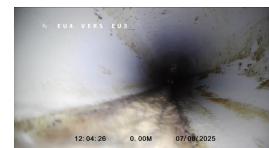
EU4 vers EU5
Photo 237 / Page 246



EU4 vers EU5
Photo 238 / Page 246



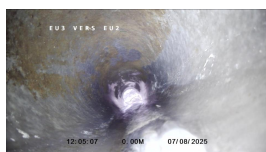
EU4 vers EU5
Photo 239 / Page 246



EU4 vers EU3
Photo 240 / Page 248



EU4 vers EU3
Photo 241 / Page 248



EU3 vers EU2
Photo 242 / Page 250



EU3 vers EU2
Photo 243 / Page 250



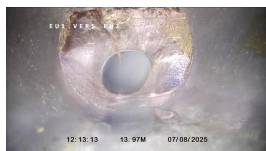
EU1 vers EU1B
Photo 244 / Page 252



EU1 vers EU1B
Photo 245 / Page 252



EU1 vers EU2
Photo 246 / Page 254



EU1 vers EU2
Photo 247 / Page 254



EU2 vers EU6
Photo 248 / Page 256



EU2 vers EU6
Photo 249 / Page 256



EU6 vers EU6B
Photo 250 / Page 258



EU6 vers EU6B
Photo 251 / Page 258



EU6 vers EU6B
Photo 252 / Page 258



EU6 vers EU6B
Photo 253 / Page 258



EU6 vers EU6B
Photo 254 / Page 259



EU6 vers EU6B
Photo 255 / Page 259



EU6 vers EU6B
Photo 256 / Page 259



EU6 vers EU6B
Photo 257 / Page 259



EU6 vers EU6B
Photo 258 / Page 260



EU6 vers EU6B
Photo 259 / Page 260



EU6 vers EU6B
Photo 260 / Page 260



EU6B vers EP28B
Photo 261 / Page 262



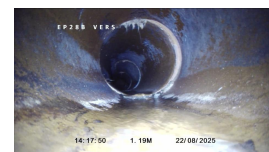
EU6B vers EP28B
Photo 262 / Page 262



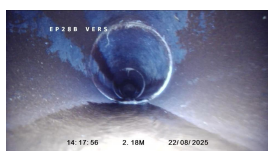
EU6B vers EP28B
Photo 263 / Page 262



EP28B vers EU31B
Photo 264 / Page 264



EP28B vers EU31B
Photo 265 / Page 264



EP28B vers EU31B
Photo 266 / Page 264



EP28B vers EU31B
Photo 267 / Page 264



EP28B vers EU31B
Photo 268 / Page 265



EU31 vers EU31B
Photo 269 / Page 267



EU31 vers EU31B
Photo 270 / Page 267



EU31 vers EU30
Photo 271 / Page 269



EU31 vers EU30
Photo 272 / Page 269



EU27 vers EU28
Photo 273 / Page 271



EU27 vers EU28
Photo 274 / Page 271



EU28 vers EU29
Photo 275 / Page 273



EU28 vers EU29
Photo 276 / Page 273



EU29 vers EU30
Photo 277 / Page 275



EU29 vers EU30
Photo 278 / Page 275



EU29 vers EU30
Photo 279 / Page 275



EU32 vers EU33
Photo 280 / Page 277



EU32 vers EU33
Photo 281 / Page 277



EU34 vers EU35
Photo 282 / Page 279



EU34 vers EU35
Photo 283 / Page 279



EU34 vers EU35
Photo 284 / Page 279



EU35 vers EU36
Photo 285 / Page 281



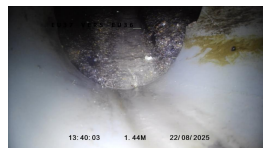
EU35 vers EU36
Photo 286 / Page 281



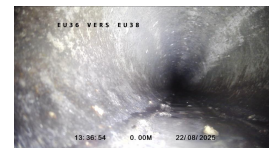
EU37 vers EU36
Photo 287 / Page 283



EU37 vers EU36
Photo 288 / Page 283



EU37 vers EU36
Photo 289 / Page 283



EU36 vers EU38
Photo 290 / Page 285



EU36 vers EU38
Photo 291 / Page 285



R4 vers R7
Photo 292 / Page 287



R4 vers R7
Photo 293 / Page 287



R4 vers R6
Photo 294 / Page 289



R4 vers R6
Photo 295 / Page 289



R4 vers R5
Photo 296 / Page 291



R4 vers R5
Photo 297 / Page 291



R2 vers R1
Photo 298 / Page 293



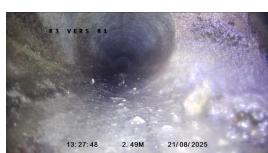
R2 vers R1
Photo 299 / Page 293



R3 vers R2
Photo 300 / Page 295



R3 vers R2
Photo 301 / Page 295



R3 vers R2
Photo 302 / Page 295



R4 vers R3
Photo 303 / Page 297



R4 vers R3
Photo 304 / Page 297



R4 vers R3
Photo 305 / Page 297



R4 vers R3
Photo 306 / Page 297



R4 vers R3
Photo 307 / Page 298



R4 vers R3
Photo 308 / Page 298



R4 vers EU30
Photo 309 / Page 300



R4 vers EU30
Photo 310 / Page 300



R4 vers EU30
Photo 311 / Page 300



EP33 vers EP31
Photo 312 / Page 302



EP33 vers EP31
Photo 313 / Page 302



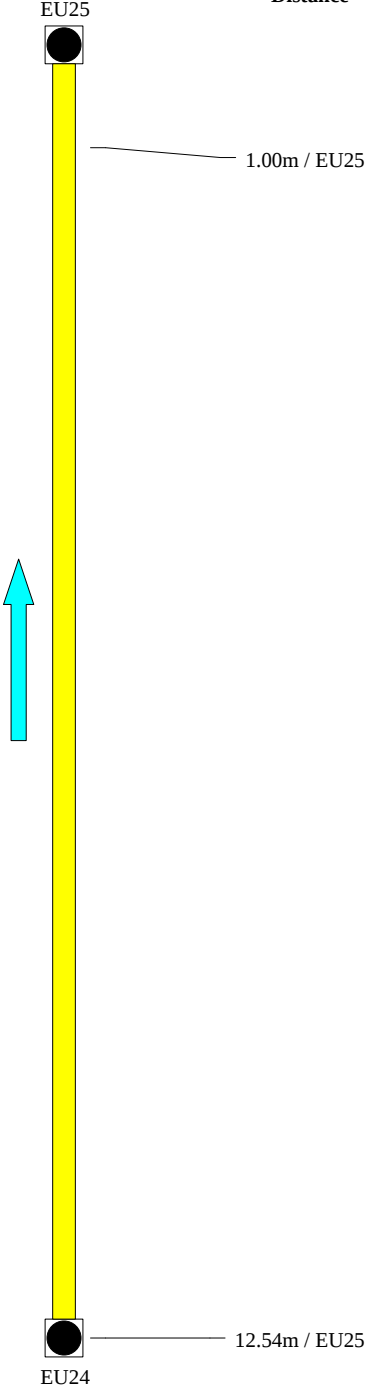
EP33 vers EP31
Photo 314 / Page 302



EP33 vers EP31
Photo 315 / Page 302

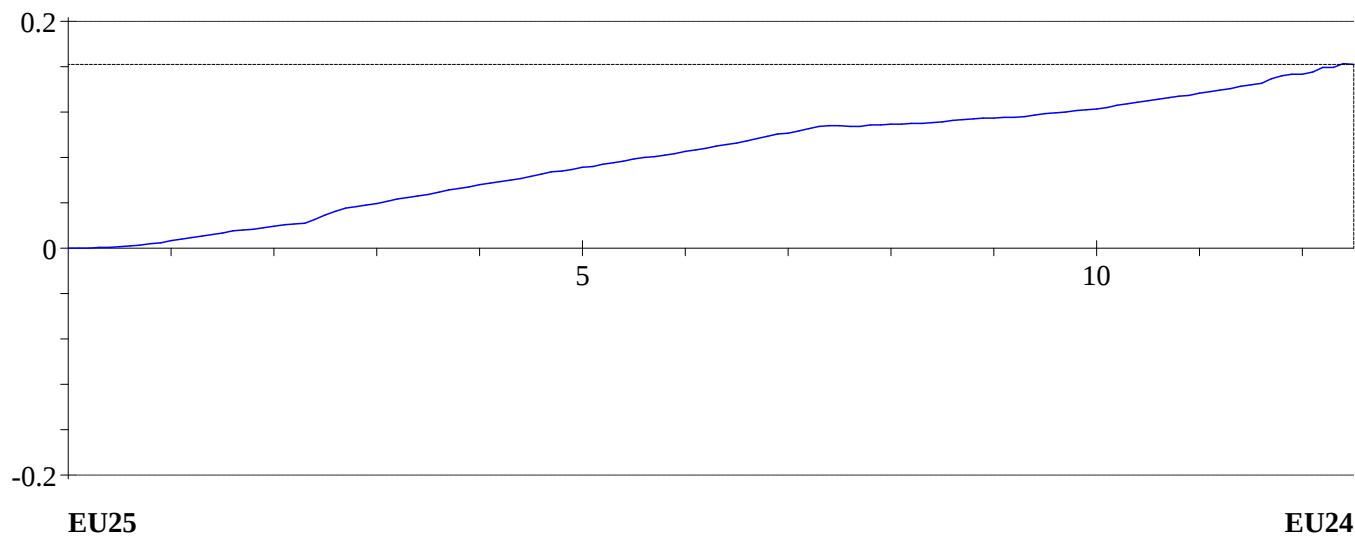
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 1 Référence du noeud de départ : EU25 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU24 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU24 vers EU25 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.54 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Amiante-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU25 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU24 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU24 vers EU25	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU24	Longueur inspectée : 12.54 m Longueur mesurée : 12.54 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EU25 VERS EU24					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
		1		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25	15
		2		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24	15
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU24 vers EU25	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU24	Longueur inspectée : 12.54 m Longueur mesurée : 12.54 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)




	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU24 vers EU25
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU24	Longueur inspectée : 12.54 m Longueur mesurée : 12.54 m

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 1	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25		

DISTANCE : 12.54 m	PHOTO : 2	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24		

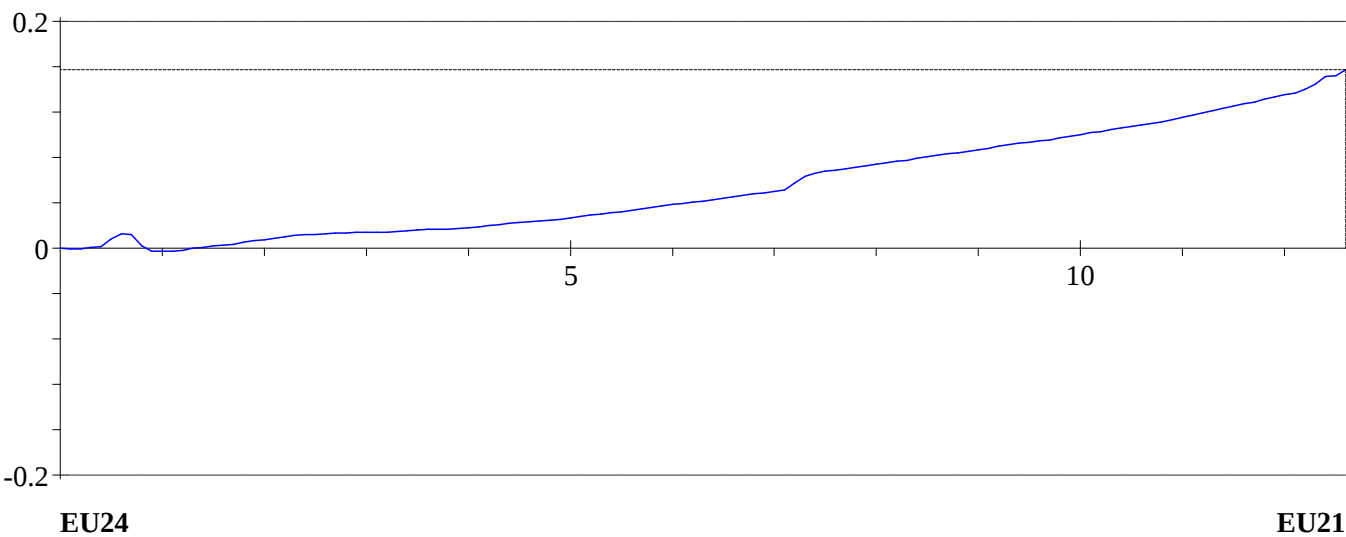
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 2 Référence du noeud de départ : EU24 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU21 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU21 vers EU24 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.60 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Amiante-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU24 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU21 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU21 vers EU24	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU24 vers EU21	Longueur inspectée : 12.60 m Longueur mesurée : 12.60 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EU24 VERS EU21					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EU24 	0.00m / EU24	3		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU24	19
EU21	12.60m / EU24	4		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU21	19
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU21 vers EU24	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU24 vers EU21	Longueur inspectée : 12.60 m Longueur mesurée : 12.60 m	

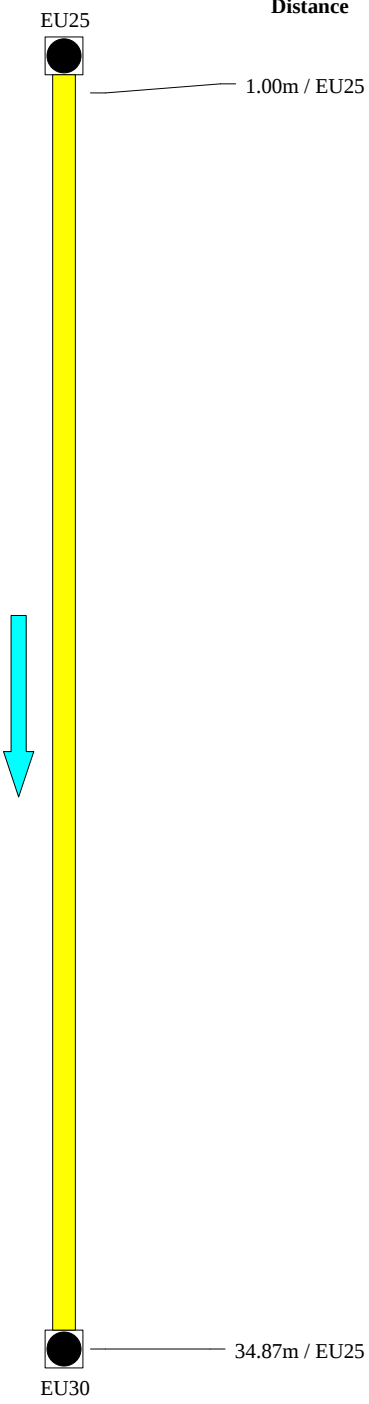
Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU21 vers EU24	Date d'inspection : 21 août 2025		
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU24 vers EU21	Longueur inspectée : 12.60 m Longueur mesurée : 12.60 m		
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 3			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU24					
DISTANCE : 12.60 m		PHOTO : 4			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU21					

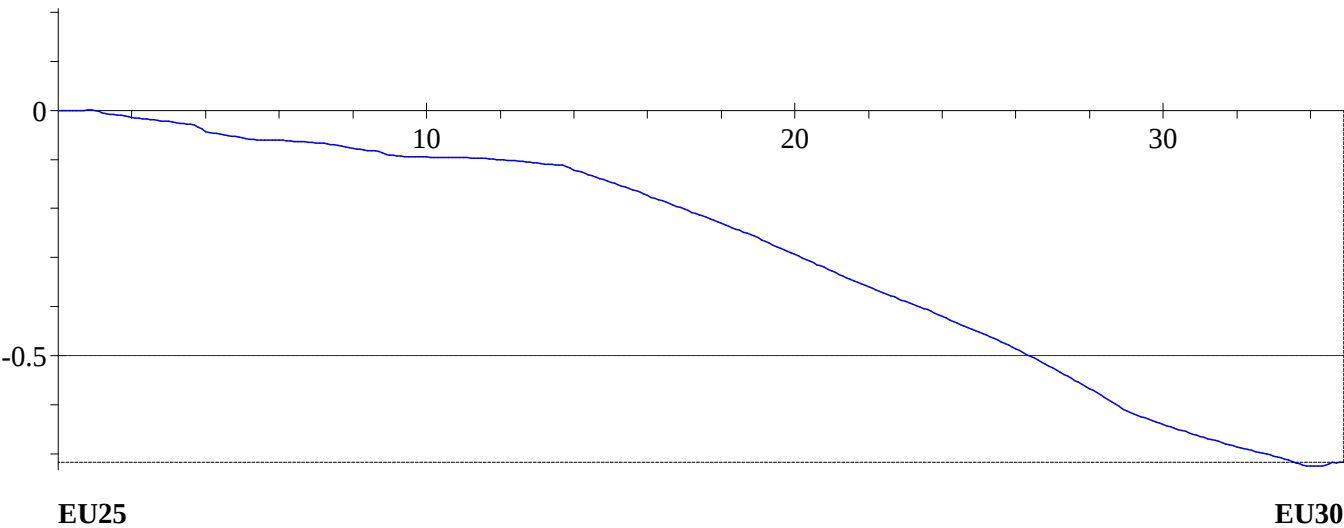
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 3 Référence du noeud de départ : EU25 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU30 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU25 vers EU30 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 34.87 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Amiante-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU25 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU30 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU25 vers EU30	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU30	Longueur inspectée : 34.87 m Longueur mesurée : 34.87 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EU25 VERS EU30					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
		5		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25	23
		6		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30	23
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU25 vers EU30	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU30	Longueur inspectée : 34.87 m Longueur mesurée : 34.87 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



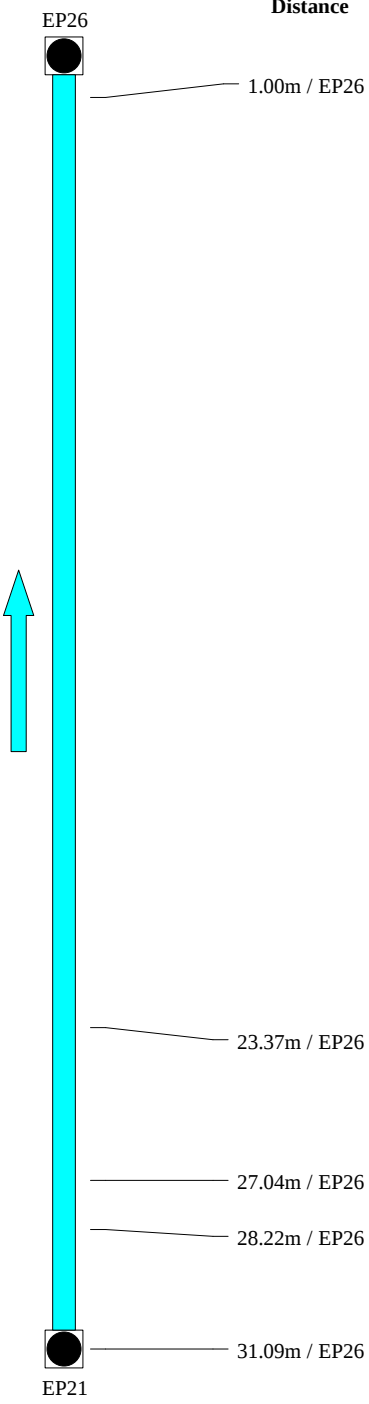
	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU25 vers EU30
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU30	Longueur inspectée : 34.87 m Longueur mesurée : 34.87 m

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 5	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25		

DISTANCE : 34.87 m	PHOTO : 6	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30		

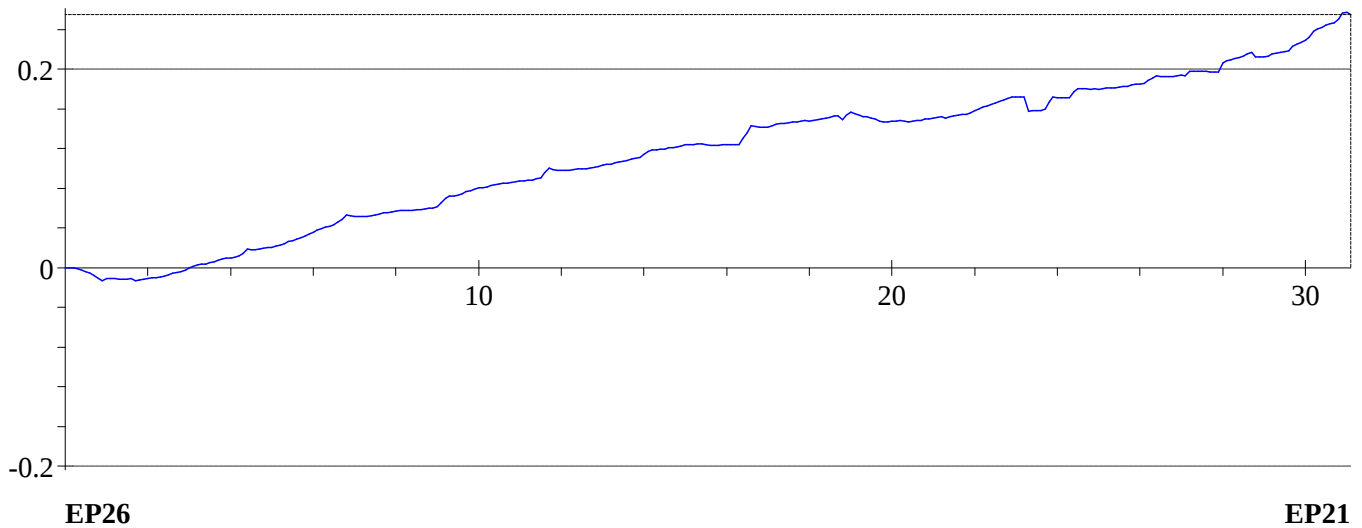
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 4 Référence du noeud de départ : EP26 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP21 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP21 vers EP26 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 31.09 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP26 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP21 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP21 vers EP26	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP21	Longueur inspectée : 31.09 m Longueur mesurée : 31.09 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP26 VERS EP21					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	1.00m / EP26	7		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP26	27
	23.37m / EP26	8	3	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu à 12h	27
	27.04m / EP26	9	3	Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h	27
	28.22m / EP26	10	3	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessous de la ligne médiane horizontale mais non rompu	27
	31.09m / EP26	11		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP21	28
Observations générales :					

Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP21 vers EP26	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP21	Longueur inspectée : 31.09 m Longueur mesurée : 31.09 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement : EP21 vers EP26
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : EP26 vers EP21	Date d'inspection : 21 août 2025 Longueur inspectée : 31.09 m Longueur mesurée : 31.09 m

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 7		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP26			

DISTANCE : 23.37 m	PHOTO : 8	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu à 12h			

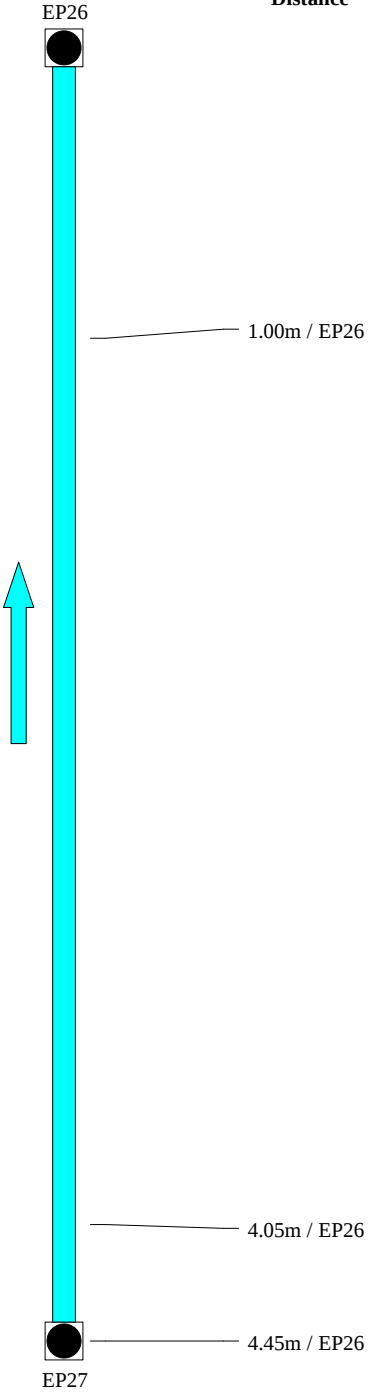
DISTANCE : 27.04 m	PHOTO : 9	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h			

DISTANCE : 28.22 m	PHOTO : 10	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessous de la ligne médiane horizontale mais non rompu			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP21 vers EP26	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP21	Longueur inspectée : 31.09 m Longueur mesurée : 31.09 m
DISTANCE : 31.09 m		PHOTO : 11	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP21			

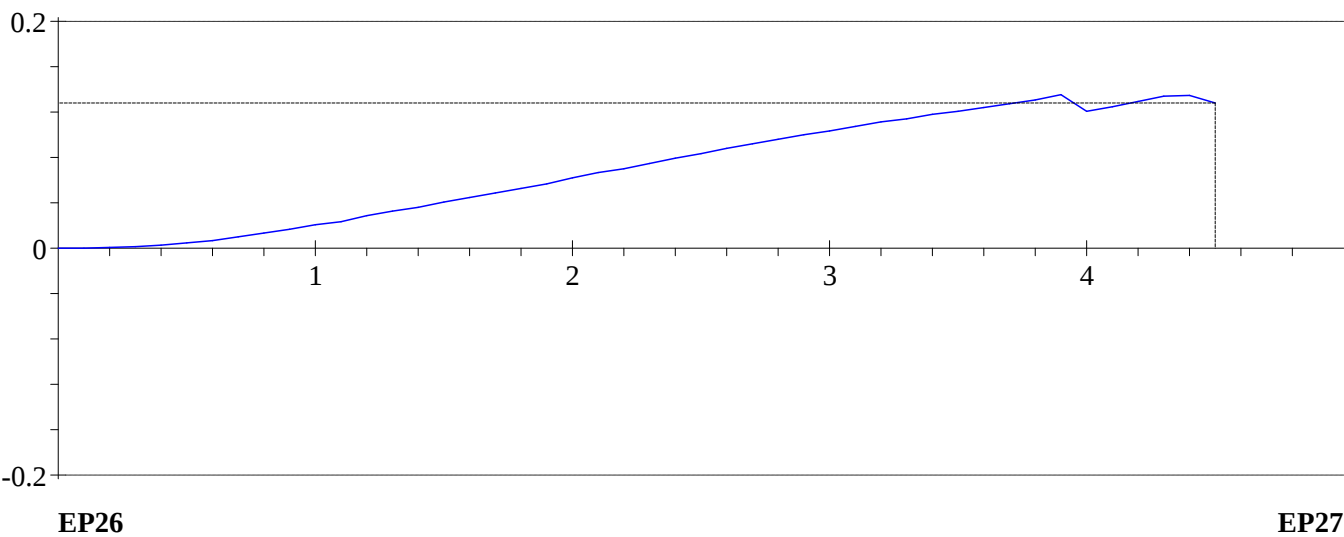
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 5 Référence du noeud de départ : EP26 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP27 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP27 vers EP26 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 4.45 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 250 Largeur : Matériau constitutif : Amiante-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP26 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP27 Dimensions du regard : 800 x 800 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm	Sens de l'écoulement EP27 vers EP26	Date d'inspection : 21 août 2025
	Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP27	Longueur inspectée : 4.45 m Longueur mesurée : 4.45 m

SYNTHESE DU TRONÇON EP26 VERS EP27					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
					
	1.00m / EP26	12		Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP26	32
	4.05m / EP26	13	4	Présence de racicelles à 6h	32
	4.45m / EP26	14		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP27	32
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm	Sens de l'écoulement EP27 vers EP26	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP27	Longueur inspectée : 4.45 m Longueur mesurée : 4.45 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur : L.LERAY	
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm	Sens de l'écoulement EP27 vers EP26	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP27	Longueur inspectée : 4.45 m Longueur mesurée : 4.45 m	

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 12		
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP26			


DISTANCE : 4.05 m	PHOTO : 13	GRAVITE : 4	
OBSERVATIONS : Présence de racicules à 6h			

DISTANCE : 4.45 m	PHOTO : 14		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP27			

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 6 Référence du noeud de départ : EP26 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP40 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP26 vers EP40 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 17.07 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP26 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP40 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP26 vers EP40	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP40	Longueur inspectée : 17.07 m Longueur mesurée : 17.07 m

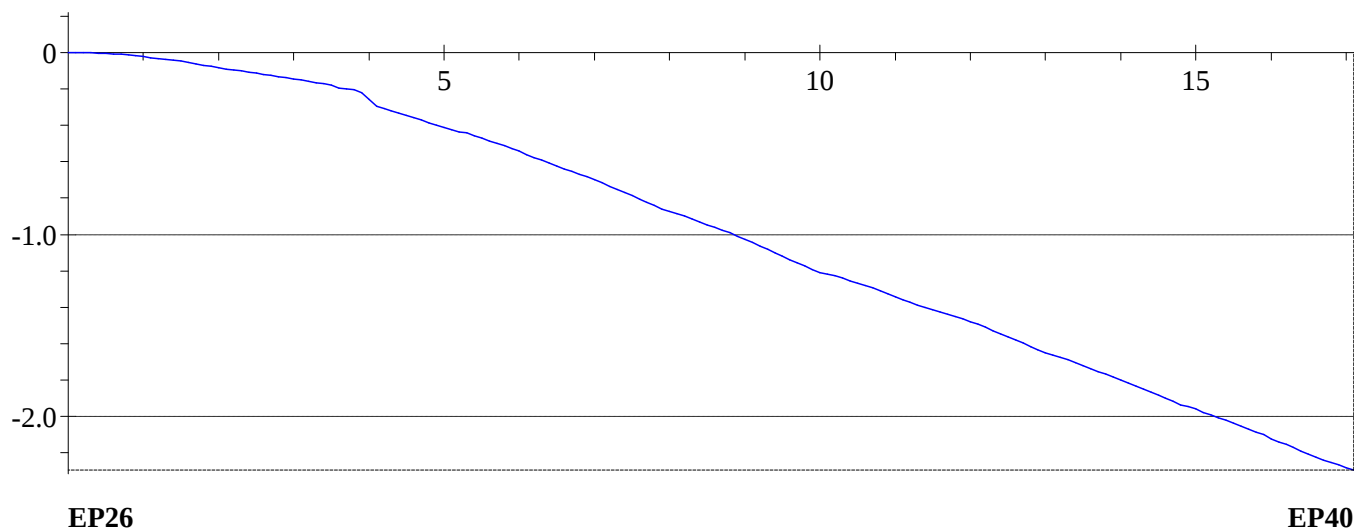
SYNTHESE DU TRONÇON EP26 VERS EP40

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP26					
	1.00m / EP26	15		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP26	36
	1.18m / EP26	16	3	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu Présence de racicelles à 12h	36
	3.59m / EP26	17		Remarque générale - Changement de diamètre et matériaux	36
	4.33m / EP26	18	3	Présence de racicelles à 12h	36
	5.19m / EP26	19	3	Présence de racicelles à 2h	37
	14.79m / EP26	20	3	Présence de racicelles	37
	15.94m / EP26	21	3	Présence de racicelles	37
	17.07m / EP26	22		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP40	37
EP40					

Observations générales :

Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP26 vers EP40	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP40	Longueur inspectée : 17.07 m Longueur mesurée : 17.07 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement : EP26 vers EP40
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : EP26 vers EP40	Date d'inspection : 21 août 2025 Longueur inspectée : 17.07 m Longueur mesurée : 17.07 m

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 15		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP26			

DISTANCE : 1.18 m	PHOTO : 16	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu Présence de racicules à 12h			



DISTANCE : 3.59 m	PHOTO : 17		
OBSERVATIONS : Remarque générale - Changement de diamètre et matériaux			

DISTANCE : 4.33 m	PHOTO : 18	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Présence de racicules à 12h			

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP26 vers EP40		Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Béton		Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP26 vers EP40		Longueur inspectée : 17.07 m Longueur mesurée : 17.07 m
DISTANCE : 5.19 m		PHOTO : 19	GRAVITE : 3		
OBSERVATIONS : Présence de racicules à 2h					
DISTANCE : 14.79 m		PHOTO : 20	GRAVITE : 3		
OBSERVATIONS : Présence de racicules					
DISTANCE : 15.94 m		PHOTO : 21	GRAVITE : 3		
OBSERVATIONS : Présence de racicules					
DISTANCE : 17.07 m		PHOTO : 22			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP40					

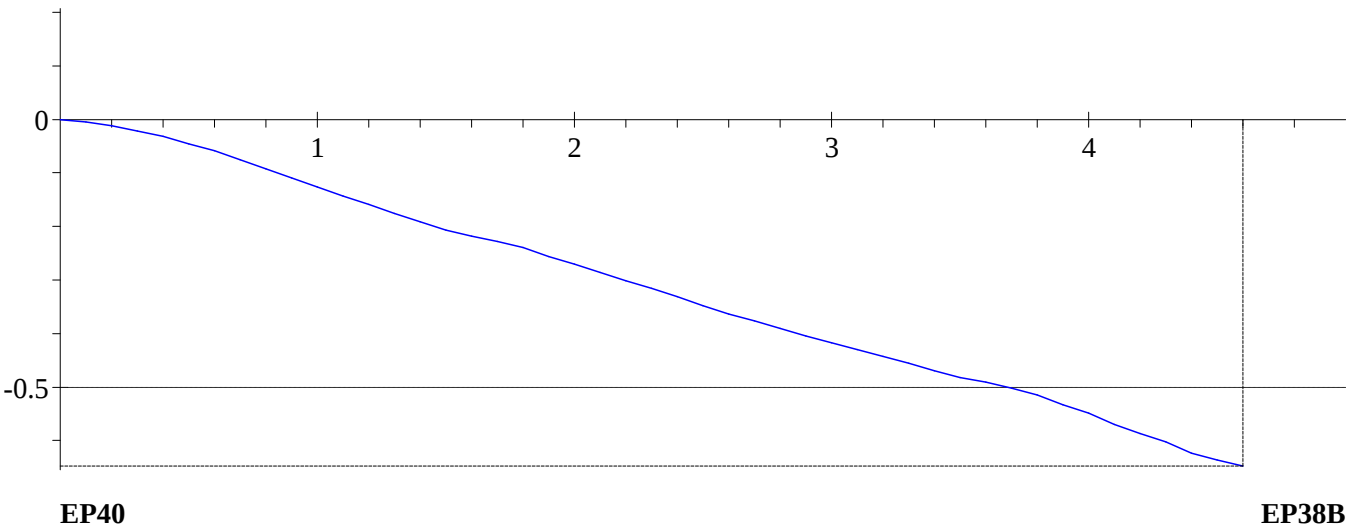
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 7 Référence du noeud de départ : EP40 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP38B Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP40 vers EP38B Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 4.64 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP40 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP38B Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP40 vers EP38B	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP40 vers EP38B	Longueur inspectée : 4.64 m Longueur mesurée : 4.64 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP40 VERS EP38B					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP40  0.00m / EP40  EP38B  4.64m / EP40 EP40 		23		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP40	41
		24		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP40B	41
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP40 vers EP38B	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP40 vers EP38B	Longueur inspectée : 4.64 m Longueur mesurée : 4.64 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)




	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP40 vers EP38B	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP40 vers EP38B	Longueur inspectée : 4.64 m Longueur mesurée : 4.64 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 23	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP40		

DISTANCE : 4.64 m	PHOTO : 24	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP40B		

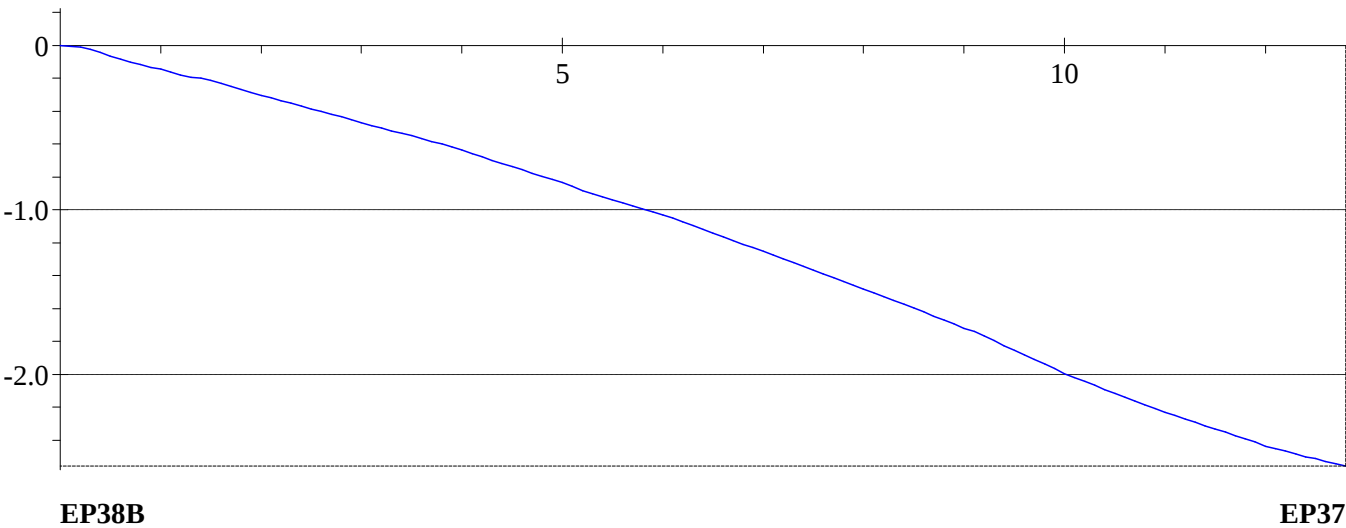
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 21/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 8 Référence du noeud de départ : EP38B Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP37 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP38B vers EP37 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.83 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP38B Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP37 Dimensions du regard : 600 x 600 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN			Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT			Tronçon : Tronçon n° 8
	Client : SGAMI OUEST			Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP38B vers EP37	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP38B vers EP37	Longueur inspectée : 12.83 m Longueur mesurée : 12.83 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP38B VERS EP37					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / EP38B	25		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP38B	45
	1.36m / EP38B	26		Fissure complexe ouverte à 12h	45
	12.83m / EP38B	27		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37	45
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP38B vers EP37	Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP38B vers EP37	Longueur inspectée : 12.83 m Longueur mesurée : 12.83 m	


Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP38B vers EP37		Date d'inspection : 21 août 2025
Matériau : Grès		Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP38B vers EP37		Longueur inspectée : 12.83 m Longueur mesurée : 12.83 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 25			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP38B					
DISTANCE : 1.36 m		PHOTO : 26			
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 12h					
DISTANCE : 12.83 m		PHOTO : 27			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37					

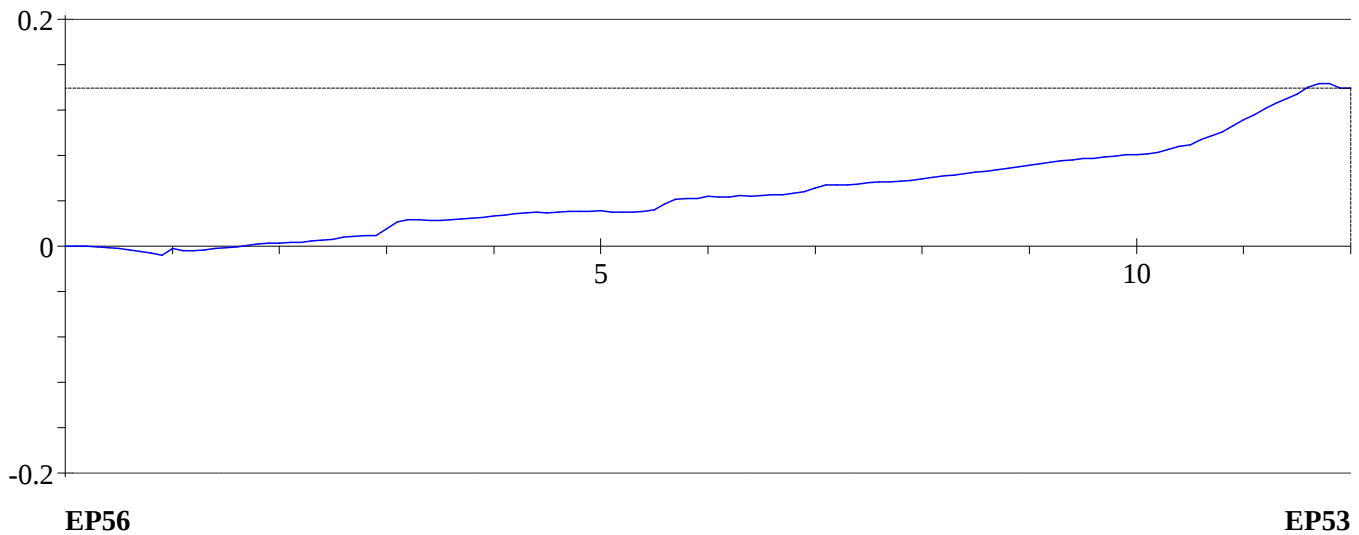
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 9 Référence du noeud de départ : EP56 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP53 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP53 vers EP56 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.03 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP56 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP53 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN			Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT			Tronçon : Tronçon n° 9
	Client : SGAMI OUEST			Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP53 vers EP56	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP53	Longueur inspectée : 12.03 m Longueur mesurée : 12.03 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP56 VERS EP53					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
					
	1.00m / EP56	28		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56	49
	2.63m / EP56	29	3	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu à 11h	49
	12.03m / EP56	30		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP53	49
Observations générales :					

Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP53 vers EP56	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP53	Longueur inspectée : 12.03 m Longueur mesurée : 12.03 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP53 vers EP56	Date d'inspection : 22 août 2025		
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP53	Longueur inspectée : 12.03 m Longueur mesurée : 12.03 m		

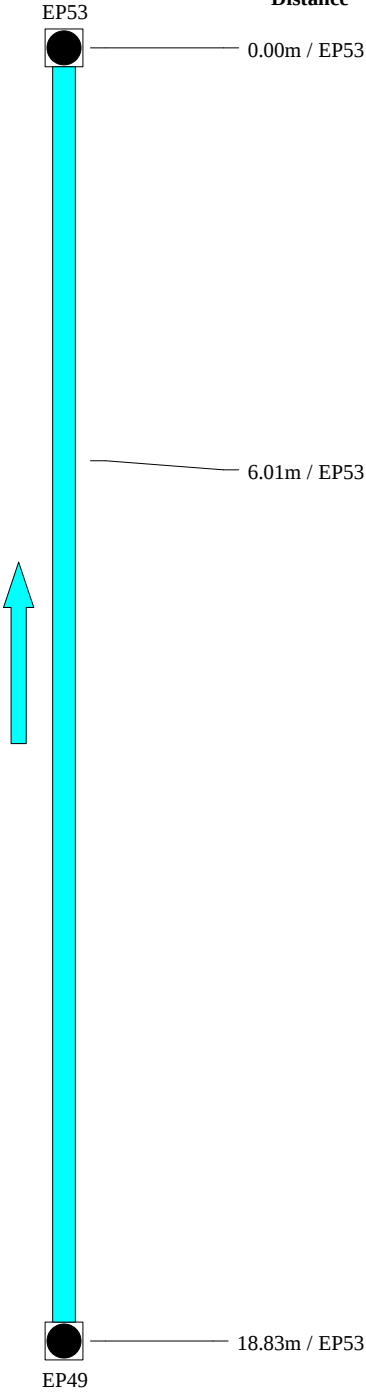
DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 28		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56			

DISTANCE : 2.63 m	PHOTO : 29	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu à 11h			

DISTANCE : 12.03 m	PHOTO : 30		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP53			

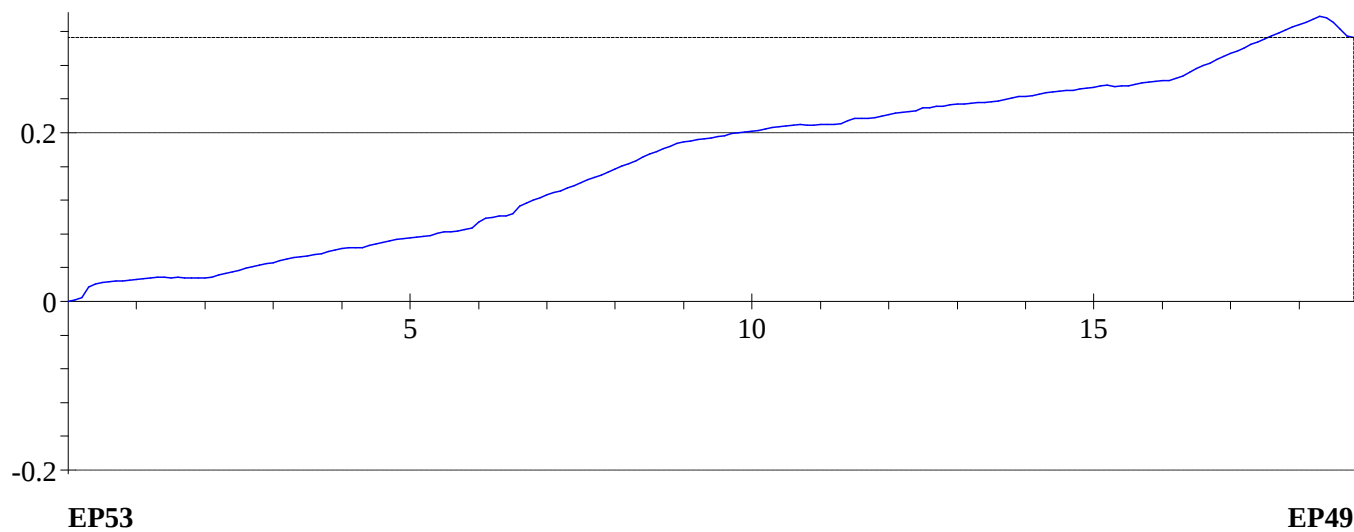
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 10 Référence du noeud de départ : EP53 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP49 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP49 vers EP53 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 18.83 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP53 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP49 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP49 vers EP53	Date d'inspection : 22 août 2025
	Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP53 vers EP49	Longueur inspectée : 18.83 m Longueur mesurée : 18.83 m

SYNTHESE DU TRONÇON EP53 VERS EP49					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / EP53	31		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53	53
	6.01m / EP53	32	2	Fissure circonférentielle ouverte à 3h	53
	18.83m / EP53	33		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49	53
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP49 vers EP53	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP53 vers EP49	Longueur inspectée : 18.83 m Longueur mesurée : 18.83 m	

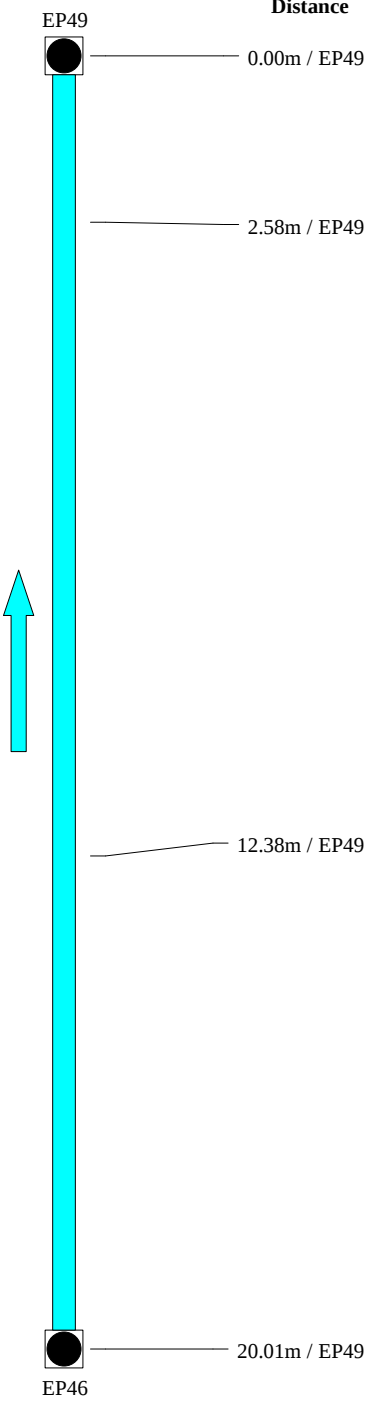
Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 10 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP49 vers EP53	Date d'inspection : 22 août 2025		
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP53 vers EP49	Longueur inspectée : 18.83 m Longueur mesurée : 18.83 m		
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 31			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53					
DISTANCE : 6.01 m		PHOTO : 32	GRAVITE : 2		
OBSERVATIONS : Fissure circonférentielle ouverte à 3h					
DISTANCE : 18.83 m		PHOTO : 33			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49					

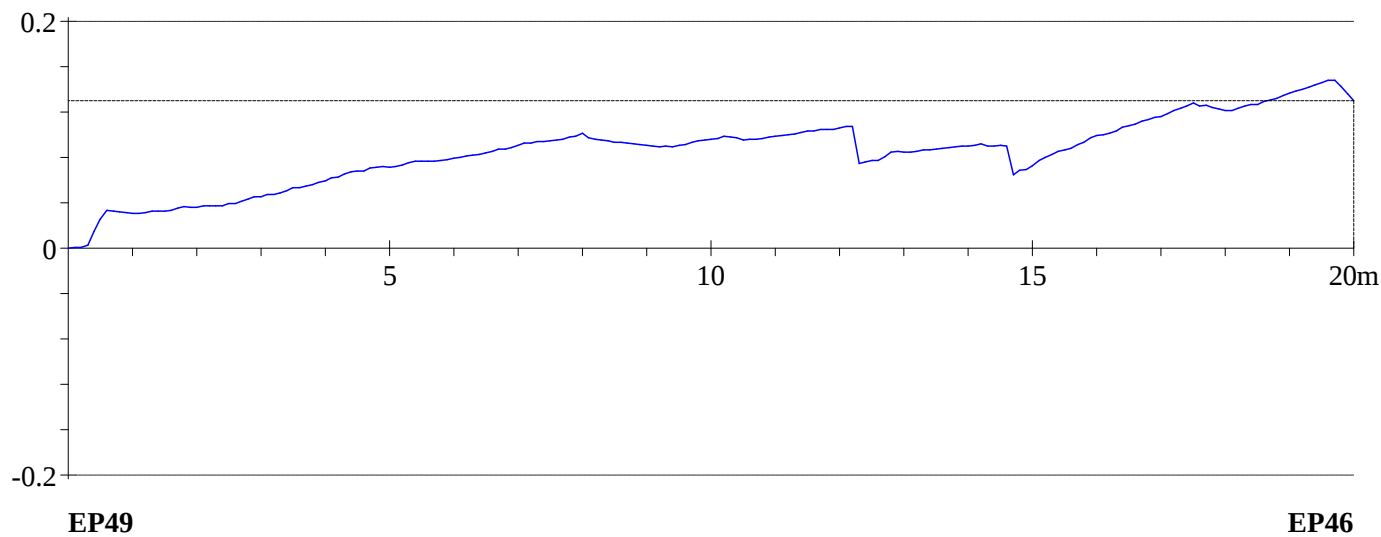
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 11 Référence du noeud de départ : EP49 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP46 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP46 vers EP49 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 20.01 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP49 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP46 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN			Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT			Tronçon : Tronçon n° 11
	Client : SGAMI OUEST			Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP46 vers EP49	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP49 vers EP46	Longueur inspectée : 20.01 m Longueur mesurée : 20.01 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP49 VERS EP46					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / EP49	34/35		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP49	57
	2.58m / EP49	36	3	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu à 12h	57
	12.38m / EP49	37	3	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu	57
	20.01m / EP49	38		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46	58
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP46 vers EP49	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP49 vers EP46	Longueur inspectée : 20.01 m Longueur mesurée : 20.01 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP46 vers EP49	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP49 vers EP46	Longueur inspectée : 20.01 m Longueur mesurée : 20.01 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 34/35		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP49			

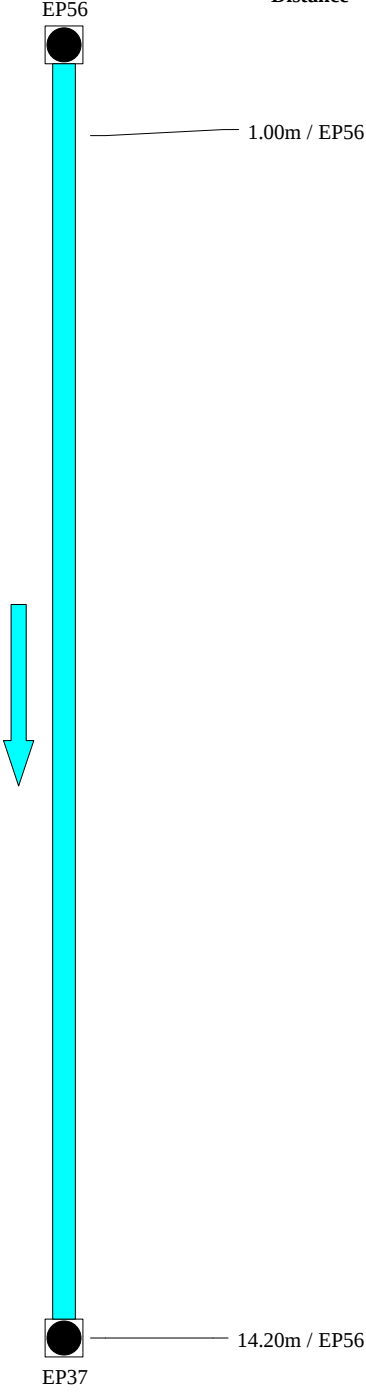
DISTANCE : 2.58 m	PHOTO : 36	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu à 12h			

DISTANCE : 12.38 m	PHOTO : 37	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 11 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP46 vers EP49	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP49 vers EP46	Longueur inspectée : 20.01 m Longueur mesurée : 20.01 m
DISTANCE : 20.01 m		PHOTO : 38	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46			

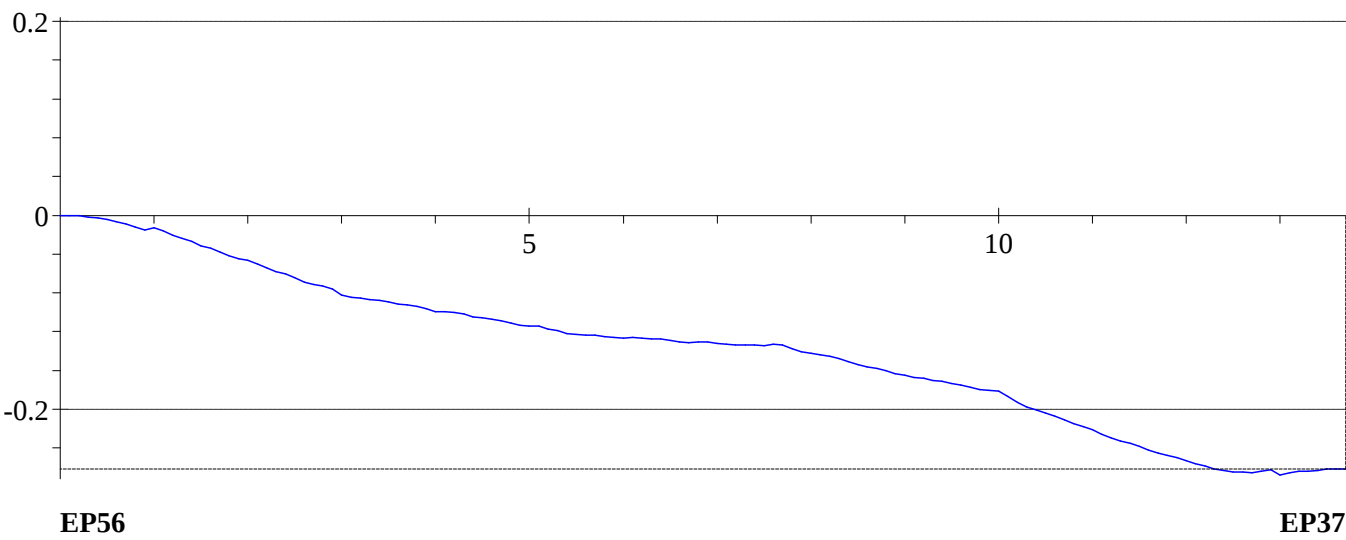
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 12 Référence du noeud de départ : EP56 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP37 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP56 vers EP37 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 14.20 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP56 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP37 Dimensions du regard : 600 x 600 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP56 vers EP37	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP37	Longueur inspectée : 14.20 m Longueur mesurée : 14.20 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP56 VERS EP37					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	1.00m / EP56	39		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56	62
	14.20m / EP56	40		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37	62
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP56 vers EP37
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP37	Date d'inspection : 22 août 2025 Longueur inspectée : 14.20 m Longueur mesurée : 14.20 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



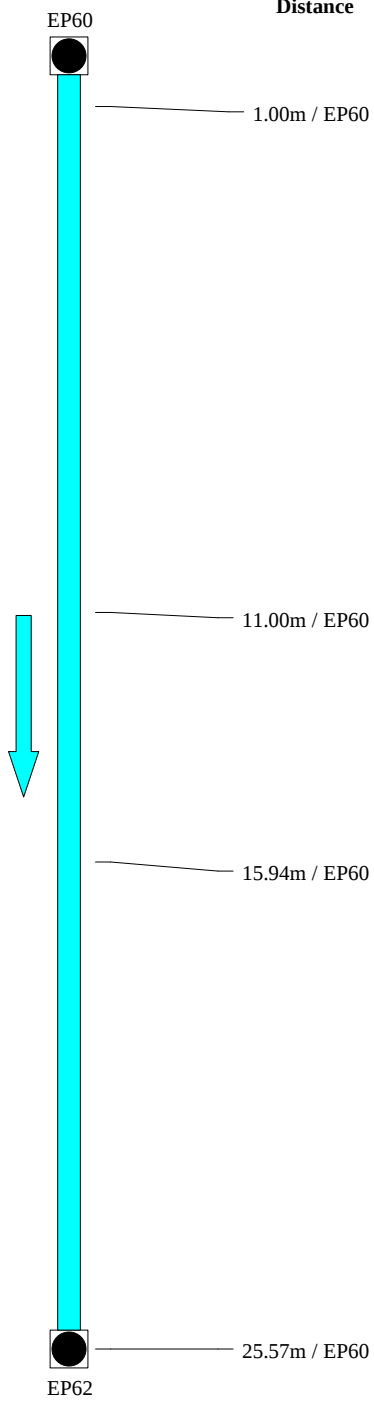
	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP56 vers EP37
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP37	Longueur inspectée : 14.20 m Longueur mesurée : 14.20 m

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 39	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56		

DISTANCE : 14.20 m	PHOTO : 40	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37		

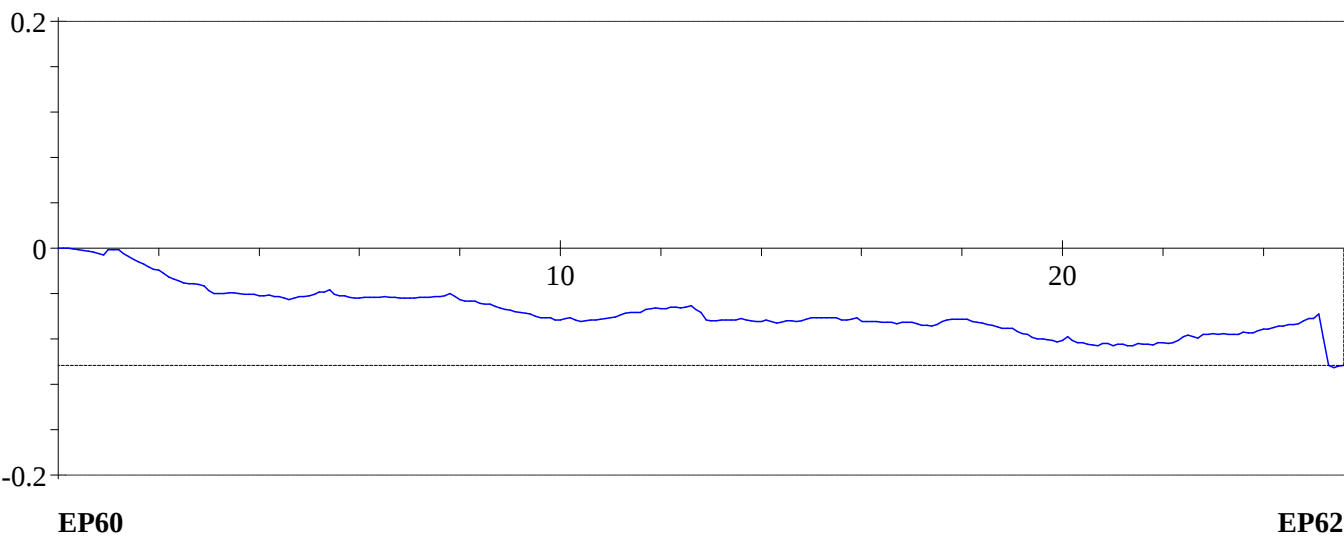
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 13 Référence du noeud de départ : EP60 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP62 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP60 vers EP62 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 25.57 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP60 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP62 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP60 vers EP62	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP60 vers EP62	Longueur inspectée : 25.57 m Longueur mesurée : 25.57 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP60 VERS EP62					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	1.00m / EP60	41		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP60	66
	11.00m / EP60	42	2	Fissure circonférentielle ouverte	66
	15.94m / EP60	43/44	2	Fissure circonférentielle ouverte	66
	25.57m / EP60	45		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP62	67
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP60 vers EP62	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP60 vers EP62	Longueur inspectée : 25.57 m Longueur mesurée : 25.57 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP60 vers EP62	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP60 vers EP62	Longueur inspectée : 25.57 m Longueur mesurée : 25.57 m	

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 41		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP60			



DISTANCE : 11.00 m	PHOTO : 42	GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure circonférentielle ouverte			

DISTANCE : 15.94 m	PHOTO : 43/44	GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure circonférentielle ouverte			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 13 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP60 vers EP62	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP60 vers EP62	Longueur inspectée : 25.57 m Longueur mesurée : 25.57 m
DISTANCE : 25.57 m		PHOTO : 45	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP62			

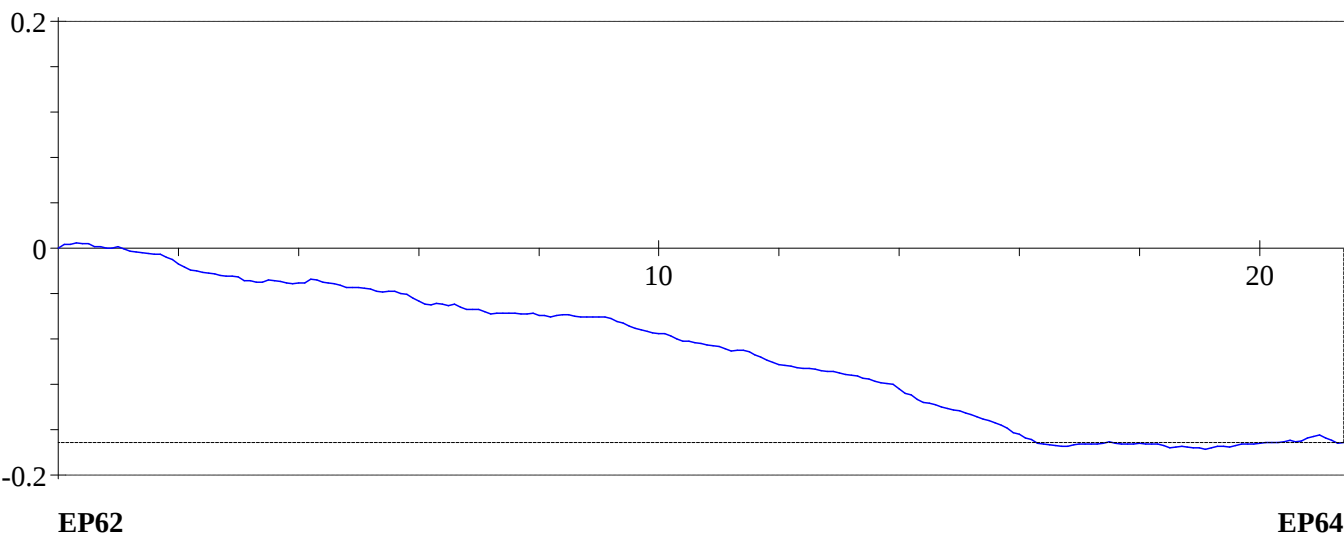
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 14 Référence du noeud de départ : EP62 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP64 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP62 vers EP64 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 21.37 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP62 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP64 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP62 vers EP64	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP62 vers EP64	Longueur inspectée : 21.37 m Longueur mesurée : 21.37 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP62 VERS EP64					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP62  0.00m / EP62  EP64  21.37m / EP62 		46		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP62	71
		47		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP64	71
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP62 vers EP64
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP62 vers EP64	Date d'inspection : 22 août 2025 Longueur inspectée : 21.37 m Longueur mesurée : 21.37 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 14 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP62 vers EP64
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP62 vers EP64	Longueur inspectée : 21.37 m Longueur mesurée : 21.37 m

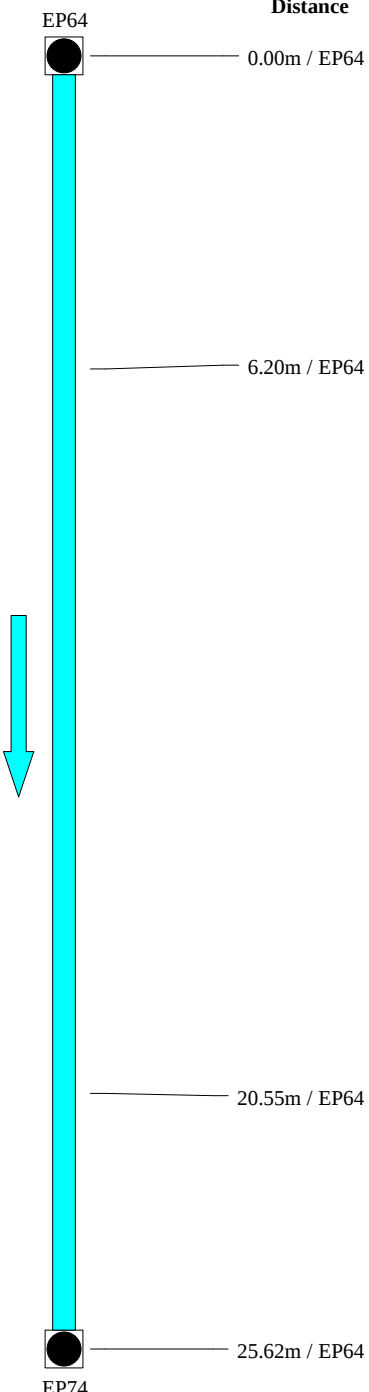
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 46	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP62		

DISTANCE : 21.37 m	PHOTO : 47	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP64		

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 15 Référence du noeud de départ : EP64 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP74 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP64 vers EP74 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 25.62 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP64 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP74 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP64 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP64 vers EP74	Longueur inspectée : 25.62 m Longueur mesurée : 25.62 m

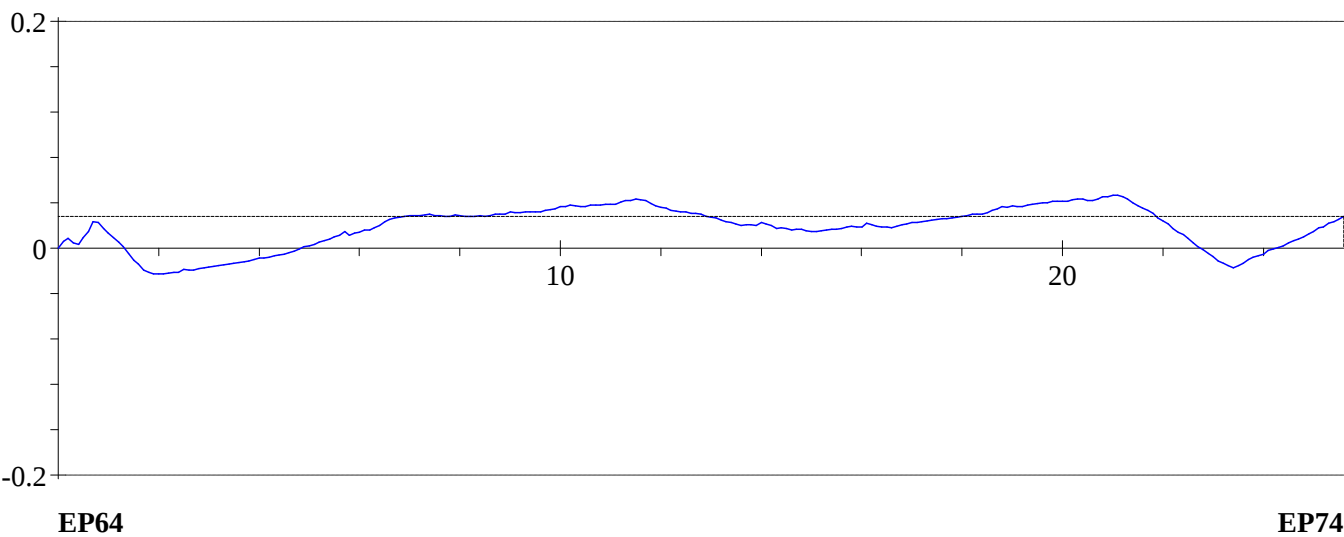
SYNTHESE DU TRONÇON EP64 VERS EP74

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP64 	0.00m / EP64	48		Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP64	75
	6.20m / EP64	49	4	Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h	75
	20.55m / EP64	50	3	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu	75
	25.62m / EP64	51		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74	75

Observations générales :

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP64 vers EP74
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP64 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025 Longueur inspectée : 25.62 m Longueur mesurée : 25.62 m


Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 15 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP64 vers EP74		Date d'inspection : 22 août 2025	
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP64 vers EP74		Longueur inspectée : 25.62 m Longueur mesurée : 25.62 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 48			
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP64					
DISTANCE : 6.20 m		PHOTO : 49		GRAVITE : 4	
					
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h					
DISTANCE : 20.55 m		PHOTO : 50		GRAVITE : 3	
					
OBSERVATIONS : Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane horizontale mais non rompu					
DISTANCE : 25.62 m		PHOTO : 51			
					
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74					

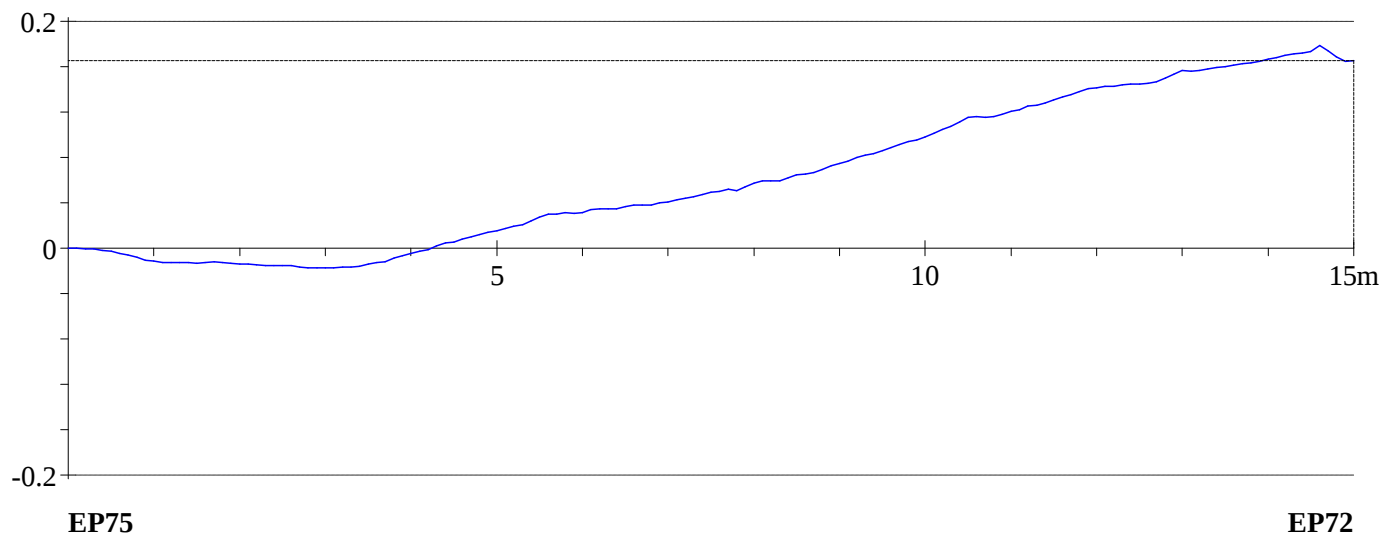
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 16 Référence du noeud de départ : EP75 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP72 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP72 vers EP75 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 15.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP75 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP72 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP72 vers EP75	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP75 vers EP72	Longueur inspectée : 15.00 m Longueur mesurée : 15.00 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP75 VERS EP72					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	1.00m / EP75	52		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP75	79
	15.00m / EP75	53		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72	79
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP72 vers EP75	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP75 vers EP72	Longueur inspectée : 15.00 m Longueur mesurée : 15.00 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



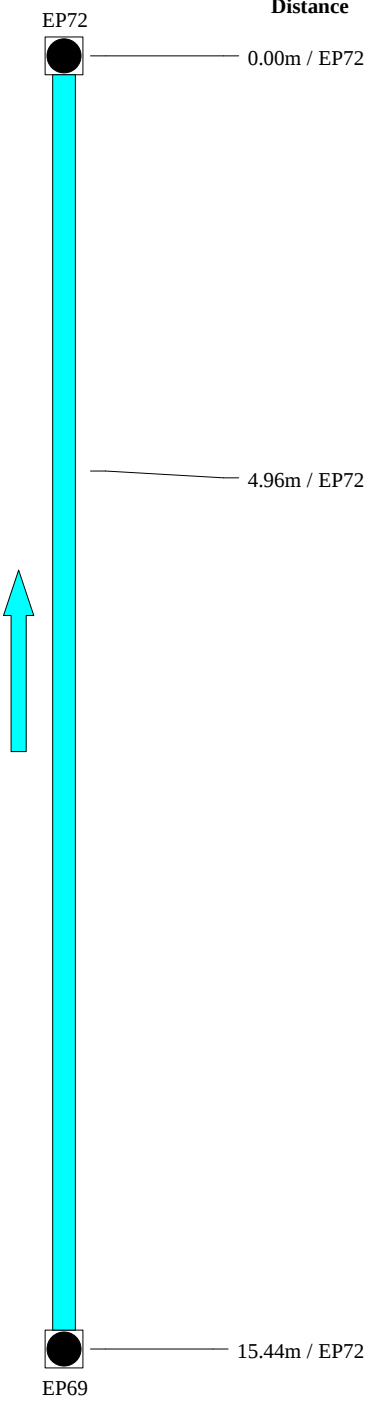
	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 16 Opérateur : L.LERAY	
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP72 vers EP75	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP75 vers EP72	Longueur inspectée : 15.00 m Longueur mesurée : 15.00 m	

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 52	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP75		

DISTANCE : 15.00 m	PHOTO : 53	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72		

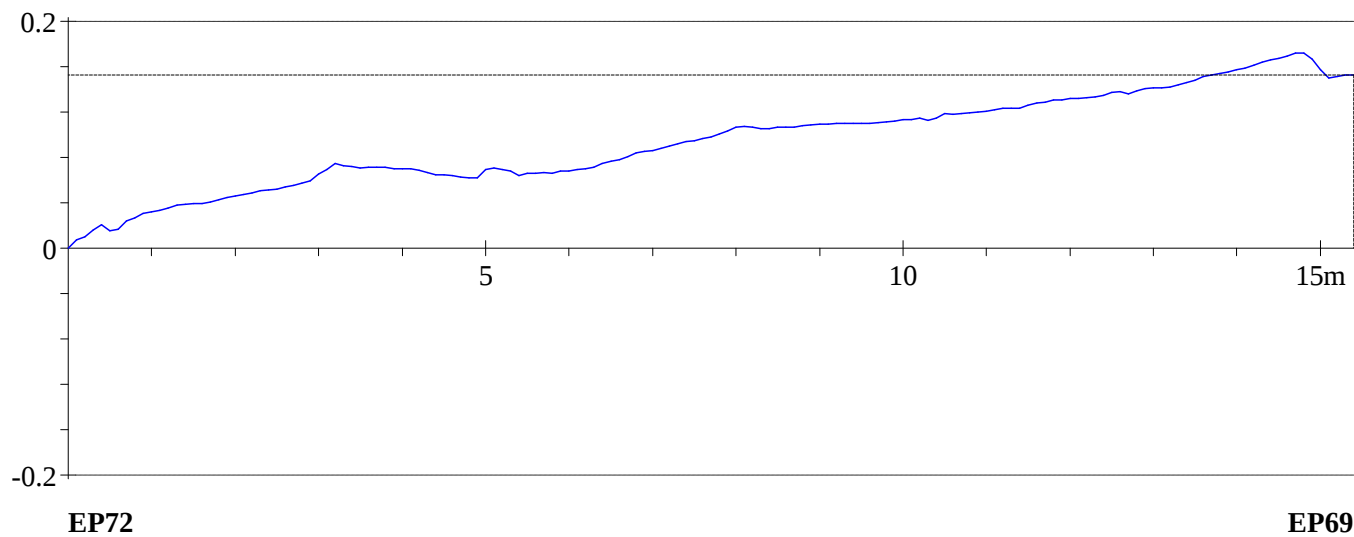
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 17 Référence du noeud de départ : EP72 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP69 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP69 vers EP72 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 15.44 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP72 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP69 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 17 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP69 vers EP72	Date d'inspection : 22 août 2025
	Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP72 vers EP69	Longueur inspectée : 15.44 m Longueur mesurée : 15.44 m

SYNTHESE DU TRONÇON EP72 VERS EP69					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP72 	0.00m / EP72	54		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP72	83
	4.96m / EP72	55	2	Fissure longitudinale ouverte à 12h	83
	15.44m / EP72	56		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP69	83
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 17 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP69 vers EP72	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP72 vers EP69	Longueur inspectée : 15.44 m Longueur mesurée : 15.44 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 17 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP69 vers EP72
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP72 vers EP69	Longueur inspectée : 15.44 m Longueur mesurée : 15.44 m



DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 54		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP72			

DISTANCE : 4.96 m	PHOTO : 55	GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure longitudinale ouverte à 12h			

DISTANCE : 15.44 m	PHOTO : 56		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP69			

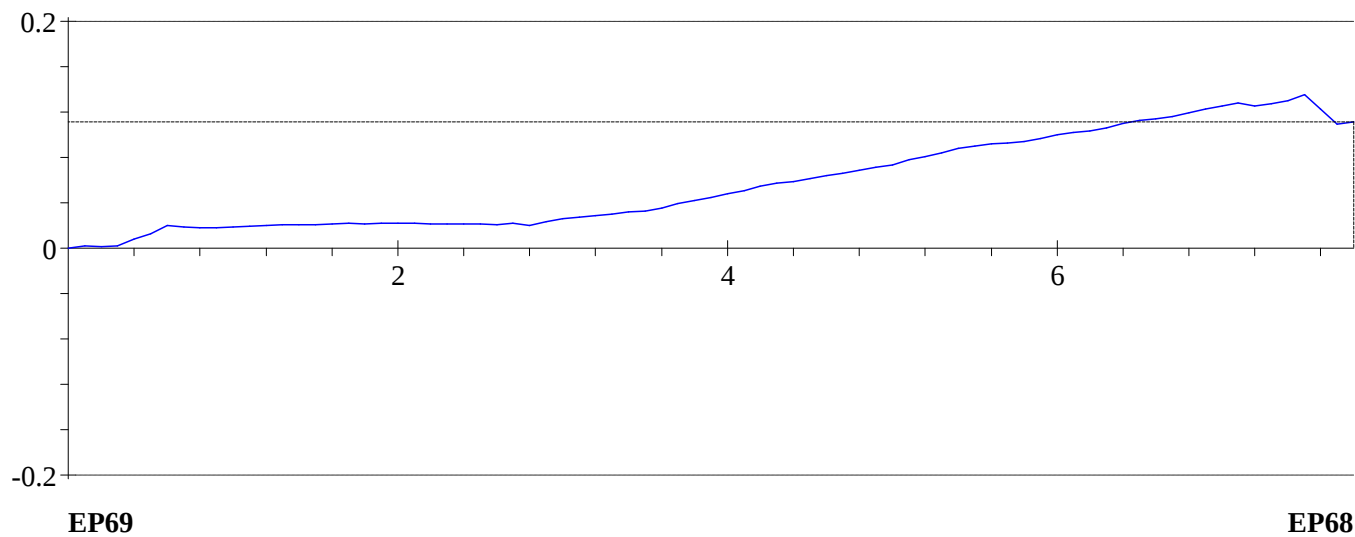
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 18 Référence du noeud de départ : EP69 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP68 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP68 vers EP69 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 7.80 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP69 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP68 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 18 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP68 vers EP69	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP69 vers EP68	Longueur inspectée : 7.80 m Longueur mesurée : 7.80 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP69 VERS EP68					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP69  0.00m / EP69  EP68  7.80m / EP69 		57		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP69	87
		58		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP68	87
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 18 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP68 vers EP69
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP69 vers EP68	Date d'inspection : 22 août 2025 Longueur inspectée : 7.80 m Longueur mesurée : 7.80 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

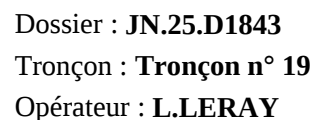


	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 18 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP68 vers EP69
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP69 vers EP68	Longueur inspectée : 7.80 m Longueur mesurée : 7.80 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 57	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP69		

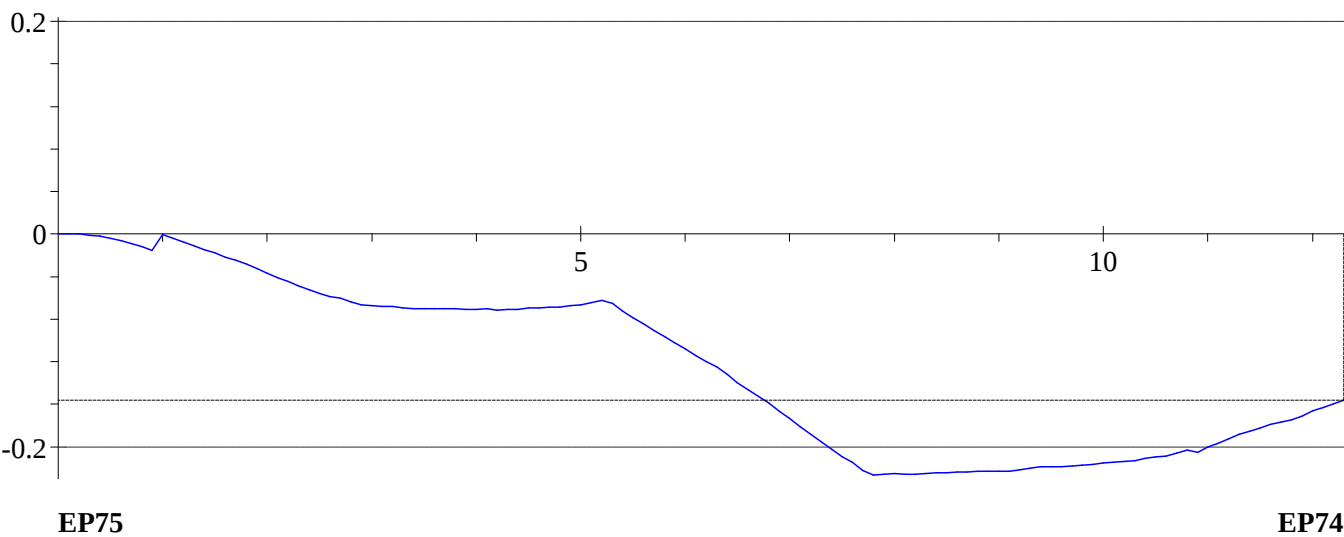
DISTANCE : 7.80 m	PHOTO : 58	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP68		

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 19 Référence du noeud de départ : EP75 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP74 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP75 vers EP74 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 12.83 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 300 Largeur : Matériau constitutif : Béton Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP75 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP74 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 19 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP75 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP75 vers EP74	Longueur inspectée : 12.83 m Longueur mesurée : 12.83 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)




	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 19 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm	Sens de l'écoulement EP75 vers EP74
Matériau : Béton	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP75 vers EP74	Longueur inspectée : 12.83 m Longueur mesurée : 12.83 m

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 59		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP75			

DISTANCE : 12.83 m	PHOTO : 60		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74			

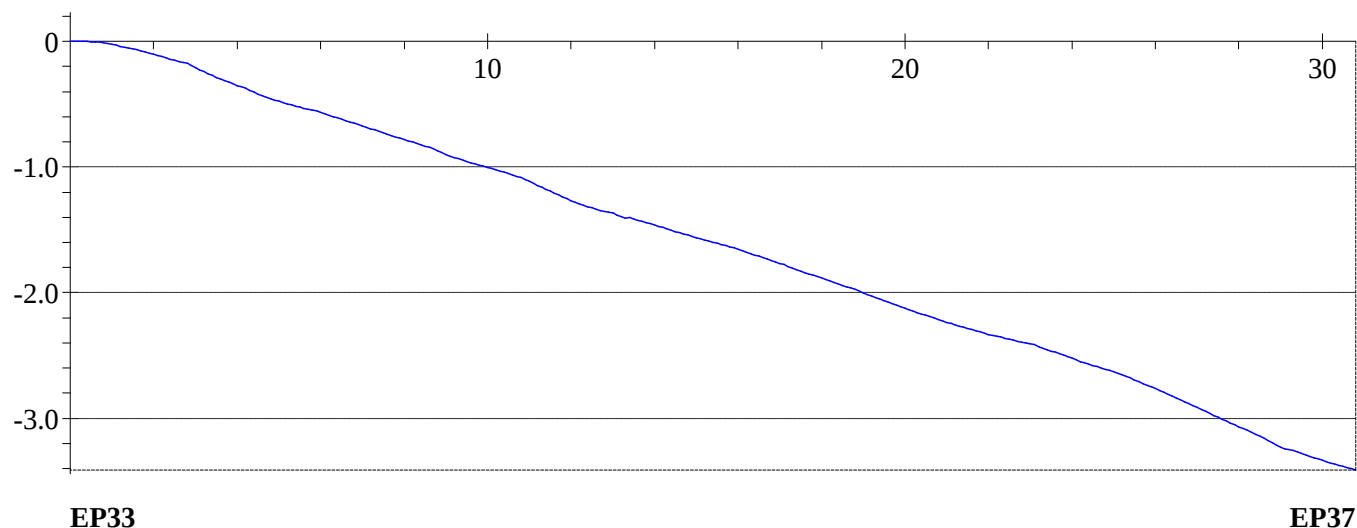
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 20 Référence du noeud de départ : EP33 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP37 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP33 vers EP37 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux pluviales Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 30.75 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 400 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP33 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP37 Dimensions du regard : 600 x 600 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 20 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP33 vers EP37	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP37	Longueur inspectée : 30.75 m Longueur mesurée : 30.75 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP33 VERS EP37					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
					
	1.00m / EP33	61		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33	95
	1.32m / EP33	62	2	Fissure complexe ouverte à 12h	95
	13.01m / EP33	63	2	Fissure longitudinale ouverte à 9h	95
	13.41m / EP33	64	2	Fissure complexe ouverte à 9h	95
	14.53m / EP33	65	2	Fissure longitudinale ouverte à 3h	96
	21.44m / EP33	66	2	Fissure complexe ouverte à 12h	96
	30.75m / EP33	67		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37	96
Observations générales :					

Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP33 vers EP37	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP37	Longueur inspectée : 30.75 m Longueur mesurée : 30.75 m

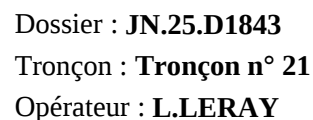
Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 20 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP33 vers EP37	Date d'inspection : 22 août 2025		
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP37	Longueur inspectée : 30.75 m Longueur mesurée : 30.75 m		
DISTANCE : 1.00 m		PHOTO : 61			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33					
DISTANCE : 1.32 m		PHOTO : 62	GRAVITE : 2		
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 12h					
DISTANCE : 13.01 m		PHOTO : 63	GRAVITE : 2		
OBSERVATIONS : Fissure longitudinale ouverte à 9h					
DISTANCE : 13.41 m		PHOTO : 64	GRAVITE : 2		
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 9h					

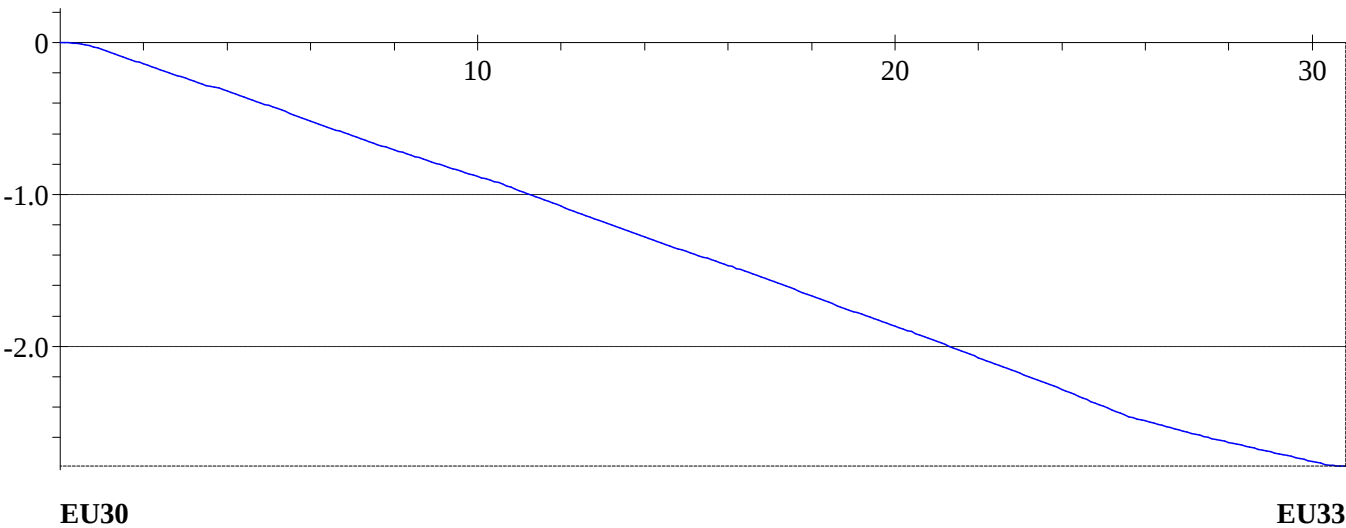
	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 20 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 400 mm	Sens de l'écoulement EP33 vers EP37		Date d'inspection : 22 août 2025	
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP37		Longueur inspectée : 30.75 m Longueur mesurée : 30.75 m	
DISTANCE : 14.53 m		PHOTO : 65		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure longitudinale ouverte à 3h					
DISTANCE : 21.44 m		PHOTO : 66		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 12h					
DISTANCE : 30.75 m		PHOTO : 67			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37					

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 21 Référence du noeud de départ : EU30 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU33 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU30 vers EU33 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 30.82 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Amiante-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU30 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU33 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 21 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement : EU30 vers EU33
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection : EU30 vers EU33	Date d'inspection : 22 août 2025 Longueur inspectée : 30.82 m Longueur mesurée : 30.82 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



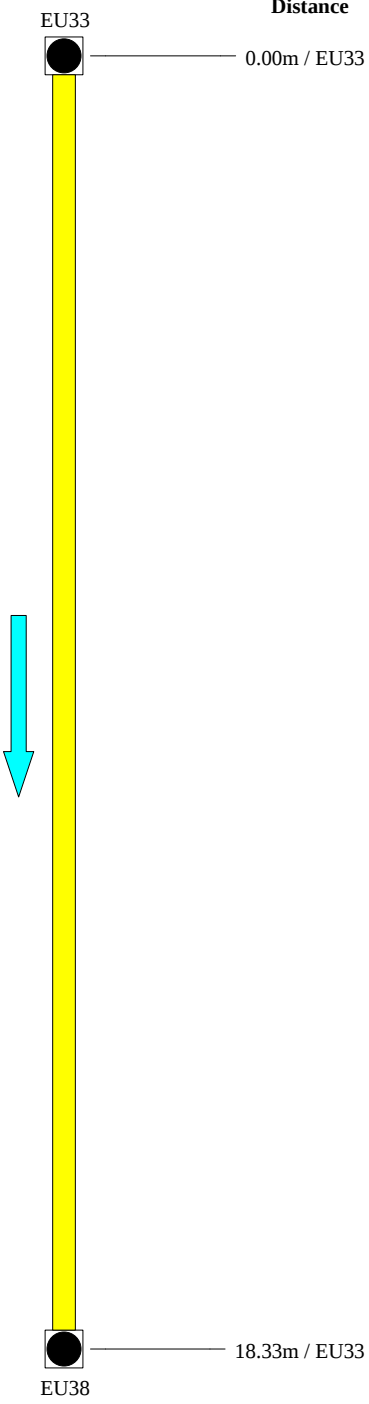
	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 21 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU30 vers EU33	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU30 vers EU33	Longueur inspectée : 30.82 m Longueur mesurée : 30.82 m	

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 68		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU30			

DISTANCE : 30.82 m	PHOTO : 69	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU33		

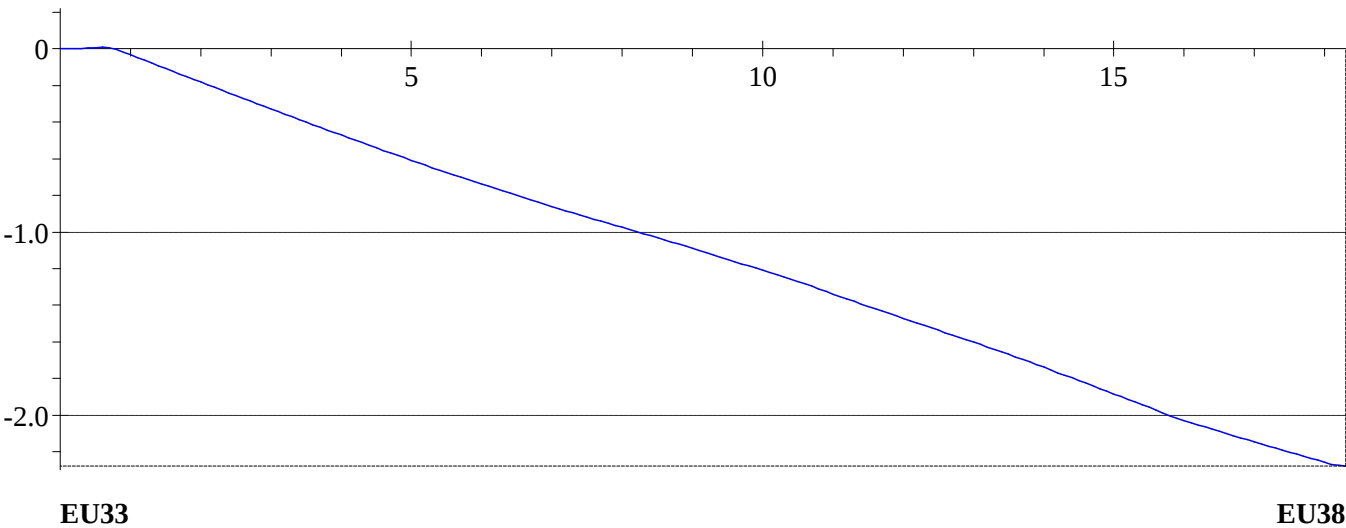
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 22 Référence du noeud de départ : EU33 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EU38 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU33 vers EU38 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 18.33 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Amiante-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU33 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EU38 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 22 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU33 vers EU38	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU33 vers EU38	Longueur inspectée : 18.33 m Longueur mesurée : 18.33 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EU33 VERS EU38					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EU33 	0.00m / EU33	70		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU33	104
EU38	18.33m / EU33	71		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU38	104
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 22 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU33 vers EU38	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU33 vers EU38	Longueur inspectée : 18.33 m Longueur mesurée : 18.33 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



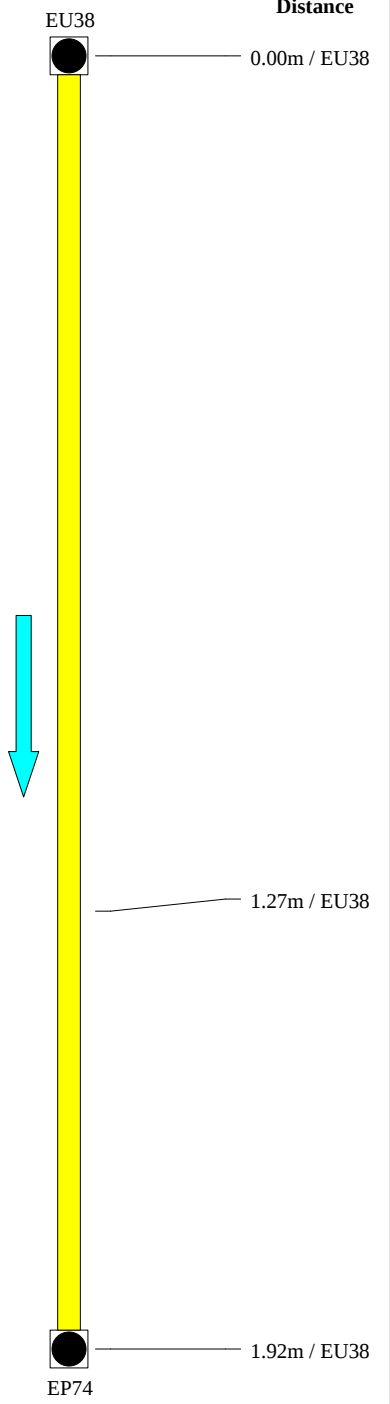
	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 22 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU33 vers EU38	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU33 vers EU38	Longueur inspectée : 18.33 m Longueur mesurée : 18.33 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 70		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU33			

DISTANCE : 18.33 m	PHOTO : 71		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU38			

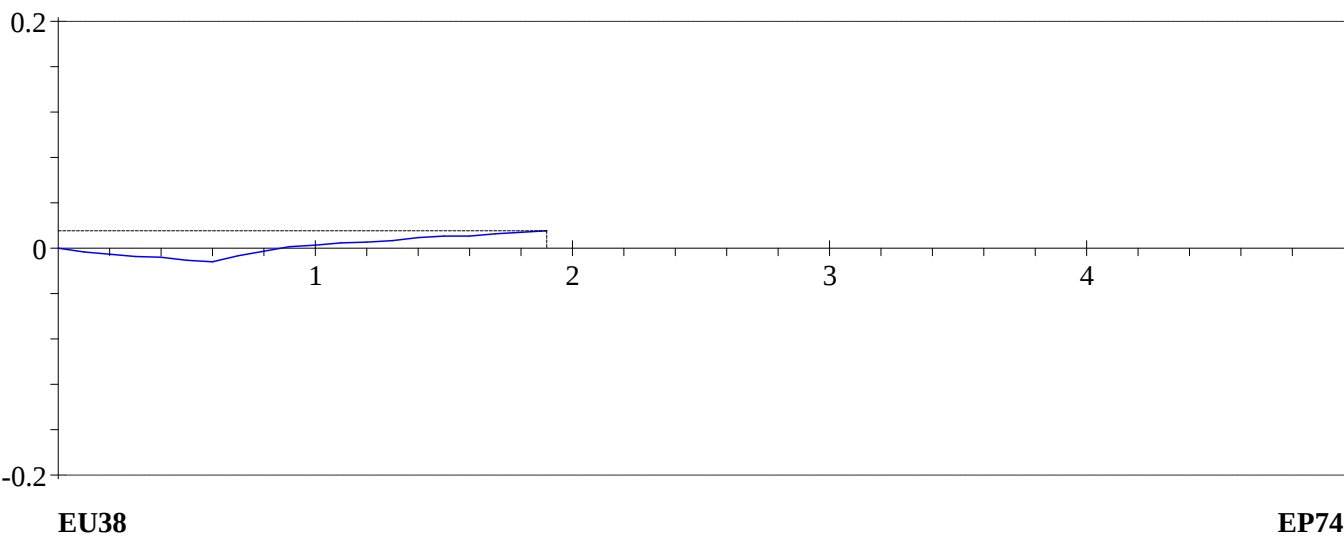
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 23 Référence du noeud de départ : EU38 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP74 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EU38 vers EP74 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 1.92 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Amiante-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EU38 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP74 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 23 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU38 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025
	Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU38 vers EP74	Longueur inspectée : 1.92 m Longueur mesurée : 1.92 m

SYNTHESE DU TRONÇON EU38 VERS EP74					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00m / EU38	72		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU38	108
	1.27m / EU38	73	2	Rupture à 3h	108
	1.92m / EU38	74		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74	108
Observations générales :					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 23 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU38 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU38 vers EP74	Longueur inspectée : 1.92 m Longueur mesurée : 1.92 m	

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 23 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement EU38 vers EP74
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU38 vers EP74	Longueur inspectée : 1.92 m Longueur mesurée : 1.92 m


DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 72		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU38			

DISTANCE : 1.27 m	PHOTO : 73	GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Rupture à 3h			

DISTANCE : 1.92 m	PHOTO : 74		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74			

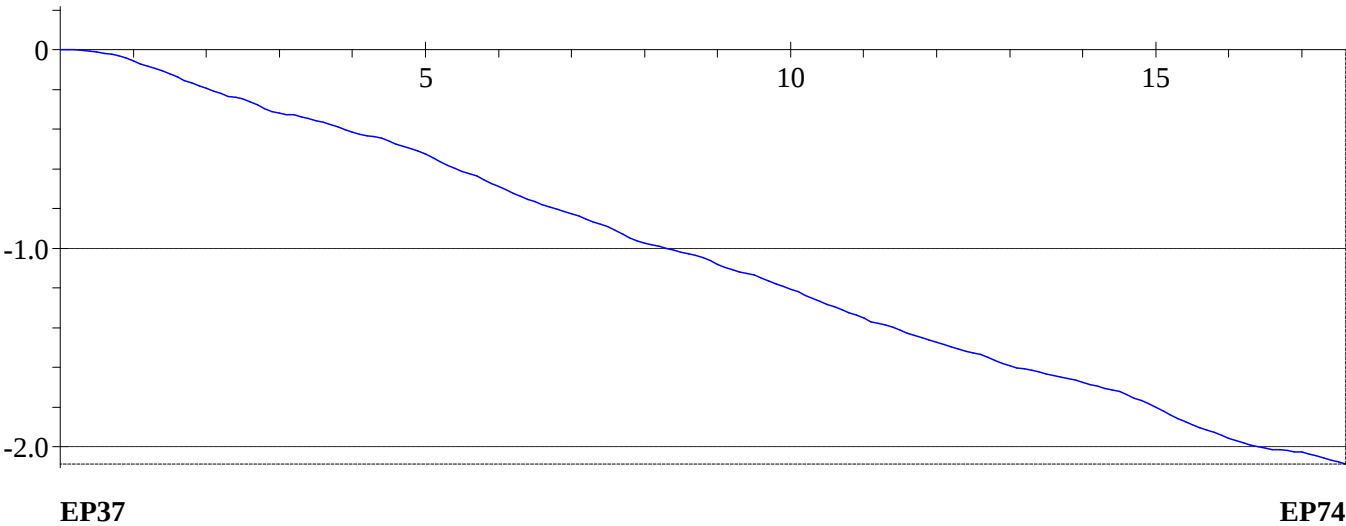
Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : ROUEN Adresse : RUE HENRI VERMONT Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : SGAMI OUEST Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 22/08/2025		Référence du tronçon : Tronçon n° 24 Référence du noeud de départ : EP37 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : EP74 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : EP37 vers EP74 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 17.58 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : Réf. support photo :		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 600 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement :-	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : EP37 Dimensions du regard : 600 x 600 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : EP74 Dimensions du regard : Ø1000 Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales :			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 24 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement EP37 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP37 vers EP74	Longueur inspectée : 17.58 m Longueur mesurée : 17.58 m	

SYNTHESE DU TRONÇON EP37 VERS EP74					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	1.00m / EP37	75		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP37	112
	1.34m / EP37	76	2	Fissure complexe ouverte - Sur la totalité du tronçon	112
	4.09m / EP37	77		Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 9h	112
	17.58m / EP37	78		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74	112
	Observations générales :				

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 24 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement EP37 vers EP74
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP37 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025 Longueur inspectée : 17.58 m Longueur mesurée : 17.58 m

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)



		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Tronçon : Tronçon n° 24 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 600 mm	Sens de l'écoulement EP37 vers EP74	Date d'inspection : 22 août 2025		
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP37 vers EP74	Longueur inspectée : 17.58 m Longueur mesurée : 17.58 m		

DISTANCE : 1.00 m	PHOTO : 75		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP37			

DISTANCE : 1.34 m	PHOTO : 76	GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte - Sur la totalité du tronçon			

DISTANCE : 4.09 m	PHOTO : 77		
OBSERVATIONS : Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 9h			

DISTANCE : 17.58 m	PHOTO : 78		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°1 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP59 vers EP60	Longueur inspectée : 2.49 m Longueur mesurée : 2.49 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP59 VERS EP60

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP59	79		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP59	114
2.49 m/EP59	80		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP60	114

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP60		
Position : dans EP60		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°1 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP59 vers EP60	Longueur inspectée : 2.49 m Longueur mesurée : 2.49 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 79	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP59			
DISTANCE : 2.49 m		PHOTO : 80	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP60			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°2 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP61 vers EP60	Longueur inspectée : 2.20 m Longueur mesurée : 2.20 m	

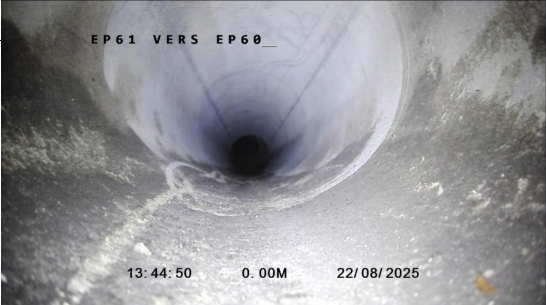
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP61 VERS EP60

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP61	81		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP61	116
2.20 m/EP61	82		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP60	116

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP61		
Position : dans EP61		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°2 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP61 vers EP60	Longueur inspectée : 2.20 m Longueur mesurée : 2.20 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 81	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP61			
DISTANCE : 2.20 m		PHOTO : 82	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP60			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°3 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP63 vers EP62	Longueur inspectée : 2.40 m Longueur mesurée : 2.40 m

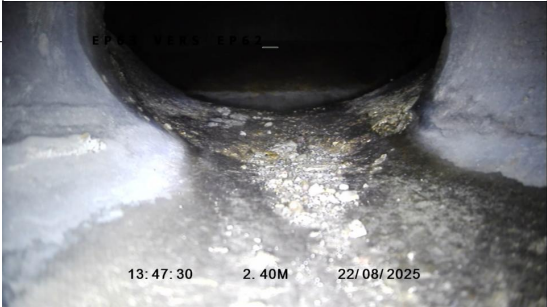
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP63 VERS EP62

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP63	83		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP63	118
2.40 m/EP63 EP62	84		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP62	118

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP62		
Position : dans EP62		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°3 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP63 vers EP62	Longueur inspectée : 2.40 m Longueur mesurée : 2.40 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 83	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP63			
DISTANCE : 2.40 m		PHOTO : 84	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP62			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°4 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP65 vers EP64	Longueur inspectée : 2.01 m Longueur mesurée : 2.01 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP65 VERS EP64

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP65	85		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP65	120
2.01 m/EP65	86		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP64	120

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP64		
Position : dans EP64		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°4 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm			Date d'inspection : 1 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP65 vers EP64		Longueur inspectée : 2.01 m Longueur mesurée : 2.01 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 85			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP65					
DISTANCE : 2.01 m		PHOTO : 86			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP64					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°5 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP67 vers EP66	Longueur inspectée : 11.19 m Longueur mesurée : 11.19 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP67 VERS EP66

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP67	87		Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP67	122
11.19 m/EP67	88		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP66	122

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP67		
Position : dans EP67		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°5 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP67 vers EP66	Longueur inspectée : 11.19 m Longueur mesurée : 11.19 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 87	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP67			
DISTANCE : 11.19 m		PHOTO : 88	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP66			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°6 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP67 vers EP68	Longueur inspectée : 0.50 m Longueur mesurée : 0.50 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP67 VERS EP68

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP67	89		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP67	124
0.50 m/EP67	90		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP68	124

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP68		
Position : dans EP68		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°6 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025		
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP67 vers EP68		Longueur inspectée : 0.50 m Longueur mesurée : 0.50 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 89			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP67					
DISTANCE : 0.50 m		PHOTO : 90			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP68					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°7 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP70 vers EP69	Longueur inspectée : 1.72 m Longueur mesurée : 1.72 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP70 VERS EP69

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP70	91		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP70	126
1.72 m/EP70 EP69	92		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP69	126

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP69		
Position : dans EP69		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°7 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP70 vers EP69	Longueur inspectée : 1.72 m Longueur mesurée : 1.72 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 91	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP70			
DISTANCE : 1.72 m		PHOTO : 92	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP69			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°8 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP71 vers EP72	Longueur inspectée : 3.64 m Longueur mesurée : 3.64 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP71 VERS EP72

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP71	93		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP71	128
3.64 m/EP71	94		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72	128

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP72		
Position : dans EP72		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°8 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm			Date d'inspection : 1 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP71 vers EP72		Longueur inspectée : 3.64 m Longueur mesurée : 3.64 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 93			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP71					
DISTANCE : 3.64 m		PHOTO : 94			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°9 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP73 vers EP72	Longueur inspectée : 3.84 m Longueur mesurée : 3.84 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP73 VERS EP72					
Distance	Photo	Grav.	Observations	Page	
0.00 m/EP73	95		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP73	130	
3.84 m/EP73	96		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72	130	
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP72		
Position : dans EP72		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°9 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm			Date d'inspection : 1 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP73 vers EP72		Longueur inspectée : 3.84 m Longueur mesurée : 3.84 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 95			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP73					
DISTANCE : 3.84 m		PHOTO : 96			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°10 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP76 vers EP75	Longueur inspectée : 1.53 m Longueur mesurée : 1.53 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP76 VERS EP75

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP76	97		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP76	132
1.53 m/EP76	98		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP75	132

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP76		
Position : dans EP76		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°10 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP76 vers EP75	Longueur inspectée : 1.53 m Longueur mesurée : 1.53 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 97	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP76			
DISTANCE : 1.53 m		PHOTO : 98	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP75			

	ROUEN		Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT		Branchement : Brt n°11
	Client : SGAMI OUEST		Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP47 vers EP46	Longueur inspectée : 0.57 m Longueur mesurée : 0.57 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP47 VERS EP46

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP47	99		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP47	134
0.57 m/EP47	100		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46	134

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP46		
Position : dans EP46		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°11 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP47 vers EP46	Longueur inspectée : 0.57 m Longueur mesurée : 0.57 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 99	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP47			
DISTANCE : 0.57 m		PHOTO : 100	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°12 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP45 vers EP46	Longueur inspectée : 4.70 m Longueur mesurée : 4.70 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP45 VERS EP46

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP45	101		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP45	136
4.70 m/EP45 EP46	102		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46	136

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP46		
Position : dans EP46		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°12 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP45 vers EP46	Longueur inspectée : 4.70 m Longueur mesurée : 4.70 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 101	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP45			
DISTANCE : 4.70 m		PHOTO : 102	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°13 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm	Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP48 vers EP49	Longueur inspectée : 1.24 m Longueur mesurée : 1.24 m


SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP48 VERS EP49					
Distance	Photo	Grav.	Observations	Page	
0.00 m/EP48	103		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP48	138	
1.24 m/EP48	104		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49	138	
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP49		
Position : dans EP49		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°13 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP48 vers EP49	Longueur inspectée : 1.24 m Longueur mesurée : 1.24 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 103	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP48			
DISTANCE : 1.24 m		PHOTO : 104	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49			

	ROUEN			Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT			Branchement : Brt n°14
	Client : SGAMI OUEST			Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP51 vers EP49	Longueur inspectée : 3.93 m	Longueur mesurée : 3.93 m

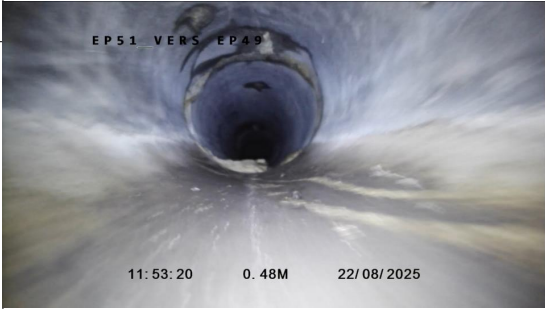
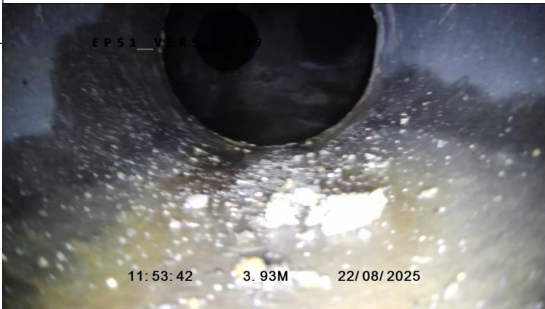
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP51 VERS EP49

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP51	105		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP51	140
1.24 m/EP51	106	2	Fissure complexe ouverte à 12h	140
2.01 m/EP51	107	2	Fissure complexe ouverte à 12h	140
3.93 m/EP51 EP49	108		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49	140

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP49		
Position : dans EP49		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°14 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP51 vers EP49	
				Longueur inspectée : 3.93 m Longueur mesurée : 3.93 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 105			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP51					
DISTANCE : 1.24 m		PHOTO : 106		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 12h					
DISTANCE : 2.01 m		PHOTO : 107		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 12h					
DISTANCE : 3.93 m		PHOTO : 108			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°15 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP50 vers EP49	Longueur inspectée : 3.93 m Longueur mesurée : 3.93 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP50 VERS EP49

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP50	109		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP50	142
3.93 m/EP50	110		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49	142

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP49		
Position : dans EP49		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°15 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP50 vers EP49	Longueur inspectée : 3.93 m Longueur mesurée : 3.93 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 109	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP50			
DISTANCE : 3.93 m		PHOTO : 110	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°16 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP53 vers EP52	Longueur inspectée : 0.96 m Longueur mesurée : 0.96 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP53 VERS EP52

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/EP53	111		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53	144
	0.48 m/EP53	112	2	Rupture à 12h	144
	0.96 m/EP53	113		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP52	144


Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP53		
Position : dans EP53		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°16 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP53 vers EP52	Longueur inspectée : 0.96 m Longueur mesurée : 0.96 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 111	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53			
DISTANCE : 0.48 m		PHOTO : 112	GRAVITE : 2
OBSERVATIONS : Rupture à 12h			
DISTANCE : 0.96 m		PHOTO : 113	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP52			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843
				Branchement : Brt n°17
				Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP53 vers EP54	Longueur inspectée : 3.93 m Longueur mesurée : 3.93 m	


SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP53 VERS EP54					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/EP53	114		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53	146
	0.25 m/EP53	115	2	Fissure circonférentielle ouverte	146
	3.45 m/EP53	116	2	Fissure complexe ouverte à 12h	146
	3.93 m/EP53	117		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP54	146
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP53		
Position : dans EP53		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°17 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP53 vers EP54	
				Longueur inspectée : 3.93 m Longueur mesurée : 3.93 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 114			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53					
DISTANCE : 0.25 m		PHOTO : 115		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure circonférentielle ouverte					
DISTANCE : 3.45 m		PHOTO : 116		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 12h					
DISTANCE : 3.93 m		PHOTO : 117			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP54					

	ROUEN		Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT		Branchement : Brt n°18
	Client : SGAMI OUEST		Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP55	Longueur inspectée : 1.53 m Longueur mesurée : 1.53 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP56 VERS EP55

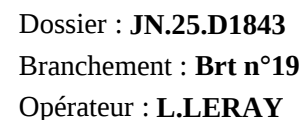
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP56  0.00 m/EP56		118		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56	148
EP55	1.53 m/EP56	119		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP55	148

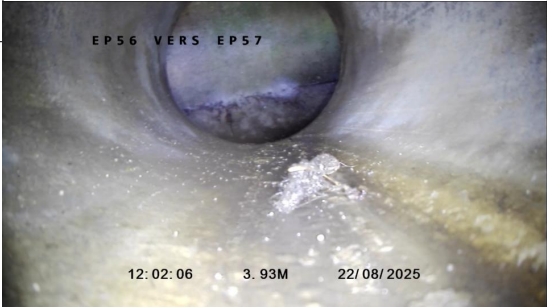
Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP56		
Position : dans EP56		


	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°18 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP55	Longueur inspectée : 1.53 m Longueur mesurée : 1.53 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 118	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56			
DISTANCE : 1.53 m		PHOTO : 119	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP55			



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°19 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP57	Longueur inspectée : 3.93 m Longueur mesurée : 3.93 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 120	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56			
DISTANCE : 3.93 m		PHOTO : 121	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP57			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°20 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP58	Longueur inspectée : 9.34 m Longueur mesurée : 9.34 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP56 VERS EP58

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP56  0.00 m/EP56	122		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56	152	
9.34 m/EP56	123		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP58	152	

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP56		
Position : dans EP56		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°20 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP56 vers EP58	Longueur inspectée : 9.34 m Longueur mesurée : 9.34 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 122	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56			
DISTANCE : 9.34 m		PHOTO : 123	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP58			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°21 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP39 vers EP38	Longueur inspectée : 2.40 m Longueur mesurée : 2.40 m

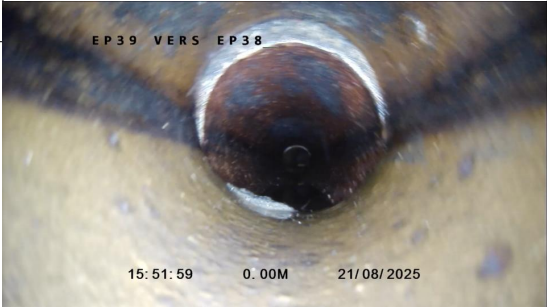
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP39 VERS EP38

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP39	124		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP39	154
0.30 m/EP39	125	3	Décentrage (radial)	154
2.40 m/EP39 EP38	126		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP38 - Regard enterré	154

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP39		
Position : dans EP39		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°21 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP39 vers EP38	Longueur inspectée : 2.40 m Longueur mesurée : 2.40 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 124	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP39			
DISTANCE : 0.30 m		PHOTO : 125	GRAVITE : 3
OBSERVATIONS : Décentrage (radial)			
DISTANCE : 2.40 m		PHOTO : 126	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP38 - Regard enterré			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°22 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP39 vers EP38B	Longueur inspectée : 4.41 m Longueur mesurée : 4.41 m

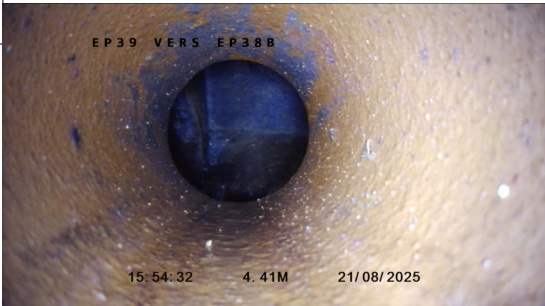
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP39 VERS EP38B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP39	127		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP39	156
0.57 m/EP39	128	2	Décentrage (radial)	156
4.41 m/EP39 EP38B	129		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP38B	156

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP38B		
Position : dans EP38B		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°22 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 1 septembre 2025	
Matériau : Grès		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP39 vers EP38B	
				Longueur inspectée : 4.41 m Longueur mesurée : 4.41 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 127			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP39					
DISTANCE : 0.57 m		PHOTO : 128		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Décentrage (radial)					
DISTANCE : 4.41 m		PHOTO : 129			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP38B					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°23 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP25 vers EP26	Longueur inspectée : 4.60 m Longueur mesurée : 4.60 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP25 VERS EP26

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP25	130		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP25	158
4.60 m/EP25	131		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP26	158

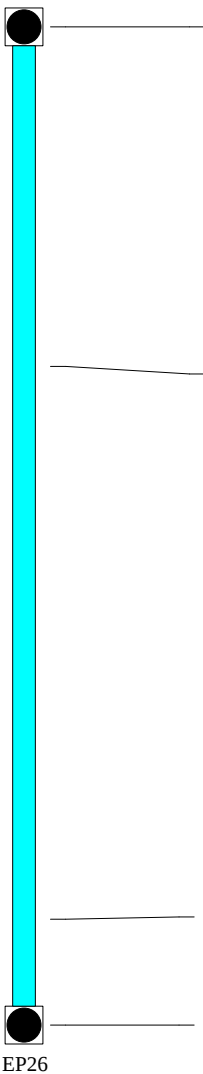
Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

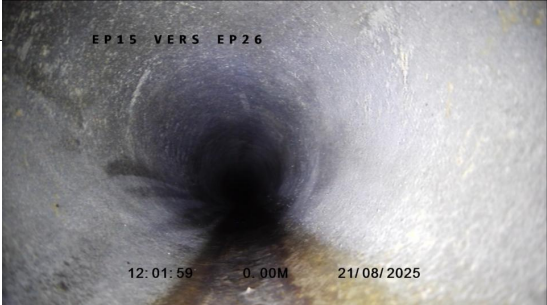
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP26		
Position : dans EP26		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°23 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP25 vers EP26	Longueur inspectée : 4.60 m Longueur mesurée : 4.60 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 130	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP25			
DISTANCE : 4.60 m		PHOTO : 131	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP26			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843
				Branchement : Brt n°24
				Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP15 vers EP26	Longueur inspectée : 16.08 m Longueur mesurée : 16.08 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP15 VERS EP26					
Distance	Photo	Grav.	Observations	Page	
 0.00 m/EP15	132		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP15	160	
5.47 m/EP15	133	2	Rupture à 10h	160	
14.38 m/EP15	134	2	Rupture à 12h	160	
16.08 m/EP15 EP26	135		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP26	160	
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP26		
Position : dans EP26		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°24 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP15 vers EP26	Longueur inspectée : 16.08 m Longueur mesurée : 16.08 m
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 132		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP15			
DISTANCE : 5.47 m	PHOTO : 133	GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Rupture à 10h			
DISTANCE : 14.38 m	PHOTO : 134	GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Rupture à 12h			
DISTANCE : 16.08 m	PHOTO : 135		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP26			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°25 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP14 vers EP15	Longueur inspectée : 8.16 m Longueur mesurée : 8.16 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP14 VERS EP15

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP14	136		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP14	162
1.53 m/EP14	137		Courbure du collecteur vers la droite	162
8.16 m/EP14	138		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP15	162

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP15		
Position : dans EP15		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°25 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP14 vers EP15	Longueur inspectée : 8.16 m Longueur mesurée : 8.16 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 136	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP14			
DISTANCE : 1.53 m		PHOTO : 137	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la droite			
DISTANCE : 8.16 m		PHOTO : 138	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP15			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°26 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP12 vers EP14	Longueur inspectée : 11.51 m Longueur mesurée : 11.51 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP12 VERS EP14

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP12	139		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	164
11.51 m/EP12	140		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14	164


Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP14		
Position : dans EP14		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°26 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 3 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP12 vers EP14	Longueur inspectée : 11.51 m Longueur mesurée : 11.51 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 139	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12			
DISTANCE : 11.51 m		PHOTO : 140	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843
				Branchement : Brt n°27
				Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP21 vers EP20	Longueur inspectée : 4.89 m Longueur mesurée : 4.89 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP21 VERS EP20					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/EP21	141		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP21	166
	4.41 m/EP21	142	3	Deboîtement (longitudinal)	166
	4.89 m/EP21	143		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP20	166
Observations générales :					

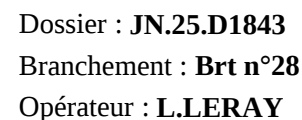
SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP21		
Position : dans EP21		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°27 Opérateur : L.LERAY	
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP21 vers EP20	Longueur inspectée : 4.89 m Longueur mesurée : 4.89 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 141		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP21			

DISTANCE : 4.41 m	PHOTO : 142	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Deboîtement (longitudinal)			

DISTANCE : 4.89 m	PHOTO : 143		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP20			



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°28 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP21 vers EP22	Longueur inspectée : 10.21 m Longueur mesurée : 10.21 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 144	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP21			
DISTANCE : 10.21 m		PHOTO : 145	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP22			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°29 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP23 vers EP21	Longueur inspectée : 7.20 m Longueur mesurée : 7.20 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP23 VERS EP21

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP23	146		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP23	170
7.20 m/EP23	147		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP21	170

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP21		
Position : dans EP21		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°29 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP23 vers EP21	Longueur inspectée : 7.20 m Longueur mesurée : 7.20 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 146	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP23			
DISTANCE : 7.20 m		PHOTO : 147	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP21			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°30 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP23 vers EP24	Longueur inspectée : 11.19 m Longueur mesurée : 11.19 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP23 VERS EP24

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP23	148		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP23	172
11.19 m/EP23	149		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP24	172

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP23		
Position : dans EP23		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°30 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP23 vers EP24	Longueur inspectée : 11.19 m Longueur mesurée : 11.19 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 148	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP23			
DISTANCE : 11.19 m		PHOTO : 149	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP24			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°31 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP16 vers EP13	Longueur inspectée : 11.19 m Longueur mesurée : 11.19 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP16 VERS EP13

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP16	150		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP16	174
0.15 m/EP16	151		Courbure du collecteur vers la gauche	174
11.19 m/EP16	152		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13	174

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP13		
Position : dans EP13		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°31 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP16 vers EP13	Longueur inspectée : 11.19 m Longueur mesurée : 11.19 m
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 150		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP16			
DISTANCE : 0.15 m	PHOTO : 151		
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la gauche			
DISTANCE : 11.19 m	PHOTO : 152		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°32 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP12 vers EP13	Longueur inspectée : 11.44 m Longueur mesurée : 11.44 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP12 VERS EP13

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP12	153		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	176
11.44 m/EP12	154		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13	176

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP12		
Position : dans EP12		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°32 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP12 vers EP13	Longueur inspectée : 11.44 m Longueur mesurée : 11.44 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 153	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12			
DISTANCE : 11.44 m		PHOTO : 154	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°33 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP9 vers EP8	Longueur inspectée : 3.55 m Longueur mesurée : 3.55 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP9 VERS EP8

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP9	155		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9	178
3.55 m/EP9	156		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8	178

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP9		
Position : dans EP9		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°33 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP9 vers EP8	Longueur inspectée : 3.55 m Longueur mesurée : 3.55 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 155	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9			
DISTANCE : 3.55 m		PHOTO : 156	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°34 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP9 vers EP10	Longueur inspectée : 6.53 m Longueur mesurée : 6.53 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP9 VERS EP10

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP9	157		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9	180
6.53 m/EP9	158		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP10	180

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP10		
Position : dans EP10		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°34 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP9 vers EP10	Longueur inspectée : 6.53 m Longueur mesurée : 6.53 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 157	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9			
DISTANCE : 6.53 m		PHOTO : 158	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP10			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°35 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm	Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP10 vers EP11 Longueur inspectée : 3.55 m Longueur mesurée : 3.55 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP10 VERS EP11

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP10	159		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10	182
3.55 m/EP10	160		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP11	182

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP10		
Position : dans EP10		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°35 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP10 vers EP11	Longueur inspectée : 3.55 m Longueur mesurée : 3.55 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 159	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10			
DISTANCE : 3.55 m		PHOTO : 160	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP11			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°36 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP10 vers EP12	Longueur inspectée : 8.16 m Longueur mesurée : 8.16 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP10 VERS EP12

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP10	161		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10	184
8.16 m/EP10 EP12	162		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP12	184

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP12		
Position : dans EP12		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°36 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP10 vers EP12	Longueur inspectée : 8.16 m Longueur mesurée : 8.16 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 161	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10			
DISTANCE : 8.16 m		PHOTO : 162	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP12			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°37 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm	Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP6 vers EP7 Longueur inspectée : 12.09 m Longueur mesurée : 12.09 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP6 VERS EP7

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP6	163		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6	186
11.20 m/EP6	164		Courbure du collecteur vers le haut	186
12.09 m/EP6	165		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP7	186

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP6		
Position : dans EP6		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°37 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP6 vers EP7	
				Longueur inspectée : 12.09 m Longueur mesurée : 12.09 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 163			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6					
DISTANCE : 11.20 m		PHOTO : 164			
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers le haut					
DISTANCE : 12.09 m		PHOTO : 165			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP7					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°38 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP6 vers EP6B	Longueur inspectée : 9.02 m Longueur mesurée : 9.02 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP6 VERS EP6B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP6	166		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6	188
2.11 m/EP6	167	3	Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 5h	188
3.64 m/EP6	168	3	Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 5h	188
9.02 m/EP6	169	2	Niveau d'eaux troubles - Niveau 100% Inspection abandonnée - Autre	188

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP6B		
Position : dans EP6B		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°38 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP6 vers EP6B	
				Longueur inspectée : 9.02 m Longueur mesurée : 9.02 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 166			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6					
DISTANCE : 2.11 m		PHOTO : 167		GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 5h					
					
DISTANCE : 3.64 m		PHOTO : 168		GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 5h					
					
DISTANCE : 9.02 m		PHOTO : 169		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Niveau d'eaux troubles - Niveau 100% Inspection abandonnée - Autre					
					
ABANDON INSPECTION					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°39 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP2 vers EP1	Longueur inspectée : 3.07 m Longueur mesurée : 3.07 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP2 VERS EP1

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP2	170		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP2	190
3.07 m/EP2 EP1	171		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1	190

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP2		
Position : dans EP2		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°39 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP2 vers EP1	Longueur inspectée : 3.07 m Longueur mesurée : 3.07 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 170	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP2			
DISTANCE : 3.07 m		PHOTO : 171	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°40 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP28 vers EP28B	Longueur inspectée : 1.24 m Longueur mesurée : 1.24 m

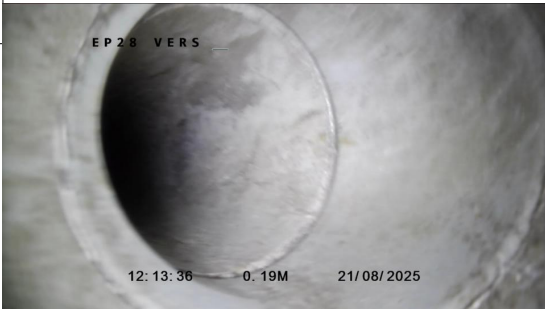
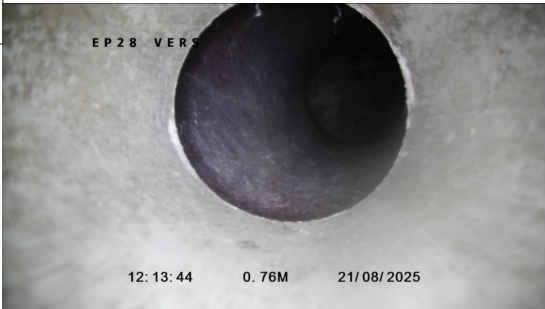
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP28 VERS EP28B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP28	172		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP28	192
0.19 m/EP28	173		Courbure du collecteur vers la gauche	192
0.76 m/EP28	174		Remarque générale - Chagement de diametre	192
1.24 m/EP28	175		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP28B	192


Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

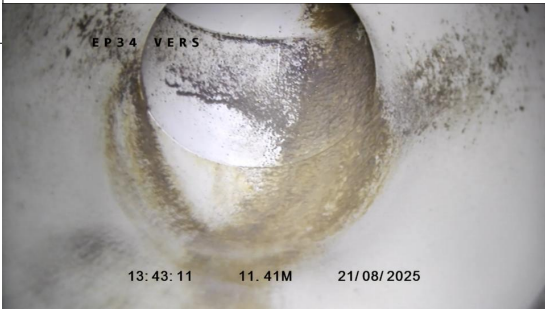
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP28B		
Position : dans EP28B		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°40 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP28 vers EP28B	
				Longueur inspectée : 1.24 m Longueur mesurée : 1.24 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 172			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP28					
DISTANCE : 0.19 m		PHOTO : 173			
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la gauche					
DISTANCE : 0.76 m		PHOTO : 174			
OBSERVATIONS : Remarque générale - Chagement de diametre					
DISTANCE : 1.24 m		PHOTO : 175			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP28B					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°41 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm	Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP34 vers EP34B	Longueur inspectée : 11.91 m Longueur mesurée : 11.91 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP34 VERS EP34B					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/EP34	176		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP34	194
	1.24 m/EP34	177	3	Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 12h	194
	2.68 m/EP34	178		Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	194
	11.41 m/EP34	179		Courbure du collecteur vers le haut	194
	11.91 m/EP34	180		Inspection abandonnée - Autre - La caméra n'avance plus	195
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP34		
Position : dans EP34		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°41 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP34 vers EP34B	
				Longueur inspectée : 11.91 m Longueur mesurée : 11.91 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 176			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP34					
DISTANCE : 1.24 m		PHOTO : 177		GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 12h					
					
DISTANCE : 2.68 m		PHOTO : 178			
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut					
					
DISTANCE : 11.41 m		PHOTO : 179			
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers le haut					
					

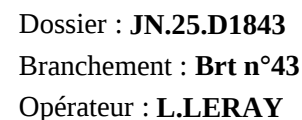
	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°41 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP34 vers EP34B	Longueur inspectée : 11.91 m Longueur mesurée : 11.91 m
DISTANCE : 11.91 m		PHOTO : 180	
OBSERVATIONS : Inspection abandonnée - Autre - La caméra n'avance plus			
ABANDON INSPECTION			

	ROUEN			Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT			Branchement : Brt n°42
	Client : SGAMI OUEST			Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP34	Longueur inspectée : 5.56 m Longueur mesurée : 5.56 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP33 VERS EP34					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP33	0.00 m/EP33	181		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33	197
	1.34 m/EP33	182	2	Rupture à 12h	197
	5.56 m/EP33	183		Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud EP34	197
EP34					
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP33		
Position : dans EP33		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°42 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP33 vers EP34	
				Longueur inspectée : 5.56 m Longueur mesurée : 5.56 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 181			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33					
DISTANCE : 1.34 m		PHOTO : 182		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Rupture à 12h					
DISTANCE : 5.56 m		PHOTO : 183			
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud EP34					



	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°43 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP36	Longueur inspectée : 5.18 m Longueur mesurée : 5.18 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 184	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33			
DISTANCE : 5.18 m		PHOTO : 185	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP36			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°44 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP35	Longueur inspectée : 8.83 m Longueur mesurée : 8.83 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP33 VERS EP35

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EP33  0.00 m/EP33		186		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33	201
EP35	8.83 m/EP33	187		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP35	201

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP33		
Position : dans EP33		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°44 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 250 mm		Date d'inspection : 4 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP35	Longueur inspectée : 8.83 m Longueur mesurée : 8.83 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 186	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33			
DISTANCE : 8.83 m		PHOTO : 187	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP35			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°45 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP29 vers EP31	Longueur inspectée : 9.83 m Longueur mesurée : 9.83 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP29 VERS EP31

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP29	188		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP29	203
9.83 m/EP29 EP31	189		Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud EP31	203

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP31		
Position : dans EP31		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°45 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP29 vers EP31	Longueur inspectée : 9.83 m Longueur mesurée : 9.83 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 188	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP29			
DISTANCE : 9.83 m		PHOTO : 189	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud EP31			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°46 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 80 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP29 vers R5	Longueur inspectée : 0.86 m Longueur mesurée : 0.86 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP29 VERS R5

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP29	190		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP29	205
0.86 m/EP29 R5	191		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5	205

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP29		
Position : dans EP29		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°46 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 80 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP29 vers R5	Longueur inspectée : 0.86 m Longueur mesurée : 0.86 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 190	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP29			
DISTANCE : 0.86 m		PHOTO : 191	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°47 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP31 vers EP30	Longueur inspectée : 1.44 m Longueur mesurée : 1.44 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP31 VERS EP30

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP31	192		Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP31	207
1.44 m/EP31	193		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP30	207

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP31		
Position : dans EP31		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°47 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP31 vers EP30	Longueur inspectée : 1.44 m Longueur mesurée : 1.44 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 192	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP31			
DISTANCE : 1.44 m		PHOTO : 193	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP30			

	ROUEN		Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT		Branchement : Brt n°48
	Client : SGAMI OUEST		Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP31 vers EP32	Longueur inspectée : 3.26 m Longueur mesurée : 3.26 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP31 VERS EP32

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP31	194		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP31	209
2.20 m/EP31	195	2	Fissure circonférentielle ouverte	209
3.26 m/EP31	196		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP32	209

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP31		
Position : dans EP31		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°48 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP31 vers EP32	Longueur inspectée : 3.26 m Longueur mesurée : 3.26 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 194	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP31			
DISTANCE : 2.20 m		PHOTO : 195	GRAVITE : 2
OBSERVATIONS : Fissure circonférentielle ouverte			
DISTANCE : 3.26 m		PHOTO : 196	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP32			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°49 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP41 vers EP37	Longueur inspectée : 28.39 m Longueur mesurée : 28.39 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP41 VERS EP37

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP41	197		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41	211
28.39 m/EP41	198		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37	211

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP37		
Position : dans EP37		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°49 Opérateur : L.LERAY	
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP41 vers EP37		Longueur inspectée : 28.39 m Longueur mesurée : 28.39 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 197	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41		

EP41 VERS EP37

13:57:12 0.00M 22/08/2025

DISTANCE : 28.39 m	PHOTO : 198	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37		

EP41 VERS EP37

13: 58: 22 28. 39M 22/ 08/ 2025

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°50 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP41 vers EP41B	Longueur inspectée : 5.85 m Longueur mesurée : 5.85 m

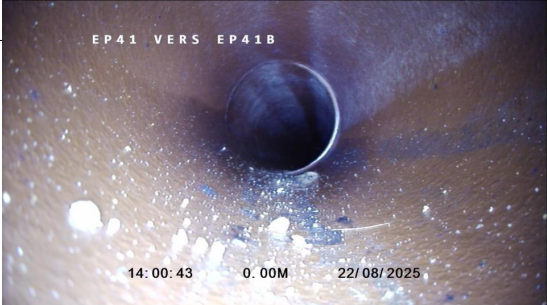
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP41 VERS EP41B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EP41	199		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41	213
5.85 m/EP41	200	2	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 80% Inspection abandonnée - Autre	213

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP41		
Position : dans EP41		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°50 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP41 vers EP41B	Longueur inspectée : 5.85 m Longueur mesurée : 5.85 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 199	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41			
DISTANCE : 5.85 m		PHOTO : 200	GRAVITE : 2
OBSERVATIONS : Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 80% Inspection abandonnée - Autre			
ABANDON INSPECTION			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°51 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP43 vers EP44	Longueur inspectée : 8.06 m Longueur mesurée : 8.06 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP43 VERS EP44

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP43	201		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP43	215
8.06 m/EP43 EP44	202		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP44	215

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP43		
Position : dans EP43		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°51 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP43 vers EP44	Longueur inspectée : 8.06 m Longueur mesurée : 8.06 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 201	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP43			
DISTANCE : 8.06 m		PHOTO : 202	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP44			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°52 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP43 vers EP42	Longueur inspectée : 7.20 m Longueur mesurée : 7.20 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP43 VERS EP42

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP43	203		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP43	217
7.20 m/EP43 EP42	204		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP42	217


Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP42		
Position : dans EP42		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°52 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP43 vers EP42	Longueur inspectée : 7.20 m Longueur mesurée : 7.20 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 203	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP43			
DISTANCE : 7.20 m		PHOTO : 204	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP42			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°53 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP41 vers EP42	Longueur inspectée : 4.12 m Longueur mesurée : 4.12 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP41 VERS EP42					
Distance	Photo	Grav.	Observations	Page	
 0.00 m/EP41	205		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41	219	
1.72 m/EP41	206	2	Fissure circconférentielle ouverte	219	
2.11 m/EP41	207	2	Fissure longitudinale ouverte à 12h	219	
3.55 m/EP41	208	2	Fissure complexe ouverte à 10h	219	
4.12 m/EP41	209		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP42	220	
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP41		
Position : dans EP41		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°53 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : Grès		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP41 vers EP42	
Longueur inspectée : 4.12 m Longueur mesurée : 4.12 m					

DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 205			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41					
					

DISTANCE : 1.72 m		PHOTO : 206		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure circonférentielle ouverte					
					

DISTANCE : 2.11 m		PHOTO : 207		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure longitudinale ouverte à 12h					
					

DISTANCE : 3.55 m		PHOTO : 208		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte à 10h					
					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°53 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP41 vers EP42	Longueur inspectée : 4.12 m Longueur mesurée : 4.12 m
DISTANCE : 4.12 m		PHOTO : 209	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP42			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°54 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU9 vers EU9B Longueur inspectée : 4.80 m Longueur mesurée : 4.80 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU9 VERS EU9B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU9	210		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9	222
4.80 m/EU9	211		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9B	222

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU9		
Position : dans EU9		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°54 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU9 vers EU9B	Longueur inspectée : 4.80 m Longueur mesurée : 4.80 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 210	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9			
DISTANCE : 4.80 m		PHOTO : 211	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9B			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°55 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU9 vers EU10 Longueur inspectée : 6.14 m Longueur mesurée : 6.14 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU9 VERS EU10

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU9	212		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9	224
6.14 m/EU9	213		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU10	224

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP10		
Position : dans EP10		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°55 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU9 vers EU10	Longueur inspectée : 6.14 m Longueur mesurée : 6.14 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 212	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9			
DISTANCE : 6.14 m		PHOTO : 213	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU10			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°56 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU10 vers EU11	Longueur inspectée : 8.95 m Longueur mesurée : 8.95 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU10 VERS EU11

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU10	214		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU10	226
8.95 m/EU10 EU11	215		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU11	226

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU11		
Position : dans EU11		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°56 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU10 vers EU11	Longueur inspectée : 8.95 m Longueur mesurée : 8.95 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 214	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU10			
DISTANCE : 8.95 m		PHOTO : 215	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU11			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°57 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU11 vers EU13 Longueur inspectée : 11.47 m Longueur mesurée : 11.47 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU11 VERS EU13

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU11	216		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU11	228
11.47 m/EU11	217		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU13	228

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU11		
Position : dans EU11		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°57 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU11 vers EU13	Longueur inspectée : 11.47 m Longueur mesurée : 11.47 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 216	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU11			
DISTANCE : 11.47 m		PHOTO : 217	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU13			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°58 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU11 vers EU12	Longueur inspectée : 16.70 m Longueur mesurée : 16.70 m

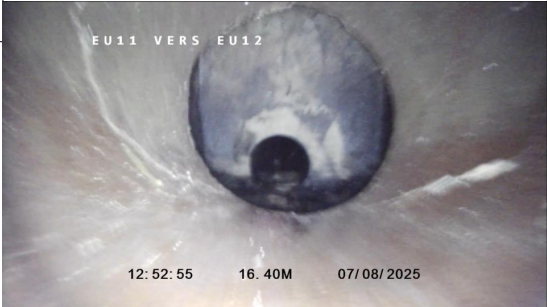
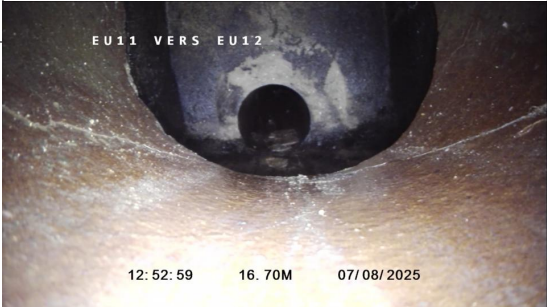
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU11 VERS EU12

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU11	218		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU11	230
16.10 m/EU11	219	2	Fissure complexe ouverte	230
16.70 m/EU11	220		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU12 - Enterré	230

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement :		
Position : dans		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°58 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 300 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU11 vers EU12	Longueur inspectée : 16.70 m Longueur mesurée : 16.70 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 218	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU11			
DISTANCE : 16.10 m		PHOTO : 219	GRAVITE : 2
OBSERVATIONS : Fissure complexe ouverte			
DISTANCE : 16.70 m		PHOTO : 220	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU12 - Enterré			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°59 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU26 vers EU25 Longueur inspectée : 7.87 m Longueur mesurée : 7.87 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU26 VERS EU25

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU26	221		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU26	232
7.87 m/EU26 EU25	222		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU25	232

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU25		
Position : dans EU25		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°59 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU26 vers EU25	Longueur inspectée : 7.87 m Longueur mesurée : 7.87 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 221	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU26			
DISTANCE : 7.87 m		PHOTO : 222	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU25			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°60 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU12	Longueur inspectée : 13.83 m Longueur mesurée : 13.83 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU25 VERS EU12

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
EU25  EU12	0.00 m/EU25	223		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25	234
	13.83 m/EU25	224	2	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 50% Inspection abandonnée - Autre	234


Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU25		
Position : dans EU25		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°60 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU25 vers EU12	Longueur inspectée : 13.83 m Longueur mesurée : 13.83 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 223	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25			
DISTANCE : 13.83 m		PHOTO : 224	GRAVITE : 2
OBSERVATIONS : Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 50% Inspection abandonnée - Autre			
ABANDON INSPECTION			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°61 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
	Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU22 vers EU24	Longueur inspectée : 5.28 m Longueur mesurée : 5.28 m


SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU22 VERS EU24					
Distance	Photo	Grav.	Observations	Page	
 0.00 m/EU22	225		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU22	236	
4.32 m/EU22	226	2	Fissure longitudinale ouverte à 12h	236	
5.28 m/EU22 EU24	227		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24	236	
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU22		
Position : dans EU22		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°61 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU22 vers EU24	Longueur inspectée : 5.28 m Longueur mesurée : 5.28 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 225	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU22			
DISTANCE : 4.32 m		PHOTO : 226	GRAVITE : 2
OBSERVATIONS : Fissure longitudinale ouverte à 12h			
DISTANCE : 5.28 m		PHOTO : 227	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°62 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU23 vers EU24	Longueur inspectée : 5.76 m Longueur mesurée : 5.76 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU23 VERS EU24

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU23	228		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU23	238
5.76 m/EU23	229		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24	238

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU24		
Position : dans EU24		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°62 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU23 vers EU24	Longueur inspectée : 5.76 m Longueur mesurée : 5.76 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 228	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU23			
DISTANCE : 5.76 m		PHOTO : 229	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°63 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU20 vers EU21	Longueur inspectée : 8.83 m Longueur mesurée : 8.83 m

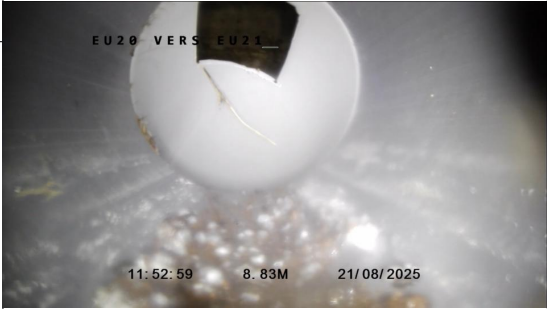
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU20 VERS EU21

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU20	230		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU20	240
8.83 m/EU20	231		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU21	240

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU21		
Position : dans EU21		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°63 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 100 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU20 vers EU21	Longueur inspectée : 8.83 m Longueur mesurée : 8.83 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 230	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU20			
DISTANCE : 8.83 m		PHOTO : 231	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU21			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°64 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU7 vers EU8	Longueur inspectée : 7.01 m Longueur mesurée : 7.01 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU7 VERS EU8

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU7	232		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7	242
7.01 m/EU7	233		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8	242

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU7		
Position : dans EU7		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°64 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU7 vers EU8	Longueur inspectée : 7.01 m Longueur mesurée : 7.01 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 232	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7			
DISTANCE : 7.01 m		PHOTO : 233	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°65 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU7 vers EU6	Longueur inspectée : 15.82 m Longueur mesurée : 15.82 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU7 VERS EU6

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU7	234		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7	244
4.22 m/EU7	235	3	Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne)	244
15.82 m/EU7 EU6	236		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6	244

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU6		
Position : dans EU6		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°65 Opérateur : L.LERAY	
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU7 vers EU6	Longueur inspectée : 15.82 m Longueur mesurée : 15.82 m	


DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 234		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7			

DISTANCE : 4.22 m	PHOTO : 235	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne)			

DISTANCE : 15.82 m	PHOTO : 236		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°66 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers EU5	Longueur inspectée : 4.70 m Longueur mesurée : 4.70 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU4 VERS EU5

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU4	237		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	246
1.44 m/EU4	238	3	Rupture à 12h	246
4.70 m/EU4 EU5	239		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5	246

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU4		
Position : dans EU4		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°66 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers EU5	Longueur inspectée : 4.70 m Longueur mesurée : 4.70 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 237	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4			
DISTANCE : 1.44 m		PHOTO : 238	GRAVITE : 3
OBSERVATIONS : Rupture à 12h			
DISTANCE : 4.70 m		PHOTO : 239	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°67 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers EU3 Longueur inspectée : 6.72 m Longueur mesurée : 6.72 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU4 VERS EU3

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU4	240		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	248
6.72 m/EU4	241		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU3	248

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU3		
Position : dans EU3		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°67 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU4 vers EU3	Longueur inspectée : 6.72 m Longueur mesurée : 6.72 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 240	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4			
DISTANCE : 6.72 m		PHOTO : 241	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU3			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°68 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU3 vers EU2	Longueur inspectée : 1.72 m Longueur mesurée : 1.72 m

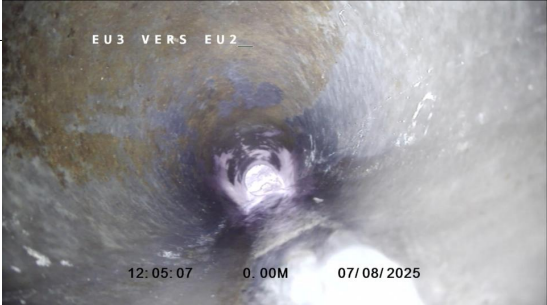
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU3 VERS EU2

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU3	242		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3	250
1.72 m/EU3	243		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2	250

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU2		
Position : dans EU2		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°68 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU3 vers EU2	Longueur inspectée : 1.72 m Longueur mesurée : 1.72 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 242	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3			
DISTANCE : 1.72 m		PHOTO : 243	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°69 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU1 vers EU1B	Longueur inspectée : 8.09 m Longueur mesurée : 8.09 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU1 VERS EU1B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU1	244		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1	252
8.09 m/EU1	245		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1B	252

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU1		
Position : dans EU1		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°69 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU1 vers EU1B	Longueur inspectée : 8.09 m Longueur mesurée : 8.09 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 244	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1			
DISTANCE : 8.09 m		PHOTO : 245	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1B			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°70 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU1 vers EU2	Longueur inspectée : 13.97 m Longueur mesurée : 13.97 m

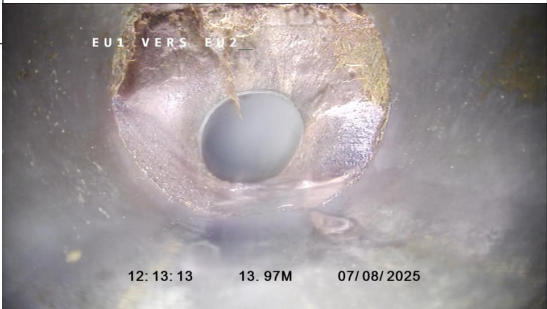
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU1 VERS EU2

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU1			Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1	254
13.97 m/EU1 EU2			Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2	254

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU2		
Position : dans EU2		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°70 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU1 vers EU2	Longueur inspectée : 13.97 m Longueur mesurée : 13.97 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 246	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1			
DISTANCE : 13.97 m		PHOTO : 247	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°71 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU2 vers EU6	Longueur inspectée : 5.56 m Longueur mesurée : 5.56 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU2 VERS EU6

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU2			Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2	256
5.56 m/EU2 EU6			Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6	256

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU6		
Position : dans EU6		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°71 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU2 vers EU6	Longueur inspectée : 5.56 m Longueur mesurée : 5.56 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 248	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2			
DISTANCE : 5.56 m		PHOTO : 249	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°72 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU6 vers EU6B	Longueur inspectée : 12.74 m Longueur mesurée : 12.74 m

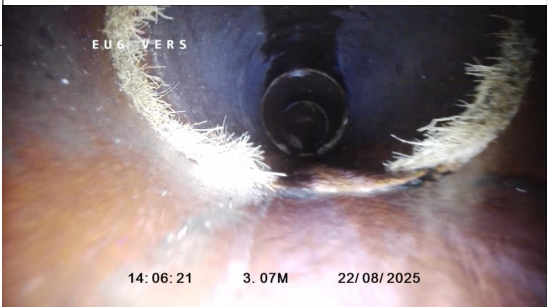
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU6 VERS EU6B

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/EU6	250		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6	258
	1.82 m/EU6	251	3	Présence de racinelles à 3h	258
	1.82 m/EU6	252		Remarque générale - Changement de matériaux	258
	3.07 m/EU6	253	3	Présence de racinelles	258
	3.93 m/EU6	254	3	Présence de racinelles	259
	5.18 m/EU6	255	3	Présence de racinelles	259
	6.33 m/EU6	256	3	Présence de racinelles	259
	8.76 m/EU6	257	3	Présence de racinelles	259
	10.05 m/EU6	258	3	Présence de racinelles	260
	11.05 m/EU6	259	3	Présence de racinelles	260
	12.74 m/EU6	260		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6B - Enterré	260

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT


Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU6B		
Position : dans EU6B		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°72 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU6 vers EU6B	Longueur inspectée : 12.74 m Longueur mesurée : 12.74 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 250		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6				
DISTANCE : 1.82 m		PHOTO : 251	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Présence de racicules à 3h				
DISTANCE : 1.82 m		PHOTO : 252		
OBSERVATIONS : Remarque générale - Changement de matériaux				
DISTANCE : 3.07 m		PHOTO : 253	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Présence de racicules				

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°72 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU6 vers EU6B	Longueur inspectée : 12.74 m Longueur mesurée : 12.74 m	
DISTANCE : 3.93 m		PHOTO : 254	GRAVITE : 3		
OBSERVATIONS : Présence de radicelles					
DISTANCE : 5.18 m		PHOTO : 255	GRAVITE : 3		
OBSERVATIONS : Présence de radicelles					
DISTANCE : 6.33 m		PHOTO : 256	GRAVITE : 3		
OBSERVATIONS : Présence de radicelles					
DISTANCE : 8.76 m		PHOTO : 257	GRAVITE : 3		
OBSERVATIONS : Présence de radicelles					

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°72 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : PVC-U		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EU6 vers EU6B	
				Longueur inspectée : 12.74 m Longueur mesurée : 12.74 m	
DISTANCE : 10.05 m		PHOTO : 258		GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Présence de racicules					
DISTANCE : 11.05 m		PHOTO : 259		GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Présence de racicules					
DISTANCE : 12.74 m		PHOTO : 260			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6B - Enterré					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°73 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU6B vers EP28B	Longueur inspectée : 4.08 m Longueur mesurée : 4.08 m


SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU6B VERS EP28B					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/EU6B	261		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6B	262
	0.79 m/EU6B	262	3	Présence de racicelles à 12h	262
	4.08 m/EU6B	263		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP28B - Enterré	262
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP28B		
Position : dans EP28B		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°73 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU6B vers EP28B	Longueur inspectée : 4.08 m Longueur mesurée : 4.08 m
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 261		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6B			
DISTANCE : 0.79 m	PHOTO : 262	GRAVITE : 3	
OBSERVATIONS : Présence de racicules à 12h			
DISTANCE : 4.08 m	PHOTO : 263		
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP28B - Enterré			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°74 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP28B vers EU31B	Longueur inspectée : 6.62 m Longueur mesurée : 6.62 m

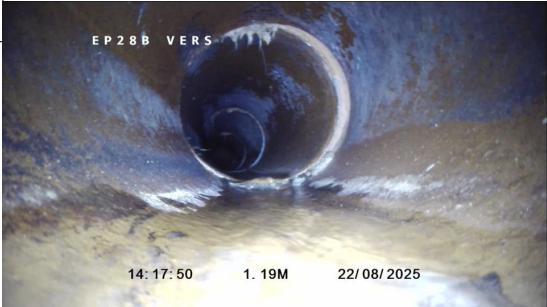
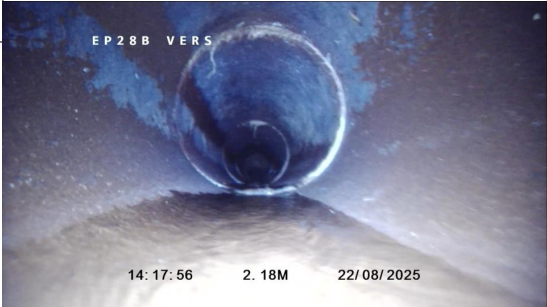
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP28B VERS EU31B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EP28B	264		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP28B	264
1.19 m/EP28B	265	3	Présence de racinelles	264
2.18 m/EP28B	266	3	Présence de racinelles	264
3.29 m/EP28B	267	3	Présence de racinelles	264
6.62 m/EP28B EU31B	268		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU31B	265

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT


Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU31B		
Position : dans EU31B		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°74 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux usées		Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : Grès		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP28B vers EU31B	
Longueur inspectée : 6.62 m		Longueur mesurée : 6.62 m			
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 264			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP28B					
DISTANCE : 1.19 m		PHOTO : 265		GRAVITE : 3	
					
OBSERVATIONS : Présence de racicelles					
DISTANCE : 2.18 m		PHOTO : 266		GRAVITE : 3	
					
OBSERVATIONS : Présence de racicelles					
DISTANCE : 3.29 m		PHOTO : 267		GRAVITE : 3	
					
OBSERVATIONS : Présence de racicelles					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°74 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP28B vers EU31B	Longueur inspectée : 6.62 m Longueur mesurée : 6.62 m
DISTANCE : 6.62 m		PHOTO : 268	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU31B			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°75 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU31 vers EU31B	Longueur inspectée : 0.57 m Longueur mesurée : 0.57 m

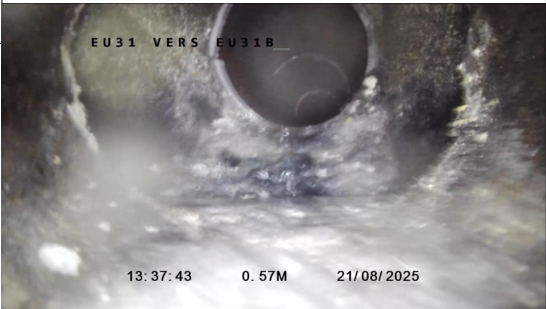
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU31 VERS EU31B

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU31	269		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU31	267
0.57 m/EU31 EU31B	270		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU31B	267

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU31		
Position : dans EU31		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°75 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU31 vers EU31B	Longueur inspectée : 0.57 m Longueur mesurée : 0.57 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 269	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU31			
DISTANCE : 0.57 m		PHOTO : 270	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU31B			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°76 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU31 vers EU30	Longueur inspectée : 4.03 m Longueur mesurée : 4.03 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU31 VERS EU30

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU31	271		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU31	269
4.03 m/EU31	272		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30	269

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU30		
Position : dans EU30		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°76 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU31 vers EU30	Longueur inspectée : 4.03 m Longueur mesurée : 4.03 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 271	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU31			
DISTANCE : 4.03 m		PHOTO : 272	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST			Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°77 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU27 vers EU28	Longueur inspectée : 1.82 m Longueur mesurée : 1.82 m	

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU27 VERS EU28

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU27	273		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU27	271
1.82 m/EU27	274		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU28	271

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU28		
Position : dans EU28		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°77 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU27 vers EU28	Longueur inspectée : 1.82 m Longueur mesurée : 1.82 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 273	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU27			
DISTANCE : 1.82 m		PHOTO : 274	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU28			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°78 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU28 vers EU29	Longueur inspectée : 5.76 m Longueur mesurée : 5.76 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU28 VERS EU29

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU28	275		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU28	273
5.76 m/EU28	276		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU29	273

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU29		
Position : dans EU29		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°78 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU28 vers EU29	Longueur inspectée : 5.76 m Longueur mesurée : 5.76 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 275	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU28			
DISTANCE : 5.76 m		PHOTO : 276	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU29			

	ROUEN		Dossier : JN.25.D1843
	RUE HENRI VERMONT		Branchement : Brt n°79
	Client : SGAMI OUEST		Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU29 vers EU30	Longueur inspectée : 12.88 m Longueur mesurée : 12.88 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU29 VERS EU30

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU29	277		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU29	275
5.61 m/EU29	278	2	Rupture de 12h à 5h	275
12.88 m/EU29	279		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30	275

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU30		
Position : dans EU30		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°79 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU29 vers EU30	Longueur inspectée : 12.88 m Longueur mesurée : 12.88 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 277	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU29			
DISTANCE : 5.61 m		PHOTO : 278	GRAVITE : 2
OBSERVATIONS : Rupture de 12h à 5h			
DISTANCE : 12.88 m		PHOTO : 279	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°80 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU32 vers EU33	Longueur inspectée : 30.81 m Longueur mesurée : 30.81 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU32 VERS EU33

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU32	280		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU32	277
30.81 m/EU32	281		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU33	277

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU33		
Position : dans EU33		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°80 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU32 vers EU33	Longueur inspectée : 30.81 m Longueur mesurée : 30.81 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 280	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU32			
DISTANCE : 30.81 m		PHOTO : 281	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU33			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°81 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU34 vers EU35	Longueur inspectée : 2.01 m Longueur mesurée : 2.01 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU34 VERS EU35

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU34	282		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU34	279
0.86 m/EU34	283		Courbure du collecteur vers la gauche	279
2.01 m/EU34	284		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU35	279

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU35		
Position : dans EU35		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°81 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU34 vers EU35	Longueur inspectée : 2.01 m Longueur mesurée : 2.01 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 282	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU34			
DISTANCE : 0.86 m		PHOTO : 283	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la gauche			
DISTANCE : 2.01 m		PHOTO : 284	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU35			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°82 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU35 vers EU36	Longueur inspectée : 31.30 m Longueur mesurée : 31.30 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU35 VERS EU36

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU35	285		Regard de visite de départ - Référence du noeud EU35	281
31.30 m/EU35 EU36	286		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU36	281

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU36		
Position : dans EU36		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°82 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU35 vers EU36	Longueur inspectée : 31.30 m Longueur mesurée : 31.30 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 285	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU35			
DISTANCE : 31.30 m		PHOTO : 286	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU36			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°83 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU37 vers EU36 Longueur inspectée : 1.44 m Longueur mesurée : 1.44 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU37 VERS EU36

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/EU37	287		Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EU36	283
0.86 m/EU37	288		Courbure du collecteur vers la droite	283
1.44 m/EU37	289		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU36	283

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU36		
Position : dans EU36		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°83 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 160 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU37 vers EU36	Longueur inspectée : 1.44 m Longueur mesurée : 1.44 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 287	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EU36			
DISTANCE : 0.86 m		PHOTO : 288	
OBSERVATIONS : Courbure du collecteur vers la droite			
DISTANCE : 1.44 m		PHOTO : 289	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU36			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°84 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU36 vers EU38	Longueur inspectée : 19.22 m Longueur mesurée : 19.22 m

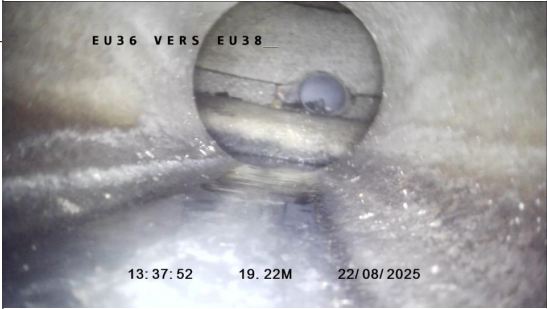
SYNTHESE DU BRANCHEMENT EU36 VERS EU38

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/EU36			Regard de visite de départ - Référence du noeud EU36	285
19.22 m/EU36 EU38			Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU38	285

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU38		
Position : dans EU38		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°84 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EU36 vers EU38	Longueur inspectée : 19.22 m Longueur mesurée : 19.22 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 290	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EU36			
DISTANCE : 19.22 m		PHOTO : 291	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU38			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST	Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°85 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R7 Longueur inspectée : 4.03 m Longueur mesurée : 4.03 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R4 VERS R7

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/R4	292		Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	287
4.03 m/R4	293		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R7	287

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : R4		
Position : dans R4		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°85 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R7	Longueur inspectée : 4.03 m Longueur mesurée : 4.03 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 292	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud R4			
DISTANCE : 4.03 m		PHOTO : 293	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R7			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°86 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R6	Longueur inspectée : 1.15 m Longueur mesurée : 1.15 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R4 VERS R6

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/R4	294		Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	289
1.15 m/R4	295		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6	289

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : R4		
Position : dans R4		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°86 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R6	Longueur inspectée : 1.15 m Longueur mesurée : 1.15 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 294	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud R4			
DISTANCE : 1.15 m		PHOTO : 295	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°87 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R5	Longueur inspectée : 4.70 m Longueur mesurée : 4.70 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R4 VERS R5

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
 0.00 m/R4			Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	291
4.70 m/R4 R5			Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5	291

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : R4		
Position : dans R4		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°87 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R5	Longueur inspectée : 4.70 m Longueur mesurée : 4.70 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 296	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud R4			
DISTANCE : 4.70 m		PHOTO : 297	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°88 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R2 vers R1	Longueur inspectée : 2.20 m Longueur mesurée : 2.20 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R2 VERS R1

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/R2	298		Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R2	293
2.20 m/R2	299		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R1	293

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : R2		
Position : dans R2		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°88 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R2 vers R1	Longueur inspectée : 2.20 m Longueur mesurée : 2.20 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 298	
OBSERVATIONS : Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R2			
DISTANCE : 2.20 m		PHOTO : 299	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R1			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°89 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3 vers R2	Longueur inspectée : 2.49 m Longueur mesurée : 2.49 m

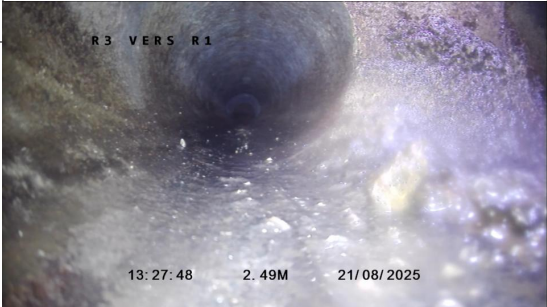
SYNTHESE DU BRANCHEMENT R3 VERS R2

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/R3	300	3	Regard de visite de départ - Référence du noeud R3 Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 20%	295
0.00 m/R3	301			295
2.49 m/R3	302		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R2	295


Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : R3		
Position : dans R3		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°89 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3 vers R2	Longueur inspectée : 2.49 m Longueur mesurée : 2.49 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 300	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud R3			
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 301	GRAVITE : 3
OBSERVATIONS : Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 20%			
DISTANCE : 2.49 m		PHOTO : 302	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R2			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°90 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 4.98 m Longueur mesurée : 4.98 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R4 VERS R3					
	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/R4	303		Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	297
	1.63 m/R4	304	2	Décentrage (radial)	297
	3.07 m/R4	305	2	Fissure circumférentielle ouverte	297
	4.12 m/R4	306	1	Effondrement partiel	297
	0.86 m/R3	308		Inspection abandonnée - Autre Inspection abandonnée - Autre - Liaison faite	298
	0.00 m/R3	307		Regard de visite de départ - Référence du noeud R3	298
Observations générales :					

SITUATION / POSITIONNEMENT		
Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : R4		
Position : dans R4		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°90 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Unitaire		Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection R4 vers R3	
				Longueur inspectée : 4.98 m Longueur mesurée : 4.98 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 303			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud R4					
DISTANCE : 1.63 m		PHOTO : 304		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Décentrage (radial)					
DISTANCE : 3.07 m		PHOTO : 305		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Fissure circonférentielle ouverte					
DISTANCE : 4.12 m		PHOTO : 306		GRAVITE : 1	
OBSERVATIONS : Effondrement partiel Inspection abandonnée - Autre					
ABANDON INSPECTION					

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°90 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 150 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 4.98 m Longueur mesurée : 4.98 m
DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 307		
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud R3			
DISTANCE : 0.86 m	PHOTO : 308		
OBSERVATIONS : Inspection abandonnée - Autre - Liaison faite			
ABANDON INSPECTION			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°91 Opérateur : L.LERAY
	Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers EU30	Longueur inspectée : 8.25 m Longueur mesurée : 8.25 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R4 VERS EU30

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/R4	309		Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	300
8.16 m/R4 8.25 m/R4	310 311	3	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 15% Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30	300 300

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EU30		
Position : dans EU30		

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°91 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Unitaire	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers EU30	Longueur inspectée : 8.25 m Longueur mesurée : 8.25 m
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 309	
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud R4			
DISTANCE : 8.16 m		PHOTO : 310	GRAVITE : 3
OBSERVATIONS : Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 15%			
DISTANCE : 8.25 m		PHOTO : 311	
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30			

	ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°92 Opérateur : L.LERAY
Usage du réseau : Eaux pluviales	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025
Matériau : Amiante-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection EP33 vers EP31	Longueur inspectée : 10.41 m Longueur mesurée : 10.41 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT EP33 VERS EP31

	Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
	0.00 m/EP33	312		Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33	302
	4.51 m/EP33	313	2	Rupture à 9h	302
	5.37 m/EP33	314	2	Rupture de 11h à 3h	302
	10.41 m/EP33	315		Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP31	302

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : sous une route	Météo : Pas de précipitations	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : EP33		
Position : dans EP33		

		ROUEN RUE HENRI VERMONT Client : SGAMI OUEST		Dossier : JN.25.D1843 Branchement : Brt n°92 Opérateur : L.LERAY	
Usage du réseau : Eaux pluviales		Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm		Date d'inspection : 5 septembre 2025	
Matériau : Amiante-ciment		Longueur tuyau : 3.00 m		Sens de l'inspection EP33 vers EP31	
				Longueur inspectée : 10.41 m Longueur mesurée : 10.41 m	
DISTANCE : 0.00 m		PHOTO : 312			
OBSERVATIONS : Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33					
DISTANCE : 4.51 m		PHOTO : 313		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Rupture à 9h					
DISTANCE : 5.37 m		PHOTO : 314		GRAVITE : 2	
OBSERVATIONS : Rupture de 11h à 3h					
DISTANCE : 10.41 m		PHOTO : 315			
OBSERVATIONS : Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP31					

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
EU25 vers EU24	200	12.54 m	Eaux usées	Amiante-cii	1.00 12.54	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24		15 15
EU24 vers EU21	200	12.60 m	Eaux usées	Amiante-cii	0.00 12.60	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU24 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU21		19 19
EU25 vers EU30	200	34.87 m	Eaux usées	Amiante-cii	1.00 34.87	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30		23 23
EP26 vers EP21	300	31.09 m	Eaux pluviales	Béton	1.00 23.37 27.04 28.22	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP26 Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médian horizontale mais non rompu à 12h Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médian horizontale mais non rompu Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessous de la ligne média horizontale mais non rompu	3 3 3	27 27 27 27
EP26 vers EP27	250	4.45 m	Eaux pluviales	Amiante-cii	31.09 1.00 4.05 4.45	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP21 Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP26 Présence de racinelles à 6h Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP27		28 32 32 32
EP26 vers EP40	300	17.07 m	Eaux pluviales	Béton	1.00 1.18 3.59 4.33 5.19 14.79 15.94 17.07	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP26 Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médian horizontale mais non rompu Présence de racinelles à 12h Remarque générale - Changement de diamètre et matériaux Présence de racinelles à 12h Présence de racinelles à 2h Présence de racinelles Présence de racinelles Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP40	3 3 3 3 3	36 36 36 36 37 37 37 37
EP40 vers EP38B	400	4.64 m	Eaux pluviales	Grès	0.00 4.64	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP40 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP40B		41 41
EP38B vers EP37	400	12.83 m	Eaux pluviales	Grès	0.00 1.36 12.83	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP38B Fissure complexe ouverte à 12h Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37		45 45 45
EP56 vers EP53	300	12.03 m	Eaux pluviales	Béton	1.00 2.63	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56 Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médian horizontale mais non rompu à 11h	3	49 49
EP53 vers EP49	300	18.83 m	Eaux pluviales	Béton	12.03 0.00 6.01 18.83	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP53 Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53 Fissure circonférentielle ouverte à 3h Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49		49 53 53 53
EP49 vers EP46	300	20.01 m	Eaux pluviales	Béton	0.00 2.58 12.38 20.01	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP49 Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médian horizontale mais non rompu à 12h Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médian horizontale mais non rompu Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46	3 3	57 57 57 58
EP56 vers EP37	300	14.20 m	Eaux pluviales	Béton	1.00 14.20	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37		62 62
EP60 vers EP62	300	25.57 m	Eaux pluviales	Béton	1.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP60		66

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
EP62 vers EP64	400	21.37 m	Eaux pluviales	Béton	11.00	Fissure circonférentielle ouverte	2	66
					15.94	Fissure circonférentielle ouverte	2	66
					25.57	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP62		67
EP64 vers EP74	400	25.62 m	Eaux pluviales	Béton	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP62		71
					21.37	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP64		71
					0.00	Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP64		75
EP75 vers EP72	300	15.00 m	Eaux pluviales	Béton	6.20	Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h	4	75
					20.55	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médian horizontale mais non rompu	3	75
					25.62	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74		75
EP72 vers EP69	300	15.44 m	Eaux pluviales	Béton	1.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP75		79
					15.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72		79
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP72		83
EP69 vers EP68	300	7.80 m	Eaux pluviales	Béton	4.96	Fissure longitudinale ouverte à 12h	2	83
					15.44	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP69		83
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP69		87
EP75 vers EP74	300	12.83 m	Eaux pluviales	Béton	7.80	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP68		87
					1.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP75		91
					12.83	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74		91
EP33 vers EP37	400	30.75 m	Eaux pluviales	Grès	1.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33		95
					1.32	Fissure complexe ouverte à 12h	2	95
					13.01	Fissure longitudinale ouverte à 9h	2	95
EU30 vers EU33	200	30.82 m	Eaux usées	Amiante-cir	13.41	Fissure complexe ouverte à 9h	2	95
					14.53	Fissure longitudinale ouverte à 3h	2	96
					21.44	Fissure complexe ouverte à 12h	2	96
EU33 vers EU38	200	18.33 m	Eaux usées	Amiante-cir	30.75	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37		96
					1.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU30		100
					30.82	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU33		100
EU38 vers EP74	200	1.92 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU33		104
					18.33	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU38		104
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU38		108
EP37 vers EP74	600	17.58 m	Eaux usées	Grès	1.27	Rupture à 3h	2	108
					1.92	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74		108
					1.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP37		112
EP59 vers EP60	250	2.49 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	1.34	Fissure complexe ouverte - Sur la totalité du tronçon	2	112
					4.09	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 9h		112
					17.58	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP74		112
EP61 vers EP60	250	2.20 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP59		114
					2.49	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP60		114
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP61		116
EP63 vers EP62	250	2.40 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	2.20	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP60		116
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP63		118
					2.40	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP62		118
EP65 vers EP64	250	2.01 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP65		120
					2.01	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP64		120
EP67 vers EP66	200	11.19 m	Eaux pluviales	Amiante-cir				

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
EP67 vers EP68	250	0.50 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP67		122
					11.19	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP66		122
EP70 vers EP69	200	1.72 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP67		124
					0.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP68		124
EP71 vers EP72	200	3.64 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP70		126
					1.72	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP69		126
EP73 vers EP72	200	3.84 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP71		128
					3.64	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72		128
EP76 vers EP75	200	1.53 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP73		130
					3.84	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP72		130
EP47 vers EP46	250	0.57 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP76		132
					1.53	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP75		132
EP45 vers EP46	200	4.70 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP47		134
					0.57	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46		134
EP48 vers EP49	250	1.24 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP45		136
					4.70	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP46		136
EP51 vers EP49	300	3.93 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP48		138
					1.24	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49		138
EP50 vers EP49	200	3.93 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP51		140
					1.24	Fissure complexe ouverte à 12h	2	140
					2.01	Fissure complexe ouverte à 12h	2	140
					3.93	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49		140
EP53 vers EP52	200	0.96 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP50		142
					3.93	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP49		142
EP53 vers EP54	200	3.93 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53		144
					0.48	Rupture à 12h	2	144
					0.96	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP52		144
EP56 vers EP55	250	1.53 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP53		146
					0.25	Fissure circonférentielle ouverte	2	146
					3.45	Fissure complexe ouverte à 12h	2	146
					3.93	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP54		146
EP56 vers EP57	250	3.93 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56		148
					1.53	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP55		148
EP56 vers EP58	200	9.34 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56		150
					3.93	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP57		150
EP39 vers EP38	100	2.40 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP56		152
					9.34	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP58		152
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP39		154
EP39 vers EP38B	100	4.41 m	Eaux pluviales	Grès	0.30	Décentrage (radial)	3	154
					2.40	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP38 - Regard enterré		154
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP39		156
EP25 vers EP26	150	4.60 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.57	Décentrage (radial)	2	156
					4.41	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP38B		156

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
EP15 vers EP26	150	16.08 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP25		158
					4.60	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP26		158
EP14 vers EP15	100	8.16 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP15	2	160
					5.47	Rupture à 10h		160
					14.38	Rupture à 12h		160
					16.08	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP26		160
EP12 vers EP14	100	11.51 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP14		162
					1.53	Courbure du collecteur vers la droite		162
					8.16	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP15		162
EP21 vers EP20	250	4.89 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12		164
					11.51	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14		164
EP21 vers EP22	250	10.21 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP21	3	166
					4.41	Deboîtement (longitudinal)		166
					4.89	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP20		166
EP23 vers EP21	200	7.20 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP21		168
					10.21	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP22		168
EP23 vers EP24	150	11.19 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP23		170
					7.20	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP21		170
EP16 vers EP13	100	11.19 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP23		172
					11.19	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP24		172
EP12 vers EP13	100	11.44 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP16		174
					0.15	Courbure du collecteur vers la gauche		174
					11.19	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13		174
EP9 vers EP8	100	3.55 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12		176
					11.44	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13		176
EP9 vers EP10	100	6.53 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9		178
					3.55	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8		178
EP10 vers EP11	100	3.55 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9		180
					6.53	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP10		180
EP10 vers EP12	100	8.16 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10		182
					3.55	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP11		182
EP6 vers EP7	100	12.09 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10		184
					8.16	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP12		184
EP6 vers EP6B	100	9.02 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6		186
					11.20	Courbure du collecteur vers le haut		186
					12.09	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP7		186
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6		188
EP2 vers EP1	100	3.07 m	Eaux pluviales	PVC-U	2.11	Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 5h	3	188
					3.64	Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 5h		188
					9.02	Niveau d'eaux troubles - Niveau 100%	2	188
						Inspection abandonnée - Autre		
EP28 vers EP28B	100	1.24 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP2		190
					3.07	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1		190

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
EP34 vers EP34B	100	11.91 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP28		192
					0.19	Courbure du collecteur vers la gauche		192
					0.76	Remarque générale - Chagement de diametre		192
					1.24	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP28B		192
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP34		194
					1.24	Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) à 12h	3	194
					2.68	Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut		194
					11.41	Courbure du collecteur vers le haut		194
EP33 vers EP34	250	5.56 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	11.91	Inspection abandonnée - Autre - La caméra n'avance plus		195
EP33 vers EP36	250	5.18 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33		197
					1.34	Rupture à 12h	2	197
					5.56	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud EP34		197
EP33 vers EP35	250	8.83 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33		199
					5.18	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP36		199
EP29 vers EP31	160	9.83 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33		201
					8.83	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP35		201
EP29 vers R5	80	0.86 m	Eaux pluviales	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP29		203
					9.83	Chambre d'inspection d'arrivée - Référence du noeud EP31		203
EP31 vers EP30	150	1.44 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP29		205
					0.86	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5		205
EP31 vers EP32	150	3.26 m	Eaux pluviales	Amiante-cir	0.00	Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EP31		207
					1.44	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP30		207
EP41 vers EP37	300	28.39 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP31		209
					2.20	Fissure circonférentielle ouverte	2	209
					3.26	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP32		209
EP41 vers EP41B	200	5.85 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41		211
					28.39	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP37		211
EP43 vers EP44	150	8.06 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41		213
					5.85	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 80% Inspection abandonnée - Autre	2	213
EP43 vers EP42	150	7.20 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP43		215
					8.06	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP44		215
EP41 vers EP42	200	4.12 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP43		217
					7.20	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP42		217
EU9 vers EU9B	160	4.80 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP41		219
					1.72	Fissure circonférentielle ouverte	2	219
					2.11	Fissure longitudinale ouverte à 12h	2	219
					3.55	Fissure complexe ouverte à 10h	2	219
EU9 vers EU10	160	6.14 m	Eaux usées	PVC-U	4.12	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP42		220
EU9 vers EU10	160	6.14 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9		222
					4.80	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU9B		222
EU10 vers EU11	160	8.95 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU9		224
					6.14	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU10		224
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU10		226
					8.95	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU11		226

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
EU11 vers EU13	160	11.47 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 11.47	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU11 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU13		228 228
EU11 vers EU12	300	16.70 m	Eaux usées	Grès	0.00 16.10 16.70	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU11 Fissure complexe ouverte Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU12 - Enterré	2	230 230 230
EU26 vers EU25	150	7.87 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00 7.87	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU26 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU25		232 232
EU25 vers EU12	200	13.83 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00 13.83	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU25 Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 50% Inspection abandonnée - Autre	2	234 234
EU22 vers EU24	150	5.28 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00 4.32 5.28	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU22 Fissure longitudinale ouverte à 12h Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24	2	236 236 236
EU23 vers EU24	150	5.76 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00 5.76	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU23 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU24		238 238
EU20 vers EU21	100	8.83 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 8.83	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU20 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU21		240 240
EU7 vers EU8	160	7.01 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 7.01	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU8		242 242
EU7 vers EU6	160	15.82 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 4.22 15.82	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU7 Dégradation de surface sans cause évidente, poinçonnement (renflement interne) Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6	3	244 244 244
EU4 vers EU5	160	4.70 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 1.44 4.70	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4 Rupture à 12h Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5	3	246 246 246
EU4 vers EU3	160	6.72 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 6.72	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU3		248 248
EU3 vers EU2	160	1.72 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 1.72	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2		250 250
EU1 vers EU1B	160	8.09 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 8.09	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1B		252 252
EU1 vers EU2	160	13.97 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 13.97	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU1 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2		254 254
EU2 vers EU6	160	5.56 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 5.56	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2 Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6		256 256
EU6 vers EU6B	160	12.74 m	Eaux usées	PVC-U	0.00 1.82 1.82 3.07 3.93 5.18 6.33 8.76 10.05 11.05	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6 Présence de racinelles à 3h Remarque générale - Changement de matériaux Présence de racinelles Présence de racinelles Présence de racinelles Présence de racinelles Présence de racinelles Présence de racinelles Présence de racinelles Présence de racinelles	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	258 258 258 258 259 259 259 259 260 260

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
EU6B vers EP28B	200	4.08 m	Eaux usées	Grès	12.74	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6B - Enterré	3	260
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU6B		262
					0.79	Présence de racicelles à 12h		262
					4.08	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP28B - Enterré		262
EP28B vers EU31B	200	6.62 m	Eaux usées	Grès	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP28B	3	264
					1.19	Présence de racicelles		264
					2.18	Présence de racicelles		264
					3.29	Présence de racicelles		264
					6.62	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU31B		265
EU31 vers EU31B	200	0.57 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU31		267
					0.57	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU31B		267
EU31 vers EU30	200	4.03 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU31		269
					4.03	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30		269
EU27 vers EU28	200	1.82 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU27		271
					1.82	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU28		271
EU28 vers EU29	200	5.76 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU28		273
					5.76	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU29		273
EU29 vers EU30	200	12.88 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU29	2	275
					5.61	Rupture de 12h à 5h		275
					12.88	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30		275
EU32 vers EU33	160	30.81 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU32		277
					30.81	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU33		277
EU34 vers EU35	160	2.01 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU34		279
					0.86	Courbure du collecteur vers la gauche		279
					2.01	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU35		279
EU35 vers EU36	200	31.30 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU35		281
					31.30	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU36		281
EU37 vers EU36	160	1.44 m	Eaux usées	PVC-U	0.00	Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud EU36		283
					0.86	Courbure du collecteur vers la droite		283
					1.44	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU36		283
EU36 vers EU38	200	19.22 m	Eaux usées	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU36		285
					19.22	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU38		285
R4 vers R7	150	4.03 m	Unitaire	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud R4		287
					4.03	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R7		287
R4 vers R6	150	1.15 m	Unitaire	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud R4		289
					1.15	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6		289
R4 vers R5	150	4.70 m	Unitaire	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud R4		291
					4.70	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5		291
R2 vers R1	150	2.20 m	Unitaire	Amiante-cir	0.00	Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud R2		293
					2.20	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R1		293
R3 vers R2	150	2.49 m	Unitaire	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud R3	3	295
					0.00	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 20%		295
					2.49	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R2		295
R4 vers R3	150	4.98 m	Unitaire	Amiante-cir	0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud R4		297

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
R4 vers EU30	200	8.25 m	Unitaire	Amiante-cir	1.63	Décentrage (radial)	2	297
					3.07	Fissure circonférentielle ouverte	2	297
					4.12	Effondrement partiel	1	297
					0.00	Inspection abandonnée - Autre		
					0.86	Regard de visite de départ - Référence du noeud R3		298
EP33 vers EP31	200	10.41 m	Eaux pluviales	Amiante-cir		Inspection abandonnée - Autre - Liaison faite		298
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud R4		300
					8.16	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 15%	3	300
					8.25	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU30		300
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP33		302
					4.51	Rupture à 9h	2	302
					5.37	Rupture de 11h à 3h	2	302
					10.41	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP31		302

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EU25 > EU24	EU24 > EU21	EU25 > EU30	EP26 > EP21	EP26 > EP27	EP26 > EP40	EP40 > EP38B	EP38B > EP37
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø300	Ø250	Ø300	Ø400	Ø400
Longueur mesurée :	12.54 m	12.60 m	34.87 m	31.09 m	4.45 m	17.07 m	4.64 m	12.83 m
Longueur inspectée :	12.54 m	12.60 m	34.87 m	31.09 m	4.45 m	17.07 m	4.64 m	12.83 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite				3		1		1
				1	1	5		

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP56 > EP53	EP53 > EP49	EP49 > EP46	EP56 > EP37	EP60 > EP62	EP62 > EP64	EP64 > EP74	EP75 > EP72
Dimensions des tuyaux :	Ø300	Ø300	Ø300	Ø300	Ø300	Ø400	Ø400	Ø300
Longueur mesurée :	12.03 m	18.83 m	20.01 m	14.20 m	25.57 m	21.37 m	25.62 m	15.00 m
Longueur inspectée :	12.03 m	18.83 m	20.01 m	14.20 m	25.57 m	21.37 m	25.62 m	15.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1	1	2		2		2	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT
Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP72 > EP69	EP69 > EP66	EP75 > EP74	EP33 > EP37	EU30 > EU33	EU33 > EU38	EU38 > EP74	EP37 > EP74
Dimensions des tuyaux :	Ø300	Ø300	Ø300	Ø400	Ø200	Ø200	Ø200	Ø600
Longueur mesurée :	15.44 m	7.80 m	12.83 m	30.75 m	30.82 m	18.33 m	1.92 m	17.58 m
Longueur inspectée :	15.44 m	7.80 m	12.83 m	30.75 m	30.82 m	18.33 m	1.92 m	17.58 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1			5			1	1

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP59 > EP60	EP61 > EP62	EP63 > EP64	EP65 > EP66	EP67 > EP68	EP67 > EP68	EP70 > EP69	EP71 > EP72
Dimensions des tuyaux :	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø200	Ø250	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	2.49 m	2.20 m	2.40 m	2.01 m	11.19 m	0.50 m	1.72 m	3.64 m
Longueur inspectée :	2.49 m	2.20 m	2.40 m	2.01 m	11.19 m	0.50 m	1.72 m	3.64 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP73 > EP72	EP76 > EP75	EP47 > EP46	EP45 > EP44	EP48 > EP47	EP51 > EP49	EP50 > EP49	EP53 > EP52
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø250	Ø200	Ø250	Ø300	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	3.84 m	1.53 m	0.57 m	4.70 m	1.24 m	3.93 m	3.93 m	0.96 m
Longueur inspectée :	3.84 m	1.53 m	0.57 m	4.70 m	1.24 m	3.93 m	3.93 m	0.96 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite						2		1

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP53 > EP54	EP56 > EP55	EP56 > EP57	EP56 > EP58	EP39 > EP38	EP39 > EP38B	EP25 > EP26	EP15 > EP26
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø250	Ø250	Ø200	Ø100	Ø100	Ø150	Ø150
Longueur mesurée :	3.93 m	1.53 m	3.93 m	9.34 m	2.40 m	4.41 m	4.60 m	16.08 m
Longueur inspectée :	3.93 m	1.53 m	3.93 m	9.34 m	2.40 m	4.41 m	4.60 m	16.08 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	2				1	1		2

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP14 > EP15	EP12 > EP14	EP21 > EP20	EP21 > EP22	EP23 > EP21	EP23 > EP24	EP16 > EP15	EP12 > EP15
Dimensions des tuyaux :	Ø100	Ø100	Ø250	Ø250	Ø200	Ø150	Ø100	Ø100
Longueur mesurée :	8.16 m	11.51 m	4.89 m	10.21 m	7.20 m	11.19 m	11.19 m	11.44 m
Longueur inspectée :	8.16 m	11.51 m	4.89 m	10.21 m	7.20 m	11.19 m	11.19 m	11.44 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racicules • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1		1				1	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP9 > EP8	EP9 > EP10	EP10 > EP11	EP10 > EP12	EP6 > EP7	EP6 > EP6B	EP2 > EP1	EP28 > EP28B
Dimensions des tuyaux :	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Longueur mesurée :	3.55 m	6.53 m	3.55 m	8.16 m	12.09 m	9.02 m	3.07 m	1.24 m
Longueur inspectée :	3.55 m	6.53 m	3.55 m	8.16 m	12.09 m	9.02 m	3.07 m	1.24 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite					1	2		1

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP34 > EP34B	EP33 > EP34	EP33 > EP36	EP33 > EP35	EP29 > EP31	EP29 > R5	EP31 > EP30	EP31 > EP32
Dimensions des tuyaux :	Ø100	Ø250	Ø250	Ø250	Ø160	Ø80	Ø150	Ø150
Longueur mesurée :	11.91 m	5.56 m	5.18 m	8.83 m	9.83 m	0.86 m	1.44 m	3.26 m
Longueur inspectée :	11.91 m	5.56 m	5.18 m	8.83 m	9.83 m	0.86 m	1.44 m	3.26 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1	1						1

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT
Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP41 > EP37	EP41 > EP41B	EP43 > EP44	EP43 > EP42	EP41 > EP42	EU9 > EU9B	EU9 > EU10	EU10 > EU11
Dimensions des tuyaux :	Ø300	Ø200	Ø150	Ø150	Ø200	Ø160	Ø160	Ø160
Longueur mesurée :	28.39 m	5.85 m	8.06 m	7.20 m	4.12 m	4.80 m	6.14 m	8.95 m
Longueur inspectée :	28.39 m	5.85 m	8.06 m	7.20 m	4.12 m	4.80 m	6.14 m	8.95 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite		1			3			

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT
Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EU11 > EU13	EU11 > EU12	EU26 > EU25	EU25 > EU12	EU22 > EU24	EU23 > EU24	EU20 > EU21	EU7 > EU8
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø300	Ø150	Ø200	Ø150	Ø150	Ø100	Ø160
Longueur mesurée :	11.47 m	16.70 m	7.87 m	13.83 m	5.28 m	5.76 m	8.83 m	7.01 m
Longueur inspectée :	11.47 m	16.70 m	7.87 m	13.83 m	5.28 m	5.76 m	8.83 m	7.01 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite		1			1			
				1				

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EU7 > EU6	EU4 > EU5	EU4 > EU3	EU3 > EU2	EU1 > EU1B	EU1 > EU2	EU2 > EU6	EU6 > EU6B
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160
Longueur mesurée :	15.82 m	4.70 m	6.72 m	1.72 m	8.09 m	13.97 m	5.56 m	12.74 m
Longueur inspectée :	15.82 m	4.70 m	6.72 m	1.72 m	8.09 m	13.97 m	5.56 m	12.74 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1	1						8

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT
Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EU6B > EP28B	EP28B > EU31B	EU31 > EU31B	EU31 > EU30	EU27 > EU28	EU28 > EU29	EU29 > EU30	EU32 > EU33
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø160
Longueur mesurée :	4.08 m	6.62 m	0.57 m	4.03 m	1.82 m	5.76 m	12.88 m	30.81 m
Longueur inspectée :	4.08 m	6.62 m	0.57 m	4.03 m	1.82 m	5.76 m	12.88 m	30.81 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1	3					1	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



ROUEN
RUE HENRI VERMONT
Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EU34 > EU35	EU35 > EU36	EU37 > EU36	EU36 > EU38	R4 > R7	R4 > R6	R4 > R5	R2 > R1
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Longueur mesurée :	2.01 m	31.30 m	1.44 m	19.22 m	4.03 m	1.15 m	4.70 m	2.20 m
Longueur inspectée :	2.01 m	31.30 m	1.44 m	19.22 m	4.03 m	1.15 m	4.70 m	2.20 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement • BABC Fissure ouverte • BACA Rupture • BACB Effondrement partiel • BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • BAIA Anneau d'étanchéité • BAJA Deboîtement (longitudinal) • BAJB Décentrage (radial) • BBAB Présence de racinelles • BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines • BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1		1					

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUEN
RUE HENRI VERMONT

Dossier : JN.25.D1843

Date : 21/08/2025



Caractéristiques tronçon								Total
Tronçon / Branchement / Noeud	R3 > R2	R4 > R3	R4 > EU30	EP33 > EP31				
Dimensions des tuyaux :	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200				1059.46 m
Longueur mesurée :	2.49 m	4.98 m	8.25 m	10.41 m				1059.46 m
Longueur inspectée :	2.49 m	4.98 m	8.25 m	10.41 m				1 / - / -
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -				
• Tronçon visité incomplètement								22
• BABC Fissure ouverte		1						9
• BACA Rupture				2				1
• BACB Effondrement partiel		1						4
• BAFK Dégradation de surface, poinçonnement								9
• BAIA Anneau d'étanchéité								1
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								3
• BAJB Décentrage (radial)		1						18
• BBAB Présence de racinelles								1
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								4
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté	1		1					2
• BCC Courbure du collecteur								4
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								2
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								