

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

18-19 HÔPITAL ENFANT

Référence du DTA: DTA_36582

Date de la dernière mise à jour (voir chapitre 2) : 31/03/2026

Date du dernier rapport de repérage* : 18/09/2025

Date des derniers travaux** : 18/11/2015

COORDONNEES DE L'IMMEUBLE BATI OBJET DU DTA

Désignation de l'immeuble bâti : 18-19 Hôpital Enfant

Nom du groupe : Site François Mitterand

Référence personnelle : 18-19 Hôpital Enfant

Référence cadastrale : BX01506

Type de l'immeuble bâti : Etablissement recevant du public - Cat. 2

Adresse de l'immeuble bâti : 14 rue Paul Gaffarel , 21079 DIJON

Date du permis de construire : 1972

SYNTHESE	MPCA Repérés	Locaux non visités
Ce bâtiment contient des matériaux et produits amiantés	OUI 	OUI

	LISTE A			LISTE B			LISTE C / AUTRE
	Score 3	Score 2	Score 1	AC2	AC1	EP	/
Nombre de matériaux	0	1	0	0	1	163	547

* Rapport de repérages Liste A et B, Rapport avant vente ou Evaluation de l'état de conservation

** Retrait, Retrait partiel, Confinement, Encapsulage et Recouvrement

Sommaire

1. PROPRIETAIRE(S)	2
2. MISES A JOUR DU DOCUMENT	5
3. GENERALITES ET RAPPELS REGLEMENTAIRES	6
3.1. Constitution et tenue à jour d'un Dossier Technique Amiante (DTA)	6
3.2. Communication du Dossier Technique Amiante	6
4. PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES	7
5. LISTE DES LOCAUX N'AYANT PAS DONNE LIEU A UNE VISITE LORS DES REPERAGES	7
6. ETAT AMIANTE	8
6.1. ETAT A DATE DES MPCA	8
6.2. DATE, NATURE, LOCALISATION ET RESULTATS DES MATERIAUX ET REPERAGES	65
6.2.1. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	65
6.2.2. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	66
6.2.3. Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	80
6.3. DATE, NATURE, LOCALISATION ET RESULTATS DES EVALUATIONS PERIODIQUES	12
6.3.1. Evaluations obligatoires des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	0
6.3.2. Evaluations obligatoires des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	12
6.4. DATE, NATURE, LOCALISATION ET RESULTATS DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT - MESURES CONSERVATOIRES	12
6.4.1. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	7
6.4.2. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	12
6.4.3. Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	13
6.5. HISTORIQUE DES ACTIONS	0
7. LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUANT LE PRESENT DTA	24
7.1. RAPPORTS DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	7
7.2. EVALUATIONS PERIODIQUES DE L'ETAT DE CONSERVATION	34
7.3. MESURES D'EMPOUSSIEREMENT	6

	.34
7.4. RAPPORTS AVANT TRAVAUX ET AVANT DEMOLITION.....	6
7.5. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	0
	.35
8. LISTE DES INTERVENANTS.....	5
	.35
9. PLANS ET CROQUIS DE REPERAGE.....	8
	.37
10. RECOMMANDATIONS ET MESURES D'ORDRE GENERAL DE SECURITE.....	1
	.37
11. FICHE RECAPITULATIVE.....	4

1. PROPRIETAIRE(S)

Contact : CHU DIJON BOURGOGNE

Adresse : 5 Boulevard Jeanne d'Arc 21079 DIJON

Téléphone : 0380293550

Adresse mail : muriel.almecija@chu-dijon.fr

2. MISES A JOUR DU DOCUMENT

Date	Nature des mises à jour
31/03/2026	Travaux terminés, Ajout d'un rapport
25/02/2026	Ajout d'un rapport, Travaux terminés
29/10/2025	Ajout d'un rapport, Travaux terminés
15/05/2025	Ajout d'un repérage, Ajout d'un rapport
10/04/2025	Ajout d'un repérage, Ajout d'un rapport
19/03/2025	Ajout d'un repérage, Ajout d'un rapport
17/02/2025	Ajout d'un repérage, Ajout d'un rapport
31/12/2024	Modification du bâtiment, Ajout d'un rapport
31/10/2024	Modification du bâtiment, Ajout d'un rapport
17/10/2024	Modification du bâtiment, Ajout d'un rapport
20/09/2024	Ajout d'un rapport, Modification du bâtiment
11/06/2024	Ajout d'un repérage, Ajout d'un rapport
21/05/2024	Ajout d'un repérage, Ajout d'un rapport
23/04/2024	Ajout d'un repérage, Ajout d'un rapport
05/01/2023	Travaux terminés, Modification d'un rapport
09/05/2022	Modification du bâtiment, Ajout d'un rapport
04/05/2022	Ajout d'une nouvelle version
04/05/2022	Ajout d'une nouvelle version
19/01/2022	Génération initiale du document dans l'application

Nota : Ce dossier a été constitué à partir des documents listés dans le paragraphe « DOCUMENTS CONSTITUANT LE PRESENT DTA ».

3. GENERALITES ET RAPPELS REGLEMENTAIRES

Le présent document ainsi que ses annexes constituent le « Dossier Technique Amiante » du bâtiment 18-19 Hôpital Enfant, 14 rue Paul Gaffarel 21079 DIJON. Il a été élaboré à l'aide de l'outil « Amiante360 » édité par Sogelink. Il intègre l'ensemble des informations portées à la connaissance de Sogelink et saisies dans l'outil à la demande ou à l'initiative du propriétaire.

3.1. Constitution et tenue à jour d'un Dossier Technique Amiante (DTA)

Constitution et tenue à jour d'un Dossier Technique Amiante (DTA)

Selon l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique: les propriétaires mentionnés aux articles R1334-17 et R1334-18 du même Code constituent et conservent un dossier intitulé "dossier technique amiante" comprenant les informations et documents suivants:

- 1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
- 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
- 3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
- 4° Une fiche récapitulative.

Le "dossier technique amiante" est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

L'Arrêté du 21 décembre 2012, précise les modalités d'application de l'article R1334-29-5 et définit le contenu de la fiche récapitulative et des recommandations générales de sécurité qui y sont mentionnés.

A noter également que depuis l'adoption de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'article 11 de cet Arrêté prévoit que le propriétaire mette à jour le contenu du DTA et de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues des rapports ou des pré-rapports de repérage amiante avant travaux. L'outil Amiante 360 tient compte de cette obligation.

Nota : Si, en dépit des repérages A et B et avant-travaux, des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) non répertoriés dans le présent DTA sont mis en évidence par une entreprise lors de travaux, cette dernière est tenue d'en informer le propriétaire qui prendra en compte ces informations et les intégrera dans l'outil Amiante360 pour mettre à jour son DTA.

3.2. Communication du Dossier Technique Amiante

Selon l'article R1334-29-5 du code de la santé publique, le Dossier Technique Amiante est:

1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;

2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives:

- a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L1312-1, aux articles L1421-1 et L1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L1422-1 ;
- b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
- c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
- d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
- e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L151-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
- g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L514-5 du code de l'environnement ;
- h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

La fiche récapitulative du "dossier technique amiante" est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. »

4. PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES

1/Code de la santé Publique, Articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9

2/Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

3/Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

4/Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

5/Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du Dossier technique Amiante

6/Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

7/Norme NF X46-020 du 5 août 2017 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie

8/Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

5. LISTE DES LOCAUX N'AYANT PAS DONNE LIEU A UNE VISITE LORS DES REPERAGES

A ce jour, aucun opérateur de repérage n'a mentionné de localisations non visitées.

6. ETAT AMIANTE

6.1. ETAT A DATE DES MPCA

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation	Composant	Information composant	Critères de décision	Liste	Etat de conservation
HE Sous-sol GAHE16	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE16	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE19	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION	Conduits	Conduit fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE Sous-sol CIRCULATION	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION	Autre	Mastic vitrier	Document consulté	C*	

HE Sous-sol GAHE013A	Conduits en fibres-ciment, manchons	Plaque en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE013A	Conduits en fibres-ciment, manchons	Plaque en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE21	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE35	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE35	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol GAHE23	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol GAHE07	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Conduit air Joint	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Couvre-joints	Aérothermes Toile	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE Sous-sol GAHE07	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE07	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE10	Joint d'étanchéité	Menuiseries Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	C*	
HE Sous-sol GAHE10	Mastic	Menuiseries mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE Sous-sol GAHE10	Autre	Menuiseries peinture	Résultat d'analyse	C*	
HE Sous-sol GAHE12	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE46	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE37	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-cimen	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol GAHE37	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-cimen	Non renseigné	AUTRE*	
HE Sous-sol CIRCULATION _3	Enduits projetés	Enduits projetés	Résultat d'analyse	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION _3	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits projetés	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol CIRCULATION _3	Enduits projetés	Enduits projetés	Résultat d'analyse	B	EP
HE Sous-sol CIRCULATION _3	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP

HE Sous-sol CIRCULATION _3	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Sous-sol Sous station	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint de bride	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Sous-sol Galerie	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE Sous-sol Galerie	Conduits	Conduit air	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE Rez bas PME//RB/201	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas PME//RB/201	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas HEB009	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas HEB009	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas HEB009	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas HEB009	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas HEB001	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Rez bas HEB008	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas HEB008	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Résultat d'analyse	C*	

HE Rez bas HEB008	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas RAHE022	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE Rez bas RAHE028A	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE Rez bas Circulation	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Rez bas Circulation	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE Rez bas Circulation	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas Circulation	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Rez bas Circulation	Autre	Mastic vitrier	Document consulté	C*	
HE Rez bas Circulation	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas Circulation	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE Rez bas RAHE007	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant de faux-plafond	Non renseigné	AUTRE*	
HE Rez bas RAHE005	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas RAHE005	Dalles de sol	Dalles plastiques	Non renseigné	AUTRE*	

HE Rez bas RAHE003	Panneau et plaque	Panneaux collés	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas SOUS-STATION	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	AUTRE*	
HE Rez bas SOUS-STATION	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SOUS-STATION	Isolants	Aérothermes Tresses	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SOUS-STATION	Isolants	Aérothermes Joint entre élément	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SOUS-STATION	Isolants	Aérothermes Isolant	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SOUS-STATION	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SOUS-STATION	Dalles de sol	Dalles plastiques	Non renseigné	AUTRE*	
HE Rez bas SAS AMPHI	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SAS AMPHI	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SAS AMPHI	Dalles de sol	Dalles plastiques	Non renseigné	AUTRE*	
HE Rez bas RAHE009A	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas CIRCULATION 4	Autre	Tresse : joint de dilatation	Non renseigné	C*	
HE Rez bas RAHE007A	Dalles de sol	Dalles plastiques	Non renseigné	AUTRE*	

HE Rez bas CIRCULATION 9	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas CIRCULATION 9	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez bas SAS	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez bas HEB007	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut DCE005A	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut DCE005A	Dalles plastiques	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut DCE009	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez haut DCE009	Ragréage	Ragréage	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut DCE011	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez haut DCE011	Ragréage	Ragréage	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut DCE013	Dalles plastiques	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut DCE013	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut DCE013_1	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE Rez haut DCE006F	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut HE//RH/010	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/022	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/018	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/018	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Rez haut HE//RH/020	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/015	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/015	Conduit	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	C*	
HE Rez haut HE//RH/001	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/011	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/025	Conduit	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	C*	
HE Rez haut HE//RH/024	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/026	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/028_1	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	

HE Rez haut HE//RH/030	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/034B	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/032	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE Rez haut HE//RH/034C	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/034A	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut CIRCULATION 9	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit air Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Rez haut HE//RH/059A	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Non renseigné	C*	
HE Rez haut HE//RH/059	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Non renseigné	C*	
HE Rez haut HE//RH/059	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Non renseigné	C*	
HE Rez haut HE//RH/057	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP
HE Rez haut HE//RH/052	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	AUTRE*	
HE Rez haut HE//RH/025A	Conduit	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	C*	
HE Rez haut HE//RH/027	Conduit	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	C*	
HE Rez haut HE//RH/038	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP

HE Rez haut HE//RH/036	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE Rez haut HE//RH/035	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE Rez haut HE//RH/068	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	
HE Rez haut HE//RH/033	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE Rez haut ATTENTE	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut CIRCULATION 2	Autre	Mastic vitrier	Non renseigné	C*	
HE Rez haut CIRCULATION 2	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP
HE Rez haut CIRCULATION 2	Colle	Colle bitumeuse	Non renseigné	C*	
HE Rez haut CIRCULATION 2	Autre	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE Rez haut Circulation 3	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez haut Circulation 3	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez haut PALIER ESCALIER 4	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Rez haut CIRCULATION 9_1	Dalles de sol	Dalles de sol	Document consulté	B	

HE Rez haut G.T. ELEC	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP
HE Rez haut G.T. ELEC	Colle	Colle bitumeuse	Non renseigné	C*	
HE Rez haut G.T. ELEC	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	B	EP
HE Rez haut Vol 29 (Rangement 2,57m²)	Parois verticales interieures	Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment	Résultat d'analyse	B	EP
HE Rez haut Vol 29 (Rangement 2,57m²)	Faux plafond	Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	A	Score 2
HE Rez haut Vol 29 (Rangement 2,57m²)	Parois verticales interieures	Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment	Résultat d'analyse	B	EP
HE 1 HE//01/01	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 1 HE//01/01	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	AUTRE*	
HE 1 HE//01/08	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 1 HE//01/17	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 1 HE//01/46	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP

HE 1 HE//01/51A	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	Document consulté	B	EP
HE 1 HE//01/51A	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 1 HE//01/57	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 1 HE//01/59	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 1 HE//01/59	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 1 CIRCULATION 3	Ragréage	Ragréage	Non renseigné	C*	
HE 1 CIRCULATION 3	Autre	Mastic vitrier	Non renseigné	C*	
HE 1 CIRCULATION 3	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP
HE 1 CIRCULATION 3	Colle	Colle bitumeuse	Non renseigné	C*	
HE 1 Circulation Entrée Hémato	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 1 Circulation Entrée Hémato	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 1 Circulation Entrée Hémato	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	Joint de structure	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 1 Circulation Entrée Hémato	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	Joint de structure	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE209B	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE209	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE211	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE213	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE215	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE217	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres- ciment	Jonction entre panneaux préfabriqués	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE217	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres- ciment	Jonction entre panneaux préfabriqués	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE217	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE217	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 2 HE217	Dalles de sol	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 2 LOCAL TECHNIQUE	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE219A	Autre	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE219A	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE219	Autre	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE219	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE221B	Autre	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE221B	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE221A	Autre	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE221A	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE200E	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE200E	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE200E	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE202B	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE202B	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 2 HE204	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE204	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE204	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE204	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 CIRCULATION	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 2 HE223	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE223	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Résultat d'analyse	C*	
HE 2 HE229	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE229	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE229	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE229	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE229	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 2 HE229	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE229	Dalles de sol	Dalles plastiques +colle bitumineuse	Non renseigné	AUTRE*	
HE 2 HE233	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE245	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 2 HE245	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 2 HE245	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Document consulté	AUTRE*	
HE 2 HE245	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Document consulté	AUTRE*	
HE 2 HE249	Colles bitumineuses	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 HE253	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE206A	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE208	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE210	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP

HE 2 HE212	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE214	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE216	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE218	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE220	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE222	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE224	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE226	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE228	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE230	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE232	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE234	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 HE236	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 Circulation 3 et 4	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	AUTRE*	

HE 2 Circulation 3 et 4	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	Document consulté	B	EP
HE 2 Circulation ascenseur 2	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 2 Circulation ascenseur 2	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	AUTRE*	
HE 2 Circulation unités 1 et 2	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 2 Circulation_1	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	Plaques planes en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 3 HE305A	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE305	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE307	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE309	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE313	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE313	Ragréage	Ragréage	Non renseigné	C*	
HE 3 HE313	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Non renseigné	C*	
HE 3 HE313	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP

HE 3 HE313	Colle	Colle bitumeuse	Non renseigné	C*	
HE 3 HE313	Autre	Mastic vitrier	Non renseigné	C*	
HE 3 CIRCULATION 2	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE315	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP
HE 3 HE315	Colle	Colle bitumeuse	Non renseigné	C*	
HE 3 HE315	Ragréage	Ragréage	Non renseigné	C*	
HE 3 HE315	Autre	Mastic vitrier	Non renseigné	C*	
HE 3 HE315	Autre	Mastic vitrier	Non renseigné	C*	
HE 3 HE315	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Non renseigné	C*	
HE 3 HE317	Ragréage	Ragréage	Non renseigné	C*	
HE 3 HE317	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Non renseigné	C*	
HE 3 HE317	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP
HE 3 HE317	Colle	Colle bitumeuse	Non renseigné	C*	
HE 3 HE317	Autre	Mastic vitrier	Non renseigné	C*	

HE 3 HE319	Ragréage	Ragréage	Non renseigné	C*	
HE 3 HE319	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Non renseigné	B	EP
HE 3 HE319	Colle	Colle bitumeuse	Non renseigné	C*	
HE 3 HE319	Autre	Mastic vitrier	Non renseigné	C*	
HE 3 HE300	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE302	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE304	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE306	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE308	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 3 HE308	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 3 HE308	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	Résultat d'analyse	C*	
HE 3 HE308	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 3 HE308	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 HE308A	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP

HE 3 CIRCULATION 3	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 3 CIRCULATION 3	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 CIRCULATION 1	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 3 G.T. ELEC	Ragréage	Ragréage et colle	Résultat d'analyse	C*	
HE 4 HE401	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE401	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	AUTRE*	
HE 4 HE401	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 4 HE403	Dalles de sol	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 4 HE403	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 4 HE407	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 4 HE417	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE417	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Menuiseries Joint d'étanchéité	Non renseigné	AUTRE*	

HE 4 HE417	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE417	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE417	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE419	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE419	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Menuiseries Joint d'étanchéité	Non renseigné	AUTRE*	
HE 4 HE419	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE419	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE419	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 HE400	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 4 HE400	Dalles de sol	Dalles plastiques	Document consulté	B	EP
HE 4 HE400	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP

HE 4 HE400	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 4 HE400	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 4 Local 2	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 Local 2	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 Couloir	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 4 Couloir	Colle	Colle bitumeuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 4 Couloir	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 4 G.T. ELEC	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 4 G.T. ELEC	Ragréage	Ragréage et colle	Résultat d'analyse	C*	
HE 4 G.T. ELEC	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 5 HE//05/003	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 5 HE//05/003	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Menuiseries Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 5 HE//05/003	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	

HE 5 HE//05/007	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/009	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/011	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/011	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/015	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/017	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/017A	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/019	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/021	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/023	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/027	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/029	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/029	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/031	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	

HE 5 HE//05/033	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/037	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 5 HE//05/037	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 5 HE//05/037	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 5 HE//05/037	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 5 HE//05/037	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/039	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/045	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/045	Autre	Joint de structure	Résultat d'analyse	C*	
HE 5 HE//05/028	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	Document consulté	B	EP
HE 5 HE//05/034A	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	Document consulté	B	EP
HE 6 CIRCULATION 1	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 6 CIRCULATION 1	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 6 CIRCULATION 1	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de so	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 6 HE 637	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 6 HE 637	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 6 HE 637	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de so	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 6 HE 637	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de so	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 6 PALIER D'ESCALIER 4	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 6 PALIER D'ESCALIER 4	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/005	Joint d'étanchéité	Joints d'étanchéité	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/005	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/005	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joints d'étanchéité	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/005	Joints de dilatation	Tresse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/001	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/001	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/001	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/001	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/001	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Noire	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/001	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/001	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/001	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/001	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Noire	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/001	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Noire	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/001	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/007	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/007	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/007	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/007	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	Plaque isolante	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/007	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/007	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/007	Dalles de sol	Dalles Plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/009	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/009	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/009	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/009	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/009	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/009	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/011	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/011	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/011	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/011	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/013	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/013	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/015	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/015	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/015	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/015	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/015	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/017	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	

HE 7 HE//07/017	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/017	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/017	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/017	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/017	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/019	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/019	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/019	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/023	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/023	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/023	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/023	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/023	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïences)	Résultat d'analyse	C*	

HE 7 HE//07/023	Joint de dilatation	Joint de faïence	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/023	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/023	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/023	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/023	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/023	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/023	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/027A	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/027A	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/027A	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/027A	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/027A	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/025	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/025	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/027	Joint d'étanchéité	Joints d'étanchéité	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/027	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joints d'étanchéité	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/027	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/027	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/027	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/027	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Marron	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/029	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/029	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/029	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	

HE 7 HE//07/029	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/029	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/029	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/029	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/029	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/029	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/029	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/031	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/031	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/031	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/033	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/033	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	

HE 7 HE//07/033	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/033	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Plaques planes en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/033	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/033	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/033	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Marron	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/033	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/035	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/035	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/035	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/035	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/035	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Marron	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/037	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/037	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/039	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/039	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/039	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/039	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/041	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/041	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/041	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/041	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/041	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/041	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Vert	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/041	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Vert	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/041	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/043	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/043	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/060	Conduit	Conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/060	Conduit	Conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/060	Conduit	Conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/060	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/060	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/060	Plaque	Plaque isolante	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/060	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/060	Dalles de sol	Dalles Plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/060	Dalles de sol	Dalles Plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/060	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/060	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/060	Dalles de sol	Dalles Plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/060	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/062	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/064	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/064	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/064	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/064	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/064	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint entre éléments	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/064	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/064	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/064	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/006	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/008	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/008	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/008	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/008	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/010	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/012	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/014	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/016	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/016	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/016	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/016	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/018	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/018	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/018	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/018	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/018	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint entre éléments	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/020	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/020	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/020	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche.	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/020	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/020	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/022	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/024	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/024	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/024	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/026	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/026	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/026	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/028	Plaque isolante (interne et externe)	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/028	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/028	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/028	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/028	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/028	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint entre éléments	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/030	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/030	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/030	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/030	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/030	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/032	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/032	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/032	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/032	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/032	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/032	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/032	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/034	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/034	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/034	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/034	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/034	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/034	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/034	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/036	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/036	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/036	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/036	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/036	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/036	Dalles plastiques	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/036	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/036	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/036	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/036	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/036	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/036	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/036	Joints de dilatation	Tresse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/040	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Non renseigné	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Non renseigné	AUTRE*	

HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/040	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/042	Peinture anti-condensation	Peinture butimineux	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/042	Peinture anti-condensation	Peinture btumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/042	Plaque isolante (interne et externe)	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/042	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/042	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/042	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/042	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/042	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/042	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/042	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/042	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/044	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/044	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/044	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/044	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/044	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/044	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/044	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/044	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/046	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/046	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Tampon bitumineux	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/046	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Conduit	Conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/048	Conduit	Conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE 7 HE//07/048	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 7 HE//07/048	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Dalles de sol	Dalles plastiques.	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 7 HE//07/048	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 3	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Conduit air Joint	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 3	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 3	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Toiture Local technique 3	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE Toiture Local technique 1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	Non renseigné	AUTRE*	
HE Toiture Machinerie ascenseur 1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	Non renseigné	AUTRE*	

HE 8 HE856A	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE Toiture Local technique 2	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	Non renseigné	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 4	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 4	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	Non renseigné	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 4	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	Non renseigné	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 5	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Toiture Local technique 5	Conduits	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
HE 8 HE803B	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE Toiture Machinerie ascenseur 2	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE Toiture Machinerie ascenseur 2	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit air Conduit en fibres-ciment	Non renseigné	AUTRE*	
HE 8 HE802A	Dalles de sol	Dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	AUTRE*	
HE Toiture Toiture	Conduit	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	C*	
HE Toiture Toiture	Conduit	Conduit en fibres-ciment	Document consulté	C*	

HE Toiture Toiture	Autre	Eléments ponctuels acrotère	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture	Autre	Eléments ponctuels acrotère	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture	Autre	Eléments ponctuels acrotère	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture	Conduit	Eléments ponctuels Conduit	Résultat d'analyse	C*	
HE 8 HE802A	Panneaux de cloisons	Enduits plâtre	Document consulté	B	EP
HE 8 HE889	Conduits	conduit air en fibre ciment	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE Toiture Toiture terrasse 1	Complexe asphalté	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 1	Complexe asphalté	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 1	Complexe asphalté	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 1	Isolant	Isolant	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 2	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 2	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 2	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 8 HE897	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE Toiture Toiture terrasse 3	Conduit de cheminée	Conduit en fibres-ciment	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 3	Conduit de ventilation	Conduit en fibres-ciment	Sur jugement de l'opérateur	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 3	Conduit de ventilation	Conduit en fibres-ciment	Sur jugement de l'opérateur	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 3	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 3	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 3	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE Toiture Toiture terrasse 3	Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	C*	
HE 8 HE836	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE834	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE832	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE830	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE828	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE804	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE802	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP

HE 8 HE870	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE856	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE856	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 HE854	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE852	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE850	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE848	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE844	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE846	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE842	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE840	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE838	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE824	Dalles de sol	dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 8 HE824	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP

HE 8 HE822	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE820	Dalles de sol	Dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE818	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE816	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE826	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE817	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 8 HE817	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 8 HE815	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 8 HE811	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE811	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 HE813	Dalles de sol	dalle plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 8 HE823	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	

HE 8 HE823	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 8 HE823	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 8 HE825	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Document consulté	AUTRE*	
HE 8 HE812	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE814	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE810	Dalles de sol	dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 8 HE808	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE806	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE805	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE809	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Anciennes analyses	AUTRE*	
HE 8 HE803	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 HE803	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 HE803	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	

HE 8 HE803	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Circulation_1	Dalles de sol	dalle plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	AC1
HE 8 Circulation_1	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Circulation_1	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Circulation_1	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Circulation_2	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 Circulation_3	Panneaux de cloisons	Fibres-ciment	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 Circulation_3	Dalles de sol	dalles plastiques	Résultat d'analyse	B	EP
HE 8 Circulation_3	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Circulation_3	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Circulation_3	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Dégagement unité 2&3	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 circulation fermée_2	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 Balcon	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP

HE 8 Circulation fermée_1	Dalles de sol	dalles plastiques	Sur jugement de l'opérateur	B	EP
HE 8 Toiture	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Eléments ponctuels acrotère	Non renseigné	AUTRE*	
HE 8 Toiture	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	Eléments ponctuels Conduit	Non renseigné	AUTRE*	
HE 8 Circulation 26	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Circulation 26	Dalles de sol	Dalles plastiques	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Réserve	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	Résultat d'analyse	AUTRE*	
HE 8 Réserve	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	AUTRE*	
hesoussol_0 CIRCULATION	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
hesoussol_0 CIRCULATION	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe) : En complément du P1	Résultat d'analyse	C*	
hesoussol_0 CIRCULATION ASCENSEURS 3-4	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	
herezbas_0.png Circulation	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Document consulté	C*	
herezbas_0.png Circulation SELF	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Document consulté	C*	
herezbas_0.png Vol 12	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	Résultat d'analyse	C*	

he4_0 HE400A	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	Document consulté	B	EP
-----------------	---	---	-------------------	---	----

* Pour les MPCA ne relevant ni de la liste A, ni de la liste B, l'évaluation de l'état de conservation et ou de dégradation ne relève pas des méthodes définies par les arrêtés du 12 décembre 2012. L'évaluation de ces matériaux n'est pas prévue par l'arrêté du 16 juillet 2019 dans le cadre des missions avant-travaux. La notion de « bon état » ou « d'état dégradé », mentionnée dans certains rapports relève de la libre appréciation des opérateurs et ne sont pas, à ce jour, retranscrits dans le DTA et la Fiche récapitulative.

Légende :

Matériaux et Produits Contenant de l'amiante (MPCA) de la liste A

Score 1 : si l'opérateur de repérage conclut à ce score, une évaluation périodique de l'état de conservation du MPCA doit être effectuée dans un délai de 3 ans maximum.

Score 2 : si l'opérateur de repérage conclut à ce score, des mesures d'empoussièrement dans l'air par un laboratoire accrédité doivent être réalisées dans un délai de 3 mois :

- Si le résultat est inférieur ou égal à 5 fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique des MPCA dans un délai maximal de 3 ans.
- Si le résultat de ces mesures est supérieur à 5 fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.

Score 3 : si l'opérateur de repérage conclut à ce score, des travaux de retrait ou d'encapsulage de l'amiante doivent être achevés dans un délai de 36 mois. Des mesures conservatoires sont aussi immédiatement mises en oeuvre (ex : condamnation des locaux) pour réduire l'exposition des occupants (empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre). Le propriétaire doit aussi informer le Préfet du département du lieu d'implantation du bâtiment concerné, des mesures conservatoires mises en oeuvre, dans un délai de 2 mois et de l'échéancier et de la nature des travaux, dans un délai de 12 mois.

Matériaux et Produits Contenant de l'amiante (MPCA) de la liste B

EP (Evaluation périodique) : l'opérateur de repérage conclut à une EP lorsque l'état du MPCA, l'étendue et le risque de dégradation de celui-ci ne conduisent pas à la nécessité d'une action de protection immédiate. Il est recommandé au propriétaire selon un délai préconisé par l'opérateur de repérage de faire procéder à une évaluation périodique qui consiste à contrôler que la dégradation du MPCA ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que sa protection demeure en bon état. L'opérateur recherche aussi, le cas échéant, les causes de dégradation pour que le propriétaire puisse prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

AC1 (Action corrective de premier niveau) : l'opérateur de repérage conclut à une AC1, lorsque l'état du MPCA, l'étendue et le risque de dégradation conduisent à la nécessité d'une remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Il est donc recommandé au propriétaire par l'opérateur de repérage de procéder ou de faire procéder par des professionnels formés aux interventions en présence d'amiante, à une action qui consiste à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer
- Mettre en oeuvre ces mesures pour éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées pour limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.
- Veiller à ce que les modifications apportées ne risquent pas d'aggraver l'état des autres MPCA restant accessibles dans la même zone
- Contrôler périodiquement les autres MPCA restant accessibles et l'état de leur protection.

AC2 (action corrective de deuxième niveau) : l'opérateur de repérage conclut à une AC2 lorsque que l'état du MPCA et l'étendue des dégradations concernent l'ensemble d'une zone. Afin que le MPCA ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, il est recommandé au propriétaire par l'opérateur de repérage de procéder ou faire procéder par des professionnels formés aux interventions en présence d'amiante à une action qui consiste à :

- prendre les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante (ex : adaptation ou condamnation des locaux). Durant les mesures conservatoires, une mesure d'empoussièrement doit être réalisée.
- procéder à une analyse de risque complémentaire, pour définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, pour l'intégralité des MPCA de la zone concernée.
- faire procéder aux mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque
- contrôler périodiquement les autres matériaux et produits accessibles, ainsi que leur protection.

Les résultats sont fournis sur la base des rapports de repérages saisis sur la plateforme Amiante360.

6.2. DATE, NATURE, LOCALISATION ET RESULTATS DES MATERIAUX ET REPERAGES

6.2.1. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Information composant	Localisation précise	Etat de conservation	Quantité	Mesures obligatoires associées	Référence repérage et photo
24/05/2024	P	Faux plafond	Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	HE Rez haut Vol 29 (Rangement 2,57m²)	Score 2		Réaliser des travaux de retrait ou de confinement, Réaliser des mesures d'empoussièrement	

Légende :

Type de repérage :

- P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement,
- S (sondage): matériau associé à un prélèvement;
- IV (inspection visuelle): autre

Etat de conservation :

Score 1 : si l'opérateur de repérage conclut à ce score, une évaluation périodique de l'état de conservation du MPCA doit être effectuée dans un délai de 3 ans maximum.

Score 2 : si l'opérateur de repérage conclut à ce score, des mesures d'empoussièrement dans l'air par un laboratoire accrédité doivent être réalisées dans un délai de 3 mois :

- Si le résultat est inférieur ou égal à 5 fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique des MPCA dans un délai maximal de 3 ans.
- Si le résultat de ces mesures est supérieur à 5 fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.

Score 3 : si l'opérateur de repérage conclut à ce score, des travaux de retrait ou d'encapsulage de l'amiante doivent être achevés dans un délai de 36 mois. Des mesures conservatoires sont aussi immédiatement mises en oeuvre (ex : condamnation des locaux) pour réduire l'exposition des occupants (empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre). Le propriétaire doit aussi informer le Préfet du département du lieu d'implantation du bâtiment concerné, des mesures conservatoires mises en oeuvre, dans un délai de 2 mois et de l'échéancier et de la nature des travaux, dans un délai de 12 mois.

6.2.2. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Information composant	Localisation précise	Etat de conservation	Quantité	Mesures préconisées	Référence repérage et photo
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE19	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit fibres-ciment	HE Sous-sol CIRCULATION	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol CIRCULATION	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol CIRCULATION	EP		Réaliser une évaluation périodique	
24/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Sous-sol CIRCULATION	EP		Réaliser une évaluation périodique	
24/05/2024	S	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol CIRCULATION	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE35	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE23	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	P	Enduits projetés	Enduits projetés	HE Sous-sol CIRCULATION _3	EP		Réaliser une évaluation périodique	P4 - P4
05/12/2018	S	Enduits projetés	Enduits projetés	HE Sous-sol CIRCULATION _3	EP		Réaliser une évaluation périodique	

05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol CIRCULATION _3	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol CIRCULATION _3	EP		Réaliser une évaluation périodique	
10/11/2021	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol Galerie	EP		Réaliser une évaluation périodique	S1 - S1, S1 - S1
10/11/2021	IV	Conduits	Conduit air	HE Sous-sol Galerie	EP		Réaliser une évaluation périodique	S2 - S2, S2 - S2
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Rez bas HEB001	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas RAHE022	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas RAHE028A	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Rez bas Circulation	EP		Réaliser une évaluation périodique	
03/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Rez bas Circulation	EP		Réaliser une évaluation périodique	
03/05/2024	S	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	HE Rez bas Circulation	EP		Réaliser une évaluation périodique	
24/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Rez bas Circulation	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/010				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/022				

17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/018				
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Rez haut HE//RH/018	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/020				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/015				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/001				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/011				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/024				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/026				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/028_1				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/030				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/034B				
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez haut HE//RH/032	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/034C				
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/034A				

07/11/2023	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Rez haut HE//RH/057	EP		Réaliser une évaluation périodique	P 2 - PHOTO_P2_1
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez haut HE//RH/038	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez haut HE//RH/036	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez haut HE//RH/035	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut HE//RH/068				
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez haut HE//RH/033	EP		Réaliser une évaluation périodique	
30/01/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Rez haut CIRCULATION 2	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2015	S	Dalles de sol	Dalles de sol	HE Rez haut CIRCULATION 9_1				
30/01/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Rez haut G.T. ELEC	EP		Réaliser une évaluation périodique	P 1 8 - PHOTO_P18_1
30/01/2024	S	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	HE Rez haut G.T. ELEC	EP		Réaliser une évaluation périodique	
03/05/2024	P	Parois verticales interieures	Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment	HE Rez haut Vol 29 (Rangement 2,57m²)	EP		Réaliser une évaluation périodique	

24/05/2024	P	Parois verticales interieures	Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment	HE Rez haut Vol 29 (Rangement 2,57m²)	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 1 HE//01/08	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 1 HE//01/17	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 1 HE//01/46	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	HE 1 HE//01/51A	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 1 HE//01/51A	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 1 HE//01/57	EP		Réaliser une évaluation périodique	
30/01/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 1 CIRCULATION 3	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE209B	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE209	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE211	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE213	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE215	EP		Réaliser une évaluation périodique	

04/01/2023	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 2 HE217	EP	48.0 m²	Réaliser une évaluation périodique	P 9 - PHOTO_P9_1
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 LOCAL TECHNIQUE	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 2 CIRCULATION	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE223	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE233	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE253	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE206A	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE208	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE210	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE212	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE214	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE216	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE218	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE220	EP		Réaliser une évaluation périodique	

05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE222	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE224	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE226	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE228	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE230	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE232	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE234	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 HE236	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	HE 2 Circulation 3 et 4	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 Circulation unités 1 et 2	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE305A	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE305	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE307	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE309	EP		Réaliser une évaluation périodique	

05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE313	EP		Réaliser une évaluation périodique	
30/01/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 3 HE313	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 CIRCULATION 2	EP		Réaliser une évaluation périodique	
30/01/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 3 HE315	EP		Réaliser une évaluation périodique	P 1 - PHOTO_P1_1
30/01/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 3 HE317	EP		Réaliser une évaluation périodique	
30/01/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 3 HE319	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE300	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE302	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE304	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE306	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE308	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 HE308A	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 3 CIRCULATION 3	EP		Réaliser une évaluation périodique	

05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 CIRCULATION 3	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 3 CIRCULATION 1	EP		Réaliser une évaluation périodique	
24/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 4 HE401	EP		Réaliser une évaluation périodique	
03/05/2024	P	Dalles de sol	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 4 HE403	EP		Réaliser une évaluation périodique	
24/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 4 HE403	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 HE407	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 HE400	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 HE400	EP		Réaliser une évaluation périodique	
24/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 4 HE400	EP		Réaliser une évaluation périodique	
24/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 4 HE400	EP		Réaliser une évaluation périodique	
03/05/2024	P	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE 4 Couloir	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE 4 G.T. ELEC	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	HE 5 HE//05/028	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	S	Panneaux de cloisons	Plaques menuiserie	HE 5 HE//05/034A	EP		Réaliser une évaluation périodique	

05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Local technique 3	EP		Réaliser une évaluation périodique	
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Local technique 3	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE856A	EP		Réaliser une évaluation périodique	S150 - 150
05/12/2018	IV	Conduits	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Local technique 5	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE803B	EP		Réaliser une évaluation périodique	S142 - 142
05/12/2018	IV	Panneaux de cloisons	Enduits plâtre	HE 8 HE802A	EP		Réaliser une évaluation périodique	
17/11/2021	S	Conduits	conduit air en fibre ciment	HE 8 HE889	EP		Réaliser une évaluation périodique	S119 - 119
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE836	EP		Réaliser une évaluation périodique	S160 - 160
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE834	EP		Réaliser une évaluation périodique	S161 - 161
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE832	EP		Réaliser une évaluation périodique	S162 - 162
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE830	EP		Réaliser une évaluation périodique	S163 - 163
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE828	EP		Réaliser une évaluation périodique	S164 - 164
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE804	EP		Réaliser une évaluation périodique	S140 - 140

17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE802	EP		Réaliser une évaluation périodique	S141 - 141
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE870	EP		Réaliser une évaluation périodique	S147 - 147
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE856	EP		Réaliser une évaluation périodique	S149 - 149
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE854	EP		Réaliser une évaluation périodique	S151 - 151
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE852	EP		Réaliser une évaluation périodique	S152 - 152
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE850	EP		Réaliser une évaluation périodique	S153 - 153
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE848	EP		Réaliser une évaluation périodique	S154 - 154
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE844	EP		Réaliser une évaluation périodique	S156 - 156
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE846	EP		Réaliser une évaluation périodique	S155 - 155
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE842	EP		Réaliser une évaluation périodique	S157 - 157
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE840	EP		Réaliser une évaluation périodique	S158 - 158
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE838	EP		Réaliser une évaluation périodique	S159 - 159
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE824	EP		Réaliser une évaluation périodique	S130 - 130
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE824	EP		Réaliser une évaluation périodique	S143 - 143

17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE822	EP		Réaliser une évaluation périodique	S131 - 131
17/11/2021	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 HE820	EP		Réaliser une évaluation périodique	S132 - 132
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE818	EP		Réaliser une évaluation périodique	S133 - 133
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE816	EP		Réaliser une évaluation périodique	S134 - 134
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE826	EP		Réaliser une évaluation périodique	S165 - 165
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE811	EP		Réaliser une évaluation périodique	S128 - 128
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalle plastiques	HE 8 HE813	EP		Réaliser une évaluation périodique	S129 - 129
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE812	EP		Réaliser une évaluation périodique	S136 - 136
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE814	EP		Réaliser une évaluation périodique	S135 - 135
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE810	EP		Réaliser une évaluation périodique	S137 - 137
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE808	EP		Réaliser une évaluation périodique	S138 - 138
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE806	EP		Réaliser une évaluation périodique	S139 - 139
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE805	EP		Réaliser une évaluation périodique	S127 - 127
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 HE803	EP		Réaliser une évaluation périodique	S126 - 126

17/11/2021	S	Dalles de sol	dalle plastiques	HE 8 Circulation_1	AC1		Réaliser une action corrective, Réaliser un rapport avant-travaux, Réaliser des travaux de retrait ou de confinement	S122 - p122
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 Circulation_2	EP		Réaliser une évaluation périodique	S144 - 144
17/11/2021	S	Panneaux de cloisons	Fibres-ciment	HE 8 Circulation_3	EP		Réaliser une évaluation périodique	S121 - 121
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 Circulation_3	EP		Réaliser une évaluation périodique	S145 - 145
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 Dégagement unité 2&3	EP		Réaliser une évaluation périodique	S146 - 146
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 circulation fermée_2	EP		Réaliser une évaluation périodique	S148 - 148
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 Balcon	EP		Réaliser une évaluation périodique	S166 - 166
17/11/2021	S	Dalles de sol	dalles plastiques	HE 8 Circulation fermée_1	EP		Réaliser une évaluation périodique	S175 - 175
09/10/2024	S	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	he4_0 HE400A	EP		Réaliser une évaluation périodique	

Légende :

Type de repérage :

- P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement,
- S (sondage): matériau associé à un prélèvement;
- IV (inspection visuelle): autre

Etat de conservation :

EP (Evaluation périodique) : l'opérateur de repérage conclut à une EP lorsque l'état du MPCA, l'étendue et le risque de dégradation de celui-ci ne conduisent pas à la nécessité d'une action de protection immédiate. Il est recommandé au propriétaire selon un délai préconisé par l'opérateur de repérage de faire procéder à une évaluation périodique qui consiste à contrôler que la dégradation du MPCA ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que sa protection demeure en bon état. L'opérateur recherche aussi, le cas échéant, les causes de dégradation pour que le propriétaire puisse prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

AC1 (Action corrective de premier niveau) : l'opérateur de repérage conclut à une AC1, lorsque l'état du MPCA, l'étendue et le risque de dégradation conduisent à la nécessité d'une remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Il est donc recommandé au propriétaire par l'opérateur de repérage de procéder ou de faire procéder par des professionnels formés aux interventions en présence d'amiante, à une action qui consiste à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer
- Mettre en oeuvre ces mesures pour éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées pour limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.
- Veiller à ce que les modifications apportées ne risquent pas d'aggraver l'état des autres MPCA restant accessibles dans la même zone
- Contrôler périodiquement les autres MPCA restant accessibles et l'état de leur protection.

AC2 (action corrective de deuxième niveau) : l'opérateur de repérage conclut à une AC2 lorsque que l'état du MPCA et l'étendue des dégradations concernent l'ensemble d'une zone. Afin que le MPCA ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, il est recommandé au propriétaire par l'opérateur de repérage de procéder ou faire procéder par des professionnels formés aux interventions en présence d'amiante à une action qui consiste à :

- prendre les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante (ex : adaptation ou condamnation des locaux). Durant les mesures conservatoires, une mesure d'empoussièrement doit être réalisée.
- procéder à une analyse de risque complémentaire, pour définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, pour l'intégralité des MPCA de la zone concernée.
- faire procéder aux mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque
- contrôler périodiquement les autres matériaux et produits accessibles, ainsi que leur protection.

6.2.3. Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Information composant	Localisation précise	Quantité	Critère de décision	Référence repérage et photo
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE16		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE16		Non renseigné	
24/05/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Sous-sol CIRCULATION		Résultat d'analyse	
24/05/2024	S	Autre	Mastic vitrier	HE Sous-sol CIRCULATION		Document consulté	S 5 3 - PHOTO_S53_1
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Plaque en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE013A		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Plaque en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE013A		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE21		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE35		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE07		Non renseigné	S210 - S210
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE07		Non renseigné	
26/03/2018	P	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Conduit air Joint	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	P225 - P225
26/03/2018	P	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	P227 - P227

26/03/2018	P	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	P229 - P229
26/03/2018	S	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Couvre-joints	Aérothermes Toile	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	P231 - P231
26/03/2018	P	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	Peinture bitumineuse	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	P232 - P232
26/03/2018	P	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	P234 - P234
26/03/2018	S	Tresses d'étanchéité à l'air	Aérothermes Tresses	HE Sous-sol GAHE07		Résultat d'analyse	
16/01/2017	P	Joint d'étanchéité	Menuiseries Joint d'étanchéité	HE Sous-sol GAHE10		Résultat d'analyse	P4 - P004
16/01/2017	P	Mastic	Menuiseries mastic vitrier	HE Sous-sol GAHE10		Résultat d'analyse	P5 - P005
16/01/2017	P	Autre	Menuiseries peinture	HE Sous-sol GAHE10		Résultat d'analyse	P7 - P007
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE12		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Sous-sol GAHE46		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-cimen	HE Sous-sol GAHE37		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-cimen	HE Sous-sol GAHE37		Non renseigné	

05/12/2018	S	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits projetés	HE Sous-sol CIRCULATION _3		Résultat d'analyse	
22/11/2018	P	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint de bride	HE Sous-sol Sous station		Résultat d'analyse	P11 - P11
15/12/2015	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas PME//RB/201		Résultat d'analyse	P6 - P6
15/12/2015	S	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas PME//RB/201		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	HE Rez bas HEB009		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas HEB009		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	HE Rez bas HEB009		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE Rez bas HEB009		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	HE Rez bas HEB008		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE Rez bas HEB008		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas HEB008		Résultat d'analyse	
03/05/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Rez bas Circulation		Résultat d'analyse	
03/05/2024	S	Autre	Mastic vitrier	HE Rez bas Circulation		Document consulté	S 5 3 - PHOTO_S53_1

24/05/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Rez bas Circulation		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant de faux-plafond	HE Rez bas RAHE007		Non renseigné	
09/04/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas RAHE005		Résultat d'analyse	
09/04/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas RAHE005		Non renseigné	
25/08/2016	P	Panneau et plaque	Panneaux collés	HE Rez bas RAHE003		Résultat d'analyse	P3 - P3
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Rez bas SOUS- STATION		Document consulté	
26/03/2018	P	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit	HE Rez bas SOUS- STATION		Résultat d'analyse	P214 - 214
26/03/2018	P	Isolants	Aérothermes Tresses	HE Rez bas SOUS- STATION		Résultat d'analyse	P204 - 204
26/03/2018	P	Isolants	Aérothermes Joint entre élément	HE Rez bas SOUS- STATION		Résultat d'analyse	P208 - 208
26/03/2018	P	Isolants	Aérothermes Isolant	HE Rez bas SOUS- STATION		Résultat d'analyse	P215 - 215
09/04/2018	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas SOUS- STATION		Résultat d'analyse	P221 - 221
09/04/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas SOUS- STATION		Non renseigné	

26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit	HE Rez bas SAS AMPHI		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas SAS AMPHI		Résultat d'analyse	
09/04/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas SAS AMPHI		Non renseigné	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas RAHE009A		Résultat d'analyse	
20/02/2024	S	Autre	Tresse : joint de dilatation	HE Rez bas CIRCULATION 4		Non renseigné	
09/04/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez bas RAHE007A		Non renseigné	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas CIRCULATION 9		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas CIRCULATION 9		Résultat d'analyse	P15 - P15
05/09/2025	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas SAS		Résultat d'analyse	
05/09/2025	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez bas HEB007		Résultat d'analyse	
01/09/2025	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Rez haut DCE005A		Résultat d'analyse	
01/09/2025	P	Dalles plastiques	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Rez haut DCE005A		Résultat d'analyse	
30/09/2020	P	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche.	HE Rez haut DCE009		Résultat d'analyse	P2 - P2

01/09/2025	P	Ragréage	Ragréage	HE Rez haut DCE009		Résultat d'analyse	
30/09/2020	S	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous- couche.	HE Rez haut DCE011		Résultat d'analyse	
01/09/2025	P	Ragréage	Ragréage	HE Rez haut DCE011		Résultat d'analyse	
01/09/2025	P	Dalles plastiques	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	HE Rez haut DCE013		Résultat d'analyse	
01/09/2025	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Rez haut DCE013		Résultat d'analyse	
30/09/2020	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez haut DCE013_1		Résultat d'analyse	P5 - P3
05/09/2025	P	Conduit	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	HE Rez haut DCE006F		Résultat d'analyse	
05/12/2018	IV	Conduit	Conduit en fibres-ciment	HE Rez haut HE//RH/015		Document consulté	
15/05/2017	S	Conduit	Conduit en fibres-ciment	HE Rez haut HE//RH/025		Document consulté	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit air Conduit en fibres- ciment	HE Rez haut CIRCULATION 9		Non renseigné	S95 - S95 - 1
07/11/2023	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez haut HE//RH/059A		Non renseigné	
07/11/2023	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE Rez haut HE//RH/059		Non renseigné	P 7 - PHOTO_P7_1
07/11/2023	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez haut HE//RH/059		Non renseigné	P 8 - PHOTO_P8_1

05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE Rez haut HE//RH/052		Document consulté	
15/05/2017	S	Conduit	Conduit en fibres-ciment	HE Rez haut HE//RH/025A		Document consulté	
15/05/2017	S	Conduit	Conduit en fibres-ciment	HE Rez haut HE//RH/027		Document consulté	S10 - S10
03/08/2017	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Rez haut ATTENTE		Résultat d'analyse	
02/04/2024	S	Autre	Mastic vitrier	HE Rez haut CIRCULATION 2		Non renseigné	
30/01/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Rez haut CIRCULATION 2		Non renseigné	
24/05/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE Rez haut CIRCULATION 2		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez haut Circulation 3		Résultat d'analyse	P26 - P26
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez haut Circulation 3		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Rez haut PALIER ESCALIER 4		Résultat d'analyse	
30/01/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE Rez haut G.T. ELEC		Non renseigné	P 1 9 - PHOTO_P19_1
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 1 HE//01/01		Résultat d'analyse	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 1 HE//01/01		Document consulté	

26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 1 HE//01/59		Résultat d'analyse	P128 - P128
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 1 HE//01/59		Résultat d'analyse	
30/01/2024	P	Ragréage	Ragréage	HE 1 CIRCULATION 3		Non renseigné	
30/01/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 1 CIRCULATION 3		Non renseigné	P 2 4 - PHOTO_P24_1
30/01/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE 1 CIRCULATION 3		Non renseigné	
01/09/2020	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 1 Circulation Entrée Hémato		Résultat d'analyse	P1 - P1
01/09/2020	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 1 Circulation Entrée Hémato		Résultat d'analyse	
01/09/2020	P	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	Joint de structure	HE 1 Circulation Entrée Hémato		Résultat d'analyse	P3 - P3
01/09/2020	S	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	Joint de structure	HE 1 Circulation Entrée Hémato		Résultat d'analyse	
08/06/2018	P	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	Jonction entre panneaux préfabriqués	HE 2 HE217		Résultat d'analyse	P2 - P2
08/06/2018	S	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	Jonction entre panneaux préfabriqués	HE 2 HE217		Résultat d'analyse	

08/06/2018	P	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 2 HE217		Résultat d'analyse	P4 - P4
04/01/2023	P	Dalles de sol	Colle bitumeuse	HE 2 HE217	48.0 m²	Résultat d'analyse	P 1 0 - PHOTO_P10_1
11/04/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 2 HE219A		Résultat d'analyse	P 1 - PHOTO_P1_1
11/04/2024	P	Autre	Joint de structure	HE 2 HE219A		Résultat d'analyse	P 2 - PHOTO_P2_1
11/04/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 2 HE219		Résultat d'analyse	
11/04/2024	P	Autre	Joint de structure	HE 2 HE219		Résultat d'analyse	
11/04/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 2 HE221B		Résultat d'analyse	
11/04/2024	P	Autre	Joint de structure	HE 2 HE221B		Résultat d'analyse	
11/04/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 2 HE221A		Résultat d'analyse	
11/04/2024	P	Autre	Joint de structure	HE 2 HE221A		Résultat d'analyse	
04/01/2023	S	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	HE 2 HE200E		Résultat d'analyse	S48 - P15
03/02/2023	S	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	HE 2 HE200E		Résultat d'analyse	S 4 8 - 002ER305237 n°15 - 2
03/02/2023	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 2 HE200E		Résultat d'analyse	S 4 6 - 002ER305237 n°14 - 2

03/02/2023	S	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	HE 2 HE202B		Résultat d'analyse	S 4 7 - 002ER305237 n°15 - 2
03/02/2023	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 2 HE202B		Résultat d'analyse	S 4 5 - 002ER305237 n°14 - 2
03/02/2023	P	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	HE 2 HE204		Résultat d'analyse	P 1 5 - 002ER305237 n°15 - 2
03/02/2023	S	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint de structure	HE 2 HE204		Résultat d'analyse	P 1 5 - 002ER305237 n°15 - 2
03/02/2023	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 2 HE204		Résultat d'analyse	P 1 4 - 002ER305237 n°14 - 2
03/02/2023	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 2 HE204		Résultat d'analyse	P 1 4 - 002ER305237 n°14 - 2
15/01/2025	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE 2 HE223		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 2 HE229		Résultat d'analyse	P139 - P139
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 2 HE229		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 2 HE229		Résultat d'analyse	P141 - P141
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 2 HE229		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 2 HE229		Résultat d'analyse	

26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 2 HE229		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques +colle bitumineuse	HE 2 HE229		Non renseigné	
19/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 2 HE245		Document consulté	S4 - S4
19/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 2 HE245		Document consulté	
19/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 2 HE245		Document consulté	
19/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 2 HE245		Document consulté	
07/11/2019	P	Colles bitumineuses	Colle bitumeuse	HE 2 HE249		Résultat d'analyse	
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 Circulation 3 et 4		Document consulté	
26/03/2018	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 Circulation ascenseur 2		Résultat d'analyse	P44 - P44
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 2 Circulation ascenseur 2		Document consulté	
03/02/2023	P	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	Plaques planes en fibres-ciment	HE 2 Circulation_1		Résultat d'analyse	
30/01/2024	P	Ragréage	Ragréage	HE 3 HE313		Non renseigné	
30/01/2024	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE 3 HE313		Non renseigné	P 1 2 - PHOTO_P12_1

30/01/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE 3 HE313		Non renseigné	
30/01/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 3 HE313		Non renseigné	
30/01/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE 3 HE315		Non renseigné	P 2 - PHOTO_P2_1
30/01/2024	P	Ragréage	Ragréage	HE 3 HE315		Non renseigné	P 3 - PHOTO_P3_1
30/01/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 3 HE315		Non renseigné	P 7 - PHOTO_P7_1
30/01/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 3 HE315		Non renseigné	P 8 - PHOTO_P8_1
30/01/2024	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE 3 HE315		Non renseigné	P 11 - PHOTO_P11_1
30/01/2024	P	Ragréage	Ragréage	HE 3 HE317		Non renseigné	
30/01/2024	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE 3 HE317		Non renseigné	P 13 - PHOTO_P13_1
30/01/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE 3 HE317		Non renseigné	
30/01/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 3 HE317		Non renseigné	
30/01/2024	P	Ragréage	Ragréage	HE 3 HE319		Non renseigné	
30/01/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE 3 HE319		Non renseigné	
30/01/2024	P	Autre	Mastic vitrier	HE 3 HE319		Non renseigné	

04/01/2023	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 3 HE308	19.0 m	Résultat d'analyse	P 7 PHOTO_P7_1 -
04/01/2023	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 3 HE308	14.0 m	Résultat d'analyse	P 8 PHOTO_P8_1 -
04/01/2023	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (faïence)	HE 3 HE308	1.0 m	Résultat d'analyse	P 9 PHOTO_P9_1 -
04/01/2023	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 3 HE308	14.0 m	Résultat d'analyse	
24/07/2013	P	Ragréage	Ragréage et colle	HE 3 G.T. ELEC		Résultat d'analyse	M014-P14 - p14
26/03/2018	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 HE401		Résultat d'analyse	P75 - P75
05/12/2018	IV	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 HE401		Document consulté	
26/03/2018	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	HE 4 HE417		Résultat d'analyse	P52 - P52
26/03/2018	P	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Menuiseries Joint d'étanchéité	HE 4 HE417		Non renseigné	P53 - P53
26/03/2018	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 4 HE417		Résultat d'analyse	P244 - P244
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 4 HE417		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 HE417		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	HE 4 HE419		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Menuiseries Joint d'étanchéité	HE 4 HE419		Non renseigné	

26/03/2018	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	HE 4 HE419		Résultat d'analyse	P70 - P70
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	HE 4 HE419		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe	HE 4 HE419		Résultat d'analyse	P64 - P64
24/05/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE 4 HE400		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 Local 2		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 Local 2		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 4 Couloir		Résultat d'analyse	P54 - P54
03/05/2024	P	Colle	Colle bitumeuse	HE 4 Couloir		Résultat d'analyse	
24/07/2013	P	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 4 G.T. ELEC		Résultat d'analyse	M016-P16 - p16
24/07/2013	P	Ragréage	Ragréage et colle	HE 4 G.T. ELEC		Résultat d'analyse	M017-P17 - p17
26/03/2018	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Joint vitrier	HE 5 HE//05/003		Résultat d'analyse	P80 - P80
26/03/2018	P	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Menuiseries Joint d'étanchéité	HE 5 HE//05/003		Résultat d'analyse	P81 - P81
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/003		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/007		Résultat d'analyse	

18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/009		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/011		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/011		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/015		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/017		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/017A		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/019		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/021		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/023		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/027		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/029		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/029		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/031		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/033		Résultat d'analyse	

26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 5 HE//05/037		Résultat d'analyse	P171 - P171
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 5 HE//05/037		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 5 HE//05/037		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 5 HE//05/037		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/037		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/039		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/045		Résultat d'analyse	
18/03/2025	P	Autre	Joint de structure	HE 5 HE//05/045		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	HE 6 CIRCULATION 1		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	HE 6 CIRCULATION 1		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de so	HE 6 CIRCULATION 1		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	HE 6 HE 637		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	HE 6 HE 637		Résultat d'analyse	P184 - P184

26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de so	HE 6 HE 637		Résultat d'analyse	P288 - P288
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de so	HE 6 HE 637		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 6 PALIER D'ESCALIER 4		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 6 PALIER D'ESCALIER 4		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Joint d'étanchéité	Joints d'étanchéité	HE 7 HE//07/005		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/005		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joints d'étanchéité	HE 7 HE//07/005		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de dilatation	Tresse	HE 7 HE//07/005		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	P5 - P5
01/06/2016	S	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	
27/11/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Noire	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	P7 - P7
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	P5 - P5

20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	P6 - P6
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Noire	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	P7 - P7
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Noire	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	HE 7 HE//07/001		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/007		Résultat d'analyse	P32 - P32
20/12/2017	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/007		Résultat d'analyse	P32 - P32
20/12/2017	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/007		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	Plaque isolante	HE 7 HE//07/007		Résultat d'analyse	P36 - P36
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/007		Résultat d'analyse	P26 - P26
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/007		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles Plastiques	HE 7 HE//07/007		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/009		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/009		Résultat d'analyse	

01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	HE 7 HE//07/009		Résultat d'analyse	P37 - P37
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	HE 7 HE//07/009		Résultat d'analyse	P37 - P37
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/009		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/009		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/011		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	HE 7 HE//07/011		Résultat d'analyse	P40 - P40
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/011		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/011		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/013		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/013		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/015		Résultat d'analyse	P45 - P45
01/06/2016	S	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/015		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	HE 7 HE//07/015		Résultat d'analyse	P42 - P42
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/015		Résultat d'analyse	

20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	HE 7 HE//07/015		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/017		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/017		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/017		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/017		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/017		Résultat d'analyse	P45 - P45
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/017		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/019		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/019		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/019		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	P85 - P85
24/06/2016	S	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	P79 - P79

01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïences)	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	P80 - P80
01/06/2016	P	Joint de dilatation	Joint de faïence	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	P82 - P82
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	P79 - P79
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	P80 - P80
20/12/2017	P	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	P85 - P85
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/023		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/027A		Résultat d'analyse	
24/06/2016	S	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	HE 7 HE//07/027A		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/027A		Résultat d'analyse	P186 - P186
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/027A		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/027A		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/025		Résultat d'analyse	P93 - P93

20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	HE 7 HE//07/025		Résultat d'analyse	P92 - P92
01/06/2016	P	Joint d'étanchéité	Joints d'étanchéité	HE 7 HE//07/027		Résultat d'analyse	P102 - P102
20/12/2017	P	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joints d'étanchéité	HE 7 HE//07/027		Résultat d'analyse	P102 - P102
01/06/2016	P	Colle des carrelages	Colles de carrelages (faïence)	HE 7 HE//07/027		Résultat d'analyse	P96 - P96
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/027		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	HE 7 HE//07/027		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Marron	HE 7 HE//07/027		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
24/06/2016	S	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences)	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	P100 - P100
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences)	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	

20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/029		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/031		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	HE 7 HE//07/031		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/031		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	P106 - P106
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Plaques planes en fibres-ciment	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	P107 - P107
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Marron	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/033		Résultat d'analyse	P106 - P106

01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/035		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Joint d'étanchéité	Joint vitrier	HE 7 HE//07/035		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/035		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint vitrier	HE 7 HE//07/035		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe) Marron	HE 7 HE//07/035		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/037		Résultat d'analyse	P189 - P189
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	HE 7 HE//07/037		Résultat d'analyse	P191 - P191
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/039		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/039		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/039		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/039		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	P150 - P150
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	

20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	P154 - P154
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Vert	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	P155 - P155
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Vert	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/041		Résultat d'analyse	P150 - P150
01/06/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/043		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic vitrier	HE 7 HE//07/043		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Conduit	Conduit fibres-ciment	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	P58 - P58
01/06/2016	S	Conduit	Conduit fibres-ciment	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Conduit	Conduit fibres-ciment	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Joint entre éléments	Joint entre éléments	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	P59 - P59
01/06/2016	S	Joint entre éléments	Joint entre éléments	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Plaque	Plaque isolante	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	P36 - P36
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	

27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles Plastiques	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles Plastiques	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	P38 - P38
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles Plastiques	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE 7 HE//07/060		Résultat d'analyse	
07/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	P90 - P90
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	

20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/062		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	P171 - P171
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	P115 - P115
20/12/2017	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint entre éléments	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/064		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/006		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/008		Résultat d'analyse	P46 - P46
20/12/2017	P	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous-couche	HE 7 HE//07/008		Résultat d'analyse	P47 - P47
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	HE 7 HE//07/008		Résultat d'analyse	P50 - P50

20/12/2017	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE 7 HE//07/008		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/010		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/012		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/014		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/016		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/016		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/016		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/016		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/018		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/018		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/018		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE 7 HE//07/018		Résultat d'analyse	P58 - P58
20/12/2017	P	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint entre éléments	HE 7 HE//07/018		Résultat d'analyse	P59 - P59
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/020		Résultat d'analyse	P68 - P68

20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/020		Résultat d'analyse	P68 - P68
20/12/2017	S	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous-couche.	HE 7 HE//07/020		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/020		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/020		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/022		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/024		Résultat d'analyse	P69 - P69
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/024		Résultat d'analyse	P69 - P69
20/12/2017	S	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous-couche.	HE 7 HE//07/024		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/026		Résultat d'analyse	P70 - P70
20/12/2017	P	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous-couche	HE 7 HE//07/026		Résultat d'analyse	P64 - P64
20/12/2017	P	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous-couche.	HE 7 HE//07/026		Résultat d'analyse	P65 - P65
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/026		Résultat d'analyse	P70 - P70
01/06/2016	P	Plaque isolante (interne et externe)	Tampon bitumineux	HE 7 HE//07/028		Résultat d'analyse	P73 - P73
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	HE 7 HE//07/028		Résultat d'analyse	P62 - P62

20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/028		Résultat d'analyse	P63 - P63
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Tampon bitumineux	HE 7 HE//07/028		Résultat d'analyse	P73 - P73
20/12/2017	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE 7 HE//07/028		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Joint entre éléments	HE 7 HE//07/028		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/030		Résultat d'analyse	P71 - P71
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/030		Résultat d'analyse	P72 - P72
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/030		Résultat d'analyse	P72 - P72
20/12/2017	S	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	Lés plastiques avec sous-couche	HE 7 HE//07/030		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/030		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/032		Résultat d'analyse	P121 - P121
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/032		Résultat d'analyse	P122 - P122
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/032		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/032		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/032		Résultat d'analyse	

20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/032		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/032		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/034		Résultat d'analyse	P120 - P120
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/034		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/034		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/034		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/034		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/034		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/034		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	P115 - P115
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	P116 - P116
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	P117 - P117
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	P118 - P118
01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	

01/06/2016	S	Dalles plastiques	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	P117 - P117
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Tampon bitumineux	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	P126 - P126
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Joints de dilatation	Tresse	HE 7 HE//07/036		Résultat d'analyse	P193 - P193
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P135 - P125
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P136 - P136
27/11/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P131 - P131
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	
27/11/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P131 - P131

27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/040		Non renseigné	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/040		Non renseigné	
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P131 - P131
20/12/2017	P	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P131 - P131
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P135 - P135
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	P136 - P136
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/040		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture butimineux	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	P137 - P137
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture btumineuse	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	P138 - P138
01/06/2016	P	Plaque isolante (interne et externe)	Tampon bitumineux	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	P143 - P143
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	P137 - P137

20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	P138 - P138
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/042		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	P139 - P139
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	P140 - P140
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	P139 - P139
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/044		Résultat d'analyse	
01/06/2016	P	Peinture anti-condensation	Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	P142 - P142

07/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	
27/11/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Tampon bitumineux	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	P141 - P141
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	P142 - P142
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/046		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Conduit	Conduit fibres-ciment	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	
01/06/2016	S	Conduit	Conduit fibres-ciment	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colles de carrelages (faïences) Blanc	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	P168 - P168
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	P169 - P169
20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	

20/12/2017	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	
27/11/2017	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	P167 - P167
20/12/2017	P	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Evier Peinture bitumineuse	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	P166 - P166
20/12/2017	P	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de carrelage	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	P167 - P167
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Dalles de sol	Dalles plastiques.	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	
20/12/2017	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE 7 HE//07/048		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Conduit air Joint	HE Toiture Local technique 3		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE Toiture Local technique 3		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	HE Toiture Local technique 1		Non renseigné	S231 - S231
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	HE Toiture Machinerie ascenseur 1		Non renseigné	S231 - S231
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	HE Toiture Local technique 2		Non renseigné	S231 - S231

26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Local technique 4		Non renseigné	S232 - S232
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	HE Toiture Local technique 4		Non renseigné	S231 - S231
26/03/2018	S	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Menuiseries Mastic vitrier	HE Toiture Local technique 4		Non renseigné	S 2 3 1 - Menuiseries Mastic vitrier
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Local technique 5		Non renseigné	S227 - S227
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Machinerie ascenseur 2		Non renseigné	S226 - S226
26/03/2018	S	Conduits en fibres-ciment, manchons	Conduit air Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Machinerie ascenseur 2		Non renseigné	S227 - S227
17/11/2021	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 HE802A		Sur jugement de l'opérateur	S125 - 125
15/12/2016	S	Conduit	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Toiture		Document consulté	S1 - S1
15/12/2016	S	Conduit	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Toiture		Document consulté	S1 - S1
15/12/2016	P	Autre	Eléments ponctuels acrotère	HE Toiture Toiture		Résultat d'analyse	P5 - P5
15/12/2016	S	Autre	Eléments ponctuels acrotère	HE Toiture Toiture		Résultat d'analyse	
15/12/2016	S	Autre	Eléments ponctuels acrotère	HE Toiture Toiture		Résultat d'analyse	

15/12/2016	P	Conduit	Eléments ponctuels Conduit	HE Toiture Toiture		Résultat d'analyse	P12 - P12
12/12/2016	P	Complexe asphalté	Complexe d'étanchéité	HE Toiture Toiture terrasse 1		Résultat d'analyse	P11 - P11
12/12/2016	P	Complexe asphalté	Complexe d'étanchéité	HE Toiture Toiture terrasse 1		Résultat d'analyse	P12 - P12
12/12/2016	P	Complexe asphalté	Complexe d'étanchéité	HE Toiture Toiture terrasse 1		Résultat d'analyse	P13 - P13
12/12/2016	P	Isolant	Isolant	HE Toiture Toiture terrasse 1		Résultat d'analyse	P14 - P14
12/12/2016	P	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	HE Toiture Toiture terrasse 2		Résultat d'analyse	P18 - P18
12/12/2016	S	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	HE Toiture Toiture terrasse 2		Résultat d'analyse	
12/12/2016	P	Mastic	Mastic vitrier	HE Toiture Toiture terrasse 2		Résultat d'analyse	P40 - P40
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 8 HE897		Résultat d'analyse	
12/12/2016	P	Conduit de cheminée	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Toiture terrasse 3		Résultat d'analyse	P33 - P33
12/12/2016	S	Conduit de ventilation	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Toiture terrasse 3		Sur jugement de l'opérateur	S4 - S4

12/12/2016	S	Conduit de ventilation	Conduit en fibres-ciment	HE Toiture Toiture terrasse 3		Sur jugement de l'opérateur	
12/12/2016	P	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	HE Toiture Toiture terrasse 3		Résultat d'analyse	P37 - P37
12/12/2016	S	Enduit projetés, lissés ou talochés	Béton	HE Toiture Toiture terrasse 3		Résultat d'analyse	
12/12/2016	P	Mastic	Mastic vitrier	HE Toiture Toiture terrasse 3		Résultat d'analyse	P38 - P38
12/12/2016	S	Mastic	Mastic vitrier	HE Toiture Toiture terrasse 3		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 HE856		Résultat d'analyse	
29/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE817		Document consulté	
29/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE817		Document consulté	
29/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE815		Document consulté	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 HE811		Résultat d'analyse	
05/11/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE823		Document consulté	
29/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE823		Document consulté	

29/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE823		Document consulté	
29/10/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE825		Document consulté	
02/04/2021	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 HE809		Anciennes analyses	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 HE803		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 HE803		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 HE803		Résultat d'analyse	
26/03/2018	P	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (faïence)	HE 8 Circulation_1		Résultat d'analyse	P88 - P88
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 Circulation_1		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 Circulation_1		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 Circulation_3		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 Circulation_3		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 Circulation_3		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	Eléments ponctuels acrotère	HE 8 Toiture		Non renseigné	
26/03/2018	S	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	Eléments ponctuels Conduit	HE 8 Toiture		Non renseigné	

26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 Circulation 26		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Dalles de sol	Dalles plastiques	HE 8 Circulation 26		Résultat d'analyse	
09/04/2018	S	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Colles de revêtement de sol	HE 8 Réserve		Résultat d'analyse	
26/03/2018	S	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Colle de carrelage (plinthe)	HE 8 Réserve		Résultat d'analyse	
03/07/2024	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	hesoussol_0 CIRCULATION		Résultat d'analyse	
03/07/2024	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe) : En complément du P1	hesoussol_0 CIRCULATION		Résultat d'analyse	
03/07/2024	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	hesoussol_0 CIRCULATION ASCENSEURS 3-4		Résultat d'analyse	
02/07/2024	S	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	herezbas_0. png Circulation		Document consulté	
02/07/2024	S	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	herezbas_0. png Circulation SELF		Document consulté	
03/07/2024	P	Colle des carrelages	Colle de carrelage (plinthe)	herezbas_0. png Vol 12		Résultat d'analyse	

6.3. DATE, NATURE, LOCALISATION ET RESULTATS DES EVALUATIONS PERIODIQUES

6.3.1. Evaluations obligatoires des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

A ce jour, les matériaux repérés de la liste A n'ont pas fait l'objet d'une évaluation périodique d'état de conservation.

6.3.2. Evaluations obligatoires des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la Visite	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Nom du rapport	Mesures d'empoussièrement
10/11/2021	Conduits	HE Sous-sol Galerie	EP	Nom : ETAT 2 sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004579 Ref : 002GK004579 Lien : https://dl.sogelink.fr/?ic0zmvXQ	
10/11/2021	Conduits	HE Sous-sol Galerie	EP	Nom : ETAT 2 sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004579 Ref : 002GK004579 Lien : https://dl.sogelink.fr/?6rITwG2F	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE856A	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?pgvdso1o	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE803B	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?uqQpTCOe	
17/11/2021	Conduits	HE 8 HE889	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?SmF00whg	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE836	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?eKCvhYXv	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE834	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?GFmgVpdu	

17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE832	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?LqY2zgyP	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE830	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?11sMLYlh	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE828	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?CbLywcvb	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE804	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?QDrQ2PuF	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE802	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?FeUEH3UB	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE870	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?phIDlbY9	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE856	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?aL29nMRc	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE854	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?603TF7A1	

17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE852	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?oQYUuydD	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE850	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?sYPZcFDr	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE848	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?hY1yEzyA	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE844	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?uCQXQI6F	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE846	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?FsaMSxtJ	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE842	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?PplmU2hW	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE840	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?b5MfFSVd	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE838	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?QwxdPw9b	

17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE824	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?3B8EuEHT	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE824	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?Wg4f0ktm	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE822	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?U7bIBxAk	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE820	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?8O9odWfE	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE818	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?OU5tA3Qv	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE816	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?fUATmIMF	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE826	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?TYZVvZV4	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE811	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?YMNwIb2L	

17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE813	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?WojGXpDR	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE812	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?kejWXhXB	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE814	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?S5g4rOnw	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE810	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?XDU6W2hW	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE808	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?UeWyTpPx	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE806	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?vmTvvA3P	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE805	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?EO31bdB5	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 HE803	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?ik2abcjM	

17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 Circulation_1	AC1	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?0USfzlyo	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 Circulation_2	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?5yPbOXRW	
17/11/2021	Panneaux de cloisons	HE 8 Circulation_3	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?SwwhFOGh	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 Circulation_3	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?4B6rPfaY	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 Dégagement unité 2&3	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?ur5kB9QZ	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 circulation fermée_2	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?iqDjSdzs	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 Balcon	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?j2xgwlyO	
17/11/2021	Dalles de sol	HE 8 Circulation fermée_1	EP	Nom : ETAT n° 1sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 Ref : 002GK004577 Lien : https://dl.sogelink.fr/?QQsLlc5A	

6.4. DATE, NATURE, LOCALISATION ET RESULTATS DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT - MESURES CONSERVATOIRES

6.4.1. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

A ce jour, il n'y a pas eu de travaux de retrait, de confinement ou de mesure conservatoire sur un matériaux de la liste A.

6.4.2. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Materiau ou produit	Localisation	Nature des interventions	Date de l'intervention	Entreprises intervenantes	Résultat de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement	Description
Dalles de sol	HE//RH/016 HE Rez haut	Retiré	Du 05/12/2025 au 05/12/2025			Sur demande Mme ALMECIJA
Dalles de sol	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 05/12/2025 au 05/12/2025			Sur demande Mme ALMECIJA
Dalles de sol	HE306 HE 3	Recouvert	Du 08/10/2025 au 08/10/2025	S.I.A		Recouvrement du sol par pose d'un sol clipsé sans collage Rapport du 04/01/2019 002BK003895
Dalles de sol	HE400 HE 4	Retiré partiellement	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Planchers et plafonds	HE400 HE 4	Retiré partiellement	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Planchers et plafonds	HE400 HE 4	Retiré partiellement	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Planchers et plafonds	HE400A HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Dalles de sol	HE402 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Dalles de sol	HE407 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			

Planchers et plafonds	HE409 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Dalles de sol	HE409 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Dalles de sol	HE411 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Planchers et plafonds	HE411 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Planchers et plafonds	HE413 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Dalles de sol	HE413 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Dalles de sol	HE415 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Dalles de sol	HE415 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Planchers et plafonds	HE415 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Planchers et plafonds	Circulation HE Rez bas	Retiré partiellement	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Parois verticales interieures	CIRCULATION HE 2	Retiré	Du 08/09/2023 au 10/09/2023	AC ENVIRONNEMENT		Retraits: Plaque plane fine ciment Dalle de sol Colle bitumineuse Confinement Conduit en fibre ciment Joint de structure Fenêtre avec mastic amianté
Dalles de sol	CIRCULATION HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 01/09/2023	Qualiconsult		
Planchers et plafonds	CIRCULATION HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 27/08/2023	Qualiconsult		
Planchers et plafonds	CIRCULATION HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 27/08/2023	Qualiconsult		

Planchers et plafonds	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 27/08/2023	Qualiconsult		
Dalles de sol	CIRCULATION 4 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Dalles de sol	HE314 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Dalles de sol	HE332 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Dalles de sol	HE334 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Dalles de sol	HE334 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Dalles de sol	HE336 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Dalles de sol	HE//01/07 HE 1	Retiré	Du 27/06/2016 au 28/06/2016		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?lyC1sB73 Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?4qZTxm5c	Désamiantage (sols et ragréage, enduits, fenêtres avec mastic amiante, carrelage et colle)
Dalles de sol	HE//01/09 HE 1	Retiré	Du 27/06/2016 au 28/06/2016		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?lyC1sB73 Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?4qZTxm5c	Désamiantage (sols et ragréage, enduits, fenêtres avec mastic amiante, carrelage et colle)
Dalles de sol	HE//01/11 HE 1	Retiré	Du 27/06/2016 au 28/06/2016		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?lyC1sB73 Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?4qZTxm5c	Désamiantage (sols et ragréage, enduits, fenêtres avec mastic amiante, carrelage et colle)
Dalles de sol	HE//01/13 HE 1	Retiré	Du 27/06/2016 au 28/06/2016		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?lyC1sB73 Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?4qZTxm5c	Désamiantage (sols et ragréage, enduits, fenêtres avec mastic amiante, carrelage et colle)

Conduits	HE//RH/034B HE Rez haut	Retiré	Du 25/02/2016 au 29/02/2016			Dépose de conduit fibrociment amiante
Dalles de sol	HE//RH/013 HE Rez haut	Retiré	Du 28/09/2015 au 18/11/2015			Désamiantage au Rez-de-Chaussée d'une zone comportant uniquement les revêtements de sols souples et colles de faïences

6.4.3. Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation	Nature des interventions	Date de l'intervention	Entreprises intervenantes	Résultat de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement	Description
Autre	HE400 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle	HE400 HE 4	Retiré partiellement	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle	HE400A HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE402 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE404 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE404 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE405 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE405 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE405A HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			

Colle des carrelages	HE405A HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE407 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle	HE407 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle	HE409 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE411 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle	HE411 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle des carrelages	HE413 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle	HE413 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Autre	HE415 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Colle	HE415 HE 4	Retiré	Du 28/11/2024 au 10/12/2024			
Joints de dilatation	BALCON HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint de dilatation	BALCON HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint de dilatation	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Autre	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Circulation HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	Couloir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Douche HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façade HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE406 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE406 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE406 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE406 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE406 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Autre	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE408 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Dalles plastiques	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colle	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Peinture anti-condensation	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE410 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Autre	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Joint d'étanchéité	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colle	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE412 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Autre	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE414 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Dalles plastiques	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Peinture anti-condensation	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Autre	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE416 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE417 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Peinture anti-condensation	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colle	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE418 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Autre	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneau de cloisons	HE420 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Autre	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE422 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE423 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE424 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE424 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE425 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Joint d'étanchéité	HE425 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE425 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE425 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE425 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE426 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE426 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colle des carrelages	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE427 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE428 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE429 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE429 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE429 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE429 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE429 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE429 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	HE429 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE430 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE430 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Dalles de sol	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints de dilatation	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE431 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE433 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE433 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE433 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE433 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles plastiques	HE433 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE434 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE434 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE435 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE435 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE436 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduit	HE436 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Joint d'étanchéité	HE437 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE439 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Mastic	HE441 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE443 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE445 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE445 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE447 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE449 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Mastic	HE451 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palier 6 HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 40 douche HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Vol 40 douche HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Vol 48 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Vol 48 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Vol 48 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 48 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Vol 67 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Vol 67 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Vol 70 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Conduits en fibres-ciment, manchons	Vol 70 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Vol 84 dégagement HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Vol 86 dégagement HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Vol-43 Wc-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol-43 Wc-Vidoir HE 4	Retiré	Du 28/04/2024 au 29/04/2024			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HEB039A HE Rez bas	Retiré	Du 23/10/2023 au 25/04/2024	SAS JOBARD		Retrait de FAÏENCES + COLLES AMIANTEES, en vue de la réalisation de travaux.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HEB041 HE Rez bas	Retiré	Du 23/10/2023 au 25/04/2024	SAS JOBARD		Retrait de FAÏENCES + COLLES AMIANTEES, en vue de la réalisation de travaux.

Autre	HE200E HE 2	Retiré	Du 08/09/2023 au 10/09/2023	AC ENVIRONNEMENT		Retraits: Plaque plane fine ciment Dalle de sol Colle bitumineuse Confinement Conduit en fibre ciment Joint de structure Fenêtre avec mastic amianté
Autre	HE200E HE 2	Retiré	Du 08/09/2023 au 10/09/2023	AC ENVIRONNEMENT		Retraits: Plaque plane fine ciment Dalle de sol Colle bitumineuse Confinement Conduit en fibre ciment Joint de structure Fenêtre avec mastic amianté
Autre	HE202B HE 2	Retiré	Du 08/09/2023 au 10/09/2023	AC ENVIRONNEMENT		Retraits: Plaque plane fine ciment Dalle de sol Colle bitumineuse Confinement Conduit en fibre ciment Joint de structure Fenêtre avec mastic amianté
Autre	HE202B HE 2	Retiré	Du 08/09/2023 au 10/09/2023	AC ENVIRONNEMENT		Retraits: Plaque plane fine ciment Dalle de sol Colle bitumineuse Confinement Conduit en fibre ciment Joint de structure Fenêtre avec mastic amianté
Autre	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/09/2023 au 10/09/2023	AC ENVIRONNEMENT		Retraits: Plaque plane fine ciment Dalle de sol Colle bitumineuse Confinement Conduit en fibre ciment Joint de structure Fenêtre avec mastic amianté
Autre	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/09/2023 au 10/09/2023	AC ENVIRONNEMENT		Retraits: Plaque plane fine ciment Dalle de sol Colle bitumineuse Confinement Conduit en fibre ciment Joint de structure Fenêtre avec mastic amianté
Dalles de sol	Circulation_1 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 01/09/2023	Qualiconsult		
Colles bitumineuses	Circulation_1 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 01/09/2023	Qualiconsult		
Dalles de sol	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 01/09/2023	Qualiconsult		

Colles bitumineuses	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 01/09/2023	Qualiconsult		
Dalles de sol	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 01/09/2023	Qualiconsult		
Colles bitumineuses	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 01/09/2023	Qualiconsult		
Colle	CIRCULATION HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 27/08/2023	Qualiconsult		
Ragréage	CIRCULATION HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 27/08/2023	Qualiconsult		
Colle	CIRCULATION HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 27/08/2023	Qualiconsult		
Colle	HE204 HE 2	Retiré	Du 08/08/2023 au 27/08/2023	Qualiconsult		
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Circulation 5 HE 3	Retiré	Du 23/03/2020 au 14/04/2023			Colle bitumineuse et ragréage ET Colle de faïence
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Circulation ECHO HE Rez bas	Retiré	Du 23/03/2020 au 14/04/2023			Colle bitumineuse et ragréage ET Colle de faïence
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	HE426 HE 4	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche en carton d'amiante	HE426 HE 4	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Dalles plastiques	HE426 HE 4	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Dalles plastiques	HE426 HE 4	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE426 HE 4	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Dalles plastiques	HE428 HE 4	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Dalles plastiques	HE//07/018 HE 7	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.004 HE Rez haut	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Dalles de sol	P0.005 HE Rez haut	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.006 HE Rez haut	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.006 HE Rez haut	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Dalles de sol	P0.017 HE Rez haut	Retiré	Du 01/01/2021 au 02/01/2023			
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.012 HE Rez haut	Retiré	Du 10/08/2020 au 01/01/2022			Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	CIRCULATION 5 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles bitumineuses	DCE015 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles bitumineuses	DCE017 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.010 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.012 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.012 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.019 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.019 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.021 HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	SAS ENTREE DES URGENCES PEDIATRIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/11/2021 au 02/11/2021			- Dépose de conduits en fibres-ciment - Retrait de dalle de sol + colle - Retrait de colle de plinthes - Dépose de fenêtres (mastics vitriers) - Dépose d'allèges en fibres-ciment
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façade Sud Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façade Sud Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud Façades	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Circulation ECHO HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	Circulation ECHO HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Dalles de sol	Circulation ECHO HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Circulation ECHO HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Circulation ECHO HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Circulation ZONNE BIBERONNERIE- CUISINE HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Circulation ZONNE BIBERONNERIE- CUISINE HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	Circulation ZONNE BIBERONNERIE- CUISINE HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Circulation ZONNE BIBERONNERIE- CUISINE HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Circulation ZONNE BIBERONNERIE- CUISINE HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	DEGAGEMENT ESCALIER HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	DEGAGEMENT ESCALIER HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	DEGAGEMENT ESCALIER HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	DEGAGEMENT ESCALIER HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Escalier HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Dalles de sol	HEB 056 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HEB 056 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HEB 056 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HEB 056 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	HEB 056 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HEB 058 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HEB 058 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	HEB 058 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HEB 060 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HEB039A HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	HEB039A HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HEB040 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HEB042 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	HEB042 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Dalles de sol	HEB056 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HEB056 HE Rez bas	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	CIRCULATION HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	CIRCULATION HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	CIRCULATION HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	CIRCULATION HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	CIRCULATION HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 5 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	CIRCULATION 5 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 5 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	CIRCULATION 5 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	CIRCULATION 5 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	CIRCULATION 5 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Plaque	CIRCULATION 6 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	DCE013_1 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	ENTREE DES URGENCES PEDIATIQUE HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ESCALIER HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	ESCALIER HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façade Nord HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façade Nord HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Nord HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade Sud HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE//RH/002 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/004 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE//RH/004 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Dalles de sol	HE//RH/004 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/004 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/004 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/004 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	HE//RH/008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//RH/017 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HE//RH/017 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE//RH/017 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE//RH/017 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//RH/017A HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE//RH/017A HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE//RH/017A HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HE//RH/017A HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE//RH/028 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	HE//RH/028 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//RH/028 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	HE//RH/028 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	MONTEE ESCALIER HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	MONTEE ESCALIER HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	MONTEE ESCALIER HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	MONTEE ESCALIER HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Dalles de sol	P0.003 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.004 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.005 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.005 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Dalles de sol	P0.005 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.006 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P0.007 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	P0.007 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P0.007 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	P0.008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT Retrait de plinthes + colles amiantées, Retrait de dalles de sol + colles amiantées, Retrait de fenêtres contenant des mastics amiantés, Retrait de joints amiantés sur vitrage par découpe du châssis, Retrait de panneaux en amiante-ciment en intérieur,
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.008 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	P0.009 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.011 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Colles bitumineuses	P0.011 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles non bitumineuses	P0.011 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	P0.011 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.012 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	P0.013 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.013 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	P0.013 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.015 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	P0.015 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	P0.015 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P0.015 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.015 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.015 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.016 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.017 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.017 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.018 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	P0.019 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.020 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.021 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.021A HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P0.025 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.027 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P0.027 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.027 HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	SANITAIRES F HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	SANITAIRES H HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Sanitaire HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Sanitaire HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	Sanitaire HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Conduits en fibres-ciment, manchons	Sanitaire HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	entree pietons HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Colles bitumineuses	entree pietons HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	entree pietons HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Dalles de sol	sas entree HE Rez haut	Retiré	Du 02/10/2020 au 01/06/2021			REZ BAS ET REZ HAUT
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façades HE Rez haut	Retiré	Du 03/09/2020 au 09/10/2020			Désamiantage mastic vitrier, de dilatation, plinthes et enduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE329 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE329 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE329 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE329 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE329 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE337 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE345 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE345 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE345 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE345 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Jointes entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	HE346 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE347 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE347 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Jointes entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	HE347 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	SAS ENTREE SERVICE HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	WC PERSONNEL 1.61 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	WC PERSONNEL 1.61 HE 3	Retiré	Du 17/06/2019 au 21/08/2019			Mastic vitrier, joint de bride, peinture sous évier, colle de faïence, dalle de sol et colle, conduits
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	GAHE14 HE Sous-sol	Retiré	Du 25/03/2019 au 05/04/2019			Retrait des matériaux Tresse entre gaine aération Joint de bride
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	GAHE14 HE Sous-sol	Retiré	Du 25/03/2019 au 05/04/2019			Retrait des matériaux Tresse entre gaine aération Joint de bride
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Sous station HE Sous-sol	Retiré	Du 25/03/2019 au 05/04/2019			Retrait des matériaux Tresse entre gaine aération Joint de bride
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Sous station HE Sous-sol	Retiré	Du 25/03/2019 au 05/04/2019			Retrait des matériaux Tresse entre gaine aération Joint de bride
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Sous station HE Sous-sol	Retiré	Du 25/03/2019 au 05/04/2019			Retrait des matériaux Tresse entre gaine aération Joint de bride
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE827 HE 8	Retiré	Du 05/12/2018 au 24/01/2019		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?hqrfnYDd	Désamiantage des plinthes et colles
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE827 HE 8	Retiré	Du 26/11/2018 au 07/12/2018			Retrait des matériaux contenant de l'amiante : Colle faïence et plinthes et dépoussiérage
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE827 HE 8	Retiré	Du 26/11/2018 au 07/12/2018			Retrait des matériaux contenant de l'amiante : Colle faïence et plinthes et dépoussiérage

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE827 HE 8	Retiré	Du 26/11/2018 au 07/12/2018			Retrait des matériaux contenant de l'amiante : Colle faïence et plinthes et dépoussiérage
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE827 HE 8	Retiré	Du 26/11/2018 au 07/12/2018			Retrait des matériaux contenant de l'amiante : Colle faïence et plinthes et dépoussiérage
Dalles de sol	Circulation 3 et 4 HE 2	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE247 HE 2	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE247 HE 2	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	PALIER D'ESCALIER 4 HE 2	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	PALIER D'ESCALIER 4 HE 3	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	PALIER D'ESCALIER 4 HE 3	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/035 HE 7	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	CIRCULATION 6 HE Rez bas	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	G.T. EG HE Rez bas	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	G.T. EG HE Rez bas	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HEB039A HE Rez bas	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage dalles de sols et colles
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palier d'étage 4 HE Rez bas	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palier d'étage 4 HE Rez bas	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage cage d'escalier centrale et dans les locaux attenants à la zone au RDC Bas, R+2, R+3
Dalles de sol	HE//RH/052 HE Rez haut	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage dalles de sols et colles
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P0.012 HE Rez haut	Retiré	Du 15/10/2018 au 28/11/2018			Désamiantage dalles de sols et colles
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	WC 1.43 HE 2	Retiré	Du 01/11/2018 au 02/11/2018			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	WC 1.43 HE 2	Retiré	Du 01/11/2018 au 02/11/2018			
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 01/11/2018 au 02/11/2018			
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE443 HE 4	Retiré	Du 01/11/2018 au 02/11/2018			
Autre	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Autre	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Autre	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Façade HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE427 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE432 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE437 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE437 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? 5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Mastic	HE438 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE440 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE440 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE442 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE442 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE442 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE442 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE443 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE449 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Mastic	HE449 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Vol-43 Wc-Vidoir HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de dilatation	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Mastic	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/027A HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/035 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Mastic	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joint d'étanchéité	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 30/10/2017 au 31/10/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?5Nd7Yx2r	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE443 HE 4	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/004 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint de dilatation	HE//07/006 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/006 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/008 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/008 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/008 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/008 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/008 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/009 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Dalles de sol	HE//07/010 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/011 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/011 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles plastiques	HE//07/012 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/013 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint d'étanchéité	HE//07/014 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/014 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/014 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/014 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/014 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/014 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/016 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/016 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/016 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/016 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/016 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/016 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/016 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles plastiques	HE//07/017 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/017 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Conduit	HE//07/018 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Conduits en fibres-ciment, manchons	HE//07/018 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/020 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/023 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colle des carrelages	HE//07/023 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	HE//07/024 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colle des carrelages	HE//07/025 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/025 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/025 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint d'étanchéité	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/027 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/028 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Mastic	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Jointes de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/030 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Peinture anti-condensation	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Peinture anti-condensation	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Mastic	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/035 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/035 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Mastic	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint entre éléments	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Plaque isolante (interne et externe)	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Peinture anti-condensation	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/037 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint d'étanchéité	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint d'étanchéité	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/043 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint d'étanchéité	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Plaque isolante (interne et externe)	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint d'étanchéité	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Peinture anti-condensation	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Joint d'étanchéité	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Joint d'étanchéité	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	HE//07/060 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/060 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/060 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/060 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIJgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.

Conduit	HE//07/060 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE//07/060 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Mastic	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 09/04/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?1yIjgfEo Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?W8i3GrVX	Désamiantage complet de l'étage hors escalier, conduits en fibre ciment dans les dalles et joints de dilatations.
Dalles de sol	HE424 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	HE426 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	HE428 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE428 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements

Dalles de sol	HE430 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE430 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE432 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE432 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE432 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE433 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE434 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE434 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE436 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE436 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements

Dalles de sol	HE438 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE438 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE438 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE439 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE442 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE442 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE443 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE443 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE451 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	HE451 HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements

Dalles de sol	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 55 Dégagement HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Dalles de sol	Vol 55 Dégagement HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 66 Douche HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 67 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 70 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 30/10/2017 au 18/01/2018		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?p9UGRS2p	Désamiantage sols, revêtements des murs et équipements
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/026 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/027 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/027 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/031 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Dalles de sol	HE//07/032 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/033 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/034 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Dalles de sol	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/036 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/040 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/042 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Dalles de sol	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/044 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/046 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/048 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/062 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Plaques souples bitumineuses antivibratiles	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles de sol	HE//07/064 HE 7	Retiré	Du 07/12/2017 au 21/12/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? GifZLC3n	Désamiantage dalles de sols et colles, plinthes carrelages, faïences murales, tampon bitumineux d'évier, carrelage avec colle, conduits
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	CIRCULATION HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	HE424 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE424 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	HE426 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	HE428 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colle	HE428 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Dalles de sol	HE428 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	HE428 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	HE428 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE430 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE430 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE432 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE432 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE432 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE433 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE434 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Colle	HE434 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE434 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE436 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE436 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	HE436 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles plastiques	HE436 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colle	HE436 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE438 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE438 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE438 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE439 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE440 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE442 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE442 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Peinture anti-condensation	HE443 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE443 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	HE443 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	HE451 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Dalles de sol	HE451 HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 50 Circulation HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements

Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Vol 54 Dégagement HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 55 Dégagement HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Dalles de sol	Vol 55 Dégagement HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 66 Douche HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 67 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Vol 70 WC-Vidoir HE 4	Retiré	Du 29/10/2017 au 03/11/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?fpk4TYAt	Désamiantage de sols, revêtements de murs et équipements
Colle des carrelages	HE//RH/025 HE Rez haut	Retiré	Du 12/07/2017 au 13/07/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?OpHKkgly	Désamiantage de faïence et colle Désamiantage d'allège de façade
Colle des plinthes en faïence	HE//RH/025 HE Rez haut	Retiré	Du 12/07/2017 au 13/07/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?OpHKkgly	Désamiantage de faïence et colle Désamiantage d'allège de façade
Colle des carrelages	HE//RH/025A HE Rez haut	Retiré	Du 12/07/2017 au 13/07/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?OpHKkgly	Désamiantage de faïence et colle Désamiantage d'allège de façade
Colle des plinthes en faïence	HE//RH/025A HE Rez haut	Retiré	Du 12/07/2017 au 13/07/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/?OpHKkgly	Désamiantage de faïence et colle Désamiantage d'allège de façade

Colle des carrelages	HE//RH/025A HE Rez haut	Retiré	Du 12/07/2017 au 13/07/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? OpHKkgly	Désamiantage de faïence et colle Désamiantage d'allège de façade
Colle des plinthes en faïence	HE//RH/025A HE Rez haut	Retiré	Du 12/07/2017 au 13/07/2017		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? OpHKkgly	Désamiantage de faïence et colle Désamiantage d'allège de façade
Dalles plastiques	CIRCULATION 7 HE Rez haut	Retiré	Du 18/07/2016 au 29/07/2016		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? PVdYER2X	Revêtements de sol et colle, faïence murale Bât 18-19
Colle des carrelages	HE//RH/048A HE Rez haut	Retiré	Du 18/07/2016 au 29/07/2016		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? PVdYER2X	Revêtements de sol et colle, faïence murale Bât 18-19
Colle	HE//RH/048A HE Rez haut	Retiré	Du 18/07/2016 au 29/07/2016		Examen Visuel : https://dl.sogelink.fr/? PVdYER2X	Revêtements de sol et colle, faïence murale Bât 18-19
Conduit	HE//RH/015 HE Rez haut	Retiré	Du 25/02/2016 au 29/02/2016			Dépose de conduit fibrociment amiante
Conduit	HE//RH/018 HE Rez haut	Retiré	Du 25/02/2016 au 29/02/2016			Dépose de conduit fibrociment amiante
Conduit	HE//RH/026 HE Rez haut	Retiré	Du 25/02/2016 au 29/02/2016			Dépose de conduit fibrociment amiante

6.5. HISTORIQUE DES ACTIONS

Localisation	Composant	Information composant	Liste
HE Toiture Toiture	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002DW001472		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002DW001472		
	Eléments ponctuels	Eléments ponctuels acrotère	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002DW001472		
	Eléments ponctuels	Eléments ponctuels acrotère	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002DW001472		
	Eléments ponctuels	Eléments ponctuels acrotère	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002DW001472		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Eléments ponctuels Conduit	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002DW001472		
HE Rez haut DCE013_1	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 30/09/2020 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002B3010589		

HE 8 HE897	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 2 HE214	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 3 CIRCULATION 1	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut DCE011	Planchers	Ragréage	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846309-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025		
	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/09/2020 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002B3010589		
HE 1 CIRCULATION 3	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers	Ragréage	C

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
HE 1 HE//01/51A	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Cloisons, gaines et coffres	Plaques menuiserie	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 4 HE419	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint d'étanchéité	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		

	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 8 HE810	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Rez haut HE//RH/034C	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE 8 HE803	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
	Revêtements de sols	Colles de revêtement de sol	AUTRE

HE 6 CIRCULATION 1	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Colles de revêtement de sol	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Colles de revêtement de so	AUTRE
HE 7 HE//07/030	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE 2 HE210	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7 HE//07/020	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 8 HE804	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 5	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C

HE//05/039	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 5 HE//05/019	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 7 HE//07/041	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Vert	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		

	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Vert	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 8 HE856	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 5 HE//05/007	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 8 HE802	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 7 HE//07/022	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
HE 4	Planchers	Dalles plastiques	B

HE407	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 HE230	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Noire	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colles de carrelages (faïence)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Blanc	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Noire	AUTRE

HE//07/001	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Noire	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
HE 8 HE822	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 3	Planchers	Dalles plastiques	B

HE307	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE812	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 5 HE//05/023	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 8 HE825	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 29/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005487		
he4_0 HE400A	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 09/10/2024 - Sondage - EP - Rapport avant travaux - 002EW358157-18-19 Hôpital Enfant-08-10-2024		
HE Rez bas RAHE007	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	AUTRE

HE 7 HE//07/015	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 8 circulation fermée_2	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Rez bas RAHE003	Faux plafonds	Panneaux collés	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 25/08/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002CJ001479-1		
HE 2	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
	Menuiseries extérieures	Joint de structure	AUTRE

HE200E	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
	Menuiseries extérieures	Joint de structure	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 04/01/2023 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237		
HE Toiture Toiture terrasse 2	Mur et cloisons "en dur"	Béton	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 12/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Mur et cloisons "en dur"	Béton	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
HE Rez haut CIRCULATION 9_1	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE Rez haut HE//RH/025A	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 15/05/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000992		
HE Sous-sol	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 10/11/2021 - Inspection visuelle - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004579		

Galerie	Conduits de fluides	Conduit air	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 10/11/2021 - Inspection visuelle - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004579		
HE 8 Circulation 26	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Toiture Local technique 5	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 04/01/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER304281-Mandataire-04-01-2023		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 04/01/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER304281-Mandataire-04-01-2023		

HE 3 HE308	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 04/01/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER304281-Mandataire-04-01-2023		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 04/01/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER304281-Mandataire-04-01-2023		
	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 1 HE//01/08	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 Circulation ascenseur 2	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Marron	AUTRE

HE 7 HE//07/027	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Joints d'étanchéité	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colles de carrelages (faïence)	C
HE 7 HE//07/043	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE

HE 8 Circulation_3	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Cloisons, gaines et coffres	Fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
HE 2 HE208	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C

HE Rez bas HEB009	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	C
HE 1 Circulation Entrée Hémato	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/09/2020 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002B3010323		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/09/2020 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002B3010323		
	Murs et cloisons maçonnés	Joint de structure	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/09/2020 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002B3010323		
	Murs et cloisons maçonnés	Joint de structure	AUTRE
HE 7	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/09/2020 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002B3010323		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE

HE//07/006	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE Toiture Local technique 4	Menuiseries extérieures	Menuiseries Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Menuiseries Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 8 HE805	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 7 HE//07/026	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		

	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 2 HE220	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HF 7	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Tampon bitumineux	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Colles de carrelage	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Tampon bitumineux	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE

HE 1 HE//07/028	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 3 HE308A	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7 HE//07/024	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche.	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE Rez haut HE//RH/011	Planchers	Dalles de sol	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE Rez haut HE//RH/057	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 07/11/2023 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER703255-Bâtiment N°18-19-07-11-2023		
HE Sous-sol	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		

GAHE35	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 3 HE315	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers	Ragréage	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
HE 3	Planchers	Ragréage et colle	C

G.T. ELEC	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/07/2013 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 13/IMO/0293		
HE 8 Dégagement unité 2&3	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 3 HE317	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers	Ragréage	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C

HE Rez bas PME//RB/201	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002MT000345		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 15/12/2015 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002MT000345		
HE 8 HE842	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 8 Toiture	Étanchéité de toiture terrasse	Eléments ponctuels acrotère	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Eléments ponctuels Conduit	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Sous-sol GAHE21	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 2 HE206A	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C

HE Rez haut CIRCULATION 2	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
HE 7 HE//07/005	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 02/04/2024 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Panneaux sandwichs	Joint d'étanchéité	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Éléments associés à la toiture	Tresse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE 8 HE820	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 6 HE 637	Revêtements de sols	Colles de revêtement de so	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Colles de revêtement de sol	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Colles de revêtement de so	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Colles de revêtement de sol	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 8 HE840	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Rez haut HE//RH/036	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 3	Planchers	Dalles plastiques	B

CIRCULATION 2	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE830	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 2 HE236	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Toiture Toiture terrasse 1	Complexe d'étanchéité pour toiture	Complexe d'étanchéité	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Complexe d'étanchéité pour toiture	Complexe d'étanchéité	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Complexe d'étanchéité pour toiture	Complexe d'étanchéité	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Complexe d'étanchéité pour toiture	Isolant	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
HE 3 HE305	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		

HE 7 HE//07/048	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Colles de carrelage	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 27/11/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Blanc	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Colles de carrelage	AUTRE
HE Rez bas CIRCULATION 9	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE 7 HE//07/011	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colles de carrelages (faïence)	C
HE Rez haut HE//RH/027	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	C
HE 2 HE228	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 15/05/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000992		
	Planchers	Dalles plastiques	B
HE 7	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Panneaux sandwichs	Joint vitrier	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Marron	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE

HE//07/035	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
HE 7	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Joint vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 24/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE//07/029	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE Rez haut CIRCULATION 9	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit air Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 2 HE212	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8	Planchers	dalles plastiques	B

HE814	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Toiture Machinerie ascenseur 1	Menuiseries extérieures	Menuiseries Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez haut HE//RH/033	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez bas Circulation	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Sondage - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
HE 7	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE//07/062

Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 07/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE 7
HE//07/008

Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Colles de carrelage	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE Toiture Local technique 2	Menuiseries extérieures	Menuiseries Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez haut HE//RH/020	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE 5 HE//05/045	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE Rez haut HE//RH/010	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE Rez haut HE//RH/024	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		

HE 7 HE//07/012	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
HE 3 CIRCULATION 3	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Sous-sol GAHE013A	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plaque en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plaque en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez haut HE//RH/026	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE 8	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
	Planchers	dalles plastiques	B

HE 2 HE824	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 2 HE218	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 3 HE306	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE836	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 8 HE816	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Sous-sol GAHE23	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 HE221B	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		

HE 7 HE//07/025	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Paillasse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 2 HE202B	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
	Menuiseries extérieures	Joint de structure	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
HE 2 Circulation unités 1 et 2	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 3 HE305A	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE834	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 8	Planchers	dalles plastiques	B

HE826	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 2 HE213	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Prélèvement - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez bas RAHE005	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 09/04/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 09/04/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 8 HE811	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 7	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE//07/039	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 8 HE828	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 3 HE313	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Planchers	Ragréage	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
HE 1 HE//01/59	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 5 HE//05/003	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint d'étanchéité	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez bas	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C

HEB007	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
HE 2 HE224	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez bas HEB001	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Toiture Local technique 3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit air Joint	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE808	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		

HE 3 HE300	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7 HE//07/042	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Tampon bitumineux	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Installations autres	Peinture butimineux	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture btumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
HE Rez bas RAHE009A	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE Rez haut ATTENTE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/08/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002CJ001582		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE 7 HE//07/033	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Marron	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plaques planes en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Joint vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 2	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
HE 2	Planchers	Dalles plastiques	B

HE209B	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut HE//RH/034A	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE Sous-sol CIRCULATION	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Conduits de fluides	Conduit fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		

	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Sondage - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
HE Sous-sol CIRCULATION _3	Murs et cloisons maçonnés	Enduits projetés	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Sondage - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Murs et cloisons "en dur" et poteaux	Enduits projetés	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Sondage - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Murs et cloisons "en dur" et poteaux	Enduits projetés	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Prélèvement - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 Balcon	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B

HE 4 HE403	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Planchers	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
HE 8 HE809	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 02/04/2021 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002AC086771		
HE 8 HE889	Conduits de fluides	conduit air en fibre ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 2 HE245	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 19/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005413		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 19/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005413		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 19/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005413		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 19/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005413		

HE 2 LOCAL TECHNIQUE	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 5 HE//05/015	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 2 HE234	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Sous-sol GAHE37	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-cimen	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-cimen	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 8 Circulation_1	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Planchers	dalle plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - AC1 - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 2 HE217	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 04/01/2023 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER304265-Mandataire-04-01-2023		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 08/06/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC004243		
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Jonction entre panneaux préfabriqués	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 08/06/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC004243		
	Revêtements de sols	Colle bitumeuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 04/01/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER304265-Mandataire-04-01-2023		
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Jonction entre panneaux préfabriqués	AUTRE
HE 2 Circulation_1	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 08/06/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC004243		
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plaques planes en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		

HE Rez haut Vol 29 (Rangement 2,57m²)	Parois verticales intérieures	Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Faux plafond	Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	A
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - 2 - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Parois verticales intérieures	Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Plaques planes en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
HE Sous-sol GAHE16	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE

HE 7 HE//07/019	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 2 HE253	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE854	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 5 HE//05/017	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 8 HE856A	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 2 HE233	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut DCE005A	Revêtements de sol	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846305-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846305-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025		

HE 8 HE832	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Rez bas RAHE022	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE870	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 8 HE803B	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 8 HE806	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Rez bas RAHE007A	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 09/04/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez bas	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C

HEB008	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
HE 7 HE//07/013	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
HE Rez haut HE//RH/059A	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 07/11/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER703255-Bâtiment N°18-19-07-11-2023		
HE Rez haut HE//RH/001	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE 5 HE//05/017A	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE Rez haut	Planchers	Dalles plastiques	B

HE//RH/032	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE850	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 2 HE216	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 HE215	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 3 HE309	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
hesoussol_0 CIRCULATION ASCENSEURS 3-4	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/07/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW178697-18-19 Hôpital Enfant-02-07-2024		
HE Rez haut HE//RH/025	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 15/05/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000992		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE

HE 4 Local 2	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 4 HE401	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 24/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez bas CIRCULATION 4	Revêtements de sol	Tresse : joint de dilatation	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/02/2024 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
HE 1 HE//01/01	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		

HE Sous-sol GAHE19	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 CIRCULATION	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut HE//RH/035	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 HE223	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 15/01/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW520975-18-19 Hôpital Enfant-15-01-2025		
	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 3 HE319	Planchers	Ragréage	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
HE Sous-sol GAHE07	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/01/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit air Joint	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Éléments associés à la toiture	Aérothermes Tresses	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Éléments associés à la toiture	Aérothermes Toile	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Éléments associés à la toiture	Aérothermes Tresses	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		

	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Éléments associés à la toiture	Aérothermes Tresses	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Éléments associés à la toiture	Aérothermes Tresses	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Éléments associés à la toiture	Aérothermes Tresses	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Éléments associés à la toiture	Aérothermes Tresses	AUTRE
HE Rez haut HE//RH/018	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Planchers	Dalles de sol	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE 5	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C

HE//05/009	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 1 HE//01/46	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7 HE//07/032	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		

	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE Sous-sol GAHE46	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles Plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Joint entre éléments	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Joint entre éléments	C

HE 7
HE//07/060

Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit fibres-ciment	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Revêtements de sols	Dalles Plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
Panneaux sandwichs	Plaque isolante	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit fibres-ciment	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles Plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE 4 HE400	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/05/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024		
HE Rez haut HE//RH/052	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7 HE//07/010	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 2	Planchers	Dalles plastiques	B

HE209	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut DCE009	Revêtements de sols	Lés plastiques avec sous-couche.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 30/09/2020 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002B3010589		
	Planchers	Ragréage	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846309-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025		
HE 7 HE//07/016	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		

HE 7 HE//07/034	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE Toiture	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit air Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE

Machinerie ascenseur 2	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 5 HE//05/034A	Cloisons, gaines et coffres	Plaques menuiserie	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Sondage - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 5 HE//05/028	Cloisons, gaines et coffres	Plaques menuiserie	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 HE249	Revêtements de sols	Colle bitumeuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 07/11/2019 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002UJ015381		
HE Rez bas SOUS-STATION	Canalisations électriques préfabriquées	Aérothermes Isolant	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 09/04/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 09/04/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		

	Canalisations électriques préfabriquées	Aérothermes Tresses	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Canalisations électriques préfabriquées	Aérothermes Joint entre élément	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 3 HE304	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 8 HE802A	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
	Cloisons, gaines et coffres	Enduits plâtre	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846309-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025		
	Revêtements de sol	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	C

DCE013	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846309-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
HE 7 HE//07/044	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
HE Rez haut Circulation 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
hesoussol_0 CIRCULATION	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe) : En complément du P1	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/07/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW178697-18-19 Hôpital Enfant-02-07-2024		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/07/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW178697-18-19 Hôpital Enfant-02-07-2024		
HE 8 HE852	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 8 HE815	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 29/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005487		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C

HE 7 HE//07/017	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 7 HE//07/037	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Colles de carrelage	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 7 HE//07/037	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		

HE 8 HE813	Planchers	dalle plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 2 HE232	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 5 HE//05/021	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE Rez haut HE//RH/015	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE Rez haut DCE006F	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846383-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
HE Rez bas RAHE028A	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE

HE 7
HE//07/064

Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE 1 HE//01/57	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut HE//RH/028_1	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE 2 HE219A	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		
HE 8 HE823	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 29/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005487		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 29/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005487		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/11/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005487		
HE Rez haut	Planchers	Dalles de sol	B

HE//RH/068	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE Rez bas SAS	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/09/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025		
HE 4 Couloir	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/05/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024		
HE Sous-sol Sous station	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint de bride	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 22/11/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005793		
HE 6 PALIER	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE

D'ESCALIER 4	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Plaque isolante	AUTRE
HE 7 HE//07/007	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles Plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

HE Rez bas SAS AMPHI	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 09/04/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez haut G.T. ELEC	Revêtements de sol	Colle bitumeuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 30/01/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Planchers et plafonds	Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 30/01/2024 - Prélèvement - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 30/01/2024 - Sondage - EP - Rapport avant travaux - 002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024		
herezbas_0.png Vol 12	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 03/07/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW178697-18-19 Hôpital Enfant-02-07-2024		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE

HE 2 HE204	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
	Menuiseries extérieures	Joint de structure	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
	Menuiseries extérieures	Joint de structure	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
HE 7 HE//07/018	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 03/02/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER305237-1		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		

	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
HE 5 HE//05/033	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 4 G.T. ELEC	Planchers	Ragréage et colle	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/07/2013 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 13/IMO/0293		
	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/07/2013 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 13/IMO/0293		
	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
herezbas_0.png Circulation	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 02/07/2024 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW178697-18-19 Hôpital Enfant-02-07-2024		
HE 2 HE226	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE Rez haut	Planchers	Dalles de sol	B

HE//RH/034B	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE 8 HE818	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 8 HE838	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 5 HE//05/037	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		

HE 1 HE//01/17	Conduits de fluides	Conduit en fibres-ciment	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7 HE//07/014	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 8 Circulation fermée_1	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE Rez haut HE//RH/030	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2015 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 15/IMO/0127/OPE		
HE Rez haut PALIER ESCALIER 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 8 HE844	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 3 HE302	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Panneaux sandwichs	Menuiseries peinture	C

HE Sous-sol GAHE10	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 16/01/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000437		
	Panneaux sandwichs	Menuiseries Joint d'étanchéité	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 16/01/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000437		
	Panneaux sandwichs	Menuiseries mastic vitrier	C
HE 5 HE//05/031	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 16/01/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000437		
	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
HE 7 HE//07/009	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colles de carrelages (faïence)	C

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Blanc	AUTRE
HE Rez haut HE//RH/038	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Planchers	Dalles plastiques	B
HE 4 HE417	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		

	Menuiseries extérieures	Menuiseries Joint d'étanchéité	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 7 HE//07/046	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Tampon bitumineux	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 07/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
	27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
	20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
HE Toiture Local technique 1	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
	20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
	27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Menuiseries extérieures	Menuiseries Mastic vitrier	AUTRE
HE 8 Circulation_2	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
	26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez haut HE//RH/022	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
HE 8 HE848	Planchers	Dalles de sol	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
HE 8 HE848	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
	17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		

herezbas_0.png Circulation SELF	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 02/07/2024 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW178697-18-19 Hôpital Enfant-02-07-2024		
HE 8 HE846	Planchers	dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 17/11/2021 - Sondage - EP - Evaluation de l'état de conservation - 002GK004577		
HE 5 HE//05/011	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	AUTRE

HE 7
HE//07/023

Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colles de carrelages (faïences)	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe) Bleu	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Panneaux sandwichs	Joint vitrier	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelages (faïences) Blanc	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Mur et cloisons "en dur"	Joint de faïence	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Panneaux sandwichs	Joint vitrier	C

	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 5 HE//05/027	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE 2 Circulation 3 et 4	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Cloisons, gaines et coffres	Plaques menuiserie	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 7 HE//07/027A	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

	Panneaux sandwichs	Joint vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 24/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Menuiseries extérieures	Joint vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
HE 7 HE//07/031	Menuiseries extérieures	Mastic vitrier	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Panneaux sandwichs	Joint vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques +colle bitumineuse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE

HE 2
HE229

Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
26/03/2018 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
12/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
Mur et cloisons "en dur"	Béton	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
12/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
Panneaux sandwichs	Mastic vitrier	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport		
12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		

HE Toiture Toiture terrasse 3	Mur et cloisons "en dur"	Béton	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Eléments ponctuels	Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 12/12/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Eléments ponctuels	Conduit en fibres-ciment	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 12/12/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC000208		
	Eléments ponctuels	Conduit en fibres-ciment	C
HE 2 HE219	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		
HE 8	Revêtements de sols	Colles de revêtement de sol	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 09/04/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (plinthe)	AUTRE

HE 0 Réserve	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE Rez haut HE//RH/059	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (faïence)	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 07/11/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER703255-Bâtiment N°18-19-07-11-2023		
	Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Colle de carrelage (plinthe)	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 07/11/2023 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002ER703255-Bâtiment N°18-19-07-11-2023		
HE 8 HE817	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 29/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005487		
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (faïence)	AUTRE
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 29/10/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC005487		
HE 2 HE221A	Mur et cloisons "en dur"	Mastic vitrier	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		
	Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
	Rappports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 11/04/2024 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE

HE 7
HE//07/040

Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Installations autres	Peinture bitumineuse	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		

Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Installations autres	Peinture bitumineuse	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
Mur et cloisons "en dur"	Joint de structure	C

HF 5

HE 0 HE/05/029	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 18/03/2025 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025		
HE Sous-sol GAHE12	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 26/03/2018 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002RC002465-4		
HE 2 HE211	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
HE 2 HE222	Planchers	Dalles plastiques	B
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 05/12/2018 - Inspection visuelle - EP - Rapport de repérage Listes A et B - 002BK003895		
	Éléments associés à la toiture	Tresse	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
	Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
	Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 27/11/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - NT00006		
	Installations autres	Peinture bitumineuse	C
	Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		

HE 7
HE//07/036

Installations autres	Peinture bitumineuse	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Installations autres	Peinture bitumineuse	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Revêtements de sol	Dalles plastiques	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Peinture bitumineuse	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Installations autres	Peinture bitumineuse	C
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 01/06/2016 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500		
Revêtements de sols	Dalles plastiques	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport • 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Evier Tampon bitumineux	AUTRE

Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Prélèvement - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		
Revêtements de sols	Dalles plastiques.	AUTRE
Rapports : Date du repérage - Type de repérage - Score du matériau - Type de rapport - Nom du rapport 20/12/2017 - Sondage - Sans score - Rapport avant travaux - 002KL000500-3		

7. LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUANT LE PRESENT DTA

7.1. RAPPORTS DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Bâtiment N°18-19.pdf (Rapport de repérage Listes A et B)

<https://dl.sogelink.fr/?hrHf7pUI>

7.2. EVALUATIONS PERIODIQUES DE L'ETAT DE CONSERVATION

ETAT n° 1 sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004577 (Evaluation de l'état de conservation)

<https://dl.sogelink.fr/?dPvs7CPV>

ETAT 2 sur 2 BAT 18-19 2021 002GK004579 (Evaluation de l'état de conservation)

<https://dl.sogelink.fr/?s59SJh4X>

7.3. MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

002MP008754 (Rapport de mesures d'empoussièrement)

<https://dl.sogelink.fr/?gfjqLBVm>

tabRE_META_002MP008404 n5 (Rapport de mesures d'empoussièrement)

<https://dl.sogelink.fr/?vzyuy5GW>

7.4. RAPPORTS AVANT TRAVAUX ET AVANT DEMOLITION

RAAT-HE18-19-01-10-20-COMPLEMENT-DIAG-URGENCES-PEDIATRIQUES- (Rapport avant démolition)

<https://dl.sogelink.fr/?WiwZR8tr>

002EW846499-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?CUrAW337>

002EW846353-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Spn3es7G>

002EW846383-18-19 Hôpital Enfant-05-09-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?xhE43U8C>

002EW846305-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?P5b9BFIS>

002EW846309-18-19 Hôpital Enfant-01-09-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?KegVm3Rc>

002EW714051-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?pEq4wV72>

002EW688829-18-19 Hôpital Enfant-06-05-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?2BXV4Y6L>

002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?cBFXBgK6>

002EW521051-1-18-19 Hôpital Enfant-12-03-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?4Jn9TmeF>

002EW521051-18-19 Hôpital Enfant-21-01-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?491siGHE>

002EW521051-18-19 Hôpital Enfant-21-01-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?S8NsBqVX>

002EW520975-18-19 Hôpital Enfant-15-01-2025 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?VWi2H31S>

002EW435971-18-19 Hôpital Enfant-22-11-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?24gMyEUA>

002EW435491-18-19 Hôpital Enfant-22-11-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?BxTm7WQU>

002EW358157-18-19 Hôpital Enfant-08-10-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?1qt51iDh>

002EW178697-18-19 Hôpital Enfant-02-07-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?lJA7ppKr>

002EW002585-2-18-19 Hôpital Enfant-23-05-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?Zg3iPcez>

002EW002585-1-18-19 Hôpital Enfant-03-05-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?q1aG17qz>

002EW043899-18-19 Hôpital Enfant-11-04-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?DUBUraJl>

002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?NPOluFvg>

002ER847581-18-19 Hôpital Enfant-29-01-2024 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?GPW6VyDe>

002ER764219-18-19 Hôpital Enfant-02-12-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?pMtNFYx1>

002ER764219-18-19 Hôpital Enfant-02-12-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?Dp5m7V0d>

002ER703255-Bâtiment N°18-19-07-11-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?RMFP0WJL>

002ER305237-2-Bâtiment N°18-19-22-06-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?wJA4Cj4b>

18-19-RAAT-26-05-23-ESCALIER-002ER476081 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?UFKCwKNc>

002ER476081.pdf (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?vOonV3QR>

002ER305237-1-Bâtiment N°18-19-03-02-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?On9B2XHf>

RAAT-HE18-03-02-23---vestiaires (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?Rx5oAqsj>

18-19-RAAT-03-02-23-002ER305237-1 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?RREBD7Dv>

002ER304281-Mandataire-04-01-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?5z0QX3Qd>

002ER304265-Mandataire-04-01-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?La1HjhLg>

002ER305237-Mandataire-04-01-2023 (Rapport avant travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?ktFwSLtB>

RAAT-UAPED (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Fsc7rr3b>

RAAT---HE18-10-11-2021--Adopsy (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?2o2UxluE>

RAAT HE18 - 20210402 - Réfection local HE 809 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?wlGP2uUp>

complementplinthesphase3002AC084075 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?aFfT1YH1>

Plinthes-phase-2-002VY002915 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?L3TPdcai>

RAATHE18-1920-12-15Complementurgencespediatriquesphase2JOBARD (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?JFfOMGyA>

RAATHE18-1920-12-15Complementurgencespediatriquesphase2JOBARD (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?BixEY51c>

RAATBatimentN18-19 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?lrYJfCIC>

RAAT-HE-RDC-HAUT-14-10-20-locaux-ancienne-garderie- (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?SZkF8vpB>

BITIMENT-20-MENUISERIES-EXTERIEURES-002B3010323 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?i6wO0Z0I>

RAAT-HE18-19-200820-TRAVAUX-PREPARATOIRES-URGENCES-HE-002B3010261 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?yrlHh6SP>

RAAT-HE18-19-DIAGNOSTIC-COMPLEMENTAIRE-URGENCES (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?wjuk3ohq>

RAATHE18-1920-01-15refectionsallesecho (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?LVnuXeZy>

RAATBatimentN18-19RDChautetR+2 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?PjizQGUT>

APM-18-19-19-07-10-OFFICE-HE-RDC-bas (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?HtF9jPiN>

RAATHE18-1919-04-30refectionoffice (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?2ktowl4H>

Bâtiment N°18-19.pdf (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?vLTZZiCw>

RAATHE18-1918-11-22passagedesreseauxausous-sol (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?l3vRzQeY>

RAAT-HE18-19-18-12-10-Travaux-ateliers-CHU (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?yMEbd7oB>

RAAT-HE18-19-18-11-13-Urgences-HE-Fixation-mur (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?AlsbYDbW>

RAAT HE18_19 18-10-29 Façade nord 8ème étage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?8IMXisws>

RAATHE18-1918-10-19ComplementdereperagedelazoneD (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?az9UssXF>

RAATHE18-1918-10-29Cablagecirculation7 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?3xfOICMG>

RAATHE18-1918-10-29carotage4emeetage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?8K432LI2>

RAAT-HE18-19-18-10-09-Accueil-IRM-RDC-Bas (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?rE4aw3Jm>

RAAT HE18 18-10-02 HE347-HE827 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?qnPmbzeo>

RAAT-HE18-18-09-24-HE249-HE539-HE639 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Bwki6zRy>

RAATHEEscalierd-accesaulocauxtechniques9emeHEouest-creationdeliaisonsbassetension (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?kNkRL7jL>

RAAT-HE18-19-18-07-26-Local-informatique-rez-bas (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?PI3gOHSk>

RAAT-HE18-19-18-07-06-Liaison-BC-HE (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?qhgCDgo3>

RAATHE18-1918-06-082emeetageHE (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?EiWR05Hy>

RAAT HE18-19 18-05-03 Réseaux portes monte charge (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?OwX4JrfR>

RAATHE18-1918-05-03Reseaux (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?ldS2II06>

RAATHE18-1918-03-26ReseauxHEsous-sol (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?avQkg9J5>

RAAT-HE18-19-18-01-23-URGENCES-HE (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?rWVZ77Gk>

RAATHE18-1918-01-124emeetage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?rtTod02x>

RAATHE18-1917-12-147emeetage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?kN62Tc2H>

RAATHE18-1917-11-277emeetage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?fzn3z8aY>

RAAT-HE1819-17-11-03-BAIE-INFORMATIQUE-4EME-HE (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?DmEe6Arl>

RAAT-HE19-REAMENAGEMENT-RDC-HAUT-PRELEVEMENTS-COMPLEMENTAIRES (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?naerqIFF>

RAAT-HE19-REAMENAGEMENT-RDC-HAUT (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?DwpLTuIW>

RAAT-HE18-17-02-27-CURAGE-4EME-ETAGE (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?KrOUEBCA>

18-19-SOUSSOL-EDL (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?V4EzSWji>

BATIMENT-19-TOITURE-HOPITAL-DENFANTS (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?QW6R8ZGv>

BATIMENT-18-TOITURE-HOPITAL-DENFANTS (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?DnNVwdNR>

BAT-18-19-HOPITAL-D-ENFANTS-REZ-HAUT-ZONE-TRX-CIRCULATION-7 (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?UG6AL24s>

B18-19-Hopital-d-Enfants-Securisation-des-portes (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?oGHgJ8vR>

B18-19-HE-RDCBas-Sous-sol-ZoneIRM-supp-centrale-incendie (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?mDVLIXnR>

B18-19-HE-RDCBas-Sous-sol-ZoneIRM-supp-centrale-incendie-1- (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?VPGHO7tf>

B18-19-HE-7eme-Curage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?8ZhmP94c>

Rapportdeprelevementsavanttravaux (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?s4QeHydY>

B18-19-HE-RDC-Ht-deshabillloirs (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Ud4FVfFC>

B18-19-HE-Mat-Sous-sol-TGBT-circulation-ETG8-VTP (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?NU8Ilj8G>

B18-19-HE-rdcHt-deposeConduit-Depot-stockage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?JhjMitxS>

B18-19-HE-rdcHt-rdcBas-Hall-portesAutomatiques (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?hk9ae6SS>

B18-19-HE-rdcBas-HallSelf (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?K7XYSIQ1>

DTA-2015-NEO-BAT-18-HOpitald-enfants.pdf (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?iXTfRgIK>

RAATBAT18HEgainestechduSSau8emeetage (Rapport avant travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?3J5mvfBg>

7.5. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

18-19-DESAM-UAPED-RFT-V2-AU-18-01-24 (Plan de démolition de retrait ou d'encapsulage)

<https://dl.sogelink.fr/?ctJjFMbb>

18-19 DESAM VESTIAIRES plan-de-retrait_23-10-1846_2023-10-23-min.pdf (Plan de démolition de retrait ou d'encapsulage)

<https://dl.sogelink.fr/?iBBxr0Ft>

18-19 DESAM VESTIAIRES AVENANT PLAN RETRAIT.pdf (Plan de démolition de retrait ou d'encapsulage)

<https://dl.sogelink.fr/?gtB6xkf9>

18-19DASAMVESTIAIRESPlanlocalisationMCAdeposes (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?N8oho9qW>

18-19 DESAM UAPED 1ère restitution R+2 J61-21-23-00047-RI05-V1 (3).pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?q8LotQbR>

18-19 DESAM UAPED 61-21-23-00047-RI10-V1.pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?FpFMDapo>

18-19 DESAM UAPED MESURES FINALES-RI08-V1 (2).pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?8vf2FEeL>

18-19 DESAM UAPED 1ère restitution R+2 J61-21-23-00047-RI05-V1 (1).pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?SLIAy5aj>

18-19 DESAM UAPED DOE CHANTIER DIJON.pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?feKlsgcf>

18-19 DESAM UAPED PDRE.pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?OBBWaaLi>

18-19 DESAM UAPED RFT V2 AU 18 01 24.pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?jilDh1iC>

18-19 DESAM UAPED 1ère restitution R+2 J61-21-23-00047-RI05-V1 (2).pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Y84Bh4jk>

HE-UCA-PDRE-Hopital-d-enfants (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?XNyAu719>

PLAN-DTA-NEO-2015-BAT-18-R+1 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?VHCdibGF>

HE FACADE ANNEXE PDR 18RA2100.pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?FV5DFxhH>

HE-URG-PED-1416-RFT (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?fyQWiOru>

HE-URG-PED-AV4-1416--PDRE (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?qgHl1Ubj>

HE-URG-PED-AV3-1416-PDRE (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?q0lWraZZ>

HE-URG-PED-AV2-1-PDRE (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Ha1jHxTW>

HE-URG-PED-AV1-1416-PDRE (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?tpU67iUy>

HE-R+3---RFT-marche-20T038-et-20T012-RFI-20-1170-complet (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?EIWitXi4>

HE-URG-PED-PDRE (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?r36kortG>

HE R+3 - TFT marché 19T081 .pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?BhJX8wbk>

HE-R+3-mode-operatoire-20-1170 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?7bXZJpje>

HE-R+3-PDR-20-1170-ind-1-complet (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?DFkYoNwF>

HE-R+3-PDR-19-1112-ind-3-sans-diag (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?KJSOBBj2>

HE-R+3-PDR-19-1112-ind2-complet (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Ax0656ld>

HE-SS-JOINT-DOE-USB- (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?hhjcYEex>

HE R+3 PDR 19-1112 ind 0 complet.pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?ykyeHeso>

HE-SS-JOINTS-Plan-de-retrait-CHU-DIJON (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?gRHWDAP5>

HE-RESEAUX-RFT-DOE-USB- (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?MzND3klA>

HE-RESEAUX-SR---R+8---Zone-D8 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?1fcqTpsY>

HE-FACADE-2EME-RESTITUTION-Espace-restauration-EST-et-OUEST---R+6 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?NvY2Ved5>

HE-FACADE-MESURES-FIN-DE-TRAVAUX--Zone-C---Cage-d-escalier (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?e7msXwsW>

HE-RESEAUX-SR--RDC-Haut---Circulation-7-+-Local-052 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?QHHmfzMh>

HE-RESEAUX-2018086-Plan-de-retrait-additif-C (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?3OnhWrRY>

DOE-desamiantage-hall-rez-haut-2018 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?YunQYzke>

HER+7D17221RFT-1-4-CHUHOPITALENFANTS4emeet7emeetages181011 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?QkwJdW1b>

HER+4D17221RFT-1-4-CHUHOPITALENFANTS4emeet7emeetages181011 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Xlpgaj1n>

HE-RESEAUX-RTF-DOE-19-09-2018-Zones-C-D-E (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?amMbJL5w>

HE-RESEAUX-add-Plan-de-retrait (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?f2aXCSgF>

HE-RESEAUX-2018086-Add-Plan-de-retrait (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?N7F0o1nD>

HE-RESEAUX-Additif-3-RDC-Haut-zone-E (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?JUmtOo13>

HE BIB. R+1 rapport fin travaux.pdf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?Kg917uFp>

HE-BIB--R+1-rapport-fin-travaux---Copie (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?bCu028Kw>

HE-RESEAUX-EV-HE18-19-18-07-02-zones-E2-et-E3-apres-deconfinement (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?qBxh5f4L>

HE-RESEAUX-Additif-2 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?7SsK8aGv>

HE-DESENF--RDC-haut-Plan-de-retrait (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?JtILngfj>

HE-FACADE-PDR-DIJON---CHU-ENFANTS---18RA2100 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?8JAZf1WK>

HE-RESEAUX-Plan-de-retrait-Zone-B (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?6oGEhwcl>

HE-RESEAUX-Plan-de-retrait-Zone-C (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?j2stFOOy>

HE-R+7-Avenant-PDRE-CHU-4e-et-7e (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?ADvCDat3>

HE-RESEAUX-PLANS-Desam--F8--fait-avec-C8- (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?xcAN1Zli>

HE--RESEAUX-PLANS-Desam--E2 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?9E75wUEA>

HE-RESEAUX-PLANS-Desam--E3 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?iFexxBZj>

HE-RESEAUX-PLANS-Desam--B3 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?XQAbTajy>

HE-R+4-EV-HE-18-19-17-10-30-apres-deconfinement (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?KISuCF6y>

HE-DESENF--Mode-SS4-CHU-RDC-haut-Hop-Enf (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?8dTeYnuy>

HE-UCA-RDChaut--DOE-CARDEM-avec-remarques (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?cmD13VEr>

HE-UCA-DOE---JPZ1521002-DIJON- (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?hD4NKUVk>

HE-BIB--R+1-PDRE-Avenant-3 (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?hyn2sc2m>

HE-BIB-R+1-AVENANT-PDRE (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?rwN7w8lo>

HE-DESH--DOE-Page-de-Garde (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?7D7Tu8aG>

HEDESHACHUDijonBat18-Planderetrait (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?EPhOHLUG>

HE-BIB-R+1-PDRE (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?rHOPqd3X>

HE-UCA-EV-HE18-19-15-12-23-apres-deconfinement (Suivi Travaux)

<https://dl.sogelink.fr/?eXJeLs8j>

HE UCA Plan Retrait Amiante HJ+UCA.pdf (Suivi Travaux)
<https://dl.sogelink.fr/?Rpx9fVVd>

8. LISTE DES INTERVENANTS

Opérateurs de repérage*

Société	Contact	Documents d'intervention
AC ENVIRONNEMENT	BERODIER Clément	22/02/2018 - Rapport avant travaux
AC ENVIRENEMENT	Chaka moudro farel	19/03/2021 - Rapport avant travaux
AC environnement	BERODIER Clément	24/06/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	DROUHIN Laurent	20/12/2017 - Rapport avant travaux
AC Environnement	BERODIER Clément	24/04/2016 - Rapport avant travaux
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	MORA Denis	05/10/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	WILLIG Aurélien	10/03/2017 - Rapport avant travaux
AC Environnement	SADELER Florent	18/10/2018 - Rapport de mesures d'empoussièrement
DROUHIN Laurent	AC Environnement	28/12/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	GARADIER Angélique	24/11/2021 - Rapport avant travaux 22/01/2020 - Rapport avant travaux
AC ENVIRENEMNT	CAMPY Jérôme	07/08/2017 - Rapport avant travaux
AC ENVIRONNEMENT	TELLA TRISTAN	31/12/2020 - Rapport avant travaux
AC Environnement	LECHEVALIER Sébastien	26/07/2018 - Rapport avant travaux
AC ENVIRONNEMNT	BERODIER Clément	22/04/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	MANOURY MAXIME	04/02/2025 - Rapport avant travaux 04/02/2025 - Rapport avant travaux 23/01/2025 - Rapport avant travaux 03/12/2024 - Rapport avant travaux 14/10/2024 - Rapport avant travaux 05/07/2024 - Rapport avant travaux 27/05/2024 - Rapport avant travaux 15/05/2024 - Rapport avant travaux 19/04/2024 - Rapport avant travaux 06/02/2024 - Rapport avant travaux 06/02/2024 - Rapport avant travaux 08/12/2023 - Rapport avant travaux 08/12/2023 - Rapport avant travaux 15/11/2023 - Rapport avant travaux 27/06/2023 - Rapport avant travaux 10/02/2023 - Rapport avant travaux 10/02/2023 - Rapport avant travaux 10/02/2023 - Rapport avant travaux 11/01/2023 - Rapport avant travaux 10/01/2023 - Rapport avant travaux 10/01/2023 - Rapport avant travaux 10/01/2023 - Rapport avant travaux


AC Environnement	PEUTIN David	03/02/2016 - Rapport avant travaux
AC ENVIRONNEMENT	MORA Denis	26/04/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	SULPIZIO OLIVIER	14/05/2025 - Rapport avant travaux
AC environnement	BERODIER Clément	15/05/2018 - Rapport avant travaux
EC ENVIRONNEMENT	CAMPY Jérôme	10/07/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	MOUGIN GREGORY	22/09/2025 - Rapport avant travaux 22/09/2025 - Rapport avant travaux 22/09/2025 - Rapport avant travaux 18/09/2025 - Rapport avant travaux 18/09/2025 - Rapport avant travaux 30/05/2025 - Rapport avant travaux 27/03/2025 - Rapport avant travaux 27/03/2025 - Rapport avant travaux 05/12/2024 - Rapport avant travaux 26/05/2023 - Rapport avant travaux
AC ENVERONNEMENT	GARADIER Angélique	27/08/2020 - Rapport avant travaux
AC Environnement	TELLA Tristan	19/12/2020 - Rapport avant travaux
NEO CONSULTING	Jean-Philippe Mehl	17/11/2015 - Rapport avant travaux
AC Environnement	Mora Denis	15/05/2018 - Rapport avant travaux
AC Environnement	BERODIER Clément	09/04/2018 - Rapport avant travaux
AC ENVIRENEMENT	BROSSELIN Jeremy	15/12/2015 - Rapport avant travaux
AC Environnement	MOLE-MIVELLE Jessica	16/11/2018 - Rapport avant travaux 26/10/2018 - Rapport avant travaux
AC ENVIRONNEMENT	GARADIER Angélique	01/09/2020 - Rapport avant travaux
AC Environnement	Mole-Mivelle Jessica	09/04/2021 - Rapport avant travaux
AC ENVIRENEMENT	DROUHIN LAURENT	10/11/2017 - Rapport avant travaux
AC ENVIRENEMENT	Campy jérôme	25/08/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	Drouhin Laurent	07/12/2017 - Rapport avant travaux
AC ENVIRENEMENT	WILLIG AURélien	25/01/2017 - Rapport avant travaux
AC Environnement	CAMPY Jérôme	12/12/2016 - Rapport avant travaux
AC environnement	TELLA Trisan	25/01/2021 - Rapport avant travaux
AC Environnement	MORA Denis	09/10/2018 - Rapport avant travaux 31/05/2017 - Rapport avant travaux
AC Environnement	GARADIER Angélique	17/11/2021 - Evaluation de l'état de conservation 10/11/2021 - Evaluation de l'état de conservation
AC Environnement	LECHEVALIER Sébastien	08/10/2020 - Rapport avant démolition 12/02/2020 - Rapport avant travaux 12/12/2018 - Rapport avant travaux 10/12/2018 - Rapport avant travaux 05/11/2018 - Rapport avant travaux 26/10/2018 - Rapport avant travaux 06/07/2018 - Rapport avant travaux

AC Environnement	Heyer Thomas	13/03/2019 - Rapport de mesures d'empoussièrement
AC Environnement	BROSSELIN JEREMY	09/12/2015 - Rapport avant travaux
AC ENVIRONNEMENT	MOUGIN GREGORY	26/05/2023 - Rapport avant travaux
AC Environnement	DROUHIN Laurent	15/05/2019 - Rapport avant travaux 30/10/2018 - Rapport avant travaux 09/10/2018 - Rapport avant travaux 19/09/2018 - Rapport avant travaux 22/06/2018 - Rapport avant travaux
AC ENVIRONNEMENT	LECHEVALIER Sébastien	21/01/2019 - Rapport avant travaux 04/01/2019 - Rapport de repérage Listes A et B
AC Environnement	LECHEVALIER Sébastien	26/09/2018 - Rapport avant travaux
AC Environnement	LECHEVALIER Sébastien	13/10/2020 - Rapport avant travaux
AC Environnement	CAMPY Jérôme	21/10/2020 - Rapport avant travaux 07/09/2016 - Rapport avant travaux
AC Environnement	BERODIER Clément	17/01/2018 - Rapport avant travaux
AC Environnement	CHAKA-MOUDROU Farel	15/11/2019 - Rapport avant travaux
NEO CONSULTING	JANKOWIAK	09/09/2013 - Rapport avant travaux
ac environnement	GARADIER Angélique	12/07/2019 - Rapport avant travaux

*Rapport de repérages Liste A et B, Rapport avant vente, Rapport avant travaux, Rapport avant démolition, Rapport de mesures d'empoussièrement ou Evaluation de l'état de conservation.

9. PLANS ET CROQUIS DE REPERAGE

Niveau : HE Sous-sol

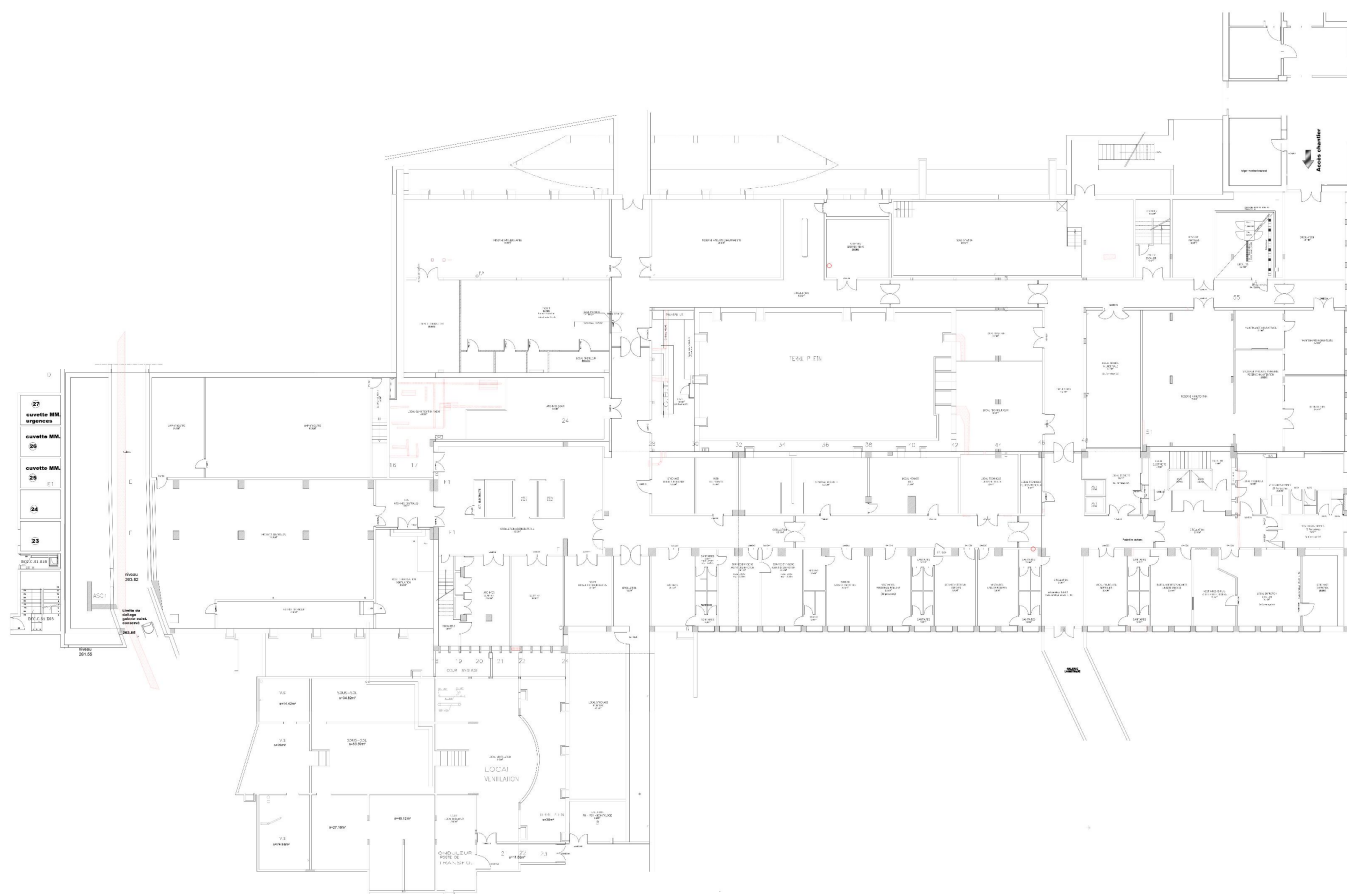

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers




Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs



Ascenseurs, monte-charges, équipements divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?xr4whwEj>

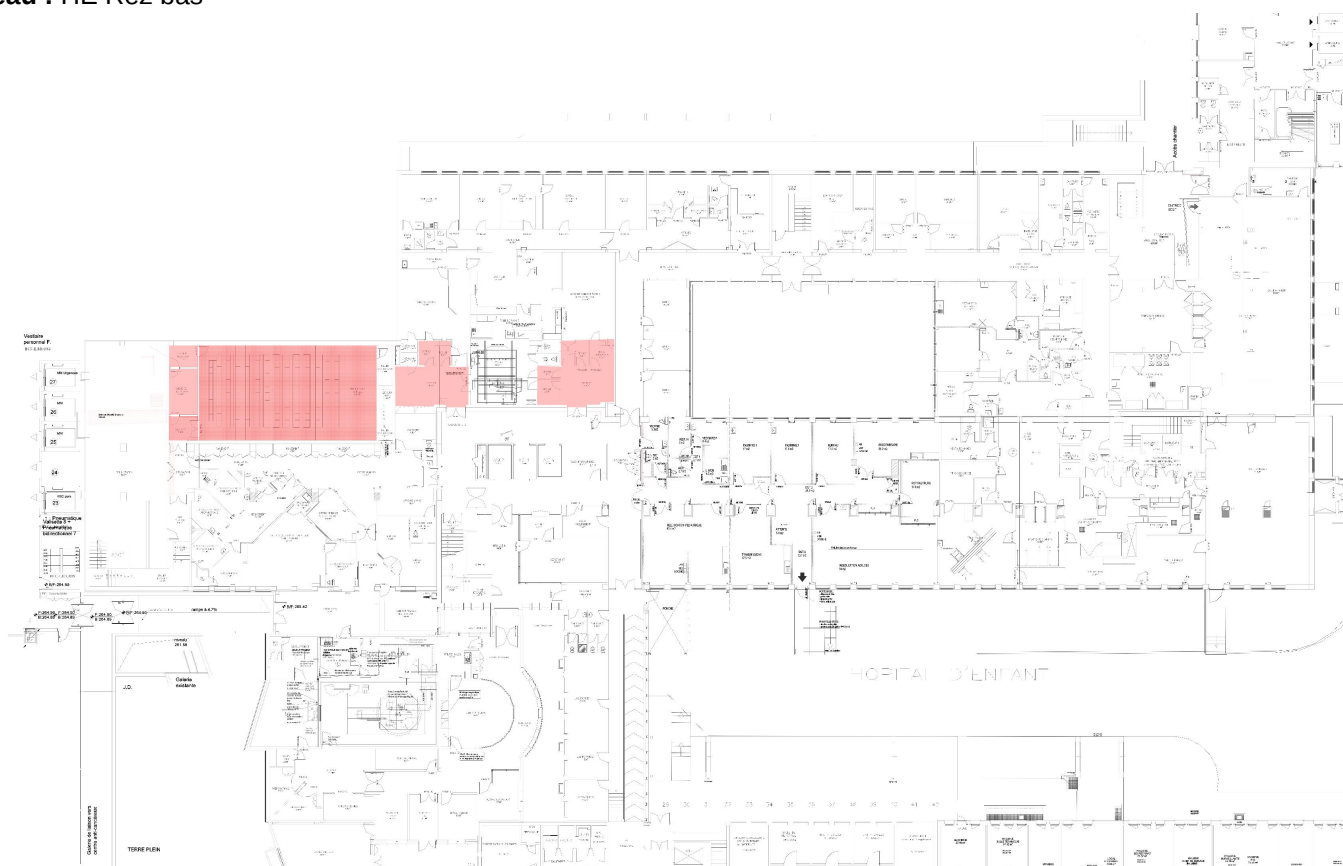

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers




Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs



Ascenseurs, monte-charges, équipements divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?wn1Savob>

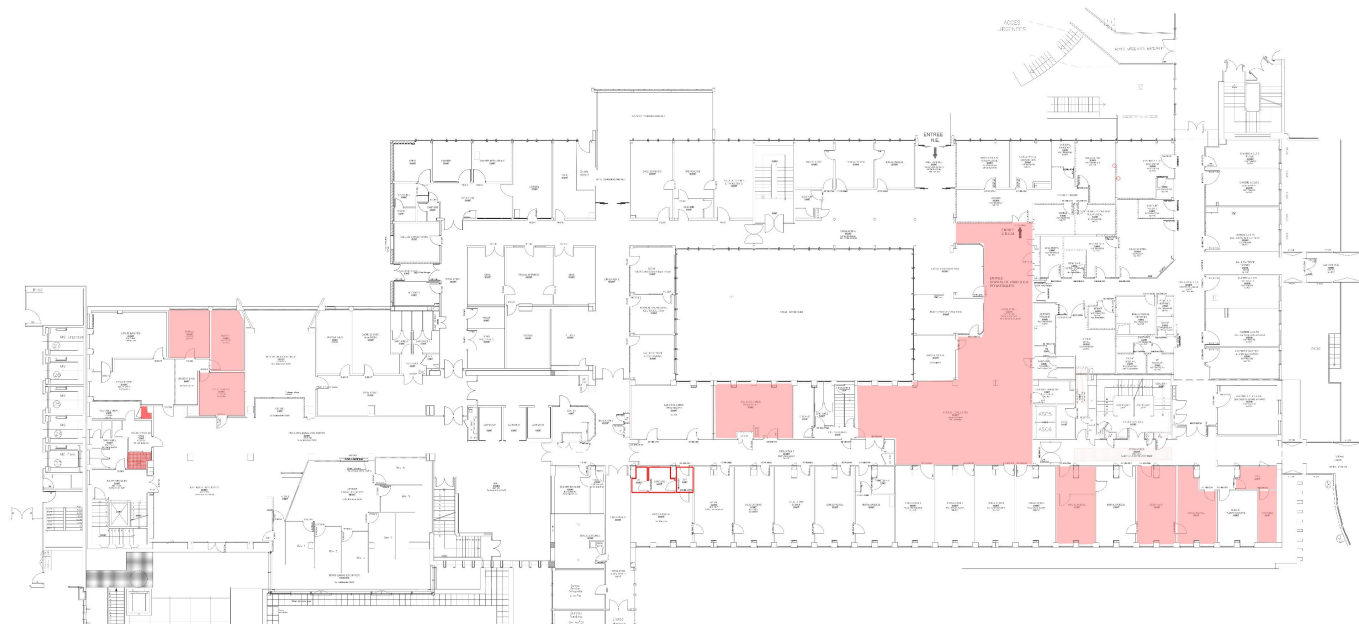

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers




Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs



Ascenseurs, monte-charges, équipements divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?qOJpuut5>

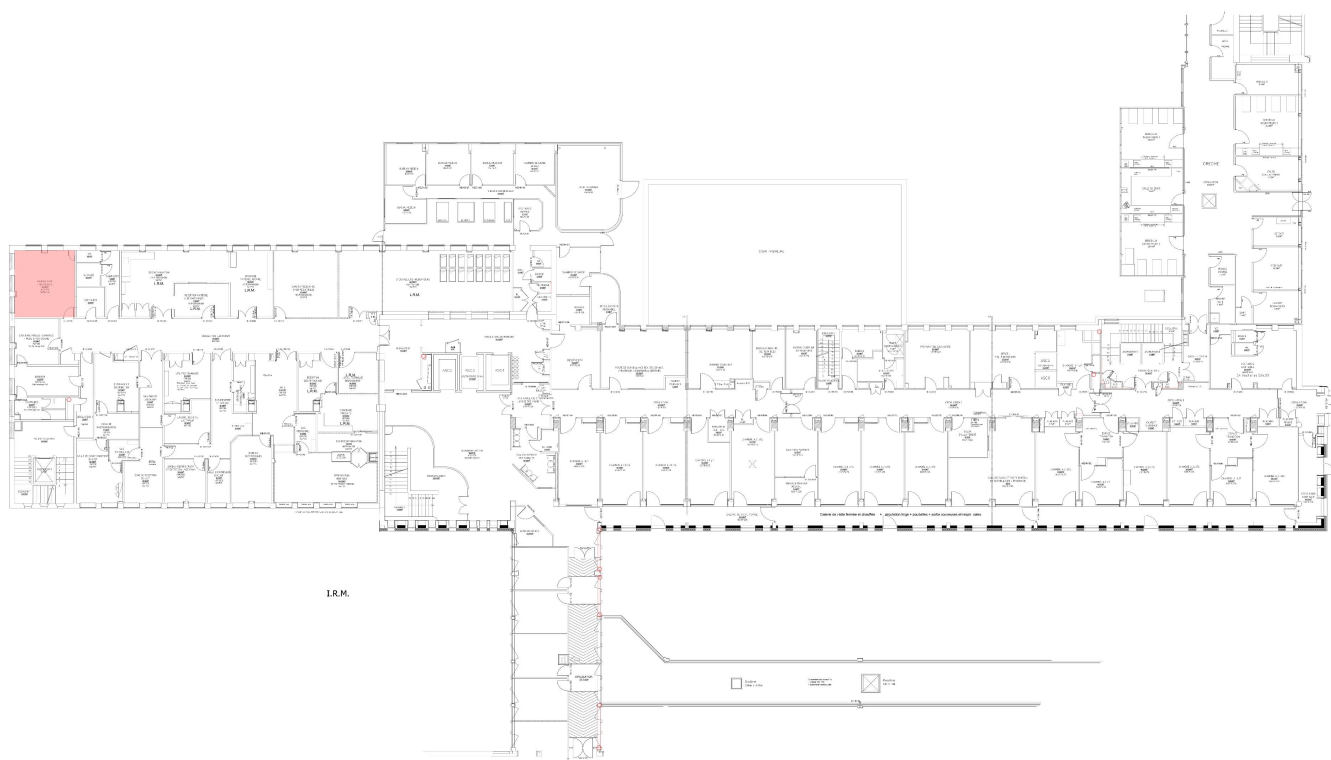

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers



Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs



Ascenseurs, monte-charges, équipements divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?xX1Djnf6>

Niveau : HE 2



Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers



Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs



Ascenseurs, monte-charges, équipements
divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?eZ5UmUSq>



Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers




Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs



Ascenseurs, monte-charges, équipements
divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?NqnVt22b>

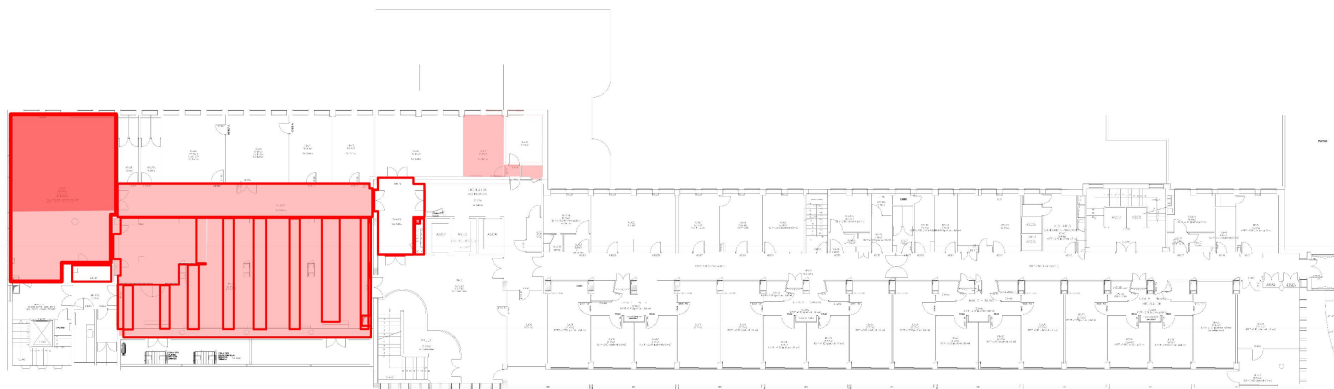

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers



Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs




Ascenseurs, monte-charges, équipements
divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?FUcSDSHY>

Niveau : HE 5

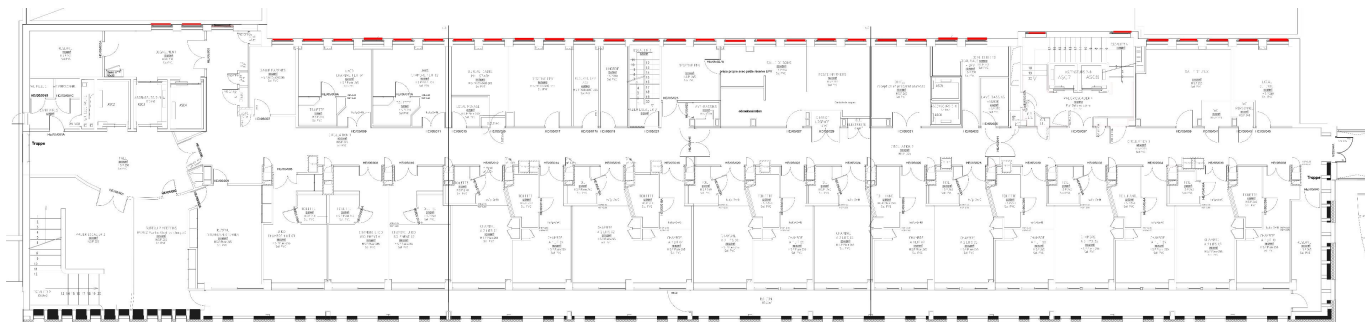

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers



Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs




Ascenseurs, monte-charges, équipements divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?kkGhUZDG>

Niveau : HE 6

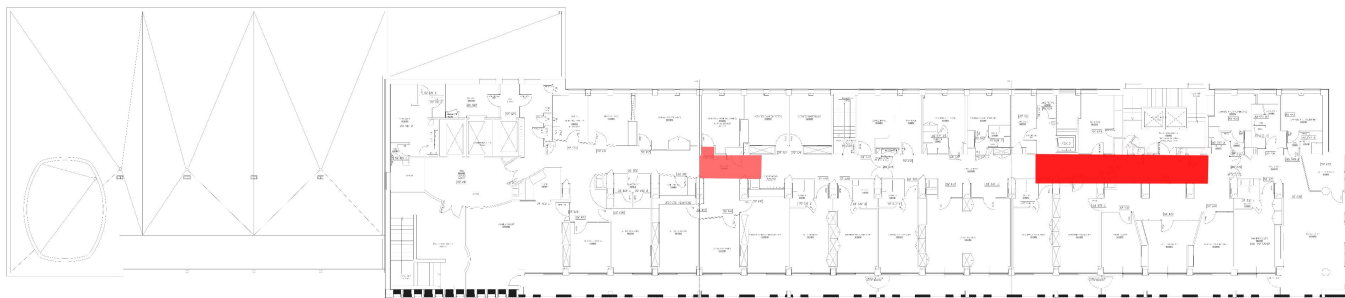

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers



Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs




Ascenseurs, monte-charges, équipements
divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?03lc9wbp>

Niveau : HE 7

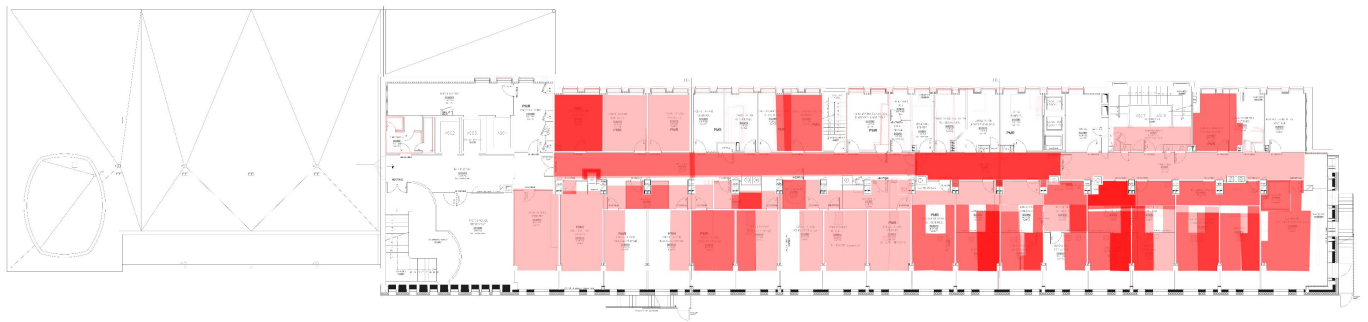

Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Plafonds et faux plafonds



Parois verticales extérieures



Planchers et planchers techniques



Parois verticales intérieures



Voies et réseaux divers



Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs



Ascenseurs, monte-charges, équipements
divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?PYFfwufT>



Légende :



Toiture, terrasse et étanchéité



Parois verticales extérieures



Parois verticales intérieures



Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs



Plafonds et faux plafonds



Planchers et planchers techniques



Voies et réseaux divers




Ascenseurs, monte-charges, équipements
divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?fnzWJfX9>

Niveau : HE Toiture

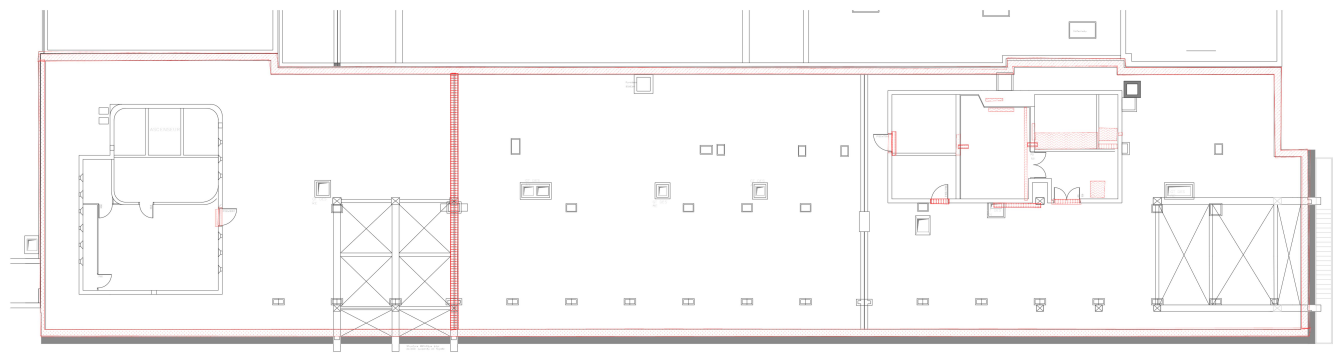

Légende :

	Toiture, terrasse et étanchéité		Plafonds et faux plafonds
	Parois verticales extérieures		Planchers et planchers techniques
	Parois verticales intérieures		Voies et réseaux divers
	Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs		Ascenseurs, monte-charges, équipements divers et accessoires, installations industrielles

Une couleur plus foncée indique la superposition de MPCA.

Accès au plan non compressé : <https://dl.sogelink.fr/?RIVkGJJj>

Niveau : Façades

A ce jour, les missions détaillées dans le présent dossier de traçabilité n'ont pas détecté de présence d'amiante

Niveau : Coupes

A ce jour, aucune mission de repérage n'a été intégrée dans l'application Amiante360

Niveau : Plan de masse

A ce jour, aucune mission de repérage n'a été intégrée dans l'application Amiante360

Niveau : hesoussol_0

Aucun plan n'a été intégré dans l'application Amiante360

Niveau : herezbas_0.png

Aucun plan n'a été intégré dans l'application Amiante360

Niveau : he4_0

Aucun plan n'a été intégré dans l'application Amiante360

10. RECOMMANDATIONS ET MESURES D'ORDRE GENERAL DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R4412-94 à R4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur la page dédiée à l'amiante sur le site du ministère du travail <https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/amiante> et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif

aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R551-1 à R551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

11. FICHE RECAPITULATIVE

Lien de la Fiche Récapitulative

<https://dl.sogelink.fr/?Myj6Agap>