



APAVE
AGENCE DE LE HAVRE
235 route du Mesnil
76290 MONTIVILLIERS
N° SIRET : 90386907101202

DONNEUR D'ORDRE
CROUS NORMANDIE
135 Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN
CONTACT : Monsieur GALLAIS Alexis



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version 4



Numéro d'offre : **T241619858 Hotel des gens de mer**
Numéro de contrat : **C24184811 95748**
Numéro de rapport (n° de tâche) :
Date : **12/02/2025**

Lieu d'intervention :
Bâtiment

**44 rue Voltaire
76600 LE HAVRE**

Destinataire rapport :
CROUS NORMANDIE

Date d'intervention :
Du **13/01/2025** au **17/01/2025**

Intervenant : **Monsieur Samir BENGUESSOUM**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 928 pages*

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :
**44 rue Voltaire
 76600 LE HAVRE**

Étage :
 Bâtiment :
 Nature du bâtiment : **Bâtiment**

Numéro de Lot :
 Référence Cadastre : **Non communiqué**
 Date du Permis de Construire : **Non communiquée**
 Date de construction : **Non communiquée**

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **CROUS NORMANDIE**
 Adresse : **135 Boulevard de l'Europe
 76100 ROUEN**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **CROUS NORMANDIE**
 Adresse : **135 Boulevard de l'Europe
 76100 ROUEN**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : **BENGUESSOUM Samir**

N° certification : **DTI \ 2002-009**

Date d'obtention : **20/02/2020**
 Organisme : **Socotec Certification**
 Adresse :

Date de la commande : **13/01/2025**
 Accompagnateur : **Aucun**

Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**
 Adresse laboratoire : **ZI de Petite Synthe Bâtiment B1
 1294 rue Achille Peres , Z.I. de Petite Synthe 59640 Dunkerque
 1-1935**

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA FRANCE IARD**
 Adresse assurance : **313 Terrasse de l'ARCHE
 92727 NANTERRE CEDEX**

N° de contrat d'assurance : **10800807204**
 Date de validité : **31/12/2025**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
 Nature des travaux envisagés : Le périmètre des travaux est défini dans le document "programme de travaux" transmis par le donneur d'ordre.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	10
INVESTIGATIONS NON REALISEES	37
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	37
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	38
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	38
OBJECTIF	38
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	38
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	38
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	39
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	39
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	39
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	44
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	44
PRECONISATIONS	44
ANNEXE CROQUIS	45
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	65
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	635
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	923
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	924
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	925
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	927

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Tous niveaux	Tous niveaux	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse		Z010
Tous niveaux	Tous niveaux	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse		Z003
Tous niveaux	Tous niveaux	Conduit de ventilation	Conduit fibre ciment	Résultat d'analyse		Z036
Niveaux R+1 R+2 R+3	Salle de bains	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse		Z042
Niveaux R+1 R+2 R+3	Salle de bains	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse		Z026
Niveaux R+1 R+2 R+3	Salle de bains	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse		Z030
Chambre 106 et chambre 102	Salle de bains	Revêtement de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse		Z038
R+1	Appartement	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P015)		Z010
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P016)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P017)		Z003
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P018)		Z003
R+1	Chambre 117	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P051)		Z029
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P052)		Z029
R+1	Chambre 121	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P084)		Z046
		Revêtement de murs	Plaque fibro ciment	Résultat d'analyse (P088)		Z010
		Revêtement de murs	Plaque fibro ciment	Résultat d'analyse (P087)		Z010
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P085)		Z030
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P086)		Z042
R+1	Chambre 123	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P128)		Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P127)		Z010
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P126)		Z029
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P125)		Z029
R+1	Chambre 127	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P143)		Z010
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P144)		Z010
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P136)		Z026
R+1	Chambre 128	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P183)		Z010
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P184)		Z010
R+1	Chambre 236	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P163)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P165)		Z003
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P166)		Z003
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P164)		Z010
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P153)		Z026
R+1	Chambre 102	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P108)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P109)		Z003
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P107)		Z010
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P114)		Z038
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P110)		Z003
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P106)		Z029
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P105)		Z029
R+1	Chambre 106	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P073)		Z003
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P075)		Z038
		Fenêtre - Joint	Joint de vitrage	Résultat d'analyse		Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		d'étanchéité		(P074)		
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P072)		Z010
R+1	Chambre 133	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P202)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P203)		Z003
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P204)		Z003
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P201)		Z010
R+1	Chambre 111	Revêtement de sol	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P029)		Z039
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P034)		Z010
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P033)		Z010
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P031)		Z029
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P032)		Z029
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P037)		Z003
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P038)		Z003
R+2	Chambre 213	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P217)		Z003
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P216)		Z010
R+2	Chambre 212	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P227)		Z003
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P226)		Z010
R+2	Chambre 215	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P236)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P237)		Z010
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P234)		Z046
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P235)		Z030
R+2	Chambre 210	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P245)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P246)		Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P247)		Z003
R+2	Chambre 207	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P257)		Z003
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P255)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P256)		Z010
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P254)		Z030
R+2	Chambre 225	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P265)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P266)		Z010
R+2	Chambre 201	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P273)		Z029
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P271)		Z046
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P276)		Z003
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P274)		Z046
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P275)		Z010
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P272)		Z030
R+2	Chambre 235	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P286)		Z003
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P285)		Z010
R+2	Chambre 229	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P294)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P295)		Z010
R-1	Salle Tabarly	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P336)		Z025
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P337)		Z025
R-1	Salle de détente Seamen's	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P338)		Z025
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P339)		Z025
R-1	Laverie	Conduit de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P375)		Z071
R-1	Dégagement	Revêtement de	Colle de plinthes	Résultat d'analyse		Z025

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	n°5	murs		(P360)		
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P361)		Z025
RDC	Crèche local 2	Revêtement de murs	Plaque fibro ciment	Résultat d'analyse (P455)		Z010
RDC	Crèche Sanitaire	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P464)		Z003
RDC	Crèche local 3	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P471)		Z003
		Revêtement de murs	Plaque fibro ciment	Résultat d'analyse (P472)		Z010
RDC	Crèche Cuisine	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P492)		Z055
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P493)		Z055
RDC	Crèche Bureau	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P481)		Z055
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P482)		Z055
RDC	Restaurant	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P533)		Z003
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P534)		Z003
		Conduit de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P531)		Z036
		Conduit de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P532)		Z036
R+3	Chambre 313	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P572)		Z010
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P573)		Z010
R+3	Chambre 316	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P588)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P594)		Z010
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P589)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P595)		Z010
R+3	Chambre 310	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P612)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P614)		Z003
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P604)		Z046

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P613)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P615)		Z003
R+3	Chambre 304	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P623)		Z046
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P626)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P632)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P634)		Z003
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P624)		Z072
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P627)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P633)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P635)		Z003
R+3	Chambre 322	Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P644)		Z030
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P652)		Z010
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P645)		Z072
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P653)		Z010
R+3	Chambre 332	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P662)		Z029
		Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P666)		Z010
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P667)		Z003
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P663)		Z073
R+3	Chambre 329	Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P673)		Z072
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P672)		Z046
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P677)		Z029
R+3	Chambre 331	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P685)		Z029
		Revêtement de	Panneau glasal Fibre	Résultat d'analyse		Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs	ciment	(P687)		
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P688)		Z003
R+3	Cage d'escalier n°6	Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P703)		Z073
R+3	Local ménage	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P711)		Z055
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P712)		
Extérieur	Toiture	Conduit de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P738)		Z036
		Conduit de ventilation	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P739)		Z036

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Appartement	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001)		Z024
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P002)		Z024
		Revêtement de sol	Linoleum	Résultat d'analyse (P003)		Z021
		Revêtement de sol	Linoleum	Résultat d'analyse (P004)		Z021
		Revêtement de sol	Régreage + colle	Résultat d'analyse (P005)		Z020
		Revêtement de sol	Régreage + colle	Résultat d'analyse (P006)		Z020
		Revêtement de sol	Régreage + colle de moquette	Résultat d'analyse (P007)		Z020
		Revêtement de sol	Régreage + colle de moquette	Résultat d'analyse (P008)		Z020
		Revêtement de sol	Régreage + colle	Résultat d'analyse (P009)		Z020
		Revêtement de sol	Régreage + colle	Résultat d'analyse (P010)		Z020
		Revêtement de murs	Mur enduit béton	Résultat d'analyse (P011)		Z027
		Revêtement de murs	Mur enduit béton	Résultat d'analyse (P012)		Z027
		Revêtement de	Mur enduit Bande à	Résultat d'analyse		Z028

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs	placo	(P013)		
		Revêtement de murs	Mur enduit Bande à placo	Résultat d'analyse (P014)		Z028
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P019)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020)		Z015
R+1	Chambre 117	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P047)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P055)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P048)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P056)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P050)		Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P044)		Z024
		Revêtement de murs	Mur enduit platre	Résultat d'analyse (P053)		Z023
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P043)		Z024
		Revêtement de murs	Mur enduit platre	Résultat d'analyse (P054)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P041)		Z005
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P042)		Z005
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P045)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P046)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P049)		Z017
R+1	Chambre 121	Revêtement de murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P090)		Z033
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P083)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P383 - idem)		Z015
		Revêtement de murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P089)		Z033
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P383 - idem)		Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P079)		Z024
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P080)		Z024
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P091)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P095 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P092)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P078)		Z005
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P081)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P082)		Z002
R+1	Chambre 123	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P121)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P131)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P122)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P132)		Z015
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P117)		Z024
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P118)		Z024
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P129)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P115)		Z005
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P130)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P116)		Z005
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P124)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P119)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P123)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P120)		Z002
R+1	Chambre 127	Revêtement de	Colle de plinthes	Résultat d'analyse		Z019

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		sol		(P138)		
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P147)		Z015
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P141)		Z028
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P137)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P148)		Z015
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P142)		Z028
		Poutre et charpente	Mur enduit Béton	Résultat d'analyse (P145)		Z015
		Poutre et charpente	Mur enduit Béton	Résultat d'analyse (P146)		Z015
		Revêtement de sol	Moquette + Colle + Régreage	Résultat d'analyse (P133)		Z005
		Revêtement de sol	Moquette + Colle + Régreage	Résultat d'analyse (P134)		Z005
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P140)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P135)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P139)		Z022
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P149)		Z018
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P150)		Z018
R+1	Chambre 128	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P177)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P189)		Z015
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P187)		Z018
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P182)		Z028
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P178)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P190)		Z015
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P188)		Z018
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P181)		Z028

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P173)		Z005
		Revêtement de murs	Mur enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P185)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P174)		Z005
		Revêtement de murs	Mur enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P186)		Z023
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P175)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P176)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P179)		Z022
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P180)		Z022
R+1	Chambre 236	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P157)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P170)		Z015
		Poutre et charpente	Mur enduit Béton	Résultat d'analyse (P167)		Z015
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P161)		Z028
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P158)		Z019
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P171)		Z018
		Poutre et charpente	Mur enduit Béton	Résultat d'analyse (P168)		Z015
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P162)		Z028
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P151)		Z005
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P172)		Z018
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P152)		Z005
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P169)		Z015
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P159)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P155)		Z002
		Revêtement de	Colle de Faïence	Résultat d'analyse		Z022

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs		(P160)		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P156)		Z002
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P154)		Z040
R+1	Chambre 102	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P101)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P113)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P102)		Z019
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P097)		Z024
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P098)		Z024
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P111)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P095)		Z005
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P112)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P096)		Z005
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P103)		Z040
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P099)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P104)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P100)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P694)		Z014
		Revêtements de plafond	Enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P695)		
R+1	Chambre 106	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	Résultat d'analyse (P071)		Z041
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P063)		Z019
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P064)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P076)		Z015
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P067)		Z028

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P065)		Z022
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P068)		Z028
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P060)		Z024
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P069)		Z023
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P059)		Z024
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P070)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P057)		Z005
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P058)		Z005
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P061)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P062)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P066)		Z022
R+1	Chambre 133	Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P195)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P209)		Z015
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P199)		Z028
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P196)		Z019
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P207)		Z018
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P200)		Z028
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P191)		Z005
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P208)		Z018
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P205)		Z023
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P192)		Z005
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P210)		Z015
		Revêtement de	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse		Z023

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs		(P206)		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P193)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P194)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P197)		Z022
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P198)		Z022
R+1	Chambre 111	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P023)		Z024
		Revêtement de sol	Dalle de sol + colle + régreage	Résultat d'analyse (P024)		Z024
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P021)		Z005
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P022)		Z005
		Revêtement de sol	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P030)		Z017
		Revêtement de murs	Mur enduit béton	Résultat d'analyse (P035)		Z027
		Revêtement de murs	Mur enduit béton	Résultat d'analyse (P036)		Z027
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P039)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P040)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P025)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P026)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P027)		Z019
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P028)		Z019
R+2	Chambre 213	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P215)		Z028
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P220)		Z015
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P212)		Z020
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P218)		Z023
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P219)		Z018

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P211)		Z009
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P213)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P214)		Z022
R+2	Chambre 212	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P225)		Z028
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P230)		Z015
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P222)		Z020
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P228)		Z023
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P229)		Z018
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P221)		Z009
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P223)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P224)		Z022
R+2	Chambre 215	Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P231)		Z020
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P232)		Z001
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P233)		Z019
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P238)		Z023
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P239)		Z015
R+2	Chambre 210	Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P249)		Z015
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P248)		Z023
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P240)		Z020
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P243)		Z019
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P244)		Z022
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P241)		Z009
		Revêtement de	Colle de carrelage	Résultat d'analyse		Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		sol		(P242)		
R+2	Chambre 207	Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P258)		Z023
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P253)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P259)		Z015
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P250)		Z020
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P251)		Z009
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P252)		Z001
R+2	Chambre 225	Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P268)		Z015
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P261)		Z020
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P264)		Z019
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P267)		Z023
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P260)		Z020
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P263)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P262)		Z001
R+2	Chambre 201	Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P278)		Z015
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P269)		Z020
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P277)		Z023
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P270)		Z001
R+2	Chambre 235	Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P284)		Z028
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P282)		Z019
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P288)		Z015
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P280)		Z020
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P279)		Z020

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P287)		Z023
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P281)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P283)		Z022
R+2	Chambre 229	Revêtement de sol	Colle + moquette	Résultat d'analyse (P290)		Z009
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P297)		Z015
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P293)		Z022
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P289)		Z020
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P296)		Z023
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P291)		Z001
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P292)		Z019
R+2	Cage d'escalier n°1	Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P299)		Z014
		Sous face escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P300)		Z032
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P302)		Z027
		Revêtement de sol	Linoleum + colle + régreage	Résultat d'analyse (P304)		Z021
R+2	Dégagement n°1	Revêtement de sol	Moquette + colle + régreage	Résultat d'analyse (P306)		Z009
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P308)		Z023
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P310)		Z008
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P312)		Z014
R+2	Cage d'escalier n°2	Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P298)		Z014
		Sous face escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P301)		Z032
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P303)		Z027
		Revêtement de sol	Linoleum + colle + régreage	Résultat d'analyse (P305)		Z021
R+2	Dégagement	Revêtement de	Moquette + colle +	Résultat d'analyse		Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	n°2	sol	régreage	(P307)		
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P309)		Z023
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P311)		Z008
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P313)		Z014
R+1	Cage d'escalier n°3	Sous face escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P318)		Z032
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P320)		Z014
		Revêtement de sol	Linoleum + colle + régreage	Résultat d'analyse (P314)		Z021
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P316)		Z027
		Revêtement de sol escalier	Linoleum + colle + régreage	Résultat d'analyse (P333)		Z021
		Revêtement de sol escalier	Linoleum + colle + régreage	Résultat d'analyse (P332)		Z021
R+1	Dégagement n°3	Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P326)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P328)		Z014
		Revêtement de sol	Moquette + colle + régreage	Résultat d'analyse (P322)		Z005
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P324)		Z023
R+1	Cage d'escalier n°4	Sous face escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P319)		Z032
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P321)		Z014
		Revêtement de sol	Linoleum + colle + régreage	Résultat d'analyse (P315)		Z021
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P317)		Z027
R+1	Dégagement n°4	Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P327)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P329)		Z014
		Revêtement de sol	Moquette + colle + régreage	Résultat d'analyse (P323)		Z005
		Revêtement de murs	Mur enduit Platre	Résultat d'analyse (P325)		Z023
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P330)		Z018

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P331)		Z018
R-1	Salle Tabarly	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P334)		Z004
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P340)		Z027
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P341)		Z027
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P350)		Z018
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P351)		Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P335)		Z004
R-1	Salle de détente Seamen's	Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P343)		Z027
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P344)		Z009
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P345)		Z009
		Revêtement de murs	Joint de bande à placo	Résultat d'analyse (P347)		Z028
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P349)		Z018
R-1	Salle Jules Vernes	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P352)		Z004
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P355)		Z027
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P357)		Z018
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P354)		Z027
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P356)		Z009
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P353)		Z035
R-1	Laverie	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P372)		Z022
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P373)		Z022
R-1	Vestiaire du personnel Homme	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P399)		Z004
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P403)		Z022
		Revêtements de	Enduit plâtre	Résultat d'analyse		Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		plafond		(P409)		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P400)		Z004
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P404)		Z022
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P405)		Z022
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P406)		Z022
		Revêtement de murs	Mur enduit plâtre	Résultat d'analyse (P407)		Z023
		Revêtement de murs	Mur enduit plâtre	Résultat d'analyse (P408)		Z023
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P410)		Z015
R-1	Chambre froide n°1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P377)		Z004
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P379)		Z061
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P383)		Z015
		Revêtement de murs	Mur enduit plâtre	Résultat d'analyse (P381)		Z023
		Revêtement de murs	Mur enduit plâtre	Résultat d'analyse (P382)		Z023
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P378)		Z004
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P380)		Z061
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P384)		Z015
R-1	Dégagement n°5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P358)		Z004
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P359)		Z004
		Revêtement de murs	Mur enduit plâtre	Résultat d'analyse (P366)		Z023
		Revêtement de murs	Mur enduit plâtre	Résultat d'analyse (P367)		Z023
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P368)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P369)		Z015
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P411)		Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P412)		Z009
		Conduit de ventilation	Enveloppe de calorifuge	Résultat d'analyse (P362)		Z012
		Conduit de ventilation	Enveloppe de calorifuge	Résultat d'analyse (P363)		Z012
		Conduit de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P364)		Z011
		Conduit de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P365)		Z011
R-1	Dégagement n°6	Conduit de ventilation	Enveloppe de calorifuge	Résultat d'analyse (P385)		Z012
		Conduit de ventilation	Enveloppe de calorifuge	Résultat d'analyse (P386)		Z012
		Conduit de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P387)		Z011
		Conduit de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P388)		Z011
R-1	Cuisine n°1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P389)		Z004
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P394)		Z006
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P395)		Z006
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P390)		Z019
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P391)		Z019
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P392)		Z022
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P393)		Z017
		Revêtements de plafond	Peinture noir	Résultat d'analyse (P396)		Z007
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P398)		Z015
		Revêtements de plafond	Peinture noir	Résultat d'analyse (P397)		Z007
R-1	Escalier n°1	Sous face escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P413)		Z032
		Sous face escalier	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P414)		Z032
Extérieur	Façade arrière	Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P415)		Z034
		Revêtement de	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse		Z034

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs		(P416)		
		Revêtement de murs - Sous bassement	enduit Ciment	Résultat d'analyse (P418)		Z034
		Revêtement de murs - Sous bassement	enduit Ciment	Résultat d'analyse (P417)		Z034
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P419)		Z016
		Poutre et charpente	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P420)		Z016
		Marches	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P421)		Z031
		Marches	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P422)		Z031
		Revêtement de murs - Mur de maintiens	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P423)		Z034
		Revêtement de murs - Mur de maintiens	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P424)		Z034
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P714)		Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etancheité	Résultat d'analyse (P728)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribandé	Résultat d'analyse (P730)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribandé	Résultat d'analyse (P731)		Z056
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P715)		Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etancheité	Résultat d'analyse (P729)		Z056
Extérieur	Façade avant	Revêtement de murs - Sous bassement	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P431)		Z034
		Marches	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P435)		Z031
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P716)		Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etancheité	Résultat d'analyse (P726)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribandé	Résultat d'analyse (P732)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribandé	Résultat d'analyse (P733)		Z056

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs - Sous bassement	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P432)		Z034
		Marches	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P436)		Z031
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P717)		Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etancheité	Résultat d'analyse (P727)		Z056
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P433)		Z034
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P434)		Z034
Extérieur	Pignon droit	Revêtement de murs - Sous bassement	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P437)		Z060
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P441)		Z034
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P718)		Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etancheité	Résultat d'analyse (P724)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribande	Résultat d'analyse (P734)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribande	Résultat d'analyse (P735)		Z056
		Revêtement de murs - Sous bassement	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P438)		Z060
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P442)		Z034
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P719)		Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etancheité	Résultat d'analyse (P725)		Z056
Extérieur	Pignon gauche	Revêtement de murs - Sous bassement	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P425)		Z034
		Revêtement de murs - Muret	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P429)		Z034
		Revêtement de murs - Muret	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P430)		Z034
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P439)		Z034
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P440)		Z034

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P720)		Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etanchéité	Résultat d'analyse (P722)		Z056
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment			Z034
		Ensemble des fenêtres	Joint mastic d'etanchéité	Résultat d'analyse (P723)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribande	Résultat d'analyse (P736)		Z056
		Ensemble des fenêtres	Joint Compribande	Résultat d'analyse (P737)		Z056
		Revêtement de murs - Sous bassement	Enduit Ciment	Résultat d'analyse (P426)		Z034
		Revêtement de murs	Mur enduit Ciment	Résultat d'analyse (P721)		Z034
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P427)		Z040
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P428)		Z040
RDC	Crèche local 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P443)		Z051
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P444)		Z048
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P445)		Z063
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P446)		Z063
		Poutre et charpente	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P447)		Z013
		Poutre et charpente	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P448)		Z013
		Revêtements de plafond	Platre + peinture	Résultat d'analyse (P450)		Z054
		Revêtements de plafond	Platre + peinture	Résultat d'analyse (P449)		Z054
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P451)		Z049
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P452)		Z049
RDC	Crèche local 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P453)		Z051
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P454)		Z048

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Crèche Sanitaire	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P456)		Z061
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P462)		Z063
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P463)		Z063
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P457)		Z061
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P458)		Z061
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P459)		Z061
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P460)		Z040
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P461)		Z040
RDC	Crèche Dégagement	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P465)		Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P466)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P467)		Z068
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P468)		Z061
RDC	Crèche local 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P469)		Z050
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P473)		Z049
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P475)		Z040
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P476)		Z040
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P477)		Z063
		Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P470)		Z057
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P474)		Z049
RDC	Crèche Cuisine	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P490)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P494)		Z040
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P496)		Z063
		Revêtement de	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse		Z063

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs		(P497)		
		Lavabo	Plaque anti vibratile	Résultat d'analyse (P498)		Z070
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P491)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P495)		Z040
RDC	Crèche Bureau	Revêtement de murs	Enduit Plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P483)		Z063
RDC	Crèche Local ménage	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P478)		Z050
		Revêtement de murs	Enduit ciment + peinture	Résultat d'analyse (P479)		Z060
		Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P480)		Z050
RDC	Local escalier	Revêtement de sol	Colle + régreage	Résultat d'analyse (P485)		Z048
		Revêtement de murs	Enduit Plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P488)		Z063
		Revêtement de murs	Enduit Plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P489)		Z063
		Revêtement de murs	Enduit béton + peinture	Résultat d'analyse (P486)		Z065
		Revêtement de murs	Enduit béton + peinture	Résultat d'analyse (P487)		Z065
		Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P484)		Z050
RDC	Crèche Extérieur	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P499)		Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P500)		Z001
RDC	Hall d'entrée	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P501)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P503)		Z061
		Revêtement de sol	Enduit béton escalier	Résultat d'analyse (P505)		Z052
		Revêtement de sol	Enduit béton escalier	Résultat d'analyse (P506)		Z052
		Revêtement de murs	Enduit platre + peinture	Résultat d'analyse (P507)		Z063
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P502)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P504)		Z061

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Escalier n°2	Revêtement de murs	Enduit béton + peinture	Résultat d'analyse (P508)		Z065
		Revêtement de murs	Enduit béton + peinture	Résultat d'analyse (P509)		Z065
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P510)		Z063
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P511)		Z063
		Poutre et charpente	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P512)		Z013
		Poutre et charpente	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P513)		Z013
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P514)		Z049
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P515)		Z049
RDC	Salle de repos	Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P516)		Z049
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P518)		Z063
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P517)		Z049
RDC	Restaurant	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P519)		Z061
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P521)		Z063
		Revêtement de sol	Colle de carrelage beige	Résultat d'analyse (P523)		Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P525)		Z001
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P527)		Z063
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P529)		Z063
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P530)		Z063
		Revêtement de murs	Enduit béton + peinture	Résultat d'analyse (P535)		Z065
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P520)		Z061
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P522)		Z063
		Revêtement de sol	Colle de carrelage beige	Résultat d'analyse (P524)		Z001
		Revêtement de	Colle de carrelage	Résultat d'analyse		Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		sol		(P526)		
		Poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P528)		Z063
		Revêtement de murs	Enduit béton + peinture	Résultat d'analyse (P536)		Z065
RDC	Cuisine n°2	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P540)		Z061
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P538)		Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P543)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P539)		Z061
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P537)		Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P544)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P541)		Z040
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P542)		Z040
RDC	Arrière cuisine	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P545)		Z040
		Revêtement de murs	Bande placo	Résultat d'analyse (P547)		Z067
		Revêtement de murs	Laine de roche	Résultat d'analyse (P548)		Z062
		Revêtement de murs	Laine de roche	Résultat d'analyse (P549)		Z062
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P546)		Z040
RDC	Local Bureau	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P552)		Z061
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P550)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P554)		Z040
		Revêtement de sol	Colle de moquette	Résultat d'analyse (P556)		Z047
		Revêtement de sol	Colle de moquette	Résultat d'analyse (P557)		Z047
		Revêtement de murs	Mur plâtre	Résultat d'analyse (P560)		Z063
		Revêtement de murs	Mur plâtre	Résultat d'analyse (P561)		Z063

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P553)		Z061
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P551)		Z001
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P555)		Z040
		Revêtement de murs	Joint bandes	Résultat d'analyse (P558)		Z066
		Revêtement de murs	Joint bandes	Résultat d'analyse (P559)		Z066
R+3	Chambre 313	Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P567)		Z022
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P563)		Z005
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P568)		Z028
		Revêtement de murs	Mur endui ciment	Résultat d'analyse (P570)		Z060
		Revêtement de murs	Mur endui ciment	Résultat d'analyse (P571)		Z060
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P574)		Z015
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P566)		Z022
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P562)		Z005
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P569)		Z028
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P576)		Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P564)		Z002
		Revêtements de plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P577)		Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P565)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P575)		Z015
R+3	Chambre 316	Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P578)		Z005
		Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P580)		Z045
		Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P581)		Z045
		Revêtement de	Colle de Faïence	Résultat d'analyse		Z022

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs		(P586)		
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P584)		Z019
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P592)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P596)		Z015
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P579)		Z005
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P587)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P585)		Z019
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P593)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P597)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P582)		Z002
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P590)		Z060
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P583)		Z002
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P591)		Z060
R+3	Chambre 310	Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P598)		Z005
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P606)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P605)		Z019
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P608)		Z028
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P616)		Z015
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P599)		Z005
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P607)		Z022
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P609)		Z028
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P617)		Z015
		Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P600)		Z045

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P602)		Z002
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P610)		Z015
		Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P601)		Z045
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P603)		Z002
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P611)		Z015
R+3	Chambre 304	Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P618)		Z045
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P625)		Z022
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P630)		Z060
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P636)		Z015
		Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P619)		Z045
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P622)		Z019
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P631)		Z060
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P637)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P621)		Z002
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P628)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P620)		Z002
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P629)		Z015
R+3	Chambre 322	Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P638)		Z005
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P646)		Z028
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P648)		Z060
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P650)		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P654)		Z015
		Revêtements de	Enduit plâtre	Résultat d'analyse		Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		plafond		(P655)		
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P639)		Z005
		Revêtement de murs	Bande à placo	Résultat d'analyse (P647)		Z028
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P649)		Z060
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P651)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P642)		Z019
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P643)		Z019
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P641)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P640)		Z002
R+3	Chambre 332	Revêtement de sol	Régreage + béton	Résultat d'analyse (P656)		Z044
		Revêtement de sol	Régreage + béton	Résultat d'analyse (P657)		Z044
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P658)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P660)		Z022
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P665)		Z053
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P668)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P659)		Z002
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P661)		Z022
		Revêtement de murs	Enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P664)		Z063
R+3	Chambre 329	Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P669)		Z045
		Revêtement de sol	Régreage + béton	Résultat d'analyse (P670)		Z044
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P674)		Z053
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P678)		Z015
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P671)		Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P675)		Z060
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P676)		Z015
R+3	Chambre 331	Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P679)		Z005
		Revêtement de murs	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P683)		Z022
		Revêtement de sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P682)		Z019
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P684)		Z053
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P686)		Z028
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P689)		Z015
		Revêtement de sol	Moquette + Colle	Résultat d'analyse (P680)		Z005
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P681)		Z002
R+3	Cage d'escalier n°5	Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P696)		Z045
		Revêtement de murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P698)		Z015
		Revêtement de sol	Régreage + béton	Résultat d'analyse (P697)		Z044
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P699)		Z053
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P700)		Z015
R+3	Cage d'escalier n°6	Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P701)		Z045
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P704)		Z053
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P705)		Z060
		Revêtement de murs	Mur enduit ciment	Résultat d'analyse (P706)		Z060
		Revêtement de sol	Régreage + béton	Résultat d'analyse (P702)		Z044
R+3	Local technique n°2	Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P690)		Z014
		Revêtements de plafond	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P691)		Z015
R+2	Locaux	Revêtements de	Enduit ciment	Résultat d'analyse		Z014

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	technique	plafond		(P692)		
		Revêtements de plafond	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P693)		Z015
R+3	Local ménage	Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P709)		Z045
		Revêtement de sol	Régreage + béton	Résultat d'analyse (P710)		Z044
		Revêtement de sol	Linoleum + Colle	Résultat d'analyse (P708)		Z045
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P707)		Z002
		Revêtement de murs	Enduit	Résultat d'analyse (P713)		Z060
Extérieur	Toiture	Conduit de ventilation	Chapeau béton	Résultat d'analyse (P740)		Z059
		Conduit de ventilation	Chapeau béton	Résultat d'analyse (P741)		Z059
		Conduit de cheminée	Enduit ciment peinture	Résultat d'analyse (P742)		Z058
		Conduit de cheminée	Enduit ciment peinture	Résultat d'analyse (P743)		Z058
		Revêtement de murs	Machinerie Enduit ciment	Résultat d'analyse (P744)		Z064
		Revêtement de murs	Machinerie Enduit ciment	Résultat d'analyse (P745)		Z064
		Acotère	Etencheité bitumineuse	Résultat d'analyse (P746)		Z069
		Acotère	Etencheité bitumineuse	Résultat d'analyse (P747)		Z069
		Toiture	Etencheité bitumineuse	Résultat d'analyse (P748)		Z043
		Toiture	Etencheité bitumineuse	Résultat d'analyse (P749)		Z043
		Toiture	Isolant fibreux	Résultat d'analyse (P750)		Z037
		Toiture	Isolant fibreux	Résultat d'analyse (P751)		Z037
		Machinerie ascenseur	Garniture de frein	Résultat d'analyse (P752)		Z070
		Machinerie ascenseur	Garniture de frein	Résultat d'analyse (P753)		

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
13/01/2025	Diagnostic avant travaux

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Le périmètre des travaux est défini dans le document "programme de travaux" transmis par le donneur d'ordre.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Bureau	OUI	
R+1	Appartement	OUI	
R+1	Chambre 115	OUI	
R+1	Chambre 116	OUI	
R+1	Chambre 117	OUI	
R+1	Chambre 118	OUI	
R+1	Chambre 119	OUI	
R+1	Chambre 120	OUI	
R+1	Chambre 121	OUI	
R+1	Chambre 122	OUI	
R+1	Chambre 123	OUI	
R+1	Chambre 124	OUI	
R+1	Lingerie n°1	OUI	
R+1	Chambre 126	OUI	
R+1	Chambre 127	OUI	
R+1	Chambre 128	OUI	
R+1	Chambre 130	OUI	
R+1	CH 131 PMR	OUI	
R+1	CH 132 PMR	OUI	
R+1	Chambre 233	OUI	
R+1	Chambre 234	OUI	
R+1	Chambre 236	OUI	
R+1	Chambre 237	OUI	
R+1	Chambre 101	OUI	
R+1	Chambre 102	OUI	
R+1	Chambre 103	OUI	
R+1	Chambre 104	OUI	
R+1	Local technique n°1	OUI	
R+1	Chambre 106	OUI	
R+1	Chambre 107	OUI	
R+1	Chambre 108	OUI	
R+1	Chambre 109	OUI	
R+1	Chambre 110	OUI	
R+1	Chambre 133	OUI	
R+1	Chambre 111	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Chambre 213	OUI	
R+2	Chambre 212	OUI	
R+2	Chambre 215	OUI	
R+2	Chambre 210	OUI	
R+2	Chambre 207	OUI	
R+2	Chambre 225	OUI	
R+2	Chambre 201	OUI	
R+2	Chambre 235	OUI	
R+2	Chambre 229	OUI	
R+2	Cage d'escalier n°1	OUI	
R+2	Dégagement n°1	OUI	
R+2	Cage d'escalier n°2	OUI	
R+2	Dégagement n°2	OUI	
R+1	Cage d'escalier n°3	OUI	
R+1	Dégagement n°3	OUI	
R+1	Cage d'escalier n°4	OUI	
R+1	Dégagement n°4	OUI	
R-1	Salle Tabarly	OUI	
R-1	Salle de détente Seamen's	OUI	
R-1	Bar Seamen's Club	OUI	
R-1	Salle Jules Vernes	OUI	
R-1	Sanitaires Hommes	OUI	
R-1	Local autocom	OUI	
R-1	Office	OUI	
R-1	Laverie	OUI	
R-1	Lingerie n°2	OUI	
R-1	Réserve n°1	OUI	
R-1	Réserve n°2	OUI	
R-1	Réserve n°3	OUI	
R-1	Réserve n°4	OUI	
R-1	Vestiaire du personnel Femme	OUI	
R-1	Vestiaire du personnel Homme	OUI	
R-1	Atelier	OUI	
R-1	Réserve n°6	OUI	
R-1	Réserve n°5	OUI	
R-1	Réserve n°7	OUI	
R-1	Local poubelles	OUI	
R-1	Local bière	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R-1	Chambre froide n°1	OUI	
R-1	Chambre froide n°2	OUI	
R-1	TGBT	OUI	
R-1	Dégagement n°5	OUI	
R-1	Dégagement n°6	OUI	
R-1	Cuisine n°1	OUI	
R-1	Plonge	OUI	
R-1	Escalier n°1	OUI	
Extérieur	Façade arrière	OUI	
Extérieur	Façade avant	OUI	
Extérieur	Pignon droit	OUI	
Extérieur	Pignon gauche	OUI	
RDC	Crêche local 1	OUI	
RDC	Crêche local 2	OUI	
RDC	Crêche Sanitaire	OUI	
RDC	Crêche Dégagement	OUI	
RDC	Crêche local 3	OUI	
RDC	Crêche Cuisine	OUI	
RDC	Crêche Bureau	OUI	
RDC	Crêche Local ménage	OUI	
RDC	Local escalier	OUI	
RDC	Crêche Extérieur	OUI	
RDC	Hall d'entrée	OUI	
RDC	Escalier n°2	OUI	
RDC	Salle de repos	OUI	
RDC	Restaurant	OUI	
RDC	Cuisine n°2	OUI	
RDC	Arrière cuisine	OUI	
RDC	Local Bureau	OUI	
R+3	Chambre 313	OUI	
R+3	Chambre 316	OUI	
R+3	Chambre 310	OUI	
R+3	Chambre 304	OUI	
R+3	Chambre 322	OUI	
R+3	Chambre 332	OUI	
R+3	Chambre 329	OUI	
R+3	Chambre 331	OUI	
R+3	Cage d'escalier n°5	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+3	Cage d'escalier n°6	OUI	
R+3	Local technique n°2	OUI	
R+2	Locaux technique	OUI	
R+3	Local ménage	OUI	
Extérieur	Toiture	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Bandes calicot	M	
Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecoche noire	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Enduit de cuvelage	M	

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

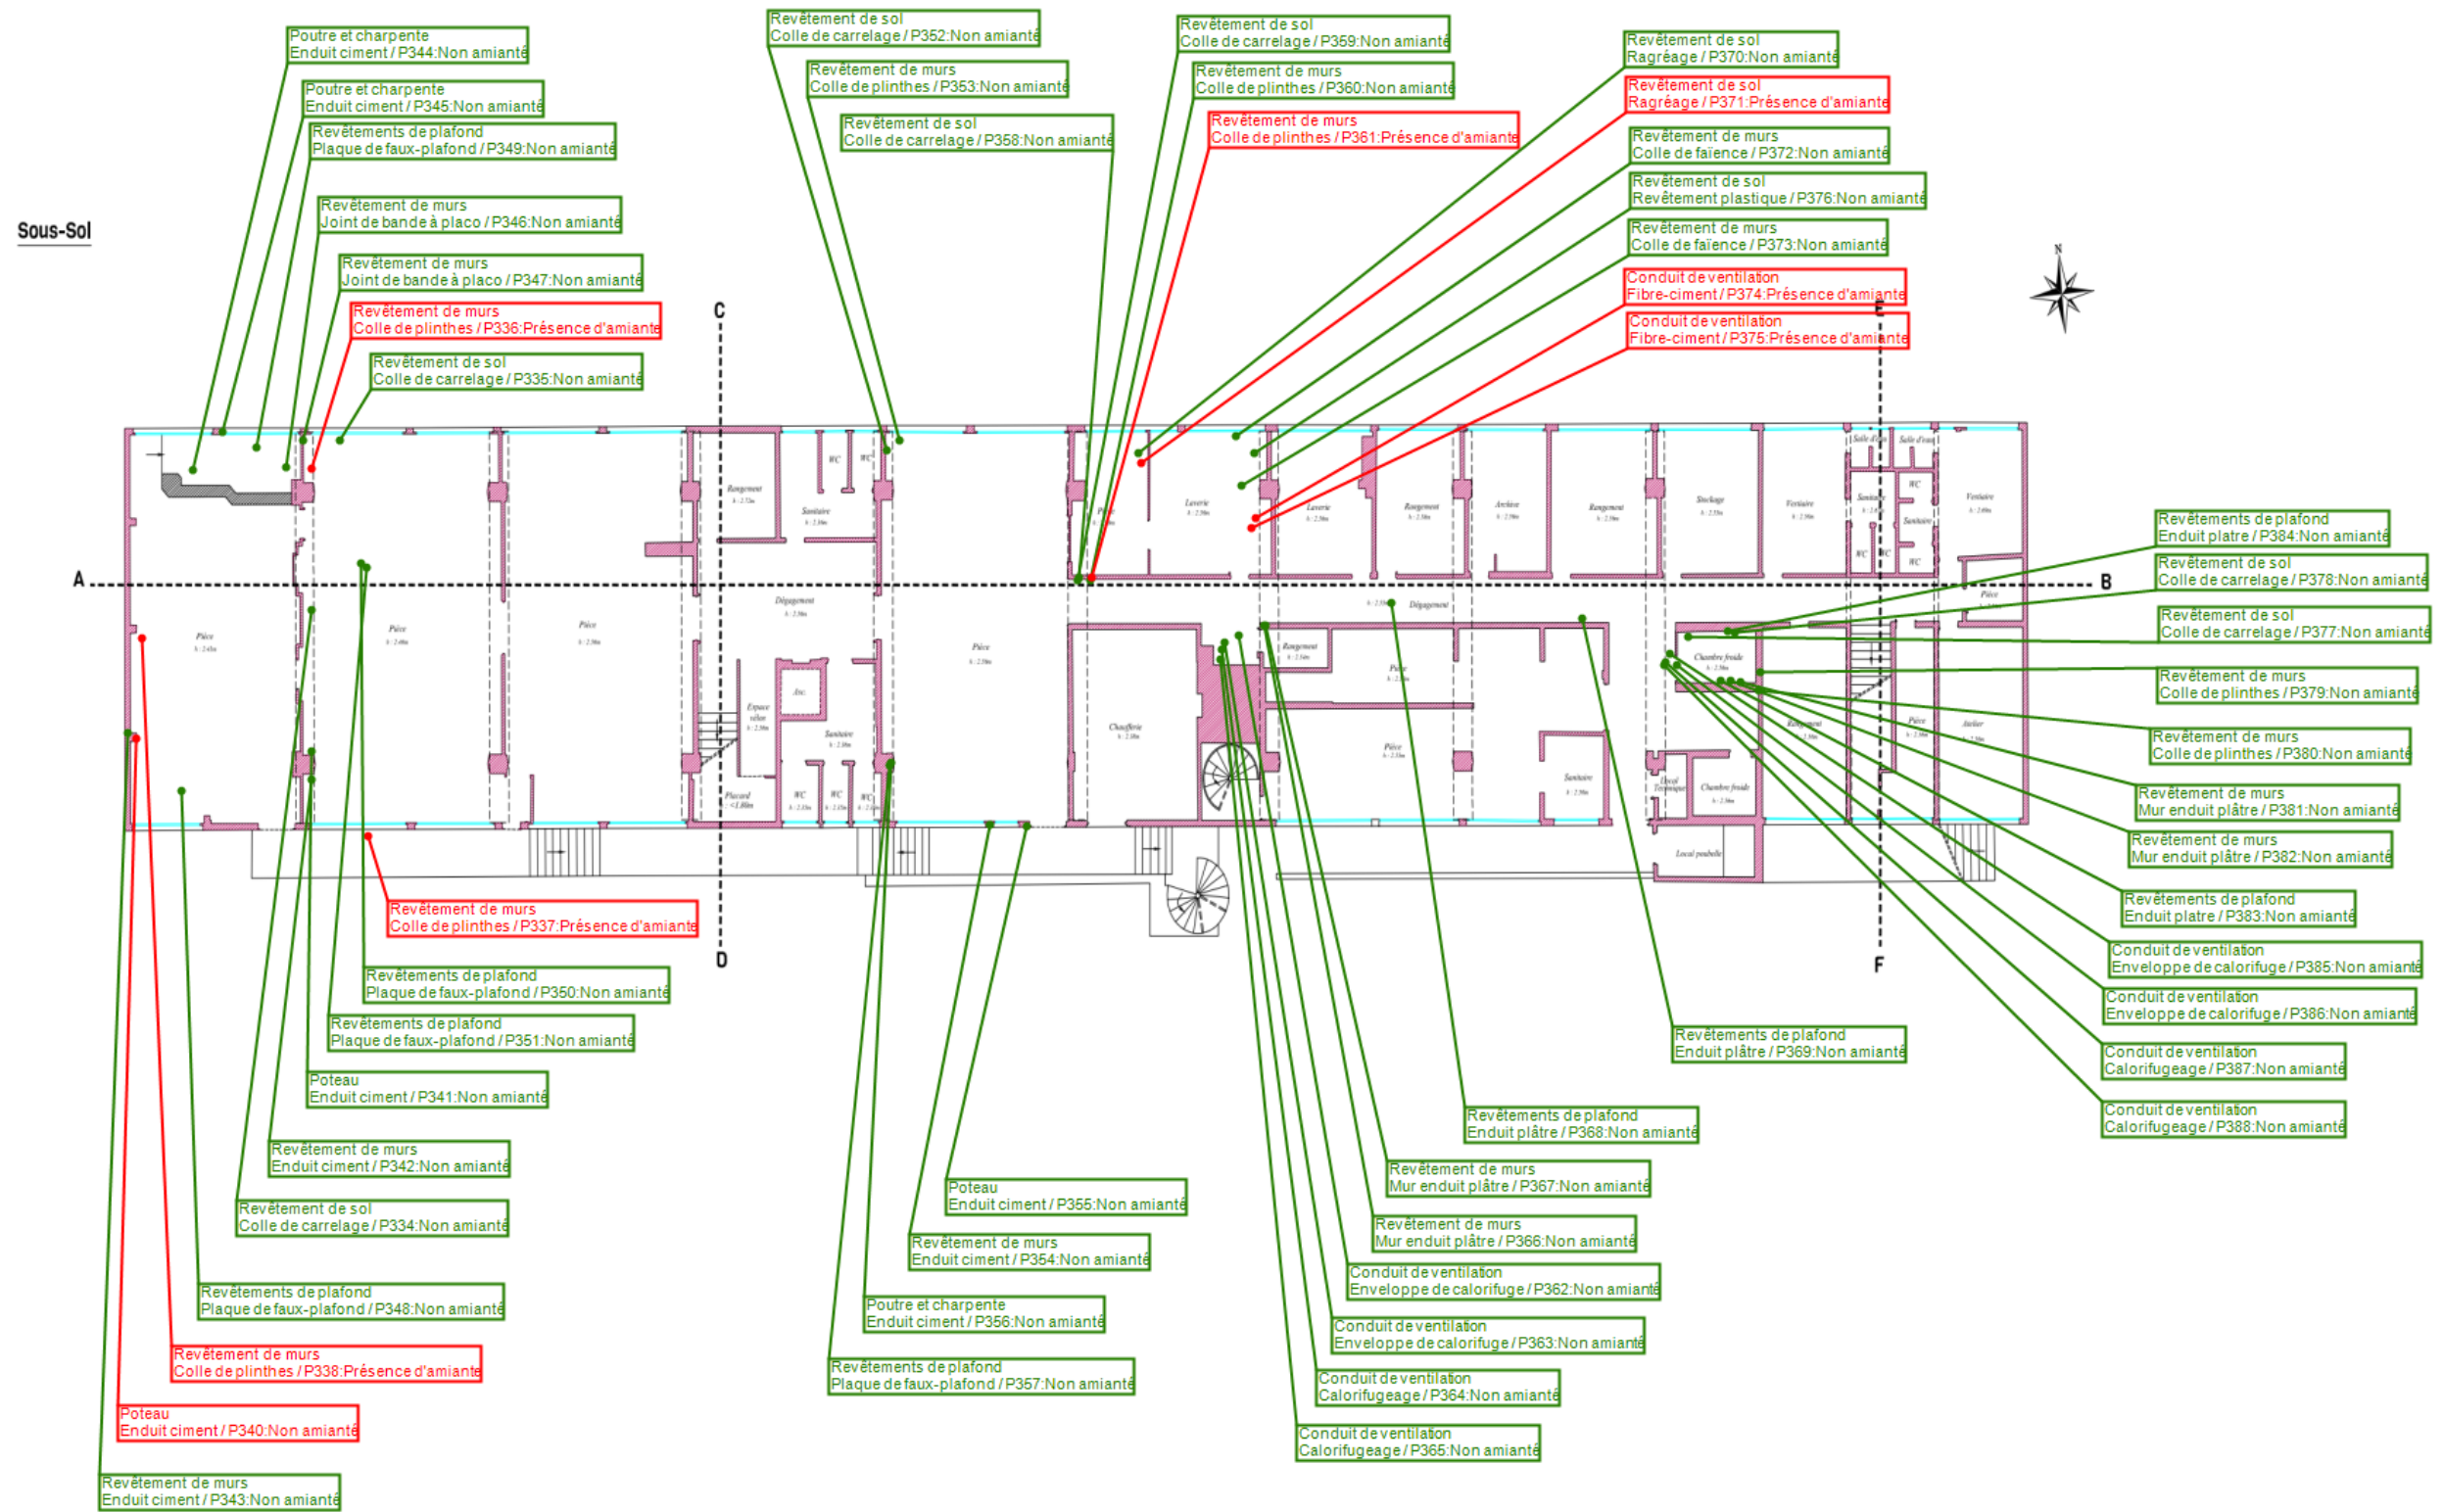
L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

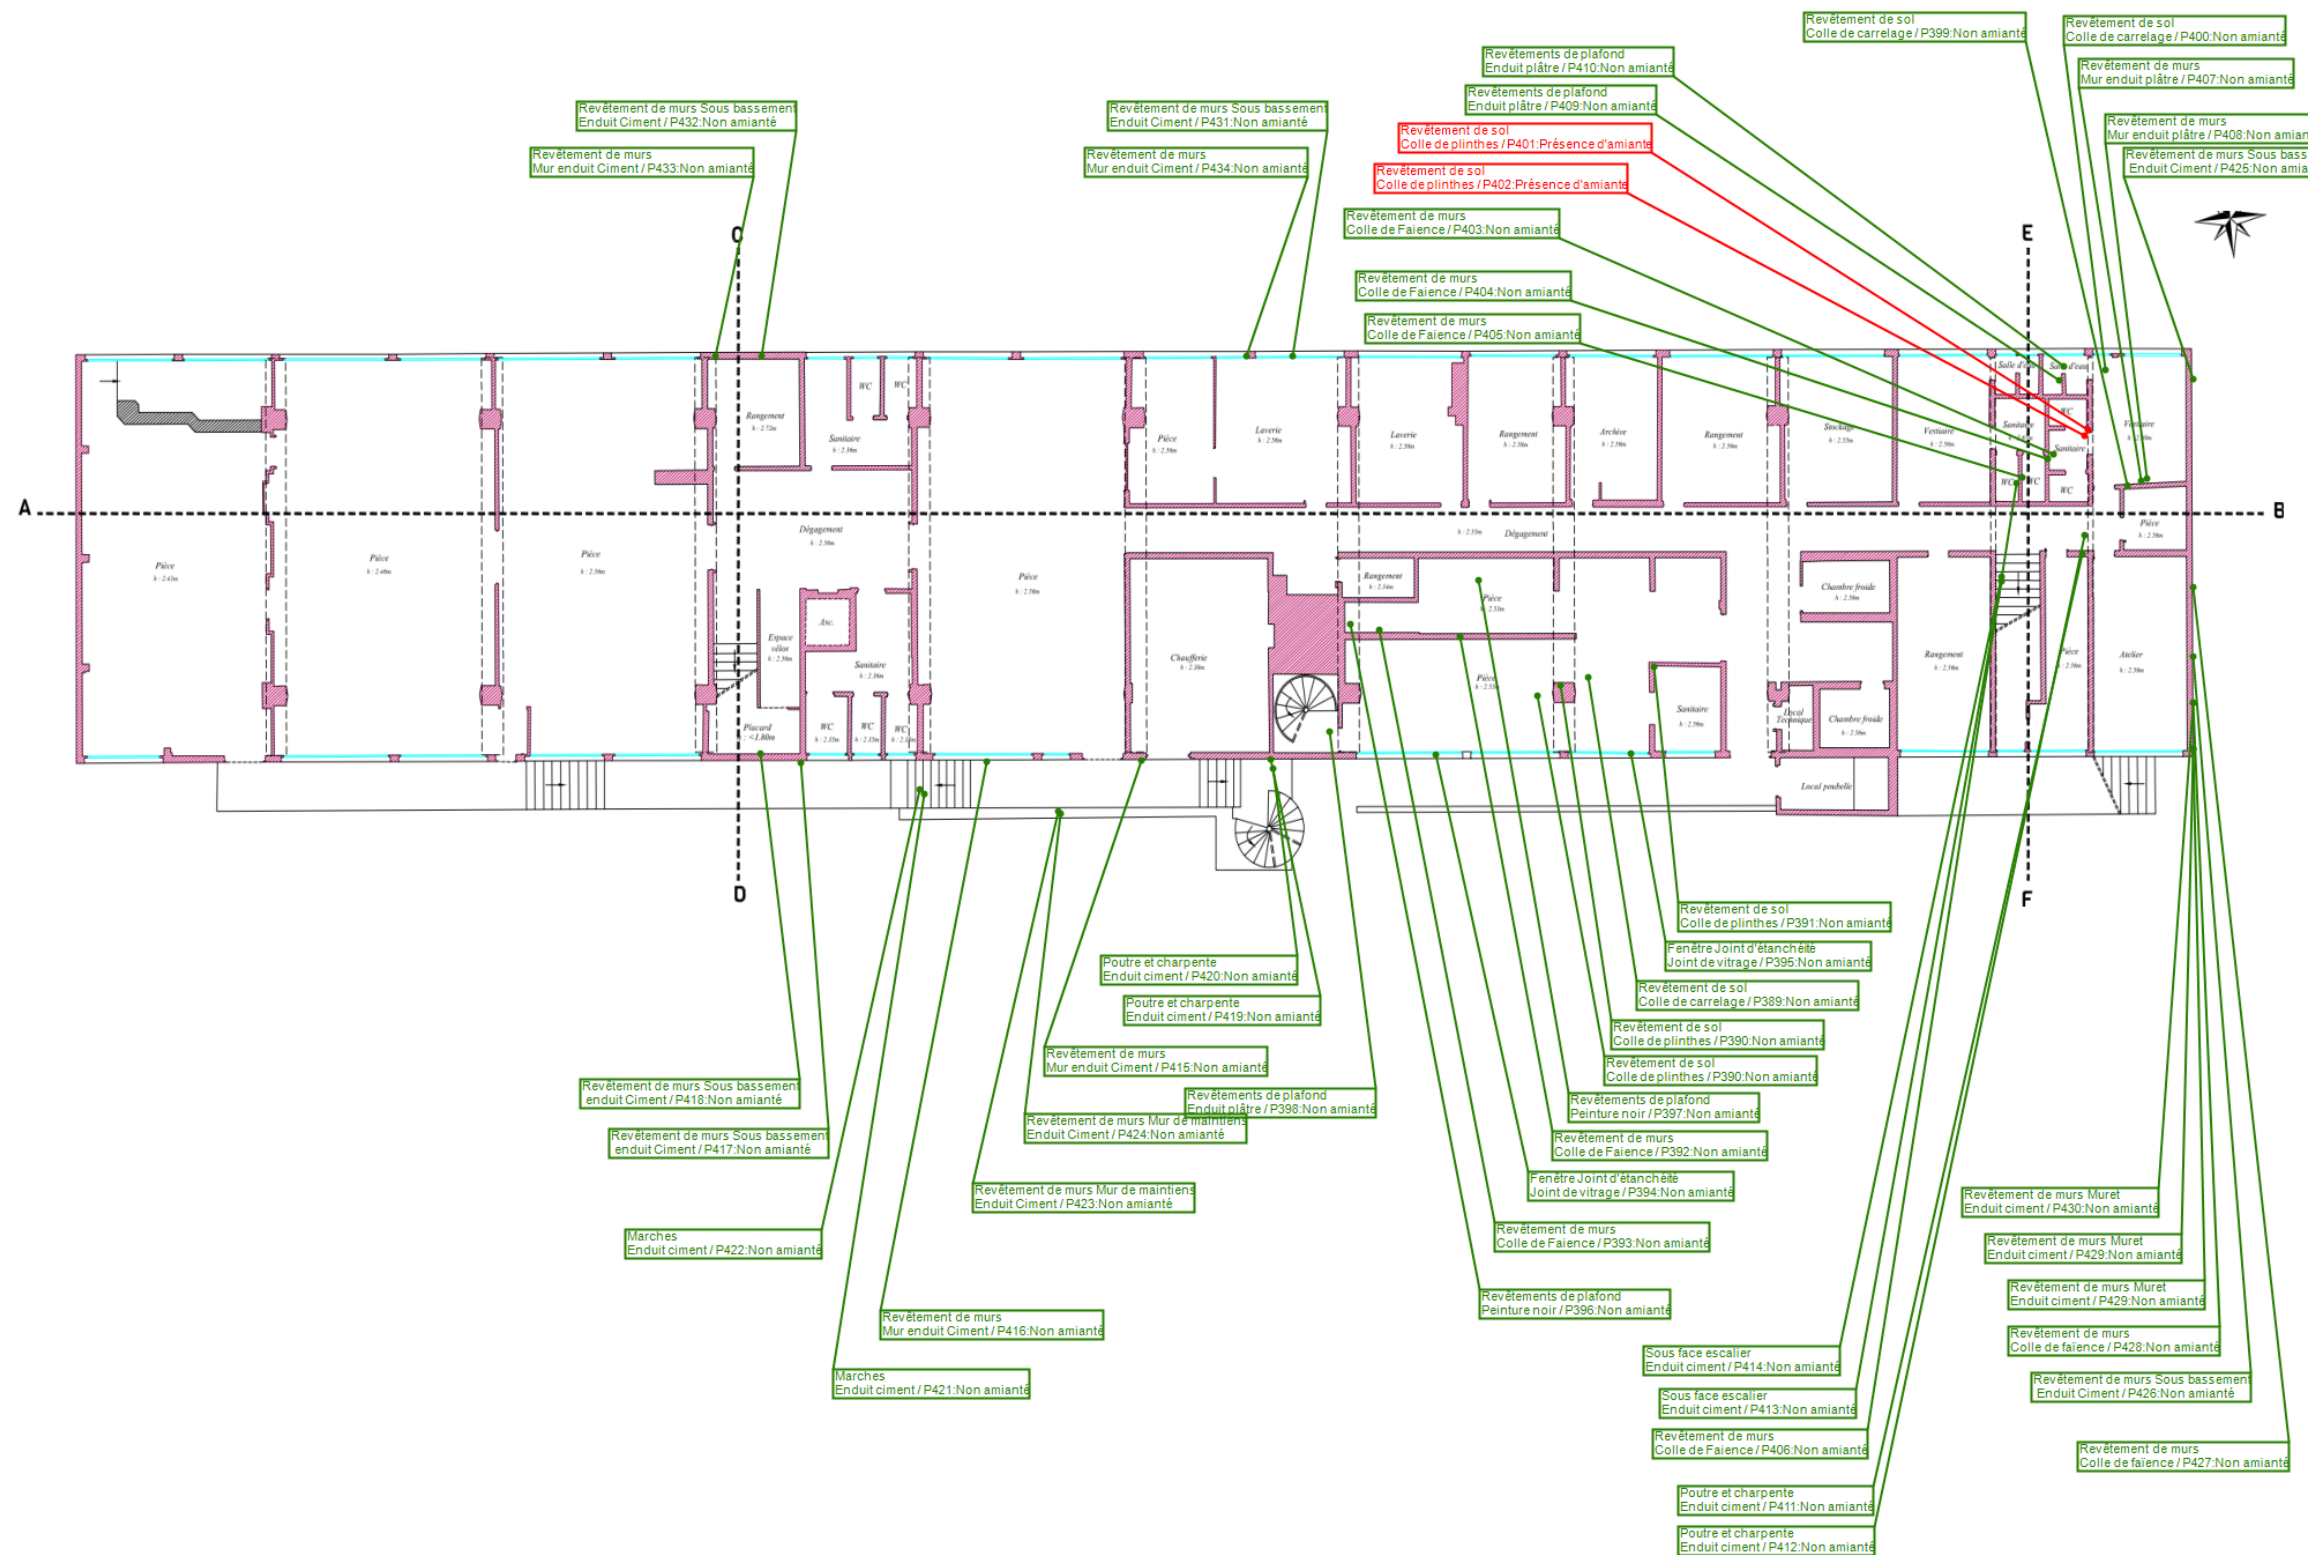
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

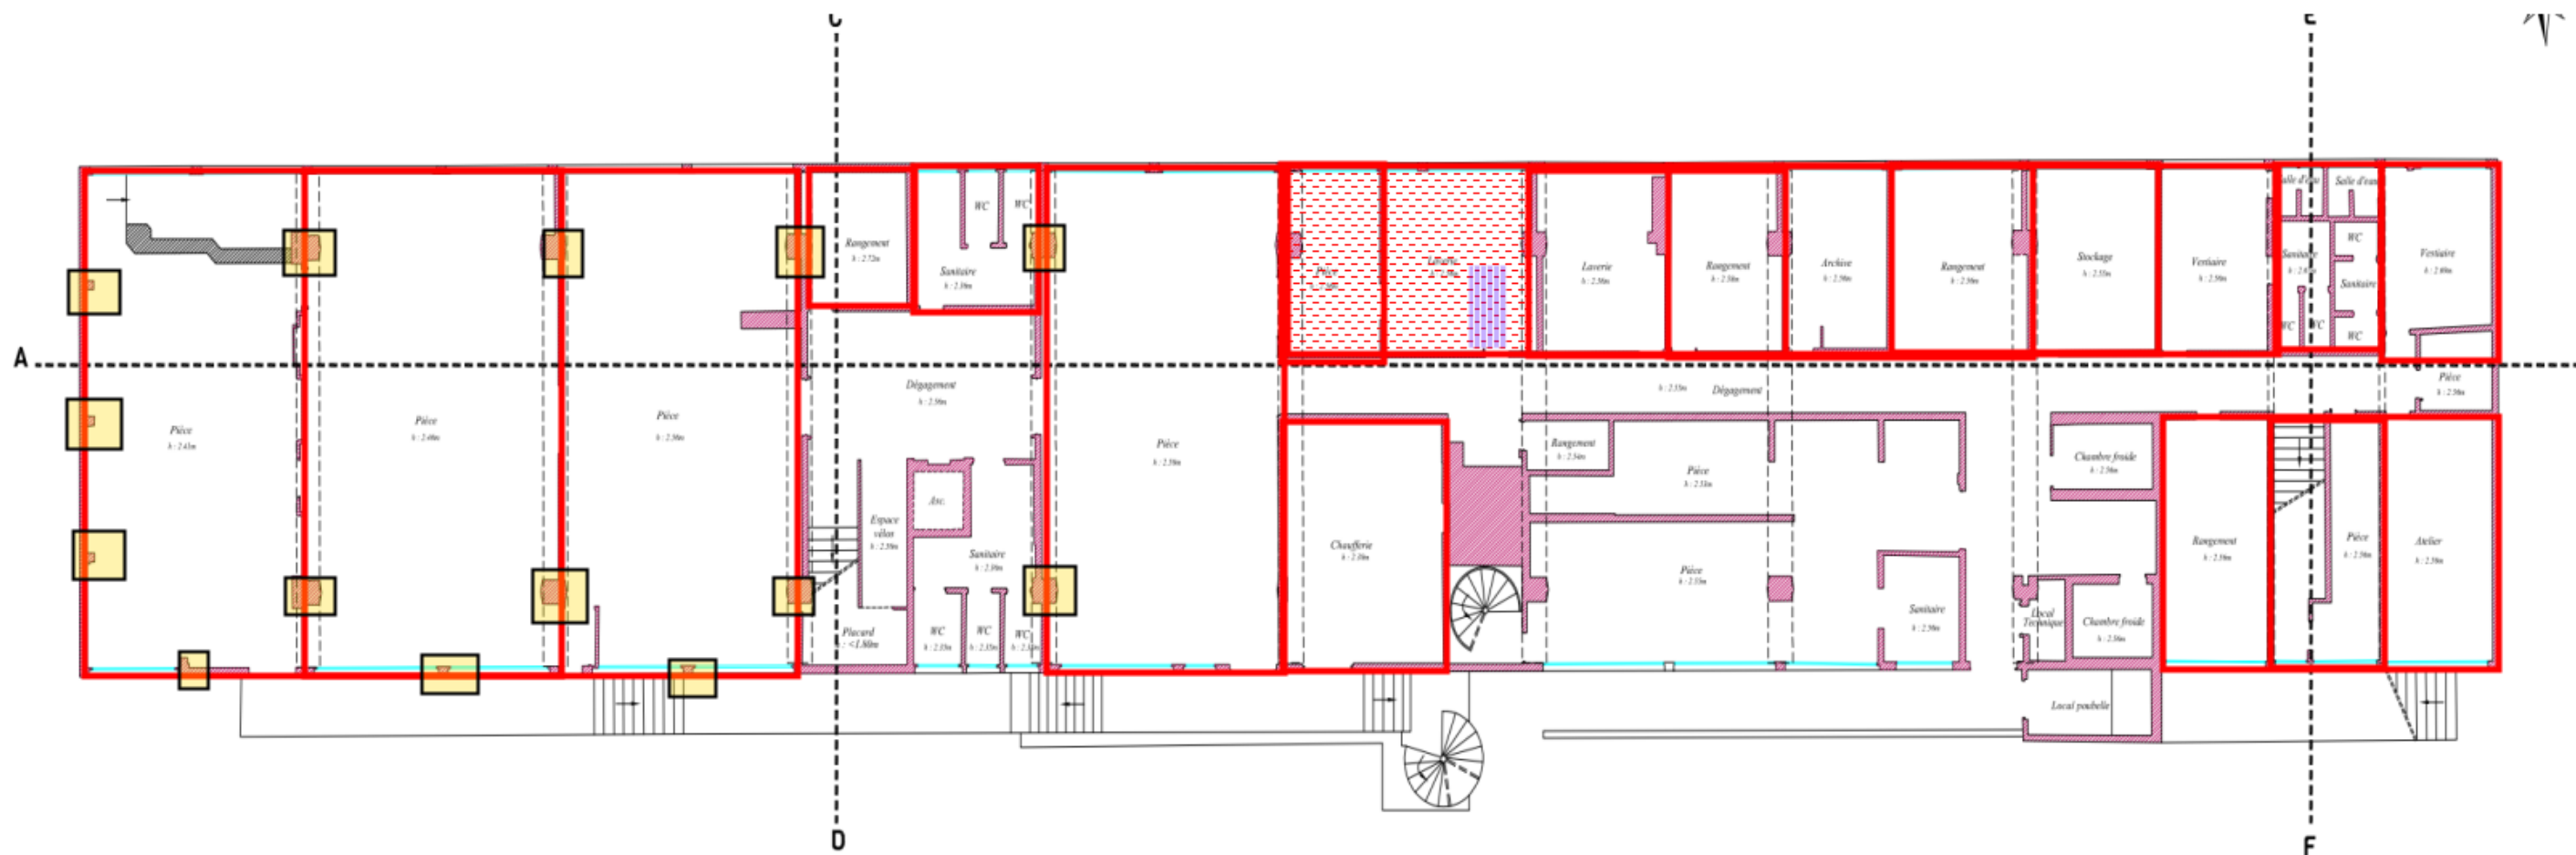
ANNEXE CROQUIS

Client :	CROUS NORMANDIE		Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :				
N° planche :	1/19	Version : 0	Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
Type :	Croquis			
Date :	12/02/2025		Bâtiment :	
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir		Etage :	R-1
Origine du plan :			Commentaire :	

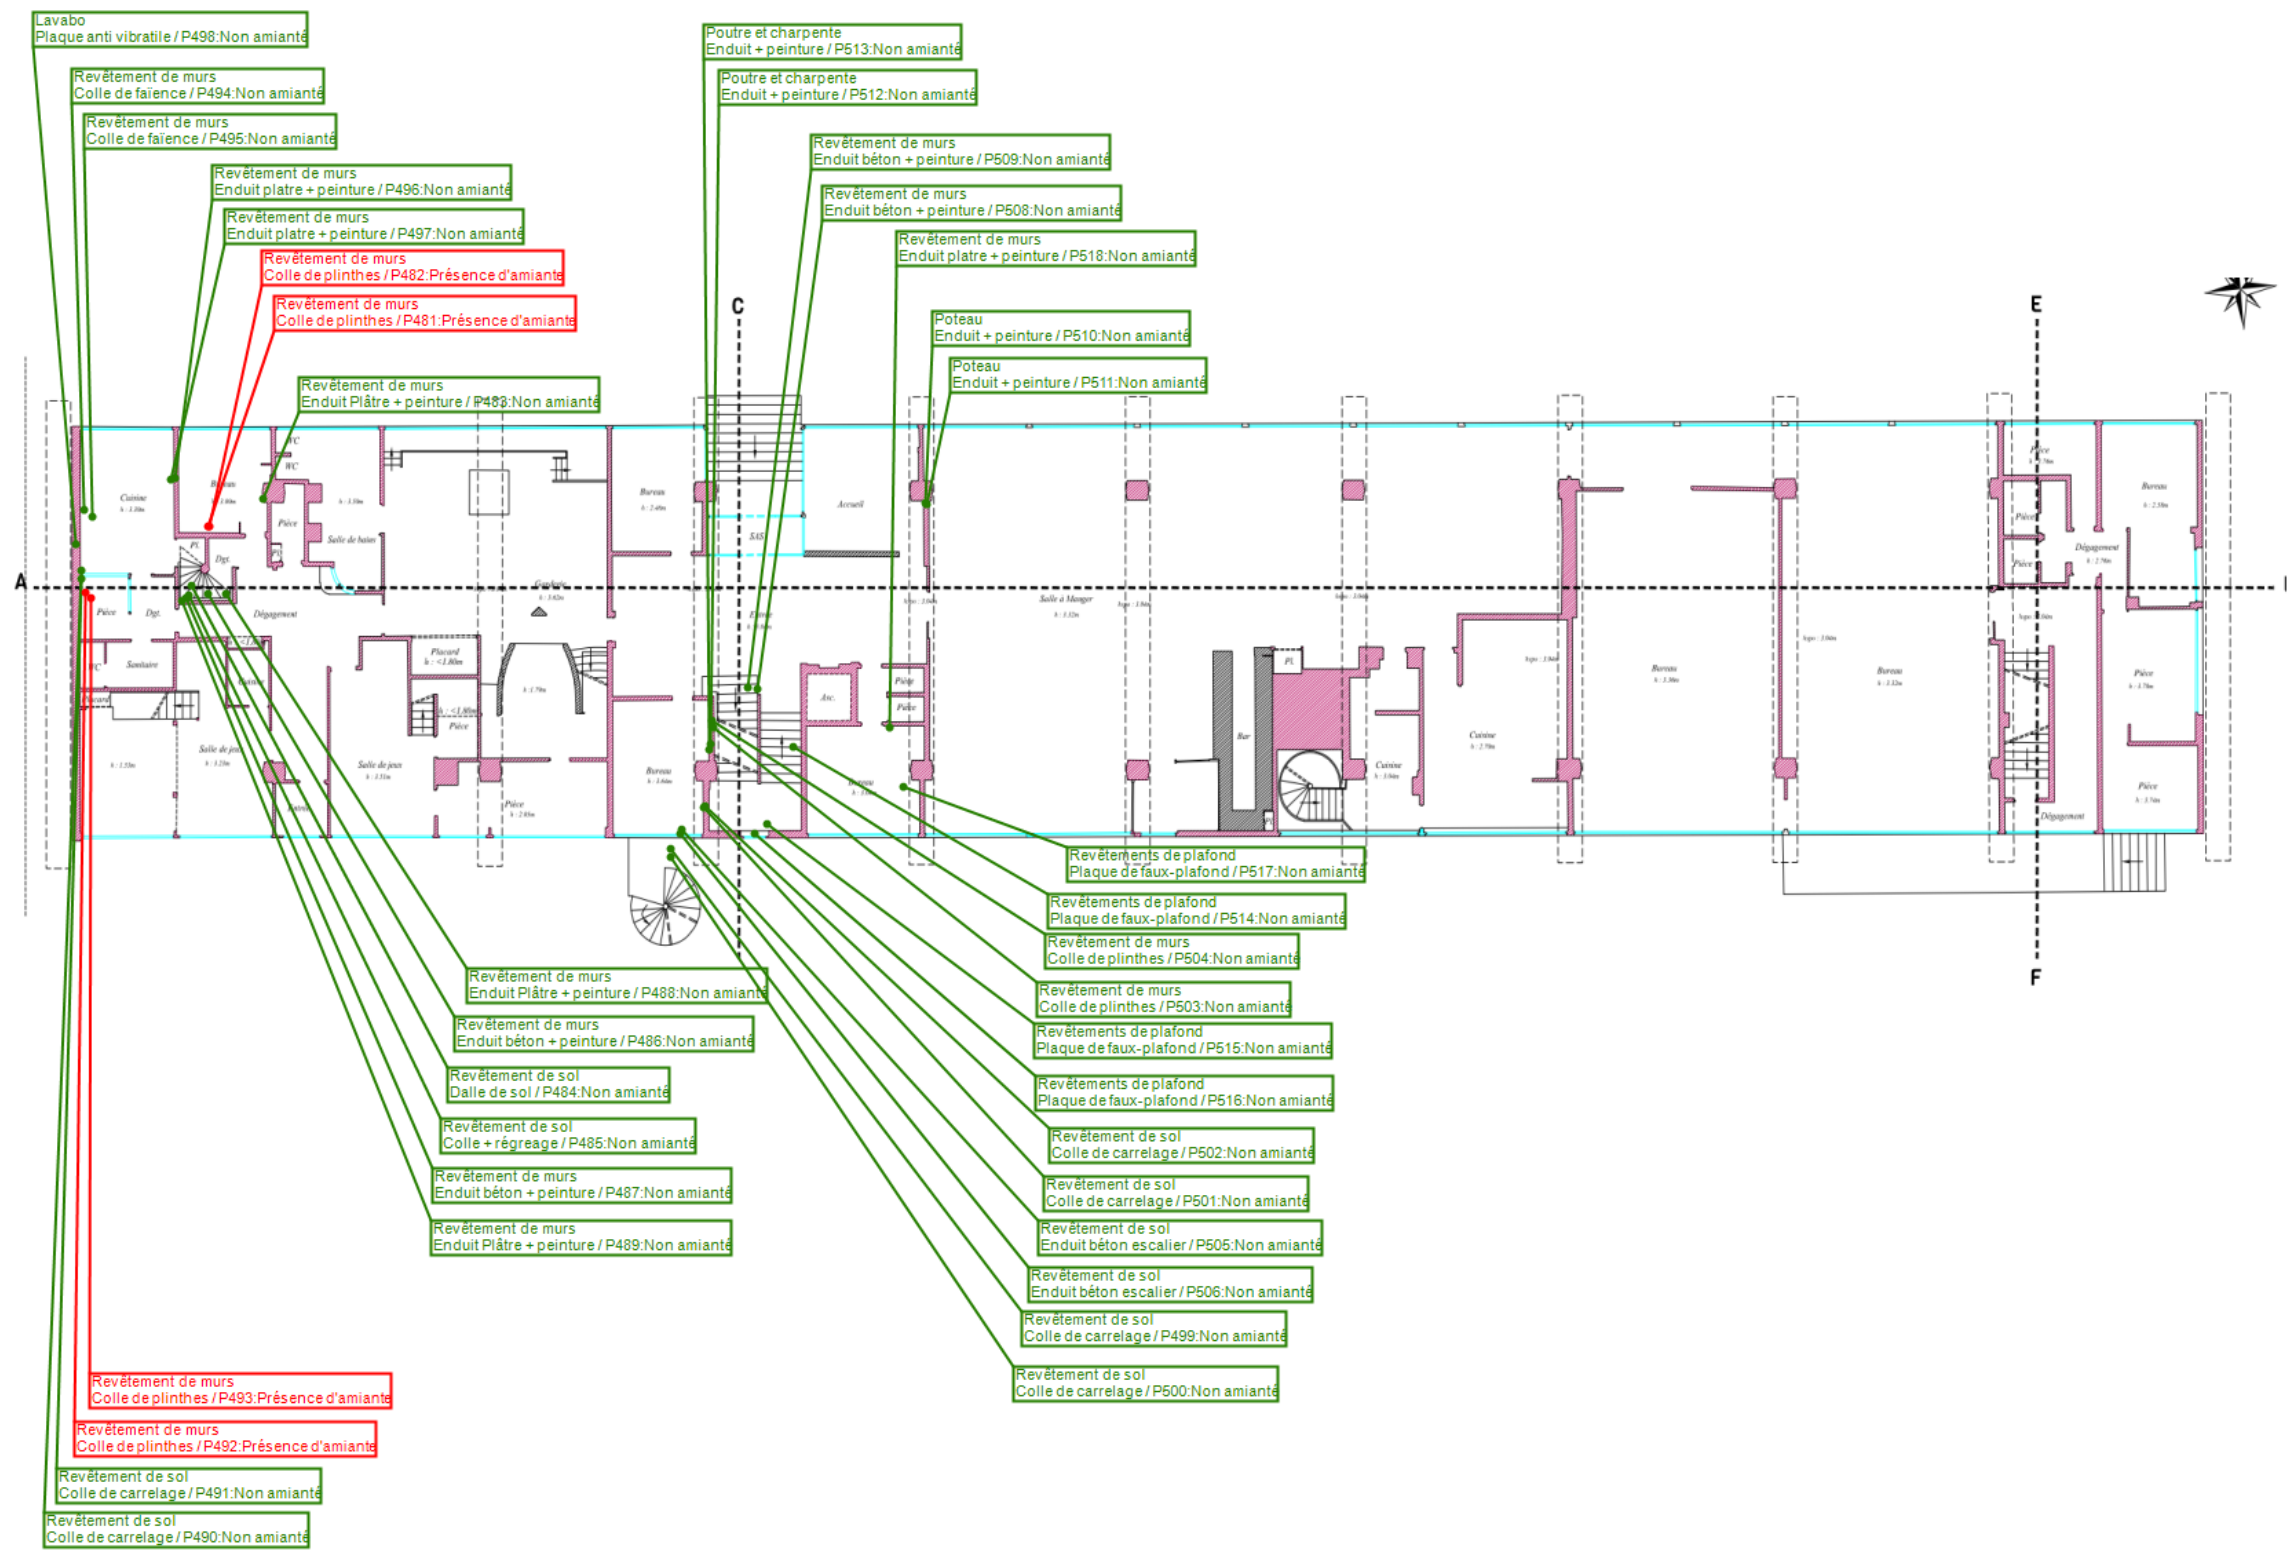




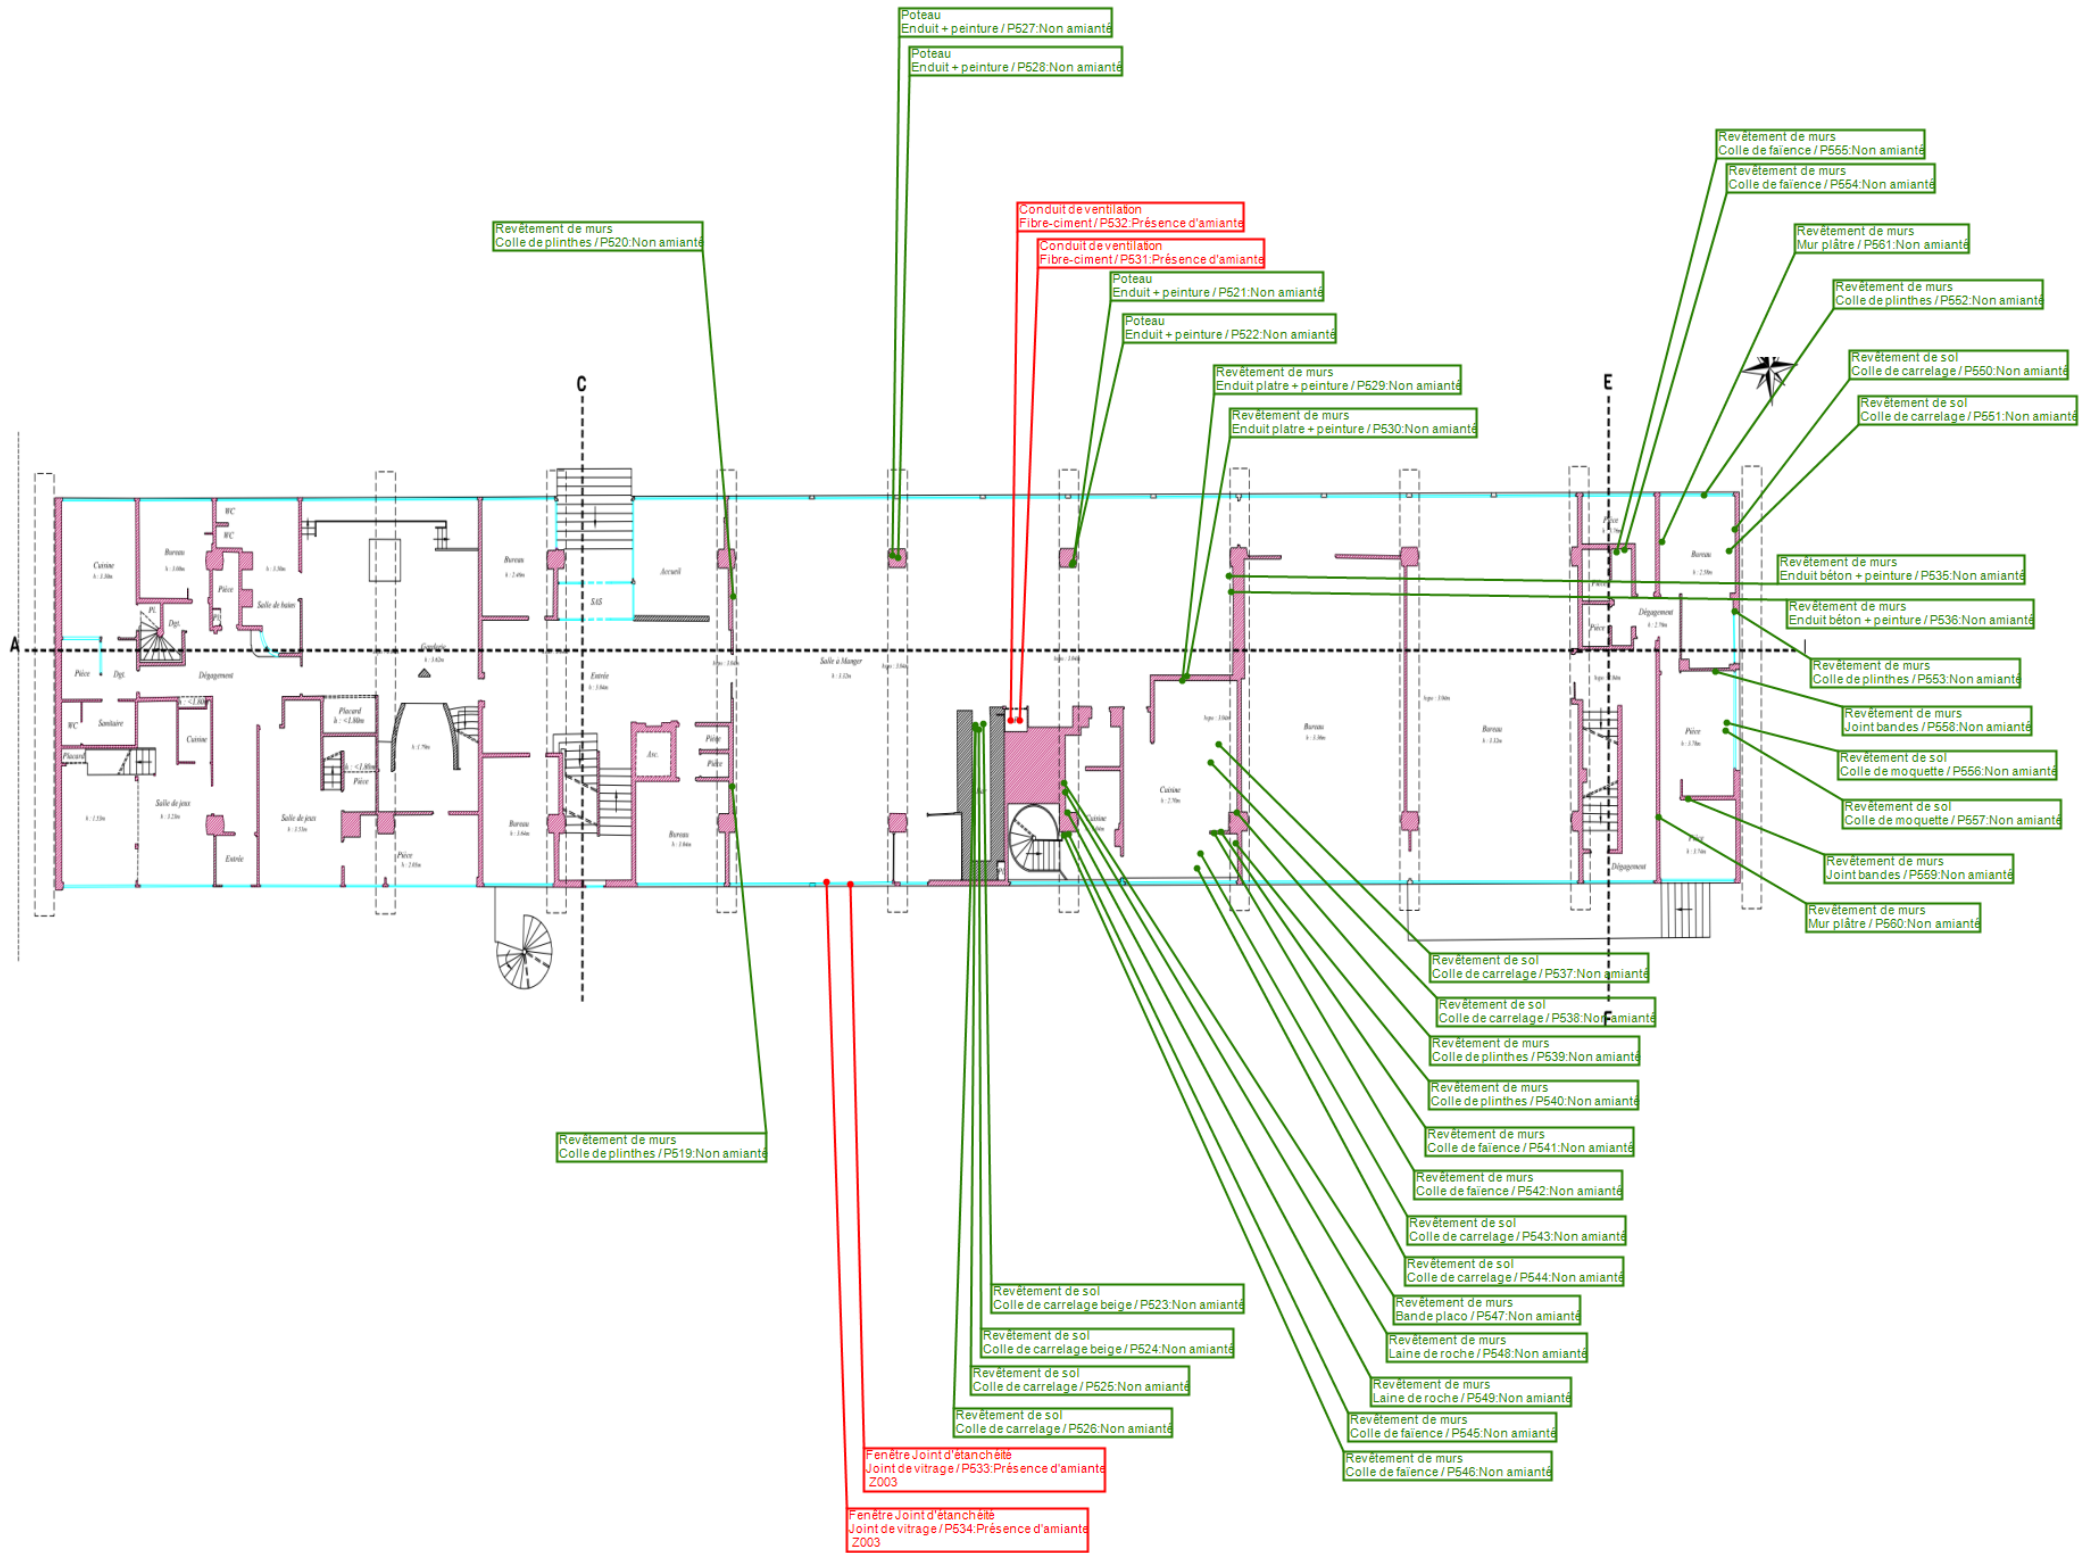
apave Planche de repérage				Legende : Colle de plinthe contenant des fibres d'amiante Enduit + peinture sur poteau contenant des fibres d'amiante Régreage contenant des fibres d'amiante Conduit fibro ciment contenant des fibres d'amiantes
---	--	--	--	---



apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	5/19	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	RDC
Date :	12/02/2025	Commentaire :	
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir		
Origine du plan :			



apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	6/19	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	12/02/2025	Etage :	RDC
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir	Commentaire :	
Origine du plan :			



apave

Planche de repérage

Client :

N° rapport :

N° planche :

Type :

Date :

Intervenant :

Origine du plan :

CROUS NORMANDIE

7/19

Croquis

12/02/2025

BENGUESSOUM Samir

Version : 0

Titre :

Lieu d'intervention :

Bâtiment :

Etage :

Commentaire :

Schéma de localisation

44 rue Voltaire
76600 LE HAVRE

RDC

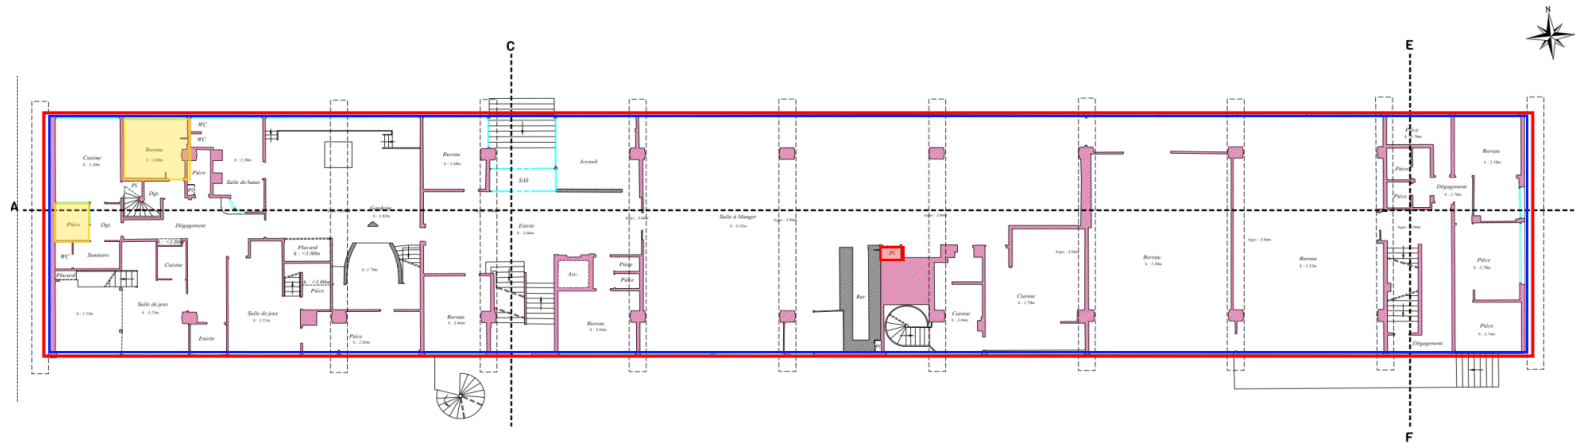
Joint d'etencheité fenêtre contenant des fibres d'amiante

Panneau glasal contenant des fibres d'amiante

Colle de plinthe contenant des fibres d'amiante

Conduit de fluide contenant des fibres d'amiante

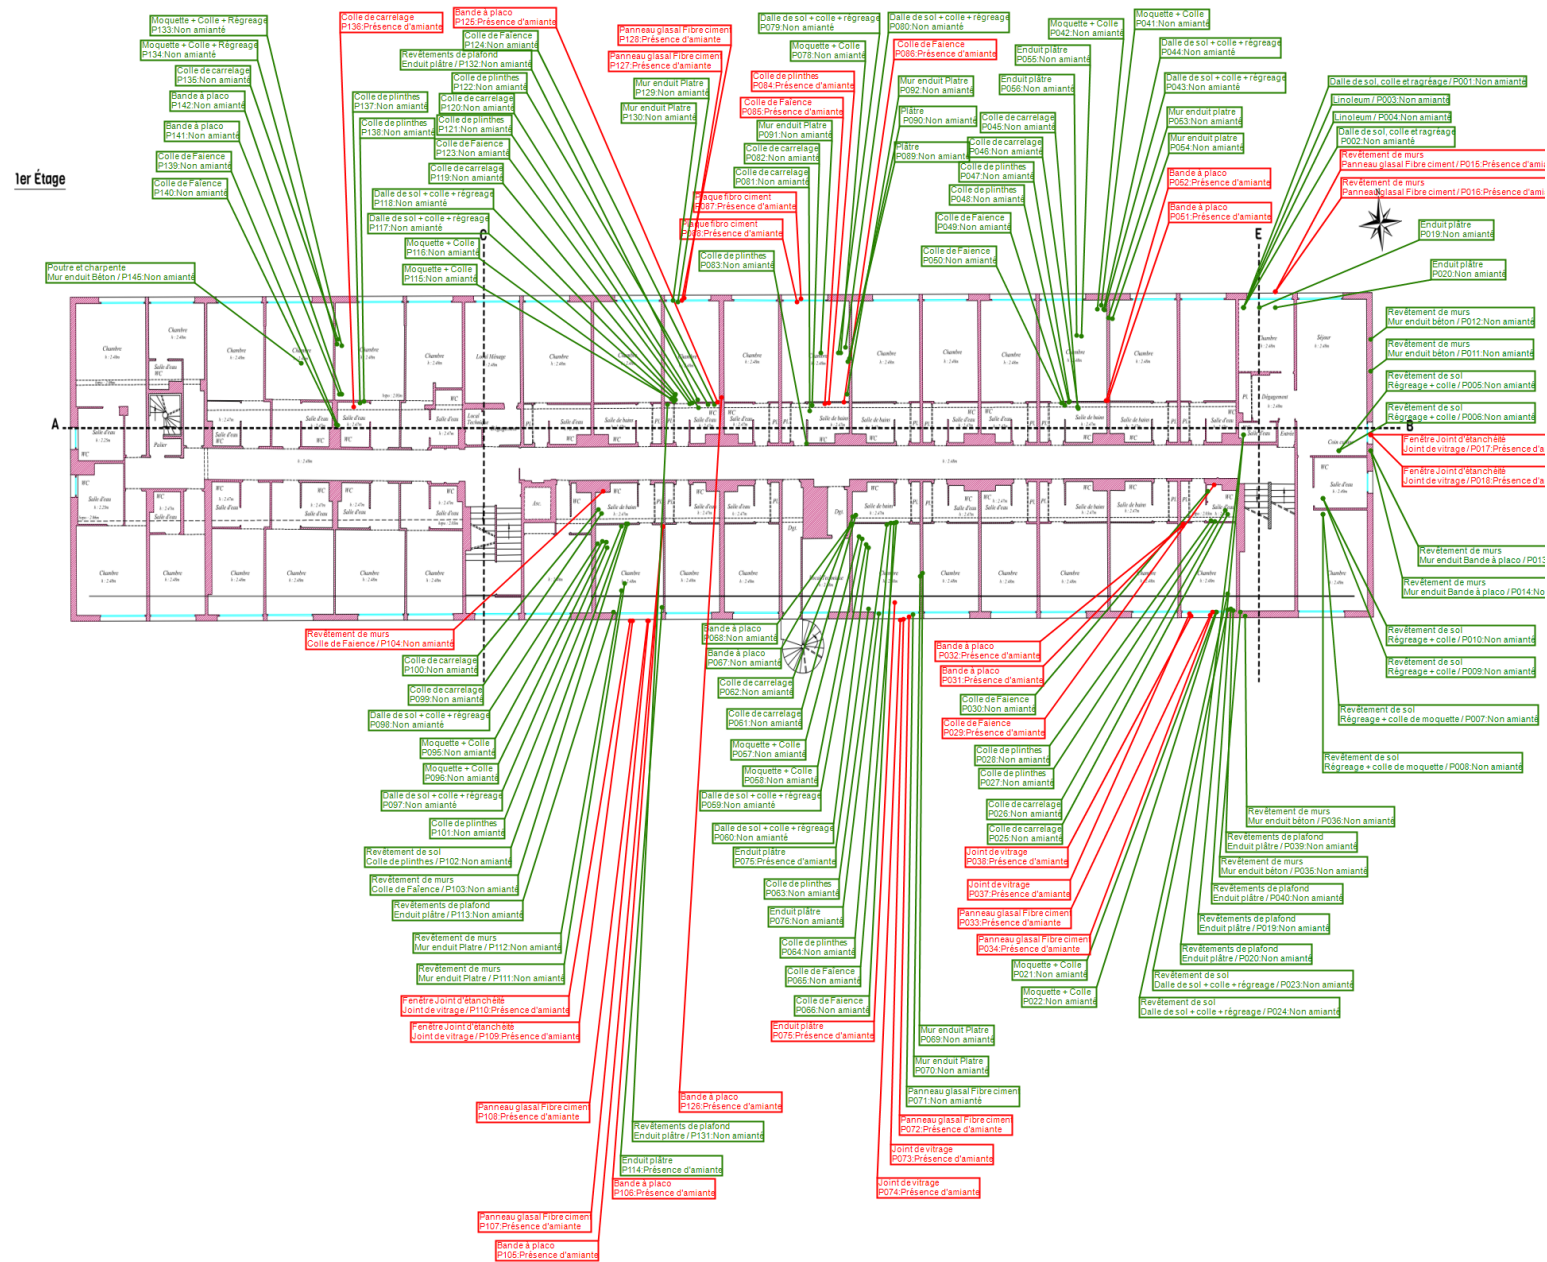
Legende :



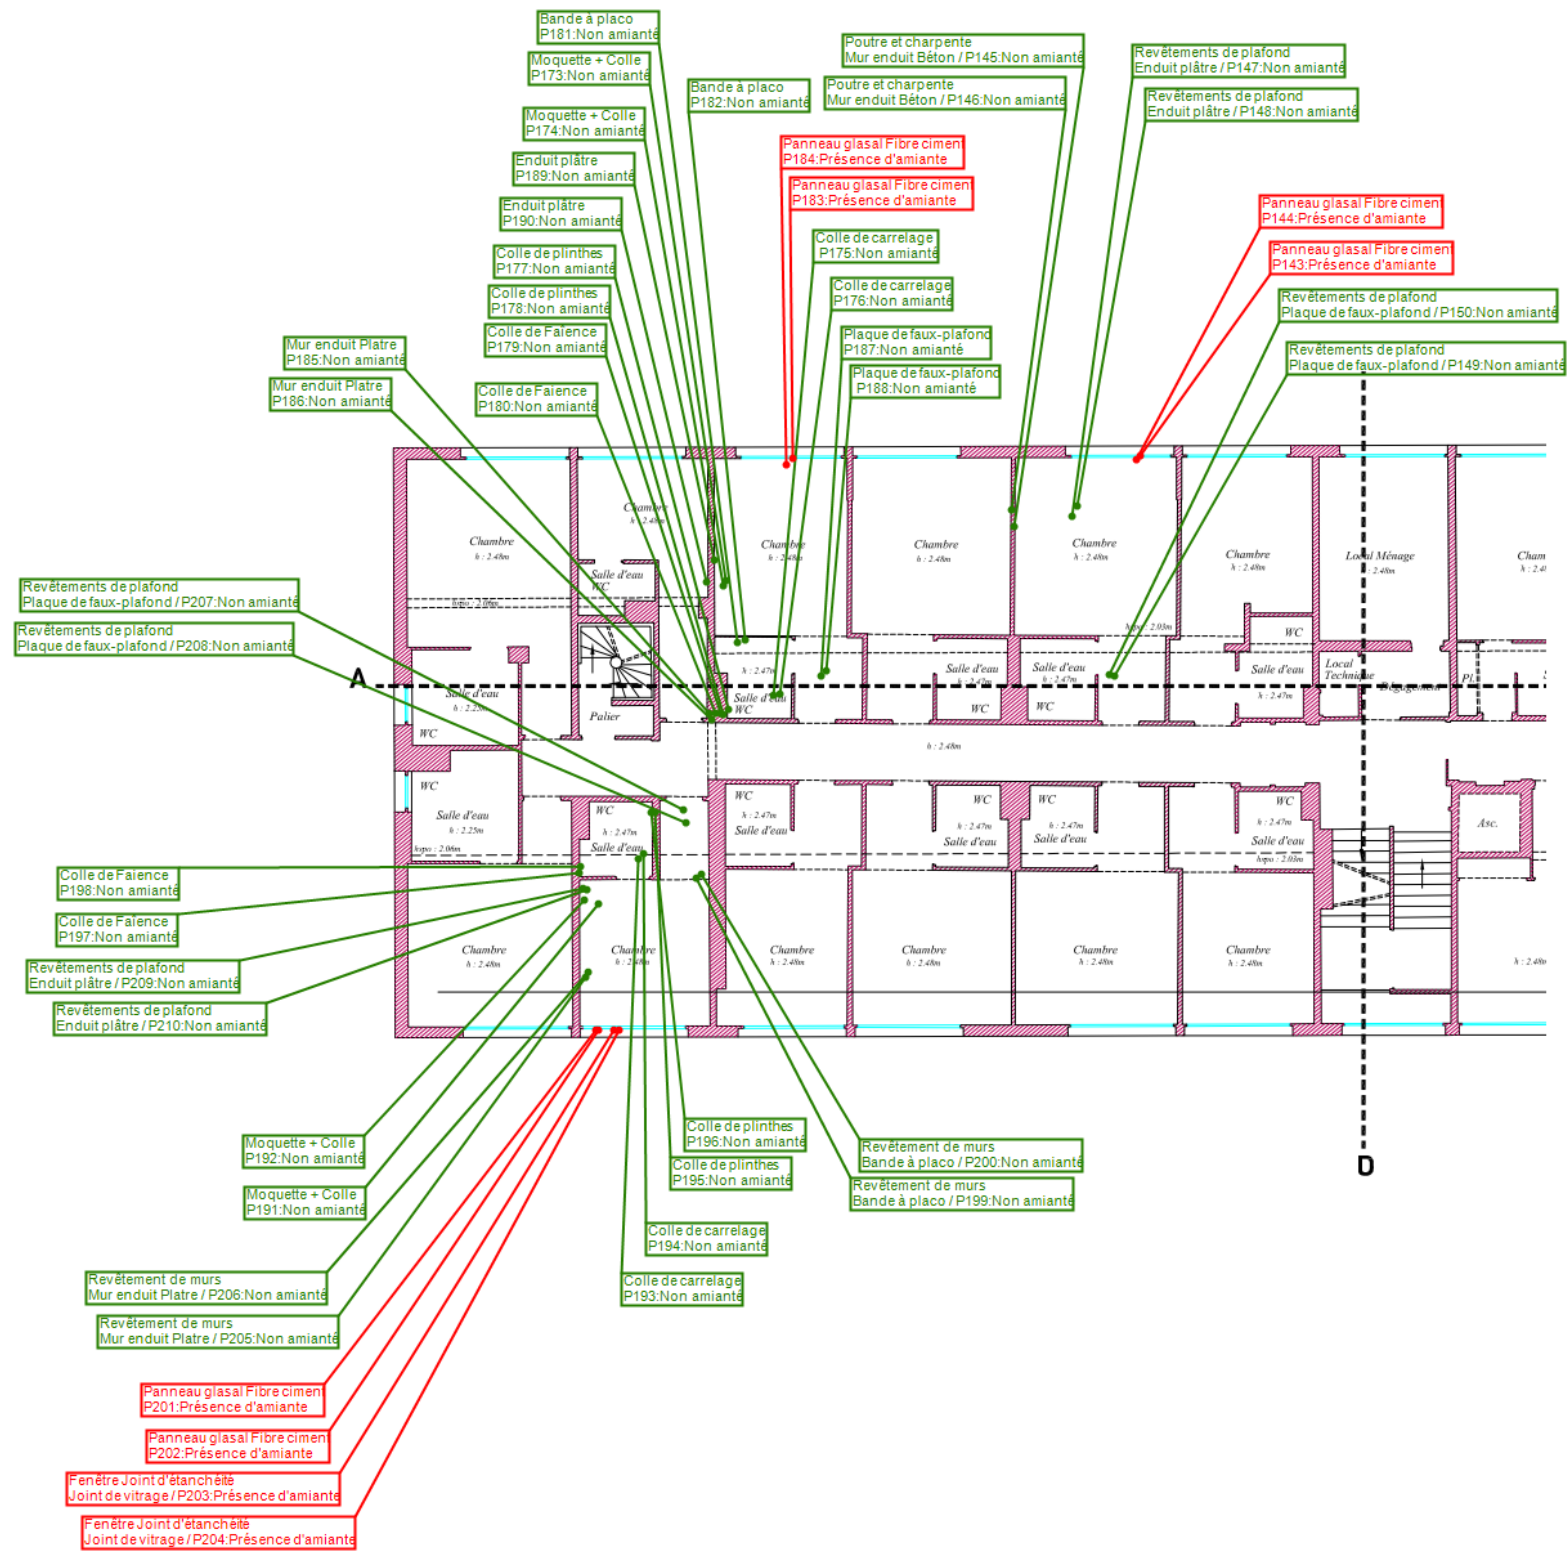
apave

Planche de repérage

Client :	CROUS NORMANDIE		Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :			Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	8/19	Version : 0	Bâtiment :	
Type :	Croquis		Etage :	R+1
Date :	12/02/2025		Commentaire :	
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir			
Origine du plan :				



apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	10/19	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	12/02/2025	Etage :	R+1
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir	Commentaire :	
Origine du plan :			



apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	11/19	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	R+1
Date :	12/02/2025	Commentaire :	
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir		
Origine du plan :			

- Panneau Glasal contenant des fibres d'amiante

Colle de faïence et colle de plinthe contenant des fibres d'amiante

Colle de carrelage (sol) contenant de l'amiante

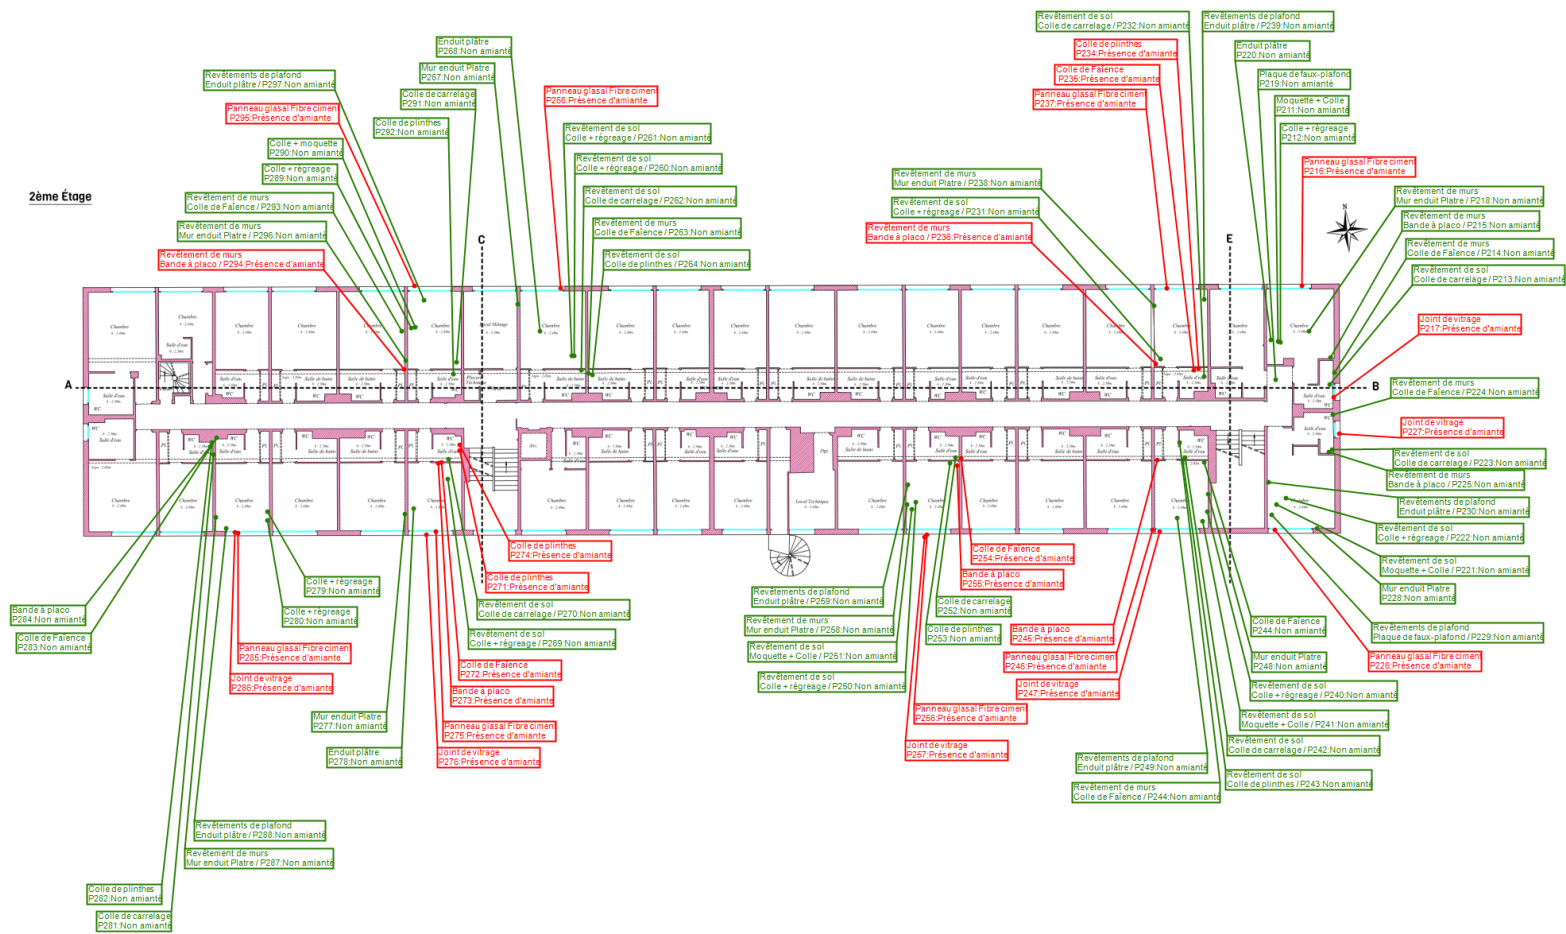
Joint de vitrage contenant des fibres d'amiante

Joint de bande à placo contenant des fibres d'amiante

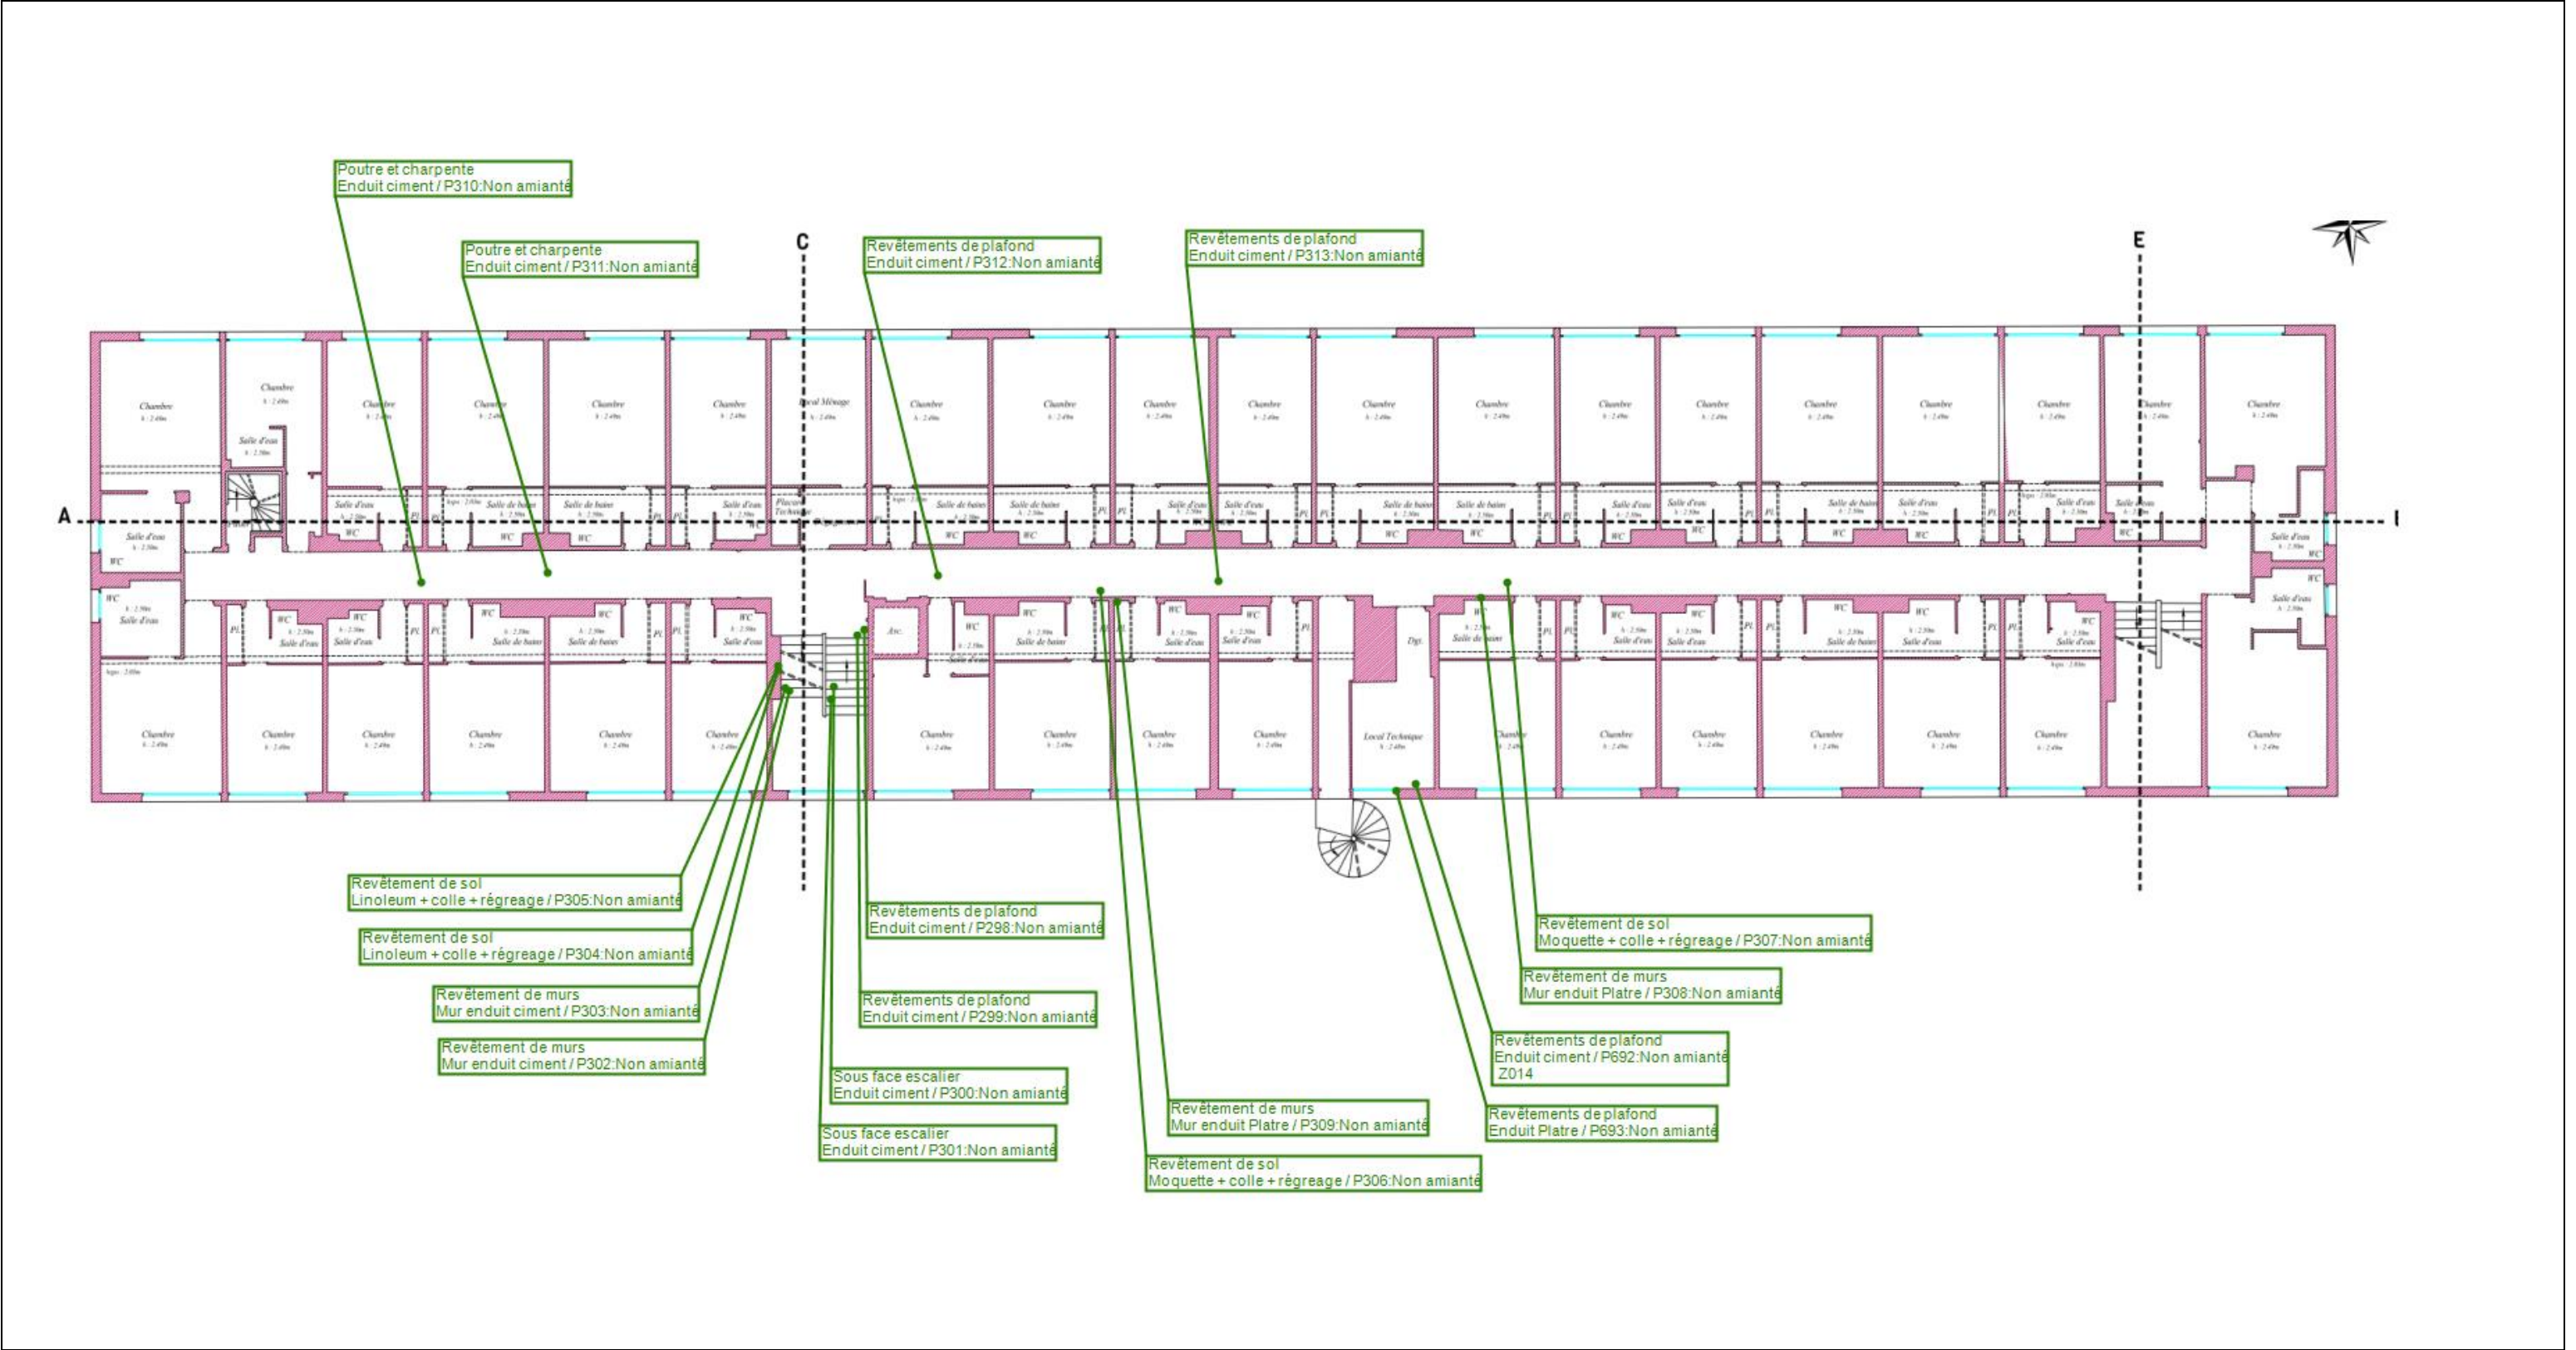
Enduit platre plafond contenant des fibres d'amiante



apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	12/19	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	12/02/2025	Etage :	R+2
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir	Commentaire :	
Origine du plan :			



apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	13/19	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	12/02/2025	Etage :	R+2
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir	Commentaire :	
Origine du plan :			



apave

Planche de repérage

Client :

N° rapport :

N° planche :

Type :

Date :

Intervenant :

Origine du plan :

CROUS NORMANDIE

14/19

Croquis

12/02/2025

BENGUESSOUM Samir

Version : 0

Titre :

Lieu d'intervention :

Bâtiment :

Etage :

Commentaire :

Schéma de localisation

44 rue Voltaire
76600 LE HAVRE

R+2

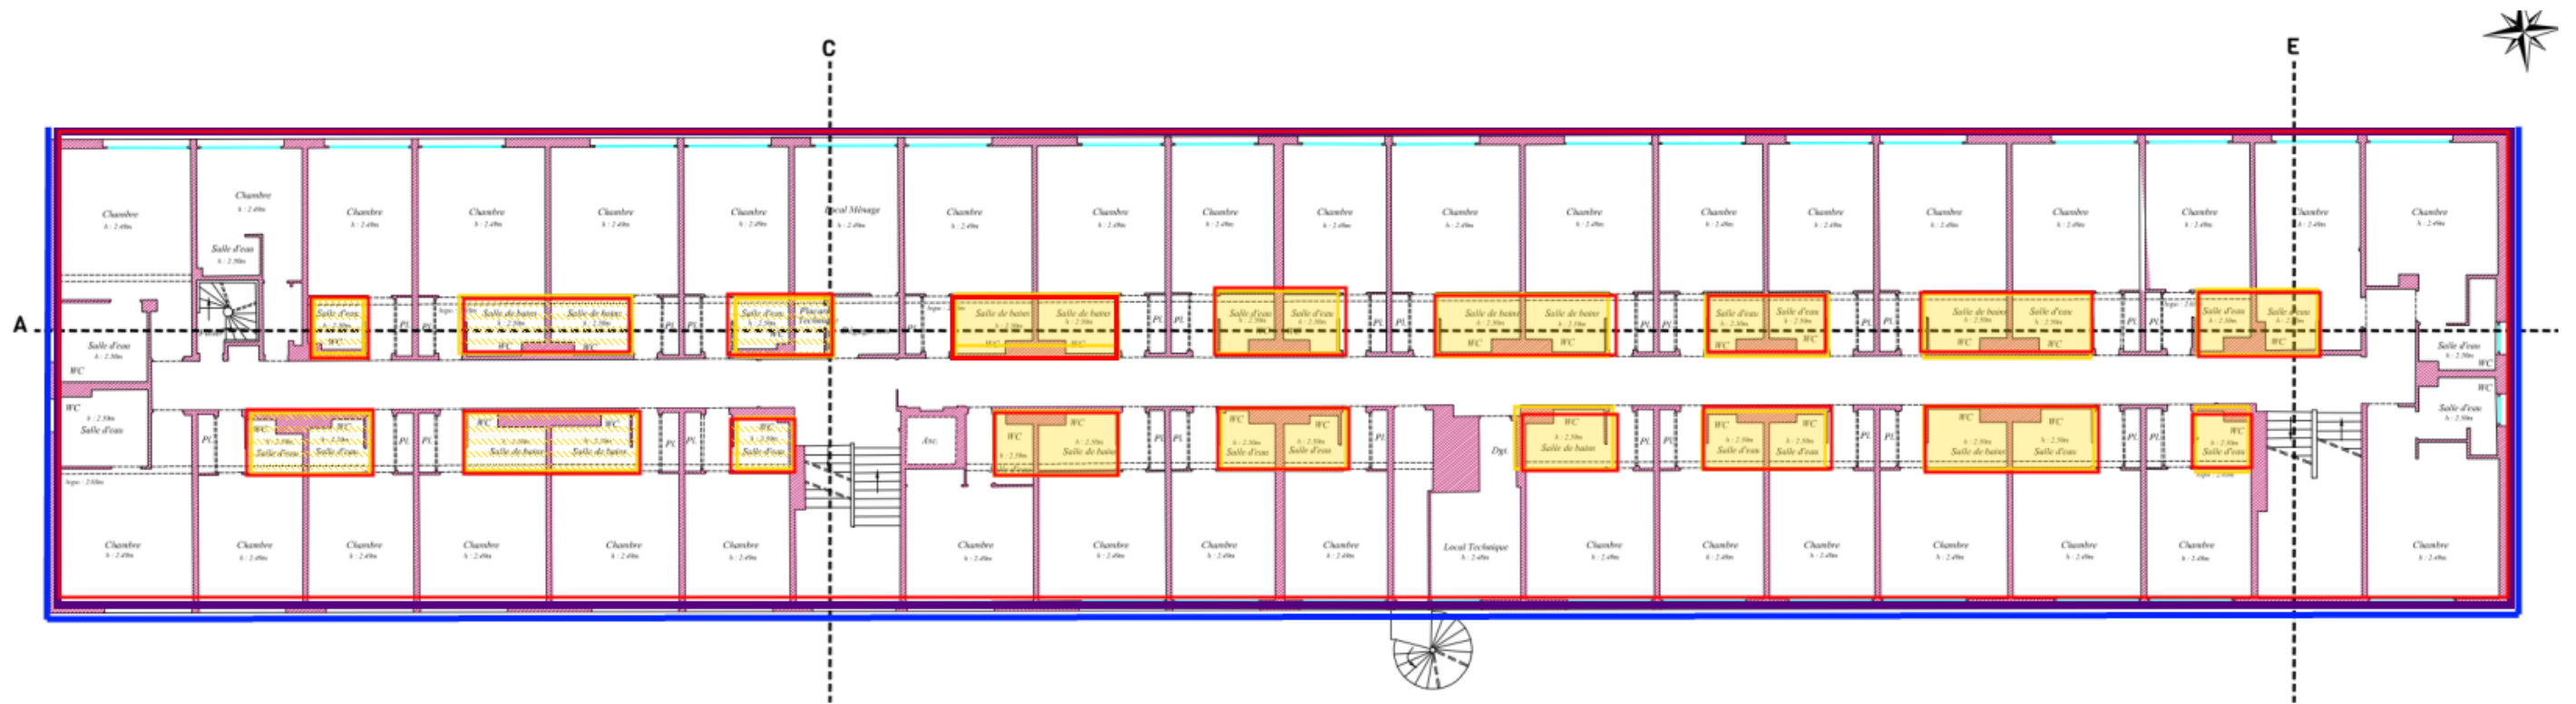
Panneau glasal contenant des fibres d'amiante

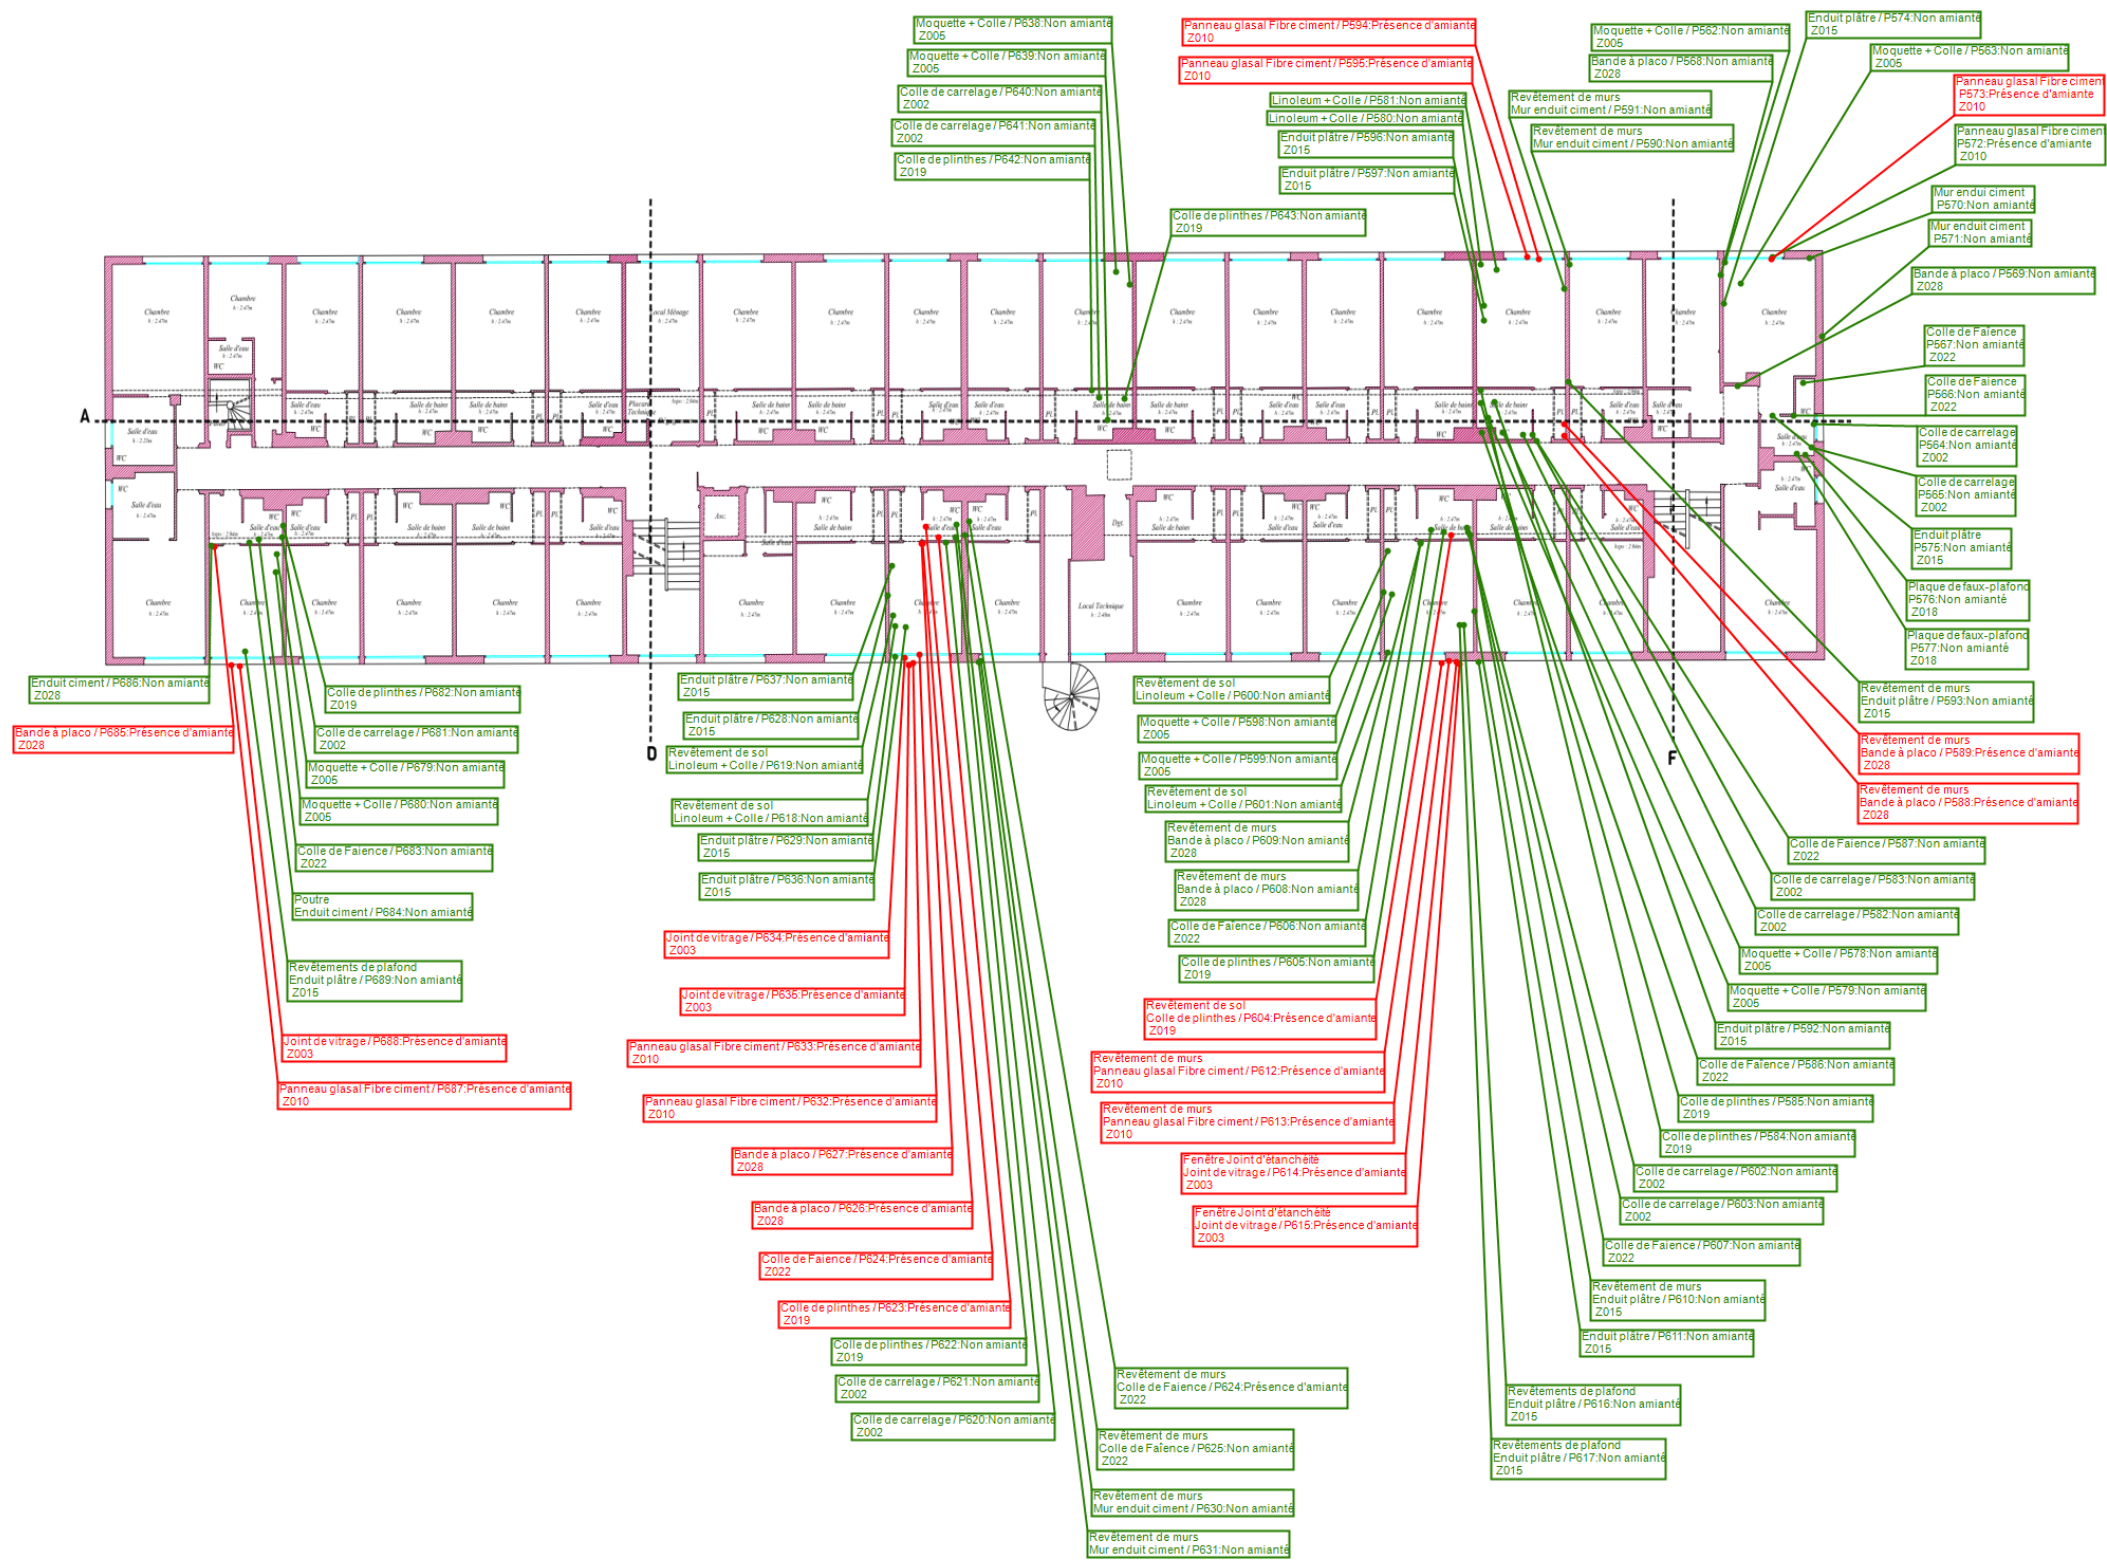
Colle de faïence et colle de plinthe contenant des fibres d'amiante

Joint de vitrage contenant des fibres d'amiante

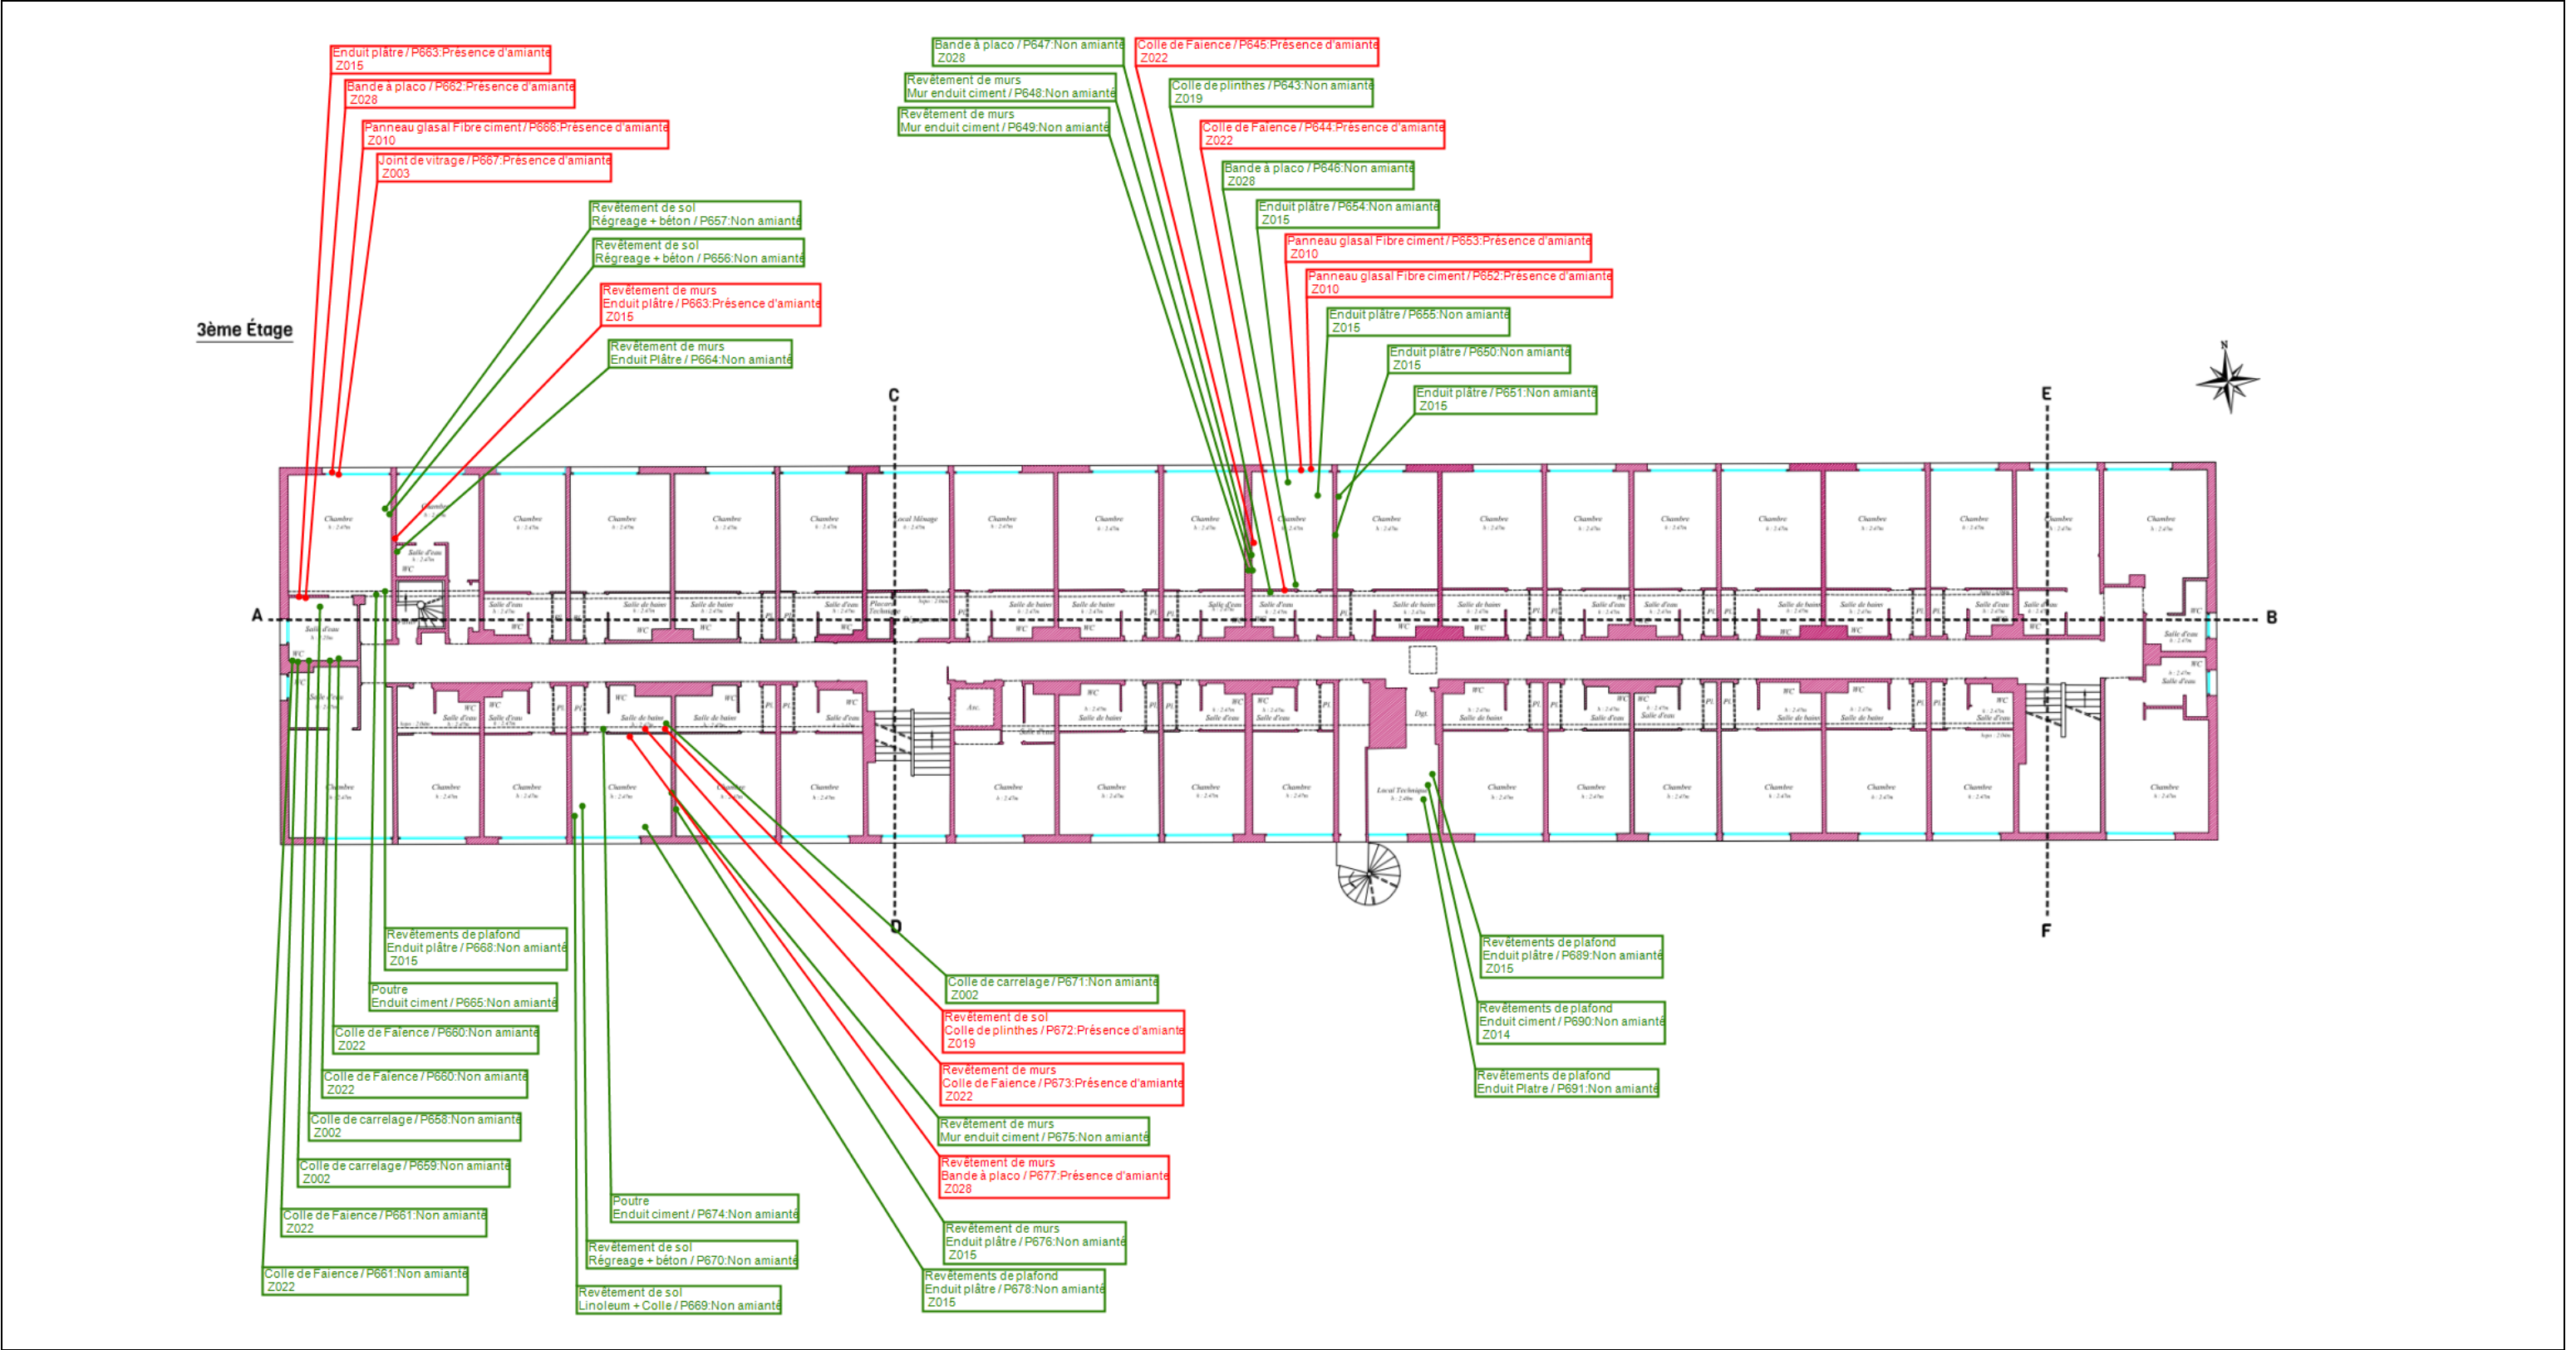
Joint de vitrage contenant des fibres d'amiante

Colle de faïence contenant des fibres d'amiante





apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	16/19	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	R+3
Date :	12/02/2025	Commentaire :	
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir		
Origine du plan :			



apave Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	17/19	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	R+3
Date :	12/02/2025	Commentaire :	
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir		
Origine du plan :			

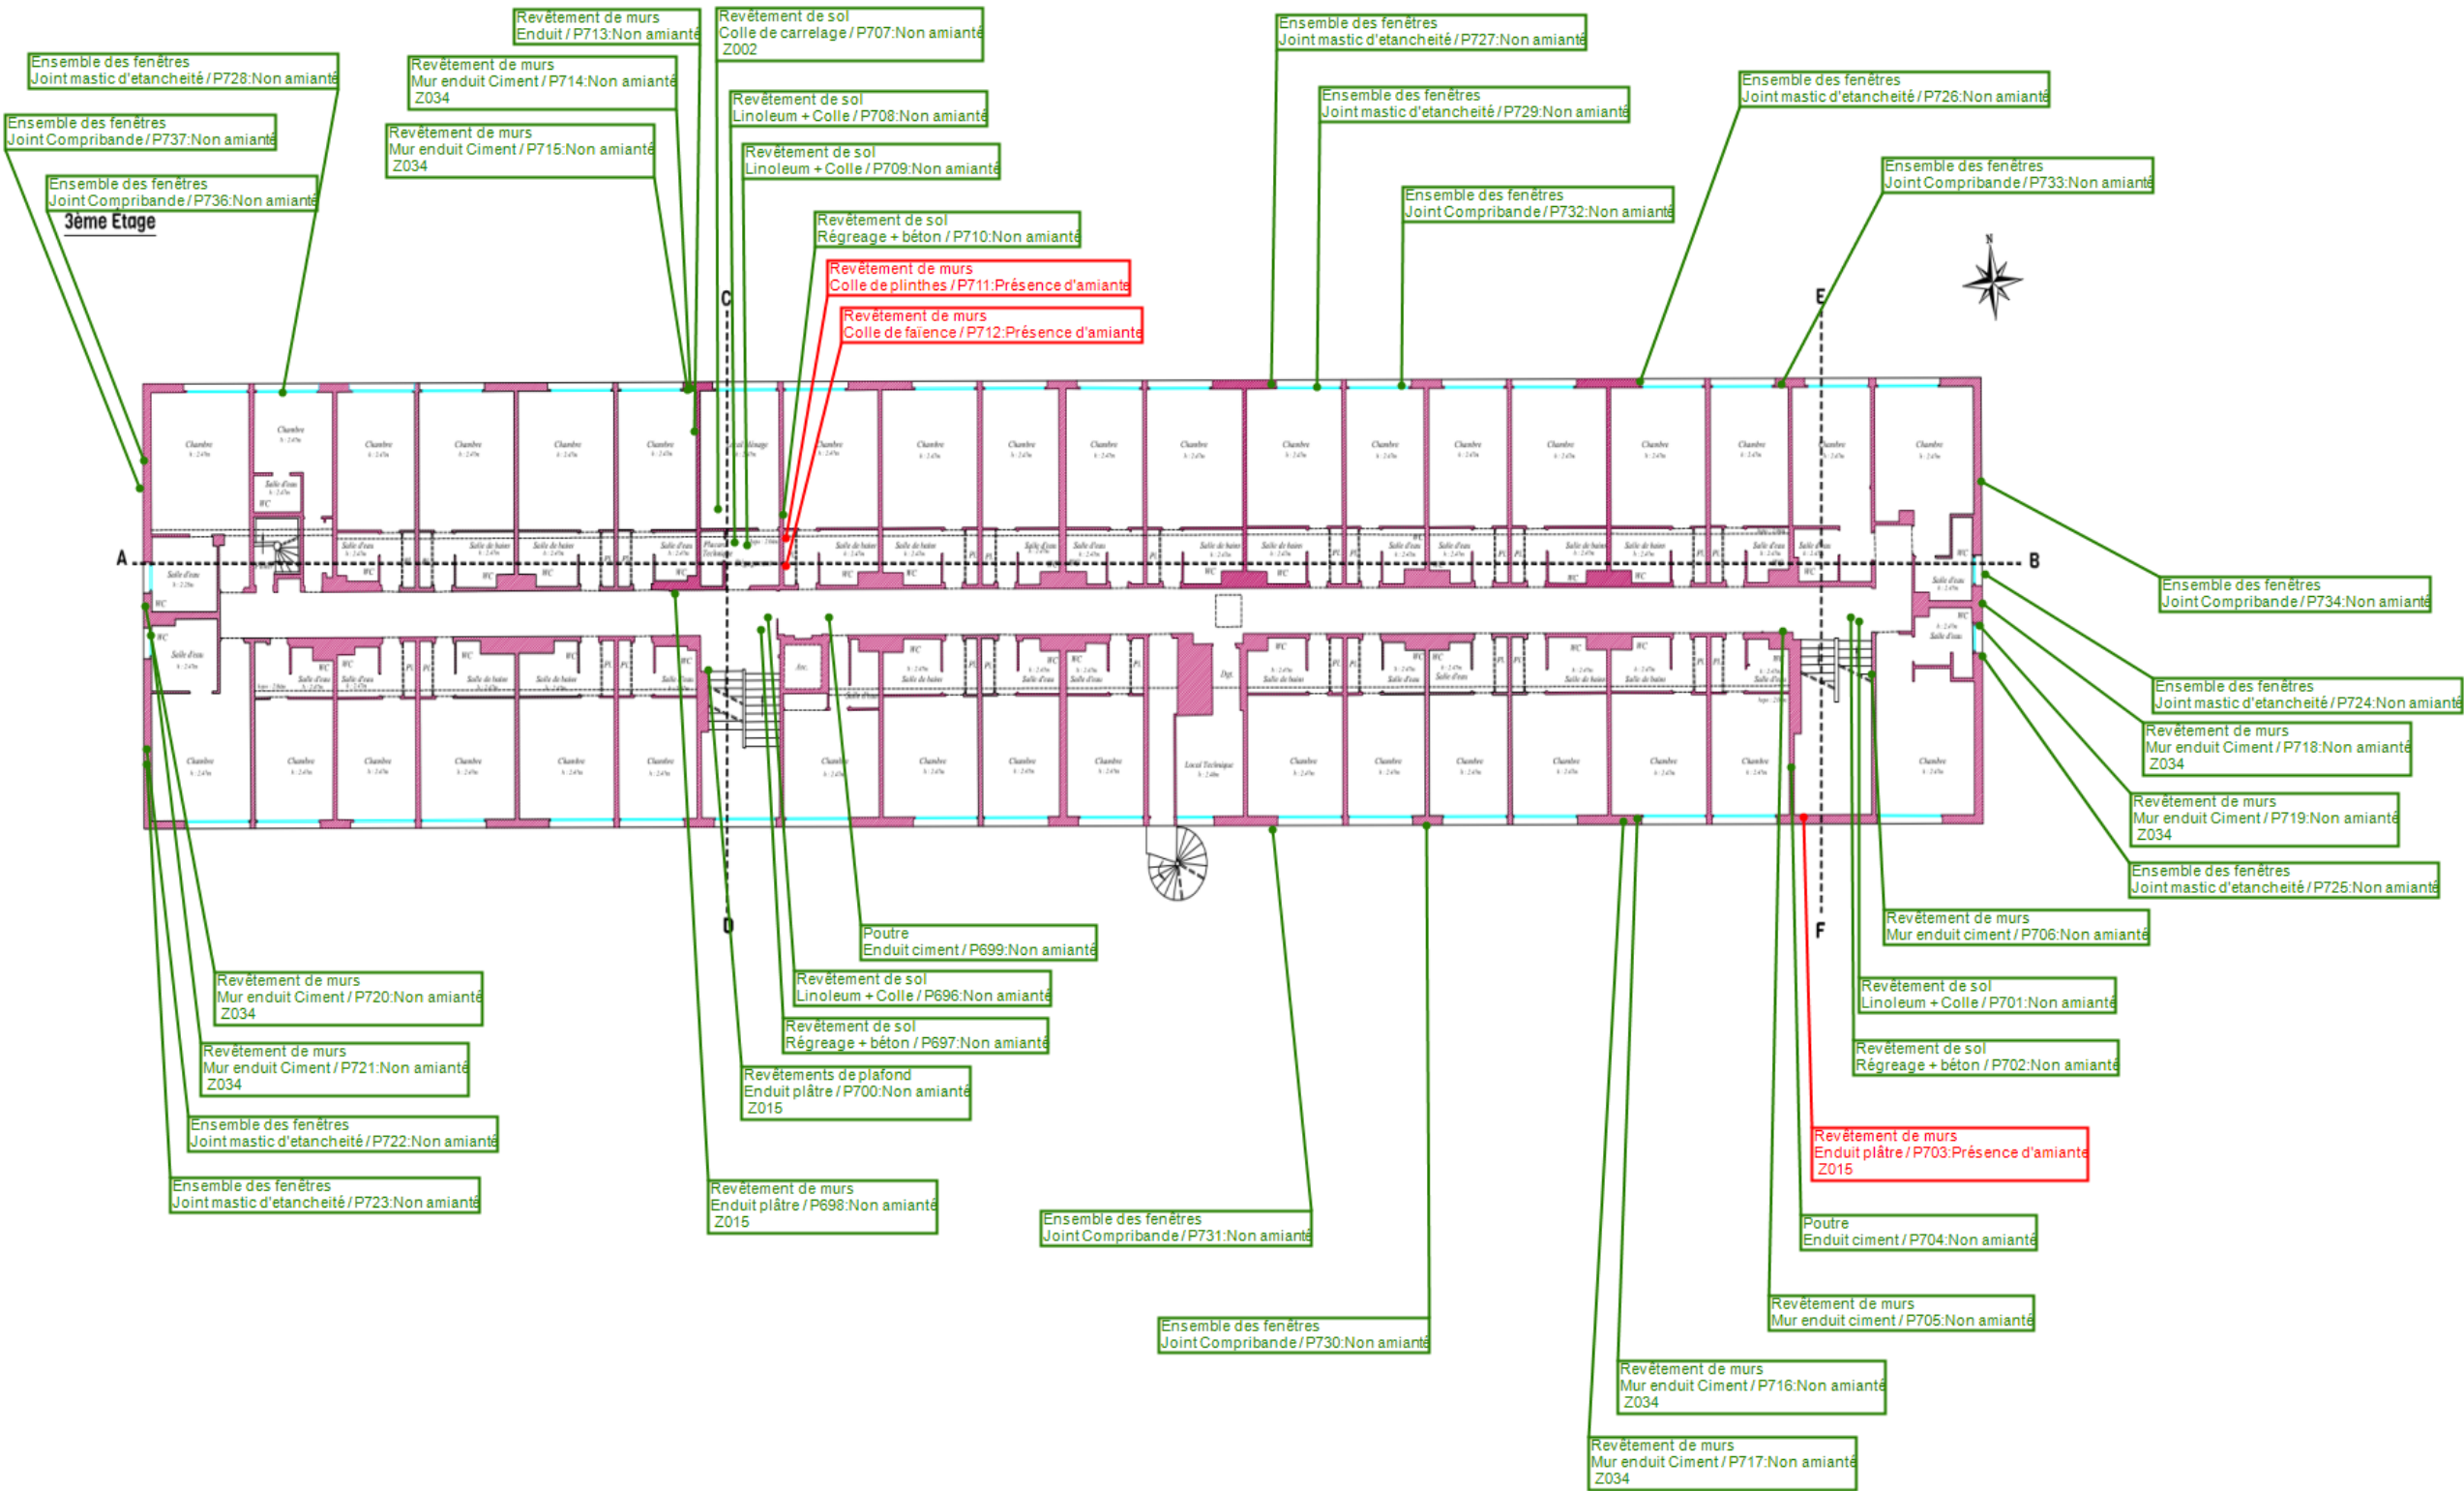
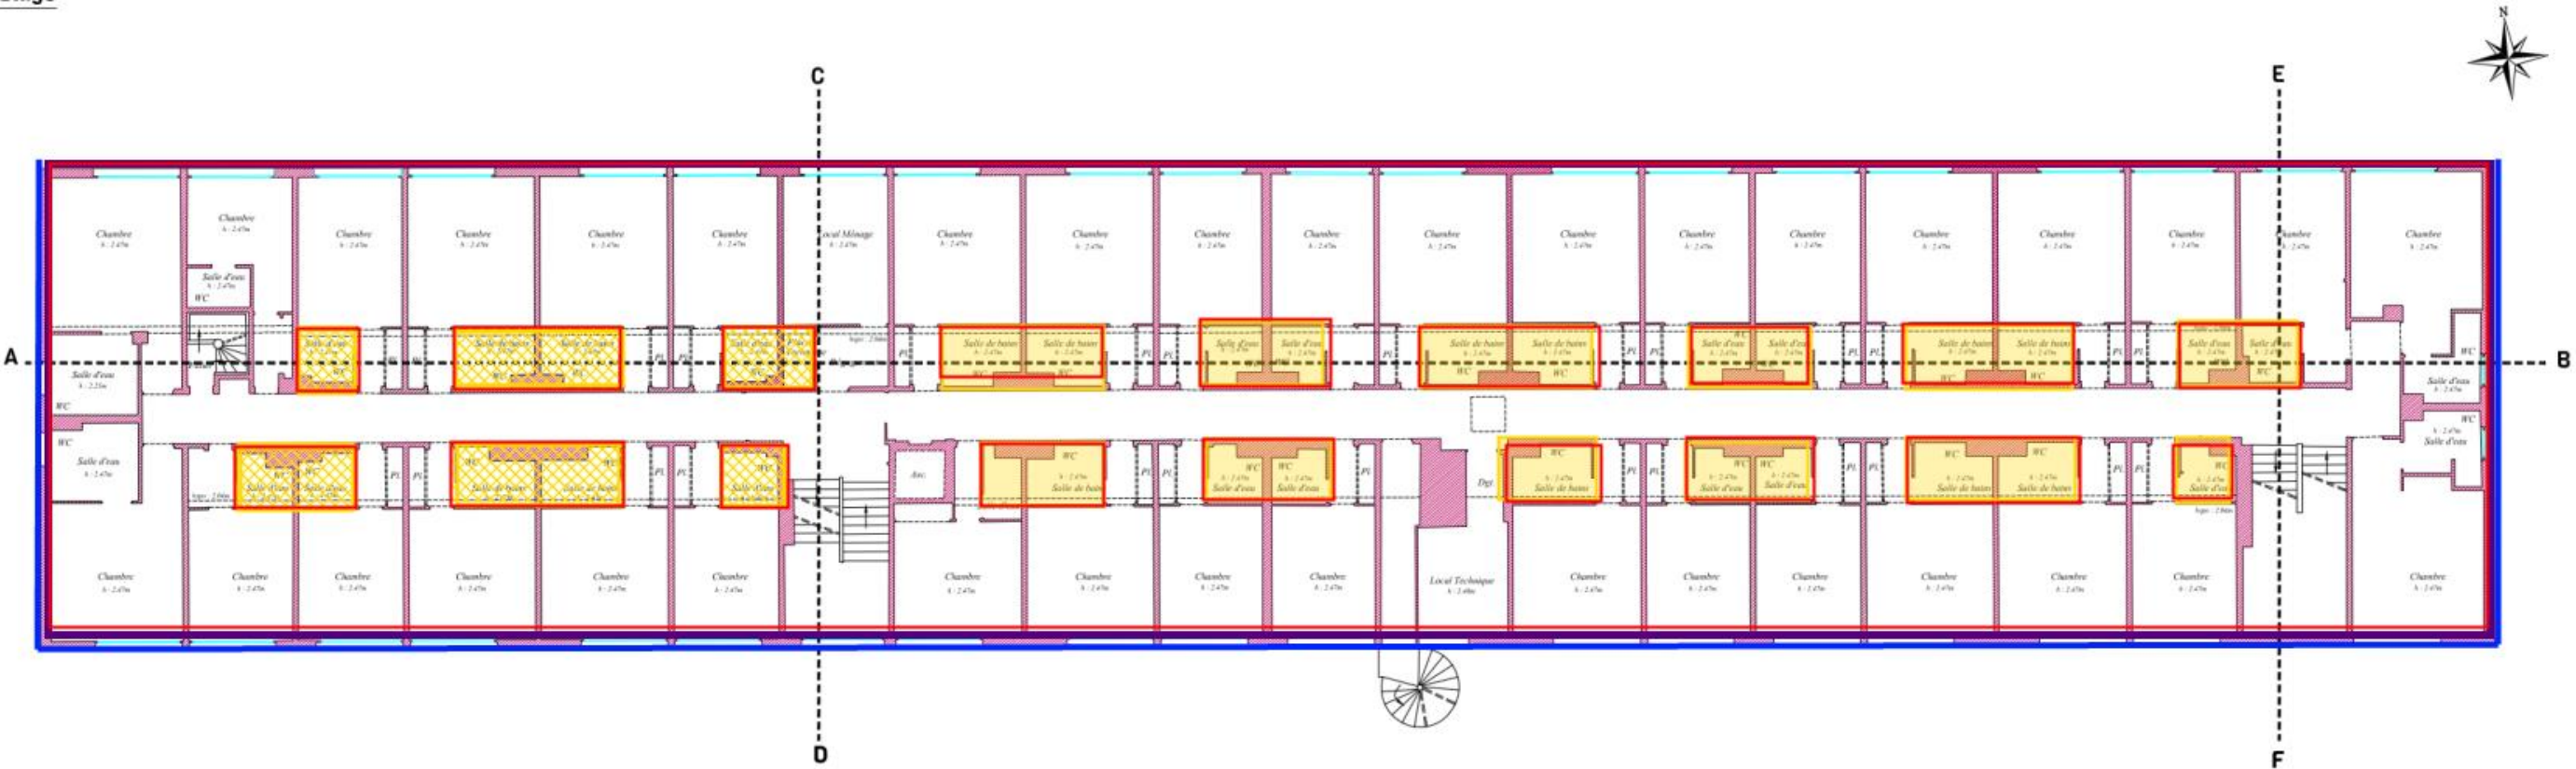
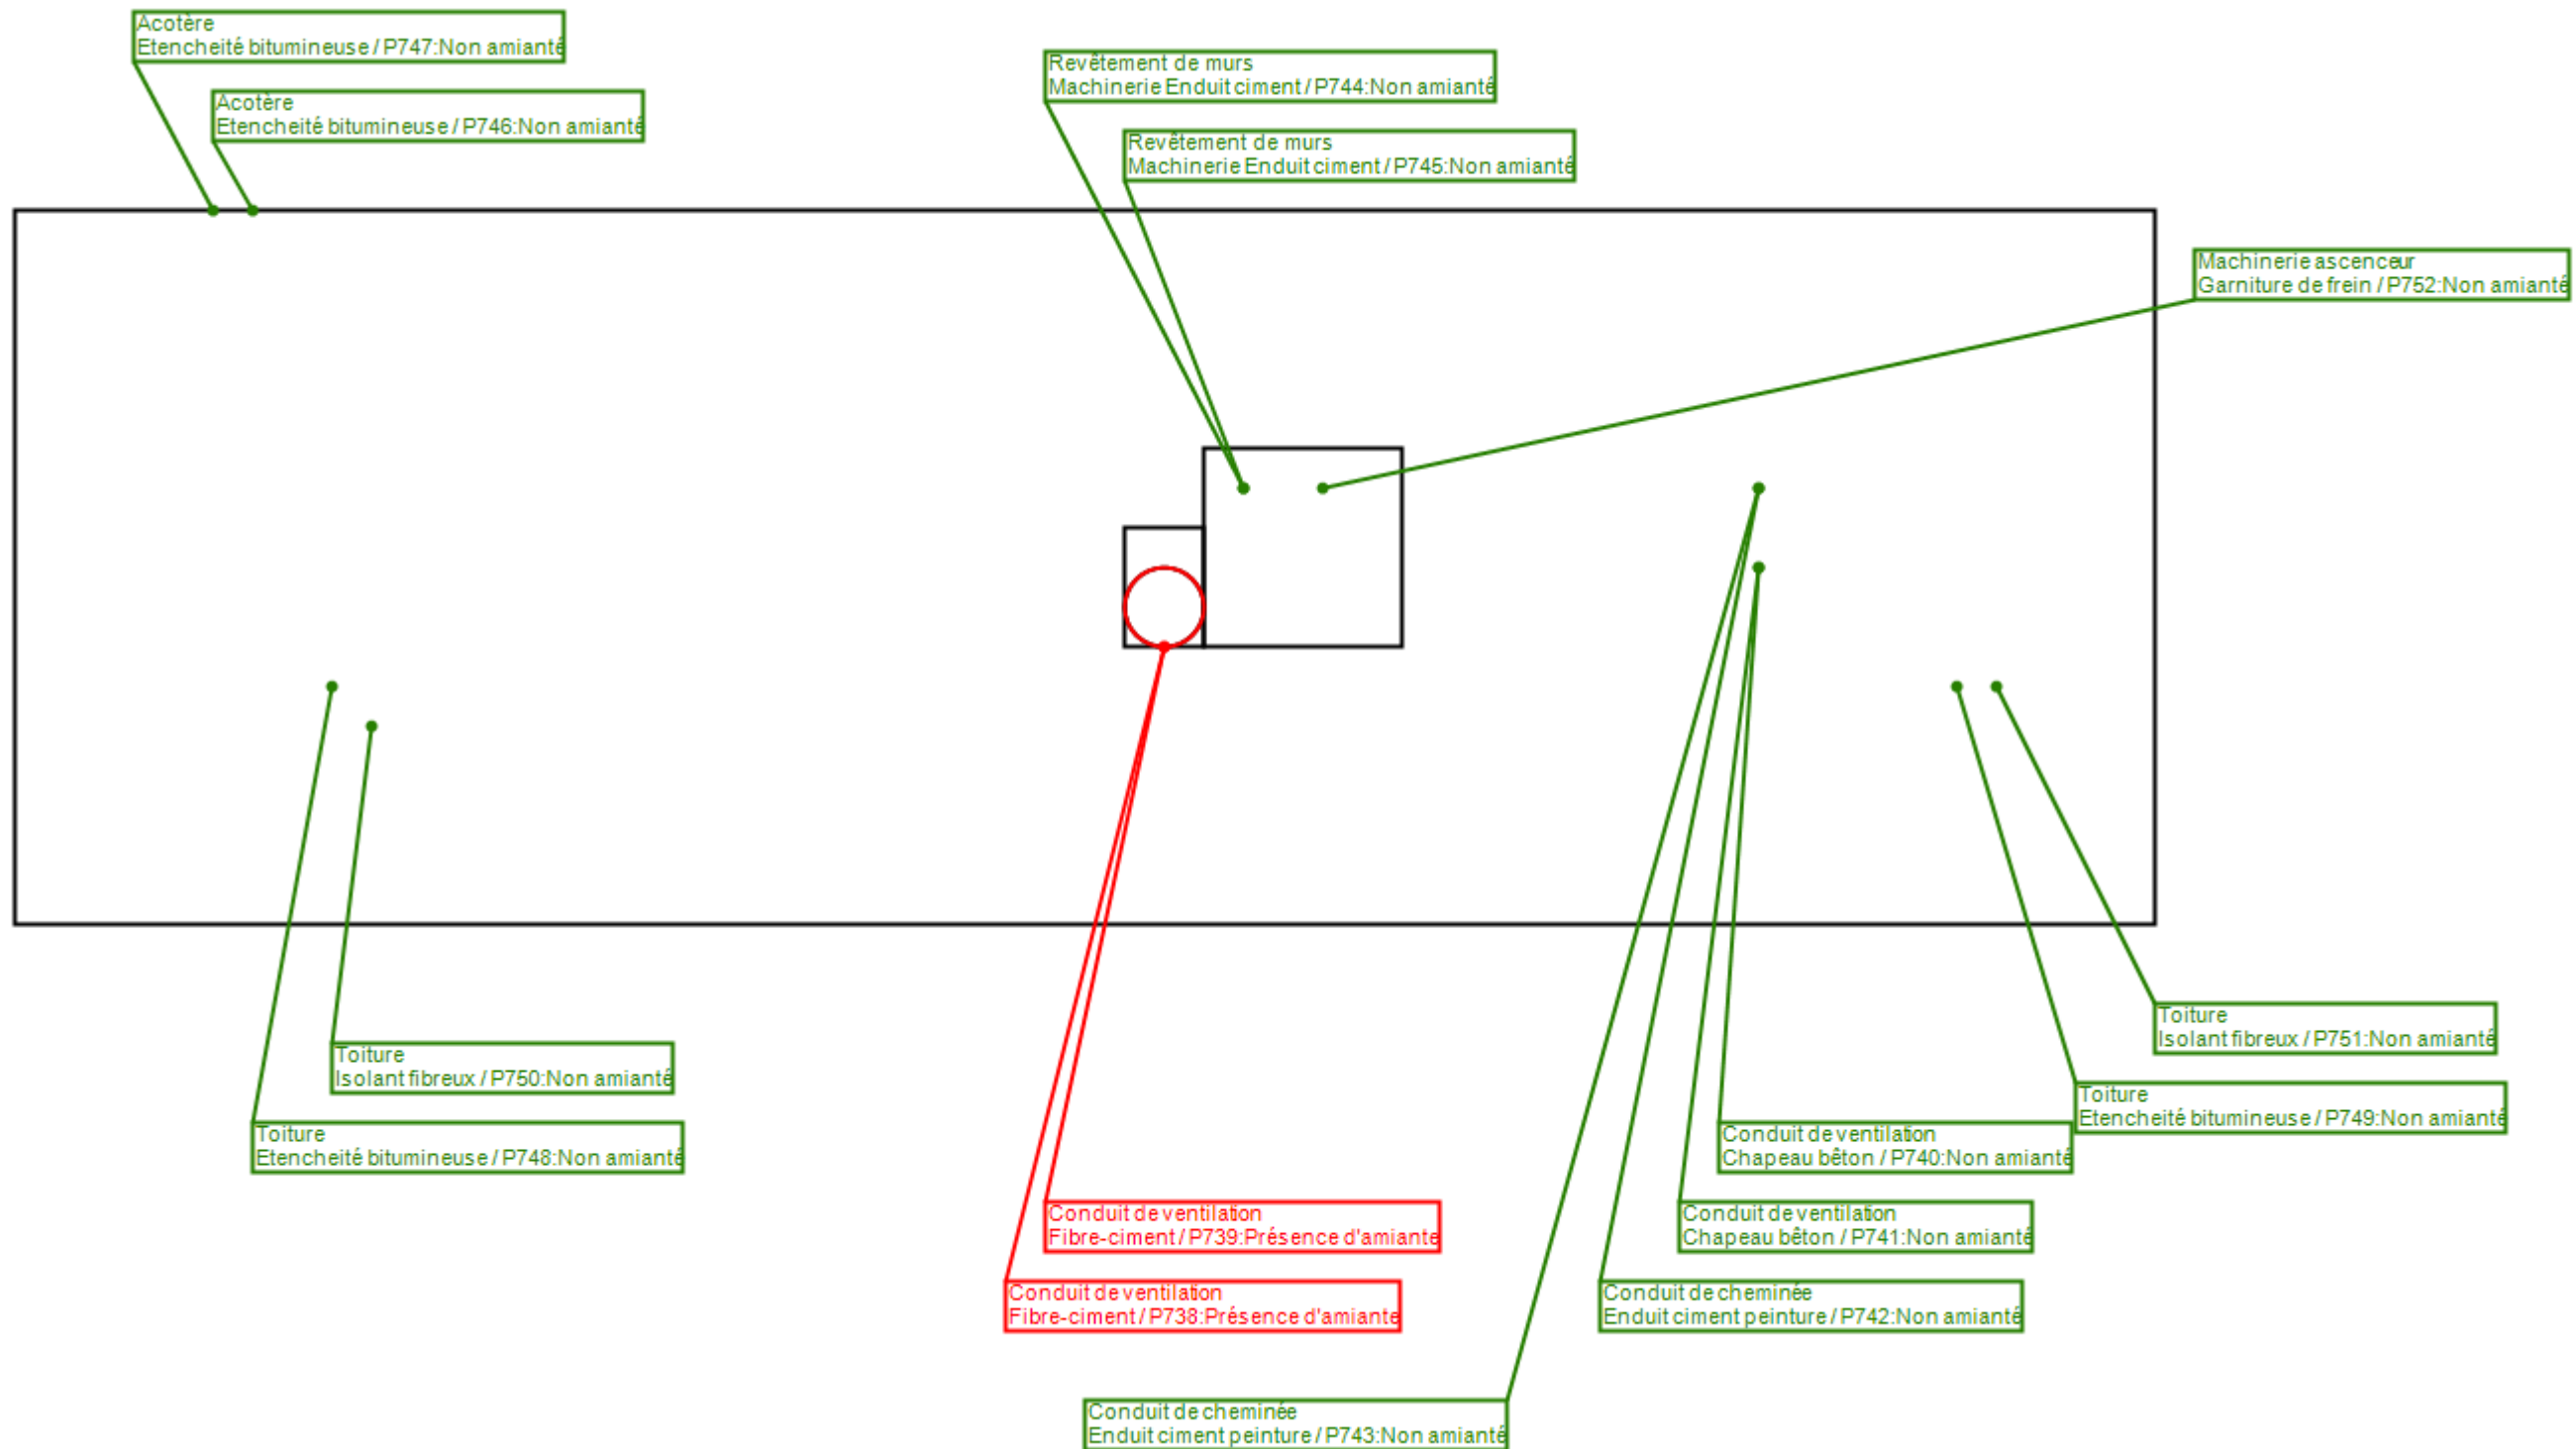


Planche de repérage			
Client :	CROUS NORMANDIE	Titre :	Schéma de localisation
N° rapport :		Lieu d'intervention :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° planche :	18/19	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	R+3
Date :	12/02/2025	Commentaire :	
Intervenant :	BENGUESSOUM Samir		
Origine du plan :			

- Legende :
- Colle de faïence et colle de plinthes contenant des fibres d'amiante
- Joint de vitrage contenant des fibres d'amiante
- Bande à placo contenant des fibres d'amiante
- Panneau glasal contenant des fibres d'amiante

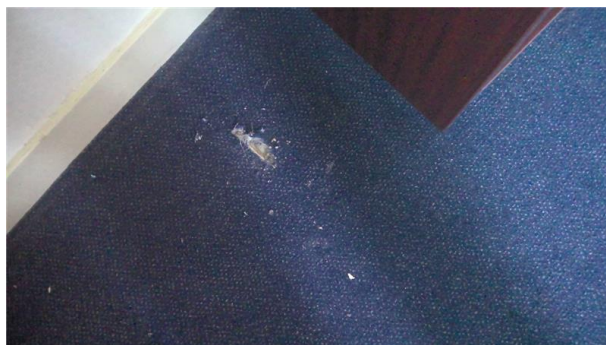
3ème Étage





ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Revêtement de sol

Emplacement


Nom du client

CROUS NORMANDIE

Numéro de dossier
Partie d'ouvrage

R+1 - Chambre 121

Matériau

Moquette + Colle

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
ELEMENT : Revêtements de plafond

Emplacement


Nom du client

CROUS NORMANDIE

Numéro de dossier
Partie d'ouvrage

R+1 - Chambre 121

Matériau

Enduit plâtre

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante

ELEMENT : Revêtements de plafond

Emplacement



Nom du client

CROUS NORMANDIE

Numéro de dossier

Partie d'ouvrage

R+1 - Chambre 121

Matériau

Enduit plâtre

Date de prélèvement

Nom de l'opérateur

BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Chambre

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Chambre

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoléum	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Chambre

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoléum

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple de type plaque (gris)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Chambre

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple de type plaque (gris) ; matériau de type colle (jaune)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)
002-COUCHE	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Coin cuisine

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Régreage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Coin cuisine

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Régreage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + colle de moquette	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol chambre

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Régreage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) + (beige) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + colle de moquette	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol chambre

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Régreage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) + (beige) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Salle de bain

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Régreage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (noir)
001-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Salle de bain

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Régreage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

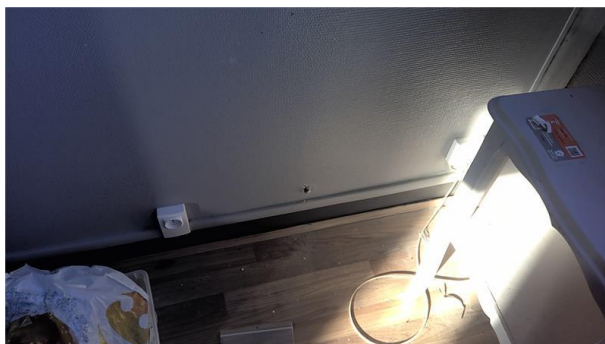
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type ciment (gris)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) + (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Séjour

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Séjour

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Coin cuisine

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Coin cuisine

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

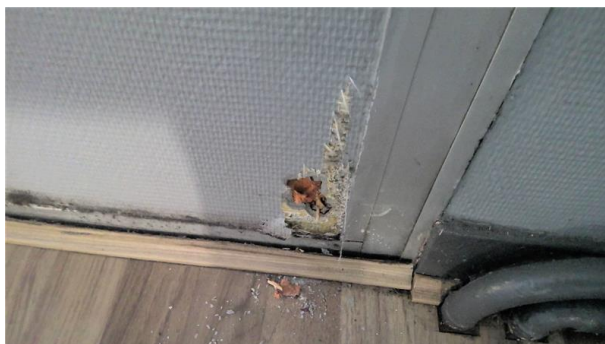
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (gris)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Séjour

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

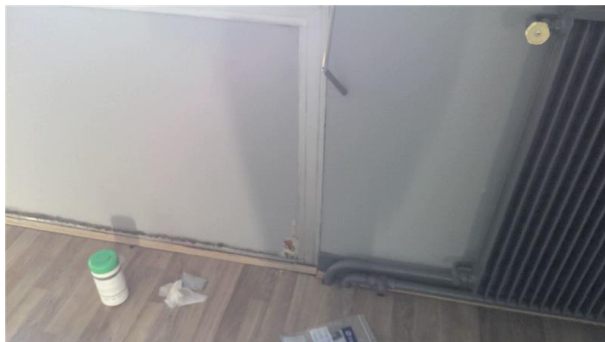
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (blanc) + (marron) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Séjour

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (blanc) + (marron) (noir)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Mur Coin Cuisine

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Mur Coin Cuisine

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) + (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond WC

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Appartement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond WC

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle + régrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

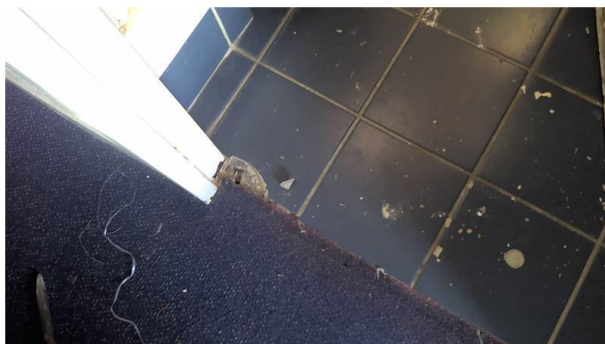
Dalle de sol + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaires

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

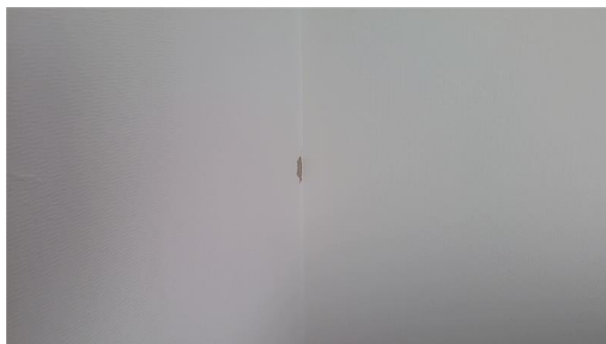
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

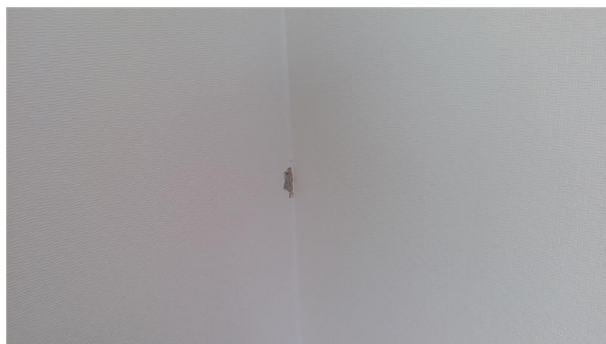
Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (clair)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P034
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P035
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P038
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

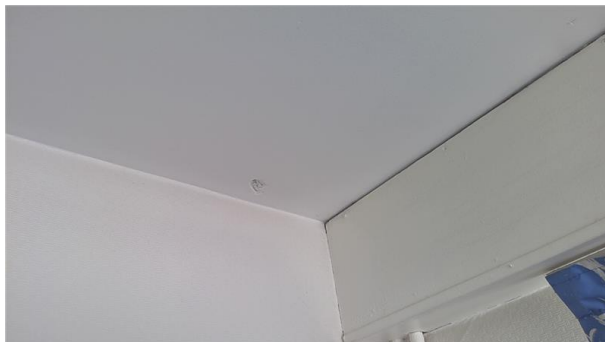
Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P039
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

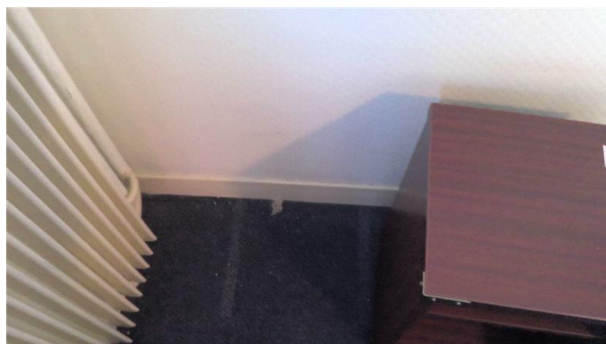
Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

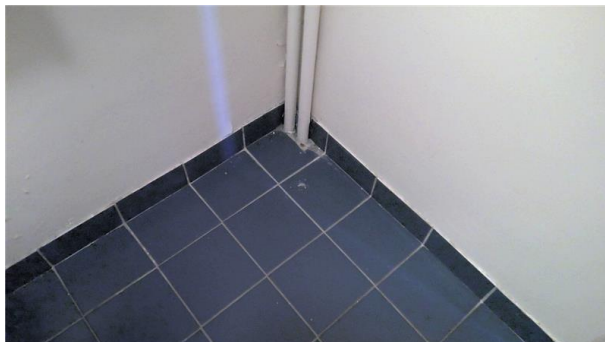
Dalle de sol + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

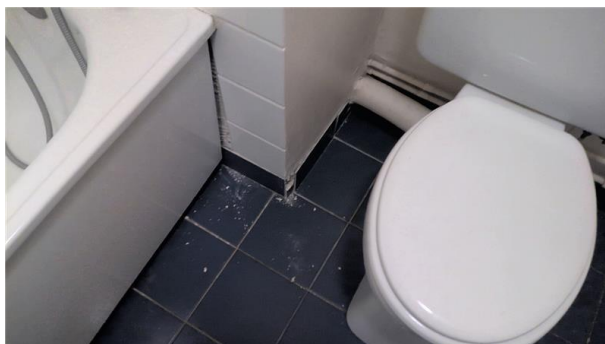
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

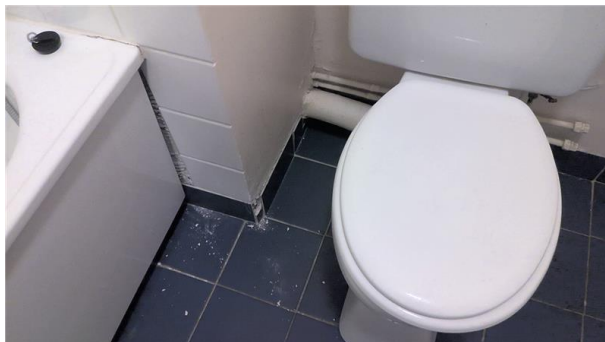
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

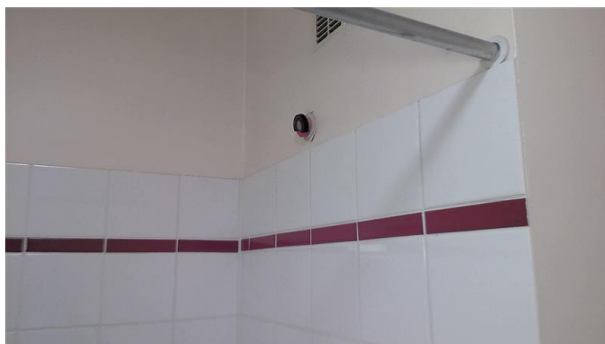
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P052
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

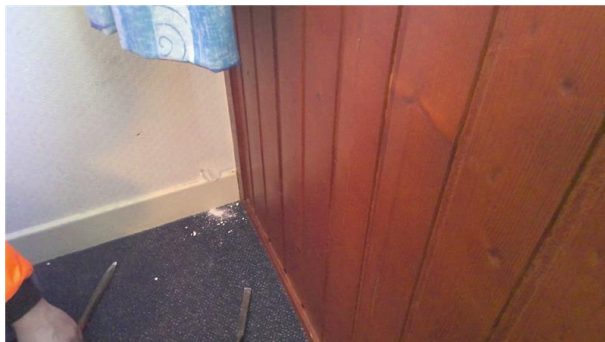
Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P053
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

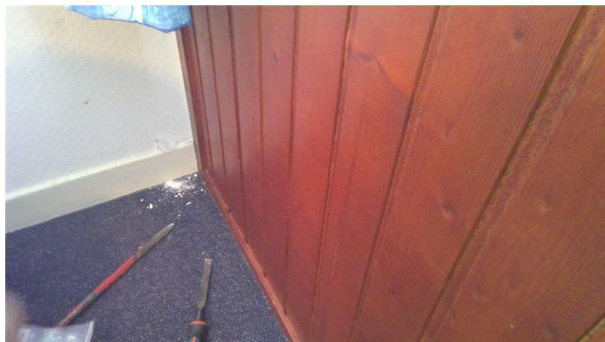
Mur enduit béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (friable) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle + régrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (friable) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle + régrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

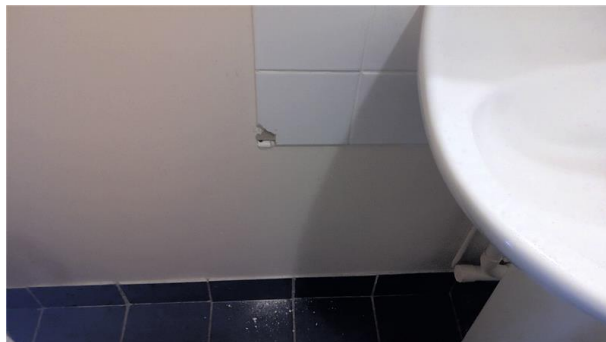
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

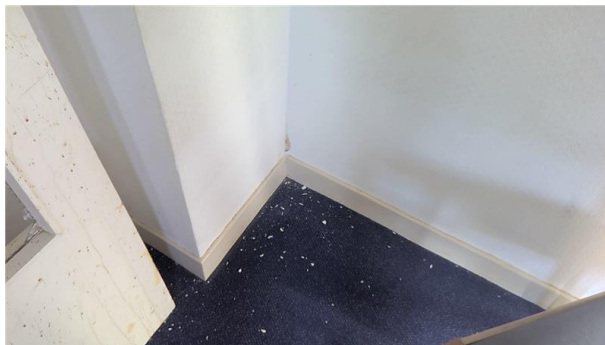
Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (marron) + (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P074
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P075

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P076

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

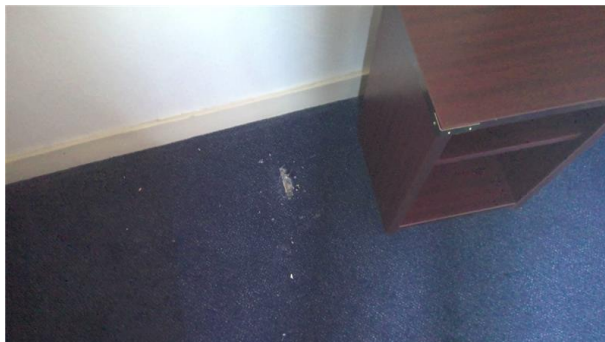
Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

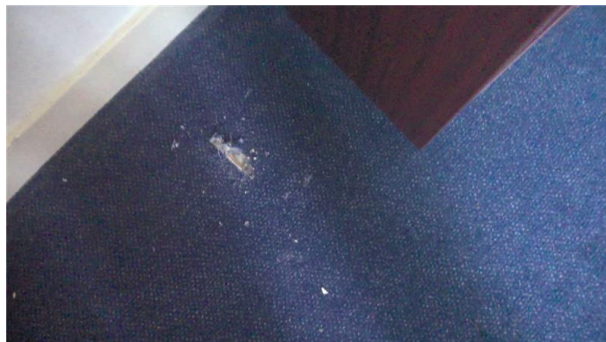
Dalle de sol + colle + régrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

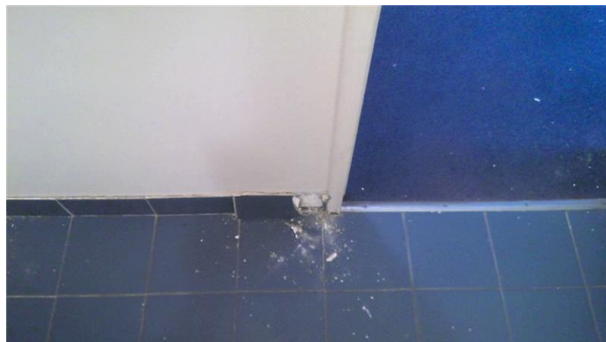
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

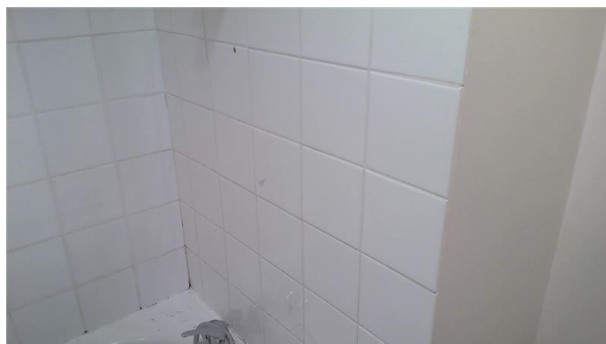
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque fibro ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P088
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque fibro ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir) ; matériau de type mousse (orange) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P089
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple bitumineux (noir) (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

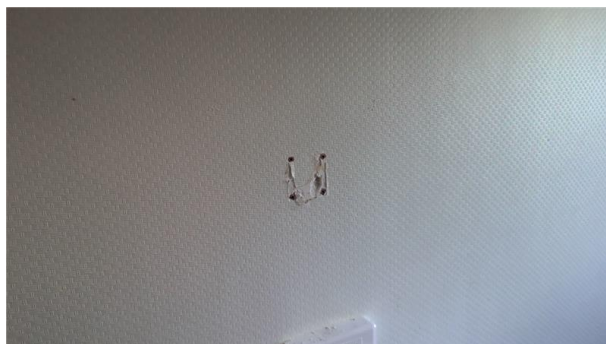
Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Platre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 121
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de sol + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

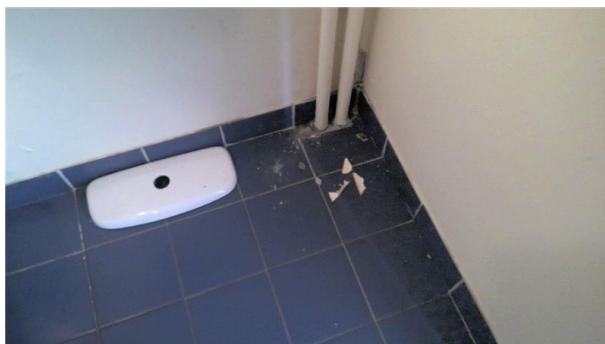
Dalle de sol + colle + régrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

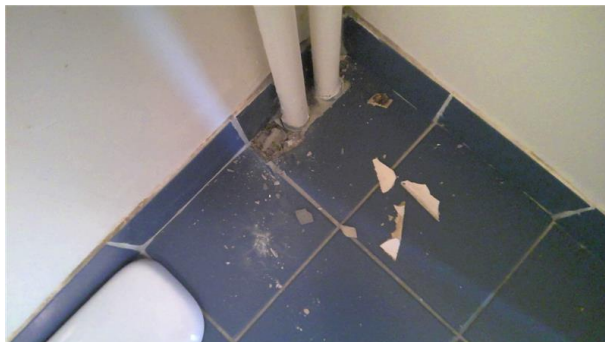
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

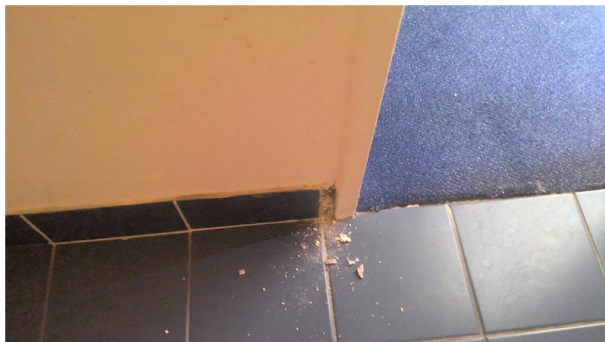
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (gris) (foncé) ; matériau (pulvérulent) (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P101
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P104
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

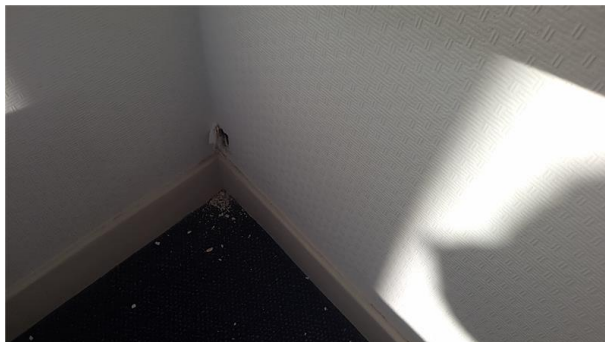
Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P107
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

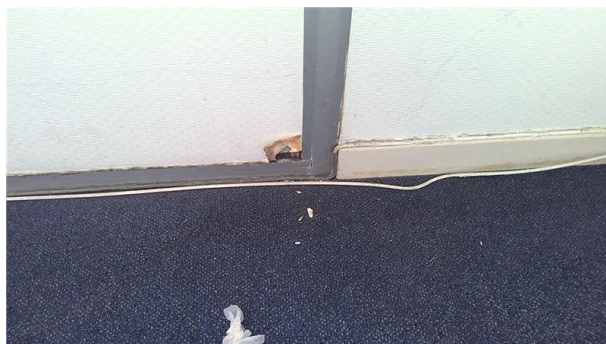
Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P108
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P109
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P110
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P111
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113

Emplacement



Nom du client

CROUS NORMANDIE

Numéro de dossier

Partie d'ouvrage

R+1 - Chambre 102

Matériau

Enduit plâtre

Date de prélèvement

13/01/2025

Nom de l'opérateur

BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

J01-COUCHE

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche

PV analyse Amiante

Conclusion amiante

J01-COUCHE

AR-25-NM-012609-01

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 102
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P115

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

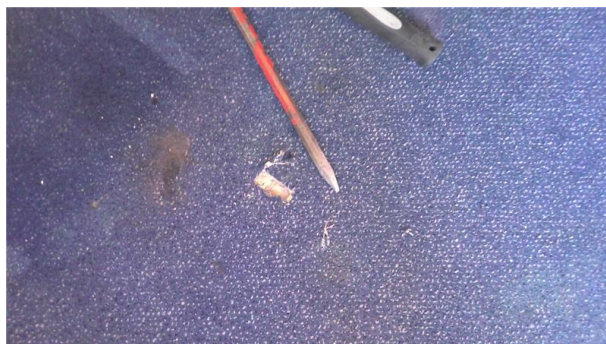
Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P117
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P118
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (gris) (foncé) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

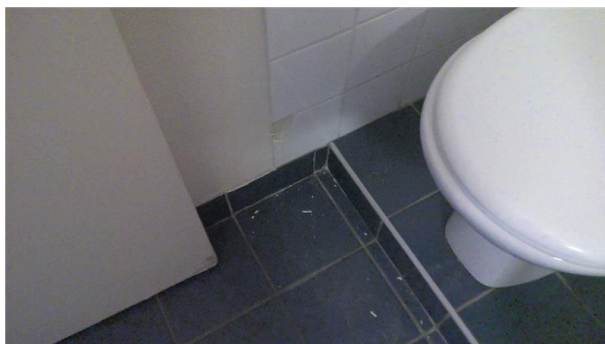
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

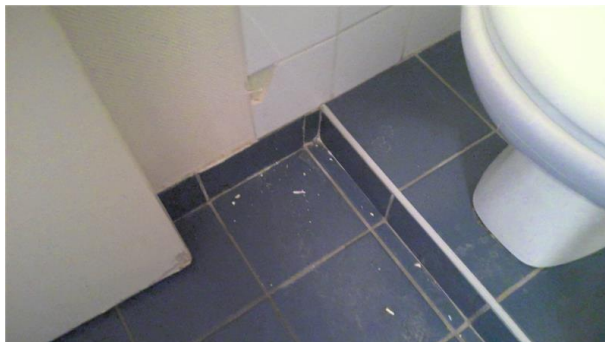
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (plâtreux) (vert) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (vert) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P125
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P126
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

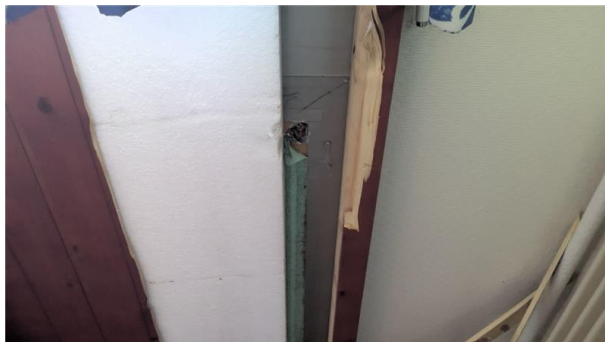
Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P127
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

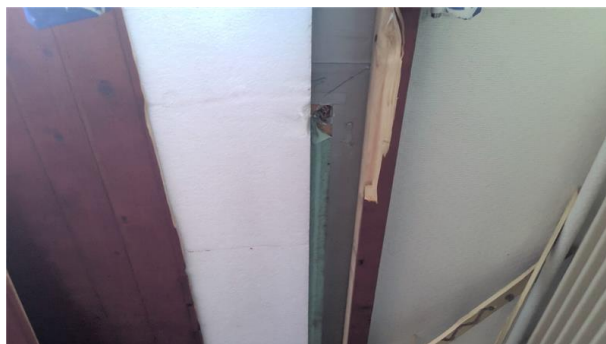
Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P128
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P129

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Platre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P132

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 123
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

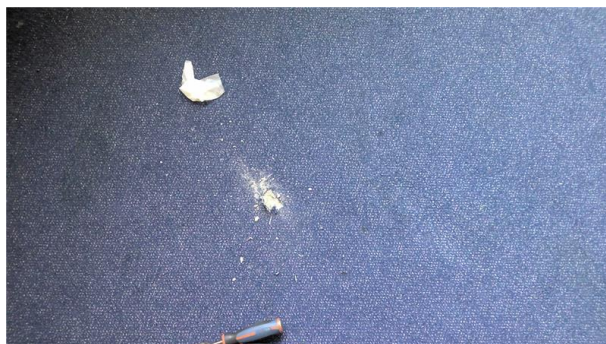
Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P133
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle + Régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle + Régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P134
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle + Régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

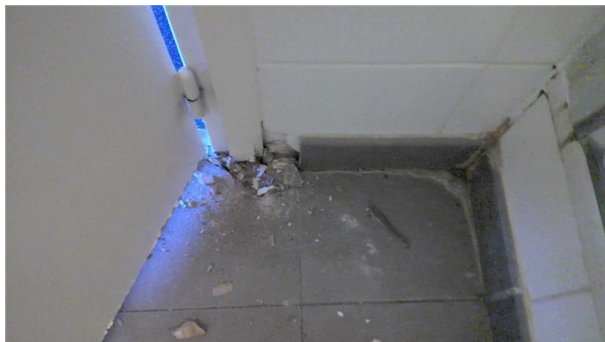
Moquette + Colle + Régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P135
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) + (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P136
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

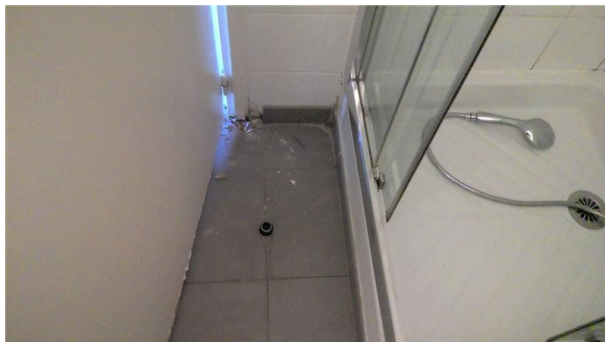
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P137
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

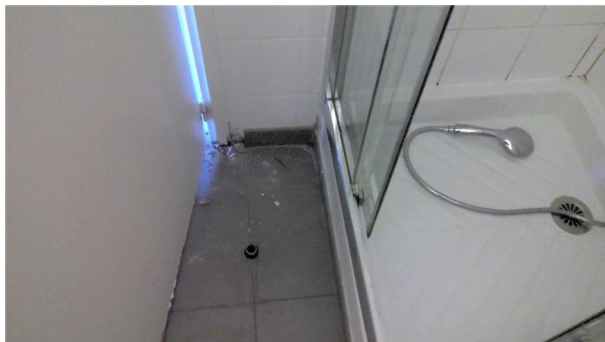
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P138
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

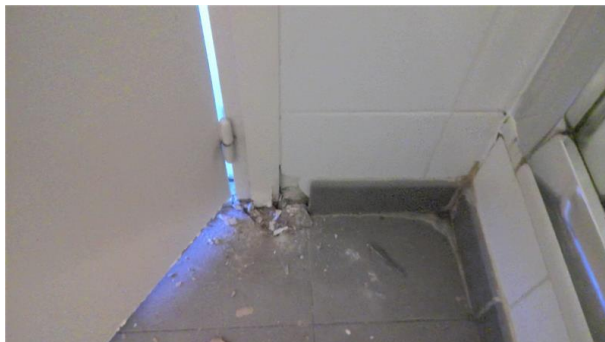
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P139
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

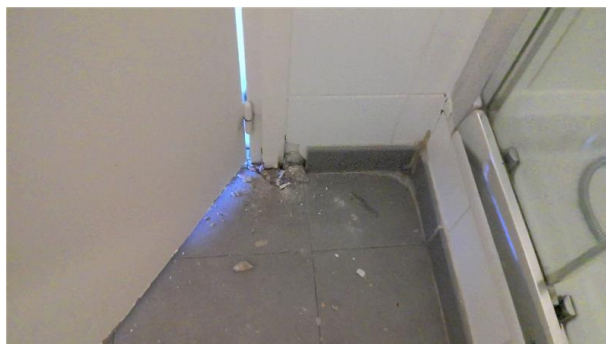
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P140
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P141
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

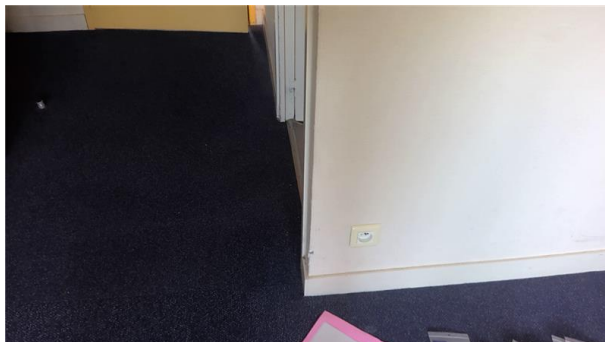
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P142

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P143

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

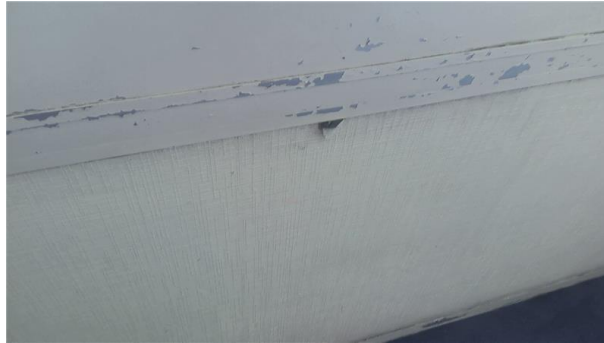
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces ; matériau semi-dur (noir) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P144

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

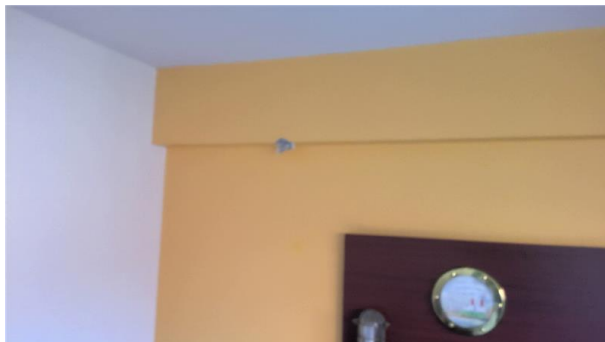
Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P145
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P146

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P147

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P148

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P149
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P150

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 127
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P151

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

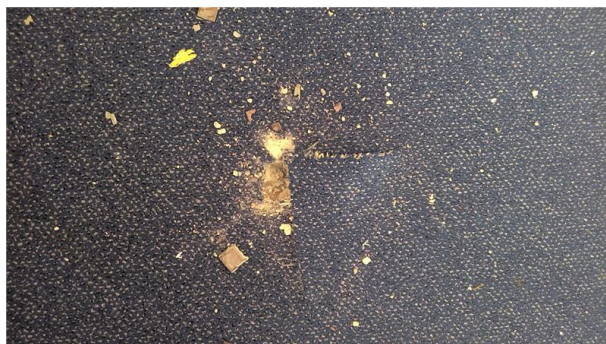
Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (cémenteux) (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P152
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P153

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

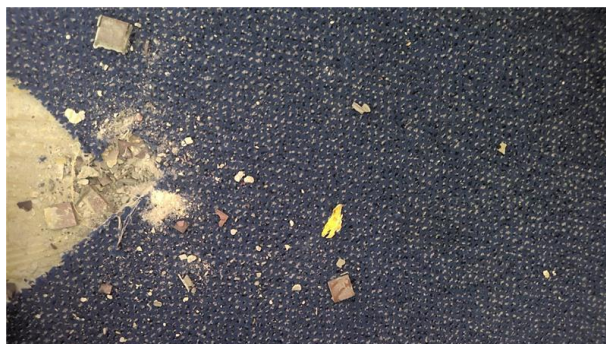
Carrelage + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P154
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Carrelage + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P155
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau souple (vert)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P156
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau souple (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P157
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P158
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P159
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (vert)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (vert)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P160
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

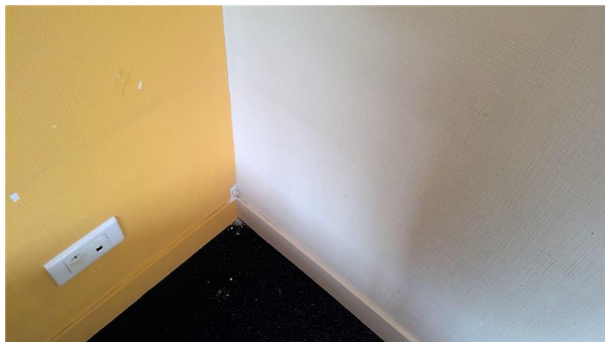
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P161
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (foncé) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P162
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (foncé) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P163
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces ; matériau semi-dur (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P164
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P165

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P166

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P167

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

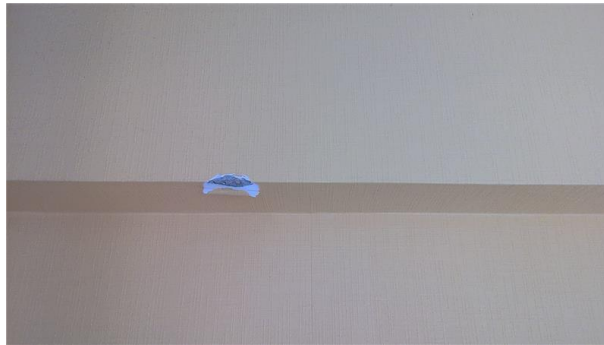
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P168

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P169
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P170

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P171
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P172
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 236
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-012609-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P173
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P174
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P175
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P176
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P177
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

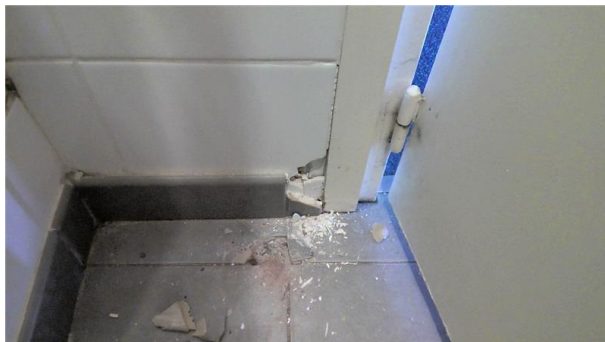
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P178
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P179

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

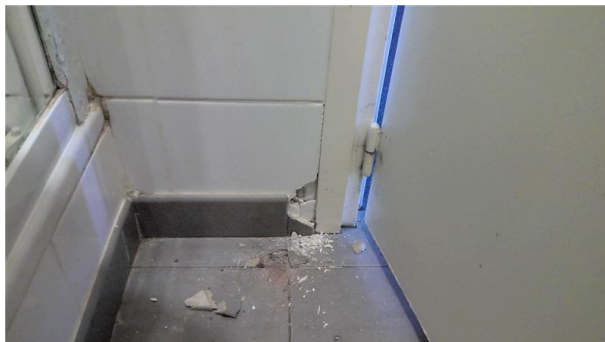
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P180
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

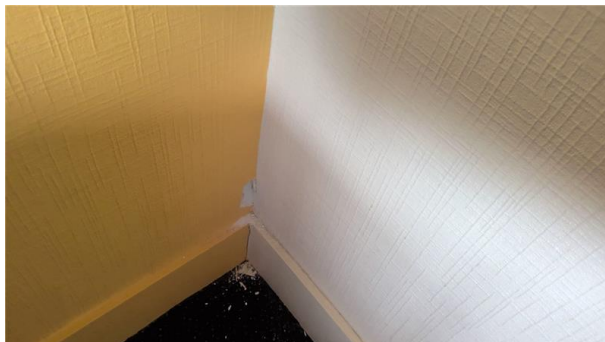
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (vert) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P181
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

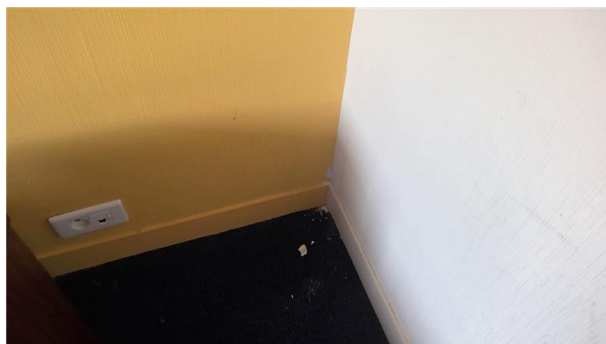
Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P182
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P183

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P184

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P185

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P186
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

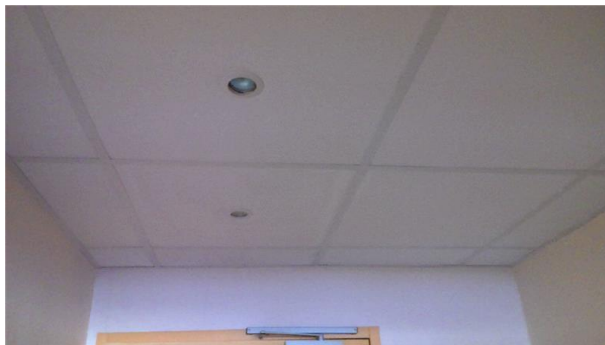
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P187

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P188
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P189
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P190

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P191
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P192
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P193
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P194
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

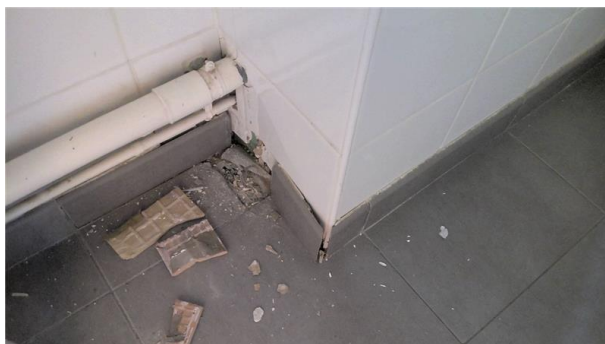
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P195
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P196
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

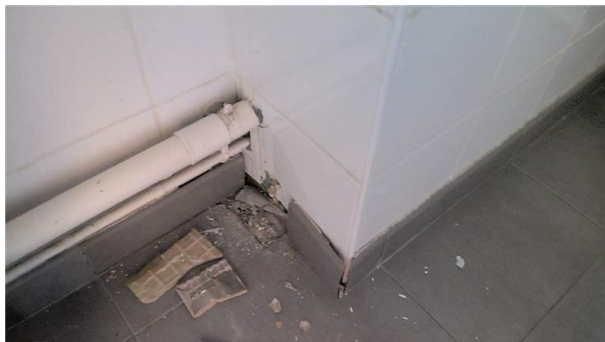
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P197
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

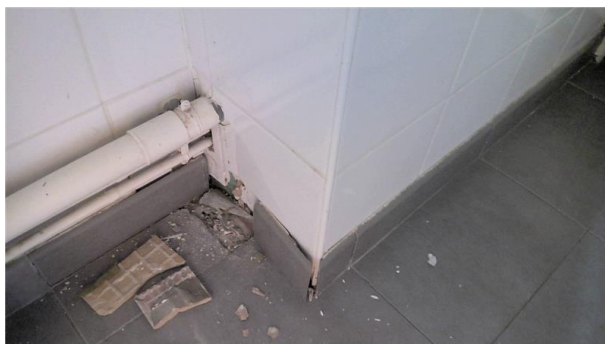
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P198
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P199
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P200
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

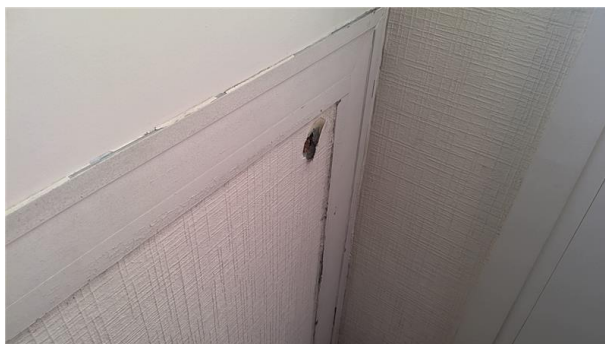
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau (jaune)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P201

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

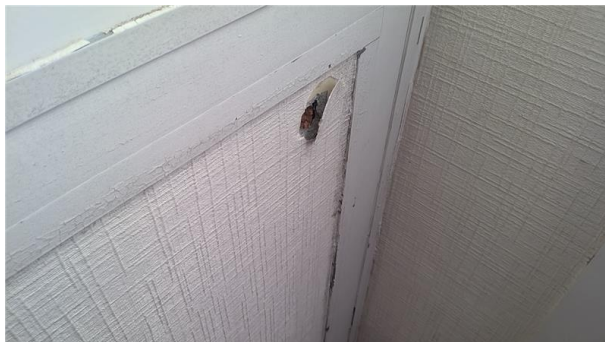
Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P202
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P203
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P204

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P205
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P206
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P207

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P208
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P209
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

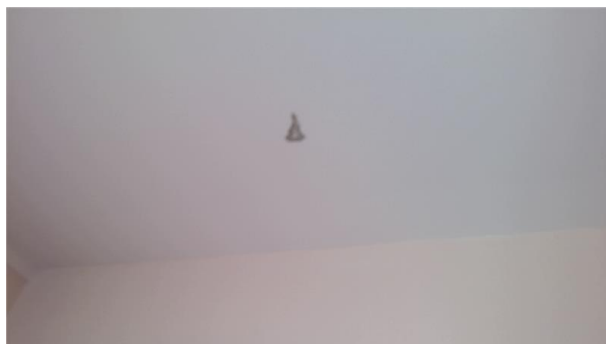
Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P210
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Chambre 133
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P211
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P212
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P213
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P214
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-collant (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P215
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P216
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) + (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P217
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P218
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P219

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P220

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 213
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P221
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P222

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle + régrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P223
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

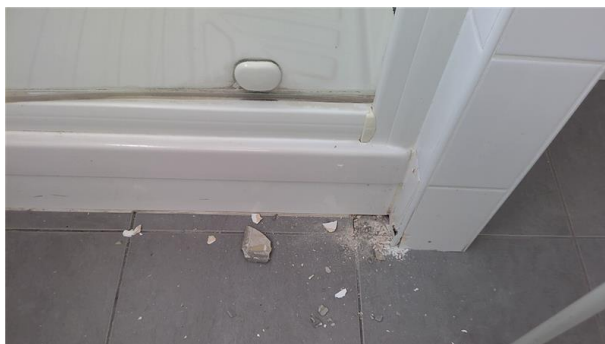
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P224
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

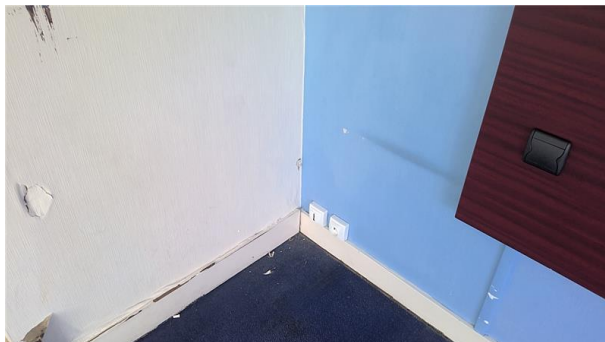
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P225
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P226
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreuse) (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P227
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P228
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P229
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

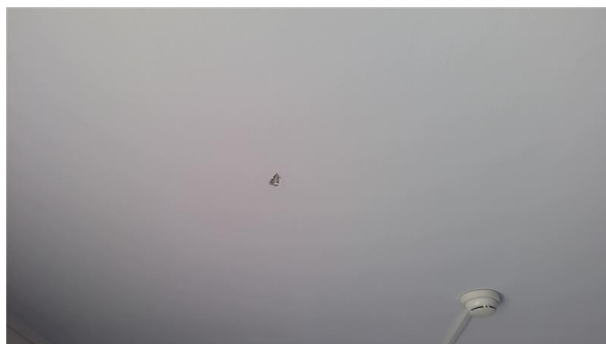
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P230

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 212
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

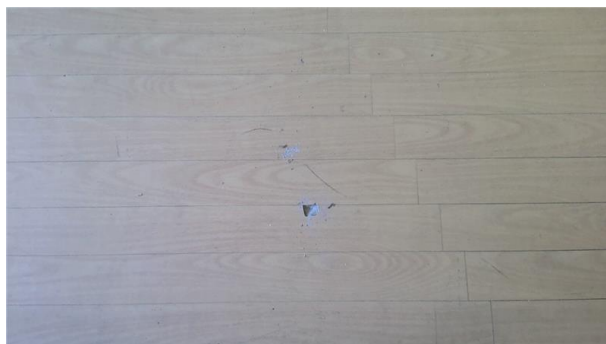
Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P231
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régrevage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régrevage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P232
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

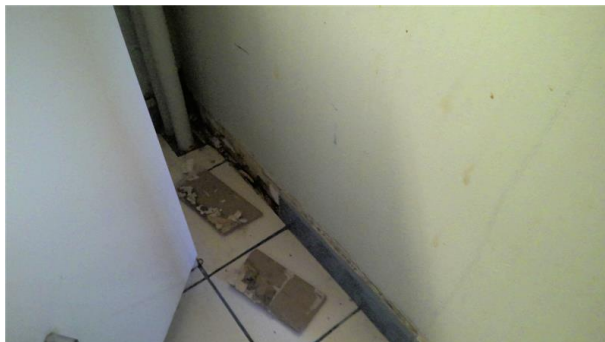
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P233
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau (pulvérulent) (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P234
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (fibreuse) (friable)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P235
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P236

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
003-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P237
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) ; matériau (noir)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P238

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P239

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 215
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

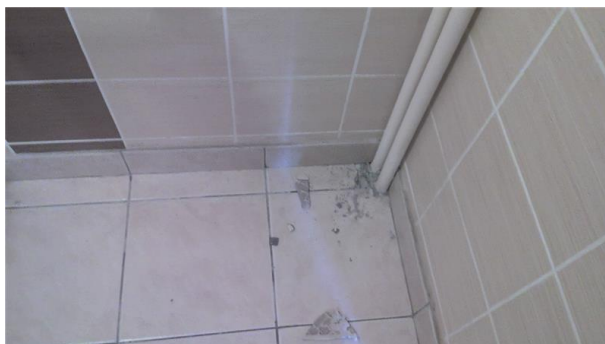
Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P240
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régéage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régéage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P241

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

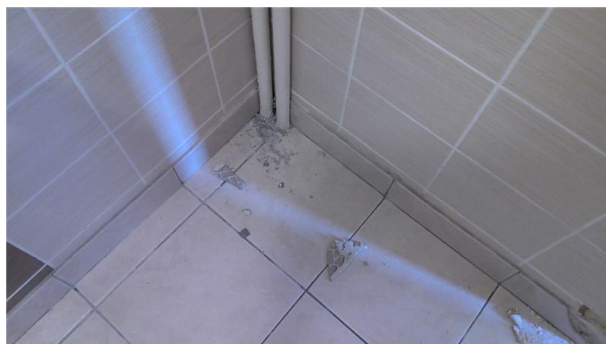
Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P242
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) + (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P243
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P244
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rayé) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P245

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P246

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (rouge) (foncé) ; matériau de type mousse (orange)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P247

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair) ; matériau (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P248
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P249
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 210
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P250

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P251
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P252
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P253
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

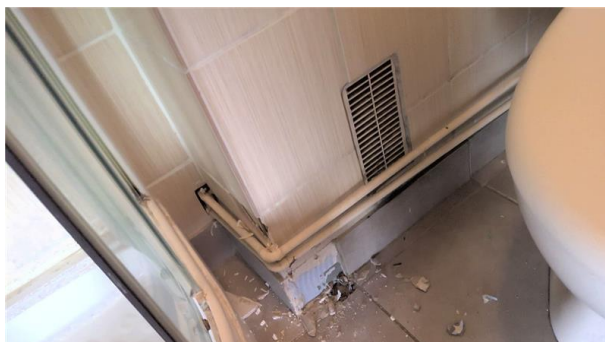
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P254
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

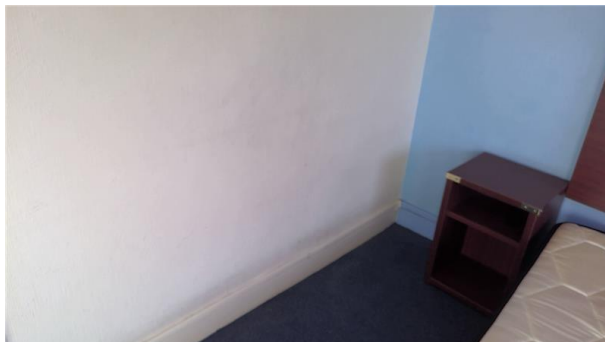
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P255
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P256

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (orange) ; matériau (noir) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P257
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P258

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P259
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 207
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P260

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

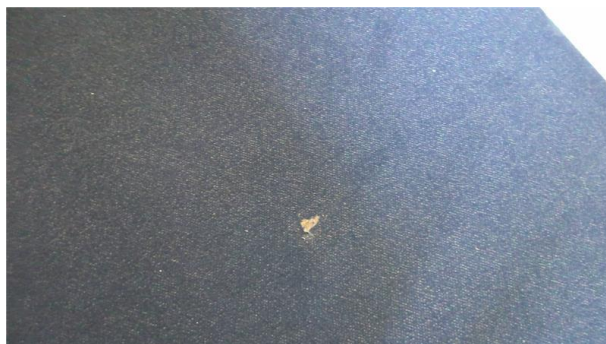
Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau en traces (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P261
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régéage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régéage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P262
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P263
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P264
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P265
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P266

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P267

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 225
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P268

Emplacement



Nom du client

CROUS NORMANDIE

Numéro de dossier

Partie d'ouvrage

R+2 - Chambre 225

Matériau

Enduit plâtre

Date de prélèvement

13/01/2025

Nom de l'opérateur

BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

J01-COUCHE

Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche

PV analyse Amiante

Conclusion amiante

J01-COUCHE

AR-25-NM-011887-01

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P269
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régrecage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régrecage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P270
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

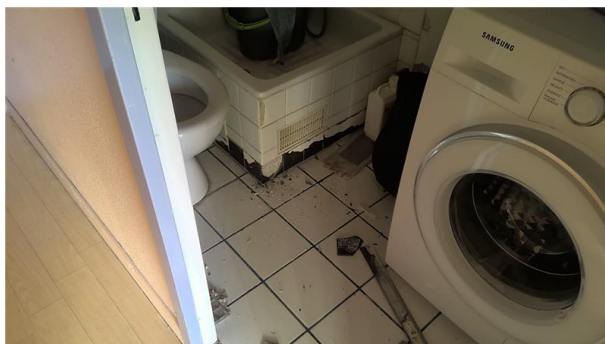
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P271
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P272
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P273

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P274
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

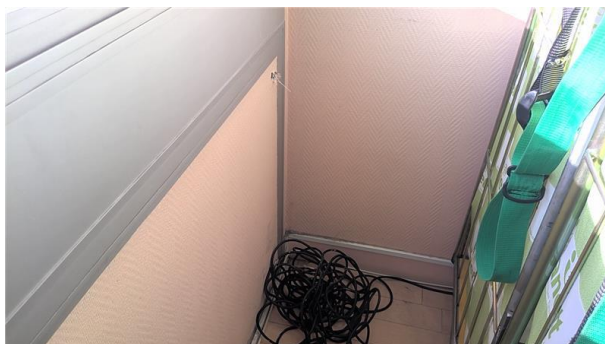
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P275

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (orange) (clair) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P276

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) + (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P277

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P278

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 201
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P279
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P280

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (fibreux) en traces (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau en traces (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P281
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P282
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) (clair) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P283
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P284
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P285
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P286

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P287
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Platre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P288
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 235
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P289

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

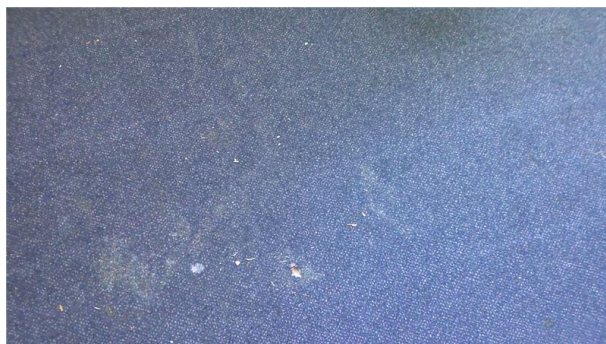
Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) en traces (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P290
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + moquette	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + moquette

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P291
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

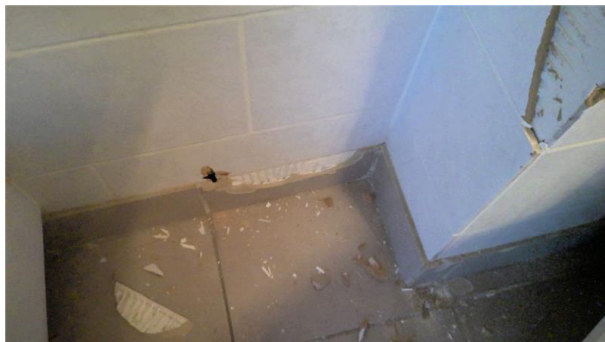
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau en traces (bleu)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P292
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

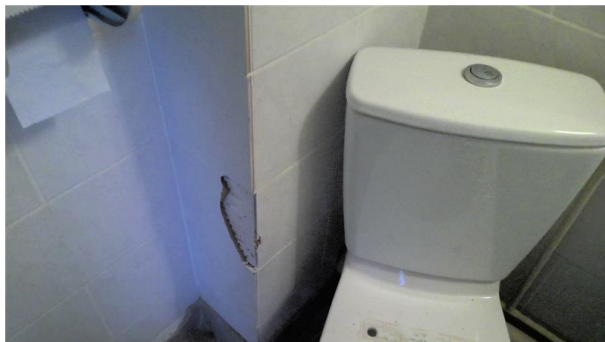
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P293
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton en traces (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P294
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

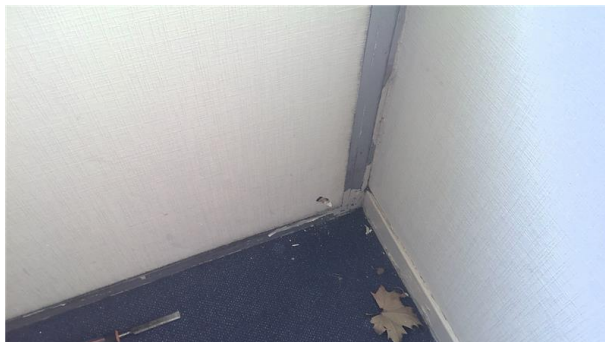
Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P295
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) (foncé) ; matériau de type mousse (orange)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P296
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P297
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Chambre 229
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P298
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P299
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P300

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Sous face escalier - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

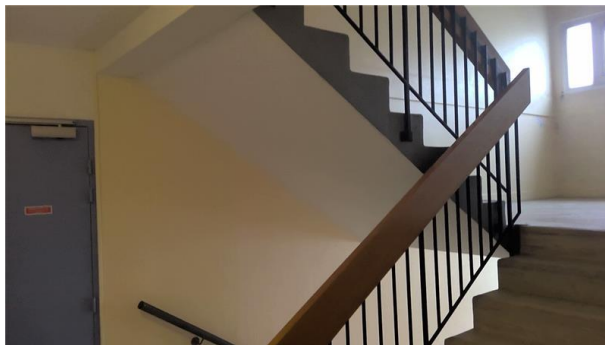
Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P301
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Sous face escalier - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P302

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P303

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P304
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P305
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Cage d'escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoléum + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

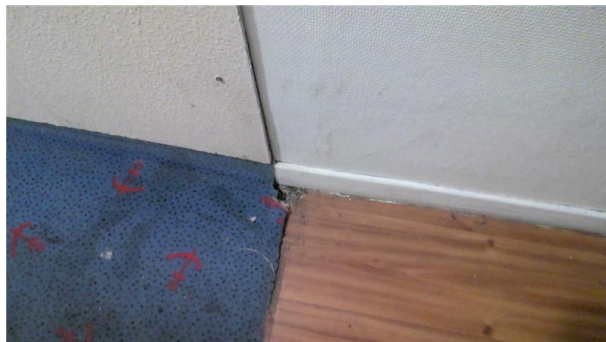
Linoléum + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P306
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P307
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

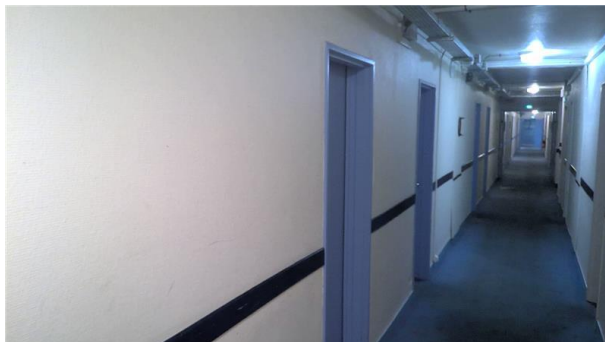
Moquette + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P308
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P309
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

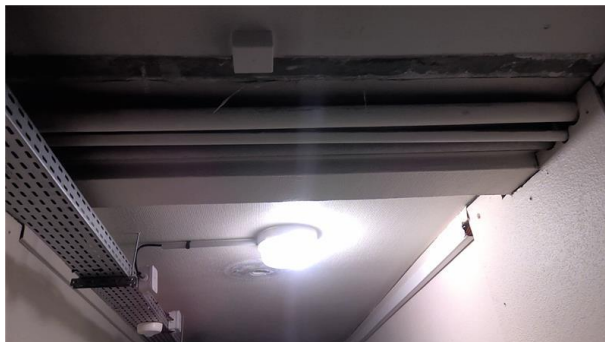
Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P310
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P311

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P312
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P313
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Dégagement n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P314
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P315
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

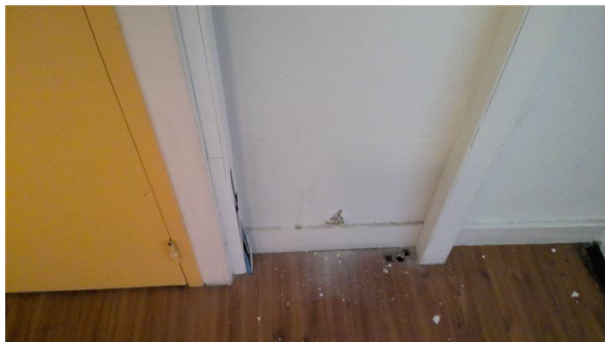
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P316

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

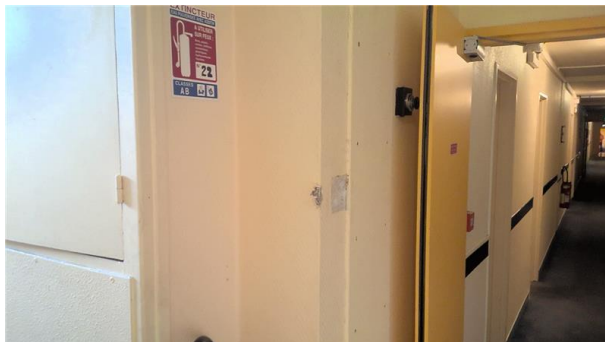
Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P317
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

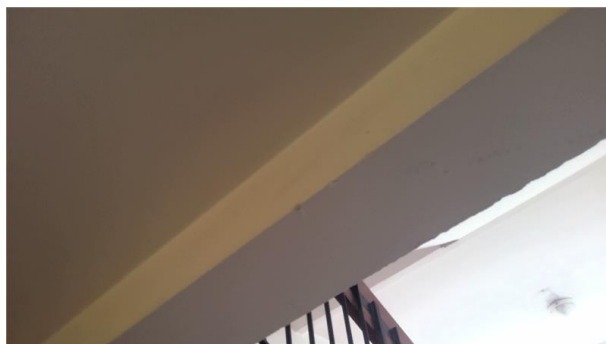
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P318

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Sous face escalier - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P319
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Sous face escalier - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P320
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

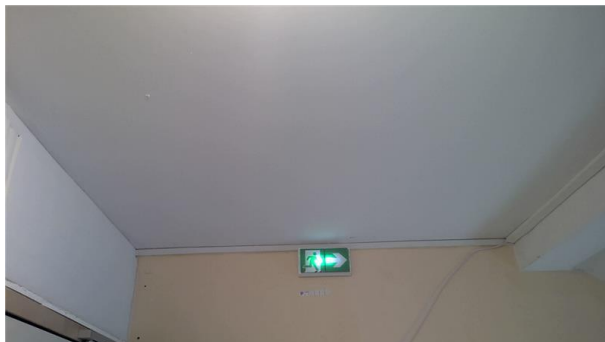
Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P321
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P322
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + colle + régéage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

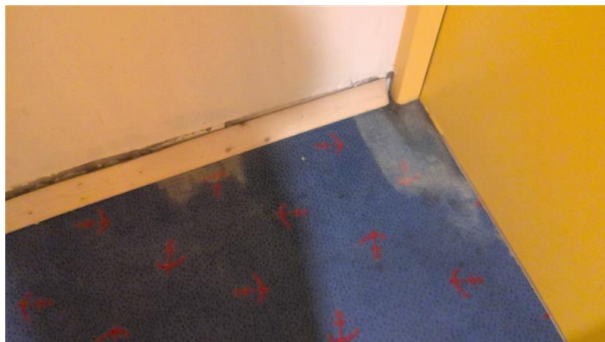
Moquette + colle + régéage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P323
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

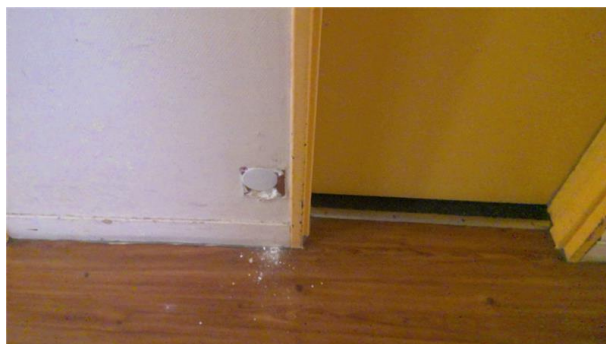
Moquette + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P324
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P325
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P326
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

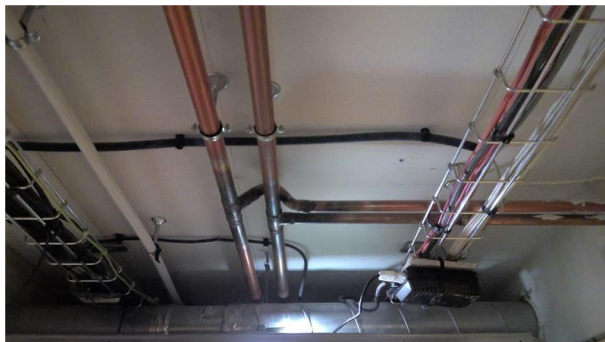
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P327

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Poutres

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P328
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

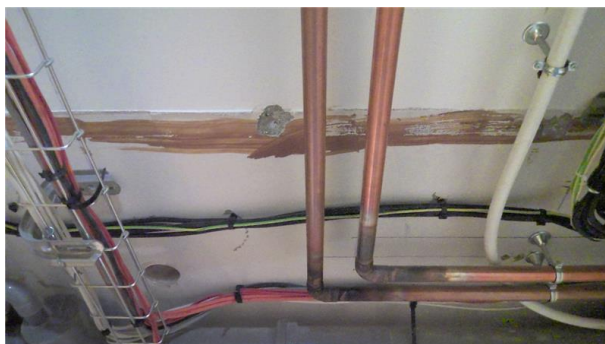
Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P329
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P330
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P331
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Dégagement n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P332
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol escalier - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

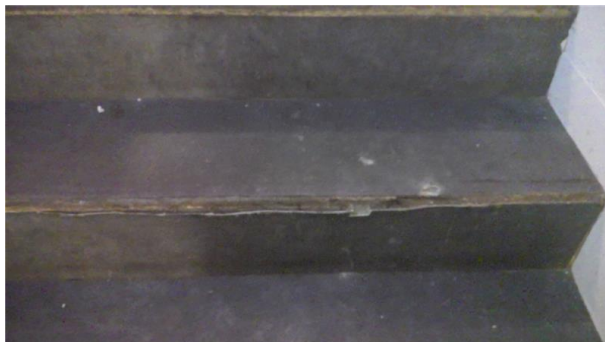
Linoleum + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P333
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Cage d'escalier n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol escalier - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum + colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) (fibreuse) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P334
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P335
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P336
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P337
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P338
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle de détente Seamen's
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P339
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle de détente Seamen's
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P340

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P341
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P343
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle de détente Seamen's
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P344

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle de détente Seamen's
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P345
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle de détente Seamen's
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P347
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle de détente Seamen's
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P349
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle de détente Seamen's
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P350
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P351

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Tabarly
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P352
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Jules Vernes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P353
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Jules Vernes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) (foncé) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P354
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Jules Vernes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

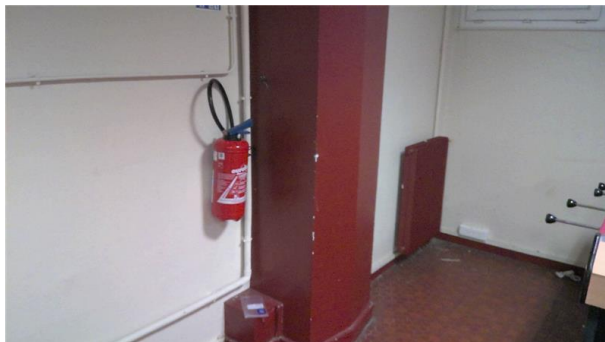
Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P355
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Jules Vernes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P356
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Jules Vernes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P357
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Salle Jules Vernes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

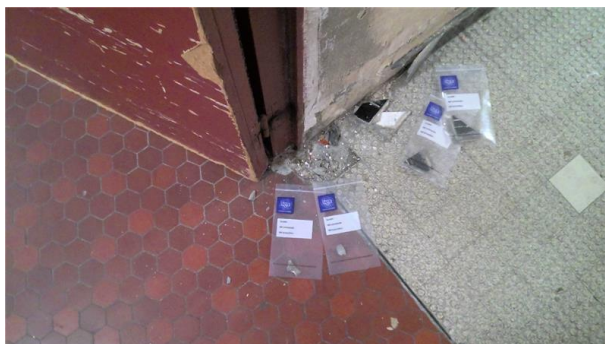
Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P358
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

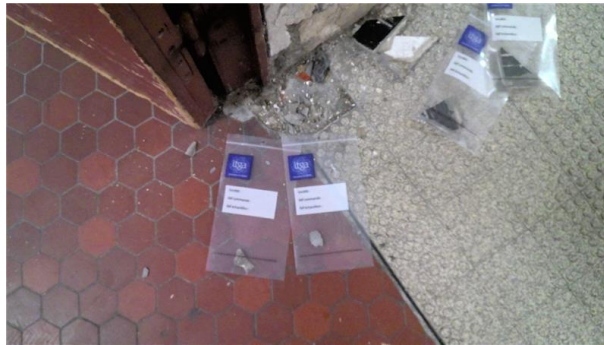
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P359

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P360

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc)
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P361

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P362
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enveloppe de calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P363
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enveloppe de calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P364
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P365
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P366
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P367

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P368
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P369
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P372
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Laverie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

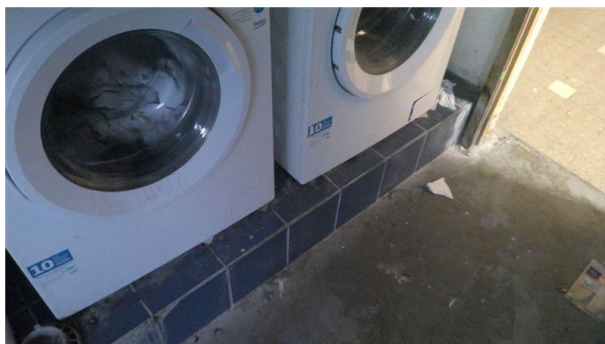
Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P373
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Laverie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P375
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Laverie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P377
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P378
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

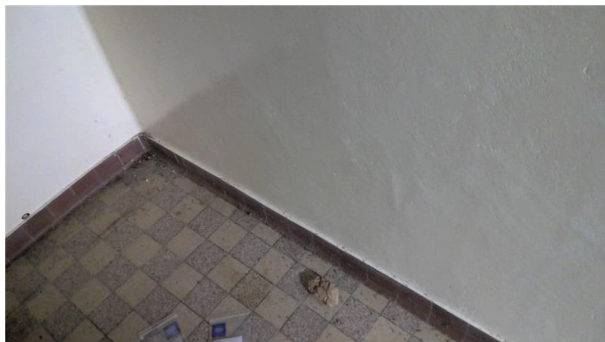
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P379
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

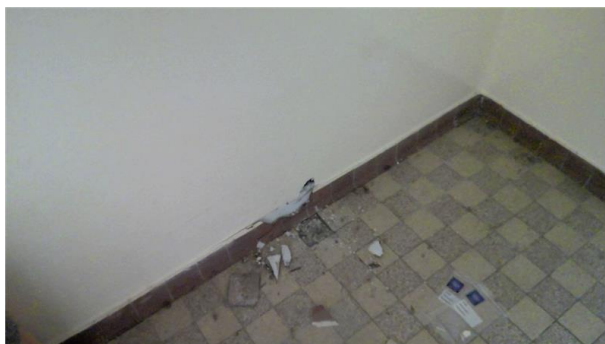
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P380
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

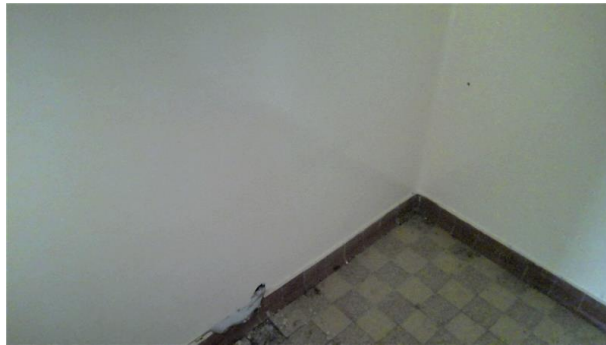
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P381

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (granulaire)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P382
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P383

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P384

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Chambre froide n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P385

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enveloppe de calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P386
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enveloppe de calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P387
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P388
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P389
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P390
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P391
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

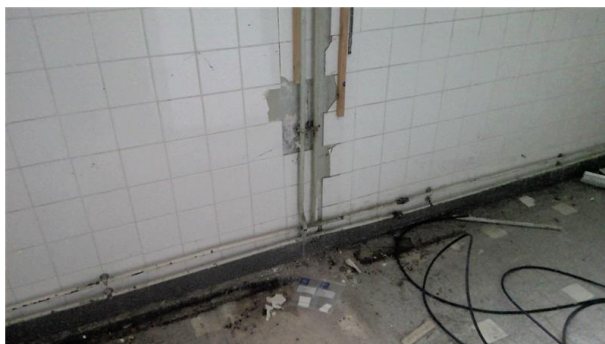
Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P392
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P393
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P394
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Mur Coin Cuisine

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (beige) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P395
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Mur Coin Cuisine

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

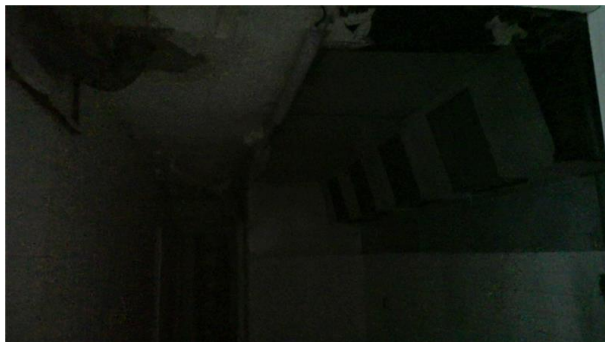
Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (beige) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P396
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture noir	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture noir

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P397
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture noir	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture noir

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P398
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Cuisine n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P399
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

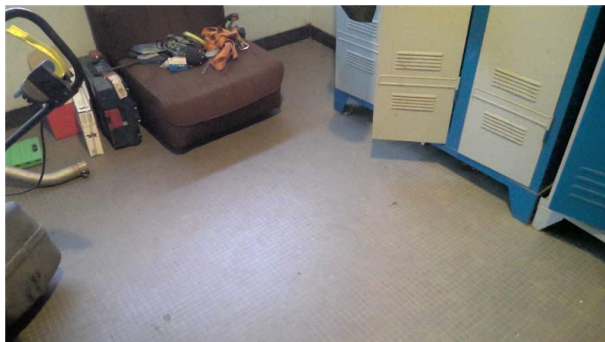
Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P400
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P403
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P404
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

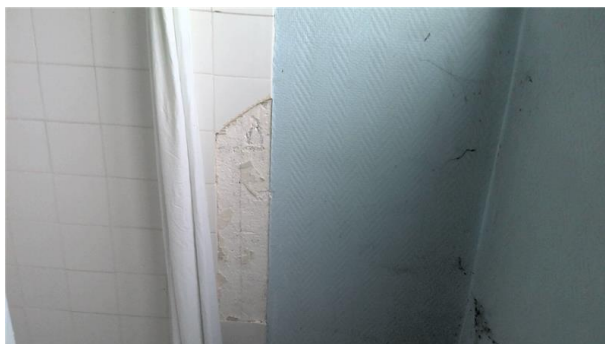
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P405
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

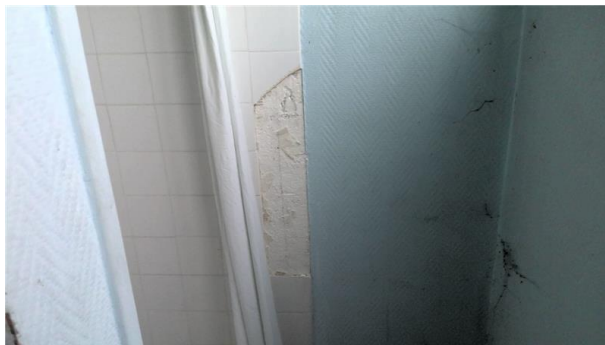
Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P406
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P407
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P408
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (bleu) ; matériau (pulvérulent) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P409
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P410
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Vestiaire du personnel Homme
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P411
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P412
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Dégagement n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P413

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Escalier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Sous face escalier - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P414
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R-1 - Escalier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Sous face escalier - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P415

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P416

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P417

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P418

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P419

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poutre et charpente - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P420

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poutre et charpente - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P421

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Marches - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P422

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Marches - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P423

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P424

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P425

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P426

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P427

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P428

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P429

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P430

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P431

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P432

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P433

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P434

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mur enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P435

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Marches - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P436

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Marches - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P437

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) (plâtreux) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P438

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (plâtreux) ; matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P439

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P440

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P441

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P442

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-011887-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P443

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P444

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P445

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P446

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P447

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P448

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P449

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Platre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P450

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Platre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P451

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P452

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P453

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P454

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle + régrage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P455

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque fibro ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque fibro ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P456

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P457

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P458

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P459

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P460

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P461

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P462

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P463

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P464

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Fenêtre - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de vitrage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P465

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P466

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P467

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (fibreuse) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P468

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau (fibreuse) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P469

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P470

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P471

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Fenêtre - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de vitrage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type mastic (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P472

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque fibro ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque fibro ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P473

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P474

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P475

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P476

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P477

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P478

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)
001-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P479

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P480

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P481

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P482

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P483

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit Plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P484

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P485

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + régreage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + régreage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P486

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit béton + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P487

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit béton + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P488

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit Plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P489

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit Plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P490

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P491

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P492

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P493

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P494

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P495

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P496

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P497

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P498

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque anti vibratile	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Lavabo - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque anti vibratile

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P499

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P500

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Crèche Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P501

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P502

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P503

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P504

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P505

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton escalier	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit béton escalier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P506

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton escalier	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit béton escalier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P507

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P508

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit béton + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P509

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit béton + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P510

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P511

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P512

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poutre et charpente - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P513

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre et charpente - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P514

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P515

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P516

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Salle de repos
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P517

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Salle de repos
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P518

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Salle de repos
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P519

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P520

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P521

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P522

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poteau - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P523

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage beige	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P524

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage beige	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P525

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P526

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P527

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P528

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (rouge) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P529

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P530

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P531

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P532

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - A

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P533

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Fenêtre - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de vitrage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type mastic (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P534

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Fenêtre - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de vitrage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P535

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit béton + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P536

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Restaurant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton + peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit béton + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P537

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P538

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P539

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P540

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P541

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P542

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P543

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau (gris) ; matériau (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P544

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Cuisine n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P545

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Arrière cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P546

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Arrière cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P547

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Arrière cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P548

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Arrière cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine de roche	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
laine de roche		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (beige)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P549

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Arrière cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine de roche	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
laine de roche		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P550

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P551

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P552

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P553

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P554

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P555

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P556

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de moquette	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de moquette		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P557

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de moquette	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de moquette		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P558

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bandes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint bandes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P559

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bandes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint bandes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P560

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P561

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		RDC - Local Bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P562

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P563

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P564

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P565

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P566

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (vert) ; matériau (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P567

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P568

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P569

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
003-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P570

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur endui ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur endui ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P571

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur endui ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur endui ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P572

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneau glasal Fibre ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P573

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P574

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P575

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P576

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P577

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 313
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P578

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P579

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P580

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P581

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P582

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P583

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sols Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P584

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P585

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Murs Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P586

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P587

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P588

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P589

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P590

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P591

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P592

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P593

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P594

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneau glasal Fibre ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P595

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P596

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P597

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 316
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P598

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P599

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P600

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P601

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P602

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P603

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sols Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P604

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Murs Sanitaire		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P605

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P606

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P607

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P608

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P609

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P610

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P611

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P612

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (collant) (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P613

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P614

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P615

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P616

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P617

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 310
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P618

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau (orange)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P619

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P620

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sols Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P621

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P622

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Murs Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P623

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Murs Sanitaire		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P624

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs Sanitaires		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P625

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P626

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P627

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P628

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P629

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P630

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P631

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P632

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneau glasal Fibre ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P633

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P634

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P635

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P636

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P637

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 304
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P638

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Moquette + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P639

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P640

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sols Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P641

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P642

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P643

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P644

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P645

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P646

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P647

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P648

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P649

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P650

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P651

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P652

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneau glasal Fibre ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P653

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P654

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P655

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 322
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P656

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Régreage + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P657

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Régreage + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P658

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P659

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sols Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P660

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P661

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs Sanitaires		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P662

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande à placo		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (orange) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P663

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P664

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P665

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poutre - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P666

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneau glasal Fibre ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P667

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Fenêtre - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de vitrage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P668

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 332
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P669

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P670

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Régreage + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P671

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (vert)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P672

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Murs Sanitaire		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P673

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P674

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P675

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P676

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P677

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P678

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 329
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P679

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (marron) en traces
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P680

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P681

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P682

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Murs Sanitaire

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (marron) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P683

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs Sanitaires

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de Faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P684

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P685

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande à placo	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bande à placo

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P686

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P687

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau glasal Fibre ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau glasal Fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P688

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P689

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Chambre 331
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P690

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local technique n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P691

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local technique n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P692

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Locaux technique
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P693

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+2 - Locaux technique
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit Plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P694

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Local technique n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P695

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+1 - Local technique n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit Plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P696

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Linoleum + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P697

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Régreage + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P698

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P699

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Poutre - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P700

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtements de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P701

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P702

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Régreage + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P703

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P704

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Poutre - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P705

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P706

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Cage d'escalier n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P707

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol Sanitaire		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P708

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P709

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoleum + Colle	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Linoleum + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P710

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Régreage + béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Régreage + béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P711

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P712

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P713

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		R+3 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P714

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P715

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P716

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P717

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P718

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P719

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P720

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mur enduit Ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P721

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur enduit Ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mur enduit Ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P722

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Ensemble des fenêtres - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint mastic d'étanchéité		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P723

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint mastic d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P724

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint mastic d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P725

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint mastic d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P726

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint mastic d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P727

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint mastic d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P728

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint mastic d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P729

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint mastic d'étanchéité	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint mastic d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P730

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint Compribande

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P731

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade arrière
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Ensemble des fenêtres - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Compribande		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P732

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Ensemble des fenêtres - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint Compribande		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P733

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Façade avant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint Compribande

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P734

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint Compribande

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P735

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon droit
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint Compribande

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris) ; matériau (jaune) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P736

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint Compribande

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P737

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Pignon gauche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Compribande	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Ensemble des fenêtres - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint Compribande

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P738

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - Toiture

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P739

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - Toiture

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P740

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Chapeau béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - Toiture

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Chapeau béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P741

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Chapeau béton	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de ventilation - Toiture

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Chapeau béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P742

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Conduit de cheminée - Toiture

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P743

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment peinture	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Conduit de cheminée - Toiture		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P744

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Machinerie Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Machinerie Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P745

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Machinerie Enduit ciment	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Machinerie Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P746

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etencheité bitumineuse	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Acotère - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Etencheité bitumineuse		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P747

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etencheité bitumineuse	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Acotère - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Etencheité bitumineuse		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P748

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etencheité bitumineuse	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Toiture - Toiture		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Etencheité bitumineuse		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau de type mousse (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P749

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etencheité bitumineuse	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Toiture - Toiture		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Etencheité bitumineuse		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (fibreuse) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P750

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant fibreux	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Toiture - Toiture		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Isolant fibreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (fibreuse) (marron) ; matériau de type mousse (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P751

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant fibreux	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Toiture - Toiture		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Isolant fibreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P752

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Garniture de frein	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir
Localisation		
Machinerie ascenseur - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Garniture de frein		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau (fibreux) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P753

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CROUS NORMANDIE		Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Garniture de frein	13/01/2025	BENGUESSOUM Samir

Localisation

Machinerie ascenseur - A

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Garniture de frein

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Quantité insuffisante Matériau (marron) ; matériau (fibreuse) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-029202-01	

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720250101479984



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Samir BENGUESSOUM
235 Rue du Mesnil
76290 MONTIVILLIERS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 1/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P173-R+1 - Chambre 128 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P174-R+1 - Chambre 128 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P175-R+1 - Chambre 128 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (fibreux) (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P176-R+1 - Chambre 128 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page2/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P177-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P178-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P179-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P180-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (vert) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P181-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page3/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P182-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P183-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page4/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	P184-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibres de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013	P185-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P186-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P187-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P188-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 5/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (2)	P189-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P190-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P191-R+1 - Chambre 133 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P192-R+1 - Chambre 133 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P193-R+1 - Chambre 133 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 6/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P194-R+1 - Chambre 133 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P195-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P196-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P197-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 7/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
026	P198-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MET [*] / FW5M	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
027	P199-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau (beige)	MET [*] / FW5M	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
028	P200-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau (jaune)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 8/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (3)	P201-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030 (1)	P202-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031 (2)	P203-R+1 - Chambre 133 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032 (2)	P204-R+1 - Chambre 133 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	P205-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 9/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P206-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / QK8U	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / S7LY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035	P207-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	P208-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	P209-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	P210-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 10/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P211-R+2 - Chambre 213 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P212-R+2 - Chambre 213 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P213-R+2 - Chambre 213 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P214-R+2 - Chambre 213 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P215-R+2 - Chambre 213 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 11/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;	MET [*] / FW5M	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
044 ⁽¹⁾	P216-R+2 - Chambre 213 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) + (noir)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
045	P217-R+2 - Chambre 213 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
046	P218-R+2 - Chambre 213 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 12/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	P219-R+2 - Chambre 213 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P220-R+2 - Chambre 213 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P221-R+2 - Chambre 212 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P222-R+2 - Chambre 212 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P223-R+2 - Chambre 212 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page13/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	P224-R+2 - Chambre 212 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P225-R+2 - Chambre 212 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
054 (4)	P226-R+2 - Chambre 212 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 14/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreuse) (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	-	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
055 (5)	P227-R+2 - Chambre 212 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
056	P228-R+2 - Chambre 212 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
057	P229-R+2 - Chambre 212 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
058	P230-R+2 - Chambre 212 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaire) (granulaire) (gris)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 15/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	P231-R+2 - Chambre 215 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P232-R+2 - Chambre 215 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P233-R+2 - Chambre 215 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau (pulvérulent) (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
062	P234-R+2 - Chambre 215 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (fibreuse) (friable)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 16/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	P235-R+2 - Chambre 215 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
064	P236-R+2 - Chambre 215 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 17/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065 (4)	P237-R+2 - Chambre 215 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) ; matériau (noir)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
066	P238-R+2 - Chambre 215 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
067	P239-R+2 - Chambre 215 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068	P240-R+2 - Chambre 210 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 18/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P241-R+2 - Chambre 210 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P242-R+2 - Chambre 210 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) + (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P243-R+2 - Chambre 210 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 19/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	P244-R+2 - Chambre 210 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rayé) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
073	P245-R+2 - Chambre 210 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 20/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	P246-R+2 - Chambre 210 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (rouge) (foncé) ; matériau de type mousse (orange) (i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
075	P247-R+2 - Chambre 210 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair) ; matériau (gris) (foncé)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
076	P248-R+2 - Chambre 210 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	P249-R+2 - Chambre 210 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	P250-R+2 - Chambre 207 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 21/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025
Référence dossier Client: C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 24/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	P251-R+2 - Chambre 207 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P252-R+2 - Chambre 207 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P253-R+2 - Chambre 207 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P254-R+2 - Chambre 207 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 22/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET [*] / A3PY	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
083	P255-R+2 - Chambre 207 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET [*] / A3PY	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
084 (4)	P256-R+2 - Chambre 207 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type polystyrène (orange) ; matériau (noir) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 23/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085 (5)	P257-R+2 - Chambre 207 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
086	P258-R+2 - Chambre 207 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P259-R+2 - Chambre 207 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	P260-R+2 - Chambre 225 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau en traces (gris)	MET / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	P261-R+2 - Chambre 225 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 24/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	P262-R+2 - Chambre 225 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091	P263-R+2 - Chambre 225 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur (plâtres) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	P264-R+2 - Chambre 225 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	P265-R+2 - Chambre 225 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 25/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
094	P266-R+2 - Chambre 225 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) (foncé)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
095	P267-R+2 - Chambre 225 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
096	P268-R+2 - Chambre 225 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 26/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	P269-R+2 - Chambre 201 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	P270-R+2 - Chambre 201 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099	P271-R+2 - Chambre 201 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 27/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	P272-R+2 - Chambre 201 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
101	P273-R+2 - Chambre 201 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
102	P274-R+2 - Chambre 201 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 28/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)(ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103 (4)	P275-R+2 - Chambre 201 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (orange) (clair) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
104 (5)	P276-R+2 - Chambre 201 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) + (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
105	P277-R+2 - Chambre 201 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (gris) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	P278-R+2 - Chambre 201 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 29/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	P279-R+2 - Chambre 235 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
108	P280-R+2 - Chambre 235 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau (fibreux) en traces (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau en traces (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109	P281-R+2 - Chambre 235 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	P282-R+2 - Chambre 235 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) (clair) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 30/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111	P283-R+2 - Chambre 235 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	P284-R+2 - Chambre 235 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
113	P285-R+2 - Chambre 235 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 31/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	P286-R+2 - Chambre 235 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)(ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
115	P287-R+2 - Chambre 235 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	P288-R+2 - Chambre 235 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	P289-R+2 - Chambre 229 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	P290-R+2 - Chambre 229 - Sol - Revêtement de sol - Colle + moquette	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 32/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	P291-R+2 - Chambre 229 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau en traces (bleu)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
120	P292-R+2 - Chambre 229 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121	P293-R+2 - Chambre 229 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton en traces (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
122	P294-R+2 - Chambre 229 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 33/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	P295-R+2 - Chambre 229 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) (foncé) ; matériau de type mousse (orange)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
124	P296-R+2 - Chambre 229 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	P297-R+2 - Chambre 229 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126	P298-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	P299-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 34/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128	P300-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
129	P301-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	P302-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	P303-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132	P304-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle + régèreage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 35/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	P305-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + colle + régreage	Matériau semi-dur (noir) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	P306-R+2 - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
135	P307-R+2 - Dégagement n°2 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 36/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
136	P308-R+2 - Dégagement n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
137	P309-R+2 - Dégagement n°2 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
138	P310-R+2 - Dégagement n°1 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	P311-R+2 - Dégagement n°2 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140	P312-R+2 - Dégagement n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 37/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
141	P313-R+2 - Dégagement n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
142	P314-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + colle + régèreage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régèreage (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
143	P315-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + colle + régèreage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régèreage (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
144	P316-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 38/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
145	P317-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
146	P318-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
147	P319-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
148	P320-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 39/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
149	P321-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
150	P322-R+1 - Dégagement n°3 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régréage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
151	P323-R+1 - Dégagement n°4 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régréage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
152	P324-R+1 - Dégagement n°3 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
153	P325-R+1 - Dégagement n°4 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (plâtreux)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 40/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
154	P326-R+1 - Dégagement n°3 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
155	P327-R+1 - Dégagement n°4 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
156	P328-R+1 - Dégagement n°3 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
157	P329-R+1 - Dégagement n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
158	P330-R+1 - Dégagement n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531 - 33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 41/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
159	P331-R+1 - Dégagement n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
160	P332-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Sol - Revêtement de sol escalier - Linoleum + colle + régrage	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régrage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
161	P333-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Sol - Revêtement de sol escalier - Linoleum + colle + régrage	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) (fibreux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régrage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
162	P334-R-1 - Salle Tabarly - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
163	P335-R-1 - Salle Tabarly - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 42/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
164	P336-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
165	P337-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
166	P338-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (marron) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
167	P339-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (marron) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
168	P340-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 43/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
169	P341-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
170	P342-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
171	P343-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
172	P344-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
173	P345-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 44/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174	P346-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Joint de bande à placo	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
175	P347-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Joint de bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 45/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
176	P348-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
177	P349-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
178	P350-R-1 - Salle Tabarly - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
179	P351-R-1 - Salle Tabarly - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 46/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
180	P352-R-1 - Salle Jules Vernes - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
181	P353-R-1 - Salle Jules Vernes - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (rouge) (foncé) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
182	P354-R-1 - Salle Jules Vernes - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
183	P355-R-1 - Salle Jules Vernes - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 47/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
184	P356-R-1 - Salle Jules Vernes - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
185	P357-R-1 - Salle Jules Vernes - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
186	P358-R-1 - Dégagement n°5 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
187	P359-R-1 - Dégagement n°5 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
188	P360-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 48/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
189	P361-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
190	P362-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
191	P363-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 49/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
192	P364-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau pulvérulent (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
193	P365-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
194	P366-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 50/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
195	P367-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
196	P368-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
197	P369-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
198	P370-R-1 - Laverie - Sol - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
199	P371-R-1 - Laverie - Sol - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 51/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
200	P372-R-1 - Laverie - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
201	P373-R-1 - Laverie - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
202	P374-R-1 - Laverie - Murs - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
203	P375-R-1 - Laverie - Murs - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
204	P376-R-1 - Laverie - Sol - Revêtement de sol - Revêtement plastique	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
205	P377-R-1 - Chambre froide n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 52/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025
Référence dossier Client : C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 24/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
206	P378-R-1 - Chambre froide n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
207	P379-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
208	P380-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
209	P381-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (granulaire)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
210	P382-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 53/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
211	P383-R-1 - Chambre froide n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
212	P384-R-1 - Chambre froide n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
213	P385-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
214	P386-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
215	P387-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 54/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025
Référence dossier Client : C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 24/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
216	P388-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
217	P389-R-1 - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET [*] / A3PY	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
218	P390-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
219	P391-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
220	P392-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
221	P393-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 55/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
222	P394-R-1 - Cuisine - Mur Coin Cuisine - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (beige) (foncé)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
223	P395-R-1 - Cuisine - Mur Coin Cuisine - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (beige) (foncé)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
224	P396-R-1 - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Peinture noir	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
225	P397-R-1 - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Peinture noir	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 56/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
226	P398-R-1 - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
227 (5)	P399-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
228	P400-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
229	P401-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
230	P402-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 57/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
231 (2)	P403-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
232	P404-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
233	P405-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
234	P406-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 58/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
235	P407-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
236	P408-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (bleu) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
237	P409-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
238	P410-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
239	P411-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 59/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
240	P412-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
241	P413-R-1 - Escalier - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
242	P414-R-1 - Escalier - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
243	P415-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (bleu) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
244	P416-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 60/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
245	P417-Extérieur - Façade arrière - Sol - Revêtement de murs - enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
246	P418-Extérieur - Façade arrière - Sol - Revêtement de murs - enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
247	P419-Extérieur - Façade arrière - Murs - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
248	P420-Extérieur - Façade arrière - Murs - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
249	P421-Extérieur - Façade arrière - Sol - Marches - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 61/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
250	P422-Extérieur - Façade arrière - Sol - Marches - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
251 (5)	P423-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
252	P424-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
253	P425-Extérieur - Pignon gauche - Sol - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
254	P426-Extérieur - Pignon gauche - Sol - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 62/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
255	P427-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (fibreuse)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
256	P428-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
257	P429-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
258	P430-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
259	P431-Extérieur - Façade avant - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 63/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
260	P432-Extérieur - Façade avant - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
261	P433-Extérieur - Façade avant - Murs - - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
262	P434-Extérieur - Façade avant - Murs - - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) (foncé)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
263	P435-Extérieur - Façade avant - Sol - - Marches - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
264	P436-Extérieur - Façade avant - Sol - - Marches - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 64/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
265	P437-Extérieur - Pignon droit - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) (plâtreux) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
266	P438-Extérieur - Pignon droit - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (plâtreux) ; matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
267	P439-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
268	P440-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
269	P441-Extérieur - Pignon droit - Murs - - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 65/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
270	P442-Extérieur - Pignon droit - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le fibre ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau FIBRES-CIMENT GRIS ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 66/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720250101474631



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Samir BENGUESSOUM
235 Rue du Mesnil
76290 MONTIVILLIERS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 1/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-R+1 - Appartement - Sol Chambre - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-R+1 - Appartement - Sol Chambre - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-R+1 - Appartement - Sol Chambre - Revêtement de sol - Linoleum					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page2/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple de type plaque (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-R+1 - Appartement - Sol Chambre - Revêtement de sol - Linoleum	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple de type plaque (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page3/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-R+1 - Appartement - Sol Coin cuisine - Revêtement de sol - Régreage + colle	Matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (noir)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-R+1 - Appartement - Sol Coin cuisine - Revêtement de sol - Régreage + colle	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (noir)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-R+1 - Appartement - Sol chambre - Revêtement de sol - Régreage + colle de moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) + (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-R+1 - Appartement - Sol chambre - Revêtement de sol - Régreage + colle de moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) + (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P009-R+1 - Appartement - Sol Salle de bain - Revêtement de sol - Régreage + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (noir)(i)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page4/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-R+1 - Appartement - Sol Salle de bain - Revêtement de sol - Régéage + colle	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (noir) + (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-R+1 - Appartement - Murs Séjour - Revêtement de murs - Mur enduit béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	P012-R+1 - Appartement - Murs Séjour - Revêtement de murs - Mur enduit béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)(i)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page5/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P013-R+1 - Appartement - Murs Coin cuisine - Revêtement de murs - Mur enduit Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / BW6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-R+1 - Appartement - Murs Coin cuisine - Revêtement de murs - Mur enduit Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BW6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015 (2)	P015-R+1 - Appartement - Murs Séjour - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (blanc) + (marron) (noir)	MOLP * / BW6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page6/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (2)	P016-R+1 - Appartement - Murs Séjour - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (blanc) + (marron) (noir)	MOLP * / BW6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BW6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-R+1 - Appartement - Mur Coin Cuisine - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P018-R+1 - Appartement - Mur Coin Cuisine - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (noir) + (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019 (1)	P019-R+1 - Appartement - Plafond WC - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 7/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P020-R+1 - Appartement - Plafond WC - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-R+1 - Chambre 111 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-R+1 - Chambre 111 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-R+1 - Chambre 111 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régèreage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régèreage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-R+1 - Chambre 111 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régèreage	Matériau (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régèreage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page8/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P025-R+1 - Chambre 111 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-R+1 - Chambre 111 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-R+1 - Chambre 111 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-R+1 - Chambre 111 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-R+1 - Chambre 111 - Murs Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (jaune)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page9/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P030-R+1 - Chambre 111 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-R+1 - Chambre 111 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-R+1 - Chambre 111 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 10/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
033 (3)	P033-R+1 - Chambre 111 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
034 (3)	P034-R+1 - Chambre 111 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
035	P035-R+1 - Chambre 111 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit béton	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET [*] / D7RT	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
036 (1)	P036-R+1 - Chambre 111 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit béton	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET [*] / D7RT	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
037 (1)	P037-R+1 - Chambre 111 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 11/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (cémenteux) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
038 (1)	P038-R+1 - Chambre 111 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
039	P039-R+1 - Chambre 111 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-R+1 - Chambre 111 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041-R+1 - Chambre 117 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 12/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	P042-R+1 - Chambre 117 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043-R+1 - Chambre 117 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régreage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-R+1 - Chambre 117 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régreage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) matériau de type colle (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-R+1 - Chambre 117 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-R+1 - Chambre 117 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page13/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	P047-R+1 - Chambre 117 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048-R+1 - Chambre 117 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P049-R+1 - Chambre 117 - Murs Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P050-R+1 - Chambre 117 - Murs Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 14/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	P051-R+1 - Chambre 117 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
052	P052-R+1 - Chambre 117 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
053	P053-R+1 - Chambre 117 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054-R+1 - Chambre 117 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 15/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
055 ⁽⁴⁾	P055-R+1 - Chambre 117 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
056	P056-R+1 - Chambre 117 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
057	P057-R+1 - Chambre 106 - Sol - Revêtement de sol - Peinture + enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 16/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	P058-R+1 - Chambre 106 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (friable) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P059-R+1 - Chambre 106 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (friable) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060-R+1 - Chambre 106 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061-R+1 - Chambre 106 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle jaune + linoléum	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P062-R+1 - Chambre 106 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 17/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (4)	P063-R+1 - Chambre 106 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	P064-R+1 - Chambre 106 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P065-R+1 - Chambre 106 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 18/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	P066-R+1 - Chambre 106 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
067	P067-R+1 - Chambre 106 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
068	P068-R+1 - Chambre 106 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 19/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P069-R+1 - Chambre 106 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P070-R+1 - Chambre 106 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
071	P071-R+1 - Chambre 106 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072 (3)	P072-R+1 - Chambre 106 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
073 (3)	P073-R+1 - Chambre 106 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (marron) + (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 20/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074 (1)	P074-R+1 - Chambre 106 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (beige) (clair)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
075 (1)	P075-R+1 - Chambre 106 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (beige) (clair)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
076	P076-R+1 - Chambre 106 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078-R+1 - Chambre 121 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P079-R+1 - Chambre 121 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + ragréage	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 21/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	P080-R+1 - Chambre 121 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régèreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) en traces(ii)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081 (5)	P081-R+1 - Chambre 121 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P082-R+1 - Chambre 121 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	P083-R+1 - Chambre 121 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084-R+1 - Chambre 121 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 22/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	P085-R+1 - Chambre 121 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - calicot (peinture, enduit, papier, enduit, papier, plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 23/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
086	P086-R+1 - Chambre 121 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 24/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087 (6)	P087-R+1 - Chambre 121 - Murs - Revêtement de murs - papier + peinture + fibro ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
088 (7)	P088-R+1 - Chambre 121 - Murs - Revêtement de murs - papier + peinture + fibro ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir) ; matériau de type mousse (orange) en traces	MOLP * / JQN8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
089	P089-R+1 - Chambre 121 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux + peinture + papier	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple bitumineux (noir) (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	P090-R+1 - Chambre 121 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtreux	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091	P091-R+1 - Chambre 121 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Platre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 25/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
092	P092-R+1 - Chambre 121 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	P095-R+1 - Chambre 102 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	P096-R+1 - Chambre 102 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	P097-R+1 - Chambre 102 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régéage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	P098-R+1 - Chambre 102 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régéage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 26/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099	P099-R+1 - Chambre 102 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
100	P100-R+1 - Chambre 102 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (gris) (foncé) ; matériau (pulvérulent) (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
101	P101-R+1 - Chambre 102 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102	P102-R+1 - Chambre 102 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 27/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
103	P103-R+1 - Chambre 102 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
104	P104-R+1 - Chambre 102 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 28/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
105	P105-R+1 - Chambre 102 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
106	P106-R+1 - Chambre 102 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 29/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
107 (8)	P107-R+1 - Chambre 102 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
108 (8)	P108-R+1 - Chambre 102 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
109	P109-R+1 - Chambre 102 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
110 (4)	P110-R+1 - Chambre 102 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 30/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111	P111-R+1 - Chambre 102 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	P112-R+1 - Chambre 102 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113 (4)	P113-R+1 - Chambre 102 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
114	P114-R+1 - Chambre 102 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
115	P115-R+1 - Chambre 123 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune)(ii)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 31/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
116	P116-R+1 - Chambre 123 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	P117-R+1 - Chambre 123 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régrage	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	P118-R+1 - Chambre 123 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle + régrage	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
119	P119-R+1 - Chambre 123 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
120	P120-R+1 - Chambre 123 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 32/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (gris) (foncé) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121 (4)	P121-R+1 - Chambre 123 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces(ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
122	P122-R+1 - Chambre 123 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
123	P123-R+1 - Chambre 123 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (plâtreux) (vert) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 33/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025
Référence dossier Client: 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 29/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
124	P124-R+1 - Chambre 123 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau souple (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (vert) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	P125-R+1 - Chambre 123 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau fibreux de type papier peint (beige) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
126	P126-R+1 - Chambre 123 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 34/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP [*] / RY2W	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / RY2W	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
127 (8)	P127-R+1 - Chambre 123 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP [*] / RY2W	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
128 (8)	P128-R+1 - Chambre 123 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP [*] / RY2W	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 35/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
129	P129-R+1 - Chambre 123 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	P130-R+1 - Chambre 123 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
131	P131-R+1 - Chambre 123 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132	P132-R+1 - Chambre 123 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	P133-R+1 - Chambre 127 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle + Régèreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 36/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	P134-R+1 - Chambre 127 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle + Régéage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
135	P135-R+1 - Chambre 127 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (pulvérulent) (gris) + (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (blanc) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
136	P136-R+1 - Chambre 127 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 37/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
137	P137-R+1 - Chambre 127 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
138	P138-R+1 - Chambre 127 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	P139-R+1 - Chambre 127 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140	P140-R+1 - Chambre 127 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
141	P141-R+1 - Chambre 127 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 38/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025
Référence dossier Client : 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 29/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
142	P142-R+1 - Chambre 127 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
143 (9)	P143-R+1 - Chambre 127 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces ; matériau semi-dur (noir) en traces	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
144 (9)	P144-R+1 - Chambre 127 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) (beige) en traces	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 39/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
145	P145-R+1 - Chambre 127 - Poutres - Poutre et charpente - Mur enduit Béton	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
146	P146-R+1 - Chambre 127 - Poutres - Poutre et charpente - Mur enduit Béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
147	P147-R+1 - Chambre 127 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
148	P148-R+1 - Chambre 127 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
149	P149-R+1 - Chambre 127 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 40/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
150	P150-R+1 - Chambre 127 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces	MET * / V8AH	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
151	P151-R+1 - Chambre 236 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
152	P152-R+1 - Chambre 236 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
153	P153-R+1 - Chambre 236 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 41/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025
Référence dossier Client : 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 29/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
154	P154-R+1 - Chambre 236 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
155	P155-R+1 - Chambre 236 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau souple (vert)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
156	P156-R+1 - Chambre 236 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau souple (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
157	P157-R+1 - Chambre 236 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
158	P158-R+1 - Chambre 236 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 42/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
159	P159-R+1 - Chambre 236 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (vert)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (vert)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
160	P160-R+1 - Chambre 236 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
161	P161-R+1 - Chambre 236 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 43/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (foncé) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
162	P162-R+1 - Chambre 236 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (foncé) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 44/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025
Référence dossier Client : 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 29/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
163 (9)	P163-R+1 - Chambre 236 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces ; matériau semi-dur (noir)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
164 (9)	P164-R+1 - Chambre 236 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
165	P165-R+1 - Chambre 236 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET [*] / A3PY	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
166	P166-R+1 - Chambre 236 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
167	P167-R+1 - Chambre 236 - Poutres - Poutre et charpente - Mur enduit Béton					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 45/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025 Date d'analyse : 29/01/2025
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
168	P168-R+1 - Chambre 236 - Poutres - Poutre et charpente - Mur enduit Béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
169 (4)	P169-R+1 - Chambre 236 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
170	P170-R+1 - Chambre 236 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
171	P171-R+1 - Chambre 236 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 46/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025
Référence dossier Client: Date d'analyse : 29/01/2025
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
172	P172-R+1 - Chambre 236 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01 Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17 Page 47/48
Dossier N° : 25NM001779 Date de réception : 28/01/2025
Référence dossier Client : 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 29/01/2025

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibre ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (5) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibrociment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (7) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibrociment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (8) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (9) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le FIBRE CIMENT GRIS ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-012609-01
Dossier N° : 25NM001779
Référence dossier Client:
95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

Date d'émission de rapport : 03/02/2025 10:17
Date de réception : 28/01/2025

Page 48/48
Date d'analyse : 29/01/2025



Jordan Masquelier
Responsable Dptmt Laboratoire
EABNO CEBAT

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 48 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720250101479984



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Samir BENGUESSOUM
235 Rue du Mesnil
76290 MONTIVILLIERS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 1/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P173-R+1 - Chambre 128 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P174-R+1 - Chambre 128 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P175-R+1 - Chambre 128 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (fibreux) (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P176-R+1 - Chambre 128 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 2/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P177-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P178-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P179-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P180-R+1 - Chambre 128 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (vert) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P181-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page3/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P182-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P183-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page4/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	P184-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (marron) + (noir) ; matériau dur fibres de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013	P185-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P186-R+1 - Chambre 128 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P187-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P188-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 5/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (2)	P189-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P190-R+1 - Chambre 128 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P191-R+1 - Chambre 133 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P192-R+1 - Chambre 133 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P193-R+1 - Chambre 133 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 6/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P194-R+1 - Chambre 133 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P195-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P196-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P197-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 7/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
026	P198-R+1 - Chambre 133 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P199-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
028	P200-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 8/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (3)	P201-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030 (1)	P202-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031 (2)	P203-R+1 - Chambre 133 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032 (2)	P204-R+1 - Chambre 133 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	P205-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / S7LY	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 9/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P206-R+1 - Chambre 133 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / QK8U	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / S7LY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035	P207-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	P208-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	P209-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	P210-R+1 - Chambre 133 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET / FW5M	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 10/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P211-R+2 - Chambre 213 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P212-R+2 - Chambre 213 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P213-R+2 - Chambre 213 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P214-R+2 - Chambre 213 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P215-R+2 - Chambre 213 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 11/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;	MET [*] / FW5M	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
044 ⁽¹⁾	P216-R+2 - Chambre 213 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) + (noir)	MOLP [*] / S7LY	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
045	P217-R+2 - Chambre 213 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
046	P218-R+2 - Chambre 213 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 12/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	P219-R+2 - Chambre 213 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P220-R+2 - Chambre 213 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P221-R+2 - Chambre 212 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P222-R+2 - Chambre 212 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P223-R+2 - Chambre 212 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 13/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	P224-R+2 - Chambre 212 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P225-R+2 - Chambre 212 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
054 (4)	P226-R+2 - Chambre 212 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 14/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreuse) (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	-	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
055 (5)	P227-R+2 - Chambre 212 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
056	P228-R+2 - Chambre 212 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
057	P229-R+2 - Chambre 212 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
058	P230-R+2 - Chambre 212 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaire) (granulaire) (gris)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 15/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	P231-R+2 - Chambre 215 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P232-R+2 - Chambre 215 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P233-R+2 - Chambre 215 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau (pulvérulent) (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
062	P234-R+2 - Chambre 215 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (fibreuse) (friable)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 16/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	P235-R+2 - Chambre 215 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
064	P236-R+2 - Chambre 215 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 17/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065 (4)	P237-R+2 - Chambre 215 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) ; matériau (noir)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
066	P238-R+2 - Chambre 215 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
067	P239-R+2 - Chambre 215 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
068	P240-R+2 - Chambre 210 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 18/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P241-R+2 - Chambre 210 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P242-R+2 - Chambre 210 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) + (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P243-R+2 - Chambre 210 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 19/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	P244-R+2 - Chambre 210 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rayé) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
073	P245-R+2 - Chambre 210 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 20/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	P246-R+2 - Chambre 210 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (rouge) (foncé) ; matériau de type mousse (orange) (i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
075	P247-R+2 - Chambre 210 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair) ; matériau (gris) (foncé)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
076	P248-R+2 - Chambre 210 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	P249-R+2 - Chambre 210 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	P250-R+2 - Chambre 207 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 21/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	P251-R+2 - Chambre 207 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P252-R+2 - Chambre 207 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P253-R+2 - Chambre 207 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P254-R+2 - Chambre 207 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 22/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET [*] / A3PY	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
083	P255-R+2 - Chambre 207 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET [*] / A3PY	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
084 ⁽⁴⁾	P256-R+2 - Chambre 207 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type polystyrène (orange) ; matériau (noir) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 23/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085 (5)	P257-R+2 - Chambre 207 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
086	P258-R+2 - Chambre 207 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P259-R+2 - Chambre 207 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	P260-R+2 - Chambre 225 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau en traces (gris)	MET / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	P261-R+2 - Chambre 225 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 24/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	P262-R+2 - Chambre 225 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091	P263-R+2 - Chambre 225 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur (plâtres) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	P264-R+2 - Chambre 225 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	P265-R+2 - Chambre 225 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 25/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
094	P266-R+2 - Chambre 225 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) (foncé)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
095	P267-R+2 - Chambre 225 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
096	P268-R+2 - Chambre 225 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 26/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	P269-R+2 - Chambre 201 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régréage	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	P270-R+2 - Chambre 201 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099	P271-R+2 - Chambre 201 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 27/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	P272-R+2 - Chambre 201 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
101	P273-R+2 - Chambre 201 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
102	P274-R+2 - Chambre 201 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 28/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)(ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103 (4)	P275-R+2 - Chambre 201 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (orange) (clair) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
104 (5)	P276-R+2 - Chambre 201 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) + (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
105	P277-R+2 - Chambre 201 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (gris) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	P278-R+2 - Chambre 201 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 29/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	P279-R+2 - Chambre 235 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
108	P280-R+2 - Chambre 235 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau (fibreux) en traces (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau en traces (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109	P281-R+2 - Chambre 235 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	P282-R+2 - Chambre 235 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) (clair) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 30/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111	P283-R+2 - Chambre 235 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	P284-R+2 - Chambre 235 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
113	P285-R+2 - Chambre 235 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 31/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	P286-R+2 - Chambre 235 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)(ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
115	P287-R+2 - Chambre 235 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	P288-R+2 - Chambre 235 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	P289-R+2 - Chambre 229 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) en traces (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	P290-R+2 - Chambre 229 - Sol - Revêtement de sol - Colle + moquette	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 32/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	P291-R+2 - Chambre 229 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau en traces (bleu)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
120	P292-R+2 - Chambre 229 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121	P293-R+2 - Chambre 229 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton en traces (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
122	P294-R+2 - Chambre 229 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 33/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	P295-R+2 - Chambre 229 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron) (foncé) ; matériau de type mousse (orange)(i)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
124	P296-R+2 - Chambre 229 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	P297-R+2 - Chambre 229 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126	P298-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	P299-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 34/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128	P300-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
129	P301-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	P302-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	P303-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132	P304-R+2 - Cage d'escalier n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle + régèreage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 35/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	P305-R+2 - Cage d'escalier n°2 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + colle + régreage	Matériau semi-dur (noir) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	P306-R+2 - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
135	P307-R+2 - Dégagement n°2 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régreage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 36/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
136	P308-R+2 - Dégagement n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
137	P309-R+2 - Dégagement n°2 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
138	P310-R+2 - Dégagement n°1 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	P311-R+2 - Dégagement n°2 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140	P312-R+2 - Dégagement n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 37/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
141	P313-R+2 - Dégagement n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
142	P314-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + colle + régrage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
143	P315-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + colle + régrage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
144	P316-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 38/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
145	P317-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
146	P318-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
147	P319-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
148	P320-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 39/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025
Référence dossier Client : C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 24/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
149	P321-R+1 - Cage d'escalier n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
150	P322-R+1 - Dégagement n°3 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
151	P323-R+1 - Dégagement n°4 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + colle + régrage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
152	P324-R+1 - Dégagement n°3 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
153	P325-R+1 - Dégagement n°4 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (plâtreux)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 40/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
154	P326-R+1 - Dégagement n°3 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
155	P327-R+1 - Dégagement n°4 - Poutres - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
156	P328-R+1 - Dégagement n°3 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
157	P329-R+1 - Dégagement n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
158	P330-R+1 - Dégagement n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 41/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
159	P331-R+1 - Dégagement n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
160	P332-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Sol - Revêtement de sol escalier - Linoleum + colle + régréage	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
161	P333-R+1 - Cage d'escalier n°3 - Sol - Revêtement de sol escalier - Linoleum + colle + régréage	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) (fibreux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type régréage (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
162	P334-R-1 - Salle Tabarly - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
163	P335-R-1 - Salle Tabarly - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 42/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
164	P336-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
165	P337-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
166	P338-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (marron) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
167	P339-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (marron) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
168	P340-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 43/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
169	P341-R-1 - Salle Tabarly - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
170	P342-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
171	P343-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
172	P344-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
173	P345-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 44/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174	P346-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Joint de bande à placo	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
175	P347-R-1 - Salle de détente Seamen's - Murs - Revêtement de murs - Joint de bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 45/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
176	P348-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
177	P349-R-1 - Salle de détente Seamen's - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
178	P350-R-1 - Salle Tabarly - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
179	P351-R-1 - Salle Tabarly - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / QSA7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 46/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
180	P352-R-1 - Salle Jules Vernes - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
181	P353-R-1 - Salle Jules Vernes - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (rouge) (foncé) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
182	P354-R-1 - Salle Jules Vernes - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
183	P355-R-1 - Salle Jules Vernes - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 47/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
184	P356-R-1 - Salle Jules Vernes - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
185	P357-R-1 - Salle Jules Vernes - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / QK8U	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
186	P358-R-1 - Dégagement n°5 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
187	P359-R-1 - Dégagement n°5 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
188	P360-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / QK8U	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 48/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
189	P361-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
190	P362-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
191	P363-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 49/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
192	P364-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau pulvérulent (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
193	P365-R-1 - Dégagement n°5 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
194	P366-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 50/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
195	P367-R-1 - Dégagement n°5 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
196	P368-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
197	P369-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
198	P370-R-1 - Laverie - Sol - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
199	P371-R-1 - Laverie - Sol - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 51/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
200	P372-R-1 - Laverie - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
201	P373-R-1 - Laverie - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
202	P374-R-1 - Laverie - Murs - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
203	P375-R-1 - Laverie - Murs - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
204	P376-R-1 - Laverie - Sol - Revêtement de sol - Revêtement plastique	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
205	P377-R-1 - Chambre froide n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / FW5M *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 52/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025
Référence dossier Client : C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 24/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
206	P378-R-1 - Chambre froide n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
207	P379-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / FW5M	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
208	P380-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
209	P381-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (granulaire)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
210	P382-R-1 - Chambre froide n°1 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 53/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
211	P383-R-1 - Chambre froide n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
212	P384-R-1 - Chambre froide n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (granulaire) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
213	P385-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
214	P386-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Enveloppe de calorifuge	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
215	P387-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé)	MOLP * / QSA7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 54/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
216	P388-R-1 - Dégagement n°6 - A - Conduit de ventilation - Calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé)	MOLP [*] / QSA7	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
217	P389-R-1 - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET [*] / A3PY	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
218	P390-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
219	P391-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
220	P392-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
221	P393-R-1 - Cuisine - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 55/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
222	P394-R-1 - Cuisine - Mur Coin Cuisine - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (beige) (foncé)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
223	P395-R-1 - Cuisine - Mur Coin Cuisine - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (beige) (foncé)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
224	P396-R-1 - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Peinture noir	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
225	P397-R-1 - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Peinture noir	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 56/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025
Référence dossier Client : C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 24/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
226	P398-R-1 - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
227 (5)	P399-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
228	P400-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
229	P401-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
230	P402-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 57/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
231 (2)	P403-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
232	P404-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
233	P405-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
234	P406-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 58/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
235	P407-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
236	P408-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (bleu) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
237	P409-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
238	P410-R-1 - Vestiaire du personnel Homme - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
239	P411-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 59/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025
Référence dossier Client : C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Date d'analyse : 24/01/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
240	P412-R-1 - Dégagement n°5 - Plafond - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
241	P413-R-1 - Escalier - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
242	P414-R-1 - Escalier - Plafond - Sous face escalier - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
243	P415-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (bleu) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
244	P416-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 60/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
245	P417-Extérieur - Façade arrière - Sol - Revêtement de murs - enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
246	P418-Extérieur - Façade arrière - Sol - Revêtement de murs - enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
247	P419-Extérieur - Façade arrière - Murs - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
248	P420-Extérieur - Façade arrière - Murs - Poutre et charpente - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
249	P421-Extérieur - Façade arrière - Sol - Marches - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 61/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
250	P422-Extérieur - Façade arrière - Sol - Marches - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
251 (5)	P423-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
252	P424-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
253	P425-Extérieur - Pignon gauche - Sol - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
254	P426-Extérieur - Pignon gauche - Sol - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 62/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
255	P427-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (fibreuse)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
256	P428-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
257	P429-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
258	P430-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
259	P431-Extérieur - Façade avant - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 63/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
260	P432-Extérieur - Façade avant - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) en traces	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
261	P433-Extérieur - Façade avant - Murs - - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
262	P434-Extérieur - Façade avant - Murs - - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) (foncé)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
263	P435-Extérieur - Façade avant - Sol - - Marches - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
264	P436-Extérieur - Façade avant - Sol - - Marches - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 64/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
265	P437-Extérieur - Pignon droit - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) (plâtreux) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
266	P438-Extérieur - Pignon droit - Sol - - Revêtement de murs - Enduit Ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (plâtreux) ; matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
267	P439-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
268	P440-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
269	P441-Extérieur - Pignon droit - Murs - - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / T9KW *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 65/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
270	P442-Extérieur - Pignon droit - Murs - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le fibre ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau FIBRES-CIMENT GRIS ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-011887-01 Date d'émission de rapport : 30/01/2025 9:15 Page 66/66
Dossier N° : 25NM002645 Date de réception : 24/01/2025 Date d'analyse : 24/01/2025
Référence dossier Client:
C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 66 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720250301537224**Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Samir BENGUESSOUM
235 Rue du Mesnil
76290 MONTVILLIERS

Notre référence : AR-25-NM-029202-01

Numéro de dossier : 25NM012845

Référence de dossier :

C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25NM012845-001 - Référence *P443-RDC - Crèche local 1 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-002 - Référence *P444-RDC - Crèche local 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle +
régreage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-003 - Référence *P445-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poteau - Enduit + peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-004 - Référence *P446-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poteau - Enduit + peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-005 - Référence *P447-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poutre et charpente - Enduit +
peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-006 - Référence *P448-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poutre et charpente - Enduit +
peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-007 - Référence *P449-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond -
Platre + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-008 - Référence P450-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-009 - Référence P451-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-010 - Référence P452-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-011 - Référence P453-RDC - Crèche local 2 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-012 - Référence P454-RDC - Crèche local 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régéage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-013 - Référence P455-RDC - Crèche local 2 - Murs - Revêtement de murs - Plaque fibro ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-014 - Référence P456-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-015 - Référence P457-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-016 - Référence P458-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-017 - Référence P459-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-018 - Référence P460-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-019 - Référence P461-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-020 - Référence P462-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Enduit platre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-021 - Référence P463-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Enduit platre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-022 - Référence P464-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-023 - Référence P465-RDC - Crèche Dégagement - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-024 - Référence P466-RDC - Crèche Dégagement - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-025 - Référence P467-RDC - Crèche Dégagement - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-026 - Référence P468-RDC - Crèche Dégagement - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-027 - Référence P469-RDC - Crèche local 3 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-028 - Référence P470-RDC - Crèche local 3 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-029 - Référence P471-RDC - Crèche local 3 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-030 - Référence P472-RDC - Crèche local 3 - Murs - Revêtement de murs - Plaque fibro ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-031 - Référence P473-RDC - Crèche local 3 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-032 - Référence P474-RDC - Crèche local 3 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-033 - Référence P475-RDC - Crèche local 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-034 - Référence P476-RDC - Crèche local 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-035 - Référence P477-RDC - Crèche local 3 - Murs - Poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-036 - Référence P478-RDC - Crèche Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-037 - Référence P479-RDC - Crèche Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-038 - Référence P480-RDC - Crèche Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-039 - Référence P481-RDC - Crèche Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-040 - Référence P482-RDC - Crèche Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-041 - Référence P483-RDC - Crèche Bureau - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-042 - Référence P484-RDC - Local escalier - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-043 - Référence P485-RDC - Local escalier - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-044 - Référence P486-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-045 - Référence P487-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-046 - Référence P488-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-047 - Référence P489-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-048 - Référence P490-RDC - Crèche Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-049 - Référence P491-RDC - Crèche Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-050 - Référence P492-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-051 - Référence P493-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-052 - Référence P494-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-053 - Référence P495-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-054 - Référence P496-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-055 - Référence P497-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-056 - Référence P498-RDC - Crèche Cuisine - A - Lavabo - Plaque anti vibratile, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-057 - Référence P499-RDC - Crèche Extérieur - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-058 - Référence P500-RDC - Crèche Extérieur - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-059 - Référence P501-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-060 - Référence P502-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-061 - Référence P503-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-062 - Référence P504-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-063 - Référence P505-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Enduit béton escalier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-064 - Référence P506-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Enduit béton escalier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-065 - Référence P507-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-066 - Référence P508-RDC - Escalier n°2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-067 - Référence P509-RDC - Escalier n°2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-068 - Référence P510-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-069 - Référence P511-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-070 - Référence P512-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poutre et charpente - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-071 - Référence P513-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poutre et charpente - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-072 - Référence P514-RDC - Escalier n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-073 - Référence P515-RDC - Escalier n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-074 - Référence P516-RDC - Salle de repos - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-075 - Référence P517-RDC - Salle de repos - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-076 - Référence P518-RDC - Salle de repos - Murs - Revêtement de murs - Enduit platre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-077 - Référence P519-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-078 - Référence P520-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-079 - Référence P521-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-080 - Référence P522-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-081 - Référence P523-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage beige, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-082 - Référence P524-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage beige, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-083 - Référence P525-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-084 - Référence P526-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-085 - Référence P527-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-086 - Référence P528-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-087 - Référence P529-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-088 - Référence P530-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-089 - Référence P531-RDC - Restaurant - A - Conduit de ventilation - Fibre-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-090 - Référence P532-RDC - Restaurant - A - Conduit de ventilation - Fibre-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-091 - Référence P533-RDC - Restaurant - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-092 - Référence P534-RDC - Restaurant - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-093 - Référence P535-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-094 - Référence P536-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-095 - Référence P537-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-096 - Référence P538-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-097 - Référence P539-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-098 - Référence P540-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-099 - Référence P541-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-100 - Référence P542-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-101 - Référence P543-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-102 - Référence P544-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-103 - Référence P545-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-104 - Référence P546-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-105 - Référence P547-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Bande placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-106 - Référence P548-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Laine de roche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-107 - Référence P549-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Laine de roche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-108 - Référence P550-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-109 - Référence P551-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-110 - Référence P552-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-111 - Référence P553-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-112 - Référence P554-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-113 - Référence P555-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-114 - Référence P556-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-115 - Référence P557-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-116 - Référence P558-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Joint bandes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-117 - Référence P559-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Joint bandes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-118 - Référence P560-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Mur plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-119 - Référence P561-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Mur plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-120 - Référence P562-R+3 - Chambre 313 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-121 - Référence P563-R+3 - Chambre 313 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-122 - Référence P564-R+3 - Chambre 313 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-123 - Référence P565-R+3 - Chambre 313 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-124 - Référence P566-R+3 - Chambre 313 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-125 - Référence P567-R+3 - Chambre 313 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-126 - Référence P568-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-127 - Référence P569-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-128 - Référence P570-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-129 - Référence P571-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-130 - Référence P572-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-131 - Référence P573-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-132 - Référence P574-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-133 - Référence P575-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-134 - Référence P576-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-135 - Référence P577-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-136 - Référence P578-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-137 - Référence P579-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-138 - Référence P580-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-139 - Référence P581-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-140 - Référence P582-R+3 - Chambre 316 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-141 - Référence P583-R+3 - Chambre 316 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-142 - Référence P584-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-143 - Référence P585-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-144 - Référence P586-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-145 - Référence P587-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-146 - Référence P588-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-147 - Référence P589-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-148 - Référence P590-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-149 - Référence P591-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-150 - Référence P592-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-151 - Référence P593-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-152 - Référence P594-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-153 - Référence P595-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-154 - Référence P596-R+3 - Chambre 316 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-155 - Référence P597-R+3 - Chambre 316 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-156 - Référence P598-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-157 - Référence P599-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-158 - Référence P600-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-159 - Référence P601-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-160 - Référence P602-R+3 - Chambre 310 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-161 - Référence P603-R+3 - Chambre 310 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-162 - Référence P604-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-163 - Référence P605-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-164 - Référence P606-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-165 - Référence P607-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-166 - Référence P608-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-167 - Référence P609-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-168 - Référence P610-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-169 - Référence P611-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-170 - Référence P612-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-171 - Référence P613-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-172 - Référence P614-R+3 - Chambre 310 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-173 - Référence P615-R+3 - Chambre 310 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-174 - Référence P616-R+3 - Chambre 310 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-175 - Référence P617-R+3 - Chambre 310 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-176 - Référence P618-R+3 - Chambre 304 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-177 - Référence P619-R+3 - Chambre 304 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-178 - Référence P620-R+3 - Chambre 304 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-179 - Référence P621-R+3 - Chambre 304 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-180 - Référence P622-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-181 - Référence P623-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-182 - Référence P624-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-183 - Référence P625-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-184 - Référence P626-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-185 - Référence P627-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-186 - Référence P628-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-187 - Référence P629-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-188 - Référence *P630-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-189 - Référence *P631-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-190 - Référence *P632-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-191 - Référence *P633-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-192 - Référence *P634-R+3 - Chambre 304 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-193 - Référence *P635-R+3 - Chambre 304 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-194 - Référence *P636-R+3 - Chambre 304 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-195 - Référence *P637-R+3 - Chambre 304 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-196 - Référence *P638-R+3 - Chambre 322 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-197 - Référence *P639-R+3 - Chambre 322 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-198 - Référence *P640-R+3 - Chambre 322 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-199 - Référence *P641-R+3 - Chambre 322 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-200 - Référence P642-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-201 - Référence P643-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-202 - Référence P644-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-203 - Référence P645-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-204 - Référence P646-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-205 - Référence P647-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-206 - Référence P648-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-207 - Référence P649-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-208 - Référence P650-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-209 - Référence P651-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-210 - Référence P652-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-211 - Référence P653-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-212 - Référence P654-R+3 - Chambre 322 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-213 - Référence P655-R+3 - Chambre 322 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-214 - Référence P656-R+3 - Chambre 332 - Sol - Revêtement de sol - Régrageage + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-215 - Référence P657-R+3 - Chambre 332 - Sol - Revêtement de sol - Régrageage + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-216 - Référence P658-R+3 - Chambre 332 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-217 - Référence P659-R+3 - Chambre 332 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-218 - Référence P660-R+3 - Chambre 332 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-219 - Référence P661-R+3 - Chambre 332 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-220 - Référence P662-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-221 - Référence P663-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-222 - Référence P664-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-223 - Référence P665-R+3 - Chambre 332 - Plafond - Poutre - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-224 - Référence P666-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-225 - Référence P667-R+3 - Chambre 332 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-226 - Référence P668-R+3 - Chambre 332 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-227 - Référence P669-R+3 - Chambre 329 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-228 - Référence P670-R+3 - Chambre 329 - Sol - Revêtement de sol - Régreage + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-229 - Référence P671-R+3 - Chambre 329 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-230 - Référence P672-R+3 - Chambre 329 - Murs Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-231 - Référence P673-R+3 - Chambre 329 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-232 - Référence P674-R+3 - Chambre 329 - Plafond - Poutre - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-233 - Référence P675-R+3 - Chambre 329 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-234 - Référence P676-R+3 - Chambre 329 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-235 - Référence P677-R+3 - Chambre 329 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-236 - Référence P678-R+3 - Chambre 329 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-237 - Référence P679-R+3 - Chambre 331 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-238 - Référence P680-R+3 - Chambre 331 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-239 - Référence P681-R+3 - Chambre 331 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-240 - Référence P682-R+3 - Chambre 331 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-241 - Référence P683-R+3 - Chambre 331 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-242 - Référence P684-R+3 - Chambre 331 - Plafond - Poutre - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-243 - Référence P685-R+3 - Chambre 331 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-244 - Référence P686-R+3 - Chambre 331 - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-245 - Référence P687-R+3 - Chambre 331 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-246 - Référence P688-R+3 - Chambre 331 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-247 - Référence P689-R+3 - Chambre 331 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-248 - Référence P690-R+3 - Local technique n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-249 - Référence P691-R+3 - Local technique n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-250 - Référence P692-R+2 - Locaux technique - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-251 - Référence P693-R+2 - Locaux technique - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-252 - Référence P694-R+1 - Local technique n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-253 - Référence P695-R+1 - Local technique n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-254 - Référence P696-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-255 - Référence P697-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Sol - Revêtement de sol - Régreage + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-256 - Référence P698-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-257 - Référence P699-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Plafond - Poutre - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-258 - Référence P700-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-259 - Référence P701-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-260 - Référence P702-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Sol - Revêtement de sol - Régreage + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-261 - Référence P703-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-262 - Référence P704-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Plafond - Poutre - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-263 - Référence P705-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-264 - Référence P706-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-265 - Référence P707-R+3 - Local ménage - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-266 - Référence P708-R+3 - Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-267 - Référence P709-R+3 - Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-268 - Référence P710-R+3 - Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Régreage + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-269 - Référence P711-R+3 - Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-270 - Référence P712-R+3 - Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-271 - Référence P713-R+3 - Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-272 - Référence P714-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-273 - Référence P715-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-274 - Référence P716-Extérieur - Façade avant - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-275 - Référence P717-Extérieur - Façade avant - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-276 - Référence P718-Extérieur - Pignon droit - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-277 - Référence P719-Extérieur - Pignon droit - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-278 - Référence P720-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-279 - Référence P721-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-280 - Référence P722-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-281 - Référence P723-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-282 - Référence P724-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-283 - Référence P725-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-284 - Référence P726-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-285 - Référence P727-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-286 - Référence P728-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-287 - Référence P729-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-288 - Référence P730-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-289 - Référence P731-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-290 - Référence P732-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-291 - Référence P733-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-292 - Référence P734-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-293 - Référence P735-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-294 - Référence P736-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-295 - Référence P737-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint Compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25NM012845-296 - Référence P738-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Fibre-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-297 - Référence P739-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Fibre-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-298 - Référence P740-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Chapeau béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-299 - Référence P741-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Chapeau béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-300 - Référence P742-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit ciment peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-301 - Référence P743-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit ciment peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-302 - Référence P744-Extérieur - Toiture - Murs - Revêtement de murs - Machinerie Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-303 - Référence P745-Extérieur - Toiture - Murs - Revêtement de murs - Machinerie Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-304 - Référence P746-Extérieur - Toiture - Murs - Acotère - Etencheité bitumineuse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-305 - Référence P747-Extérieur - Toiture - Murs - Acotère - Etencheité bitumineuse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-306 - Référence P748-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Etencheité bitumineuse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25NM012845-307 - Référence P749-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Etencheité bitumineuse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25NM012845-308 - Référence *P750-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Isolant fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-309 - Référence *P751-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Isolant fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-310 - Référence *P752-Extérieur - Toiture - A - Machinerie ascenseur - Garniture de frein*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25NM012845-311 - Référence *P753-Extérieur - Toiture - A - Machinerie ascenseur - Garniture de frein*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1
F-59640 DUNKERQUE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD-OUEST CEBAT**

Analyses CEBAT

Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 1/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25NM012845-001 - P443-RDC - Crèche local 1 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25NM012845-002 - P444-RDC - Crèche local 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25NM012845-003 - P445-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 2/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25NM012845-004 - P446-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25NM012845-005 - P447-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poutre et charpente - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25NM012845-006 - P448-RDC - Crèche local 1 - Murs - Poutre et charpente - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25NM012845-007 - P449-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Plâtre + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 3/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25NM012845-008 - P450-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Plâtre + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25NM012845-009 - P451-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibres de type faux-plafonds (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25NM012845-010 - P452-RDC - Crèche local 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibres de type faux-plafonds (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25NM012845-011 - P453-RDC - Crèche local 2 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25NM012845-012 - P454-RDC - Crèche local 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 4/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	25NM012845-013 - P455-RDC - Crèche local 2 - Murs - Revêtement de murs - Plaque fibro ciment	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	25NM012845-014 - P456-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25NM012845-015 - P457-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 5/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25NM012845-016 - P458-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25NM012845-017 - P459-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25NM012845-018 - P460-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page6/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client:25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25NM012845-019 - P461-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25NM012845-020 - P462-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25NM012845-021 - P463-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 7/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25NM012845-022 - P464-RDC - Crèche Sanitaire - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	25NM012845-023 - P465-RDC - Crèche Dégagement - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25NM012845-024 - P466-RDC - Crèche Dégagement - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25NM012845-025 - P467-RDC - Crèche Dégagement - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 8/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25NM012845-026 - P468-RDC - Crèche Dégagement - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau (fibreuse) (marron)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25NM012845-027 - P469-RDC - Crèche local 3 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25NM012845-028 - P470-RDC - Crèche local 3 - Sol - Revêtement de sol - Colle + régrage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (2)	25NM012845-029 - P471-RDC - Crèche local 3 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 9/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (1)	25NM012845-030 - P472-RDC - Crèche local 3 - Murs - Revêtement de murs - Plaque fibro ciment	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
031	25NM012845-031 - P473-RDC - Crèche local 3 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25NM012845-032 - P474-RDC - Crèche local 3 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25NM012845-033 - P475-RDC - Crèche local 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 10/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25NM012845-034 - P476-RDC - Crèche local 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25NM012845-035 - P477-RDC - Crèche local 3 - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25NM012845-036 - P478-RDC - Crèche Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 11/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25NM012845-037 - P479-RDC - Crèche Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25NM012845-038 - P480-RDC - Crèche Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25NM012845-039 - P481-RDC - Crèche Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
040 (3)	25NM012845-040 - P482-RDC - Crèche Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	25NM012845-041 - P483-RDC - Crèche Bureau - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre + peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 12/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25NM012845-042 - P484-RDC - Local escalier - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25NM012845-043 - P485-RDC - Local escalier - Sol - Revêtement de sol - Colle + régreage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25NM012845-044 - P486-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25NM012845-045 - P487-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25NM012845-046 - P488-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre + peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page13/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client:25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	25NM012845-047 - P489-RDC - Local escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre + peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25NM012845-048 - P490-RDC - Crèche Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25NM012845-049 - P491-RDC - Crèche Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050 (3)	25NM012845-050 - P492-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 14/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
051 (3)	25NM012845-051 - P493-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page15/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25NM012845-052 - P494-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25NM012845-053 - P495-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25NM012845-054 - P496-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25NM012845-055 - P497-RDC - Crèche Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page16/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client:25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	25NM012845-056 - P498-RDC - Crèche Cuisine - A - Lavabo - Plaque anti vibratile	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25NM012845-057 - P499-RDC - Crèche Extérieur - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25NM012845-058 - P500-RDC - Crèche Extérieur - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25NM012845-059 - P501-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25NM012845-060 - P502-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 17/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061 (3)	25NM012845-061 - P503-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25NM012845-062 - P504-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (marron)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25NM012845-063 - P505-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Enduit béton escalier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	25NM012845-064 - P506-RDC - Hall d'entrée - Sol - Revêtement de sol - Enduit béton escalier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25NM012845-065 - P507-RDC - Hall d'entrée - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page18/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	25NM012845-066 - P508-RDC - Escalier n°2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25NM012845-067 - P509-RDC - Escalier n°2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25NM012845-068 - P510-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25NM012845-069 - P511-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	25NM012845-070 - P512-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poutre et charpente - Enduit + peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 19/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	25NM012845-071 - P513-RDC - Escalier n°2 - Murs - Poutre et charpente - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25NM012845-072 - P514-RDC - Escalier n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	25NM012845-073 - P515-RDC - Escalier n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 20/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	25NM012845-074 - P516-RDC - Salle de repos - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	25NM012845-075 - P517-RDC - Salle de repos - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	25NM012845-076 - P518-RDC - Salle de repos - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25NM012845-077 - P519-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 21/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	25NM012845-078 - P520-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	25NM012845-079 - P521-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	25NM012845-080 - P522-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	25NM012845-081 - P523-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	25NM012845-082 - P524-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 22/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	25NM012845-083 - P525-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	25NM012845-084 - P526-RDC - Restaurant - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	25NM012845-085 - P527-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	25NM012845-086 - P528-RDC - Restaurant - Murs - Poteau - Enduit + peinture	Matériau fibreux de type papier peint (rouge) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 23/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	25NM012845-087 - P529-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit platre + peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	25NM012845-088 - P530-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit platre + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	25NM012845-089 - P531-RDC - Restaurant - A - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / P8BJ	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, niébeckite-amiante (crocidolite)
090	25NM012845-090 - P532-RDC - Restaurant - A - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / JKT4	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, niébeckite-amiante (crocidolite)
091 (2)	25NM012845-091 - P533-RDC - Restaurant - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 24/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
092 (2)	25NM012845-092 - P534-RDC - Restaurant - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
093	25NM012845-093 - P535-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	25NM012845-094 - P536-RDC - Restaurant - Murs - Revêtement de murs - Enduit béton + peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	25NM012845-095 - P537-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 25/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
096	25NM012845-096 - P538-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	25NM012845-097 - P539-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (gris) en traces	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	25NM012845-098 - P540-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	25NM012845-099 - P541-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	25NM012845-100 - P542-RDC - Cuisine n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 26/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
101 (4)	25NM012845-101 - P543-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau (gris) ; matériau (noir)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	25NM012845-102 - P544-RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	25NM012845-103 - P545-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	25NM012845-104 - P546-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 27/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	25NM012845-105 - P547-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Bande placo	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	25NM012845-106 - P548-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Laine de roche	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
107	25NM012845-107 - P549-RDC - Arrière cuisine - Murs - Revêtement de murs - Laine de roche	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	25NM012845-108 - P550-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	25NM012845-109 - P551-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 28/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	25NM012845-110 - P552-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	25NM012845-111 - P553-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	25NM012845-112 - P554-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	25NM012845-113 - P555-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 29/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	25NM012845-114 - P556-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	25NM012845-115 - P557-RDC - Local Bureau - Sol - Revêtement de sol - Colle de moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	25NM012845-116 - P558-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Joint bandes	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
117	25NM012845-117 - P559-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Joint bandes	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page30/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
118	25NM012845-118 - P560-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Mur plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	25NM012845-119 - P561-RDC - Local Bureau - Murs - Revêtement de murs - Mur plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	25NM012845-120 - P562-R+3 - Chambre 313 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121	25NM012845-121 - P563-R+3 - Chambre 313 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	25NM012845-122 - P564-R+3 - Chambre 313 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 31/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	25NM012845-123 - P565-R+3 - Chambre 313 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	25NM012845-124 - P566-R+3 - Chambre 313 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (vert) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	25NM012845-125 - P567-R+3 - Chambre 313 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	25NM012845-126 - P568-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 32/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
127	25NM012845-127 - P569-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 33/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128	25NM012845-128 - P570-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Mur endui ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	25NM012845-129 - P571-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Mur endui ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	25NM012845-130 - P572-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
131 (1)	25NM012845-131 - P573-R+3 - Chambre 313 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
132	25NM012845-132 - P574-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 34/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
133	25NM012845-133 - P575-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	25NM012845-134 - P576-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	25NM012845-135 - P577-R+3 - Chambre 313 - Plafond - Revêtements de plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	25NM012845-136 - P578-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	25NM012845-137 - P579-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 35/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
138	25NM012845-138 - P580-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
139	25NM012845-139 - P581-R+3 - Chambre 316 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	25NM012845-140 - P582-R+3 - Chambre 316 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	25NM012845-141 - P583-R+3 - Chambre 316 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	25NM012845-142 - P584-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 36/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
143	25NM012845-143 - P585-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144	25NM012845-144 - P586-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	25NM012845-145 - P587-R+3 - Chambre 316 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146	25NM012845-146 - P588-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 37/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
147	25NM012845-147 - P589-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 38/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
148	25NM012845-148 - P590-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 39/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	25NM012845-149 - P591-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150	25NM012845-150 - P592-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
151	25NM012845-151 - P593-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 40/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
152 (1)	25NM012845-152 - P594-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
153 (1)	25NM012845-153 - P595-R+3 - Chambre 316 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
154	25NM012845-154 - P596-R+3 - Chambre 316 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	25NM012845-155 - P597-R+3 - Chambre 316 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156	25NM012845-156 - P598-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 41/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
157	25NM012845-157 - P599-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
158	25NM012845-158 - P600-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
159	25NM012845-159 - P601-R+3 - Chambre 310 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
160	25NM012845-160 - P602-R+3 - Chambre 310 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
161 (3)	25NM012845-161 - P603-R+3 - Chambre 310 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 42/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
162	25NM012845-162 - P604-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
163 (3)	25NM012845-163 - P605-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
164	25NM012845-164 - P606-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
165 (3)	25NM012845-165 - P607-R+3 - Chambre 310 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page43/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client:25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
166	25NM012845-166 - P608-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
167	25NM012845-167 - P609-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
168	25NM012845-168 - P610-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 44/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
169	25NM012845-169 - P611-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
170 (1)	25NM012845-170 - P612-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau souple (collant) (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
171 (1)	25NM012845-171 - P613-R+3 - Chambre 310 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (gris) ; matériau (marron)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
172 (2)	25NM012845-172 - P614-R+3 - Chambre 310 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
173 (2)	25NM012845-173 - P615-R+3 - Chambre 310 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 45/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174	25NM012845-174 - P616-R+3 - Chambre 310 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
175	25NM012845-175 - P617-R+3 - Chambre 310 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
176	25NM012845-176 - P618-R+3 - Chambre 304 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau (orange)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
177	25NM012845-177 - P619-R+3 - Chambre 304 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 46/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
178	25NM012845-178 - P620-R+3 - Chambre 304 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
179	25NM012845-179 - P621-R+3 - Chambre 304 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
180	25NM012845-180 - P622-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JKT4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
181	25NM012845-181 - P623-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 47/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
182 (5)	25NM012845-182 - P624-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)(i)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
183	25NM012845-183 - P625-R+3 - Chambre 304 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)(i)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 48/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
184	25NM012845-184 - P626-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
185	25NM012845-185 - P627-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
186	25NM012845-186 - P628-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
187	25NM012845-187 - P629-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 49/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
188 (2)	25NM012845-188 - P630-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
189	25NM012845-189 - P631-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
190 (1)	25NM012845-190 - P632-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (marron)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
191 (1)	25NM012845-191 - P633-R+3 - Chambre 304 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
192	25NM012845-192 - P634-R+3 - Chambre 304 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 50/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
193	25NM012845-193 - P635-R+3 - Chambre 304 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
194	25NM012845-194 - P636-R+3 - Chambre 304 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
195	25NM012845-195 - P637-R+3 - Chambre 304 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
196	25NM012845-196 - P638-R+3 - Chambre 322 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
197	25NM012845-197 - P639-R+3 - Chambre 322 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 51/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
198	25NM012845-198 - P640-R+3 - Chambre 322 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
199	25NM012845-199 - P641-R+3 - Chambre 322 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
200	25NM012845-200 - P642-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
201	25NM012845-201 - P643-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
202	25NM012845-202 - P644-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 52/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
203	25NM012845-203 - P645-R+3 - Chambre 322 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
204	25NM012845-204 - P646-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
205	25NM012845-205 - P647-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 53/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
206	25NM012845-206 - P648-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
207	25NM012845-207 - P649-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
208	25NM012845-208 - P650-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 54/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
209	25NM012845-209 - P651-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
210 (1)	25NM012845-210 - P652-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type colle (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
211 (1)	25NM012845-211 - P653-R+3 - Chambre 322 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau de type colle (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
212	25NM012845-212 - P654-R+3 - Chambre 322 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
213	25NM012845-213 - P655-R+3 - Chambre 322 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page55/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
214	25NM012845-214 - P656-R+3 - Chambre 332 - Sol - Revêtement de sol - Régreage + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
215	25NM012845-215 - P657-R+3 - Chambre 332 - Sol - Revêtement de sol - Régreage + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
216	25NM012845-216 - P658-R+3 - Chambre 332 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
217	25NM012845-217 - P659-R+3 - Chambre 332 - Sols Sanitaires - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
218	25NM012845-218 - P660-R+3 - Chambre 332 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 56/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
219	25NM012845-219 - P661-R+3 - Chambre 332 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
220	25NM012845-220 - P662-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (orange) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
221	25NM012845-221 - P663-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 57/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
222 (3)	25NM012845-222 - P664-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
223	25NM012845-223 - P665-R+3 - Chambre 332 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
224 (1)	25NM012845-224 - P666-R+3 - Chambre 332 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
225 (2)	25NM012845-225 - P667-R+3 - Chambre 332 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
226	25NM012845-226 - P668-R+3 - Chambre 332 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 58/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
227	25NM012845-227 - P669-R+3 - Chambre 329 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
228	25NM012845-228 - P670-R+3 - Chambre 329 - Sol - Revêtement de sol - Régèreage + béton	Matériau (noir) ; matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
229	25NM012845-229 - P671-R+3 - Chambre 329 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (fibres) (vert)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
230	25NM012845-230 - P672-R+3 - Chambre 329 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(ii)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 59/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
231	25NM012845-231 - P673-R+3 - Chambre 329 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
232	25NM012845-232 - P674-R+3 - Chambre 329 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
233	25NM012845-233 - P675-R+3 - Chambre 329 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
234	25NM012845-234 - P676-R+3 - Chambre 329 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page60/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client:25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
235	25NM012845-235 - P677-R+3 - Chambre 329 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
236	25NM012845-236 - P678-R+3 - Chambre 329 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
237	25NM012845-237 - P679-R+3 - Chambre 331 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (marron) en traces	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 61/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
238 (2)	25NM012845-238 - P680-R+3 - Chambre 331 - Sol - Revêtement de sol - Moquette + Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
239	25NM012845-239 - P681-R+3 - Chambre 331 - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
240	25NM012845-240 - P682-R+3 - Chambre 331 - Murs Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (marron) en traces	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
241	25NM012845-241 - P683-R+3 - Chambre 331 - Murs Sanitaires - Revêtement de murs - Colle de Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 62/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
242	25NM012845-242 - P684-R+3 - Chambre 331 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
243	25NM012845-243 - P685-R+3 - Chambre 331 - Murs - Revêtement de murs - Bande à placo	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
244	25NM012845-244 - P686-R+3 - Chambre 331 - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
245 (1)	25NM012845-245 - P687-R+3 - Chambre 331 - Murs - Revêtement de murs - Panneau glasal Fibre ciment	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (noir)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 63/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
246 (2)	25NM012845-246 - P688-R+3 - Chambre 331 - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
247	25NM012845-247 - P689-R+3 - Chambre 331 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
248	25NM012845-248 - P690-R+3 - Local technique n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
249	25NM012845-249 - P691-R+3 - Local technique n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 64/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
250	25NM012845-250 - P692-R+2 - Locaux technique - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
251	25NM012845-251 - P693-R+2 - Locaux technique - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Plâtre	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
252	25NM012845-252 - P694-R+1 - Local technique n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
253	25NM012845-253 - P695-R+1 - Local technique n°1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit Plâtre	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (gris) en traces	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 65/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
254	25NM012845-254 - P696-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
255	25NM012845-255 - P697-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Sol - Revêtement de sol - Régéage + béton	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
256	25NM012845-256 - P698-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (gris) en traces	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
257	25NM012845-257 - P699-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page66/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client:25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
258	25NM012845-258 - P700-R+3 - Cage d'escalier n°5 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
259	25NM012845-259 - P701-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
260	25NM012845-260 - P702-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Sol - Revêtement de sol - Régéage + béton	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
261 (6)	25NM012845-261 - P703-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 67/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
262	25NM012845-262 - P704-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
263	25NM012845-263 - P705-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
264	25NM012845-264 - P706-R+3 - Cage d'escalier n°6 - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
265	25NM012845-265 - P707-R+3 - Local ménage - Sol Sanitaire - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
266	25NM012845-266 - P708-R+3 - Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 68/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
267 (3) (7)	25NM012845-267 - P709-R+3 - Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Linoleum + Colle	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
268 (3)	25NM012845-268 - P710-R+3 - Local ménage - Sol - Revêtement de sol - Régrage + béton	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
269	25NM012845-269 - P711-R+3 - Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
270	25NM012845-270 - P712-R+3 - Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 69/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
271	25NM012845-271 - P713-R+3 - Local ménage - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
272	25NM012845-272 - P714-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 70/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
273	25NM012845-273 - P715-Extérieur - Façade arrière - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
274	25NM012845-274 - P716-Extérieur - Façade avant - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
275	25NM012845-275 - P717-Extérieur - Façade avant - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
276	25NM012845-276 - P718-Extérieur - Pignon droit - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
277	25NM012845-277 - P719-Extérieur - Pignon droit - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 71/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
278	25NM012845-278 - P720-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
279	25NM012845-279 - P721-Extérieur - Pignon gauche - Murs - Revêtement de murs - Mur enduit Ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
280	25NM012845-280 - P722-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
281	25NM012845-281 - P723-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 72/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
282	25NM012845-282 - P724-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
283	25NM012845-283 - P725-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
284	25NM012845-284 - P726-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
285	25NM012845-285 - P727-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 73/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
286	25NM012845-286 - P728-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
287	25NM012845-287 - P729-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint mastic d'étanchéité	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
288 (2)	25NM012845-288 - P730-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimbande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
289	25NM012845-289 - P731-Extérieur - Façade arrière - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimbande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 74/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
290	25NM012845-290 - P732-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
291	25NM012845-291 - P733-Extérieur - Façade avant - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
292 (2)	25NM012845-292 - P734-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
293	25NM012845-293 - P735-Extérieur - Pignon droit - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris) ; matériau (jaune) en traces	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 75/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
294 (1)	25NM012845-294 - P736-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
295	25NM012845-295 - P737-Extérieur - Pignon gauche - A - Ensemble des fenêtres - Joint Comprimé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
296 (1)	25NM012845-296 - P738-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Q5HR	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, niébeckite-amiante (crocidolite)
297 (1)	25NM012845-297 - P739-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Fibre-ciment	Matériau (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Q5HR	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, niébeckite-amiante (crocidolite)
298	25NM012845-298 - P740-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Chapeau béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 76/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
299	25NM012845-299 - P741-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de ventilation - Chapeau béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
300	25NM012845-300 - P742-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit ciment peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
301	25NM012845-301 - P743-Extérieur - Toiture - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit ciment peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 77/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
302	25NM012845-302 - P744-Extérieur - Toiture - Murs - Revêtement de murs - Machinerie Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
303	25NM012845-303 - P745-Extérieur - Toiture - Murs - Revêtement de murs - Machinerie Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
304	25NM012845-304 - P746-Extérieur - Toiture - Murs - Acotère - Etencheité bitumineuse	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 78/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
305	25NM012845-305 - P747-Extérieur - Toiture - Murs - Acotère - Etencheité bitumineuse	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
306	25NM012845-306 - P748-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Etencheité bitumineuse	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau de type mousse (beige) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
307	25NM012845-307 - P749-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Etencheité bitumineuse	Matériau (fibreuse) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
308	25NM012845-308 - P750-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Isolant fibreuse	Matériau (fibreuse) (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
309	25NM012845-309 - P751-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture - Isolant fibreuse	Matériau (fibreuse) (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01 Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32 Page 79/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588 Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025 Date de réception : 01/04/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
310 (2)	25NM012845-310 - P752-Extérieur - Toiture - A - Machinerie ascenseur - Garniture de frein	Matériau (marron) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
311 (8)	25NM012845-311 - P753-Extérieur - Toiture - A - Machinerie ascenseur - Garniture de frein	Matériau (marron) ; matériau (fibreuse) (beige)	MOLP / GA7E	- / -	-	Quantité insuffisante

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) Echantillon mouillé.
- (5) Réserve émise sur le résultat : contamination possible de l'échantillon à cause d'un ensachage non conforme aux préconisations de la NFX 46-020.
- (6) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (7) La totalité du matériau de type colle (jaune), matériau semi-dur de type ragréage (gris) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (8) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-020250-01	Date d'émission de rapport : 05/04/2025 10:32	Page 80/80
Référence laboratoire N° : 25RI023588	Référence de suivi du dossier N° : 25NM012845	
Reçu au laboratoire le : 02/04/2025	Date de réception : 01/04/2025	
Date d'analyse : 03/04/2025		
Référence dossier Client: 25NM012845 - C24184811 95748 A - 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE - CROUS NORMANDIE		

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rap en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

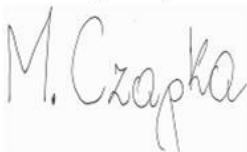
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé * 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté c juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérém ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Michał Czapka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 80 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
Niveau 1	Chambres extentions	Revêtement de Sols	Colle de carrelage	300 m²	
Tous niveaux	Tous locaux	Conduit de fluide	Fibro ciment	2 unités	
Tous niveaux	Tous locaux	Revêtement de murs	Panneau glasal Fibre ciment	150 u	
Tous niveaux	Tous locaux	Revêtement de murs	Colle de plinthes	500 m²	
Tous niveaux	Tous locaux	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint de vitrage	500 mL	
Tous niveaux	Tous locaux	Revêtement de murs	Bande à placo	1500 m²	
Tous niveaux	Tous locaux	Revêtement de murs	Colle de faïence	500 m²	
Extérieur	Toiture	Conduit de ventilation	Fibre-ciment	1 u	

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



CERTIFICAT

N° DTI / 2002-009

Certifie par la présente que :

Samir BENGUESSOUM

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	20/02/2020	19/02/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	20/02/2020	19/02/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	20/11/2020	19/11/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique



ACCREDITATION N° 4-0085
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La valeur réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site Internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 308 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	2 500 000 € par année d'assurance *
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

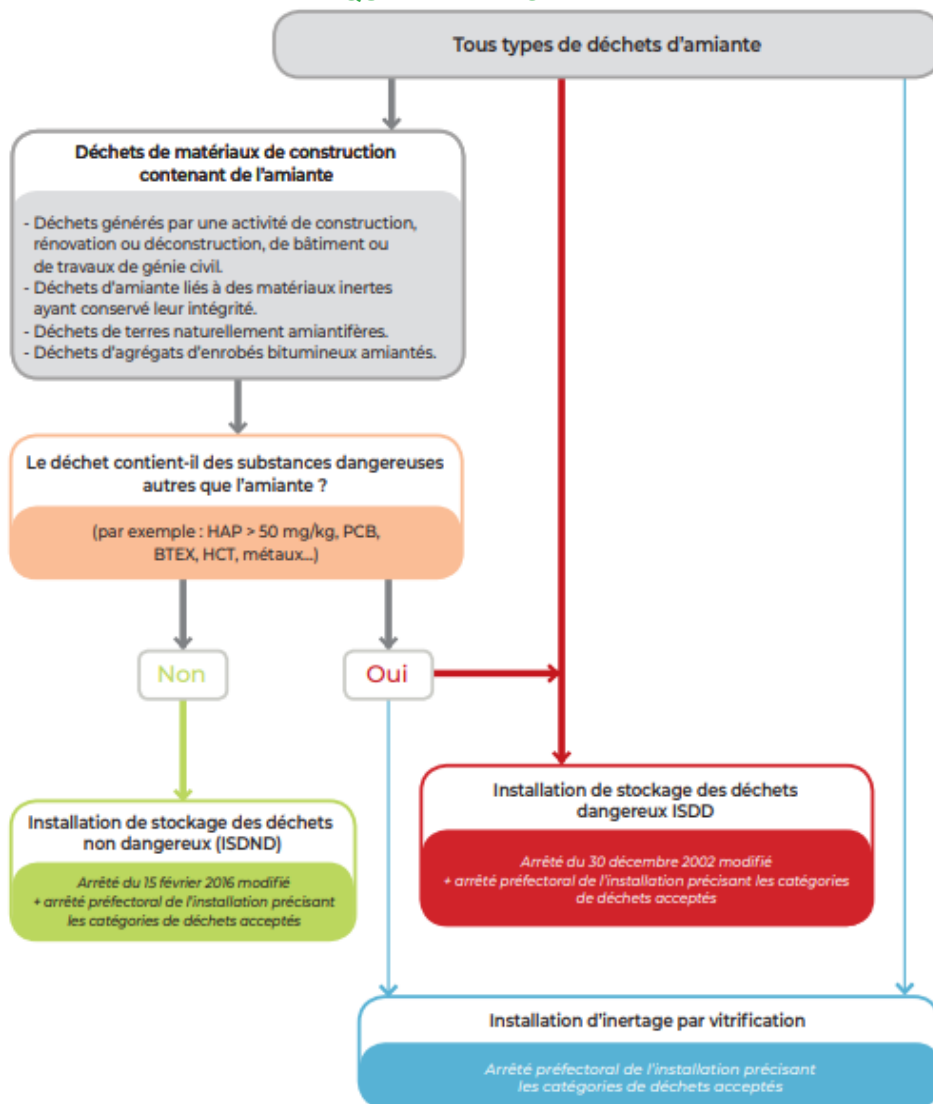


Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>