



APAVE
AGENCE DE LE HAVRE

235 route du Mesnil
76290 MONTIVILLIERS
N° SIRET : 90386907101202

DONNEUR D'ORDRE
CROUS NORMANDIE
135 Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN
CONTACT : Monsieur GALLAIS Alexis



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI



Numéro d'offre : T241619858 Hotel des gens de mer Numéro de contrat : C24184811 95748 Numéro de rapport (n° de tâche) : Date : 14/11/2025	Lieu d'intervention : Bâtiment 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE Destinataire rapport : CROUS NORMANDIE	Date d'intervention : Du 13/01/2025 au 13/01/2025 Intervenant : Monsieur Samir BENGUESSOUM Signature : 
---	---	--

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 63 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

44 rue Voltaire
76600 LE HAVRE

C PROPRIETAIRE

CROUS NORMANDIE
135 Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN

DONNEUR D'ORDRE

CROUS NORMANDIE
135 Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN

Accompagnateur : Aucun

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°:

Date d'intervention : 13/01/2025

Date du rapport : 14/11/2025

E PROGRAMME DE TRAVAUX

F CONCLUSION

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : <http://www.inrs.fr/>

Note informative :

- **Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.**
- **Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure**

SOMMAIRE :

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE	2
DONNEUR D'ORDRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	2
CONCLUSION	2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	4
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
BIEN OBJET DE LA MISSION	4
PERIMETRE DE REPERAGE	4
COMMENTAIRES MISSION	7
LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB	7
METHODOLOGIE EMPLOYEE	46
VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	47
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	47
CROQUIS	48
ATTESTATION D'ASSURANCE	62

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.

Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.

Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS
ELECTRONIC

Modèle de l'appareil : **FenX**

N° de série : 2-0261

Nature du radionucléide : Cadmium 109

Date du dernier chargement de la source : 14/04/2021

Activité de la source à cette date : 850 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2575

Concentration : 0,31 mg/cm²
Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2574

Concentration : 0,71 mg/cm²
Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	0	0	13/01/2025	Etalonnage de début de diagnostic
323	0		13/01/2025	Etalonnage de fin de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont

N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Non communiquée ou date de construction : Non communiquée

Usage : Mixte

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment

Bâtiment : Bâtiment

Etage :

N° Lot :

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
R+1	Bureau
R+1	Appartement
R+1	Chambre 115
R+1	Chambre 116
R+1	Chambre 117
R+1	Chambre 118
R+1	Chambre 119
R+1	Chambre 120
R+1	Chambre 121
R+1	Chambre 122
R+1	Chambre 123
R+1	Chambre 124
R+1	Lingerie n°1
R+1	Chambre 126
R+1	Chambre 127
R+1	Chambre 128
R+1	Chambre 130
R+1	CH 131 PMR
R+1	CH 132 PMR
R+1	Chambre 233
R+1	Chambre 234
R+1	Chambre 236
R+1	Chambre 237
R+1	Chambre 101
R+1	Chambre 102
R+1	Chambre 103
R+1	Chambre 104
R+1	Local technique n°1
R+1	Chambre 106
R+1	Chambre 107
R+1	Chambre 108
R+1	Chambre 109
R+1	Chambre 110
R+1	Chambre 133
R+1	Chambre 111
R+2	Chambre 213
R+2	Chambre 212
R+2	Chambre 215
R+2	Chambre 210
R+2	Chambre 207
R+2	Chambre 225
R+2	Chambre 201
R+2	Chambre 235
R+2	Chambre 229
R+2	Cage d'escalier n°1
R+2	Dégagement n°1
R+2	Cage d'escalier n°2
R+2	Dégagement n°2
R+1	Cage d'escalier n°3
R+1	Dégagement n°3
R+1	Cage d'escalier n°4

R+1	Dégagement n°4
R-1	Salle Tabarly
R-1	Salle de détente Seamen's
R-1	Bar Seamen's Club
R-1	Salle Jules Vernes
R-1	Sanitaires Hommes
R-1	Local autocom
R-1	Office
R-1	Laverie
R-1	Lingerie n°2
R-1	Réserve n°1
R-1	Réserve n°2
R-1	Réserve n°3
R-1	Réserve n°4
R-1	Vestiaire du personnel Femme
R-1	Vestiaire du personnel Homme
R-1	Atelier
R-1	Réserve n°6
R-1	Réserve n°5
R-1	Réserve n°7
R-1	Local poubelles
R-1	Local bière
R-1	Chambre froide n°1
R-1	Chambre froide n°2
R-1	TGBT
R-1	Dégagement n°5
R-1	Dégagement n°6
R-1	Cuisine n°1
R-1	Plonge
R-1	Escalier n°1
Extérieur	Façade arrière
Extérieur	Façade avant
Extérieur	Pignon droit
Extérieur	Pignon gauche
RDC	Crêche local 1
RDC	Crêche local 2
RDC	Crêche Sanitaire
RDC	Crêche Dégagement
RDC	Crêche local 3
RDC	Crêche Cuisine
RDC	Crêche Bureau
RDC	Crêche Local ménage
RDC	Local escalier
RDC	Crêche Extérieur
RDC	Hall d'entrée
RDC	Escalier n°2
RDC	Salle de repos
RDC	Restaurant
RDC	Cuisine n°2
RDC	Arrière cuisine
RDC	Local Bureau
R+3	Chambre 313

R+3	Chambre 316
R+3	Chambre 310
R+3	Chambre 304
R+3	Chambre 322
R+3	Chambre 332
R+3	Chambre 329
R+3	Chambre 331
R+3	Cage d'escalier n°5
R+3	Cage d'escalier n°6
R+3	Local technique n°2
R+2	Locaux technique
R+3	Local ménage
Extérieur	Toiture

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Salle Tabarly (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
118	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
233	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
2	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Salle de détente Seamen's (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
119	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
234	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
3	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Bar Seamen's Club (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
120	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
235	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
4	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Salle Jules Vernes (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
121	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
236	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
5	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Sanitaires Hommes (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
122	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
237	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
6	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Local autocom (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
123	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
238	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
7	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Office (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
124	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
239	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
8	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Laverie (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
125	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
240	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
9	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	3	0

Local : Lingerie n°2 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
126	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
241	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
10	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	3	0

Local : Réserve n°1 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
127	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
242	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
11	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	3	0

Local : Réserve n°2 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
128	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
243	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
12	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	3	0

Local : Réserve n°3 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
129	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
244	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
13	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Réserve n°4 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
130	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
245	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
14	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Vestiaire du personnel Femme (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
131	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
246	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
15	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Vestiaire du personnel Homme (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
132	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
247	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
16	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Atelier (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
133	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
248	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
17	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Réserve n°6 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
134	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
249	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
18	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Réserve n°5 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
135	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
250	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
19	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Réserve n°7 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
136	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
251	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
20	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Local poubelles (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
137	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
252	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
21	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Local bière (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
138	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
253	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
22	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Chambre froide n°1 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
139	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
254	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
23	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Chambre froide n°2 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
140	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
255	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
24	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : TGBT (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
141	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
256	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
25	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Dégagement n°5 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
142	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
257	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
26	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Dégagement n°6 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
143	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
258	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
27	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Cuisine n°1 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
144	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
259	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
28	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Plonge (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
145	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
260	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
29	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Escalier n°1 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
146	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
261	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
30	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Façade arrière (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
147	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
262	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					2	0			

Local : Façade avant (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
148	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
263	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					2	0			

Local : Pignon droit (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
149	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
264	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					2	0			

Local : Pignon gauche (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
150	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
265	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					2	0			

Local : Toiture (Extérieur)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
151	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
266	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
35	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Crèche local 1 (RDC)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
152	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
267	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
36	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Crèche local 2 (RDC)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
153	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
268	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
37	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Crèche Sanitaire (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
154	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
269	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
38	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Crèche Dégagement (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
155	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
270	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
39	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Crèche local 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
156	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
271	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
40	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Crèche Cuisine (RDC)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
157	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
272	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
41	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Crèche Bureau (RDC)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
158	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
273	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
42	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Crèche Local ménage (RDC)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
159	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
274	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
43	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Local escalier (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
160	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
275	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
44	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Crèche Extérieur (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
161	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
276	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
45	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Hall d'entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
162	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
277	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
46	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Escalier n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
163	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
278	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
47	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Salle de repos (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle						
279	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
48	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Restaurant (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
164	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
280	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
49	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Cuisine n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
322	A	Monte charge	Métal		C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
321	A	Monte charge	Métal		C	5,4	0,01		
320	A	Monte charge	Métal		C	7,4	0,01		
165	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
281	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
50	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					6	0			

Local : Arrière cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
166	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
282	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
51	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Local Bureau (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
167	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
283	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
52	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Bureau (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
168	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
284	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
53	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Appartement (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
169	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
285	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
54	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 115 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
170	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
286	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
55	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 116 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
171	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
287	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
56	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 117 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
172	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
288	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
57	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 118 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
173	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
289	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
58	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 119 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
174	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
290	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
59	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 120 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
175	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
291	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
60	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 121 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
176	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
292	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
61	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 122 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
177	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
293	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
62	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Chambre 123 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
178	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
63	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 124 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
179	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
64	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Lingerie n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
180	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
65	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 126 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
181	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
66	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 127 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
182	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
67	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 128 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
183	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
68	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 130 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
184	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
69	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : CH 131 PMR (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
185	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
70	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : CH 132 PMR (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
186	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
71	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 233 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
187	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
72	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 234 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
188	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
73	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 236 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
189	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
74	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 237 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
190	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
75	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 101 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
191	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
76	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 102 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
192	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
77	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 103 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
193	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
78	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Chambre 104 (R+1)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
194	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
79	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	1			

Local : Local technique n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
195	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
80	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 106 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
196	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
81	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 107 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
197	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
82	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 108 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
198	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
83	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 109 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
199	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
84	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 110 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
200	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
85	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 133 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
201	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
86	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 111 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
202	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
87	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Cage d'escalier n°3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
203	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
88	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Dégagement n°3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
204	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
89	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Cage d'escalier n°4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
205	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
90	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Dégagement n°4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
232	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond						
91	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		1		

Local : Chambre 213 (R+2)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
231	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
306	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
92	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 212 (R+2)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
230	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
307	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
93	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 215 (R+2)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
229	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
308	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
94	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 210 (R+2)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
228	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
309	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
95	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 207 (R+2)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
227	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
310	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
96	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 225 (R+2)									
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
226	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
311	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
97	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 201 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
225	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
312	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
98	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 235 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
224	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
313	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
99	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 229 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
223	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
314	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
100	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Cage d'escalier n°1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
222	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
315	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
101	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Dégagement n°1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
221	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
316	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
102	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Cage d'escalier n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
220	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
317	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
103	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Dégagement n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
219	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
318	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
104	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Locaux technique (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
218	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
319	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
105	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Chambre 313 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
217	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
294	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
106	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Chambre 316 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
216	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
295	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
107	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 310 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
215	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
296	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
108	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 304 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
214	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
297	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
109	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 322 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
213	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
298	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
110	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 332 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
212	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
299	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
111	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 329 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
211	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
300	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
112	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Chambre 331 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
210	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
301	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
113	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Cage d'escalier n°5 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
209	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
302	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
114	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Cage d'escalier n°6 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
208	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
303	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
115	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					3	0			

Local : Local technique n°2 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
207	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
304	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
116	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Local : Local ménage (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
206	Murs	Revêtement de murs	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
305	Plafond	Revêtements de plafond	Revêtement de plafond		C	0	0,01		
117	Sol	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle		C	0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		0		

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

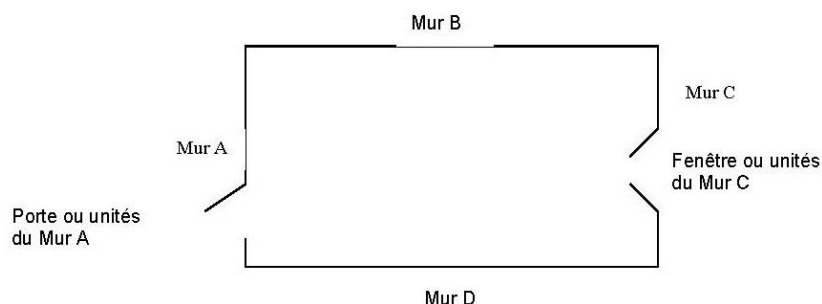

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

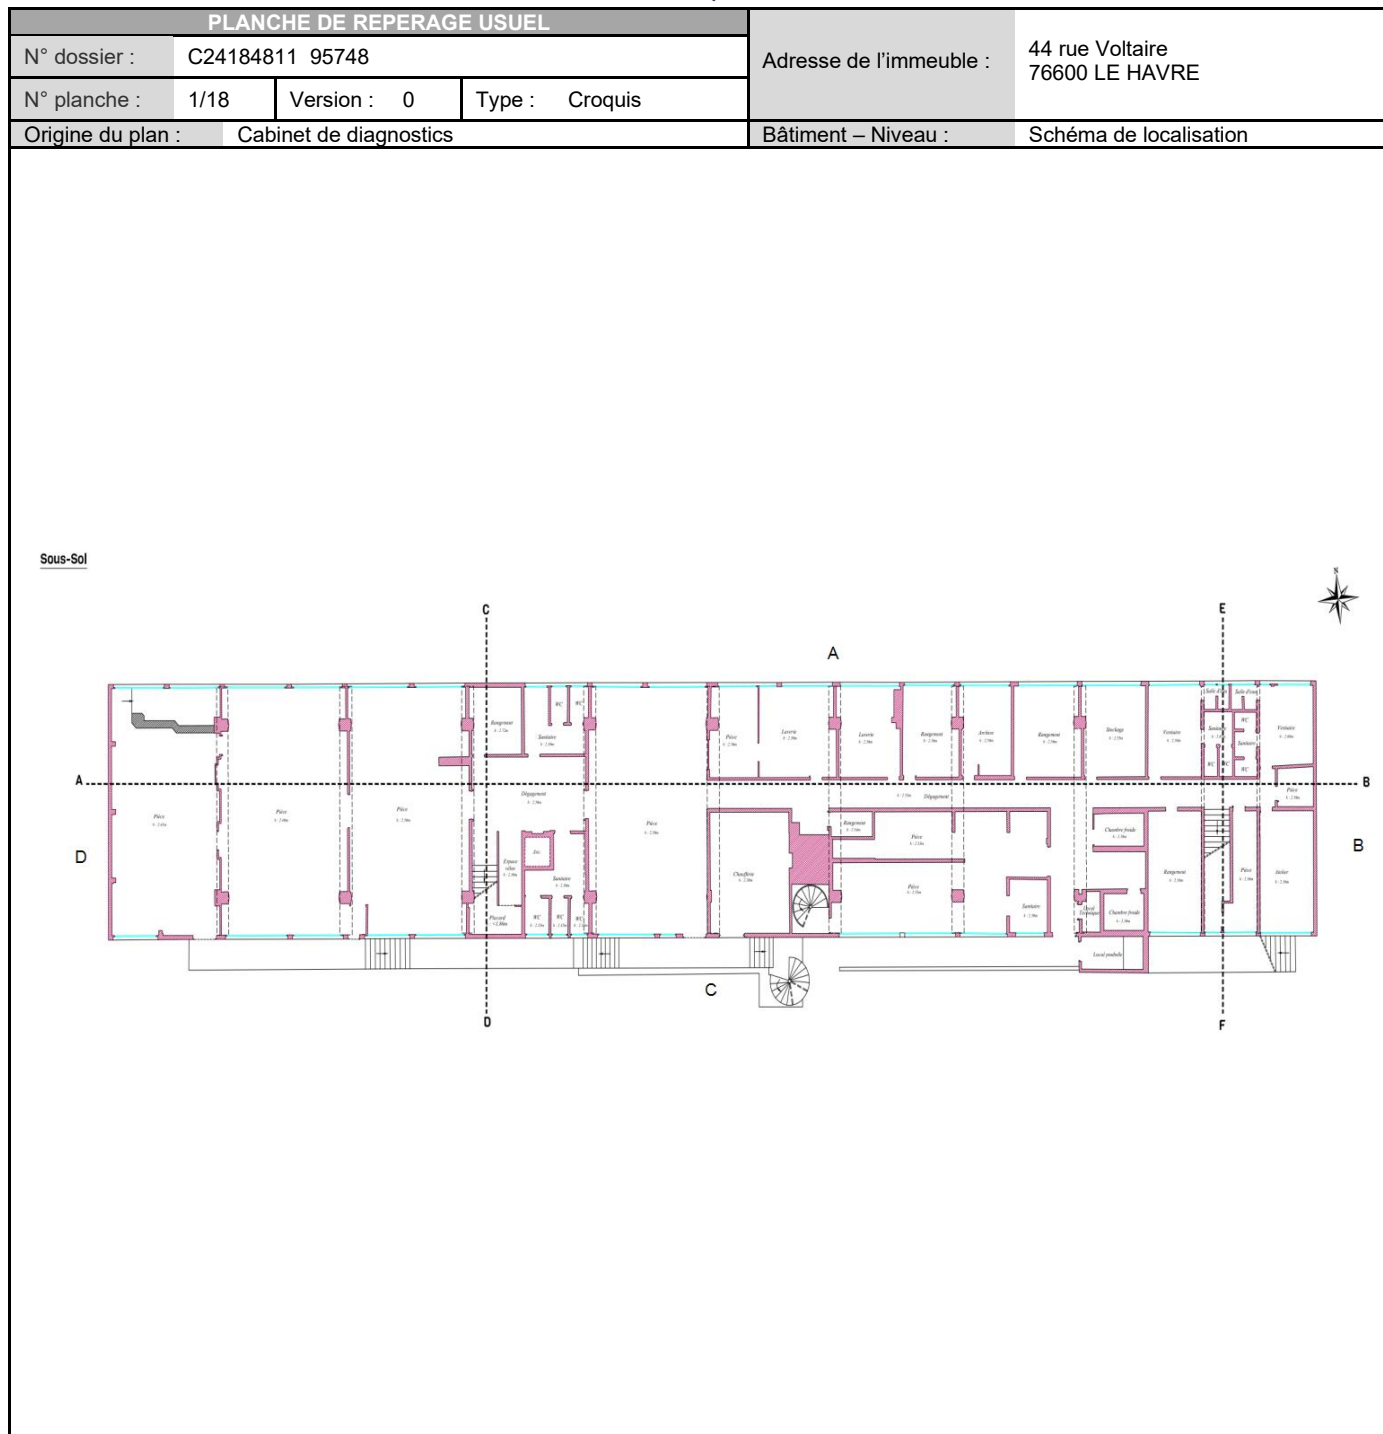


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	3/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation

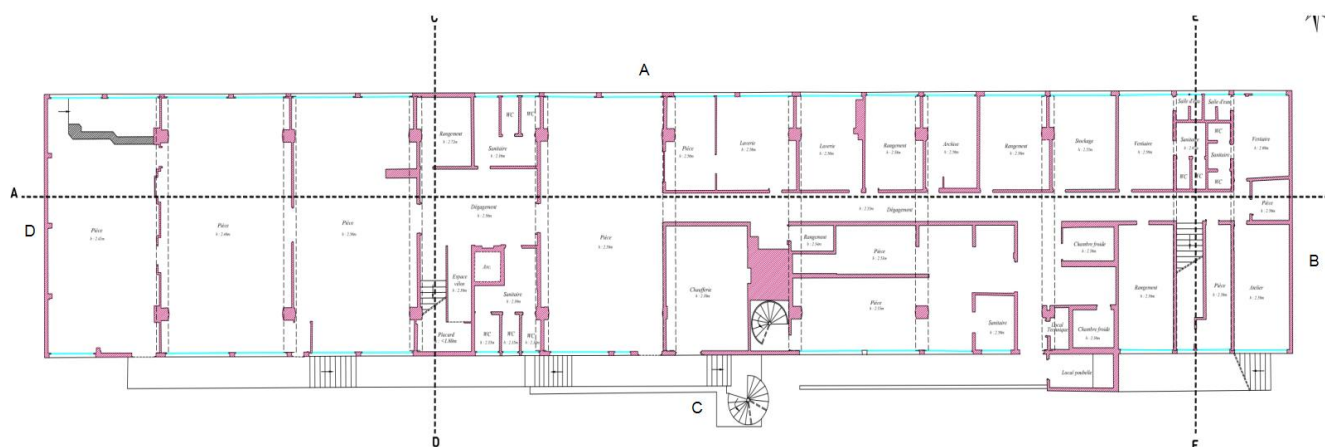


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	4/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation

Légende :

☐ Unité de diagnostic dont la mesure est supérieur au seuil de $1\text{mg}/\text{cm}^2$

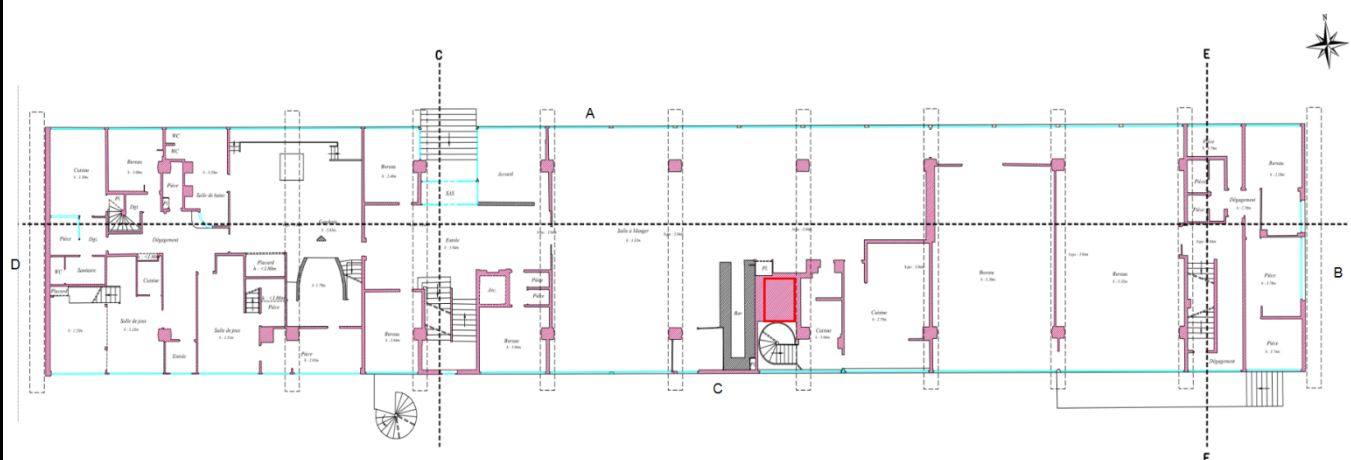


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	8/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation

1er Étage

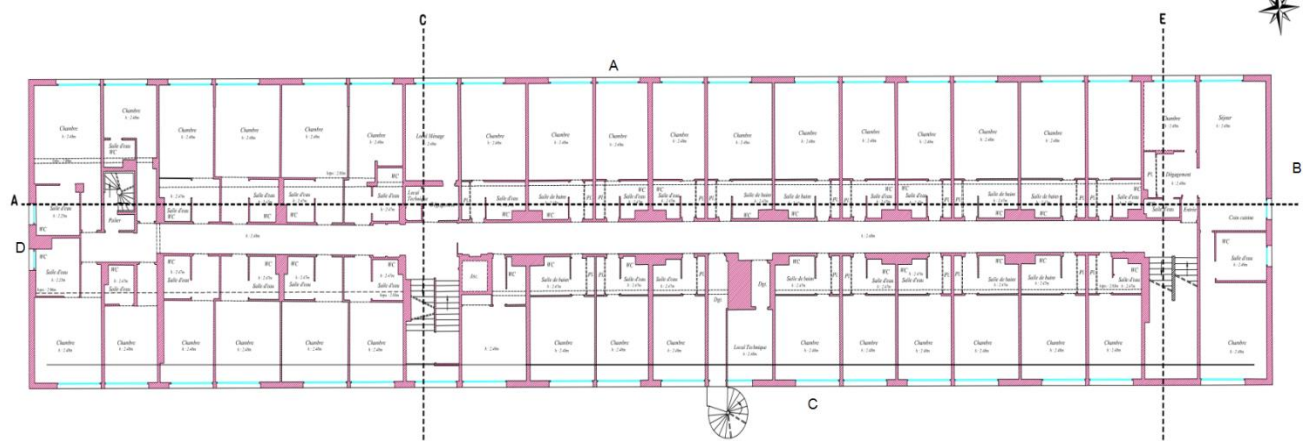
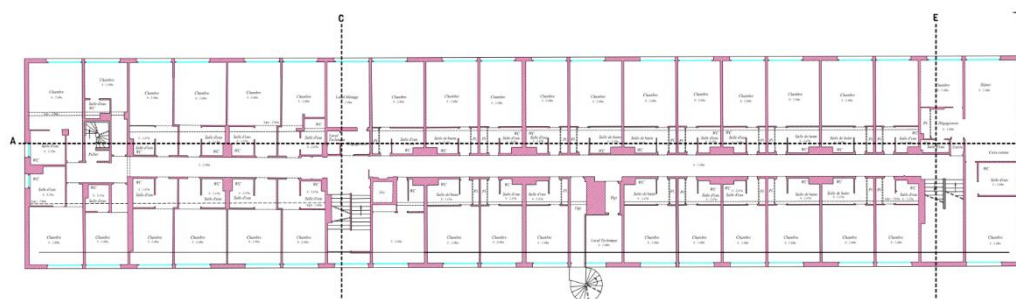


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE	
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	9/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation



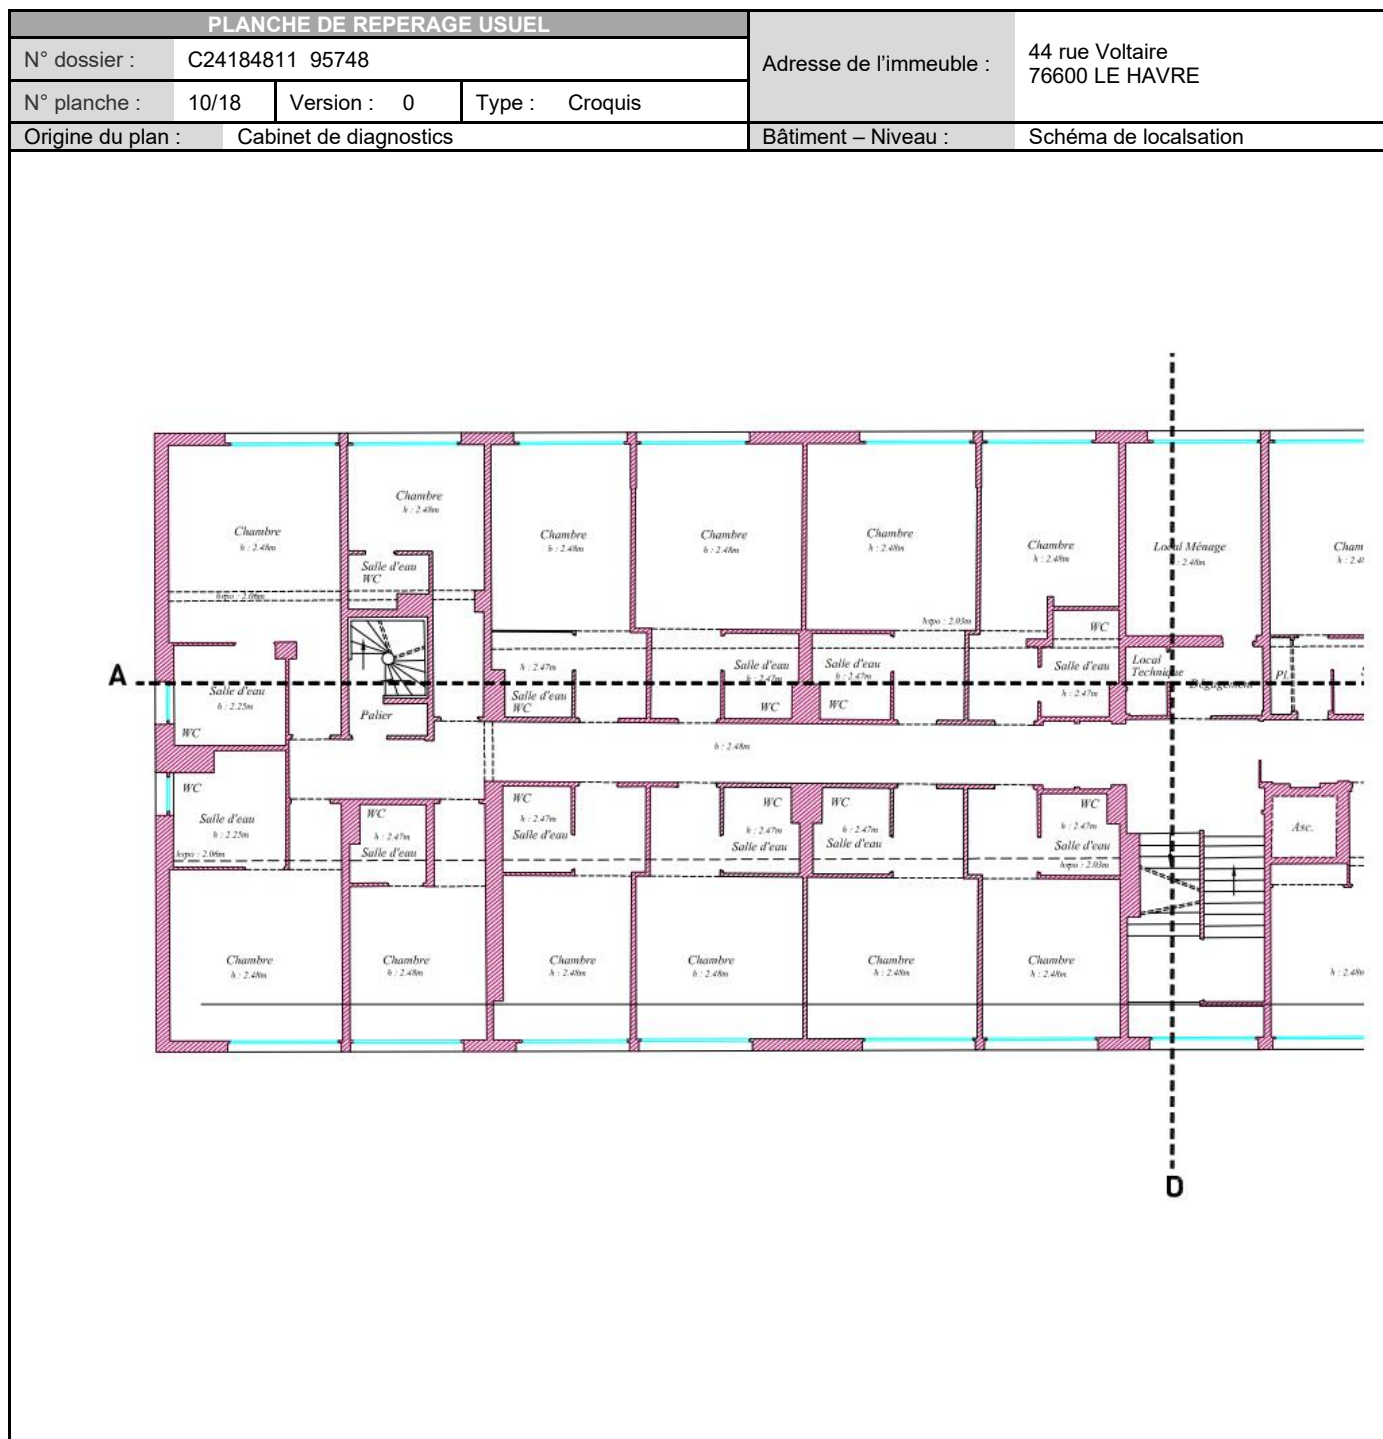


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE	
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	11/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation

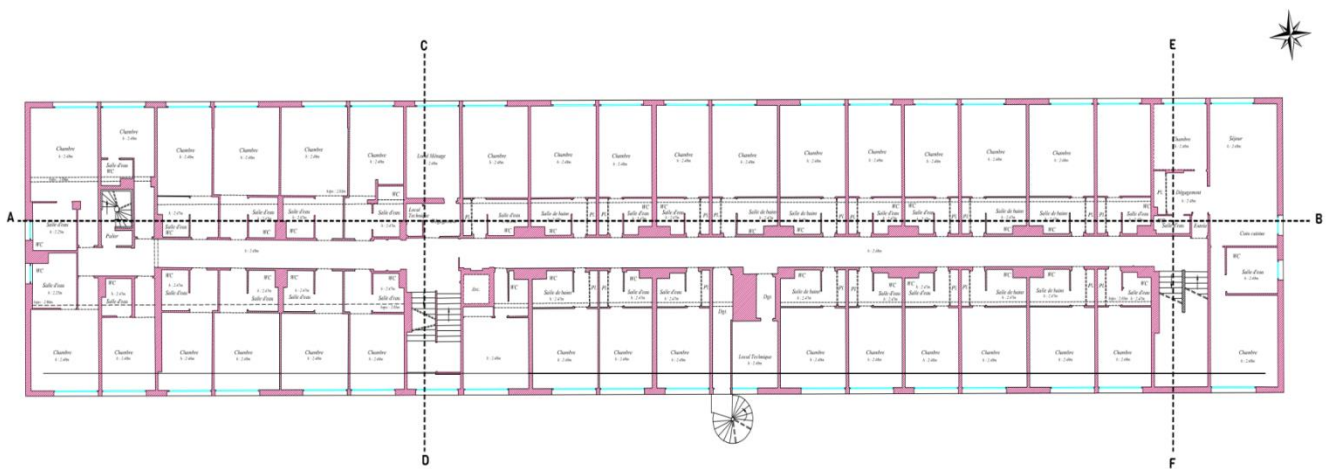
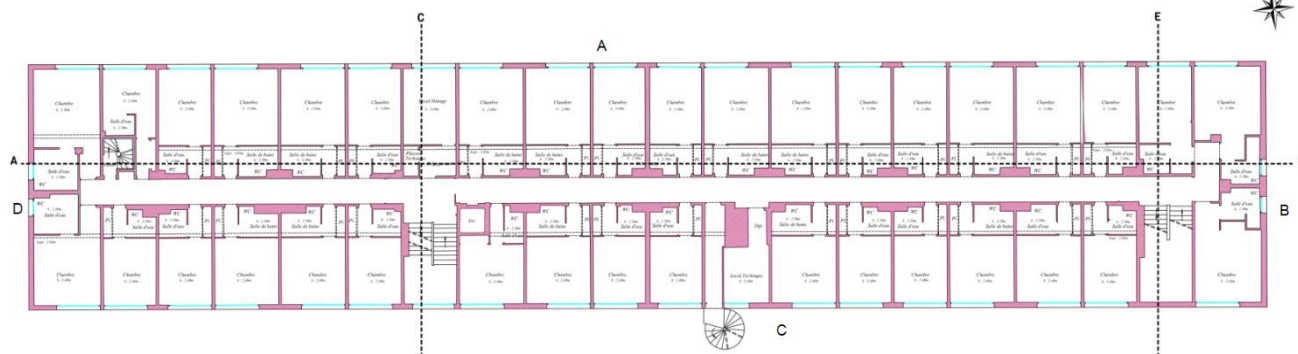


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE	Bâtiment – Niveau : Schéma de localisation
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	12/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				

2ème Étage



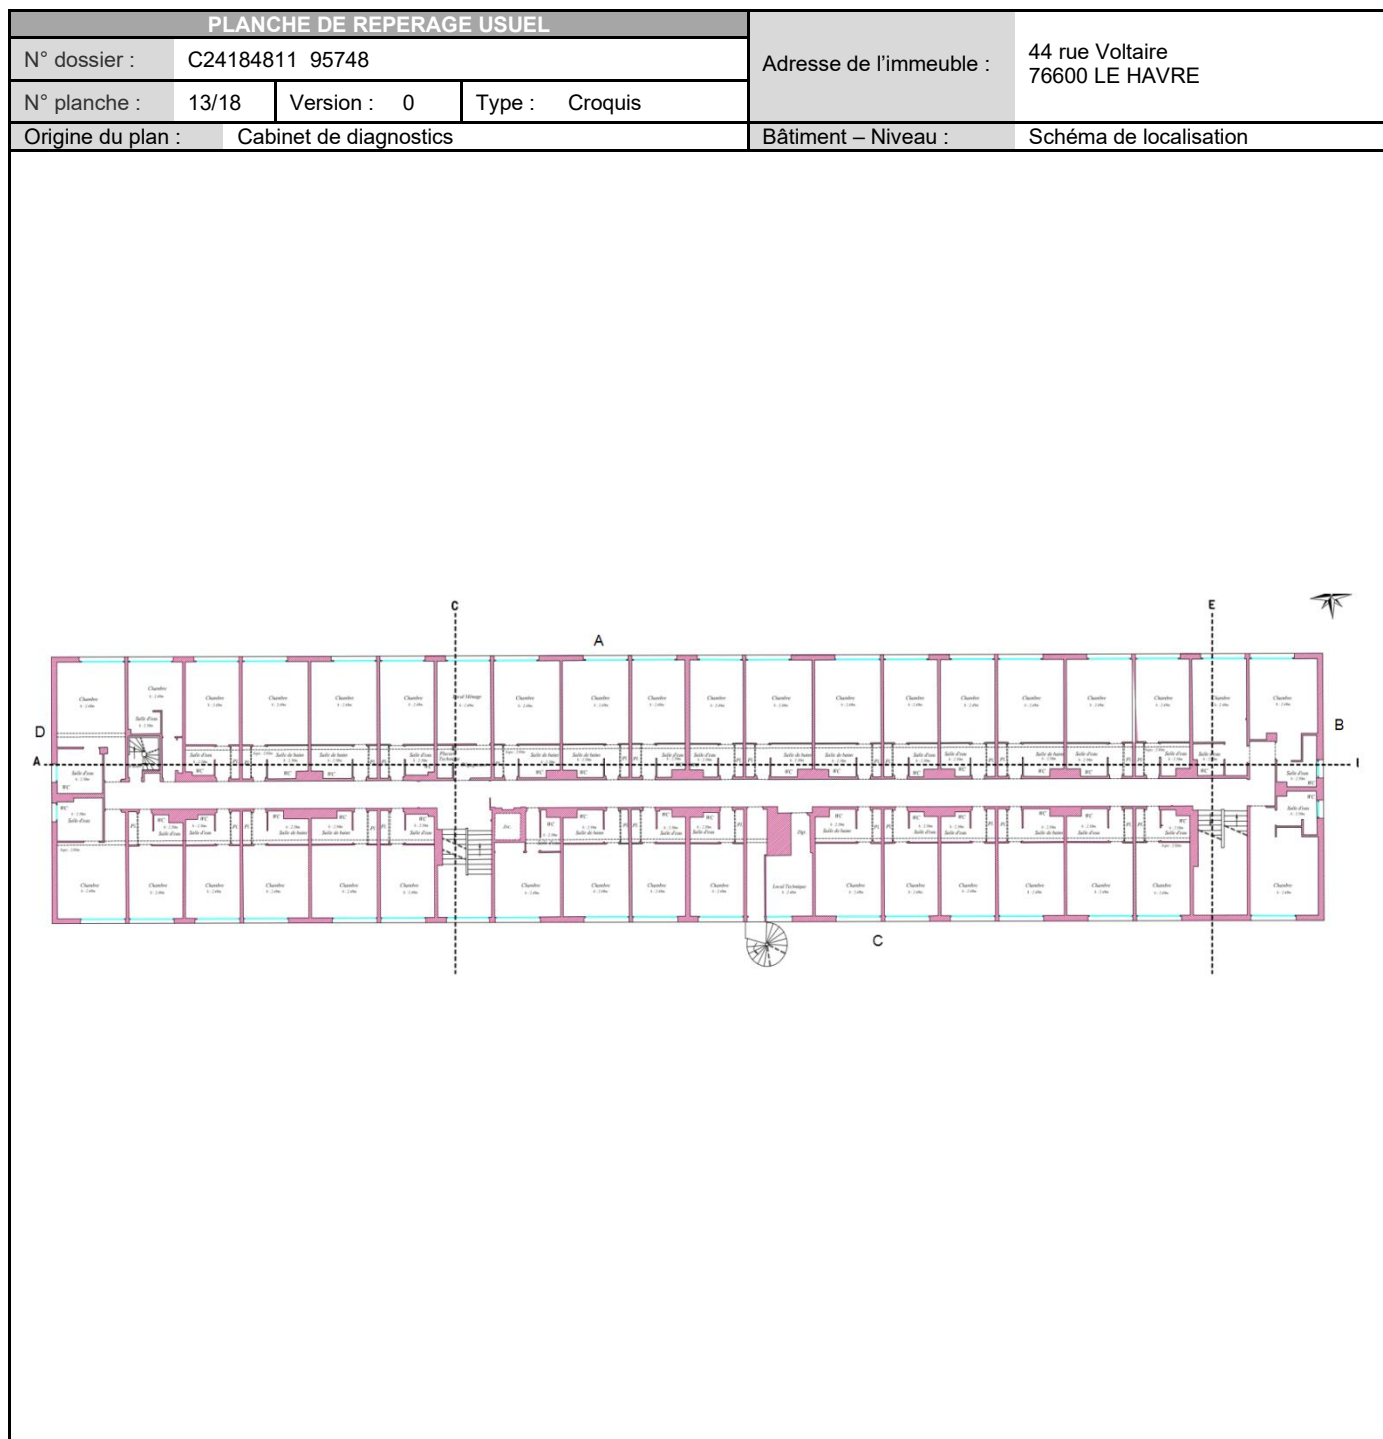
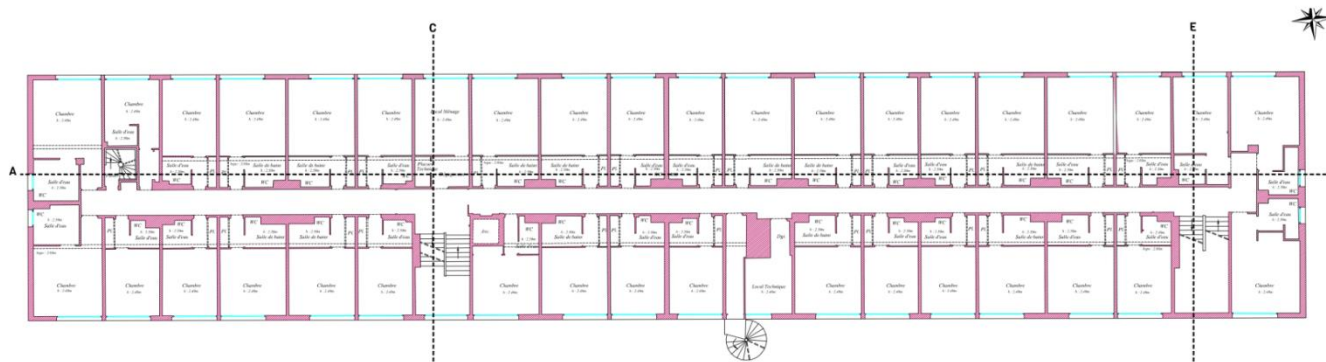


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	14/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation



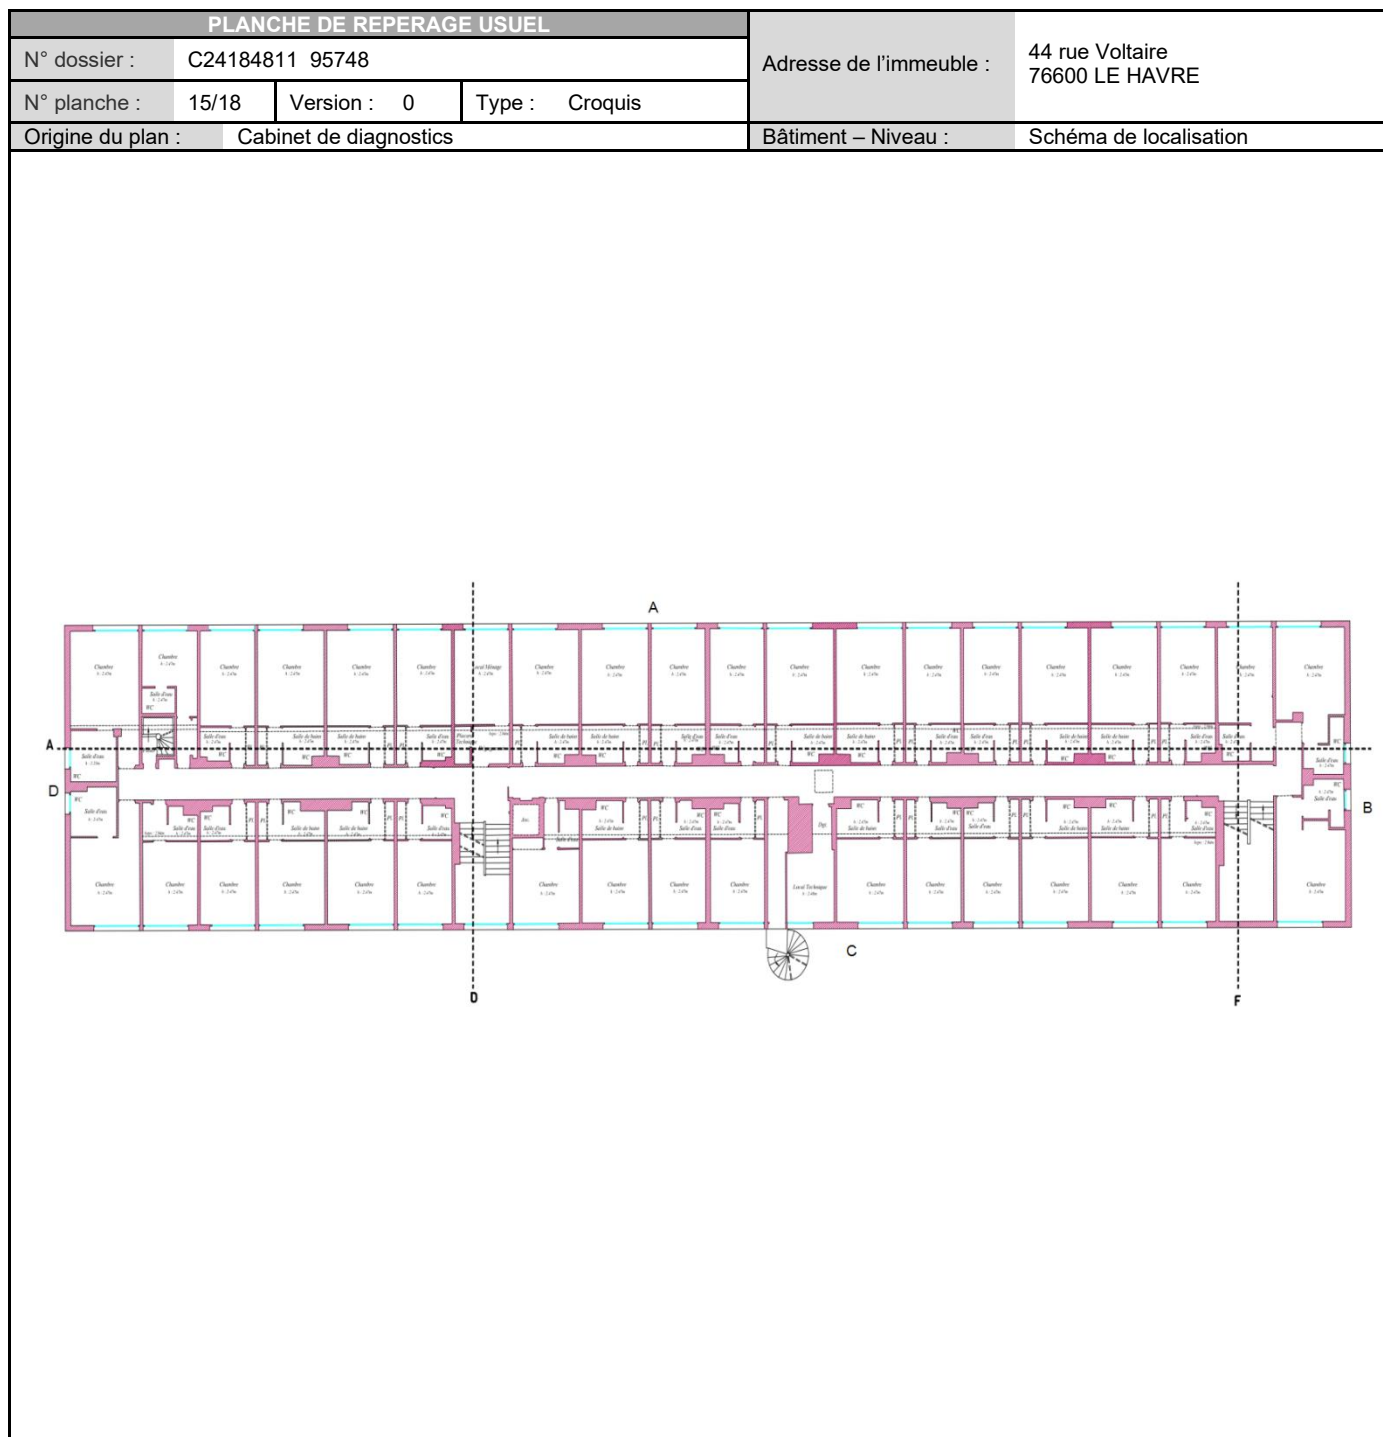


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE	
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	16/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation

3ème Étage

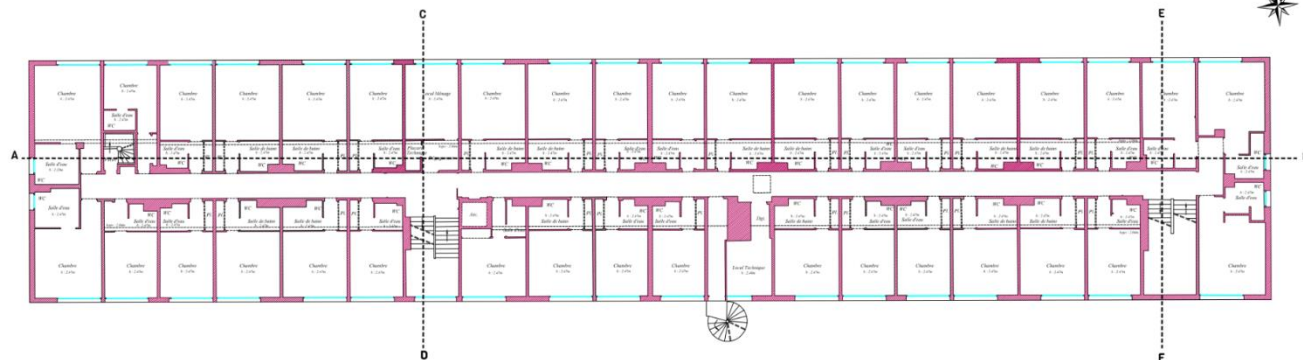


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE	Bâtiment – Niveau : Schéma de localisation
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	17/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics					

3ème Étage


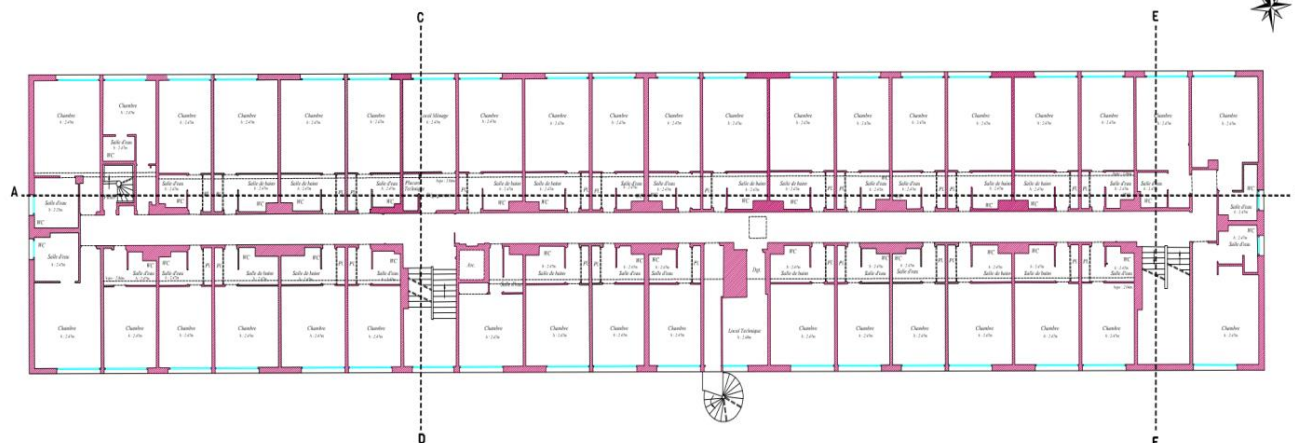


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	44 rue Voltaire 76600 LE HAVRE
N° dossier :	C24184811 95748				
N° planche :	18/18	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Schéma de localisation

3ème Étage

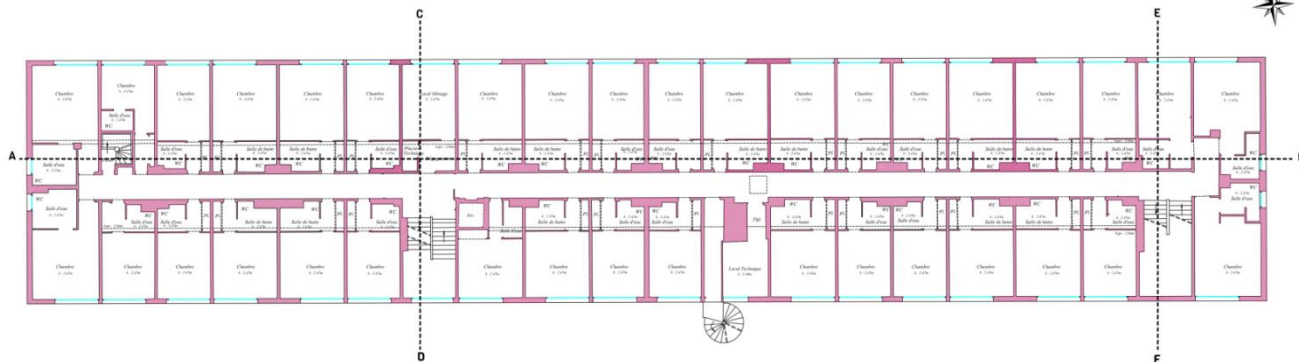

ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ **03 89 61 64 64**
📠 **08 20 20 26 32**

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.