

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

25CT14-N4T2-BATIMENT BMC

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017

HOPITAL NOVO SITE DE PONTOISE

BMC-N4T2 Fiche 25CT14

Numéro de rapport	86383-172148 A
Propriétaire	HOPITAL NOVO
Donneur d'ordre	HOPITAL NOVO
Adresse de l'immeuble	6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	05/11/2025
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	21/11/2025
Date d'émission du rapport de repérage	07/12/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non Communiquée

Signataire du rapport

Signature et Visa




Apave Diagnostics
84, rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 33 (0)1 80 89 45 10
saintdenis@adiag.apave.com
SIRET 4483 336 319 00205

Opérateur de repérage :

SOUDJAY Karim
Apave Diagnostics
Le 07/12/2025

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des patients et de personnels et de mobiliers volumineux, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

L'ensemble des volets coupe feux n'a pu être investigués le jour du repérage afin de pas altérés leurs fonctions premières de Sécurité.

L'ensemble des coffrets de volets roulants n'a pu être visité, du à l'occupation de patients, seules les chambres indiquées

Dans le présent rapport on fait l'objet d'un repérage, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Visite partielle des faux plafonds sur l'ensemble du niveaux N5T2, aucun conduits n'a pu être prélevés. Prévoir une visite

Complémentaire une fois ces dernier déposé, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les plaques de faux plafond métalliques de la circulation n'étant pas démontables, prévoir une visite complémentaire lors de

La dépose de ces dernières.

Gaine technique non visité du fait qu'aucune mise en consignations des réseaux électriques / eaux / air n'a été effectué.

Suite au résultat du prélèvement P006 (Joint d'étanchéité de fenêtre), sera considéré l'ensemble de ces derniers positifs à l'amiante.

Suite au résultat du prélèvement P001 (Dalle de sol + colle noire) positif, l'ensemble du ragréage P002 et P003 (Chape) nous considérons l'ensemble positifs à l'amiante du fait du caractère non dissociable avec la colle noire amianté.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
649	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006
650	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
651	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
CH 641	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse (P001)	Z001
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse (P002)	Z002
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse (P003)	Z003
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse (P004)	Z004
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P006)	Z006
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P010)	Z010
CH 642	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004
CH 643	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004
CH 644	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004
CH 645	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004
CH 646	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004
652	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P025)	Z025
653	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
654	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P031)	Z031
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z010

Rapport n° : 86383-172148 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT14-N4T2-BATIMENT BMC

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Courriel : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

3/99

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
655	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
CH 647	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P017)	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse (P011)	Z011
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P019)	Z019
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse (P012)	Z012
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse (P015)	Z015
CH 648	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
CH 649	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
CH 650	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
CH 651	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
CH 652	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
656	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
CH 653	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019
		Plancher	Linoléum + colle	Résultat d'analyse	Z015
CH 654	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019
CH 655	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
CH 656	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019
CH 657	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019
CH 658	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019
657	R+4	Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P038)	Z038
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
658	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron + colle noir	Résultat d'analyse (P039)	Z039
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
662	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017
659	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
		Plancher	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P044)	Z044
		Mur	Mastic vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P046)	Z046
660	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031
Circulation	R+4	Plancher	Dalle de sol - Grise	Résultat d'analyse (P040)	Z040
		Ensemble des clapets coupe-feu	Flocage	Résultat d'analyse	Z019
		Plancher	Ragréage + Chape	Résultat d'analyse (P041)	Z041
		Plancher	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z044
		Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P055)	Z055
		Mur	Mastic vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P056)	Z056

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	7
OBJET DE LA MISSION :	7
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	7
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	7
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	7
PROGRAMME DE TRAVAUX	7
PROGRAMME DE REPERAGE	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	10
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	10
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	11
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	11
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	11
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	11
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	12
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	19
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	20
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	58
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	61
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	73
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	97
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	98

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **86383-172148**

Référence du donneur d'ordre : **25CT14-N4T2-BATIMENT BMC**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **HOPITAL NOVO**

Adresse du propriétaire : **6 Avenue de l'Île de France 95300 PONTOISE**

Représenté par : **Mr Ait Moulay**

Donneur d'ordre : **HOPITAL NOVO**

Accompagnateur : **Mr Ait Moulay**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur SOUDJAY Karim**

N° de certification de l'opérateur : **C2022-SE09-032**

Organisme : **WE-CERT**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 SAINT-DENIS CEDEX**

N° de Siret : **48333631900205**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **HOPITAL NOVO**

Adresse complète : **6 AVENUE DE L'ÎLE DE FRANCE - 95300 PONTOISE**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **BMC**

Etage : **R+4**

Escalier : **Sans objet**

Porte : **Sans objet**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot : **Sans objet**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné : /

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Le programme de travaux ne nous ayant pas été fourni, des investigations complémentaires seront à réaliser dès que ce Dernier nous aura été communiqué.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
21/11/2025	Repérage avant travaux.

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
APAVE DIAGNOSTICS	63457-124164	19/01/2023	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
649	R+4
650	R+4
651	R+4
CH 641	R+4
CH 642	R+4
CH 643	R+4
CH 644	R+4
CH 645	R+4
CH 646	R+4
652	R+4
653	R+4
654	R+4
655	R+4
CH 647	R+4
CH 648	R+4
CH 649	R+4
CH 650	R+4
CH 651	R+4
CH 652	R+4
656	R+4
CH 653	R+4
CH 654	R+4
CH 655	R+4
CH 656	R+4
CH 657	R+4
CH 658	R+4

Rapport n° : 86383-172148 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT14-N4T2-BATIMENT BMC

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Courriel : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
657	R+4
658	R+4
661	R+4
662	R+4
659	R+4
660	R+4
Circulation	R+4

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
649	R+4	Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	9 m²
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Oui	1 u
650	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	2 u
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	10 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	10 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
651	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	7 m²
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z036	Non	
CH 641	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Oui	29 m²
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Oui	29 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Oui	29 m²
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Oui	2 m²
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Oui	1 u
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Oui	5 ml
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
CH 642	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001	Oui	20 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002	Oui	15 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004	Oui	2 m²
CH 643	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001	Oui	21 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002	Oui	21 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004	Oui	2 m²
CH 644	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001	Oui	16 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002	Oui	16 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004	Oui	2 m²
CH 645	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001	Oui	21 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002	Oui	21 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-	Marquage du		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond	matériau			
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004	Oui	2 m²
CH 646	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z006	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z001	Oui	15 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z002	Oui	15 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z004	Oui	2 m²
652	R+4	Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Plancher	Ragréage + chape	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Oui	8 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
653	R+4	Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	4 m²
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
654	R+4	Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Oui	9 m²
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z010	Oui	5 ml
655	R+4	Plancher	Ragréage + Chape	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	6 m²
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
CH 647	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse (P014)	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Oui	22 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Oui	5 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Oui	22 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Oui	2 m²
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
CH 648	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	21 m²
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015	Oui	2 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	21 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
CH 649	R+4	Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	15 m²
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015	Oui	2 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	15 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
CH 650	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	21 m²
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015	Oui	2 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	21 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
CH 651	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z200	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	15 m²
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015	Oui	2 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	15 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
CH 652	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z200	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	21 m²
		Plancher	Linoléum + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z015	Oui	2 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	21 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
CH 653	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	13 m²
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z200	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	16 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	16 m²
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019	Oui	5 ml
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Linoléum + colle	Résultat d'analyse	Z015	Oui	2 m²
CH 654	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z200	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	21 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	21 m²
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019	Oui	5 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
CH 655	R+4	Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	15 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	15 m²
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019	Oui	5 ml
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
CH 656	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	21 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	21 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
CH 657	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	15 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	15 m²
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Mur	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthes - PVC	Colle Marron	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
CH 658	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Dalle de sol Marron	Résultat d'analyse	Z011	Oui	28 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Volet roulant	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	28 m²
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z019	Oui	5 ml
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Oui	4 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
657	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	3 m²
		Plancher	Dalle de sol Marron + colle noir	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Oui	17 m²
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté	Résultat d'analyse	Z026	Non	
658	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir	Résultat d'analyse	Z012	Oui	28 m²
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Plancher	Chape	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Linoléum Rose + colle	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté	Résultat d'analyse	Z026	Non	
661	R+4	Plancher	Ragréage rose	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
		Plancher	Linoléum Rose + colle	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z050	Non	
662	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Fenêtre	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Oui	1 u
		Plancher	Ragréage rose	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	23 m²
659	R+4	Plancher	Joint d'étanchéité + colle	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Plancher	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Oui	6 ml
		Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Mur	Mastic vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Oui	3 ml
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z031	Oui	13 m²
		Plancher	Carrelage + colle	Résultat d'analyse	Z042	Non	
660	R+4	Plinthes	Faïence + colle	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Grise	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Oui	500 m²
		Ensemble des clapets coupe- feu	Flocage	Résultat d'analyse	Z019	Oui	1 u
Circulation	R+4	Plancher	Joint d'étanchéité + colle	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plancher	Ragréage + Chape	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Oui	500 m²
		Plancher	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z044	Oui	6 ml
		Plancher	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Oui	500 m²
		Mur	Mastic vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Oui	23 ml

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des patients et de personnels et de mobiliers volumineux, aucun

Sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

L'ensemble des volets coupe feux n'a pu être investigués le jour du repérage afin de pas altérés leurs fonctions premières de Sécurité.

L'ensemble des coffrets de de volets roulants n'a pu être visité, du a l'occupation de patients, seules les chambres indiquées

Dans le présent rapport on fait l'objet d'un repérage, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Visite partielle des faux plafonds sur l'ensemble du niveaux N5T2, aucun conduits n'a pu être prélevés. Prévoir une visite

Complémentaire une fois ces dernier déposé, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les plaques de faux plafond métalliques de la circulation n'étant pas démontables, prévoir une visite complémentaire lors de La dépose de ces dernières.

Gaine technique non visité du fait qu'aucune mise en consignations des réseaux électriques / eaux / air n'a été effectué.

Suite au résultat du prélèvement P006 (Joint d'étanchéité de fenêtre), sera considéré l'ensemble de ces derniers positifs à l'amiante.

Suite au résultat du prélèvement P001 (Dalle de sol + colle noire) positif, l'ensemble du ragréage P002 et P003 (Chape) nous considérons l'ensemble positifs à l'amiante du fait du caractère non dissociable avec la colle noire amianté.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

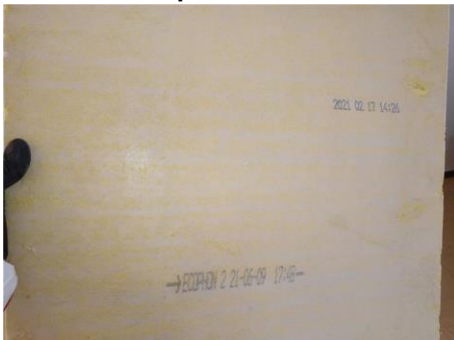
Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Plancher haut		
Emplacement :		
		
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement	Partie de composant Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Dalle de sol Marron	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Dalle de sol Marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau se mi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Ragréage + colle noir	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Ragréage + colle noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau se mi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Chape
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Chape	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau se mi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Linoléum + Dalle de sol

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau se mi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau (marron) ; matériau se mi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plinthes - PVC - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Colle Marron	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle Marron		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint de vitrage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau se mi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Volet roulant - Plafond
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Laine minérale / colle Kraft

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Laine minérale / colle Kraft	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau se mi-dur (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher haut - Plafond	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Enduit ciment - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher haut - Plafond	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau se mi-dur	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	fibreux de type faux-plafonds (beige)		

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 641 - Plancher haut - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Flocage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Flocage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau se mi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P011
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Dalle de sol Marron

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol Marron	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau se mi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau se mi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P012
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Ragréage + colle noir

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Ragréage + colle noir	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau se mi-dur de type ragréage (gris) ; matériau se mi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Chape

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Chape	Planche de croquis n° :
-----------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau se mi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Plinthes - PVC - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Colle Marron

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Colle Marron	Planche de croquis n° :
------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau se mi-dur (blanc) ; matériau (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Linoléum + Dalle de sol

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau se mi-dur de type plâtre (gris) ; matériau se mi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle

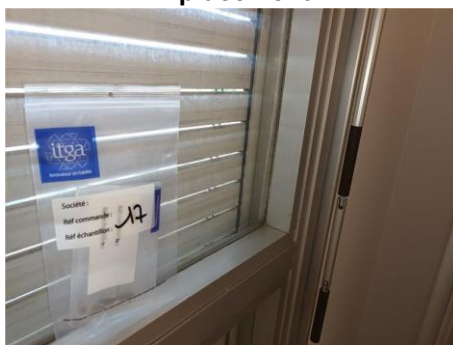
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Faïence + colle	Planche de croquis n° :
---------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Joint de vitrage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Joint de vitrage	Planche de croquis n° :
----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau se mi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Plancher haut - Plafond	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau se mi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Plancher haut - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Flocage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Flocage	Planche de croquis n° :
-------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P020
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Volet roulant - Plafond
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Laine minérale / colle Kraft

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Laine minérale / colle Kraft	Planche de croquis n° :
--	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux)	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 86383-172148 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT14-N4T2-BATIMENT BMC

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Courriel : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	(noir)		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - CH 647 - Volet roulant - Plafond
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 652 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Carrelage + colle	Planche de croquis n° :
-----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 652 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Ragréage + chape

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ragréage + chape	Planche de croquis n° :
----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 652 - Plinthes - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Faïence + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 652 - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite), grunerite-amiante (amosite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite), grunerite-amiante (amosite)

PRELEVEMENT : P026			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 652 - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Panneaux de faux-plafond moucheté	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond moucheté			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 653 - Plancher -Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 653 - Mur -Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Faïence + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 654 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 654 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Faïence + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 654 - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite), grunerite-amiante (amosite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite), grunerite-amiante (amosite)

PRELEVEMENT : P032			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 655 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage + colle			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 655 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Ragréage + Chape

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Ragréage + Chape	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 655 - Plinthes - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Faïence + colle		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 656 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage + colle		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 656 - Plinthes - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

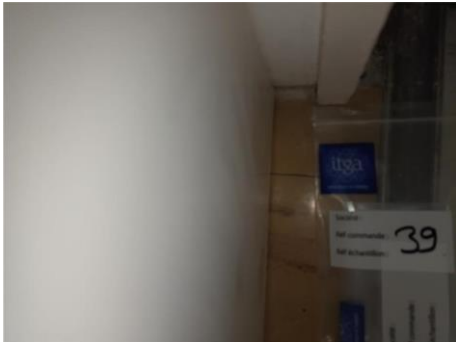
Objet	Planche de croquis n° :
Faïence + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 657 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 657 - Plinthes - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Faïence + colle			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 658 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Dalle de sol Marron + colle noir	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de sol Marron + colle noir	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P040			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - Circulation - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Dalle de sol - Grise	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de sol - Grise		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P041			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - Circulation - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Ragréage + Chape	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Ragréage + Chape		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042		
Emplacement : 		
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 659 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Carrelage blanc + colle	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 659 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Joint d'étanchéité + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Joint d'étanchéité + colle	Planche de croquis n° :
--	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 659 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Joint de dilatation

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Joint de dilatation	Planche de croquis n° :
---	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Rapport n° : 86383-172148 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT14-N4T2-BATIMENT BMC

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Courriel : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	type joint ciment (gris)		

PRELEVEMENT : P045
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 659 - Plinthes - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Faïence + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 659 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Mastic vitrage - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Mastic vitrage / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P047
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 661 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Linoléum Rose + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum Rose + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 661 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Ragréage rose

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ragréage rose	Planche de croquis n° :
-----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 661 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025		Partie de composant Carrelage + colle
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage + colle		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95		Pièce ou local – Composant R+4 - 661 - Plinthes - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025		Partie de composant Faïence + colle
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Faïence + colle		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 661 - Plinthes - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Faïence + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 649 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Carrelage + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 649 - Plinthes - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Faïence + colle			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - 649 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Faïence + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Faïence + colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - Circulation - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Dalle de sol + colle	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Dalle de sol + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P056
Emplacement :

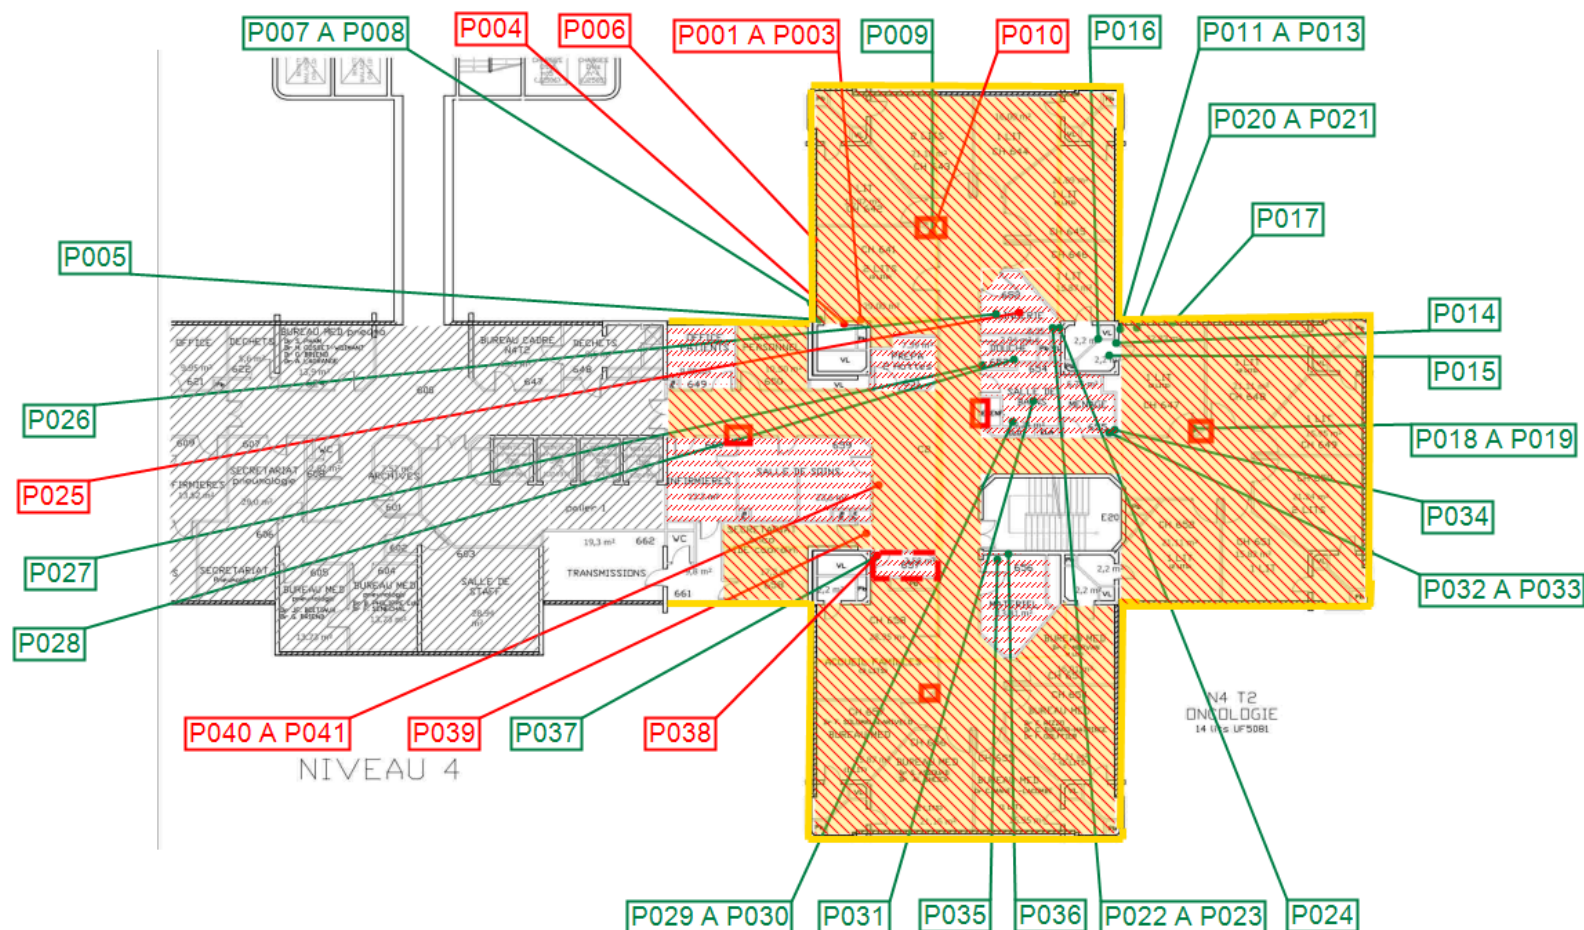

Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 86383-172148 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 95	Pièce ou local – Composant R+4 - Circulation - Mur - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 21/11/2025	Partie de composant Mastic vitrage - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Mastic vitrage / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/2	N° dossier : 86383-172148	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : HOPITAL NOVO	Version : 0	Adresse : 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE	
Intervenant : SOUDJAY Karim	Date : 07/12/2025		
Origine du plan : Fourni par le client		Localisation : BMC N4T2	Lieu / Zone : R+4
Commentaire : Néant			

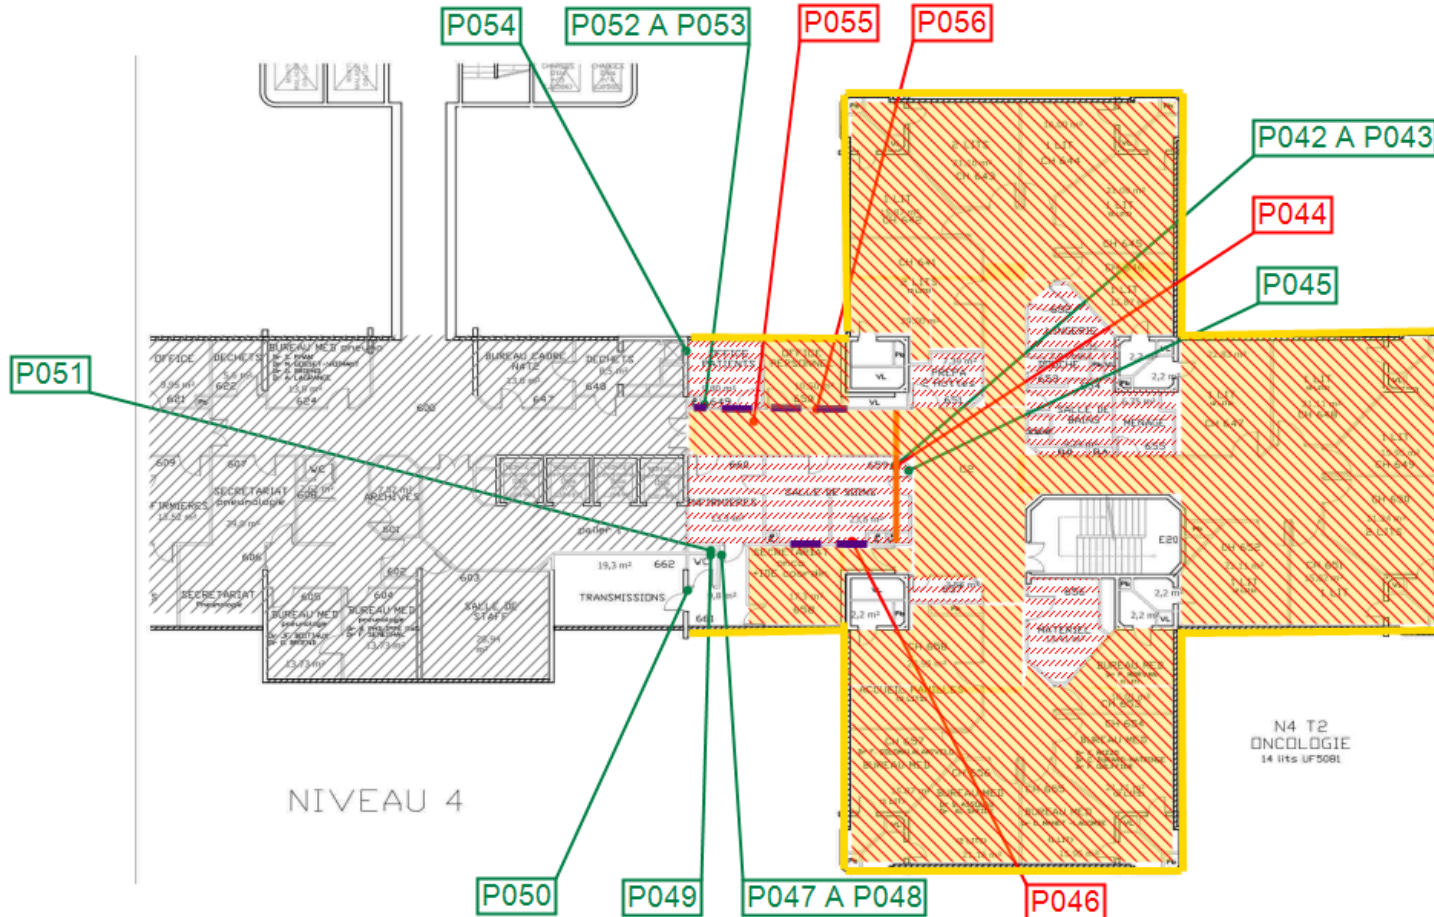
Légende :

-  Faux-plafond contenant de l'amiante
-  Dalles de sols contenant de l'amiante
-  Joints (tresses, bandes) amiante.
-  Hors champ d'investigation
-  Flocage contenant de l'amiante
-  Colle plinthes contenant de l'amiante



-  Faux-plafond contenant de l'amiante
-  Dalles de sols, Colle noire et ragréage contenant de l'amiante
-  Joints (tresses, bandes) amiante.
-  Hors champ d'investigation
-  Joint de dilatation contenant de l'amiante
-  Mastics vitrage contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/2	N° dossier : 86383-172148	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : HOPITAL NOVO	Version : 0	Adresse : 6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE	
Intervenant : SOUDJAY Karim	Date : 07/12/2025		
Origine du plan : Fourni par le client		Localisation : BMC N4T2	Lieu / Zone : R+4
Commentaire : Néant			



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Plancher Dalle de sol Marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron		P001	Oui	
CH 642	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 643	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 644	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 645	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 646	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	

Z002 : Plancher Ragréage + colle noir (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir		P002	Oui	
CH 642	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 643	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 644	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 645	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 646	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	

Z003 : Plancher Chape (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plancher	Chape		P003	Oui	

Z004 : Plancher Linoléum + Dalle de sol (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol		P004	Oui	
CH 642	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 643	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 644	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 645	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 646	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	

Z005 : Plinthes - PVC Colle Marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron		P005	Non	
CH 642	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 643	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 644	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 645	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 646	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	

Z006 : Fenêtre Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
649	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	1 u
CH 641	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage		P006	Oui	
CH 642	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 643	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 644	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 645	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 646	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	

Z007 : Volet roulant Laine minérale / colle Kraft (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft		P007	Non	
CH 642	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 643	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 644	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 645	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 646	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	

Z008 : Plancher haut Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint		P008	Non	
CH 642	R+4	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 643	R+4	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 644	R+4	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 645	R+4	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 646	R+4	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint			Non	

Z009 : Plancher haut Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond		P009	Non	
CH 642	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 643	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 644	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 645	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 646	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	

Z010 : Plancher haut Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 641	R+4	Plancher haut	Flocage		P010	Oui	
654	R+4	Plancher haut	Flocage			Oui	

Z011 : Plancher Dalle de sol Marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
650	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 647	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron		P011	Oui	
CH 648	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 649	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 650	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 651	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 652	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 653	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 654	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 655	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 656	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 657	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	
CH 658	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron			Oui	

Z012 : Plancher Ragréage + colle noir (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
650	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 647	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir		P012	Oui	
CH 648	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 649	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 650	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 651	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 652	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 653	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 654	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 655	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 656	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 657	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
CH 658	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	
658	R+4	Plancher	Ragréage + colle noir			Oui	

Z013 : Plancher Chape (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
650	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 642	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 643	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 644	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 645	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 646	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 647	R+4	Plancher	Chape		P013	Non	
CH 648	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 649	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 650	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 651	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 652	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 653	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 654	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 655	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 656	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 657	R+4	Plancher	Chape			Non	
CH 658	R+4	Plancher	Chape			Non	
658	R+4	Plancher	Chape			Non	

2013 : Plinthes - PVC Colle Marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
650	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 647	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron		P014	Non	
CH 648	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 649	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 650	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 651	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 652	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 653	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 654	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 655	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 656	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 657	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	
CH 658	R+4	Plinthes - PVC	Colle Marron			Non	

2015 : Plancher Linoléum + Dalle de sol (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 647	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol		P015	Oui	
CH 648	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 649	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 650	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 651	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 652	R+4	Plancher	Linoléum + Dalle de sol			Oui	
CH 653	R+4	Plancher	Linoléum + colle			Oui	

2016 : Mur Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 647	R+4	Mur	Faïence + colle		P016	Non	
CH 648	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 649	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 650	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 651	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 652	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 653	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 654	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 655	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 656	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 657	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	
CH 658	R+4	Mur	Faïence + colle			Non	

Z017 : Fenêtre Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
650	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	2 u
CH 647	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage		P017	Oui	
CH 648	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 649	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 650	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 651	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 652	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 653	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 654	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 655	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 656	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 657	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
CH 658	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
658	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	
662	R+4	Fenêtre	Joint de vitrage			Oui	

Z018 : Plancher haut Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
650	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 647	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond		P018	Non	
CH 648	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 649	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 650	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 651	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 652	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 653	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 654	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 655	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 656	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 657	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	
CH 658	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Non	

Z019 : Plancher haut Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 647	R+4	Plancher haut	Flocage		P019	Oui	
CH 653	R+4	Plancher haut	Flocage			Oui	
CH 654	R+4	Plancher haut	Flocage			Oui	
CH 655	R+4	Plancher haut	Flocage			Oui	
CH 656	R+4	Plancher haut	Flocage			Oui	
CH 657	R+4	Plancher haut	Flocage			Oui	
CH 658	R+4	Plancher haut	Flocage			Oui	
Circulation	R+4	Ensemble des clapets coupe- feu	Flocage			Oui	1 u

Z020 : Volet roulant Laine minérale / colle Kraft (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 647	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft		P020	Non	
CH 648	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 649	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 650	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 651	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 652	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 653	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 654	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 655	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 656	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 657	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	
CH 658	R+4	Volet roulant	Laine minérale / colle Kraft			Non	

Z021 : Volet roulant Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
CH 647	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint		P021	Non	
CH 648	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 649	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 650	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 651	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 652	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 653	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 654	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 655	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 656	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 657	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	
CH 658	R+4	Volet roulant	Enduit ciment - Non peint			Non	

2022 : Plancher Carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
652	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P022	Non	

2023 : Plancher Ragréage + chape (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
652	R+4	Plancher	Ragréage + chape		P023	Non	

2024 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
652	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P024	Non	

2025 : Plancher haut Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
652	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond		P025	Oui	8 m²

2026 : Plancher haut Panneaux de faux-plafond moucheté (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
652	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté		P026	Non	
658	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté			Non	
661	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté			Non	
662	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond moucheté			Non	

2027 : Plancher carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
653	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P027	Non	

2028 : Mur Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
653	R+4	Mur	Faïence + colle		P028	Non	

2029 : Plancher carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
654	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P029	Non	

Z030 : Mur Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
654	R+4	Mur	Faïence + colle		P030	Non	

Z031 : Plancher haut Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
649	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	
651	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	
653	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	4 m²
654	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond		P031	Oui	9 m²
655	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	6 m²
656	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	
657	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	
659	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	23 m²
660	R+4	Plancher haut	Panneaux de faux-plafond			Oui	13 m²

Z032 : Plancher carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
655	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P032	Non	

Z033 : Plancher Ragréage + Chape (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
655	R+4	Plancher	Ragréage + Chape		P033	Non	

Z034 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
655	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P034	Non	

Z035 : Plancher carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
651	R+4	Plancher	Carrelage + colle			Non	
656	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P035	Non	

Z036 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
651	R+4	Plinthes	Faïence + colle			Non	
656	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P036	Non	

Z037 : Plancher carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
657	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P037	Non	

Z038 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
657	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P038	Oui	4 m²

Z039 : Plancher Dalle de sol Marron + colle noir (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
658	R+4	Plancher	Dalle de sol Marron + colle noir		P039	Oui	17 m²

Z040 : Plancher Dalle de sol - Grise (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	R+4	Plancher	Dalle de sol - Grise		P040	Oui	500 m²

Z041 : Plancher Ragréage + Chape (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	R+4	Plancher	Ragréage + Chape		P041	Oui	500 m²

Z042 : Plancher Carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
659	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P042	Non	
660	R+4	Plancher	Carrelage + colle			Non	

Z043 : Plancher Joint d'étanchéité + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
659	R+4	Plancher	Joint d'étanchéité + colle		P043	Non	
Circulation	R+4	Plancher	Joint d'étanchéité + colle			Non	

Z044 : Plancher Joint de dilatation (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
659	R+4	Plancher	Joint de dilatation		P044	Oui	6 ml
Circulation	R+4	Plancher	Joint de dilatation			Oui	6 ml

Z045 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
659	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P045	Non	
660	R+4	Plinthes	Faïence + colle			Non	

Z046 : Mur Mastic vitrage Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
659	R+4	Mur	Mastic vitrage - Peinture		P046	Oui	

Z047 : Plancher Linoléum Rose + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
661	R+4	Plancher	Linoléum Rose + colle		P047	Non	
662	R+4	Plancher	Linoléum Rose + colle			Non	

Z048 : Plancher Ragrée rose (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
661	R+4	Plancher	Ragrée rose		P048	Non	
662	R+4	Plancher	Ragrée rose			Non	

Z049 : Plancher Carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
661	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P049	Non	
662	R+4	Plancher	Carrelage + colle			Non	

Z050 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
661	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P050	Non	
662	R+4	Plinthes	Faïence + colle			Non	

Z051 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
661	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P051	Non	
662	R+4	Plinthes	Faïence + colle			Non	

Z052 : Plancher Carrelage + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
649	R+4	Plancher	Carrelage + colle		P052	Non	

Z053 : Plinthes Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
649	R+4	Plinthes	Faïence + colle		P053	Non	

Z054 : Mur Faïence + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
649	R+4	Mur	Faïence + colle		P054	Non	

Z055 : Plancher Dalle de sol + colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	R+4	Plancher	Dalle de sol + colle		P055	Oui	500 m²

Z056 : Mur Mastic vitrage Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	R+4	Mur	Mastic vitrage - Peinture		P056	Oui	2 u

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720251101700380



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Karim SOUDJAY
Bât IRIS, 84 rue Charles Michels
93284 SAINT DENIS CEDEX

Notre référence : AR-25-HB-109626-01

Numéro de dossier : 25N053175

Référence de dossier :

86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N053175-001 - Référence *P001-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher* - *Dalle de sol Marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-002 - Référence *P002-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher* - *Ragréage + colle noir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-003 - Référence *P003-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher* - *Chape*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-004 - Référence *P004-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher* - *Linoléum + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-005 - Référence *P005-R+4 - CH 641 - Mur - Plinthes - PVC - Colle Marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-006 - Référence *P006-R+4 - CH 641 - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-007 - Référence *P007-R+4 - CH 641 - Plafond - Volet roulant - Laine minérale / colle Kraft*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N053175-008 - Référence P008-R+4 - CH 641 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-009 - Référence P009-R+4 - CH 641 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-010 - Référence P010-R+4 - CH 641 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-011 - Référence P011-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Dalle de sol Marron, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-012 - Référence P012-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Ragréage + colle noir, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-013 - Référence P013-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Chape, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-014 - Référence P014-R+4 - CH 647 - Mur - Plinthes - PVC - Colle Marron, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-015 - Référence P015-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Linoléum + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-016 - Référence P016-R+4 - CH 647 - Mur - Mur - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-017 - Référence P017-R+4 - CH 647 - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-018 - Référence P018-R+4 - CH 647 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-019 - Référence P019-R+4 - CH 647 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N053175-020 - Référence P020-R+4 - CH 647 - Plafond - Volet roulant - Laine minérale / colle Kraft, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-021 - Référence P021-R+4 - CH 647 - Plafond - Volet roulant - Enduit ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-022 - Référence P022-R+4 - 652 - Sol - Plancher - Carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-023 - Référence P023-R+4 - 652 - Sol - Plancher - Ragrée + chape, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-024 - Référence P024-R+4 - 652 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-025 - Référence P025-R+4 - 652 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-026 - Référence P026-R+4 - 652 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond moucheté, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-027 - Référence P027-R+4 - 653 - Sol - Plancher - carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-028 - Référence P028-R+4 - 653 - Mur - Mur - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-029 - Référence P029-R+4 - 654 - Sol - Plancher - carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-030 - Référence P030-R+4 - 654 - Mur - Mur - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-031 - Référence P031-R+4 - 654 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N053175-032 - Référence P032-R+4 - 655 - Sol - Plancher - carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-033 - Référence P033-R+4 - 655 - Sol - Plancher - Ragréage + Chape, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-034 - Référence P034-R+4 - 655 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-035 - Référence P035-R+4 - 656 - Sol - Plancher - carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-036 - Référence P036-R+4 - 656 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-037 - Référence P037-R+4 - 657 - Sol - Plancher - carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-038 - Référence P038-R+4 - 657 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-039 - Référence P039-R+4 - 658 - Sol - Plancher - Dalle de sol Marron + colle noir, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-040 - Référence P040-R+4 - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol - Grise, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-041 - Référence P041-R+4 - Circulation - Sol - Plancher - Ragréage + Chape, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-042 - Référence P042-R+4 - 659 - Sol - Plancher - Carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-043 - Référence P043-R+4 - 659 - Sol - Plancher - Joint d'étanchéité + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N053175-044 - Référence P044-R+4 - 659 - Sol - Plancher - Joint de dilatation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-045 - Référence P045-R+4 - 659 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-046 - Référence P046-R+4 - 659 - Mur - Mur - Mastic vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-047 - Référence P047-R+4 - 661 - Sol - Plancher - Linoléum Rose + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-048 - Référence P048-R+4 - 661 - Sol - Plancher - Ragréage rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-049 - Référence P049-R+4 - 661 - Sol - Plancher - Carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-050 - Référence P050-R+4 - 661 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-051 - Référence P051-R+4 - 661 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-052 - Référence P052-R+4 - 649 - Sol - Plancher - Carrelage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-053 - Référence P053-R+4 - 649 - Sol - Plinthes - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-054 - Référence P054-R+4 - 649 - Mur - Mur - Faïence + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053175-055 - Référence P055-R+4 - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N053175-056 - Référence P056-R+4 - Circulation - Mur - Mur - Mastic vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page 1/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N053175-001 - P001-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher - Dalle de sol Marron	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (1)	25N053175-002 - P002-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher - Ragréage + colle noir	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003 (1)	25N053175-003 - P003-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher - Chape	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page 2/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL
NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25N053175-004 - P004-R+4 - CH 641 - Sol - Plancher - Linoléum + colle	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	25N053175-005 - P005-R+4 - CH 641 - Mur - Plinthes - PVC - Colle Marron	Matériau souple (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N053175-006 - P006-R+4 - CH 641 - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	25N053175-007 - P007-R+4 - CH 641 - Plafond - Volet roulant - Laine minérale / colle Kraft					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page3/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL
NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	25N053175-008 - P008-R+4 - CH 641 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25N053175-009 - P009-R+4 - CH 641 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N053175-010 - P010-R+4 - CH 641 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage	Matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011	25N053175-011 - P011-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Dalle de sol Marron					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page 4/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type peinture (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
012 (1)	25N053175-012 - P012-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Ragréage + colle noir	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
013	25N053175-013 - P013-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Chape	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N053175-014 - P014-R+4 - CH 647 - Mur - Plinthes - PVC - Colle Marron					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page5/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (marron)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	25N053175-015 - P015-R+4 - CH 647 - Sol - Plancher - Linoléum + colle	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
016	25N053175-016 - P016-R+4 - CH 647 - Mur - Mur - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page 6/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25N053175-017 - P017-R+4 - CH 647 - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	25N053175-018 - P018-R+4 - CH 647 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25N053175-019 - P019-R+4 - CH 647 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	25N053175-020 - P020-R+4 - CH 647 - Plafond - Volet roulant - Laine minérale / colle Kraft	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)(i)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page 7/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25N053175-021 - P021-R+4 - CH 647 - Plafond - Volet roulant - Enduit ciment - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N053175-022 - P022-R+4 - 652 - Sol - Plancher - Carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N053175-023 - P023-R+4 - 652 - Sol - Plancher - Ragréage + chape	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N053175-024 - P024-R+4 - 652 - Sol - Plinthes - Faïence + colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page 8/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25N053175-025 - P025-R+4 - 652 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MOLP / B2RZ	6 / 6	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite), grunerite-amiante (amosite)
026	25N053175-026 - P026-R+4 - 652 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond moucheté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25N053175-027 - P027-R+4 - 653 - Sol - Plancher - carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25N053175-028 - P028-R+4 - 653 - Mur - Mur - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N053175-029 - P029-R+4 - 654 - Sol - Plancher - carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page 9/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25N053175-030 - P030-R+4 - 654 - Mur - Mur - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25N053175-031 - P031-R+4 - 654 - Plafond - Plancher hau - Panneaux de faux-plafond	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MOLP / B2RZ	6 / 6	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite), grunerite-amiante (amosite)
032	25N053175-032 - P032-R+4 - 655 - Sol - Plancher - carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25N053175-033 - P033-R+4 - 655 - Sol - Plancher - Ragréege + Chape	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25N053175-034 - P034-R+4 - 655 - Sol - Plinthes - Faïence + colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page10/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25N053175-035 - P035-R+4 - 656 - Sol - Plancher - carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (2)	25N053175-036 - P036-R+4 - 656 - Sol - Plinthes - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page11/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception :26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client:25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL
NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25N053175-037 - P037-R+4 - 657 - Sol - Plancher - carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25N053175-038 - P038-R+4 - 657 - Sol - Plinthes - Faïence + colle	Matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
039	25N053175-039 - P039-R+4 - 658 - Sol - Plancher - Dalle de sol Marron + colle noir	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces(ii)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page12/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL
NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25N053175-040 - P040-R+4 - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol - Grise	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041 (1)	25N053175-041 - P041-R+4 - Circulation - Sol - Plancher - Ragréage + Chape	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
042	25N053175-042 - P042-R+4 - 659 - Sol - Plancher - Carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25N053175-043 - P043-R+4 - 659 - Sol - Plancher - Joint d'étanchéité + colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page13/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client:25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL
NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044 (3)	25N053175-044 - P044-R+4 - 659 - Sol - Plancher - Joint de dilatation	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
045	25N053175-045 - P045-R+4 - 659 - Sol - Plinthes - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01

Page14/18

Référence laboratoire N° : 25RI084314

Référence de suivi du dossier N° : 25N053175

Reçu au laboratoire le : 27/11/2025

Date de réception : 26/11/2025

Date d'analyse : 30/11/2025

Référence dossier Client:25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	25N053175-046 - P046-R+4 - 659 - Mur - Mur - Mastic vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
047	25N053175-047 - P047-R+4 - 661 - Sol - Plancher - Linoléum Rose + colle	Matériau souple de type dalle de sol (marron)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25N053175-048 - P048-R+4 - 661 - Sol - Plancher - Ragréage rose	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25N053175-049 - P049-R+4 - 661 - Sol - Plancher - Carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page15/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client:25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL
NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25N053175-050 - P050-R+4 - 661 - Sol - Plinthes - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25N053175-051 - P051-R+4 - 661 - Sol - Plinthes - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25N053175-052 - P052-R+4 - 649 - Sol - Plancher - Carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page16/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception : 26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL
NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	25N053175-053 - P053-R+4 - 649 - Sol - Plinthes - Faïence + colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
054	25N053175-054 - P054-R+4 - 649 - Mur - Mur - Faïence + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
055	25N053175-055 - P055-R+4 - Circulation - Sol - Plancher - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01 Page17/18
Référence laboratoire N° : 25RI084314 Référence de suivi du dossier N° : 25N053175
Reçu au laboratoire le : 27/11/2025 Date de réception :26/11/2025
Date d'analyse : 30/11/2025
Référence dossier Client:25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur (beige) en traces	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
056	25N053175-056 - P056-R+4 - Circulation - Mur - Mur - Mastic vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068920-01

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 0:01

Page 18/18

Référence laboratoire N° : 25RI084314

Référence de suivi du dossier N° : 25N053175

Reçu au laboratoire le : 27/11/2025

Date de réception : 26/11/2025

Date d'analyse : 30/11/2025

Référence dossier Client: 25N053175 - 86383-172148 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Olivia Pietras
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Certificat de compétence



Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 01

Décerné à : **SOUDJAY Karim**

Sous le numéro : **C2022-SE09-032**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 07/09/2023

Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 13 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compétences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport