

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

FICHE 24SR41-BMC-N6T2-N+6

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017

HOPITAL NOVO PONTOISE FICHE 24SR41 BMC N6T2

Numéro de rapport	78345-155686 A
Propriétaire	HOPITAL NOVO
Donneur d'ordre	HOPITAL NOVO
Adresse de l'immeuble	6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	29/04/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	06/05/2024
Date d'émission du rapport de repérage	16/05/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	24SR41

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
84, rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 33 (0)1 80 89 45 10
saintdenis@diag.apave.com
SIRET 4483 336 319 00205

Opérateur de repérage :

SOUDJAY Karim
Apave Diagnostics
Le 16/05/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Commentaires :

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

-Suite au prélèvements P001 et P002 P003 P004 P005 (Mastic Vitrage) P007 (Joint de dilatation) nous considérons l'ensemble des mastics vitrages comme contenant de l'amiante.

-Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Office Personnel	N+6	Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001
		Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002
Bureau Cadre	N+6	Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003
		Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004
Salle de soins	N+6	Cloisons	Mastics vitrage + Silicone - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005
		Plancher	Joint dilatation - Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P007)	Z007

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	10
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	11
ANNEXE : PLANS / CROQUIS	28
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	30
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	39
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	40

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **78345-155686**

Référence du donneur d'ordre : **FICHE 24SR41-BMC-N6T2-N+6**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **HOPITAL NOVO**

Adresse du propriétaire : **6 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 95300 Rue Saint Jean 95300 PONTOISE**

Représenté par : **Mr Reland**

Donneur d'ordre : **HOPITAL NOVO**

Accompagnateur : **Mr Reland**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur SOUDJAY Karim**

N° de certification de l'opérateur : **C2022-SE09-032**

Organisme : **WE-CERT**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 SAINT-DENIS CEDEX**

N° de Siret : **48333631900205**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **HOPITAL NOVO**

Adresse complète : **6 avenue DE L'ILE DE FRANCE - 95300 PONTOISE**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **BMC /N6T2**

Etage : **N+6**

Escalier : **Sans objet**

Porte : **Sans objet**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot : **Sans objet**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

- Repérage sur mur des WC (les murs vont être ouverts pour dépose des colonnes de ventilations encastrées)
- Repérage du joint de dilatation au sol
- Repérage sur châssis fenêtre donnant sur couloir intérieur

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibre ciment Ardoises en fibre ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendante, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibre ciment Ardoises en fibre ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
06/05/2024	Repérage avant travaux

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Référence	Date	Objet
Hôpital de pontoise	Programme de travaux	24SR41	06/05/2024	Voir descriptif travaux

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Office Personnel	N+6
Bureau Cadre	N+6
Salle de soins	N+6
Chambre 841	N+6
Chambre 842	N+6
Chambre 843	N+6
Chambre 844	N+6
Chambre 845	N+6
Chambre 846	N+6
Chambre 847	N+6
Chambre 848	N+6
Chambre 849	N+6
Chambre 850	N+6
Chambre 851	N+6
Chambre 852	N+6
Chambre 853	N+6
Chambre 854	N+6
Chambre 855	N+6
Chambre 856	N+6
Chambre 857	N+6
Lingerie	N+6

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Rapport n° : 78345-155686 A / Référence du donneur d'ordre : FICHE 24SR41-BMC-N6T2-N+6

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Courriel : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Office Personnel	N+6	Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Oui	1 U
		Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Oui	1 U
Bureau Cadre	N+6	Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Oui	1 U
		Cloisons	Mastics vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Oui	1 U
Salle de soins	N+6	Cloisons	Mastics vitrage + Silicone - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Oui	1 U
		Cloisons	Joint souple vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Plancher	Joint dilatation - Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Oui	1 U
Chambre 841	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
Chambre 842	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
Chambre 843	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
Chambre 844	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
Chambre 845	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
Chambre 846	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
Chambre 847	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
Chambre 848	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
Chambre 849	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
Chambre 850	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
Chambre 851	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
Chambre 852	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
Chambre 853	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
Chambre 854	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
Chambre 855	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
Chambre 856	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
Chambre 857	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
Lingerie	N+6	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	

Commentaires :

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

-Suite au prélèvements P001 et P002 P003 P004 P005 (Mastic Vitrage) P007 (Joint de dilatation) nous considérons

L'ensemble des mastics vitrages comme contenant de l'amiante.

-Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Office Personnel - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Mastics vitrage - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Mastics vitrage / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300		Pièce ou local – Composant N+6 - Office Personnel - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024		Partie de composant Mastics vitrage - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Mastics vitrage / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreuse) (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300		Pièce ou local – Composant N+6 - Bureau Cadre - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024		Partie de composant Mastics vitrage - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Mastics vitrage / Peinture			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Bureau Cadre - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Mastics vitrage - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Mastics vitrage / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300		Pièce ou local – Composant N+6 - Salle de soins - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024		Partie de composant Mastics vitrage + Silicone - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Mastics vitrage + Silicone / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300		Pièce ou local – Composant N+6 - Salle de soins - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024		Partie de composant Joint souple vitrage - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Mastics vitrage / Peinture			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Salle de soins - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Joint dilatation - Revêtement bitumineux

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint dilatation / Revêtement bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 841 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 842 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 843 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Enduit / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 844 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 845 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit / Peinture	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 846 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Enduit / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 847 - Cloisons - Mur	
Nom de l’opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 848 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit / Peinture	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 849 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Enduit / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 850 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 851 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 852 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 853 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 854 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 855 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Enduit / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 856 - Cloisons - Mur	
Nom de l’opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d’enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Chambre 857 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit / Peinture	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

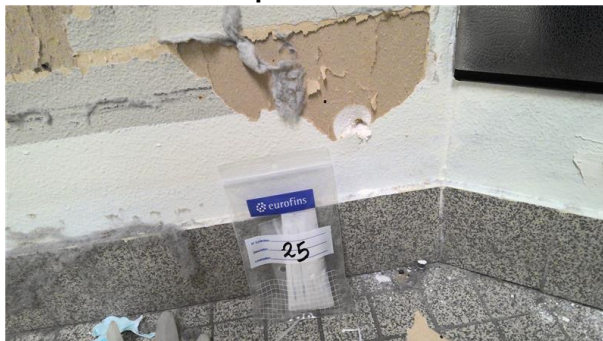
PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 78345-155686 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300	Pièce ou local – Composant N+6 - Lingerie - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur SOUDJAY Karim	Date de prélèvement 06/05/2024	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Enduit / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : BMC / N6T2	N° planche : 1/1	N° dossier : 78345-155686	Type : Croquis
Client : HOPITAL NOVO	Version : 0	Adresse : 6 avenue DE L'ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE	
Intervenant : SOUDJAY Karim	Date : 16/05/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : BMC /N6T2	Lieu / Zone :

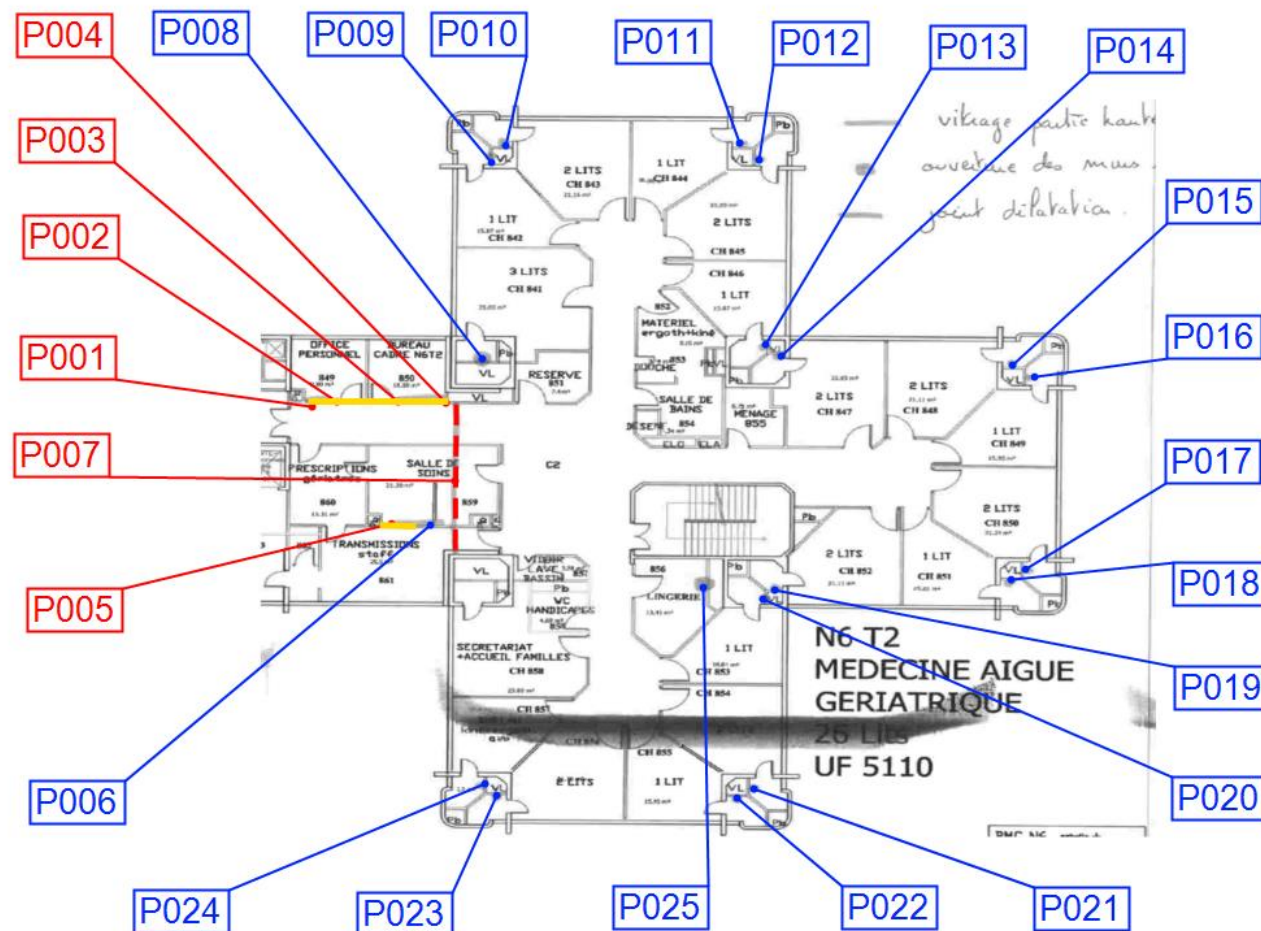

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240501301459



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Karim SOUDJAY
Bât IRIS, 84 rue Charles Michels
93284 SAINT DENIS CEDEX

Notre référence : AR-24-HB-084705-01

Numéro de dossier : 24N019785

Référence de dossier :

78345-155686 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N019785-001 - Référence P001-N+6 - Office Personnel - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-002 - Référence P002-N+6 - Office Personnel - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-003 - Référence P003-N+6 - Bureau Cadre - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-004 - Référence P004-N+6 - Bureau Cadre - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-005 - Référence P005-N+6 - Salle de soins - Mur - Cloisons - Mastics vitrage + Silicone - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-006 - Référence P006-N+6 - Salle de soins - Mur - Cloisons - Joint souple vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-007 - Référence P007-N+6 - Salle de soins - Sol - Plancher - Joint dilatation - Revêtement bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Rapport n° : 78345-155686 A / Référence du donneur d'ordre : FICHE 24SR41-BMC-N6T2-N+6

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Courriel : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

30/41



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N019785-008 - Référence P008-N+6 - Chambre 841 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-009 - Référence P009-N+6 - Chambre 842 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-010 - Référence P010-N+6 - Chambre 843 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-011 - Référence P011-N+6 - Chambre 844 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-012 - Référence P012-N+6 - Chambre 845 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-013 - Référence P013-N+6 - Chambre 846 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-014 - Référence P014-N+6 - Chambre 847 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-015 - Référence P015-N+6 - Chambre 848 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-016 - Référence P016-N+6 - Chambre 849 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-017 - Référence P017-N+6 - Chambre 850 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-018 - Référence P018-N+6 - Chambre 851 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-019 - Référence P019-N+6 - Chambre 852 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N019785-020 - Référence P020-N+6 - Chambre 853 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-021 - Référence P021-N+6 - Chambre 854 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-022 - Référence P022-N+6 - Chambre 855 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-023 - Référence P023-N+6 - Chambre 856 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-024 - Référence P024-N+6 - Chambre 857 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N019785-025 - Référence P025-N+6 - Lingerie - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS

Réception résultat

557 Route de Noyelles

PA du Pommier

62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-026111-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2024 9:25

Page 1/6

Référence laboratoire N° : 24EK026467

Référence de suivi du dossier N° : 24N019785

Reçu au laboratoire le : 13/05/2024

Date de réception : 10/05/2024

Date d'analyse : 13/05/2024

Référence dossier Client: 24N019785 - 78345-155686 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N019785-001 - P001-N+6 - Office Personnel - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 ⁽¹⁾	24N019785-002 - P002-N+6 - Office Personnel - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreuse) (beige)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	24N019785-003 - P003-N+6 - Bureau Cadre - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	24N019785-004 - P004-N+6 - Bureau Cadre - Mur - Cloisons - Mastics vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau souple de type mastic (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	24N019785-005 - P005-N+6 - Salle de soins - Mur - Cloisons - Mastics vitrage + Silicone - Peinture	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-026111-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2024 9:25 Page2/6
Référence laboratoire N° : 24EK026467 Référence de suivi du dossier N° : 24N019785
Reçu au laboratoire le : 13/05/2024 Date de réception : 10/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client: 24N019785 - 78345-155686 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	24N019785-006 - P006-N+6 - Salle de soins - Mur - Cloisons - Joint souple vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N019785-007 - P007-N+6 - Salle de soins - Sol - Plancher - Joint dilatation - Revêtement bitumineux	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) matériau semi-dur (marron)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	24N019785-008 - P008-N+6 - Chambre 841 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N019785-009 - P009-N+6 - Chambre 842 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N019785-010 - P010-N+6 - Chambre 843 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N019785-011 - P011-N+6 - Chambre 844 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-026111-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2024 9:25 Page3/6
Référence laboratoire N° : 24EK026467 Référence de suivi du dossier N° : 24N019785
Reçu au laboratoire le : 13/05/2024 Date de réception : 10/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client: 24N019785 - 78345-155686 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24N019785-012 - P012-N+6 - Chambre 845 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N019785-013 - P013-N+6 - Chambre 846 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N019785-014 - P014-N+6 - Chambre 847 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24N019785-015 - P015-N+6 - Chambre 848 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24N019785-016 - P016-N+6 - Chambre 849 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N019785-017 - P017-N+6 - Chambre 850 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-026111-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2024 9:25 Page4/6
Référence laboratoire N° : 24EK026467 Référence de suivi du dossier N° : 24N019785
Reçu au laboratoire le : 13/05/2024 Date de réception : 10/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client: 24N019785 - 78345-155686 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24N019785-018 - P018-N+6 - Chambre 851 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24N019785-019 - P019-N+6 - Chambre 852 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24N019785-020 - P020-N+6 - Chambre 853 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24N019785-021 - P021-N+6 - Chambre 854 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24N019785-022 - P022-N+6 - Chambre 855 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N019785-023 - P023-N+6 - Chambre 856 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-026111-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2024 9:25 Page5/6
Référence laboratoire N° : 24EK026467 Référence de suivi du dossier N° : 24N019785
Reçu au laboratoire le : 13/05/2024 Date de réception : 10/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client: 24N019785 - 78345-155686 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	24N019785-024 - P024-N+6 - Chambre 857 - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24N019785-025 - P025-N+6 - Lingerie - Mur - Cloisons - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type mastic (fibreuse) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-026111-01 Date d'émission de rapport : 14/05/2024 9:25 Page6/6
Référence laboratoire N° : 24EK026467 Référence de suivi du dossier N° : 24N019785
Reçu au laboratoire le : 13/05/2024 Date de réception : 10/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client: 24N019785 - 78345-155686 A - 6 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE : Certificat de compétence



Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 01

Décerné à : **SOUDJAY Karim**

Sous le numéro : **C2022-SE09-032**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 07/09/2023

Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 13 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compétences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 10/01/2024

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué


AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport