



20 ter Rue de Bezons, 92400 Courbevoie
Tel : 01 83 75 00 00
Télécopie : 09 81 40 51 84

SRI
Service régional de l'immobilier de la région
académique d'Ile-de-France
47, rue des Écoles
75005 Paris

N/Réf. : HAL / NMO
Affaire N° : CS/26600033

Rapport de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

**1 rue Victor Cousin,
75005 PARIS**

Noisy le grand , le 29 mai 2026

Hani ALAMMAR
Directeur Commerciale île-de-France et
Directeur Service Diagnostic



Nombre de pages : 1+81

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant-travaux

Conformément à la norme NFX46-020 version 2017



**GALERIES NOBLES - LA SORBONNE
1 rue Victor Cousin PARIS**

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques (§3.2).

1. CONCLUSIONS	2
2. INTRODUCTION	4
2.1. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	4
2.2. IDENTIFICATION DES PARTIES ET INTERVENANTS	4
2.3. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE.....	4
2.4. PERIMETRE DES AVANT TRAVAUX	4
2.5. CALENDRIER DE LA MISSION	4
2.6. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS REUTILISES.....	5
2.7. LABORATOIRE D'ANALYSE	5
2.8. OBLIGATIONS ISSUES DU REPERAGE	5
3. PARTIES D'IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION	6
3.1. LISTE DES PARTIES VISITEES ET NON VISITEES	6
3.2. RESERVES GENERALES	7
4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS	8
4.1. PRELEVEMENT DE MATERIAUX ET PRODUITS REALISES	8
4.2. REPERAGE DES ZPSO	12
5. PLANS DE LOCALISATION	15
5.1. LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE IDENTIFIES	15
5.2. LOCALISATION DES PRELEVEMENTS REALISES.....	16
6. PV D'ANALYSE LABORATOIRE COFRAC	24
7. DOCUMENTS REUTILISES.....	43
8. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES PRELEVEMENTS REALISES	44
9. OBSERVATIONS DIVERSES	72
10. CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR	78
11. ATTESTATION D'ASSURANCE.....	79

2. INTRODUCTION

2.1. Investigations complémentaires

Recherche de réseaux enterrés, réseaux divers parcourant les maçonneries.

Eléments derrière recouvrements, doublages et pléniums derrière faux plafonds dont l'accès visuel est limité.

Ces éléments devront être visés lors des opérations de curage.

2.2. Identification des parties et intervenants

Partie prenantes	Société	Adresse	Personne physique
Propriétaire	RISK CONTROL	TOUR CIEL - ETAGE 40 20 T RUE DE BEZONS COURBEVOIE 92400	RISK CONTROL , Hani ALAMMAR
Commanditaire			

Opérateur de repérage	Société	SIREN	Certificat	Assurance	Visa Signature
Rémy Viadero	CDR	893654632	C2019-SE09-056	AXA	

2.3. Identification de l'immeuble

Dénomination	Adresse	Date PC	Fonction	Autre
GALERIE NOBLE - LA SORBONNE	1 rue Victor Cousin PARIS	Antérieur à 1949	Autres	-

2.4. Périmètre des avant travaux

Parties de l'immeuble	Programme de l'opération prévue
Selon document 2024_Z56_GALERIES NOBLES_NOT SEC_04_APD	

2.5. Calendrier de la mission

Date commande	Date du repérage	Date de signature
28-02-2026	04-03-2026	29/05/2026

2.6. Rapports et autres documents réutilisés

Date	Référence	Rédacteur	Type de rapport	Conclusion
Sans objet.				

2.7. Laboratoire d'analyse

Nom	Adresse	Numéro d'accréditation
EUROFINS	75 Avenue de Pascalet 30 310 VERGEZE	1-5922
FIBRECOUNT	Domaine de la vallée verte Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1 13011 Marseille	1-6017

2.8. Obligations issues du repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « Dossier Amiante – Parties Privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique. En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. PARTIES D'IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION

3.1. Liste des parties visitées et non visitées

Local	Visité	Non visité	Contraintes de visite / Commentaires / Motifs de non visite
C364	X		-
C347	X		-
Galerie Richelieu	X		Présence de public
Galerie Rollin	X		Présence de public
Galerie des Sciences	X		Présence de public
D 631	X		-
D 663	X		Présence de public
D 660	X		-
D660 - Placard	X		-
D 661	X		-
D693	X		-
D 662	X		-
D 694	X		Plafond non accessible (§3 ;2)
D694 - Placard	X		-
D 697	X		-
Salle Jean-Baptiste Duroselle	X		-
Galerie Dumas	X		Présence de public
Dégagement niveau E	X		Présence de public
Circulation niveau E	X		Présence de public
Circulation caves niveau D	X		-
Dégagement escalier J niveau D	X		Présence de public
Galerie Bernard	X		Présence de public
Zone sanitaires niveau D	X		Présence de public
D 663	X		-
Cours C Bernard	X		Présence de public
Galerie Gerson	X		Présence de public
Galerie secondaire	X		Présence de public
C54	X		-
C354	X		-
C352	X		-
C353	X		-
C347	X		-
C348	X		-
Galerie R.SORBONE	X		-

Lors des interventions, un représentant de la maîtrise d'ouvrage (Monsieur BELLONCLE Guillaume) était présent à nos côtés.

En cas de présence de parties non visitées, les obligations réglementaires du propriétaire prévues à l'article R 12334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.

3.2. Réserves générales

Investigations complémentaires à réaliser	Localisation	Motif	Moyens à mettre en œuvre
Porte coupe-feu	D-662 C354	Possible altération des fonctions pare-feu de l'équipement dû au prélèvement (sondage destructif lourd)	Consignation de l'équipement ou analyse complémentaire en phase travaux
Coffre/ Gaine en hauteur	D-663	Non accessible sans sondages destructifs lourds	Analyses/Repérage complémentaire en phase travaux
Autre	D-660/ Gaine aéraulique	Encombré	Analyses/Repérage complémentaire en phase travaux
Ensemble des doublages	D-694	Non accessible et non visibles	Analyses/Repérage complémentaire en phase travaux

4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

4.1. Prélèvement de matériaux et produits réalisés

Localisation du PRV	MPSCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Résultat
C364 (RDC)	Calorifugeage TYPE1 TYPE2	Analyse laboratoire	*RV-0783*	Négatif
C364 (RDC)	Enduit mural	Analyse laboratoire	*RV-0784*	Négatif
C347 (RDC)	Peinture de sol	Analyse laboratoire	*RV-0785*	Négatif
Galerie Richelieu (niveau C)	Peinture intérieure	Analyse laboratoire	*RV-0787*	Négatif
Galerie Richelieu (niveau C)	Peinture extérieure	Analyse laboratoire	*RV-0788*	Négatif
Galerie Rollin (niveau C)	Mastic vitrier	Analyse laboratoire	*RV-0789*	Négatif
Galerie des Sciences (niveau B)	Mastic de vitrage	Analyse laboratoire	*RV-0790*	Négatif
Niveau D, local D-631, sous traverse basse de menuiserie bois	Peinture + mastic (gris)	Analyse laboratoire	P001	Négatif
Niveau D, local D-631, sur mur intérieur béton	Peinture + enduit (plâtreux)	Analyse laboratoire	P002	Négatif
Niveau D, salle de cours Jean Baptiste Duroselle, sur mur intérieur béton	Peinture + enduit (plâtreux)	Analyse laboratoire	P003	Négatif
Niveau D, galerie Dumas, dégagement, sur embrasure béton	Peinture + enduit (plâtreux)	Analyse laboratoire	P004	Négatif
Niveau E, Dégagement, sur porte bois	Mastic de vitrage (beige dur)	Analyse laboratoire	P005	Négatif
Niveau E, circulation, sur partie fixe de porte bois	Mastic de vitrage (blanc dur)	Analyse laboratoire	P006	Négatif
Niveau E, circulation, en sous face de plancher haut	Peinture + enduit (plâtreux)	Analyse laboratoire	P007	Négatif
Niveau D, circulation caves, archives	Joint, mortier entre briques	Analyse laboratoire	P008	Négatif
Niveau D, circulation caves, archives, sur réseau EC	Enveloppe tissée (plâtreuse) + isolant (laine minérale)	Analyse laboratoire	P009	Négatif
Niveau D, circulation caves, archives, en pourtour de porte	Enduit, mortier de rebouchage	Analyse laboratoire	P010	Négatif
Niveau D, dégagement escalier J, sur ouvrant métal, sur ouvrant de porte bois	Mastic de vitrage (blanc dur)	Analyse laboratoire	P011	Négatif

Localisation du PRV	MPSCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Résultat
Niveau D, galerie Bernard, sur ouvrant de fenêtre bois	Mastic de vitrage (beige dur)	Analyse laboratoire	P012	Négatif
Niveau D, zone sanitaires, circulation, sur mur intérieur	Peinture + enduit (plâtreux)	Analyse laboratoire	P013	Négatif
Niveau D, zone sanitaires, circulation, sous dallage pierre	Colle (grise cimenteuse)	Analyse laboratoire	P014	Négatif
Niveau D, sanitaires, sous plinthes carrelées	Colle (grise cimenteuse)	Analyse laboratoire	P015	Négatif
Niveau D, sanitaires, sous faïence (15x15 blanche)	Colle (blanche)	Analyse laboratoire	P016	Négatif
Niveau D, sanitaires, sous carrelage (10x10 gris moucheté)	Colle (grise cimenteuse)	Analyse laboratoire	P017	Négatif
Niveau D, salle d-663, sous lino	Colle (jaune) + ragréage (gris)	Analyse laboratoire	P018	Négatif
Niveau D, salle d-663, sous P18	Linoléum + colle + ragréage (marron)	Analyse laboratoire	P019	Négatif
Niveau D, galerie Bernard, sanitaires	Colle (blanche)	Analyse laboratoire	P020	Négatif
Niveau D, galerie Bernard, sanitaires, sous faïence (20x20 blanche)	Colle (blanche)	Analyse laboratoire	P021	Négatif
Niveau D, galerie Bernard, direction le CIO	Mastic de vitrage (blanc pâteux)	Analyse laboratoire	P022	Négatif
Niveau D, cour C.C Bernard, extérieur, sur ouvrant de porte bois	Mastic (beige dur)	Analyse laboratoire	P023	Négatif
Niveau D, galerie Gerson, sur ouvrant de fenêtre bois	Mastic de vitrage (blanc semi souple)	Analyse laboratoire	P024	Négatif
Niveau D, galerie Richelieu, sur ouvrant de fenêtre bois	Mastic de vitrage (blanc beige dur)	Analyse laboratoire	P025	Négatif
Niveau D, galerie secondaire, sur ouvrant de porte bois	Mastic de vitrage (beige dur)	Analyse laboratoire	P026	Négatif
Niveau D, galerie secondaire, sur mur intérieur	Peinture + enduit (ciment)	Analyse laboratoire	P027	Négatif
D-663 – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0214*	Négatif
D-663 – Gaine –	Plaque de plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0215*	Négatif
D-663 – Cloison –	Autre Colle de plinthe bois	Analyse laboratoire	*RV-0216*	Négatif
D-663 – Poteau –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0217*	Négatif
D-661 – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0218*	Négatif

Localisation du PRV	MPSCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Résultat
D-661 – Mur –	Enduit plâtre + ciment	Analyse laboratoire	*RV-0219*	Négatif
D-661 – Cloison –	Autre Carreaux de plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0220*	Négatif
D-661 – Sol –	Colle de carrelage	Analyse laboratoire	*RV-0221*	Négatif
D-660 – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0222*	Négatif
D-660 – Cloison –	Autre Carreaux de plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0223*	Négatif
D-660 – Cloison –	Colle de faïence	Analyse laboratoire	*RV-0224*	Négatif
D-660 – Sol –	Autre Colle à base de ciment (complexe sol douche)	Analyse laboratoire	*RV-0225*	Négatif
D-660 – Cloison –	Autre Joint mastic plinthe	Analyse laboratoire	*RV-0226*	Négatif
D-660 – Cloison –	Autre Enduit plâtre (brique)	Analyse laboratoire	*RV-0227*	Négatif
D-694 – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0228*	Négatif
D-694 - Placard – Conduit –	Enveloppe de calorifugeage	Analyse laboratoire	*RV-0229*	Négatif
D-694 - Placard – Conduit –	Calorifuge	Analyse laboratoire	*RV-0230*	Négatif
D-694 - Placard – Mur –	Autre Enduit plâtre + Peinture	Analyse laboratoire	*RV-0231*	Négatif
D-694 - Placard – Mur –	Colle de faïence	Analyse laboratoire	*RV-0232*	Négatif
Galerie Bernard – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0233*	Négatif
Galerie Bernard – Mur –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0234*	Négatif
D-697 – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0236*	Négatif
D-697 – Mur –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0237*	Négatif
D-697 – Mur –	Colle de faïence	Analyse laboratoire	*RV-0238*	Négatif
D-697 – Mur –	Colle de plinthe	Analyse laboratoire	*RV-0239*	Négatif
D-697 – Sol –	Colle de carrelage	Analyse laboratoire	*RV-0240*	Négatif
D-631 – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0241*	Négatif
D-631 – Autre – Trémie skydôme	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0242*	Négatif
C364 - Circulation RDV – Mur –	Autre Enduit de rebouchage	Analyse laboratoire	*RV-0243*	Négatif
C-347 – Plafond –	Autre Joint brique	Analyse laboratoire	*RV-0244*	Négatif
C-347 – Mur –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0245*	Négatif
C-347 – Mur –	Autre Peinture	Analyse laboratoire	*RV-0246*	Négatif
Galerie Dumas – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0247*	Négatif
Galerie Dumas – Mur –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0248*	Négatif

Localisation du PRV	MPSCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Résultat
Escalier J (niveau D) – Sol –	Colle de carrelage	Analyse laboratoire	*RV-0250*	Négatif
Escalier J (niveau D) – Plafond –	Enduit plâtre	Analyse laboratoire	*RV-0249*	Négatif
Galerie Dumas – Menuiserie –	Autre Joint de vitrage	Analyse laboratoire	*RV-0251*	Négatif

4.2. Repérage des ZPSO

MPSA	Élément témoin	ZPSO (locaux)
Calorifugeage TYPE1 TYPE2	*RV-0783*	C364 ; C347
Enduit mural	*RV-0784*	C364 ; C347
Peinture de sol	*RV-0785*	C347 ; C347
Peinture intérieure	*RV-0787*	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Peinture extérieure	*RV-0788*	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Mastic vitrier	*RV-0789*	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Mastic de vitrage	*RV-0790*	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Peinture + mastic (gris)	P001	Niveau D, local D-631, sous traverse basse de menuiserie bois
Peinture + enduit (plâtreux)	P002	Niveau D, local D-631, sur mur intérieur béton ; Cours C Bernard
Peinture + enduit (plâtreux)	P003	Niveau D, salle de cours Jean Baptiste Duroselle, sur mur intérieur béton
Peinture + enduit (plâtreux)	P004	Niveau D, galerie Dumas, dégagement, sur embrasure béton
Mastic de vitrage (beige dur)	P005	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Mastic de vitrage (blanc dur)	P006	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Peinture + enduit (plâtreux)	P007	Niveau E, circulation, en sous face de plancher haut
Joint, mortier entre briques	P008	Circulation caves, archives ; C364 ; C347
Enveloppe tissée (plâtreuse) + isolant (laine minérale)	P009	Niveau D, circulation caves, archives, sur réseau EC ; C364 ; C347
Enduit, mortier de rebouchage	P010	Niveau D, circulation caves, archives, en pourtour de porte ; C364 ; C347
Mastic de vitrage (blanc dur)	P011	Niveau D, dégagement escalier J
Mastic de vitrage (beige dur)	P012	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Peinture + enduit (plâtreux)	P013	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Colle (grise cimenteuse)	P014	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Colle (grise cimenteuse)	P015	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Colle (blanche)	P016	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard

MPSA	Élément témoin	ZPSO (locaux)
Colle (grise cimenteuse)	P017	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Colle (jaune) + ragréage (gris)	P018	Niveau D, salle d-663, sous lino
Linoléum + colle + ragréage (marron)	P019	Niveau D, salle d-663, sous P18
Colle (blanche)	P020	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Colle (blanche)	P021	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Mastic de vitrage (blanc pâteux)	P022	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Mastic (beige dur)	P023	Zone sanitaires niveau D ; zone sanitaire galerie Bernard
Mastic de vitrage (blanc semi souple)	P024	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Mastic de vitrage (blanc beige dur)	P025	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Mastic de vitrage (beige dur)	P026	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Peinture + enduit (ciment)	P027	Galerie Richelieu ; Galerie Bernard ; Galerie secondaire ; Galerie Dumas ; Galerie Gerson
Enduit plâtre	*RV-0214*	D663 ; D631 ; D632 ; D633
Plaque de plâtre	*RV-0215*	D663 ; D631 ; D632 ; D633
Autre Colle de plinthe bois	*RV-0216*	D663 ; D631 ; D632 ; D633
Enduit plâtre	*RV-0217*	D663 ; D631 ; D632 ; D633
Enduit plâtre	*RV-0218*	D661 ; D660 ; D662
Enduit plâtre + ciment	*RV-0219*	D661 ; D660 ; D662
Autre Carreaux de plâtre	*RV-0220*	D661 ; D660 ; D662
Colle de carrelage	*RV-0221*	D661 ; D660 ; D662
Enduit plâtre	*RV-0222*	D661 ; D660 ; D662
Autre Carreaux de plâtre	*RV-0223*	D661 ; D660 ; D662
Enduit plâtre	*RV-0228*	D693 ; D694
Enveloppe de calorifugeage	*RV-0229*	D693 ; D694
Calorifuge	*RV-0230*	D693 ; D694

MPSCA	Élément témoin	ZPSO (locaux)
Autre Enduit plâtre + Peinture	*RV-0231*	D693 ; D694
Colle de faïence	*RV-0232*	D693 ; D694
Enduit plâtre	*RV-0233*	D693 ; D694
Enduit plâtre	*RV-0234*	D693 ; D694
Enduit plâtre	*RV-0236*	D693 ; D694
Enduit plâtre	*RV-0237*	D693 ; D694
Colle de faïence	*RV-0238*	D693 ; D694
Colle de plinthe	*RV-0239*	D693 ; D694
Autre Joint brique	*RV-0244*	C347 ; C348

5. PLANS DE LOCALISATION

5.1. Localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

5.2. Localisation des prélèvements réalisés

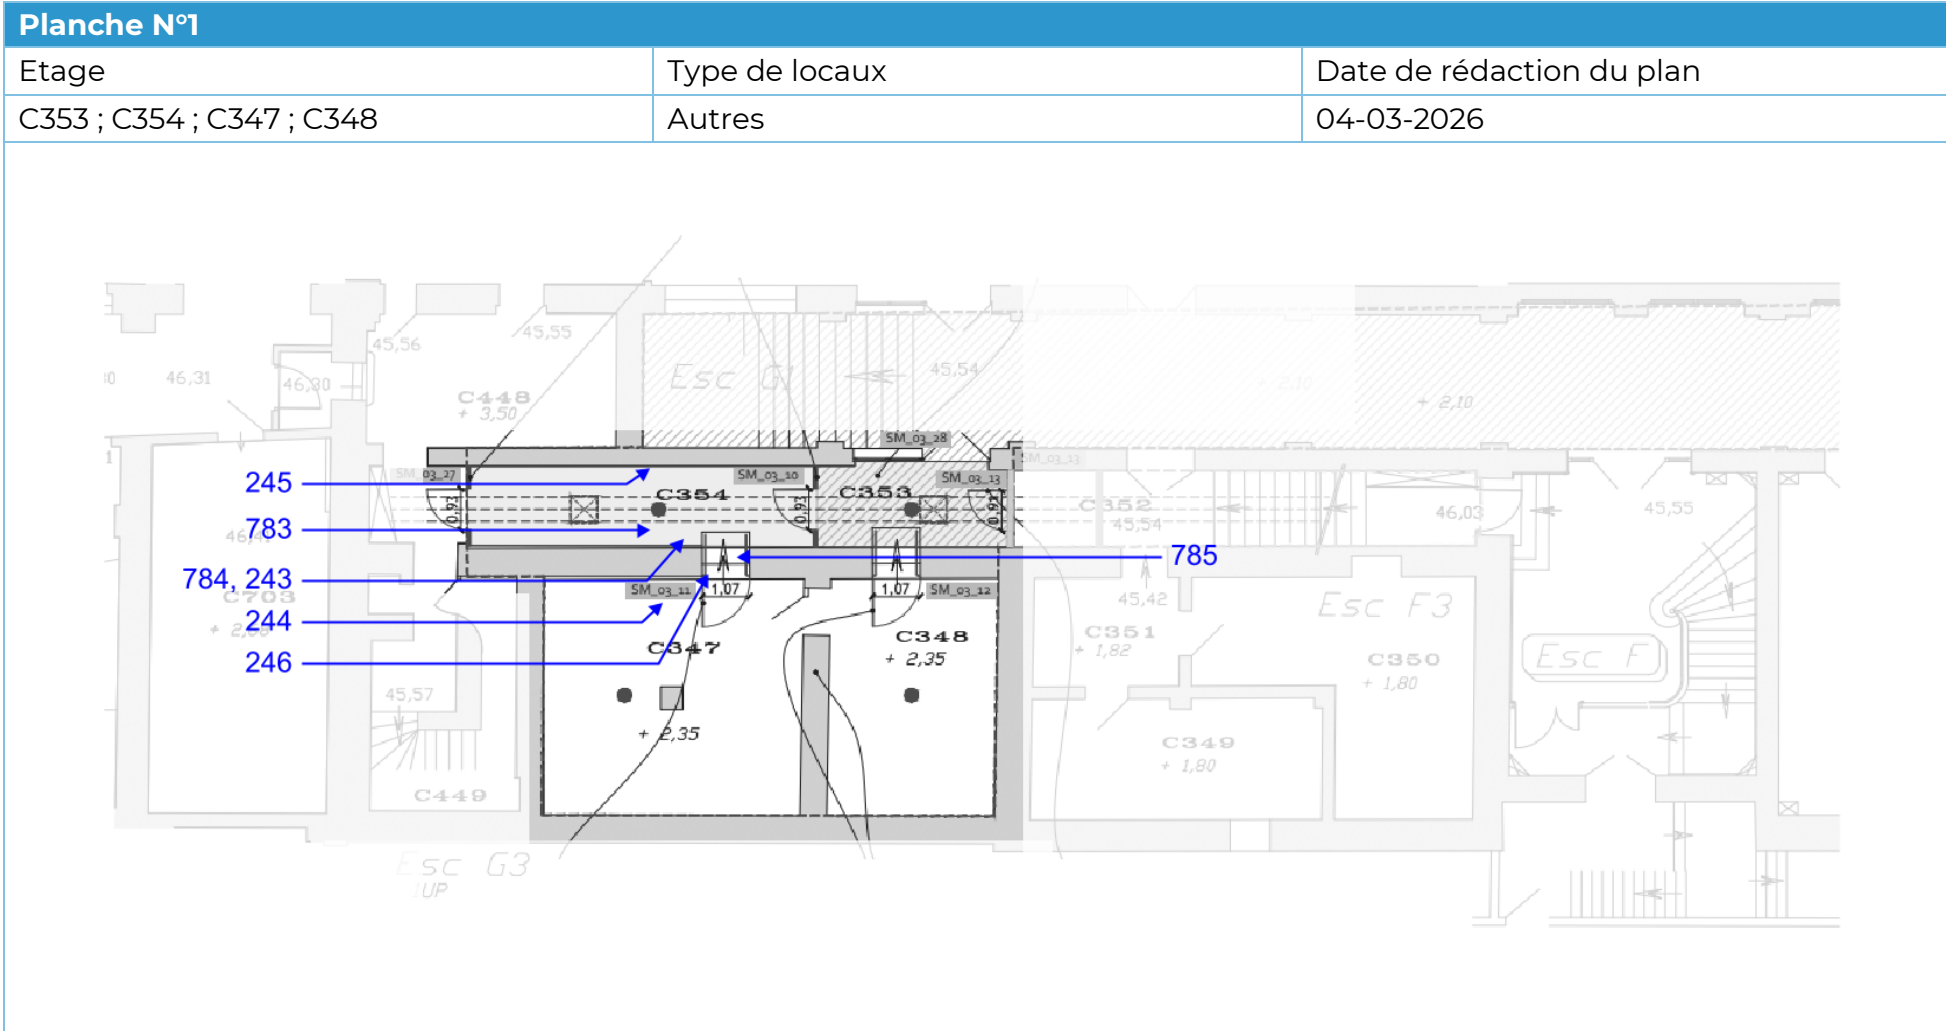


Planche N°2

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
Prélèvements escalier N	Autres	04-03-2026

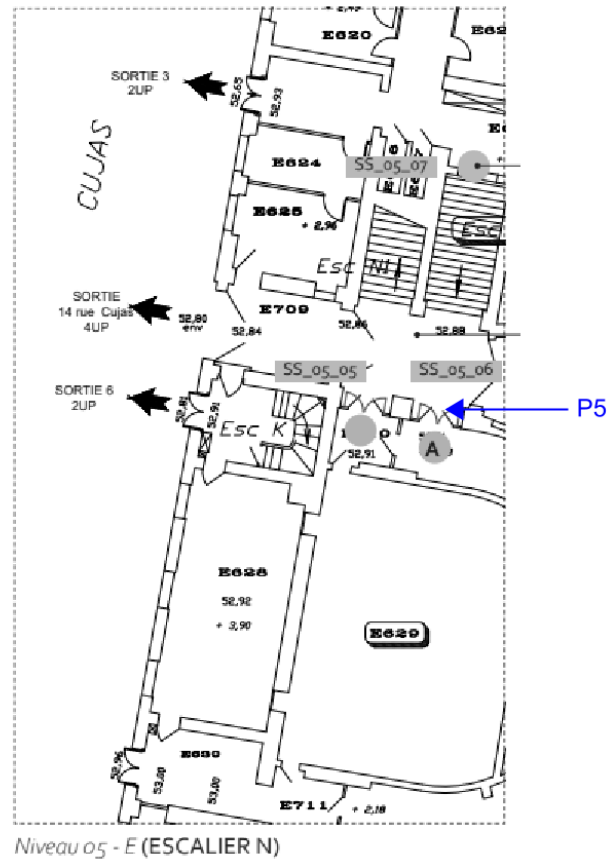


Planche N°3

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
Prélèvements escalier J	Autres	04-03-2026



Niveau 05 - E (ESCALIER J)

Planche N°4

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
Prélèvements secteur sud	Autres	04-03-2026

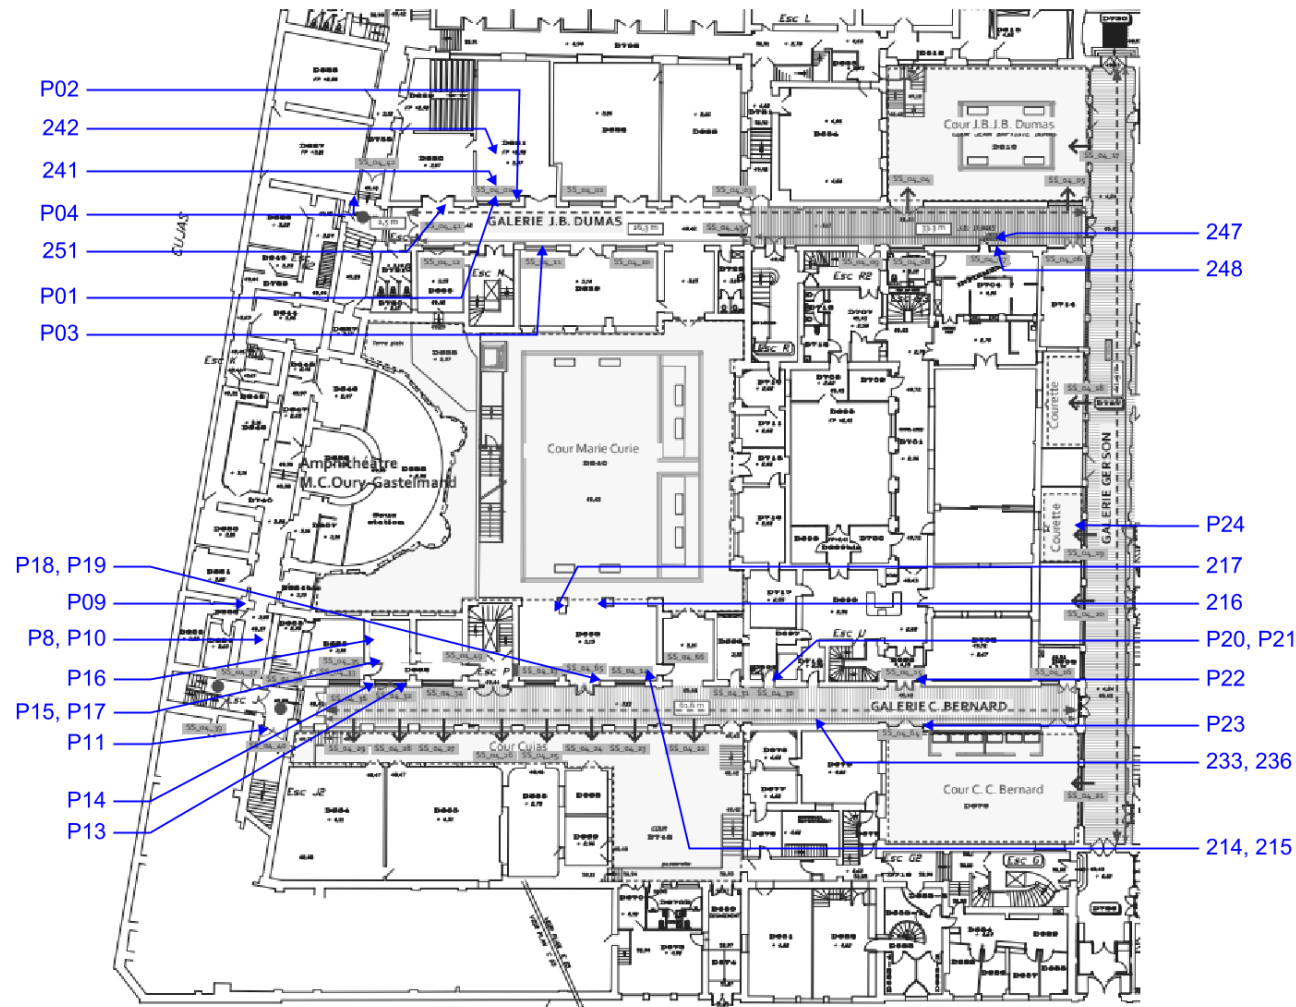


Planche N°5

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
Prélèvements secteur nord 01	Autres	04-03-2026

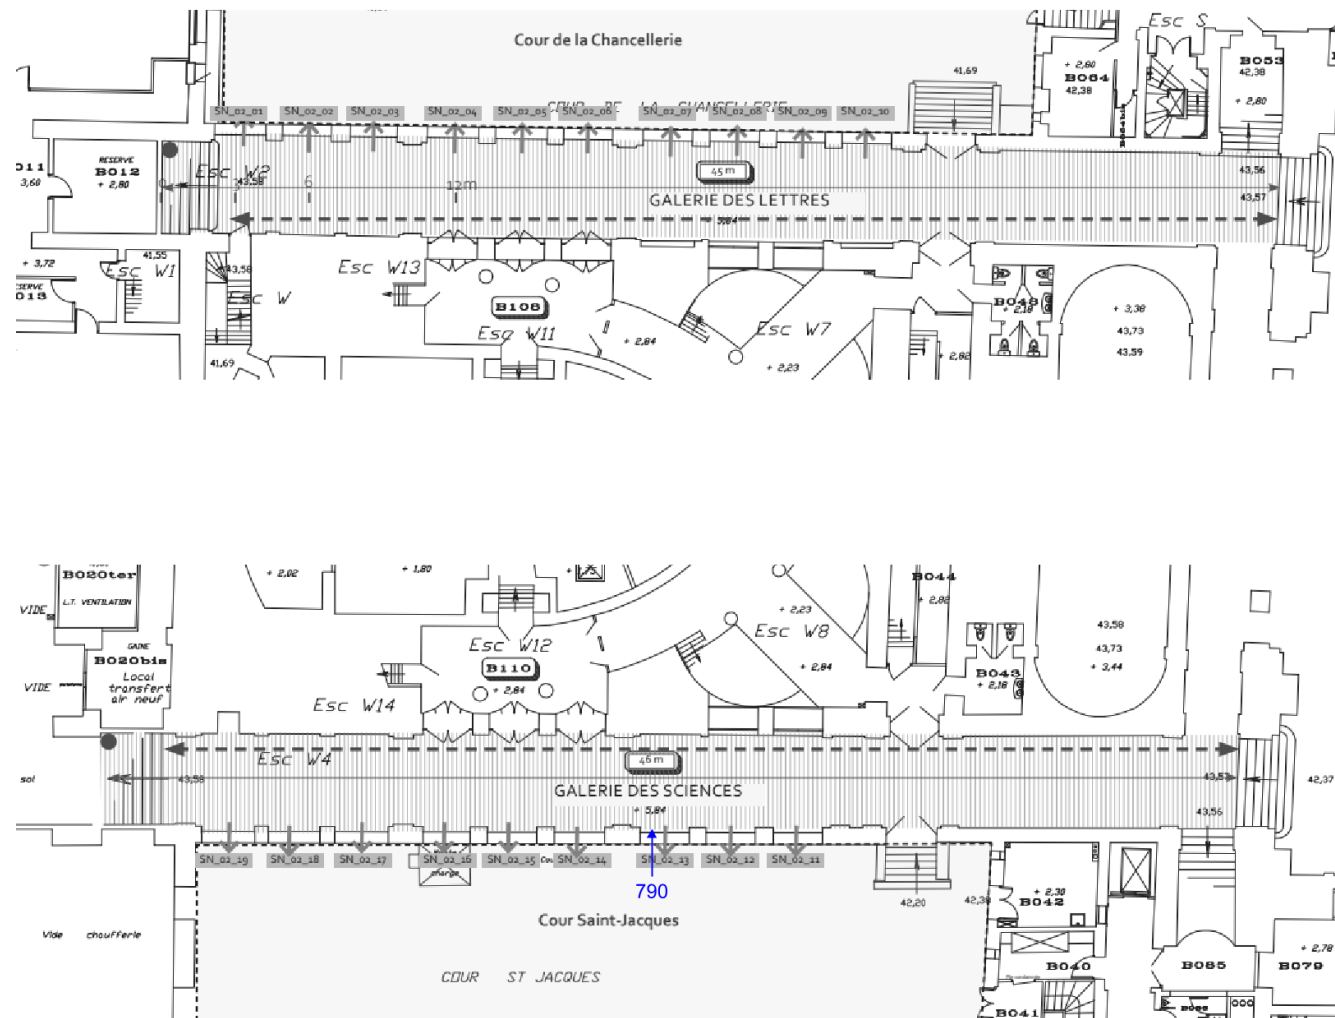


Planche N°6

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
Prélèvements secteur médian	Autres	04-03-2026

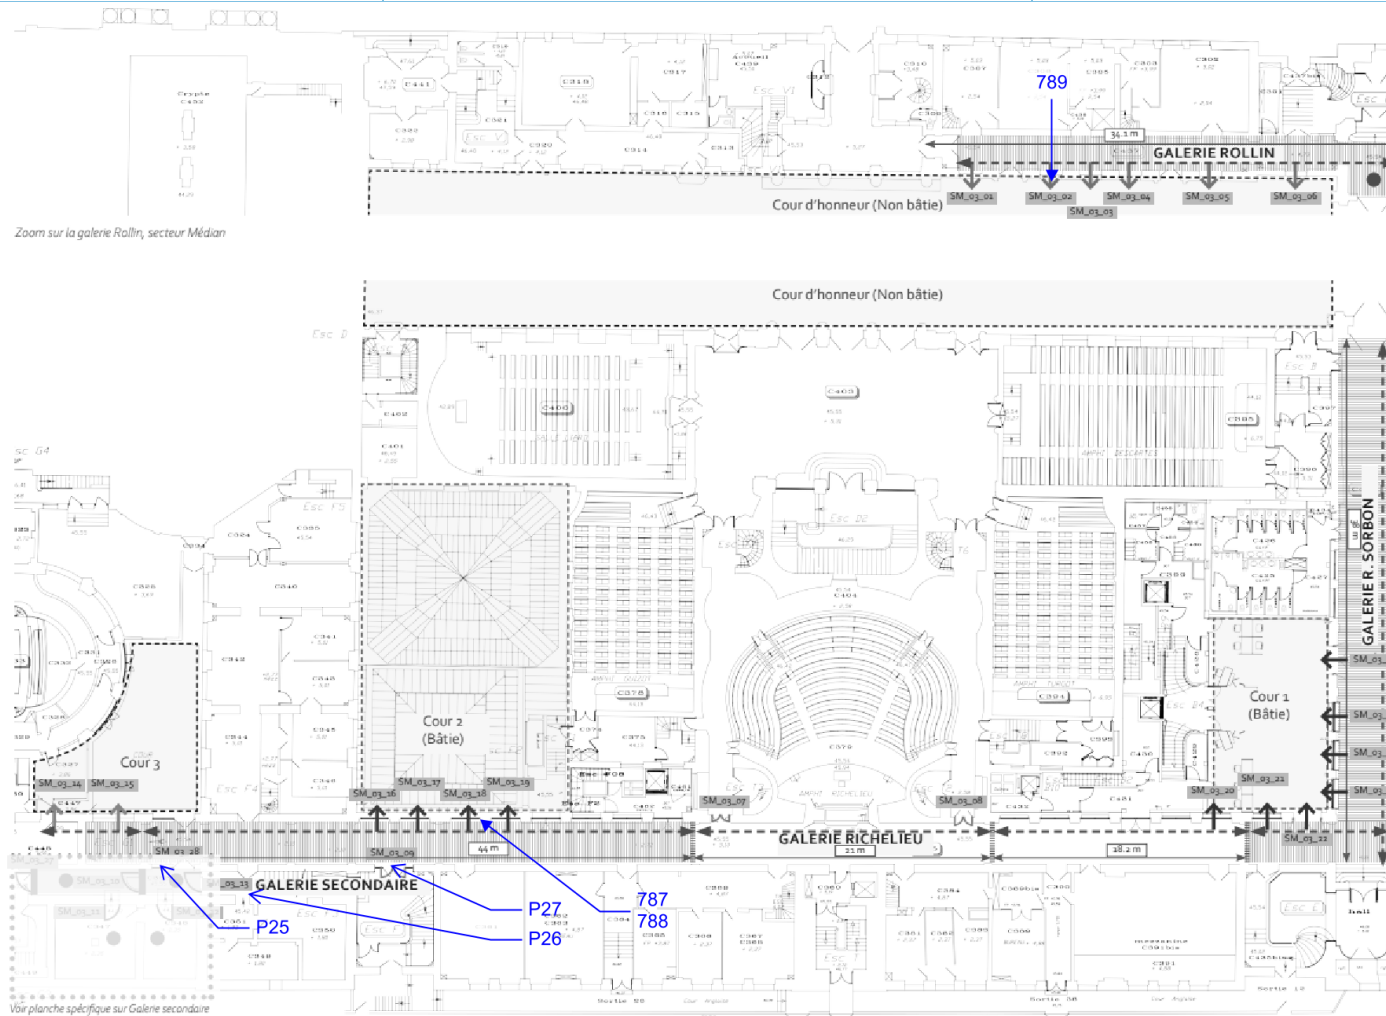


Planche N°7

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
D694 ; D697	Autres	04-03-2026


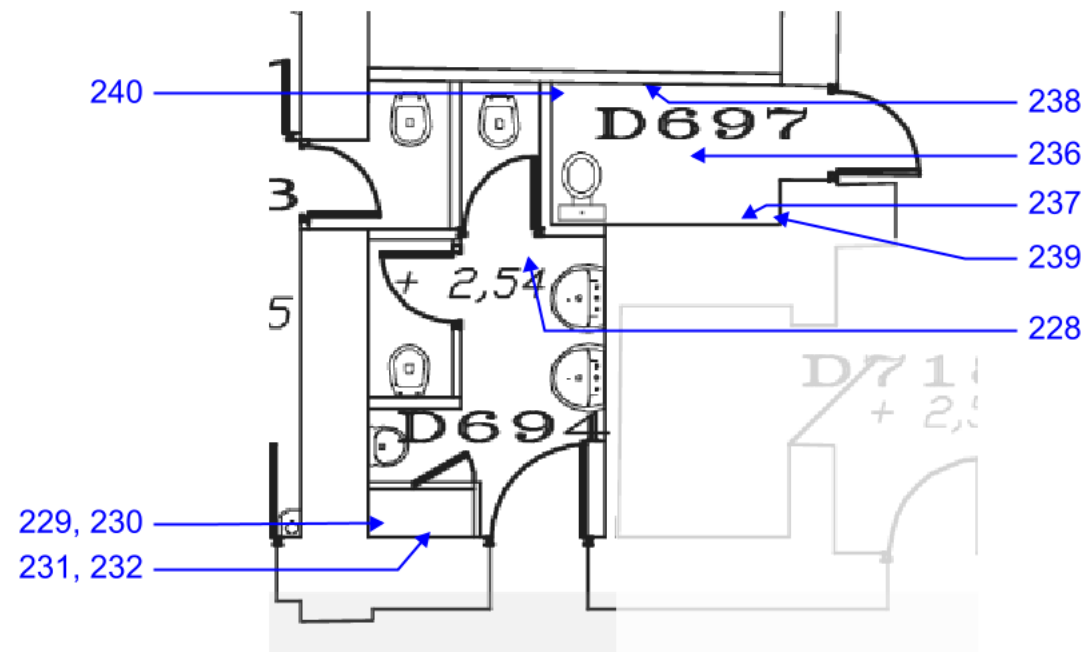


Planche N°8

Etage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
D660 ; D661 ; D662	Autres	04-03-2026



6. PV D'ANALYSE LABORATOIRE COFRAC

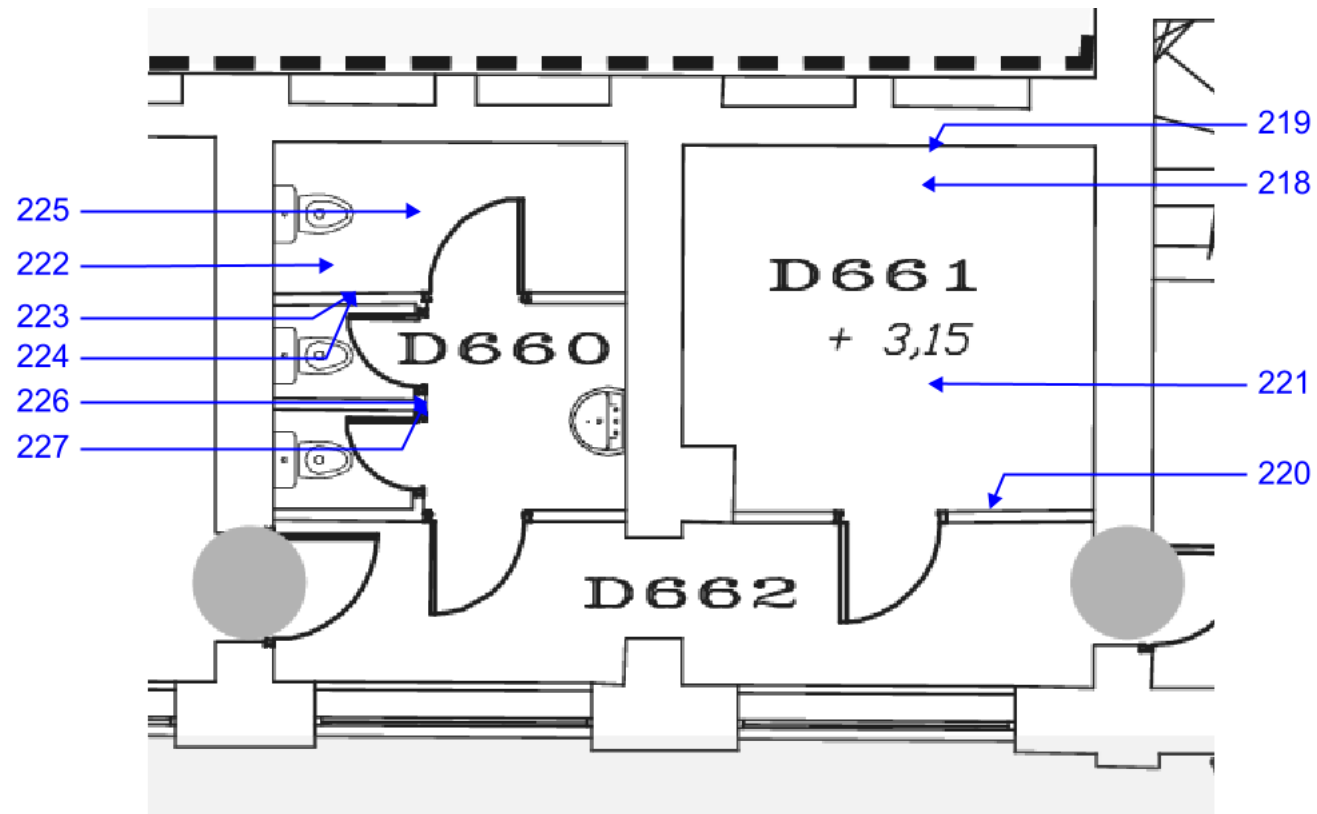

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

CDR CONTROLE
Remy VIADERO
8 Avenue de la Moutte
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009980-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 1/3
Dossier N° : 26KE006605 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
SORBONNE Remy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	*RV-0783* - C364 (RDC) - Conduit - Autre Calorifugeage TYPE1 TYPE2	Matériau fibreux de type isolant (jaune) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (2)	*RV-0784* - C364 (RDC) - Mur - Autre Enduit mural	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (2)	*RV-0785* - C347 (RDC) - Sol - Autre Peinture de sol	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (2) (3)	*RV-0787* - Gallerie Richelieu (niveau C) - Menuiserie - Autre Peinture intérieure	Matériau de type peinture (jaune) + (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (rouge)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (2)	*RV-0788* - Gallerie Richelieu (niveau C) - Menuiserie - Autre Peinture extérieure	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009980-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 2/3
 Dossier N° : 26KE006605 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Remy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (2)	*RV-0789* - Gallerie Rollin (niveau C) - Menuiserie - Autre Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (2)	*RV-0790* - Gallerie des Sciences (niveau B) - Menuiserie - Autre Mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées ($L < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont de nature non-asbestiforme
- (2) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JOFR n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 6).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009980-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 3/3
Dossier N° : 26KE006605 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
Référence dossier Client: RISK CONTROL - GALERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
SORBONNE Rémy



Sana HASSANI
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

CDR CONTROLE

Remy VIADERO

8 Avenue de la Moutte

13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009981-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 1/7
Dossier N° : 26KE006547 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
SORBONNE Remy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P001 - Niveau D, local D-631, sous traverse basse de menuiserie bois - Peinture + mastic (gris)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 - Niveau D, local D-631, sur mur intérieur béton - Peinture + enduit (plâtreux)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris) (granulaire)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003 - Niveau D, salle de cours Jean Baptiste Duroselle, sur mur intérieur béton - Peinture + enduit (plâtreux)	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004 - Niveau D, galerie Dumas, dégagement, sur embrasure béton - Peinture + enduit (plâtreux)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) + (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009981-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 2/7
 Dossier N° : 26KE006547 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005 - Niveau E, Dégagement, sur porte bois - Mastic de vitrage (beige dur)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) + (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006 - Niveau E, circulation, sur partie fixe de porte bois - Mastic de vitrage (blanc dur)	Matériau semi-dur de type mastic (beige) + (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007 - Niveau E, circulation, en sous face de plancher haut - Peinture + enduit (plâtreux)	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008 - Niveau D, circulation caves, archives - Joint, mortier entre briques	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)(i)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P009 - Niveau D, circulation caves, archives, sur réseau EC - Enveloppe tissée (plâtreuse) + isolant (laine minérale)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) + (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009981-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 3/7
 Dossier N° : 26KE006547 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1)	P010 - Niveau D, circulation caves, archives, en pourtour de porte - Enduit, mortier de rebouchage	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (marron) (clair) + (gris) ; matériau (rouge)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011 - Niveau D, dégagement escalier J, sur ouvrant métal, sur ouvrant de porte bois - Mastic de vitrage (blanc dur)	Matériau semi-dur de type mastic (beige) + (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012 - Niveau D, galerie Bernard, sur ouvrant de fenêtre bois - Mastic de vitrage (beige dur)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) + (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013 - Niveau D, zone sanitaires, circulation, sur mur intérieur - Peinture + enduit (plâtreux)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(ii)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014 - Niveau D, zone sanitaires, circulation, sous dallage pierre - Colle (grise cimenteuse)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (gris) (foncé)(iii)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009981-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 4/7
 Dossier N° : 26KE006547 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P015 - Niveau D, sanitaires, sous plinthes carrelées - Colle (grise cimenteuse)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016 - Niveau D, sanitaires, sous faïence (15x15 blanche) - Colle (blanche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017 - Niveau D, sanitaires, sous carrelage (10x10 gris moucheté) - Colle (grise cimenteuse)	Matériau dur de type carrelage, faïence (poudreux) (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	P018 - Niveau D, salle d-663, sous lino - Colle (jaune) + ragréage (gris)	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019 - Niveau D, salle d-663, sous P18 - Linoléum + colle + ragréage (marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)(i)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009981-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 5/7
 Dossier N° : 26KE006547 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P020 - Niveau D, galerie Bernard, sanitaires - Colle (blanche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (blanc) (granulaire)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021 - Niveau D, galerie Bernard, sanitaires, sous faïence (20x20 blanche) - Colle (blanche)	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (beige) ; matériau (gris)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)(iv)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022 - Niveau D, galerie Bernard, direction le CIO - Mastic de vitrage (blanc pâteux)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023 - Niveau D, cour C.C Bernard, extérieur, sur ouvrant de porte bois - Mastic (beige dur)	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) + (marron)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024 - Niveau D, galerie Gerson, sur ouvrant de fenêtre bois - Mastic de vitrage (blanc semi souple)	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (marron)	MET / JWE9 *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009981-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 6/7
 Dossier N° : 26KE006547 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P025 - Niveau D, galerie Richelieu, sur ouvrant de fenêtre bois - Mastic de vitrage (blanc beige dur)	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) + (marron) (clair)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026 - Niveau D, galerie secondaire, sur ouvrant de porte bois - Mastic de vitrage (beige dur)	Matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027 - Niveau D, galerie secondaire, sur mur intérieur - Peinture + enduit (ciment)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (granulaire)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées ($l < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont de nature non-asbestiforme

Observation(s) couche(s)

- (i) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($l < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature gypse. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diff.
- (ii) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($l < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature sépiolite. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diff.
- (iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iv) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($l < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature sépiolite. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diff

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-009981-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 18:34 Page 7/7
Dossier N° : 26KE006547 Date de réception : 09/03/2026 Date d'analyse : 12/03/2026
Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
SORBONNE Rémy

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sana HASSANI
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

CDR CONTROLE
Remy VIADERO
8 Avenue de la Moutte
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 1/9
Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	*RV-0214* - D-663 - Plafond - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	*RV-0215* - D-663 - Gaine - - Plaque de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1) (2)	*RV-0216* - D-663 - Cloison - - Autre Colle de plinthe bois	Matériau souple (blanc) ; matériau (beige)	MET * / NBQ5	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	*RV-0217* - D-663 - Poteau - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	*RV-0218* - D-661 - Plafond - - Enduit plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page2/9
 Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	*RV-0219* - D-661 - Mur - - Enduit plâtre + ciment	Matériau de type peinture (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	*RV-0220* - D-661 - Cloison - - Autre Carreaux de plâtre	Matériau de type peinture (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	*RV-0221* - D-661 - Sol - - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau (poudreux) (gris) (foncé)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	*RV-0222* - D-660 - Plafond - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 3/9
 Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	*RV-0223* - D-660 - Cloison - - Autre Carreaux de plâtrr	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	*RV-0224* - D-660 - Cloison - - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	*RV-0225* - D-660 - Sol - - Autre Colle à base de ciment (complexe sol douche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	*RV-0226* - D-660 - Cloison - - Autre Joint mastic plinthe	Matériau de type peinture (bleu) + (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	*RV-0227* - D-660 - Cloison - - Autre Enduit plâtre (brique)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	*RV-0228* - D-694 - Plafond - - Enduit plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 4/9
 Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	*RV-0229* - D-694 - Placard - Conduit - - Enveloppe de calorifugeage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)(i) (ii)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	*RV-0230* - D-694 - Placard - Conduit - - Calorifuge	Matériau (gris) + (noir) ; matériau de type liège (marron)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	*RV-0231* - D-694 - Placard - Mur - - Autre Enduit plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	*RV-0232* - D-694 - Placard - Mur - - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 5/9
 Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020 (1)	*RV-0233* - Gallerie Bernard - Plafond - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	*RV-0234* - Gallerie Bernard - Mur - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	*RV-0236* - D-697 - Plafond - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	*RV-0237* - D-697 - Mur - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	*RV-0238* - D-697 - Mur - - Colle de faïence	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	*RV-0239* - D-697 - Mur - - Colle de plinthe					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 6/9
 Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1) (2)	*RV-0240* - D-697 - Sol - - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	*RV-0241* - D-631 - Plafond - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028 (1)	*RV-0242* - D-631 - Autre - Trémie skydôme - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	*RV-0243* - C364 - Circulation RDV - Mur - - Autre Enduit de rebouchage	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	*RV-0244* - C-347 - Plafond - - Autre Joint brique					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 7/9
 Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031 (1)	*RV-0245* - C-347 - Mur - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	*RV-0246* - C-347 - Mur - - Autre Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033 (1)	*RV-0247* - Gallerie Dumas - Plafond - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034 (1)	*RV-0248* - Gallerie Dumas - Mur - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 8/9
 Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
 Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
 SORBONNE Rémy

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	*RV-0250* - Escalier J (niveau D) - Sol - - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (noir)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1) (2)	*RV-0249* - Escalier J (niveau D) - Plafond - - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037 (2)	*RV-0251* - Galerie Dumas - Menuiserie - - Autre Joint de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) + (noir)	MET * / JWE9	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($I < 3\mu m$) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature sépiolite. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diff.
- (ii) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($I < 3\mu m$) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature gypse. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diff.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KE-021254-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2026 15:04 Page 9/9
Dossier N° : 26KE014588 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 21/05/2026
Référence dossier Client: RISK CONTROL - GARLIERIES NOBLE - LA SORBONNE Fiche labo GALERIES NOBLES -
SORBONNE Rémy

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Marie VIGOUROUX
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



7. DOCUMENTS REUTILISES

Sans objet.

8. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES PRELEVEMENTS REALISES

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0783	C364 (RDC)	Autre Calorifugeage TYPE1 TYPE2	
RV-0784	C364 (RDC)	Autre Enduit mural	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0785	C347 (RDC)	Autre Peinture de sol	
RV-0787	Galerie Richelieu (niveau C)	Autre Peinture intérieure	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0788	Galerie Richelieu (niveau C)	Autre Peinture extérieure	
RV-0789	Galerie Rollin (niveau C)	Autre Mastic vitrier	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0790	Galerie des Sciences (niveau B)	Autre Mastic de vitrage	
P001	Peinture + mastic (gris)	Niveau D, local D-631, sous traverse basse de menuiserie bois	
P002	Peinture + enduit (plâtreux)	Niveau D, local D-631, sur mur intérieur béton	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
P003	Peinture + enduit (plâtreux)	Niveau D, salle de cours Jean Baptiste Duroselle, sur mur intérieur béton	
P004	Peinture + enduit (plâtreux)	Niveau D, galerie Dumas, dégagement, sur embrasure béton	
P005	Mastic de vitrage (beige dur)	Niveau E, Dégagement, sur porte bois	
P006	Mastic de vitrage (blanc dur)	Niveau E, circulation, sur partie fixe de porte bois	
P007	Peinture + enduit (plâtreux)	Niveau E, circulation, en sous face de plancher haut	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
P008	Joint, mortier entre briques	Niveau D, circulation caves, archives	
P009	Enveloppe tissée (plâtreuse) + isolant (laine minérale)	Niveau D, circulation caves, archives, sur réseau EC	
P010	Enduit, mortier de rebouchage	Niveau D, circulation caves, archives, en pourtour de porte	
P011	Mastic de vitrage (blanc dur)	Niveau D, dégagement escalier J, sur ouvrant métal, sur ouvrant de porte bois	
P012	Mastic de vitrage (beige dur)	Niveau D, galerie Bernard, sur ouvrant de fenêtre bois	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
P013	Peinture + enduit (plâtreux)	Niveau D, zone sanitaires, circulation, sur mur intérieur	
P014	Colle (grise cimenteuse)	Niveau D, zone sanitaires, circulation, sous dallage pierre	
P015	Colle (grise cimenteuse)	Niveau D, sanitaires, sous plinthes carrelées	
P016	Colle (blanche)	Niveau D, sanitaires, sous faïence (15x15 blanche)	
P017	Colle (grise cimenteuse)	Niveau D, sanitaires, sous carrelage (10x10 gris moucheté)	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
P018	Colle (jaune) + râgréage (gris)	Niveau D, salle d- 663, sous lino	
P019	Linoléum + colle + râgréage (marron)	Niveau D, salle d- 663, sous P18	
P020	Colle (blanche)	Niveau D, galerie Bernard, sanitaires	
P021	Colle (blanche)	Niveau D, galerie Bernard, sanitaires, sous faïence (20x20 blanche)	
P022	Mastic de vitrage (blanc pâteux)	Niveau D, galerie Bernard, direction le CIO	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
P023	Mastic (beige dur)	Niveau D, cour C.C Bernard, extérieur, sur ouvrant de porte bois	
P024	Mastic de vitrage (blanc semi souple)	Niveau D, galerie Gerson, sur ouvrant de fenêtre bois	
P025	Mastic de vitrage (blanc beige dur)	Niveau D, galerie Richelieu, sur ouvrant de fenêtre bois	
P026	Mastic de vitrage (beige dur)	Niveau D, galerie secondaire, sur ouvrant de porte bois	
P027	Peinture + enduit (ciment)	Niveau D, galerie secondaire, sur mur intérieur	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0214	D-663 – Plafond –	Enduit plâtre	
RV-0215	D-663 – Gaine –	Plaque de plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0216	D-663 – Cloison –	Autre Colle de plinthe bois	
RV-0217	D-663 – Poteau –	Enduit plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo	
RV-0218	D-661 – Plafond –	Enduit plâtre		
RV-0219	D-661 – Mur –	Enduit plâtre + ciment		

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0220	D-661 – Cloison –	Autre Carreaux de plâtre	
RV-0221	D-661 – Sol –	Colle de carrelage	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0222	D-660 – Plafond –	Enduit plâtre	
RV-0223	D-660 – Cloison –	Autre Carreaux de plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0224	D-660 – Cloison –	Colle de faïence	
RV-0225	D-660 – Sol –	Autre Colle à base de ciment (complexe sol douche)	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0226	D-660 – Cloison –	Autre Joint mastic plinthe	
RV-0227	D-660 – Cloison –	Autre Enduit plâtre (brique)te	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0228	D-694 – Plafond –	Enduit plâtre	
RV-0229	D-694 - Placard – Conduit –	Enveloppe de calorifugeage	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0230	D-694 - Placard – Conduit –	Calorifuge	
RV-0231	D-694 - Placard – Mur –	Autre Enduit plâtre + Peinture	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0232	D-694 - Placard – Mur –	Colle de faïence	
RV-0233	Galerie Bernard – Plafond –	Enduit plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0234	Galerie Bernard – Mur –	Enduit plâtre	
RV-0236	D-697 – Plafond –	Enduit plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0237	D-697 – Mur –	Enduit plâtre	
RV-0238	D-697 – Mur –	Colle de faïence	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0239	D-697 – Mur –	Colle de plinthe	
RV-0240	D-697 – Sol –	Colle de carrelage	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0241	D-631 – Plafond –	Enduit plâtre	
RV-0242	D-631 – Autre – Trémie skydôme	Enduit plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0243	C364 - Circulation RDV - Mur -	Autre Enduit de rebouchage	
RV-0244	C-347 - Plafond -	Autre Joint brique	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0245	C-347 – Mur –	Enduit plâtre	
RV-0246	C-347 – Mur –	Autre Peinture	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0247	Galerie Dumas – Plafond –	Enduit plâtre	
RV-0248	Galerie Dumas – Mur –	Enduit plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0250	Escalier J (niveau D) – Sol –	Colle de carrelage	
RV-0249	Escalier J (niveau D) – Plafond –	Enduit plâtre	

Numéro de prélèvement	Localisation	MPSCA	Photo
RV-0251	Galerie Dumas – Menuiserie –	Autre Joint de vitrage	


9. OBSERVATIONS DIVERSES

Numéro d'observation	Localisation	Observation	Photo
01	Galerie Richelieu (niveau C)	Menuiseries (date 2016)	
02	Galerie Rollin (niveau C)	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	

Numéro d'observation	Localisation	Observation	Photo
03	D-663	Absence de MPSCA (volume gaine aéraulique horizontale)	
04	D-661	Absence de joint de vitrage	

Numéro d'observation	Localisation	Observation	Photo
05	D-661	Absence de MPSCA (conduit aéraulique métal)	
06	D-660	Absence de MPSCA (fixation plinthe bois)	

Numéro d'observation	Localisation	Observation	Photo
07	D-660 (faïence lavabo)	Cf. ZPSO 224	
08	D-694	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante (conduit d'évacuation PVC))	

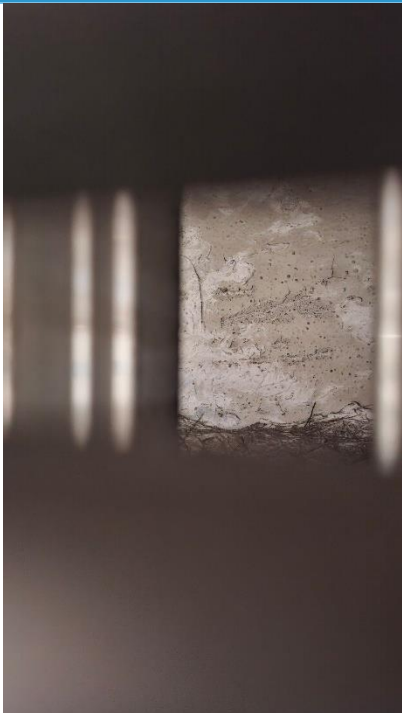Numéro d'observation	Localisation	Observation	Photo
09	D-631	Absence de MPSCA (volume gaine aéraulique)	
10	Escalier O	Absence de MPSCA (joint vitrage)	
11	D694/Lavabo/Joint silicone	Absence de MPSCA (postérieur à 1997)	-

Numéro d'observation	Localisation	Observation	Photo
12	Galerie GERSON/ Menuiseries extérieures/Joint de vitrage	Absence de joint/ Absence de MPSCA	-
13	Galerie GERSON/Murs	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante (pierre brute)	-
14	Galerie DUMAS/ Menuiseries extérieures/Joint de vitrage	Absence de joint/ Absence de MPSCA	

10. CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR



WE-CERT
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER
«Version 05»
REV 00

Décerné à : **VIADERO Remy**

Sous le numéro : **C2019-SE09-056**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) **	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) **	X
REALISATION DE L'AUDIT ENERGETIQUE ***	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ *	Du 15/09/2022 Au 16/08/2027
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) *	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants) ainsi que les arrêtés applicables relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification réussie. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers opérations de contrôle/surveillance soient pleinement satisfaisants et sous réserve du respect des dispositions contractuelles. Ce certificat ne doit en aucun cas être reproduit ou falsifié. Toute tentative de copie ou de falsification sera passible de poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur. La validité de ce certificat est vérifiée par la présence des certifications concernées dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de WE-CERT (Qualit'Compétences) : www.qualit-competences.com

* Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

** Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

*** Décret n°2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Délivré à Thionville, le 01/07/2025

Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600054

11. ATTESTATION D'ASSURANCE



Adhésion
N°C177

ATTESTATION
D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804
Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnosticteur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

CDR CONTRÔLE
8 AVENUE DE LA MOUTTE
13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C177**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

500 000 € PAR SINISTRE ET 1 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 9 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 069 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une **mission de maîtrise d'œuvre**, dans le cas contraire **aucune garantie ne sera accordée.**
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n°FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit énergétique pour les maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (C)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)
sans travaux d'électricité et sans maintenance
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
- Diagnostic Structure, **F BAC+5** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente (Minimum de garanties légales requis : 1 000 000 € par sinistre et 1 500 000 € par année d'assurance)**

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation