



APAVE
AGENCE DE TOULOUSE RIVE DROITE
11 rue Alexis de TOQUEVILLE
31200 TOULOUSE
N° SIRET : 90386907100790

DONNEUR D'ORDRE
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE

34000 MONTPELLIER
CONTACT :



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **3446825.2**
Numéro de contrat : **C26209021**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260306090**
Date : **20/05/2026**

Lieu d'intervention :
500046340
Lycée COMTE DE FOIX
25 rue PRADA MOTXILLA
ANDORRE LA VILLE

Destinataire rapport :
RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE

Date d'intervention :
Du **08/06/2026** au

Intervenant : **Monsieur Jérôme LAGACHE**

Signature :



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 160 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **Lycée COMTE DE FOIX
25 rue PRADA MOTXILLA
ANDORRE LA VILLE**

Étage :
Bâtiment :
Nature du bâtiment : **Bâtiment**

Numéro de Lot :
Référence Cadastre : **Non communiqué**
Date du Permis de Construire : **Non communiquée**
Date de construction : **Non communiquée**

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE**
Adresse : **34000 MONTPELLIER**

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom : **RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE**
Adresse : **34000 MONTPELLIER**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : **LAGACHE Jérôme**

N° certification : **1119**
Date d'obtention : **28/09/2022**
Organisme : **LCP Certification**
Adresse : **30 Avenue de Canteranne
33600 PESSAC**

Date de la commande : **20/05/2026**
Accompagnateur : **Aucun**

Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyses pour le
Bâtiment Sud**
Adresse laboratoire : **75C Avenue de Pascalet 30310
Vergèze**
Numéro d'accréditation : **1-5922**

Organisme d'assurance professionnelle : **Allianz Global Corporate &
Specialty SE**
Adresse assurance : **1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La
Défense Cedex**

N° de contrat d'assurance : **FRL003861**
Date de validité : **31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
Nature des travaux envisagés : Description succincte des travaux:
bâtiment D du RDC au R+3
bâtiment E du RDC au R+3
bâtiment F RDC
bâtiment G centre socio culturel et internat RDC
bâtiment H RDC
bâtiment I RDC
bâtiment J du R-1 au R+1
DOUBLAGE DE CLOISONS CF
REMPLACEMENT DES PORTES CPF
ELECTRICITE

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	12
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	12
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	12
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	12
OBJECTIF	12
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	12
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	13
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	13
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	13
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	18
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	18
PRECONISATIONS	18
ANNEXE CROQUIS	19
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	45
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	134
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	156
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	157
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	158
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	159

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1 BAT D N°2	Cuisine	Murs	Colle de faïence - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	S069	
R+1 BAT D N°2	Réserve n°11	Murs	Colle de faïence - Peinture	Résultat d'analyse (P037)	S055	Z021

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC BAT C N°1	Local n°1	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z006
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z005
RDC BAT C N°1	Local n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	S021	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	S024	Z003
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	S022	
RDC BAT C N°1	Local n°3	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	S023	Z003
RDC BAT C N°1	Local n°4	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	S026	Z006
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	S027	Z005
RDC	Reserve n°1	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S006	Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S007	Z003
RDC BAT C N°2	Reserve n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	S005	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	S004	
RDC BAT C N°2	Local n°5	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	S002	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P002)		
R+1 BAT C N°1	Réserve n°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	S019	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	S020	
R+1 BAT C N°1	Stockage n°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	S017	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	S018	
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P012)	S016	
R+1 BAT C N°2	Réserve n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	S011	Z002
		Plancher haut	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S010	
R+1 BAT C N°2	Réserve n°3	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	S008	Z002
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006)	S009	Z003
R+1 BAT C N°2	Réserve n°4	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	S013	
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P008)	S012	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	S015	
		Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	S014	
RDC BAT D N°1	Réserve n°5	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	S025	Z007
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	S028	Z008
RDC BAT D N°1	Placard n°1	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S147	Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
RDC BAT D N°1	Placard n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	S029	Z009
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	S030	Z010
RDC BAT D N°2	Laverie	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	S045	Z015
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	S046	Z016
RDC BAT D N°2	Réserve Laverie	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S047	Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P032 - idem)	S048	Z016
RDC BAT D N°2	Réserve n°6	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	S050	Z017
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	S049	Z018
RDC BAT D N°2	Réserve n°7	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P033 - idem)	S051	Z017
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P034 - idem)	S052	Z018
RDC BAT D N°2	Réserve Atelier	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S043	Z013
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S044	Z014
RDC BAT D N°2	Réserve n°8	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S041	Z013
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S042	Z014
RDC BAT D N°2	Réserve n°9	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	S039	Z013
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P030)	S040	Z014
RDC BAT D N°2	Réserve n°10	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
RDC BAT D N°2	Atelier n°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	S031	Z011
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	S032	Z012
RDC BAT D N°2	Atelier n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S035	Z011
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S036	Z012
RDC BAT D N°2	Elec n°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S037	Z011
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S038	Z012
RDC BAT D N°2	Monte charge	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S033	Z011
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S034	Z012
R+1 BAT D N°1	Placard	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P045)	S076	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	S078	Z025

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P046)		
R+1 BAT D N°1	Labo Sc n°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P043)	S070	Z023
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P044)	S077	Z024
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S071	
R+1 BAT D N°1	Labo Sc n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P043 - idem)	S072	Z023
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P044 - idem)		Z024
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S073	
R+1 BAT D N°1	Labo Sc	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P043 - idem)	S074	Z023
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P044 - idem)		Z024
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S075	
R+1 BAT D N°1	Placard n°3	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P047)	S079	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P048)	S080	
R+1 BAT D N°2	Cuisine	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	S067	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	S068	
R+1 BAT D N°2	Econ rest	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S062	Z022
		Plancher haut	Enduit - Peinture		S063	
R+1 BAT D N°2	Réserve n°11	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	S053	Z019
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	S054	Z020
R+1 BAT D N°2	Econ cuisine	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	S056	Z022
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P039)	S057	
R+1 BAT D N°2	Monte charge	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S060	Z022
		Plancher haut	Enduit - Peinture		S061	
R+1 BAT D N°2	Réserve n°12	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S058	Z022

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher haut	Enduit - Peinture		S059	
R+2 BAT D N°1	Réserve n°13	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	S083	Z026
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P052)	S084	Z027
R+2 BAT D N°1	Réserve n°14	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)	S085	Z026
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P052 - idem)	S086	Z027
R+2 BAT D N°1	Réserve n°15	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P053)	S087	Z028
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P054)	S088	Z029
R+2 BAT D N°1	Placard n°4	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P055)	S089	Z030
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P056)	S090	Z031
R+2 BAT D N°1	Placard n°5	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P055 - idem)	S091	Z030
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S092	Z031
R+2 BAT D N°2	Réserve n°16	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P049)	S082	
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P050)	S081	
R+2 BAT D N°3	Placard n°6	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+2 BAT D N°3	Réserve n°17	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+2 BAT D N°3	Réserve n°18	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+1 BAT E N°1	Placard n°7	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+1 BAT E N°1	Cage d'escalier n°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1 BAT E N°1	Produit chimique	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P061)	S103	Z036
		Plancher haut	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau	S104	
R+1 BAT E N°1	Cage d'escalier n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+2 BAT E N°2	Placard n°8	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P059)	S098	Z034
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P060)	S097	
R+2 BAT E N°2	Cage d'escalier n°3	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P059 - idem)	S099	Z034
		Plancher haut	Enduit - Peinture		S100	
R+2 BAT E N°2	Cage d'escalier n°4	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P059 - idem)	S101	Z034
		Plancher haut	Enduit - Peinture		S102	
R+3 BAT E N°3	Cage d'escalier n°5	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+3 BAT E N°3	Placard n°9	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+3 BAT E N°3	Cage d'escalier n°6	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
RDC BAT F N°1	Local n°6	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P066)	S111	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P067)	S112	
RDC BAT G N°1	Stockage n°2	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
RDC BAT G N°2	Salle serveur	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P068 - idem)	S115	Z041
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P069 - idem)	S116	Z040
RDC BAT G N°2	Salle dossiers n°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P068 - idem)	S117	Z041
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P069 - idem)	S118	Z040

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC BAT G N°2	Réserve n°19	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P068 - idem)	S119	Z041
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P069 - idem)	S120	Z040
RDC BAT G N°2	Réserve E	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P068)	S113	Z041
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P069)	S114	Z040
RDC BAT G N°2	Local n°7	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P070)	S122	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P071)	S121	
RDC BAT G N°2	Placard n°10	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P072)	S123	
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P073)	S124	
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P074)	S125	
RDC BAT G N°3	Réserve n°20	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P064)	S109	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	S110	
R+2 BAT G N°1	Local ECS	Murs	Carton + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P075)	S126	
RDC BAT H N°1	Salle dossiers n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P078)	S129	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P079)	S130	
RDC BAT H N°1	Archives	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P080)	S132	
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P081)	S131	
RDC BAT H N°1	Elec n°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P076)	S127	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P077)	S128	
RDC BAT I N°1	Elec n°3	Murs	Carton + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P084)	S138	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S137	
RDC BAT I N°1	Stockage matériels N°1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P082 - idem)	S135	Z043
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P083 - idem)	S136	Z042

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC BAT I N°1	Stockage matériels N°2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P082)	S133	Z043
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P083)	S134	Z042
R-1 BAT J N°1	Réserve n°21	Murs	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S143	
		Plancher haut	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S144	
R-1 BAT J N°1	Gaine technique	Murs	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S145	
		Plancher haut	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S146	
RDC BAT J N°1	T.G.B.T	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
RDC BAT J N°1	Local n°8	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P085)	S139	Z044
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P086)	S140	
R+1 BAT J N°1	Elec n°4	Murs	Carton + plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P087)	S142	
		Plancher haut	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau	S141	
RDC BAT C N°2	Reserve	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z002
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z003
R+3 BAT D N°1	Reserve n°17	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P057)	S093	Z032
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P058)	S094	Z033
R+3 BAT D N°1	Réserve n°18	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P057 - idem)	S095	Z032
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)	S096	Z033
RDC BAT E N°1	Placard n°11	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P062)	S105	Z038
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P063)	S106	Z039
RDC BAT E N°1	Placard n°12	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P062 - idem)	S107	Z038

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher haut	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P063 - idem)	S108	Z039

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecart par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Description succincte des travaux:

bâtiment D du RDC au R+3

bâtiment E du RDC au R+3

bâtiment F RDC

bâtiment G centre socio culturel et internat RDC

bâtiment H RDC

bâtiment I RDC

bâtiment J du R-1 au R+1

DOUBLAGE DE CLOISONS CF

REMPLACEMENT DES PORTES CPF

ELECTRICITE

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC BAT C N°1	Local n°1	OUI	
RDC BAT C N°1	Local n°2	OUI	
RDC BAT C N°1	Local n°3	OUI	
RDC BAT C N°1	Local n°4	OUI	
RDC	Reserve n°1	OUI	
RDC BAT C N°2	Reserve n°2	OUI	
RDC BAT C N°2	Local n°5	OUI	
R+1 BAT C N°1	Réserve n°1	OUI	
R+1 BAT C N°1	Stockage n°1	OUI	
R+1 BAT C N°2	Réserve n°2	OUI	
R+1 BAT C N°2	Réserve n°3	OUI	
R+1 BAT C N°2	Réserve n°4	OUI	
RDC BAT D N°1	Réserve n°5	OUI	
RDC BAT D N°1	Placard n°1	OUI	
RDC BAT D N°1	Placard n°2	OUI	
RDC BAT D N°2	Laverie	OUI	
RDC BAT D N°2	Réserve Laverie	OUI	
RDC BAT D N°2	Réserve n°6	OUI	
RDC BAT D N°2	Réserve n°7	OUI	
RDC BAT D N°2	Réserve Atelier	OUI	
RDC BAT D N°2	Réserve n°8	OUI	
RDC BAT D N°2	Réserve n°9	OUI	
RDC BAT D N°2	Réserve n°10	OUI	
RDC BAT D N°2	Atelier n°1	OUI	
RDC BAT D N°2	Atelier n°2	OUI	
RDC BAT D N°2	Elec n°1	OUI	
RDC BAT D N°2	Monte charge	OUI	
R+1 BAT D N°1	Placard	OUI	
R+1 BAT D N°1	Labo Sc n°1	OUI	
R+1 BAT D N°1	Labo Sc n°2	OUI	
R+1 BAT D N°1	Labo Sc	OUI	
R+1 BAT D N°1	Placard n°3	OUI	
R+1 BAT D N°2	Cuisine	OUI	
R+1 BAT D N°2	Econ rest	OUI	
R+1 BAT D N°2	Réserve n°11	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1 BAT D N°2	Econ cuisine	OUI	
R+1 BAT D N°2	Monte charge	OUI	
R+1 BAT D N°2	Réserve n°12	OUI	
R+2 BAT D N°1	Réserve n°13	OUI	
R+2 BAT D N°1	Réserve n°14	OUI	
R+2 BAT D N°1	Réserve n°15	OUI	
R+2 BAT D N°1	Placard n°4	OUI	
R+2 BAT D N°1	Placard n°5	OUI	
R+2 BAT D N°2	Réserve n°16	OUI	
R+2 BAT D N°3	Placard n°6	OUI	
R+2 BAT D N°3	Réserve n°17	OUI	
R+2 BAT D N°3	Réserve n°18	OUI	
R+1 BAT E N°1	Placard n°7	OUI	
R+1 BAT E N°1	Cage d'escalier n°1	OUI	
R+1 BAT E N°1	Produit chimique	OUI	
R+1 BAT E N°1	Cage d'escalier n°2	OUI	
R+2 BAT E N°2	Placard n°8	OUI	
R+2 BAT E N°2	Cage d'escalier n°3	OUI	
R+2 BAT E N°2	Cage d'escalier n°4	OUI	
R+3 BAT E N°3	Cage d'escalier n°5	OUI	
R+3 BAT E N°3	Placard n°9	OUI	
R+3 BAT E N°3	Cage d'escalier n°6	OUI	
RDC BAT F N°1	Local n°6	OUI	
RDC BAT G N°1	Stockage n°2	OUI	
RDC BAT G N°2	Salle serveur	OUI	
RDC BAT G N°2	Salle dossiers n°1	OUI	
RDC BAT G N°2	Réserve n°19	OUI	
RDC BAT G N°2	Réserve E	OUI	
RDC BAT G N°2	Local n°7	OUI	
RDC BAT G N°2	Placard n°10	OUI	
RDC BAT G N°3	Réserve n°20	OUI	
R+2 BAT G N°1	Local ECS	OUI	
RDC BAT H N°1	Salle dossiers n°2	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC BAT H N°1	Archives	OUI	
RDC BAT H N°1	Elec n°2	OUI	
RDC BAT I N°1	Elec n°3	OUI	
RDC BAT I N°1	Stockage matériels N°1	OUI	
RDC BAT I N°1	Stockage matériels N°2	OUI	
R-1 BAT J N°1	Réserve n°21	OUI	
R-1 BAT J N°1	Gaine technique	OUI	
RDC BAT J N°1	T.G.B.T	OUI	
RDC BAT J N°1	Local n°8	OUI	
R+1 BAT J N°1	Elec n°4	OUI	
RDC BAT C N°2	Reserve	OUI	
R+3 BAT D N°1	Reserve n°17	OUI	
R+3 BAT D N°1	Réserve n°18	OUI	
RDC BAT E N°1	Placard n°11	OUI	
RDC BAT E N°1	Placard n°12	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	

Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de	P

	faux plafond	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.


Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS


	Planche de repérage			
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE T260306090 1/25 Croquis 20/05/2026 LAGACHE Jérôme	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire :	Bat C rdc Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE	

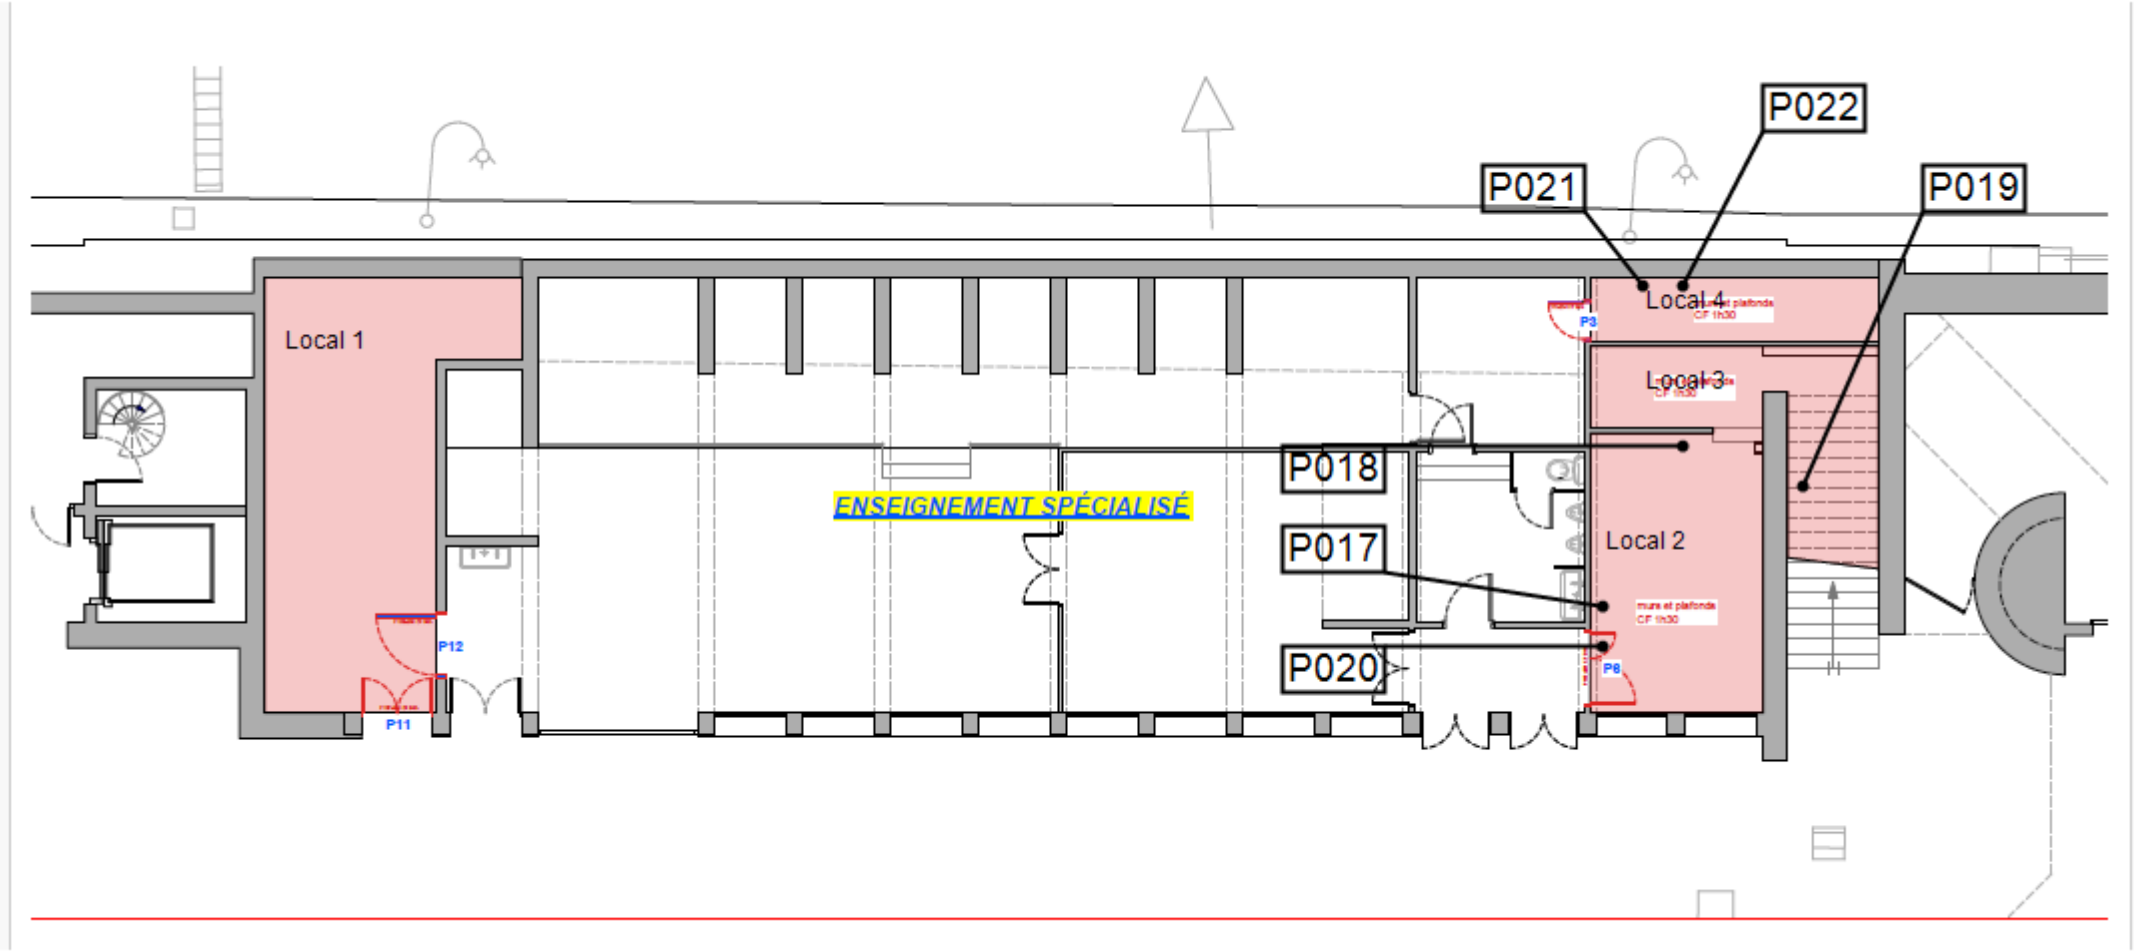

apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat C rdc N°2
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	2/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

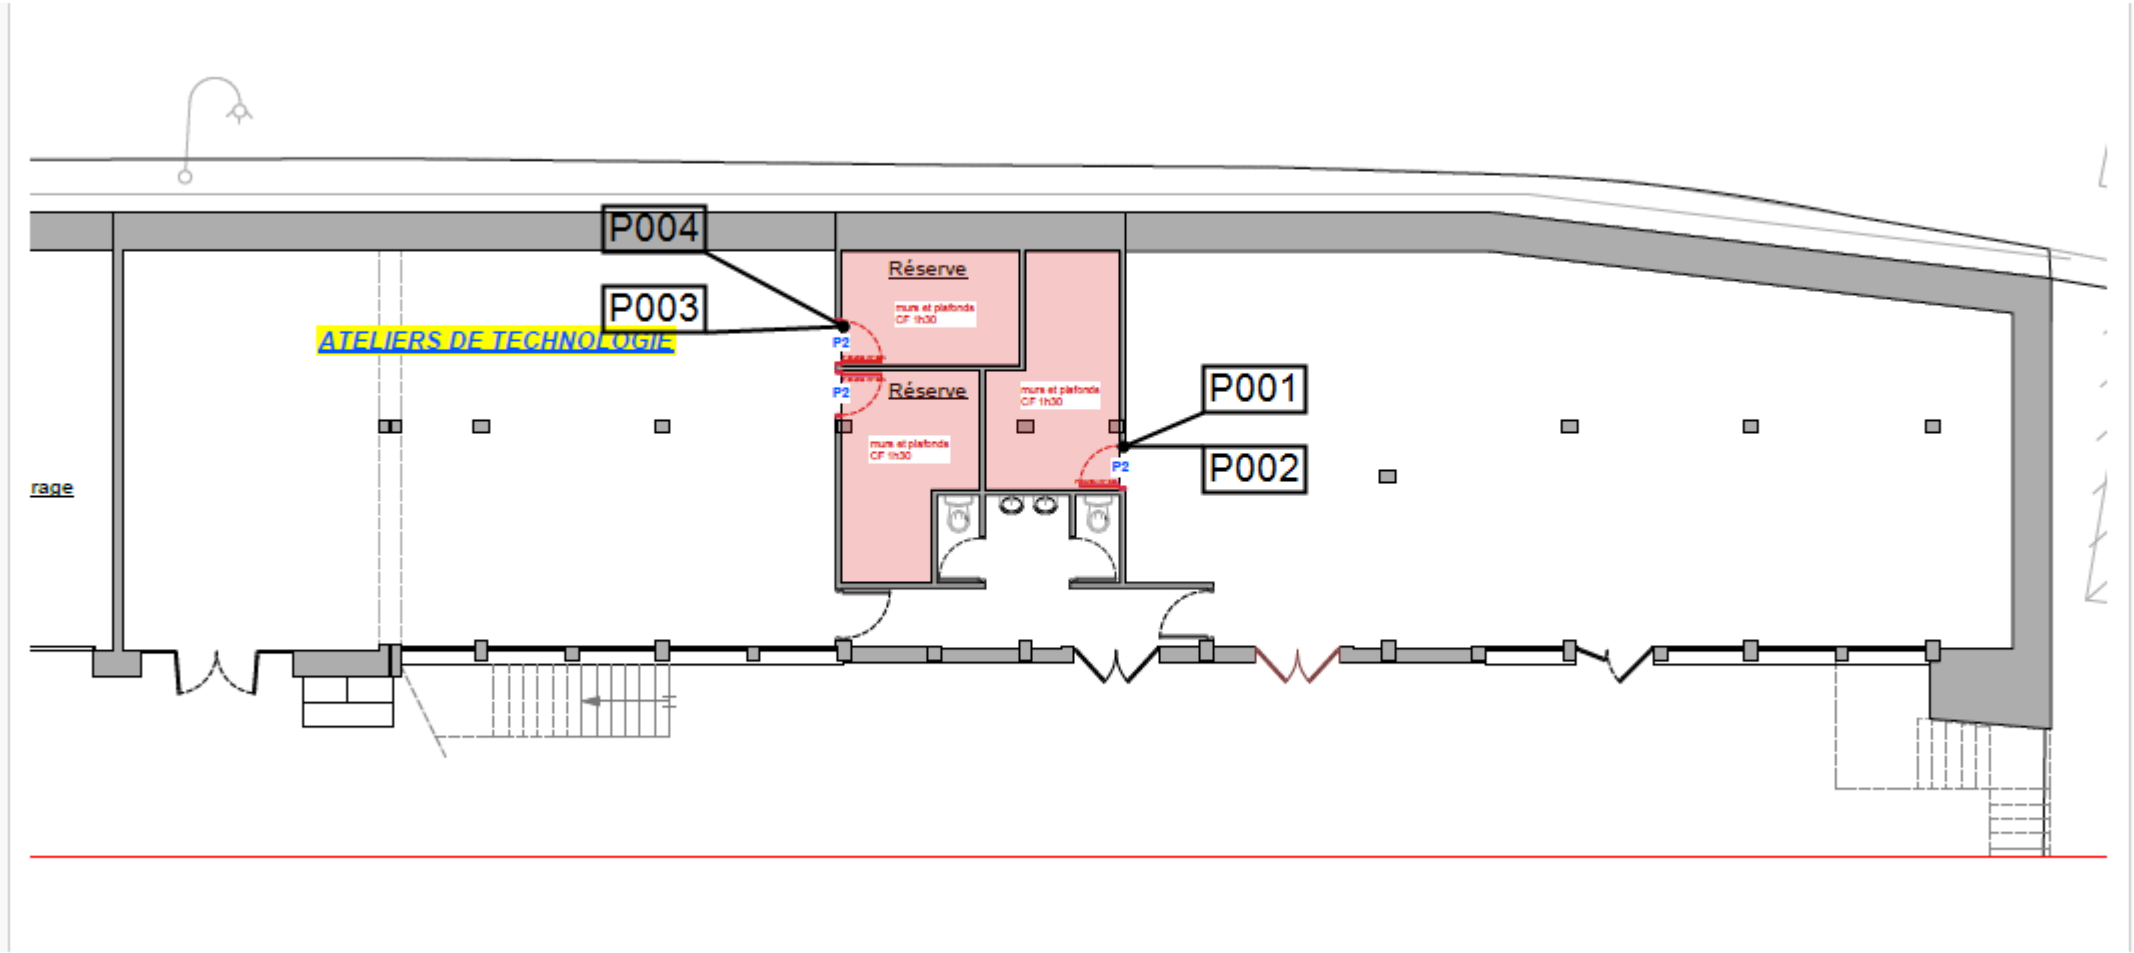

apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat C R+1 N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	3/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

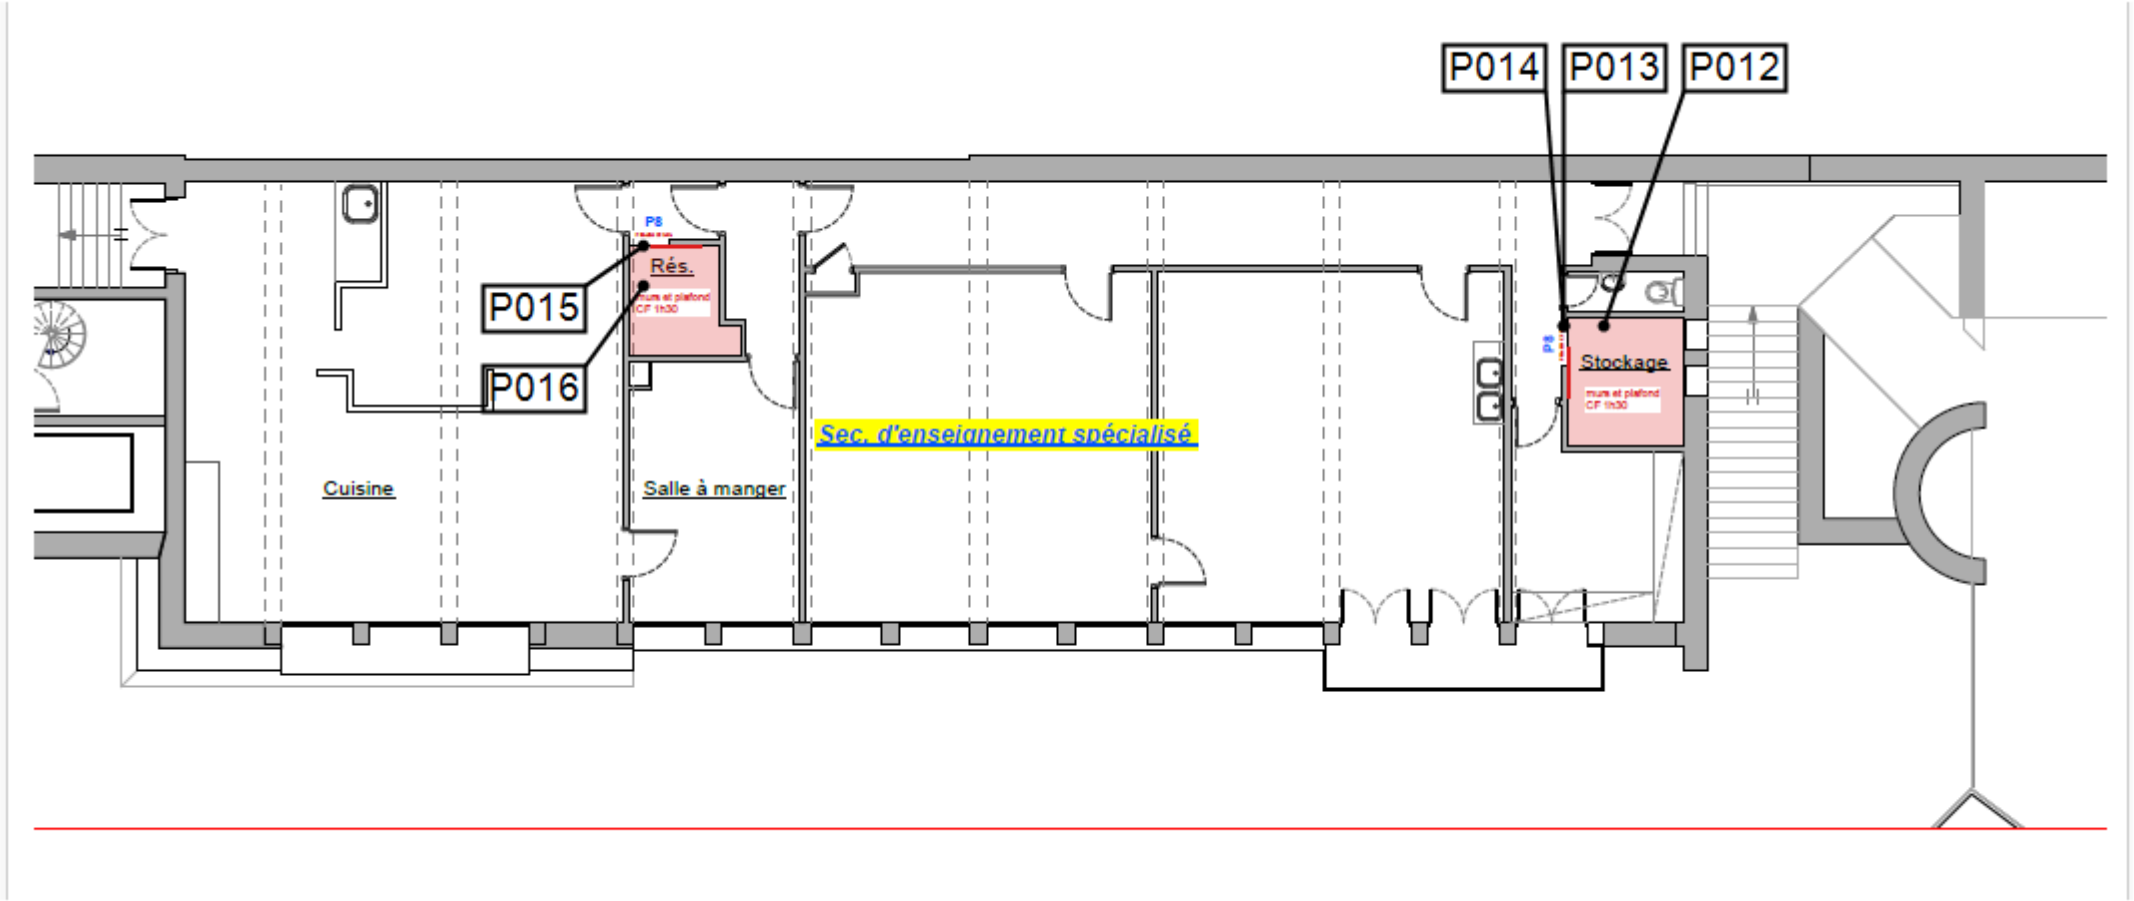

apave		Planche de repérage	
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat C R+1 N°2
N° rapport :	T260306090		
N° planche :	4/25	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	


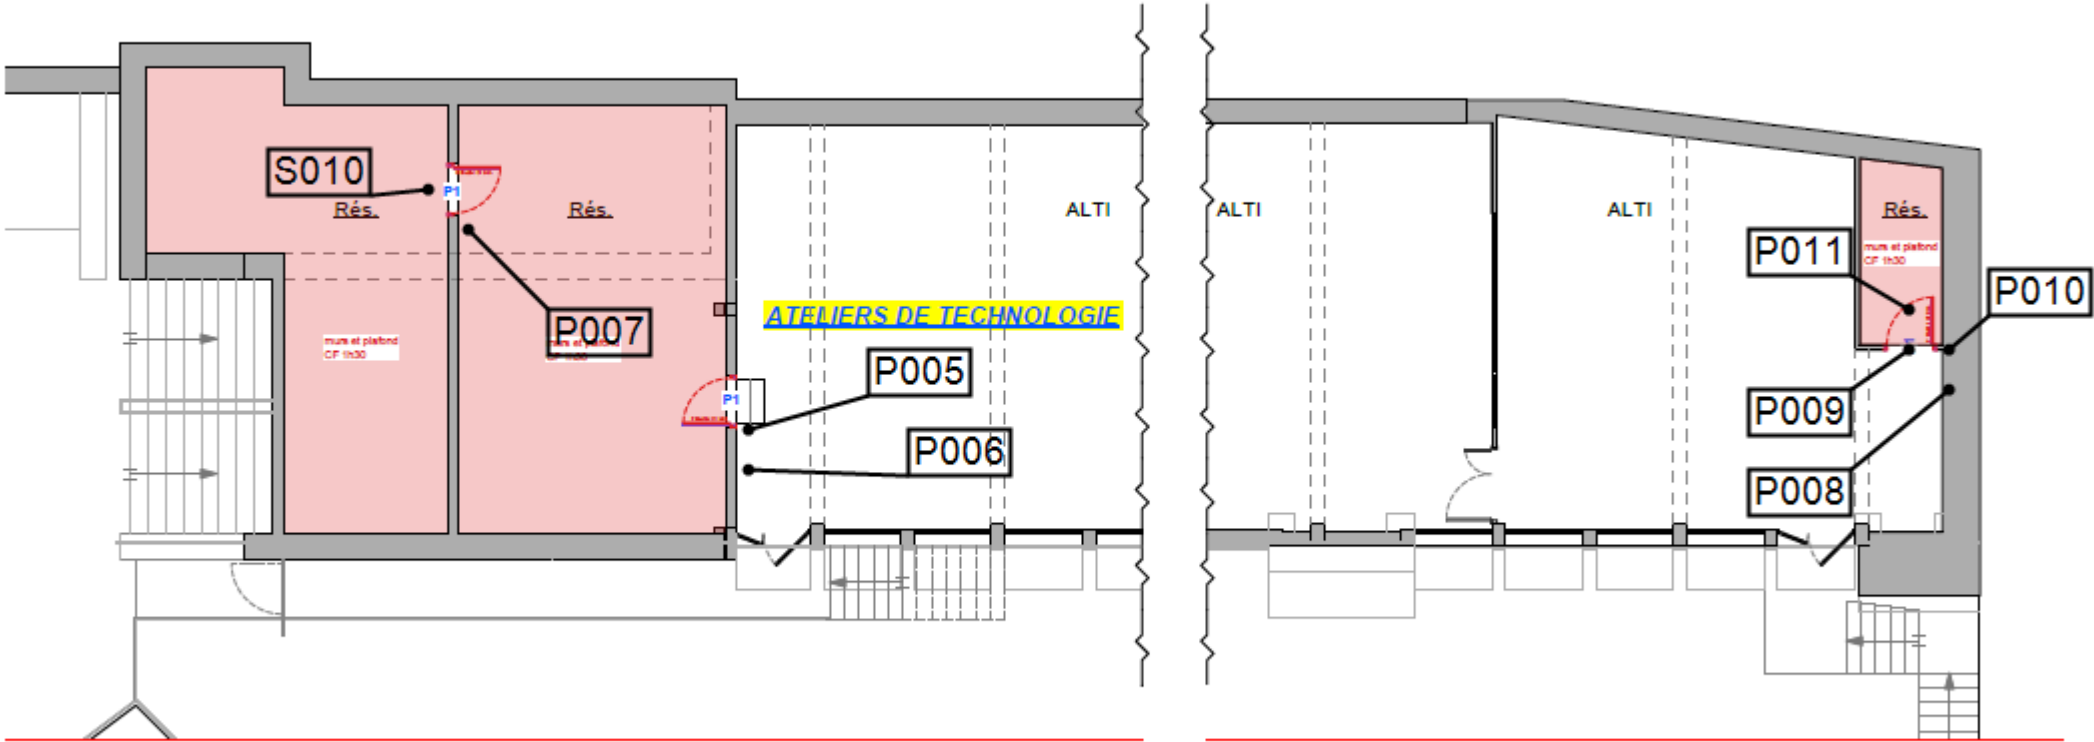



	Planche de repérage			
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE T260306090 5/25 Croquis 20/05/2026 LAGACHE Jérôme	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire :	Bat D RDC N°1 Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE	




apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat D RDC N°2
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE
N° planche :	6/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

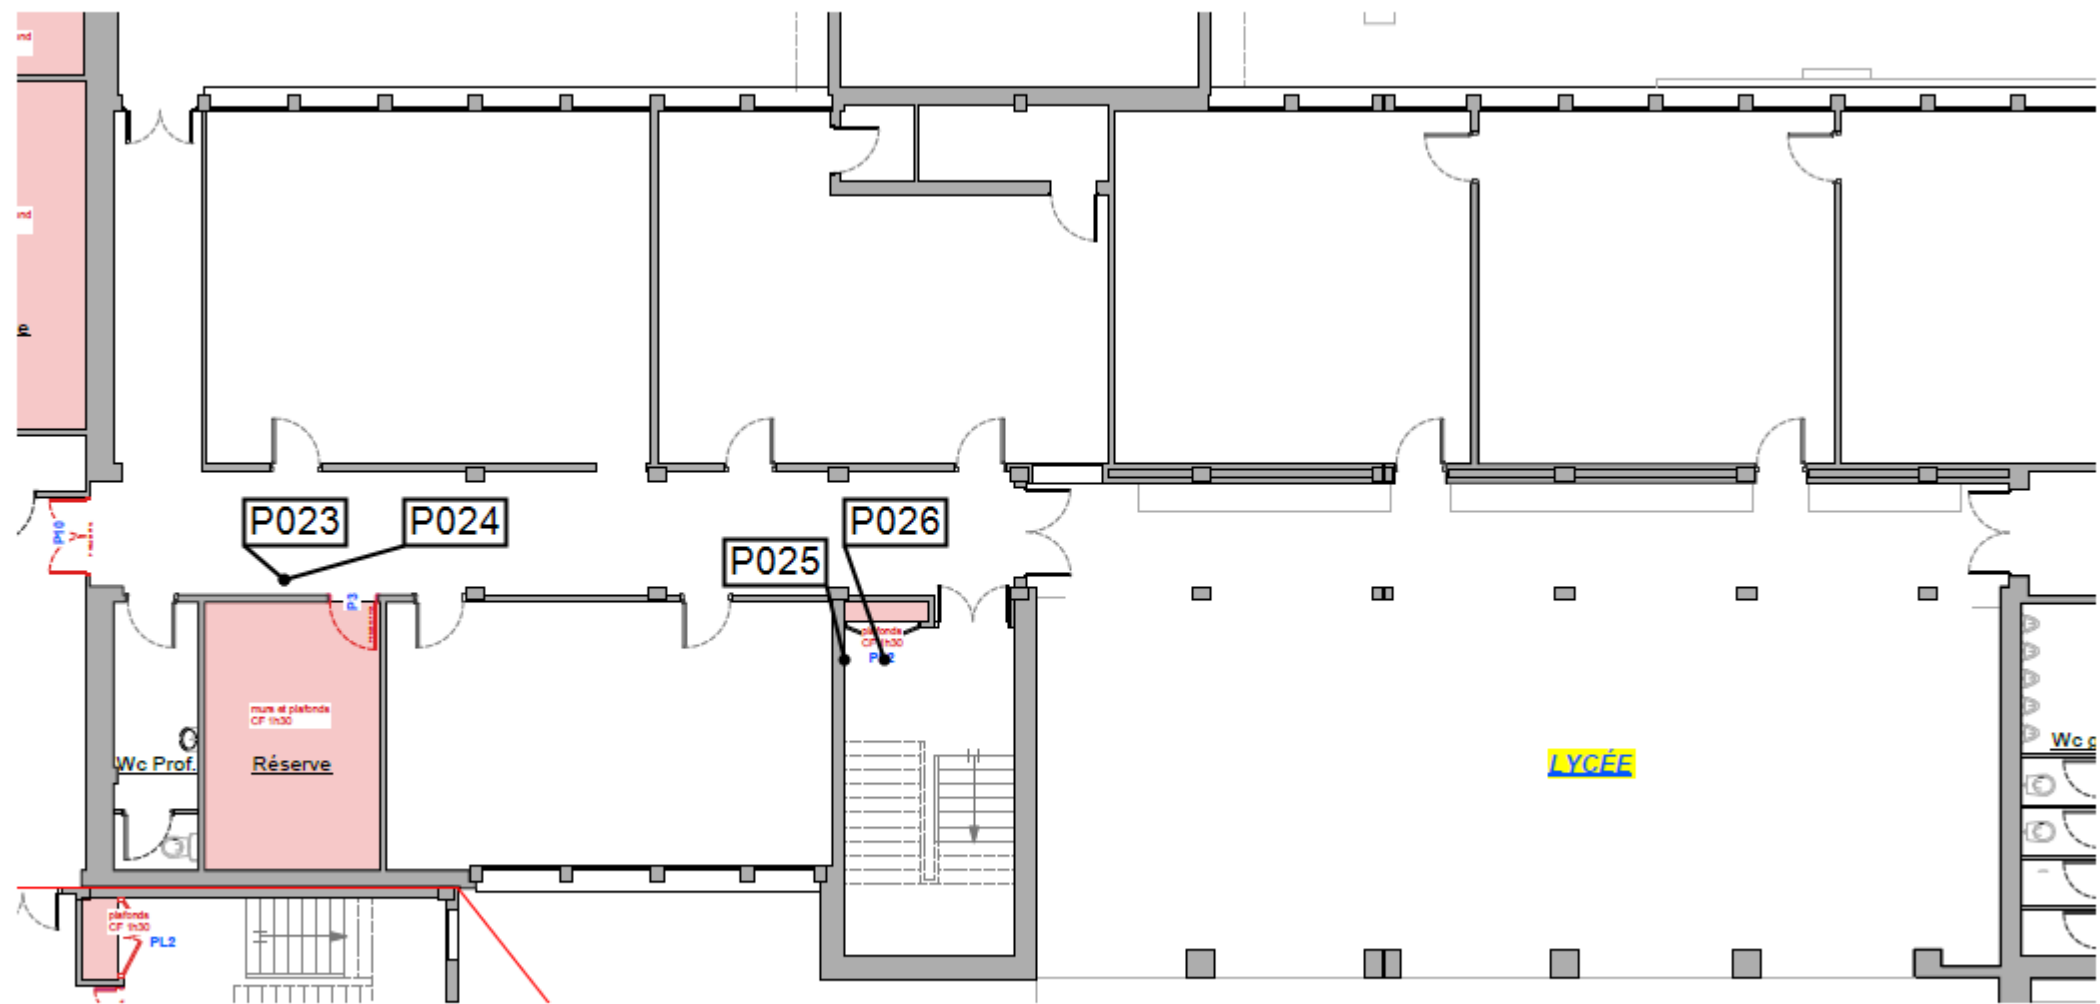


apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat D R+1 N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	7/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

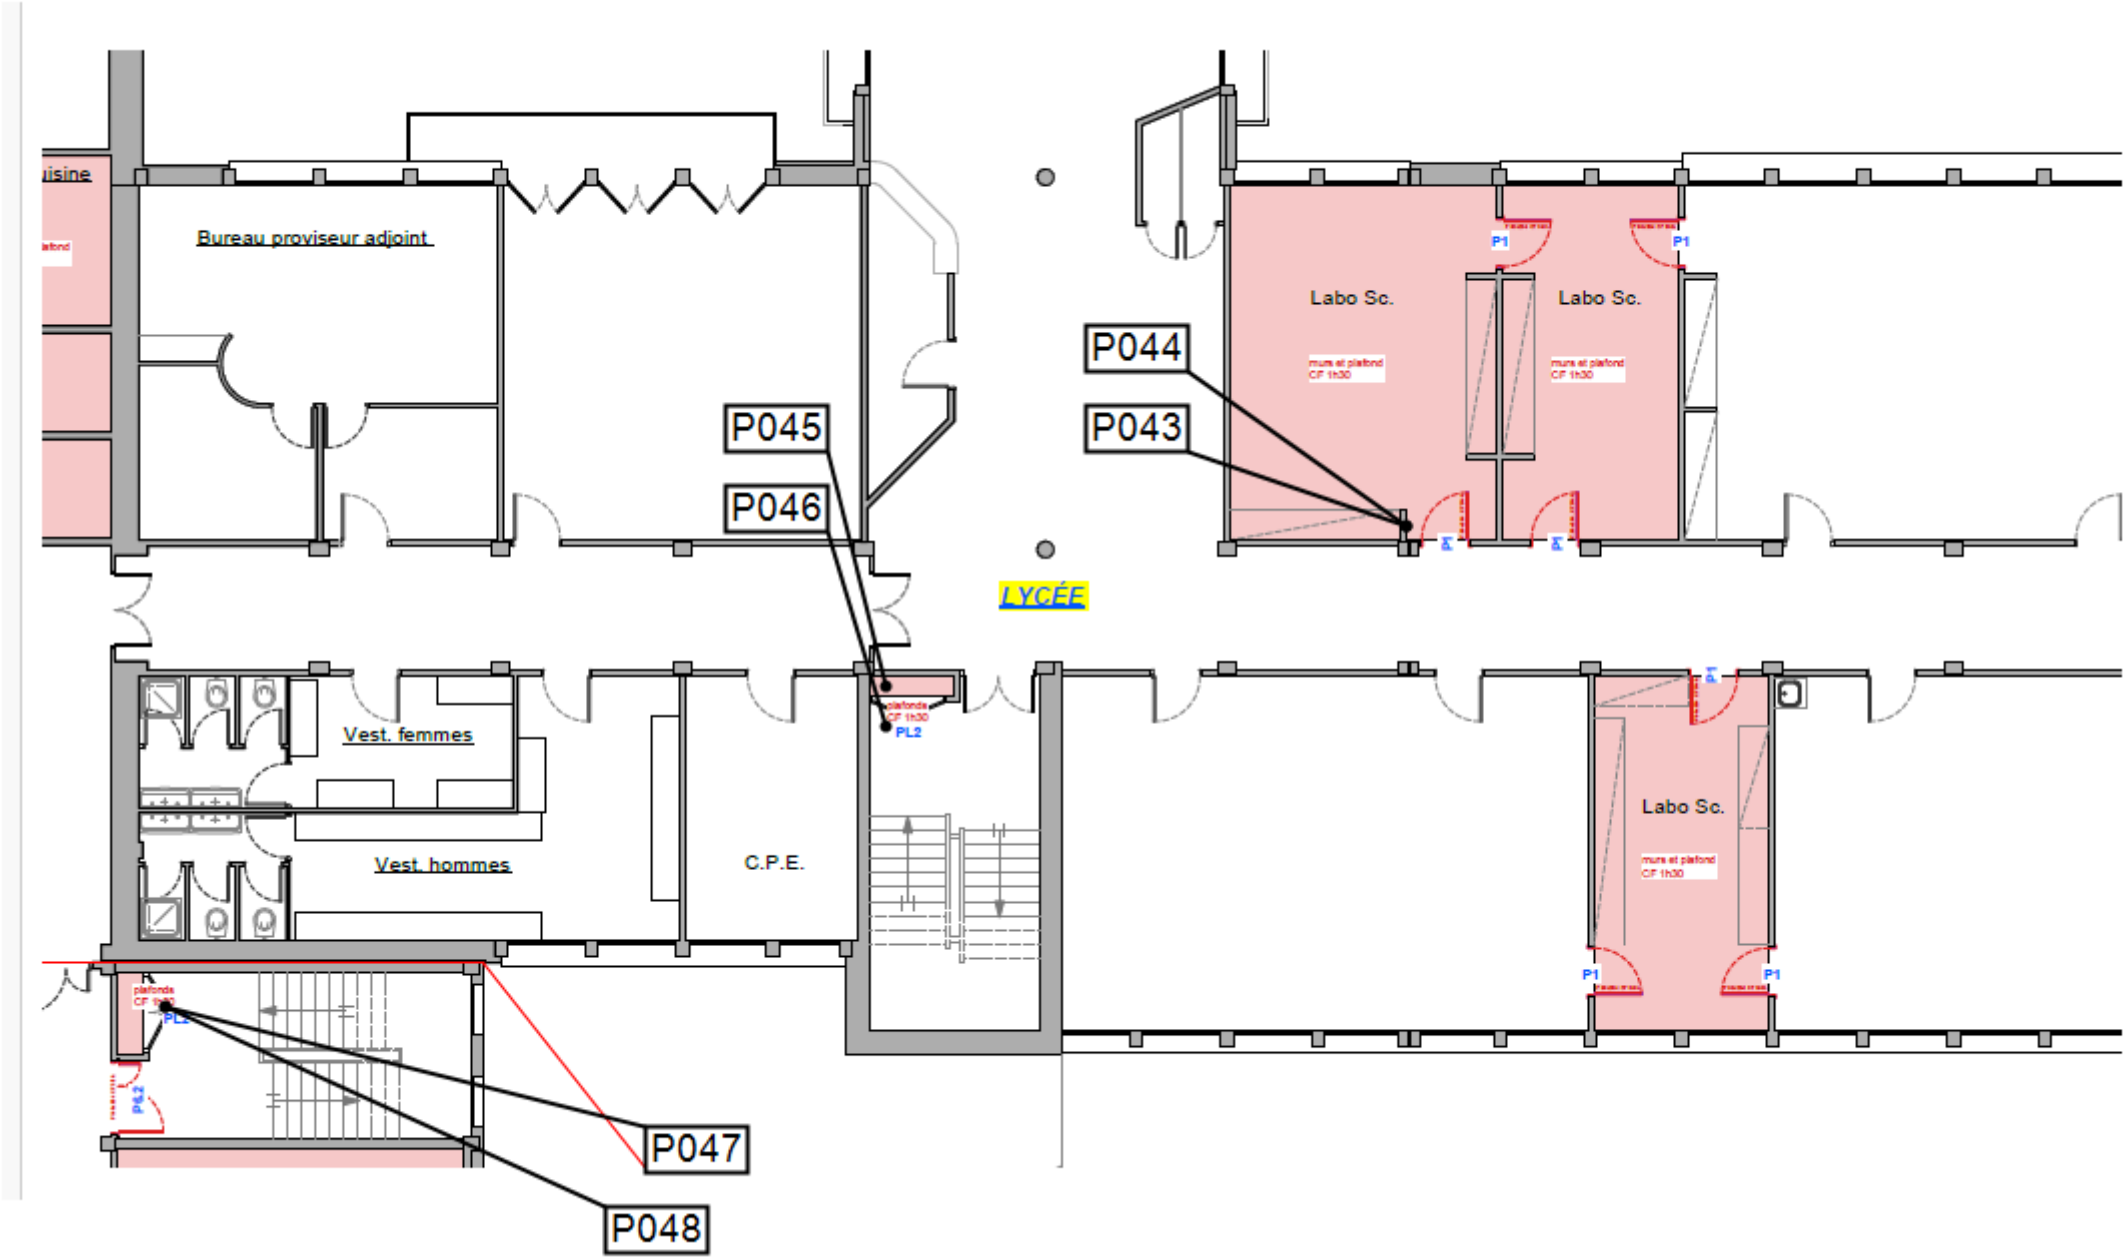


apave		Planche de repérage	
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat D R+2 N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	9/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

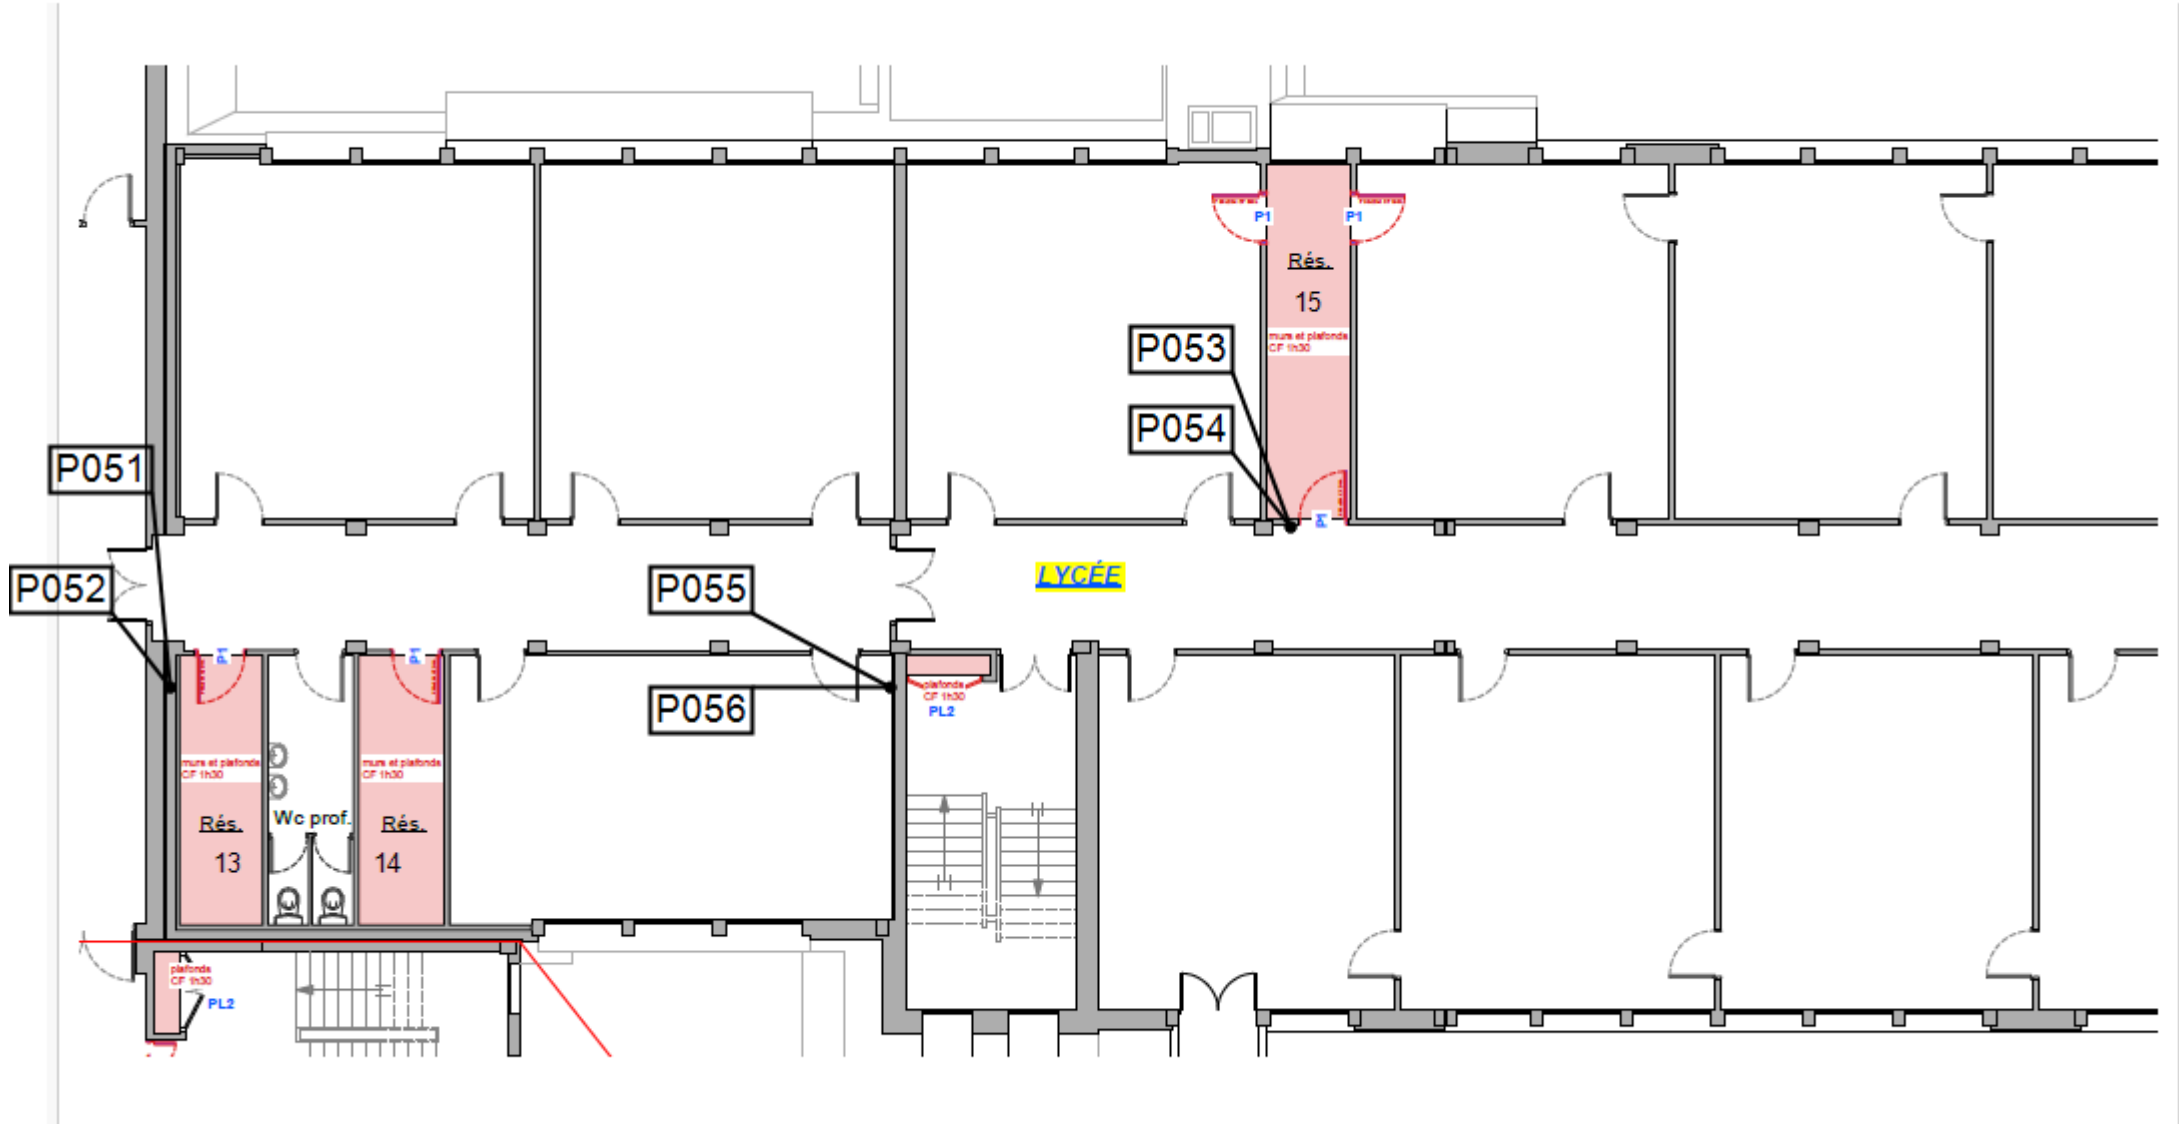


apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat D R+2 N°2
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	10/25		
Type :	Croquis		
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

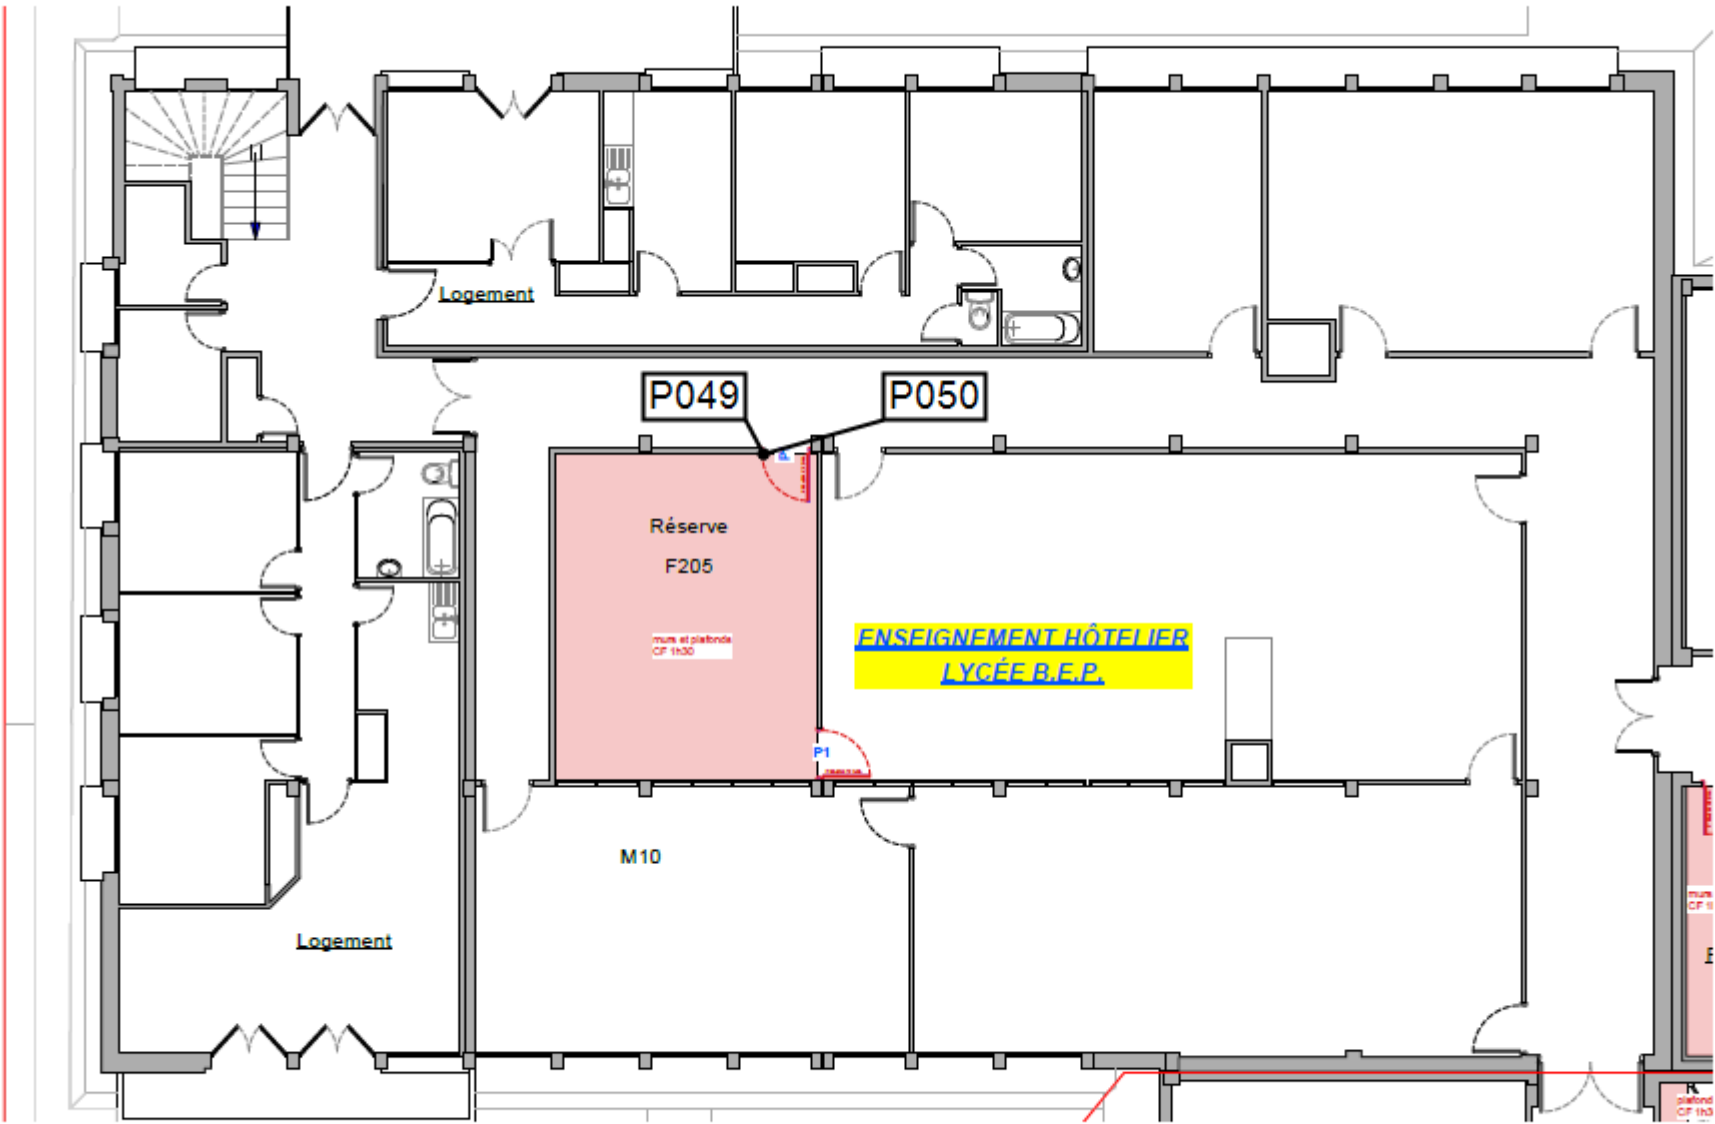


apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat D R+3 N°1
N° rapport :	T260306090		
N° planche :	11/25	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

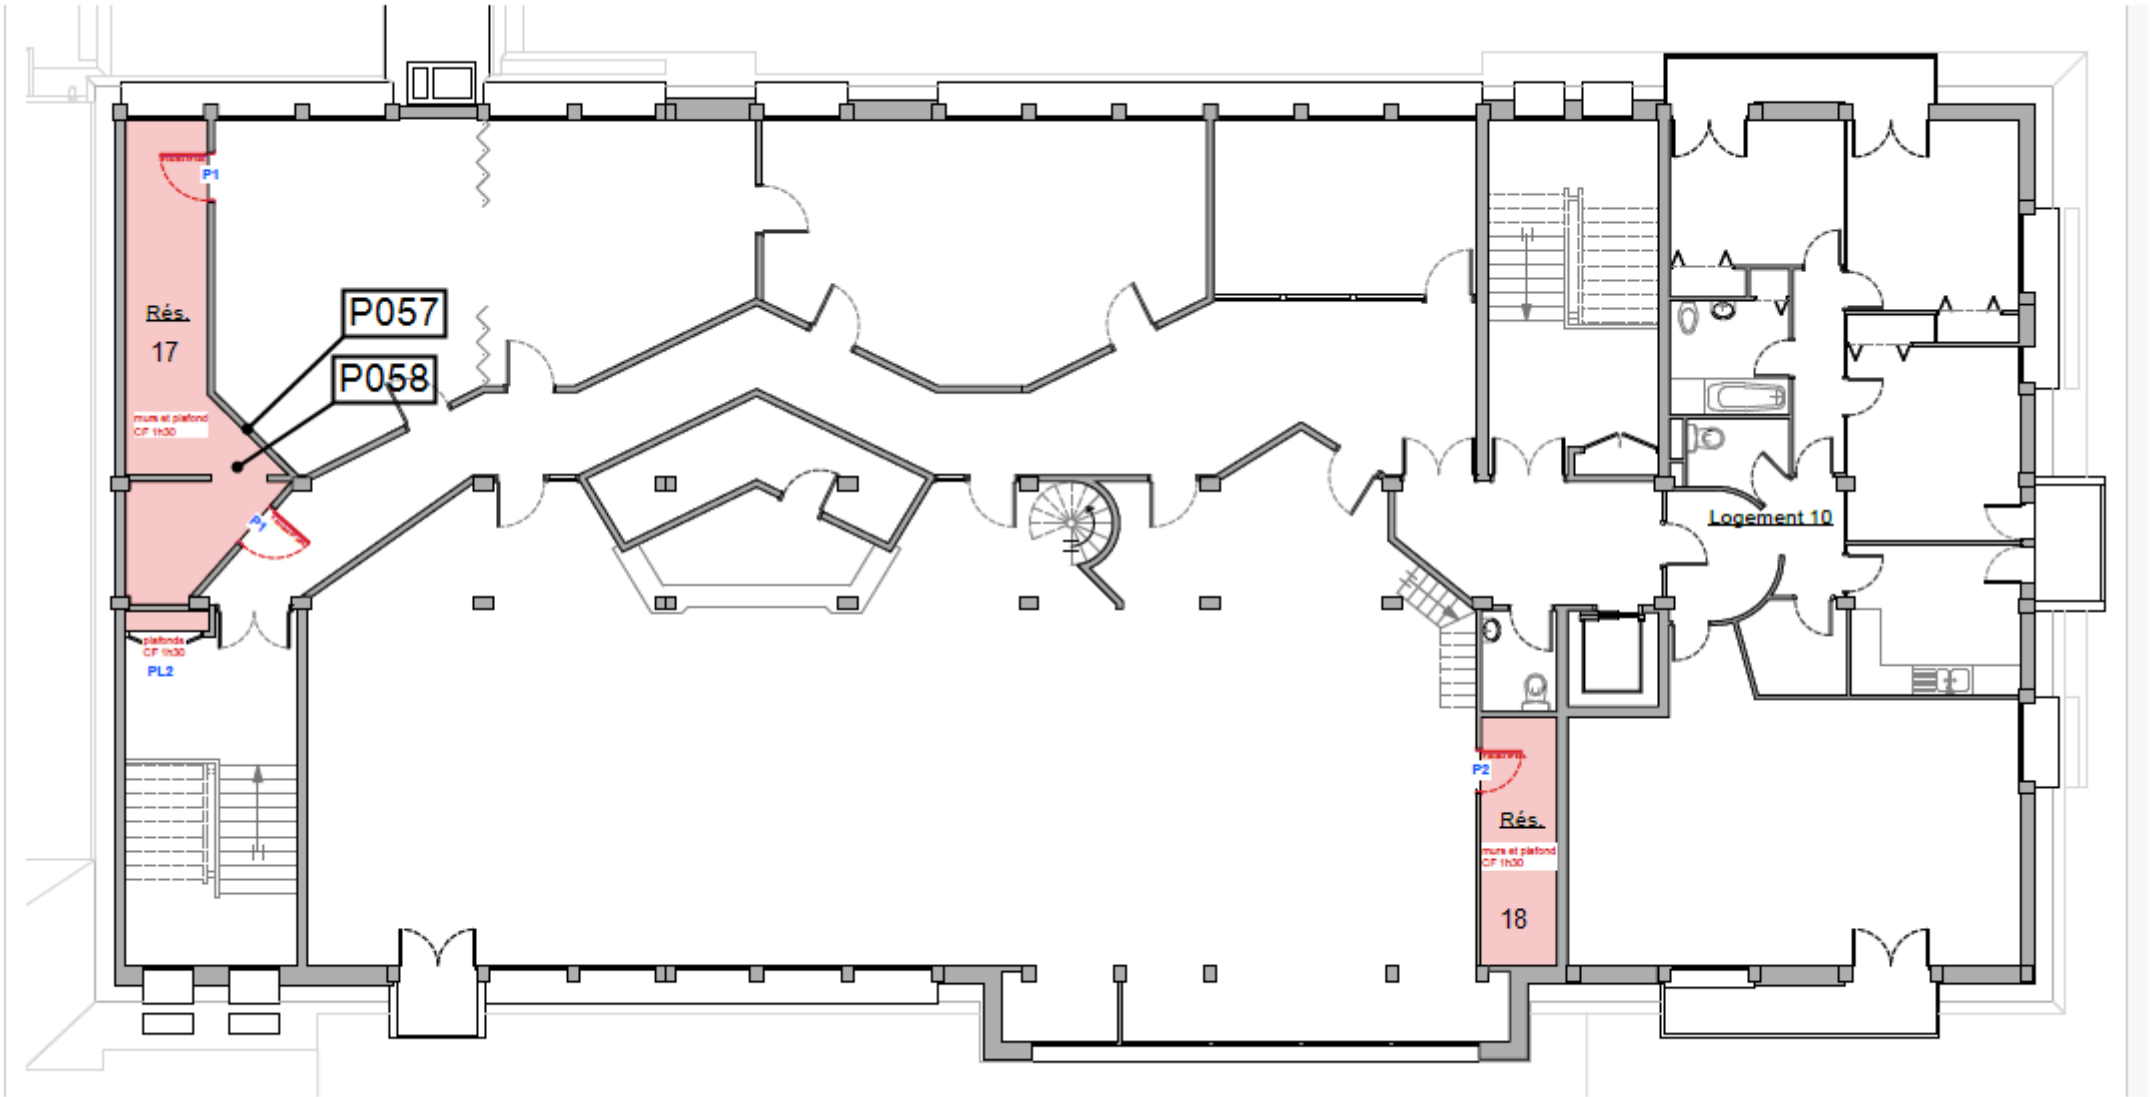


apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat E RDC N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VIELLE
N° planche :	12/25		
Type :	Croquis		
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

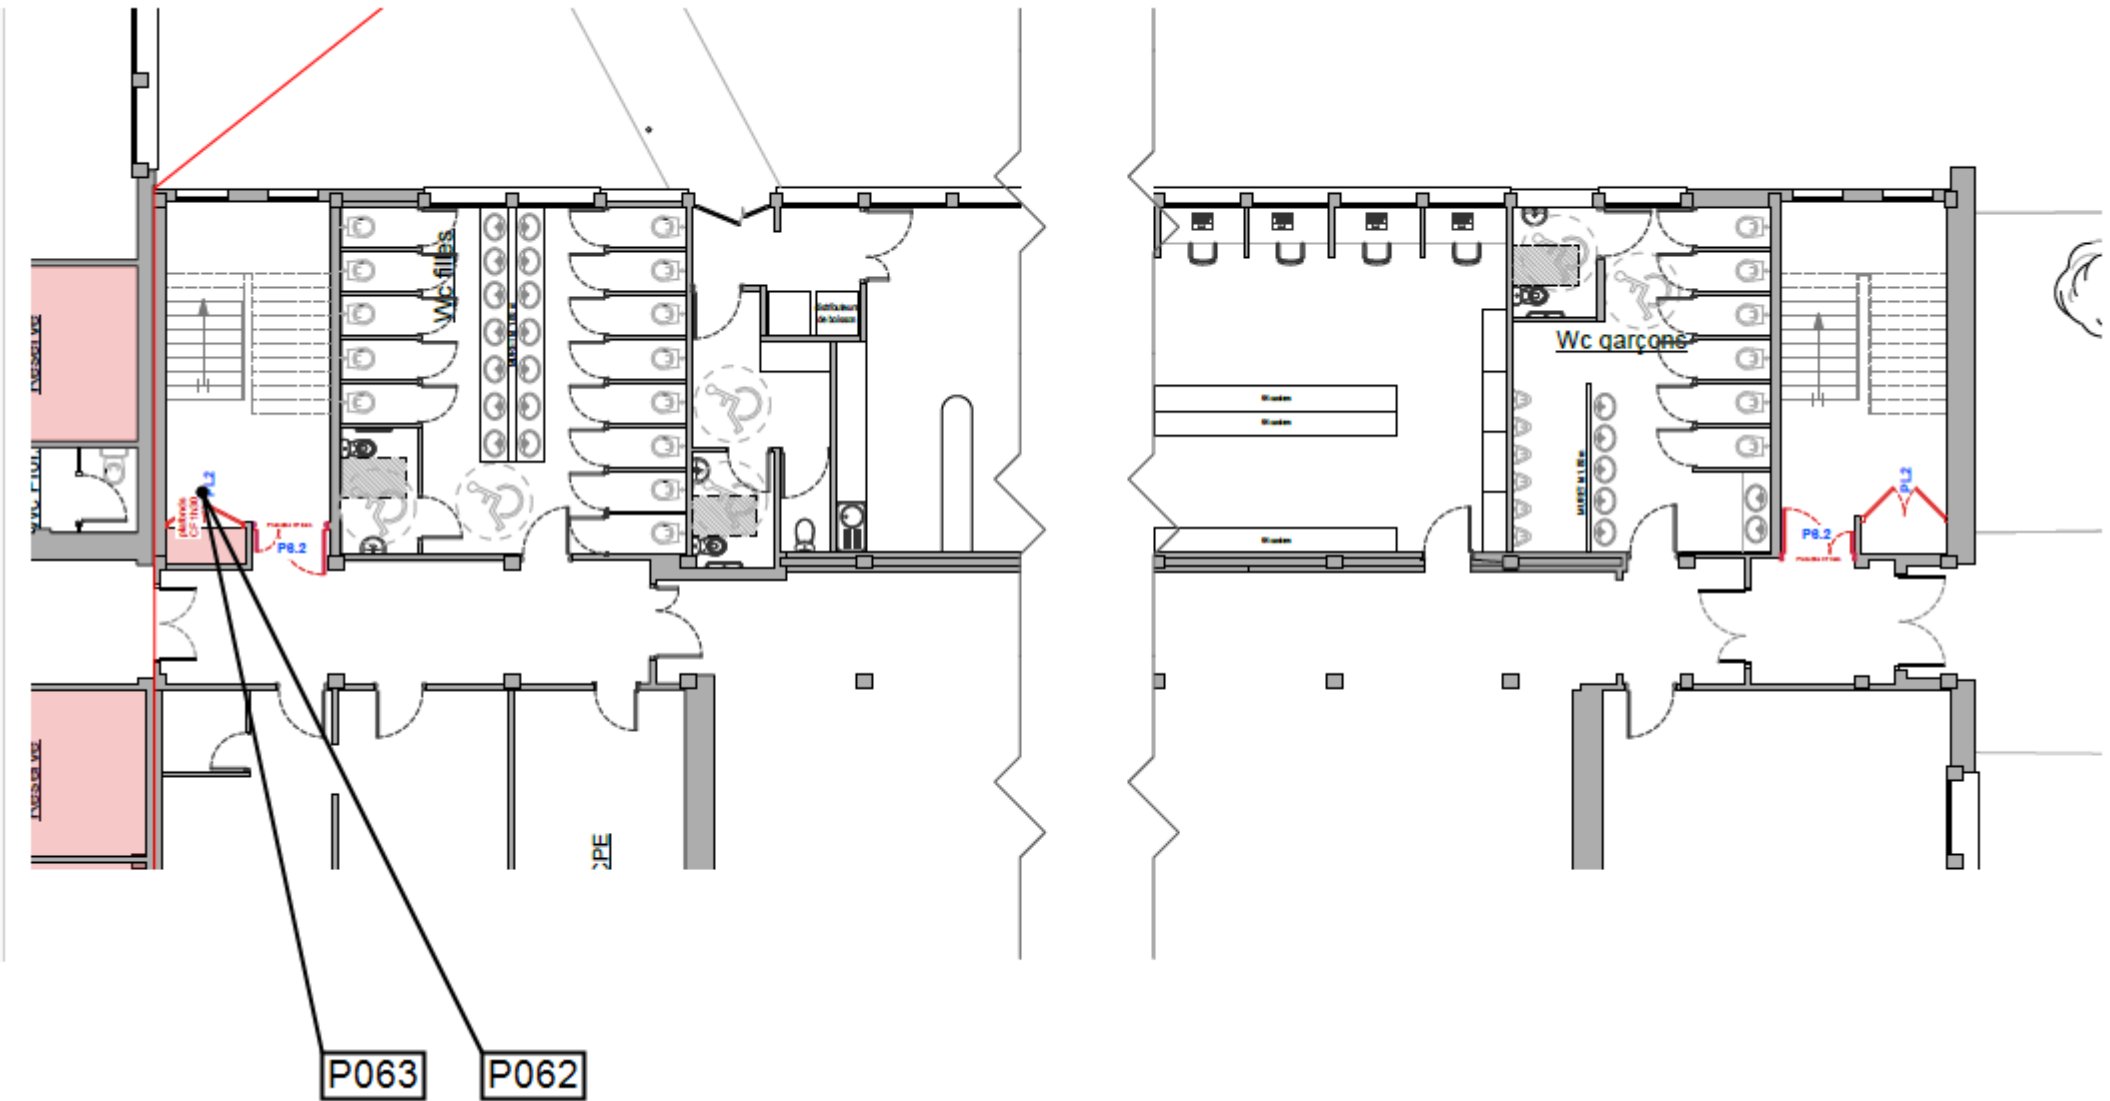


Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat E R+1 N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	13/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

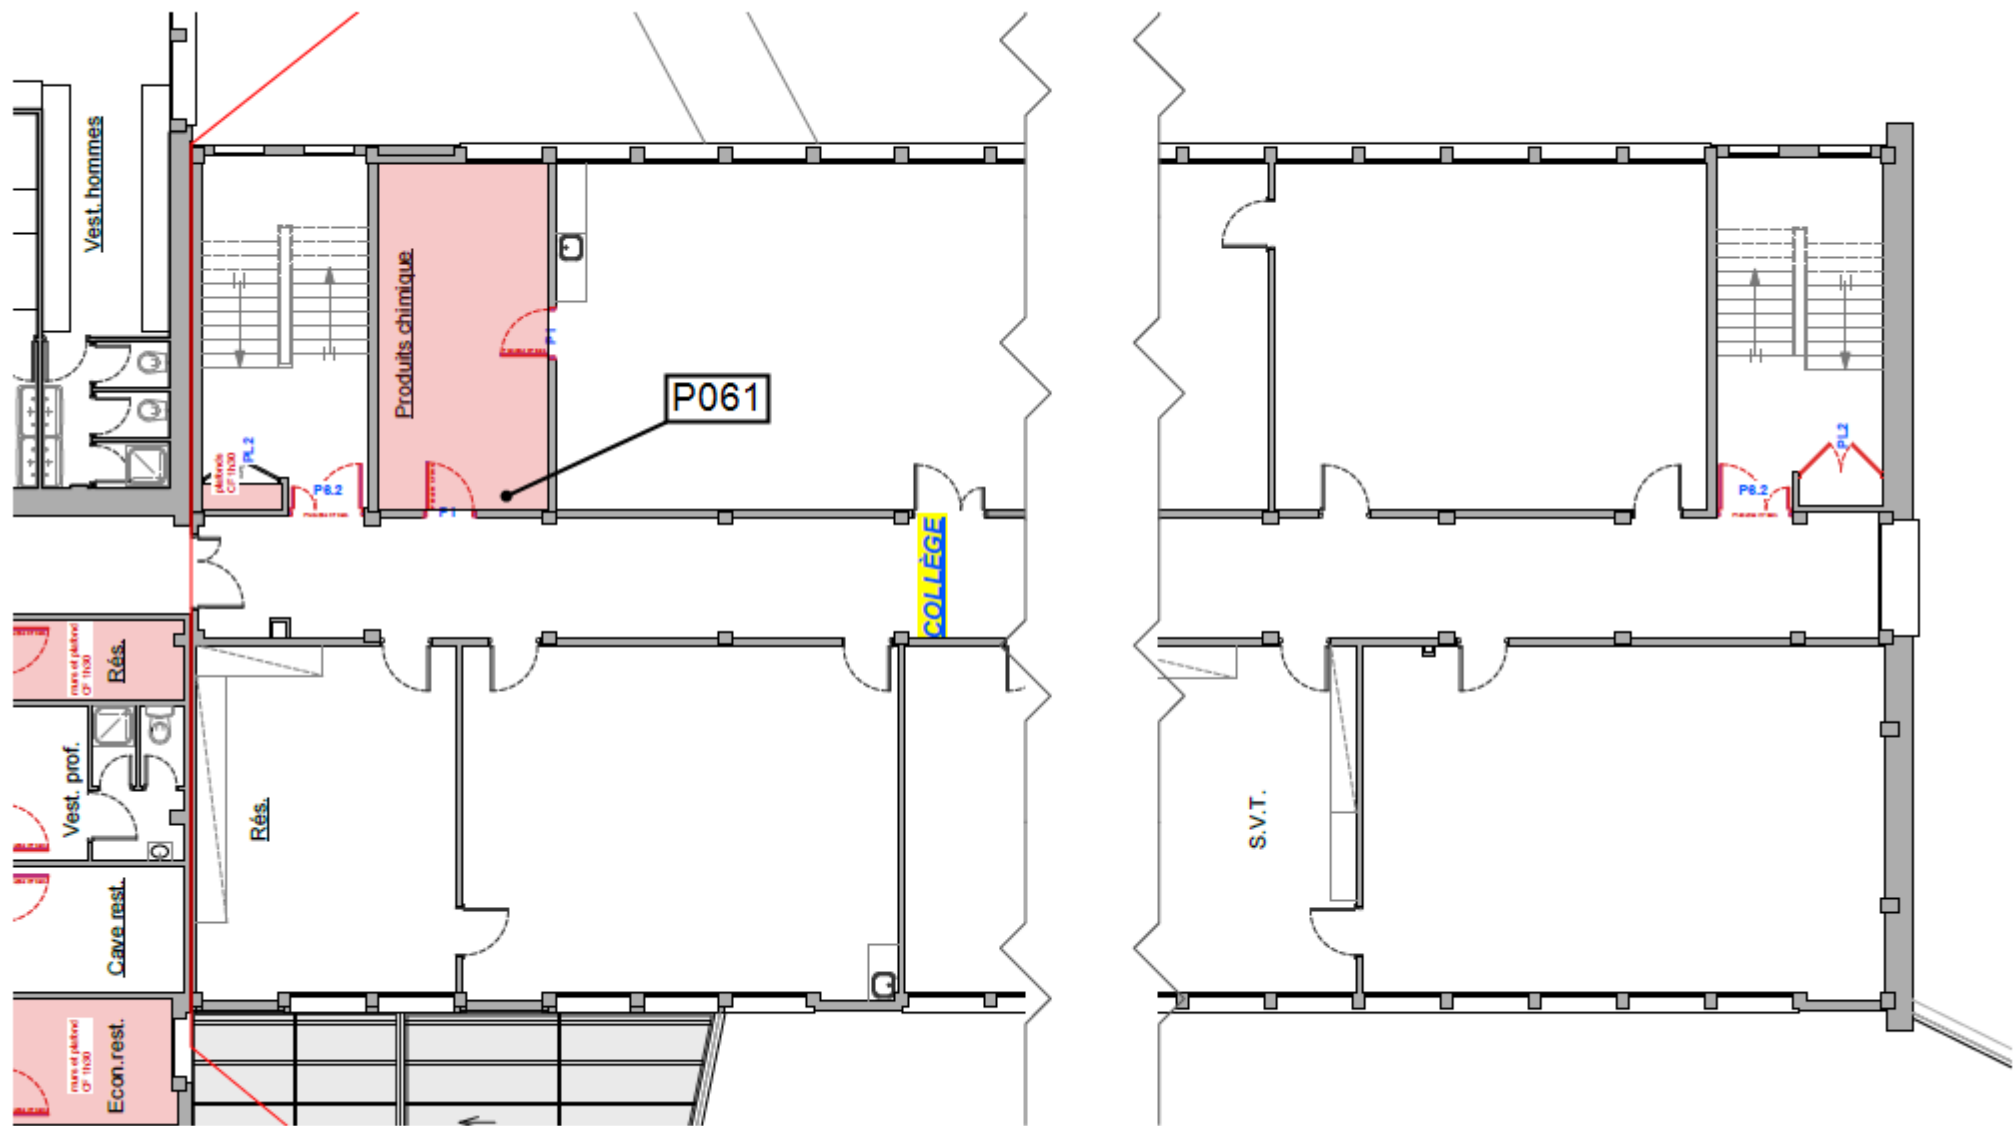


Cliant :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat E R+2 N°1
N° rapport :	T260306090		
N° planche :	14/25	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
Type :	Croquis		
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	




apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat E R+3 N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	15/25		
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

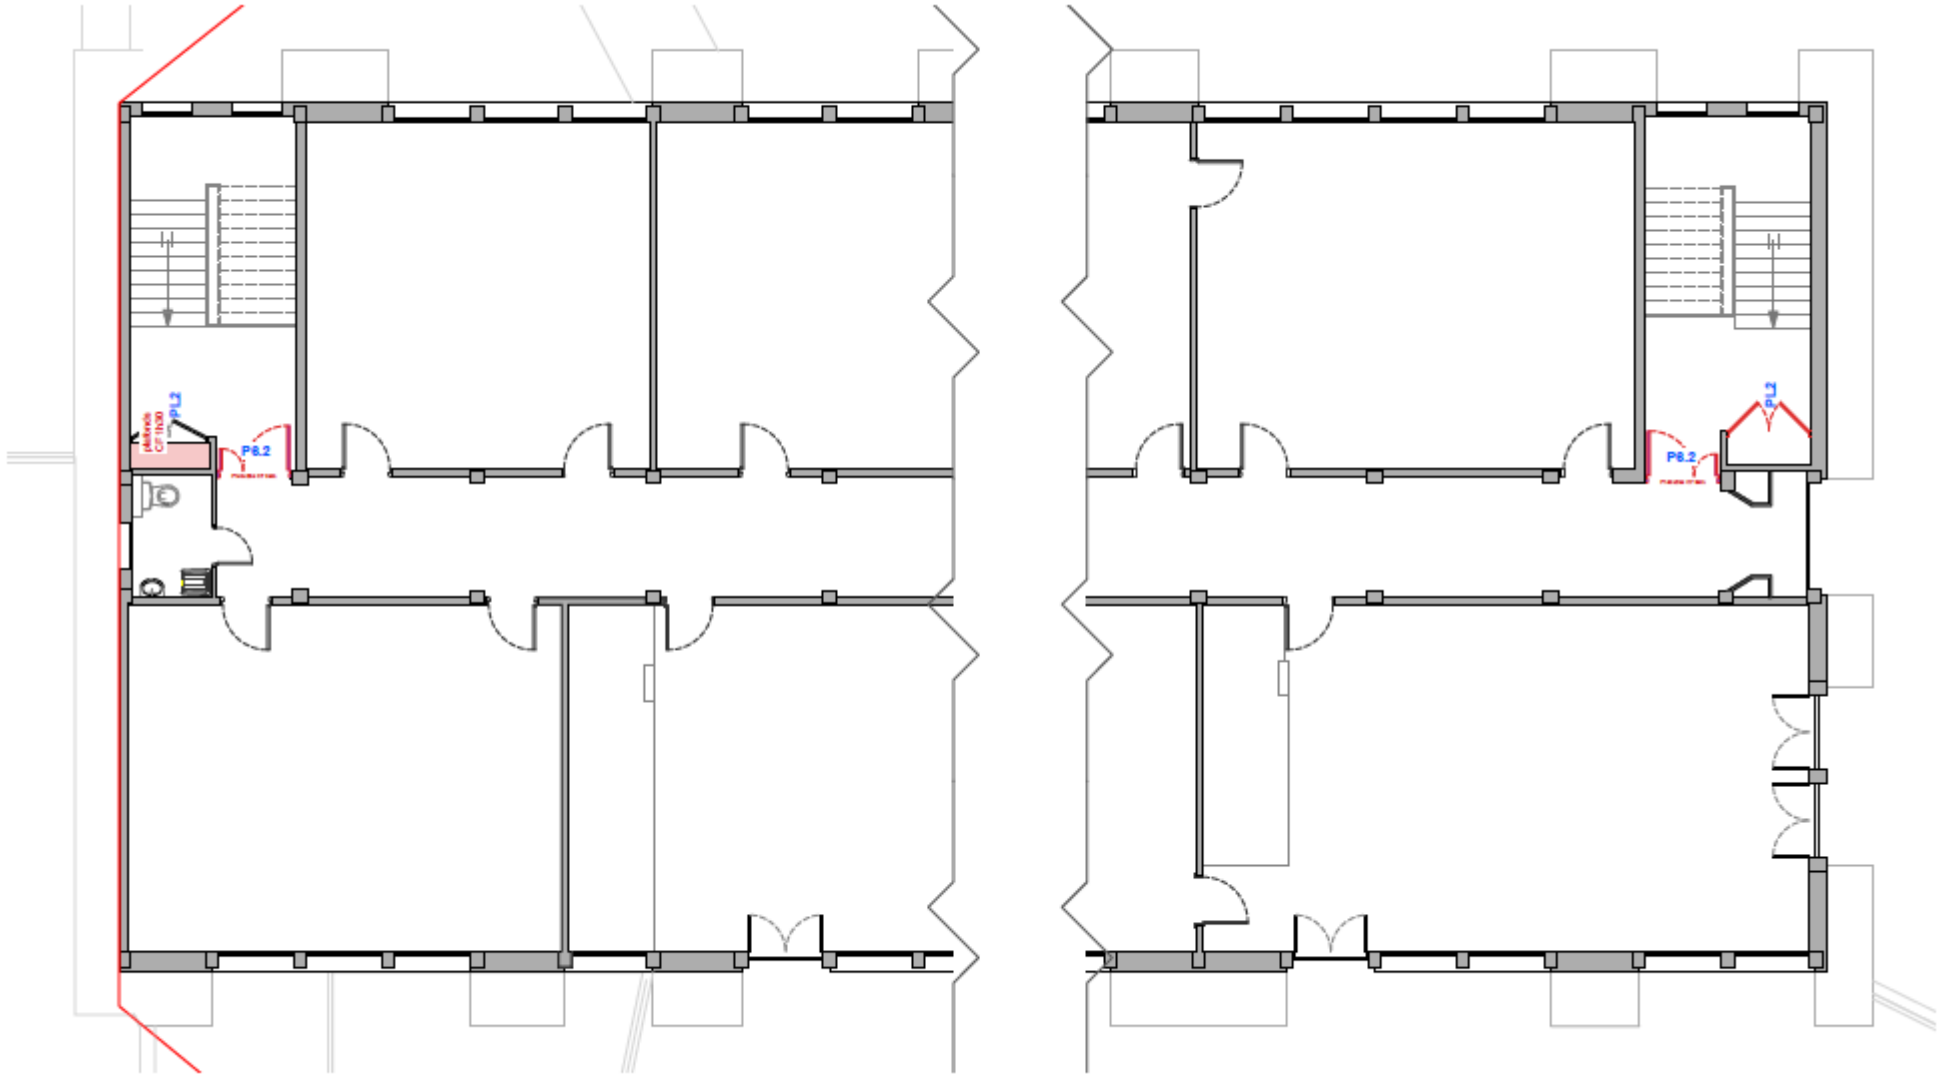


apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat F RDC N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	16/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

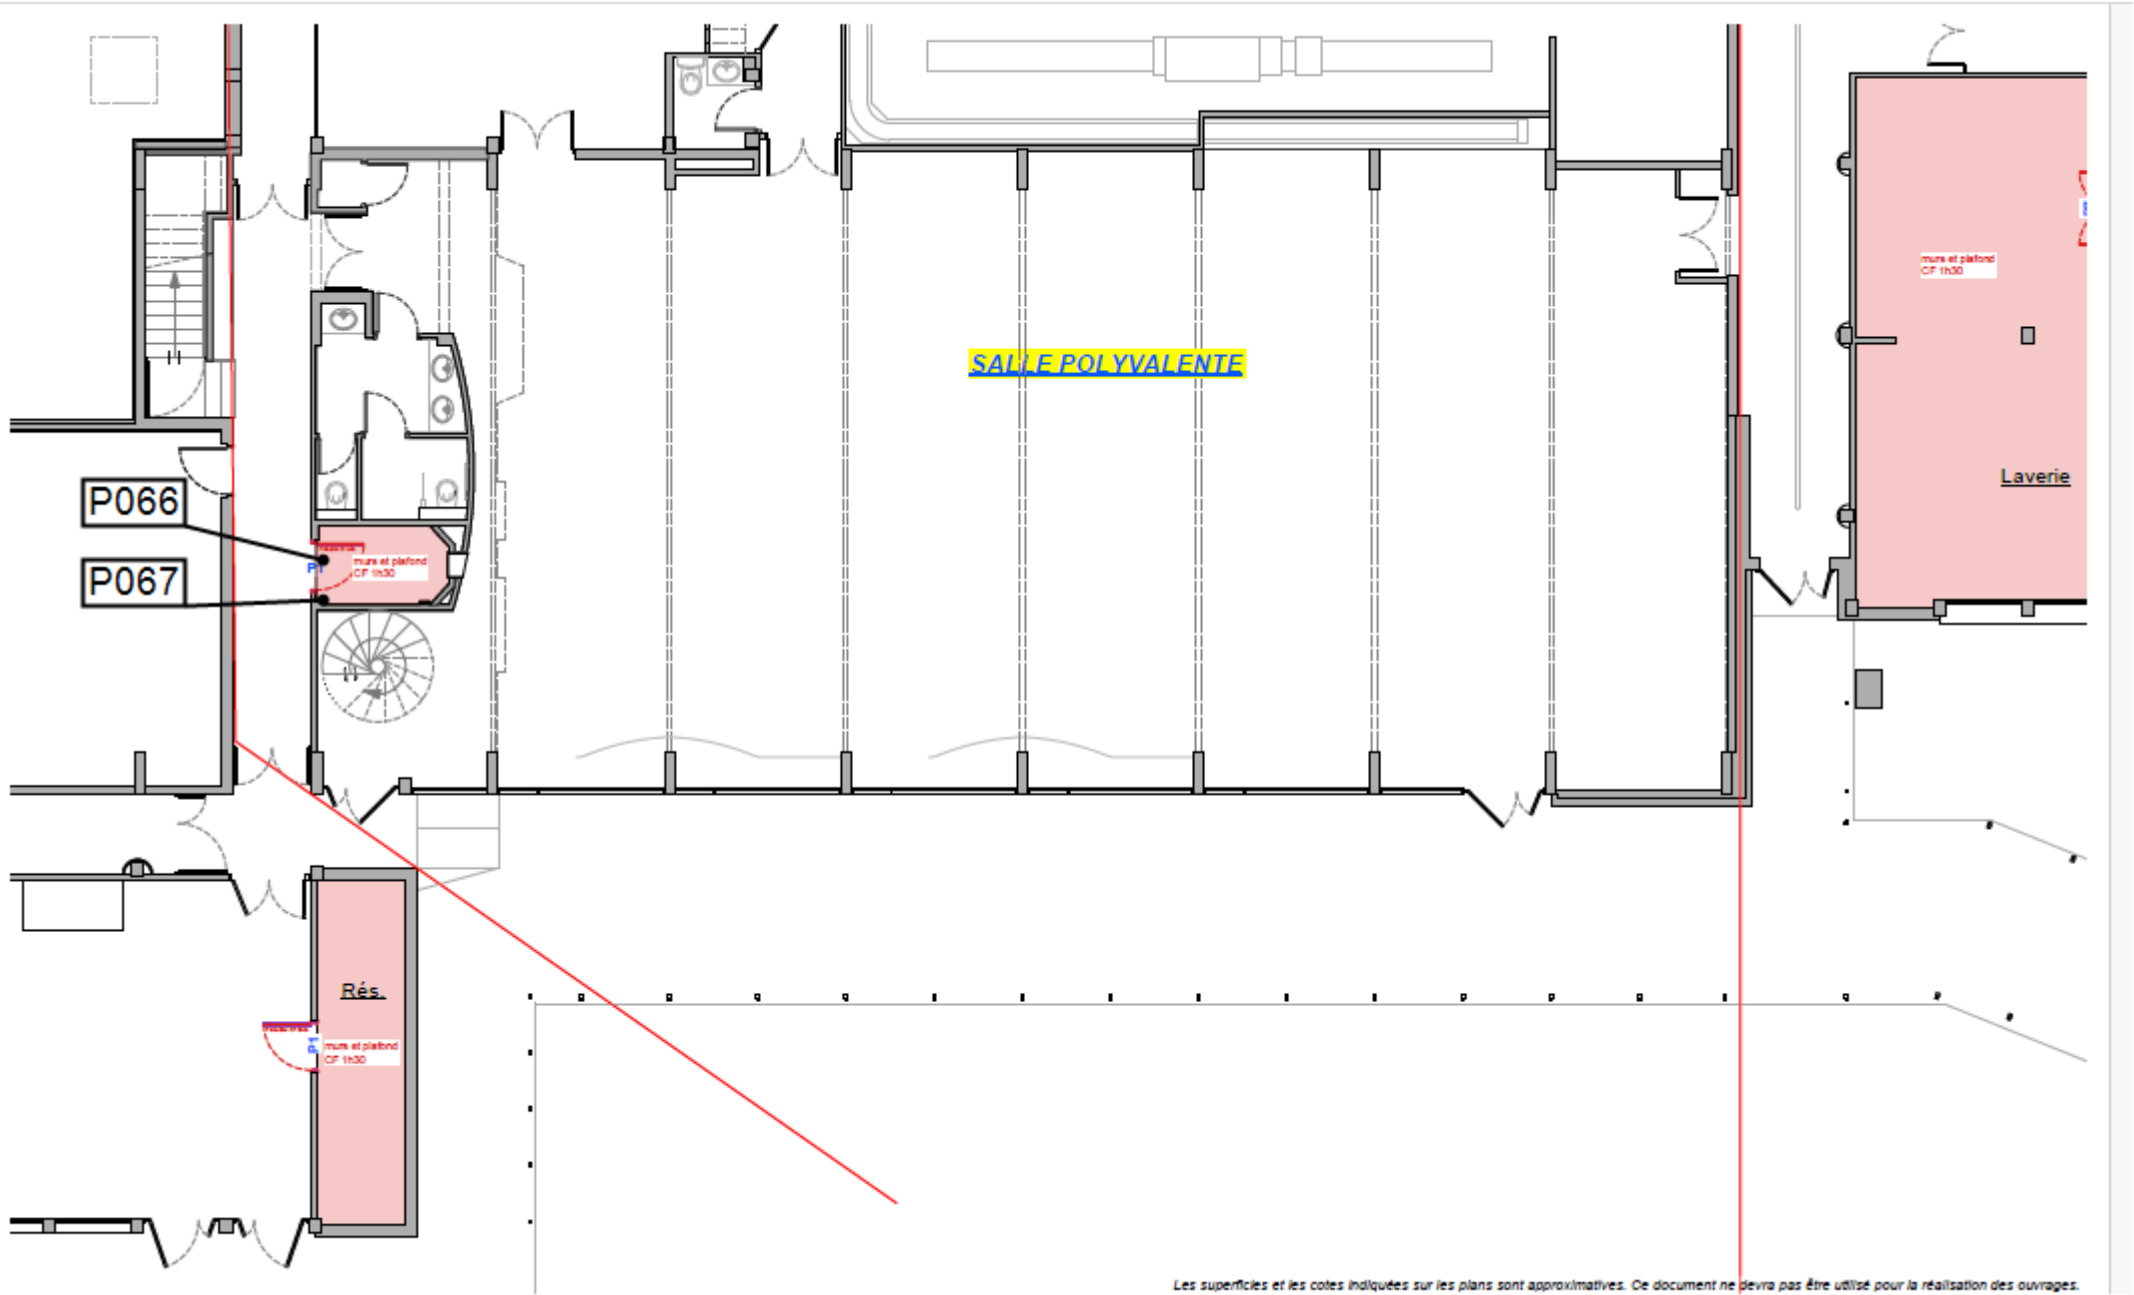


apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat G RDC N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	17/25		
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

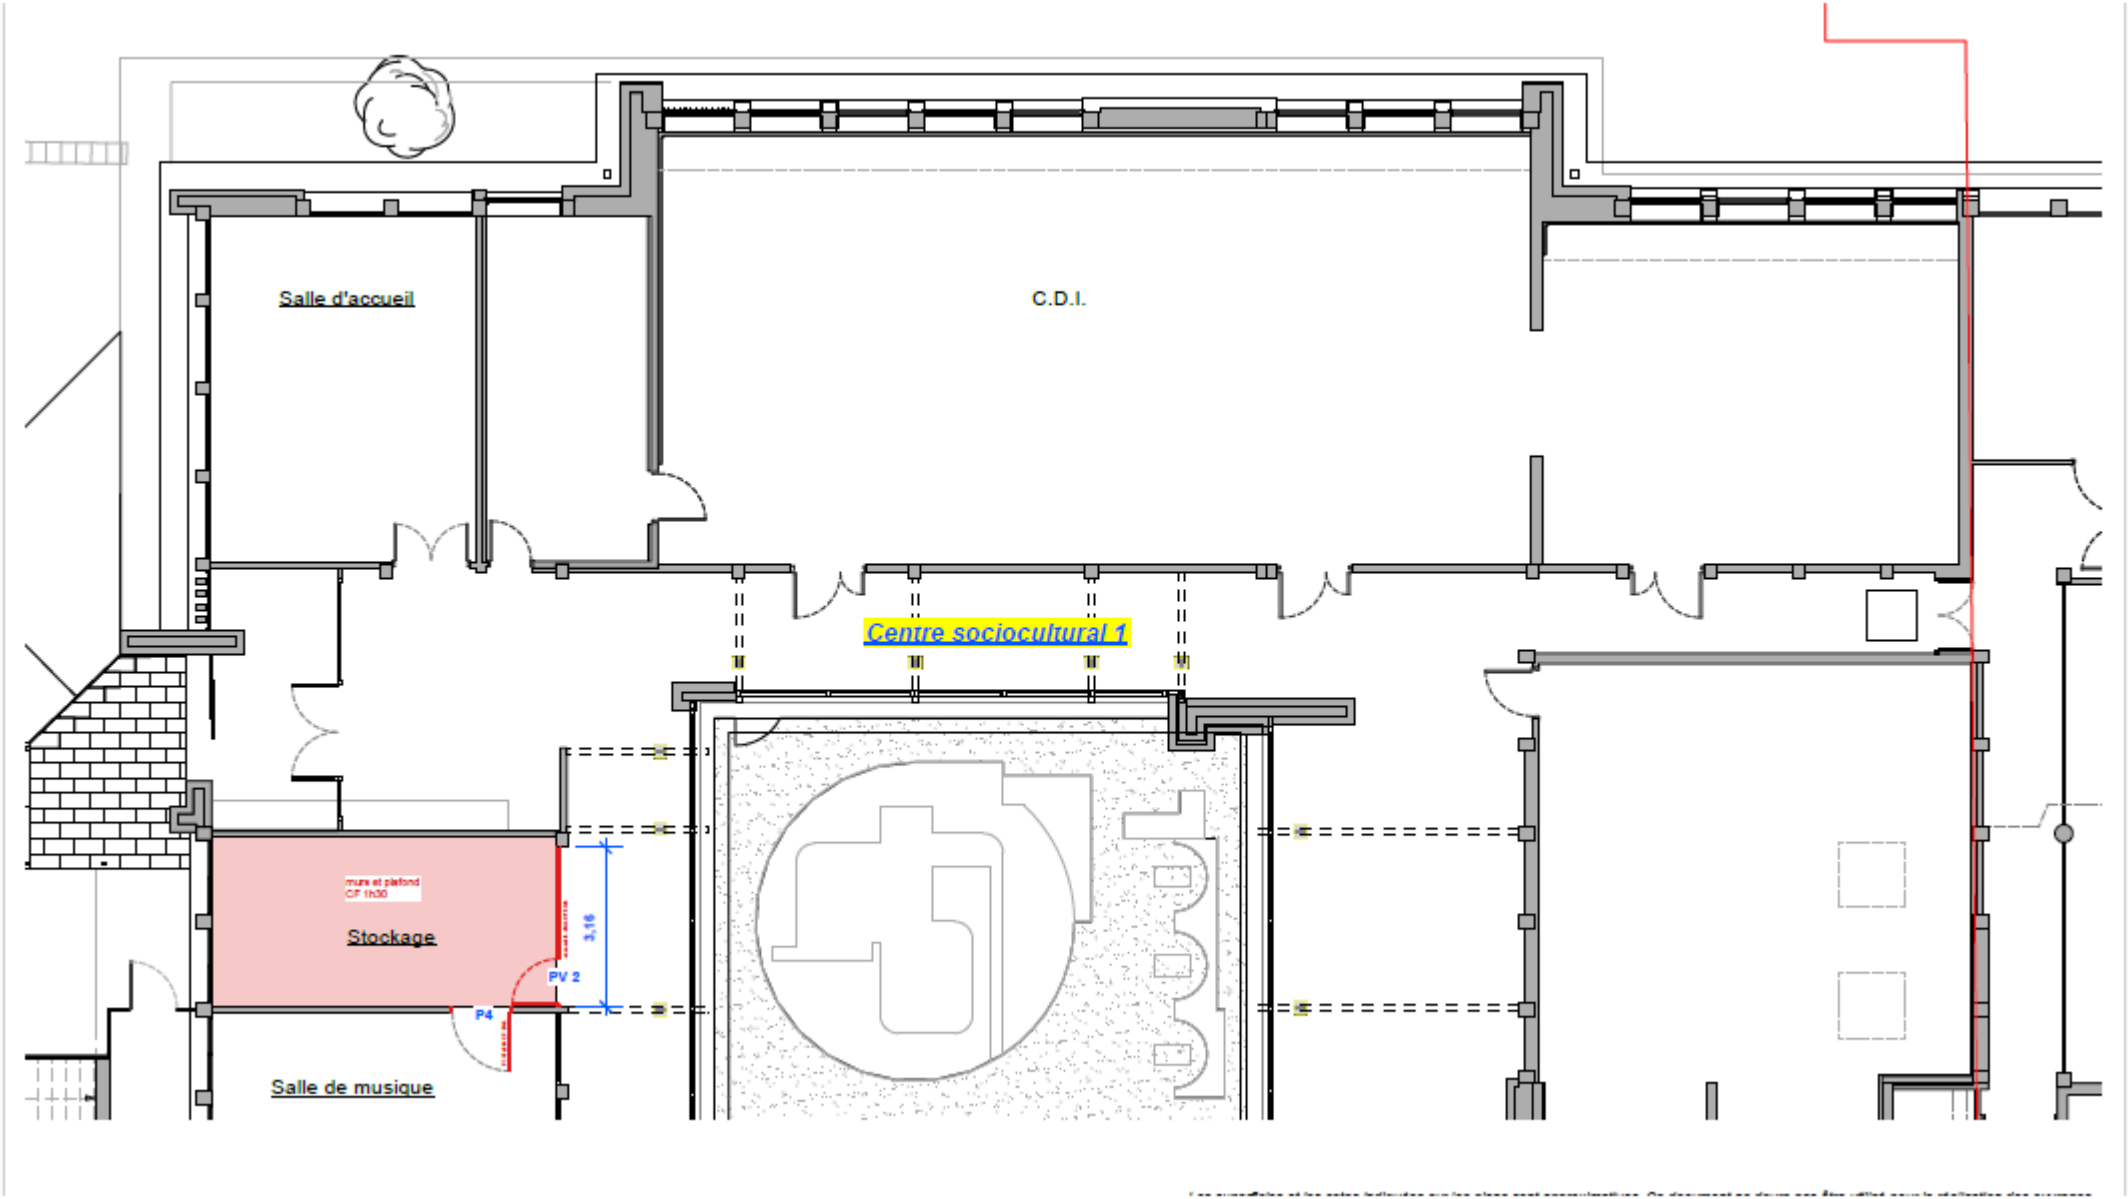

apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat G RDC N°2
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	18/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

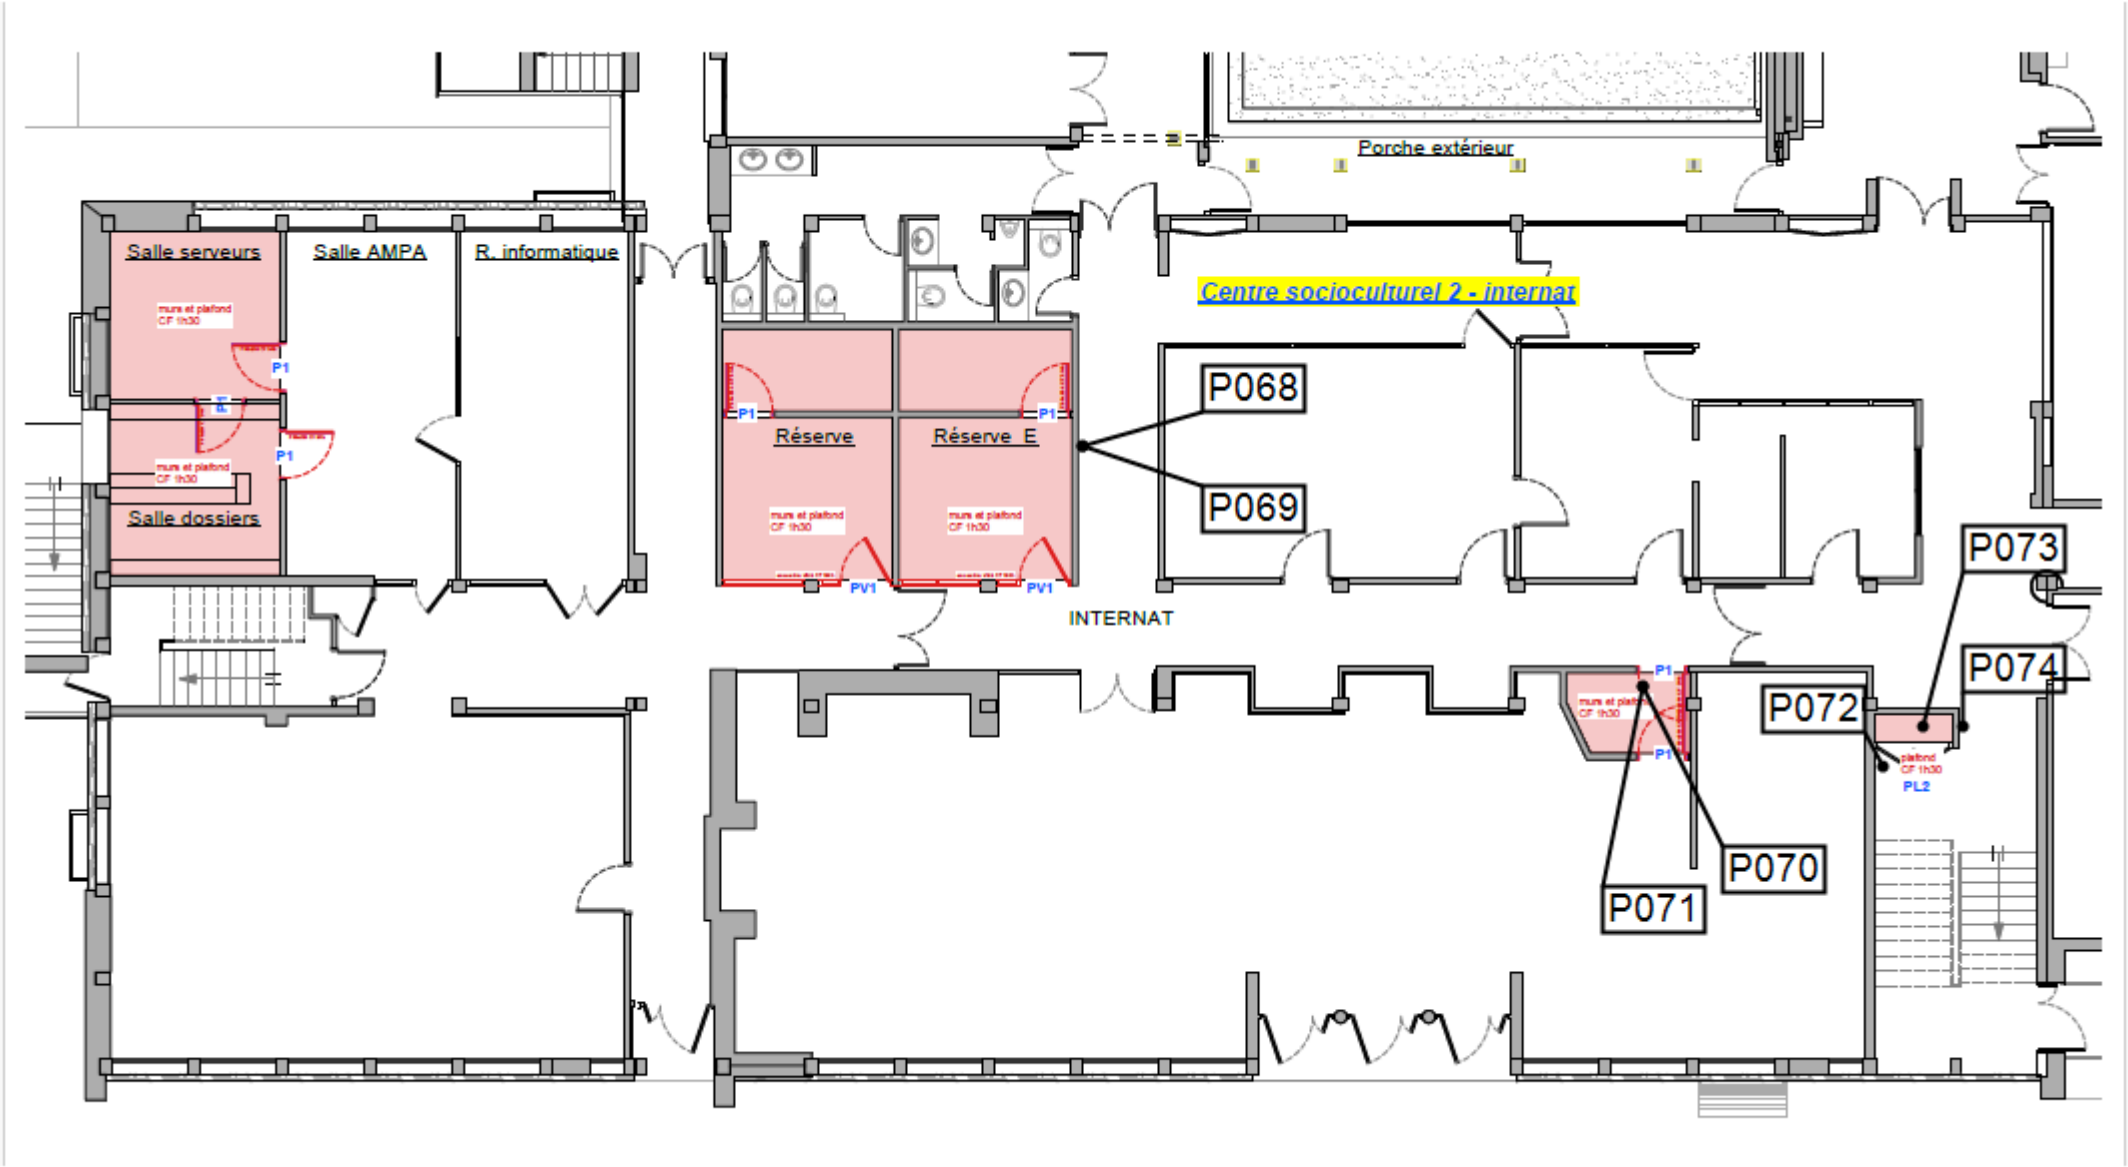

apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat G RDC N°3
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	19/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

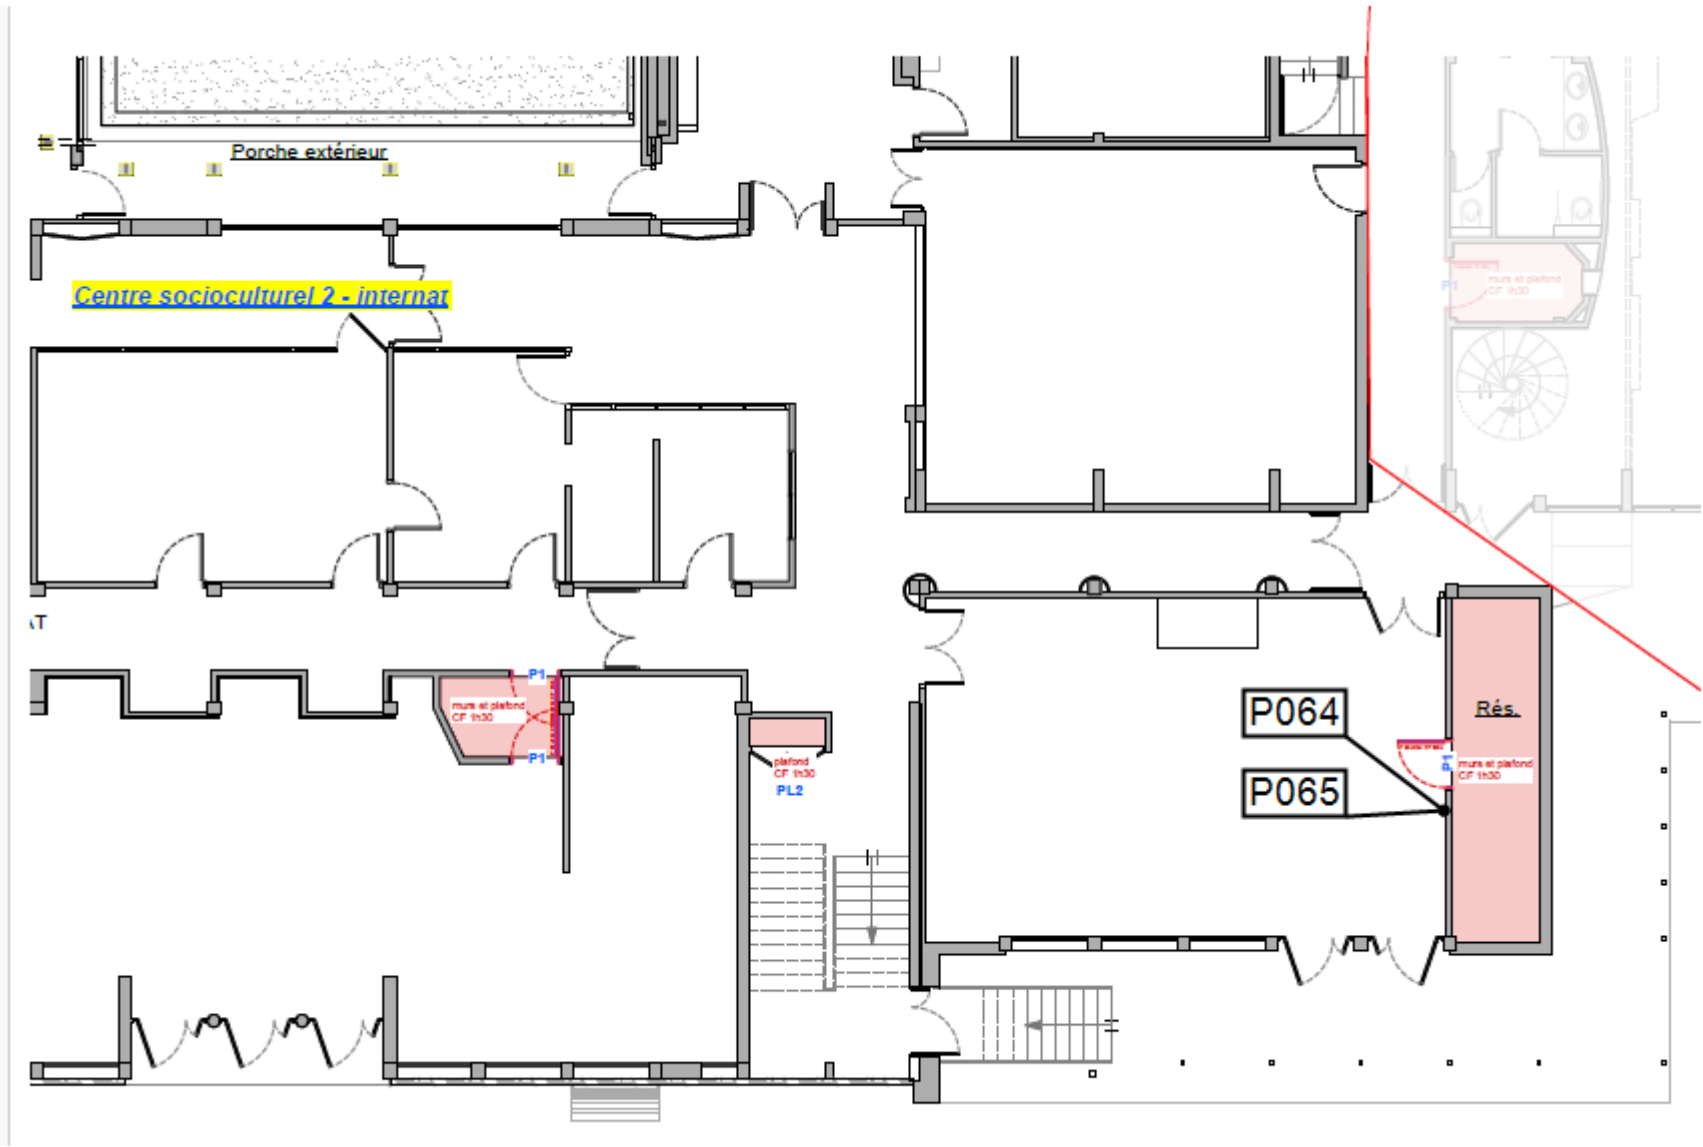

apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat G R+2 N°1
N° rapport :	T260306090		
N° planche :	20/25	Version : 0	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	



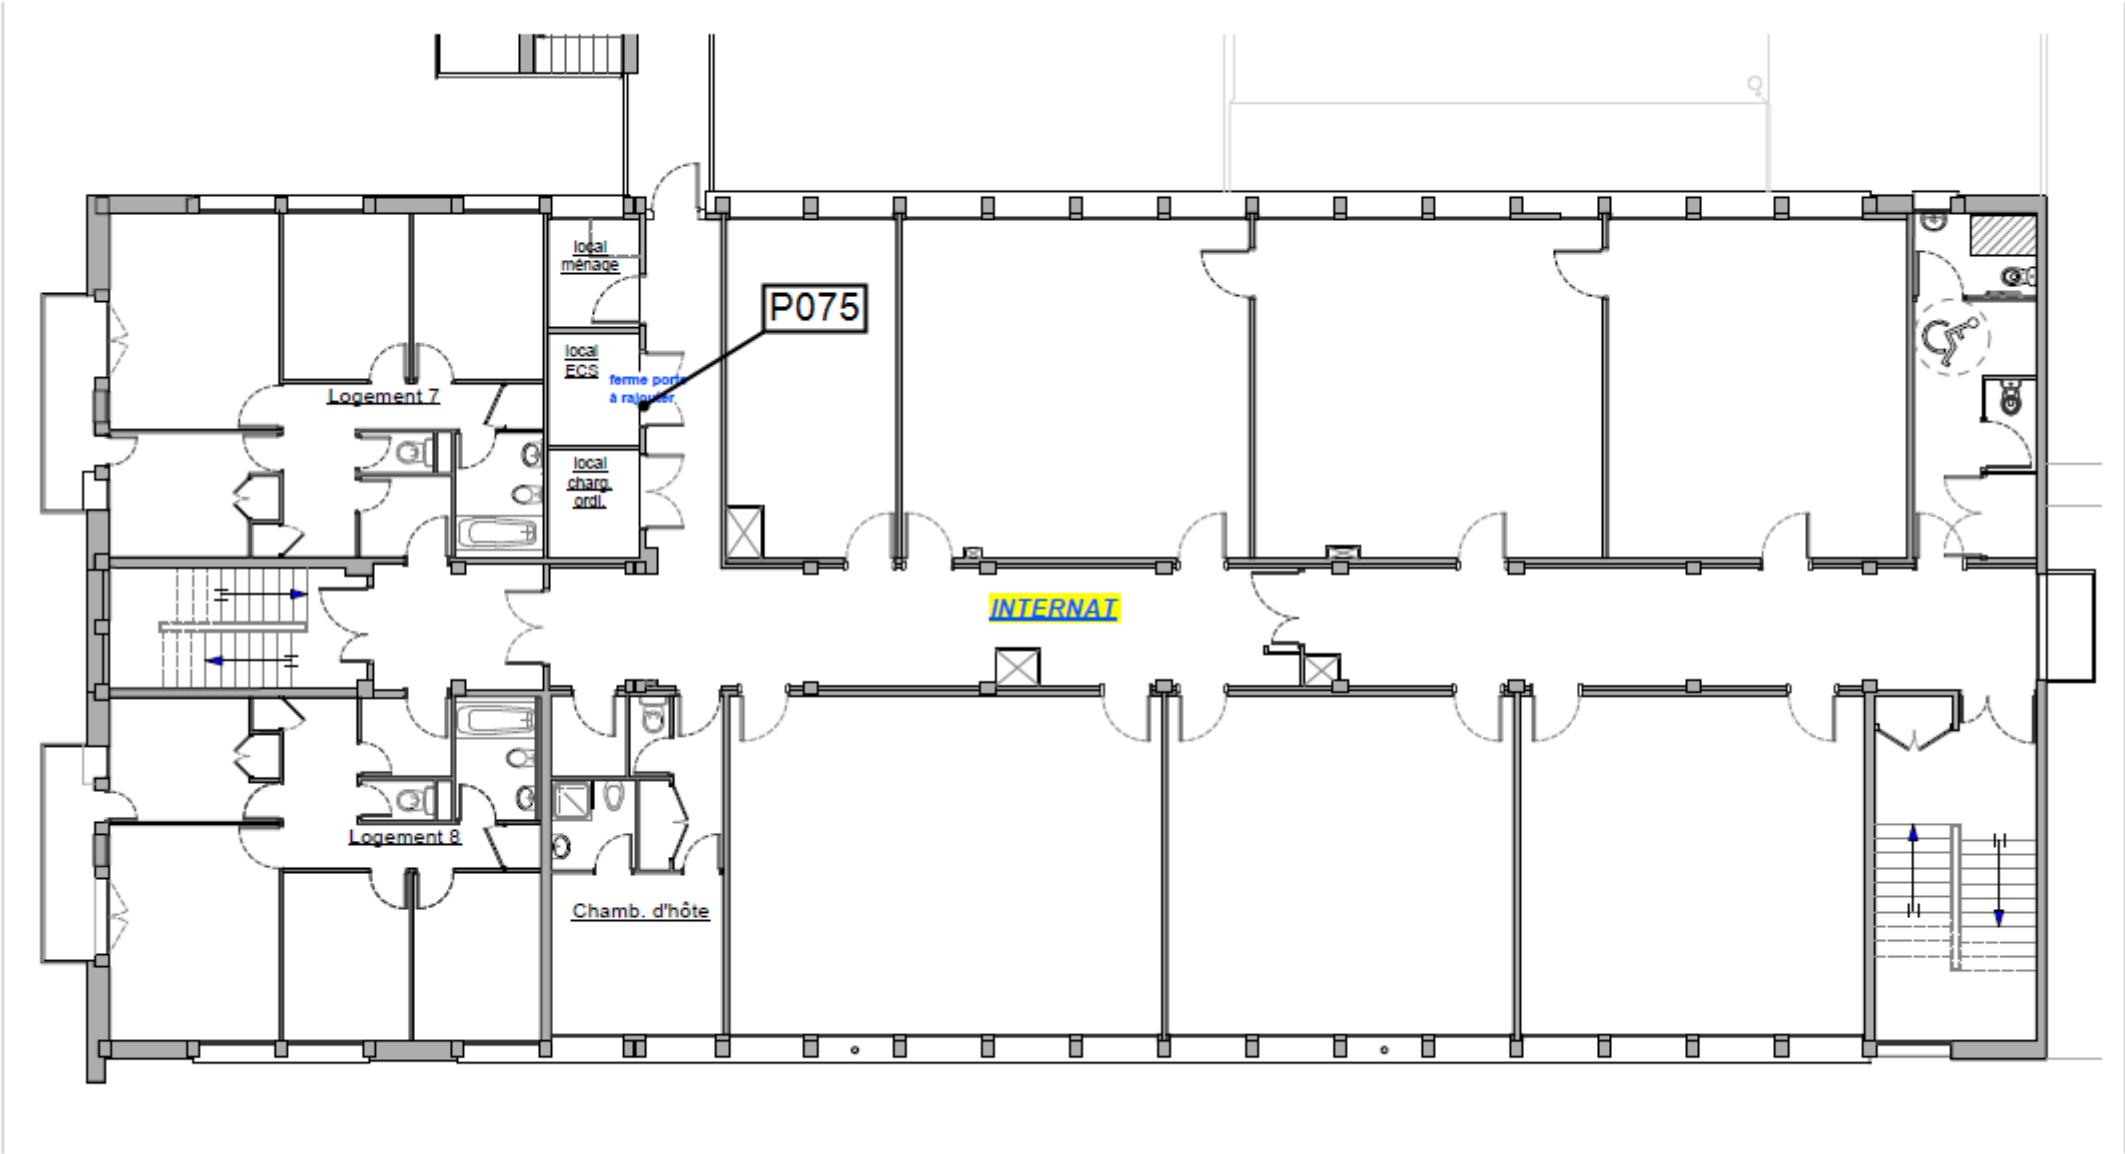



	Planche de repérage			
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE T260306090 21/25 Croquis 20/05/2026 LAGACHE Jérôme	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire :	Bat H RDC N°1 Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE	

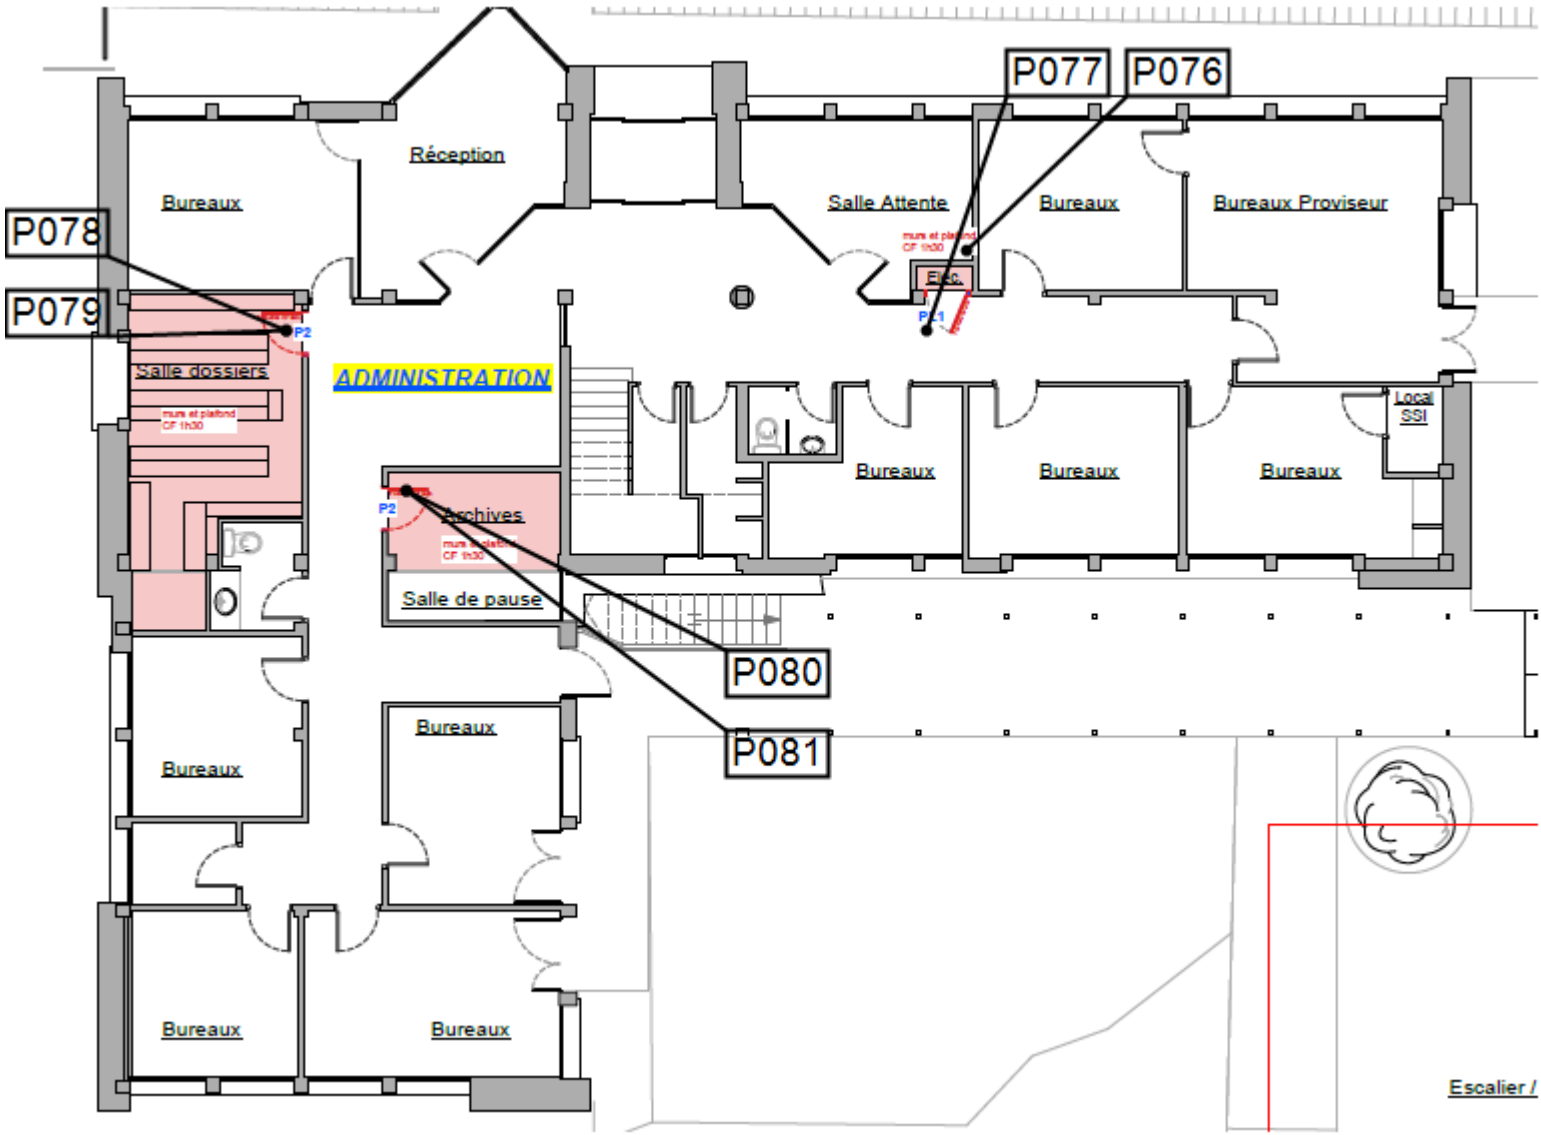

apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat I RDC N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	22/25		
Type :	Croquis		
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

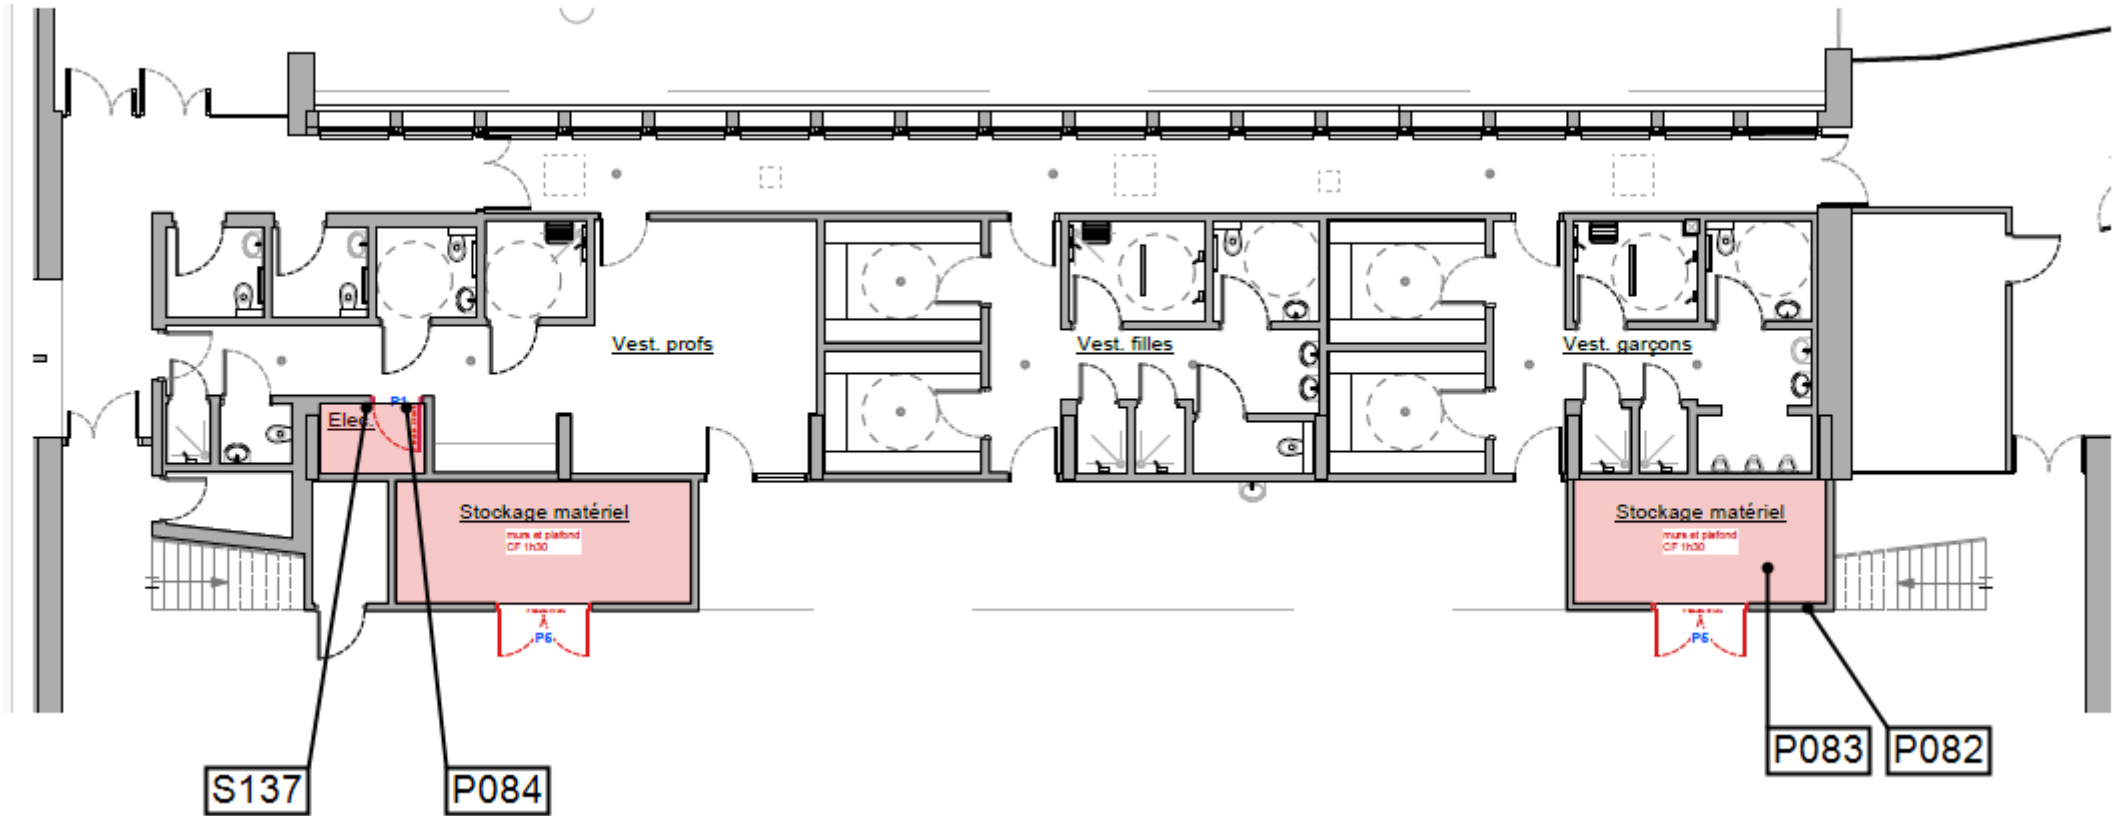


apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat J R-1 N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	23/25		
Type :	Croquis		
Date :	20/05/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

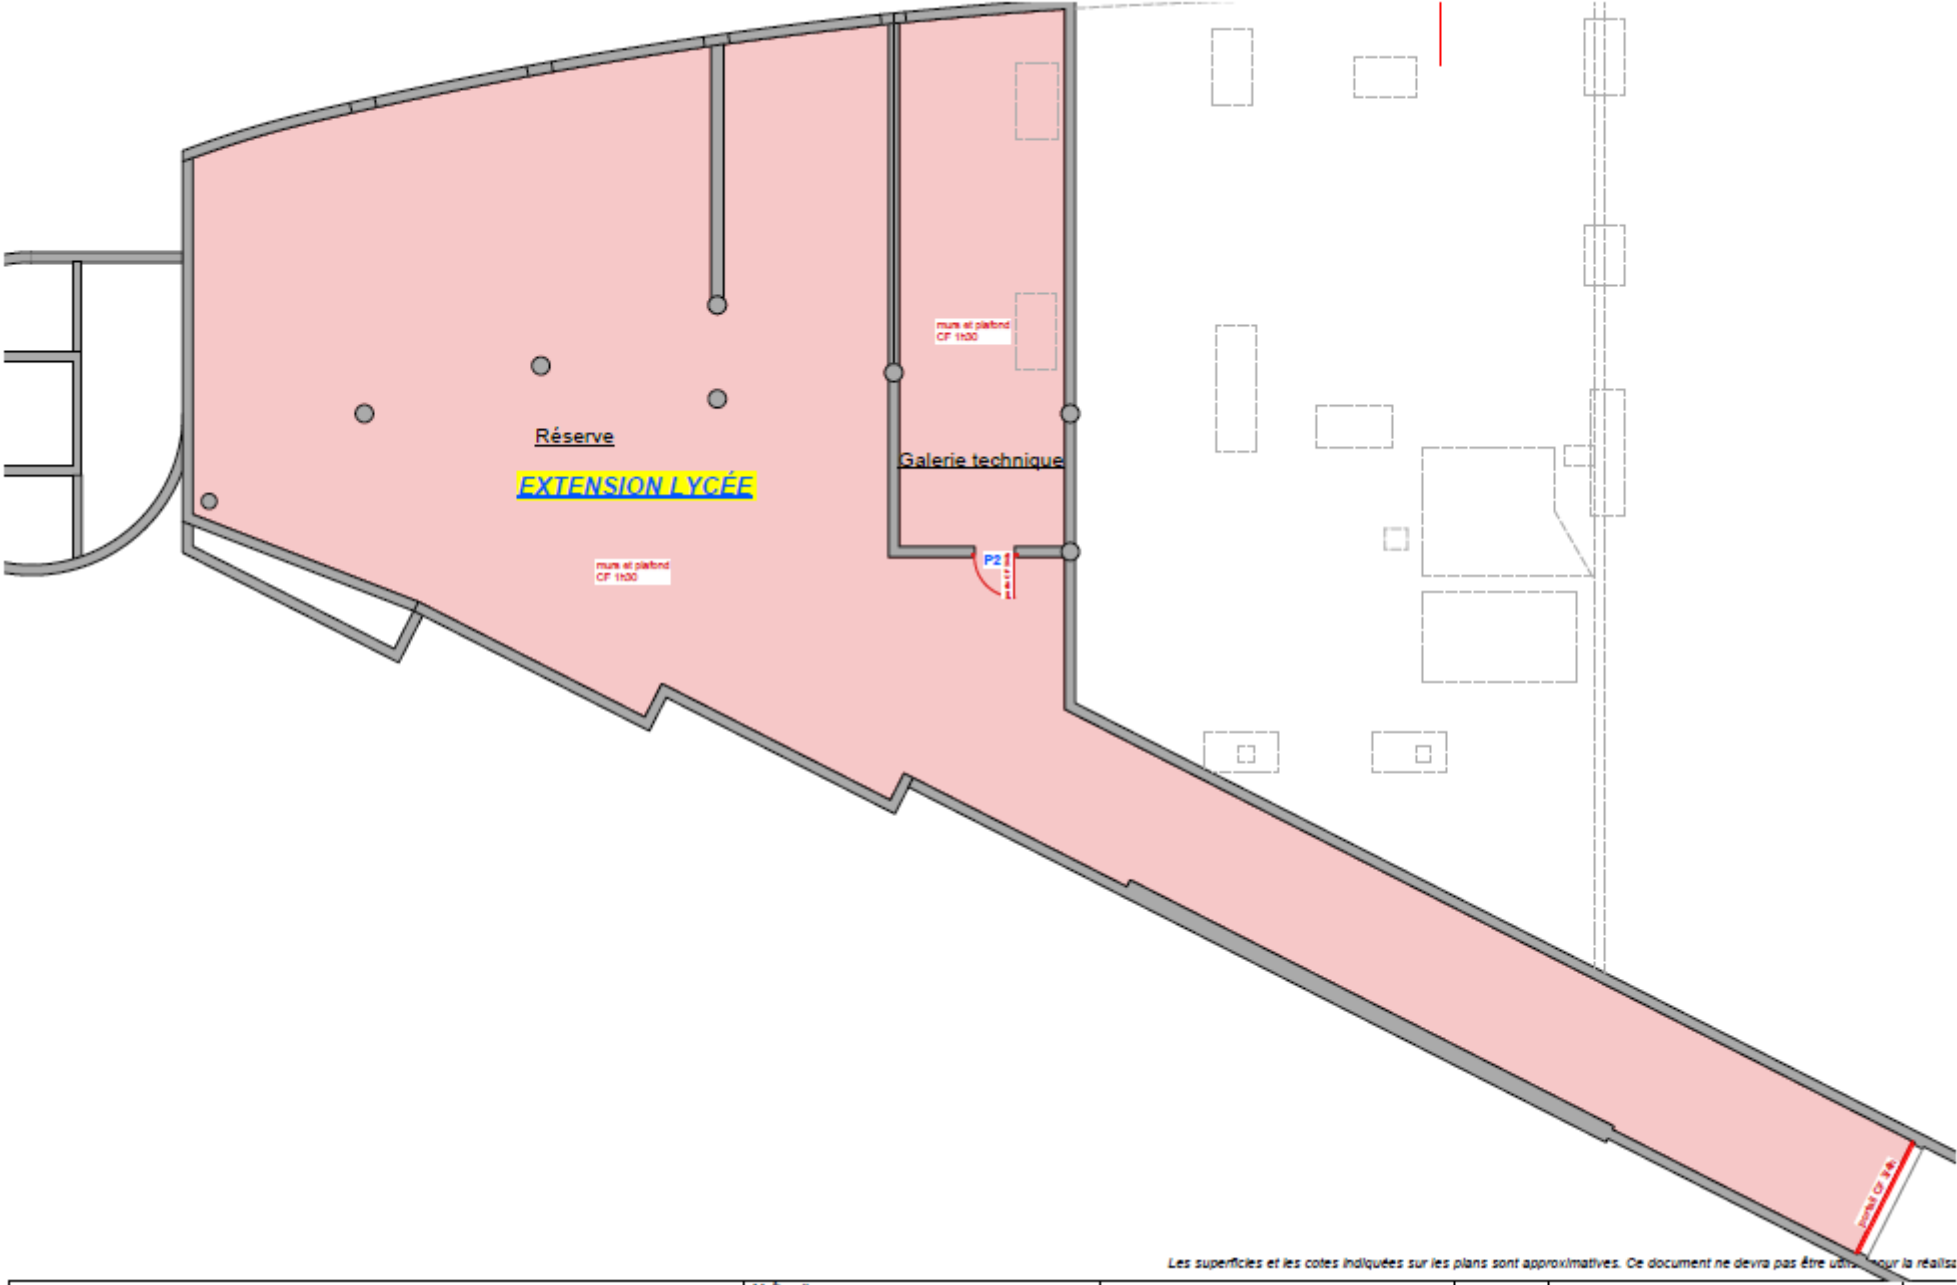

apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat J RDC N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	24/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			



apave Planche de repérage			
Client :	RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	Titre :	Bat J R+1 N°1
N° rapport :	T260306090	Lieu d'intervention :	Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE
N° planche :	25/25	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	LAGACHE Jérôme	Commentaire :	
Origine du plan :			

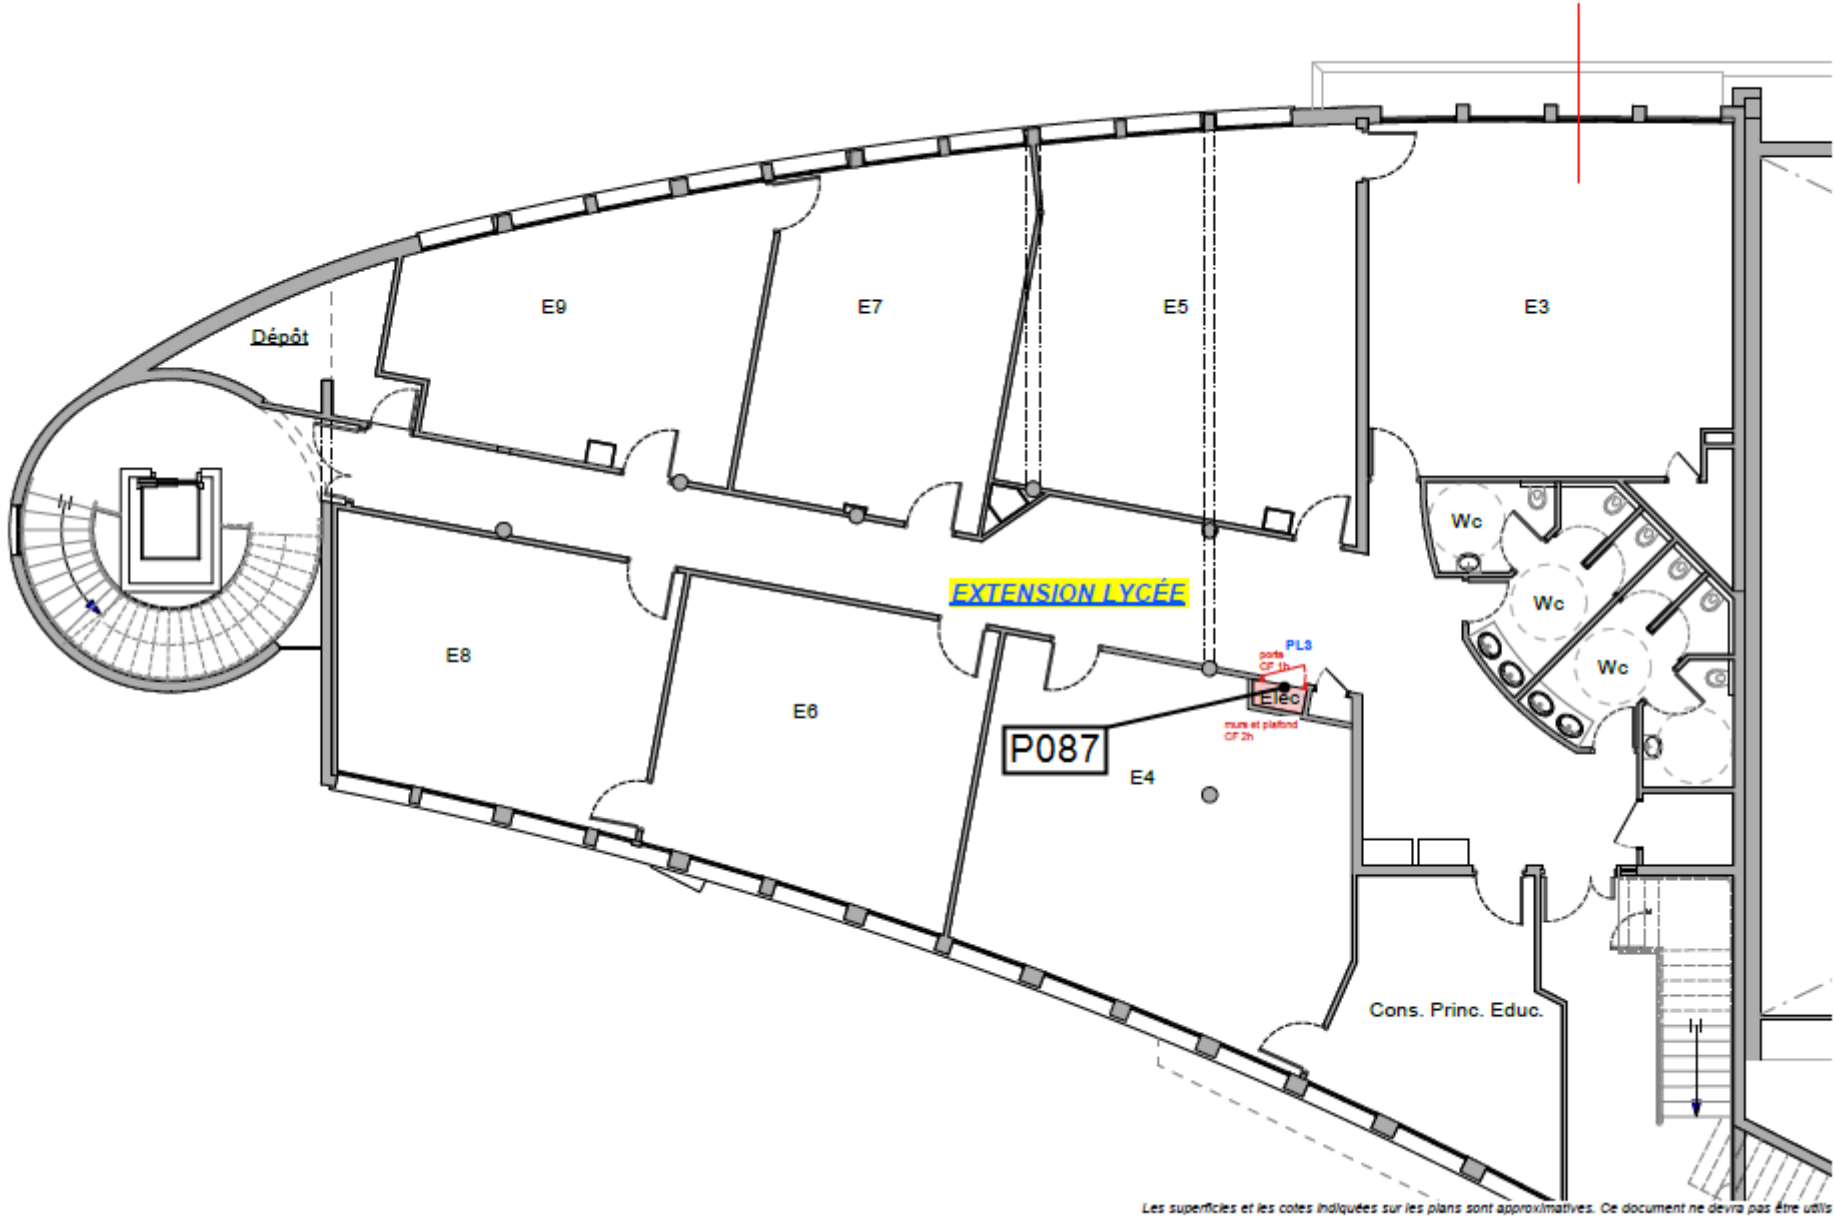

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Plancher haut
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT I N°1 - Elec n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond - Peinture		LAGACHE Jérôme
Localisation		
Plancher haut - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher haut
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT J N°1 - Elec n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond		LAGACHE Jérôme
Localisation		
Plancher haut - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher haut

Emplacement

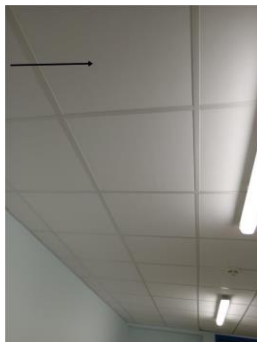

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT E N°1 - Produit chimique
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond		LAGACHE Jérôme
Localisation		
Plancher haut - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher haut

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°1 - Labo Sc n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond - Peinture		LAGACHE Jérôme
Localisation		
Plancher haut - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°2 - Local n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (gris)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°2 - Local n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°2 - Reserve n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°2 - Reserve n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°2 - Réserve n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°2 - Réserve n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneaux de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°2 - Réserve n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°1 - Stockage n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°1 - Stockage n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°1 - Stockage n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°1 - Réserve n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT C N°1 - Réserve n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°1 - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°1 - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°1 - Local n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°1 - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°1 - Local n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT C N°1 - Local n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°1 - Réserve n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°1 - Réserve n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°1 - Placard n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°1 - Placard n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Atelier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Atelier n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Réserve n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Réserve n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Laverie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Laverie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Réserve n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT D N°2 - Réserve n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Réserve n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Réserve n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Réserve n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P038
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Econ cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Econ cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°2 - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°1 - Labo Sc n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement

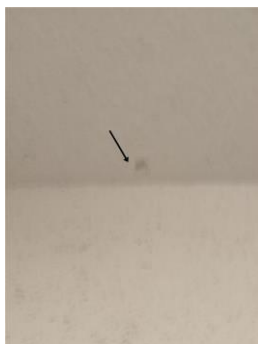

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°1 - Labo Sc n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°1 - Placard
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°1 - Placard
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°1 - Placard n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT D N°1 - Placard n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°2 - Réserve n°16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°2 - Réserve n°16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°1 - Réserve n°13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

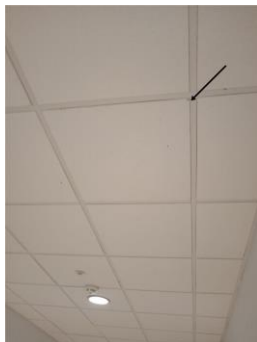PRELEVEMENT : P052
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°1 - Réserve n°13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°1 - Réserve n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°1 - Réserve n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

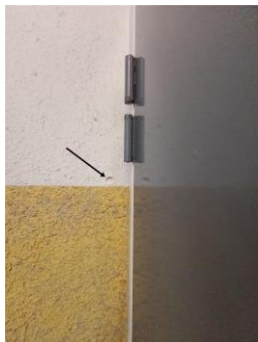PRELEVEMENT : P055
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°1 - Placard n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

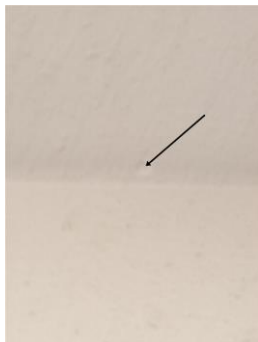PRELEVEMENT : P056
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT D N°1 - Placard n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+3 BAT D N°1 - Reserve n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+3 BAT D N°1 - Reserve n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT E N°2 - Placard n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT E N°2 - Placard n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT E N°1 - Produit chimique
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT E N°1 - Placard n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT E N°1 - Placard n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°3 - Réserve n°20
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°3 - Réserve n°20
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT F N°1 - Local n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT F N°1 - Local n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°2 - Réserve E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°2 - Réserve E
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°2 - Local n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°2 - Local n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°2 - Placard n°10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°2 - Placard n°10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT G N°2 - Placard n°10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+2 BAT G N°1 - Local ECS
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carton + plâtre - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

 Carton
 + plâtre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT H N°1 - Elec n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT H N°1 - Elec n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneaux de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT H N°1 - Salle dossiers n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

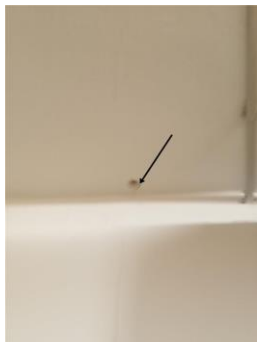PRELEVEMENT : P079
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT H N°1 - Salle dossiers n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT H N°1 - Archives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

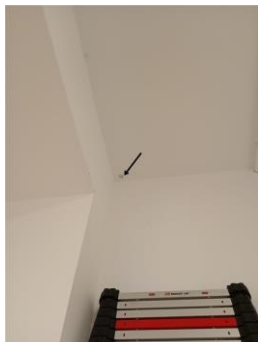PRELEVEMENT : P081
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT H N°1 - Archives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT I N°1 - Stockage matériels N°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT I N°1 - Stockage matériels N°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT I N°1 - Elec n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carton + plâtre - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

 Carton
 + plâtre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT J N°1 - Local n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	RDC BAT J N°1 - Local n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-037321-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087

Emplacement

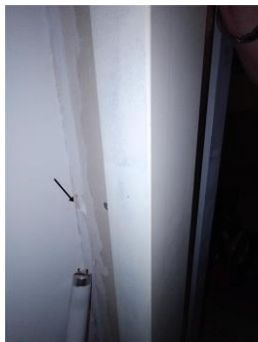

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE	T260306090	R+1 BAT J N°1 - Elec n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carton + plâtre - Peinture	08/06/2026	LAGACHE Jérôme
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carton + plâtre / Peinture		

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260601855610



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Jérôme LAGACHE
11 Rue Alexis Tocqueville
31200 TOULOUSE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 1/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC BAT C N°2 Local n°5 - Murs - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC BAT C N°2 Local n°5 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC BAT C N°2 Reserve n°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC BAT C N°2 Reserve n°2 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 2/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-R+1 BAT C N°2 - Réserve n°3 - Murs - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-R+1 BAT C N°2 - Réserve n°3 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-R+1 BAT C N°2 - Réserve n°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D5UE *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4 - Plafond - Plancher haut - Plaque de faux-plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page3/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client:3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D5UE *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4 - Murs - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-R+1 BAT C N°2 - Réserve n°4 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-R+1 BAT C N°1 - Stockage n°1 - Murs - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 4/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P013-R+1 BAT C N°1 - Stockage n°1 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-R+1 BAT C N°1 - Stockage n°1 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-R+1 BAT C N°1 - Réserve n°1 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / D5UE *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-R+1 BAT C N°1 - Réserve n°1 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC BAT C N°1 Local n°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 5/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P018-RDC BAT C N°1 Local n°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-RDC BAT C N°1 Local n°3 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-RDC BAT C N°1 Local n°2 - Murs - Murs - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC BAT C N°1 Local n°4 - Murs - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC BAT C N°1 Local n°4 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 6/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)	MOLP* / D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC BAT D N°1 Réserve n°5 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET* / L7JD	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-RDC BAT D N°1 Réserve n°5 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET* / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC BAT D N°1 Placard n°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET* / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-RDC BAT D N°1 Placard n°2 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET* / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC BAT D N°2 Atelier n°1 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET* / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 7/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P028-RDC BAT D N°2 Atelier n°1 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-RDC BAT D N°2 Réserve n°9 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-RDC BAT D N°2 Réserve n°9 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-RDC BAT D N°2 Laverie - Murs - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-RDC BAT D N°2 Laverie - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 8/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	P033-RDC BAT D N°2 Réserve n°6 - Murs - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034-RDC BAT D N°2 Réserve n°6 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) en traces	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-R+1 BAT D N°2 - Réserve n°11 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-R+1 BAT D N°2 - Réserve n°11 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	MOLP * /D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-R+1 BAT D N°2 - Réserve n°11 - Murs - Murs - Colle de faïence - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page9/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client:3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
038	P038-R+1 BAT D N°2 - Econ cuisine - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP * /D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-R+1 BAT D N°2 - Econ cuisine - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * /ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP * /D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-R+1 BAT D N°2 - Cuisine - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 10/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	P041-R+1 BAT D N°2 - Cuisine - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
042	P042-R+1 BAT D N°2 - Cuisine - Murs - Murs - Colle de faïence - Peinture	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
043	P043-R+1 BAT D N°1 - Labo Sc n°1 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-R+1 BAT D N°1 - Labo Sc n°1 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-R+1 BAT D N°1 - Placard - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 11/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	P046-R+1 BAT D N°1 - Placard - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P047-R+1 BAT D N°1 - Placard n°3 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048-R+1 BAT D N°1 - Placard n°3 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P049-R+2 BAT D N°2 - Réserve n°16 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
050	P050-R+2 BAT D N°2 - Réserve n°16 - Plafond - Plancher haut - Plaque de faux-plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 12/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)(i)	MET * /UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051-R+2 BAT D N°1 - Réserve n°13 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * /D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052-R+2 BAT D N°1 - Réserve n°13 - Plafond - Plancher haut - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * /UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053-R+2 BAT D N°1 - Réserve n°15 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054-R+2 BAT D N°1 - Réserve n°15 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 13/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P055-R+2 BAT D N°1 - Placard n°4 - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	P056-R+2 BAT D N°1 - Placard n°4 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P057-R+3 BAT D N°1 - Reserve n°17 - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P058-R+3 BAT D N°1 - Reserve n°17 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 14/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	P059-R+2 BAT E N°2 - Placard n°8 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060-R+2 BAT E N°2 - Placard n°8 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) en traces	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061-R+1 BAT E N°1 - Produit chimique - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P062-RDC BAT E N°1 - Placard n°11 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P063-RDC BAT E N°1 - Placard n°11 - Plafond Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 15/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	P064-RDC BAT G N°3 Réserve n°20 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
065	P065-RDC BAT G N°3 Réserve n°20 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P066-RDC BAT F N°1 - Local n°6 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P067-RDC BAT F N°1 - Local n°6 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	P068-RDC BAT G N°2 Réserve E - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 16/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P069-RDC BAT G N°2 Réserve E - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P070-RDC BAT G N°2 Local n°7 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P071-RDC BAT G N°2 Local n°7 - Murs - Murs - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P072-RDC BAT G N°2 Placard n°10 - Murs - Murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P073-RDC BAT G N°2 Placard n°10 - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 17/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	P074-RDC BAT G N°2 Placard n°10 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	P075-R+2 BAT G N°1 - Local ECS - Murs - Murs - Carton + plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * /D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
076	P076-RDC BAT H N°1 Elec n°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * /D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
077	P077-RDC BAT H N°1 Elec n°2 - Plafond - Plancher haut - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * /SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078-RDC BAT H N°1 Salle dossiers n°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 18/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VAILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
079	P079-RDC BAT H N°1 Salle dossiers n°2 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P080-RDC BAT H N°1 Archives - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
081	P081-RDC BAT H N°1 Archives - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P082-RDC BAT I N°1 - Stockage matériels N°2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 19/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	P083-RDC BAT I N°1 - Stockage matériels N°2 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084-RDC BAT I N°1 - Elec n°3 - Murs - Murs - Carton + plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D5UE *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
085	P085-RDC BAT J N°1 - Local n°8 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D5UE *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59 Page 20/21
Dossier N° : 26K020980 Date de réception : 12/06/2026 Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION
ACADEMIQUE
T260306090

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	P086-RDC BAT J N°1 - Local n°8 - Plafond - Plancher haut - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS****RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-037321-01	Date d'émission de rapport : 19/06/2026 16:59	Page 21/21
Dossier N° : 26K020980	Date de réception : 12/06/2026	Date d'analyse : 16/06/2026
Référence dossier Client: 3446825.2		
C26209021 A - Lycée COMTE DE FOIX 25 rue PRADA MOTXILLA ANDORRE LA VILLE - RECTORAT DE REGION		
ACADEMIQUE		
T260306090		

Ines NOUYA
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+1 BAT D N°2	Cuisine	Murs	Colle de faïence - Peinture	59,5 m²	
R+1 BAT D N°2	Réserve n°11	Murs	Colle de faïence - Peinture	50 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1119

Monsieur LAGACHE Jérôme

Amiante sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Amiante
Date d'effet : 28/09/2022 : - Date d'expiration : 27/09/2029

Amiante avec mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 15/06/2023 : - Date d'expiration : 27/09/2029

DPE individuel
Selon arrêté du 20 juillet 2023

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 27/09/2029

DPE avec mention
Selon arrêté du 20 juillet 2023

DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 28/05/2031

Electricité
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 06/09/2022 : - Date d'expiration : 05/09/2029

Gaz
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 06/09/2022 : - Date d'expiration : 05/09/2029

Plomb sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 28/09/2022 : - Date d'expiration : 27/09/2029

Termites métropole
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 28/09/2022 : - Date d'expiration : 27/09/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022



ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

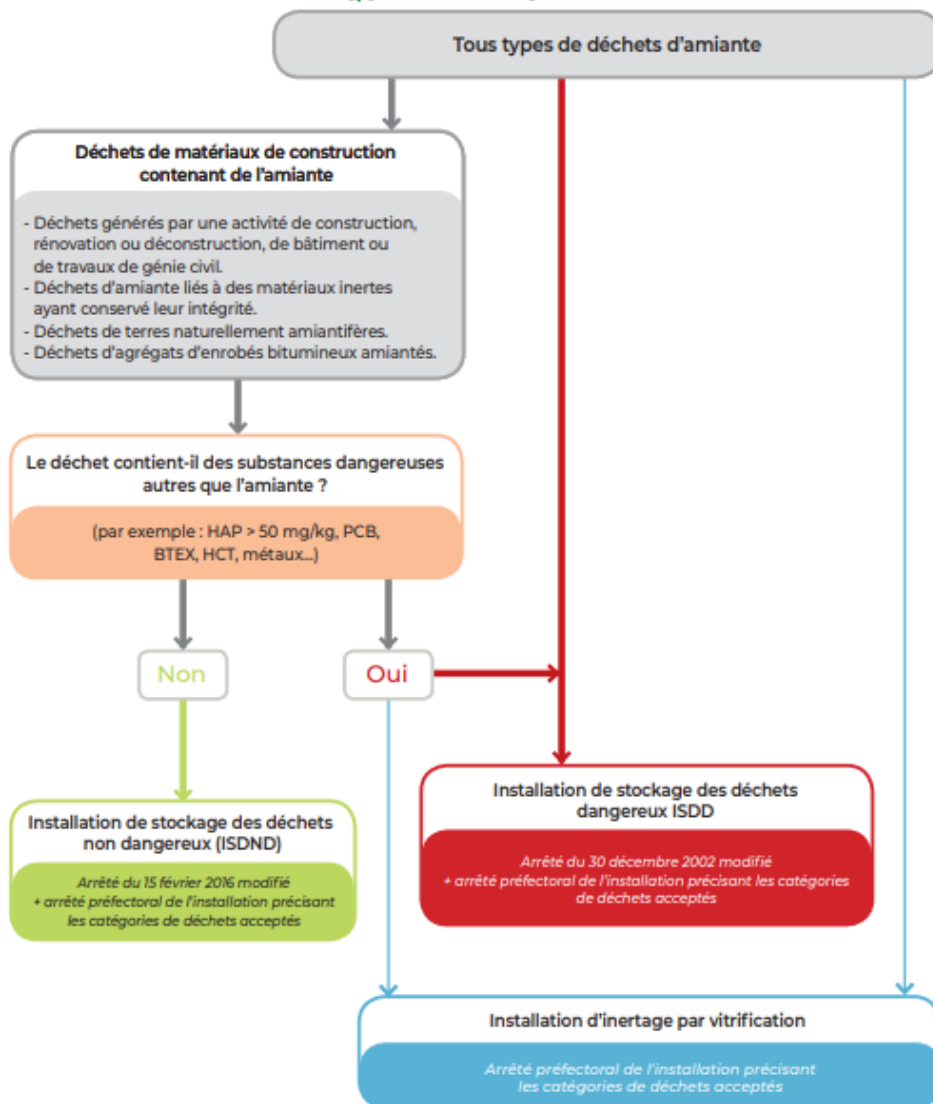

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>