



APAVE
AGENCE DE KOUROU
Angle avenue Pariacabo rue Auprat BP
711
97387 KOUROU CEDEX
N° SIRET : 90386907100840

DONNEUR D'ORDRE
Direction d'Infrastructure de la Défense
route de la Madeleine
97300 CAYENNE
CONTACT : Monsieur LE MAHIER Guillaume



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro d'offre : **3327119 - 85940**
Numéro de contrat : **3321563 - 85940**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **85940**
Date : **23/04/2026**

Lieu d'intervention :
Bâtiment 14
Camp de Saint-Jean
97320 ST LAURENT DU MARONI

Destinataire rapport :
Direction d'Infrastructure de la
Défense DID

Date d'intervention :
Le **26/03/2026**

Intervenant : **Madame Elisabeth SOUCHARD**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 45 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	Bâtiment Camp de Saint-Jean 97320 ST LAURENT DU MARONI
Étage :	RDC à R+1
Bâtiment :	14
Nature du bâtiment :	Hebergement

Numéro de Lot :	Sans objet
Référence Cadastre :	000BE - 0009
Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Date de construction :	Non communiqué

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	Direction d'Infrastructure de la Défense DID
Adresse :	route de la Madeleine 97300 CAYENNE

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	Direction d'Infrastructure de la Défense DID
Adresse :	route de la Madeleine 97300 CAYENNE

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	SOUCHARD Elisabeth
N° certification :	C2362
Date d'obtention :	31/07/2020
Organisme :	LCC QUALIXPERT
Adresse :	17 rue des Capucins 81100 CASTRES
Date de la commande :	07/05/2024
Accompagnateur :	LE MAHIER Guillaume

Laboratoire d'Analyses :	ITGA RENNES BAT K
Adresse laboratoire :	Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT- GRÉGOIRE CEDEX 1-5970
Numéro d'accréditation :	
Organisme d'assurance professionnelle :	Allianz Global Corporate & Specialty SE
Adresse assurance :	1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
N° de contrat d'assurance :	FRL003861
Date de validité :	31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Mail de LE MAHIER Guillaume
 Nature des travaux envisagés : Réfection des peintures intérieures des murs et plafonds
 Remplacement des bacs de douches, des lavabos et des urinoirs

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	8
INVESTIGATIONS NON REALISEES	9
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	9
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	9
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	9
OBJECTIF	9
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	11
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	11
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	11
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	13
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	13
PRECONISATIONS	13
ANNEXE CROQUIS	14
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	16
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	33
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	41
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	42
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	43
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	44

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Chambre n°1	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P009)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de murs pignon	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P008)		Z008
RDC	Sanitaires n°1	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P015 - idem)		Z010
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z011
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z012
RDC	Chambre n°2	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003)		Z003
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtement de murs pignon	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
RDC	Sanitaires n°2	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P015 - idem)		Z010
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z011
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z012
RDC	Sanitaires n°3	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P014)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P013)		Z003
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011)		Z012
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z011
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z012
		Revêtement de murs	Colle de plinthes beige moucheté 10x10	Résultat d'analyse (P010)		Z005
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P015)		Z010
RDC	Chambre n°4	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de murs pignon	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P016)		Z008
1er	Chambre n°5	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P019)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P020)		Z003
		Revêtement de murs pignon	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P021)		Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
1er	Sanitaires n°5	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P015 - idem)		Z010
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z012
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P025)		Z011
1er	Sanitaires n°6	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P028)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)	S01	Z005
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P015 - idem)		Z010
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z011
1er	Chambre n°7	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
1er	Sanitaires n°7	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P034)		Z003
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z005
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)		Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)		Z011
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z012
1er	Chambre n°8	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de murs pignon	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)		Z008
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtement de murs pignon	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
1er	Sanitaires n°8	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z005
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P015 - idem)		Z010
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z011
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z012
RDC	Sanitaires n°4	Revêtement de murs de façade intérieure	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P018)		Z003
		Revêtement de cloison	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P017)		Z010
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z011
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z012

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Sanitaires n°1	Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blancheh 20x20	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z004
		Bac de douche	Joint	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
		Revêtement de plage de douche	Colle de carrelage + chape	Résultat d'analyse (P006 - idem)		Z006
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013
RDC	Chambre n°2	Revêtement de murs de refend	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P002)		
RDC	Sanitaires n°2	Revêtement de murs	Colle de plinthes 10x10 beige mouchetée	Résultat d'analyse		
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blancheh 20x20	Résultat d'analyse (P004)		Z004
		Revêtement de plage de douche	Colle de carrelage + chape	Résultat d'analyse (P006)		Z006
		Bac de douche	Joint	Résultat d'analyse (P007)		Z007
RDC	Sanitaires n°3	Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013
		Revêtement de sol	Colle de carrelage 5x5 + chape	Résultat d'analyse (P012)		Z009
1er	Sanitaires n°5	Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blancheh 20x20	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z004
		Bac de douche	Joint	Résultat d'analyse (P026)		Z007
		Revêtement de plage de douche	Colle de carrelage + chape	Résultat d'analyse (P023)		Z006
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013
		Revêtement de murs	Colle de plinthes beige moucheté 10x10	Résultat d'analyse (P024)		Z005
1er	Sanitaires n°6	Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blancheh 20x20	Résultat d'analyse (P027)		Z004
		Revêtement de sol	Colle de carrelage 5x5 + chape	Résultat d'analyse (P029)		Z009
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
1er	Sanitaires n°7	Bac de douche	Joint	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
		Revêtement de plage de douche	Colle de carrelage + chape	Résultat d'analyse (P006 - idem)		Z006
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z004
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013
1er	Sanitaires n°8	Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z004
		Bac de douche	Joint	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
		Revêtement de plage de douche	Colle de carrelage + chape	Résultat d'analyse (P006 - idem)		Z006
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013
RDC	Sanitaires n°4	Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z004
		Bac de douche	Joint	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
		Revêtement de plage de douche	Colle de carrelage + chape	Résultat d'analyse (P006 - idem)		Z006
		Revêtement de murs	Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	Document consulté		Z013

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
26/03/2026	Prévisite et investigations

Documents remis :

Titre	Objet	Référence	Date	Auteur / Société
Programme de travaux	Fwd: demande de devis	Mail de LE MAHIER Guillaume	09/03/2026	LE MAHIER Guillaume - DID

Ecart par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Aucun

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : Mail de LE MAHIER Guillaume

Nature des travaux envisagés : Réfection des peintures intérieures des murs et plafonds

Remplacement des bacs de douches, des lavabos et des urinoirs

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Chambre n°1	OUI	
RDC	Sanitaires n°1	OUI	
RDC	Chambre n°2	OUI	
RDC	Sanitaires n°2	OUI	
RDC	Sanitaires n°3	OUI	
RDC	Chambre n°4	OUI	
1er	Chambre n°5	OUI	
1er	Sanitaires n°5	OUI	
1er	Sanitaires n°6	OUI	
1er	Chambre n°7	OUI	
1er	Sanitaires n°7	OUI	
1er	Chambre n°8	OUI	
1er	Sanitaires n°8	OUI	
RDC	Sanitaires n°4	OUI	
R+1	Débarras	OUI	
RDC	WC	OUI	
R+1	Dégagement	OUI	
RDC	Séjour	OUI	
RDC	Cuisine	OUI	
R+1	Chambre n°2	OUI	
RDC	Terrasse	OUI	
R+1	Chambre n°1	OUI	
R+1	Salle d'eau n°1	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduit + peinture	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduit + peinture	M	

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
08/02/2008	4044315-001-1	APAVE	Fiche récapitulative du DTA	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.


Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Client :	Direction d'Infrastructure de la Défense	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :	85940	Lieu d'intervention :	Bâtiment Camp de Saint-Jean 97320 ST LAURENT DU MARONI
N° planche :	1/1	Version :	0
Type :	Planche de repérage usuel en plan	Localisation / Bâtiment :	Bâtiment 14
Date :	31/03/2026	Niveau :	RDC/R+1
Intervenant :	SOUCHARD Elisabeth	Commentaire :	/
Origine du plan :	Fourni par le client		

Légende :

- Enduit de mur
- Colle de plinthes
- Enduit de plafond
- Prélèvement négatif

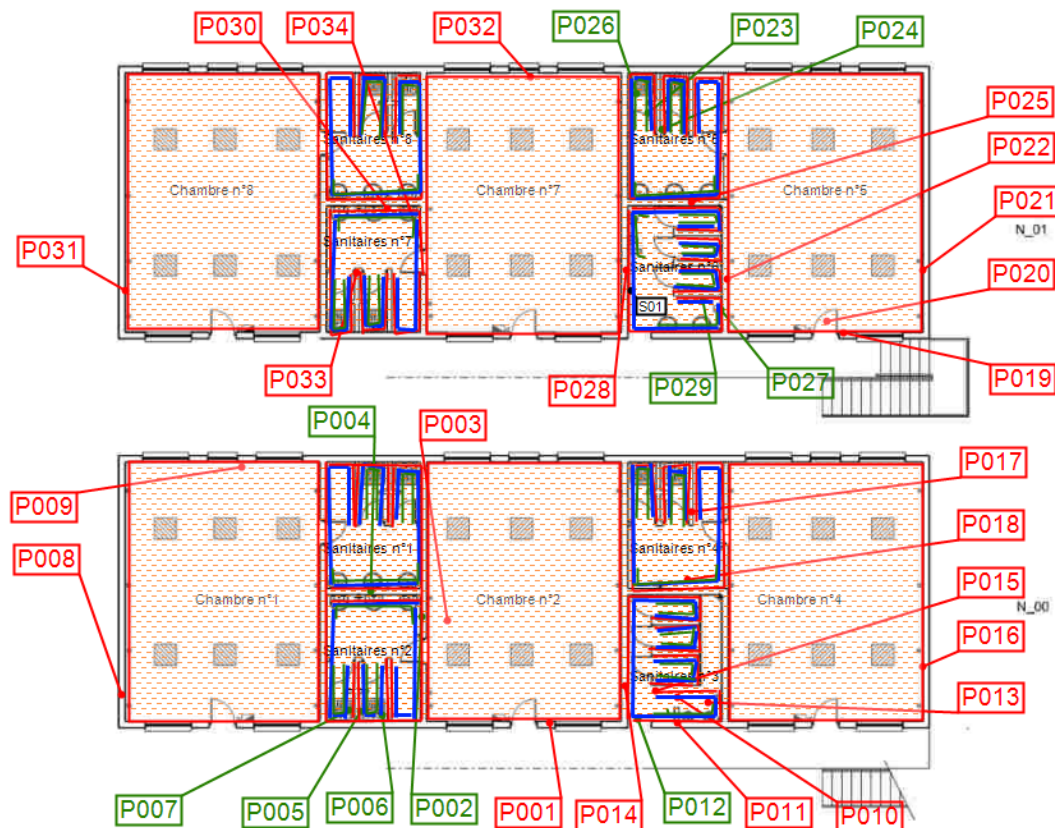

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Revêtement de murs

Emplacement

Décomposition du prix global et forfaitaire

Objet : GUYANE 072001 et levent du Maroni-Cantonement de St Jean-Bat 016

REFECTION DU BATIMENT HABITEMENT

AVCOP	Objet des travaux	Taux
2.1.2	Installation de chantier	6227.00
2.1.2.2	Secours faience et propreté des supports	12802.00
2.1.3.3.4.3	Travaux faience	15476.70
2.1.3.5	Sécherie maçonnée	300.00
2.1.3.7	Enduit	558.00
2.1.3.8	Peinture maçonnée	2670.00
2.1.4	Travaux en état de la toiture	2781.74
2.1.4.2	Compteur, vannes d'arrêt et regards essai et desinfecteurs	4587.00
2.1.4.4	WC	3112.00
2.1.4.4	BOUCHES	4158.00
2.1.4.4	LAVABOS	10476.00
2.1.4.4	LAVE MAINS	1104.00
2.1.4.4	BOUCHES	2112.00
2.1.4.4	VIDOIRS	1248.00
2.1.4.4	JOINTS ET ACCESSOIRES	8143.00
2.1.4.1	PORTES	22380.00
2.1.4.3	PERSONNES	10080.70
2.1.4.5	MOUSTIQUES	13486.00
2.1.4.6	NOUVEAUX	600.00
2.1.7	PEINTURE	44128.00
2.1.8.1	ECLAIRAGE LOCAL TECHNIQUE	3480.00
2.1.8.2	VERIFICATIONS ELECTRIQUE	550.00
	Total	170000.00

Montant : total compris l'ordre de mar et base additionnelle

amont a (voir detail port)

signature et cachet entreprise

MPSG
Maisonnet - Peinture
Région de Guyane
Tel: 0698 30 08 81
Fax: 0698 47 28
44 rue 107 route - APE: 5334J
Mail: contact@mps-g.fr

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence		SOUCHARD Elisabeth
Localisation		
Revêtement de murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de façade intérieure - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture en vrac + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de refend - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture en vrac + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence bleue et blanche 20x20	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence bleue et blanche 20x20

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle blanche

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + chape	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de plage de douche - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage + chape

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Bac de douche - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + matériau gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Chambre n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs pignon - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Chambre n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de façade intérieure - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes beige moucheté 10x10	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes beige moucheté 10x10

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle beige
Couche 0	Joint cassant gris

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence bleue et blanche 20x20 et colle ancienne faïence	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence bleue et blanche 20x20

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise + joint cassant blanc en faible quantité

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 5x5 + chape	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage 5x5 + chape

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture en vrac + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de refend - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture en vrac + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de cloison - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Chambre n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs pignon - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de cloison - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	RDC - Sanitaires n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Chambre n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de façade intérieure - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Chambre n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Chambre n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs pignon - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Chambre n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de refend - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + chape	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de plage de douche - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage + chape

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes beige moucheté 10x10	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes beige moucheté 10x10

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Bac de douche - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Matériau gris en vrac hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence bleue et blancheh 20x20	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence bleue et blancheh 20x20

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de refend - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 5x5 + chape	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage 5x5 + chape

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Chambre n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs pignon - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Chambre n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de murs de façade intérieure - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtement de cloison - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Direction d'Infrastructure de la Défense DID	85940	1er - Sanitaires n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	26/03/2026	SOUCHARD Elisabeth

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3708103.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

S.3708103.0.PDF



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967



Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6602 EN DATE DU 15/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - CAYENNE 3297 bis route de Baduel 97300 CAYENNE	Réf. Commande ITGA : IT1426-6602 Réf. Commande Client : 3321563 - 85940-238-312-0-114851914AM
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3980	
Réf échantillon client : P001 - RDC - Chambre n°2 - Murs - Revêtement de murs de façade intérieure - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture en vrac + Enduit gris en vrac	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3981	
Réf échantillon client : P002 - RDC - Chambre n°2 - Murs - Revêtement de murs de refend - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6602 EN DATE DU 15/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3982	
Réf échantillon client : P003 - RDC - Chambre n°2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture en vrac + Enduit gris en vrac	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3983	
Réf échantillon client : P004 - RDC - Sanitaires n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence bleue et blanche 20x20		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
1 * Colle blanche	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3984	
Réf échantillon client : P005 - RDC - Sanitaires n°2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes beige moucheté 10x10		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
1 * Peinture non séparable + Colle beige (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3985	
Réf échantillon client : P006 - RDC - Sanitaires n°2 - Sol - Revêtement de plage de douche - Colle de carrelage + chape		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
1 * Colle grise	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3986	
Réf échantillon client : P007 - RDC - Sanitaires n°2 - Sol - Bac de douche - Joint		Description ITGA : Peinture / Matériau gris hétérogène	
1 * Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3987	
Réf échantillon client : P008 - RDC - Chambre n°1 - Murs - Revêtement de murs pignon - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6602 EN DATE DU 15/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3988	
Réf échantillon client : P009 - RDC - Chambre n°1 - Murs - Revêtement de murs de façade intérieure - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3989	
Réf échantillon client : P010 - RDC - Sanitaires n°3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes beige moucheté 10x10		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
1 * Colle beige	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
1 * Joint cassant gris	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3990	
Réf échantillon client : P011 - RDC - Sanitaires n°3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence bleue et blanche 20x20		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant blanc en faible quantité	
1 * Colle grise + Joint cassant blanc en faible quantité	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KAT
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3991	
Réf échantillon client : P012 - RDC - Sanitaires n°3 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage 5x5 + chape		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
1 * Colle grise	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : KAT
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3992	
Réf échantillon client : P013 - RDC - Sanitaires n°3 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture en vrac + Enduit gris en vrac	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3993	
Réf échantillon client : P014 - RDC - Sanitaires n°3 - Murs - Revêtement de murs de refend - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture en vrac + Enduit gris en vrac	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6602 EN DATE DU 15/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3994	
Réf échantillon client : P015 - RDC - Sanitaires n°3 - Murs - Revêtement de cloison - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3995	
Réf échantillon client : P016 - RDC - Chambre n°4 - Murs - Revêtement de murs pignon - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3996	
Réf échantillon client : P017 - RDC - Sanitaires n°4 - Murs - Revêtement de cloison - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3997	
Réf échantillon client : P018 - RDC - Sanitaires n°4 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3998	
Réf échantillon client : P019 - 1er - Chambre n°5 - Murs - Revêtement de murs de façade intérieure - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-3999	
Réf échantillon client : P020 - 1er - Chambre n°5 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6602 EN DATE DU 15/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4000	
Réf échantillon client : P021 - 1er - Chambre n°5 - Murs - Revêtement de murs pignon - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4001	
Réf échantillon client : P022 - 1er - Chambre n°5 - Murs - Revêtement de murs de refend - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4002	
Réf échantillon client : P023 - 1er - Sanitaires n°5 - Sol - Revêtement de plage de douche - Colle de carrelage + chape		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
1 * Colle grise	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4003	
Réf échantillon client : P024 - 1er - Sanitaires n°5 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes beige moucheté 10x10		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
1 * Colle grise	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4004	
Réf échantillon client : P025 - 1er - Sanitaires n°5 - Murs - Revêtement de murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4005	
Réf échantillon client : P026 - 1er - Sanitaires n°5 - Sol - Bac de douche - Joint		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
1 * Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6602 EN DATE DU 15/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4006	
Réf échantillon client : P027 - 1er - Sanitaires n°6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence bleue et blanche 20x20		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
1 * Colle grise	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4007	
Réf échantillon client : P028 - 1er - Sanitaires n°6 - Murs - Revêtement de murs de refend - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4008	
Réf échantillon client : P029 - 1er - Sanitaires n°6 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage 5x5 + chape		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
1 * Colle grise en vrac	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4009	
Réf échantillon client : P030 - 1er - Sanitaires n°7 - Murs - Revêtement de murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4010	
Réf échantillon client : P031 - 1er - Chambre n°6 - Murs - Revêtement de murs pignon - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4011	
Réf échantillon client : P032 - 1er - Chambre n°7 - Murs - Revêtement de murs de façade intérieure - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6602 EN DATE DU 15/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4012	
Réf échantillon client : P033 - 1er - Sanitaires n°7 - Murs - Revêtement de cloison - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 3321563 - 85940 A		Réf échantillon ITGA : IT152604-4013	
Réf échantillon client : P034 - 1er - Sanitaires n°7 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (4)

- (1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
- (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
- 1.accreditation n° 1-5967

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/7

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC et R+1	Ensemble des locaux	Revêtements de plafond	Enduit + peinture	500 m ²	
		Revêtement de murs	Enduit + peinture	900 m ²	
		Revêtement de murs	Joint de colle de plinthes	150 m ²	
		Revêtement de murs	Reste de colle ancienne faïence	250 m ²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat N° C2362

Madame Elisabeth SOUCHARD

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 28/12/2020 au 27/12/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 31/07/2020 au 30/07/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 31/08/2020 au 30/08/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention départements, régions et collectivités d'outre mer	Certificat valable Du 17/07/2024 au 16/07/2031	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 28/12/2020 au 27/12/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 16/11/2020 au 15/11/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 28/12/2020 au 27/12/2027	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

Date d'établissement le mercredi 17 juillet 2024

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Audrey MARTINS



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres
Tél : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

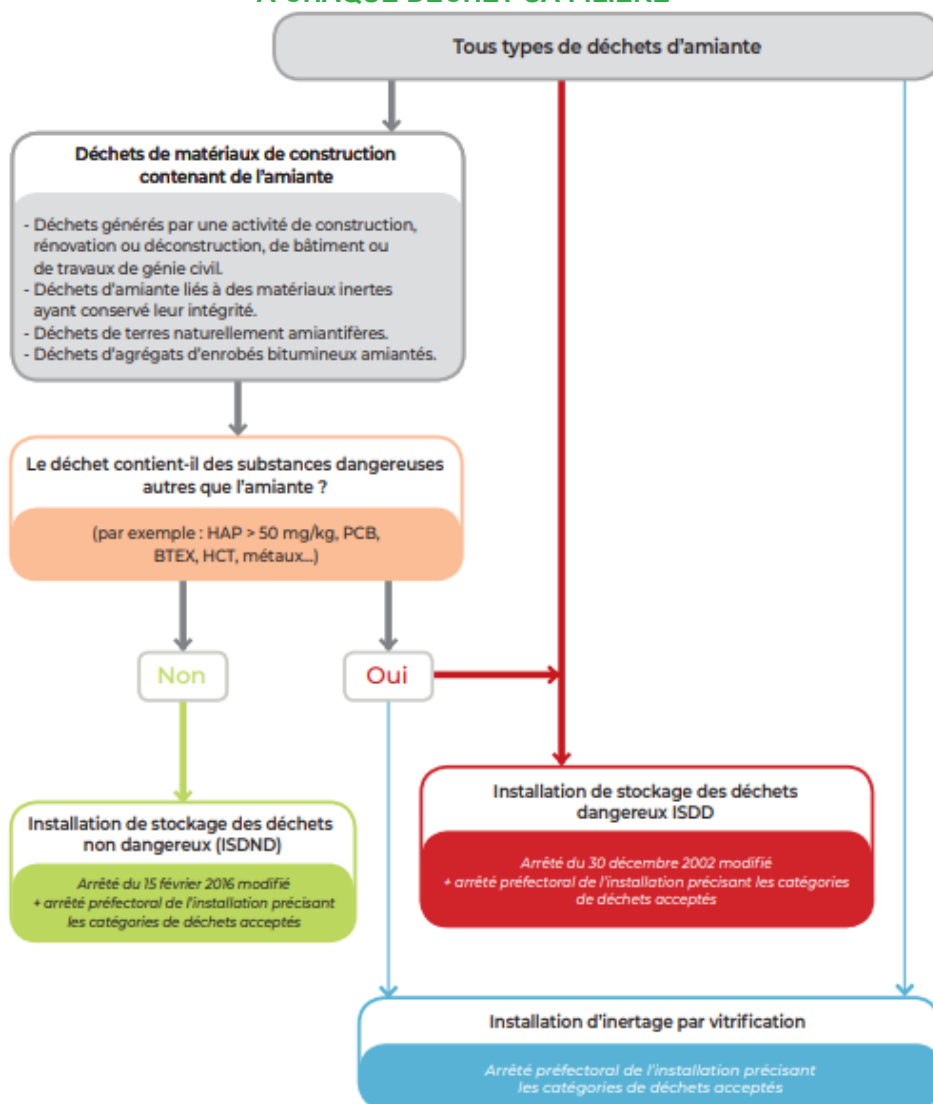

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>