

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Bâtiment ATHENA

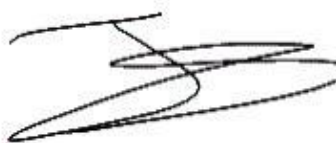
Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	80051-160378 V2 A
Propriétaire	CHU AMIENS PICARDIE
Donneur d'ordre	CHU AMIENS PICARDIE
Adresse de l'immeuble	BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	04/07/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	06/08/2024
Date d'émission du rapport de repérage	04/09/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
29, rue de la Croix de Pierre
80000 AMIENS
Tél : 33 (0)3 65 88 97 17
amiens@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00056

Opérateur de repérage :

JOUSSE Rémi
Apave Diagnostics
Le 04/09/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

La version V2 du rapport correspond à un complément de diagnostics au niveau des joints Compriband des portes de secours donnant sur l'escalier extérieur.

Investigations restant à réaliser :

A la lecture des résultats d'analyses, seul un joint en bande au plafond avec un enduit ciment est amianté (P016 ; P078 ; P095 ; P136). Le bâtiment étant occupé par du personnel et des patients il est compliqué de suivre son cheminement. Celui-ci a été repéré sur l'ensemble des locaux au niveau des plans. A la libération des locaux avant la phase travaux, ci-nécessaire, un retrait de l'ensemble des faux-plafonds peut être envisagé afin de réaliser des investigations complémentaires pour repérer avec exactitude sont emplacement.

Les clapets à l'intérieur des clapets coupe-feu n'ont pas pu être investigué pour ne pas détériorer les éléments de mise en sécurité du bâtiment.

Vous trouverez sur le rapport du Bâtiment RUE les MPSCA qui sont collé aux bâtiment Athéna

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols des murs et des plafonds ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence du personnel soignant et personnes hospitalisées et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°2	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°3	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°4	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°5	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°6	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°7	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°8	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°9	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Chambre n°10	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°2	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°3	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°4	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°5	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°6	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°7	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°8	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°9	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°10	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Studio famille	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Bureau n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°11	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Détente famille	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°12	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Salle à manger n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Bureau Cadre n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°13	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Bureau PSY	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Bureau P.H.	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
WC n°14	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Local n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Salubrité n°0	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Bureau n°0	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Réserve n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016
Consultations	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	2016

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Bureau interne	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Salle de relaxation	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Coin enfants	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Réunion	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Salle de bains n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Repos n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Lingerie n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Cuisine n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
WC n°15	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Ménage n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Soins n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
WC n°16	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
WC n°17	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Chambre n°11	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°12	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°13	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°14	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°15	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°16	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°17	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°18	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°19	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°20	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°21	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°22	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°23	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°24	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°25	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°26	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°27	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°28	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°29	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°30	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°18	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°19	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°20	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°21	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°22	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°23	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

4/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
WC n°24	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°25	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°26	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°27	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°28	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°29	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°30	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°31	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°32	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°33	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°34	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°35	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°36	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°37	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Circulation n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse (P016)	Z016
Circulation n°2	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Circulation n°3	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Circulation n°4	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Accès Bât	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Salle de bains n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Local n°4	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Repos n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Linge propre	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Cuisine n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Ménage n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°38	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Soins n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°39	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°40	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Bureau n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Réserve n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Bureau n°3	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Linge sale	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Local n°5	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Accès Rue n°1	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Chambre n°31	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°32	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°33	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°34	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°35	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°36	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°37	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°38	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°39	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°40	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°41	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°42	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°43	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°44	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°45	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°46	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°47	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°48	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°49	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Chambre n°50	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Circulation n°5	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse (P078)	Z078
Circulation n°6	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Circulation n°7	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Circulation n°8	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
WC n°41	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°42	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°43	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°44	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°45	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°46	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°47	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°48	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°49	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°50	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°51	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°52	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°53	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°54	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°55	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°56	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
WC n°57	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°58	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°59	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°60	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Salle de bains n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Local n°6	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Repos n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Lingerie n°2	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Cuisine n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Salle à manger n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
Salle à manger n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Ménage n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
WC n°62	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Soins n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°63	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°64	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Réserve n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Local n°7	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Salubrité n°1	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Bureau Cadre n°2	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Réserve n°4	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136
Accès Rue n°2	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Circulation n°9	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Circulation n°10	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Circulation n°11	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse (P136)	Z136
Circulation n°12	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°51	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°52	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°53	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°54	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°55	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°56	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°57	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°58	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°59	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°60	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

7/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°61	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°62	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°63	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°64	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°65	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°66	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°67	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°68	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°69	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Chambre n°70	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°65	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°66	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°67	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°68	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°69	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°70	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°71	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°72	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°73	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°74	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°75	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°76	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°77	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°78	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°79	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°80	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°81	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°82	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°83	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°84	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Salle de bains n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Local n°8	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Repos n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Lingerie n°3	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Cuisine n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Salle à manger n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Ménage n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Soins n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°85	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
WC n°86	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Réserve n°5	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Local n°9	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Salubrité n°2	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Accès Rue n°3	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Zoothérapie	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Réserve n°6	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Circulation n°13	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse (P095)	Z095
Circulation n°14	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Circulation n°15	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
Circulation n°16	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°87	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
WC n°88	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
WC n°89	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
WC n°90	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
G.T. n°1	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
G.T. n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078
G.T. n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
G.T. n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
WC n°92	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095
G.T. n°5	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016
Local n°0	RDC	Joint sur plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	11
OBJET DE LA MISSION :	11
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	11
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	11
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	11
PROGRAMME DE TRAVAUX	11
PROGRAMME DE REPERAGE	12
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	14
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	14
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	15
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	15
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	15
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	15
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	21
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	71
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	72
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	171
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	176
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	249
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	301
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	302

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **80051-160378**

Référence du donneur d'ordre : **Bâtiment ATHENA**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU AMIENS PICARDIE**

Adresse du propriétaire : **2 Place Victor Pauchet 80080 AMIENS**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU AMIENS PICARDIE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur JOUSSE Rémi**

N° de certification de l'opérateur : **DTI / 1812-004**

Organisme : **Socotec Certification International**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 AMIENS**

N° de Siret : **48333631900056**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **BATIMENT ATHENA**

Adresse complète : **354 boulevard Beauvillé - 80000 AMIENS**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **ATHENA**

Etage : **Tous**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

- Remplacement du système de sécurité incendie par percement dans les murs, sols et plafonds du bâtiment.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder		
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)		Peintures décoratives
	Plaques en matériaux bitumineux	Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Revêtements anti-condensation sous bac acier		Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment		Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
	Ardoises en fibro ciment	3 - Parois verticales intérieures	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	Murs et cloisons maçonnés	Flocages
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Conduits d'eaux pluviales		Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Garnissage des joints de dilatation		Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Joints de dilatation		Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Couvre-joints	Poteaux	Flocages
	Tresses d'étanchéité à l'air		Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Jonctions bitumineuses		Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Solins en fibre ciment		Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
	Colle des solins en fibre ciment	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Isolants fibreux en sous toiture		Flocages
	Flocages, enduits projetés		Plots de colle fixant les cloisons au mur
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur		Bandes calicot
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés		Sous couches des tissus muraux
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)		Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature		Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	Gaines et coffres verticaux	Flocages
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage		Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Ardoises composites hors fibro ciment		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Ardoises en fibro ciment		Bandes calicot
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)		Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Peintures des bardages métalliques		Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Carton-amiante		Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs		Isolants intérieurs des portes
	Revêtements plastiques épais (RPE)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Peintures sur béton		Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage		Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire		Revêtements bitumineux
	Garnissage des joints de dilatation		Peintures intumescentes
	Joints de dilatation	4 - Plafonds et faux plafonds	
	Couvre-joints	Plafonds	Flocages
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Panneaux collés vissés ou cloués
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure		Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		Bandes calicot
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)		

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

12/303

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
06/08/2024	1 ^{er} visite
30/08/2024	2 ^{ème} visite

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Chambre n°1	RDC
Chambre n°2	RDC
Chambre n°3	RDC
Chambre n°4	RDC
Chambre n°5	RDC
Chambre n°6	RDC
Chambre n°7	RDC
Chambre n°8	RDC
Chambre n°9	RDC
Chambre n°10	RDC
WC n°1	RDC
WC n°2	RDC
WC n°3	RDC
WC n°4	RDC
WC n°5	RDC
WC n°6	RDC
WC n°7	RDC
WC n°8	RDC
WC n°9	RDC
WC n°10	RDC
Studio famille	RDC
Bureau n°1	RDC
WC n°11	RDC
Détente famille	RDC
WC n°12	RDC
Salle à manger n°1	RDC
Bureau Cadre n°1	RDC
WC n°13	RDC
Bureau PSY	RDC
Bureau P.H.	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
WC n°14	RDC
Local n°1	RDC
Salubrité n°0	RDC
Bureau n°0	RDC
Réserve n°1	RDC
Consultations	RDC
Bureau interne	RDC
Salle de relaxation	RDC
Coin enfants	RDC
Réunion	RDC
Salle de bains n°1	RDC
Repos n°1	RDC
Lingerie n°1	RDC
Cuisine n°1	RDC
WC n°15	RDC
Ménage n°1	RDC
Soins n°1	RDC
Escalier n°1	RDC
WC n°16	RDC
WC n°17	RDC
Chambre n°11	R+1
Chambre n°12	R+1
Chambre n°13	R+1
Chambre n°14	R+1
Chambre n°15	R+1
Chambre n°16	R+1
Chambre n°17	R+1
Chambre n°18	R+1
Chambre n°19	R+1
Chambre n°20	R+1
Chambre n°21	R+1
Chambre n°22	R+1
Chambre n°23	R+1
Chambre n°24	R+1
Chambre n°25	R+1
Chambre n°26	R+1
Chambre n°27	R+1
Chambre n°28	R+1
Chambre n°29	R+1
Chambre n°30	R+1
WC n°18	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
WC n°19	R+1
WC n°20	R+1
WC n°21	R+1
WC n°22	R+1
WC n°23	R+1
WC n°24	R+1
WC n°25	R+1
WC n°26	R+1
WC n°27	R+1
WC n°28	R+1
WC n°29	R+1
WC n°30	R+1
WC n°31	R+1
WC n°32	R+1
WC n°33	R+1
WC n°34	R+1
WC n°35	R+1
WC n°36	R+1
WC n°37	R+1
Circulation n°1	RDC
Circulation n°2	RDC
Circulation n°3	RDC
Circulation n°4	RDC
Accès Bât	RDC
Salle de bains n°2	R+1
Local n°4	R+1
Repos n°2	R+1
Linge propre	R+1
Cuisine n°2	R+1
Ménage n°2	R+1
WC n°38	R+1
Soins n°2	R+1
Escalier n°2	R+1
WC n°39	R+1
WC n°40	R+1
Bureau n°2	R+1
Réserve n°2	R+1
Bureau n°3	R+1
Linge sale	R+1
Local n°5	R+1
Accès Rue n°1	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Chambre n°31	R+2
Chambre n°32	R+2
Chambre n°33	R+2
Chambre n°34	R+2
Chambre n°35	R+2
Chambre n°36	R+2
Chambre n°37	R+2
Chambre n°38	R+2
Chambre n°39	R+2
Chambre n°40	R+2
Chambre n°41	R+2
Chambre n°42	R+2
Chambre n°43	R+2
Chambre n°44	R+2
Chambre n°45	R+2
Chambre n°46	R+2
Chambre n°47	R+2
Chambre n°48	R+2
Chambre n°49	R+2
Chambre n°50	R+2
Circulation n°5	R+1
Circulation n°6	R+1
Circulation n°7	R+1
Circulation n°8	R+1
WC n°41	R+2
WC n°42	R+2
WC n°43	R+2
WC n°44	R+2
WC n°45	R+2
WC n°46	R+2
WC n°47	R+2
WC n°48	R+2
WC n°49	R+2
WC n°50	R+2
WC n°51	R+2
WC n°52	R+2
WC n°53	R+2
WC n°54	R+2
WC n°55	R+2
WC n°56	R+2
WC n°57	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
WC n°58	R+2
WC n°59	R+2
WC n°60	R+2
Salle de bains n°3	R+2
Local n°6	R+2
Repos n°3	R+2
Lingerie n°2	R+2
Cuisine n°3	R+2
Salle à manger n°2	R+1
Salle à manger n°3	R+2
Ménage n°3	R+2
WC n°62	R+2
Soins n°3	R+2
Escalier n°3	R+2
WC n°63	R+2
WC n°64	R+2
Réserve n°3	R+2
Local n°7	R+2
Salubrité n°1	R+2
Bureau Cadre n°2	R+2
Réserve n°4	R+2
Accès Rue n°2	R+2
Circulation n°9	R+2
Circulation n°10	R+2
Circulation n°11	R+2
Circulation n°12	R+2
Chambre n°51	R+3
Chambre n°52	R+3
Chambre n°53	R+3
Chambre n°54	R+3
Chambre n°55	R+3
Chambre n°56	R+3
Chambre n°57	R+3
Chambre n°58	R+3
Chambre n°59	R+3
Chambre n°60	R+3
Chambre n°61	R+3
Chambre n°62	R+3
Chambre n°63	R+3
Chambre n°64	R+3
Chambre n°65	R+3

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Chambre n°66	R+3
Chambre n°67	R+3
Chambre n°68	R+3
Chambre n°69	R+3
Chambre n°70	R+3
WC n°65	R+3
WC n°66	R+3
WC n°67	R+3
WC n°68	R+3
WC n°69	R+3
WC n°70	R+3
WC n°71	R+3
WC n°72	R+3
WC n°73	R+3
WC n°74	R+3
WC n°75	R+3
WC n°76	R+3
WC n°77	R+3
WC n°78	R+3
WC n°79	R+3
WC n°80	R+3
WC n°81	R+3
WC n°82	R+3
WC n°83	R+3
WC n°84	R+3
Salle de bains n°4	R+3
Local n°8	R+3
Repos n°4	R+3
Lingerie n°3	R+3
Cuisine n°4	R+3
Salle à manger n°4	R+3
Ménage n°4	R+3
Soins n°4	R+3
Escalier n°4	R+3
WC n°85	R+3
WC n°86	R+3
Réserve n°5	R+3
Local n°9	R+3
Salubrité n°2	R+3
Accès Rue n°3	R+3
Zoothérapie	R+3

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Réserve n°6	R+3
Circulation n°13	R+3
Circulation n°14	R+3
Circulation n°15	R+3
Circulation n°16	R+3
WC n°87	RDC
WC n°88	RDC
WC n°89	RDC
WC n°90	RDC
G.T. n°1	RDC
G.T. n°2	R+1
G.T. n°3	R+2
G.T. n°4	R+3
WC n°92	R+3
G.T. n°5	RDC
Local n°0	RDC
Accès ext N°0	RDC
Accès ext N°1	R+1
Accès ext N°2	R+2
Accès ext N°3	R+3

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
Chambre n°2	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

21/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
Chambre n°3	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z041	Non	
Chambre n°4	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z041	Non	
Chambre n°5	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Chambre n°6	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol - Bleu	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
Chambre n°7	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Chambre n°8	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol -	Linoléum, colle et	Résultat d'analyse	Z041	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Vert	ragréage				
Chambre n°9	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Chambre n°10	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol - Bleu	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
WC n°1	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
WC n°2	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
WC n°3	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
WC n°4	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
WC n°5	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
WC n°6	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
WC n°7	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
WC n°8	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z007	Non	
WC n°9	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
WC n°10	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

24/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Studio famille	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
Bureau n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Revêtement de sol - Bleu	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P062)	Z062	Non	
WC n°11	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol - Bleu	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
Détente famille	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Revêtement de sol - sol rouge	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
WC n°12	RDC	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Salle à manger n°1	RDC	Revêtement de sol - Imitation parquet	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	50 m²
		Poteau + poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
Bureau Cadre n°1	RDC	Revêtement de sol - sol rouge	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
WC n°13	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
Bureau PSY	RDC	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
Bureau P.H.	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
WC n°14	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

26/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
Local n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
Salubrité n°0	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	8 m²
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
Bureau n°0	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
Réserve n°1	RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
Consultations	RDC	Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
Bureau interne	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de sol -	Linoléum, colle et	Résultat d'analyse	Z029	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		sol rouge	ragréage				
Salle de relaxation	RDC	Revêtement de sol - Vert claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Coin enfants	RDC	Mur de séparation	Enduit blanc et gris	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Cloisons	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z053	Non	
Réunion	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	30 m²
		Revêtement de sol - Imitation parquet	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Salle de bains n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	20 m²
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P064)	Z064	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	
Repos n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z030	Non	
Lingerie n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z031	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Cuisine n°1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	15 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
WC n°15	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Ménage n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	10 m²
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z030	Non	
Soins n°1	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	20 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
Escalier n°1	RDC	Ensemble de l'escalier	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Revêtement de sol - Gris clair	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
WC n°16	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z026	Non	
WC n°17	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
Chambre n°11	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
Chambre n°12	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°13	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
Chambre	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
n°14		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
Chambre n°15	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°16	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°17	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°18	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°19	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°20	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande +	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
n°21			enduit ciment				
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre n°22	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°23	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°24	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°25	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°26	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°27	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol -	Linoléum, colle et	Résultat d'analyse	Z066	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Lino marron	ragréage				
Chambre n°28	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°29	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Chambre n°30	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
WC n°18	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
WC n°19	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
WC n°20	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°21	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
WC n°22	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
WC n°23	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°24	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°25	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°26	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
WC n°27	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°28	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
WC n°29	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
WC n°30	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°31	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P084)	Z084	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC n°32	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC n°33	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P083)	Z083	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC n°34	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur	Joint en bande +	Résultat d'analyse	Z067	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		l'extérieur - Doublage	enduit				
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC n°35	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°36	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z084	Non	
WC n°37	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Circulation n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Coffrage de clapet	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Porte de désenfumage	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Plafond - Sans enduit	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Oui	50 m²
		Cloisons	Joint en bande +	Résultat d'analyse	Z017	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			enduit blanc	(P017)			
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
Circulation n°2	RDC	Coffrage de clapet n°1	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Porte de désenfumage	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Coffrage de clapet n°2	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	50 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse (P065)	Z065	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond - Sans enduit	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z050	Non	
Circulation n°3	RDC	Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z023	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

37/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Coffrage de clapet	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	50 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Plafond - Sans enduit	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
		Porte de désenfumage n°1	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Non	
Circulation n°4	RDC	Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Porte de désenfumage	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Coffrage de clapet	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	50 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond - Sans enduit	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z050	Non	
Accès Bât	RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	10 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond	Enduit ciment +	Résultat d'analyse	Z021	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°2	R+1	avec enduit foncé	enduit gris				
		Murs voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P089)	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P090)	Z090	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P091)	Z091	Non	
Local n°4	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	5 m²
Repos n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Conduit de ventilation - Dans coffrage bois	Flocage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
Linge propre	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
Cuisine n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
Ménage n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	10 m²
		Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P088)	Z088	Non	
WC n°38	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z075	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Soins n°2	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	20 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
Escalier n°2	R+1	Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Ensemble des murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z046	Non	
WC n°39	R+1	Ensemble de l'escalier	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Non	
WC n°40	R+1	Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P076)	Z076	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
Bureau n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
Réserve n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Bureau n°3	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P066)	Z066	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse (P067)	Z067	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P068)	Z068	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse (P069)	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P070)	Z070	Non	
Linge sale	R+1	Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z070	Non	
Local n°5	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	3 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
Accès Rue n°1	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	5 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
Chambre n°31	R+2	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Chambre n°32	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°33	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°34	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°35	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°36	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°37	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°38	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

42/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°39	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°40	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°41	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°42	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°43	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°44	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

43/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°45	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P140)	Z140	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°46	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°47	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°48	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°49	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Chambre n°50	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

44/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Circulation n°5	R+1	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P071)	Z071	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse (P072)	Z072	Non	
		Coffrage sur clapet	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Oui	50 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse (P080)	Z080	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse (P081)	Z081	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse (P082)	Z082	Non	
		Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse (P087)	Z087	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse (P092)	Z092	Non	
Circulation n°6	R+1	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Coffrage sur clapet	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	50 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

45/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		désenfumage					
Circulation n°7	R+1	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Coffrage sur clapet	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	50 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
Circulation n°8	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Coffrage sur clapet	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Conduit de ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	50 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P085)	Z085	Non	
		Porte coupe feu n°1	Matériaux effritable blanc	Résultat d'analyse (P086)	Z086	Non	
WC n°41	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°42	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°43	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°44	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°45	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°46	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande +	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			enduit gris				
WC n°47	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°48	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°49	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°50	R+2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°51	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°52	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°53	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°54	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°55	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°56	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°57	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°58	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°59	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
WC n°60	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z140	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	3 m²
Salle de bains n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z118	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z119	Non	
Local n°6	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	5 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z117	Non	
Repos n°3	R+2	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P137)	Z137	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Coffrage .	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Lingerie n°2	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z137	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Cuisine n°3	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
Salle à manger n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	50 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Poteau + poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z032	Non	
Salle à manger n°3	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z138	Non	
Ménage n°3	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z113	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	10 m²
WC n°62	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z127	Non	
Soins n°3	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Beige	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z131	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - Beige	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z130	Non	
Escalier n°3	R+2	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P139)	Z139	Non	
		Ensemble de	Métal	Matériau ou produit		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		l'escalier		qui par nature ne contient pas d'amiante			
WC n°63	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z127	Non	
WC n°64	R+2	Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z119	Non	
		Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z133	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z119	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
Réserve n°3	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Local n°7	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z133	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
Salubrité n°1	R+2						
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Gris	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z127	Non	
Bureau Cadre n°2	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	10 m²
		Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur	Bois + matériaux	Résultat d'analyse	Z107	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		l'extérieur	effritable rouge				
		Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Réserve n°4	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse	Z136	Oui	15 m²
Accès Rue n°2	R+2	Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	5 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
Circulation n°9	R+2	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°1 - Carreaux de plâtre	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z135	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°2	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z134	Non	
		Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z133	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
Circulation n°10	R+2	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°1 -	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z135	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Carreaux de plâtre					
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°2	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z134	Non	
		Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z133	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
Circulation n°11	R+2	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P133)	Z133	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°1	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P134)	Z134	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°2 - Carreaux de plâtre	Colle blanche	Résultat d'analyse (P135)	Z135	Non	
		Plafond	Joint en bande + enduit gris	Résultat d'analyse (P136)	Z136	Oui	50 m²
Circulation n°12	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P138)	Z138	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°1 - Carreaux de plâtre	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z135	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Dans gaine de désenfumage n°2	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z134	Non	
		Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z133	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
Chambre n°51	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°52	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°53	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°54	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°55	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol -	Linoleum, colle et	Résultat d'analyse	Z105	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Gris foncé	ragréage				
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°56	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Plafond - Dalle au plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°57	R+3	Plafond - Dalle au plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P120)	Z120	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse (P132)	Z132	Non	
Chambre n°58	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°59	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°60	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°61	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°62	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°63	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P105)	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse (P106)	Z106	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse (P107)	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P108)	Z108	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse (P109)	Z109	Non	
Chambre n°64	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°65	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°66	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre	R+3	Cloisons	Joint en bande +	Résultat d'analyse	Z109	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

58/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
n°67			enduit blanc				
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°68	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°69	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Chambre n°70	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
WC n°65	R+3	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°66	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°67	R+3	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation n°1	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°68	R+3	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°69	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P115)	Z115	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Poteau n°1	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P116)	Z116	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P121)	Z121	Non	
WC n°70	R+3	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°71	R+3	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°72	R+3	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°73	R+3	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°74	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°75	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°76	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°77	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P103)	Z103	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse (P104)	Z104	Non	
WC n°78	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°79	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°80	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
WC n°81	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°82	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°83	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
WC n°84	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
Salle de bains n°4	R+3	Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P117)	Z117	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z118	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				(P118)			
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P119)	Z119	Non	
Local n°8	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	5 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z117	Non	
Repos n°4	R+3	Coffrage .	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Lingerie n°3	R+3	Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Cuisine n°4	R+3	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
Salle à manger n°4	R+3	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P114)	Z114	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

64/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P122)	Z122	Non	
Ménage n°4	R+3	Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P112)	Z112	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	10 m²
		Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P113)	Z113	Non	
Soins n°4	R+3	Revêtement de sol - Beige	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P130)	Z130	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Revêtement de mur - Beige	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P131)	Z131	Non	
Escalier n°4	R+3	Ensemble des murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Ensemble de l'escalier	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
WC n°85	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z127	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z119	Non	
WC n°86	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z127	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z119	Non	
Réserve n°5	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Local n°9	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Revêtement de sol - Gris clair	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
Salubrité n°2	R+3	Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P127)	Z127	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	10 m²
		Revêtement de mur - Gris	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P128)	Z128	Non	
Accès Rue n°3	R+3	Revêtement de sol - Gris	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P129)	Z129	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z132	Non	
		Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	5 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
Zoothérapie	R+3	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Réserve n°6	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	15 m²
Circulation	R+3	Joint entre conduit de	Matériaux collant	Résultat d'analyse	Z093	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
n°13		désenfumage n°1	marron	(P093)			
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P094)	Z094	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Joint sur plafond n°1	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse (P095)	Z095	Oui	50 m²
		Porte de volet de désenfumage n°1	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse (P123)	Z123	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P124)	Z124	Non	
		Murs carreaux de plâtre n°1 - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse (P125)	Z125	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse (P126)	Z126	Non	
Circulation n°14	R+3	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
Circulation n°15	R+3	Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P096)	Z096	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse	Z093	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse (P097)	Z097	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P098)	Z098	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P099)	Z099	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse (P100)	Z100	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse (P101)	Z101	Non	
		Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P102)	Z102	Non	
Circulation n°16	R+3	Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P110)	Z110	Non	
		Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse	Z126	Non	
		Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche	Résultat d'analyse	Z125	Non	
		Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Coffrage clapet CF	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Conduit de désenfumage	Flocage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	50 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P111)	Z111	Non	
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
WC n°87	RDC	Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Revêtement de mur -	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

68/303

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Rose		(P007)			
		Cloisons	Bois + matériaux effritable rose	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
WC n°88	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
WC n°89	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol - Vert claire	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z045	Non	
WC n°90	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloisons	Enduit blanc + joint en bande	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z059	Non	
G.T. n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	1 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
G.T. n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z078	Oui	1 m²
		Plafond brut	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z085	Non	
G.T. n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	1 m²
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
G.T. n°4	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande +	Résultat d'analyse	Z095	Oui	1 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			enduit ciment				
WC n°92	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z127	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment	Résultat d'analyse	Z095	Oui	3 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Poutre	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Poteaux + poutres	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Revêtement de mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z119	Non	
G.T. n°5	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	1 m²
		Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Non	
Local n°0	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	3 m²
		Cloisons	Joint en bande + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Plafond	Enduit ciment + enduit blanc	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol - Imitation parquet	Linoléum, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Accès ext N°0	RDC	Joint Compriband	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z141	Non	
Accès ext N°1	R+1	Joint Compriband	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z141	Non	
Accès ext N°2	R+2	Joint Compriband	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z141	Non	
Accès ext N°3	R+3	Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P141)	Z141	Non	
		Joint Compriband	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P142)	Z142	Non	

Commentaires :

La version V2 du rapport correspond à un complément de diagnostics au niveau des joints Compriband des portes de secours donnant sur l'escalier extérieur.

Investigations restant à réaliser :

A la lecture des résultats d'analyses, seul un joint en bande au plafond avec un enduit ciment est amianté (P016 ; P078 ; P095 ; P136). Le bâtiment étant occupé par du personnel et des patients il est compliqué de suivre son cheminement. Celui-ci a été repéré sur l'ensemble des locaux au niveau des plans. A la libération des locaux avant la phase travaux, ci-nécessaire, un retrait de l'ensemble des faux-plafonds peut être envisagé afin de réaliser des investigations complémentaires pour repérer avec exactitude sont emplacement.

Les clapets à l'intérieur des clapets coupe-feu n'ont pas pu être investigué pour ne pas détériorer les éléments de mise en sécurité du bâtiment.

Vous trouverez sur le rapport du Bâtiment RUE les MPSCA qui sont collé aux bâtiment Athéna

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols des murs et des plafonds ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence du personnel soignant et personnes hospitalisées et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

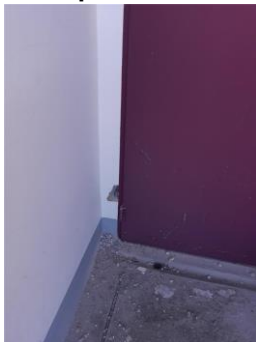
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

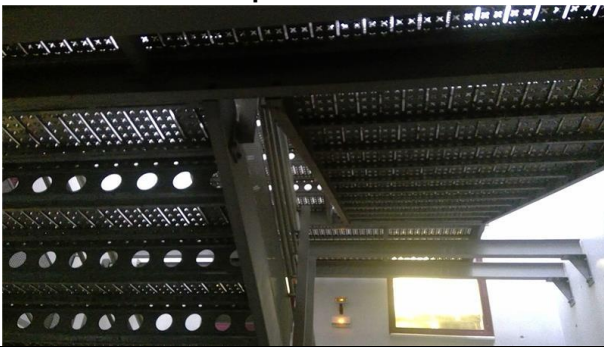
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Coffrage .		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Repos n°4 - Coffrage . - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement	Partie de composant Bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Mur de facade		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Accès ext N°0 - Mur de facade - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble de l'escalier		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Escalier n°1 - Ensemble de l'escalier - Toutes zones
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Joint Compriband		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Accès ext N°0 - Joint Compriband - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante		

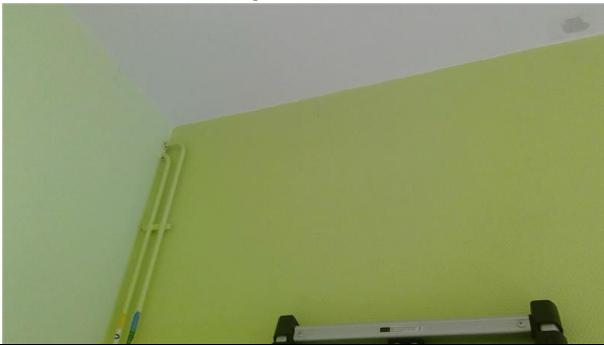
PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Consultations - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

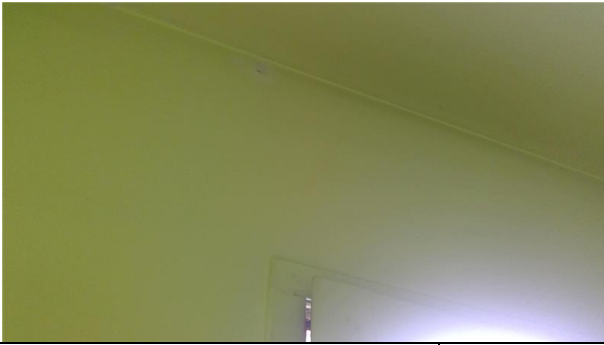
PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Consultations - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

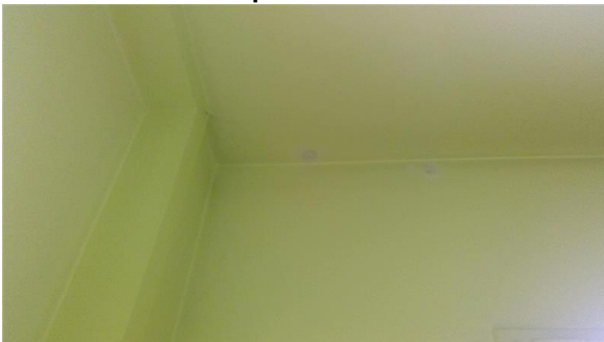
PRELEVEMENT : P003		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Consultations - Cloisons - Murs A,D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit blanc	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

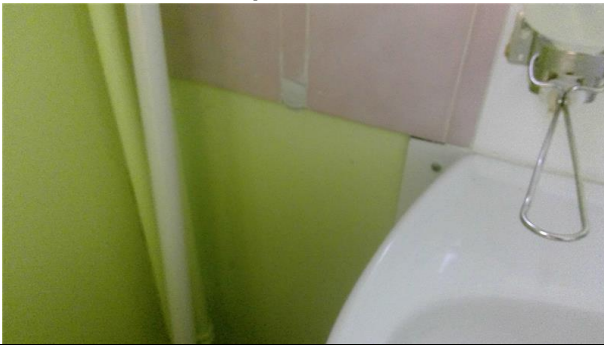
PRELEVEMENT : P004			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Consultations - Murs voile béton - Murs B	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°87 - Cloison + mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc + joint en bande	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit blanc + joint en bande			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°87 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sous matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°87 - Revêtement de mur - Murs C	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°87 - Cloisons - Murs A.	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Bois + matériaux effritable rose	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Bois + matériaux effritable rose			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (friable) (rose) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Dalle de sol, colle noire et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Dalle de sol, colle noire et ragréage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Réserve n°1 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit blanc		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Salubrité n°0 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Salubrité n°0 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle de faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Salubrité n°0 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de plinthe

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle de plinthe	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Linoléum, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (cémenteux) (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint bandes en ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint bandes en ciment	Planche de croquis n° : 1/4		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (friable) (fibreux) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit blanc		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Poutre - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Murs voile béton - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Plafond n°1 - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Plafond n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit ciment + enduit gris
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment + enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°4 - Conduit de ventilation - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Flocage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Flocage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flochage (blanc) ; matériau (poudreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Volet de désenfumage bas - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Matériaux effritable gris

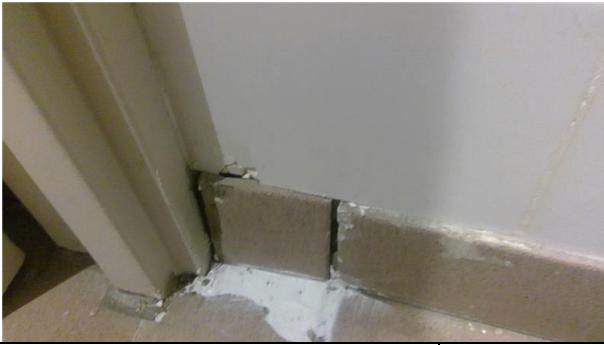
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

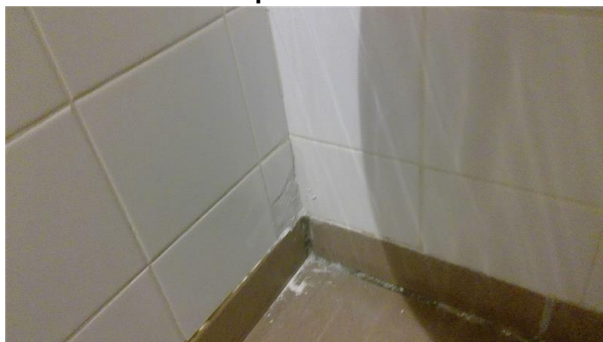
Objet	Planche de croquis n° :
Matériaux effritable gris	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (friable) (fibreux) (blanc) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - WC n°17 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - WC n°17 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de plinthe	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de plinthe			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°17 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

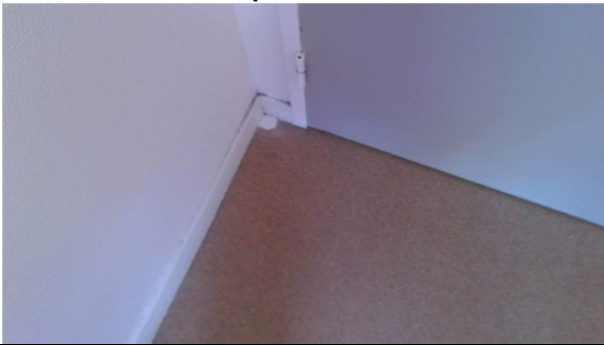
Objet	Planche de croquis n° :
Colle de faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

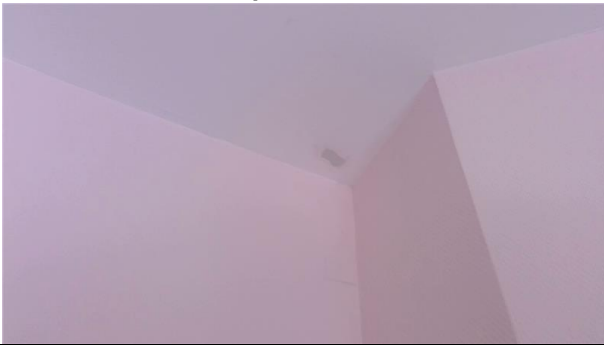
PRELEVEMENT : P027			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - WC n°17 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

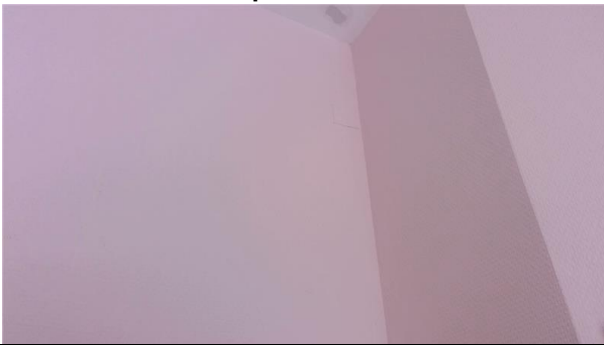
PRELEVEMENT : P028			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - WC n°17 - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit blanc + joint en bande
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit blanc + joint en bande			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

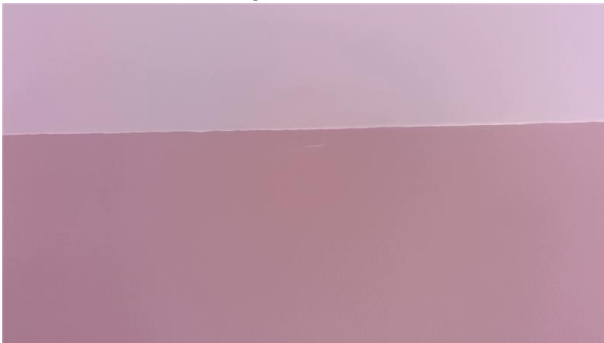
PRELEVEMENT : P029		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau Cadre n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Linoléum, colle et ragréage	Planche de croquis n° :	

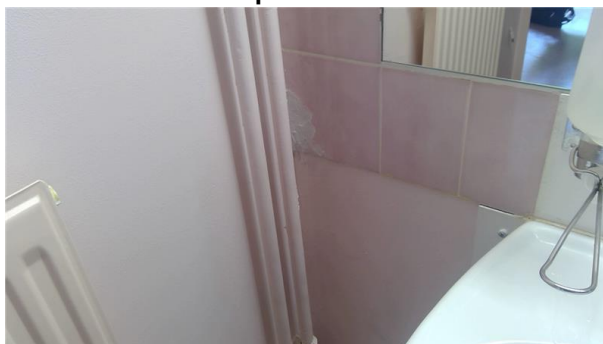
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau Cadre n°1 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment + enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment + enduit blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau Cadre n°1 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc + joint en bande	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit blanc + joint en bande			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau Cadre n°1 - Mur voile béton - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°13 - Revêtement de mur - Mur C
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence

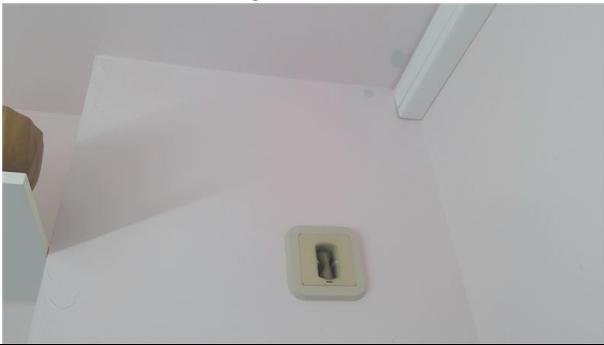
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

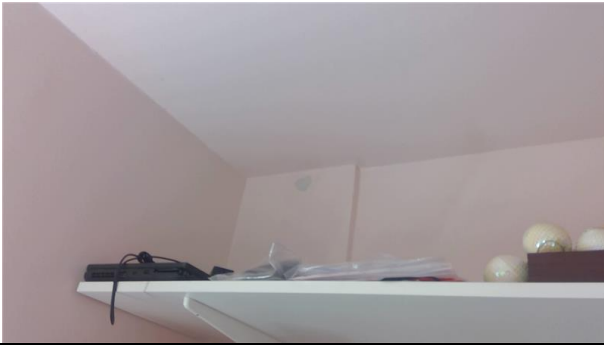
Objet	Planche de croquis n° :
Colle de faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

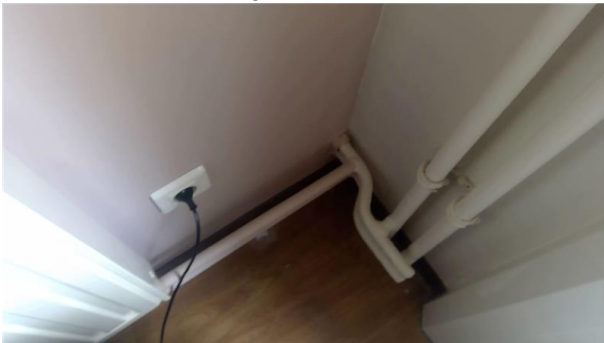
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°13 - Cloisons - Mur	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc + joint en bande	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit blanc + joint en bande			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°13 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment + enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment + enduit blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°13 - Poteau - Du sol au plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Salle à manger n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Linoléum, colle et ragréage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Soins n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

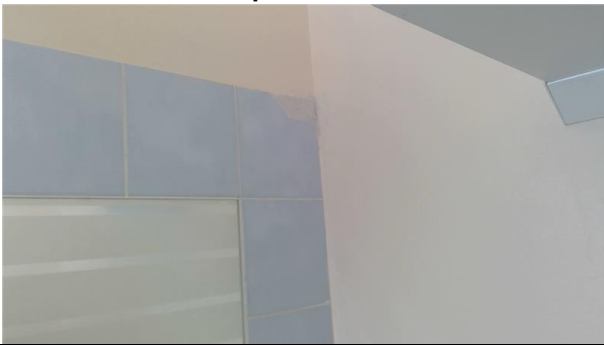
PRELEVEMENT : P039			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Soins n°1 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de plinthe	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de plinthe			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau Cadre n°1 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc + joint en bande
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit blanc + joint en bande	Planche de croquis n° :	

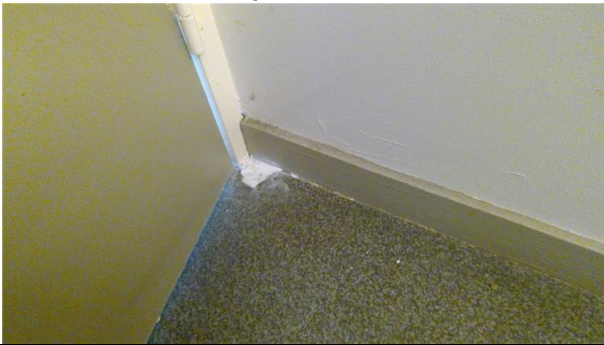
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

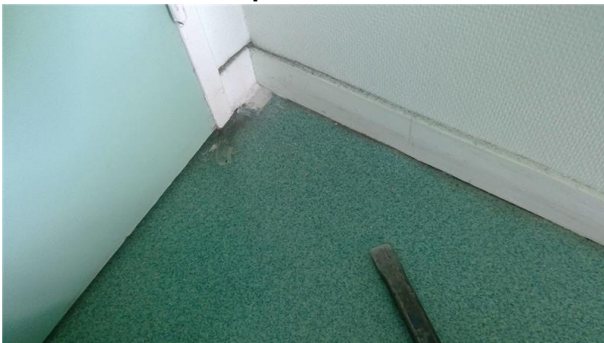
PRELEVEMENT : P041			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°1 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°1 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau PSY - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum, colle et ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°14 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de relaxation - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum, colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Escalier n°1 - Ensemble des murs - Murs A B C D	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Escalier n°1 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°3 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoleum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum, colle et ragréage			

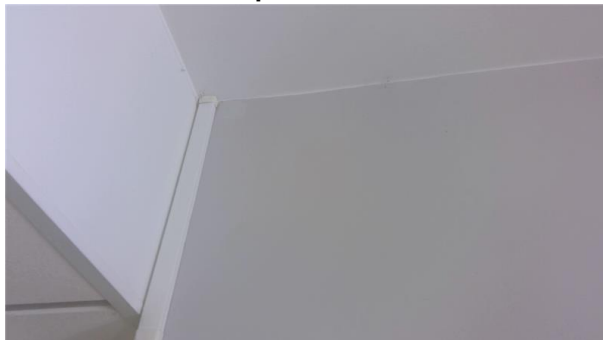
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°3 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit gris foncé	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint en bande + enduit gris foncé	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (friable) (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°3 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Repos n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Linoleum, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	ragréage (gris)		
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Salle à manger n°1 - Poteau + poutre - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

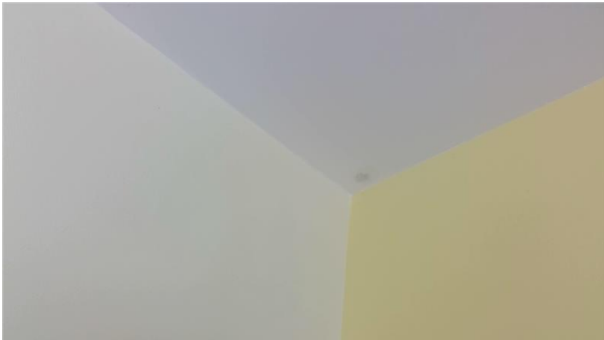
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Cuisine n°1 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°2 - Coffrage de clapet n°1 - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit blanc
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit blanc			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (brillant) (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment + enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment + enduit blanc	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Mur voile béton - Mur	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Studio famille - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoleum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum, colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Studio famille - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit blanc

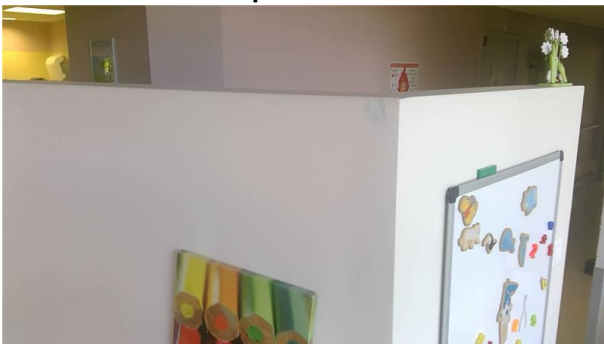
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint en bande + enduit blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Studio famille - Mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Joint en bande + enduit blanc
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Joint en bande + enduit blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Coin enfants - Mur de séparation - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit blanc et gris
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit blanc et gris			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur (friable) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°3 - Porte de désenfumage n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Linoleum, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains n°1 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Colle de plinthe
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de plinthe			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains n°1 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

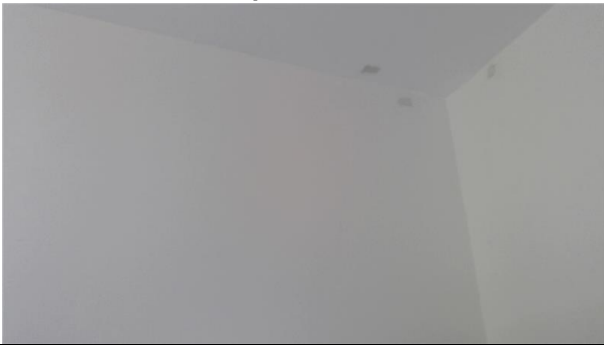
PRELEVEMENT : P065			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°2 - Porte coupe feu - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Matériaux effritable blanc
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Matériaux effritable blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type résine ; matériau semi-dur (friable) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

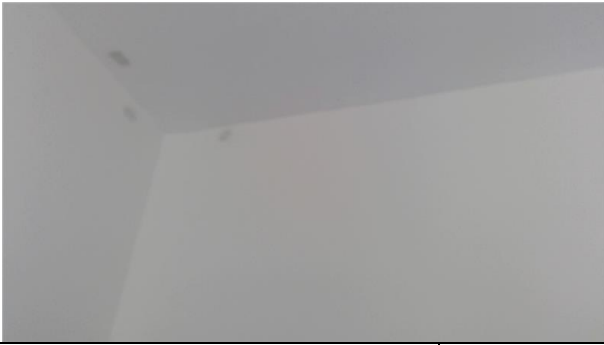
PRELEVEMENT : P066			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°3 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024		Partie de composant Linoléum, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum, colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

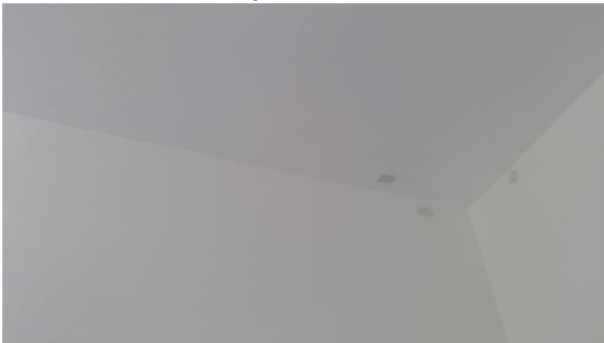
PRELEVEMENT : P067		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°3 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Joint en bande + enduit	Planche de croquis n° :	

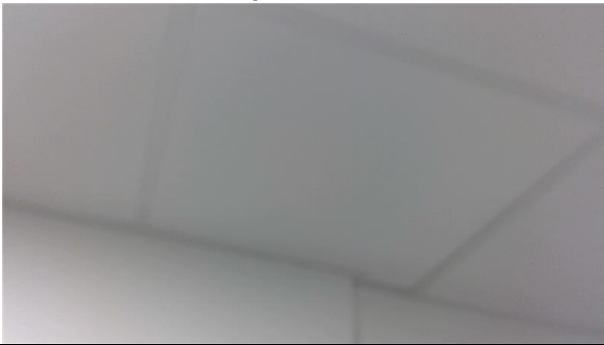
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°3 - Mur voile béton - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°3 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Joint bandes + enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Joint bandes + enduit			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°3 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024		Partie de composant Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Conduit de ventilation - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024		Partie de composant Flocage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Flocage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Coffrage sur clapet - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Enduit blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (brillant) (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°39 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche J01-COUCHE	Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°39 - Revêtement de mur - Murs A B C D	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Colle de plinthe	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de plinthe		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°39 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Colle de faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Colle de faïence	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Poutre - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Joint sur plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint en bande + enduit ciment		Planche de croquis n° : 2/4	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P079			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Plafond brut - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Plafond enduit - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024		Partie de composant Enduit ciment gris foncé
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment gris foncé			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Murs voile béton - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024		Partie de composant Enduit ciment gris foncé
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment gris foncé			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

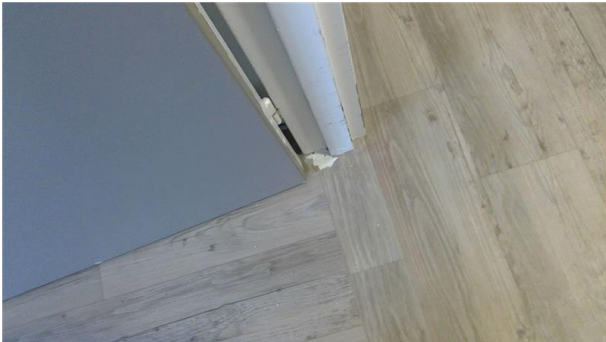
PRELEVEMENT : P082		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Joint bandes + enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Joint bandes + enduit		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°33 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°31 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence			

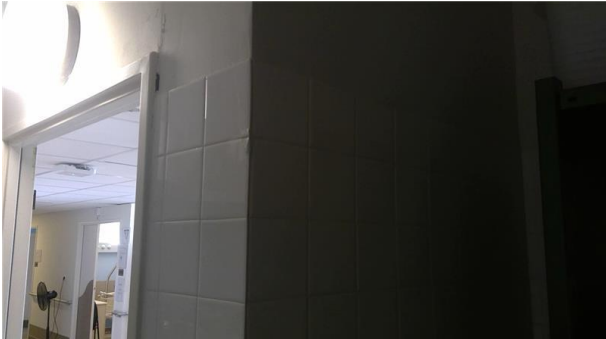
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°8 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum, colle et ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°8 - Porte coupe feu n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024		Partie de composant Matériaux effritable blanc
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Matériaux effritable blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau souple (collant) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Porte volet de désenfumage - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 09/08/2024		Partie de composant Matériaux effritable blanc
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Matériaux effritable blanc			

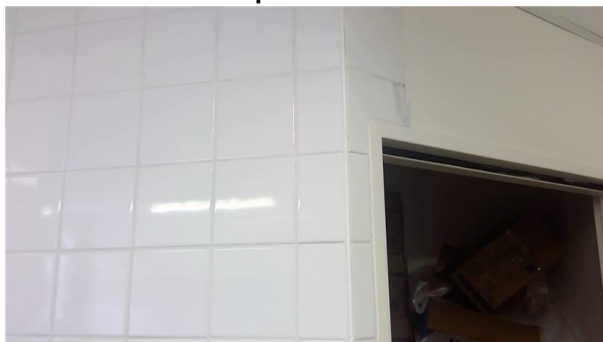
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Ménage n°2 - Revêtement de mur - Murs A B C D	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains n°2 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains n°2 - Revêtement de mur - Murs A B C D	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de plinthe	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de plinthe			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains n°2 - Revêtement de mur - Murs A B C D
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle de faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+1 - Circulation n°5 - Joint entre conduit de désenfumage - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Matériaux collant marron
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Matériaux collant marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple (collant) (marron) + (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°13 - Joint entre conduit de désenfumage n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Matériaux collant marron
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Matériaux collant marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°13 - Mur voile béton - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche J01-COUCHE	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°13 - Joint sur plafond n°1 - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint en bande + enduit ciment		Planche de croquis n° : 4/4	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P096
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°15 - Coffrage clapet CF - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

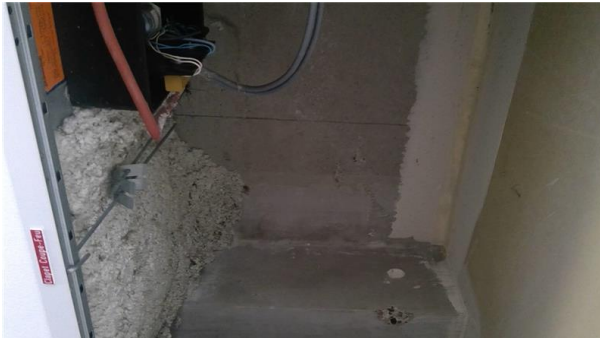
Objet	Planche de croquis n° :
Enduit blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (brillant) (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°15 - Conduit de désenfumage - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Flocage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Flocage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°15 - Poutre - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°15 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°15 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Joint en bnde + enduit blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P101
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°15 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Joint en bnde + enduit blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°15 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Linoleum, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - WC n°77 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Colle de faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

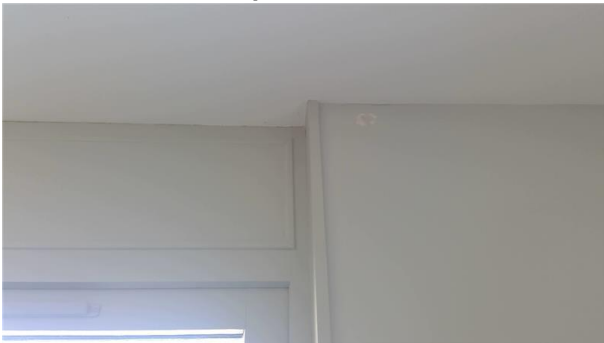
PRELEVEMENT : P104		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - WC n°77 - Jonction cloison gaine de ventilation - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Joint en bande + enduit	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

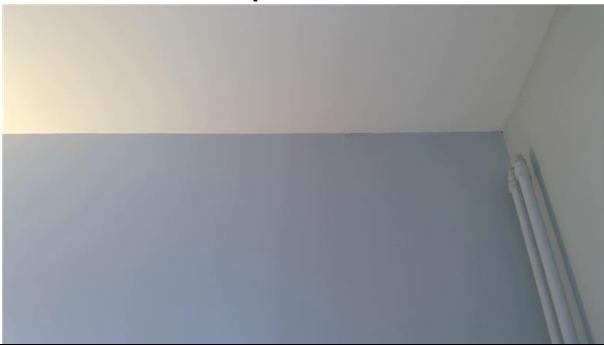
PRELEVEMENT : P105			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Chambre n°63 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoleum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Chambre n°63 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment + enduit blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

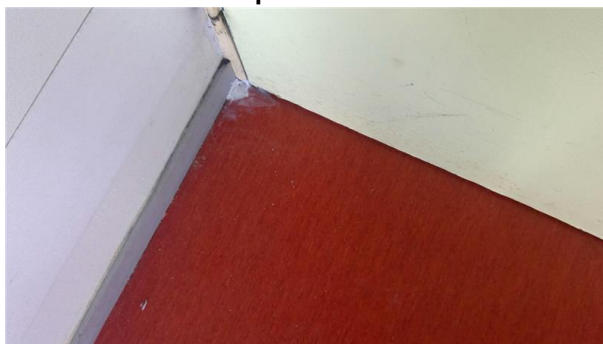
PRELEVEMENT : P107			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Chambre n°63 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Bois + matériaux effritable rouge	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Bois + matériaux effritable rouge	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) + (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P108			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Chambre n°63 - Mur voile béton - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P109			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Chambre n°63 - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Joint en bande + enduit blanc
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint en bande + enduit blanc		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°16 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Colle de faïence	Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche J01-COUCHE	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Epaisseur (cm) 0
		Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P111
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°16 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoleum, colle et ragréage

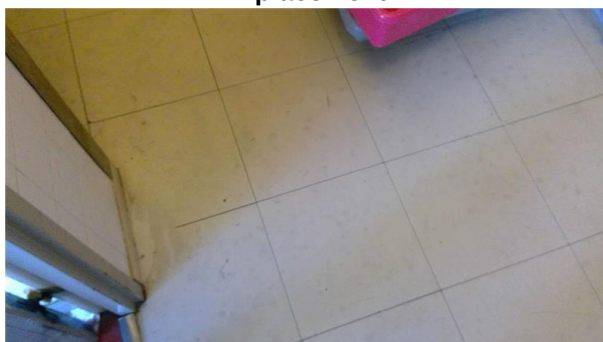
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoleum, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112
Emplacement :


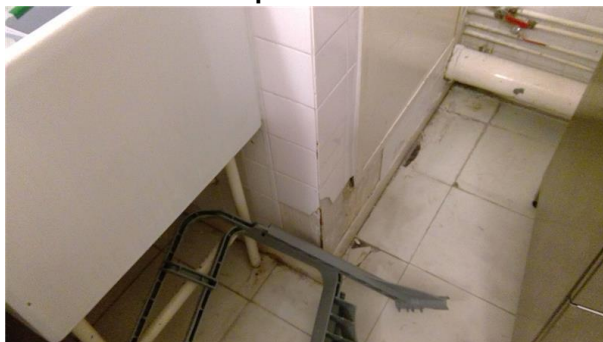
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Ménage n°4 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Ménage n°4 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence

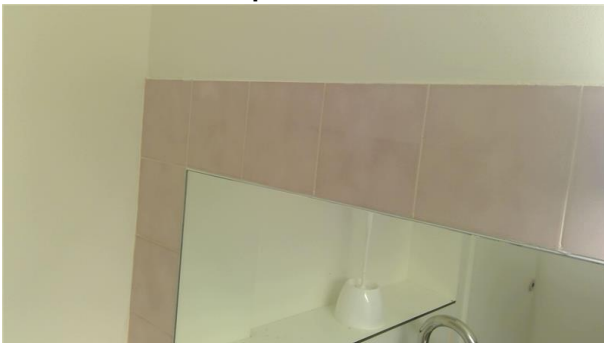
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle de faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Salle à manger n°4 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - WC n°69 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de faïence		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - WC n°69 - Poteau n°1 - Du sol au plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

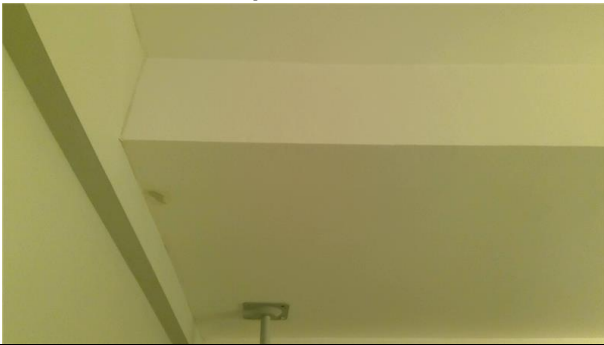
PRELEVEMENT : P117			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Salle de bains n°4 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Carrelage, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

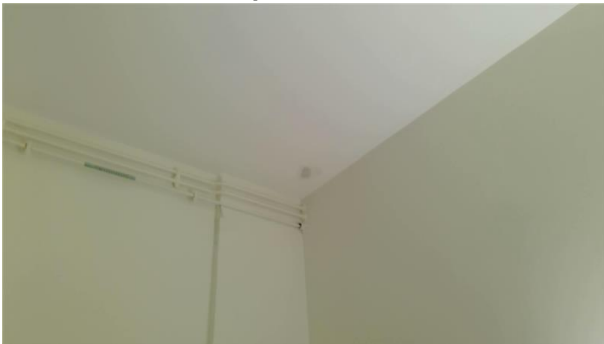
PRELEVEMENT : P118			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Salle de bains n°4 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Colle de plinthe
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de plinthe			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (bleu) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Salle de bains n°4 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Colle de faïence	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Chambre n°57 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - WC n°69 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122
Emplacement :

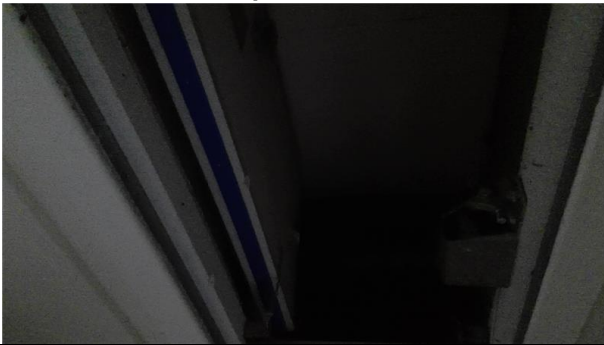

Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Salle à manger n°4 - Poteaux + poutres - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°13 - Porte de volet de désenfumage n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Matériaux effritable gris
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Matériaux effritable gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreux) (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°13 - Sol - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	(granulaire) (gris)		

PRELEVEMENT : P125
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°13 - Murs carreaux de plâtre n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle blanche

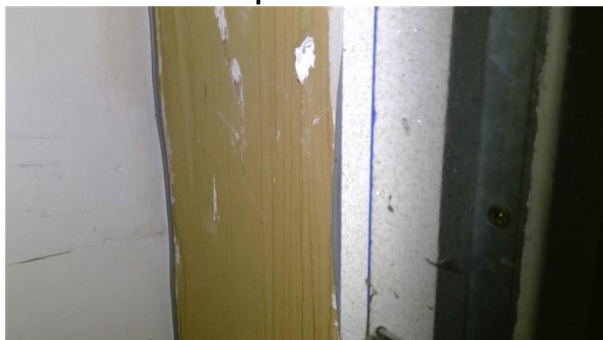
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P126
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Circulation n°13 - Cloisons - Equipement
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint en bande + enduit	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P127

Emplacement :



Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Salubrité n°2 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

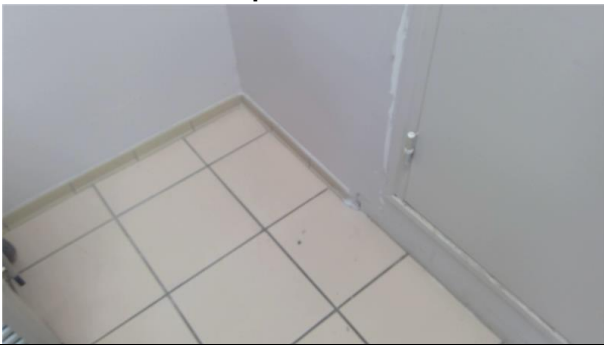
Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P128			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Salubrité n°2 - Revêtement de mur - Murs A B C D	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle de plinthe	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de plinthe		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P129			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Accès Rue n°3 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Soins n°4 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Carrelage, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME		Pièce ou local – Composant R+3 - Soins n°4 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024		Partie de composant Colle de plinthe
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de plinthe			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P132

Emplacement :



Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Chambre n°57 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint en bande + enduit	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P133			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Circulation n°11 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair) + (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P134			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Circulation n°11 - Dans gaine de désenfumage n°1 - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P135			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Circulation n°11 - Dans gaine de désenfumage n°2 - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Colle blanche	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle blanche		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

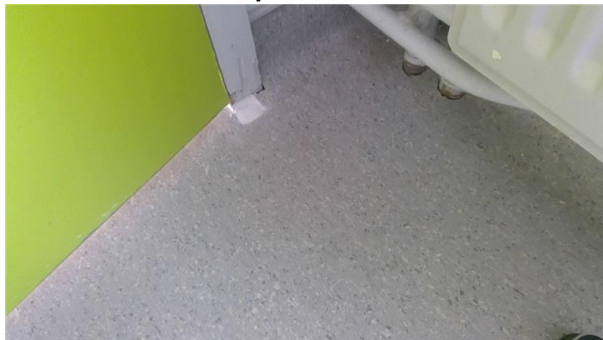
PRELEVEMENT : P136			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Circulation n°11 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Joint en bande + enduit gris	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Joint en bande + enduit gris	3/4		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreuse) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (fibreuse) (brillant) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P137			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Repos n°3 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P138			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Circulation n°12 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P139			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Escalier n°3 - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P140
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+2 - Chambre n°45 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Linoléum, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P141

Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Accès ext N°3 - Mur de facade - Murs
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

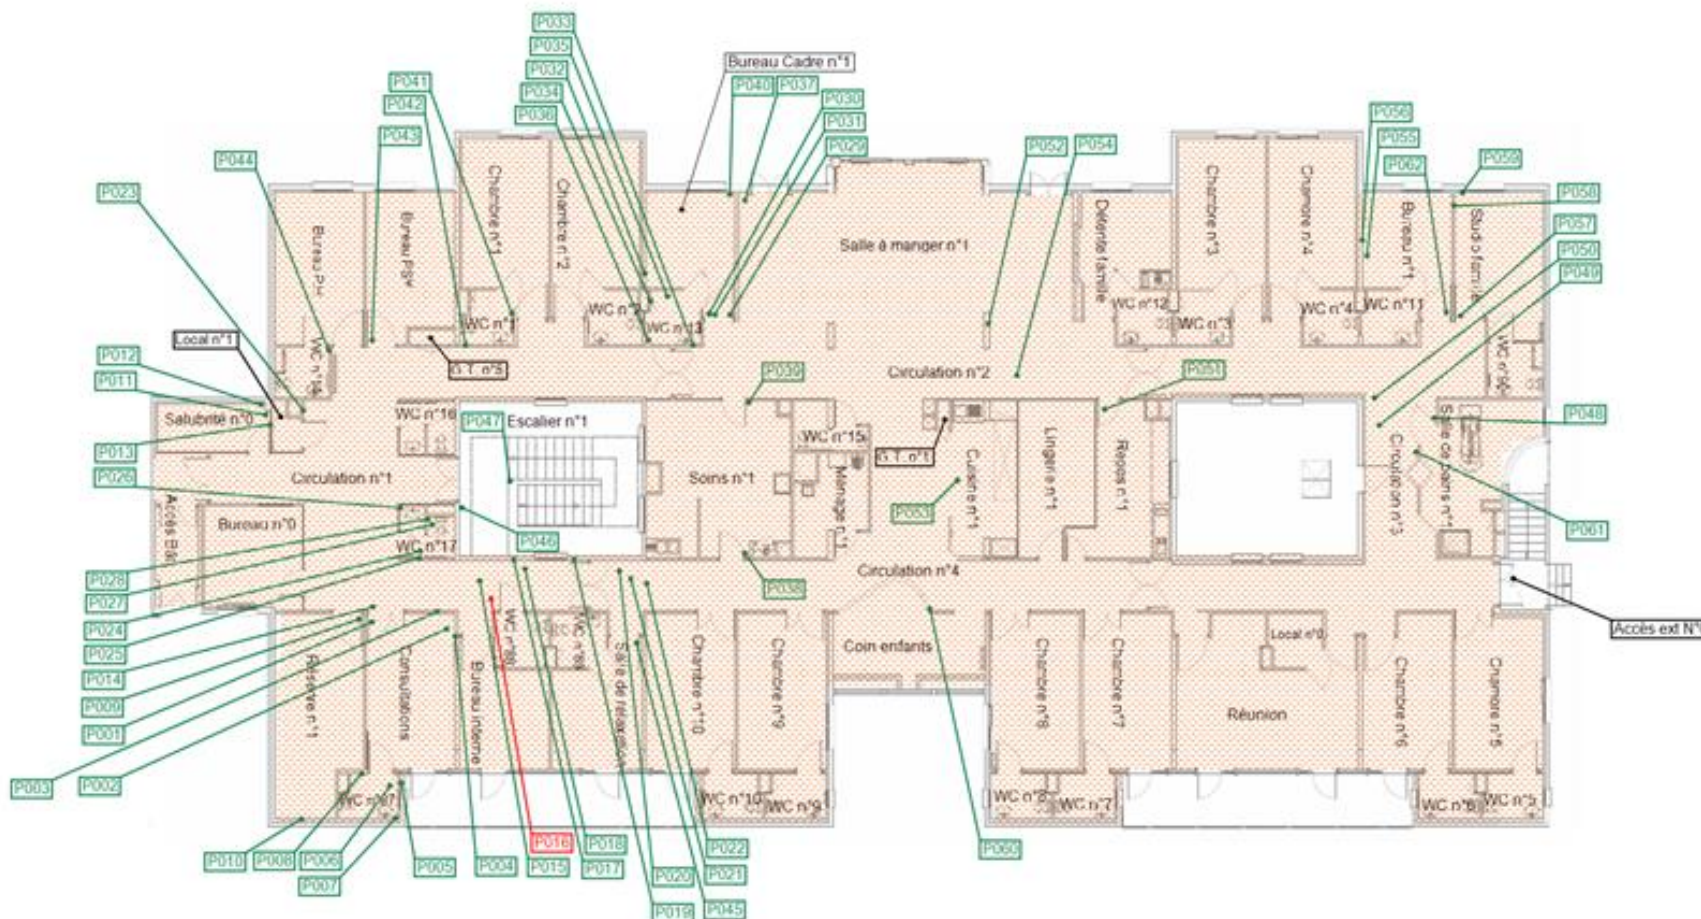
Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

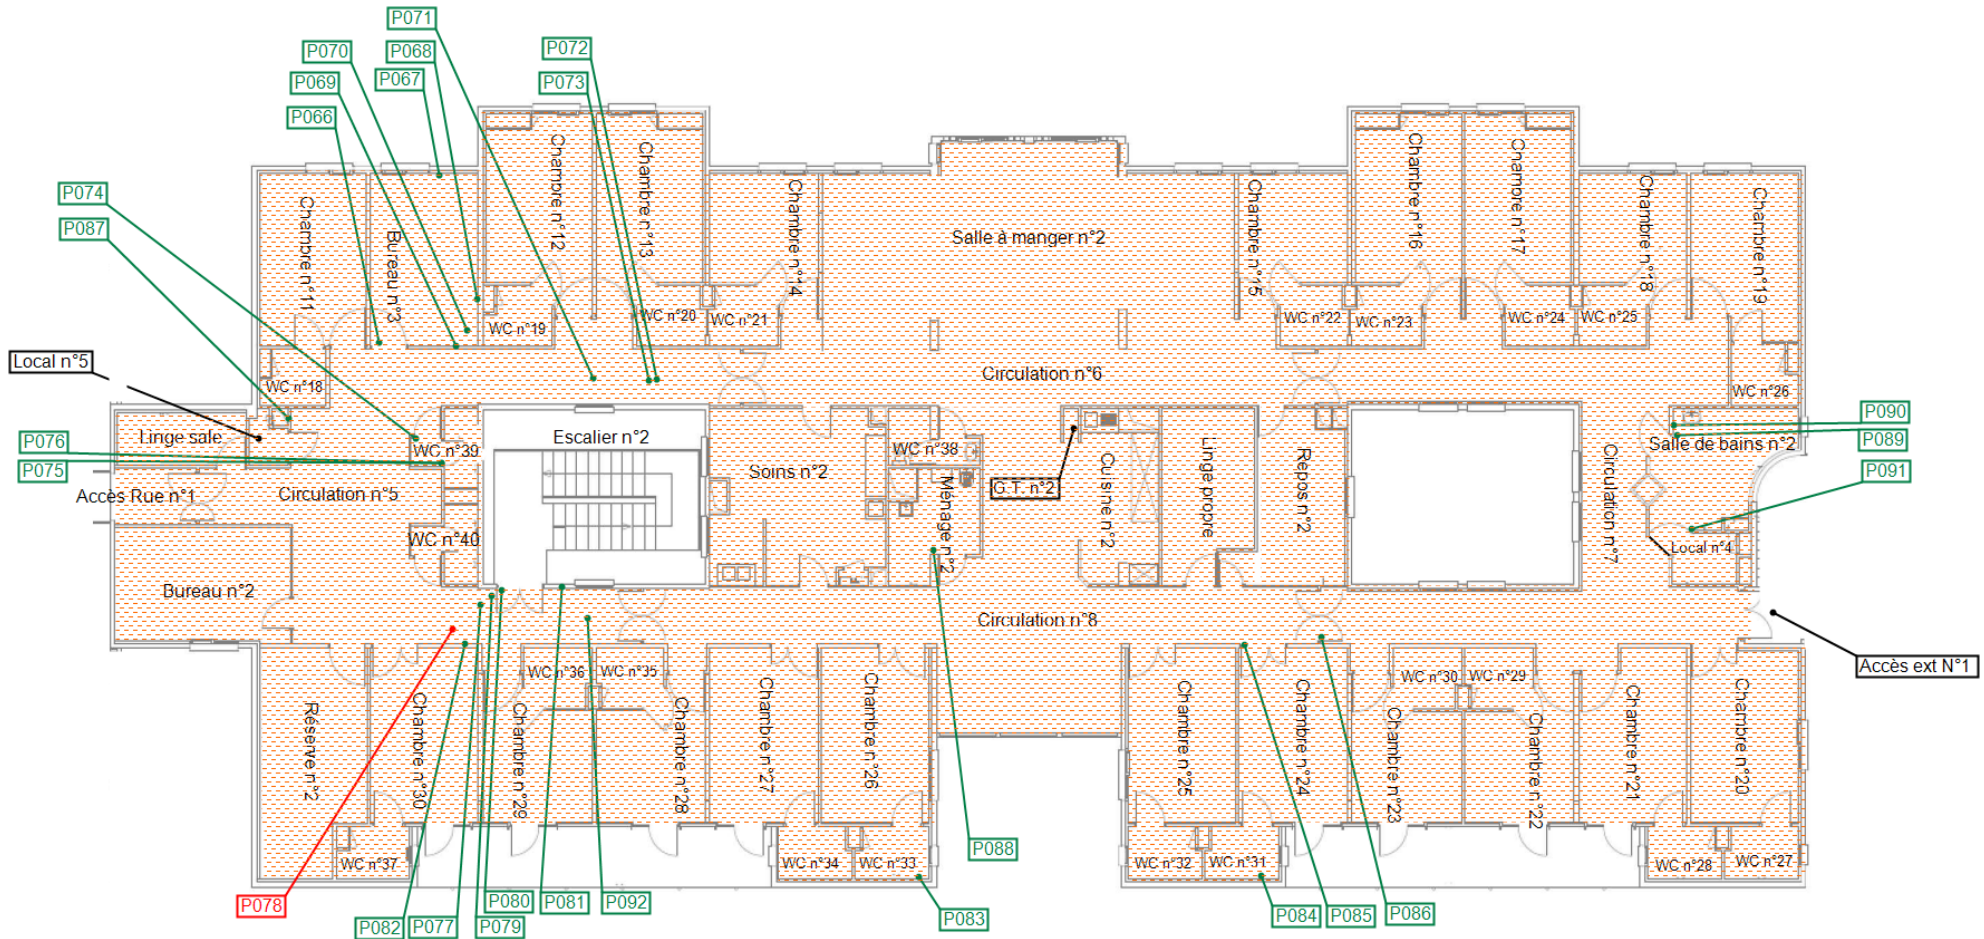
PRELEVEMENT : P142			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160378 BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 SOMME	Pièce ou local – Composant R+3 - Accès ext N°3 - Joint Compriband - Murs	
Nom de l'opérateur JOUSSE Rémi	Date de prélèvement 06/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

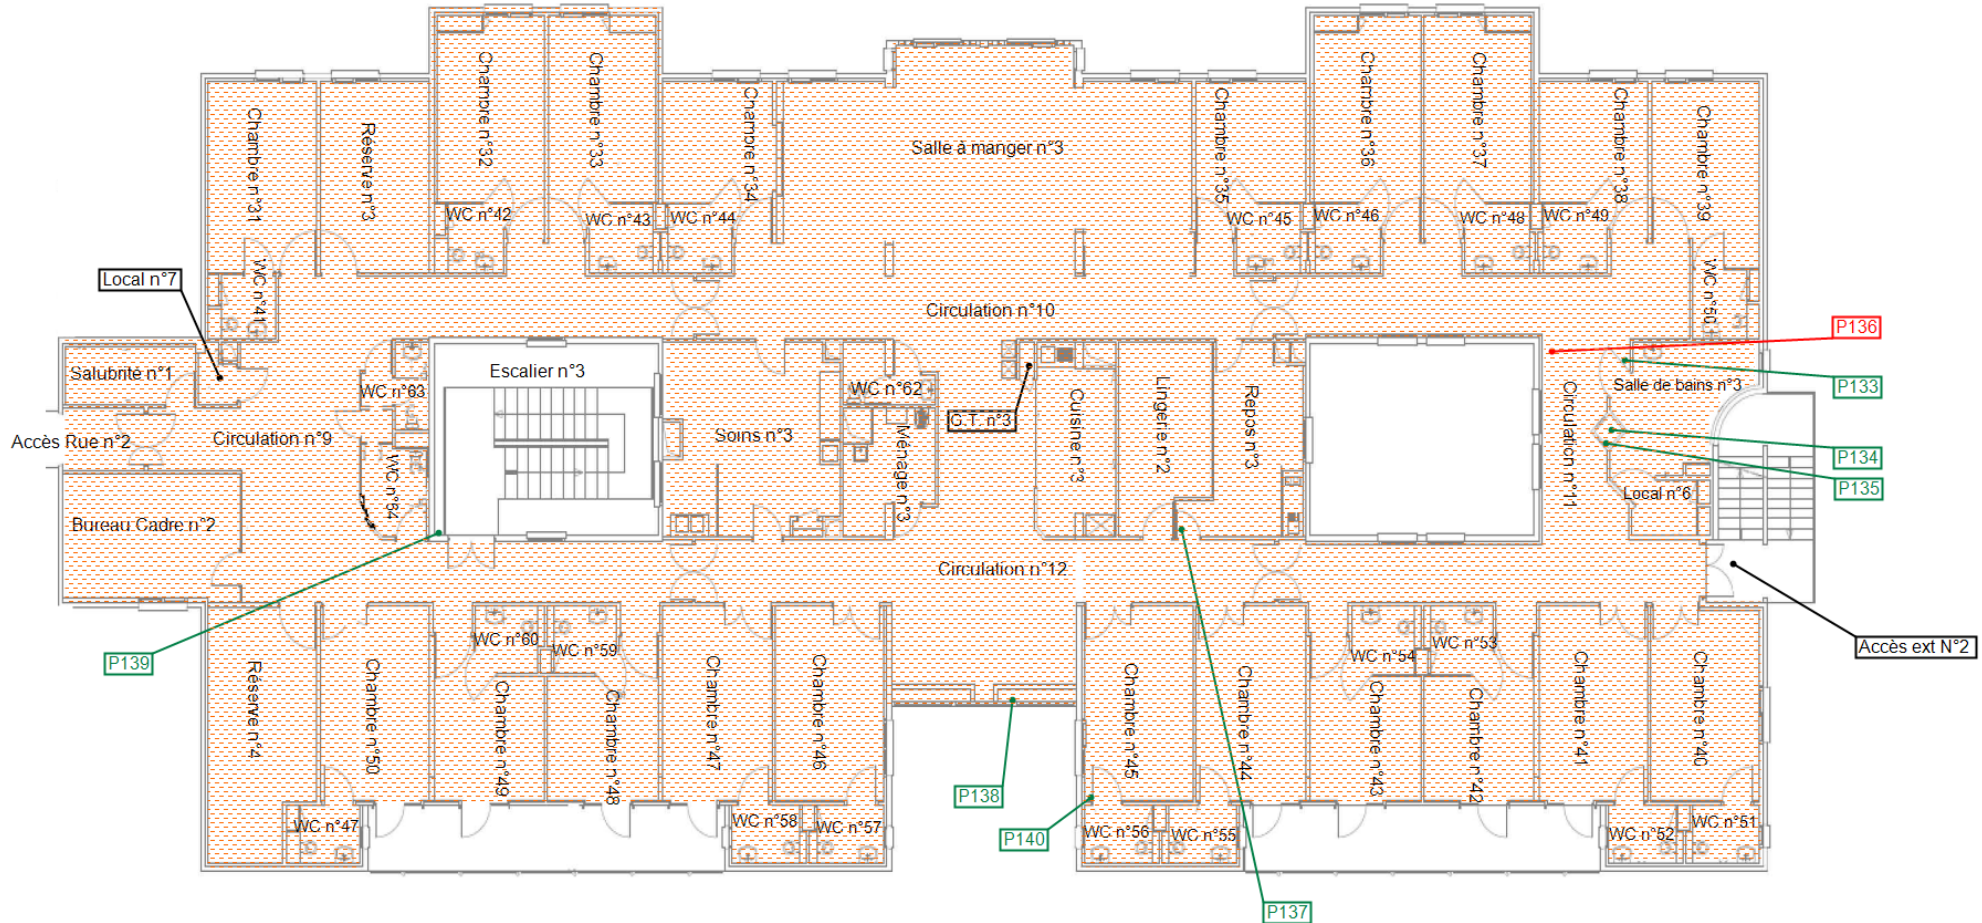
Titre : Croquis N°1 RDC Bât Athéna	N° planche : 1/4	N° dossier : 80051-160378	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS	
Intervenant : JOUSSE Rémi	Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Fourni par le client		Localisation : Bâtiment Athéna	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			



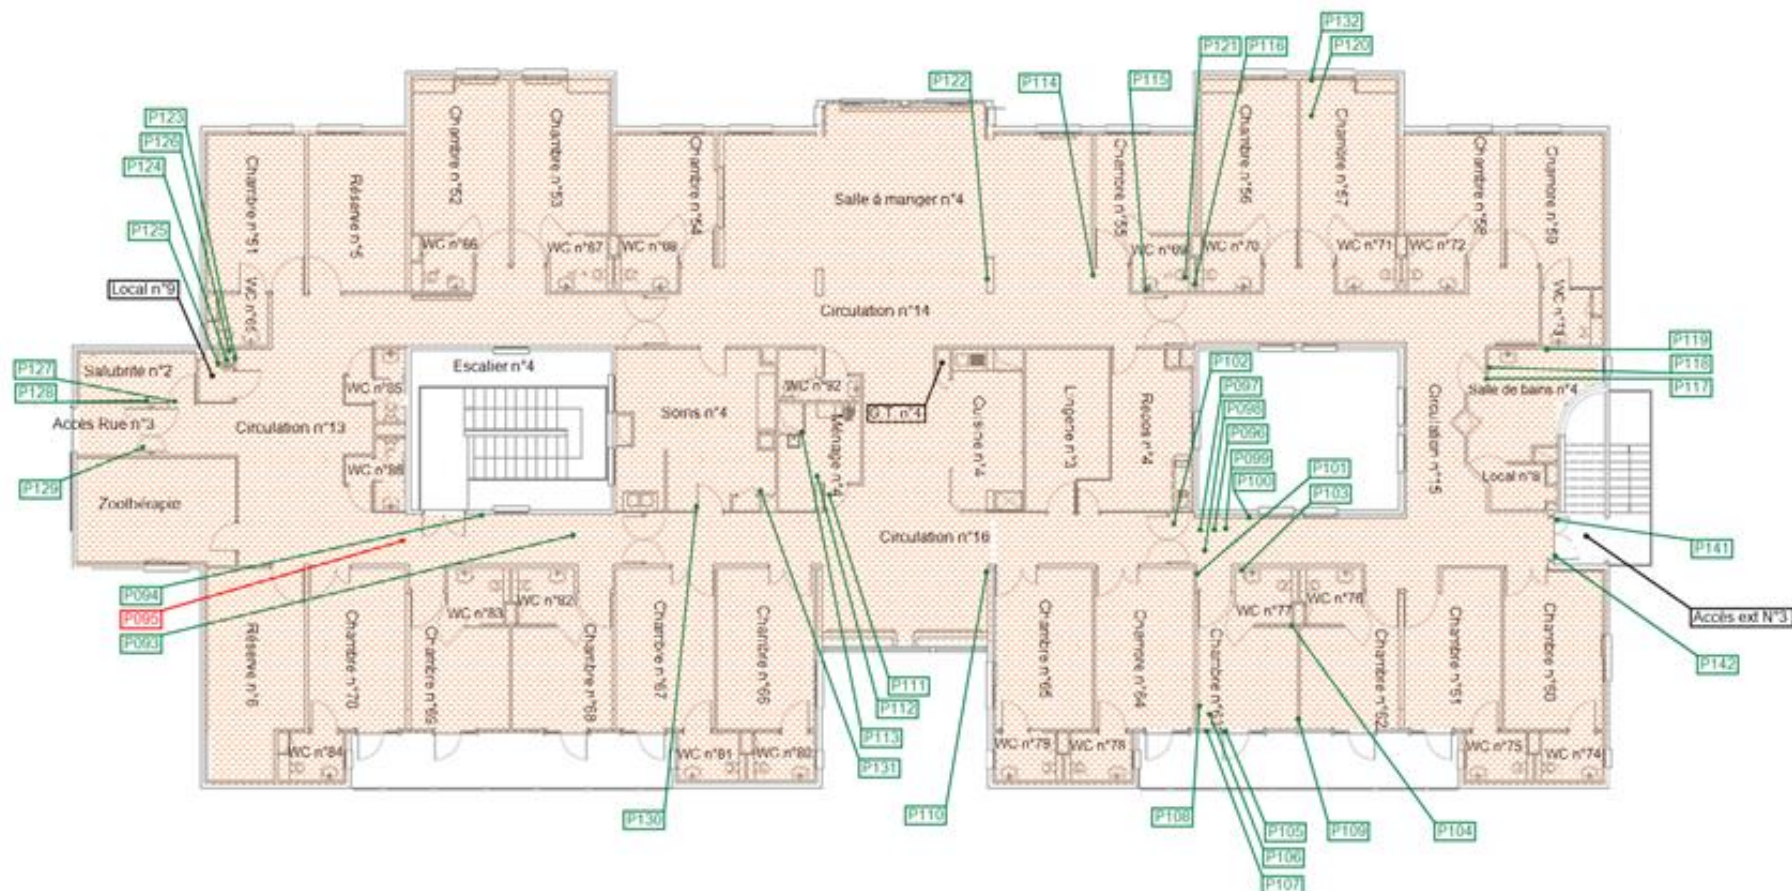
Titre : Croquis N°2 R+1 Bât Athéna	N° planche : 2/4	N° dossier : 80051-160378	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS	
Intervenant : JOUSSE Rémi	Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Fourni par le client		Localisation : Bâtiment Athéna	Lieu / Zone : R+1
Commentaire :			



Titre : Croquis N°3 R+2 Bât Athéna	N° planche : 3/4	N° dossier : 80051-160378	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS	
Intervenant : JOUSSE Rémi	Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Fourni par le client			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment Athéna	Lieu / Zone : R+2



Titre : Croquis N°4 R+3 Bât Athéna	N° planche : 4/4	N° dossier : 80051-160378	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS	
Intervenant : JOUSSE Rémi	Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Fourni par le client			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment Athéna	Lieu / Zone : R+3



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Revêtement de sol Lino gris moucheté Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°6	RDC	Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°7	RDC	Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°10	RDC	Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Consultations	RDC	Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage		P001	Non	
WC n°87	RDC	Revêtement de sol - Lino gris moucheté	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z002 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°6	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°7	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°10	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Bureau n°0	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Réserve n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Consultations	RDC	Plafond	Enduit ciment		P002	Non	
Bureau interne	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salle de relaxation	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Coin enfants	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	

Z003 : Cloisons Enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°6	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	
Chambre n°7	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	
Chambre n°10	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	
Bureau n°0	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	
Réserve n°1	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	
Consultations	RDC	Cloisons	Enduit blanc		P003	Non	
Bureau interne	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	
Salle de relaxation	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	
Coin enfants	RDC	Cloisons	Enduit blanc			Non	

Z004 : Murs voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°6	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°7	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°10	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Consultations	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment		P004	Non	
Bureau interne	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Salle de relaxation	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	

Z005 : Cloison + mur donnant sur l'extérieur Enduit blanc + joint en bande (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°6	RDC	Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°7	RDC	Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°10	RDC	Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Salubrité n°0	RDC	Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°87	RDC	Cloison + mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc + joint en bande		P005	Non	

Z006 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°6	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°7	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°10	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salubrité n°0	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°87	RDC	Plafond	Enduit ciment		P006	Non	

Z007 : Revêtement de mur Rose Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°6	RDC	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°8	RDC	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°10	RDC	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°87	RDC	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence		P007	Non	

Z008 : Cloisons Bois + matériaux effritable rose (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°6	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°7	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°10	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°5	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°6	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°7	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°8	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°10	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Consultations	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Bureau interne	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Salle de relaxation	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Réunion	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°20	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°21	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°22	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°23	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°24	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°25	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°26	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°27	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°28	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°29	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
Chambre n°30	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°27	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°28	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°31	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°32	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°33	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°34	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°37	R+1	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose			Non	
WC n°87	RDC	Cloisons	Bois + matériaux effritable rose		P008	Non	

Z009 : Revêtement de sol Dalle de sol, colle noire et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Réserve n°1	RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage		P009	Non	
Lingerie n°1	RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage			Non	
Ménage n°1	RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage			Non	
Accès Bât	RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle noire et ragréage			Non	

Z010 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau n°0	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc			Non	
Réserve n°1	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc		P010	Non	
Coin enfants	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit blanc			Non	

Z011 : Revêtement de sol Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité n°0	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage		P011	Non	
Coin enfants	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Linge sale	R+1	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z012 : Revêtement de mur Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité n°0	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence		P012	Non	
Ménage n°1	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	

Z013 : Revêtement de mur Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité n°0	RDC	Revêtement de mur	Colle de plinthe		P013	Non	
Coin enfants	RDC	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
Linge sale	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	

2014 : Revêtement de sol Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Cuisine n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage		P014	Non	
Circulation n°2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°4	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°88	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
G.T. n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
G.T. n°5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	

2015 : Faux-plafond Grande taille Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger n°1	RDC	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	
Cuisine n°1	RDC	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°1	RDC	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond		P015	Non	
Circulation n°2	RDC	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°3	RDC	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°4	RDC	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	
Accès Bât	RDC	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	
Accès Rue n°2	R+2	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	
Accès Rue n°3	R+3	Faux-plafond - Grande taille	Panneaux de faux-plafond			Non	

2016 : Plafond Joint bandes en ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°2	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°3	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°4	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°5	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°6	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°7	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°8	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°9	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Chambre n°10	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
WC n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°2	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°3	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°4	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°5	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°6	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°7	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°8	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°9	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°10	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Studio famille	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Bureau n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
WC n°11	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Détente famille	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
WC n°12	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Salle à manger n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	50 m²
Bureau Cadre n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
WC n°13	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Bureau PSY	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Bureau P.H.	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
WC n°14	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Local n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Salubrité n°0	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	8 m²
Bureau n°0	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Réserve n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Consultations	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Bureau interne	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Salle de relaxation	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Coin enfants	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Réunion	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	30 m²
Salle de bains n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	20 m²

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

181/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Repos n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Lingerie n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
Cuisine n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	15 m²
WC n°15	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Ménage n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	10 m²
Soins n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	20 m²
WC n°16	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°17	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
Circulation n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment		P016	Oui	50 m²
Circulation n°2	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	50 m²
Circulation n°3	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	50 m²
Circulation n°4	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	50 m²
Accès Bât	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	10 m²
WC n°87	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°88	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°89	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
WC n°90	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²
G.T. n°1	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	1 m²
G.T. n°5	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	1 m²
Local n°0	RDC	Plafond	Joint bandes en ciment			Oui	3 m²

2017 : Cloisons Joint en bande + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Cuisine n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Soins n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc		P017	Non	
Circulation n°2	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°3	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°4	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
G.T. n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
G.T. n°5	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	

2018 : Poutre Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°1	RDC	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°1	RDC	Poutre	Enduit ciment		P018	Non	
Circulation n°2	RDC	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°3	RDC	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°4	RDC	Poutre	Enduit ciment			Non	

2019 : Murs voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°15	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Soins n°1	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°16	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°17	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°1	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment		P019	Non	
Circulation n°2	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°3	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°4	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	
Accès Bât	RDC	Murs voile béton	Enduit ciment			Non	

2020 : Plafond Plafond sans enduit foncé Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
Cuisine n°1	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
WC n°15	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
Soins n°1	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
WC n°16	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
WC n°17	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
Circulation n°1	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment		P020	Non	
Circulation n°2	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
Circulation n°3	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
Circulation n°4	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
Accès Bât	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
G.T. n°1	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	
G.T. n°5	RDC	Plafond n°1 - Plafond sans enduit foncé	Enduit ciment			Non	

2021 : Plafond Plafond avec enduit foncé Enduit ciment + enduit gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
Cuisine n°1	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
WC n°15	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
Soins n°1	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
WC n°16	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
WC n°17	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
Circulation n°1	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris		P021	Non	
Circulation n°2	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
Circulation n°3	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
Circulation n°4	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
Accès Bât	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
G.T. n°1	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	
G.T. n°5	RDC	Plafond n°2 - Plafond avec enduit foncé	Enduit ciment + enduit gris			Non	

2022 : Conduit de ventilation Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins n°1	RDC	Conduit de ventilation	Flocage			Non	
Circulation n°1	RDC	Conduit de ventilation	Flocage			Non	
Circulation n°2	RDC	Conduit de ventilation	Flocage			Non	
Circulation n°3	RDC	Conduit de ventilation	Flocage			Non	
Circulation n°4	RDC	Conduit de ventilation	Flocage		P022	Non	

2023 : Volet de désenfumage bas Matériaux effritable gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris		P023	Non	
Circulation n°2	RDC	Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°3	RDC	Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°4	RDC	Volet de désenfumage bas	Matériaux effritable gris			Non	

2024 : Revêtement de sol Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°15	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
WC n°16	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
WC n°17	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage		P024	Non	

2025 : Revêtement de mur Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°15	RDC	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
WC n°16	RDC	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
WC n°17	RDC	Revêtement de mur	Colle de plinthe		P025	Non	

2026 : Revêtement de mur Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°1	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°15	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°16	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°17	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence		P026	Non	

2027 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°15	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°16	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°17	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P027	Non	
Salle de bains n°2	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Local n°4	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°62	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°63	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°85	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°86	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°92	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

2028 : Cloisons Enduit blanc + joint en bande (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°15	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°16	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°17	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande		P028	Non	

Z029 : Revêtement de sol sol rouge Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°4	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°8	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°9	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Détente famille	RDC	Revêtement de sol - sol rouge	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°12	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Bureau Cadre n°1	RDC	Revêtement de sol - sol rouge	Linoléum, colle et ragréage		P029	Non	
WC n°13	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Bureau interne	RDC	Revêtement de sol - sol rouge	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°90	RDC	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z030 : Plafond Enduit ciment + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Détente famille	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Salle à manger n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Bureau Cadre n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc		P030	Non	
Repos n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Lingerie n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Ménage n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	

Z031 : Cloisons Enduit blanc + joint en bande (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Détente famille	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Salle à manger n°1	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Bureau Cadre n°1	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande		P031	Non	
Repos n°1	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Lingerie n°1	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Ménage n°1	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	

Z032 : Mur voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Détente famille	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°1	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Bureau Cadre n°1	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment		P032	Non	
Salle à manger n°2	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	

Z033 : Revêtement de mur Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°12	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°13	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence		P033	Non	
WC n°90	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	

Z034 : Cloisons Enduit blanc + joint en bande (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°3	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°4	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°5	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°8	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°9	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°11	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°12	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°13	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande		P034	Non	
Salle de bains n°1	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°88	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°89	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	
WC n°90	RDC	Cloisons	Enduit blanc + joint en bande			Non	

Z035 : Plafond Enduit ciment + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°5	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°8	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°9	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°11	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°12	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°13	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc		P035	Non	
Salle de bains n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°88	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°89	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°90	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	

Z036 : Poteau Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°3	RDC	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°4	RDC	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°11	RDC	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°12	RDC	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°13	RDC	Poteau	Enduit ciment		P036	Non	

Z037 : Revêtement de sol Imitation parquet Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger n°1	RDC	Revêtement de sol - Imitation parquet	Linoléum, colle et ragréage		P037	Non	
Réunion	RDC	Revêtement de sol - Imitation parquet	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Local n°0	RDC	Revêtement de sol - Imitation parquet	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z038 : Revêtement de sol Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins n°1	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage		P038	Non	
Soins n°2	R+1	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z039 : Revêtement de mur Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins n°1	RDC	Revêtement de mur	Colle de plinthe		P039	Non	
Soins n°2	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	

Z040 : Mur donnant sur l'extérieur Doublage Enduit blanc + joint en bande (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Détente famille	RDC	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Salle à manger n°1	RDC	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Bureau Cadre n°1	RDC	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande		P040	Non	
Repos n°1	RDC	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande			Non	
Salle à manger n°2	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Enduit blanc + joint en bande			Non	

Z041 : Revêtement de sol Vert Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°2	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°3	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°4	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°8	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°1	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage		P041	Non	
WC n°2	RDC	Revêtement de sol - Vert	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z042 : Revêtement de mur Bleu Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence		P042	Non	
WC n°2	RDC	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°3	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°4	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°5	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°7	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°9	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°11	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°89	RDC	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	

Z043 : Revêtement de sol Gris claire Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau PSY	RDC	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage		P043	Non	
Bureau n°0	RDC	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z044 : Revêtement de sol Gris foncé Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau P.H.	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°14	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage		P044	Non	

Z044 : (continue : NON)

Z045 : Revêtement de sol Vert claire Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de relaxation	RDC	Revêtement de sol - Vert claire	Linoléum, colle et ragréage		P045	Non	
WC n°89	RDC	Revêtement de sol - Vert claire	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z046 : Ensemble des murs Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Ensemble des murs	Enduit ciment		P046	Non	
Escalier n°2	R+1	Ensemble des murs	Enduit ciment			Non	
Escalier n°4	R+3	Ensemble des murs	Enduit ciment			Non	

Z047 : Revêtement de sol Gris clair Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°1	RDC	Revêtement de sol - Gris clair	Carrelage, colle et ragréage		P047	Non	

Z048 : Revêtement de sol Linoleum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°2	RDC	Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°3	RDC	Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage		P048	Non	
Circulation n°4	RDC	Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage			Non	

Z049 : Plafond Joint en bande + enduit gris foncé (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé			Non	
Circulation n°2	RDC	Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé			Non	
Circulation n°3	RDC	Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé		P049	Non	
Circulation n°4	RDC	Plafond	Joint en bande + enduit gris foncé			Non	

Z050 : Plafond Sans enduit Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Plafond - Sans enduit	Enduit ciment			Non	
Circulation n°2	RDC	Plafond - Sans enduit	Enduit ciment			Non	
Circulation n°3	RDC	Plafond - Sans enduit	Enduit ciment		P050	Non	
Circulation n°4	RDC	Plafond - Sans enduit	Enduit ciment			Non	

Z051 : Revêtement de sol Linoleum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Repos n°1	RDC	Revêtement de sol	Linoleum, colle et ragréage		P051	Non	

Z052 : Poteau + poutre Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger n°1	RDC	Poteau + poutre	Enduit ciment		P052	Non	
Salle à manger n°2	R+1	Poteau + poutre	Enduit ciment			Non	

Z053 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coin enfants	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Réunion	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Cuisine n°1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P053	Non	
Soins n°1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

Z054 : Coffrage de clapet Enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Coffrage de clapet	Enduit blanc			Non	
Circulation n°2	RDC	Coffrage de clapet n°1	Enduit blanc		P054	Non	
		Coffrage de clapet n°2	Enduit blanc			Non	
Circulation n°3	RDC	Coffrage de clapet	Enduit blanc			Non	
Circulation n°4	RDC	Coffrage de clapet	Enduit blanc			Non	

Z055 : Plafond Enduit ciment + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°2	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°5	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°8	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°9	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°2	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Studio famille	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Bureau n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc		P055	Non	
Bureau PSY	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Bureau P.H.	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
WC n°14	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Réunion	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Local n°0	RDC	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	

Z056 : Mur voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°2	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°3	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°4	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°1	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°2	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Bureau n°1	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment		P056	Non	
Bureau PSY	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Réunion	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
G.T. n°5	RDC	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	

Z057 : Revêtement de sol Gris foncé Linoleum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°5	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°7	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°9	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Studio famille	RDC	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage		P057	Non	

Z058 : Cloisons Joint en bande + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°2	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°3	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°4	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°5	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°8	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°9	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°2	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Studio famille	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc		P058	Non	
Bureau n°1	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Bureau PSY	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Bureau P.H.	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°14	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Réunion	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Local n°0	RDC	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Z059 : Mur donnant sur l'extérieur Joint en bande + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°2	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°3	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°4	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°5	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°8	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°9	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°5	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°8	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°9	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Studio famille	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc		P059	Non	
Bureau n°1	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Bureau PSY	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Bureau P.H.	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°14	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Salle de bains n°1	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°90	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Z060 : Mur de séparation Enduit blanc et gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coin enfants	RDC	Mur de séparation	Enduit blanc et gris		P060	Non	

Z061 : Porte de désenfumage Enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Porte de désenfumage	Enduit blanc			Non	
Circulation n°2	RDC	Porte de désenfumage	Enduit blanc			Non	
Circulation n°3	RDC	Porte de désenfumage n°1	Enduit blanc		P061	Non	
Circulation n°4	RDC	Porte de désenfumage	Enduit blanc			Non	

Z062 : Revêtement de sol Bleu Linoleum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°6	RDC	Revêtement de sol - Bleu	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°10	RDC	Revêtement de sol - Bleu	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Bureau n°1	RDC	Revêtement de sol - Bleu	Linoleum, colle et ragréage		P062	Non	
WC n°11	RDC	Revêtement de sol - Bleu	Linoleum, colle et ragréage			Non	

Z063 : Revêtement de mur Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°1	RDC	Revêtement de mur	Colle de plinthe		P063	Non	

Z064 : Revêtement de sol Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°1	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage		P064	Non	

Z065 : Porte coupe feu Matériaux effritable blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc			Non	
Circulation n°2	RDC	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc		P065	Non	
Circulation n°3	RDC	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc			Non	
Circulation n°4	RDC	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc			Non	

Z066 : Revêtement de sol Lino marron Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°11	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°12	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°13	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°14	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°15	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°16	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°17	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°18	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°19	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°20	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°21	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°22	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°23	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°24	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°25	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°26	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°27	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°28	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°29	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°30	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°18	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°19	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°20	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°21	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°22	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°23	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°24	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°25	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°26	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°27	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°28	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°29	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°30	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°31	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°32	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

196/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°33	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°34	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°35	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°36	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°37	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Repos n°2	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Linge propre	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Ménage n°2	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Bureau n°2	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Réserve n°2	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Bureau n°3	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage		P066	Non	
Local n°5	R+1	Revêtement de sol - Lino marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z067 : Mur donnant sur l'extérieur Doublage Joint en bande + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°11	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°12	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°13	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°14	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°15	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°16	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°17	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°18	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°19	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°20	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°25	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°26	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°18	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°26	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°27	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°28	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°31	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°32	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°33	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°34	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°37	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Salle de bains n°2	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Repos n°2	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Bureau n°2	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Réserve n°2	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	
Bureau n°3	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit		P067	Non	
Linge sale	R+1	Mur donnant sur l'extérieur - Doublage	Joint en bande + enduit			Non	

Z068 : Mur voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°12	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°13	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°14	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°15	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°16	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°17	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°18	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°21	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°22	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°23	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°24	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°27	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°28	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°29	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°30	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°19	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°20	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°21	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°22	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°23	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°24	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°25	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Salle de bains n°2	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Local n°4	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°38	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°39	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°40	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Bureau n°3	R+1	Mur voile béton	Enduit ciment		P068	Non	

Z069 : Cloisons Joint bandes + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°11	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°12	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°13	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°14	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°15	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°16	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°17	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°18	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°19	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°20	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°21	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°22	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°23	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°24	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°25	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°26	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°27	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°28	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°29	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Chambre n°30	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°18	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°19	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°20	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°21	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°22	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°23	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°24	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°25	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°26	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°27	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°28	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°29	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°30	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°31	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°32	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°33	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°34	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°35	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

200/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°36	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°37	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Salle de bains n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Local n°4	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Repos n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Linge propre	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Ménage n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°38	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°39	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
WC n°40	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Bureau n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Réserve n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Bureau n°3	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit		P069	Non	
Linge sale	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	

Z070 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°11	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°12	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°13	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°14	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°15	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°16	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°17	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°18	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°20	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°21	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°22	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°23	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°24	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°25	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°26	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°27	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°28	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°29	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°30	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°18	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°20	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°21	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°22	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°23	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°24	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°25	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°26	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°27	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°28	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°29	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°30	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°31	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°32	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°33	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°34	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°35	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

202/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°36	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°37	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salle de bains n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Local n°4	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Repos n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Linge propre	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Ménage n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Bureau n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Réserve n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Bureau n°3	R+1	Plafond	Enduit ciment		P070	Non	
Linge sale	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	

Z071 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°2	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°38	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Soins n°2	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°39	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°40	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Accès Rue n°1	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°5	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P071	Non	
Circulation n°6	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°7	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°8	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Salle de bains n°3	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Local n°6	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Cuisine n°3	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Salle à manger n°3	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Soins n°3	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
WC n°64	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°9	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°10	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°11	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°12	R+2	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Local n°8	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Cuisine n°4	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Soins n°4	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°13	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°14	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°15	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation n°16	R+3	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

Z072 : Conduit de ventilation Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Repos n°2	R+1	Conduit de ventilation - Dans coffrage bois	Flocage			Non	
Soins n°2	R+1	Conduit de ventilation	Flocage			Non	
Circulation n°5	R+1	Conduit de ventilation	Flocage		P072	Non	
Circulation n°6	R+1	Conduit de ventilation	Flocage			Non	
Circulation n°7	R+1	Conduit de ventilation	Flocage			Non	
Circulation n°8	R+1	Conduit de ventilation	Flocage			Non	

Z073 : Coffrage sur clapet Enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°5	R+1	Coffrage sur clapet	Enduit blanc		P073	Non	
Circulation n°6	R+1	Coffrage sur clapet	Enduit blanc			Non	
Circulation n°7	R+1	Coffrage sur clapet	Enduit blanc			Non	
Circulation n°8	R+1	Coffrage sur clapet	Enduit blanc			Non	

Z074 : Revêtement de sol Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°38	R+1	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
WC n°39	R+1	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage		P074	Non	

Z075 : Revêtement de mur Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°38	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
WC n°39	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe		P075	Non	

Z076 : Revêtement de mur Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°38	R+1	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°39	R+1	Revêtement de mur	Colle de faïence		P076	Non	
WC n°40	R+1	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	

Z077 : Poutre Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°2	R+1	Poutre	Enduit ciment			Non	
Soins n°2	R+1	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°5	R+1	Poutre	Enduit ciment		P077	Non	
Circulation n°6	R+1	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°7	R+1	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°8	R+1	Poutre	Enduit ciment			Non	

Z078 : Joint sur plafond Joint en bande + enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°11	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°12	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°13	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°14	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°15	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°16	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°17	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°18	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°19	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°20	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°21	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°22	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°23	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°24	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°25	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°26	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°27	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°28	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°29	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°30	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
WC n°18	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°19	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°20	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°21	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°22	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°23	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°24	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°25	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°26	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°27	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°28	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°29	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°30	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°31	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°32	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

207/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°33	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°34	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°35	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°36	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°37	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Salle de bains n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Local n°4	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	5 m²
Repos n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Linge propre	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Cuisine n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Ménage n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	10 m²
WC n°38	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Soins n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	20 m²
WC n°39	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°40	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Bureau n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Réserve n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Bureau n°3	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Linge sale	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Local n°5	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Accès Rue n°1	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	5 m²
Circulation n°5	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment		P078	Oui	50 m²
Circulation n°6	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Circulation n°7	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Circulation n°8	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Salle à manger n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
G.T. n°2	R+1	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	1 m²

Z079 : Plafond brut Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°2	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
WC n°38	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
Soins n°2	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
WC n°39	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
WC n°40	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
Local n°5	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
Accès Rue n°1	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
Circulation n°5	R+1	Plafond brut	Enduit ciment		P079	Non	
Circulation n°6	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
Circulation n°7	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
Circulation n°8	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°2	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	
G.T. n°2	R+1	Plafond brut	Enduit ciment			Non	

Z080 : Plafond enduit Enduit ciment gris foncé (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°2	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
WC n°38	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
Soins n°2	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
WC n°39	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
WC n°40	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
Local n°5	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
Accès Rue n°1	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
Circulation n°5	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé		P080	Non	
Circulation n°6	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
Circulation n°7	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
Circulation n°8	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
Salle à manger n°2	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	
G.T. n°2	R+1	Plafond enduit	Enduit ciment gris foncé			Non	

Z081 : Murs voile béton Enduit ciment gris foncé (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°5	R+1	Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé		P081	Non	
Circulation n°6	R+1	Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé			Non	
Circulation n°7	R+1	Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé			Non	
Circulation n°8	R+1	Murs voile béton	Enduit ciment gris foncé			Non	

Z082 : Cloisons Joint bandes + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Soins n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Local n°5	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Accès Rue n°1	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Circulation n°5	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit		P082	Non	
Circulation n°6	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Circulation n°7	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Circulation n°8	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
Salle à manger n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	
G.T. n°2	R+1	Cloisons	Joint bandes + enduit			Non	

Z083 : Revêtement de mur Rose Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°21	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°22	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°26	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°28	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°29	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°32	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°33	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence		P083	Non	
WC n°34	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°37	R+1	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	

Z084 : Revêtement de mur Bleu Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°20	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°23	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°24	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°25	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°27	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°30	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°31	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence		P084	Non	
WC n°35	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°36	R+1	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	

Z085 : Revêtement de sol Marron Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°2	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°40	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Accès Rue n°1	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°5	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°6	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°7	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°8	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage		P085	Non	
Salle à manger n°2	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	
G.T. n°2	R+1	Revêtement de sol - Marron	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z086 : Porte coupe feu Matériaux effritable blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°5	R+1	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc			Non	
Circulation n°6	R+1	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc			Non	
Circulation n°7	R+1	Porte coupe feu	Matériaux effritable blanc			Non	
Circulation n°8	R+1	Porte coupe feu n°1	Matériaux effritable blanc		P086	Non	

Z087 : Porte volet de désenfumage Matériaux effritable blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°5	R+1	Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc		P087	Non	
Circulation n°6	R+1	Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc			Non	
Circulation n°7	R+1	Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc			Non	
Circulation n°8	R+1	Porte volet de désenfumage	Matériaux effritable blanc			Non	

Z088 : Revêtement de mur Petits carreaux Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ménage n°2	R+1	Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence		P088	Non	
Linge sale	R+1	Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence			Non	

Z089 : Revêtement de sol Gris Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°2	R+1	Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage		P089	Non	
Local n°4	R+1	Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z090 : Revêtement de mur Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°2	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe		P090	Non	
Local n°4	R+1	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	

Z091 : Revêtement de mur Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°2	R+1	Revêtement de mur	Colle de faïence		P091	Non	

Z092 : Joint entre conduit de désenfumage Matériaux collant marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°5	R+1	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron		P092	Non	

Z093 : Joint entre conduit de désenfumage Matériaux collant marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°9	R+2	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron			Non	
Circulation n°10	R+2	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron			Non	
Circulation n°11	R+2	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron			Non	
Circulation n°12	R+2	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron			Non	
Circulation n°13	R+3	Joint entre conduit de désenfumage n°1	Matériaux collant marron		P093	Non	
Circulation n°14	R+3	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron			Non	
Circulation n°15	R+3	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron			Non	
Circulation n°16	R+3	Joint entre conduit de désenfumage	Matériaux collant marron			Non	

Z094 : Mur voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°63	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°64	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Local n°7	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Accès Rue n°2	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°9	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°10	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°11	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°12	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°85	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
WC n°86	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Local n°9	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Accès Rue n°3	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°13	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment		P094	Non	
Circulation n°14	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°15	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Circulation n°16	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	

Z095 : Joint sur plafond Joint en bande + enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Local n°6	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	5 m²
Cuisine n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Salle à manger n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
WC n°62	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Soins n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	20 m²
WC n°63	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°64	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Local n°7	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Accès Rue n°2	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	5 m²
Circulation n°9	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Circulation n°10	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Circulation n°12	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Chambre n°51	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°52	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°53	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°54	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°55	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°56	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°57	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°58	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°59	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°60	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°61	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°62	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°63	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°64	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°65	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°66	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°67	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°68	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°69	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Chambre n°70	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
WC n°65	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°66	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

214/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°67	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°68	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°69	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°70	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°71	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°72	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°73	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°74	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°75	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°76	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°77	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°78	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°79	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°80	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°81	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°82	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°83	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°84	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Salle de bains n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Local n°8	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	5 m²
Repos n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Lingerie n°3	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Cuisine n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Salle à manger n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Ménage n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	10 m²
Soins n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	20 m²
WC n°85	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
WC n°86	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Réserve n°5	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Local n°9	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²
Salubrité n°2	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	10 m²
Accès Rue n°3	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	5 m²
Zoothérapie	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Réserve n°6	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	15 m²
Circulation n°13	R+3	Joint sur plafond n°1	Joint en bande + enduit ciment		P095	Oui	50 m²
Circulation n°14	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

215/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°15	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
Circulation n°16	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	50 m²
G.T. n°3	R+2	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	1 m²
G.T. n°4	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	1 m²
WC n°92	R+3	Joint sur plafond	Joint en bande + enduit ciment			Oui	3 m²

Z096 : Coffrage clapet CF Enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°9	R+2	Coffrage clapet CF	Enduit blanc			Non	
Circulation n°10	R+2	Coffrage clapet CF	Enduit blanc			Non	
Circulation n°11	R+2	Coffrage clapet CF	Enduit blanc			Non	
Circulation n°12	R+2	Coffrage clapet CF	Enduit blanc			Non	
Circulation n°13	R+3	Coffrage clapet CF	Enduit blanc			Non	
Circulation n°14	R+3	Coffrage clapet CF	Enduit blanc			Non	
Circulation n°15	R+3	Coffrage clapet CF	Enduit blanc		P096	Non	
Circulation n°16	R+3	Coffrage clapet CF	Enduit blanc			Non	

Z097 : Conduit de désenfumage Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Repos n°3	R+2	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Soins n°3	R+2	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Circulation n°9	R+2	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Circulation n°10	R+2	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Circulation n°11	R+2	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Circulation n°12	R+2	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Repos n°4	R+3	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Soins n°4	R+3	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Circulation n°13	R+3	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Circulation n°14	R+3	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	
Circulation n°15	R+3	Conduit de désenfumage	Flocage		P097	Non	
Circulation n°16	R+3	Conduit de désenfumage	Flocage			Non	

Z098 : Poutre Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°3	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Local n°6	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Cuisine n°3	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°3	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
WC n°62	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Soins n°3	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
WC n°63	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
WC n°64	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Accès Rue n°2	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°9	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°10	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°11	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°12	R+2	Poutre	Enduit ciment			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Local n°8	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Cuisine n°4	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Soins n°4	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
WC n°85	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
WC n°86	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Accès Rue n°3	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°13	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°14	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
Circulation n°15	R+3	Poutre	Enduit ciment		P098	Non	
Circulation n°16	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	
WC n°92	R+3	Poutre	Enduit ciment			Non	

Z099 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Local n°6	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Cuisine n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°62	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Soins n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°63	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°64	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Local n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Accès Rue n°2	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Circulation n°9	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Circulation n°10	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Circulation n°11	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Circulation n°12	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Local n°8	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Cuisine n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Soins n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°85	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°86	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Local n°9	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Accès Rue n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Circulation n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Circulation n°14	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Circulation n°15	R+3	Plafond	Enduit ciment		P099	Non	
Circulation n°16	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
G.T. n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
G.T. n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°92	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	

Z100 : Mur donnant sur l'extérieur Joint en bande + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°9	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°10	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°11	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°12	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°13	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°14	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°15	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc		P100	Non	
Circulation n°16	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Z101 : Cloisons Joint en bande + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Local n°7	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°9	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°10	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°11	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°12	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Cuisine n°4	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Local n°9	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°13	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°14	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Circulation n°15	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc		P101	Non	
Circulation n°16	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
G.T. n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
G.T. n°4	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Z102 : Revêtement de sol Gris clair Linoleum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lingerie n°3	R+3	Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Local n°9	R+3	Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°13	R+3	Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°14	R+3	Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°15	R+3	Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage		P102	Non	
Circulation n°16	R+3	Revêtement de sol - Gris clair	Linoleum, colle et ragréage			Non	

Z103 : Revêtement de mur Bleu Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°42	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°43	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°46	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°48	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°49	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°51	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°54	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°55	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°59	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°60	R+2	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°66	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°67	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°70	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°71	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°72	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°74	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°77	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence		P103	Non	
WC n°78	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°82	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	
WC n°83	R+3	Revêtement de mur - Bleu	Colle de faïence			Non	

Z104 : Jonction cloison gaine de ventilation Joint en bande + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°41	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°42	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°43	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°44	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°45	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°46	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°47	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°48	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°49	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°50	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°51	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°52	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°53	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°54	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°55	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°56	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°57	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°58	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°59	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°60	R+2	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°65	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°66	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°67	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation n°1	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°68	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°69	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°70	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°71	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°72	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°73	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°74	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°75	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°77	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit		P104	Non	
WC n°78	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°79	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°80	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

221/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°81	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°82	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°83	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°84	R+3	Jonction cloison gaine de ventilation	Joint en bande + enduit			Non	

Z105 : Revêtement de sol Gris foncé Linoleum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°51	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°52	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°53	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°54	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°55	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°56	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°57	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°58	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°59	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°60	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°61	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°62	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°63	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage		P105	Non	
Chambre n°64	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°65	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°66	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°67	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°68	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°69	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°70	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°65	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°66	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°67	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°68	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°69	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°70	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°71	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°72	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°73	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°74	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°75	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°76	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°77	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°78	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°79	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

223/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°80	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°81	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°82	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°83	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
WC n°84	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Réserve n°5	R+3	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoleum, colle et ragréage			Non	

Z106 : Plafond Enduit ciment + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°31	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°32	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°33	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°34	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°35	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°36	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°37	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°38	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°39	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°40	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°41	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°42	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°43	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°44	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°45	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°46	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°47	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°48	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°49	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°50	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Repos n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Lingerie n°2	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Ménage n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Réserve n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Réserve n°4	R+2	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°51	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°52	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°53	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°54	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°55	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°56	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°57	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°58	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°59	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°60	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

225/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°61	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°62	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°63	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc		P106	Non	
Chambre n°64	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°65	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°66	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°67	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°68	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°69	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Chambre n°70	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Repos n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Lingerie n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Ménage n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Réserve n°5	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	
Réserve n°6	R+3	Plafond	Enduit ciment + enduit blanc			Non	

Z107 : Mur donnant sur l'extérieur Bois + matériaux effritable rouge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°40	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°41	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°42	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°43	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°44	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°45	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°46	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°47	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°48	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°49	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°50	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°47	R+2	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°51	R+2	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°52	R+2	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°56	R+2	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°57	R+2	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°58	R+2	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Bureau Cadre n°2	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°60	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°61	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°62	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°63	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge		P107	Non	
Chambre n°64	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°65	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°66	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°67	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°68	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°69	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Chambre n°70	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°74	R+3	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°75	R+3	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°78	R+3	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°79	R+3	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°80	R+3	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
WC n°81	R+3	Cloisons	Bois + matériaux effritable rouge			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

227/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Zoothérapie	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	
Réserve n°6	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Bois + matériaux effritable rouge			Non	

Z108 : Mur voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°34	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°35	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°38	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°41	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°43	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°44	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°47	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°48	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°49	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°50	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°3	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Réserve n°3	R+2	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°52	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°53	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°54	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°55	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°56	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°57	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°58	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°59	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°61	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°62	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°63	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment		P108	Non	
Chambre n°64	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°67	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°68	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°69	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Chambre n°70	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Réserve n°5	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Réserve n°6	R+3	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	

Z109 : Cloisons Joint en bande + enduit blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°31	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°32	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°33	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°34	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°35	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°36	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°37	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°38	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°39	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°40	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°41	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°42	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°43	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°44	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°45	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°46	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°47	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°48	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°49	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°50	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°41	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°42	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°43	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°44	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°45	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°46	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°47	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°48	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°49	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°50	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°51	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°52	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°53	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°54	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°55	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

230/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°56	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°57	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°58	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°59	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°60	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Salle de bains n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Local n°6	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Repos n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Lingerie n°2	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Salle à manger n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Ménage n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°62	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°63	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°64	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Réserve n°3	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Salubrité n°1	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Bureau Cadre n°2	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Réserve n°4	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Accès Rue n°2	R+2	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°51	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°52	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°53	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°54	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°55	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°56	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°57	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°58	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°59	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°60	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°61	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°62	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°63	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc		P109	Non	
Chambre n°64	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°65	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°66	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°67	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

231/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°68	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°69	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Chambre n°70	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°65	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°66	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°67	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°68	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°69	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°70	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°71	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°72	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°73	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°74	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°75	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°76	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°77	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°78	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°79	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°80	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°81	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°82	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°83	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°84	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Local n°8	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Repos n°4	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Lingerie n°3	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Ménage n°4	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°85	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
WC n°86	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Réserve n°5	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Salubrité n°2	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Accès Rue n°3	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Zoothérapie	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	
Réserve n°6	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

232/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°92	R+3	Cloisons	Joint en bande + enduit blanc			Non	

Z110 : Revêtement de mur Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accès Rue n°2	R+2	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
Accès Rue n°3	R+3	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
Circulation n°16	R+3	Revêtement de mur	Colle de faïence		P110	Non	

Z111 : Revêtement de sol Rouge Linoleum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°3	R+2	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Cuisine n°4	R+3	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°14	R+3	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°16	R+3	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage		P111	Non	
G.T. n°3	R+2	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage			Non	
G.T. n°4	R+3	Revêtement de sol - Rouge	Linoleum, colle et ragréage			Non	

Z112 : Revêtement de sol Blanche Dalle de sol, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ménage n°3	R+2	Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage			Non	
Réserve n°4	R+2	Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage			Non	
Ménage n°4	R+3	Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage		P112	Non	
Réserve n°6	R+3	Revêtement de sol - Blanche	Dalle de sol, colle et ragréage			Non	

Z113 : Revêtement de mur Petits carreaux Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ménage n°3	R+2	Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence			Non	
Ménage n°4	R+3	Revêtement de mur - Petits carreaux	Colle de faïence		P113	Non	

Z114 : Revêtement de sol Imitation parquet marin Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger n°3	R+2	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Réserve n°3	R+2	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Bureau Cadre n°2	R+2	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Repos n°4	R+3	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage		P114	Non	
Zoothérapie	R+3	Revêtement de sol - Imitation parquet marin	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z115 : Revêtement de mur Rose Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°41	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°44	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°45	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°47	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°50	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°52	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°53	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°56	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°57	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°58	R+2	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°65	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°68	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°69	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence		P115	Non	
WC n°73	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°75	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°76	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°79	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°80	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°81	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	
WC n°84	R+3	Revêtement de mur - Rose	Colle de faïence			Non	

Z116 : Poteau Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°41	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°42	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°43	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°44	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°45	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°46	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°48	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°49	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°50	R+2	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°65	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°66	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°67	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°68	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°69	R+3	Poteau n°1	Enduit ciment		P116	Non	
WC n°70	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°71	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°72	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	
WC n°73	R+3	Poteau	Enduit ciment			Non	

Z117 : Revêtement de sol gris Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°3	R+2	Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Local n°6	R+2	Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage		P117	Non	
Local n°8	R+3	Revêtement de sol - gris	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z118 : Revêtement de mur Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°3	R+2	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
Local n°6	R+2	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Revêtement de mur	Colle de plinthe		P118	Non	
Local n°8	R+3	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	

Z119 : Revêtement de mur Colle de faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains n°3	R+2	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°63	R+2	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°64	R+2	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Revêtement de mur	Colle de faïence		P119	Non	
WC n°85	R+3	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°86	R+3	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	
WC n°92	R+3	Revêtement de mur	Colle de faïence			Non	

Z120 : Plafond Dalle au plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°56	R+3	Plafond - Dalle au plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°57	R+3	Plafond - Dalle au plafond	Enduit ciment		P120	Non	

Z121 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°41	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°42	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°43	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°44	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°45	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°46	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°47	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°48	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°49	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°50	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°51	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°52	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°53	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°54	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°55	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°56	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°57	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°58	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°59	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°60	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salubrité n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°65	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°66	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°67	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°68	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°69	R+3	Plafond	Enduit ciment		P121	Non	
WC n°70	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°71	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°72	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°73	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°74	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°75	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°76	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°77	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°78	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°79	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°80	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°81	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°82	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°83	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°84	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité n°2	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	

Z122 : Poteaux + poutres Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine n°3	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°3	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
Ménage n°3	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
WC n°62	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
Bureau Cadre n°2	R+2	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
Cuisine n°4	R+3	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Poteaux + poutres	Enduit ciment		P122	Non	
Ménage n°4	R+3	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
Zoothérapie	R+3	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	
WC n°92	R+3	Poteaux + poutres	Enduit ciment			Non	

Z123 : Porte de volet de désenfumage Matériaux effritable gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°9	R+2	Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°10	R+2	Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°11	R+2	Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°12	R+2	Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°13	R+3	Porte de volet de désenfumage n°1	Matériaux effritable gris		P123	Non	
Circulation n°14	R+3	Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°15	R+3	Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris			Non	
Circulation n°16	R+3	Porte de volet de désenfumage	Matériaux effritable gris			Non	

Z124 : Sol Dans gaine de désenfumage Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°2	RDC	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°3	RDC	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°4	RDC	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°5	R+1	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°6	R+1	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°7	R+1	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°8	R+1	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°13	R+3	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment		P124	Non	
Circulation n°14	R+3	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°15	R+3	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	
Circulation n°16	R+3	Sol - Dans gaine de désenfumage	Enduit ciment			Non	

Z125 : Murs carreaux de plâtre Dans gaine de désenfumage Colle blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°2	RDC	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°3	RDC	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°4	RDC	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°5	R+1	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°6	R+1	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°7	R+1	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°8	R+1	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°13	R+3	Murs carreaux de plâtre n°1 - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche		P125	Non	
Circulation n°14	R+3	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°15	R+3	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	
Circulation n°16	R+3	Murs carreaux de plâtre - Dans gaine de désenfumage	Colle blanche			Non	

Z126 : Cloisons Dans gaine de désenfumage Joint en bande + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	RDC	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°2	RDC	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°3	RDC	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°4	RDC	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°5	R+1	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°6	R+1	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°7	R+1	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°8	R+1	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°9	R+2	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°10	R+2	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°11	R+2	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°12	R+2	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°13	R+3	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit		P126	Non	
Circulation n°14	R+3	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°15	R+3	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	
Circulation n°16	R+3	Cloisons - Dans gaine de désenfumage	Joint en bande + enduit			Non	

Z127 : Revêtement de sol Gris Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°62	R+2	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
WC n°63	R+2	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Salubrité n°1	R+2	Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage			Non	
WC n°85	R+3	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
WC n°86	R+3	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Salubrité n°2	R+3	Revêtement de sol - Gris	Carrelage, colle et ragréage		P127	Non	
WC n°92	R+3	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z128 : Revêtement de mur Gris Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°62	R+2	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
WC n°63	R+2	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
Salubrité n°1	R+2	Revêtement de mur - Gris	Colle de plinthe			Non	
WC n°85	R+3	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
WC n°86	R+3	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	
Salubrité n°2	R+3	Revêtement de mur - Gris	Colle de plinthe		P128	Non	
WC n°92	R+3	Revêtement de mur	Colle de plinthe			Non	

Z129 : Revêtement de sol Gris Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accès Rue n°3	R+3	Revêtement de sol - Gris	Linoléum, colle et ragréage		P129	Non	

Z130 : Revêtement de sol Beige Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins n°3	R+2	Revêtement de sol - Beige	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Soins n°4	R+3	Revêtement de sol - Beige	Carrelage, colle et ragréage		P130	Non	

Z131 : Revêtement de mur Beige Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins n°3	R+2	Revêtement de mur - Beige	Colle de plinthe			Non	
Soins n°4	R+3	Revêtement de mur - Beige	Colle de plinthe		P131	Non	

Z132 : Mur donnant sur l'extérieur Joint en bande + enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°31	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°32	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°33	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°34	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°35	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°36	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°37	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°38	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°39	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°41	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°47	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°50	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°51	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°52	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°56	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°57	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°58	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Salle de bains n°3	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Local n°6	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Repos n°3	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Salle à manger n°3	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Soins n°3	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Réserve n°3	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Salubrité n°1	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Réserve n°4	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Accès Rue n°2	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°51	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°52	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°53	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°54	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°55	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°56	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°57	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit		P132	Non	
Chambre n°58	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Chambre n°59	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°65	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°73	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

242/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°74	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°75	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°78	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°79	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°80	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°81	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
WC n°84	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Salle de bains n°4	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Local n°8	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Repos n°4	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Salle à manger n°4	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Soins n°4	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Réserve n°5	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Salubrité n°2	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	
Accès Rue n°3	R+3	Mur donnant sur l'extérieur	Joint en bande + enduit			Non	

Z133 : Revêtement de sol Gris claire Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°64	R+2	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Local n°7	R+2	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°9	R+2	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°10	R+2	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Circulation n°11	R+2	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage		P133	Non	
Circulation n°12	R+2	Revêtement de sol - Gris claire	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z134 : Dans gaine de désenfumage Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°9	R+2	Dans gaine de désenfumage n°2	Enduit ciment			Non	
Circulation n°10	R+2	Dans gaine de désenfumage n°2	Enduit ciment			Non	
Circulation n°11	R+2	Dans gaine de désenfumage n°1	Enduit ciment		P134	Non	
Circulation n°12	R+2	Dans gaine de désenfumage n°2	Enduit ciment			Non	

Z135 : Dans gaine de désenfumage Carreaux de plâtre Colle blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation n°9	R+2	Dans gaine de désenfumage n°1 - Carreaux de plâtre	Colle blanche			Non	
Circulation n°10	R+2	Dans gaine de désenfumage n°1 - Carreaux de plâtre	Colle blanche			Non	
Circulation n°11	R+2	Dans gaine de désenfumage n°2 - Carreaux de plâtre	Colle blanche		P135	Non	
Circulation n°12	R+2	Dans gaine de désenfumage n°1 - Carreaux de plâtre	Colle blanche			Non	

Z136 : Plafond Joint en bande + enduit gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°31	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°32	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°33	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°34	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°35	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°36	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°37	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°38	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°39	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°40	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°41	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°42	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°43	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°44	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°45	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°46	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°47	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°48	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°49	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Chambre n°50	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
WC n°41	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°42	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°43	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°44	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°45	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°46	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°47	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°48	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°49	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°50	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°51	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°52	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°53	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°54	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°55	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°56	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°57	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°58	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

245/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°59	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
WC n°60	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	3 m²
Repos n°3	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Lingerie n°2	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Ménage n°3	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	10 m²
Réserve n°3	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Salubrité n°1	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	10 m²
Bureau Cadre n°2	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Réserve n°4	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris			Oui	15 m²
Circulation n°11	R+2	Plafond	Joint en bande + enduit gris		P136	Oui	50 m²

Z137 : Revêtement de sol Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Repos n°3	R+2	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage		P137	Non	
Lingerie n°2	R+2	Revêtement de sol	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z138 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger n°3	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit ciment			Non	
Circulation n°12	R+2	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit ciment		P138	Non	

Z139 : Murs Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escalier n°3	R+2	Murs	Enduit ciment		P139	Non	

Z140 : Revêtement de sol Gris foncé Linoléum, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°31	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°32	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°33	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°34	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°35	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°36	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°37	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°38	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°39	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°40	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°41	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°42	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°43	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°44	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°45	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage		P140	Non	
Chambre n°46	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°47	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°48	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°49	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
Chambre n°50	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°41	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°42	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°43	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°44	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°45	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°46	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°47	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°48	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°49	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°50	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°51	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°52	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°53	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°54	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°55	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

247/303

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°56	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°57	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°58	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°59	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	
WC n°60	R+2	Revêtement de sol - Gris foncé	Linoléum, colle et ragréage			Non	

Z141 : Mur de facade Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accès ext N°0	RDC	Mur de facade	Enduit ciment			Non	
Accès ext N°1	R+1	Mur de facade	Enduit ciment			Non	
Accès ext N°2	R+2	Mur de facade	Enduit ciment			Non	
Accès ext N°3	R+3	Mur de facade	Enduit ciment		P141	Non	

Z142 : Joint Compriband Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accès ext N°0	RDC	Joint Compriband	Enduit ciment			Non	
Accès ext N°1	R+1	Joint Compriband	Enduit ciment			Non	
Accès ext N°2	R+2	Joint Compriband	Enduit ciment			Non	
Accès ext N°3	R+3	Joint Compriband	Enduit ciment		P142	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240801372843



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Rémi JOUSSE
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

Notre référence : AR-24-HB-126726-01

Numéro de dossier : 24N033400

Référence de dossier :

80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N033400-001 - Référence P001-RDC - Consultations - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle e
ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-002 - Référence P002-RDC - Consultations - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-003 - Référence P003-RDC - Consultations - Murs A,D - Cloisons - Enduit blanc, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-004 - Référence P004-RDC - Consultations - Murs B - Murs voile beton - Enduit ciment,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-005 - Référence P005-RDC - WC n°87 - Murs - Cloison + mur donnant sur l'extérieur -
Encuit blanc + joint en bande, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-006 - Référence P006-RDC - WC n°87 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N033400-007 - Référence P007-RDC - WC n°87 - Murs C - Revêtement de mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-008 - Référence P008-RDC - WC n°87 - Murs A. - Cloisons - Bois + matériaux effritable rose, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-009 - Référence P009-RDC - Réserve n°1 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle noire et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-010 - Référence P010-RDC - Réserve n°1 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-011 - Référence P011-RDC - Salubrité n°0 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-012 - Référence P012-RDC - Salubrité n°0 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-013 - Référence P013-RDC - Salubrité n°0 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-014 - Référence P014-RDC - Circulation n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-015 - Référence P015-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-016 - Référence P016-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Plafond - Joint bandes en ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-017 - Référence P017-RDC - Circulation n°1 - Murs - Cloisons - Joint en bande + enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-018 - Référence P018-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Poutre - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N033400-019 - Référence *P019-RDC - Circulation n°1 - Murs - Murs voile béton - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-020 - Référence *P020-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Plafond n°1 - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-021 - Référence *P021-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Plafond n°2 - Enduit ciment + enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-022 - Référence *P022-RDC - Circulation n°4 - Plafond - Conduit de ventilation - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-023 - Référence *P023-RDC - Circulation n°1 - Murs - Volet de desenfumage bas - Matériaux effritable gris*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-024 - Référence *P024-RDC - WC n°17 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-025 - Référence *P025-RDC - WC n°17 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-026 - Référence *P026-RDC - WC n°17 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-027 - Référence *P027-RDC - WC n°17 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-028 - Référence *P028-RDC - WC n°17 - Murs - Cloisons - Enduit blanc + joint en bande*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-029 - Référence *P029-RDC - Bureau Cadre n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-030 - Référence *P030-RDC - Bureau Cadre n°1 - Plafond - Plafond - Enduit ciment + enduit blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N033400-031 - Référence P031-RDC - Bureau Cadre n°1 - Murs - Cloisons - Enduit blanc + joint en bande, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-032 - Référence P032-RDC - Bureau Cadre n°1 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-033 - Référence P033-RDC - WC n°13 - Mur C - Revêtement de mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-034 - Référence P034-RDC - WC n°13 - Mur - Cloisons - Enduit blanc + joint en bande, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-035 - Référence P035-RDC - WC n°13 - Plafond - Plafond - Enduit ciment + enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-036 - Référence P036-RDC - WC n°13 - Du sol au plafond - Poteau - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-037 - Référence P037-RDC - Salle à manger n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-038 - Référence P038-RDC - Soins n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-039 - Référence P039-RDC - Soins n°1 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-040 - Référence P040-RDC - Bureau Cadre n°1 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit blanc + joint en bande, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-041 - Référence P041-RDC - WC n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-042 - Référence P042-RDC - WC n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N033400-043 - Référence P043-RDC - Bureau PSY - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-044 - Référence P044-RDC - WC n°14 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-045 - Référence P045-RDC - Salle de relaxation - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-046 - Référence P046-RDC - Escalier n°1 - Murs A B C D - Ensemble des murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-047 - Référence P047-RDC - Escalier n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-048 - Référence P048-RDC - Circulation n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-049 - Référence P049-RDC - Circulation n°3 - Plafond - Plafond - Joint en bande + enduit gris foncé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-050 - Référence P050-RDC - Circulation n°3 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-051 - Référence P051-RDC - Repos n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-052 - Référence P052-RDC - Salle à manger n°1 - Du sol au plafond - Poteau + poutre - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-053 - Référence P053-RDC - Cuisine n°1 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N033400-054 - Référence P054-RDC - Circulation n°2 - Plafond - Coffrage de clapet n°1 - Enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N033400-055 - Référence P055-RDC - Bureau n°1 - Plafond - Plafond - Enduit ciment + enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-056 - Référence P056-RDC - Bureau n°1 - Mur - Mur voile beton - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-057 - Référence P057-RDC - Studio famille - Sol - Revêtement de sol - Linoleum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-058 - Référence P058-RDC - Studio famille - Murs - Cloisons - Joint en bande + enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-059 - Référence P059-RDC - Studio famille - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Joint en bande + enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-060 - Référence P060-RDC - Coin enfants - Murs - Mur de séparation - Enduit blanc et gris, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-061 - Référence P061-RDC - Circulation n°3 - Equipement - Porte de désenfumage n°1 - Enduit blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-062 - Référence P062-RDC - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-063 - Référence P063-RDC - Salle de bains n°1 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-064 - Référence P064-RDC - Salle de bains n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N033400-065 - Référence P065-RDC - Circulation n°2 - Equipement - Porte coupe feu - Matériaux effritable blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 1/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	24N033400-001 - P001-RDC - Consultations - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) n°2 ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	24N033400-002 - P002-RDC - Consultations - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	24N033400-003 - P003-RDC - Consultations - Murs A,D - Cloisons - Enduit blanc	Matériau de type peinture (blanc) + (vert)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 2/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	24N033400-004 - P004-RDC - Consultations - Murs B - Murs voile beton - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24N033400-005 - P005-RDC - WC n°87 - Murs - Cloison + mur donnant sur l'extérieur - Encuit blanc + joint en bande	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP / WV7V *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24N033400-006 - P006-RDC - WC n°87 - Plafond - Plafond - Enduit ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page3/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sous matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007	24N033400-007 - P007-RDC - WC n°87 - Murs C - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)(i)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	24N033400-008 - P008-RDC - WC n°87 - Murs A. - Cloisons - Bois + matériaux effritable rose	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (friable) (rose) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24N033400-009 - P009-RDC - Réserve n°1 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle noire et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 4/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	24N033400-010 - P010-RDC - Réserve n°1 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit blanc	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / WV7V *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
011 (3) (4)	24N033400-011 - P011-RDC - Salubrité r°0 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	24N033400-012 - P012-RDC - Salubrité r°0 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / WV7V *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page5/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24N033400-013 - P013-RDC - Salubrité r °0 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / WV7V *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	24N033400-014 - P014-RDC - Circulation n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (cimenteux) (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	24N033400-015 - P015-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page6/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	24N033400-016 - P016-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Plafond - Joint bandes en ciment	Matériau semi-dur (friable) (fibreuse) (gris) (clair)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	24N033400-017 - P017-RDC - Circulation n°1 - Murs - Cloisons - Joint en bande + enduit blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP * / WV7V	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	24N033400-018 - P018-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	24N033400-019 - P019-RDC - Circulation n°1 - Murs - Murs voile béton - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 7/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24N033400-020 - P020-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Plafond n°1 - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	24N033400-021 - P021-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Plafond n°2 - Enduit ciment + enduit gris	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	24N033400-022 - P022-RDC - Circulation n°4 - Plafond - Conduit de ventilation - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (poudreux) (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	24N033400-023 - P023-RDC - Circulation n°1 - Murs - Volet de desenfumage bas - Matériaux effritable gris	Matériau semi-dur (friable) (fibreux) (blanc) + (beige)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24N033400-024 - P024-RDC - WC n°17 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	24N033400-025 - P025-RDC - WC n°17 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page8/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	24N033400-026 - P026-RDC - WC n°17 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / WV7V *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	24N033400-027 - P027-RDC - WC n°17 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	24N033400-028 - P028-RDC - WC n°17 - Murs - Cloisons - Enduit blanc + joint en bande	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (ii)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page9/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP * / WV7V	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	24N033400-029 - P029-RDC - Bureau Cadre n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	24N033400-030 - P030-RDC - Bureau Cadre n°1 - Plafond - Plafond - Enduit ciment + enduit blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	24N033400-031 - P031-RDC - Bureau Cadre n°1 - Murs - Cloisons - Enduit blanc + joint en bande	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page10/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * / WV7V	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	24N033400-032 - P032-RDC - Bureau Cadre n°1 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	24N033400-033 - P033-RDC - WC n°13 - Mur C - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	24N033400-034 - P034-RDC - WC n°13 - Mur - Cloisons - Enduit blanc + joint en bande					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 11/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)(ii)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP * / WV7V	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035 (5)	24N033400-035 - P035-RDC - WC n°13 - Plafond - Plafond - Enduit ciment + enduit blanc	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	24N033400-036 - P036-RDC - WC n°13 - Du sol au plafond - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 12/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	24N033400-037 - P037-RDC - Salle à manger n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (6)	24N033400-038 - P038-RDC - Soins n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	24N033400-039 - P039-RDC - Soins n°1 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	24N033400-040 - P040-RDC - Bureau Cadre n°1 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit blanc + joint en bande	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page13/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP / WV7V *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	24N033400-041 - P041-RDC - WC n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	24N033400-042 - P042-RDC - WC n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / WV7V *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page14/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	24N033400-043 - P043-RDC - Bureau PSY - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	24N033400-044 - P044-RDC - WC n°14 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	24N033400-045 - P045-RDC - Salle de relaxation - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page15/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	24N033400-046 - P046-RDC - Escalier n°1 - Murs A B C D - Ensemble des murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047 (7)	24N033400-047 - P047-RDC - Escalier n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	24N033400-048 - P048-RDC - Circulation n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page16/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client:80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049 (8)	24N033400-049 - P049-RDC - Circulation n°3 - Plafond - Plafond - Joint en bande + enduit gris foncé	Matériau semi-dur (friable) (fibreuse) (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	24N033400-050 - P050-RDC - Circulation n°3 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (ciment) (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	24N033400-051 - P051-RDC - Repos n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	24N033400-052 - P052-RDC - Salle à manger n°1 - Du sol au plafond - Poteau + poutre - Enduit ciment	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (ciment) (gris)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	24N033400-053 - P053-RDC - Cuisine n°1 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 17/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	24N033400-054 - P054-RDC - Circulation n°2 - Plafond - Coffrage de clapet n°1 - Enduit blanc	Matériau de type peinture (brillant) (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / WV7V *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
055	24N033400-055 - P055-RDC - Bureau n°1 - Plafond - Enduit ciment + enduit blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	24N033400-056 - P056-RDC - Bureau n°1 - Mur - Mur voile beton - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	24N033400-057 - P057-RDC - Studio famille - Sol - Revêtement de sol - Linoleum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	24N033400-058 - P058-RDC - Studio famille - Murs - Cloisons - Joint en bande + enduit blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / NH6R *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 18/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	24N033400-059 - P059-RDC - Studio famille - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Joint en bande + enduit blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	24N033400-060 - P060-RDC - Coin enfants - Murs - Mur de séparation - Enduit blanc et gris	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (friable) (gris) (clair)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	24N033400-061 - P061-RDC - Circulator n°3 - Equipement - Porte de désenfumage n°1 - Enduit blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 19/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
Référence dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	24N033400-062 - P062-RDC - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	24N033400-063 - P063-RDC - Salle de bains n°1 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / WV7V *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
064 (3)	24N033400-064 - P064-RDC - Salle de bains n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	24N033400-065 - P065-RDC - Circulation n°2 - Equipement - Porte coupe feu - Matériaux effritable blanc	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type résine ; matériau semi-dur (friable) (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025051-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 19:42 Page 20/20
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007738 Référence de suivi du dossier N° : 24N033400
Reçu au laboratoire le : 12/08/2024 Date de réception : 09/08/2024
Date d'analyse : 12/08/2024
RÉFÉRENCE dossier Client: 80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS
PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1)
- (2) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (3) Le matériau de type ragréage n'est pas présent dans l'échantillon.
- (4) Le matériau de type colle n'est pas présent dans l'échantillon.
- (5) Le matériau de type enduit ciment n'est pas présent dans l'échantillon.
- (6) Le matériau "colle et ragréage" n'est pas présent dans l'échantillon.
- (7) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (8) Le matériau de type joint en bande n'est pas présent dans l'échantillon.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Alexandre Conte
Chef de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720240801374010

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Rémi JOUSSE
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 1/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P066-R+1 - Bureau n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P067-R+1 - Bureau n°3 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Joint er bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZUG8 *	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P068-R+1 - Bureau n°3 - Murs - Mur voile betoi - Enduit ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 2/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P069-R+1 - Bureau n°3 - Murs - Cloisons - Joint bandes + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P070-R+1 - Bureau n°3 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P071-R+1 - Circulation n°5 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (jaune)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page3/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P072-R+1 - Circulation n°5 - Plafond - Conduit de ventilation - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P073-R+1 - Circulation n°5 - Plafond - Coffrage sur clapet - Enduit blanc	Matériau fibreux de type papier peint (brillant) (bleu)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P074-R+1 - WC n°39 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P075-R+1 - WC n°39 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page4/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P076-R+1 - WC n°39 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P077-R+1 - Circulation n°5 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P078-R+1 - Circulation n°5 - Plafond - Joint su plafond - Joint en bande + enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	P079-R+1 - Circulation n°5 - Plafond - Plafond brut - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P080-R+1 - Circulation n°5 - Plafond - Plafond enduit - Enduit ciment gris foncé	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P081-R+1 - Circulation n°5 - Murs - Murs voile béton - Enduit ciment gris foncé	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P082-R+1 - Circulation n°5 - Murs - Cloisons - Joint bandes + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 5/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FJPI	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P083-R+1 - WC n°33 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FJPI	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P084-R+1 - WC n°31 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P085-R+1 - Circulation n°8 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / FJPI	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FJPI	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 6/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P086-R+1 - Circulation n°8 - Equipement - Porte coupe feu n°1 - Matériaux effritable blanc	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau souple (collant) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P087-R+1 - Circulation n°5 - Murs - Porte volet de désenfumage - Matériaux effritable blanc	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P088-R+1 - Ménage n°2 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P089-R+1 - Salle de bains n°2 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P090-R+1 - Salle de bains n°2 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P091-R+1 - Salle de bains n°2 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 7/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P092-R+1 - Circulation n°5 - Equipement - Joint entre conduit de désenfumage - Matériaux collant marron	Matériau souple (collant) (marron) + (transparent)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P093-R+3 - Circulation n°13 - Equipement - Joint entre conduit de désenfumage - Matériaux collant marron	Matériau de type mousse (marron)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P094-R+3 - Circulation n°13 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P095-R+3 - Circulation n°13 - Plafond - Joint sur plafond - Joint en bande + enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page8/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	P096-R+3 - Circulation n°15 - Plafond - Coffrage clapet CF - Enduit blanc	Matériau fibreux de type papier peint (brillant) (bleu)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P097-R+3 - Circulation n°15 - Plafond - Conduit de désenfumage - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P098-R+3 - Circulation n°15 - Plafond - Poutre - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P099-R+3 - Circulation n°15 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P100-R+3 - Circulation n°15 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur Joint en bnde + enduit blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZUG8 *	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page9/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P101-R+3 - Circulation n°15 - Murs - Cloisons - Joint en bnde + endui blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P102-R+3 - Circulation n°15 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P103-R+3 - WC n°77 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 10/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P104-R+3 - WC n°77 - Murs - Jonction cloison gaine de ventilation - Joint en bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
040	P105-R+3 - Chambre r °63 - Sol - Revêtement de sol - Linoleum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P106-R+3 - Chambre r °63 - Plafond - Plafond - Enduit ciment + enduit blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P107-R+3 - Chambre r °63 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur. Bois + matériaux effritable rouge	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) + (rose)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P108-R+3 - Chambre r °63 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page11/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P109-R+3 - Chambre r °63 - Murs - Cloisons - Joint en bande + enduit blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P110-R+3 - Circulation n°16 - Mur - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P111-R+3 - Circulation n°16 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 12/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P112-R+3 - Ménage n°4 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P113-R+3 - Ménage n°4 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P114-R+3 - Salle à manger n°4 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FCGY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 13/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	P115-R+3 - WC n°69 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P116-R+3 - WC n°69 - Du sol au plafond - Poteau - Enduit ciment	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137205-01 Date d'émission de rapport : 19/08/2024 15:33 Page 14/14
Dossier N° : 24N033874 Date de réception : 14/08/2024 Date d'analyse : 14/08/2024

Référence dossier Client:

80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Cathy Guiffroy
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720240801375172

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

289/303

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Rémi JOUSSE
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page 1/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P117-R+3 - Salle de bains n°4 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P118-R+3 - Salle de bains n°4 - Murs - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (bleu) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / FED8	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
003	P119-R+3 - Salle de bains n°4 - Murs - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) en traces	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page 2/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P120-R+3 - Chambre r °57 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (foncé)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P121-R+3 - WC n°69 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P122-R+3 - Salle à manger n°4 - Du sol au plafond - Poteaux + poutres - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page3/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P123-R+3 - Circulation n°13 - Equipement - Porte de volet de désenfumage n°1 - Matériaux effritable gris	Matériau semi-dur (fibreux) (brillant) (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P124-R+3 - Circulation n°13 - Equipement - Sol - Enduit ciment	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P125-R+3 - Circulation n°13 - Equipement - Murs carreaux de plâtre n°1 - Colle blanche	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P126-R+3 - Circulation n°13 - Equipement - Cloisons - Joint en bande + enduit	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; (marron)	MOLP / FED8 *	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (2)	P127-R+3 - Salubrité n°2 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page 4/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P128-R+3 - Salubrité n°2 - Murs A B C D - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FED8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P129-R+3 - Accès Rue n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P130-R+3 - Soins n°4 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P131-R+3 - Soins n°4 - Murs - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page 5/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P132-R+3 - Chambre r °57 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur Joint en bande + enduit	Matériau semi-dur de type enduit (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; (marron)	MOLP / FED8 *	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P133-R+2 - Circulation n°11 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair) + (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page 6/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc) en traces	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P134-R+2 - Circulation n°11 - Sol - Dans gaine de désenfumage n°1 - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) en traces	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P135-R+2 - Circulation n°11 - Murs - Dans gaine de désenfumage n°2 - Colle blanche	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) + (beige)	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P136-R+2 - Circulation n°11 - Plafond - Plafond - Joint en bande + enduit gris	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreuse) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (fibreuse) (brillant) (gris) (clair)	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	P137-R+2 - Repos n°3 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page 7/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces(i)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P138-R+2 - Circulation n°12 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P139-R+2 - Escalier n°3 - Murs - Murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P140-R+2 - Chambre n°45 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum, colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04 Page 8/9
Dossier N° : 24N034061 Date de réception : 19/08/2024 Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type semi-dur plâtreux blanc+pulvérulent noir est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Un matériau de type pulvérulent noir est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-137460-01

Date d'émission de rapport : 21/08/2024 2:04

Page 9/9

Dossier N° : 24N034061

Date de réception : 19/08/2024

Date d'analyse : 19/08/2024

Référence dossier Client:

80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

Audrey Deshayes
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

PV_00720240801382300

Rapport n° : 80051-160378 V2 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment ATHENA

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

298/303

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Rémi JOUSSE
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-140253-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2024 0:05 Page 1/2
Dossier N° : 24N035656 Date de réception : 02/09/2024 Date d'analyse : 03/09/2024
Référence dossier Client:
80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P141-R+3 - Accès ext N°3 - Murs - Mur de facade - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P142-R+3 - Accès ext N°3 - Murs - Joint comriband - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-140253-01

Date d'émission de rapport : 04/09/2024 0:05

Page 2/2

Dossier N° : 24N035656

Date de réception : 02/09/2024

Date d'analyse : 03/09/2024

Référence dossier Client:

80051-160378 A - BATIMENT ATHENA 354 boulevard Beauvillé 80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

Pierre-Denis Vincent
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ANNEXE : Certificat de compétence



CERTIFICAT
N° DTI / 1812-004

Certifie par la présente que :

Remi JOUSSE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/10/2020	05/10/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/10/2020	05/10/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	20/12/2023	19/12/2030
DPE - individuels	Diagnosics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	14/03/2024	13/03/2031
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	14/12/2023	13/12/2030
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	27/02/2024	26/02/2031
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	20/12/2023	19/12/2030

Le présent certificat est délivré par SOCOTEC Certification International en vertu de son accréditation aux normes ISO 9001 et ISO 14001, conformément aux exigences de la norme ISO 19011, et sous réserve de la validité des données techniques et des compétences des opérateurs de diagnostic technique et des compétences des opérateurs de diagnostic technique et des compétences des opérateurs de diagnostic technique.

Délivré le 27/02/2024



Thomas Hennion, Directeur opérationnel

La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est conditionnée par la présence dans le dossier technique des données techniques et des compétences des opérateurs de diagnostic technique et des compétences des opérateurs de diagnostic technique. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est conditionnée par la présence dans le dossier technique des données techniques et des compétences des opérateurs de diagnostic technique et des compétences des opérateurs de diagnostic technique.

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 10/01/2024

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué


AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport